



QUALICONSULT
IMMOBILIER

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION

Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006
Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012
Arrêté du 26 juin 2013
Norme NFX 46-020 – Décembre 2008

Rapport N° 007.45.15.00690 établi le 03/02/2016

**LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy
45200 AMILLY**



Donneur d'ordre :
CONSEIL REGIONAL DU CENTRE - DIRECTION DES LYCEES
9 RUE SAINT PIERRE LENTIN - 45041 ORLEANS CEDEX 1
Représentant ayant accompagné l'opérateur de repérage : Néant

Laboratoire ayant effectué les éventuelles analyses :
ITGA - Espace Performance - Bâtiment K - 35760 SAINT GREGOIRE - Numéro
d'accréditation COFRAC : 1-5970

Opérateur de repérage : Sylvain BRUNET

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**

SOMMAIRE

I.	CONCLUSIONS	3
II.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :	4
III.	OBSERVATIONS :	4
IV.	PREAMBULE	5
V.	BUT DE LA MISSION	5
VI.	TEXTES REGLEMENTAIRES	5
VII.	METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC	7
	1. Obligations du donneur d'ordre	7
	2. Phase prélèvement et analyse d'échantillons	7
VIII.	LOCAUX VISITES ET NON VISITES	7
	1. Liste des locaux visités et non visités	7
	2. Liste des matériaux et produits reconnus visuellement	7
	3. Liste des matériaux ayant fait l'objet de prélèvements pour analyse	8
IX.	RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE	9

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

ANNEXE 3 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

ANNEXE 4 - COPIE(S) DES RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

ANNEXE 6 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**

I. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse :

MATERIAU	LOCALISATION DU MATERIAU
Fibre-ciment (Plaques ondulées)	<u>R+1</u> Toiture

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante :

MATERIAU	LOCALISATION DU MATERIAU
Joint de bâti (Menuiserie)	<u>Rdc</u> Bergerie
Enduit ciment (Revêtements de mur)	<u>Rdc</u> Bergerie
Dalle blanche suspendue (Plafonds)	<u>Rdc</u> Bergerie
Enduit ciment + peinture rouge (Revêtements de mur)	<u>Extérieurs</u> Façade
Enduit ciment + peinture beige (Revêtements de mur)	<u>Extérieurs</u> Façade

Zones non accessibles	Sol : en partie car locaux encore en activité et présence de litière (paille, fumier...) (Bergerie - Rdc)
Réserves	Exhaustivité des volumes sous doublages (Encoffrements, faux-plafonds, parquets, revêtements de sol, mur et plafond, bardages, doublages Placoplatre, isolations, calorifugeages, joints de menuiserie, etc.), un seul et même sondage étant représentatif d'une zone homogène (Norme NF X 46-020). Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés n'ont pu être repérés. Des conduits contenant des fibres d'amiante ont pu être utilisés. Prévoir leur évacuation dans le programme de travaux.

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**

II. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Liste des documents fournis par le donneur d'ordre	Observations	Voir annexe
Plans ou croquis		
Oui		ANNEXE 2
Autres documents relatifs à la construction		
Non		/
Rapports de repérage antérieurs		
Oui		ANNEXE 4

III. OBSERVATIONS :

Intitulé de l'observation	OUI	NON	Sans Objet	Observations
Un plan de prévention a été réalisé avant intervention sur site	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le bâtiment était vide d'occupants	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le bâtiment était vide de meubles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Les équipements et installations étaient en services	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Les équipements et installations étaient alimentés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le vide sanitaire était visitable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	/
Les combles ou la toiture terrasse étaient accessibles et visitables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Réserves :	Exhaustivité des volumes sous doublages (Encoffrements, faux-plafonds, parquets, revêtements de sol, mur et plafond, bardages, doublages Placoplatre, isolations, calorifugeages, joints de menuiserie, etc.), un seul et même sondage étant représentatif d'une zone homogène (Norme NF X 46-020). Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés n'ont pu être repérés. Des conduits contenant des fibres d'amiante ont pu être utilisés. Prévoir leur évacuation dans le programme de travaux.			

Propriétaire :

Administration CONSEIL REGIONAL DU CENTRE - DIRECTION DES LYCEES ET DE L'ACTION EDUCATIVE
9 RUE SAINT PIERRE LENTIN
CS 94117 - 45041 ORLEANS CEDEX 1

Organisme ayant réalisé la mission :

QUALICONSULT IMMOBILIER - Agence de ORLEANS -

Contrat d'assurance : **MMA IARD - n°127.106.241** valide jusqu'au 31 décembre 2016

Opérateur de repérage : **Sylvain BRUNET**

Certificat de compétence : **I.CERT - Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE (CPDI 3688)**

Date de réalisation de la mission : le 15/01/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**

IV. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **de la démolition de l'immeuble sis** :

**LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy
45200 AMILLY**

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

Rapports de repérage amiante antérieurs :

N° chrono	Nom de la société	Référence du rapport	Date du rapport	Portée du repérage (*)					Observations, réserves et remarques
				F/C	FP	MCA	DTA	Autre	
DIAG1	Qualiconsult Immobilier	7451300718	14/11/2013				X		

V. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction au regard de la liste donnée en annexe 1 de l'arrêté du 26 juin 2013

Le repérage a été réalisé conformément à l'article R 1334-27 du code de la santé publique et aux modalités de repérage définies par l'arrêté du 2 janvier 2002. Les modalités d'exécution du repérage et le présent rapport sont par ailleurs conformes à la norme NF X 46-020.

VI. TEXTES REGLEMENTAIRES

- Code de la Santé Publique Chapitre VI section 2 – articles R1336-2 à R1336-5
- Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et modifiant le Code du Travail
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique
- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Arrêté du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait de matériaux non friables présentant des risques particuliers en vue de la certification des entreprises chargées des travaux
- Arrêté du 7 février 1996, relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis.
- Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante a en application de l'article R. 1334-27 du Code de la Santé Publique
- Norme NFX 46-020 – Décembre 2008 : repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les immeubles bâtis.

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**

Décret du 3 juin 2011 – Liste C

Composants de la construction	Parties des composants à vérifier ou à sonder
Toitures et étanchéité	
Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment
Ardoises	Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment
Eléments ponctuels	Conduits de cheminée, conduits de ventilation...
Revêtements bitumeux d'étanchéité	Bardeaux d'asphalte ou bitumé (Shingle), pare-vapeur, revêtements et colles
Accessoires de toitures	Rivets, faitages, closoirs...
Façades	
Panneaux sandwichs	Plaques, joints d'assemblage, tresses...
Bardages	Plaques et "bacs" en fibres ciments, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage
Appuis de fenêtres	Eléments en fibres-ciment
Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation
Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux, peintures intumescentes
Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocage, enduits projetés et lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux
Portes coupe-feu / Portes pare-flamme Ascenseurs, monte-charge	Vantaux et joints
Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciments, composite)
Poutres et charpentes	Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation
Gaines et coffres horizontaux	Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux
Faux plafonds	Panneaux et plaques
Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques, colles bitumeuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumeux des fondations
Revêtement de murs	Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages
Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eau, autres)	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment
Conduits de vapeur, fumée, échappement	Conduits en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons
Clapets/volets coupe-feu	Clapets, volets, rebouchage
Vide-ordures	Conduit en fibres-ciment
Ascenseurs et monte charge	
Portes palières	Portes et cloisons palières
Trémies, machinerie	Flocage, bourre, murs/planchers, joints mousse
Equipements divers	
Chaudières, tuyautes, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante
Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyautes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages
Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrage perdus	Eléments en fibres-ciment

VII. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

1. Obligations du donneur d'ordre

Dans le cadre d'une mission de type « Démolition », le donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER un **descriptif écrit du projet de démolition** que nous annexons à ce présent rapport. Si ce document venait à être manquant, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

Le donneur d'ordre a la responsabilité de fournir à QUALICONSULT IMMOBILIER tous les **moyens d'accès** pour le bon déroulement de sa mission (clefs, échafaudage, échelle, etc.) et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage.

2. Phase prélèvement et analyse d'échantillons

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant étanche doublé sur lequel ont été portées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel a été soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes à l'alcool entre chaque prélèvement.

Les prélèvements feront l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n° 1-1029. Les méthodes de prélèvements et d'analyses appliquées sont conformes au programme d'accréditation des laboratoires n°144 « Essais concernant la recherche d'amiante dans les matériaux et dans l'air » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau à analyser, les techniques d'analyses appliquées sont les suivantes :

- La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP)
- La microscopie électronique à transmission analytique (META) considérée comme la méthode de référence applicable à tous types de matériaux.

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2003 « relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits »

VIII. LOCAUX VISITES ET NON VISITES

1. Liste des locaux visités et non visités

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles
Rdc	Bergerie	Sol : en partie car locaux encore en activité et présence de litière (paille, fumier...)
R+1	Toiture	/
Extérieurs	Façade	/


2. Liste des matériaux et produits reconnus visuellement

Néant





Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**

3. Liste des matériaux ayant fait l'objet de prélèvements pour analyse

a. Présence d'amiante avérée après analyse en laboratoire :

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon	Photo
Toiture - R+1	Plaques ondulées	Fibre-ciment	P1	

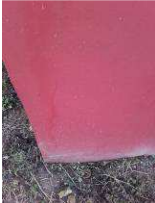b. Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse :

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon	Photo
Façade - Extérieurs	Revêtements de mur	Enduit ciment + peinture rouge	P2	
Façade - Extérieurs	Revêtements de mur	Enduit ciment + peinture beige	P3	
Bergerie - Rdc	Menuiserie	Joint de bâti	P4	
Bergerie - Rdc	Revêtements de mur	Enduit ciment	P5	

c. Prélèvements effectués lors d'interventions antérieures :

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon	Présence d'amiante
Bergerie - Rdc	Plafonds	Dalle blanche suspendue	P4 - IT071312-3741 Cf PV laboratoire page 51	Négatif

IX. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1^{er} juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1^{er} juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret No 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1^{er} janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

Local	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon	Présence d'amiante
Toiture - R+1	Plaques ondulées	Fibre-ciment	P1	Positif
Façade - Extérieurs	Revêtements de mur	Enduit ciment + peinture rouge	P2	Négatif
Façade - Extérieurs	Revêtements de mur	Enduit ciment + peinture beige	P3	Négatif
Bergerie - Rdc	Menuiserie	Joint de bâti	P4	Négatif
Bergerie - Rdc	Revêtements de mur	Enduit ciment	P5	Négatif

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**

ANNEXE 3 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT141601-41199 EN DATE DU 29/01/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ORLEANS
M. sylvain BRUNET
431 rue de la Bergeresse
45166 OLIVET Cedex

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 27/01/2016
Analyse à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	245358	Commande	IT1416-1384
Echantillon	P1 - Fibre-ciment - Toiture (R+1) / Plaque ondulées	Echantillon	IT141601-41199
Dossier client	CONSEIL REGIONAL DU CENTRE LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy 45200 AMILLY	Description ITGA	Plaque fibrociment grise compacte avec fibres visibles et peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Plaque fibrociment grise compacte avec fibres visibles et peinture	MOLP le 28/01/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141601-41200 EN DATE DU 29/01/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ORLEANS
M. sylvain BRUNET
431 rue de la Bergeresse
45166 OLIVET Cedex

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 27/01/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Commande	245358
Echantillon	P2 - Enduit ciment + peinture rouge - Façade (Extérieurs) / Revêtements de mur
Dossier client	CONSEIL REGIONAL DU CENTRE LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy 45200 AMILLY

Réf. ITGA :

Commande	IT1416-1384
Echantillon	IT141601-41200
Description ITGA	Enduit gris avec peinture inséparable

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris avec peinture inséparable	META le 28/01/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141601-41202 EN DATE DU 29/01/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ORLEANS
M. sylvain BRUNET
431 rue de la Bergeresse
45166 OLIVET Cedex

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 27/01/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Commande	245358
Echantillon	P3 - Enduit ciment + peinture beige - Façade (Extérieurs) / Revêtements de mur
Dossier client	CONSEIL REGIONAL DU CENTRE LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy 45200 AMILLY

Réf. ITGA :

Commande	IT1416-1384
Echantillon	IT141601-41202
Description ITGA	Enduit gris avec peinture inséparable

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris avec peinture inséparable	META le 28/01/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141601-41203 EN DATE DU 29/01/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ORLEANS
M. sylvain BRUNET
431 rue de la Bergeresse
45166 OLIVET Cedex

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 27/01/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Commande	245358
Echantillon	P4 - Joint de bâti - Bergerie (Rdc) / Menuiserie
Dossier client	CONSEIL REGIONAL DU CENTRE LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy 45200 AMILLY

Réf. ITGA :

Commande	IT1416-1384
Echantillon	IT141601-41203
Description ITGA	Joint gris cassant en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Joint gris cassant en vrac	META le 28/01/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141601-41204 EN DATE DU 29/01/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ORLEANS
M. sylvain BRUNET
431 rue de la Bergeresse
45166 OLIVET Cedex

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 27/01/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Commande	245358
Echantillon	P5 - Enduit ciment - Bergerie (Rdc) / Revêtements de mur
Dossier client	CONSEIL REGIONAL DU CENTRE LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy 45200 AMILLY

Réf. ITGA :

Commande	IT1416-1384
Echantillon	IT141601-41204
Description ITGA	Enduit gris avec peinture inséparable

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris avec peinture inséparable	META le 28/01/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY

ANNEXE 4 - COPIE(S) DES RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE A INTEGRER AU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE



Textes législatifs et normatifs :

- Articles législatifs : L. 1334-13
- Articles réglementaires : R. 1334-24
- Norme NFX 46-020 - Décembre 2008
- Décret : 2011-629 - 03 juin 2011
- Arrêté du 12 décembre 2012 (listes A et/ou B)
- Arrêté du 26 juin 2013

Objet de la mission :

La présente mission consiste à établir le constat de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante d'un immeuble bâti en référence à l'article R 1334-24 du Code de la Santé Publique relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

Avertissement :

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux seuls matériaux et produits des composants de la construction directement visibles et accessibles sans investigation destructive (listes A et B mentionnées aux articles R1334-20 et R1334-21).

La responsabilité de l'opérateur de repérage ne pourrait être mise en cause en cas de présence d'amiante :

- Dans des zones inaccessibles,
- Dans des zones connues du représentant du donneur d'ordre mais non mentionnées par lui,
- Dans des zones non indiquées sur les documents relatifs à l'immeuble visité,
- Dans des zones accessibles uniquement après démontage.

Les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme un repérage préalable à la réalisation de travaux et/ou démolition.

Propriétaire

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE
9 RUE SAINT PIERRE LENTIN - 45041 ORLEANS
CEDEX 1

Donneur d'ordre

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE
DIRECTION DES LYCEES
9 RUE SAINT PIERRE LENTIN - 45041 ORLEANS
CEDEX 1

Identification du bien immobilier et de ses annexes

ADRESSE DU BIEN	Chemin de la Ferme CHESNOY - Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2, Nurserie, Haras - 45200 AMILLY		
TYPE DE BIEN	Exploitation LEGTA	RÉFÉRENCES CADASTRALES	Non renseigné
LOTS ANNEXES	Aucun lot annexe	DATE DU PERMIS DE CONSTRUIRE	Non renseigné
DÉSIGNATIONS DES LOTS	Non renseigné		

Références de la mission

DATE DE LA VISITE	14/11/2013	Date de la commande
ACCOMPAGNATEUR	Mme JARLOT	
OPERATEUR DE REPERAGE	Ludovic WANAT	
LE PRÉSENT RAPPORT EST ÉTABLI PAR UNE PERSONNE DONT LES COMPÉTENCES SONT CERTIFIÉES PAR	ABCIDIA Certification - 4 route de la Noue - 91190 GIF SUR YVETTE (10-06)	
CONTRAT D'ASSURANCE	37503678638387 valide jusqu'au 31 décembre 2013	
LABORATOIRE ACCRÉDITÉ (ANALYSE)	ITGA - Parc d'Affaire Edonia - Rue de la Terre d'Adélie - CS 66862 - 35768 ST GREGOIRE	

Documentation fournie par le donneur d'ordre

DOCUMENTS RELATIFS À LA CONSTRUCTION OU AUX PRINCIPAUX TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L'IMMEUBLE	Non fournis
RAPPORTS ANTERIEURS DE RECHERCHE DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE	Non fournis
DIVERS (DERNIERS PV D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ...)	Non fournis

Fait à TOURS,
le 14/11/2013
Effectué par Ludovic WANAT



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

CONCLUSIONS DE LA MISSION DE REPERAGE :

- Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante sur jugement personnel de l'opérateur de repérage.
- Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.
- Il a été repéré des matériaux de la liste B nécessitant une évaluation périodique (Cf. 3).
- Il a été repéré des matériaux de la liste B nécessitant une action corrective de premier niveau (Cf. 3).
- Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Sommaire

1. Conditions de réalisation du repérage	2
2. Liste des Pièces et Locaux Visités & Non Visites	4
3. Résultat détaillé du repérage	5
A. Matériaux & Produits contenant de l'amiante sur jugement personnel de l'opérateur :	7
B. Matériaux & Produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire * :	7
C. Autres matériaux « hors liste » ou « susceptibles de contenir de l'amiante » :	7
D. Autres matériaux & Produits ne contenant pas d'amiante :	7
4. Liste des Matériaux ou Produits ayant fait l'objet de prélèvements pour analyse	8
5. Observations et réserves	9
6. Annexes	9

1. CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE

Le présent rapport de repérage amiante n'est pas suffisant en cas de travaux :

Il doit être complété par un repérage portant sur tous les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante selon la liste C de l'annexe 13.9 du décret du 03 juin 2011 et qui pourraient être mis en évidence à l'occasion des travaux envisagés.

Dans ce cadre il peut être nécessaire de réaliser des sondages destructifs pour s'assurer de la composition interne d'un composant, d'un ouvrage ou d'un volume concerné par les travaux.

PRÉCISIONS SUR LA MÉTHODOLOGIE DU REPÉRAGE

Dans le cadre d'une vente ou en vue de la constitution du Dossier Technique Amiante, l'investigation est menée en conformité avec les arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013.

L'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent aux listes A et B mentionnées aux articles R1334-20 et R1334-21 du code de la santé publique.

Ce dossier est réalisé conformément au décret n° 2011-629 du 03 juin 2011 et aux arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013.

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épandements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit. Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

Liste A mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Liste B mentionnée à l'article R 1334-21

COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION	PARTIES DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Parois verticales intérieures Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...), Clapets/volets coupe-feu. Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.
4. Eléments extérieurs Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

2. LISTE DES PIÈCES ET LOCAUX VISITÉS & NON VISITÉS

Etage	Pièce	Visité	Motif
Haras	Box 1	Oui	
Haras	Box 2	Oui	
Haras	Box 3	Oui	
Haras	Box 4	Oui	
Haras	Box 5	Oui	
Haras	Box 6	Oui	
Haras	Box 7	Oui	
Haras	Box 8	Oui	
Haras	Box 9	Oui	
Haras	Box 10	Oui	
Haras	Box 11	Oui	
Haras	Box 12	Oui	
Haras	Box 13	Oui	



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

Haras	Box 14	Oui	
Haras	Box 15	Oui	
Haras	Box 16	Oui	
Haras	Box 17	Oui	
Haras	Box 18	Oui	
Haras	Box 19	Oui	
Haras	Box 20	Oui	
Haras	Box 21	Oui	
Haras	Box 22	Oui	
Haras	Dégagement 1	Oui	
Haras	Dégagement 2	Oui	
Haras	Remise	Oui	
Haras	Porche 1	Oui	
Haras	Porche 2	Oui	
Haras	Enclos	Oui	
Haras	Scellerie 1	Oui	
Haras	Scellerie 2	Oui	
Nurserie	Enclos	Oui	
Nurserie	Remise 1	Oui	
Nurserie	Remise 2	Oui	
Nurserie	Remise 3	Oui	
Nurserie	Atelier	Oui	
Bergerie 1	Enclos	Oui	
Bergerie 2	Enclos	Oui	
Hangar 1	Espace stockage 2	Oui	
Hangar 1	Espace stockage 1	Oui	
Hangar 2	Espace stockage	Oui	

3. RÉSULTAT DÉTAILLÉ DU REPÉRAGE

Description sommaire des pièces et locaux visités :

Parties d'immeubles bâties et non bâties visitées	Parties d'ouvrages et éléments examinés
Box 1 (Haras)	Sol (Dalle béton), Plafond (Bois brut), Murs (Parpaing brut)



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

Box 2 (Haras)	Sol (Dalle béton), Murs (Parpaing brut), Plafond (Bois brut)
Box 3 (Haras)	Sol (Dalle béton), Murs (Parpaing brut), Plafond (Bois brut)
Box 4 (Haras)	Sol (Dalle béton), Murs (Parpaing brut), Plafond (Bois brut)
Box 5 (Haras)	Sol (Dalle béton), Murs (Parpaing brut), Plafond (Bois brut)
Box 6 (Haras)	Sol (Dalle béton), Murs (Parpaing brut), Plafond (Bois brut)
Box 7 (Haras)	Sol (Dalle béton), Plafond (Eléments de charpente apparentes bois brut + tuiles), Murs (Parpaing brut)
Box 8 (Haras)	Sol (Dalle béton), Murs (Parpaing brut), Plafond (Eléments de charpente apparentes bois brut + tuiles)
Box 9 (Haras)	Sol (Dalle béton), Murs (Parpaing brut), Plafond (Eléments de charpente apparentes bois brut + tuiles)
Box 10 (Haras)	Sol (Dalle béton), Murs (Parpaing brut), Plafond (Eléments de charpente apparentes bois brut + tuiles)
Box 11 (Haras)	Sol (Dalle béton), Murs (Parpaing brut), Plafond (Eléments de charpente apparentes bois brut + tuiles)
Box 12 (Haras)	Sol (Dalle béton), Murs (Parpaing brut), Plafond (Eléments de charpente apparentes bois brut + tuiles)
Box 13 (Haras)	Sol (Dalle béton), Plafond (Polystyrène), Murs (Parpaing brut)
Box 14 (Haras)	Sol (Dalle béton), Murs (Parpaing brut), Plafond (Polystyrène)
Box 15 (Haras)	Sol (Dalle béton), Murs (Parpaing brut), Plafond (Polystyrène)
Box 16 (Haras)	Sol (Dalle béton), Murs (Parpaing brut), Plafond (Polystyrène)
Box 17 (Haras)	Sol (Dalle béton), Murs (Parpaing brut), Plafond (Polystyrène)
Box 18 (Haras)	Sol (Dalle béton), Murs (Parpaing brut), Plafond (Polystyrène)
Box 19 (Haras)	Sol (Dalle béton), Murs (Parpaing brut), Plafond (Polystyrène)
Box 20 (Haras)	Sol (Dalle béton), Murs (Parpaing brut), Plafond (Polystyrène)
Box 21 (Haras)	Sol (Dalle béton), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Parpaing brut)
Box 22 (Haras)	Sol (Dalle béton), Murs (Parpaing brut), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Dégagement 1 (Haras)	Poteaux poutres (Poteaux habillés fibre ciment), Sol (Dalle béton), Murs (Parpaing brut), Plafond (Bois brut)
Dégagement 2 (Haras)	Sol (Dalle béton), Murs (Parpaing brut), Plafond (Polystyrène, Eléments de charpente apparentes bois brut)
Remise (Haras)	Sol (Dalle béton), Plafond (Bois brut), Murs (Parpaing brut, Enduit ciment)
Porche 1 (Haras)	Sol (Dalle béton), Plafond (Eléments de charpente apparentes bois brut + tuiles), Poteaux poutres (Poteaux bois peint), Murs (Parpaing brut)
Porche 2 (Haras)	Sol (Dalle béton), Murs (Parpaing brut), Poteaux poutres (Poteaux bois peint), Plafond (Eléments de charpente apparentes bois brut + tuiles, Faux plafond en dalles suspendues)
Enclos (Haras)	Sol (Dalle béton), Plafond (Eléments de charpente apparentes bois brut + tuiles), Poteaux poutres (Poteaux métal peint), Murs (Parpaing brut, Enduit)
Scellerie 1 (Haras)	Sol (Dalle béton), Plafond (Bois brut), Murs (Parpaing brut, Enduit + peinture)
Scellerie 2 (Haras)	Sol (Dalle béton), Murs (Parpaing brut, Enduit + peinture), Plafond (Bois brut)
Enclos (Nurserie)	Sol (Dalle béton), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Enduit)
Remise 1 (Nurserie)	Sol (Dalle béton), Plafond (Bois brut), Murs (Brique + enduit)
Remise 2 (Nurserie)	Sol (Dalle béton), Plafond (Eléments de charpente apparentes bois brut + tuiles), Poteaux poutres (Poteaux métal peint), Murs (Briques + enduit + bardage métal)
Remise 3 (Nurserie)	Sol (Dalle béton), Murs (Enduit), Plafond (Bois brut)



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

Atelier (Nurserie)	Sol (Dalle béton), Plafond (Bois brut), Murs (Enduit)
Enclos (Bergerie 1)	Sol (Dalle béton), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Parpaing brut, Enduit), Couverture (Fibrociment, Tôles ondulées fibrociment)
Enclos (Bergerie 2)	Sol (Dalle béton), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Parpaing brut, Enduit), Couverture (Tôles ondulées fibrociment)
Espace stockage 2 (Hangar 1)	Sol (Dalle béton, Terre battue), Plafond (Eléments de charpente apparentes bois vernis), Poteaux poutres (Poteaux bois vernis), Murs (Bardage métal et bois, Parpaing brut), Couverture (Tôles ondulées fibrociment)
Espace stockage 1 (Hangar 1)	Sol (Terre battue, Dalle béton), Plafond (Eléments de charpente apparentes bois brut + tuiles), Poteaux poutres (Poteaux bois vernis), Murs (Parpaing brut, Bardage métal et bois)
Espace stockage (Hangar 2)	Sol (Dalle béton), Plafond (Charpente métallique), Poteaux poutres (Poteaux métal peint), Murs (Parpaing brut, Bardage métal), Couverture (Tôles ondulées fibrociment)

A. Matériaux & Produits contenant de l'amiante sur jugement personnel de l'opérateur :

Zone	Composant	Partie composant	Conservation	Recommandation
Dégagement 1 (Haras)	Poteaux poutres	Poteaux habillés fibre ciment	Matériau avec dégradation ponctuelle	Action corrective de premier niveau
Enclos (Bergerie 1)	Couverture	Tôles ondulées fibrociment	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
Enclos (Bergerie 2)	Couverture	Tôles ondulées fibrociment	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
Espace stockage 2 (Hangar 1)	Couverture	Tôles ondulées fibrociment	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
Espace stockage (Hangar 2)	Couverture	Tôles ondulées fibrociment	Matériau non dégradé	Evaluation périodique

B. Matériaux & Produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire * :

Sans objet.

(*) Rapports d'analyses joints ci après

C. Autres matériaux « hors liste » ou « susceptibles de contenir de l'amiante » :

- Les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont ceux pour lesquels l'opérateur ne peut déterminer sans analyse en laboratoire la présence d'amiante et un prélèvement n'est pas possible pour des raisons techniques ou d'autorisation.
- Les matériaux ou produits « hors liste » sont ceux dont l'opérateur a connaissance mais qui ne font pas partie de la liste des composants à investiguer suivant les listes A et B mentionnées aux articles R1334-20 et R1334-21. En cas de travaux destructifs affectant ces composants, il est recommandé de compléter les investigations et de prendre des précautions dans le cas où ces matériaux se révéleraient amiantés.

Sans objet.

D. Autres matériaux & Produits ne contenant pas d'amiante :

Zone	Composant	Partie composant	Justification
Porche 2 (Haras)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Prélèvement sans amiante après analyse
Box 22 (Haras)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Prélèvement sans amiante après analyse
Box 21 (Haras)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Prélèvement sans amiante après analyse



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

Enclos (Nurserie)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Prélèvement sans amiante après analyse
Enclos (Bergerie 1)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Prélèvement sans amiante après analyse
Enclos (Bergerie 2)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Prélèvement sans amiante après analyse

Légende états de conservation :

Matériaux de la liste A :

- Etat 1 : Le propriétaire doit procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation du ou des matériau(x) ou produit(s) concerné(s) dans les conditions prévues à l'article R 1334-16 du décret n°2003-462 ; ce contrôle doit être effectué dans un délai maximal de 3 ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage
- Etat 2 : Le propriétaire doit procéder, selon les modalités prévues à l'article R 1334-18 du décret n°2003-462, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission
- Etat 3 : Le propriétaire doit procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R 1334-18 du décret n°2003-462.

Légende recommandations :

Matériaux de la liste B :

- EP (évaluation périodique) :
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- AC1 (action corrective de premier niveau) :
Rappel de l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
- AC2 (action corrective de second niveau) :
Rappel de l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

4. LISTE DES MATÉRIAUX OU PRODUITS AYANT FAIT L'OBJET DE PRÉLÈVEMENTS POUR ANALYSE

Fiche d'identification et de cotation des prélèvements * :

N°	Désignation du Matériau et Produit prélevé (**)	Localisation	Date	Présence d'amiante	Observations, cotations
----	---	--------------	------	--------------------	-------------------------



QUALICON
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY



QUALICON



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

P1	Faux plafond en dalles suspendues	Porche 2 (Haras)	14/11/2013	Négatif	/
P2	Faux plafond en dalles suspendues	Enclos (Nurserie)	14/11/2013	Négatif	/
P3	Faux plafond en dalles suspendues	Enclos (Bergerie 1)	14/11/2013	Négatif	/
P4	Faux plafond en dalles suspendues	Enclos (Bergerie 2)	14/11/2013	Négatif	/

(*) Rapports d'analyses joints ci après

5. OBSERVATIONS ET RESERVES

Pièce	Observations
Dégagement 1 (Haras)	4 Poteaux

6. ANNEXES

Annexe 1 : Éléments d'information constituant l'état mentionné aux 1° et 2° A de l'article R. 1334-29-7

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épandements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante


Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

Annexe 2 : Schémas de repérage & Photographies

Le présent schéma de repérage est un schéma de circulation permettant de localiser :

- les prélèvements effectués
 - les matériaux et produits contenant de l'amiante (MPCA) repérés
- Il est non coté et non contractuel.

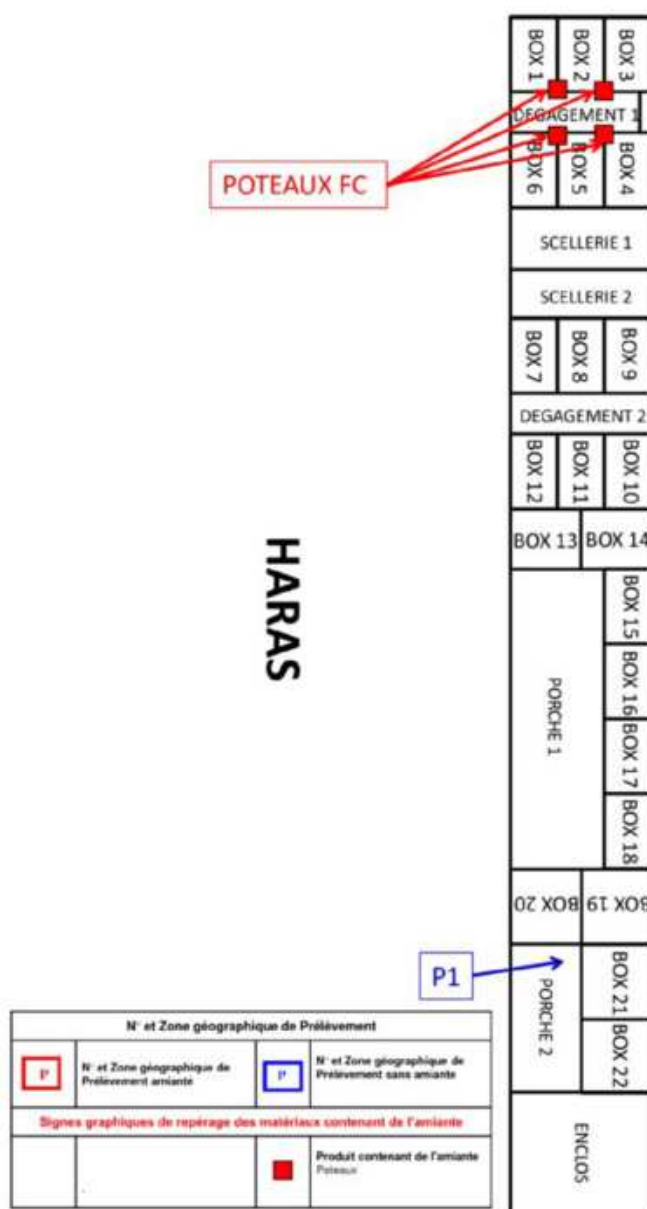



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**




QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

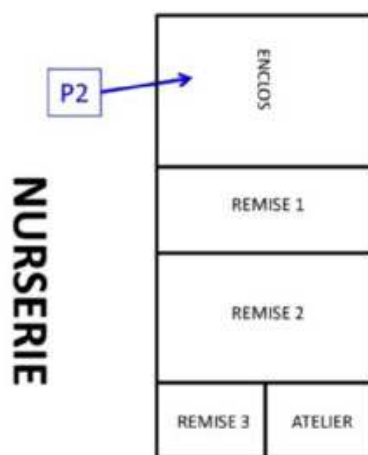

N° et Zone géographique de Prélèvement			
	N° et Zone géographique de Prélèvement amiante		N° et Zone géographique de Prélèvement sans amiante



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

PLAQUES ONDULEES FC

P3

BERGERIE 1



N° et Zone géographique de Prélèvement			
	N° et Zone géographique de Prélèvement amiante		N° et Zone géographique de Prélèvement sans amiante
Signes graphiques de repérage des matériaux contenant de l'amiante			
	Produit contenant de l'amiante Faux Plafond		Produit contenant de l'amiante Toiture Plaque ondulée en amiante ciment.



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante


Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

PLAQUES ONDULEES FC

P4

BERGERIE 2

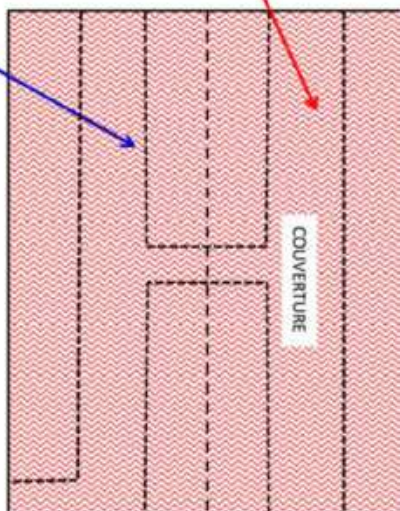

N° et Zone géographique de Prélèvement			
P	N° et Zone géographique de Prélèvement amiante	P	N° et Zone géographique de Prélèvement sans amiante
Signes graphiques de repérage des matériaux contenant de l'amiante			
			Produit contenant de l'amiante Toiture Plaque ondulée en amiante ciment.



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**




QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

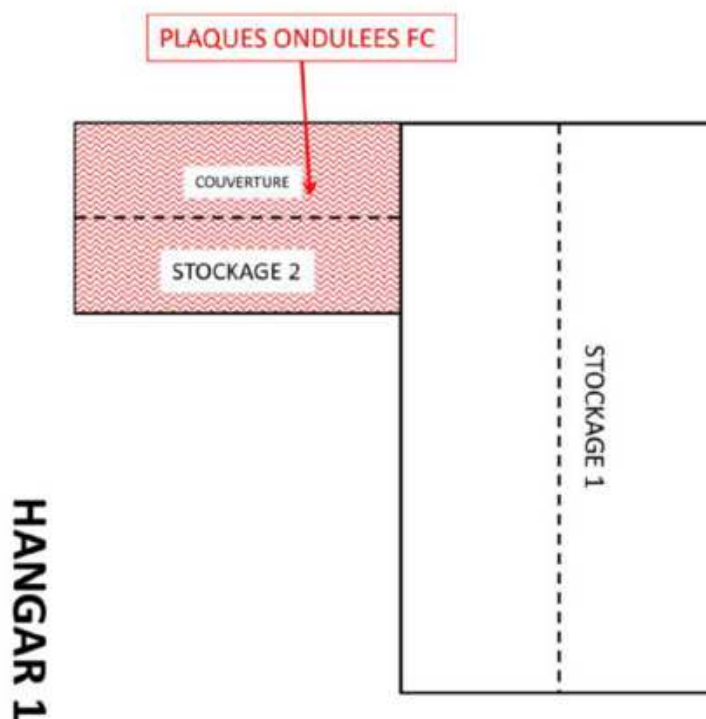

N° et Zone géographique de Prélèvement			
P	N° et Zone géographique de Prélèvement amiante	P	N° et Zone géographique de Prélèvement sans amiante
Signes graphiques de repérage des matériaux contenant de l'amiante			
			Produit contenant de l'amiante Toiture Plaque ondulée en amiante ciment.



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



QUALICONSULT




Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

PLAQUES ONDULEES FC

HANGAR 2

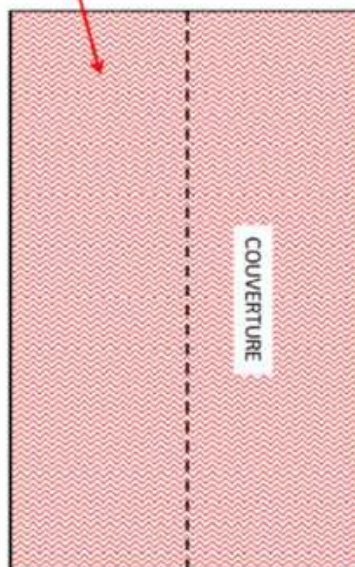

N° et Zone géographique de Prélèvement			
	N° et Zone géographique de Prélèvement amiante		N° et Zone géographique de Prélèvement sans amiante
Signes graphiques de repérage des matériaux contenant de l'amiante			
	Produit contenant de l'amiante Faux Plafond		Produit contenant de l'amiante Toiture Plaque ondulée en amiante ciment.



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



QUALICONSULT




Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

**PLAN DE LOCALISATION
DES BATIMENTS**

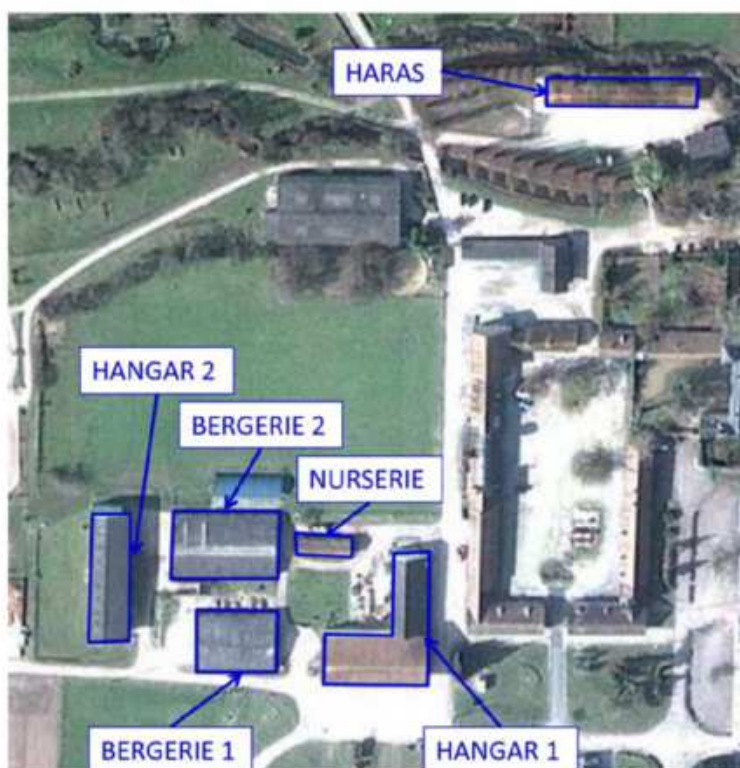



QUALICON
CONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



QUALICON
CONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013



Dégagement 1 (Haras) - Poteaux poutres - Poteaux habillés fibre ciment



P1 - Porche 2 (Haras) - Plafond - Faux plafond en dalles suspendues



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013



P2 - Enclos (Nurserie) - Plafond - Faux plafond en dalles suspendues



P3 - Enclos (Bergerie 1) - Plafond - Faux plafond en dalles suspendues



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013



Enclos (Bergerie 1) - Couverture - Tôles ondulées fibrociment



P4 - Enclos (Bergerie 2) - Plafond - Faux plafond en dalles suspendues



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013



Enclos (Bergerie 2) - Couverture - Tôles ondulées fibrociment



Espace stockage 2 (Hangar 1) - Couverture - Tôles ondulées fibrociment



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013



Espace stockage (Hangar 2) - Couverture - Tôles ondulées fibrociment



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY


N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

Annexe 3 : Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B

GRILLE D'EVALUATION

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Ludovic VANAT
N° de dossier	7451300718
Date de l'évaluation	14/11/2013
Bâtiment	Chemin de la Ferme CHESNOY - Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2, Nurserie, Haras - 45200 AMILLY
Local ou zone homogène	Dégagement 1 (Haras) - Poteaux poutres - Poteaux habillés fibre ciment
Destination déclarée du local	
Repère	

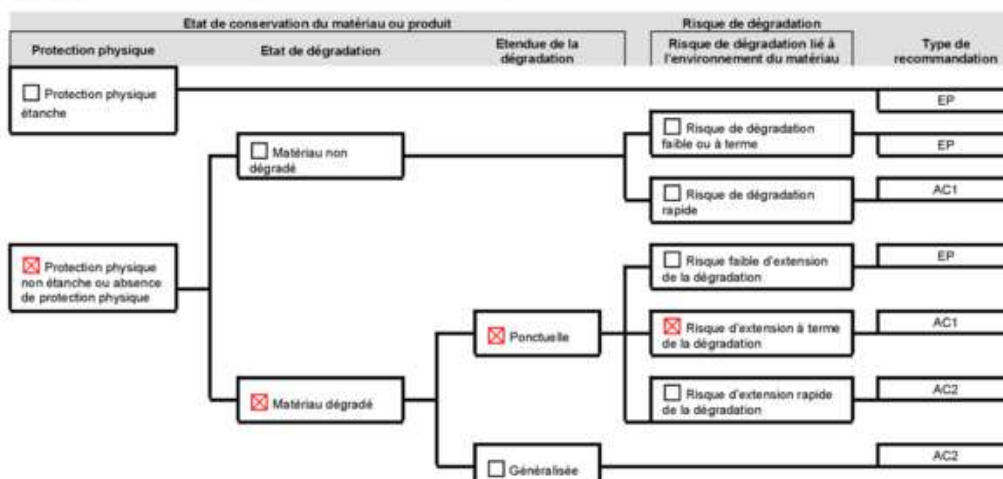

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Action corrective de premier niveau

Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;

b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;

c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante


Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

GRILLE D'EVALUATION

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Ludovic WANAT
N° de dossier	7451300718
Date de l'évaluation	14/11/2013
Bâtiment	Chemin de la Ferme CHESNOY - Bâtiment Bergerie 1 et 2 Hangar 1 et 2, Nurserie, Haras - 45200 AMILLY
Local ou zone homogène	Enclos (Bergerie 1) - Couverture - Tôles enduites fibrociment
Destination déclarée du local	
Repère	

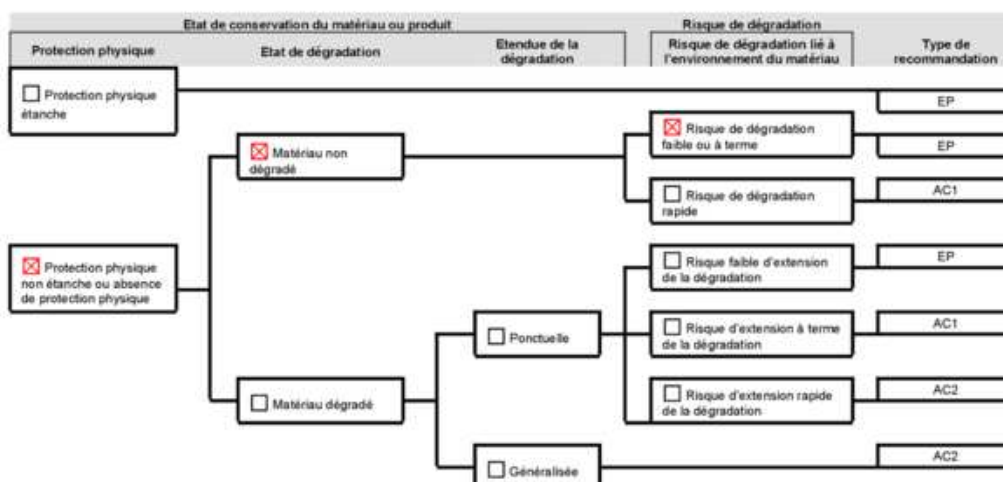

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Evaluation périodique

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante


Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

GRILLE D'EVALUATION

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Ludovic WANAT
N° de dossier	7451300718
Date de l'évaluation	14/11/2013
Bâtiment	Chemin de la Ferme CHESNOY - Bâtiment Bergerie 1 et 2 Hangar 1 et 2, Nurserie, Haras - 45200 AMILLY
Local ou zone homogène	Enclos (Bergerie 2) - Couverture - Tôles enduites fibrociment
Destination déclarée du local	
Repère	

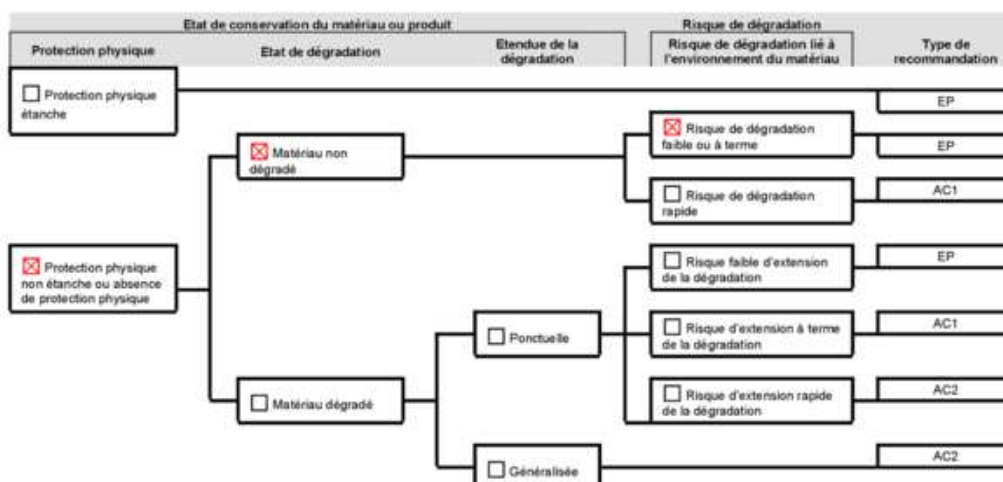

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Evaluation périodique

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante


Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

GRILLE D'EVALUATION

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Ludovic WANAT
N° de dossier	7451300718
Date de l'évaluation	14/11/2013
Bâtiment	Chemin de la Ferme CHESNOY - Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2, Nurserie, Haras - 45200 AMILLY
Local ou zone homogène	Espace stockage 2 (Hangar 1) - Couverture - Tôles ondulées fibrociment
Déclaration déclarée du local	
Repère	

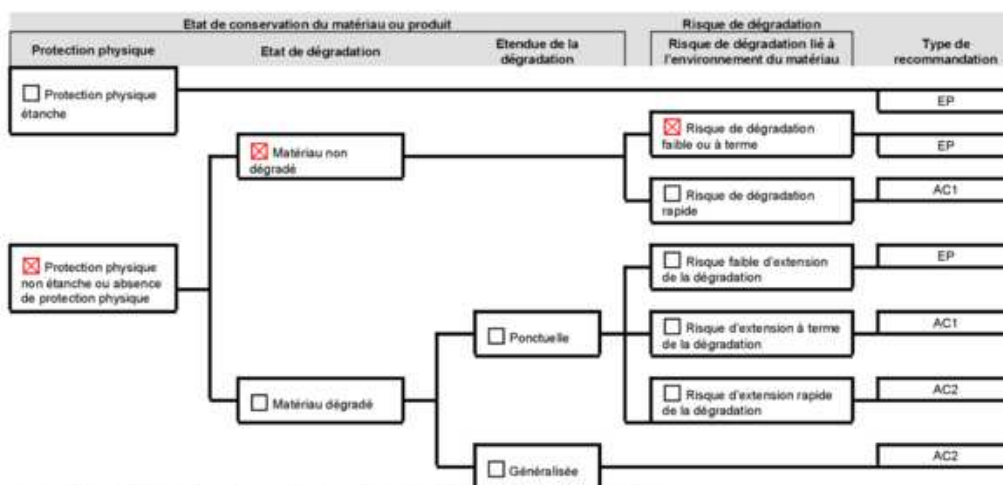

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante


Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

GRILLE D'EVALUATION

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Ludovic WANAT
N° de dossier	7451300718
Date de l'évaluation	14/11/2013
Bâtiment	Chemin de la Ferme CHESNOY - Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2, Nurserie, Haras - 45200 AMILLY
Local ou zone homogène	Espace stockage (Hangar 2) - Couverture - Tôles ondulées fibrociment
Déclaration déclarée du local	
Repère	

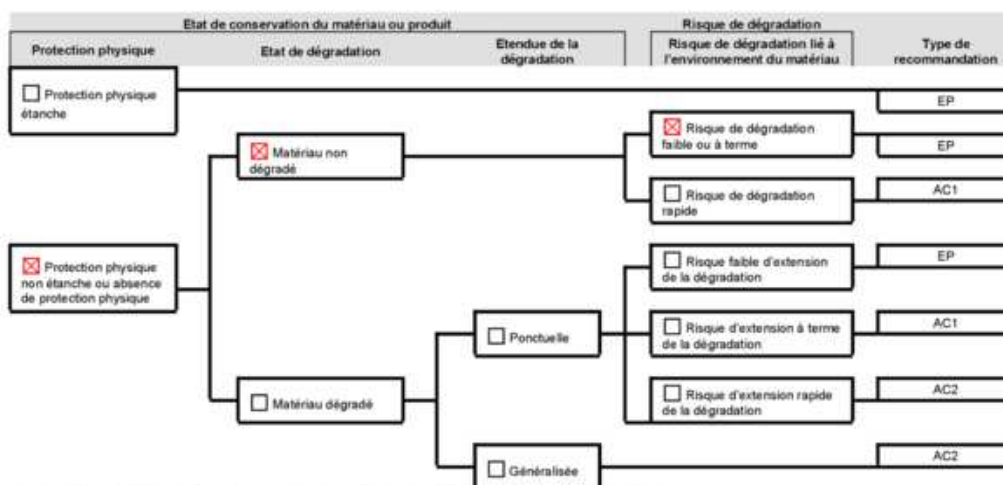

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

Annexe 4 : Procès-verbaux d'analyses laboratoire



ITGA est membre de l'Union des Laboratoires Saint-Bâtiment

ITGA

Parv Edonia - Bât. II - Rue de la ferme Adèle - CS n° 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41 Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



certification n° 1-0913

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI NUMERO IT071312-3738 EN DATE DU 13/12/2013 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 3 pages, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : QUALICONSULT IMMOBILIER
27 rue de la Milletière
Aéronef B
37100 TOURS

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 02/12/2013
Analysé à : ITGA SAINT-GREGOIRE

Réf. Commande Client :	7451300718
Réf. Dossier Client :	Chemin de la Ferme Chesnoy 45200 AMILLY
Référence Client de l'échantillon :	P1 - Faux plafonds en dalles suspendues - Porche 2 (Haras) / Plafond
Réf. Commande ITGA :	IT0713-40468
Réf. Echantillon ITGA :	IT071312-3738
Description ITGA :	Mousse verte avec couche cartonnée

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Mousse verte avec couche cartonnée	META le 12/12/2013	Amiante non détecté	---	2

ITGA

Page 1/1

Validé par :

Alexandra LABONNE

Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Fa. labon-ayes : DTR n°24

DTA 164 rev 07



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013



ITGA est membre de l'Union des Laboratoires Saint-Bâtiment

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la terre Adèle - CS n° 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41 Fax : 02.99.35.41.42

ITGA

www.itga.fr



certification n° 1-0913

RAPPORT D'ESSAI NUMERO IT071312-3739 EN DATE DU 13/12/2013

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : QUALICONSULT IMMOBILIER
27 rue de la Milletière
Aéronef B
37100 TOURS

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 02/12/2013
Analysé à : ITGA SAINT-GREGOIRE

Réf. Commande Client : 7451300718

Réf. Dossier Client : Chemin de la Ferme Chesnoy
45200 AMILLY

Référence Client de l'échantillon :

P2 - Faux plafonds en dalles suspendues - Enclos (Nurserie) / Plafond

Réf. Commande ITGA : IT0713-40468

Réf. Echantillon ITGA : IT071312-3739

Description ITGA :

Amas fibreux blanchâtre avec couche marron fibreuse + poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Amas fibreux blanchâtre avec couche marron fibreuse + poussières	MOLP le 12/12/2013	Amiante non détecté Analyse confirmée au M.E.T	---	2

ITGA

Page 1/1

Validé par :

Alexandra LABONNE

Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En Bateau avec : DTR n°24

DEA 164 rev 07

QUALICONSULT - RCS PARIS 401 449 855
Vélizy Plus - 1 bis, rue du Petit Clamart - Bât E - 78941 Vélizy Cedex - Tél : 01.40.83.75.75 / Fax : 01.46.30.39.62
Page 28 / 35

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
L'Atride
431, rue de la Bergeresse 45160 OLIVET - Tel./Fax : 0245340300
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. PARIS B 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00197 - APE 7120 B
Siège social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293
Page 47 sur 56



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013



ITGA est membre de l'Union des Laboratoires Saint-Bâtiment

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la terre Adèle - CS n° 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41 Fax : 02.99.35.41.42

ITGA

www.itga.fr



certification n° 1-0913

RAPPORT D'ESSAI NUMERO IT071312-3740 EN DATE DU 13/12/2013

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : QUALICONSULT IMMOBILIER
27 rue de la Milletière
Aéronef B
37100 TOURS

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 02/12/2013
Analysé à : ITGA SAINT-GREGOIRE

Réf. Commande Client : 7451300718

Réf. Dossier Client : Chemin de la Ferme Chesnoy
45200 AMILLY

Référence Client de l'échantillon :

P3 - Faux plafonds en dalles suspendues - Enclos (Bergerie 1) / Plafond

Réf. Commande ITGA : IT0713-40468

Réf. Echantillon ITGA : IT071312-3740

Description ITGA :

Amas fibreux jaunâtre avec papier bitumé et couche d'aluminium + lamelles de bois

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Amas fibreux jaunâtre avec papier bitumé et couche d'aluminium + lamelles de bois	META le 12/12/2013	Amiante non détecté	---	2

ITGA

Page 1/1

Validé par :

Alexandra LABONNE

Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En Bâtiment avec : DTR n°24

DEA 164 rev 07

QUALICONSULT - RCS PARIS 401 449 855
Vélizy Plus - 1 bis, rue du Petit Clamart - Bât E - 78941 Vélizy Cedex - Tél : 01.40.83.75.75 / Fax : 01.46.30.39.62
Page 29 / 35

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

L'Atride

431, rue de la Bergeresse 45160 OLIVET - Tel./Fax : 0245340300

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. PARIS B 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00197 - APE 7120 B

Siège social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Page 48 sur 56



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013



ITGA est membre de l'Union des Laboratoires Saint-Bâtiment

ITGA

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la terre Adèle - CS n° 66862 35768 SAINT-GREGOIRE-CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41 Fax : 02.99.35.41.42

www.itga.fr



certification n° 1-0913

RAPPORT D'ESSAI NUMERO IT071312-3741 EN DATE DU 13/12/2013

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : QUALICONSULT IMMOBILIER
27 rue de la Milletière
Aéronef B
37100 TOURS

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 02/12/2013
Analysé à : ITGA SAINT-GREGOIRE

Réf. Commande Client : 7451300718

Réf. Dossier Client : Chemin de la Ferme Chesnoy
45200 AMILLY

Référence Client de l'échantillon :

P4 - Faux plafonds en dalles suspendues - Enclos (Bergerie 2) / Plafond

Réf. Commande ITGA : IT0713-40468

Réf. Echantillon ITGA : IT071312-3741

Description ITGA :

Faux plafond jaune fibreux homogène avec couches d'aluminium et couche cartonnée

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Faux plafond jaune fibreux homogène avec couches d'aluminium et couche cartonnée	MOLP le 12/12/2013	Amiante non détecté Analyse confirmée au M.E.T	---	2

ITGA

Page 1/1

Validé par :

Alexandra LABONNE

Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En Bateau avec : DTR n°24

DEA 164 rev 07

QUALICONSULT - RCS PARIS 401 449 855
Vélizy Plus - 1 bis, rue du Petit Clamart - Bât E - 78941 Vélizy Cedex - Tél : 01.40.83.75.75 / Fax : 01.46.30.39.62
Page 30 / 35

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

L'Atride

431, rue de la Bergeresse 45160 OLIVET - Tel./Fax : 0245340300

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. PARIS B 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00197 - APE 7120 B

Siège social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Page 49 sur 56



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

Annexe 6 : Certifications



La certification de compétences de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

Ludovic WANAT
sous le numéro 10-06

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :



Amiante

Prise d'effet : 01/08/2010 Validité : 31/07/2015

Arrêté du 21 novembre 2009 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic
amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification



Plomb

Prise d'effet : 01/08/2010 Validité : 31/07/2015

Arrêté du 21 novembre 2009 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constat de risque
d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de
certification



DPE

Prise d'effet : 01/08/2010 Validité : 31/07/2015

Arrêté du 18 octobre 2009 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance
énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 8 décembre 2009



Gaz

Prise d'effet : 01/08/2010 Validité : 31/07/2015

Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les
critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2009



Electricité

Prise d'effet : 01/08/2010 Validité : 31/07/2015

Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité
et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2008

Hervé FOSAM
Gérant

Céline CARANDO
Responsable des certifiés



ABCIDIA CERTIFICATION - 4 route de la Noue 91190 Gif-sur-Yvette - 01 64 46 50 24
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr
SARL au capital de 5 000€ - RCS EVRY SIRET 514 863400001B

QUALICONSULT - RCS PARIS 401 449 855
Velizy Plus - 1 bis, rue du Petit Clamart - Bât E - 78941 Velizy Cedex - Tél : 01 40 83 75 75 / Fax : 01 46 30 39 62
Page 31 / 35



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

Annexe 7 : Assurance

AXA Entreprises IARD
Construction Ile de France
Production grands comptes
MAM



ATTESTATION

AXA FRANCE IARD, 313, Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX atteste avoir délivré à la

SOCIETE QUALICONSULT
dont le siège social est situé
8 rue Jean Goujon
75008 PARIS

un contrat RESPONSABILITE CIVILE sous le n° 4147450704 qui a pris effet le 1er janvier 2009 et
qui fait suite au contrat n° 37503678638487.

Ce contrat n'a pas pour objet de satisfaire à l'obligation d'assurance visée par l'Article L. 241.1 de
la Loi 78.12 du 4 Janvier 1978.

ACTIVITES GARANTIES AU TITRE DU CONTRAT :

- Recherche de la présence de matériaux amiantifères.
- Diagnostic en vue de l'étude du comportement de l'amiante en place selon la réglementation et les référentiels en vigueur et la norme NF X 46-020.
- Mission d'assistance à Maîtrise d'Ouvrage, à l'exclusion de toute mission de Maîtrise d'Oeuvre.

MONTANT DE GARANTIE :

La garantie comporte une double limitation, par chantier et par année d'assurance, tel que
détaillé ci-dessous :

Limite de garantie par chantier, tous dommages garantis confondus :	1.525.500 €
dont pour l'ensemble des dommages matériels et immatériels garantis :	762.750 €
Limite de garantie par année d'assurance, tous dommages garantis confondus :	1.525.500 €
dont pour l'ensemble des dommages matériels et immatériels garantis :	1.525.500 €

Le plafond de garantie s'applique à l'ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels
causés aux tiers et imputables à l'exécution des opérations que l'assuré s'est engagé à exécuter dans
le cadre d'un marché de travaux déterminé.

La présente attestation valable jusqu'au 31 décembre 2013 ne peut engager l'assureur, en
dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre le 3 janvier 2013
POUR LA SOCIETE





QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : **LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY**



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013

AXA Entreprises IARD
Construction Ile de France
Production grands comptes
IARD



Page 1 sur 2

ATTESTATION D'ASSURANCE

AXA France IARD SA - 313, Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX, atteste avoir délivré, à la :

SOCIETE QUALICONSULT
dont le siège social est situé
8 Rue Jean Goujon
75008 PARIS

un contrat RESPONSABILITE CIVILE sous le n° 4147450704 qui a pris effet le 1er janvier 2009 et qui fait suite au contrat n° 37503678638487.

ACTIVITES GARANTIES :

- Dans le domaine du bâtiment, des travaux publics, d'ouvrages neufs et/ou existants, de toutes installations ou équipements y compris le levage, les prestations consistent notamment en:

- Vérifications et diagnostics techniques, réglementaires ou non, de tous types d'ouvrages, installations ou équipements. Ceci comprend notamment l'activité d'inspection dans le cadre du classement des établissements touristiques (hôtels, camping, villages de vacances, résidences de tourisme, parcs et résidences de loisirs. ...)
- Contrôles réglementaires ou non, initiaux et périodiques.
- Contrôles d'ouvrages de génie civil.
- Missions relatives à l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées (référence : Code de la Construction et de l'Habitation).
- Contrôles et vérifications concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs (référence : Code du Travail).
- Cotation label QUALITEL.
- Participation aux commissions d'Appréciations Techniques d'Expérimentation (ATEX)
- Participations aux commissions PASS INNOVATION
- Réalisation d'Enquêtes de Techniques Nouvelles (ETN).
- Audits Techniques Bâtiment.
- Formation.
- Assurance qualité.
- Conseil à maîtrise d'ouvrage dans le cadre des activités garanties
- Evaluation de la conformité d'équipements ou d'installations dans le cadre de l'application de la directive européenne 95/16/CE modifiée, dans l'espace économique européen
- contrôle de perméabilité à l'air des bâtiments.

Contrat n° 4147450704

QUALICONSULT - RCS PARIS 401 449 855
Vélizy Plus - 1 bis, rue du Petit Clamart - Bât E - 78941 Vélizy Cedex - Tél : 01.40.83.75.75 / Fax : 01.46.30.39.62
Page 34 / 35

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
L'Atride

431, rue de la Bergeresse 45160 OLIVET - Tel./Fax : 0245340300

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. PARIS B 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00197 - APE 7120 B

Siège social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Page 53 sur 56



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY



QUALICONSULT



Rapport de mission
repérage Amiante

Chemin de la Ferme CHESNOY
Bâtiment Bergerie 1 et 2, Hangar 1 et 2,
Nurserie, Haras
45200 AMILLY

N° : 7451300718
Date : 14/11/2013



Page 2 sur 2

• dans le domaine de l'Environnement et de la Maîtrise des Risques:

- assistance technique à l'élaboration de dossiers ou analyses ou études dans le domaine des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement)
- Audits de conformité de site ICPE en conformité avec son arrêté préfectoral ou type
- Assistance technique à l'élaboration des Plans d'Opération Interne (POI)
- Assistance technique à l'élaboration des études d'impact dans le domaine de l'environnement
- contrôles périodiques d'ICPE prévus à l'article L512-11 du Code de l'environnement
- Domaine de la pollution des sols
- Audits historiques de pollution des sols
- Diagnostics de sol et/ou de nappe
- Missions d'analyse des risques d'explosions en référence au Code du Travail (Directives Européennes Atmosphères Explosives - ATEX)
- Etudes de sûreté réalisées dans le cadre de la Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 article L 111-3-1 du code de l'urbanisme, relative à la prévention de la délinquance, et du décret n° 2007-1177 du 3 août 2007, modifiée par le décret n° 2001-324 du 24 mars 2011

• Activités garanties dans le domaine de la qualité environnementale du bâtiment (OEB), de l'énergie et de l'acoustique :

- Vérifications et diagnostics techniques
- Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre
- Missions d'audits de management d'opération selon les référentiels « Qualité Habitat et Environnement » (CERQUAL) et NF Bâtiments – démarche HQE (CERTIVEA)
- Missions d'assistance pour l'élaboration du « bilan carbone » (guide ADEME)
- Missions de diagnostics et de conseil énergétique
- missions d'assistance à la mise en place de système de management selon les référentiels « Qualité Environnementale Sécurité » (ISO 9001, ISO 14001, AEU ...)

• Formation dans le cadre des activités garanties

Ce contrat n'a pas pour objet de satisfaire à l'obligation d'assurance visée à l'article L 241.1 du Code des Assurances relatif à la Loi 78.12 du 4 Janvier 1978.


Montant des garanties de Responsabilité Civile professionnelle et exploitation, y compris garanties complémentaires au contrat DECENNALE et garanties des ouvrages de génie civil :

3 000 000 € par sinistre tous dommages confondus

La présente attestation, valable jusqu'au 31 décembre 2013, ne peut engager l'assureur, en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre le 3 janvier 2013

POUR LA SOCIETE :

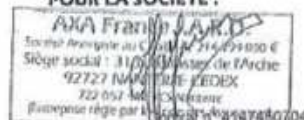

QUALICONSULT - RCS PARIS 401 449 855

Vélizy Plus - 1 bis, rue du Petit Clamart - Bât E - 78941 Vélizy Cedex - Tél : 01.40.83.75.75 / Fax : 01.46.30.39.62

Page 35 / 35

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

L'Atride

431, rue de la Bergeresse 45160 OLIVET - Tel./Fax : 0245340300

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. PARIS B 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00197 - APE 7120 B

Siège social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Page 54 sur 56



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE



ATTESTATION D'ASSURANCE

ASSQCI 1

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD

19/21 Allées de l'Europe
92616 CLICHY Cedex

Atteste que le souscripteur désigné ci-dessous :

QUALICONSULT IMMOBILIER

8 rue Jean Goujon - 75008 PARIS

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127.106.241** destinés à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourrait être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Clichy, le 18 décembre 2015

MMA IARD
Siège social : 14 rue Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS Cedex 9
RCS Le Mans 440 048 882
Entreprise régie par le Code des Assurances

MMA IARD Assurances Mutuelles Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes - RCS Le Mans 776 652 126
MMA IARD Société anonyme au capital de 537 052 368 euros - RCS Le Mans 440 048 882
Sièges sociaux : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
L'Atride

431, rue de la Bergeresse 45160 OLIVET - Tel./Fax : 0245340300
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. PARIS B 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00197 - APE 7120 B
Siège social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293
Page 55 sur 56



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante

Avant démolition

N° : 007.45.15.00690
03/02/2016

Immeuble bâti concerné : LEGTA du Chesnoy - Bât Bergerie - rue du Chesnoy - 45200 AMILLY

ANNEXE 6 - ATTESTATION DE CERTIFICATION



Institut de Certification

CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

N° CPDI 3688 Version 03

Je soussigné
Philippe TROYAUX,
Directeur Général d'I.Cert,
atteste que :

Amiante **Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis**
Date d'effet : 26/11/2015, date d'expiration : 25/11/2020

DPE **Diagnostic de performance énergétique sans mention :
DPE individuel**
Date d'effet : 15/01/2016, date d'expiration : 14/01/2021

Plomb **Plomb: Constat du risque d'exposition au plomb**
Date d'effet : 26/11/2015, date d'expiration : 25/11/2020

Termites **Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment -
France métropolitaine**
Date d'effet : 22/12/2015, date d'expiration : 21/12/2020

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire
Le 21/01/2016



Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz modifié par les arrêtés du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique modifié par les arrêtés du 09/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment modifié par les arrêtés du 14/12/2009, du 7/12/2011 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le constat de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plombés dans les immeubles d'habitation modifié par l'arrêté du 07/12/2011. Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité modifié par les arrêtés du 19/12/2009 et du 07/12/2011.

I.Cert
Institut de Certification
Certification des personnes
Diagnostic
Repérage-diagnostic sur www.icert.fr
Parc EDORIA - Bât G
Rue de la Terre Victoria
35760 Saint-Grégoire
02 99 81 11 22

cofrac
ACCREDITÉ
AFNOR
CERTIFICATION
DE PERSONNES
www.cofrac.fr