

## DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION DU BIEN	PROPRIÉTAIRE
Référence dossier : <b>25JRI580</b> Réalisé le : <b>03/06/2025</b> Référence bien : <b>BATIMENT BU</b> <b>Sécurité incendie</b>	<b>Campus POLE SANTE</b> <b>9 Avenue de la Foret de Haye</b> <b>54500 Vandœuvre-lès-Nancy</b>	<b>UNIVERSITE DE LORRAINE</b> <b>34 Cours Léopold</b> <b>54052 NANCY CEDEX</b>

**OBJET DE  
LA MISSION**

**REPÉRAGE AMIANTE  
AVANT TRAVAUX**

**SYNTHÈSE  
DU REPÉRAGE**





## SOMMAIRE

### 1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

- 1.1 Désignation de l'immeuble bâti visité
- 1.2 Désignation du propriétaire
- 1.3 Désignation du donneur d'ordre
- 1.4 Opérateur de repérage
- 1.5 Société
- 1.6 Laboratoire d'analyses

### 2. CONCLUSIONS

- 2.1 Conclusion du repérage
- 2.2 Réserves et commentaires

### 3. LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S)

- 3.1 Liste des locaux visités
- 3.2 Liste des locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

### 4. ÉTUDE PRÉALABLE

- 4.1 Programme de travaux du donneur d'ordre
- 4.2 Périmètre défini par le donneur d'ordre
- 4.3 Objectif de la mission
- 4.4 Programme de repérage de la mission
- 4.5 Analyse des documents transmis
- 4.6 Ecart, adjonctions, suppressions par rapports aux normes en vigueur
- 4.7 Plan et procédures de prélèvements

### 5. CONDITIONS DE REPÉRAGES

- 5.1 Modalités de repérages
- 5.2 Obligations de communication du rapport de repérage

### 6. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE

- 6.1 Tableau des mesures
- 6.2 Quantitatif de matériaux amiantés

### 7. ANNEXES



## RAPPORT DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT RÉALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BÂTI

*La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis. Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis*

### 1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

#### 1.1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE BÂTI VISITÉ

Adresse : **Campus POLE SANTE**  
**9 Avenue de la Forêt de Haye 54500 Vandœuvre-lès-Nancy**  
Référence bien : **BATIMENT BU - Sécurité**  
**BC4500776173**  
Date de construction : **Date du permis de construire non connue**

#### 1.2 DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

**UNIVERSITE DE LORRAINE**  
**34 Cours Léopold**  
**54052 NANCY CEDEX**

#### 1.3 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

**UNIVERSITE DE LORRAINE**  
**34 Cours Léopold**  
**54052 NANCY CEDEX**

#### 1.4 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : **M RIGHETTI Jean-Philippe**  
N° de certification : **CPDI6439**  
Délivré le : **22/07/2020**  
Échéance le : **21/07/2027**  
Accompagnateur : **M. MBARGA**

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert - Centre Alphasys - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))*

#### 1.5 SOCIÉTÉ

Raison sociale : **DIAGOBABH (SIRET : 88429685600021)**  
Adresse : **4 Rue du Bois de la Champelle, 54500 VANDœuvre-LES-NANCY**  
Assurance : **AXA**  
Numéro de police et date de validité : **10825380704 / 31/12/2024**

#### 1.6 LABORATOIRE D'ANALYSES

Raison sociale : **HOP'LAB**  
Adresse : **2 rue de la Durance 67100 STRASBOURG**  
Numéro de l'accréditation Cofrac : **1-6221REV.5 - 80226634600021**



## 2. CONCLUSIONS

### 2.1 CONCLUSION DU REPÉRAGE

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE DEGRADATION
Rapport 23GSA776	RDC - Salle silence absolu	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol	Etat d'usage
	RDC - Magasin 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol	
	RDC - Escalier 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol	
	1er étage - Couloir 023	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol	
	1er étage - Archives 014	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol	
	1er étage - Escalier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol	
Rapport 23GSA776	RDC - Dgt 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	Non visible
	RDC - Salle silence absolu	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	
	RDC - Magasin 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	
	RDC - Escalier 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	
	1er étage - Couloir 023	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	
	1er étage - Archives 014	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	
Rapport 23GSA776	RDC - Dgt 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage	Non visible
	RDC - Salle silence absolu	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage	
	RDC - Magasin 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage	
	RDC - Escalier 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage	
	1er étage - Couloir 023	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage	
	1er étage - Archives 014	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage	
Rapport 23GSA776	RDC - palier haut	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Etat d'usage
	RDC - Espace 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	
	RDC - Espace accueil	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	
	RDC - Escalier 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	
	RDC - Salle de prêt	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	



OBJET DE LA MISSION :  
REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25JRI580  
Rapport du : 12/06/2025  
BATIMENT BU - Sécurité BC4500776173

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE DEGRADATION
	2ème étage - Escalier 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	
Rapport 23GSA776	RDC - Salle lecture 2	2 - Parois verticales - Menuiseries	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	Etat d'usage
	RDC - Aide de la recherche	2 - Parois verticales - Menuiseries	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	
	RDC - Atelier formation 2	2 - Parois verticales - Menuiseries	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	
	RDC - Atelier formation 1	2 - Parois verticales - Menuiseries	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	
	RDC - Salle de lecture 1	2 - Parois verticales - Menuiseries	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	
	RDC - Espace 2	2 - Parois verticales - Menuiseries	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	
Rapport 23GSA776	2ème étage - San 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Etat d'usage
	2ème étage - San 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
	2ème étage - San 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P003	RDC - Dgt 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol	Etat d'usage
P017	1er étage - Archives 014	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint entre éléments	Joint entre éléments	Non visible
P018	1er étage - Archives 014	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Clapets / volets coupe-feu	Rebouchage et calfeutrement de clapet et volet coupe-feu	Rebouchage et calfeutrement de clapet et volet coupe-feu	Etat d'usage
P031	2ème étage - Salle lecture 007	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot	Etat d'usage
	2ème étage - EAS 001	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot	
P037	2ème étage - Lecture 038	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot	Etat d'usage
	2ème étage - Sas 040	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot	

## 2.2 RÉSERVES ET COMMENTAIRES

**Les clapets coupe-feu qui vont être installé ou installé nécessite un complément de repérage dans le sens où il est nécessaire d'avoir les travaux exacts qui vont être réalisés sur les gaines. Les joints d'assemblage et enduit de rebouchage étant amiantés au R+1, nous souhaitons redéfinir les zones en fonction des travaux à engager.**

Des portes CF du R+2 et qui vont être remplacées ont fait l'objet de repérage. Néanmoins, nous n'avons pas pu visualiser la composition intérieure des portes, ce qui doit faire l'objet de complément à la dépose de la porte potentiellement, en dehors de la zone.





### 3. LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S)

#### 3.1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Nombre de locaux visités : 53

Sous-Sol - Couloir 006, Sous-Sol - Chauff 003, Sous-Sol - Stock 001, RDC - Salle lecture 2, RDC - Aide de la recherche, RDC - Atelier formation 2, RDC - Atelier formation 1, RDC - Salle de lecture 1, RDC - Espace 2, RDC - Salle de lecture 3, RDC - San 4, RDC - San 3, RDC - palier haut, RDC - Espace 1, RDC - Espace accueil, RDC - Escalier 1, RDC - San F, RDC - San H, RDC - Dgt 1, RDC - Dgt 2, RDC - Salle silence absolu, RDC - Bureau 1, RDC - Salle de prêt, RDC - Magasin 2, RDC - Escalier 2, 1er étage - Couloir 023, 1er étage - Salle 210, 1er étage - San 1, 1er étage - San 2, 1er étage - Archives 014, 1er étage - Espace consultation 1, 1er étage - TGBT, 1er étage - GT, 1er étage - Bureau 043, 1er étage - San H, 1er étage - San F, 1er étage - Escalier, 1er étage - Circulation 2, 2ème étage - Salle lecture 007, 2ème étage - Bureau 005, 2ème étage - Salle internat 008, 2ème étage - EAS 001, 2ème étage - Salle 021, 2ème étage - San 1, 2ème étage - San 2, 2ème étage - San 3, 2ème étage - Espace 022, 2ème étage - Accueil 023, 2ème étage - Escalier 1, 2ème étage - Sas 029, 2ème étage - 025, 2ème étage - Lecture 038, 2ème étage - Sas 040

#### 3.2 LISTE DES LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Nombre de locaux non visités : 0

LOCALISATION	PARTIES DU LOCAL	RAISON
Néant	-	



## 4. ÉTUDE PRÉALABLE

### 4.1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Mise en sécurité incendie du bâtiment BU de Brabois Santé

### 4.2 PÉRIMÈTRE DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

### 4.3 OBJECTIF DE LA MISSION

« Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux ». Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

### 4.4 PROGRAMME DE REPÉRAGE DE LA MISSION

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017. **Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 (liste non exhaustive) :**

1 - COUVERTURES, TOITURES, TERRASSES ET ETANCHEITES	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
2 - PAROIS VERTICALES EXTERIEURES ET FAÇADES	Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES	Éléments associés aux façades
	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
4 - PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
5 - PLANCHERS ET PLANCHERS TECHNIQUES	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
6 - CONDUITS ET ACCESSOIRES INTERIEURS	Suspentes et contrevents
	Revêtements de sols
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
7 - ASCENSEURS, MONTE-CHARGES ET ESCALIERS MECANIQUES	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
	Portes et cloisons palières
8 - ÉQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES	Parois des équipements
	Matériels en machinerie
	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	Fusibles à broche
	Canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
9 - FONDATIONS ET SOUBASSEMENTS	Jardinières, bac à sable incendie
	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
10 - AMÉNAGEMENTS, VOIRIES ET RESEAUX DIVERS	Conduits et fourreaux
	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs



#### 4.5 ANALYSE DES DOCUMENTS TRANSMIS

DOCUMENTS DEMANDÉS	DOCUMENTS REMIS
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :  
**Néant**

#### 4.6 ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORTS AUX NORMES EN VIGUEUR

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

OBSERVATIONS	OUI	NON	SANS OBJET
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

#### 4.7 PLAN ET PROCÉDURES DE PRÉLÈVEMENTS

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.





## 5. CONDITIONS DE REPÉRAGES

### 5.1 MODALITÉS DE REPÉRAGES

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autres aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la liste des matériaux de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers.

L'ensemble du périmètre du bien concerné par les travaux doit être inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés, l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être menées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de Zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des ZPSO.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux ou produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaire pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017, les analyses des échantillons de ces matériaux ou produits sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### 5.2 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPÉRAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti. Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au [I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique](#), en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au [II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique](#).

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au [I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique](#) ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au [II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique](#).

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'[article L. 8211-1 du code du travail](#), aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'[article R. 4534-1 du code du travail](#), de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »



## 6. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE

### 6.1 TABLEAU DES MESURES

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	CONCLUSION
S001	-	Sous-Sol - Stock 001	-	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Béton	Béton	-	Absence d'amiante (Absence d'amiante par nature)
S002		RDC - Salle silence absolu	Couche inférieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol	Etat d'usage	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Magasin 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol	Etat d'usage	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Escalier 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol	Etat d'usage	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		1er étage - Couloir 023		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol	Etat d'usage	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		1er étage - Archives 014		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol	Etat d'usage	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		1er étage - Escalier		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol	Etat d'usage	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
S003		RDC - Dgt 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	Non visible	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Salle silence absolu	Couche inférieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	Non visible	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Magasin 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	Non visible	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Escalier 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	Non visible	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		1er étage - Couloir 023		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	Non visible	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		1er étage - Archives 014		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	Non visible	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		1er étage - Escalier		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	Non visible	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)



OBJET DE LA MISSION :  
REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25JRI580  
Rapport du : 12/06/2025  
BATIMENT BU - Sécurité  
BC4500776173

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	CONCLUSION
S004		RDC - Dgt 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage	Non visible	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Salle silence absolu	Couche inférieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage	Non visible	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Magasin 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage	Non visible	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Escalier 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage	Non visible	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		1er étage - Couloir 023		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage	Non visible	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		1er étage - Archives 014		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage	Non visible	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		1er étage - Escalier		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage	Non visible	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
S005		RDC - palier haut	Couche inférieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Etat d'usage	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Espace 1	Couche inférieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Etat d'usage	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Espace accueil	Couche inférieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Etat d'usage	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Escalier 1		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Etat d'usage	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Salle de prêt	Couche inférieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Etat d'usage	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		2ème étage - Escalier 1		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Etat d'usage	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
S006		RDC - Espace 1		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Espace accueil		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Escalier 1		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)



OBJET DE LA MISSION :  
REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25JRI580  
Rapport du : 12/06/2025  
BATIMENT BU - Sécurité  
BC4500776173

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	CONCLUSION
		RDC - Salle de prêt		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
S007		RDC - San F		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - San H		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		1er étage - San H		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		1er étage - San F		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
S008		RDC - Salle lecture 2		2 - Parois verticales - Menuiseries	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	Etat d'usage	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Aide de la recherche		2 - Parois verticales - Menuiseries	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	Etat d'usage	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Atelier formation 2		2 - Parois verticales - Menuiseries	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	Etat d'usage	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Atelier formation 1		2 - Parois verticales - Menuiseries	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	Etat d'usage	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Salle de lecture 1		2 - Parois verticales - Menuiseries	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	Etat d'usage	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Espace 2		2 - Parois verticales - Menuiseries	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	Etat d'usage	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
S009		RDC - Salle lecture 2		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Aide de la recherche		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Atelier formation 2		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Atelier formation 1		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Salle de lecture 1		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)



OBJET DE LA MISSION :  
REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25JRI580  
Rapport du : 12/06/2025  
BATIMENT BU - Sécurité  
BC4500776173

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	CONCLUSION
		RDC - Espace 2		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
S010		RDC - Salle lecture 2		3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Aide de la recherche		3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Atelier formation 2		3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Atelier formation 1		3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Salle de lecture 1		3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - Espace 2		3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
S011		1er étage - San H		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		1er étage - San F		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
S012		RDC - San 4		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		RDC - San 3		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
S013		1er étage - Circulation 2		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques		Absence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
S014		2ème étage - San 1		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	<b>Désamianté en juin 2025</b>	Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
		2ème étage - San 2		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)



OBJET DE LA MISSION :  
REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25JRI580  
Rapport du : 12/06/2025  
BATIMENT BU - Sécurité  
BC4500776173

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	CONCLUSION
		2ème étage - San 3		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Présence d'amiante (Voir rapport 23GSA776 - DIAGOBAN)
S015		2ème étage - EAS 001		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques		Absence d'amiante (Absence d'amiante par nature ( > 1997))
S016		2ème étage - Sas 040		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques		Absence d'amiante (Absence d'amiante par nature ( > 1997))
S017		2ème étage - Lecture 038		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques		Absence d'amiante (Voir DTA)
ZPSO-001	P001	Sous-Sol - Chauff 003		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	P002	Sous-Sol - Couloir 006		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - Chauff 003		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - Stock 001		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	P003	RDC - Dgt 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol	Etat d'usage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004		RDC - Escalier 1		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P004	RDC - Magasin 2		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005		RDC - Espace 1		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P005	RDC - Bureau 1		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P008	RDC - Salle de prêt		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006		RDC - Dgt 1		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P006	RDC - Dgt 2		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)





OBJET DE LA MISSION :  
REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25JRI580  
Rapport du : 12/06/2025  
BATIMENT BU - Sécurité  
BC4500776173

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	CONCLUSION
ZPSO-007		RDC - Dgt 1		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P007	RDC - Dgt 2		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008		RDC - San F		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P009	RDC - San H		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009		RDC - San F		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P010	RDC - San H		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	P011	1er étage - Espace consultation 1		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		1er étage - TGBT		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		1er étage - GT		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		1er étage - Bureau 043		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	P012	1er étage - Espace consultation 1		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		1er étage - GT		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		1er étage - Bureau 043		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	P013	RDC - Salle silence absolu	Couche supérieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréeage	Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréeage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	P014	1er étage - Archives 014		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



OBJET DE LA MISSION :  
REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25JRI580  
Rapport du : 12/06/2025  
BATIMENT BU - Sécurité  
BC4500776173

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	CONCLUSION
		1er étage - Circulation 2		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	P015	1er étage - Archives 014		3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	P016	1er étage - Archives 014		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	P017	1er étage - Archives 014		6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint entre éléments	Joint entre éléments	Non visible	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	P018	1er étage - Archives 014		6 - Conduits et accessoires intérieurs - Clapets / volets coupe-feu	Rebouchage et calfeutrement de clapet et volet coupe-feu	Rebouchage et calfeutrement de clapet et volet coupe-feu	Etat d'usage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	P019	1er étage - Archives 014		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019		1er étage - San 1		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P020	1er étage - San 2		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020		1er étage - San 1		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P021	1er étage - San 2		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	P022	1er étage - Couloir 023		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	P023	1er étage - Couloir 023		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023		2ème étage - Salle internat 008		3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Isolant intérieur de porte	Isolant intérieur de porte		Susceptible de contenir de l'amiante



OBJET DE LA MISSION :  
REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25JRI580  
Rapport du : 12/06/2025  
BATIMENT BU - Sécurité  
BC4500776173

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	CONCLUSION
		2ème étage - Espace 022		3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Isolant intérieur de porte	Isolant intérieur de porte		Susceptible de contenir de l'amiante
		2ème étage - Accueil 023		3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Isolant intérieur de porte	Isolant intérieur de porte		Susceptible de contenir de l'amiante
ZPSO-024	P024	2ème étage - Accueil 023		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		2ème étage - Sas 029		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025		2ème étage - Espace 022		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P025	2ème étage - Accueil 023		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		2ème étage - Sas 029		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026		2ème étage - Espace 022		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P026	2ème étage - Accueil 023		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		2ème étage - Lecture 038		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	P027	2ème étage - Salle internat 008		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028		2ème étage - Bureau 005		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



OBJET DE LA MISSION :  
REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25JRI580  
Rapport du : 12/06/2025  
BATIMENT BU - Sécurité  
BC4500776173

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	CONCLUSION
	P028	2ème étage - Salle internat 008		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029		2ème étage - Bureau 005		3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P029	2ème étage - Salle internat 008		3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	P030	2ème étage - Salle lecture 007		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	P031	2ème étage - Salle lecture 007		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot	Etat d'usage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		2ème étage - EAS 001		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot	Etat d'usage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	P032	2ème étage - Salle 021		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	P033	2ème étage - Salle lecture 007		2 - Parois verticales - Menuiseries	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		2ème étage - Salle 021		2 - Parois verticales - Menuiseries	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		2ème étage - Lecture 038		2 - Parois verticales - Menuiseries	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	P034	2ème étage - Lecture 038		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	P035	2ème étage - Lecture 038		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



OBJET DE LA MISSION :  
REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25JRI580  
Rapport du : 12/06/2025  
BATIMENT BU - Sécurité  
BC4500776173

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	CONCLUSION
ZPSO-036	P036	2ème étage - Lecture 038		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-037		2ème étage - Lecture 038		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot	Etat d'usage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P037	2ème étage - Sas 040		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot	Etat d'usage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

## 6.2 QUANTITATIF DE MATÉRIAUX AMIANTÉS

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	QUANTITATIF
S002		RDC - Salle silence absolu	Couche inférieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol	Etat d'usage	271 m²
		RDC - Magasin 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol	Etat d'usage	275 m²
		RDC - Escalier 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol	Etat d'usage	13 m²
		1er étage - Couloir 023		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol	Etat d'usage	28 m²
		1er étage - Archives 014		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol	Etat d'usage	780 m²
		1er étage - Escalier		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol	Etat d'usage	13 m²
S003		RDC - Dgt 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	Non visible	22 m²
		RDC - Salle silence absolu	Couche inférieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	Non visible	271 m²
		RDC - Magasin 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	Non visible	275 m²
		RDC - Escalier 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	Non visible	13 m²



OBJET DE LA MISSION :  
REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25JRI580  
Rapport du : 12/06/2025  
BATIMENT BU - Sécurité  
BC4500776173

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	QUANTITATIF
		1er étage - Couloir 023		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	Non visible	28 m²
		1er étage - Archives 014		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	Non visible	780 m²
		1er étage - Escalier		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	Non visible	13 m²
S004		RDC - Dgt 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage	Etat d'usage	22 m²
		RDC - Salle silence absolu	Couche inférieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage	Etat d'usage	271 m²
		RDC - Magasin 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage	Etat d'usage	275 m²
		RDC - Escalier 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage	Etat d'usage	13 m²
		1er étage - Couloir 023		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage	Etat d'usage	28 m²
		1er étage - Archives 014		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage	Etat d'usage	780 m²
		1er étage - Escalier		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage	Etat d'usage	13 m²
S005		RDC - palier haut	Couche inférieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Etat d'usage	12 m²
		RDC - Espace 1	Couche inférieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Etat d'usage	48.50 m²
		RDC - Espace accueil	Couche inférieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Etat d'usage	88 m²
		RDC - Escalier 1		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Etat d'usage	30 m²
		RDC - Salle de prêt	Couche inférieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Etat d'usage	62 m²
		2ème étage - Escalier 1		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Etat d'usage	13 m²





OBJET DE LA MISSION :  
REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25JRI580  
Rapport du : 12/06/2025  
BATIMENT BU - Sécurité  
BC4500776173

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	QUANTITATIF
S008		RDC - Salle lecture 2		2 - Parois verticales - Menuiseries	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	Etat d'usage	1U
		RDC - Aide de la recherche		2 - Parois verticales - Menuiseries	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	Etat d'usage	1U
		RDC - Atelier formation 2		2 - Parois verticales - Menuiseries	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	Etat d'usage	1U
		RDC - Atelier formation 1		2 - Parois verticales - Menuiseries	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	Etat d'usage	1U
		RDC - Salle de lecture 1		2 - Parois verticales - Menuiseries	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	Etat d'usage	1U
		RDC - Espace 2		2 - Parois verticales - Menuiseries	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	Etat d'usage	1U
S014		2ème étage - San 1		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Etat d'usage	Désamianté juin 2025
		2ème étage - San 2		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Etat d'usage	
		2ème étage - San 3		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Etat d'usage	
ZPSO-003	P003	RDC - Dgt 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol	Etat d'usage	22 m²
ZPSO-016	P017	1er étage - Archives 014		6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint entre éléments	Joint entre éléments	Non visible	A déterminer selon cheminement
ZPSO-017	P018	1er étage - Archives 014		6 - Conduits et accessoires intérieurs - Clapets / volets coupe-feu	Rebouchage et calfeutrement de clapet et volet coupe-feu	Rebouchage et calfeutrement de clapet et volet coupe-feu	Etat d'usage	A déterminer selon cheminement
ZPSO-031	P031	2ème étage - Salle lecutre 007		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot	Etat d'usage	Pourtour porte à changer
		2ème étage - EAS 001		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot	Etat d'usage	
ZPSO-037		2ème étage - Lecture 038		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot	Etat d'usage	Pourtour porte à changer
	P037	2ème étage - Sas 040		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot	Etat d'usage	




## 7. ANNEXES







### SOMMAIRE

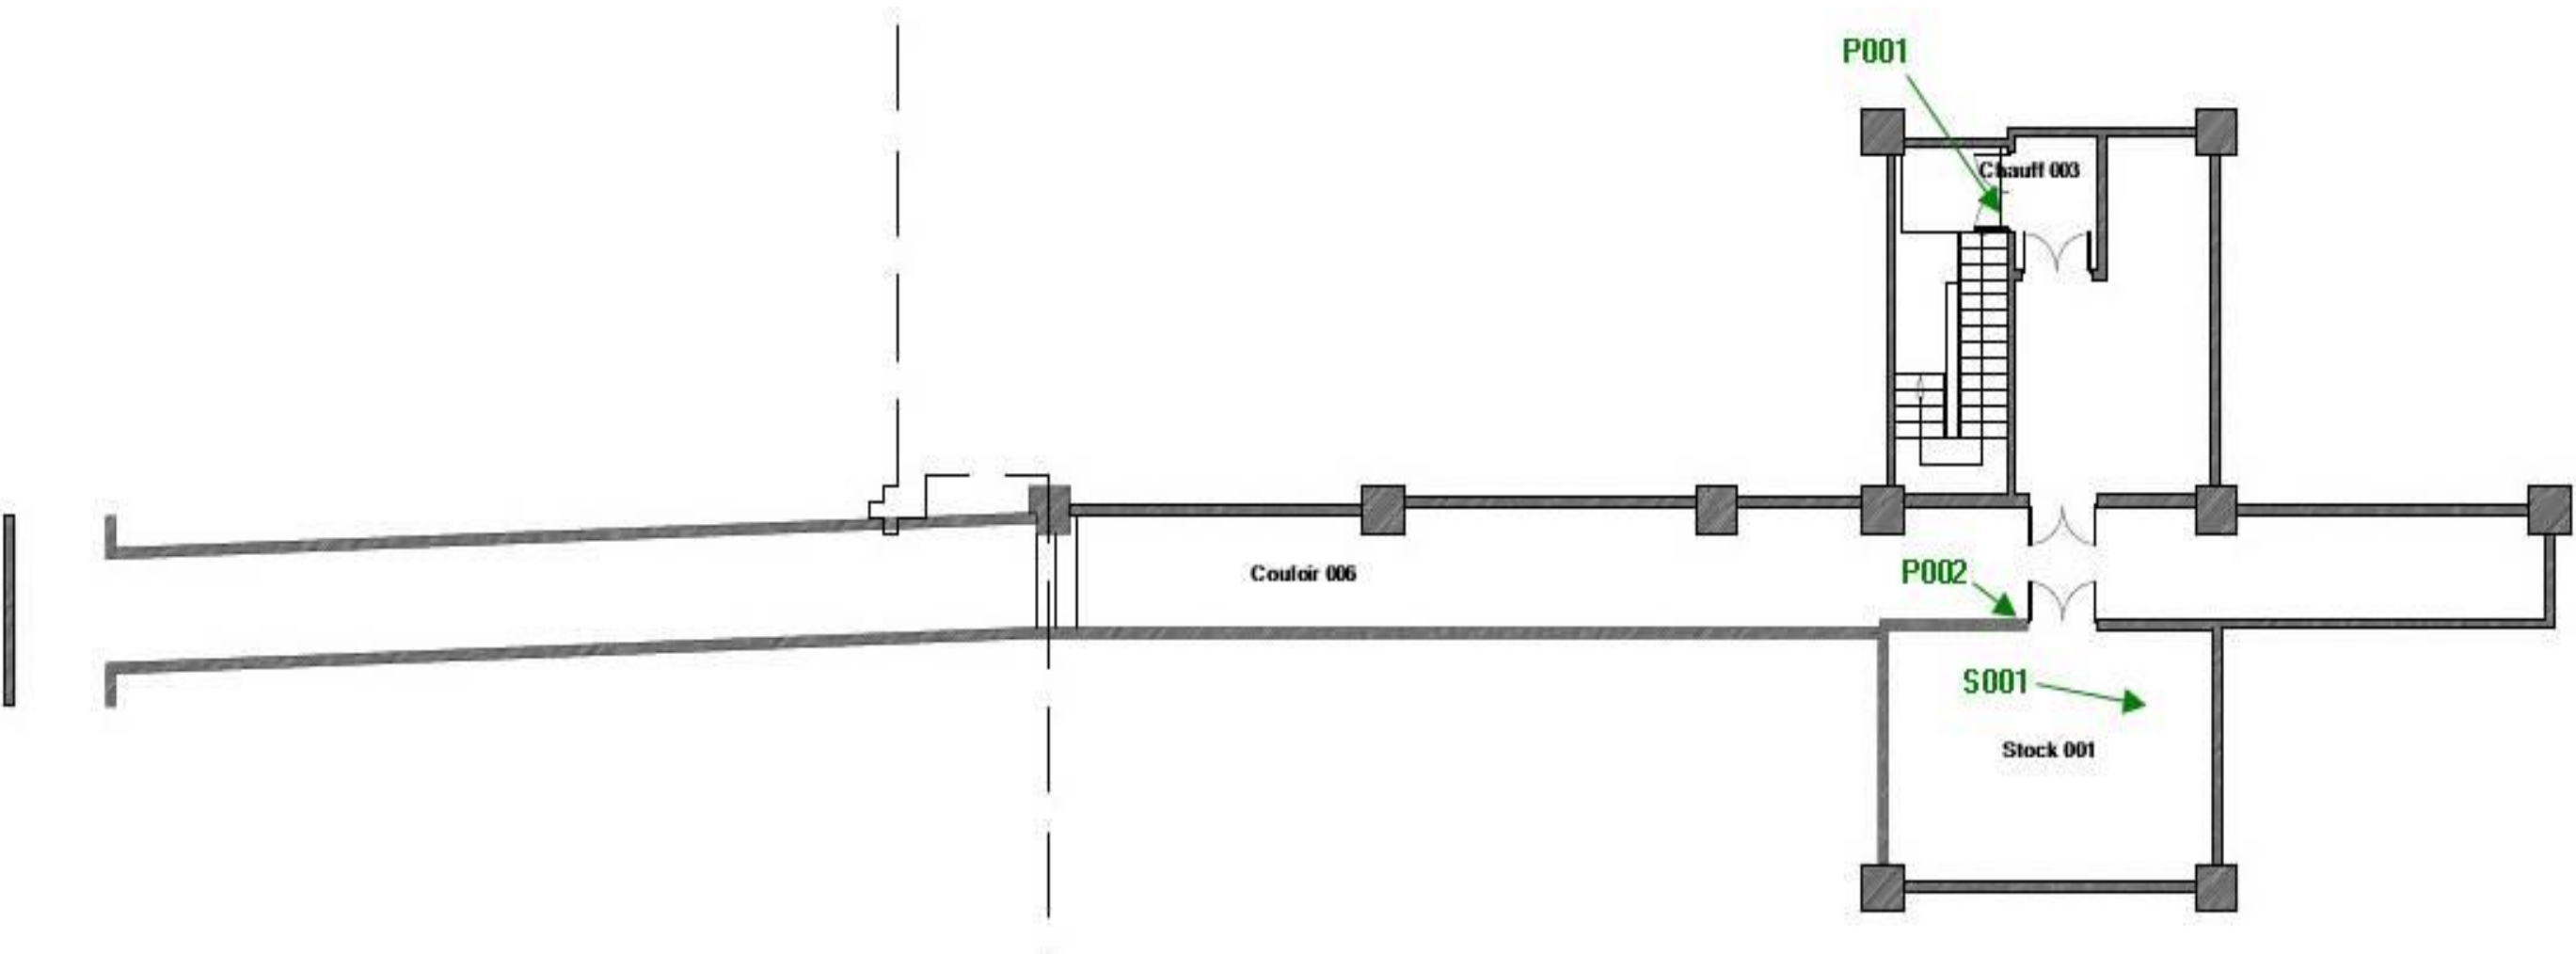- 7.1 SCHÉMA DE REPÉRAGE
- 7.2 REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
- 7.3 RAPPORT D'ESSAIS
- 7.4 EVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE
- 7.5 CONSÉQUENCES RÉGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS
- 7.6 RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
- 7.7 AUTRES DOCUMENTS










7.1 Annexe : SCHÉMA DE REPÉRAGE

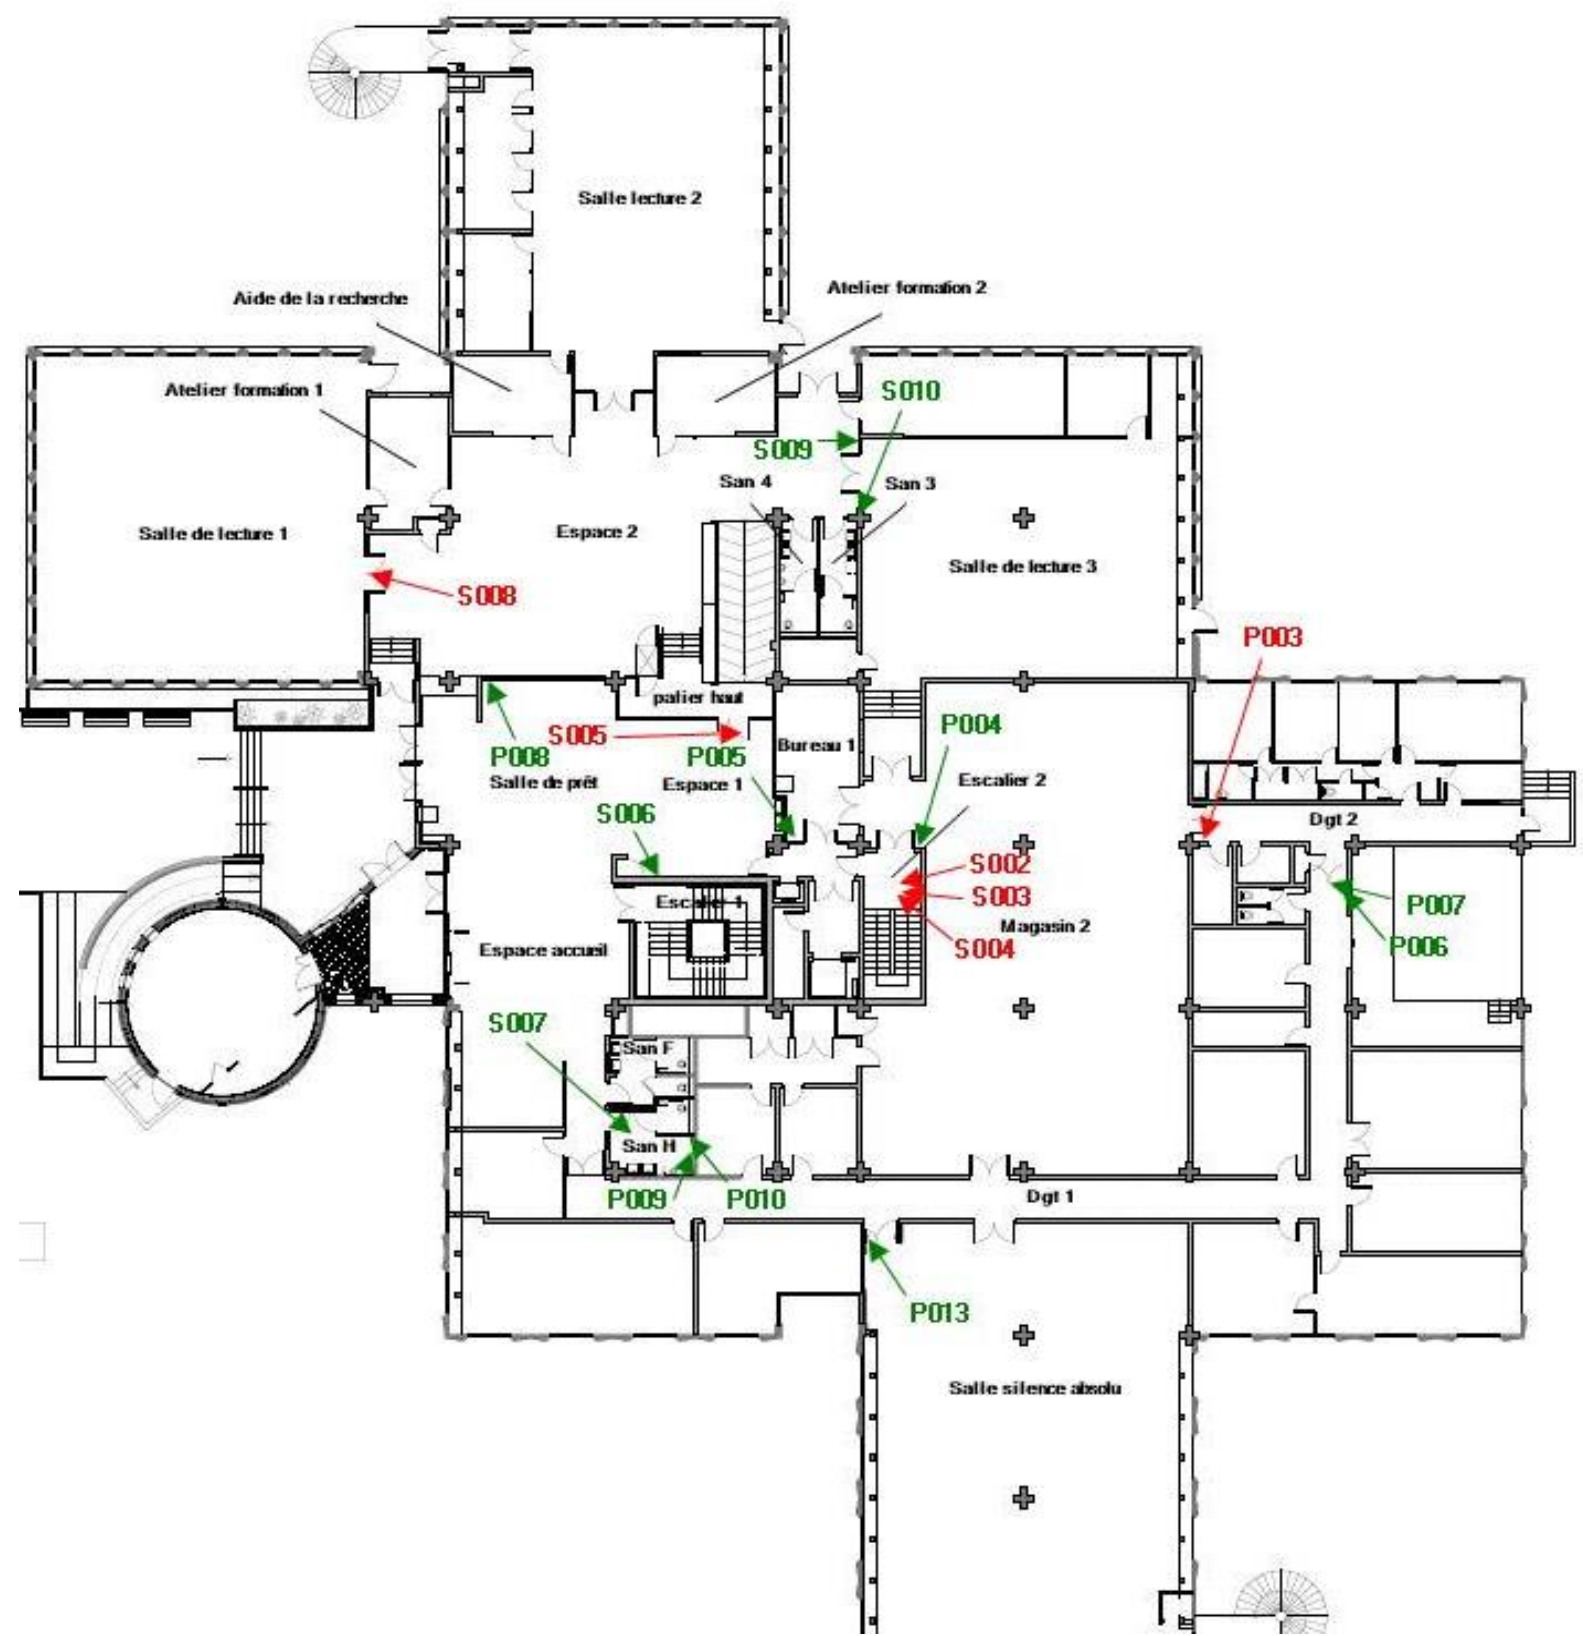

 P XXX	Localisation d'un prélèvement - Négatif
 P XXX	Localisation d'un prélèvement - Positif
 ZPSO - XXX	Localisation d'une ZPSO - Négative
 ZPSO - XXX	Localisation d'une ZPSO - Positive
 S XXX	Localisation d'un sondage - Négatif
 S XXX	Localisation d'un sondage - Positif


**Planche (croquis) de repérage technique : SOUS-SOL**  
DIAGOBAB, auteur : M RIGHETTI Jean-Philippe  
Dossier n° 25JRI580 du 03/06/2025  
Adresse du bien : Campus POLE SANTE 9 Avenue de la Foret de Haye 54500 Vandœuvre-lès-Nancy



 P XXX	Localisation d'un prélèvement - Négatif
 P XXX	Localisation d'un prélèvement - Positif
 ZPSO - XXX	Localisation d'une ZPSO - Négative
 ZPSO - XXX	Localisation d'une ZPSO - Positive
 S XXX	Localisation d'un sondage - Négatif
 S XXX	Localisation d'un sondage - Positif


**Planche (croquis) de repérage technique : RDC**  
DIAGOBDAH, auteur : M RIGHETTI Jean-Philippe  
Dossier n° 25JRI580 du 03/06/2025  
Adresse du bien : Campus POLE SANTE 9 Avenue de la Foret de Haye 54500 Vandœuvre-lès-Nancy



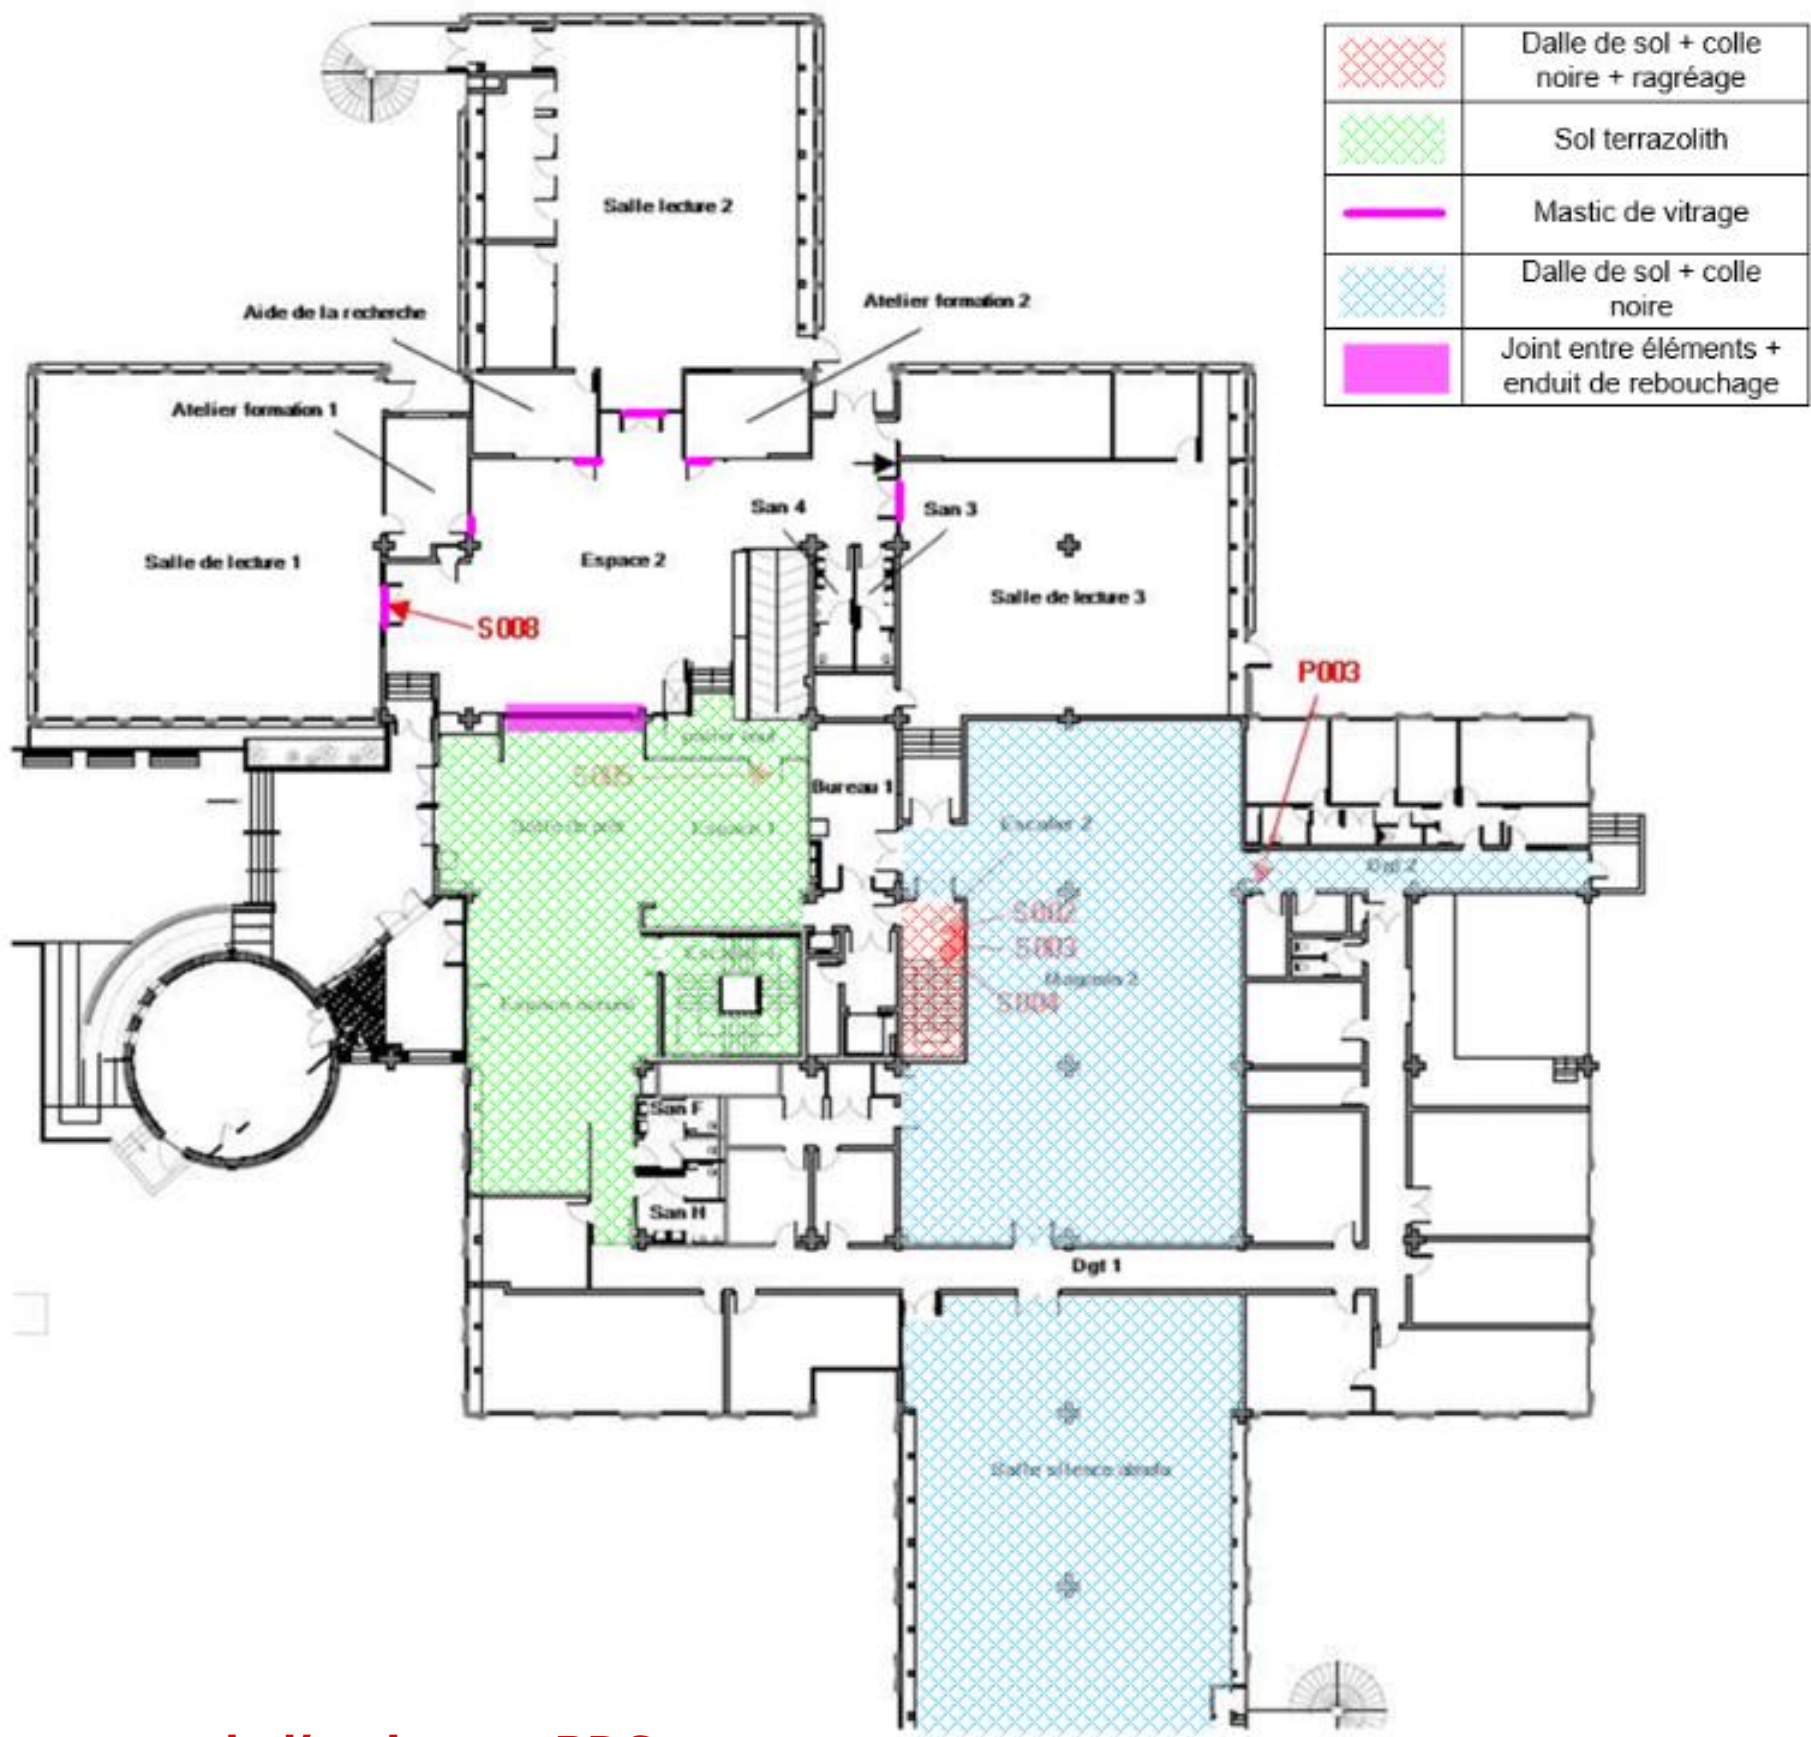

**Matériaux et produits contenant de l'amiante : RDC**

DIAGOBAN, auteur : M RIGHETTI Jean-Philippe  
Dossier n° 25JRI580 du 03/06/2025  
Adresse du bien : Campus POLE SANTE 9 Avenue de la Foret de Haye 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

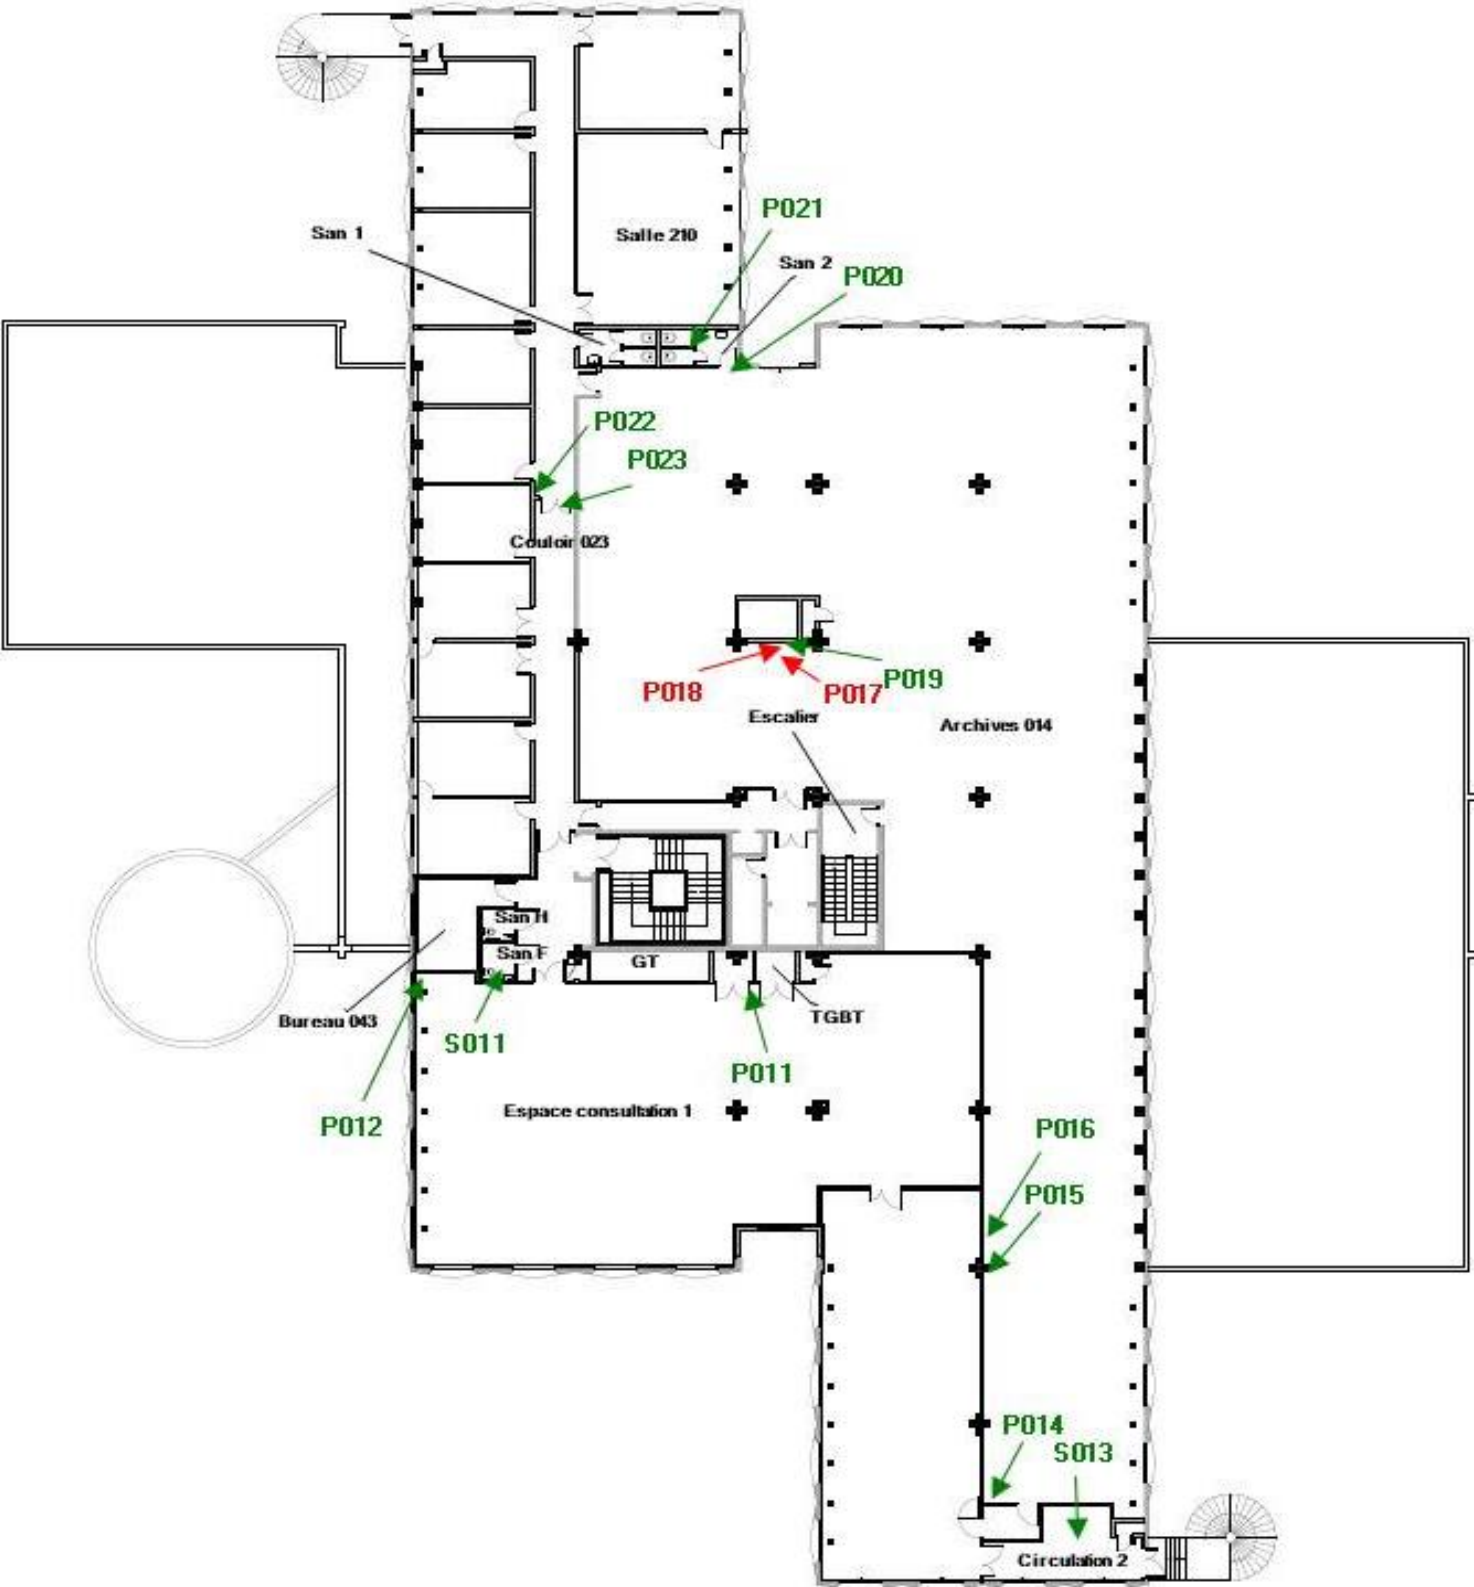







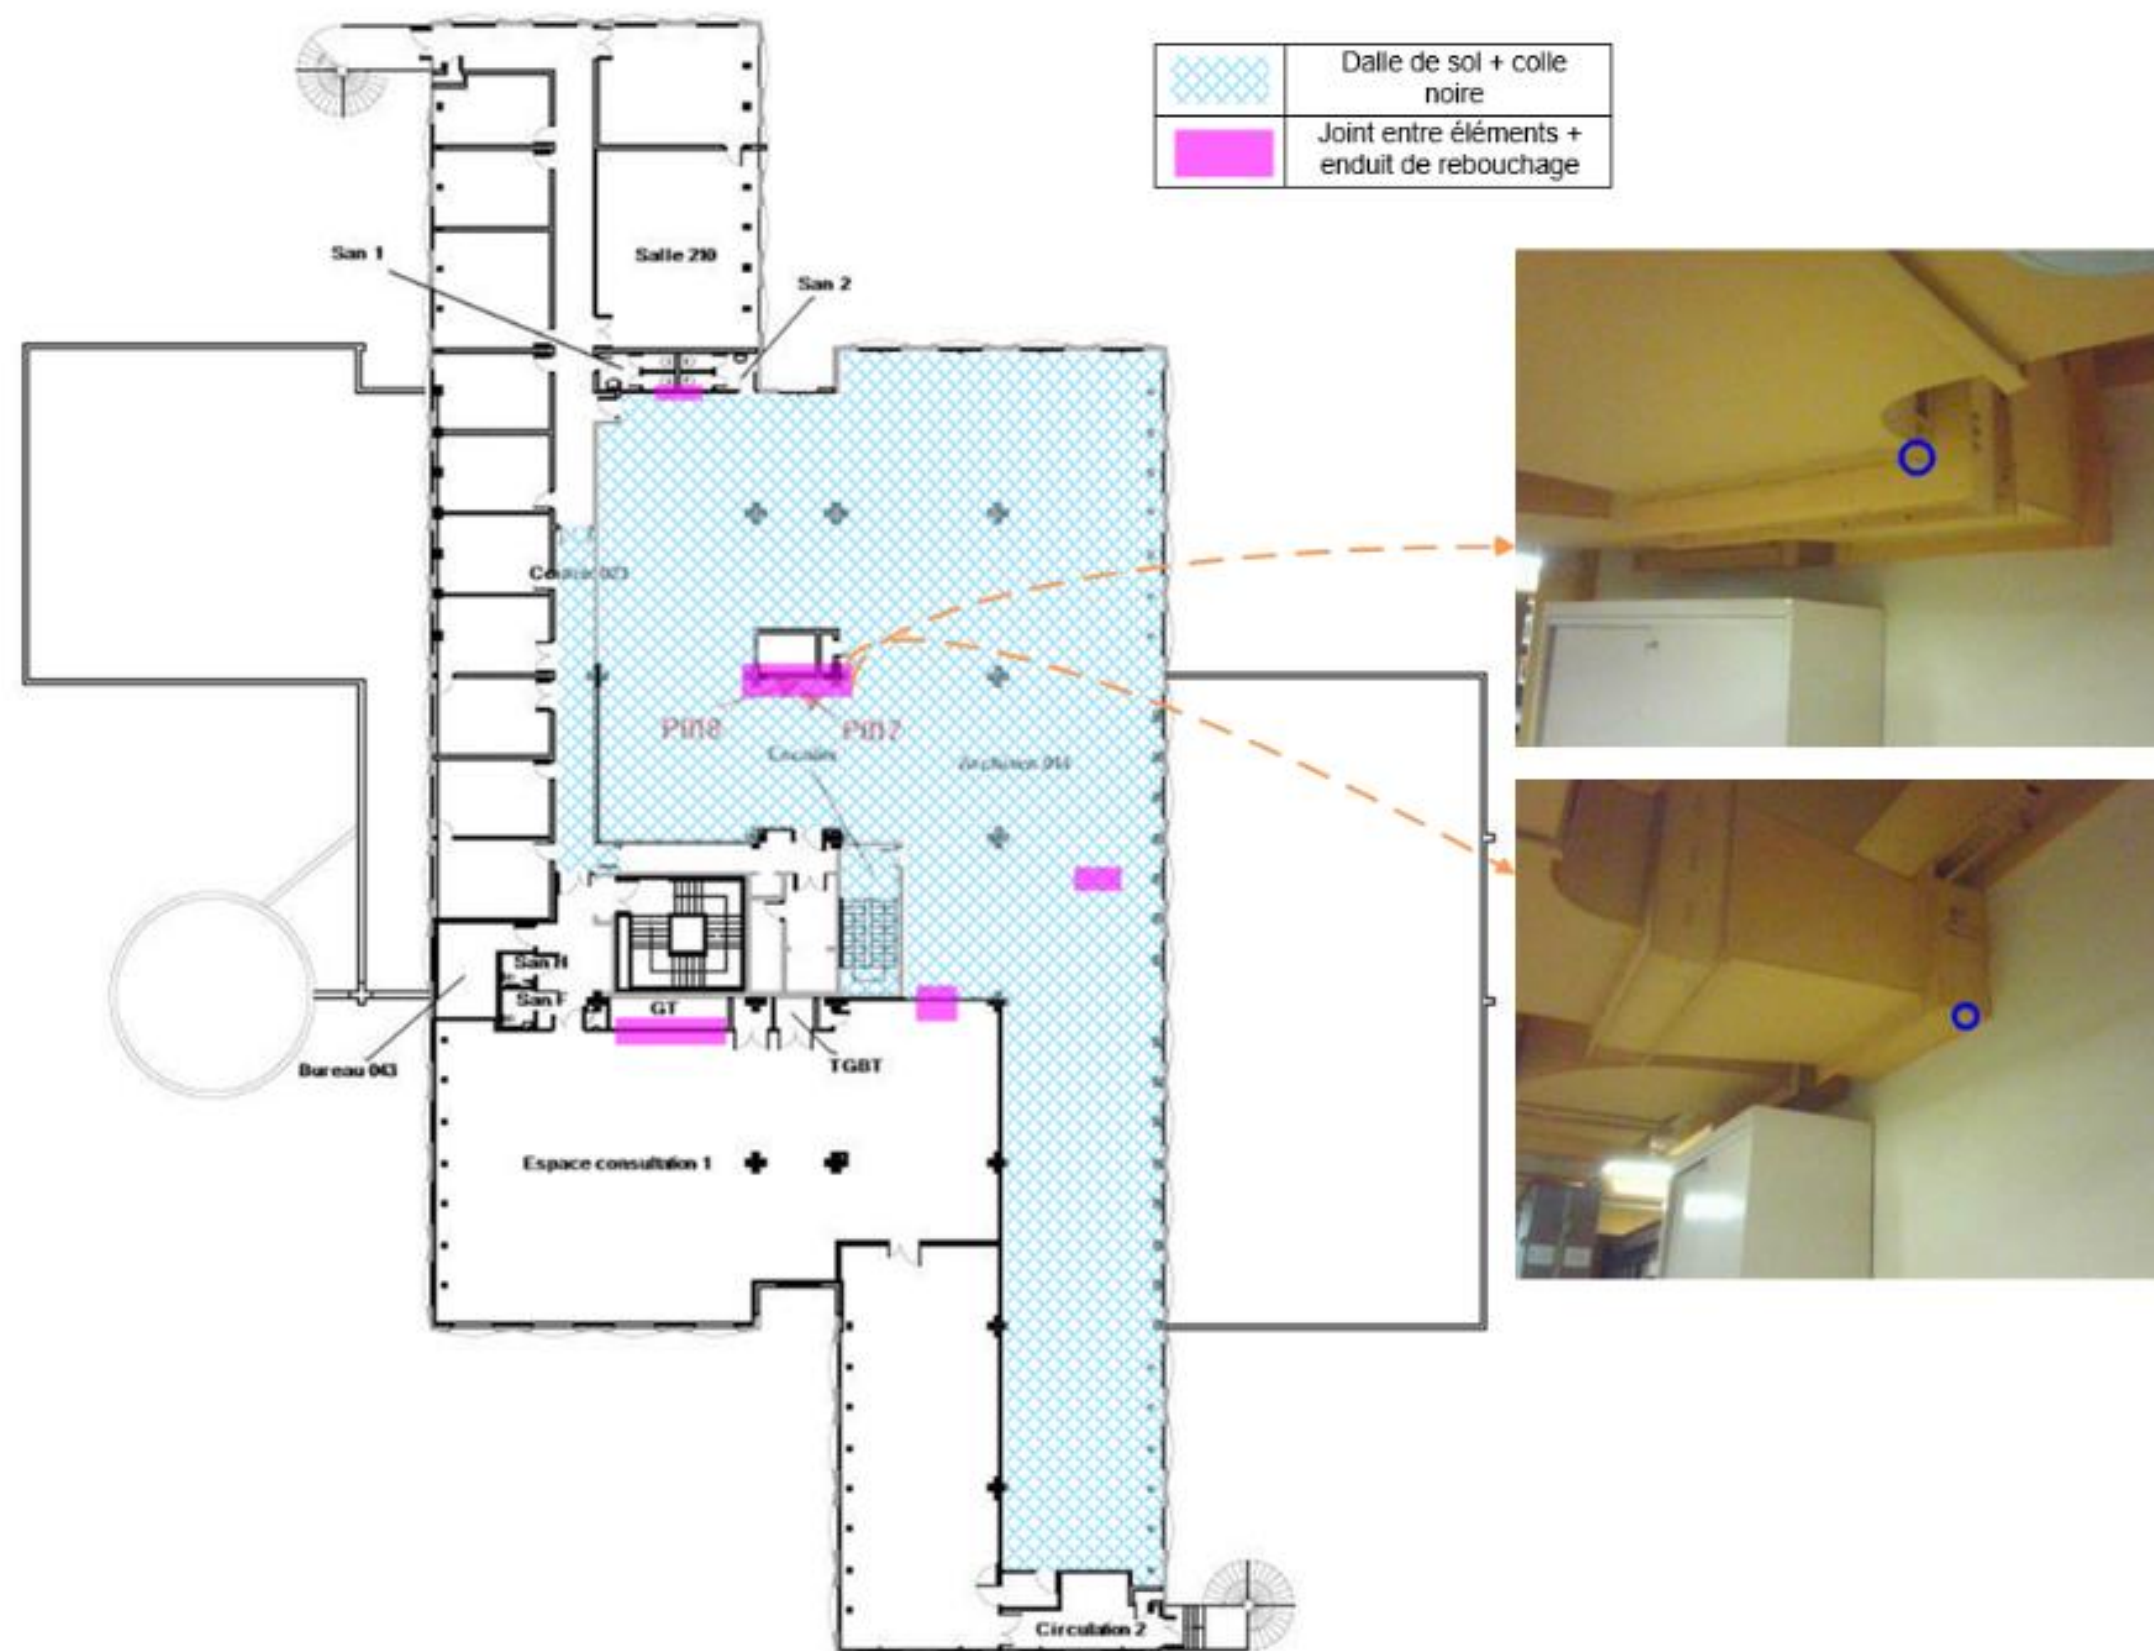
	Localisation d'un prélèvement - Négatif
	Localisation d'un prélèvement - Positif
	Localisation d'une ZPSO - Négative
	Localisation d'une ZPSO - Positive
	Localisation d'un sondage - Négatif
	Localisation d'un sondage - Positif

Planche (croquis) de repérage technique : R+1

DIAGOBAB, auteur : M RIGHETTI Jean-Philippe  
Dossier n° 25JRI580 du 03/06/2025  
Adresse du bien : Campus POLE SANTE 9 Avenue de la Foret de Haye 54500 Vandœuvre-lès-Nancy






## Matériaux et produits contenant de l'amiante : R+1

DIAGOBAB, auteur : M RIGHETTI Jean-Philippe

Dossier n° 25JRI580 du 03/06/2025

Adresse du bien : Campus POLE SANTE 9 Avenue de la Foret de Haye 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

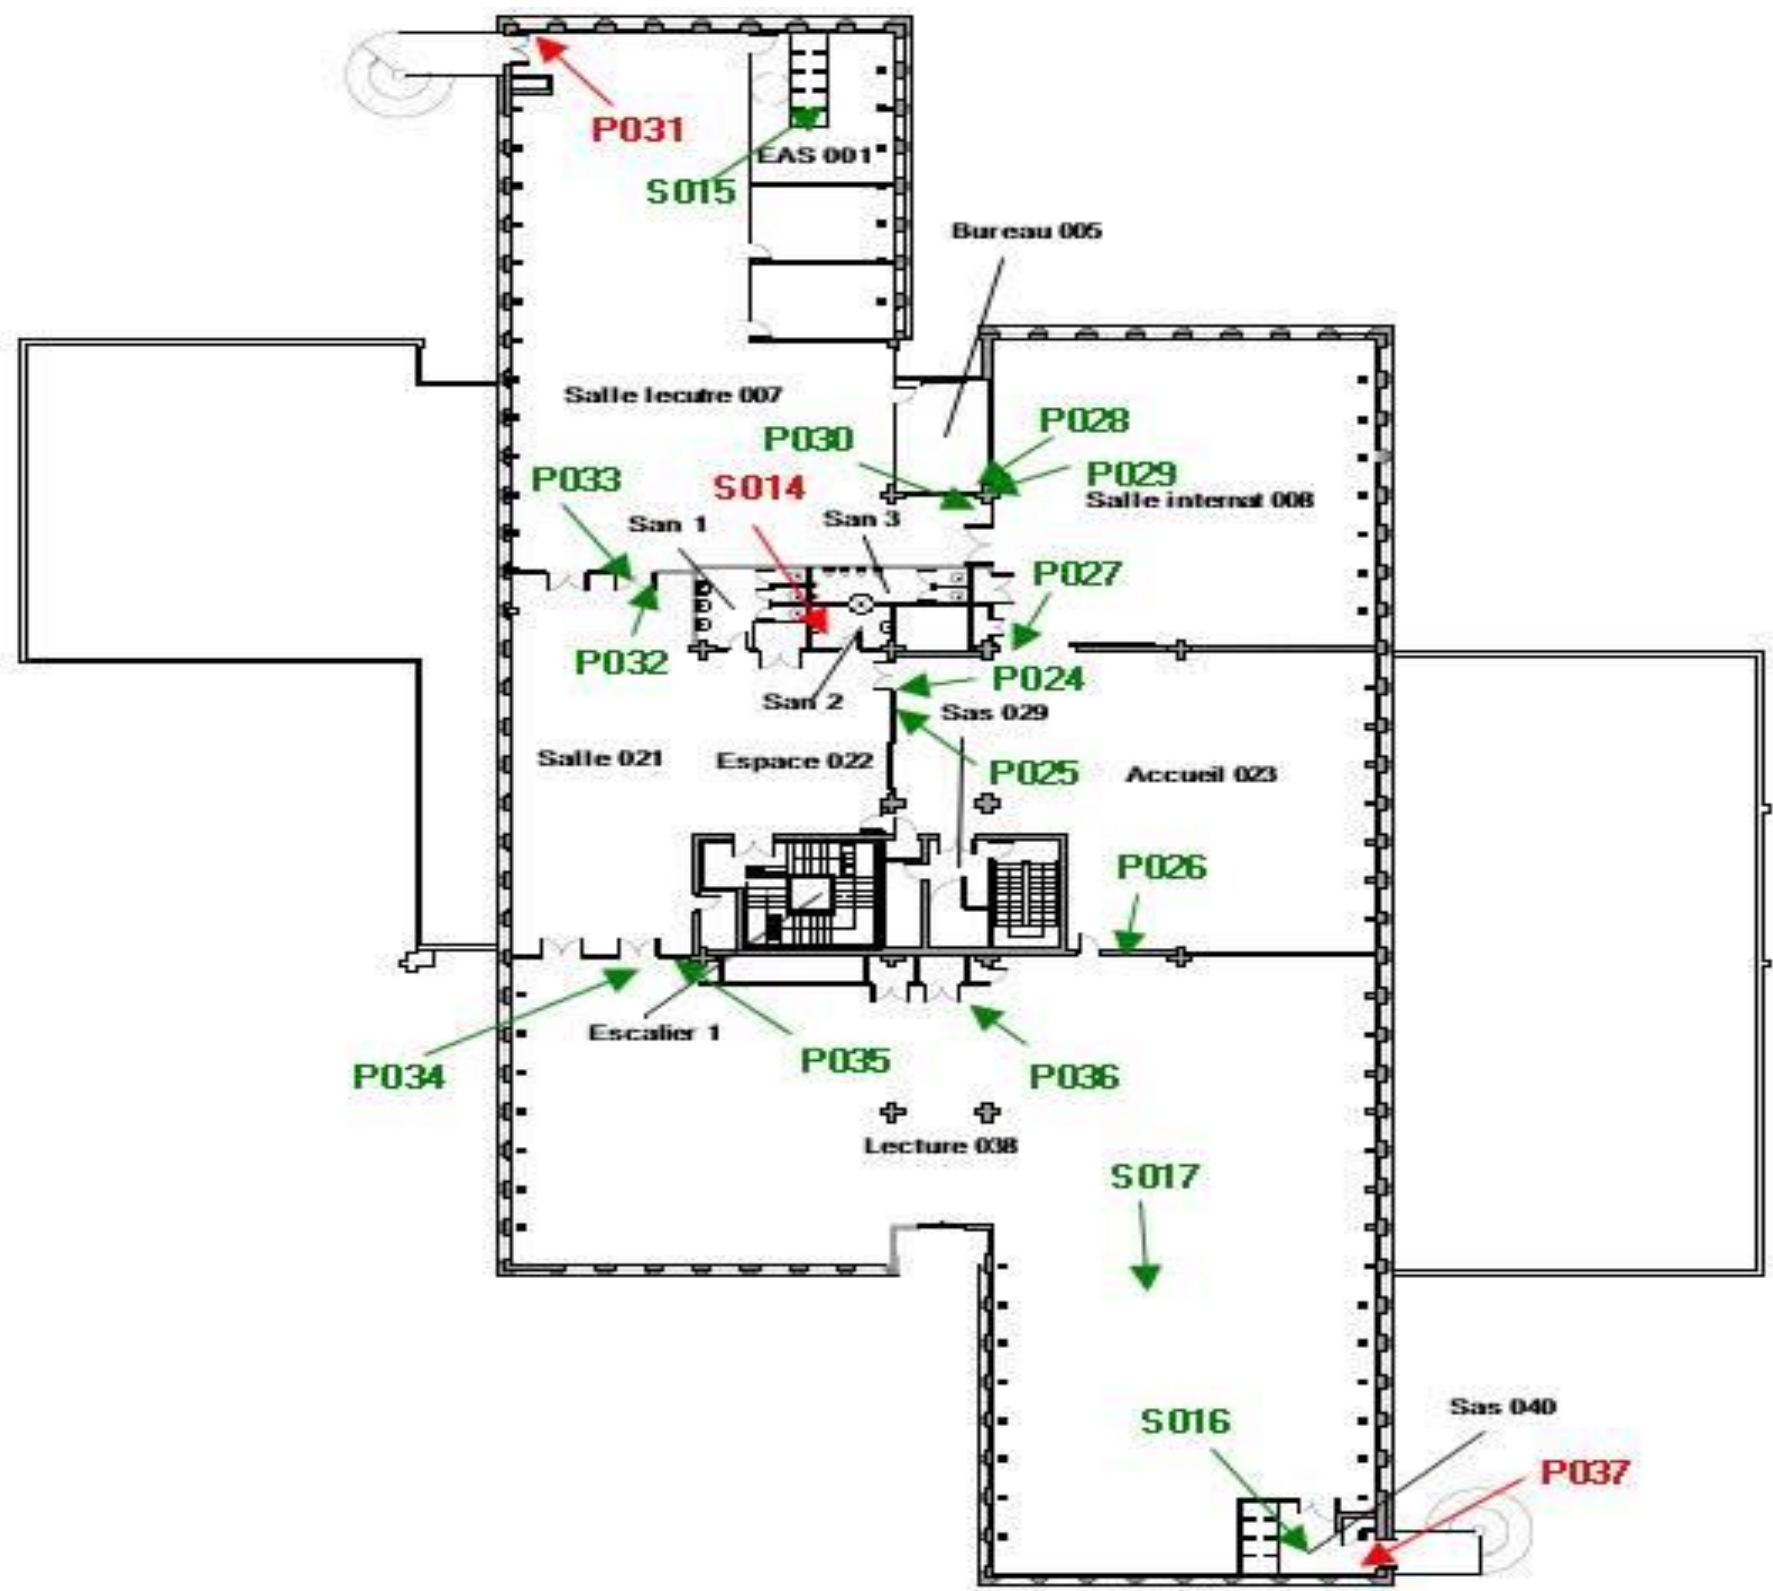







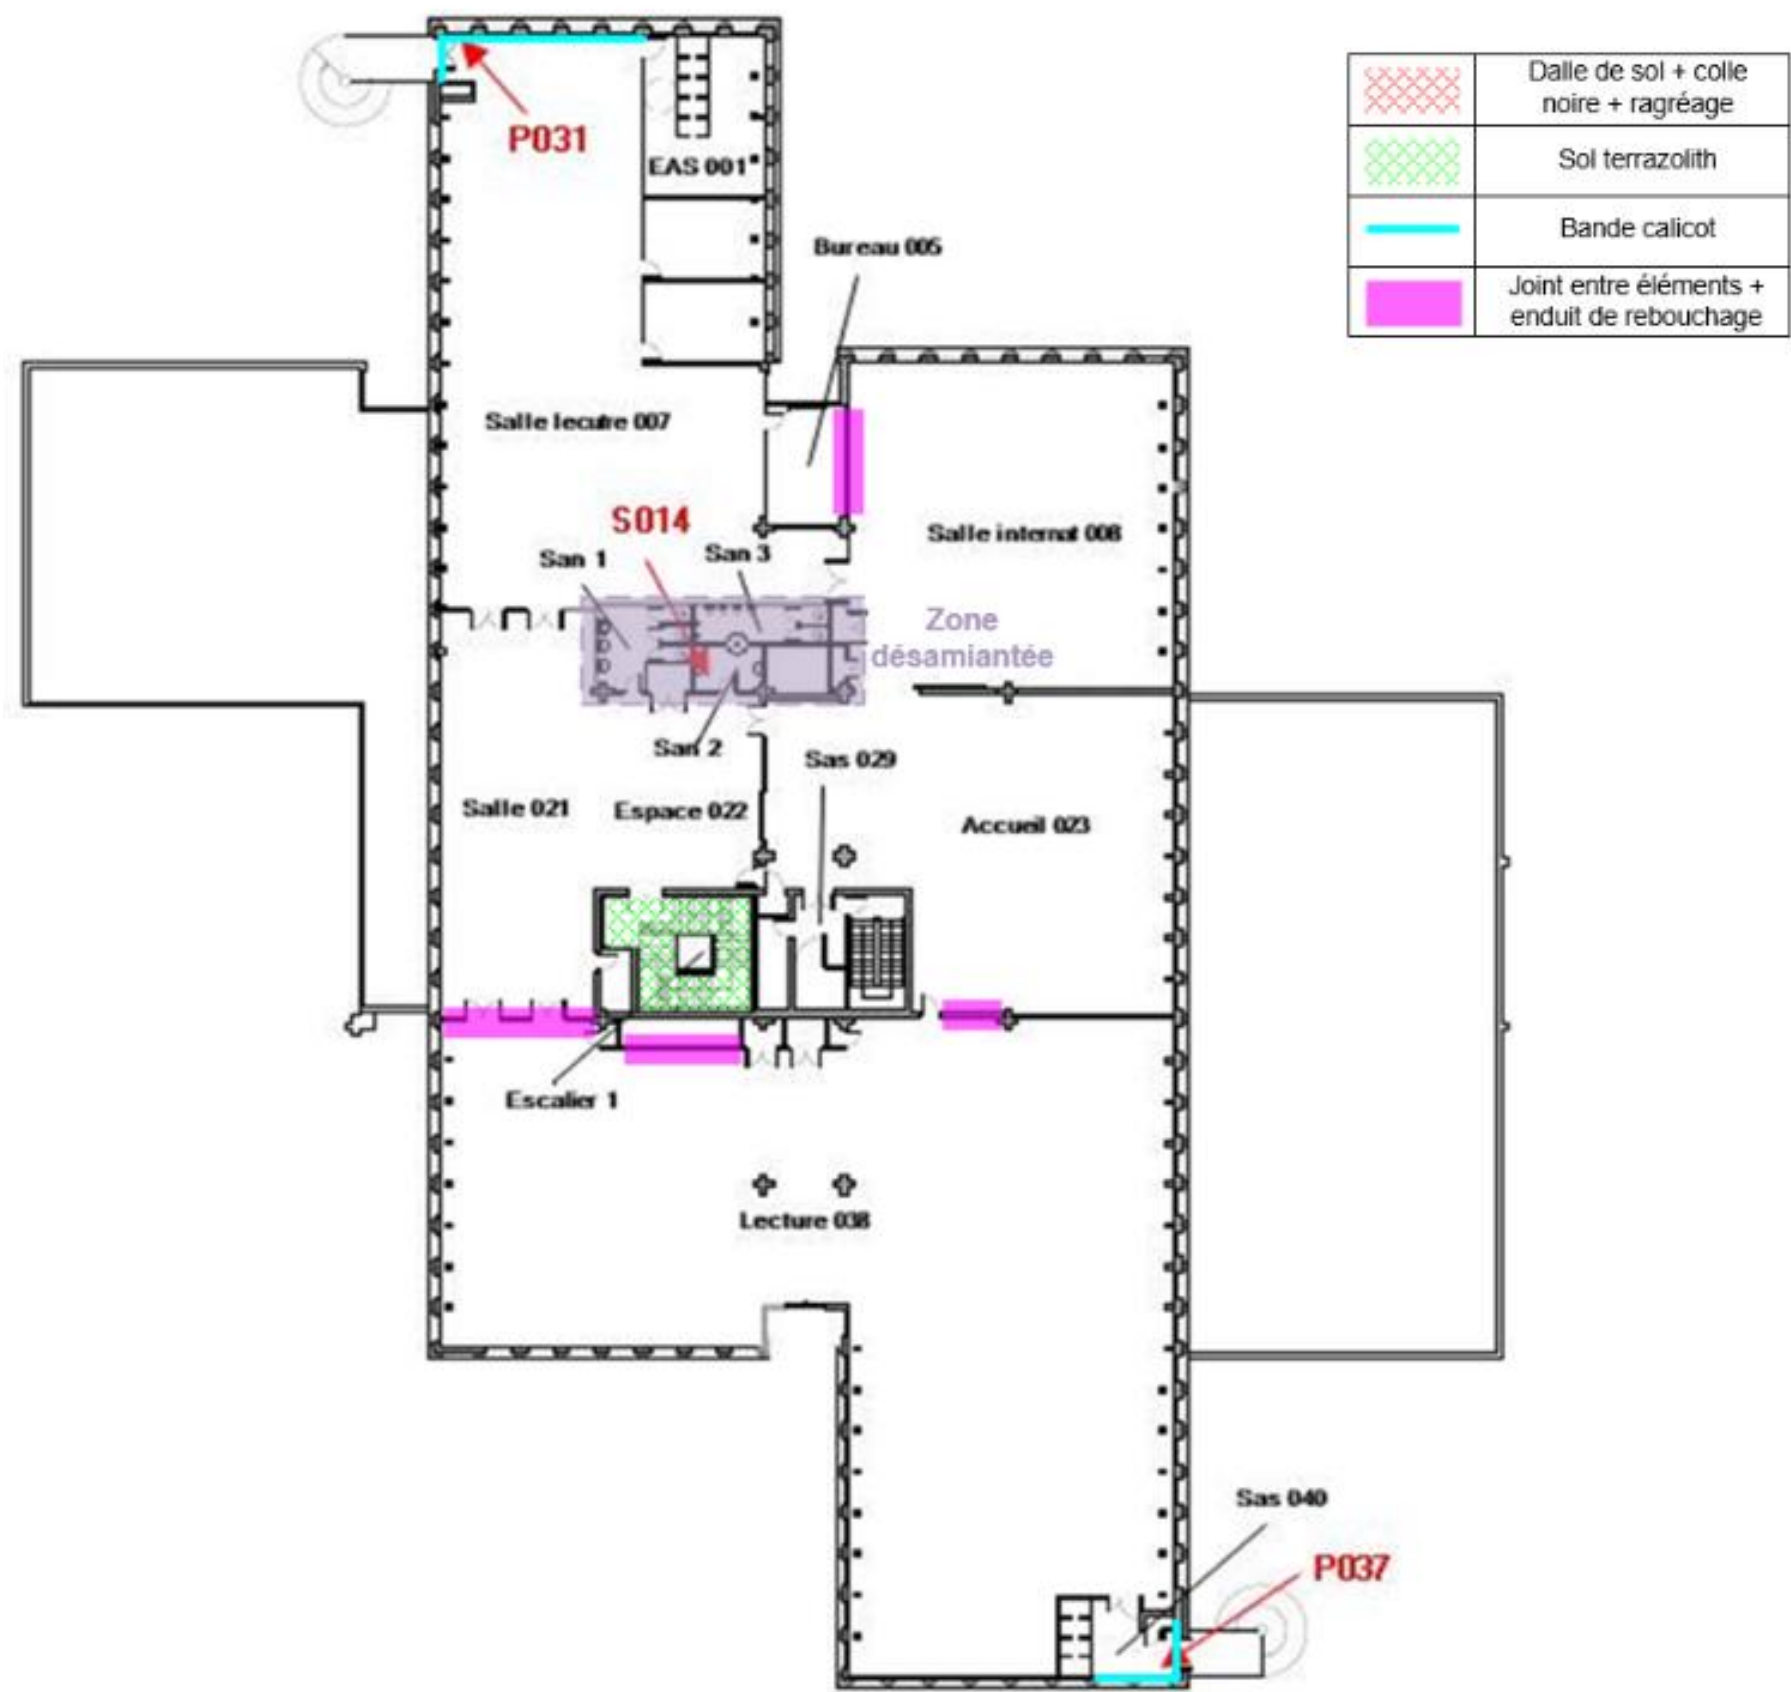
 P XXX	Localisation d'un prélèvement - Négatif
 P XXX	Localisation d'un prélèvement - Positif
 ZPSO - XXX	Localisation d'une ZPSO - Négative
 ZPSO - XXX	Localisation d'une ZPSO - Positive
 S XXX	Localisation d'un sondage - Négatif
 S XXX	Localisation d'un sondage - Positif

Planche (croquis) de repérage technique : R+2

DIAGOBAB, auteur : M RIGHETTI Jean-Philippe  
Dossier n° 25JRI580 du 03/06/2025  
Adresse du bien : Campus POLE SANTE 9 Avenue de la Foret de Haye 54500 Vandœuvre-lès-Nancy



**Matériaux et produits contenant de l'amiante : R+2**

DIAGOBAN, auteur : M RIGHETTI Jean-Philippe  
Dossier n° 25JRI580 du 03/06/2025  
Adresse du bien : Campus POLE SANTE 9 Avenue de la Foret de Haye 54500 Vandœuvre-lès-Nancy





## 7.2 Annexe : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Rouge = Positif ; Vert = Négatif

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P001	Sous-Sol - Chauff 003	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P002	Sous-Sol - Couloir 006	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P003	RDC - Dgt 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	
P004	RDC - Magasin 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	



OBJET DE LA MISSION :  
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX



Référence : 25JRI580  
Rapport du : 12/06/2025  
BATIMENT BU - Sécurité BC4500776173

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P005	RDC - Bureau 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	
P006	RDC - Dgt 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P007	RDC - Dgt 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	
P008	RDC - Salle de prêt	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	



OBJET DE LA MISSION :  
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25JRI580  
Rapport du : 12/06/2025  
BATIMENT BU - Sécurité BC4500776173

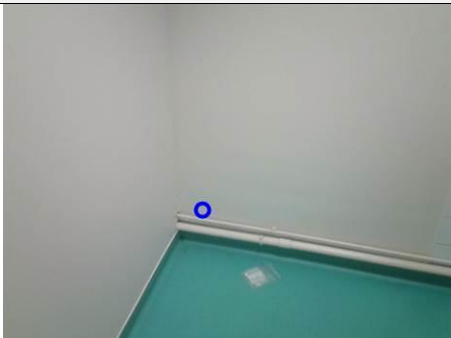


N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P009	RDC - San H	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P010	RDC - San H	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	
P011	1er étage - Espace consultation 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P012	1er étage - Espace consultation 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	





OBJET DE LA MISSION :  
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25JRI580  
Rapport du : 12/06/2025  
BATIMENT BU - Sécurité BC4500776173

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P013	RDC - Salle silence absolu	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragraéage	
P014	1er étage - Archives 014	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	
P015	1er étage - Archives 014	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P016	1er étage - Archives 014	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	



OBJET DE LA MISSION :  
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25JRI580  
Rapport du : 12/06/2025  
BATIMENT BU - Sécurité BC4500776173

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P017	1er étage - Archives 014	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint entre éléments	
P018	1er étage - Archives 014	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Clapets / volets coupe-feu	Rebouchage et calfeutrement de clapet et volet coupe-feu	
P019	1er étage - Archives 014	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	



OBJET DE LA MISSION :  
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25JRI580  
Rapport du : 12/06/2025  
BATIMENT BU - Sécurité BC4500776173

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P020	1er étage - San 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P021	1er étage - San 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	
P022	1er étage - Couloir 023	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P023	1er étage - Couloir 023	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	



OBJET DE LA MISSION :  
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25JRI580  
Rapport du : 12/06/2025  
BATIMENT BU - Sécurité BC4500776173

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P024	2ème étage - Accueil 023	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	
P025	2ème étage - Accueil 023	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P026	2ème étage - Accueil 023	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P027	2ème étage - Salle internat 008	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	





OBJET DE LA MISSION :  
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25JRI580  
Rapport du : 12/06/2025  
BATIMENT BU - Sécurité BC4500776173

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P028	2ème étage - Salle internat 008	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	
P029	2ème étage - Salle internat 008	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	
P030	2ème étage - Salle lecutre 007	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	
P031	2ème étage - Salle lecutre 007	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	



OBJET DE LA MISSION :  
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25JRI580  
Rapport du : 12/06/2025  
BATIMENT BU - Sécurité BC4500776173


N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P032	2ème étage - Salle 021	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	
P033	2ème étage - Salle lecture 007	2 - Parois verticales - Menuiseries	Joint de mastic de vitrage	
P034	2ème étage - Lecture 038	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	
P035	2ème étage - Lecture 038	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	





OBJET DE LA MISSION :  
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25JRI580  
Rapport du : 12/06/2025  
BATIMENT BU - Sécurité BC4500776173

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P036	2ème étage - Lecture 038	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	
P037	2ème étage - Sas 040	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	



## 7.3 Annexe : RAPPORT D'ESSAIS

Copie des rapports d'essais :



## RAPPORT D'ANALYSE | 56A4F8 V1 Analyse Amiante Matériaux

2, rue de la Durance – 67100 STRASBOURG – Tél. 03.69.61.46.03 – contact@hoplab.fr

### 1 | OBJET DU RAPPORT D'ANALYSE

Identification de fibres amiante dans les matériaux et produits du bâti manufacturés, dans lesquels de l'amiante a été délibérément ajouté lors de la fabrication ou de la mise en œuvre  
Arrêté du 01 octobre 2019  
Préparation META : Méthode interne ANA-MO-001  
Préparation MOLP : Méthode interne ANA-MO-004  
Analyse META : NFX 43-050 - Méthode interne ANA-MO-001  
Analyse MOLP : HSG 248 (Annexe 2)

### 2 | CLIENT DESTINATAIRE

DIAGOBAN  
1 Rue René Laennec  
67300 SCHILTIGHEIM

### 3 | INFORMATIONS PRELEVEMENTS

Titre du dossier **	25JRI580_250603-120628		
Complément d'information **	Campus POLE SANTE 9 Avenue de la Forêt de Haye 54500 Vandoeuvre-les-Nancy		
Nombre d'échantillon(s) **	37	Préleveur **	Mme et M Jean-Philippe RIGHETTI
Référence interne du dossier	56A4F8	Date de prélèvement **	03/06/2025
Date de réception	04/06/2025	Date d'analyse	11/06/2025

\*\* Informations issues des données fournies par le client sous sa responsabilité.

### 4 | VALIDATION DU RAPPORT D'ANALYSE

Edité le : 11/06/2025

Par : Cécile CHEREL

Fonction : Technicienne de laboratoire



### 5 | INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

L'accréditation de la Section Essais du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par sa portée d'accréditation. Les résultats du présent rapport d'analyse ne concernent que les objets soumis à l'essai. Par ailleurs, le laboratoire n'étant pas en charge de l'échantillonnage, les résultats s'appliquent aux échantillons tels qu'ils ont été reçus. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale.



## RAPPORT D'ANALYSE | 56A4F8 V1

### Analyse Amiante Matériaux

2, rue de la Durance – 67100 STRASBOURG – Tél. 03.69.61.46.03 – contact@hoplab.fr

## 6 | RESULTATS D'ANALYSE

[1] Les données ci-dessous sont de la responsabilité de la société de prélèvement.

[2] Principe de traitement (BM : broyage manuel, AC : attaque chimique, C : calcination, TT : traitement thermique / Nombre de préparation(s) réalisée(s) / Nombre de grille(s) analysée(s) (META)).

[3] Les analyses marquées d'une astérisque « \* » ne sont pas rendues sous couvert d'accréditation.

[4] Analyste(s)

[5] La limite de détection a été validée par le laboratoire à 0.1% du poids d'un matériau monocouche. Un résultat « Aucune fibre d'amiante n'a été détectée » au MOLP peut traduire une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection (Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)). Au META, cela peut traduire que l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection, quelle que soit sa taille.

Référence Echantillon	Description (Structure/Aspect/Localisation)	P/Np/Ng [2]	M [3]	ANA [4]	Résultat (variété de fibres) [5]
P001 [1]	Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Sous-Sol - Chauff 003 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-1	couche 1: Ciment gris couche 2: Peinture blanche / beige Préparée le 10/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique	BM + AC/1/2	META	FB	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
P002 [1]	Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Sous-Sol - Couloir 006 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-2	couche 1: Ciment gris Préparée le 10/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Masse insuffisante pour une seconde préparation	BM + AC/1/2	META	FB	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
P003 [1]	Dalle de sol - RDC - Dgt 2 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-3	couche 1: Plaque dure marron Préparée le 10/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Néant	BM + AC/1/2	META	FB	Fibre d'amiante détectée : Chrysotile.
P004 [1]	Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - RDC - Magasin 2 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-4	couche 1: Enduit gris couche 2: Peinture blanche / beige Préparée le 10/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible Masse insuffisante pour une seconde préparation	BM + AC/1/2	META	FB	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée



## RAPPORT D'ANALYSE | 56A4F8 V1

### Analyse Amiante Matériaux

2, rue de la Durance – 67100 STRASBOURG – Tél. 03.69.61.46.03 – contact@hoplab.fr

P005 [1]	Bandes calicot - RDC - Bureau 1 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-5A	couche 1: Enduit blanc couche 2: Peinture blanche	BM + AC/1/2	META *	FB	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 10/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible Masse insuffisante pour une préparation (non COFRAC)				
56A4F8-5B	couche 3: Papier beige	/2	MOLP	AN	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Analysée le 10/06/2025 Remarque(s) : Néant				

P006 [1]	Enduit a base de platre lisse ou taloché - RDC - Dgt 2 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-6	couche 1: Enduit blanc couche 2: Peinture blanche	BM + AC/1/2	META	FB	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 10/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique				

P007 [1]	Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - RDC - Dgt 2 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-7	couche 1: Ciment beige couche 2: Peinture blanche	BM + AC/1/2	META	FB	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 10/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible Masse insuffisante pour une seconde préparation Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique				

P008 [1]	Bandes calicot - RDC - Salle de pret [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-8A	couche 1: Enduit blanc couche 2: Peinture blanche	BM + AC/1/2	META *	FB	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 10/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible Masse insuffisante pour une préparation (non COFRAC)				
56A4F8-8B	couche 3: Papier beige	/2	MOLP	AN	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Analysée le 10/06/2025 Remarque(s) : Néant				

P009 [1]	Enduit a base de platre lisse ou taloché - RDC - San H [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-9	couche 1: Enduit blanc couche 2: Peinture blanche	BM + AC/1/2	META	FB	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 10/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible Masse insuffisante pour une seconde préparation				





## RAPPORT D'ANALYSE | 56A4F8 V1

### Analyse Amiante Matériaux

2, rue de la Durance – 67100 STRASBOURG – Tél. 03.69.61.46.03 – contact@hoplab.fr

P010 [1]	Bandes calicot - RDC - San H [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-10A	couche 1: Enduit blanc couche 2: Plâtre blanc couche 3: Peinture blanche	BM + AC/1/2	META *	FB	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 10/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible La couche " carton " n'a pas été préparée Masse insuffisante pour une préparation (non COFRAC)				
56A4F8-10B	couche 4: Papier beige	/2	MOLP	AN	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Analysée le 10/06/2025 Remarque(s) : Néant				

P011 [1]	Enduit a base de platre lisse ou taloché - 1er etage - Espace consultation 1 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-11	couche 1: Enduit blanc couche 2: Peinture blanche	BM + AC/1/2	META *	FB	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 10/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible Masse insuffisante pour une préparation (non COFRAC)				

P012 [1]	Bandes calicot - 1er etage - Espace consultation 1 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-12A	couche 1: Enduit blanc couche 2: Peinture blanche couche 3: Plâtre blanc	BM + AC/1/2	META	FB	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 10/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : La couche " carton " n'a pas été préparée Séparation du matériau impossible Masse insuffisante pour une seconde préparation				
56A4F8-12B	couche 4: Papier beige	/2	MOLP	AN	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Analysée le 10/06/2025 Remarque(s) : Néant				

P013 [1]	Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragreage - RDC - Salle silence absolu [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-13	couche 1: Colle souple jaune couche 2: Ragréage gris	BM + AC/1/2	META	FB	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 10/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible				

P014 [1]	Bandes calicot - 1er etage - Archives 014 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-14A	couche 1: Enduit blanc couche 2: Peinture blanche	BM + AC/1/2	META	FB	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 10/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible La couche " carton " n'a pas été préparée Masse insuffisante pour une seconde préparation				
56A4F8-14B	couche 3: Papier beige	/2	MOLP	AN	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Analysée le 10/06/2025 Remarque(s) : Néant				



## RAPPORT D'ANALYSE | 56A4F8 V1

### Analyse Amiante Matériaux

2, rue de la Durance – 67100 STRASBOURG – Tél. 03.69.61.46.03 – contact@hoplab.fr

P015 [1]	Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Archives 014 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-15	couche 1: Enduit beige couche 2: Peinture blanche	BM + AC/1/2	META	FB	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 10/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible Masse insuffisante pour une seconde préparation Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique				
P016 [1]	Bandes calicot - 1er etage - Archives 014 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-16A	couche 1: Enduit blanc couche 2: Plâtre blanc couche 3: Peinture blanche	BM + AC/1/2	META	FB	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 10/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible La couche " carton " n'a pas été préparée				
56A4F8-16B	couche 4: Papier beige	/2	MOLP	AN	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Analysée le 10/06/2025 Remarque(s) : Néant				
P017 [1]	Joint entre elements - 1er etage - Archives 014 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-17	couche 1: Joint souple marron couche 2: Peinture orange	BM + AC/1/2	META *	FB	Fibre d'amiante détectée : Chrysotile.
	Préparée le 10/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible Masse insuffisante pour une préparation (non COFRAC)				
P018 [1]	Rebouchage et calfeutrement de clapet et volet coupe-feu - 1er etage - Archives 014 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-18	couche 1: Matériau fibreux gris couche 2: Peinture orange	/3	MOLP	AN	Fibre d'amiante détectée : Chrysotile, Amosite.
	Analysée le 10/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible				
P019 [1]	Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Archives 014 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-19	couche 1: Enduit blanc couche 2: Peinture beige	BM + AC/1/2	META	FB	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 10/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique				





## RAPPORT D'ANALYSE | 56A4F8 V1

### Analyse Amiante Matériaux

2, rue de la Durance – 67100 STRASBOURG – Tél. 03.69.61.46.03 – contact@hoplab.fr

P020 [1]	Enduit a base de platre lisse ou taloché - 1er etage - San 2 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-20	couche 1: Enduit blanc couche 2: Peinture blanche	BM + AC/1/2	META	FB	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 10/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible Masse insuffisante pour une seconde préparation Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique				
P021 [1]	Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - 1er etage - San 2 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-21	couche 1: Enduit blanc couche 2: Peinture bleue	BM + AC/1/2	META	CC	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 11/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique				
P022 [1]	Enduit a base de platre lisse ou taloché - 1er etage - Couloir 023 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-22	couche 1: Enduit blanc couche 2: Peinture orange	BM + AC/1/2	META	CC	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 11/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique				
P023 [1]	Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - 1er etage - Couloir 023 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-23	couche 1: Enduit blanc couche 2: Peinture orange	BM + AC/1/2	META	CC	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 11/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible Masse insuffisante pour une seconde préparation Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique				



## RAPPORT D'ANALYSE | 56A4F8 V1

### Analyse Amiante Matériaux

2, rue de la Durance – 67100 STRASBOURG – Tél. 03.69.61.46.03 – contact@hoplab.fr

P024 [1]	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ) de revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - 2eme etage - Accueil 023 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-24A	couche 1: Colle souple jaune couche 2: Ragréage gris	BM + AC/1/2	META	CC	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 11/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique				
56A4F8-24B	couche 3: Plaque souple beige	BM + AC/1/2	META	CC	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 11/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Néant				

P025 [1]	Enduit a base de platre lisse ou taloché - 2eme etage - Accueil 023 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-25	couche 1: Enduit blanc couche 2: Peinture blanche	BM + AC/1/2	META	CC	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 11/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible Masse insuffisante pour une seconde préparation Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique				

P026 [1]	Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Accueil 023 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-26	couche 1: Enduit blanc	BM + AC/1/2	META	CC	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	couche 2: Peinture blanche				
	Préparée le 11/06/2025, Analysée le 11/06/2025				
	Remarque(s) : Séparation du matériau impossible				
	Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique				

P027 [1]	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ) de revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - 2eme etage - Salle internat 008 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-27A	couche 1: Colle souple jaune	BM + AC/1/2	META	CC	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	couche 2: Ragréage gris				
	Préparée le 11/06/2025, Analysée le 11/06/2025				
	Remarque(s) : Séparation du matériau impossible				
56A4F8-27B	couche 3: Plaque souple beige	BM + AC/1/2	META	CC	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 11/06/2025, Analysée le 11/06/2025				
	Remarque(s) : Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique				



## RAPPORT D'ANALYSE | 56A4F8 V1

### Analyse Amiante Matériaux

2, rue de la Durance – 67100 STRASBOURG – Tél. 03.69.61.46.03 – contact@hoplab.fr

P028 [1]	Bandes calicot - 2eme etage - Salle internat 008 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-28A	couche 1: Enduit blanc couche 2: Peinture blanche	BM + AC/1/2	META	CC	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 11/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible La couche "Carton" n'a pas été préparée Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique				
56A4F8-28B	couche 3: Papier beige	/2	MOLP	AN	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Analysée le 10/06/2025 Remarque(s) : Néant				
P029 [1]	Enduit a base de ciment, lisse ou taloché (ragreage, debulage, lissage) - 2eme etage - Salle internat 008 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-29	couche 1: Ciment gris couche 2: Peinture blanche	BM + AC/1/2	META	CC	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 11/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique				
P030 [1]	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - 2eme etage - Salle lecture 007 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-30A	couche 1: Colle souple jaune couche 2: Ragréage gris	BM + AC/1/2	META	CC	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 11/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique				
56A4F8-30B	couche 3: Plaque souple beige	BM + AC/1/2	META	CC	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 11/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Néant				
P031 [1]	Bandes calicot - 2eme etage - Salle lecture 007 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-31A	couche 1: Enduit blanc couche 2: Peinture blanche	BM + AC/1/2	META	CC	Fibre d'amiante détectée : Chrysotile.
	Préparée le 11/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible				
56A4F8-31B	couche 3: Papier beige	/2	MOLP	AN	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Analysée le 10/06/2025 Remarque(s) : Néant				





## RAPPORT D'ANALYSE | 56A4F8 V1

### Analyse Amiante Matériaux

2, rue de la Durance – 67100 STRASBOURG – Tél. 03.69.61.46.03 – contact@hoplab.fr

P032 [1]	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - 2eme etage - Salle 021 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-32A	couche 1: Colle souple jaune couche 2: Ragréage gris	BM + AC/1/2	META	CC	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 11/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible				
56A4F8-32B	couche 3: Plaque souple beige	BM + AC/1/2	META	CC	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 11/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Néant				

P033 [1]	Joint de mastic de vitrage - 2eme etage - Salle lecutre 007 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-33	couche 1: Mastic beige	BM + AC/1/2	META	CC	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 11/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Masse insuffisante pour une seconde préparation Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique				

P034 [1]	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ) de revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - 2eme etage - Lecture 038 [1]					
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION					
56A4F8-34A	couche 1: Colle souple jaune	BM + AC/1/2	META	CC	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée	
	couche 2: Ragréage gris					
	Préparée le 11/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible Masse insuffisante pour un archivage					
56A4F8-34B	couche 3: Plaque souple grise	BM + AC/1/2	META	CC	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée	
	Préparée le 11/06/2025, Analysée le 11/06/2025					
	Remarque(s) : Néant					

P035 [1]	Enduit a base de platre lisse ou taloché - 2eme etage - Lecture 038 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-35	couche 1: Enduit blanc couche 2: Peinture blanche	BM + AC/1/2	META	CC	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 11/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique				

P036 [1]	Panneaux et plaques - 2eme etage - Lecture 038 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-36A	couche 1: Carton brun	/2	MOLP	AN	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Analysée le 10/06/2025 Remarque(s) : Néant				
56A4F8-36B	couche 2: Plâtre blanc	BM + AC/1/2	META	CC	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Préparée le 11/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique				



## RAPPORT D'ANALYSE | 56A4F8 V1

### Analyse Amiante Matériaux

2, rue de la Durance – 67100 STRASBOURG – Tél. 03.69.61.46.03 – contact@hoplab.fr

P037 [1]	Bandes calicot - 2eme etage - Sas 040 [1]				
	Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION				
56A4F8-37A	couche 1: Enduit blanc couche 2: Plâtre blanc couche 3: Peinture blanche	BM + AC/1/2	META	CC	Fibre d'amiante détectée : Chrysotile.
	Préparée le 11/06/2025, Analysée le 11/06/2025 Remarque(s) : Séparation du matériau impossible La couche "Carton" n'a pas été préparée				
56A4F8-37B	couche 4: Papier beige	/2	MOLP	AN	Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
	Analysée le 10/06/2025 Remarque(s) : Néant				





## 7.4 Annexe

### ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

#### GRILLES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX OU PRODUIT DE LA LISTE A

Aucune évaluation n'a été réalisée

##### Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

###### 1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

FORT	MOYEN	FAIBLE
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

###### 2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

FORT	MOYEN	FAIBLE
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

#### GRILLES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX OU PRODUIT DE LA LISTE B

Aucune évaluation n'a été réalisée

##### Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

###### 1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que le risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...



## 7.5 Annexe

# CONSÉQUENCES RÉGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS

### CONSÉQUENCES RÉGLEMENTAIRES SUIVANT L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX OU PRODUIT DE LA LISTE A

**Article R1334-27 :** En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

**Score 1** – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

**Score 2** – La mesure d'empoussièrisme dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrisme au propriétaire contre accusé de réception.

**Score 3** – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

**Article R1334-28 :** Si le niveau d'empoussièrisme mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrisme ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrisme mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

**Article R1334-29 :** Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrisme ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrisme inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrisme ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

#### **Article R.1334-29-3 :**

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrisme dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrisme dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

### DÉTAIL DES PRÉCONISATIONS SUIVANT L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX OU PRODUIT DE LA LISTE B

**1. Réalisation d'une « évaluation périodique »**, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

**2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau »**, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :

- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

**3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau »**, qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.

Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrisme est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

- Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.



## 7.6 Annexe

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

#### 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

##### **a) Dangerosité de l'amiante**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

##### **b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation**

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

#### 3. INTERVENTION DE PROFESSIONNELS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

#### 4. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr). De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.



## 5. GESTION DES DÉCHETS CONTENANT DE L'AMIANTE

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

### **a. Conditionnement des déchets**

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

### **b. Apport en déchèterie**

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

### **c. Filières d'élimination des déchets**

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

### **d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante**

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

### **e. Traçabilité**

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.





## OBJET DE LA MISSION : REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25JRI580  
Rapport du : 12/06/2025  
BATIMENT BU - Sécurité BC4500776173

### 7.7 Annexe : AUTRES DOCUMENTS



#### Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI6439 Version 002

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur RIGHETTI Jean-Philippe

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (s) Date d'effet : 12/07/2020 - Date d'expiration : 12/07/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (s) Date d'effet : 12/07/2020 - Date d'expiration : 12/07/2027
Plomb	Plomb - Constat du risque d'exposition au plomb (s) Date d'effet : 12/07/2020 - Date d'expiration : 12/07/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse : <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>  
Valable à partir du 01/09/2024.



I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance - Bât K  
35760 Saint-Grégoire



CPE DI DR 06 rev2

Dominique ROSANO  
Agent Général AXA  
59, avenue Clemenceau  
57100 THIONVILLE  
Tél : 03 82 53 58 11  
Fax : 03 82 53 58 02  
N° ORIAS : 14 005 882

#### ATTESTATION D'ASSURANCE CONTRAT N° 10825380704

Je, soussigné Dominique ROSANO, Agent Général AXA FRANCE, dont le siège est 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE Cedex,

Atteste par la présente que la SAS DIAGOBABH est titulaire auprès d'une police « Responsabilité Civile » n°10825380704 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'elle pourrait encourir dans l'exercice de ses activités :

Diagnostic de Performance énergétique (DPE)  
Audit Énergétique (AE)  
Diagnostic Technique Amiante (DTA) (avant-vente, avant-location, avant-travaux et / démolition)  
Contrôle visuel après travaux de désamiantage  
Diagnostic Plomb (CREP, DRIPP, avant travaux et démolition, plomb dans l'eau)  
Etat d'installation intérieure Electricité  
Etat d'installation intérieure Gaz  
Etat des Risques et pollution (ERP)  
Loi Carrez et décompte de surface  
Métrage de la surface habitable (Loi Boutin)  
Diagnostic technique Global  
Diagnostic gestion des déchets issues de la démolition

Ce contrat, renouvelable par tacite reconduction, est à jour de cotisations pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Fait pour servir et valoir ce que de droit,

Fait à Thionville, le 23/12/2024  
D. ROSANO  
Votre agent général

Dominique ROSANO  
AGENT GÉNÉRAL AXA  
Assurance Responsabilité Civile  
59, avenue Clemenceau  
57100 THIONVILLE  
Tél. 03 82 53 58 11 - Fax 03 82 53 58 02  
N° 14 005 882



1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM  
03 67 97 45 50 - contact@diagobabh.com - www.diagobabh.fr

#### Attestation sur l'honneur

##### Rappel :

Selon l'obligation de l'article R271-3 du code de la construction et de l'habitation inséré par Décret 2006-114 du 5 septembre 2006 art. 3 du journal officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 2<sup>nd</sup> novembre 2007 : « Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier ».

Je soussigné M BASTIAN SACCOMANDI, président de la SAS DIAGOBABH (Siret : 884 296 856 00013) né à NANCY le 19/12/1990 déclare que l'ensemble de mes salariés présentent les garanties de compétence et que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés pour établir les documents prévus par l'article L271-4, à savoir :

AMIANTE - PLOMB - DPE - GAZ - ELECTRICITÉ - MESURAGES

Je déclare que la SAS DIAGOBABH en la personne de Bastian SACCOMANDI est souscriptrice d'une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions. Selon l'article R271-2 : les personnes mentionnées à l'article L271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance. Notre contrat n° 10825380704 renouvelable par tacite reconduction et souscrit auprès de la compagnie AXA répond à ces obligations.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

Je déclare également tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

J'ai conscience que toute fausse attestation expose aux sanctions prévues par les articles 441-1 et 441-7 du code pénal et que l'établissement d'un diagnostic sans respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, en application de l'article R.271-4 du code de la construction et de l'habitation. La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

Fait à SCHILTIGHEIM le 01/07/2021

Bastian SACCOMANDI

DIAGOBABH  
03 67 97 45 50 - contact@diagobabh.com  
1 rue René Laennec 67300 SCHILTIGHEIM  
Siret : 884 296 856 00013