

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 27141684/S1/1/AM-RTV_V3

Rédigé le : 15/09/2025

Annule et remplace : 27141684/S1/1/AM-RTV_V2
en date du 25/08/2025

Référence au programme de travaux :

Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740
21934404/S2.4.4.R réalisé le 07/06/2024 par Vincent
ROGER - BUREAU VERITAS EXPLOITATION

DONNEUR D'ORDRE

RECTORAT DE NICE

José PINEL

53 AVENUE CAP DE CROIX
06000 NICE

SITE D'INTERVENTION

RECTORAT DE NICE - AM

53 AVENUE CAP DE CROIX
06000 NICE

Cages escaliers Est Ouest et missions précédentes

Latitude : 43.730800 / Longitude : 7.275800

Date(s) d'intervention(s) :


Le 21/07/2025 ; Le 03/09/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Yannick ULVE	Chargé d'affaires	Certification N° 15922199	Yannick ULVE
			

Le présent rapport comporte 101 pages, dont 65 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
2. CONCLUSIONS	6
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	6
2.2. Obligations réglementaires	10
3. INFORMATIONS GENERALES	11
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	11
3.2. Parties prenantes	11
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	11
4.1. Références réglementaires	11
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	12
5.1. Date(s) de visite(s)	12
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	12
5.3. Conditions spécifiques	12
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	12
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	13
6.1. Matériaux et produits repérés	13
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	36
7. ANNEXES	37
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	37
7.2. Photos prélèvements	38
7.3. Photos prélèvements antérieurs	47
7.4. Attestation d'assurance	51
7.5. Certificat de compétence	53
7.6. Croquis de repérage	54
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire	87

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Réfection des cages d'escalier Est et ouest, changement ou mise en place de portes d'accès aux escaliers Reprise des ouvertures en façades avec mise en place de casquettes Remise en état des collecteurs Eau Pluviale Intégration des rapports amiante précédents

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pâte de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pâte de verre, Peintures, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecoche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Cages d'escaliers EST et OUEST

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "endur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "endur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "endur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "endur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "endur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "endur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "endur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "endur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "endur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "endur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc
6	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER EST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Dur, Peint	Beige, Clair
7	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER EST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Compact, Peint	Beige
7	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER OUEST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Compact, Peint	Beige
6	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER OUEST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Dur, Peint	Beige, Clair

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : RECTORAT DE NICE - AM
53 AVENUE CAP DE CROIX
06000 NICE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
RECTORAT DE NICE - AM	Administrations, bureaux	IGH et ERP de la 1ère et la 2ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
José PINEL	Donneur d'ordre	RECTORAT DE NICE	53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	/
Pascal GOUDET	Accompagnateur	Amiante Consulting	/	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 21/07/2025
Le 03/09/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Réalisation d'un nombre de prélèvements supérieur aux prescriptions de l'annexe A de la norme NF X46-020
A la demande du client et de l'AMO pour levée tout doute sur l'étendue de la présence de l'amiante

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / RECTORAT CAP DE CROIX - BAT PRINCIPAL	José PINEL	21/05/2025	Email	/
Repérage amiante avant travaux / Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL	Yannick ULVE - BUREAU VERITAS EXPLOITATION	23/02/2024	21072740/S7.13.4.R	Présence d'amiante
Repérage amiante avant travaux / Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740	Vincent ROGER - BUREAU VERITAS EXPLOITATION	07/06/2024	21934404/S2.4.4.R	Présence d'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :

AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révèle la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue à l'ensemble de cette ZPSO.
Ces résultats discordants sont caractéristiques de l'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication.

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	2	/	S13	AN	volée escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	/	S34	AN	palier escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	5	/	S8	AN	volée escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	5	/	S8	AN	volée escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	4	/	S9	AN	palier escalier Est	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	4	/	S9	AN	palier escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	3	P020_ant P	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P020 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	3	P020_ant P	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P020 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	3	P043_ant N	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P043	Oui

RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	3	P043_ant N	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P043	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	10	/	S21	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	11	/	S25	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	11	/	S25	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	12	/	S29	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	12	/	S29	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	9	P23* N	/	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P22* N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P22* N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P021_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P021 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P021_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P021 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P044_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P044	Non

RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P044_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P044	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P045_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P045	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P045_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P045	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	3	/	S4	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	3	/	S4	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	17	/	S37	AN	escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	4	P7* P	/	AN	palier escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	4	P7* P	/	AN	palier escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	5	P8* P	/	AN	volée escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	5	P8* P	/	AN	volée escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	4	P10 P	/	AN	palier escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	4	P10 P	/	AN	palier escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	2	P6* N	/	AN	volée escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	P9* N	/	AN	palier escalier Est	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	14	P31* N	/	AN	escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	3	P019_ant N	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P019 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	3	P019_ant N	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P019 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	16	P032_ant N	/	AN	escalier Ouest Prélèvement antérieur : P032 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	15	P031_ant N	/	AN	escalier Ouest Prélèvement antérieur : P031 Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Non

RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P018_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P018 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P018_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P018 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	9	/	S17	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	10	/	S22	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	11	/	S26	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	11	/	S26	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	12	/	S30	AN	volée escalier Ouest	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	12	/	S30	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P21 N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P21 N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	3	/	S3	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	3	/	S3	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	2	/	S14	AN	volée escalier Est	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	/	S35	AN	palier escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	5	/	S7	AN	volée escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	5	/	S7	AN	volée escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	4	/	S10	AN	palier escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	4	/	S10	AN	palier escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	17	/	S38	AN	escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	14	P016_ant N	/	AN	escalier Est Prélèvement antérieur : P016 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	11	P26* N	/	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	11	P26* N	/	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	12	P27* N	/	AN	volée escalier Ouest	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	12	P27* N	/	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	10	P25* N	/	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	15	P35* N	/	AN	escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	9	/	S18	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	16	/	S40	AN	escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P015_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P015 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P015_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P015 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	17	P037_ant N	/	AN	escalier Est Prélèvement antérieur : P037 Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	14	P036_ant N	/	AN	escalier Est Prélèvement antérieur : P036 Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	3	P012_ant N	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P012 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Oui

RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	3	P012_ant N	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P012 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	3	/	S2	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	3	/	S2	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	2	/	S15	AN	volée escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	5	/	S6	AN	volée escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	5	/	S6	AN	volée escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	4	/	S11	AN	palier escalier Est	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	4	/	S11	AN	palier escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	P5 N	/	AN	palier escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	15	/	S33	AN	escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	10	/	S23	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	11	/	S27	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	11	/	S27	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	12	/	S31	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	12	/	S31	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	16	/	S41	AN	escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	9	P24 N	/	AN	palier escalier Ouest	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P20 N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P20 N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P011_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P011 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P011_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P011 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	4 (i)	P3 N	/	AN	palier escalier Est	Oui

RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	4 (i)	P3 N	/	AN	palier escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	5	P4 P	/	AN	volée escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	5	P4 P	/	AN	volée escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	2	P2 N	/	AN	volée escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	14	P32 N	/	AN	escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	3	/	S1	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	3	/	S1	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	/	S36	AN	palier escalier Est	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	17	/	S39	AN	escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	3	P007_ant N	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P007 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	3	P007_ant N	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P007 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	12	P18 N	/	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	12	P18 N	/	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	10	P16 N	/	AN	volée escalier Ouest	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	15	P34 N	/	AN	escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	9	/	S19	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	11	/	S28	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	11	/	S28	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	16	/	S42	AN	escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P006_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P006 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P006_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P006 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	2	/	S16	AN	volée escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	5	/	S5	AN	volée escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	5	/	S5	AN	volée escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	4	/	S12	AN	palier escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	4	/	S12	AN	palier escalier Est	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	3	P041_ant P	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P041	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	3	P041_ant P	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P041	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	3	P042_ant P	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P042	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	3	P042_ant P	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P042	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Clair, Marron	18	P29* N	/	AN	Escaliers Est et Ouest - Résine	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	11	P17 N	/	AN	palier escalier Ouest	Non

RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	11	P17 N	/	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Clair, Marron	18	P33 N	/	AN	Escaliers Est et Ouest - Résine	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P19 N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P19 N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	9	/	S20	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	10	/	S24	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	12	/	S32	AN	volée escalier Ouest	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	12	/	S32	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P005_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P005 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P005_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P005 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> TOITURE TERRASSE -> ESCALIER EST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Epais, Peint	Beige	8	P039_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P039	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> TOITURE TERRASSE -> ESCALIER EST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Epais, Peint	Beige	8	P040_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P040	Non

RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER EST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Dur, Peint	Beige, Clair	6	P11* P	/	AN	/	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER EST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Compact, Peint	Beige	7	P12* P	/	AN	5 jointures par escalier	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER EST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Dur, Peint	Beige, Clair	6 (i)	P38 N	/	AN	Gorge	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER EST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Dur, Peint	Beige, Clair	6 (i)	P39 N	/	AN	excroissance	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER OUEST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Compact, Peint	Beige	7	P14 P	/	AN	5 jointures par escalier	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER OUEST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Dur, Peint	Beige, Clair	6	P36 P	/	AN	Gorge	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER OUEST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Dur, Peint	Beige, Clair	6	P37 P	/	AN	excroissance	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER OUEST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Dur, Peint	Beige, Clair	6 (i)	P13 N	/	AN	/	Oui

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
4	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	30 m ²
4	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	30 m ²
5	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	45 m ²
5	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	45 m ²
3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	202 m ²
3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	202 m ²
6	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	380 m ²
7	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	110 ml


7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées


La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS, toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> TOITURE TERRASSE	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> TOITURE TERRASSE -> ESCALIER EST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> TOITURE TERRASSE -> ESCALIER OUEST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER EST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER OUEST	/


7.2. Photos prélèvements

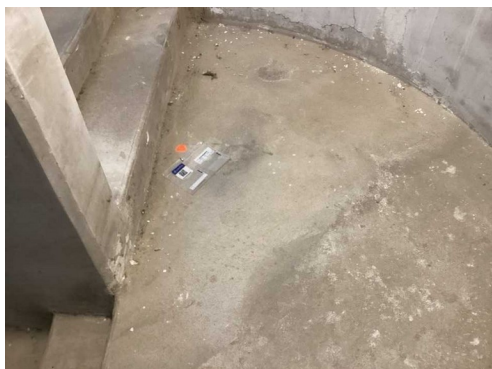P23	ZPSO 9
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P22	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits lissés, projetés ou talochés	


P22	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits lissés, projetés ou talochés	

P7	ZPSO 4
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P7	ZPSO 4
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P8	ZPSO 5
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits de ragréage, débullage, lissage	


P8	ZPSO 5
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits de ragréage, débullage, lissage	


P10	ZPSO 4
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P6	ZPSO 2
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P6	ZPSO 2
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P9	ZPSO 1
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	


P9	ZPSO 1
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P31	ZPSO 14
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P21	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits lissés, projetés ou talochés	

P21	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits lissés, projetés ou talochés	

P26	ZPSO 11
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P27	ZPSO 12
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P25	ZPSO 10
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P35	ZPSO 15
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P5	ZPSO 1
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P5	ZPSO 1
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	


P24	ZPSO 9
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P24	ZPSO 9
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	


P20	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits lissés, projetés ou talochés	

P20	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits lissés, projetés ou talochés	

P3	ZPSO 4
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P3	ZPSO 4
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits de ragréage, débullage, lissage	


P4	ZPSO 5
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P4	ZPSO 5
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P2	ZPSO 2
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P2	ZPSO 2
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P32	ZPSO 14
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P18	ZPSO 12
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P18	ZPSO 12
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits de ragréage, débullage, lissage	


P16	ZPSO 10
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P16	ZPSO 10
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	


P34	ZPSO 15
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P29	ZPSO 18
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	

P29	ZPSO 18
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	

P17	ZPSO 11
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P33	ZPSO 18
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	

P33	ZPSO 18
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	

P19	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits lissés, projetés ou talochés	


P19	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits lissés, projetés ou talochés	


P11	ZPSO 6
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER EST	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P12	ZPSO 7
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER EST	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P38	ZPSO 6
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER EST	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P39	ZPSO 6
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER EST	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	


P14	ZPSO 7
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER OUEST	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P36	ZPSO 6
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER OUEST	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P37	ZPSO 6
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER OUEST	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P13	ZPSO 6
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER OUEST	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

7.3. Photos prélèvements antérieurs

P020_ant	ZPSO 3
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	
 <p>Prélèvement - P020 : RECTORAT NICE / RDC / Cage escalier EST - Enduit- (Présence d'amiante)</p>	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débouillage, lissage Enduits lissés, projetés ou talochés	


P043_ant	ZPSO 3
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	
 <p>Prélèvement - P043 : RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL / NIVEAU RDC / ESCALIER EST - Enduit- (Absence d'amiante)</p>	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débouillage, lissage Enduits lissés, projetés ou talochés	

P021_ant	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	
 <p>Prélèvement - P021 : RECTORAT NICE / RDC / Cage escalier OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)</p>	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débouillage, lissage Enduits lissés, projetés ou talochés	


P044_ant	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	
 <p>Prélèvement - P044 : RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL / NIVEAU RDC / ESCALIER OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)</p>	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débouillage, lissage Enduits lissés, projetés ou talochés	


P045_ant	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	
 <p>Prélèvement - P045 : RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL / NIVEAU RDC / ESCALIER OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)</p>	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débouillage, lissage Enduits lissés, projetés ou talochés	


P019_ant	ZPSO 3
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	
 <p>Prélèvement - P019 : RECTORAT NICE / R+1 / Cage escalier EST - Enduit- (Absence d'amiante)</p>	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débouillage, lissage Enduits lissés, projetés ou talochés	

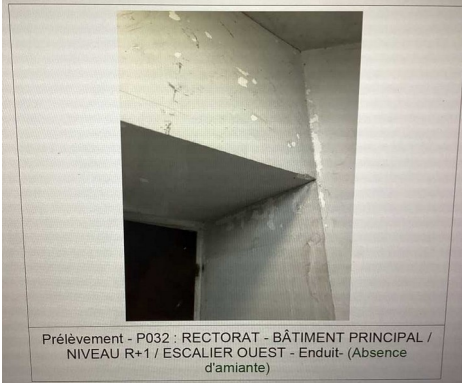
P032_ant	ZPSO 16
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	
 <p>Prélèvement - P032 : RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+1 / ESCALIER OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)</p>	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P031_ant	ZPSO 15
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	
 <p>Prélèvement - P031 : RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+1 / ESCALIER OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)</p>	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P018_ant	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	
 <p>Prélèvement - P018 : RECTORAT NICE / R+1 / Cage escalier OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)</p>	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits lissés, projetés ou talochés	


P016_ant	ZPSO 14
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
 <p>Prélèvement - P016 : RECTORAT NICE / R+2 / Cage escalier EST - Enduit- (Absence d'amiante)</p>	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P015_ant	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
 <p>Prélèvement - P015 : RECTORAT NICE / R+2 / Cage escalier OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)</p>	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits lissés, projetés ou talochés	


P037_ant	ZPSO 17
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
 <p>Prélèvement - P037 : RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+3 / ESCALIER EST - Enduit- (Absence d'amiante)</p>	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

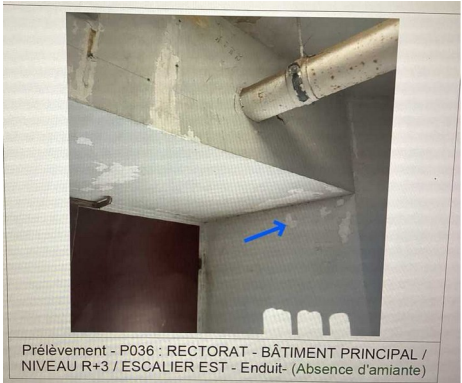
P036_ant	ZPSO 14
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
 <p>Prélèvement - P036 : RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+3 / ESCALIER EST - Enduit- (Absence d'amiante)</p>	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P012_ant	ZPSO 3
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
 <p>Prélèvement - P012 : RECTORAT NICE / R+3 / Cage escalier EST - Enduit- (Absence d'amiante)</p>	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits lissés, projetés ou talochés	


P011_ant	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
 <p>Prélèvement - P011 : RECTORAT NICE / R+3 / Cage escalier OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)</p>	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits lissés, projetés ou talochés	

P007_ant	ZPSO 3
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
 <p>Prélèvement - P007 : RECTORAT NICE / R+4 / Cage escalier EST - Enduit- (Absence d'amiante)</p>	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits lissés, projetés ou talochés	

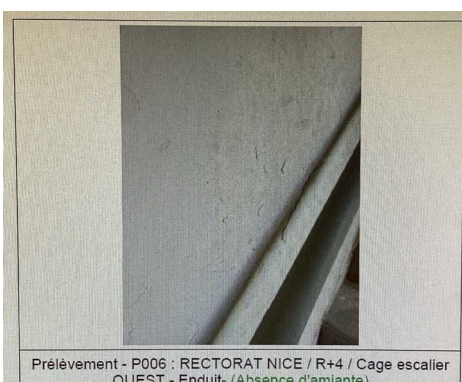P006_ant	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
 <p>Prélèvement - P006 : RECTORAT NICE / R+4 / Cage escalier OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)</p>	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits lissés, projetés ou talochés	

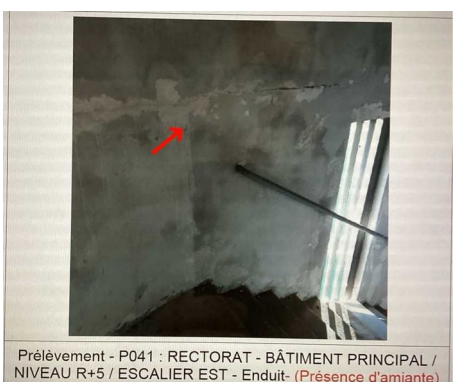P041_ant	ZPSO 3
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
 <p>Prélèvement - P041 : RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+5 / ESCALIER EST - Enduit- (Présence d'amiante)</p>	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits lissés, projetés ou talochés	

P042_ant	ZPSO 3
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
 <p>Prélèvement - P042 : RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+5 / ESCALIER EST - Enduit- (Présence d'amiante)</p>	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits lissés, projetés ou talochés	

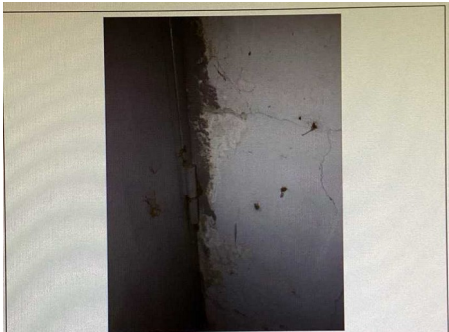P005_ant	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
 <p>Prélèvement - P005 : RECTORAT NICE / R+5 / Cage escalier OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)</p>	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits lissés, projetés ou talochés	

P039_ant	ZPSO 8
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> TOITURE TERRASSE -> ESCALIER EST	
 <p>Prélèvement - P039 : RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+5 / ESCALIER EST - Enduit- (Absence d'amiante)</p>	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P040_ant	ZPSO 8
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> TOITURE TERRASSE -> ESCALIER EST	
 <p>Prélèvement - P040 : RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+5 / ESCALIER EST - Enduit- (Absence d'amiante)</p>	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

7.4. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michélet Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com
Heure de : 92076 Paris La Défense 2025 10:12:02
Adresse IP : 147.164.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michélet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence



Certificat
Attribué à
Yannick ULVE

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Termites metropole	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	01/10/2018	30/09/2023
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	22/09/2022	21/09/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	22/09/2022	21/09/2029

Date :22/09/2022
Laurent Croguennec, Président


Numéro de certificat : 15922199



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'à : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
 Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diaq

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
 Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



cofrac
 CERTIFICATION
DE PERSONNES
 ACCREDITATION
N°4-0087
 Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr

7.6. Croquis de repérage


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > REZ DE CHAUSSEE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/s1/1
	Planche	1 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

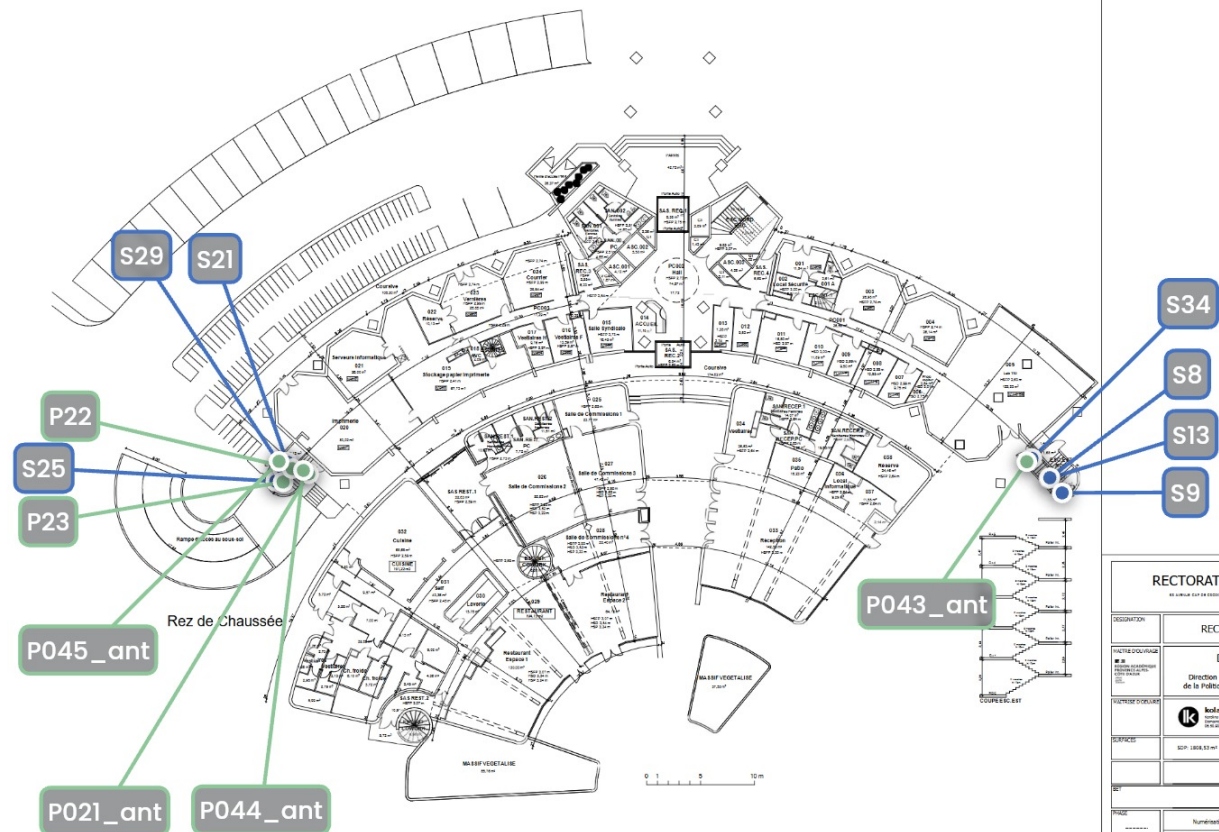[illegible]

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > REZ DE CHAUSSEE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/s1/1
	Planche	2 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif : Plafond

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits de ragréage, débullage, lissage

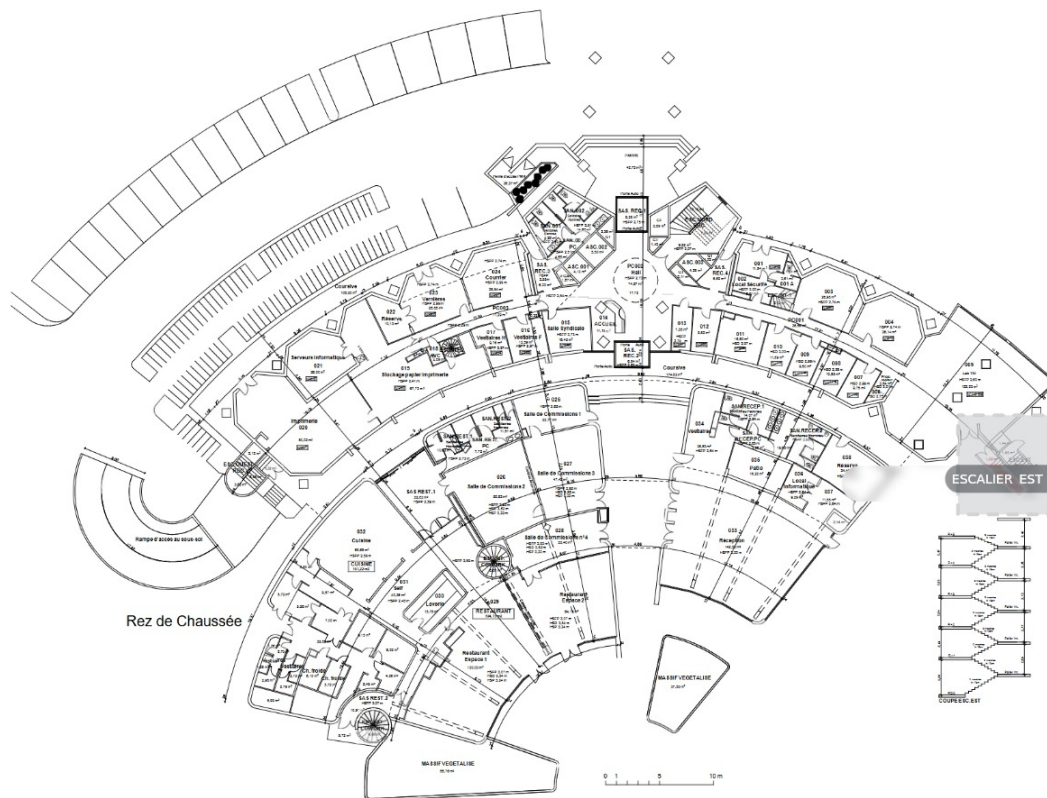


<h1 style="text-align: center;">RECTORAT DE NICE</h1> <p style="text-align: center;">10, allée de l'Europe - 06100 NICE - FRANCE</p>	
DÉSIGNATION N° d'ordre N° de dossier N° de dossier N° de dossier N° de dossier	<h2 style="text-align: center;">RECTORAT / RDC</h2> <h3 style="text-align: center;">D.R.A.P.I.E</h3> <p style="text-align: center;">Direction Régionale Académique de la Pédagogie Immobilière de l'État</p> <div style="text-align: center;"> <p>INRS Institut National de la Recherche Scientifique</p> </div> <p style="text-align: center;">10, allée de l'Europe - 06100 NICE - FRANCE 04 93 54 10 00 - 04 93 54 10 01</p>
CATEGORIE COURSES N° de dossier N° de dossier N° de dossier N° de dossier	SERVICES SGP : 1808,52 € - SMI : 1785,34 € - SMI : 624,76 €
BT N° de dossier N° de dossier N° de dossier N° de dossier	
FRAISE N° de dossier N° de dossier N° de dossier N° de dossier	Nomination pour la fonction d'ingénieur N° de dossier N° de dossier N° de dossier N° de dossier

Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
----------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > REZ DE CHAUSSEE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	3 / 32
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif : Plafond		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> <div><div></div> Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits de ragréage, débullage, lissage</div>		
Localisation de la zone isolée		

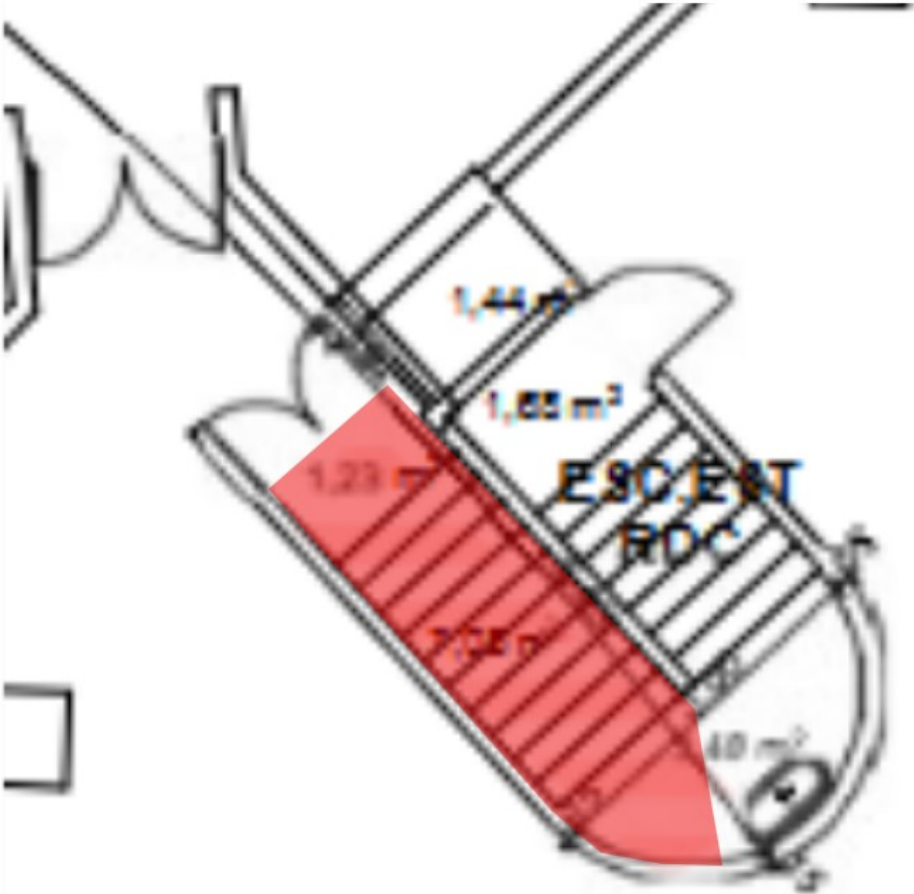

LEGENDE	<div></div> Prélèvement positif	<div></div> Prélèvement négatif	<div></div> Sondage	<div></div> Inaccessibilité	<div></div> Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > REZ DE CHAUSSEE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/s1/1
	Planche	4 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif : Autre,Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

— Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés

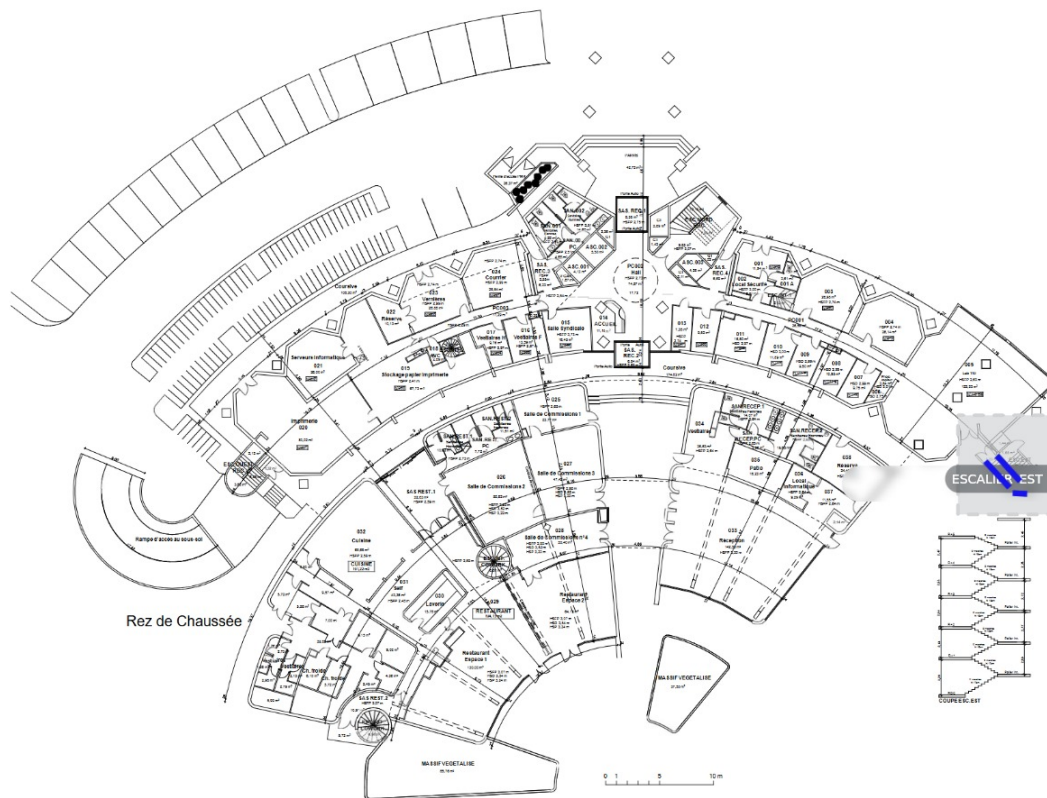
[illegible]

Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé






LEGENDE	 Prélèvement positif	 Prélèvement négatif	 Sondage	 Inaccessibilité	 Observation
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > REZ DE CHAUSSEE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	5 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif : Autre,Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés

Localisation de la zone isolée


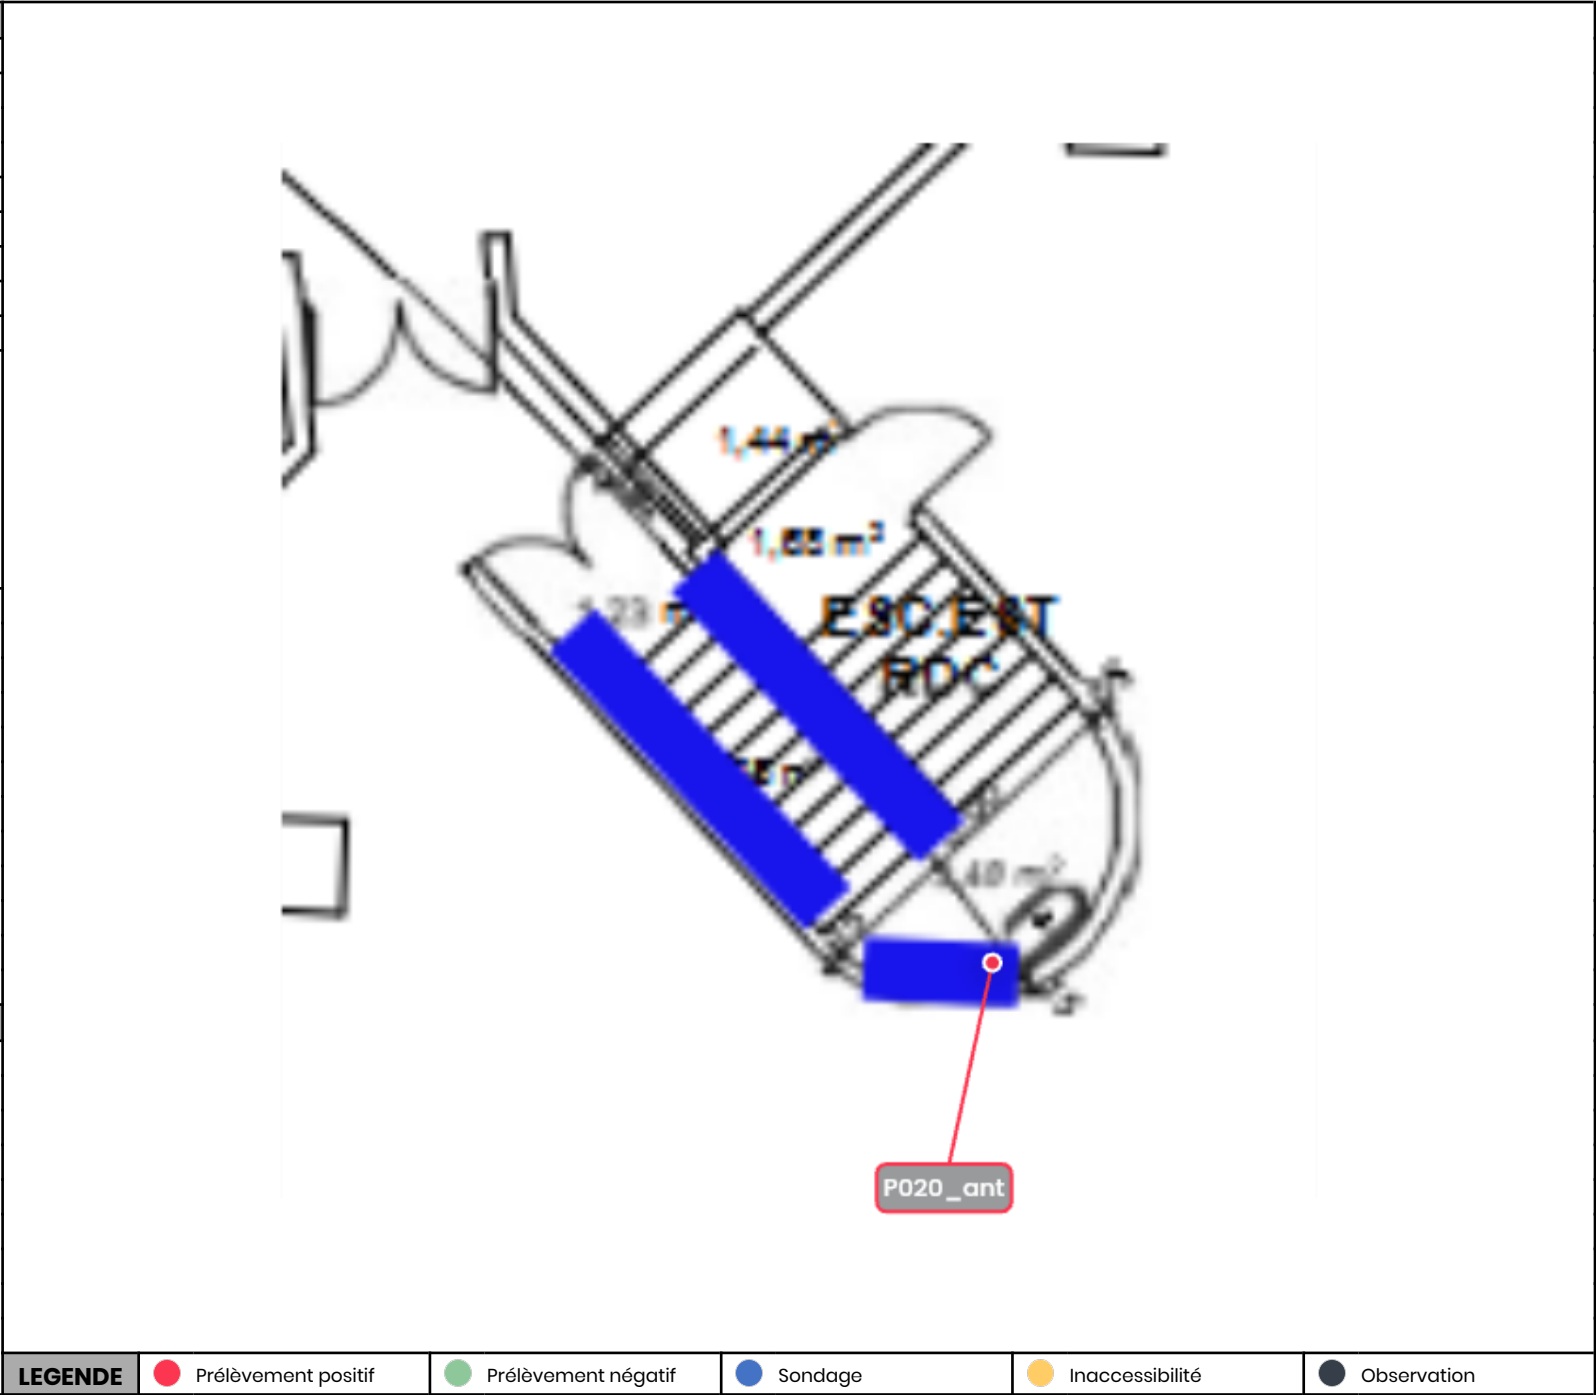


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 1ER ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	6 / 32
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

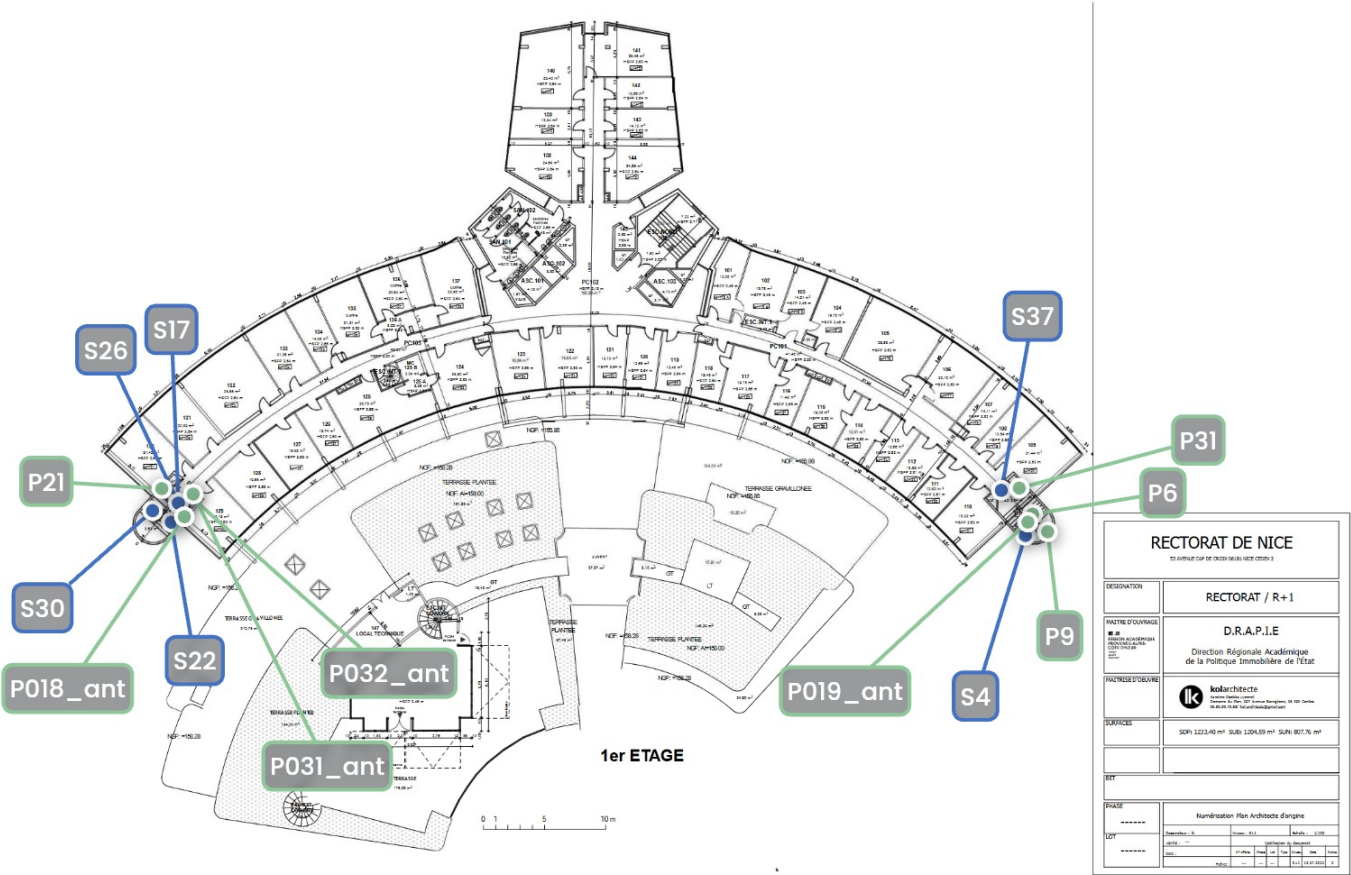

RECTORAT DE NICE	
53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE (06000)	
DESIGNATION	RECTORAT / R+1
MATRIÈRE D'OUVRAGE	D.R.A.P.I.E Direction Régionale Académique de la Politique Immobilière de l'État
MATRIÈRE D'OUVRAGE	ikolarchitecte 100 rue de la République - 06000 NICE 04 93 83 83 83 - 06 06 06 06 06
STRENGTH	S001 1233,40 m² - S002 1204,59 m² - S003 1007,76 m²
DATE	
PROJET	Numération Plan Architecte d'origine
DATE	

LEGENDE

●

Prélèvement positif

●

Prélèvement négatif

●

Sondage


●

Inaccessibilité

●

Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 1ER ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	7 / 32
Indice 1		
Vue utilisée : Prélèvement positif : Plafond		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : <div>Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits de ragréage, débullage, lissage</div>		

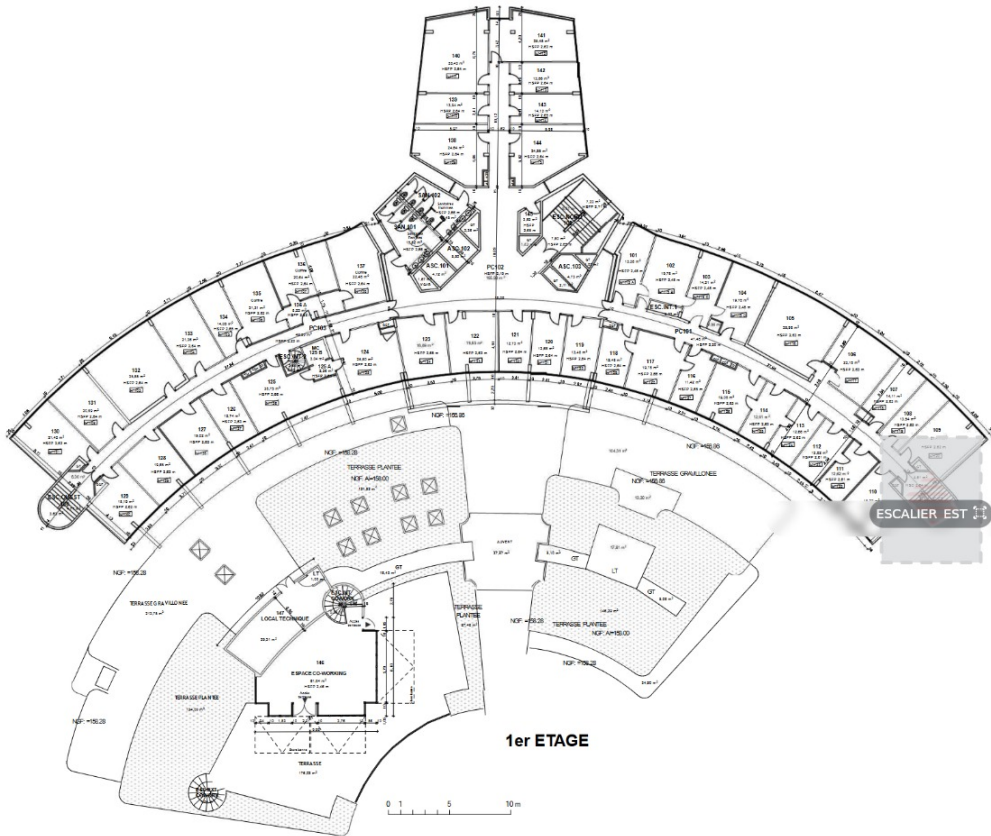


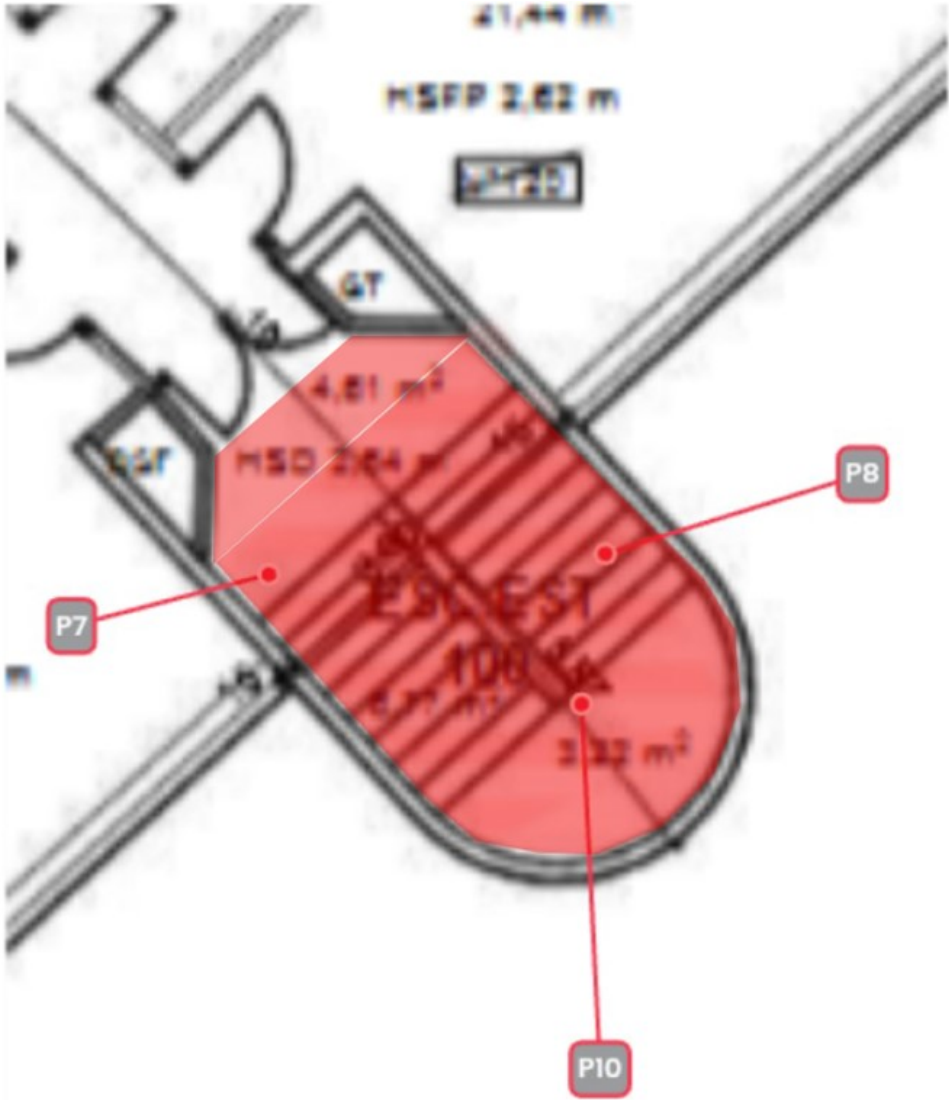
RECTORAT DE NICE 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE (06000)																																																																																																																																																																																																											
DESIGNATION	RECTORAT / R+1																																																																																																																																																																																																										
MATRIÈRE D'OUVRAGE	D.R.A.P.I.E Direction Régionale Académique de la Politique Immobilière de l'Etat																																																																																																																																																																																																										
MATRIÈRE D'OUVRAGE	 kolarchitecte Architecte Diplômé de l'Etat 100 Avenue de la République - 06000 NICE 04 93 88 10 10 - 06 09 00 00 00																																																																																																																																																																																																										
SURFACES	SDF 1 223,40 m² - SDF 2 224,59 m² - SDF 3 107,76 m²																																																																																																																																																																																																										
RE																																																																																																																																																																																																											
PRO																																																																																																																																																																																																											
DATE	Numération Plan Architecte d'origine																																																																																																																																																																																																										
LOT	<table><tr><td>Lot</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td><td>97</td><td>98</td><td>99</td><td>100</td></tr><tr><td>Lot</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td><td>97</td><td>98</td><td>99</td><td>100</td></tr></table>	Lot	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	Lot	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Lot	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																							
Lot	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																							

Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	 Prélèvement positif	 Prélèvement négatif	 Sondage	 Inaccessibilité	 Observation
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 1ER ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	8 / 32
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif : Plafond		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : <div>Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits de ragréage, débullage, lissage</div>		
Localisation de la zone isolée		



LEGENDE	<div></div> Prélèvement positif	<div></div> Prélèvement négatif	<div></div> Sondage	<div></div> Inaccessibilité	<div></div> Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 1ER ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	9 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

—

Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés

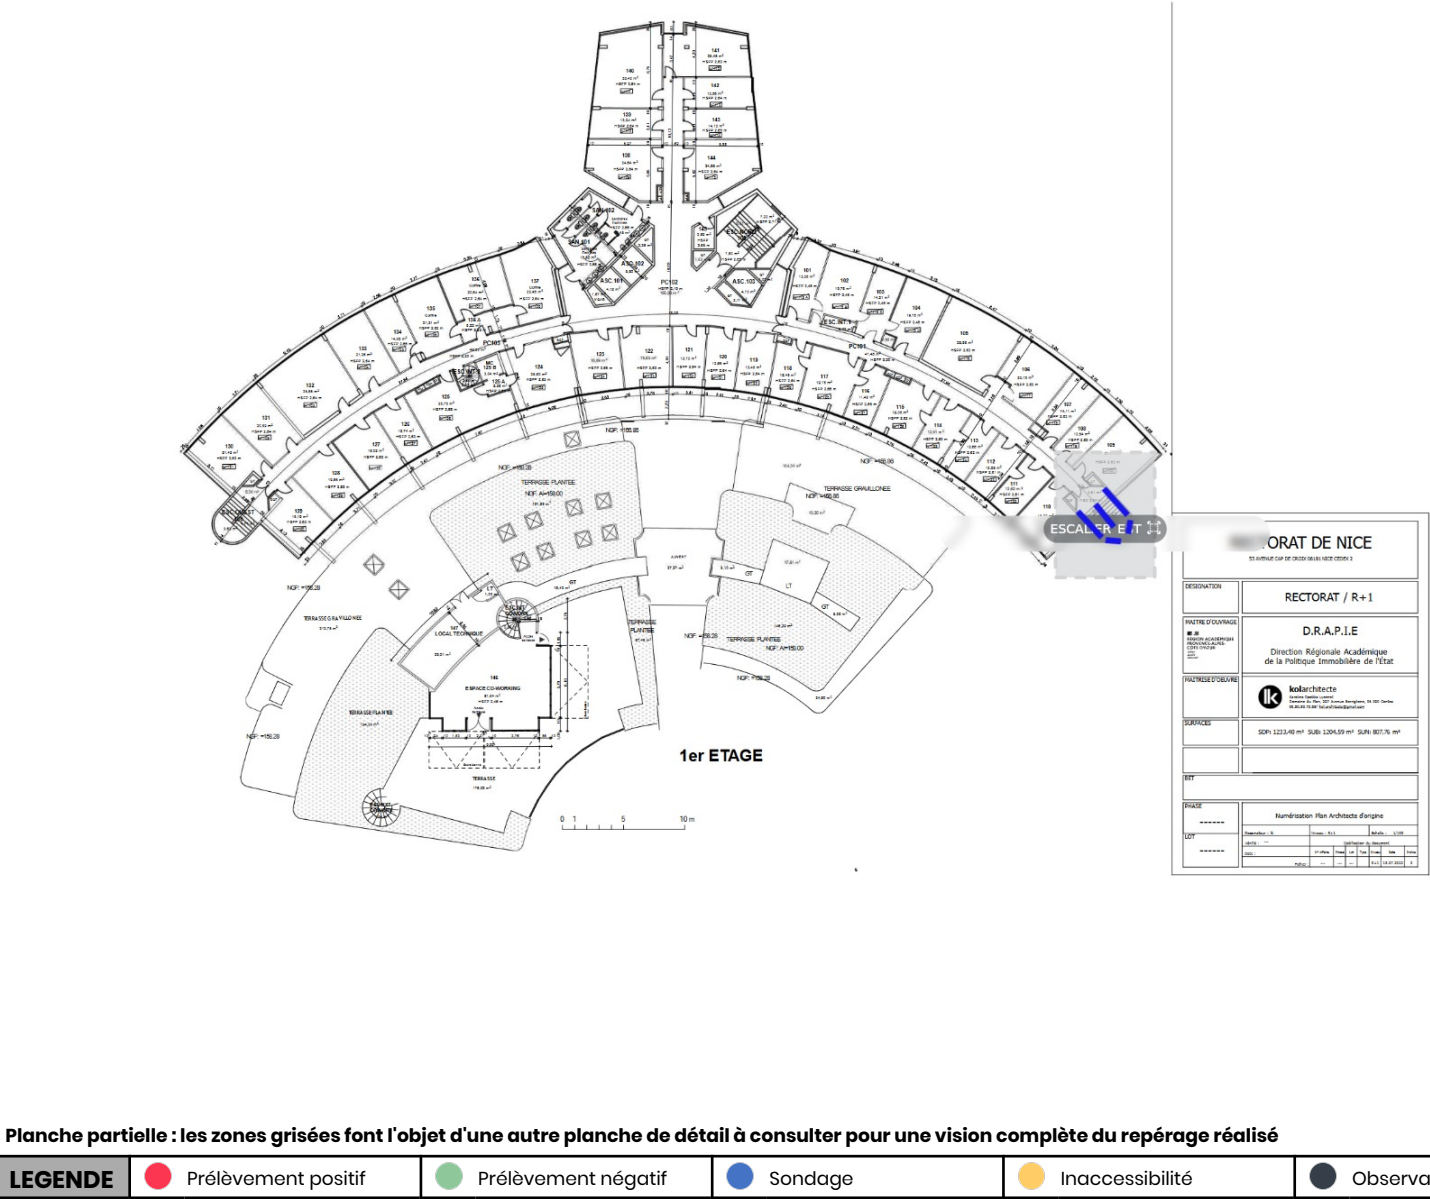


Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE

●

Prélèvement positif

●

Prélèvement négatif

●

Sondage

●

Inaccessibilité

●


Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 1ER ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	10 / 32
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif : Mur		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : — Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés		
Localisation de la zone isolée		




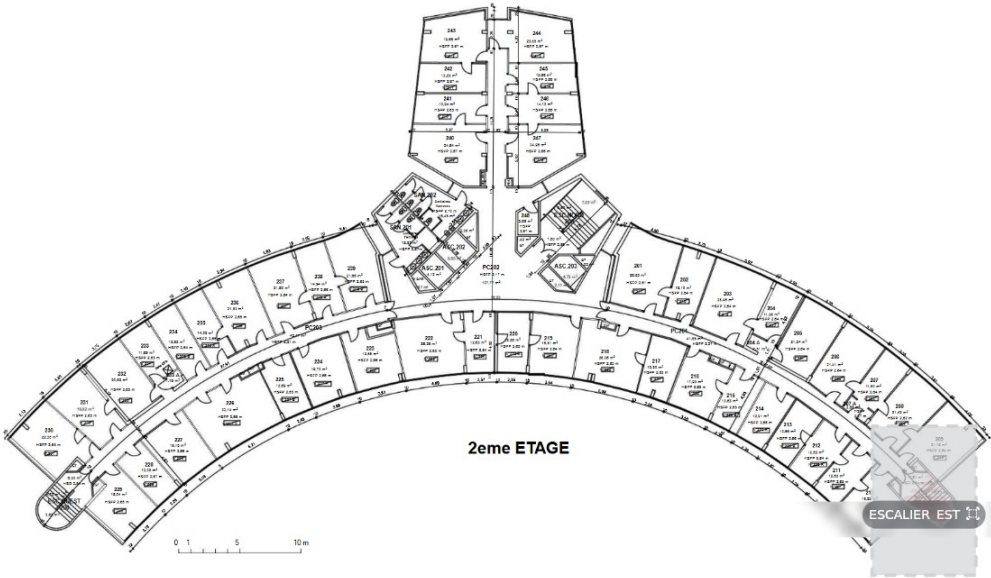
LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 2 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	11 / 32
Indice 1		
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

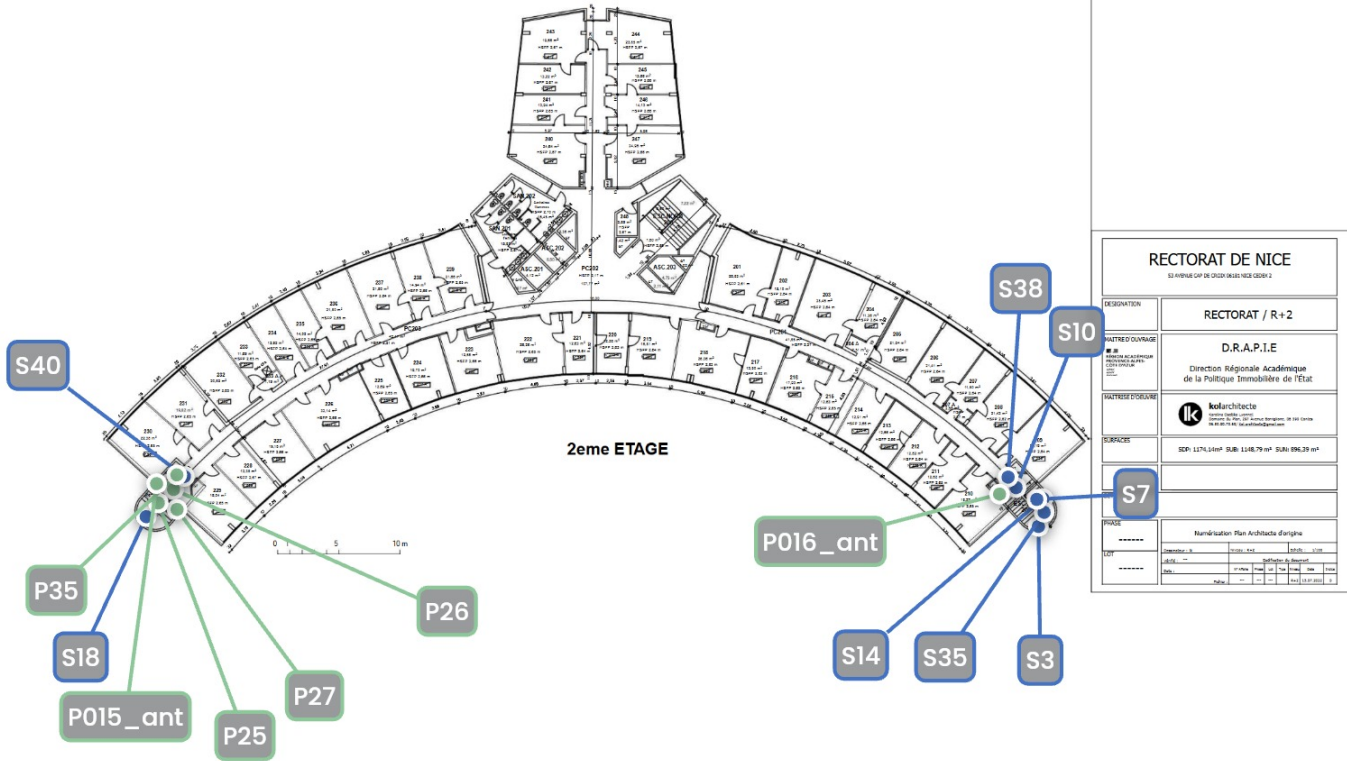

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 2 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	12 / 32
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif : Plafond		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :  Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits de ragréage, débullage, lissage		
Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé		



RECTORAT DE NICE 53 AVENUE CAP DE CROIX NICE 06000-2	
DESIGNATION	RECTORAT / R+2
MATRIERE D'OUVRAGE	D.R.A.P.I.E Direction Régionale Académique de la Politique Immobilière de l'Etat
MATRIERE D'OUVRAGE	Iké architecte 100000 NICE 100000 NICE 100000 NICE
SURFACES	SCEP: 1176,51m² - SLM: 1148,79 m² - SLM: 106,29 m²
DET	
Numérisation Plan Architecte d'origine	
DET	-----
DET	-----


LEGENDE	 Prélèvement positif	 Prélèvement négatif	 Sondage	 Inaccessibilité	 Observation
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 2 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	13 / 32
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif : Plafond		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> <div><div></div> Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits de ragréage, débullage, lissage</div>		
Localisation de la zone isolée		

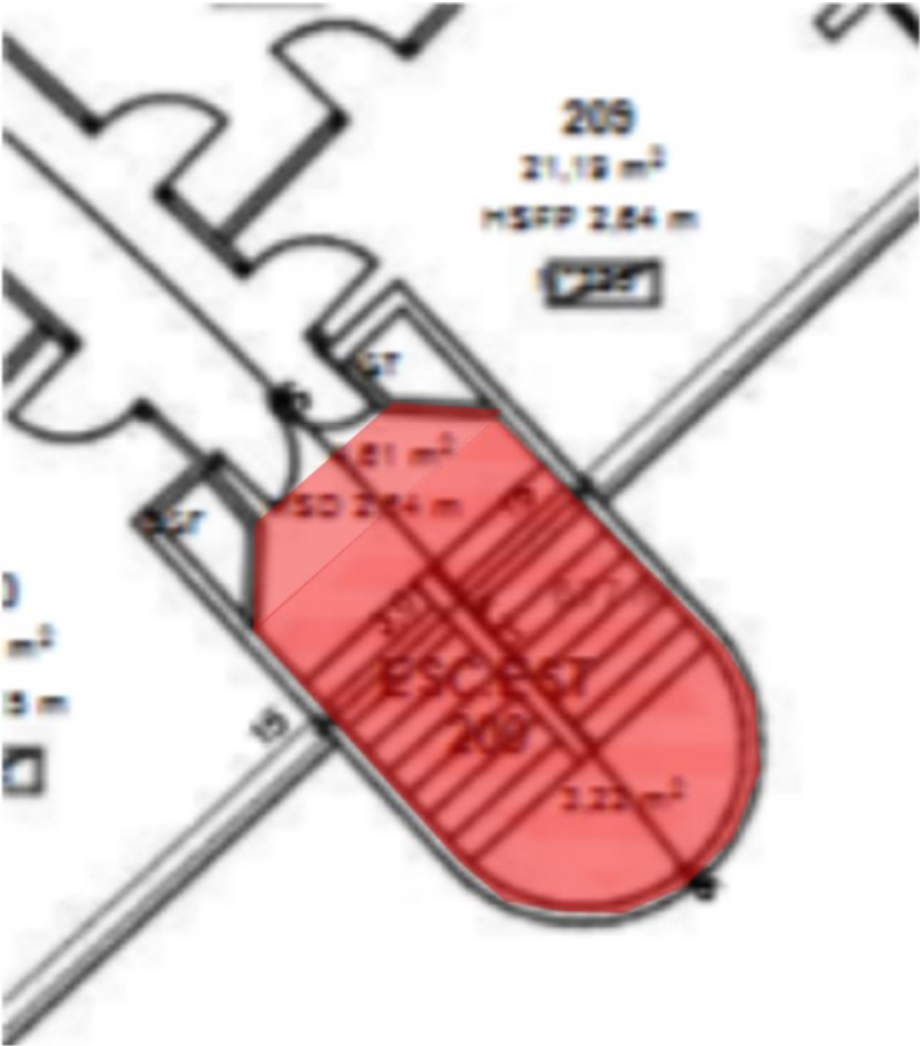

LEGENDE	<div></div> Prélèvement positif	<div></div> Prélèvement négatif	<div></div> Sondage	<div></div> Inaccessibilité	<div></div> Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 2 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	14 / 32
Indice 1		
Vue utilisée : Prélèvement positif : Mur		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : — Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés		

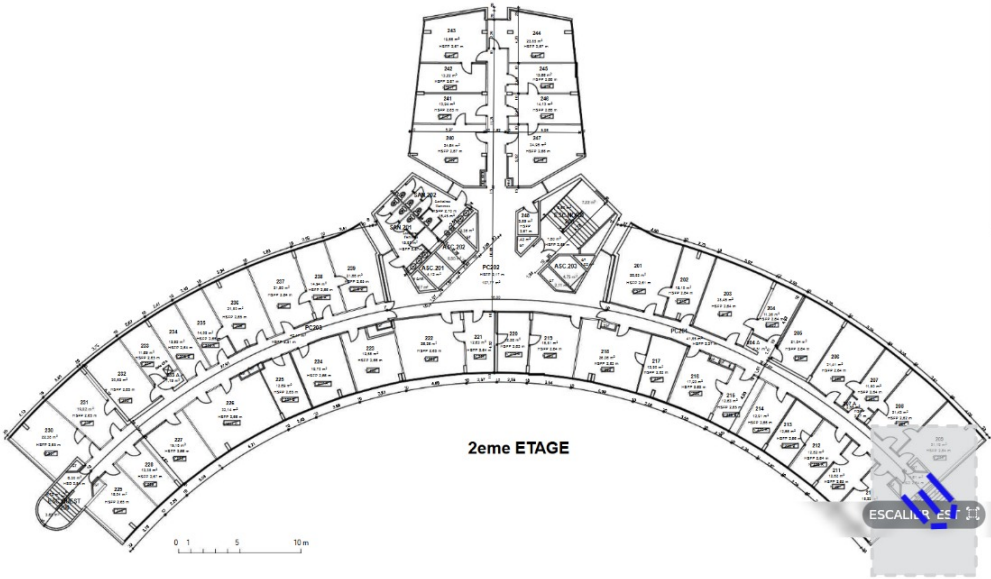


RECTORAT DE NICE 53 AVENUE CAP DE CROIX NICE 06000-2	
DESIGNATION	RECTORAT / R.+2
MATRIERE D'OUVRAGE	D.R.A.P.I.E Direction Régionale Académique de la Politique Immobilière de l'Etat
MATRIERE D'OUVRAGE	Ikolarchitecte 100000 NICE 100000 NICE 100000 NICE
SURFACES	SDP: 1176,51m² SDI: 1148,79 m² SDU: 1086,29 m²
Numérisation Plan Architecte d'origine	
LOT	100000 NICE 100000 NICE 100000 NICE

Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 2 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	15 / 32
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif : Mur		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> — Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés		
Localisation de la zone isolée		

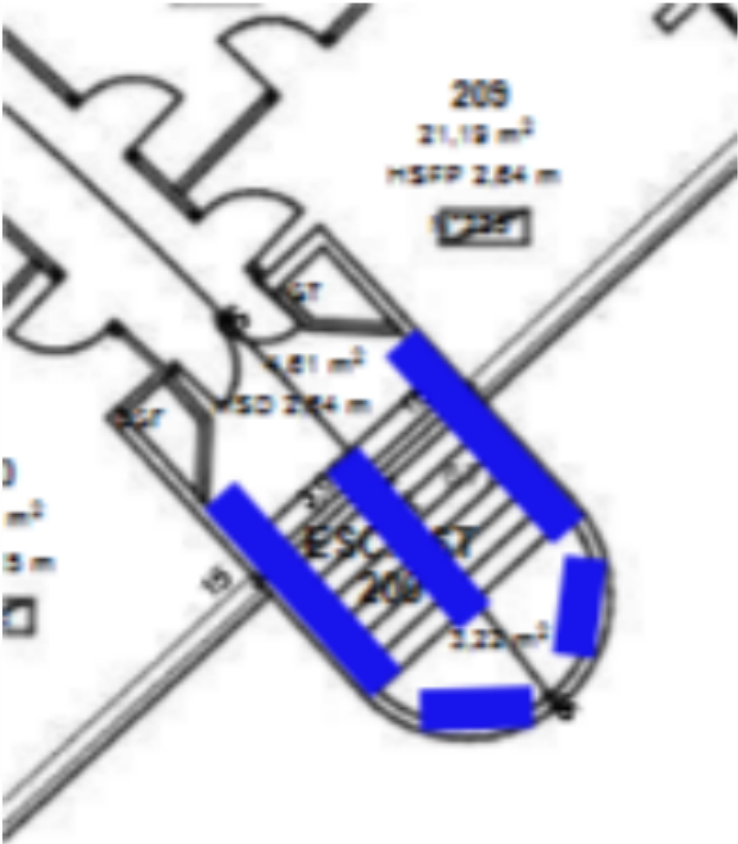

LEGENDE

- | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ● Prélèvement positif | ● Prélèvement négatif | ● Sondage | ● Inaccessibilité | ● Observation |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 3 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	16 / 32
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

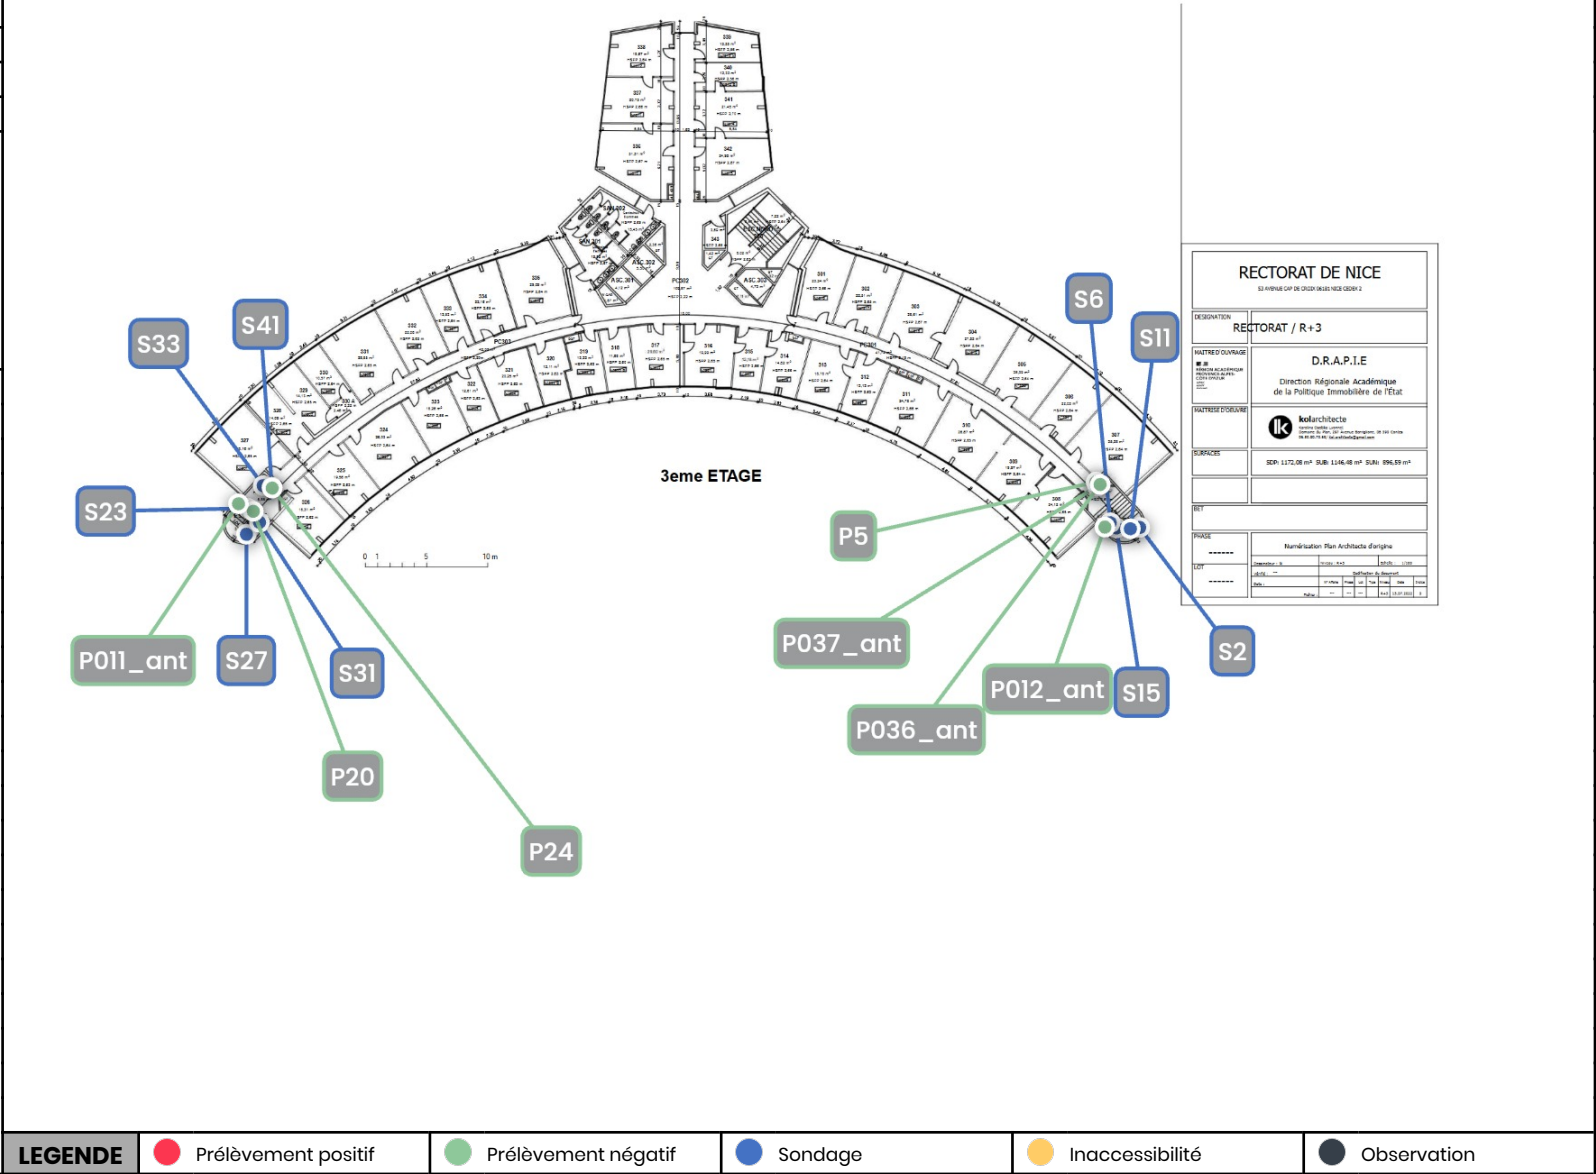

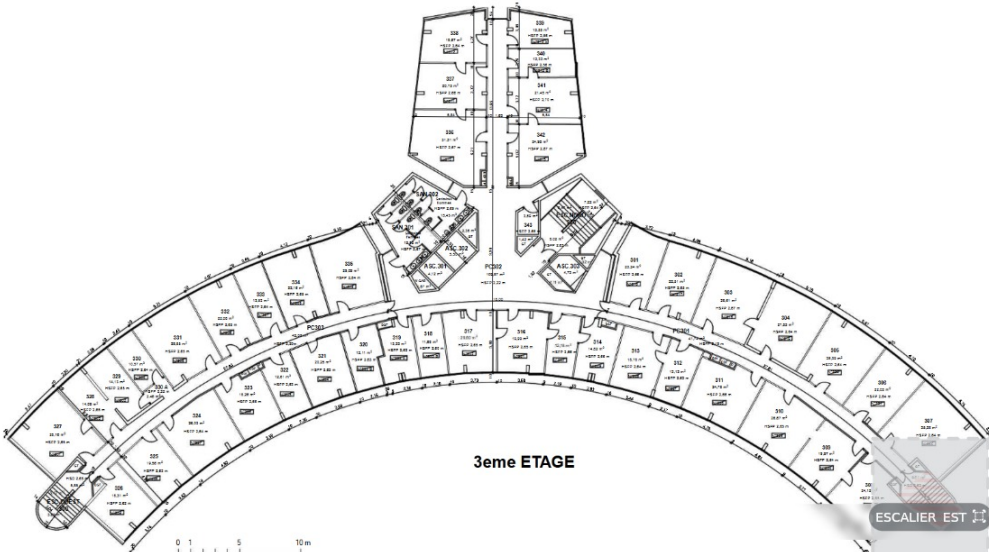


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 3 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	17 / 32
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif : Plafond		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :  Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits de ragréage, débullage, lissage		
Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé		




RECTORAT DE NICE 53 AVENUE CAP DE CROIX NICE CEDEX 2																	
DESIGNATION	RECTORAT / R+3																
MATIERE D'OUVRAGE	D.R.A.P.I.E Direction Régionale Académique de la Politique Immobilière de l'Etat																
AUTRE PRELEVEMENT	 Architecte D.R.A.P.I.E 53 AVENUE CAP DE CROIX NICE CEDEX 2																
SURFACES	SCD: 1172,08 m² SDB: 1146,48 m² SUIV: 896,59 m²																
DET																	
Numérisation Plan Architecte d'origine																	
DET	<table><tr><td>Intervenant</td><td>DATE</td><td>REVISÉ</td><td>DATE</td></tr><tr><td>Yannick ULVE</td><td>21/07/2025</td><td>Yannick ULVE</td><td>21/07/2025</td></tr><tr><td>DATE</td><td>Intervenant</td><td>DATE</td><td>REVISÉ</td></tr><tr><td>21/07/2025</td><td>Yannick ULVE</td><td>21/07/2025</td><td>Yannick ULVE</td></tr></table>	Intervenant	DATE	REVISÉ	DATE	Yannick ULVE	21/07/2025	Yannick ULVE	21/07/2025	DATE	Intervenant	DATE	REVISÉ	21/07/2025	Yannick ULVE	21/07/2025	Yannick ULVE
Intervenant	DATE	REVISÉ	DATE														
Yannick ULVE	21/07/2025	Yannick ULVE	21/07/2025														
DATE	Intervenant	DATE	REVISÉ														
21/07/2025	Yannick ULVE	21/07/2025	Yannick ULVE														

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 3 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	18 / 32
	Indice	1


Vue utilisée :


Prélèvement positif : Plafond

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation de la zone isolée



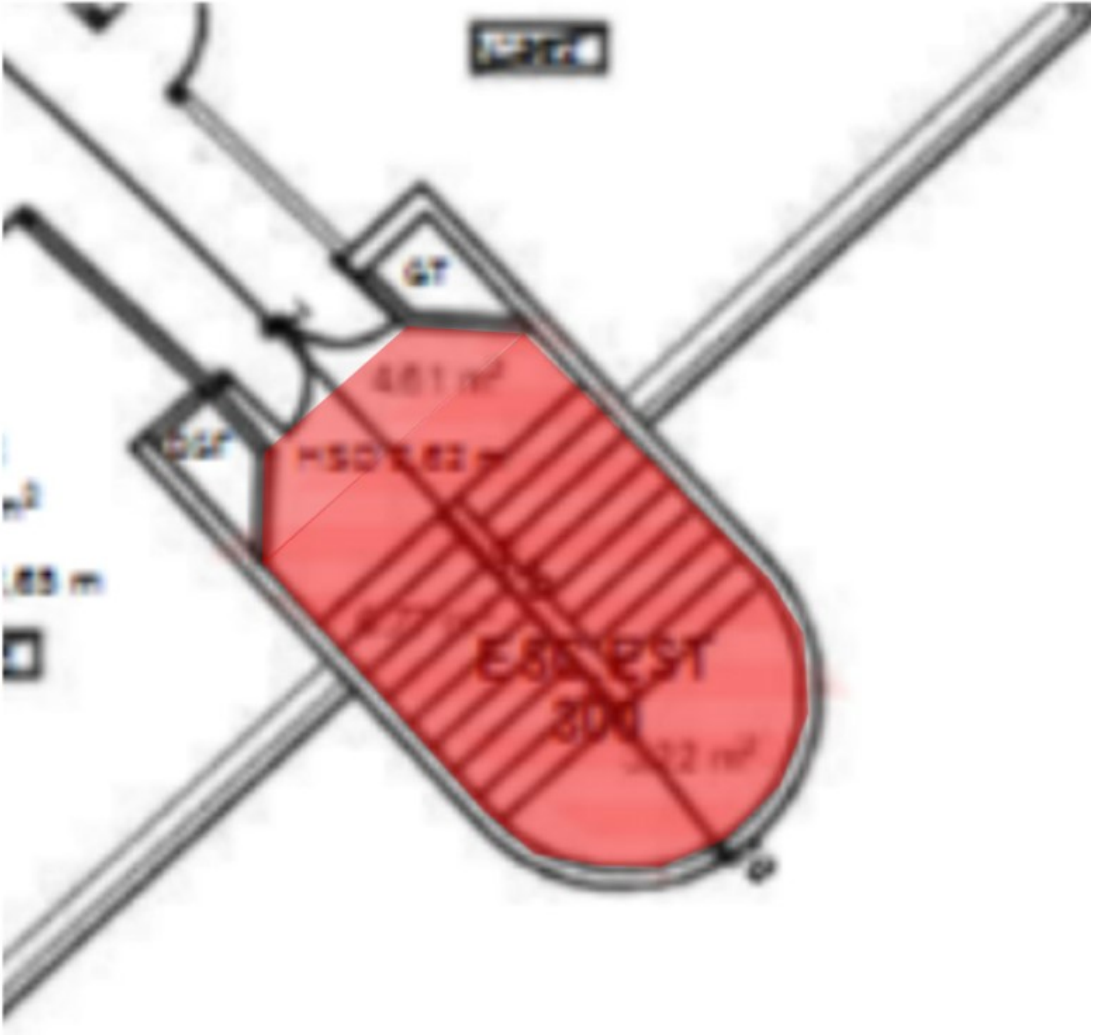

LEGENDE

Prélèvement positif

Prélèvement négatif

Sondage

Inaccessibilité

Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 3 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	19 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés

Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE


● Prélèvement positif

● Prélèvement négatif

● Sondage

● Inaccessibilité


● Observation

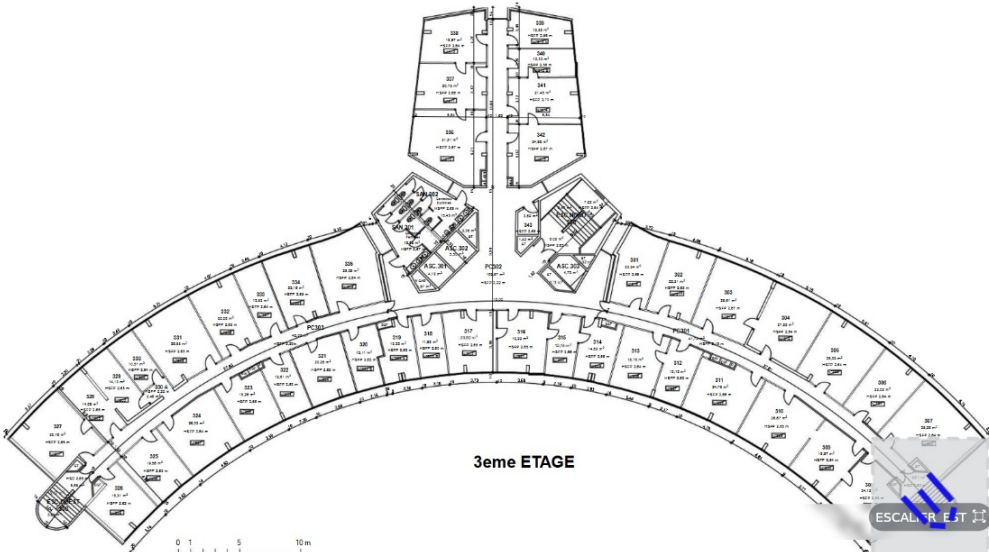


RECTORAT DE NICE

53 AVENUE CAP DE CROIX NICE 06000 2

DESIGNATION	RECTORAT / R+3
MATIERE D'OUVRAGE	D.R.A.P.I.E Direction Régionale Académique de la Politique Immobilière de l'Etat
MATIERE D'OUVRAGE	ik architecte 100000 NICE 100000 NICE 100000 NICE
SURFACES	SCR: 1172,08 m² SLB: 1146,48 m² SUI: 896,59 m²
DET	
Numérisation Plan Architecte d'origine	
DET	

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 3 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	20 / 32
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif : Mur		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : — Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés		
Localisation de la zone isolée		
		

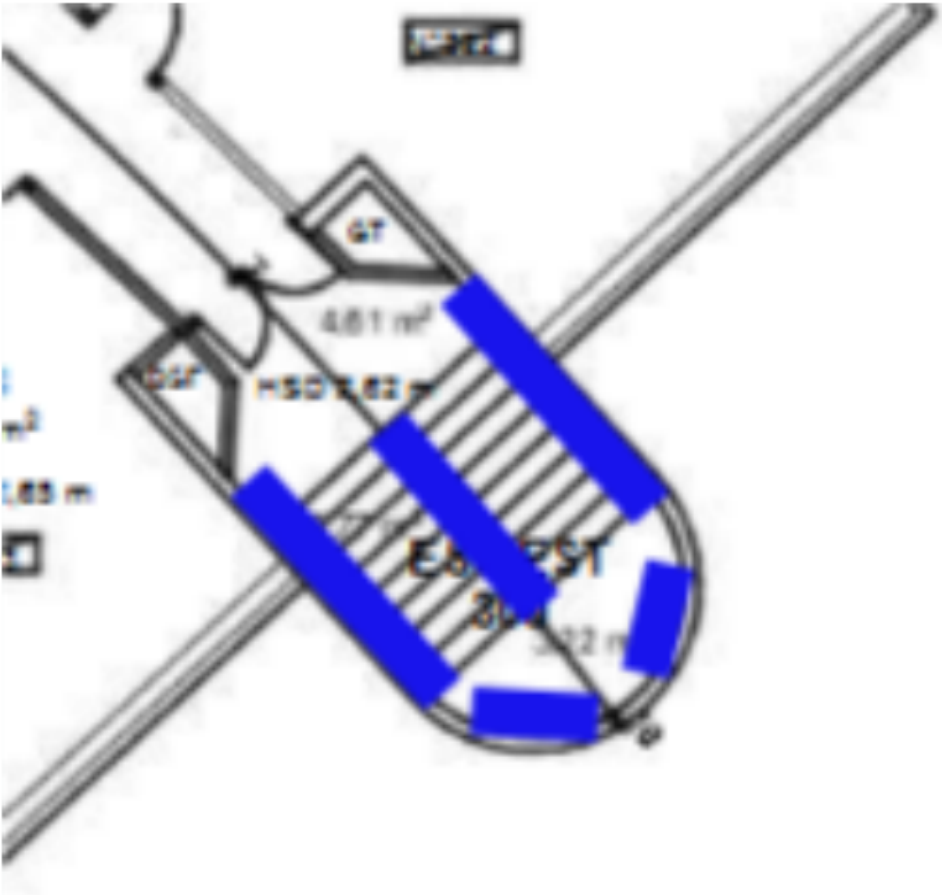

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 4 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/s1/1
	Planche	21 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

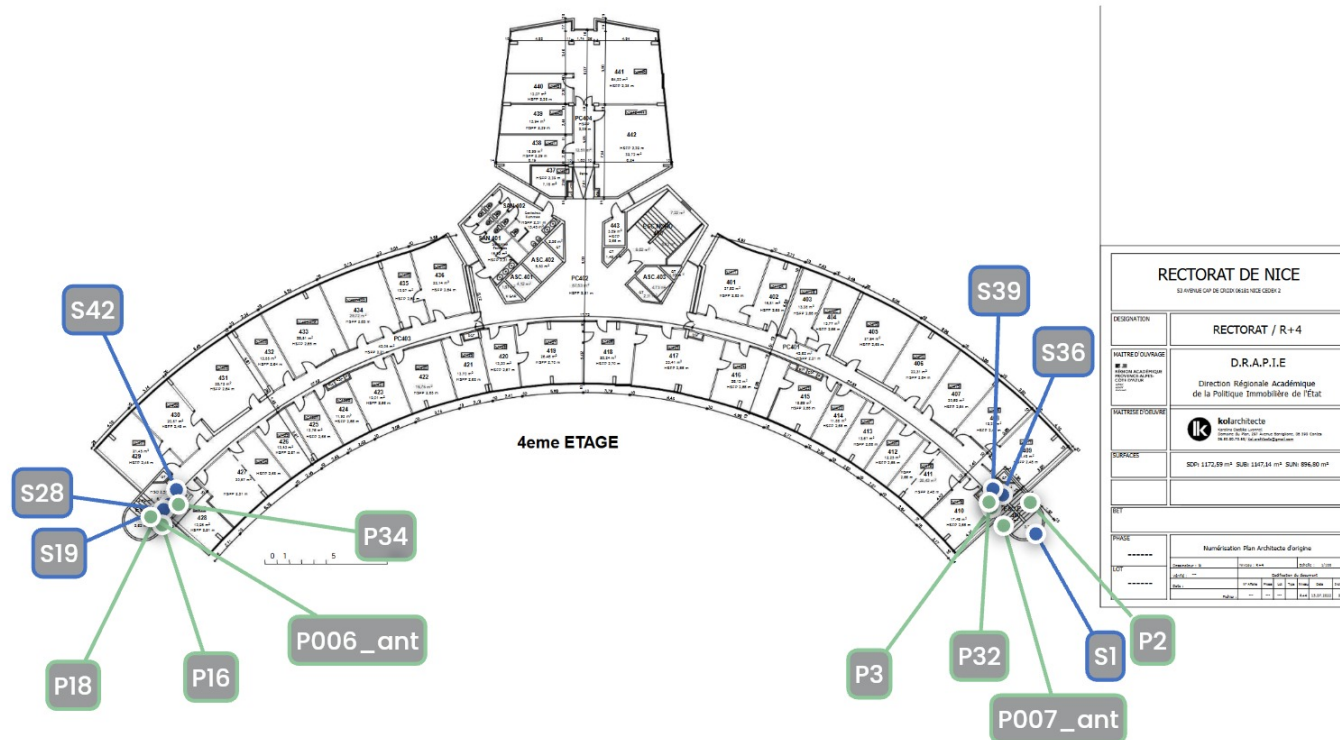

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation


<div> <div>PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE</div> </div>		
<div>La planche de repérage est indissociable du rapport</div>		
<div>ADRESSE</div>	<div> <div>RECTORAT DE NICE - AM</div> <div>53 AVENUE CAP DE CROIX</div> <div>06000 NICE</div> </div>	
<div> <div>Localisation</div> <div>RECTORAT DE NICE -</div> <div>BÂTIMENT PRINCIPAL > 4</div> <div>EME ETAGE</div> </div>	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	22 / 32
	Indice	1
<div> <div><u>Vue utilisée :</u></div> <div>Prélèvement positif : Plafond</div> </div>		

	RECTORAT DE NICE - AM
--	-----------------------

RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 4 EME ETAGE	Localisation	Date visite	Le 21/07/2025
		Auteur	Yannick ULVE
		N° dossier	27141684/S1/1
		Planche	22 / 32
		Indice	1

Prélèvement positif : Plafond

Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits de ragréage, débullage, lissage

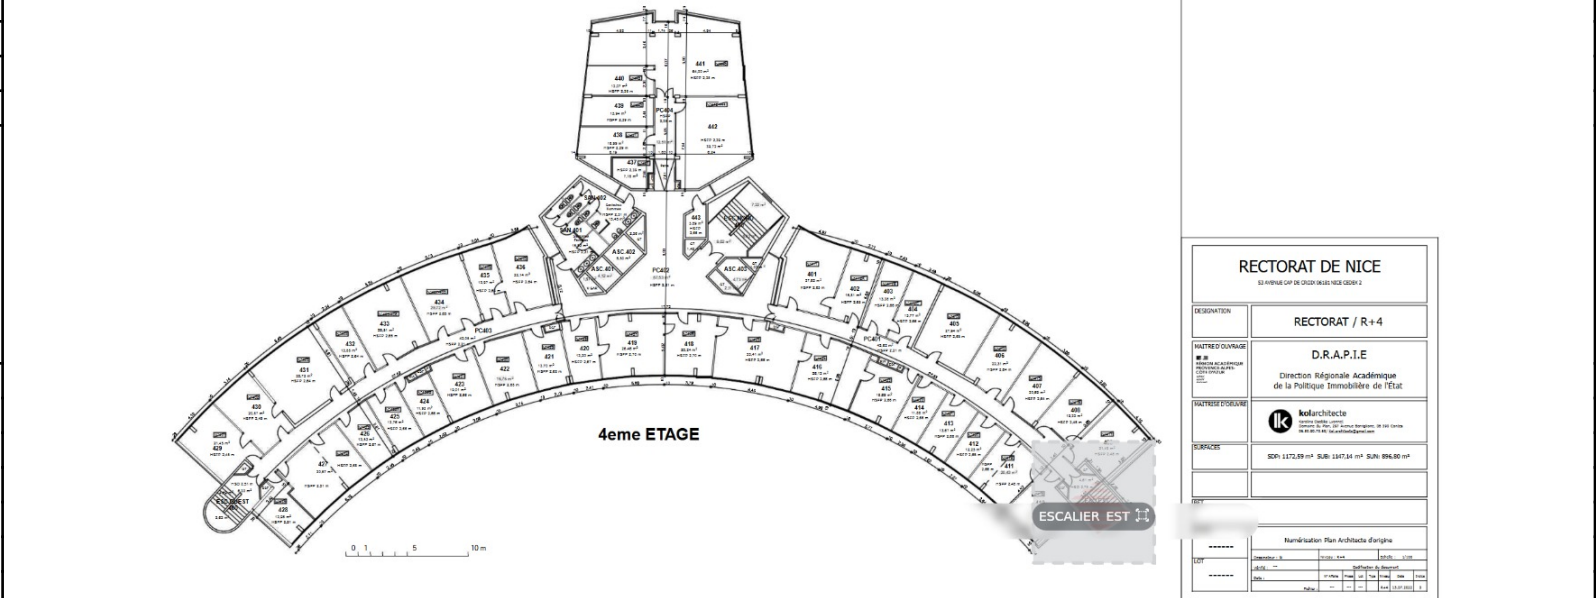

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
----------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

[illegible]

76/101 Date du rapport : 15/09/2025

Rapport N°:27141684/SI/1

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 4 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	23 / 32
	Indice	1


Vue utilisée :

Prélèvement positif : Plafond

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation de la zone isolée

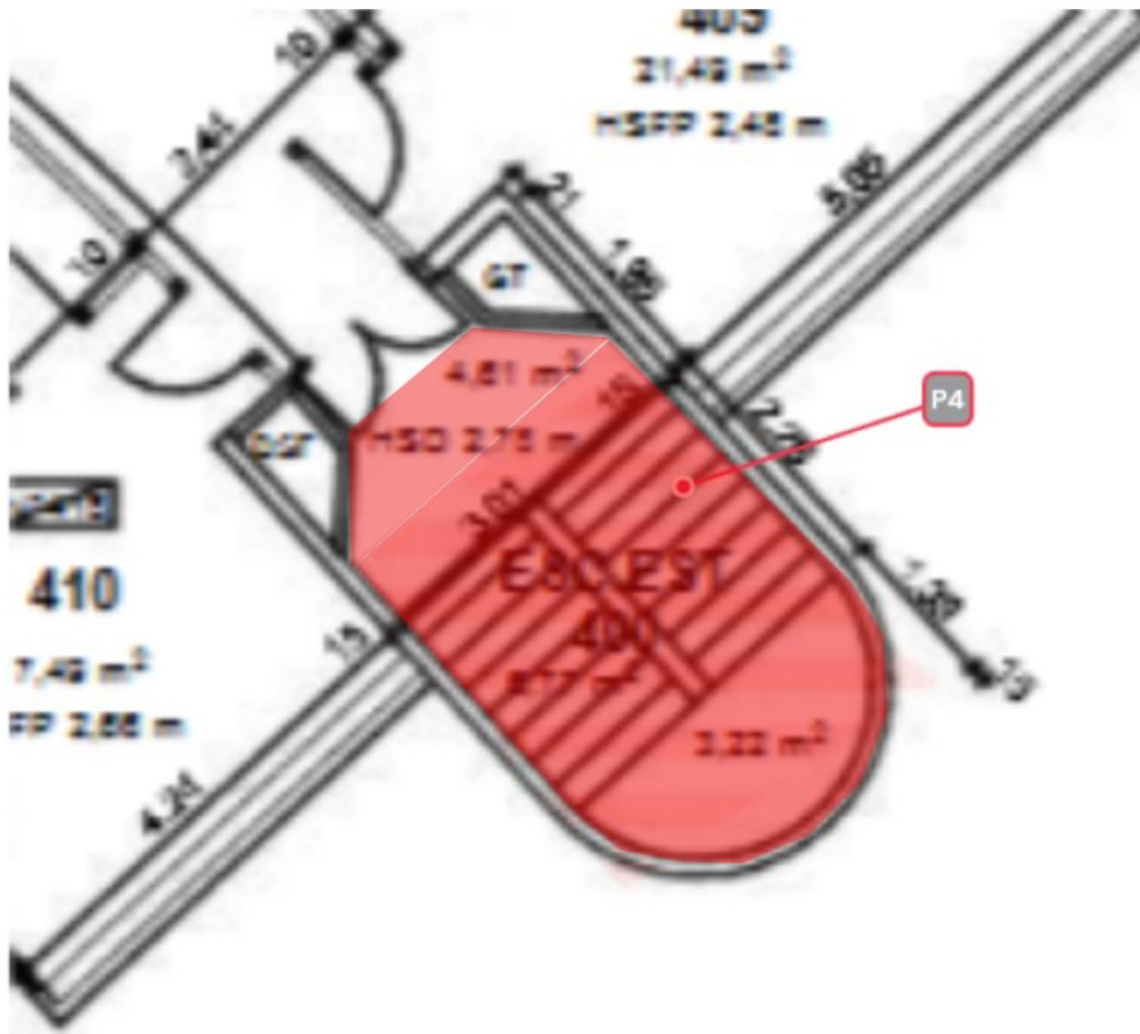

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif


● Prélèvement négatif

● Sondage

 Inaccessibilité

● Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 4 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	24 / 32
Indice 1		
Vue utilisée : Prélèvement positif : Mur		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : — Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés		

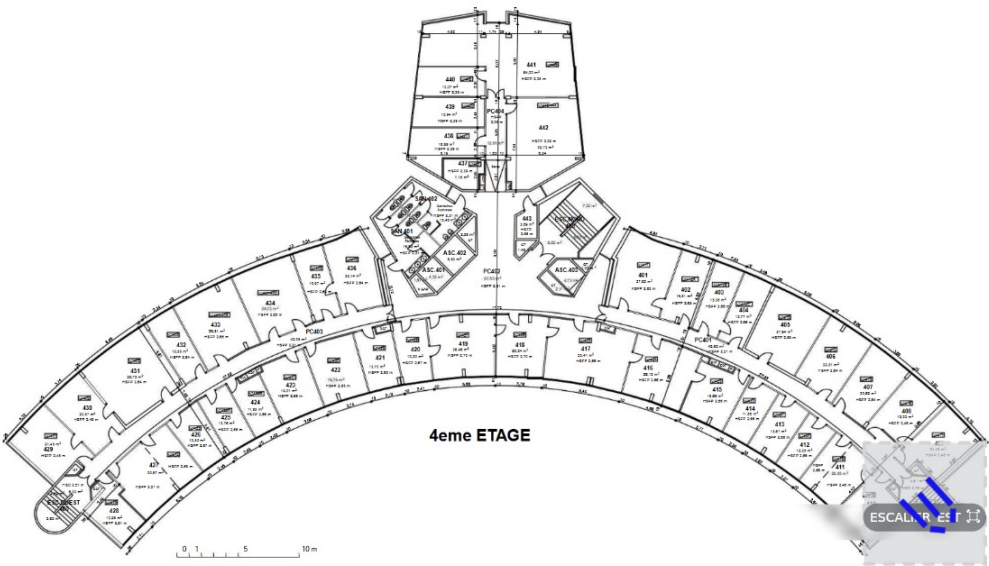


RECTORAT DE NICE 53 AVENUE CAP DE CROIX NICE CEDEX 2	
DESIGNATION	RECTORAT / R+4
MATRIERE D'OUVRAGE	D.R.A.P.I.E Direction Régionale Académique de la Politique Immobilière de l'Etat
MATRIERE D'EXECUTION	ik architecte 10000 NICE 20000 NICE 30000 NICE 40000 NICE 50000 NICE 60000 NICE 70000 NICE 80000 NICE 90000 NICE 100000 NICE 110000 NICE 120000 NICE 130000 NICE 140000 NICE 150000 NICE 160000 NICE 170000 NICE 180000 NICE 190000 NICE 200000 NICE 210000 NICE 220000 NICE 230000 NICE 240000 NICE 250000 NICE 260000 NICE 270000 NICE 280000 NICE 290000 NICE 300000 NICE 310000 NICE 320000 NICE 330000 NICE 340000 NICE 350000 NICE 360000 NICE 370000 NICE 380000 NICE 390000 NICE 400000 NICE 410000 NICE 420000 NICE 430000 NICE 440000 NICE 450000 NICE 460000 NICE 470000 NICE 480000 NICE 490000 NICE 500000 NICE 510000 NICE 520000 NICE 530000 NICE 540000 NICE 550000 NICE 560000 NICE 570000 NICE 580000 NICE 590000 NICE 600000 NICE 610000 NICE 620000 NICE 630000 NICE 640000 NICE 650000 NICE 660000 NICE 670000 NICE 680000 NICE 690000 NICE 700000 NICE 710000 NICE 720000 NICE 730000 NICE 740000 NICE 750000 NICE 760000 NICE 770000 NICE 780000 NICE 790000 NICE 800000 NICE 810000 NICE 820000 NICE 830000 NICE 840000 NICE 850000 NICE 860000 NICE 870000 NICE 880000 NICE 890000 NICE 900000 NICE 910000 NICE 920000 NICE 930000 NICE 940000 NICE 950000 NICE 960000 NICE 970000 NICE 980000 NICE 990000 NICE 1000000 NICE
REPERAGE	SEN 1172,89 m² - SUN 1347,34 m² - SUN 896,80 m²
DT	
Numérisation Plan Architecte d'origine	
DT	-----
DT	-----

Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 4 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	25 / 32
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif : Mur		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> --- Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés		
Localisation de la zone isolée		
		

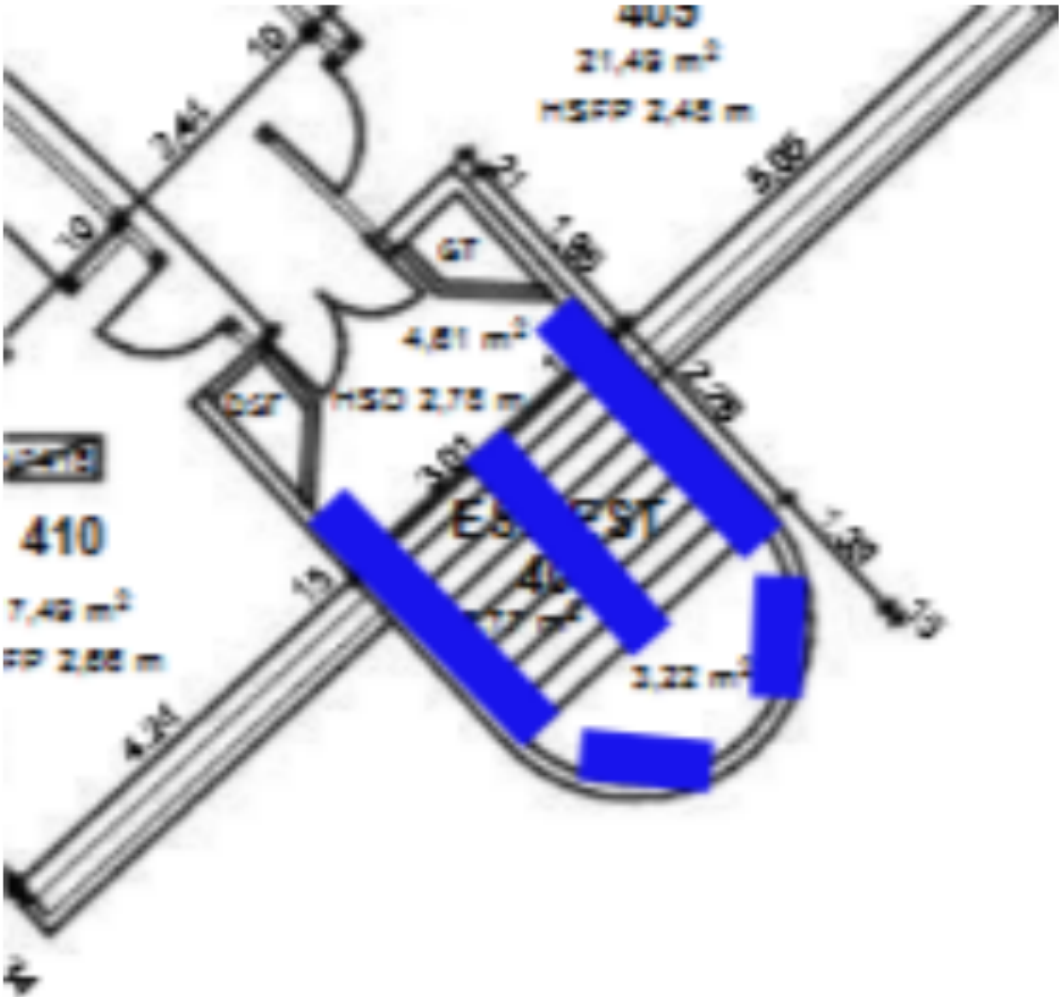

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 5 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/s1/1
	Planche	26 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

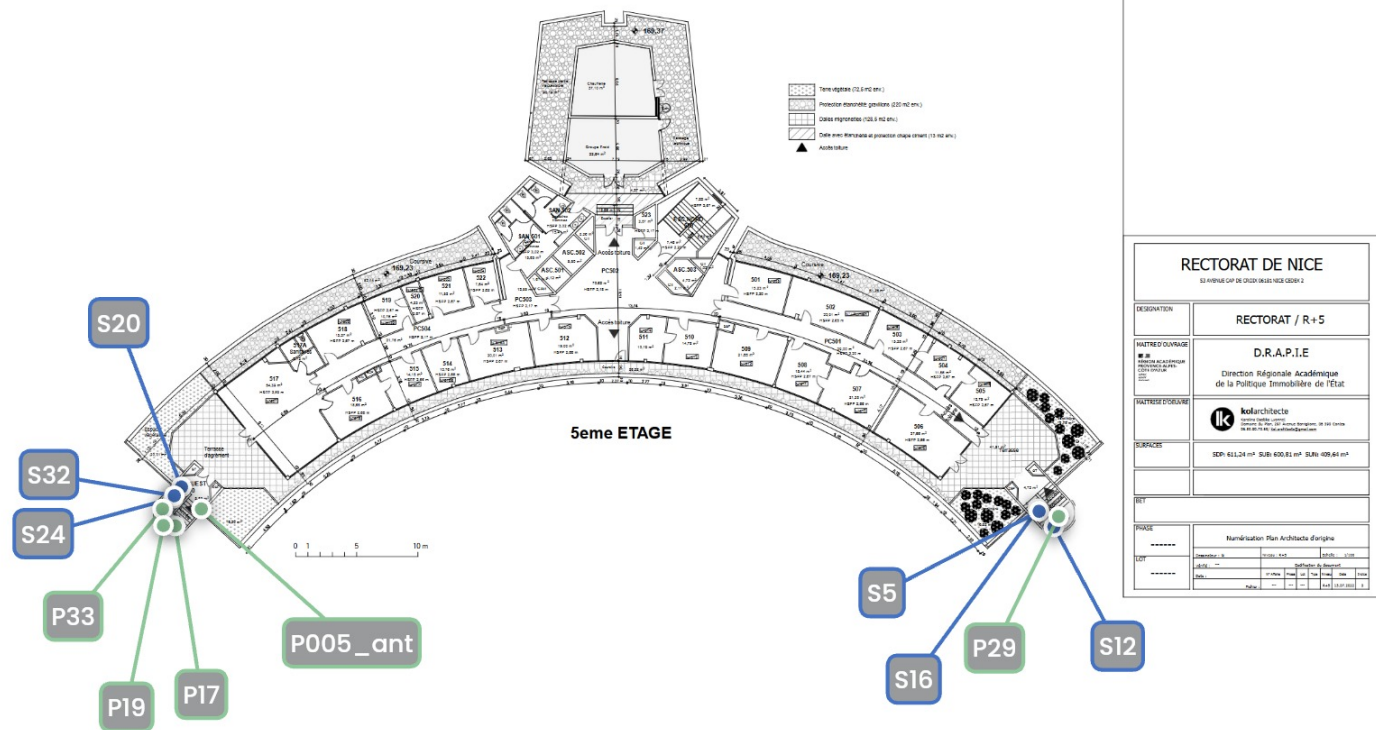

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 5 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	27 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif : Plafond

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits de ragréage, débullage, lissage

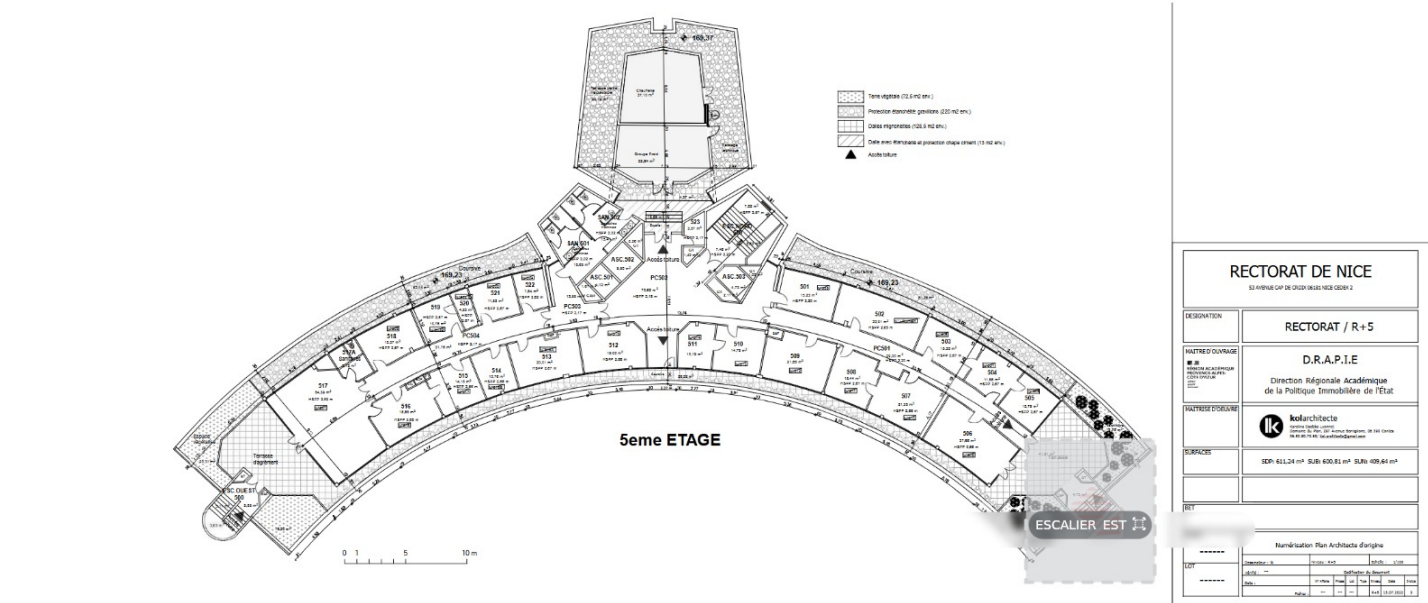


Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 5 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	28 / 32
	Indice	1


Vue utilisée :

Prélèvement positif : Plafond

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits de ragréage, débullage, lissage


Localisation de la zone isolée





LEGENDE	<div></div> Prélèvement positif	<div></div> Prélèvement négatif	<div></div> Sondage	<div></div> Inaccessibilité	<div></div> Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 5 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	29 / 32
		Indice 1
Vue utilisée : Prélèvement positif : Mur		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : — Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés — Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés — Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés		
Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé		
LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif

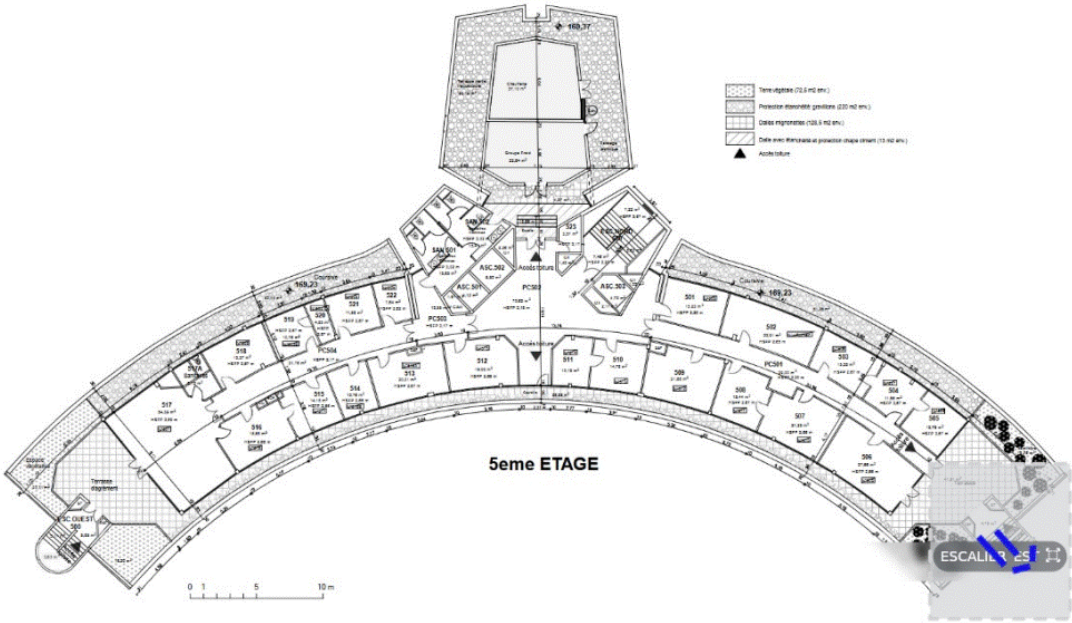

RECTORAT DE NICE 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE (06000)																									
DESIGNATION	RECTORAT / R+5																								
MAÎTRE D'OUVRAGE	D.R.A.P.I.E Direction Régionale Académique de la Politique Immobilière de l'Etat																								
MAÎTRE D'OUVRAGE	 notarchitecte Architecte DPLG - 10 rue de la République - 06000 NICE 04 93 81 11 11 - 06 98 00 00 00																								
SURFACES	SEP: 611,24 m² SDB: 630,81 m² SDB: 489,84 m²																								
RE																									
Numérotation Plan Architecte d'origine																									
COPIE	<table><tr><td>Document</td><td>1/1</td><td>1/1</td><td>1/1</td><td>1/1</td><td>1/1</td></tr><tr><td>1/1</td><td>1/1</td><td>1/1</td><td>1/1</td><td>1/1</td><td>1/1</td></tr><tr><td>1/1</td><td>1/1</td><td>1/1</td><td>1/1</td><td>1/1</td><td>1/1</td></tr><tr><td>1/1</td><td>1/1</td><td>1/1</td><td>1/1</td><td>1/1</td><td>1/1</td></tr></table>	Document	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Document	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1																				
1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1																				
1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1																				
1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1																				

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 5 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	30 / 32
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif : Mur		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : --- Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés --- Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés --- Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés		
Localisation de la zone isolée		




LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > TOITURE TERRASSE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	31 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

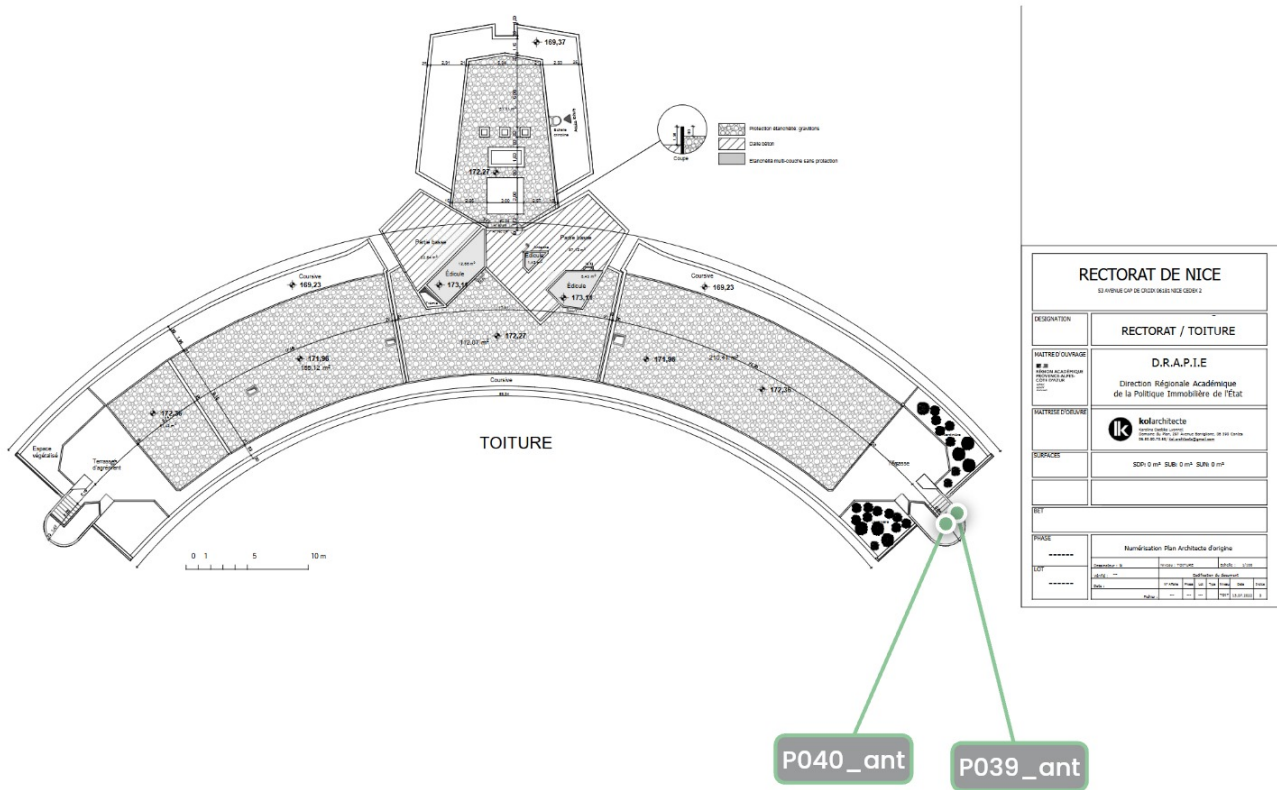


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > NIVEAU EXTERIEUR	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	32 / 32
Indice		1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs
- Enduits pelliculaires de lissage/débullage

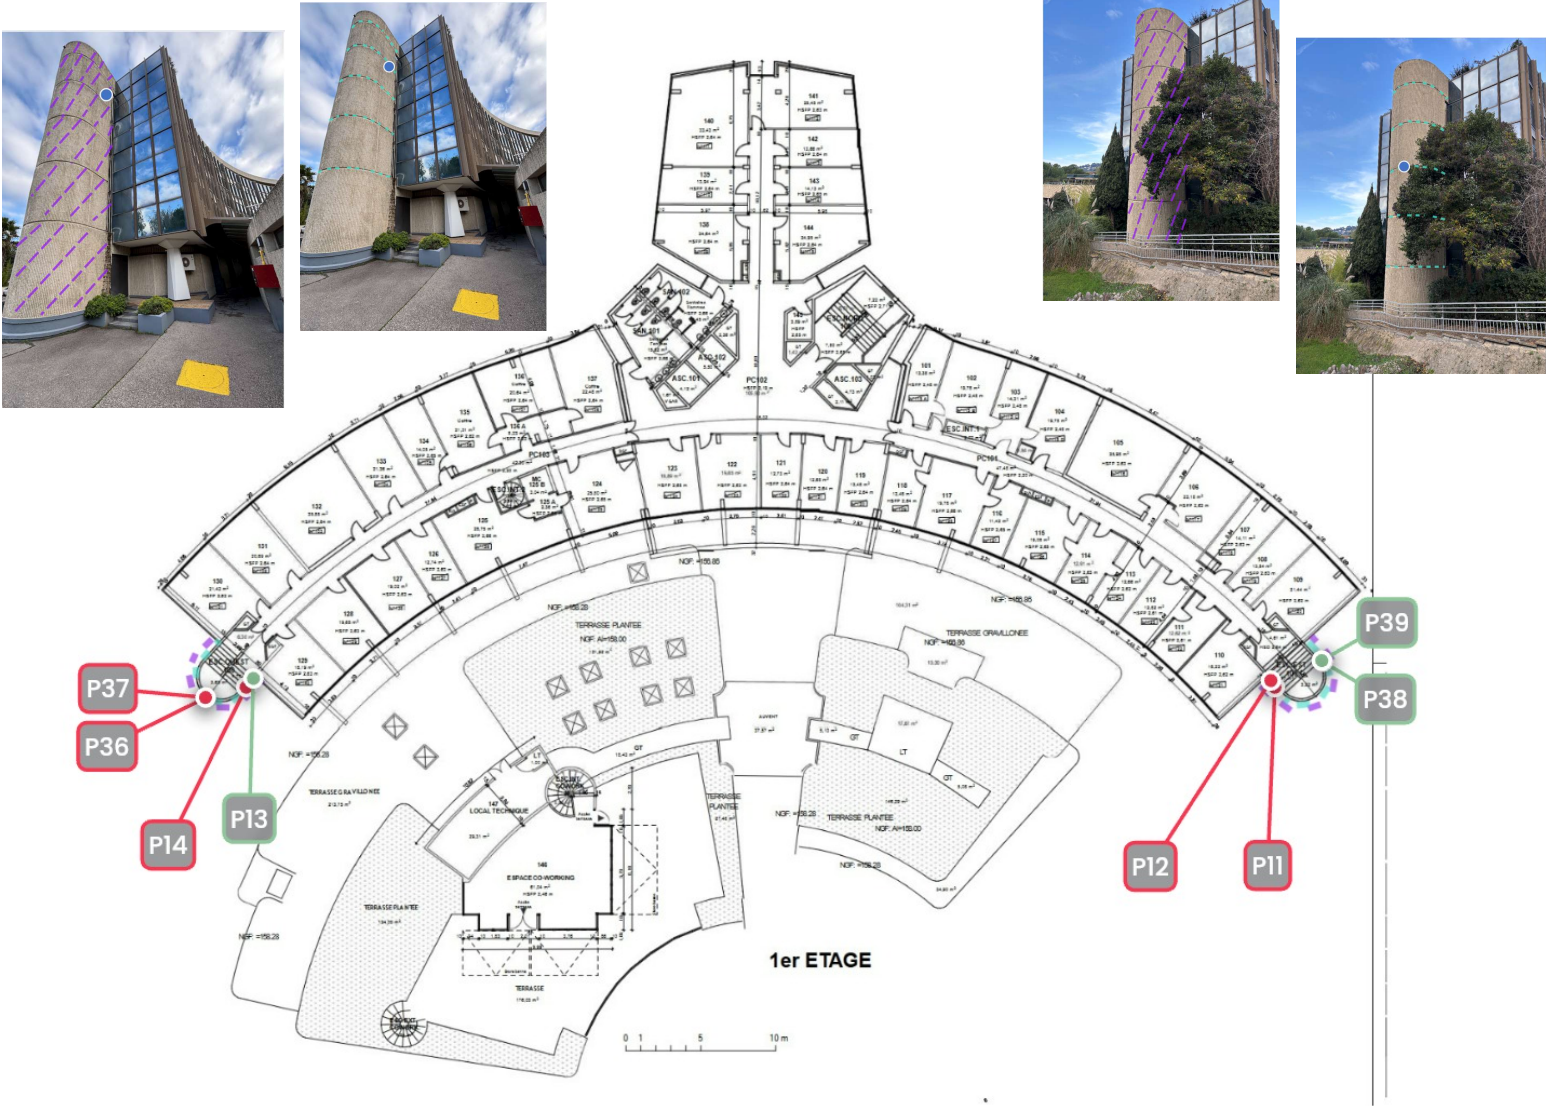

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Yannick ULVE

Les Algorithmes Bât. Pythagore
2000 Route des Lucioles - CS 80055
06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043549-01 Date d'émission de rapport : 28/07/2025 10:55 Page 1/11
Dossier N° : 25KE020423 Date de réception : 23/07/2025 Date d'analyse : 25/07/2025
Référence dossier Client: 1510797386/27141684/S1/1/1_27141684/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	EUROFINS25000009 0764 Réf. Prel : P2 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 4 EME ETAGE - ESCALIER EST/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	EUROFINS25000009 0765 Réf. Prel : P3 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 4 EME ETAGE - ESCALIER EST/Plafonds - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)(i)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	EUROFINS25000009 0766 Réf. Prel : P4 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 4 EME ETAGE - ESCALIER EST/Plafonds - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour Le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043549-01	Date d'émission de rapport : 28/07/2025 10:55	Page 2/11
Dossier N° : 25KE020423	Date de réception : 23/07/2025	Date d'analyse : 25/07/2025
Référence dossier Client: 1510797386/27141684/S1/1/1_27141684/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	EUROFINS25000009 0767 Réf. Prel : P5 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 3 EME ETAGE - ESCALIER EST/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) (granulaire)	MET * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	EUROFINS25000009 0768 Réf. Prel : P6 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 1ER ETAGE - ESCALIER EST/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	EUROFINS25000009 0769 Réf. Prel : P7 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 1ER ETAGE - ESCALIER EST/Plafonds - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (fibreuse)	MET * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
007 (1)	EUROFINS25000009 0770 Réf. Prel : P8 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 1ER ETAGE - ESCALIER EST/Plafonds - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (fibreuse)	MOLP * / SET9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043549-01	Date d'émission de rapport : 28/07/2025 10:55	Page 3/11
Dossier N° : 25KE020423	Date de réception : 23/07/2025	Date d'analyse : 25/07/2025
Référence dossier Client: 1510797386/27141684/S1/1/1_27141684/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	EUROFINS25000009 0771 Réf. Prel : P9 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 1ER ETAGE - ESCALIER EST/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (gris) (clair) ; matériau dur de type ciment (gris) (clair) (granulaire)	MET * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	EUROFINS25000009 0772 Réf. Prel : P10 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 1ER ETAGE - ESCALIER EST/Plafonds - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
010	EUROFINS25000009 0773 Réf. Prel : P11 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - NIVEAU EXTERIEUR - FACADE ESCALIER EST/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Clair)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (gris) (clair) (granulaire)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (gris) (granulaire) (fibreuse)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043549-01 Date d'émission de rapport : 28/07/2025 10:55 Page 4/11
 Dossier N° : 25KE020423 Date de réception : 23/07/2025 Date d'analyse : 25/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797386/27141684/S1/1/1_27141684/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	EUROFINS25000009 0774 Réf. Prel : P12 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - NIVEAU EXTERIEUR - FACADE ESCALIER EST/Façades lourdes y compris poteaux - (Compact, Peint/Beige)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
012	EUROFINS25000009 0775 Réf. Prel : P13 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - NIVEAU EXTERIEUR - FACADE ESCALIER OUEST/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Clair)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé) (granulaire) (i)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) (granulaire)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043549-01 Date d'émission de rapport : 28/07/2025 10:55 Page 5/11
 Dossier N° : 25KE020423 Date de réception : 23/07/2025 Date d'analyse : 25/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797386/27141684/S1/1/1_27141684/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	EUROFINS25000009 0776 Réf. Prel : P14 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - NIVEAU EXTERIEUR - FACADE ESCALIER OUEST/Façades lourdes y compris poteaux - (Compact, Peint/Beige)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
014	EUROFINS25000009 0779 Réf. Prel : P16 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 4 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau dur (gris) (granulaire) ; matériau (jaune)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	EUROFINS25000009 0778 Réf. Prel : P17 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 5 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Plafonds - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043549-01	Date d'émission de rapport : 28/07/2025 10:55	Page 6/11
Dossier N° : 25KE020423	Date de réception : 23/07/2025	Date d'analyse : 25/07/2025
Référence dossier Client: 1510797386/27141684/S1/1/1_27141684/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	EUROFINS25000009 0780 Réf. Prel : P18 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 4 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Plafonds - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (orange) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	EUROFINS25000009 0781 Réf. Prel : P19 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 5 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (poudreux)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	EUROFINS25000009 0782 Réf. Prel : P20 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 3 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043549-01 Date d'émission de rapport : 28/07/2025 10:55 Page 7/11
 Dossier N° : 25KE020423 Date de réception : 23/07/2025 Date d'analyse : 25/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797386/27141684/S1/1/1_27141684/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	EUROFINS25000009 0783 Réf. Prel : P21 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 1ER ETAGE - ESCALIER OUEST/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	EUROFINS25000009 0784 Réf. Prel : P22 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - REZ DE CHAUSSEE - ESCALIER OUEST/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	EUROFINS25000009 0785 Réf. Prel : P23 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - REZ DE CHAUSSEE - ESCALIER OUEST/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur (gris) (foncé) + (gris) (clair) (granulaire)	MET * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043549-01	Date d'émission de rapport : 28/07/2025 10:55	Page 8/11
Dossier N° : 25KE020423	Date de réception : 23/07/2025	Date d'analyse : 25/07/2025
Référence dossier Client: 1510797386/27141684/S1/1/1_27141684/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	EUROFINS25000009 0786 Réf. Prel : P24 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 3 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) (plâtreux) ; matériau dur (gris) (granulaire)	MET * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	EUROFINS25000009 0787 Réf. Prel : P25 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 2 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau dur (gris) (clair) (granulaire) ; matériau semi-dur (blanc) (plâtreux)	MET * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	EUROFINS25000009 0788 Réf. Prel : P26 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 2 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Plafonds - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire) (poudreux)	MET * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	EUROFINS25000009 0789 Réf. Prel : P27 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 2 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Plafonds - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043549-01 Date d'émission de rapport : 28/07/2025 10:55 Page 9/11
 Dossier N° : 25KE020423 Date de réception : 23/07/2025 Date d'analyse : 25/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797386/27141684/S1/1/1_27141684/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	EUROFINS25000009 0763 Réf. Prel : P29 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 5 EME ETAGE - ESCALIER EST/Revêtements de sol - (Epais/Marron, Clair)	Matériau dur de type résine (beige) + (gris) (granulaire)	MET * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	EUROFINS25000009 0790 Réf. Prel : P31 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 1ER ETAGE - ESCALIER EST/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Peint/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	EUROFINS25000009 0791 Réf. Prel : P32 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 4 EME ETAGE - ESCALIER EST/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Peint/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043549-01 Date d'émission de rapport : 28/07/2025 10:55 Page 10/11
 Dossier N° : 25KE020423 Date de réception : 23/07/2025 Date d'analyse : 25/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797386/27141684/S1/1/1_27141684/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	EUROFINS25000009 0777 Réf. Prel : P33 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 5 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Revêtements de sol - (Epais/Marron, Clair)	Matériau dur de type résine (gris) (granulaire)	MET * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (granulaire)	MET * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	EUROFINS25000009 0792 Réf. Prel : P34 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 4 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Peint/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	EUROFINS25000009 0793 Réf. Prel : P35 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 2 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Peint/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau enduit gris fibreux ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour Le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043549-01 Date d'émission de rapport : 28/07/2025 10:55 Page 11/11
Dossier N° : 25KE020423 Date de réception : 23/07/2025 Date d'analyse : 25/07/2025
Référence dossier Client: 1510797386/27141684/S1/1/1_27141684/1/1

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Katherine Murcia Valencia
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Yannick ULVE

Les Algorithmes Bât. Pythagore
2000 Route des Lucioles - CS 80055
06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-049113-01	Date d'émission de rapport : 11/09/2025 18:35	Page1/3
Dossier N° : 25KE024350	Date de réception : 05/09/2025	Date d'analyse : 10/09/2025
Référence dossier Client:1510797386/27141684/S1/1/2_27141684/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	EUROFINS25000009 0817 Réf. Prel : P36 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - NIVEAU EXTERIEUR - FACADE ESCALIER OUEST/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Clair)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (poudreux) (gris) ; matériau (marron)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002	EUROFINS25000009 0818 Réf. Prel : P37 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - NIVEAU EXTERIEUR - FACADE ESCALIER OUEST/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Clair)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) (clair) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour Le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-049113-01	Date d'émission de rapport : 11/09/2025 18:35	Page2/3
Dossier N° : 25KE024350	Date de réception : 05/09/2025	Date d'analyse : 10/09/2025
Référence dossier Client:1510797386/27141684/S1/1/2_27141684/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	EUROFINS25000009 0819 Réf. Prel : P38 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - NIVEAU EXTERIEUR - FACADE ESCALIER EST/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Clair)	Matériau (poudreux) (gris)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	EUROFINS25000009 0824 Réf. Prel : P39 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - NIVEAU EXTERIEUR - FACADE ESCALIER EST/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Clair)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-049113-01

Date d'émission de rapport : 11/09/2025 18:35

Page 3/3

Dossier N° : 25KE024350

Date de réception : 05/09/2025

Date d'analyse : 10/09/2025

Référence dossier Client: 1510797386/27141684/S1/1/2_27141684/1/1

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Sana Hassani
Responsable Département
Laboratoire

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922Portée disponible sur
www.cofrac.fr