

# DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence : NH17D25A

Mission réalisée le 17/04/2025



## PROPRIÉTAIRE

ENVT  
BP 87614  
23 chemin des Capelles  
31076 TOULOUSE CEDEX

## BIEN CONCERNÉ

Bâtiment B17  
BP 87614  
23 chemin des Capelles  
31076 TOULOUSE CEDEX



## NOTE DE SYNTHÈSE DES CONCLUSIONS

**RAPPORT N° NH17D25A**

*La présente note de synthèse ne peut être annexée seule à un acte authentique*

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de bien : <b>Bâtiment B17</b>	Réf. Cadastre : <b>NC</b>
Adresse : <b>BP 87614</b> <b>23 chemin des Capelles</b> <b>31076 TOULOUSE CEDEX</b>	Date de construction : <b>1960</b>

	<b>CONSTAT AMIANTE</b>
	<p>Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.</p> <p>La mission décrite en tête de rapport n'a pu être menée à son terme, il convient de réaliser des investigations complémentaires pour satisfaire aux obligations réglementaires (Voir liste des locaux non visités et/ou des éléments non inspectés et/ou des matériaux et produits pour lesquels des analyses sont en cours).</p>
	<b>CONSTAT DE RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB</b>
	<p>Validité du rapport : Sans objet</p> <p>Il a été repéré des unités de diagnostic contenant du plomb de classe 1 et/ou 2.</p> <p>Il est rappelé au propriétaire du bien l'intérêt de veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les peintures au plomb afin éviter leur dégradation future.</p>

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019 ;

Articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du Décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le Décret 2019-251 du 27 mars 2019. Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	NH17D25A A
Propriétaire	ENVT
Donneur d'ordre	ENVT
Adresse de l'immeuble	BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX
Bâtiment ou installation	Bâtiment B17
Date de la commande	17/04/2025
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	17/04/2025
Date d'émission du rapport de repérage	17/04/2025
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

### Signataire du rapport

Signature et Visa

  
37 chemin de Fournaulis - 31170 TOURNEFEUILLE  
Tél. 05 61 86 36 93 - contact@sudimmodiag.fr  
509 382 104 00035 RCS Toulouse

Opérateur de repérage :

HUREAUX Nicolas  
SUD IMMO DIAG  
Le 17/04/2025

### Conclusions

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

## Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

critère de décision + réf. prélèv.	Elément	Matériau / Produit	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
Résultat d'analyse (P002)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	1	C. n°6	RDC	Z002
Résultat d'analyse (P002)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	2	C. n°7	RDC	Z002
Résultat d'analyse (P047)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	3	C. n°8	RDC	
Résultat d'analyse (P021)	Revêtements de sols	Colle de carrelage				Z016
Résultat d'analyse (P002)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	4	C. n°9	RDC	Z002
Résultat d'analyse (P048)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colle de plinthe	5	C. n°10	RDC	
Résultat d'analyse (P002)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	8	C. n°14	RDC	Z002
Résultat d'analyse (P021)	Revêtements de sols n°2	Colle de carrelage	10	C. n°15	RDC	Z016
Résultat d'analyse (P002)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe				Z002
Résultat d'analyse (P050)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	11	C. n°16	RDC	
Résultat d'analyse (P002)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	13	C. n°18	RDC	Z002
Résultat d'analyse (P013)	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits en fibres-ciment, manchons	14	C. n°22	RDC	Z005
Résultat d'analyse (P002)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	15	C. n°20	RDC	Z002
Résultat d'analyse (P013)	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits en fibres-ciment, manchons	16	C. n°21	RDC	Z005
Résultat d'analyse (P002)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	18	C. n°24	RDC	Z002
Résultat d'analyse (P002)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	19	C. n°25	RDC	Z002
Résultat d'analyse (P002)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colle de plinthe	20	C. n°26	RDC	Z002
Résultat d'analyse (P002)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	26	C. n°72	RDC	Z002

Amiante avant travaux



critère de décision + réf. prélèv.	Elément	Matériau / Produit	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
Résultat d'analyse (P044)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence murale	48	C. n°49	RDC	
Résultat d'analyse (P045)	Menuiseries extérieures	Mastic de fenêtre métallique				
Résultat d'analyse (P036)	Menuiseries extérieures	Mastic de fenêtre métallique	57	C. n°58	RDC	Z015
Résultat d'analyse (P035)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°3	Colle de faïence murale	58	C. n°59	RDC	Z014

### Exclusions

Locaux, Parties de locaux ou Parties d'immeuble bâti non accessibles	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux	Moyen à mettre en œuvre par le donneur d'ordre
C. n°17	Non concerné par les travaux	
C. n°27	Non concerné par les travaux	
C. n°30	Non concerné par les travaux	
C. n°31	Non concerné par les travaux	
C. n°34	Non concerné par les travaux	
C. n°36	Non concerné par les travaux	
C. n°37	Non concerné par les travaux	
C. n°38	Non concerné par les travaux	
C. n°77	Non concerné par les travaux	
C. n°39	Non concerné par les travaux	
C. n°53	Non concerné par les travaux	
C. n°40	Non concerné, pas à usage d'habitation	
C. n°41	Non concerné par les travaux	
C. n°42	Non concerné par les travaux	
C. n°43	Non concerné par les travaux	
C. n°44	Non concerné par les travaux	
C. n°45	Non concerné par les travaux	
C. n°76	Non concerné par les travaux	
C. n°54	Non concerné par les travaux	
C. n°56	Non concerné par les travaux	
C. n°62	Porte condamnée inaccessible	

## SOMMAIRE

<b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>	<b>1</b>
<b>CONCLUSIONS .....</b>	<b>1</b>
<b>DESCRIPTION DE LA MISSION .....</b>	<b>5</b>
OBJET DE LA MISSION : .....	5
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : .....	5
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : .....	5
IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE : .....	5
<b>PROGRAMME DE TRAVAUX .....</b>	<b>5</b>
<b>CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE.....</b>	<b>6</b>
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : .....	6
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES / LOCAUX A INVESTIGUER .....	6
PROGRAMME DE REPERAGE .....	7
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES .....	11
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....</b>	<b>11</b>
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE .....	11
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020 .....	11
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES .....	12
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES .....	13
<b>RESULTATS DU REPERAGE .....</b>	<b>19</b>
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE : .....	19
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES.....	19
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE .....	25
<b>ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>	<b>26</b>
<b>ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS.....</b>	<b>45</b>
<b>ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE.....</b>	<b>48</b>

## 1 Description de la mission

### 1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **NH17D25A**

### 1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	ENVT
Demeurant :	BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX
Représenté par :	Monsieur CASSOU Grégory
Commanditaire du repérage :	ENVT
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur HUREAUX Nicolas
Nom et adresse de l'entreprise :	SUD IMMO DIAG 37 chemin de Fournaulis 31170 TOURNEFEUILLE
N° de Siret :	50538296000035
RCP-compagnie-n° de police :	AXA France IARD - 10774280704

### 1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	BP 87614
Adresse complète :	23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX
Référence Cadastre :	NC

### 1.4 Identification du Bâtiment concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : 1960	Construction : 1960
Fonction principale du bâtiment :	Bâtiment B17	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

## 2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Réhabilitation complète intérieure, démolition de cloisons, remplacement des menuiseries extérieures, reprise des enduits de façades.

### 3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées / Locaux à investiguer

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
C. n°6	RDC	1
C. n°7	RDC	2
C. n°8	RDC	3
C. n°9	RDC	4
C. n°10	RDC	5
C. n°12	RDC	6
C. n°13	RDC	7
C. n°14	RDC	8
C. n°11	RDC	9
C. n°15	RDC	10
C. n°16	RDC	11
C. n°18	RDC	13
C. n°22	RDC	14
C. n°20	RDC	15
C. n°21	RDC	16
C. n°79	RDC	17
C. n°24	RDC	18
C. n°25	RDC	19
C. n°26	RDC	20
C. n°28	RDC	22
C. n°29	RDC	23
C. n°72	RDC	26
C. n°78	RDC	27
C. n°32	RDC	28
C. n°33	RDC	29
C. n°35	RDC	31
C. n°73	RDC	35
C. n°74	RDC	36
C. n°46	RDC	46
C. n°48	RDC	47
C. n°49	RDC	48
C. n°50	RDC	49
C. n°52	RDC	50
C. n°75	RDC	51
C. n°51	RDC	52
C. n°57	RDC	56
C. n°58	RDC	57

Amiante avant travaux





Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
C. n°59	RDC	58
C. n°55	RDC	59
C. n°60	RDC	60
C. n°61	RDC	61
C. n°63	RDC	63
C. n°64	RDC	64
C. n°65	RDC	65
C. n°66	RDC	66
Vide sanitaire	S.Sol	67

### Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
<b>2 - Parois verticales extérieures et Façades</b>			
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P	
	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M	
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P	
	Peintures des bardages métalliques	M	
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	M	
	Carton-amiante	M	
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	
	Peintures sur béton	M	
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M	
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	
	Enduit de façade	P	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P	
	Peintures décoratives	M	
	Mastic de fenêtre métallique	P	
	Mastic de porte-fenêtre	P	
	Mastic d'imposte	P	
	Mastic de brique de verre	P	
	Mastic de fenêtre bois	P	
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P	

Amiante avant travaux



	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P
<b>3 - Parois verticales intérieures</b>		
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P
	Enduit ciment mural + peinture	P
	Plâtre mural	P
	Peinture murale	P
	Enduit ciment mural	P
	Plâtre mural + peinture	P
Poteaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibrespiment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Flocages	M
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M
	Sous couches des tissus muraux	P
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P
	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot (cloisons)	P
Gaines et coffres verticaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)	P
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P
	Isolants intérieurs des portes	P
	Joint de porte coupe-feu (oculus)	P
	Joint de porte coupe-feu (dormant)	P
	Joint de porte coupe-feu (ouvrant)	P
	Trappe de désenfumage	P
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M

	Revêtements bitumineux	M
	Peintures intumescents	M
	Colle de plinthe	P
	Colle de faïence murale	P
	Plaque murale en fibres-ciment	P
	Colle de faïence paillasse	P
	Joint de brique réfractaire	P
	Colle + moquette murale	P
	Joint de faïence	P
<b>4 - Plafonds et faux plafonds</b>		
Plafonds	Flocages	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Panneaux collés vissés ou cloués	P
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M
	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M
	Sous couches des tissus muraux	M
	Peintures intumescents	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
	Résines	M
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M
	Plâtre plafond + peinture	P
	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bande calicot (plafond)	P
Poutres et charpentes	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibrespiment, matériaux sandwich)	P
	Peintures intumescents	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M
Gaines et coffres horizontaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Bandes calicot	P
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P
	Pare vapeur	P
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P
	Pare-vapeur de faux plafond laine minérale	P
	Plaques de faux plafond cartonneux	P
	Plot de colle (plafond)	P
	Plaque de faux plafond rigide	P
	Colle de faux plafond	P

Suspenes et contrevents	Flocages	M
	Protections en plâtre	M
	Peintures intumescentes	M
<b>5 - Planchers et planchers techniques</b>		
Revêtements de sols	Dalles de sol	P
	Nez de marche	P
	Dalles moquettes avec entrecoche noire	P
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M
	Colles bitumineuses	M
	Colles non bitumineuses	M
	Moquette	M
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P
	Peintures de sol	M
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M
	Revêtements de sols sportifs	P
	Joints de dilatation et d'assemblage	P
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P
	Enduit de cuvelage	M
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M
	Ragréage + colle + linoléum	P
	Colle + moquette	P
	Colle de carrelage	P
	Colle + linoléum	P
	Ragréage	P
	Ragréage + colle + dalle de sol	P
	Colle + dalle de sol	P
	Ragréage + colle + moquette	P
	Joint de carrelage	P
	Colle de carrelage bac de douche	P
<b>6 - Conduits et accessoires intérieurs</b>		
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	M
	Matelas	P
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	M
	Rubans adhésifs	P
	Mastics	M
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	P
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	P
	Conduit en fibres-ciment	P
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)	P
	Volets coupe-feu y compris ossature	P
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu	M
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment	P
	Joints d'étanchéité des trappes	M
<b>8 - Équipements divers et accessoires</b>		
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages	M
	Bourres	M
	Tresses	M
	Calorifugeages	M

	Joint d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides	M
	Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.)	M
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques	P
	Joint de brûleur	P
	Joint de brides	P
	Joint souple d'accouplement CTA	P
	Soufflet CTA	P
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés	P
	Tresses des diffuseurs	M
Fusibles à broche	Carton, tresse	P
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants	P
Coffres-forts	Portes et parois	P
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	P
	Peinture sous évier	P
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment	P

**Pour information :** tout élément de la construction en contact avec un matériau ou produit contenant de l'amianté est susceptible d'être pollué. Cependant, les "matériaux et produits pollués" n'entrent pas dans le champ d'application de notre mission de repérage.

En effet, comme indiqué ci-dessus la mission de recherche se rapporte aux matériaux manufacturés dans lesquelles l'amianté a été ajouté à la fabrication ou lors de la mise en œuvre (liste de produits amianté, ED 1475, INRS) ou aux matériaux naturels tels que les granulats et n'inclut pas les traces d'amianté résiduel et les contaminations." (Extrait note DGT du 05-12-217).

En outre, dans cette note du 5 décembre 2017 destinée à l'ensemble des services de l'Inspection du Travail, la Direction Générale du Travail (DGT) précise que le champ réglementaire des interventions de type "sous-section 4" couvre "toute intervention susceptible de provoquer l'émission de fibres d'amianté". Sont notamment intégrés dans cette définition "les travaux portant sur des matériaux, équipements, matériels ou articles contaminés par des poussières d'amianté".

La DGT cite en exemple "la dépose manuelle et sous humidification d'un isolant situé sous toiture qui a été pollué par des fibres d'amianté émises par la couverture en fibrociment". Elle précise que "peu importe que le donneur d'ordre ait prévu d'en déposer une partie seulement ou la totalité". Ces travaux ne peuvent être aucunement qualifiés d'intervention de type "sous-section 3".

### 3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

## 4 Conditions de réalisation du repérage

### 4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
17/04/2025	Réalisation d'un diagnostic avant-travaux
19/06/2025	COMPLEMENT D'INVESTIGATIONS

### 4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

<b>4.3</b>	<b>Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies</b>
------------	--

Liste des parties d'immeubles, des locaux et parties de locaux non visités	Motif de l'inaccessibilité ou de l'absence de visite
C. n°17	Non concerné par les travaux
C. n°27	Non concerné par les travaux
C. n°30	Non concerné par les travaux
C. n°31	Non concerné par les travaux
C. n°34	Non concerné par les travaux
C. n°36	Non concerné par les travaux
C. n°37	Non concerné par les travaux
C. n°38	Non concerné par les travaux
C. n°77	Non concerné par les travaux
C. n°39	Non concerné par les travaux
C. n°53	Non concerné par les travaux
C. n°40	Non concerné, pas à usage d'habitation
C. n°41	Non concerné par les travaux
C. n°42	Non concerné par les travaux
C. n°43	Non concerné par les travaux
C. n°44	Non concerné par les travaux
C. n°45	Non concerné par les travaux
C. n°76	Non concerné par les travaux
C. n°54	Non concerné par les travaux
C. n°56	Non concerné par les travaux
C. n°62	Porte condamnée inaccessible



#### 4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

##### Z001 : Revêtements de sols Colle de carrelage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
C. n°6	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	
C. n°7	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	
C. n°8	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	
C. n°9	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	
C. n°10	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	
C. n°14	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	
C. n°11	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	
C. n°15	Revêtements de sols n°1	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	
C. n°16	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	
C. n°18	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	
C. n°20	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	
C. n°79	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	
C. n°24	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	
C. n°25	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	
C. n°26	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	
C. n°72	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	

**Z002 : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de plinthe (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
C. n°6	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)	
C. n°7	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)	
C. n°9	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)	
C. n°14	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)	
C. n°15	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)	
C. n°18	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)	
C. n°20	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)	
C. n°24	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)	
C. n°25	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)	
C. n°26	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)	
C. n°72	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)	



**Z003 : Faux plafonds Plaques de faux plafond cartonneux (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
C. n°6	Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonneux	Résultat d'analyse (P003)	
C. n°7	Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonneux	Résultat d'analyse (P003)	
C. n°8	Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonneux	Résultat d'analyse (P003)	
C. n°9	Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonneux	Résultat d'analyse (P003)	
C. n°10	Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonneux	Résultat d'analyse (P003)	
C. n°13	Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonneux	Résultat d'analyse (P003)	
C. n°11	Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonneux	Résultat d'analyse (P003)	
C. n°15	Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonneux	Résultat d'analyse (P003)	
C. n°16	Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonneux	Résultat d'analyse (P003)	
C. n°18	Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonneux	Résultat d'analyse (P003)	
C. n°24	Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonneux	Résultat d'analyse (P003)	
C. n°25	Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonneux	Résultat d'analyse (P003)	
C. n°26	Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonneux	Résultat d'analyse (P003)	

**Z004 : Revêtements de sols Colle de carrelage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
C. n°22	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P004)	
C. n°21	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P004)	

**Z005 : Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Conduits en fibres-ciment, manchons (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
C. n°22	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits en fibres-ciment, manchons	Résultat d'analyse (P013)	
C. n°21	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits en fibres-ciment, manchons	Résultat d'analyse (P013)	

Amiante avant travaux

**Z006 : Faux plafonds Plaque de faux plafond rigide (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
C. n°22	Faux plafonds	Plaque de faux plafond rigide	Résultat d'analyse (P008)	
C. n°21	Faux plafonds	Plaque de faux plafond rigide	Résultat d'analyse (P008)	

**Z007 : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de faïence murale (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
C. n°22	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P011)	
C. n°26	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P011)	

**Z008 : Revêtements de sols Colle de carrelage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
C. n°50	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	
C. n°52	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	
C. n°75	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	
C. n°51	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	
C. n°57	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	
C. n°58	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	
C. n°55	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	
C. n°61	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	
C. n°63	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	
C. n°64	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	
C. n°65	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	
C. n°66	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	

**Z009 : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de plinthe (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
C. n°50	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P028)	
C. n°75	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P028)	
C. n°51	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P028)	
C. n°58	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P028)	
C. n°59	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P028)	
C. n°55	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P028)	

**Z010 : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de plinthe (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
C. n°57	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P029)	
C. n°55	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P029)	

**Z011 : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de plinthe (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
C. n°33	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P034)	
C. n°35	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P034)	
C. n°73	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P034)	
C. n°74	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P034)	
C. n°50	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P034)	
C. n°52	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P034)	
C. n°57	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P034)	
C. n°59	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P034)	
C. n°60	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P034)	

Amiante avant travaux



**Z012 : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de faïence murale (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
C. n°52	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°3	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P033)	
C. n°59	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°4	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P033)	
C. n°64	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P033)	

**Z013 : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de faïence murale (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
C. n°29	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P039)	
C. n°73	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P039)	
C. n°74	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P039)	
C. n°51	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P039)	

**Z014 : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de faïence murale (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
C. n°59	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°3	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P035)	

**Z015 : Menuiseries extérieures Mastic de fenêtre métallique (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
C. n°58	Menuiseries extérieures	Mastic de fenêtre métallique	Résultat d'analyse (P036)	

**Z016 : Revêtements de sols Colle de carrelage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
C. n°8	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P021)	
C. n°15	Revêtements de sols n°2	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P021)	

## 5 Résultats du repérage

### 5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Néant

### 5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
C. n°6	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)	Oui	8 ml
			Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonnet	Résultat d'analyse (P003)	Non	
C. n°7	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)	Oui	8 ml
			Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonnet	Résultat d'analyse (P003)	Non	
C. n°8	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P047)	Oui	8 ml
			Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonnet	Résultat d'analyse (P003)	Non	
			Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P021)	Oui	4 m²
			Menuiseries extérieures	Mastic de fenêtre métallique	Résultat d'analyse (P022)	Non	
C. n°9	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)	Oui	8 ml
			Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonnet	Résultat d'analyse (P003)	Non	
C. n°10	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P048)	Oui	8 ml
			Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonnet	Résultat d'analyse (P003)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P049)	Non	
C. n°13	RDC		Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonnet	Résultat d'analyse (P003)	Non	
C. n°14	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	Non	
			Revêtements de	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)	Oui	8 ml

Amiante avant travaux

NH17D25A A

19/64

**SUD IMMO DIAG**

37 chemin de Fournaulis 31170 TOURNEFEUILLE

Tél : 05 61 86 36 93 - Courriel : [contact@sudimmodiag.fr](mailto:contact@sudimmodiag.fr) - Site web : [www.sudimmodiag.com](http://www.sudimmodiag.com)



Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
			murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres				
			Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonnetaux	Résultat d'analyse (P026)	Non	
C. n°11	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	Non	
			Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonnetaux	Résultat d'analyse (P003)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P023)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P024)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence pailleuse	Résultat d'analyse (P025)	Non	
C. n°15	RDC		Revêtements de sols n°2	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P021)	Oui	8 ml
			Revêtements de sols n°1	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)	Oui	4m²
			Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonnetaux	Résultat d'analyse (P003)	Non	
C. n°16	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P050)	Oui	8 ml
			Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonnetaux	Résultat d'analyse (P003)	Non	
C. n°18	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)	Oui	8 ml
			Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonnetaux	Résultat d'analyse (P003)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P020)	Non	
C. n°22	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P004)	Non	
			Faux plafonds	Plaque de faux plafond rigide	Résultat d'analyse (P008)	Non	
			Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P010)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux,	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P011)	Non	

Amiante avant travaux



Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
			cloisons, gaines, coffres				
			Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P012)	Non	
			Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits en fibres-ciment, manchons	Résultat d'analyse (P013)	Oui	8 ml
			Plafonds	Bandes calicot	Résultat d'analyse (P014)	Non	
C. n°20	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)	Oui	8 ml
			Revêtements de sols	Colle + linoléum	Résultat d'analyse (P016)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P017)	Non	
			Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Résultat d'analyse (P018)	Non	
			Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonneux	Résultat d'analyse (P019)	Non	
C. n°21	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P004)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P007)	Non	
			Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits en fibres-ciment, manchons	Résultat d'analyse (P013)	Oui	1 U
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P005)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P006)	Non	
			Faux plafonds	Plaque de faux plafond rigide	Résultat d'analyse (P008)	Non	
			Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P009)	Non	
C. n°79	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	Non	
			Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Résultat d'analyse (P015)	Non	
C. n°24	RDC		Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonneux	Résultat d'analyse (P003)	Non	

Amiante avant travaux



Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
			Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)	Oui	8 ml
C. n°25	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)	Oui	8 ml
			Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonneux	Résultat d'analyse (P003)	Non	
C. n°26	RDC		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P011)	Non	
			Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)	Oui	8 ml
			Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonneux	Résultat d'analyse (P003)	Non	
C. n°29	RDC		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P039)	Non	
			Faux plafonds	Plaque de faux plafond rigide	Marquage du matériau	Non	
C. n°72	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)	Oui	8 ml
C. n°33	RDC		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P034)	Non	
C. n°35	RDC		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P034)	Non	
C. n°73	RDC		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P034)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P039)	Non	
C. n°74	RDC		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P034)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux,	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P039)	Non	

Amiante avant travaux





Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
			cloisons, gaines, coffres n°2				
C. n°48	RDC		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P046)	Non	
C. n°49	RDC		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P044)	Oui	8 ml
			Menuiseries extérieures	Mastic de fenêtre métallique	Résultat d'analyse (P045)	Oui	3 ml
C. n°50	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P028)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P034)	Non	
C. n°52	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P034)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°3	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P033)	Non	
			Faux plafonds	Plaques de faux plafond cartonneux	Résultat d'analyse (P040)	Non	
C. n°75	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P028)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P037)	Non	
			Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Résultat d'analyse (P038)	Non	
C. n°51	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P028)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P039)	Non	
C. n°57	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux,	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P034)	Non	

Amiante avant travaux



Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
			cloisons, gaines, coffres n°1				
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P029)	Non	
C. n°58	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P028)	Non	
			Menuiseries extérieures	Mastic de fenêtre métallique	Résultat d'analyse (P036)	Oui	3 ml
C. n°59	RDC		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P028)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°4	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P033)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P034)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°3	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P035)	Oui	8 ml
C. n°55	RDC		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P028)	Non	
			Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P029)	Non	
			Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Résultat d'analyse (P030)	Non	
C. n°60	RDC		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P034)	Non	
C. n°61	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	Non	
C. n°63	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence paillasse	Résultat d'analyse (P031)	Non	
C. n°64	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	Non	
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence murale	Résultat d'analyse (P033)	Non	

Amiante avant travaux



Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
C. n°65	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	Non	
C. n°66	RDC		Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	Non	
			Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P032)	Non	
Vide sanitaire	S.Sol		Plafonds	Panneaux collés vissés ou cloués	Résultat d'analyse (P041)	Non	
			Plafonds - Plot de colle	Panneaux collés vissés ou cloués	Résultat d'analyse (P042)	Non	
			Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Calorifugeages	Résultat d'analyse (P043)	Non	

**Commentaire :**

Néant

### 5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

**ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation**

**ELEMENT : Revêtements de sols**


Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°79 Revêtements de sols
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas		Colle de carrelage
<b>Résultat amiante</b>		
Absence d'amiante		

**ELEMENT : Faux plafonds**

Emplacement :

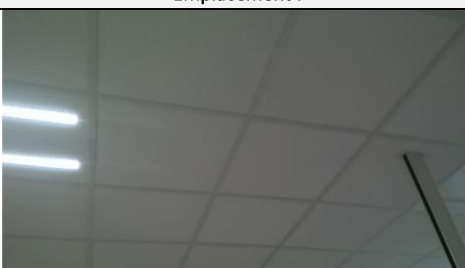


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°29 Faux plafonds
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas		Plaque de faux plafond rigide
<b>Résultat amiante</b>		
Absence d'amiante		

Amiante avant travaux

PRELEVEMENT : P001		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°72 Revêtements de sols
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de carrelage
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P002		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°72 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de plinthe
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

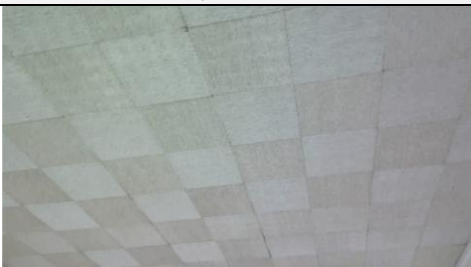PRELEVEMENT : P003		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°24 Faux plafonds
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Plaques de faux plafond cartonneux
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

Amiante avant travaux


NH17D25A A

27/64



PRELEVEMENT : P004		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°21 Revêtements de sols
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de carrelage
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P005		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°21 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de plinthe
Résultat amiante		
Absence d'amiante		


PRELEVEMENT : P006		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°21 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de faïence murale
Résultat amiante		
Absence d'amiante		


PRELEVEMENT : P007		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°21 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de faïence murale
Résultat amiante		
Absence d'amiante		


PRELEVEMENT : P008		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°21 Faux plafonds
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Plaque de faux plafond rigide
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P009		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°21 Murs et cloisons maçonnés
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Résultat amiante		
Absence d'amiante		


Amiante avant travaux


PRELEVEMENT : P010		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°22 Revêtements de sols
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de carrelage
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P011		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°22 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de faïence murale
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P012		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°22 Murs et cloisons maçonnés
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Résultat amiante		
Absence d'amiante		




PRELEVEMENT : P013		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVV	NH17D25A	RDC - C. n°22 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Conduits en fibres-ciment, manchons
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))		

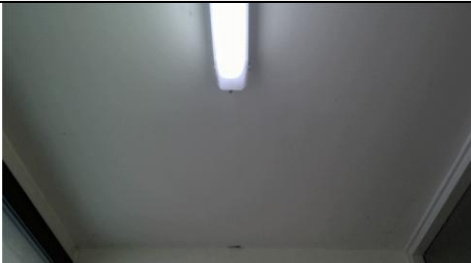PRELEVEMENT : P014		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVV	NH17D25A	RDC - C. n°22 Plafonds
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Bandes calicot
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P015		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVV	NH17D25A	RDC - C. n°79 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Bandes calicot
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

### PRELEVEMENT : P016

Emplacement :

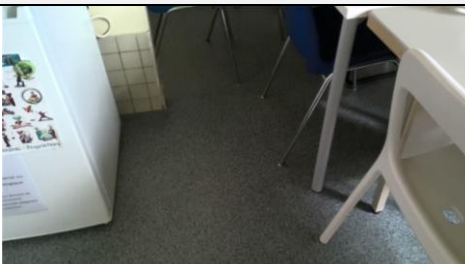

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°20 Revêtements de sols
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle + linoléum
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

### PRELEVEMENT : P017

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°20 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de faïence murale
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

### PRELEVEMENT : P018

Emplacement :




Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°20 Portes de placard, baignoires et évier métalliques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

Amiante avant travaux


NH17D25A A

32/64




PRELEVEMENT : P019		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°20 Faux plafonds
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Plaques de faux plafond cartonneux
Résultat amiante		
Absence d'amiante		


PRELEVEMENT : P020		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°18 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de faïence murale
Résultat amiante		
Absence d'amiante		


PRELEVEMENT : P021		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°8 Revêtements de sols
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de carrelage
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		


Amiante avant travaux

PRELEVEMENT : P022		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°8 Menuiseries extérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Mastic de fenêtre métallique
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P023		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°11 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de plinthe
Résultat amiante		
Absence d'amiante		


PRELEVEMENT : P024		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°11 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de faïence murale
Résultat amiante		
Absence d'amiante		


PRELEVEMENT : P025		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°11 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de faïence paillasse
Résultat amiante		
Absence d'amiante		


PRELEVEMENT : P026		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°14 Faux plafonds
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Plaques de faux plafond cartonneux
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P027		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°66 Revêtements de sols
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de carrelage
Résultat amiante		
Absence d'amiante		


Amiante avant travaux


PRELEVEMENT : P028		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°55 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de plinthe
Résultat amiante		
Absence d'amiante		


PRELEVEMENT : P029		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°55 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de plinthe
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P030		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°55 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Bandes calicot
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

Amiante avant travaux


PRELEVEMENT : P031		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°63 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de faïence paillasse
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

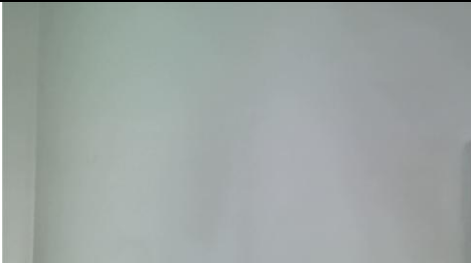
PRELEVEMENT : P032		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°66 Murs et cloisons maçonnés
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P033		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°64 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de faïence murale
Résultat amiante		
Absence d'amiante		



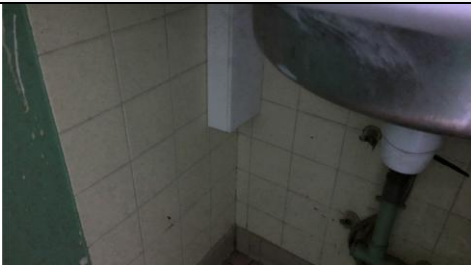

PRELEVEMENT : P034		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°57 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de plinthe
Résultat amiante		
Absence d'amiante		


PRELEVEMENT : P035		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°59 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°3
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de faïence murale
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		


PRELEVEMENT : P036		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°58 Menuiseries extérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Mastic de fenêtre métallique
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		





PRELEVEMENT : P037		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVV	NH17D25A	RDC - C. n°75 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de plinthe
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P038		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVV	NH17D25A	RDC - C. n°75 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Bandes calicot
Résultat amiante		
Absence d'amiante		


PRELEVEMENT : P039		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVV	NH17D25A	RDC - C. n°51 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de faïence murale
Résultat amiante		
Absence d'amiante		


PRELEVEMENT : P040		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°52 Faux plafonds
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Plaques de faux plafond cartonneux
Résultat amiante		
Absence d'amiante		


PRELEVEMENT : P041		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	S.Sol - Vide sanitaire Plafonds
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Panneaux collés vissés ou cloués
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P042		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	S.Sol - Vide sanitaire Plafonds
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Panneaux collés vissés ou cloués
Résultat amiante		
Absence d'amiante		


Amiante avant travaux


PRELEVEMENT : P043		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	S.Sol - Vide sanitaire Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Calorifugeages
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P044		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°49 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de faïence murale
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		


PRELEVEMENT : P045		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°49 Menuiseries extérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Mastic de fenêtre métallique
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRELEVEMENT : P046		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°48 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de faïence murale
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P047		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°8 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de plinthe
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRELEVEMENT : P048		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°10 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de plinthe
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRELEVEMENT : P049		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°10 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de plinthe
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P050		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ENVT	NH17D25A	RDC - C. n°16 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
HUREAUX Nicolas	17/04/2025	Colle de plinthe
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		



ANNEXE : Plans et/ou Croquis

Amiante avant travaux

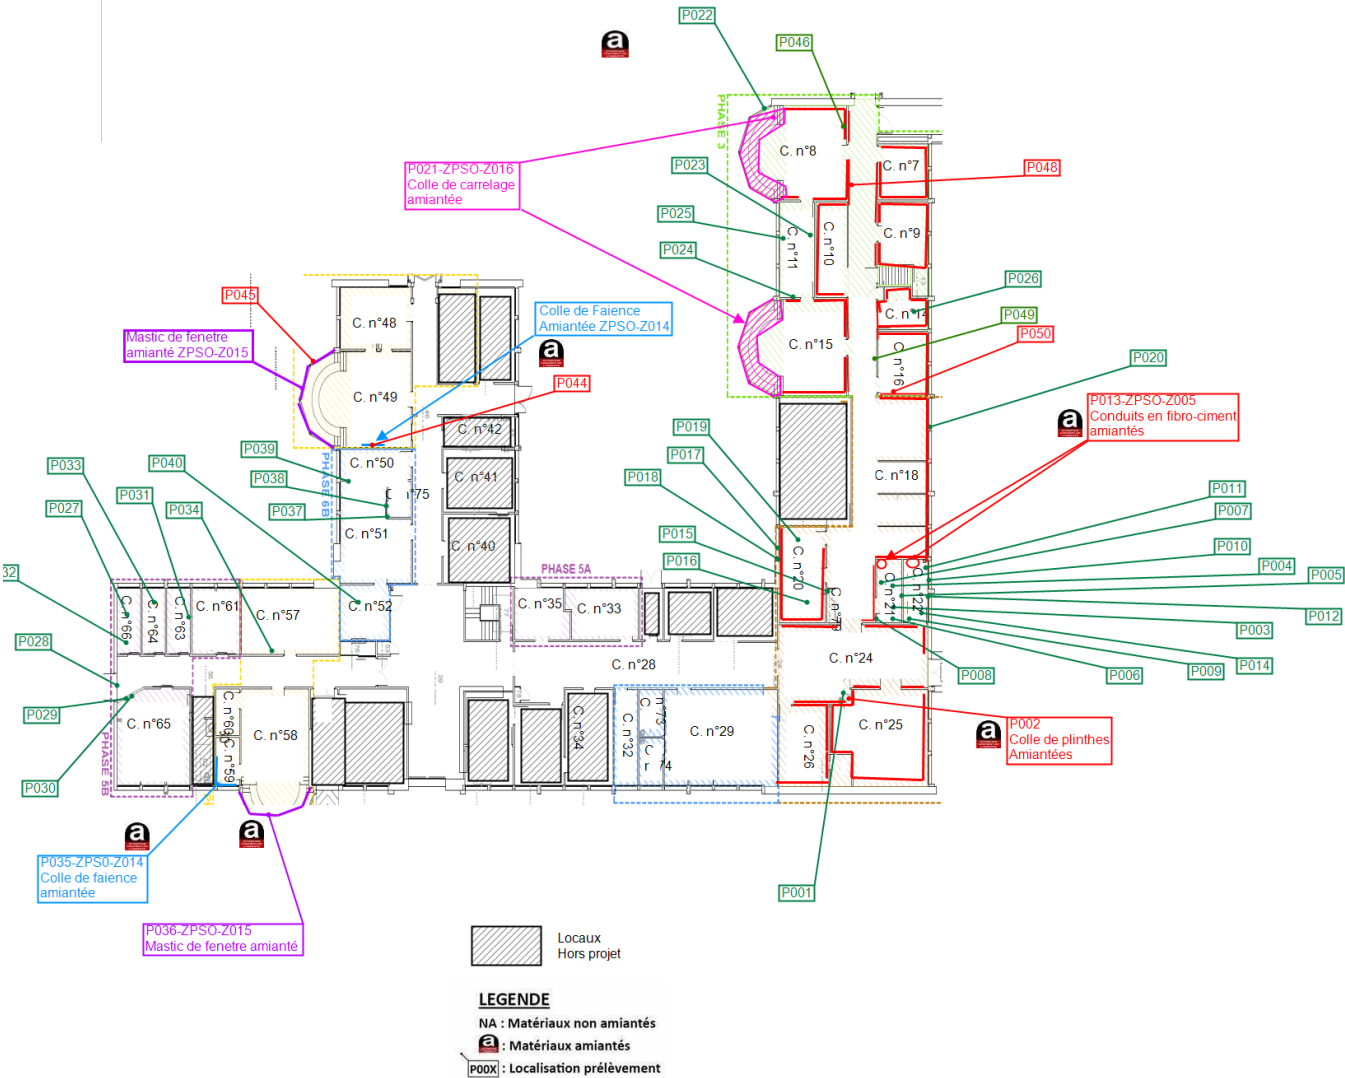


Planche de repérage

Client :	ENVT
N° dossier :	NH17D25A
N° planche :	1/2 Version 0
Type :	Croquis
Date :	17/04/2025
Intervenant :	HUREAUX Nicolas
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics
Titre :	RDC
Adresse :	BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX
Secteur :	
Zone :	
Commentaire :	

Légende :

Plan de masse :






Client :	ENVT
N° dossier :	NH17D25A
N° planche :	2/2    Version    0
Type :	Croquis
Date :	17/04/2025
Intervenant :	HUREAUX Nicolas
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics
Titre :	Sous-sol
Adresse :	BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX
Secteur :	
Zone :	
Commentaire :	

**Légende :**

**Plan de masse :**

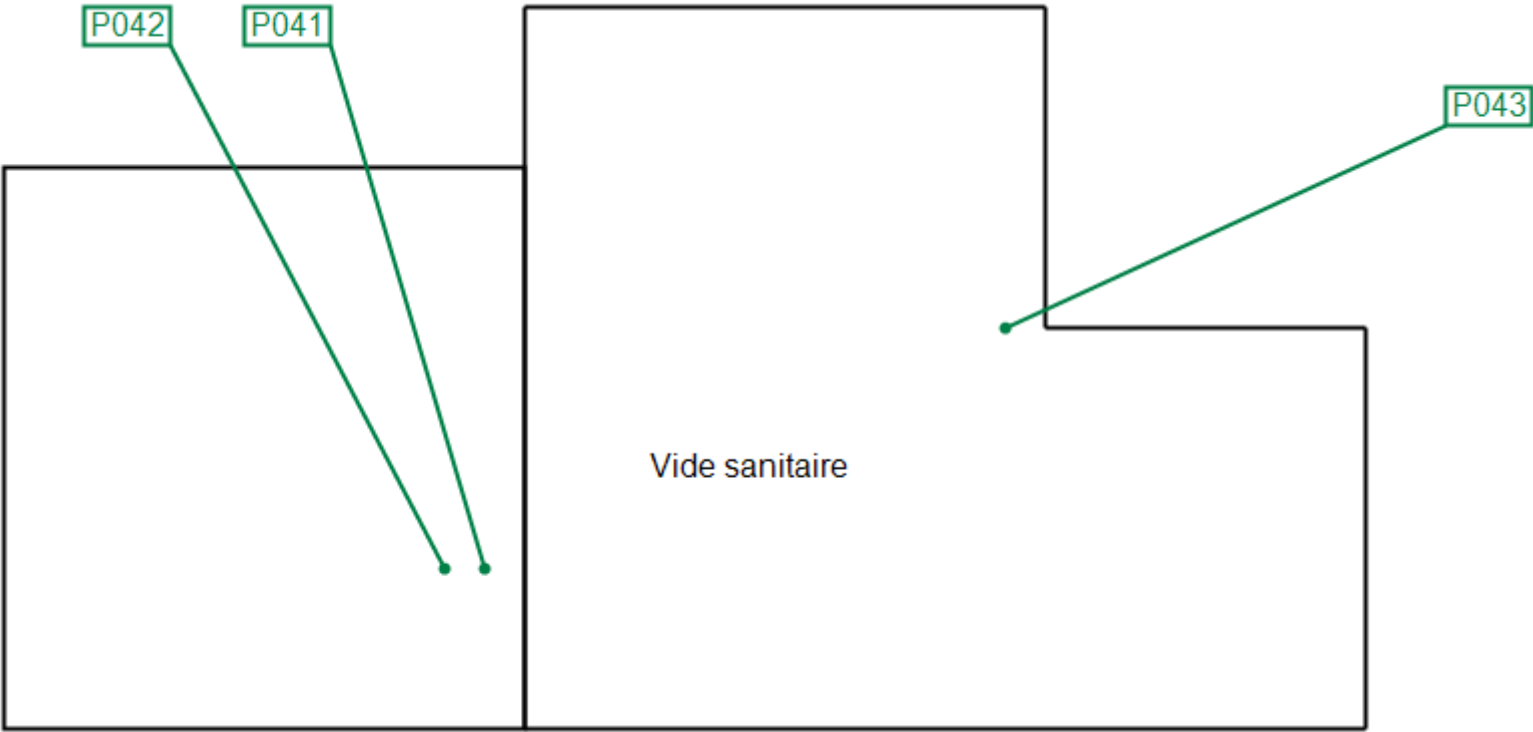

**ANNEXE : Procès verbaux d'analyse**

**PV\_00720250401557742**



**Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS**

SUD IMMO DIAG  
Laurent DELAYRE  
37 Che de Fournolis  
31170 TOURNEFEUILLE

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-029512-01 Date d'émission de rapport : 02/05/2025 3:01 Page 1/6  
Dossier N° : 25K014641 Date de réception : 29/04/2025 Date d'analyse : 29/04/2025  
Référence dossier Client:  
NH17D25AA - BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX - ENV7

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P026-RDC - C. n°14 - - Faux plafonds - Plaques de faux plafond cartonnet	Matériau (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P027-RDC - C. n°66 - - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / U3GB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P028-RDC - C. n°55 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (orange)	MET * / U3GB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P029-RDC - C. n°55 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe	Matériau de type peinture (blanc) + (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / U3GB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest  
4 Chemin des Maures, CS 60134  
33172 Gradignan, FRANCE  
Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



Amiante avant travaux



## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-029512-01 Date d'émission de rapport : 02/05/2025 3:01 Page 2/6  
 Dossier N° : 25K014641 Date de réception : 29/04/2025 Date d'analyse : 29/04/2025  
 Référence dossier Client:  
 NH17D25AA - BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX - ENVY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P030-RDC - C. n°55 - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) n°1 + n°2 ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron)	MOLP * / LP5L	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
006	P031-RDC - C. n°63 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence paillasse	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (gris) en traces	MET * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P032-RDC - C. n°66 - - Murs et cloisons maçonnés - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / U3GB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P033-RDC - C. n°64 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence murale	Matériau de type peinture (vert) + (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / U3GB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s).  
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest  
 4 Chemin des Maures, CS 60134  
 33172 Gradignan, FRANCE  
 Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
 S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
 1- 5840  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-029512-01 Date d'émission de rapport : 02/05/2025 3:01 Page 3/6  
 Dossier N° : 25K014641 Date de réception : 29/04/2025 Date d'analyse : 29/04/2025  
 Référence dossier Client:  
 NH17D25A A - BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX - ENV7

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	P034-RDC - C. n°57 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1 - Colle de plinthe	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / U3GB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P035-RDC - C. n°59 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°3 - Colle de faïence murale	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / U3GB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
011	P036-RDC - C. n°58 - - Menuiseries extérieures - Mastic de fenêtre métallique	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (blanc)	MET * / U3GB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
012	P037-RDC - C. n°75 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / LP5L	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest  
 4 Chemin des Maures, CS 60134  
 33172 Gradignan, FRANCE  
 Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
 S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
 1- 5840  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-029512-01 Date d'émission de rapport : 02/05/2025 3:01 Page 4/6  
Dossier N° : 25K014641 Date de réception : 29/04/2025 Date d'analyse : 29/04/2025  
Référence dossier Client:  
NH17D25A A - BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX - ENVY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	P038-RDC - C. n°75 - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / LP5L	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
014	P039-RDC - C. n°51 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence murale	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / U3GB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P040-RDC - C. n°52 - - Faux plafonds - Plaques de faux plafond cartonnettes	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P041-S.Sol - Vide sanitaire - - Plafonds - Panneaux collés vissés ou cloués	Matériau (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P042-S.Sol - Vide sanitaire - - Plafonds - Panneaux collés vissés ou cloués					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-029512-01 Date d'émission de rapport : 02/05/2025 3:01 Page 5/6  
Dossier N° : 25K014641 Date de réception : 29/04/2025 Date d'analyse : 29/04/2025  
Référence dossier Client:  
NH17D25AA - BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX - ENVY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur (blanc)	MET / U3GB *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P043-S.Sol - Vide sanitaire - - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes - Calorifugeages	Matériau (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / L7JD *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (blanc) (fibreuse)	MET / L7JD *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / LP5L *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

#### Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest  
4 Chemin des Maures, CS 60134  
33172 Gradignan, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-029512-01 Date d'émission de rapport : 02/05/2025 3:01 Page 6/6  
Dossier N° : 25K014641 Date de réception : 29/04/2025 Date d'analyse : 29/04/2025

Référence dossier Client:

NH17D25AA - BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX - ENVT

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajoutés dans les matériaux et produits manufacturés.

Nathan Pouquette  
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





PV\_00720250401553460



## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

SUD IMMO DIAG  
Laurent DELAYRE  
37 Che de Fournolis  
31170 TOURNEFEUILLE

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-028558-01 Date d'émission de rapport : 25/04/2025 18:04 Page 1/7  
Dossier N° : 25K014010 Date de réception : 23/04/2025 Date d'analyse : 24/04/2025  
Référence dossier Client:  
NH17D25A A - BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX - ENV7

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	P001-RDC - C. n°72 - - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)(i)	MET / U3GB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002 (1)	P002-RDC - C. n°72 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET / A4VB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
003 (1)	P003-RDC - C. n°24 - - Faux plafonds - Plaques de faux plafond cartonnet	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004 (1)	P004-RDC - C. n°21 - - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / ZD6P	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s).  
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations  
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest  
4 Chemin des Maures, CS 60134  
33172 Gradignan, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-028558-01 Date d'émission de rapport : 25/04/2025 18:04 Page 2/7  
Dossier N° : 25K014010 Date de réception : 23/04/2025 Date d'analyse : 24/04/2025  
Référence dossier Client:  
NH17D25A A - BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX - ENV T

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005 (1)	P005-RDC - C. n°21 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1 - Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / U3GB	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006 (1)	P006-RDC - C. n°21 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1 - Colle de faïence murale	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET / U3GB	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007 (1)	P007-RDC - C. n°21 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2 - Colle de faïence murale	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / U3GB	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008 (1)	P008-RDC - C. n°21 - - Faux plafonds - Plaque de faux plafond rigide	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / UGT2	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009 (1)	P009-RDC - C. n°21 - - Murs et cloisons maçonnes - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (beige)	MET / CF6U	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest  
4 Chemin des Maures, CS 60134  
33172 Gradignan, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-028558-01 Date d'émission de rapport : 25/04/2025 18:04 Page 3/7  
Dossier N° : 25K014010 Date de réception : 23/04/2025 Date d'analyse : 24/04/2025  
Référence dossier Client:  
NH17D25AA - BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX - ENVT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010 (1)	P010-RDC - C. n°22 - - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / U3GB	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011 (1)	P011-RDC - C. n°22 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence murale	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET / ZD6P	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012 (1)	P012-RDC - C. n°22 - - Murs et cloisons maçonnés - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UGT2	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013 (1)	P013-RDC - C. n°22 - - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduits en fibres-ciment, manchons	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / D5UE	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
014 (1)	P014-RDC - C. n°22 - - Plafonds - Bandes calicot	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UGT2	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest  
4 Chemin des Maures, CS 60134  
33172 Gradignan, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-028558-01 Date d'émission de rapport : 25/04/2025 18:04 Page 4/7  
Dossier N° : 25K014010 Date de réception : 23/04/2025 Date d'analyse : 24/04/2025  
Référence dossier Client:  
NH17D25A A - BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX - ENV T

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron)	MOLP / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
015 (1)	P015-RDC - C. n°79 - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) + (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron)	MOLP / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
016 (1)	P016-RDC - C. n°20 - - Revêtements de sols - Colle + linoléum	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (blanc)	MET / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)(ii)	MET / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017 (1)	P017-RDC - C. n°20 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence murale	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest  
4 Chemin des Maures, CS 60134  
33172 Gradignan, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)







## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-028558-01 Date d'émission de rapport : 25/04/2025 18:04 Page 5/7  
Dossier N° : 25K014010 Date de réception : 23/04/2025 Date d'analyse : 24/04/2025  
Référence dossier Client:  
NH17D25A A - BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX - ENV7

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018 (1)	P018-RDC - C. n°20 - - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Matériau souple bitumineux (noir)(i)	MET / UGT2	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019 (1)	P019-RDC - C. n°20 - - Faux plafonds - Plaques de faux plafond cartonnettes	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / UGT2	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020 (1)	P020-RDC - C. n°18 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence murale	Matériau de type peinture (vert) + (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / CF6U	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021 (1)	P021-RDC - C. n°8 - - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / ZD6P	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
022 (1)	P022-RDC - C. n°8 - - Menuiseries extérieures - Mastic de fenêtre métallique	Matériau semi-dur de type mastic (gris) (beige)	MET / UGT2	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest  
4 Chemin des Maures, CS 60134  
33172 Gradignan, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-028558-01 Date d'émission de rapport : 25/04/2025 18:04 Page 6/7  
Dossier N° : 25K014010 Date de réception : 23/04/2025 Date d'analyse : 24/04/2025  
Référence dossier Client:  
NH17D25A A - BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX - ENVT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023 (1)	P023-RDC - C. n°11 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type poussières en traces	MET / U3GB	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024 (1)	P024-RDC - C. n°11 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence murale	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / UGT2	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025 (1)	P025-RDC - C. n°11 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence pailleuse	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / UGT2	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Réserve émise sur le résultat : contamination possible de l'échantillon à cause d'un ensachage non-conforme aux préconisations de la NFX 46-020.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.  
(ii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-028558-01 Date d'émission de rapport : 25/04/2025 18:04 Page 7/7  
Dossier N° : 25K014010 Date de réception : 23/04/2025 Date d'analyse : 24/04/2025

Référence dossier Client:

NH17D25AA - BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX - ENVT

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Mareva Fedele  
Technicienne Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





PV\_00720250601595578



## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

SUD IMMO DIAG  
Laurent DELAYRE  
37 Che de Fournolis  
31170 TOURNEFEUILLE

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-057451-01 Date d'émission de rapport : 25/06/2025 9:34 Page 1/3  
Dossier N° : 25K020713 Date de réception : 23/06/2025 Date d'analyse : 24/06/2025  
Référence dossier Client:  
NH17D25AA - BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX - ENVY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P044-RDC - C. n°49 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence murale	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / DU4G	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002	P045-RDC - C. n°49 - - Menuiseries extérieures - Mastic de fenêtre métallique	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)(i)	MET * / DU4G	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
003	P046-RDC - C. n°48 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence murale	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (beige)	MET * / DU4G	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P047-RDC - C. n°8 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s).  
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations  
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest  
4 Chemin des Maures, CS 60134  
33172 Gradignan, FRANCE  
Tél : +33388916531 ; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-057451-01 Date d'émission de rapport : 25/06/2025 9:34 Page 2/3  
Dossier N° : 25K020713 Date de réception : 23/06/2025 Date d'analyse : 24/06/2025  
Référence dossier Client:  
NH17D25AA - BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX - ENV T

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P048-RDC - C. n°10 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1 - Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / DU4G	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
006	P049-RDC - C. n°10 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2 - Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / U3GB	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P050-RDC - C. n°16 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / DU4G	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / A4VB	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest  
4 Chemin des Maures, CS 60134  
33172 Gradignan, FRANCE  
Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)







## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-057451-01 Date d'émission de rapport : 25/06/2025 9:34 Page 3/3  
Dossier N° : 25K020713 Date de réception : 23/06/2025 Date d'analyse : 24/06/2025

Référence dossier Client:

NH17D25AA - BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX - ENVT

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Mareva Fedele  
Technicienne Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## Rapport de repérage du plomb avant travaux


Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants - Norme NF X46-035 Juin 2021



Numéro de rapport	NH17D25A P
Propriétaire	ENVT
Donneur d'ordre	ENVT
Adresse de l'immeuble	BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX
Bâtiment ou installation	Bâtiment B17
Date de la commande	17/04/2025
La ou le(s) date(s) de la visite	17/04/2025
Date d'édition du rapport de repérage	17/04/2025
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	30
Liste des documents transmis par le donneur d'ordre	Néant

### Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise	Opérateur de repérage :
	HUREAUX Nicolas SUD IMMO DIAG Le 17/04/2025

### Conclusions

Il a été repéré des unités de diagnostic contenant du plomb de classe 1 et/ou 2.

Il est rappelé au propriétaire du bien l'intérêt de veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les peintures au plomb afin d'éviter leur dégradation future.

## SOMMAIRE

<b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>	<b>1</b>
<b>CONCLUSIONS .....</b>	<b>1</b>
<b>DESCRIPTION DE LA MISSION.....</b>	<b>3</b>
OBJET DE LA MISSION : .....	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : .....	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : .....	3
IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE : .....	3
<b>PROGRAMME DE TRAVAUX .....</b>	<b>3</b>
<b>ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE.....</b>	<b>3</b>
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : .....	3
L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X .....	5
VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS) .....	5
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE.....	5
<b>RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES .....</b>	<b>6</b>
<b>ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS.....</b>	<b>29</b>
<b>ANNEXE : ATTESTATION APPAREIL PLOMB.....</b>	<b>30</b>

Plomb



## 1 Description de la mission

### 1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de l'ordre de mission : **NH17D25A**

### 1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	ENVT
Demeurant :	BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX
Représenté par :	Monsieur CASSOU Grégory
Donneur d'ordre du repérage :	ENVT
Coordonnées du donneur d'ordre :	BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur HUREAUX Nicolas
Nom et adresse de l'entreprise :	SUD IMMO DIAG 37 chemin de Fournaulis 31170 TOURNEFEUILLE
N° de Siret :	50538296000035
RCP-compagnie-n° de police :	AXA France IARD - 10774280704

### 1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	BP 87614
Adresse complète :	23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX
Référence Cadastre :	NC

### 1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

Date du PC et/ou date de construction :	Permis de Construire : 1960	Construction : 1960
Fonction principale du bâtiment :	Bâtiment B17	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

## 2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

--

## 3 Elément de la mission de repérage

### 3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Plomb

Local	Etage	Visité	Justification de non visite
C. n°6	RDC	OUI	
C. n°7	RDC	OUI	
C. n°8	RDC	OUI	
C. n°9	RDC	OUI	
C. n°10	RDC	OUI	
C. n°12	RDC	OUI	
C. n°13	RDC	OUI	
C. n°14	RDC	OUI	
C. n°11	RDC	OUI	
C. n°15	RDC	OUI	
C. n°16	RDC	OUI	
C. n°17	RDC	NON	Non concerné par les travaux
C. n°18	RDC	OUI	
C. n°22	RDC	OUI	
C. n°20	RDC	OUI	
C. n°21	RDC	OUI	
C. n°79	RDC	OUI	
C. n°24	RDC	OUI	
C. n°25	RDC	OUI	
C. n°26	RDC	OUI	
C. n°27	RDC	NON	Non concerné par les travaux
C. n°28	RDC	OUI	
C. n°29	RDC	OUI	
C. n°30	RDC	NON	Non concerné par les travaux
C. n°31	RDC	NON	Non concerné par les travaux
C. n°72	RDC	OUI	
C. n°78	RDC	NON	Non concerné par les travaux
C. n°32	RDC	OUI	
C. n°33	RDC	OUI	
C. n°34	RDC	NON	Non concerné par les travaux
C. n°35	RDC	OUI	
C. n°36	RDC	NON	
C. n°37	RDC	NON	Non concerné par les travaux
C. n°38	RDC	NON	Non concerné par les travaux
C. n°73	RDC	OUI	
C. n°74	RDC	OUI	
C. n°77	RDC	NON	Non concerné par les travaux
C. n°39	RDC	NON	Non concerné par les travaux
C. n°53	RDC	NON	Non concerné par les travaux
C. n°40	RDC	NON	Non concerné, pas à usage d'habitation
C. n°41	RDC	NON	Non concerné par les travaux
C. n°42	RDC	NON	Non concerné par les travaux
C. n°43	RDC	NON	Non concerné par les travaux
C. n°44	RDC	NON	Non concerné par les travaux
C. n°45	RDC	NON	Non concerné par les travaux
C. n°46	RDC	OUI	
C. n°48	RDC	OUI	

Plomb

C. n°49	RDC	OUI	
C. n°50	RDC	OUI	
C. n°52	RDC	OUI	
C. n°75	RDC	OUI	
C. n°51	RDC	OUI	
C. n°76	RDC	NON	
C. n°54	RDC	NON	Non concerné par les travaux
C. n°56	RDC	NON	Non concerné par les travaux
C. n°57	RDC	OUI	
C. n°58	RDC	OUI	
C. n°59	RDC	OUI	
C. n°55	RDC	OUI	
C. n°60	RDC	OUI	
C. n°61	RDC	OUI	
C. n°62	RDC	NON	
C. n°63	RDC	OUI	
C. n°64	RDC	OUI	
C. n°65	RDC	OUI	
C. n°66	RDC	OUI	
Vide sanitaire	S.Sol	OUI	

3.2	L'appareil portable à fluorescence X		
Marque :	Niton		
Modèle :	XLP300		
Numéro de série :	17931		
Date de changement de source :	24/01/2024 11:05:00		
Nature du radionucléide :	Cadium 109		
Activité de la source :	850 MBq		
Fabricant de l'étalon :	Auto-réglage		
Concentration de l'étalon :			
Incertitudde de l'étalon :			
N° NIST de l'étalon :			

3.3	Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)			
N° de mesure	Teneur (mg/cm²)	Marge	Date	Observation
29	0,2		17/04/2025	
30	0,4		17/04/2025	

3.4	Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique		
Nom :			
Adresse :			
Numéro d'accréditation :			

Plomb



#### 4 Résultats du repérage et commentaires

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre.
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

##### C. n°6 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
8	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,36	
14	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,45	
3	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,39	
9	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
4	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,11	
10	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,4	
5	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
11	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
6	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,32	
12	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,23	
7	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,33	
13	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,65	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement

Nombre total d'unités de repérage

15

Commentaire sur le local

Néant

##### C. n°7 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
20	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,18	
26	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,2	
15	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
21	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
16	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,54	

Plomb



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
22	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
25	C	Bloc fenêtre extérieur n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	5	Absence de revêtement
28	C	Bloc fenêtre extérieur n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	
26	C	Bloc fenêtre extérieur n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	5	Absence de revêtement
29	C	Bloc fenêtre extérieur n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	0,57	
27	C	Bloc fenêtre intérieur n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	5	Absence de revêtement
27	C	Bloc fenêtre intérieur n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	0,21	
28	C	Bloc fenêtre intérieur n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	5	Absence de revêtement
30	C	Bloc fenêtre intérieur n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	0,53	
17	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
23	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,6	
18	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
24	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,49	
19	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,11	
25	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,59	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
Nombre total d'unités de repérage		23					
Commentaire sur le local		Néant					

C. n°8 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
31	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,16	
37	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,16	
32	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,57	
38	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,43	
33	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,47	
39	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,26	
	C	Bloc fenêtre extérieur n°1	Métal				Absence de revêtement
42	C	Bloc fenêtre extérieur n°1	Métal		- de 1 m	0,19	
	C	Bloc fenêtre extérieur n°2	Métal				Absence de revêtement
43	C	Bloc fenêtre extérieur n°2	Métal		- de 1 m	0,61	
	C	Bloc fenêtre intérieur n°1	Métal				Absence de revêtement
44	C	Bloc fenêtre intérieur n°1	Métal		- de 1 m	0,45	
	C	Bloc fenêtre intérieur n°2	Métal				Absence de revêtement
45	C	Bloc fenêtre intérieur n°2	Métal		- de 1 m	0,6	
34	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,39	
40	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,51	

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
35	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
41	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,55	
36	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,68	
46	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>23</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

C. n°9 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
47	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,29	
57	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,36	
48	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
58	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,37	
49	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,13	
59	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,64	
	C	Bloc fenêtre extérieur n°1	Métal				Absence de revêtement
52	C	Bloc fenêtre extérieur n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	5	
	C	Bloc fenêtre extérieur n°2	Métal				Absence de revêtement
53	C	Bloc fenêtre extérieur n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	5	
	C	Bloc fenêtre intérieur n°1	Métal				Absence de revêtement
54	C	Bloc fenêtre intérieur n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	5	
	C	Bloc fenêtre intérieur n°2	Métal				Absence de revêtement
55	C	Bloc fenêtre intérieur n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	5	
50	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,24	
60	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
51	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,44	
61	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
56	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,46	
62	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,42	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>23</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

Plomb

C. n°10 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
68	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,58	
74	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,5	
63	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,66	
69	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,11	
64	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
70	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,31	
65	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,56	
71	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,46	
66	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
72	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
67	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,44	
73	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
Nombre total d'unités de repérage		15					
Commentaire sur le local		Néant					

C. n°13 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
80	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,37	
86	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,45	
75	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,53	
81	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,34	
	B	Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
	B	Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
	B	Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
	B	Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
76	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,15	
82	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,29	
77	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,26	
83	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,67	
78	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,61	
84	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,16	
79	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,29	
85	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,53	
	Plancher	Plancher	Parquet bois				Absence de revêtement
	Plancher	Plancher	Parquet bois				Absence de revêtement

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Toutes zones	Plinthes	Bois				Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Bois				Absence de revêtement
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>20</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

C. n°14 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
92	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,16	
100	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,42	
87	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
95	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
88	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
96	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,65	
94	C	Bloc fenêtre extérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	5	
102	C	Bloc fenêtre extérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,49	
93	C	Bloc fenêtre intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	5	
101	C	Bloc fenêtre intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,16	
89	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
97	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,46	
90	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
98	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,29	
91	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,6	
99	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,61	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>19</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

C. n°11 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
108	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,28	
114	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,52	
103	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,38	
109	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,56	

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
104	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
110	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,62	
105	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
111	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,29	
	D	Bloc fenêtre extérieur n°1	Métal				Absence de revêtement
	D	Bloc fenêtre extérieur n°1	Métal				Absence de revêtement
	D	Bloc fenêtre extérieur n°2	Métal				Absence de revêtement
	D	Bloc fenêtre extérieur n°2	Métal				Absence de revêtement
	D	Bloc fenêtre extérieur n°3	Métal				Absence de revêtement
	D	Bloc fenêtre extérieur n°3	Métal				Absence de revêtement
	D	Bloc fenêtre intérieur n°1	Métal				Absence de revêtement
	D	Bloc fenêtre intérieur n°1	Métal				Absence de revêtement
	D	Bloc fenêtre intérieur n°2	Métal				Absence de revêtement
	D	Bloc fenêtre intérieur n°2	Métal				Absence de revêtement
	D	Bloc fenêtre intérieur n°3	Métal				Absence de revêtement
	D	Bloc fenêtre intérieur n°3	Métal				Absence de revêtement
106	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
112	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
107	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,65	
113	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement

**Nombre total d'unités de repérage** 27

**Commentaire sur le local** Néant

### C. n°15 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
115	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,52	
121	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,16	
116	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,41	
122	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,66	
117	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,39	
123	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
	C	Bloc fenêtre extérieur n°1	Métal				Absence de revêtement
	C	Bloc fenêtre extérieur n°1	Métal				Absence de revêtement
	C	Bloc fenêtre extérieur n°2	Métal				Absence de revêtement
	C	Bloc fenêtre extérieur n°2	Métal				Absence de revêtement
	C	Bloc fenêtre intérieur n°1	Métal				Absence de revêtement

Plomb



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Bloc fenêtre intérieur n°1	Métal				Absence de revêtement
	C	Bloc fenêtre intérieur n°2	Métal				Absence de revêtement
	C	Bloc fenêtre intérieur n°2	Métal				Absence de revêtement
118	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,52	
124	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
119	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,12	
125	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,35	
120	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,36	
126	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>23</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

C. n°16 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
127	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,53	
135	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,17	
128	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,25	
136	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,27	
129	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
137	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
	C	Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
132	C	Bloc fenêtre extérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	5	
	C	Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
133	C	Bloc fenêtre intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	5	
130	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,45	
138	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
131	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
139	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,5	
134	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,23	
140	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>19</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

Plomb

C. n°18 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
146	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,2	
162	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,49	
141	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
157	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
142	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,28	
158	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,35	
143	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
159	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
148	D	Bloc fenêtre extérieur n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	5	
164	D	Bloc fenêtre extérieur n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	0,26	
149	D	Bloc fenêtre extérieur n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	5	
165	D	Bloc fenêtre extérieur n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	0,16	
151	D	Bloc fenêtre extérieur n°3	Métal	Peinture	- de 1 m	5	
167	D	Bloc fenêtre extérieur n°3	Métal	Peinture	- de 1 m	0,16	
153	D	Bloc fenêtre extérieur n°4	Métal	Peinture	- de 1 m	5	
169	D	Bloc fenêtre extérieur n°4	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	
155	D	Bloc fenêtre extérieur n°5	Métal	Peinture	- de 1 m	5	
171	D	Bloc fenêtre extérieur n°5	Métal	Peinture	- de 1 m	0,32	
147	D	Bloc fenêtre intérieur n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	5	
163	D	Bloc fenêtre intérieur n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	0,56	
150	D	Bloc fenêtre intérieur n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	5	
166	D	Bloc fenêtre intérieur n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	0,2	
152	D	Bloc fenêtre intérieur n°3	Métal	Peinture	- de 1 m	5	
168	D	Bloc fenêtre intérieur n°3	Métal	Peinture	- de 1 m	0,17	
154	D	Bloc fenêtre intérieur n°4	Métal	Peinture	- de 1 m	5	
170	D	Bloc fenêtre intérieur n°4	Métal	Peinture	- de 1 m	0,32	
156	D	Bloc fenêtre intérieur n°5	Métal	Peinture	- de 1 m	5	
172	D	Bloc fenêtre intérieur n°5	Métal	Peinture	- de 1 m	0,42	
144	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,41	
160	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
145	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,36	
161	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
	Plancher	Plancher	Parquet bois				Absence de revêtement
	Plancher	Plancher	Parquet bois				Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Bois				Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Bois				Absence de revêtement
Nombre total d'unités de repérage		36					
Commentaire sur le local		Néant					
C. n°22 (RDC)							

Plomb





N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
178	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,18	
184	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,41	
173	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,69	
179	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
174	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
180	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,59	
175	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,38	
181	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,12	
	D	Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
	D	Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
	D	Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
	D	Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
176	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
182	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,54	
177	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,32	
183	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement

**Nombre total d'unités de repérage** 19

**Commentaire sur le local** Néant

### C. n°20 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
191	A	Bloc-porte (intérieur) n°1	Bois	Peinture	- de 1 m	0,16	
199	A	Bloc-porte (intérieur) n°1	Bois	Peinture	- de 1 m	0,17	
192	A	Bloc-porte (intérieur) n°2	Bois	Peinture	- de 1 m	0,16	
200	A	Bloc-porte (intérieur) n°2	Bois	Peinture	- de 1 m	0,66	
186	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
194	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
187	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,32	
195	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,21	
	C	Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
	C	Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
	C	Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
	C	Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
188	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,51	
196	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
189	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
197	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
190	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,54	
198	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
	Plancher	Plancher	Béton	Linoléum			Absence de revêtement
185	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0,18	
193	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0,18	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>21</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

### C. n°21 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
206	A	Bloc-porte (intérieur) n°1	Bois	Peinture	- de 1 m	0,12	
214	A	Bloc-porte (intérieur) n°1	Bois	Peinture	- de 1 m	0,47	
201	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,65	
209	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,56	
207	B	Bloc-porte (intérieur) n°2	Bois	Peinture	- de 1 m	0,14	
215	B	Bloc-porte (intérieur) n°2	Bois	Peinture	- de 1 m	0,4	
208	B	Bloc-porte (intérieur) n°3	Bois	Peinture	- de 1 m	0,19	
216	B	Bloc-porte (intérieur) n°3	Bois	Peinture	- de 1 m	0,59	
202	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,37	
210	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,56	
	C	Bloc fenêtre extérieur	Bois				Absence de revêtement
	C	Bloc fenêtre extérieur	Bois				Absence de revêtement
	C	Bloc fenêtre intérieur	Bois				Absence de revêtement
	C	Bloc fenêtre intérieur	Bois				Absence de revêtement
203	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,59	
211	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
204	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,14	
212	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
205	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,28	
213	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,16	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>23</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

### C. n°79 (RDC)

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
		Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
		Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
		Volets	Métal				Absence de revêtement
220	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,16	
217	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
218	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
219	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,56	
221	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
222	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement

**Nombre total d'unités de repérage** 11

**Commentaire sur le local** Néant

### C. n°24 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
228	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,16	
234	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,46	
223	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
229	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
224	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,14	
230	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,12	
225	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,7	
231	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
226	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
232	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,13	
227	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,33	
233	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,53	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement

**Nombre total d'unités de repérage** 15

**Commentaire sur le local** Néant

### C. n°25 (RDC)

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
240	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,43	
248	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,48	
235	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	16	
243	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,41	
236	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	16	
244	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,16	
242	C	Bloc fenêtre extérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	5	
250	C	Bloc fenêtre extérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,51	
241	C	Bloc fenêtre intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	5	
249	C	Bloc fenêtre intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,57	
237	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	16	
245	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
238	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	16	
246	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
239	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,39	
247	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement

**Nombre total d'unités de repérage** 19

**Commentaire sur le local** Néant

### C. n°26 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
256	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,17	
251	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
252	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
253	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,67	
254	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
255	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,59	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement

**Nombre total d'unités de repérage** 8

**Commentaire sur le local** Néant

### C. n°27 (RDC)

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
257	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,59	
258	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,27	
259	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,38	
260	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
261	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,69	
262	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
Nombre total d'unités de repérage		8					
Commentaire sur le local		Néant					

C. n°28 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
268	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,42	
263	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,13	
264	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,47	
265	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
266	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,31	
267	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
Nombre total d'unités de repérage		8					
Commentaire sur le local		Néant					

C. n°29 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
		Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
		Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
		Volets	Métal				Absence de revêtement
274	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,18	
269	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,61	
270	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
271	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
272	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
273	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>11</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

C. n°30 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
		Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
		Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
		Volets	Métal				Absence de revêtement
275	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,44	
276	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,41	
277	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,34	
278	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
279	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,68	
280	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>11</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

C. n°31 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
		Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
		Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
		Volets	Métal				Absence de revêtement
281	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,1	
282	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,35	
283	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
284	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
285	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,16	
286	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>11</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

Plomb



C. n°72 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
292	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,56	
298	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,18	
287	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,62	
293	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,34	
288	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
294	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
289	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,16	
295	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,24	
290	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
296	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
291	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,46	
297	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,28	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
Nombre total d'unités de repérage		15					
Commentaire sur le local		Néant					

C. n°32 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
		Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
		Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
		Volets	Métal				Absence de revêtement
299	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,17	
300	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
301	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,54	
302	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,68	
303	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,43	
304	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
Nombre total d'unités de repérage		11					
Commentaire sur le local		Néant					

### C. n°33 (RDC)

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
		Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
		Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
		Volets	Métal				Absence de revêtement
305	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,18	
306	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
307	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
308	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,57	
309	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
310	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,46	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>11</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### C. n°35 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
		Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
		Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
		Volets	Métal				Absence de revêtement
311	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,16	
312	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
313	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
314	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
315	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,45	
316	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,29	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>11</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### C. n°48 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
		Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
		Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
		Volets	Métal				Absence de revêtement
317	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,18	

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
318	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,16	
319	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,69	
320	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,55	
321	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
322	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,44	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>11</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

C. n°49 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
		Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
		Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
		Volets	Métal				Absence de revêtement
323	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,2	
324	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,24	
325	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
326	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
327	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
328	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,32	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>11</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

C. n°50 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
		Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
		Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
		Volets	Métal				Absence de revêtement
329	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,27	
330	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
331	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
332	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,1	
333	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,45	

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
334	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,1	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>11</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

C. n°52 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
		Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
		Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
		Volets	Métal				Absence de revêtement
335	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,45	
336	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
337	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
338	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,39	
339	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
340	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>11</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

C. n°75 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
346	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,19	
341	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
342	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,64	
343	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,48	
344	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,64	
345	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,34	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>8</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

C. n°51 (RDC)							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
		Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
		Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
		Volets	Métal				Absence de revêtement
347	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,17	
348	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,57	
349	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,52	
350	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
351	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
352	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,65	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>11</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

### C. n°57 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
		Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
		Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
		Volets	Métal				Absence de revêtement
353	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,26	
354	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,39	
355	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
356	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
357	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,16	
358	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,3	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>11</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

### C. n°58 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
		Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
		Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
		Volets	Métal				Absence de revêtement
359	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,31	

Plomb



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
360	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
361	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
362	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
363	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,39	
364	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
Nombre total d'unités de repérage		11					
Commentaire sur le local		Néant					

C. n°59 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
		Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
		Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
		Volets	Métal				Absence de revêtement
365	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,54	
366	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,16	
367	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,52	
368	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
369	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,53	
370	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,68	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
Nombre total d'unités de repérage		11					
Commentaire sur le local		Néant					

C. n°55 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
376	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,53	
371	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,32	
372	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,64	
373	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,66	
374	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
375	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,69	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement

Plomb



<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>8</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

### C. n°60 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
382	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,6	
377	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
378	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,52	
379	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
380	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
381	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,46	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>8</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

### C. n°61 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
		Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
		Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
		Volets	Métal				Absence de revêtement
383	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,18	
384	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,32	
385	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	
386	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,47	
387	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
388	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,16	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>11</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

### C. n°63 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
		Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
		Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
		Volets	Métal				Absence de revêtement

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
389	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,12	
390	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,36	
391	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,24	
392	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
393	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	
394	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,46	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
Nombre total d'unités de repérage		11					
Commentaire sur le local		Néant					

C. n°64 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
		Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
		Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
		Volets	Métal				Absence de revêtement
395	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,3	
396	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
397	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,35	
398	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,4	
399	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	
400	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,7	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
Nombre total d'unités de repérage		11					
Commentaire sur le local		Néant					

C. n°65 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
		Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
		Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
		Volets	Métal				Absence de revêtement
401	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,53	
402	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
403	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,14	
404	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
405	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
406	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,46	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>11</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

C. n°66 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
		Bloc fenêtre extérieur	Métal				Absence de revêtement
		Bloc fenêtre intérieur	Métal				Absence de revêtement
		Volets	Métal				Absence de revêtement
407	A	Bloc-porte (intérieur)	Bois	Peinture	- de 1 m	0,2	
408	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,58	
409	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	
410	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,65	
411	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,23	
412	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,31	
	Plancher	Plancher	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
	Toutes zones	Plinthes	Béton	Carrelage			Absence de revêtement
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>11</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

LEGENDE			
Localisation de la mesure		HG : en Haut à Gauche	HC : en Haut au Centre
		MG : au Milieu à Gauche	C : au Centre
		BG : en Bas à Gauche	BC : en Bas au Centre
			HD : en Haut à Droite
			MD : au Milieu à Droite
			BD : en Bas à Droite

## ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	BP 87614 23 chemin des Capelles 31076 TOULOUSE CEDEX
N° dossier :	NH17D25A				
N° planche :	1/1	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	RDC



**ANNEXE : ATTESTATION APPAREIL PLOMB**

<imgAppCertP>

Plomb

## SYNTHESE DES ATTESTATIONS

RAPPORT N° NH17D25A

### Attestation sur l'honneur

*Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, je soussigné, Laurent DELAYRE, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT).*

*Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne :*

- *présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés (les différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates – référence indiquée sur chacun des dossiers),*
- *ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000€ par sinistre et 500 000€ par année d'assurance),*
- *n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents constituant le DDT.*

*Nous vous prions d'agréer, l'expression de nos salutations distinguées.*

Laurent DELAYRE  
Gérant





## Attestation d'assurance

COURTIER  
PROTEXI ASSURANCES  
CABINET DOMBLIDES ET DE SOUYS  
293 COURS DE LA SOMME  
33800 BORDEAUX  
☐ 05 56 92 71 77  
N°ORIAS 07 002 895 (PROTEXI ASSURANCES)  
Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)



SASU SUD IMMO DIAG

37 Chemin des Fournaulis  
31170 TOURNEFEUILLE

Votre contrat

Bordeaux, le 30 Décembre 2024

Responsabilité Civile Prestataire

Diagnostic immobilier et expert

Vos références

Contrat 10774280704

### Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que :

SASU SUD IMMO DIAG

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10774280704 ayant pris effet le 01/01/2023 .

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités listées en Annexe C.

☐

ANNEXE- ACTIVITES C

☐

- ☐ Le Constat des Risques d'Exposition au Plomb (CREP),
- ☐ Le Diagnostic de Risque d'Intoxication au Plomb dans les Peintures (DRIPP)
- ☐ L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux contenant de l'amiante,
- ☐ Le dossier Technique Amiante (DTA),
- ☐ Le Diagnostic Amiante avant Vente, avant Location,
- ☐ Le contrôle périodique de l'état de conservation des Matériaux et Produits Contenant de l'Amiante (MPCA),
- ☐ Le Dossier Amiante Partie Privative (DAPP),
- ☐ L'état relatif à la présence de Termites,
- ☐ L'état parasitaire (Mérules, Vrilles, Lyctus),
- ☐ Information sur la présence de Mérieux (Loi Alur),

-1-

Vos références  
Contrat 10774280704



ANNEXE- ACTIVITES C

- ☐ Le diagnostic Légionelle,
- ☐ L'état de l'installation intérieure de gaz, dont ERP,
- ☐ L'état de l'installation intérieure d'électricité, dont ERP,
- ☐ La vérification initiale, et périodique gaz/électricité,
- ☐ Diagnostic assainissement collectif et non collectif,
- ☐ Le diagnostic humidité,
- ☐ La vérification de la conformité du logement aux normes de décence, et de salubrité,
- ☐ Le diagnostic accessibilité handicapé,
- ☐ Le diagnostic de la performance numérique (DPN),
- ☐ Le diagnostic Eco Prêt, Prêt à Taux Zéro, Prêt Conventionné : normes d'habitabilité,
- ☐ Le diagnostic Loi Boutin, Loi Scellier, Loi Carrez, les Constats de ROBIEN,
- ☐ Le mesurage de la surface habitable, et d'habitabilité, et PTZ,
- ☐ L'Etat des Servitudes, Risques et d'Information sur les Sols (ESRIS),
- ☐ L'état des Risques et Pollution ERP,
- ☐ Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE), et sa Mention,
- ☐ L'Audit Energétique Réglementaire, y compris Qualification 8731,
- ☐ La Réalisation de bilans thermiques par infiltrométrie et/ou thermographie infrarouge,
- ☐ La mesure de la perméabilité des réseaux aérauliques,
- ☐ Les Mesures in-situ du niveau d'isolation thermique,
- ☐ L'Etude Thermique RT 2012/RE 2020, Neuf et bâtiments existants,
- ☐ La délivrance de l'attestation de la réglementation thermique RT-2012/2020,
- ☐ Qualification 8711 : Mise en place d'un système de mesure, et réalisation des mesures de perméabilité à l'air des enveloppes de bâtiment,
- ☐ Qualification 8721 : Mise en place d'un système de mesure, et réalisation des mesures de perméabilité à l'air des réseaux aérauliques
- ☐ Qualification 8741 : Vérifications ; et Mesures des systèmes de ventilation ; Activités de vérification, de mesures des performances et exigences pour les systèmes de ventilation mécanique dans le résidentiel dans le neuf selon le protocole Ventilation RE 2020,
- ☐ Le Diagnostic immobilier de la Conformité, et son Attestation, à la Réglementation Environnementale RE 2020,
- ☐ L'Attestation fin de travaux RT2012 / RE2020
- ☐ L'étude thermique réglementaire RT 2005/2012/2020, et bâtiments existants,
- ☐ L'Analyse du Cycle Vie du Bâtiment (ACV),
- ☐ Les Etats des Lieux : Locatif, celui relatif à la conformité aux normes d'habitabilité dans le cadre de l'établissement d'un prêt, L'Etat de conformité aux normes et critères de décentes du logement, y compris la visite virtuelle 360°,
- ☐ L'Assistance à la réception de logement,
- ☐ Le Certificat de Luminosité,
- ☐ Le Diagnostic et Certificat de Décence et Salubrité, son Constat,
- ☐ L'Assistance relative à l'Autorisation préalable et à la Déclaration de Location, ainsi qu'au Permis de Diviser,

- 2 -

Vos références  
Contrat 10774280704



ANNEXE- ACTIVITES C

- ☐ L'Assistance à la mise en place de l'Encadrement des Loyers selon la Loi Elan,
- ☐ Le formateur, l'examineur, le certificateur diagnostic,
- ☐ L'Expertise en matière d'assurance pour le compte des assurés, près les Tribunaux, et Judiciaire,
- ☐ La détection, de l'humidité, et des fuites d'eau non destructive,
- ☐ Le diagnostic sécurité piscine,
- ☐ Le diagnostic Acoustique, Contrôles et Attestations,
- ☐ La recherche de plomb avant travaux ou démolition,
- ☐ Le diagnostic plomb dans l'eau, métaux lourds
- ☐ Le contrôle visuel après travaux plomb,
- ☐ Le conseil en économie et maîtrise de l'énergie à L'EXCLUSION DE TOUTES PRECONISATIONS DE TRAVAUX,
- ☐ Le diagnostic ascenseur,
- ☐ Le Diagnostic contrôle de sécurité des Aires de Jeux,
- ☐ Le Diagnostic et le certificat de conformité des travaux de réhabilitation dans le cadre de l'investissement locatif dans l'ancien,
- ☐ Le Diagnostic Pathologie des bâtiments, après examen technique,
- ☐ L'expertise en estimation de valeur vénale et locative, expertise amiable,
- ☐ Le Diagnostic Mâchefer avant travaux et démolition,
- ☐ L'Assistance, le Conseil, le Contrôle, la Certification de la mise en place de la modélisation numérique du bâtiment (BIM),
- ☐ La Recherche des Métaux Lourds,
- ☐ Le Diagnostic dans le cadre du classement en meublé,
- ☐ Le Conseil et l'Assistance à l'adaptation du Logement au Vieillessement et la Dépendance,
- ☐ L'Audit Energétique Mention, ☐
- ☐ Le diagnostic Radon,
- ☐ Le diagnostic Géothermie G,
- ☐ Le Diagnostic Acoustique
- ☐ Le diagnostic amiante avant travaux/démolition, sans préconisation de travaux
- ☐ Le diagnostic de repérage de l'amiante sur les navires, et sur les matériels roulants ferroviaires,
- ☐ Le contrôle visuel après travaux de désamiantage,
- ☐ L'évaluation Périodique de l'état de conservation des MPCA,
- ☐ Le contrôle de la qualité de l'air, de la concentration en fibre d'amiante dans l'air ; mesure d'empoussièrement,
- ☐ Le Contrôle des VLEP, Plomb, Silice, Amiante,
- ☐ Le Dossier Technique Amiante DTA, le Repérage liste A et B , en ERP, en IGH, et tout autre site,
- ☐ Le diagnostic Monoxyde de Carbone,
- ☐ Le diagnostic et le conseil relatifs à la gestion des Produits, Equipements, Matériaux, et des Déchets issus de la démolition ou de la rénovation des bâtiments dans le cadre de la mise en place d'une économie circulaire (PEMID 2022),
- ☐ Le diagnostic de la pollution des sols,
- ☐ Fourniture et/ou pose de détecteurs de fumée (DAAF), et leur vérification
- ☐ Diagnostic Voiries -Amiante-HAP-Silice,
- ☐ Contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge selon spécification APSAD D19,

- 3 -

Vos références  
 Contrat 10774280704



ANNEXE- ACTIVITES C

- ☐
- ☐
- ☐ Contrôle des installation et équipement incendie,
- ☐ Contrôle initial et périodique des installations d'électricité, de gaz, des engins de levage et de chantier,
- ☐ Le Diagnostic Technique Global (DTG),
- ☐ Le Document d'Evaluation Unique des Risques d'Entreprise (DUE) pour le compte des syndics et gestionnaires d'immeuble,
- ☐ La réalisation de l'état descriptif de division, millième-tantième, ses diagnostics dont Loi SRU, et ses attestations,
- ☐ Le contrôle des travaux d'isolation des combles,
- ☐ L'état des risques et des pollutions, ceux liés à l'environnement pour les aléas naturels, miniers, ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution,
- ☐ Les Diagnostics de conformité de matériels de radio protection PCR,
- ☐ Missions d'Expert en Rénovation Energétique ERE,
- ☐ Le Diagnostic pour les missions de dépôt de Permis de Travaux, Etude de faisabilité pour le compte de promoteur immobilier,
- ☐ Les Fans Tests, Test par infiltrométrie des installations soumises à l'extinction automatique à Gaz IEAG, norme ISO 14520.
- ☐ L'Audit Environnemental et Energétique RE 2020, inclus les bâtiments existants,
- ☐ Le Conseil et l'Assistance Administrative, Juridique et Financière à la Rénovation Energétique des bâtiments.
- ☐ Le Diagnostic et le Contrôle des équipements et installations Sécurité Incendie (SSI),

☐

☐

☐

☐

DEMEURE EXCLUE TOUTE PRESTATION RELEVANT DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE, DE BUREAU D'ETUDES ET D'ACTIVITE RELEVANT D'UNE AUTRE PROFESSION REGLEMENTEE.

☐

☐

- 4 -

Vos références  
Contrat 10774280704



La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance	
<u>Dont :</u>		
<input type="checkbox"/> Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance	NEANT
<input type="checkbox"/> Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance	380 €
<input type="checkbox"/> Dommages immatériels non consécutifs	150.000 € par année d'assurance	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
<input type="checkbox"/> Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
<b>Autres garanties :</b>		
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2.000.000 € par année d'assurance dont 1.000.000 € par sinistre	380 €
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1.500.000 € par année d'assurance dont 800.000 € par sinistre	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :		
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance	400 € 400 €
Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale		
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige	Seuil d'intervention : 380 €

La présente attestation est valable du 01/01/2025 au 31/12/2025 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume BORIE

Directeur Général Délégué



- 5 -



## Certificat de compétence



### Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier N°892

**Monsieur HUREAUX Nicolas**

<b>Amiante sans mention</b> Selon arrêté du 24 décembre 2021	<b>Amiante</b> Date d'effet : 29/03/2022 : - Date d'expiration : 28/03/2029
<b>Amiante avec mention</b> Selon arrêté du 24 décembre 2021	<b>Missions spécifiques, bâtiments complexes</b> Date d'effet : 29/03/2022 : - Date d'expiration : 28/03/2029
<b>DPE individuel</b> Selon arrêté du 20 juillet 2023	<b>Diagnostic de performances énergétiques</b> Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 28/03/2029
<b>Electricité</b> Selon arrêté du 24 décembre 2021	<b>Etat de l'installation intérieure électricité</b> Date d'effet : 29/03/2022 : - Date d'expiration : 28/03/2029
<b>Gaz</b> Selon arrêté du 24 décembre 2021	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 29/03/2022 : - Date d'expiration : 28/03/2029
<b>Plomb sans mention</b> Selon arrêté du 24 décembre 2021	<b>Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 29/03/2022 : - Date d'expiration : 28/03/2029
<b>Termites métropole</b> Selon arrêté du 24 décembre 2021	<b>Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments</b> Date d'effet : 29/03/2022 : - Date d'expiration : 28/03/2029

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,  
Edité le 01/07/2024, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC  
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : [contact@lcp-certification.fr](mailto:contact@lcp-certification.fr) - site : [www.lcp-certification.fr](http://www.lcp-certification.fr)  
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - Code APE : 7022 Z  
Enr487@ LE CERTIFICAT V011 du 16-12-2022

