

## Rapport de repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis (dit « avant-travaux »)

Version : V01

Numéro de dossier : **APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT**  
Norme employée : **AFNOR NFX 46-020**  
Date du repérage : **19/07/2022**  
Heure d'arrivée : **09 h 00**  
Date émission : **11/08/2022**

**Objet de la mission :** La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

**Note :** Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.  
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

### Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **1 RUE GEORGES CLEMENCEAU  
BATIMENT GRUMBACH  
91750 CHAMPCUEIL**

Référence cadastrale : **Non communiquée**  
Périmètre de repérage :  
**Bâtiment : DELBET GRUMBACH - 001 - 005 NIV : 1 - BAT  
001-005 NIV 2 - BAT 001 - 005 NIV 3 - 001 - 005 RDC /  
BAT 005 NIV : 1 - 2**

### Propriétaire

Nom : **APHP**  
Adresse : **1 RUE GEORGES CLEMENCEAU  
BATIMENT GRUMBACH  
91750 CHAMPCUEIL**

### Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (Sur déclaration de l'intéressé) :  
**Propriétaire**  
Nom : **APHP**  
Adresse : **1 RUE GEORGES CLEMENCEAU  
BATIMENT GRUMBACH  
91750 CHAMPCUEIL**

### Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

### Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Expertises**  
Adresse : **4, avenue Graham Bell  
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **500 778 030 00170**  
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**  
Numéro de police et date de validité :  
**7627751904 / 01/07/2023**

### Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	ALVES Stéphanie	Diagnostiqueur	SOCOTEC Certification France	Obtention : 11/03/2020 Échéance : 10/03/2027 N° de certification : DTI/1810-003
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	ALVES Stéphanie	Diagnostiqueur	SOCOTEC Certification France	Obtention : 11/03/2020 Échéance : 10/03/2027 N° de certification : DTI/1810-003

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

## Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	4
D.	Résultats détaillés du repérage.....	5
	D.1. Listes des locaux visités.....	5
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	6
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	7
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	10
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante.....	10
	D.6. Zones non visitées.....	11
E.	Annexes au rapport.....	12
	E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	12
	E.2. Planches de repérage.....	20
	E.3. Résultats d'analyses.....	25

### A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **19/07/2022**

Type de bâtiment : **Bâtiment de bureaux**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Le donneur d'ordre

Procédures de prélèvements utilisés :

**Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.**

Programme de repérage :

**Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 et l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.**

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

**Néant**

Ecart par rapport à la norme :

**La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.**

Ecart par rapport aux conditions de prélèvement :

**L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.**

### B. Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses

Nom du laboratoire : **EUROFINS**

Adresse : **82 84 RUE DES MEUNIER BAT A  
92220 BAGNEUX**

Acc. Cofrac ou équivalent : **1-1592**

## Programme de travaux

REMPLACEMENT DU SSI EXISTANT

### C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

<b>plafond _ peinture + enduit ciment (A)</b> (Après analyse en laboratoire)	
--	--

Localisation : R+3 - chambre 05357

**Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.**

## D. Résultats détaillés du repérage

### D.1. Listes des locaux visités

- |                               |   |                                |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| ❖ Sous-sol - circulation      | ❖ Sous-sol - 420_193                    | ❖ RDC - circulation est        |
| ❖ RDC - psychomotricienne     | ❖ RDC - assistante sociale/ secrétariat | ❖ RDC - circulation sud        |
| ❖ RDC - hall porte 12         | ❖ RDC - circulation ouest               | ❖ RDC - salle de radiologie    |
| ❖ RDC - circulation nord      | ❖ R+1 - chambre 146                     | ❖ 1er étage - Circulation est  |
| ❖ 1er étage - chambre 164     | ❖ 1er étage - circulation ouest         | ❖ 1er étage - circulation nord |
| ❖ 1er étage - circulation sud | ❖ R+2 - circulation est                 | ❖ R+2 - WC PMR 05249           |
| ❖ R+2 - Toilettes 05250       | ❖ R+2 - circulation sud                 | ❖ R+3 - circulation est        |
| ❖ R+3 - chambre 05378         | ❖ R+3 - chambre 05376                   | ❖ R+3 - circulation sud        |
| ❖ R+3 - chambre 05360         | ❖ R+3 - chambre 05357                   | ❖ R+3 - circulation ouest      |
| ❖ R+3 - chambre 307           | ❖ R+3 - chambre 05340                   | ❖ R+3 - circulation nord       |
| ❖ R+3 - chambre 05322         | ❖ R+3 - chambre 05324                   |                                |

## D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau <sup>(1)</sup>	Conclusion
R+3 - chambre 05357	Identifiant : M058 Description : plafond _ peinture + enduit ciment (A)	Après analyse en laboratoire (P054)

### D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse




Localisation	Description du matériau
Sous-sol - circulation	Identifiant : M001 (P001) Description : revêt mural _ toile de verre + peinture + enduit ciment
Sous-sol - 420_193	Identifiant : M002 (P002) Description : plafond _ peinture + enduit ciment + béton
Sous-sol - circulation	Identifiant : M003 (P003) Description : revêt mural _ toile de verre + peinture + ciment
Sous-sol - circulation	Identifiant : M004 (P004) Description : revêt mural _ toile de verre + peinture + ciment
Sous-sol - circulation	Identifiant : M005 (P005) Description : revêt mural _ toile de verre + peinture + ciment
Sous-sol - circulation	Identifiant : M006 (P006) Description : revêt mural _ toile de verre + peinture + ciment
Sous-sol - circulation	Identifiant : M008 (P007) Description : revêt mural _ crépi + peinture + ciment
Sous-sol - circulation	Identifiant : M009 (P008) Description : revêt mural _ crépi + peinture + plâtre
Sous-sol - circulation	Identifiant : M010 (P009) Description : revêt mural _ crépi + peinture + plâtre
Sous-sol - circulation	Identifiant : M011 (P010) Description : revêt mural _ crépi + peinture + plâtre
Sous-sol - circulation	Identifiant : M012 (P011) Description : revêt mural _ crépi + peinture + plâtre
Sous-sol - circulation	Identifiant : M013 (P012) Description : plafond _ béton + enduit ciment + crépi + peinture noire
RDC - circulation est	Identifiant : M014 (P013) Description : revêt mural _ peinture + toile de verre + plâtre
RDC - circulation est	Identifiant : M015 (P014) Description : revêt mural _ peinture + toile de verre + plâtre
RDC - psychomotricienne	Identifiant : M017 (P015) Description : faux plafond _ plaque fibreuse + décor blanc
RDC - psychomotricienne	Identifiant : M018 (P016) Description : faux plafond _ plaque fibreuse + décor blanc
RDC - circulation sud	Identifiant : M020 (P017) Description : faux plafond _ plaque fibreuse + décor blanc
RDC - circulation sud	Identifiant : M021 (P018) Description : revêt mural _ peinture + plâtre
RDC - circulation sud	Identifiant : M022 (P019) Description : revêt mural _ peinture + toile de verre + plâtre
RDC - circulation sud	Identifiant : M023 (P020) Description : revêt mural _ peinture + plâtre

Localisation	Description du matériau
RDC - hall porte 12	Identifiant : M024 (P021) Description : revêt mural _ toile de verre + peinture + plâtre
RDC - hall porte 12	Identifiant : M025 (P022) Description : revêt mural _ toile de verre + peinture + plâtre
RDC - circulation ouest	Identifiant : M027 (P023) Description : revêt mural _ toile de verre + peinture + plâtre
RDC - circulation ouest	Identifiant : M028 (P024) Description : revêt mural _ toile de verre + peinture + plâtre
RDC - circulation ouest	Identifiant : M029 (P025) Description : revêt mural _ toile de verre + peinture + plâtre
RDC - salle de radiologie	Identifiant : M030 (P026) Description : plafond _ peinture + enduit ciment + béton
RDC - circulation nord	Identifiant : M031 (P027) Description : revêt mural _ toile de verre + peinture + plâtre
RDC - circulation nord	Identifiant : M032 (P028) Description : revêt mural _ toile de verre + peinture + plâtre
RDC - circulation nord	Identifiant : M033 (P029) Description : revêt mural _ toile de verre + peinture + plâtre
R+1 - chambre 146	Identifiant : M034 (P030) Description : plafond _ peinture + carton + plâtre
1er étage - Circulation est	Identifiant : M035 (P031) Description : revêt mural _ peinture + plâtre
1er étage - Circulation est	Identifiant : M036 (P032) Description : revêt mural _ peinture + plâtre
1er étage - chambre 164	Identifiant : M037 (P033) Description : plafond _ peinture + carton + plâtre
1er étage - circulation sud	Identifiant : M038 (P034) Description : revêt mural _ peinture + plâtre
1er étage - circulation sud	Identifiant : M039 (P035) Description : revêt mural _ peinture + plâtre
1er étage - circulation ouest	Identifiant : M040 (P036) Description : revêt mural _ peinture + toile de verre + plâtre
1er étage - circulation ouest	Identifiant : M041 (P037) Description : revêt mural _ peinture + toile de verre + plâtre
1er étage - circulation nord	Identifiant : M042 (P038) Description : revêt mural _ peinture + plâtre
1er étage - circulation nord	Identifiant : M043 (P039) Description : revêt mural _ peinture + plâtre
R+2 - circulation est	Identifiant : M044 (P040) Description : revêt mural _ toile de verre + peinture
R+2 - circulation est	Identifiant : M045 (P041) Description : revêt mural _ toile de verre + peinture



Localisation	Description du matériau
R+2 - WC PMR 05249	Identifiant : M046 (P042) Description : imposte _ toile de verre + peinture + enduit plâtre
R+2 - Toiletttes 05250	Identifiant : M047 (P043) Description : imposte _ toile verre + peinture + enduit plâtre
R+2 - Toiletttes 05250	Identifiant : M048 (P044) Description : cloison _ toile verre + peinture + enduit plâtre
R+2 - circulation sud	Identifiant : M049 (P045) Description : revêt mural _ peinture + toile + enduit plâtre
R+2 - circulation sud	Identifiant : M050 (P046) Description : revêt mural _ Pei ture + toile de verre + enduit plâtre
R+3 - circulation est	Identifiant : M051 (P047) Description : revêt mural _ toile de verre + peinture + enduit plâtre
R+3 - circulation est	Identifiant : M052 (P048) Description : revêt mural _ toile de verre + peinture + enduit plâtre
R+3 - chambre 05378	Identifiant : M053 (P049) Description : plafond _ peinture + enduit ciment
R+3 - chambre 05376	Identifiant : M054 (P050) Description : plafond _ peinture + enduit ciment
R+3 - circulation sud	Identifiant : M055 (P051) Description : revêt mural _ toile de verre + peinture + plâtre
R+3 - circulation sud	Identifiant : M056 (P052) Description : revêt mural _ toile de verre + peinture + enduit plâtre
R+3 - chambre 05360	Identifiant : M057 (P053) Description : plafond _ peinture + enduit ciment
R+3 - circulation ouest	Identifiant : M059 (P055) Description : revêt mural _ toile de verre + peinture + enduit plâtre
R+3 - circulation ouest	Identifiant : M060 (P056) Description : revêt mural _ toile de verre + peinture + enduit plâtre
R+3 - chambre 307	Identifiant : M061 (P057) Description : plafond _ peinture + enduit ciment
R+3 - chambre 05340	Identifiant : M062 (P058) Description : plafond _ peinture + enduit ciment
R+3 - circulation nord	Identifiant : M063 (P059) Description : revêt mural _ toile de verre + peinture + plâtre
R+3 - circulation nord	Identifiant : M064 (P060) Description : revêt mural _ toile de verre + peinture + plâtre
R+3 - chambre 05322	Identifiant : M065 (P061) Description : plafond _ peinture + enduit ciment
R+3 - chambre 05324	Identifiant : M066 (P062) Description : plafond _ peinture + enduit ciment

#### D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau	Photo
Sous-sol - circulation	Identifiant : M007 Description : faux plafond _ plaque fibreuse + décor blanc Justification : Sur marquage du matériau	
RDC - circulation est	Identifiant : M016 Description : faux plafond _ plaque fibreuse + décor blanc Justification : Sur marquage du matériau	
RDC - assistante sociale/ secrétariat	Identifiant : M019 Description : faux plafond _ plaque fibreuse + décor blanc Justification : Sur marquage du matériau	
RDC - hall porte 12	Identifiant : M026 Description : faux plafond _ plaque laine post 97 Justification : Sur marquage du matériau	

#### D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Photo
Néant	-	

## D.6. Zones non visitées


Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Fait à **CHAMPCUEIL**, le **11/08/2022**

Par : **ALVES Stéphanie**

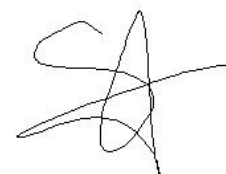




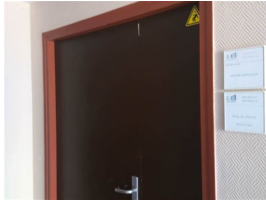








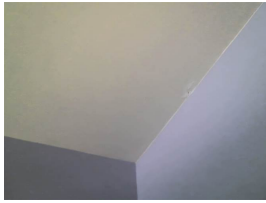



## E. Annexes au rapport

### E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements






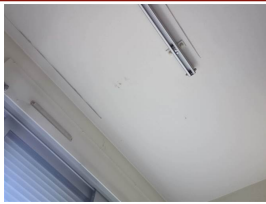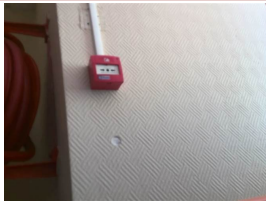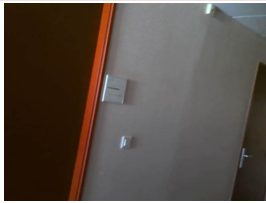


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P001	revêt mural _ toile de verre + peinture + enduit ciment	Sous-sol - circulation	
P002	plafond _ peinture + enduit ciment + béton	Sous-sol - 420_193	
P003	revêt mural _ toile de verre + peinture + ciment	Sous-sol - 420_193	
P004	revêt mural _ toile de verre + peinture + ciment	Sous-sol - circulation	
P005	revêt mural _ toile de verre + peinture + ciment	Sous-sol - circulation	
P006	revêt mural _ toile de verre + peinture + ciment	Sous-sol - circulation	
P007	revêt mural _ crépi + peinture + ciment	Sous-sol - circulation	
P008	revêt mural _ crépi + peinture + plâtre	Sous-sol - circulation	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P009	revêt mural _ crépi + peinture + plâtre	Sous-sol - circulation	
P010	revêt mural _ crépi + peinture + plâtre	Sous-sol - circulation	
P011	revêt mural _ crépi + peinture + plâtre	Sous-sol - circulation	
P012	plafond _ béton + enduit ciment + crépi + peinture noire	Sous-sol - circulation	
P013	revêt mural _ peinture + toile de verre + plâtre	RDC - circulation est	
P014	revêt mural _ peinture + toile de verre + plâtre	RDC - circulation est	
P015	faux plafond _ plaque fibreuse + décor blanc	RDC - circulation est	
P016	faux plafond _ plaque fibreuse + décor blanc	RDC - psychomotricienne	
P017	faux plafond _ plaque fibreuse + décor blanc	RDC - circulation sud	


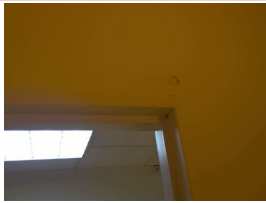


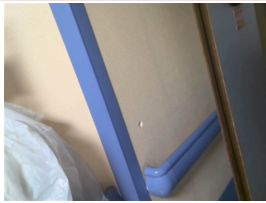

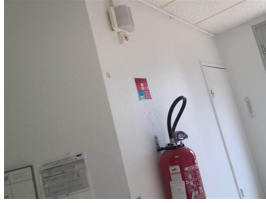

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P018	revêt mural _ peinture + plâtre	RDC - circulation sud	
P019	revêt mural _ peinture + toile de verre + plâtre	RDC - circulation sud	
P020	revêt mural _ peinture + plâtre	RDC - circulation sud	
P021	revêt mural _ toile de verre + peinture + plâtre	RDC - hall porte 12	
P022	revêt mural _ toile de verre + peinture + plâtre	RDC - hall porte 12	
P023	revêt mural _ toile de verre + peinture + plâtre	RDC - circulation ouest	
P024	revêt mural _ toile de verre + peinture + plâtre	RDC - circulation ouest	
P025	revêt mural _ toile de verre + peinture + plâtre	RDC - circulation ouest	

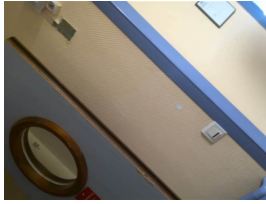







Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P026	plafond _ peinture + enduit ciment + béton	RDC - salle de radiologie	
P027	revêt mural _ toile de verre + peinture + plâtre	RDC - circulation nord	
P028	revêt mural _ toile de verre + peinture + plâtre	RDC - circulation nord	
P029	revêt mural _ toile de verre + peinture + plâtre	RDC - circulation nord	
P030	plafond _ peinture + carton + plâtre	R+1 - chambre 146	
P031	revêt mural _ peinture + plâtre	R+1 - chambre 146	
P032	revêt mural _ peinture + plâtre	1er étage - circulation est	
P033	plafond _ peinture + carton + plâtre	1er étage - chambre 164	

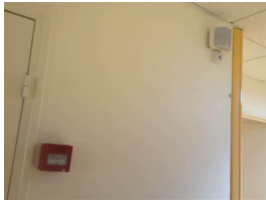

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P034	revêt mural _ peinture + plâtre	1er étage - circulation ouest	
P035	revêt mural _ peinture + plâtre	1er étage - circulation ouest	
P036	revêt mural _ peinture + toile de verre + plâtre	1er étage - circulation nord	
P037	revêt mural _ peinture + toile de verre + plâtre	1er étage - circulation nord	
P038	revêt mural _ peinture + plâtre	1er étage - circulation nord	
P039	revêt mural _ peinture + plâtre	1er étage - circulation nord	
P040	revêt mural _ toile de verre + peinture	R+2 - circulation est	
P041	revêt mural _ toile de verre + peinture	R+2 - circulation est	

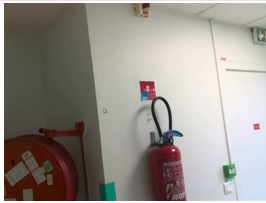


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P042	imposte _ toile de verre + peinture + enduit plâtre	R+2 - WC PMR 05249	
P043	imposte _ toile verre + peinture + enduit plâtre	R+2 - Toilettes 05250	
P044	cloison _ toile verre + peinture + enduit plâtre	R+2 - Toilettes 05250	
P045	revêt mural _ peinture + toile + enduit plâtre	R+2 - circulation sud	
P046	revêt mural _ peinture + toile de verre + enduit plâtre	R+2 - circulation sud	
P047	revêt mural _ toile de verre + peinture + enduit plâtre	R+3 - circulation est	
P048	revêt mural _ toile de verre + peinture + enduit plâtre	R+3 - circulation est	
P049	plafond _ peinture + enduit ciment	R+2 - chambre 05378	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P050	plafond _ peinture + enduit ciment	R+2 - chambre 05378	
P051	revêt mural _ toile de verre + peinture + plâtre	R+3 - circulation sud	
P052	revêt mural _ toile de verre + peinture + enduit plâtre	R+3 - circulation sud	
P053	plafond _ peinture + enduit ciment	R+3 - chambre 05360	
P054	plafond _ peinture + enduit ciment (A)	R+3 - chambre 05357	
P055	revêt mural _ toile de verre + peinture + enduit plâtre	R+3 - circulation ouest	
P056	revêt mural _ toile de verre + peinture + enduit plâtre	R+3 - circulation ouest	
P057	plafond _ peinture + enduit ciment	R+3 - chambre 307	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P058	plafond _ peinture + enduit ciment	R+3 - chambre 05340	
P059	revêt mural _ toile de verre + peinture + plâtre	R+3 - circulation nord	
P060	revêt mural _ toile de verre + peinture + plâtre	R+3 - circulation nord	
P061	plafond _ peinture + enduit ciment	R+3 - chambre 05322	
P062	plafond _ peinture + enduit ciment	R+3 - chambre 05324	

E.2. Planches de repérage

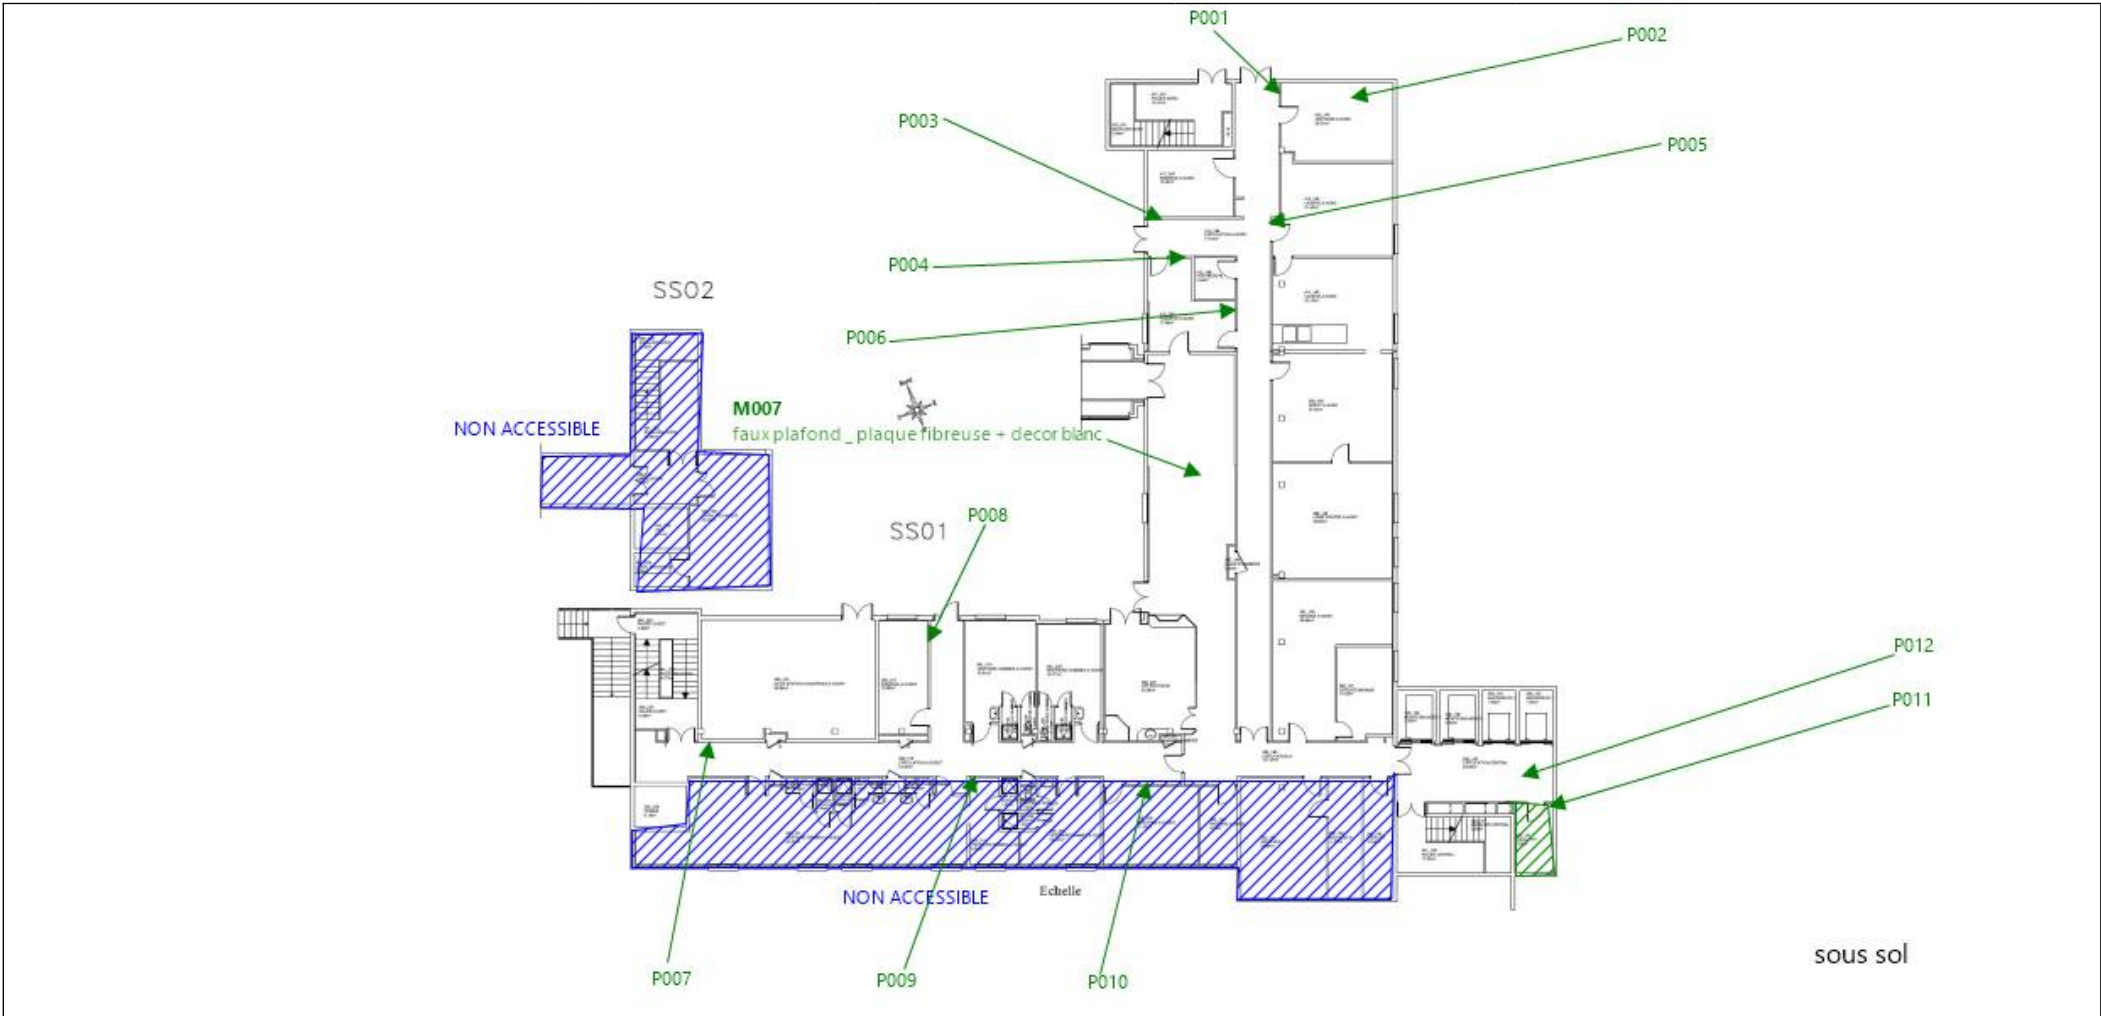

 <b>PXXX - MXXX</b>	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant		<b>Nom du propriétaire :</b> APHP <b>Adresse du propriétaire :</b> 1 RUE GEORGES CLEMENCEAU BATIMENT GRUMBACH 91750 CHAMPCUEIL
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse		
 <b>MXXX</b>	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)		

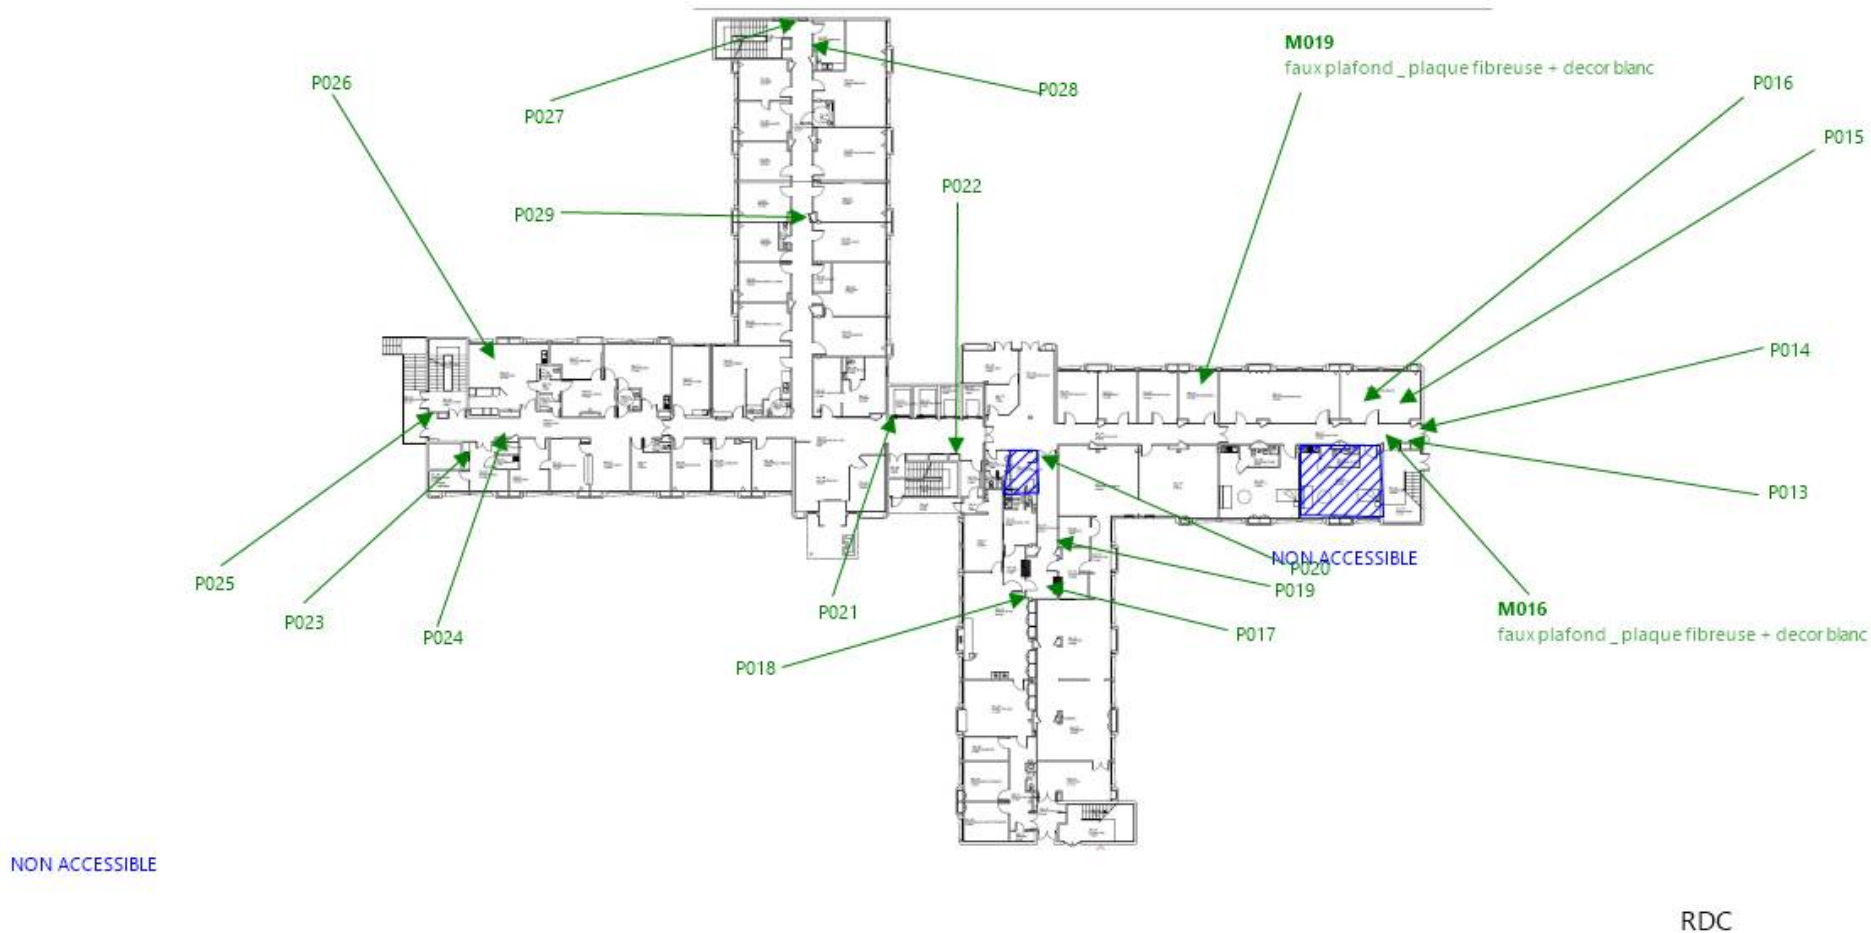

 PXXX - MXXX

Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant

PXXX

Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse

 MXXX

Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)




Nom du propriétaire :

Adresse du propriétaire :

**APHP**

**1 RUE GEORGES CLEMENCEAU  
BATIMENT GRUMBACH  
91750 CHAMPCUEIL**

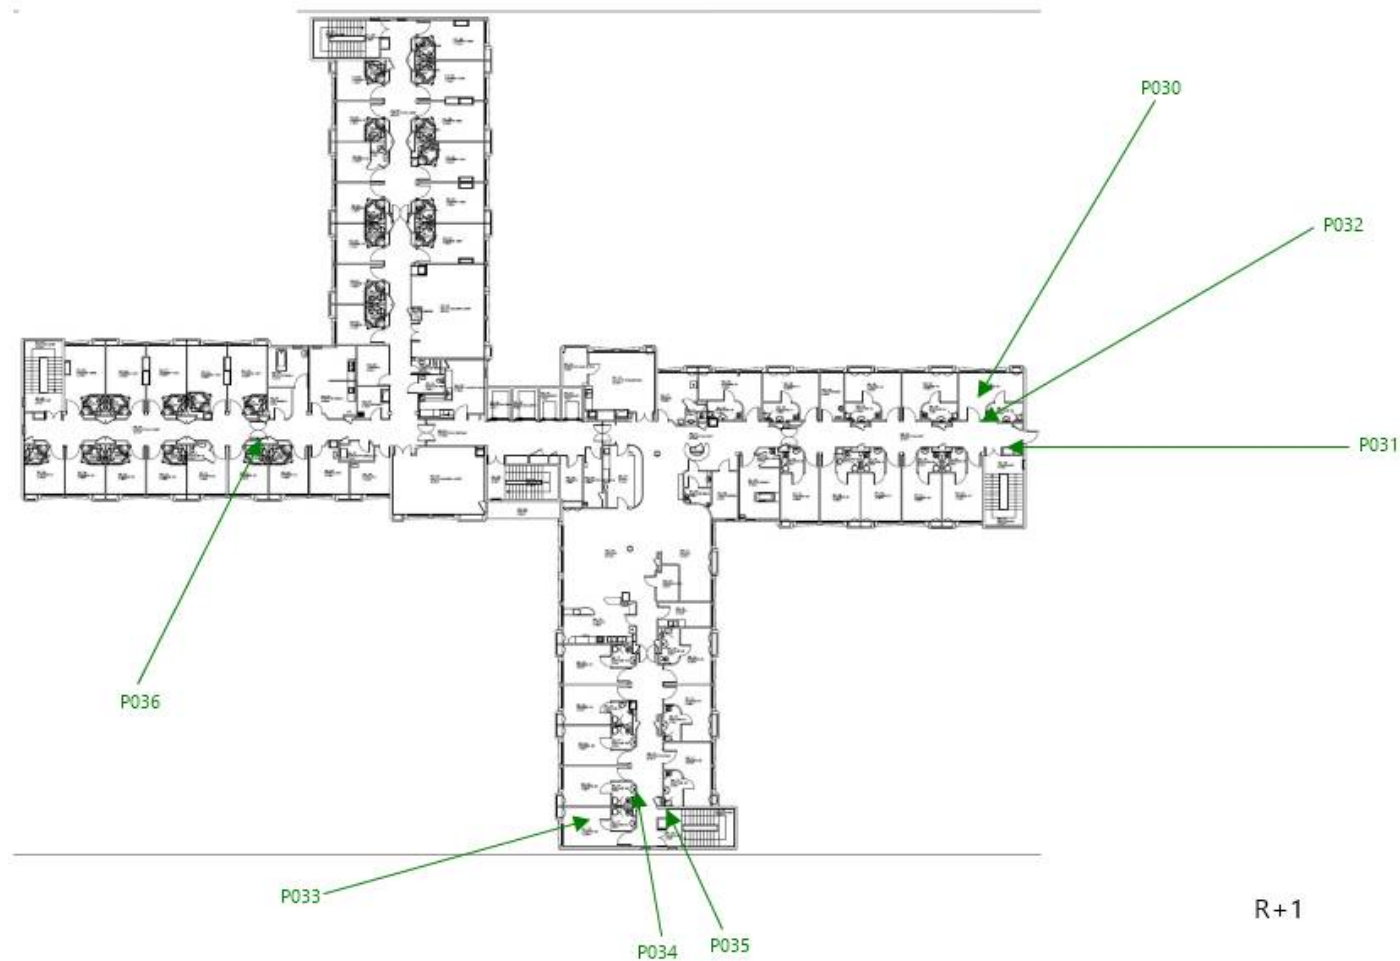

 PXXX - MXXX

Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant

PXXX

Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse

 MXXX

Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)




Nom du propriétaire :

Adresse du propriétaire :

**APHP**

**1 RUE GEORGES CLEMENCEAU  
BATIMENT GRUMBACH  
91750 CHAMPCUEIL**



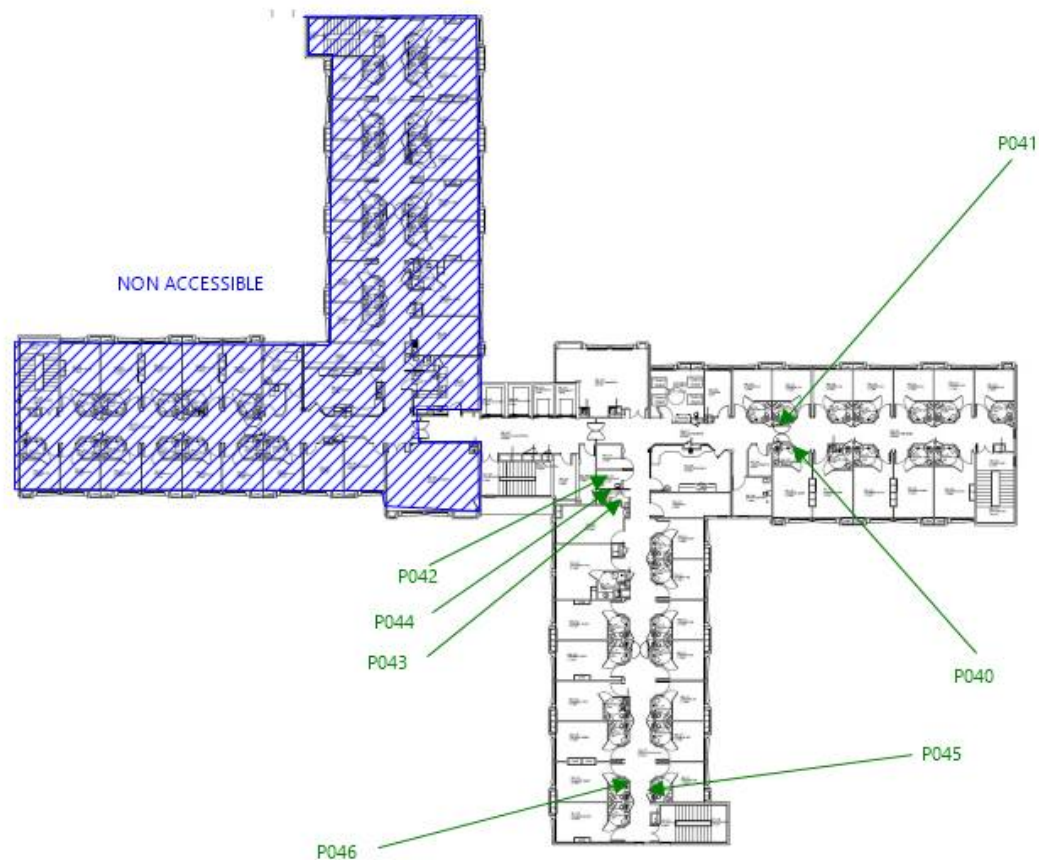

R+2

 PXXX - MXXX

Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant

PXXX

Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse

 MXXX

Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)




Nom du propriétaire :

Adresse du propriétaire :

**APHP**

**1 RUE GEORGES CLEMENCEAU  
BATIMENT GRUMBACH  
91750 CHAMPCUEIL**

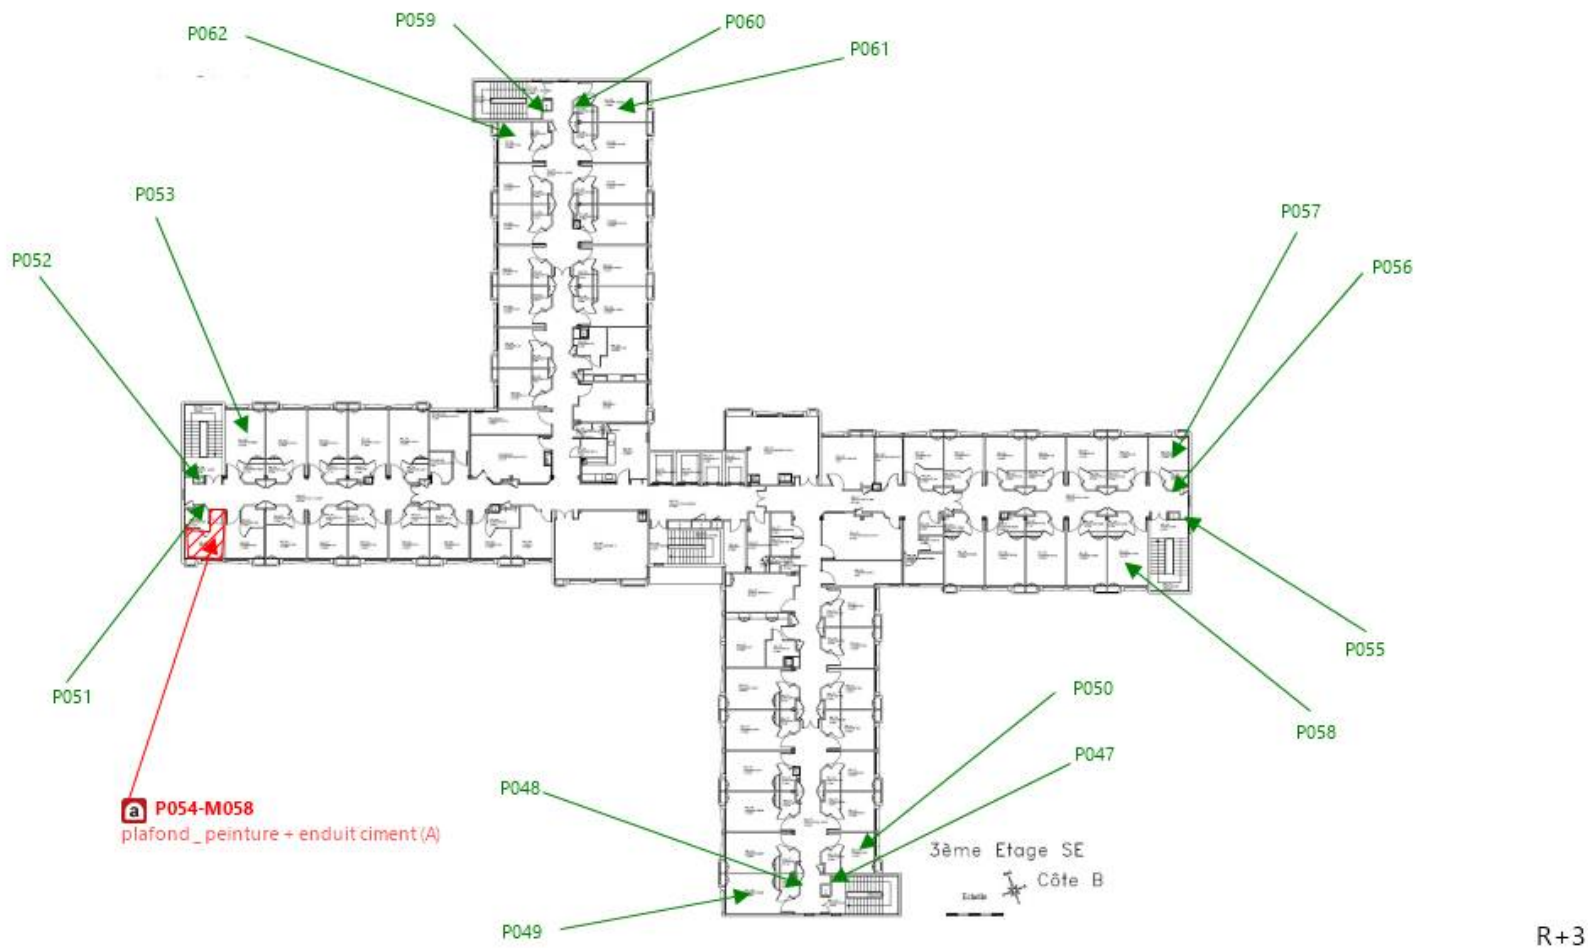

**a PXXX - MXXX**

Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant

PXXX

Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse

**a MXXX**

Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Nom du propriétaire :

Adresse du propriétaire :

**APHP**  
**1 RUE GEORGES CLEMENCEAU**  
**BATIMENT GRUMBACH**  
**91750 CHAMPCUEIL**



### E.3. Résultats d'analyses

**SARL AED EXPERTISES**

**Madame Stéphanie ALVES**

ZAC des Aunettes - 10 Boulevard Louise

Michel

91000 EVRY COURCOURONNES

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-035979-01

Date d'émission de rapport : 28/07/2022 10:00

Page1/23

Dossier N° : 22H016366

Date de réception : 25/07/2022

Date d'analyse : 25/07/2022

Référence dossier Client:Dossier: APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001 - - - - - revet mural _ toile de verre + peinture + enduit ciment - Sous-sol - circulation	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002 - - - - - plafond _ peinture + enduit ciment + beton - Sous-sol - 420_193	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	<b>MET</b> * / J84S	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003 - - - - - revet mural _ toile de verre + peinture + ciment - Sous-sol - 420_193	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers , Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-035979-01

Date d'émission de rapport : 28/07/2022 10:00

Page 2/23

Dossier N° : 22H016366

Date de réception : 25/07/2022

Date d'analyse : 25/07/2022

Référence dossier Client: Dossier: APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004 - - - - revet mural _ toile de verre + peinture + ciment - Sous-sol - circulation	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P005 - - - - revet mural _ toile de verre + peinture + ciment - Sous-sol - circulation	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (marron) matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-035979-01      Date d'émission de rapport : 28/07/2022 10:00      Page3/23  
 Dossier N° : 22H016366      Date de réception : 25/07/2022      Date d'analyse : 25/07/2022  
 Référence dossier Client: Dossier: APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006 - - - - - revet mural _ toile de verre + peinture + ciment - Sous-sol - circulation	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P007 - - - - - revet mural _ crepi + peinture + ciment - Sous-sol - circulation	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	<b>MET</b> * / PJ4D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / PJ4D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P008 - - - - - revet mural _ crepi + peinture + platre - Sous-sol - circulation	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	<b>MET</b> * / PJ4D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / PJ4D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-035979-01      Date d'émission de rapport : 28/07/2022 10:00      Page 4/23  
 Dossier N° : 22H016366      Date de réception : 25/07/2022      Date d'analyse : 25/07/2022  
 Référence dossier Client: Dossier: APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	P009 - - - - - revet mural _ crepi + peinture + plâtre - Sous-sol - circulation	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	<b>MET</b> * / PJ4D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / PJ4D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P010 - - - - - revet mural _ crepi + peinture + plâtre - Sous-sol - circulation	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / PJ4D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011 - - - - - revet mura _ crepi + peinture + plâtre - Sous-sol - circulation	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) en traces	<b>MET</b> * / PJ4D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	<b>MET</b> * / PJ4D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012 (1)	P012 - - - - - plafond _ beton + enduit ciment + crepi + peinture noire - Sous-sol - circulation	Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / PJ4D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-035979-01

Date d'émission de rapport : 28/07/2022 10:00

Page 5/23

Dossier N° : 22H016366

Date de réception : 25/07/2022

Date d'analyse : 25/07/2022

Référence dossier Client: Dossier: APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	P013 - - - - - revet mural _ peinture + toile de verre + platre - RDC - circulation est	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / PJ4D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	1 / 1 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
014	P014 - - - - - revet mural _ peinture + toile de verre + platre - RDC - circulation est	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	<b>MET</b> * / PJ4D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / PJ4D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P015 - - - - - faux plafond _ plaque fibreuse + decor blanc - RDC - circulation est	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	<b>MET</b> * / PJ4D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P016 - - - - - faux plafond _ plaque fibreuse + decor blanc - RDC - psychomotricienne	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	<b>MET</b> * / PJ4D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P017 - - - - - faux plafond _ plaque fibreuse + decor blanc - RDC - circulation sud	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	<b>MET</b> * / PJ4D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-035979-01      Date d'émission de rapport : 28/07/2022 10:00      Page 6/23  
 Dossier N° : 22H016366      Date de réception : 25/07/2022      Date d'analyse : 25/07/2022  
 Référence dossier Client: Dossier: APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	P018 - - - - - revet mural _ peinture + platre - RDC - circulation sud	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	<b>MET</b> * / PJ4D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / PJ4D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P019 - - - - - revet mural _ peinture + toile de verre + platre - RDC - circulation sud	Matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau de type peinture (vert) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / PJ4D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P020 - - - - - revet mural _ peinture + platre - RDC - circulation sud	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) en traces	<b>MET</b> * / PJ4D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	<b>MET</b> * / PJ4D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P021 - - - - - revet mural _ toile de verre + peinture + platre - RDC - hall porte 12	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / PJ4D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-035979-01      Date d'émission de rapport : 28/07/2022 10:00      Page 7/23  
 Dossier N° : 22H016366      Date de réception : 25/07/2022      Date d'analyse : 25/07/2022  
 Référence dossier Client: Dossier: APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
022	P022 - - - - - revet mural _ toile de verre + peinture + platre - RDC - hall porte 12	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (beige)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
023	P023 - - - - - revet mural _ toile de verre + peinture + platre - RDC - circulation ouest	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) (clair) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (beige) (clair)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-035979-01      Date d'émission de rapport : 28/07/2022 10:00      Page 8/23  
 Dossier N° : 22H016366      Date de réception : 25/07/2022      Date d'analyse : 25/07/2022  
 Référence dossier Client: Dossier: APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	P024 - - - - - revet mural _ toile de verre + peinture + platre - RDC - circulation ouest	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P025 - - - - - revet mural _ toile de verre + peinture + platre - RDC - circulation ouest	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (marron) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
026 (1)	P026 - - - - - plafond _ peinture + enduit ciment + beton - RDC - salle de radiologie	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (cimenteux) (granulaire) (beige)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-035979-01

Date d'émission de rapport : 28/07/2022 10:00

Page 9/23

Dossier N° : 22H016366

Date de réception : 25/07/2022

Date d'analyse : 25/07/2022

Référence dossier Client: Dossier: APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	P027 - - - - - revet mural _ toile de verre + peinture + platre - RDC - circulation nord	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P028 - - - - - revet mural _ toile de verre + peinture + platre - RDC - circulation nord	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
029	P029 - - - - - revet mural _ toile de verre + peinture + platre - RDC - circulation nord					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-035979-01

Date d'émission de rapport : 28/07/2022 10:00

Page 10/23

Dossier N° : 22H016366

Date de réception : 25/07/2022

Date d'analyse : 25/07/2022

Référence dossier Client: Dossier: APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P030 - - - - - plafond _ peinture + carton + plâtre - R+1 - chambre 146	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
031	P031 - - - - - revet mural _ peinture + plâtre - R+1 - chambre 146					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-035979-01      Date d'émission de rapport : 28/07/2022 10:00      Page 11/23  
 Dossier N° : 22H016366      Date de réception : 25/07/2022      Date d'analyse : 25/07/2022  
 Référence dossier Client: Dossier: APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
032	P032 - - - - - revet mural _ peinture + platre - 1er etage - circualtion est	Matériau souple (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
033	P033 - - - - - plafond _ peinture + carton + platre - 1er etage - chambre 164	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-035979-01      Date d'émission de rapport : 28/07/2022 10:00      Page 12/23  
 Dossier N° : 22H016366      Date de réception : 25/07/2022      Date d'analyse : 25/07/2022  
 Référence dossier Client: Dossier: APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	P034 - - - - - revet mural _ peinture + plâtre - 1er etage - circulation ouest	Matériau souple (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P035 - - - - - revet mural _ peinture + plâtre - 1er etage - circulation ouest	Matériau souple (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
036	P036 - - - - - revet mural _ peinture + toile de verre + plâtre - 1er etage - circualtion nord					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-035979-01

Date d'émission de rapport : 28/07/2022 10:00

Page 13/23

Dossier N° : 22H016366

Date de réception : 25/07/2022

Date d'analyse : 25/07/2022

Référence dossier Client: Dossier: APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	P037 - - - - - revet mural _ peinture + toile de verre + platre - 1er etage - circualtion nord	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	P038 - - - - - revet mural _ peinture + platre - 1er etage - circualtion nord					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-035979-01

Date d'émission de rapport : 28/07/2022 10:00

Page 14/23

Dossier N° : 22H016366

Date de réception : 25/07/2022

Date d'analyse : 25/07/2022

Référence dossier Client: Dossier: APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	P039 - - - - - revet mural _ peinture + platre - 1er etage - circulation nord	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
040	P040 - - - - - revet mural _ toile de verre + peinture - R+2 - circulation est	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-035979-01      Date d'émission de rapport : 28/07/2022 10:00      Page 15/23  
 Dossier N° : 22H016366      Date de réception : 25/07/2022      Date d'analyse : 25/07/2022  
 Référence dossier Client: Dossier: APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / SWL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	P041 - - - - - revet mural _ toile de verre + peinture - R+2 - circulation est	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
042	P042 - - - - - imposte _ toile de verre + peinture + enduit platre - R+2 - WC PMR 05249	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
043	P043 - - - - - imposte _ toile verrire + peinture + enduit platre - R+2 - Toilettes 05250	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-035979-01      Date d'émission de rapport : 28/07/2022 10:00      Page 16/23  
 Dossier N° : 22H016366      Date de réception : 25/07/2022      Date d'analyse : 25/07/2022  
 Référence dossier Client: Dossier: APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	P044 - - - - cloison _ toile verre + peinture + enduit plâtre - R+2 - Toilettes 05250	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
045	P045 - - - - revet mural _ peinture + toile + enduit plâtre - R+2 - circulation sud	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / J2XC	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	P046 - - - - revet mural _ peinture + toile de verre + enduit plâtre - R+2 - circulation sud	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces ; matériau (marron) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / J2XC	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-035979-01      Date d'émission de rapport : 28/07/2022 10:00      Page 17/23  
 Dossier N° : 22H016366      Date de réception : 25/07/2022      Date d'analyse : 25/07/2022  
 Référence dossier Client: Dossier: APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	P047 - - - - - revet mural _ toile de verre + peinture + enduit platre - R+3 - circulation est	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / J2XC	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	P048 - - - - - revet mural _ toile de verre + peinture + enduit platre - R+3 - circulation est	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	<b>MOLP</b> * / J2XC	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-035979-01      Date d'émission de rapport : 28/07/2022 10:00      Page 18/23  
 Dossier N° : 22H016366      Date de réception : 25/07/2022      Date d'analyse : 25/07/2022  
 Référence dossier Client: Dossier: APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049 (1)	P049 - - - - - plafond _ peinture + enduit ciment - R+2 - chambre 05378	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050 (1)	P050 - - - - - plafond _ peinture + enduit ciment - R+2 - chambre 05378	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	P051 - - - - - revet mural _ toile de verre + peinture + plâtre - R+3 - circulation sud	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	<b>MOLP</b> * / J2XC	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052	P052 - - - - - revet mural _ toile de verre + peinture + enduit plâtre - R+3 - circulation sud	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-035979-01      Date d'émission de rapport : 28/07/2022 10:00      Page 19/23  
 Dossier N° : 22H016366      Date de réception : 25/07/2022      Date d'analyse : 25/07/2022  
 Référence dossier Client: Dossier: APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	<b>MOLP</b> * / J2XC	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (jaune) ; matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
053 (1)	P053 - - - - - plafond _ peinture + enduit ciment - R+3 - chambre 05360	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	<b>MOLP</b> * / J2XC	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
054	P054 - - - - - plafond _ peinture + enduit ciment - R+3 - chambre 05357	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (fibreuse) (gris)(ii)	<b>MOLP</b> * / J2XC	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-035979-01

Date d'émission de rapport : 28/07/2022 10:00

Page 20/23

Dossier N° : 22H016366

Date de réception : 25/07/2022

Date d'analyse : 25/07/2022

Référence dossier Client: Dossier: APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	P055 - - - - - revet mural _ toile de verre + peinture + enduit platre - R+3 - circulation ouest	Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	<b>MOLP</b> * / J2XC	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces ; matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
056	P056 - - - - - revet mural _ toile de verre + epinture + enduit platre - R+3 - circulation ouest	Matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	<b>MOLP</b> * / J2XC	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-035979-01      Date d'émission de rapport : 28/07/2022 10:00      Page 21/23  
 Dossier N° : 22H016366      Date de réception : 25/07/2022      Date d'analyse : 25/07/2022  
 Référence dossier Client: Dossier: APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	<b>MOLP</b> * / J2XC	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
057	P057 - - - - - plafond _ peinture + enduit ciment - R+3 - chambre 307	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (cémenteux) (granulaire) (gris)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058	P058 - - - - - plafond _ peinture + enduit ciment - R+3 - chambre 05340	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (cémenteux) (gris) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
059	P059 - - - - - revet mural _ toile de verre + peinture + platre - R+3 - circulation nord	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	<b>MOLP</b> * / J2XC	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-035979-01

Date d'émission de rapport : 28/07/2022 10:00

Page 22/23

Dossier N° : 22H016366

Date de réception : 25/07/2022

Date d'analyse : 25/07/2022

Référence dossier Client: Dossier: APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces ; matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060	P060 - - - - - revet mural _ toile de verre + peinture + platre - R+3 - circulation nord	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	<b>MOLP</b> * / J2XC	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces ; matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
061	P061 - - - - - plafond _ peinture + enduit ciment - R+3 - chambre 05322	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (cimenteux) (gris) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062	P062 - - - - - plafond _ peinture + enduit ciment - R+3 - chambre 05324	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (cimenteux) (gris) en traces	<b>MET</b> * / KP2Y	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-035979-01      Date d'émission de rapport : 28/07/2022 10:00      Page 23/23  
 Dossier N° : 22H016366      Date de réception : 25/07/2022      Date d'analyse : 25/07/2022  
 Référence dossier Client: Dossier: APHP\_CLEMENCEAU\_BATGRUMBACH\_DAT

### Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

### Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.  
 (ii) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le ciment colle gris ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

### Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Thibault POUSSIN  
 Chef de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





**N°**  
**CERTIFICAT**  
**DTI / 1810-003**

**Stéphanie ALVES**

**a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences**

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU(ES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	11/03/2020	10/03/2027
AMIANTE - avec mention		11/03/2020	10/03/2027
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	18/10/2018	17/10/2023
DPE - individuels	Diagnostic de performance énergétique individuel	24/02/2021	23/02/2028
DPE - tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	24/02/2021	23/02/2028
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	25/10/2018	24/10/2023
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	23/05/2019	22/05/2024
TERMITES Métrropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	18/10/2018	17/10/2023

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- **Amiante** : Arrêté du 2 juillet 2016 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- **DPE** : Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- **Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006** définissant les critères de certification des personnes physiques opérateurs des conseils de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification
- **Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2006** définissant les critères de certification des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de vermines dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification
- **Arrêté du 15 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007** définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
- **Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008** définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification

**Directeur Opérationnel Guillaume Rey**



**ACCREDITATION N° 4-0085**  
**PORTÉE DISPONIBLE SUR**  
**WWW.COFRAC.FR**

Le certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence de son numéro de certification sur le site internet du SOCOTEC Certification France. L'adresse : [www.socotec-certification-international.fr](http://www.socotec-certification-international.fr)  
SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92517 PARIS LA DEFENSE France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 490 984 309 - [www.socotec-certification-international.fr](http://www.socotec-certification-international.fr)

## Votre Assurance

► **IL PRÉSIDENTS**

## Assurance et Banque



### AGENT

DE LA CHAPELLE STONE STREET  
18 GALERIE MARCHANDE  
33370 TRESSÉS

Tél : 05 57 34 13 13

Fax : 05 57 34 06 62

Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR

Portefeuille : 0033074244

SAS HOLDING AED GROUPE  
4 AVENUE GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC FR

### Vos références :

Contrat n° 7627751904

Client n° 3396859804

AXA France IARD, atteste que :

SAS HOLDING AED GROUPE  
4 AVENUE GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

SARL AED EXPERTISES  
4 Avenue Graham Bell  
33700 MERIGNAC

SARL AED AMIANTE ET ENVIRONNEMENT  
226 Rue de l'Ecosais  
69400 LIMAS

SARL AED EXPERTISES CENTRE AUVERGNE  
77 Avenue de Gramont  
03200 VICHY

SARL AED EXPERTISES AQUITAINE  
4 Avenue Graham Bell  
33700 MERIGNAC

AED SERVICES  
4 Avenue Graham Bell  
33700 MERIGNAC

AED FIDELIS EXPERTISES  
4 Avenue Graham Bell  
33700 MERIGNAC

sont titulaires d'un contrat d'assurance N° 7627751904 ayant pris effet le 01/07/2017 et garantissant sa responsabilité civile et professionnelle.

Activités garanties

**CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)**

**Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :**

### AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers  
Entreprise régie par le Code des assurances - 313, Terrasses de l'Archier - 92227 Nanterre Cedex  
Siren 775 099 309 - TVA intracommunautaire n° FR 775 099 309

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261 C 4 bis - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

1. **En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, visé aux 1° à 7° de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation
2. **En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique (visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée)
  - L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de **l'amiante** (prévu à l'article L 1334-13 du Code de la Santé Publique)
  - Le Constat de Risques d'Exposition **au plomb** (CREP) (prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la Santé Publique)
  - Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) (prévu à l'article L 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation)
  - L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment (prévu à l'article L 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation)
  - L'état de l'installation intérieure de **gaz** (prévu à l'article L 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation)
  - L'état de l'installation intérieure **d'électricité** (prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation)
  - L'état des risques et pollutions (**ERP**) (prévu à l'article L 125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article)
  - L'information sur la présence d'un risque de **mérule** (prévu à l'article L 133-9 du Code de la Construction et de l'habitation)

## AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages **Loi Carrez et Loi Boutin**
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (**PTZ**)
- Etats de conformité de la **sécurité des piscines**
- **Etats des lieux** Locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics **radon**
- Diagnostics relatifs à la présence **d'insectes xylophages** (autres que termites) et **champignons lignivores**
- Diagnostics réglementaires **d'accessibilité handicapés**
- Etat des installations **d'assainissement non collectif**
- Contrôle de raccordement au réseau **d'assainissement collectif**
- Rédaction des règlements de copropriété dont **l'état descriptif de division** (EDD)
- **Calcul des tantièmes**
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)

## AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers.  
 Entreprise régie par le Code des assurances - 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex  
 Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 92 775 699 309

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261 C 4 CG - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances



## AUTRES DIAGNOSTICS

**Constats et diagnostics ci-avant réalisés en dehors de la constitution du dossier technique dont notamment :**

### **DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE, notamment :**

- Repérages prévus aux articles R 1134-20, R 1334-21, R 1334-22 du Code de la Santé Publique
  - Evaluations périodique de l'état de conservations des matériaux prévus à l'article R 1334-27 du Code la Santé Publique
  - Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé Publique
  - Mesures d'empoussièrement prévues à l'article R 1134-25 du Code de la Santé Publique
  - Dossiers Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévus à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé Publique
- Repérages avant travaux, notamment prévus aux :  
Décret n°2017-899 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations  
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

### **DIAGNOSTICS ET RECHERCHE DE PLOMB, notamment :**

Repérages plomb dans le cadre de travaux et/ou démolition

### **DIAGNOSTICS ET RECHERCHE DE PARASITAIRES, notamment :**

Etat parasites dans le cadre et/ou travaux ou de démolition

## Montant des garanties

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
<b>Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe 'autres garanties' ci-après)</b>	<b>10 000 000 €</b> par année d'assurance
<b>Dont :</b>	
<b>Dommages corporels</b>	<b>10 000 000 €</b> par année d'assurance
<b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	<b>2 000 000 €</b> par année d'assurance
<b>AUTRES GARANTIES</b>	
<b>Faute inexcusable</b> (dommages corporels) [Article 2.1 des conditions générales]	<b>2 000 000 €</b> par année d'assurance dont <b>1 000 000 €</b> par sinistre
<b>Atteinte accidentelle à l'environnement</b> (tous dommages confondus) [article 3.1 des conditions générales]	<b>885 000 €</b> par année d'assurance
<b>Responsabilité civile professionnelle</b> (tous dommages confondus)	<b>1 500 000 €</b> par année d'assurance
<b>Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance</b> [article 3.2 des conditions générales]	<b>500 000 €</b> par année d'assurance
<b>Dommages aux biens confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>150 000 €</b> par sinistre
<b>Reconstitution de documents / médias confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>35 000 €</b> par sinistre
<b>Défense</b> [Art 5 des conditions générales]	Inclus dans la garantie mise en jeu
<b>Recours</b> [Art 5 des conditions générales]	<b>25 000 €</b> par litige

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2022** au **01/07/2023** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSÉES le 14 juin 2022

Pour la société :

**AXA Assurances IARD Mutuelle**

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers.

L'entreprise régie par le Code des Assurances - 313, Terrasse de l'Esche - 92222 Nanterre Cedex

Siren 775 699 899 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 899

Opérations d'assurance exonérées de TVA - art. 261 C. UR - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances