

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

(arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

Aile A - Niveau R01 - Bâtiment HAMBURGER
157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX
92140 CLAMART (France)

Propriétaire

HOPITAL ANTOINE BECLERE
DIRECTION DES INVESTISSEMENTS ET DU SERVICE
TECHNIQUE
157 AVENUE DE LA PORTE DE TRIVAUX
92141 CLAMART (France)

Demandeur

HOPITAL ANTOINE BECLERE - M. Nicolas RUQUOIS
DIRECTION DES INVESTISSEMENTS ET DU SERVICE
TECHNIQUE
157 AVENUE DE LA PORTE DE TRIVAUX
92141 CLAMART (France)

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 26/04/2021

Date de visite : 08/04/2021

Nombre de pages : 59

Fait à : MAISONS-ALFORT

Référence du dossier :
2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 -
R01 Aile A

Référence du rapport : CIDMA/21/485

Nombre de prélèvements : 53

Auteur du rapport :

Sandrine FICHE Sliman MAMERI

Fonction : Opérateur de repérage

Certificat de compétence :

n° DTI 1603-003 / DTI 1603-002

Délivré par : SOCOTEC Certification
France

Contrat d'assurance :

AXA /

n° 37503519275087 / échéance
31/12/2021

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE	3
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
II. CONCLUSIONS	3
III. OBJET DE LA MISSION.....	4
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	5
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	5
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	5
1. PRESTATIONS REALISEES	5
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	6
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	6
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	6
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION.....	6
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	7
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE	11
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF	14
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES	15
VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT	15
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION	16
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	37
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	40
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS	55
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	56
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE.....	58

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Rénovation du plateau R01 AILE A Sol, Mur et Fenêtre

2. PERIMETRE DU REPERAGE

Aile C - Niveau R01 - Bâtiment HAMBURGER

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Niveau	Local	Matériau ou produit
R01	Chambre 175-093 (+ chambres 180-102	Dalle de sol bleue
178-099	178-099	Dalle de sol bleue
177-096	177-096	Dalle de sol bleue
173-090	173-090	Dalle de sol bleue
172-087	172-087	Dalle de sol bleue
170-084 et 168-082	170-084 et 168-082	Dalle de sol bleue
R01	Chambre 175-093 (+ chambres 180-102	Colle bitumineuse + ragréage
178-099	178-099	Colle bitumineuse + ragréage
177-096	177-096	Colle bitumineuse + ragréage
173-090	173-090	Colle bitumineuse + ragréage
172-087	172-087	Colle bitumineuse + ragréage
170-084 et 168-082	170-084 et 168-082	Colle bitumineuse + ragréage
R01	Chambre 175-093 (+ chambres 180-102	Colle de plinthe
178-099	178-099	Colle de plinthe
177-096	177-096	Colle de plinthe
173-090	173-090	Colle de plinthe
172-087	172-087	Colle de plinthe
170-084 et 168-082	170-084 et 168-082	Colle de plinthe
R01	Chambre 175-093 (+ chambres 180-102	Panneaux isolant + peinture
178-099	178-099	Panneaux isolant + peinture
177-096	177-096	Panneaux isolant + peinture
173-090	173-090	Panneaux isolant + peinture
172-087	172-087	Panneaux isolant + peinture
170-084 et 168-082	170-084 et 168-082	Panneaux isolant + peinture
R01	SDE 172-094 (+ SDE 178-104	Colle de plinthe
175-100	175-100	Colle de plinthe
174-098	174-098	Colle de plinthe
171-092	171-092	Colle de plinthe
168-088	168-088	Colle de plinthe
168-087 et 165-082)	168-087 et 165-082)	Colle de plinthe
R01	SDE 172-094 (+ SDE 178-104	Colle de faïence
175-100	175-100	Colle de faïence
174-098	174-098	Colle de faïence
171-092	171-092	Colle de faïence
168-088	168-088	Colle de faïence
168-087 et 165-082)	168-087 et 165-082)	Colle de faïence
R01	Chambre 151-084 (+ chambres 148-085	Dalle de sol bleue
154-082	154-082	Dalle de sol bleue
157-081	157-081	Dalle de sol bleue
160-079 et 165-076)	160-079 et 165-076)	Dalle de sol bleue
R01	Chambre 151-084 (+ chambres 148-085	Colle bitumineuse + ragréage
154-082	154-082	Colle bitumineuse + ragréage
157-081	157-081	Colle bitumineuse + ragréage
160-079 et 165-076)	160-079 et 165-076)	Colle bitumineuse + ragréage
R01	Chambre 151-084 (+ chambres 148-085	Colle de plinthe
154-082	154-082	Colle de plinthe
157-081	157-081	Colle de plinthe

160-079 et 165-076)	160-079 et 165-076)	Colle de plinthe
R01	Chambre 151-084 (+ chambres 148-085	Panneaux isolant + peinture
154-082	154-082	Panneaux isolant + peinture
157-081	157-081	Panneaux isolant + peinture
160-079 et 165-076)	160-079 et 165-076)	Panneaux isolant + peinture
R01	Réserve - 159-087	Dalle de sol rose
	Réserve - 159-087	Colle bitumineuse + ragréage
	Réserve - 159-087	Colle de plinthe
	Réserve 170-100 (+ réserve 167-102	Colle de plinthe
WC 170-098	WC 170-098	Colle de plinthe
168-098	168-098	Colle de plinthe
169-099	169-099	Colle de plinthe
169-097 et 168-097)	169-097 et 168-097)	Colle de plinthe
R01	Réserve 170-100 (+ réserve 167-102, WC 170-098, 168-098, 169-099, 169-097 et 168-097)	Colle de faïence
	Circulation - 157-094	Dalle de sol beige
	Circulation - 157-094	Colle bitumineuse + ragréage
	Circulation - 157-094	Colle de plinthe
	Circulation - 157-094	Panneaux isolant + peinture
	Circulation - 157-094	Dalle de sol rose
	Détente 163-077	Dalle de sol rose
	Circulation - 157-094	Colle bitumineuse + ragréage
	Détente 163-077	Colle bitumineuse + ragréage
	Circulation - 157-094	Colle de plinthe
	Détente 163-077	Colle de plinthe
	Circulation - 157-094	Panneaux isolant + peinture
	Détente 163-077	Panneaux isolant + peinture
	Tisanerie - 161-085	Colle de plinthe
	Tisanerie - 161-085	Colle de plinthe
	Bureau 173-105 (+ bureau 170-107)	Dalle de sol rose
	Bureau 173-105 (+ bureau 170-107)	Colle bitumineuse + ragréage
	Bureau 173-105 (+ bureau 170-107)	Panneaux isolant + peinture

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Rappel réglementaire :

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques

Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
R01	Chambre 175-093 (+ chambres 180-102, 178-099, 177-096, 173-090, 172-087, 170-084 et 168-082)
R01	SDE 172-094 (+ SDE 178-104, 175-100, 174-098, 171-092, 168-088, 168-087 et 165-082)
R01	Chambre 151-084 (+ chambres 148-085, 154-082, 157-081, 160-079 et 165-076)
R01	SDE 153-085 (+ SDE 148-087, 154-084, 158-082, 160-081 et 163-077)
R01	Bureau 173-105
R01	Réserve 159-887
R01	Salubrité - 162-087
R01	Réserve - 159-087
R01	Réserve 170-100 (+ réserve 167-102, WC 170-098, 168-098, 169-099, 169-097 et 168-097)
R01	Circulation - 157-094
R01	Douche 166-100 (+ douches 165-099 et 167-099)
R01	Poste de soins 165-095
R01	Tisanerie - 161-085
R01	Bureau 173-105 (+ bureau 170-107)
R01	Bureau 170-107
R01	Détente 163-077
R01	Locaux hors champs d'investigations : réserve 164-092, chambres 162-091, 154-093, 155-097, 157-099, 159-102, 160-105, 162-108 et 163-111, SDE 154-088, 157-093, 158-094, 160-099, 161-100, 163-104, 164-106 et 167-110

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA Lille (Cofrac : 1-5971)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> M. Nicolas RUQUOIS

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site			X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

Parties non visitées

Localisation	Parties du local	Raison
R01 - Locaux hors champs d'investigations : réserve 164-092, chambres 162-091, 154-093, 155-097, 157-099, 159-102, 160-105, 162-108 et 163-111, SDE 154-088, 157-093, 158-094, 160-099, 161-100, 163-104, 164-106 et 167-110		Interdiction du propriétaire (travaux déjà réalisés)

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Occupé

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non

Observations :
Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
R01 AILE A	R01 AILE A

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2 et 5.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ 5.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonnes 3 et 4 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Localisation	Composant		N° Matériau	N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité
R01 - Chambre 175-093 (+ chambres 180-102)	Dalle de sol	Dalle de sol bleue	ZPSO-001	P001	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
178-099	Dalle de sol	Dalle de sol bleue	ZPSO-001	P001	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
177-096	Dalle de sol	Dalle de sol bleue	ZPSO-001	P001	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
173-090	Dalle de sol	Dalle de sol bleue	ZPSO-001	P001	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
172-087	Dalle de sol	Dalle de sol bleue	ZPSO-001	P001	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
170-084 et 168-082	Dalle de sol	Dalle de sol bleue	ZPSO-001	P001	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R01 - Chambre 175-093 (+ chambres 180-102)	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse + ragréage	ZPSO-002	P002	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
178-099	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse + ragréage	ZPSO-002	P002	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
177-096	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse + ragréage	ZPSO-002	P002	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
173-090	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse + ragréage	ZPSO-002	P002	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
172-087	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse + ragréage	ZPSO-002	P002	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
170-084 et 168-082	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse + ragréage	ZPSO-002	P002	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R01 - Chambre 175-093 (+ chambres 180-102)	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-003	P003	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Composant		N° Matériau	N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité
178-099	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-003	P003	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
177-096	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-003	P003	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
173-090	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-003	P003	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
172-087	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-003	P003	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
170-084 et 168-082	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-003	P003	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R01 - Chambre 175-093 (+ chambres 180-102)	Panneaux isolant côté fenêtre	Panneaux isolant + peinture	ZPSO-005	P005	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
178-099	Panneaux isolant côté fenêtre	Panneaux isolant + peinture	ZPSO-005	P005	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
177-096	Panneaux isolant côté fenêtre	Panneaux isolant + peinture	ZPSO-005	P005	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
173-090	Panneaux isolant côté fenêtre	Panneaux isolant + peinture	ZPSO-005	P005	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
172-087	Panneaux isolant côté fenêtre	Panneaux isolant + peinture	ZPSO-005	P005	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
170-084 et 168-082	Panneaux isolant côté fenêtre	Panneaux isolant + peinture	ZPSO-005	P005	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R01 - SDE 172-094 (+ SDE 178-104)	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-007	P007	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
175-100	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-007	P007	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
174-098	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-007	P007	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
171-092	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-007	P007	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
168-088	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-007	P007	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
168-087 et 165-082)	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-007	P007	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R01 - SDE 172-094 (+ SDE 178-104)	Colle de faïence	Colle de faïence	ZPSO-008	P008	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
175-100	Colle de faïence	Colle de faïence	ZPSO-008	P008	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Composant		N° Matériau	N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité
174-098	Colle de faïence	Colle de faïence	ZPSO-008	P008	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
171-092	Colle de faïence	Colle de faïence	ZPSO-008	P008	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
168-088	Colle de faïence	Colle de faïence	ZPSO-008	P008	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
168-087 et 165-082)	Colle de faïence	Colle de faïence	ZPSO-008	P008	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R01 - Chambre 151-084 (+ chambres 148-085	Dalle de sol	Dalle de sol bleue	ZPSO-010	P010	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
154-082	Dalle de sol	Dalle de sol bleue	ZPSO-010	P010	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
157-081	Dalle de sol	Dalle de sol bleue	ZPSO-010	P010	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
160-079 et 165-076)	Dalle de sol	Dalle de sol bleue	ZPSO-010	P010	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R01 - Chambre 151-084 (+ chambres 148-085	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse + ragréage	ZPSO-011	P011	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
154-082	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse + ragréage	ZPSO-011	P011	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
157-081	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse + ragréage	ZPSO-011	P011	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
160-079 et 165-076)	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse + ragréage	ZPSO-011	P011	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R01 - Chambre 151-084 (+ chambres 148-085	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-012	P012	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
154-082	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-012	P012	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
157-081	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-012	P012	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
160-079 et 165-076)	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-012	P012	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R01 - Chambre 151-084 (+ chambres 148-085	Panneaux isolant côté fenetre	Panneaux isolant + peinture	ZPSO-014	P014	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
154-082	Panneaux isolant côté fenetre	Panneaux isolant + peinture	ZPSO-014	P014	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
157-081	Panneaux isolant côté fenetre	Panneaux isolant + peinture	ZPSO-014	P014	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Composant		N° Matériau	N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité
160-079 et 165-076)	Panneaux isolant côté fenetre	Panneaux isolant + peinture	ZPSO-014	P014	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R01 - Réserve - 159-087	Dalle de sol	Dalle de sol rose	ZPSO-020	P020	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse + ragréage	ZPSO-021	P021	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-022	P022	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R01 - Réserve 170-100 (+ réserve 167-102	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-025	P025	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
WC 170-098	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-025	P025	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
168-098	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-025	P025	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
169-099	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-025	P025	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
169-097 et 168-097)	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-025	P025	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R01 - Réserve 170-100 (+ réserve 167-102, WC 170-098, 168-098, 169-099, 169-097 et 168-097)	Colle de faïence	Colle de faïence	ZPSO-026	P026	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R01 - Cicularion - 157-094	Dalle de sol	Dalle de sol beige	ZPSO-028	P028	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse + ragréage	ZPSO-029	P029	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-030	P030	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Panneaux isolant côté fenetre	Panneaux isolant + peinture	ZPSO-032	P032	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Dalle de sol	Dalle de sol rose	ZPSO-034	P034	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R01 - Détente 163-077	Dalle de sol	Dalle de sol rose	ZPSO-034	P034	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R01 - Cicularion - 157-094	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse + ragréage	ZPSO-035	P035	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R01 - Détente 163-077	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse + ragréage	ZPSO-035	P035	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Composant		N° Matériau	N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité
R01 - Circulation - 157-094	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-036	P036	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R01 - Détente 163-077	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-036	P036	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R01 - Circulation - 157-094	Panneaux isolant côté fenêtre	Panneaux isolant + peinture	ZPSO-038	P038	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R01 - Détente 163-077	Panneaux isolant côté fenêtre	Panneaux isolant + peinture	ZPSO-038	P038	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R01 - Tisanerie - 161-085	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-046	P046	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-046	P046	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R01 - Bureau 173-105 (+ bureau 170-107)	Dalle de sol	Dalle de sol rose	ZPSO-049	P049	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse + ragréage	ZPSO-050	P050	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Panneaux isolant côté fenêtre	Panneaux isolant + peinture	ZPSO-053	P053	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

Localisation	Composant		N° Matériau	N° Prélèvement	Conclusion (justification)
R01 - Chambre 175-093 (+ chambres 180-102)	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit + peinture	ZPSO-004	P004	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
178-099	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit + peinture	ZPSO-004	P004	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
177-096	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit + peinture	ZPSO-004	P004	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
173-090	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit + peinture	ZPSO-004	P004	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
172-087	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit + peinture	ZPSO-004	P004	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
170-084 et 168-082	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit + peinture	ZPSO-004	P004	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
R01 - SDE 172-094 (+ SDE 178-104)	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-006	P006	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
175-100	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-006	P006	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

Localisation	Composant		N° Matériau	N° Prélèvement	Conclusion (justification)
174-098	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-006	P006	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
171-092	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-006	P006	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
168-088	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-006	P006	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
168-087 et 165-082)	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-006	P006	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
175-100	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-006	P006	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
174-098	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-006	P006	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
171-092	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-006	P006	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
168-088	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-006	P006	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
168-087 et 165-082)	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-006	P006	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
R01 - SDE 172-094 (+ SDE 178-104	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit + peinture	ZPSO-009	P009	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
175-100	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit + peinture	ZPSO-009	P009	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
174-098	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit + peinture	ZPSO-009	P009	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
171-092	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit + peinture	ZPSO-009	P009	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
168-088	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit + peinture	ZPSO-009	P009	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
168-087 et 165-082)	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit + peinture	ZPSO-009	P009	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
R01 - Chambre 151-084 (+ chambres 148-085	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit + peinture	ZPSO-013	P013	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
154-082	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit + peinture	ZPSO-013	P013	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
157-081	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit + peinture	ZPSO-013	P013	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
160-079 et 165-076)	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit + peinture	ZPSO-013	P013	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

Localisation	Composant		N° Matériau	N° Prélèvement	Conclusion (justification)
R01 - SDE 153-085 (+ SDE 148-087)	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-015	P015	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
154-084	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-015	P015	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
158-082	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-015	P015	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
160-081 et 163-077)	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-015	P015	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
R01 - SDE 153-085 (+ SDE 148-087)	Colle de faïence	Colle de faïence	ZPSO-016	P016	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
154-084	Colle de faïence	Colle de faïence	ZPSO-016	P016	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
158-082	Colle de faïence	Colle de faïence	ZPSO-016	P016	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
160-081 et 163-077)	Colle de faïence	Colle de faïence	ZPSO-016	P016	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
R01 - Salubrité - 162-087	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-017	P017	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Colle de faïence	Colle de faïence	ZPSO-018	P018	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit ciment + TDV	ZPSO-019	P019	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
R01 - Réserve - 159-087	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit ciment + peinture	ZPSO-023	P023	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
R01 - Réserve 170-100 (+ réserve 167-102	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-024	P024	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
WC 170-098	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-024	P024	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
168-098	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-024	P024	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
169-099	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-024	P024	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
169-097 et 168-097)	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-024	P024	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
R01 - Réserve 170-100 (+ réserve 167-102	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit ciment + TDV	ZPSO-027	P027	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
WC 170-098	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit ciment + TDV	ZPSO-027	P027	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

Localisation	Composant		N° Matériau	N° Prélèvement	Conclusion (justification)
168-098	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit ciment + TDV	ZPSO-027	P027	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
169-099	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit ciment + TDV	ZPSO-027	P027	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
169-097 et 168-097)	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit ciment + TDV	ZPSO-027	P027	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
R01 - Circulation - 157-094	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit ciment + peinture	ZPSO-031	P031	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment (GT)	ZPSO-033	P033	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
R01 - Circulation - 157-094; R01 - Détente 163-077	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit ciment + peinture	ZPSO-037	P037	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
R01 - Douche 166-100 (+ douches 165-099 et 167-099)	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-039	P039	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-040	P040	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit ciment + TDV	ZPSO-041	P041	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
R01 - Poste de soins 165-095	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-042	P042	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-043	P043	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit ciment + peinture	ZPSO-044	P044	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
R01 - Tisanerie - 161-085	Colle de carrelage	Colle de carrelage	ZPSO-045	P045	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit ciment + peinture	ZPSO-047	P047	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
R01 - Bureau 173-105 (+ bureau 170-107)	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Revêtement de sol souple beige	ZPSO-048	P048	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Colle de plinthe	Colle de plinthe	ZPSO-051	P051	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit ciment + peinture	ZPSO-052	P052	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

Localisation	Composant	N° Matériau	N° Prélèvement	Conclusion (justification)
Néant	-			

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

Localisation	Composant	N° Matériau	Conclusion (justification)
Néant	-		

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.



Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.



ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION




Identifiant et prélèvement	Localisation	Description	Numéro Laboratoire	Résultat
P001	R01 - Chambre 140	Dalle de sol	IT022104-9443	Présence d'amiante
P002	R01 - Chambre 140	Colle bitumineuse + ragréage	IT022104-9444	Présence d'amiante
P003	R01 - Chambre 140	Colle de plinthe	IT022104-9445	Présence d'amiante
P004	R01 - Chambre 140	Enduit + peinture	IT022104-9446	Absence d'amiante
P005	R01 - Chambre 140	Panneaux isolant + peinture	IT022104-9447	Présence d'amiante
P006	R01 - SDE chambre 140	Colle de carrelage	IT022104-9448	Absence d'amiante
P007	R01 - SDE chambre 140	Colle de plinthe	IT022104-9449	Présence d'amiante
P008	R01 - SDE chambre 140	Colle de faïence	IT022104-9450	Présence d'amiante
P009	R01 - SDE chambre 140	Enduit + peinture	IT022104-9451	Absence d'amiante
P010	R01 - Chambre 127	Dalle de sol bleue	IT022104-9452	Présence d'amiante
P011	R01 - Chambre 127	Colle bitumineuse + ragréage	IT022104-9453	Présence d'amiante
P012	R01 - Chambre 127	Colle de plinthe	IT022104-9454	Présence d'amiante
P013	R01 - SDE chambre 127	Enduit + peinture	IT022104-9455	Absence d'amiante
P014	R01 - SDE chambre 127	Panneaux isolant + peinture	IT022104-9456	Présence d'amiante
P015	R01 - SDE chambre 127	Colle de carrelage	IT022104-9457	Absence d'amiante
P016	R01 - SDE chambre 127	Colle de faïence	IT022104-9458	Absence d'amiante
P017	R01 - Salubrité - 162-087	Colle de carrelage	IT022104-9459	Absence d'amiante
P018	R01 - Salubrité - 162-087	Colle de faïence	IT022104-9460	Absence d'amiante
P019	R01 - Salubrité - 162-087	Enduit ciment + TDV	IT022104-9461	Absence d'amiante
P020	R01 - Réserve - 159-087	Dalle de sol rose	IT022104-9462	Présence d'amiante
P021	R01 - Réserve - 159-087	Colle bitumineuse + ragréage	IT022104-9463	Présence d'amiante
P022	R01 - Réserve - 159-087	Colle de plinthe	IT022104-9464	Présence d'amiante
P023	R01 - Réserve - 159-087	Enduit ciment + peinture	IT022104-9465	Absence d'amiante

Identifiant et prélèvement	Localisation	Description	Numéro Laboratoire	Résultat
P024	R01 - Réserve 170-100	Colle de carrelage	IT022104-9466	Absence d'amiante
P025	R01 - Réserve 170-100	Colle de plinthe	IT022104-9467	Présence d'amiante
P026	R01 - Réserve 170-100	Colle de faïence	IT022104-9469	Présence d'amiante
P027	R01 - Réserve 170-100	Enduit ciment + TDV	IT022104-9471	Absence d'amiante
P028	R01 - Circulation - 157-094	Dalle de sol beige	IT022104-9473	Présence d'amiante
P029	R01 - Circulation - 157-094	Colle bitumineuse + ragréage	IT022104-9475	Présence d'amiante
P030	R01 - Circulation - 157-094	Colle de plinthe	IT022104-9477	Présence d'amiante
P031	R01 - Circulation - 157-094	Enduit ciment + peinture	IT022104-9479	Absence d'amiante
P032	R01 - Circulation - 157-094	Panneaux isolant + peinture	IT022104-9481	Présence d'amiante
P033	R01 - Circulation - 157-094	Enduit à base de ciment (GT)	IT022104-9483	Absence d'amiante
P034	R01 - Circulation - 157-094	Dalle de sol rose	IT022104-9485	Présence d'amiante
P035	R01 - Circulation - 157-094	Colle bitumineuse + ragréage	IT022104-9487	Présence d'amiante
P036	R01 - Circulation - 157-094	Colle de plinthe	IT022104-9488	Présence d'amiante
P037	R01 - Circulation - 157-094	Enduit ciment + peinture	IT022104-9491	Absence d'amiante
P038	R01 - Circulation - 157-094	Panneaux isolant + peinture	IT022104-9492	Présence d'amiante
P039	R01 - Douches - 166-100	Colle de carrelage	IT022104-9494	Absence d'amiante
P040	R01 - Douches - 166-100	Colle de plinthe	IT022104-9496	Absence d'amiante
P041	R01 - Douches - 166-100	Enduit ciment + TDV	IT022104-9499	Absence d'amiante
P042	R01 - Poste de soins 165-095	Colle de carrelage	IT022104-9500	Absence d'amiante
P043	R01 - Poste de soins 165-095	Colle de plinthe	IT022104-9501	Absence d'amiante
P044	R01 - Poste de soins 165-095	Enduit ciment + peinture	IT022104-9502	Absence d'amiante
P045	R01 - Tisanerie - 161-085	Colle de carrelage	IT022104-9503	Absence d'amiante
P046	R01 - Tisanerie - 161-085	Colle de plinthe	IT022104-9504	Présence d'amiante
P047	R01 - Tisanerie - 161-085	Enduit ciment + peinture	IT022104-9505	Absence d'amiante




Identifiant et prélèvement	Localisation	Description	Numéro Laboratoire	Résultat
P048	R01 - Bureau 170-105	Revêtement de sol souple beige	IT022104-9506	Absence d'amiante
P049	R01 - Bureau 170-105	Dalle de sol rose	IT022104-9507	Présence d'amiante
P050	R01 - Bureau 170-105	Colle bitumineuse + ragréage	IT022104-9508	Présence d'amiante
P051	R01 - Bureau 170-105	Colle de plinthe	IT022104-9559	Absence d'amiante
P052	R01 - Bureau 170-105	Enduit ciment + peinture	IT022104-9560	Absence d'amiante
P053	R01 - Bureau 170-105	Panneaux isolant + peinture	IT022104-9561	Présence d'amiante




Identifiant et prélèvement	Photographie
P001	
P002	




Identifiant et prélèvement	Photographie
P003	
P004	
P005	



Identifiant et prélèvement	Photographie
P006	
P007	
P008	




Identifiant et prélèvement	Photographie
P009	
P010	
P011	



Identifiant et prélèvement	Photographie
P012	
P013	
P014	




Identifiant et prélèvement	Photographie
P015	
P016	
P017	

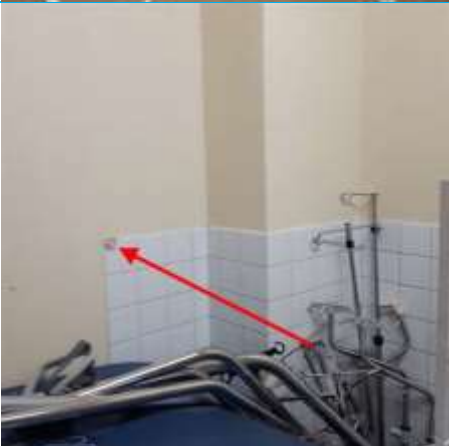Identifiant et prélèvement	Photographie
P018	
P019	
P020	




Identifiant et prélèvement	Photographie
P021	
P022	
P023	

Identifiant et prélèvement	Photographie
P024	
P025	
P026	




Identifiant et prélèvement	Photographie
P027	
P028	
P029	

Identifiant et prélèvement	Photographie
P030	
P031	
P032	




Identifiant et prélèvement	Photographie
P033	
P034	
P035	

Identifiant et prélèvement	Photographie
P036	
P037	
P038	

Identifiant et prélèvement	Photographie
P039	
P040	
P041	

Identifiant et prélèvement	Photographie
P042	
P043	
P044	

Identifiant et prélèvement	Photographie
P045	
P046	
P047	

Identifiant et prélèvement	Photographie
P048	
P049	
P050	

Identifiant et prélèvement	Photographie
P051	
P052	
P053	

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

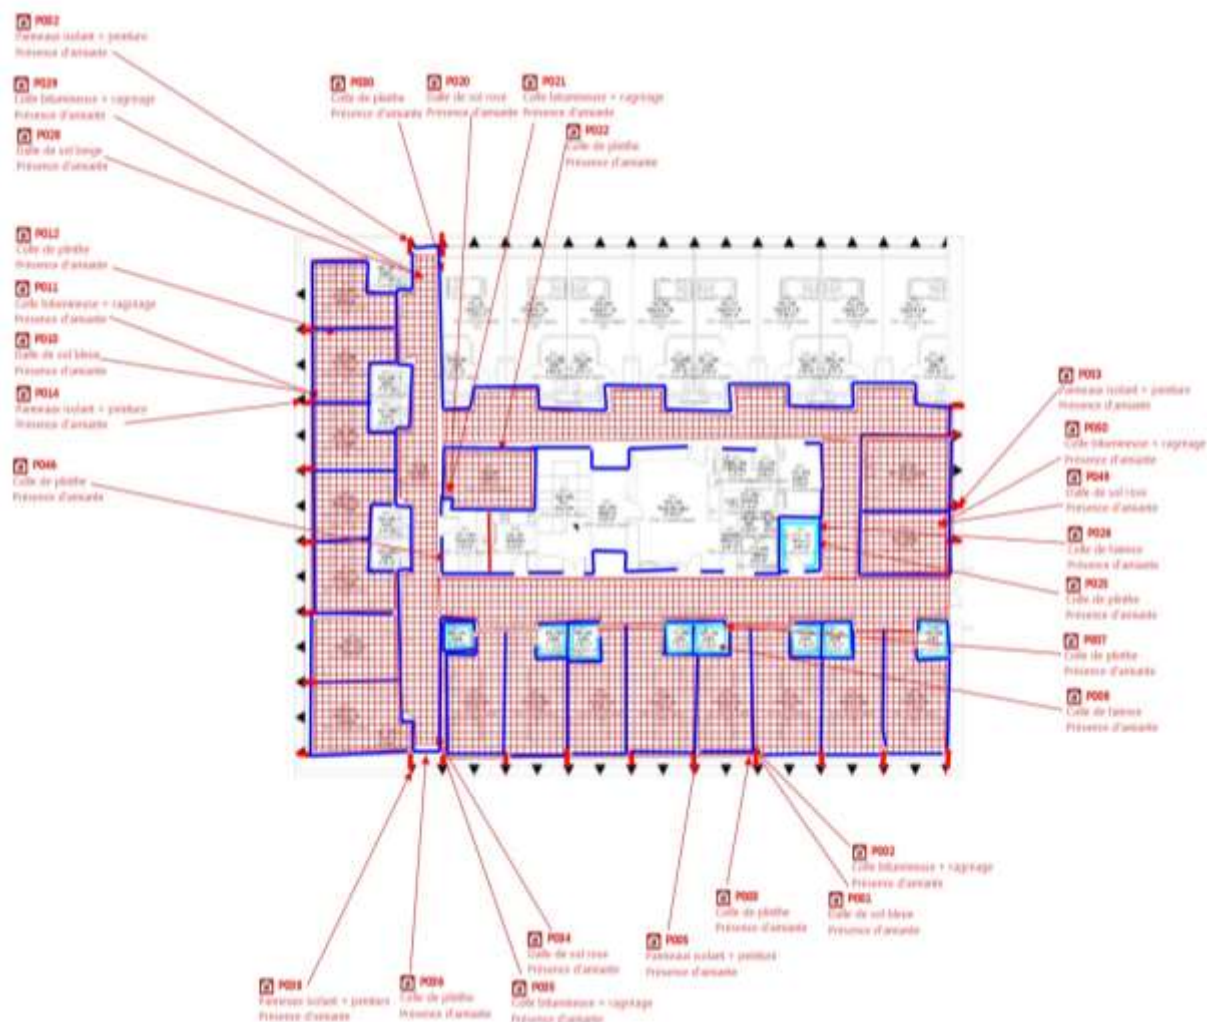


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Sandrine FICHE Sliman MAMERI
Dossier n° 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A du 08/04/2021
Adresse du bien : Aile C - Niveau R01 - Bâtiment HAMBURGER
157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France

Numéro du dossier : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A – Référence du rapport : CIDMA/21/485
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
Lieu d'intervention : Aile C - Niveau R01 - Bâtiment HAMBURGER
157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUD - 92140 CLAMART (France)

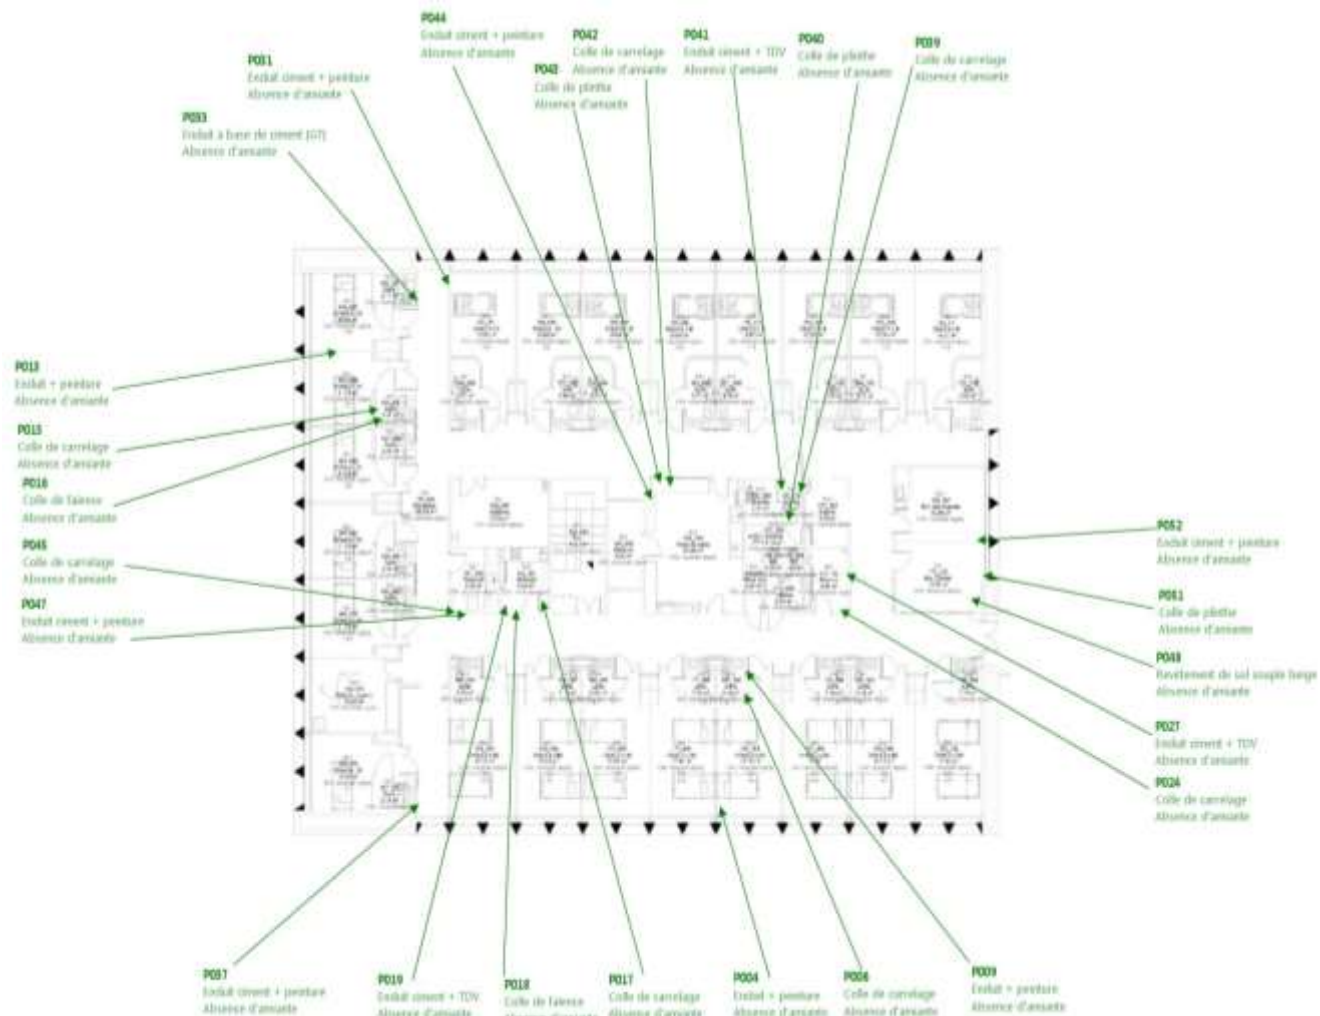


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Sandrine FICHE Sliman MAMERI
Dossier n° 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A du 08/04/2021
Adresse du bien : Aile C - Niveau R01 - Bâtiment HAMBURGER
157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France

ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Parc Plaza 2 bât D - 31 Av de
THamonia
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Porsée disponible sur
www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais concernés par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0621-5428 EN DATE DU 14/04/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAISONS ALFORT (CIDMA) 108-112 avenue de la liberté 94700 Maisons Alfort	Ref. Commande ITGA : IT0621-5428 Ref. Commande Client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01_Aile_A_2021_04_08_1566_S296
---	---

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 09/04/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- 00 - Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT083 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie-essais optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
00 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-650) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
REF dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVIAUX 92140 CLAMART France				Ref échantillon ITGA : IT022164-9443
Ref échantillon client : P001 - Dalle de sol bleue - R01 - Chambre 140				Description ITGA : Dalle dure cassante bleue / Colle bitumineuse noire
* Dalle dure cassante bleue	META (2)	1	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire	MOLP	2	13/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
REF dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVIAUX 92140 CLAMART France				Ref échantillon ITGA : IT022164-9444
Ref échantillon client : P002 - Colle bitumineuse + ragréage - R01 - Chambre 140				Description ITGA : Colle bitumineuse noire avec poussières / Ragréage gris hétérogène / Peinture en faible quantité
* Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + ragréage gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	META (2)	1	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0621-5428 EN DATE DU 14/04/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIEL(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA FORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P003 - Colle de plâtre - R01 - Chambre 140			Ref échantillon ITGA : IT022164-9443 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche	
* Peinture non séparable + colle beige + couche plâtrée blanche non séparable	META (1)	1	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Carrelage	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA FORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P004 - Enduit + peinture - R01 - Chambre 140			Ref échantillon ITGA : IT022164-9448 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtré blanc	
* Peinture non séparable + enduit plâtré blanc	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA FORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P005 - Parquetiers isolant + peinture - R01 - Chambre 140			Ref échantillon ITGA : IT022164-9447 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris avec fibres visibles / Bois aggloméré	
* Peinture non séparable + bois aggloméré	META (1)	1	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Matériau compact gris avec fibres visibles	MOLP	2	13/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA FORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P006 - Colle de carrelage - R01 - SDE chambre 140			Ref échantillon ITGA : IT022164-9448 Description ITGA : Peinture / Colle grise hétérogène	
* Peinture non séparable + colle grise hétérogène	META (1)	2	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA FORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P007 - Colle de plâtre - R01 - SDE chambre 140			Ref échantillon ITGA : IT022164-9449 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragréage gris hétérogène	
* Carrelage	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
* Colle grise	META (1)	1	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Ragréage gris hétérogène	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 1.1

Page 2/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0621-5428 EN DATE DU 14/04/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA FORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P009 - Colle de liaison - R01 - SDB chambre 140			Ref échantillon ITGA : IT022164-9430	
			Descripteur ITGA : Carrelage / Joint cassant beige / Colle grise / Ragnage gris hétérogène	
* Carrelage	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
* Joint cassant beige	META (1)	1	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle grise	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
* Ragnage gris hétérogène	META (1)	1	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA FORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P009 - Enduit + peinture - R01 - SDB chambre 140			Ref échantillon ITGA : IT022164-9431	
			Descripteur ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc	
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA FORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P010 - Dalle de sol bleu - R01 - Chambre 122			Ref échantillon ITGA : IT022164-9432	
			Descripteur ITGA : Dalle dure cassante bleue / Colle bitumineuse noire	
* Dalle dure cassante bleue	META (2)	3	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire	MOLP	2	13/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA FORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P011 - Colle bitumineuse + ragnage - R01 - Chambre 122			Ref échantillon ITGA : IT022164-9433	
			Descripteur ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragnage gris	
* Colle bitumineuse noire	MOLP	2	13/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Ragnage gris	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA FORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P012 - Colle de plâtre - R01 - Chambre 122			Ref échantillon ITGA : IT022164-9434	
			Descripteur ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
* Carrelage	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
* Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA FORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P013 - Enduit + peinture - R01 - SDB chambre 127			Ref échantillon ITGA : IT022164-9435	
			Descripteur ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc	
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 1.1

Page 3/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0221-5428 EN DATE DU 14/04/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIEL(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Réf échantillon client : P014 - Plaque isolant + peinture - R01 - SDB chambre 127				Réf échantillon ITGA : IT022164-9436 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris avec fibres visibles / Bois aggloméré
* Peinture non séparable + bois aggloméré	META (1)	1	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Matériau compact gris avec fibres visibles	MOLP	2	13/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Réf échantillon client : P015 - Colle de carrelage - R01 - SDB chambre 127				Réf échantillon ITGA : IT022164-9457 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Joint cassant gris / Colle beige
* Peinture non séparable + colle beige	META (1)	2	14/04/2021	Amiante non détecté / -
* Carrelage	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
* Joint cassant gris	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Réf échantillon client : P016 - Colle de faïence - R01 - SDB chambre 127				Réf échantillon ITGA : IT022164-9458 Description ITGA : Colle beige / Matériau gris en faible quantité
* Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Réf échantillon client : P017 - Colle de carrelage - R01 - Sol suite - 162-087				Réf échantillon ITGA : IT022164-9459 Description ITGA : Peinture / Colle grise hétérogène / Couche plâtrée blanche
* Peinture non séparable + colle grise hétérogène + couche plâtrée blanche non séparable	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Réf échantillon client : P018 - Colle de faïence - R01 - Sol suite - 162-087				Réf échantillon ITGA : IT022164-9460 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtrée blanche / Matériau gris
* Colle beige + couche plâtrée blanche non séparable	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
* Matériau gris	META (1)	2	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Réf échantillon client : P019 - Enduit ciment + TDV - R01 - Sol suite - 162-087				Réf échantillon ITGA : IT022164-9461 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact gris
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 1.1

Page 4/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0621-5428 EN DATE DU 14/04/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P020 - Dalle de solrise - R01 - Réserve - 159-087		Ref échantillon ITGA : IT022164-9462 Description ITGA : Dalle dans cassante rouge / Colle bitumineuse noire		
* Dalle dure cassante rouge	META (2)	1	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire	MOLF	2	13/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P021 - Colle bitumineuse + ragréage - R01 - Réserve - 159-087		Ref échantillon ITGA : IT022164-9463 Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris		
* Colle bitumineuse noire	MOLF	2	13/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Ragréage gris	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P022 - Colle de plinthe - R01 - Réserve - 159-087		Ref échantillon ITGA : IT022164-9464 Description ITGA : Peintures multiples / Colle beige / Couche plâtreuse blanche		
* Peintures multiples non séparable + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P023 - Enduit ciment + peinture - R01 - Réserve - 159-087		Ref échantillon ITGA : IT022164-9465 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène		
* Peintures multiples non séparable + enduit compact gris hétérogène	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P024 - Colle de carrelage - R01 - Réserve 170-100		Ref échantillon ITGA : IT022164-9466 Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène		
* Carrelage	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
* Colle grise hétérogène	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P025 - Colle de plinthe - R01 - Réserve 170-100		Ref échantillon ITGA : IT022164-9467 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau gris en faible quantité		
* Carrelage	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
* Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 1.1

Page 3/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0621-5428 EN DATE DU 14/04/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA FORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P026 - Colle de lianoc - R01 - Réserve 170-100		Ref échantillon ITGA : IT022164-9469		
		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise		
* Peinture non séparable + colle grise	META (1)	1	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Carrelage	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA FORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P027 - Enduit ciment + TDV - R01 - Réserve 170-100		Ref échantillon ITGA : IT022164-9471		
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche en toile / Matériau gris		
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche en toile + matériau gris non séparable	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA FORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P028 - Dalle de sol beige - R01 - Circulation - 157-094		Ref échantillon ITGA : IT022164-9473		
		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire		
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire	MOLP	2	13/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA FORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P029 - Colle bitumineuse + ragréage - R01 - Circulation - 157-094		Ref échantillon ITGA : IT022164-9475		
		Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris		
* Colle bitumineuse noire	MOLP	2	13/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Ragréage gris	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA FORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P030 - Colle de plinthe - R01 - Circulation - 157-094		Ref échantillon ITGA : IT022164-9477		
		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Ragréage gris en faible quantité		
* Peinture non séparable + colle beige + ragréage gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Carrelage	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA FORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P031 - Enduit ciment + peinture - R01 - Circulation - 157-094		Ref échantillon ITGA : IT022164-9479		
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact gris hétérogène		
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 1.1

Page 6/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0621-5428 EN DATE DU 14/04/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIEL(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P032 - Parquetiers isolant + peinture - R01 - Circulation - 157-094		Ref échantillon ITGA : IT022164-9481		
		Description ITGA : Matériau compact gris avec fibres visibles / Peinture		
* Matériau compact gris avec fibres visibles + peinture non séparable	MOLP	2	13/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P033 - Enduit à base de ciment (GT) - R01 - Circulation - 157-094		Ref échantillon ITGA : IT022164-9483		
		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac		
* Peinture non séparable + enduit gris en vrac	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P034 - Dalle de sol rose - R01 - Circulation - 157-094		Ref échantillon ITGA : IT022164-9485		
		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Peinture en faible quantité		
* Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META (2)	1	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P035 - Colle bitumineuse + ragréage - R01 - Circulation - 157-094		Ref échantillon ITGA : IT022164-9487		
		Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris		
* Colle bitumineuse noire	MOLP	2	13/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Ragréage gris	META (1)	1	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P036 - Colle de plâtre - R01 - Circulation - 157-094		Ref échantillon ITGA : IT022164-9488		
		Description ITGA : Peinture / Colle beige		
* Peinture non séparable + colle beige	META (1)	1	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P037 - Enduit ciment + peinture - R01 - Circulation - 157-094		Ref échantillon ITGA : IT022164-9491		
		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Matériau gris hétérogène		
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris hétérogène non séparable	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 1.1

Page 7/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0621-5428 EN DATE DU 14/04/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 137 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P038 - Plaque isolant + peinture - R01 - Coquilles - 157-094				Ref échantillon ITGA : IT022164-9492 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact gris avec fibres visibles / Bois aggloméré
* Peintures multiples + bois aggloméré	META (1)	1	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Matériau compact gris avec fibres visibles	MOLP	2	13/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 137 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P039 - Colle de carrelage - R01 - Douches - 166-100				Ref échantillon ITGA : IT022164-9494 Description ITGA : Colle grise / Ragréage gris hétérogène
* Colle grise non séparable + ragréage gris hétérogène	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 137 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P040 - Colle de plâtre - R01 - Douches - 166-100				Ref échantillon ITGA : IT022164-9496 Description ITGA : Colle grise / Couche plâtrée blanche
* Colle grise + couche plâtrée blanche non séparable	META (1)	2	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 137 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P041 - Enduit ciment + TOV - R01 - Douches - 166-100				Ref échantillon ITGA : IT022164-9499 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtré blanc avec couche en toile / Matériau compact gris
* Peinture non séparable + enduit plâtré blanc avec couche en toile + matériau compact gris non séparable	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 137 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P042 - Colle de carrelage - R01 - Fosse de soins - 165-095				Ref échantillon ITGA : IT022164-9500 Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène
* Carrelage	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
* Colle grise hétérogène	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 137 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P043 - Colle de plâtre - R01 - Fosse de soins - 165-095				Ref échantillon ITGA : IT022164-9501 Description ITGA : Peinture / Colle beige / Ragréage gris en faible quantité
* Peinture non séparable + colle beige + ragréage gris en faible quantité non séparable	META (1)	4	14/04/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 1.1

Page 8/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0621-5428 EN DATE DU 14/04/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIEL(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P044 - Enduit ciment + peinture - R01 - Poste de soins 161-085			Ref échantillon ITGA : IT022164-9562 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Matrière gris en faible quantité	
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P045 - Colle de carrelage - R01 - Toiture - 161-085			Ref échantillon ITGA : IT022164-9563 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac	
* Carrelage	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
* Colle grise en vrac	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P046 - Colle de plâtre - R01 - Toiture - 161-085			Ref échantillon ITGA : IT022164-9564 Description ITGA : Peinture / Colle beige / Joint cassant gris en faible quantité	
* Peinture non séparable + colle beige + joint cassant gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P047 - Enduit ciment + peinture - R01 - Toiture - 161-085			Ref échantillon ITGA : IT022164-9565 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P048 - Revêtement de sol souple beige - R01 - Bureau 170-105			Ref échantillon ITGA : IT022164-9566 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose en faible quantité	
* Revêtement souple beige	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 1.1

Page 9/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0621-5428 EN DATE DU 14/04/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIEL(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P049 - Dalle de solrise - R01 - Bureau 170-105				
		Ref échantillon ITGA :	IT022164-9307	
		Description ITGA :	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire en faible quantité	
* Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières	META (2)	3	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	META (2)	1	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE.2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART France Ref échantillon client : P050 - Colle bitumineuse + ragréage - R01 - Bureau 170-105				
		Ref échantillon ITGA :	IT022164-9308	
		Description ITGA :	Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	
* Colle bitumineuse noire	MOLP	2	13/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Ragréage gris	META (1)	1	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : **Tristan BRAURE - Chef d'équipe**


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 1.1

Page 10/10



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza 2 bât D - 31 Av de
l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Porsée disponible sur
www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais concernés par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0621-5429 EN DATE DU 14/04/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAISONS ALFORT (CIDMA) 108-112 avenue de la liberté 94700 Maisons Alfort	Ref. Commande ITGA : IT0621-5429 Ref. Commande Client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01_Aile_A_2021_04_08_1566_S296
---	---

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 09/04/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- 00
- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT083 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie ex situ en optique

Analytique(s) : - La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-650) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

- 04
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 - Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVIAUX 92140 CLAMART France				Ref échantillon ITGA : IT022164-9559
Ref échantillon client : F051 - Colle de plâtre - R01 - Bureau 170-165				Description ITGA : Peinture / Colle beige
* Peinture non séparable + colle beige	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 - Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVIAUX 92140 CLAMART France				Ref échantillon ITGA : IT022164-9560
Ref échantillon client : F052 - Enduit ciment + peinture - R01 - Bureau 170-165				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène
* Peintures multiples non séparable + enduit compact gris hétérogène	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 - Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVIAUX 92140 CLAMART France				Ref échantillon ITGA : IT022164-9561
Ref échantillon client : F053 - Panneaux isolants + peinture - R01 - Bureau 170-165				Description ITGA : Peinture / Bois sous forme de fibres
* Peinture non séparable + bois sous forme de fibres	META (1)	2	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du
laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0621-5429 EN DATE DU 14/04/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
-------------------	--	---------------------------	-------------------	------------------------------

Validé par : Emeline HUYSMANS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 1.1

Page 2/2



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza 2 bât D - 31 Av de
l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Porsée disponible sur
www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais concernés par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0621-5429 EN DATE DU 14/04/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAISONS ALFORT (CIDMA) 108-112 avenue de la liberté 94700 Maisons Alfort	Ref. Commande ITGA : IT0621-5429 Ref. Commande Client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01_Aile_A_2021_04_08_1566_S296
---	---

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 09/04/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- 00
- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT083 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie en lumière optique

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
04 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-650) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 - Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVIAUX 92140 CLAMART France				Ref échantillon ITGA : IT022164-9559
Ref échantillon client : F051 - Colle de plâtre - R01 - Bureau 170-165				Description ITGA : Peinture / Colle beige
* Peinture non séparable + colle beige	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 - Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVIAUX 92140 CLAMART France				Ref échantillon ITGA : IT022164-9560
Ref échantillon client : F052 - Enduit ciment + peinture - R01 - Bureau 170-165				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène
* Peintures multiples non séparable + enduit compact gris hétérogène	META (1)	1	14/04/2021	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 2001CIDMA000004/24 - DE2109897 - R01 Aile A - Aile C - Niveau R01 - Bâtiment HAMBURGER 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVIAUX 92140 CLAMART France				Ref échantillon ITGA : IT022164-9561
Ref échantillon client : F053 - Panneaux isolant + peinture - R01 - Bureau 170-165				Description ITGA : Peinture / Bois sous forme de fibres
* Peinture non séparable + bois sous forme de fibres	META (1)	2	14/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du
laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0621-5429 EN DATE DU 14/04/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
-------------------	--	---------------------------	-------------------	------------------------------

Validé par : Emeline HUYSMANS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 1.1

Page 2/2

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



CERTIFICAT

Nº DT1 / 1603-003

Certifie par la présente que :

Sandrine FICHE

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	TITRE DU(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AVANCEE	Mission de repérage des matériaux et produits sans liste A et B et évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments à usage pour ou non résidentiel du rez-de-chaussée et d'habitation de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et des caractéristiques techniques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des interventions de grande hauteur, dans des établissements recevant du public regroupés au collocaux 1.6.4, dans des interventions de travaux d'équipement plus de 100 personnes ou dans des bâtiments historiques; Mission de repérage des matériaux et produits de la liste C, les casiers muraux à l'usage des locaux de réfectoire ou de confinement.	08/03/2021	07/03/2026
AVANCEE - avec matériel		08/03/2021	07/03/2026

and not all markets have become competitive. Countries that have not

© 2010 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 267: 105–114



ACORN (1800) 244-4300
HARVEY KARPIS (44) 244-4300
HARVEY KARPIS (44) 244-4300

Le certificat d'acceptation internationale (à remplir) de la certification ISO 27001 (Certification internationale) est délivré par le Centre de Certification France (CCF) - www.ccf.fr et l'Union internationale
ISO 27001 Certification France - 11, rue de la République - 92000 Nanterre - France - Tél : 01 47 34 12 00 - Fax : 01 47 34 12 01 - www.iso27001certificationfrance.com

Directeur Général Guillaume Rey

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
 Département Construction
 Tour Ariane
 5, Place des Pyramides
 La Défense 9
 92088 Paris La Défense Cedex



Assurance et Banque

☎ 01 41 34 50 00

☎ 01 41 34 55 00

N°ORIAS 07 001 037

Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
 civile professionnelle et
 exploitation

Vos références

Contrat : 37503519275087

A effet du 01/01/2001

Client : 0010834120

SOCOTEC DIAGNOSTIC

21 Route d'Albert

62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME
 N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre le 23 décembre 2020

POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 050 € - 222 057 400 RCS Nanterre TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 400 - AXA France Vie - SA au capital de 481 725 073,90 € - 710 499 959 RCS Nanterre - AXA Assurance IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Sous 775 699 309 TVA intracommunautaire n° FR 55 775 699 309 - AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Sous 333 457 245 - Siège social : 383, Terrasse de l'Azule 92717 Nanterre Cedex. Juridiction - SA au capital de 94 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorin Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assurance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 645,390 734 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92220 Châtillon TVA intracommunautaire - n° FR 41 411 350 734. Entreprises régies par la Code des assurances.