

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT LA REALISATION DE TRAVAUX

(En conformité avec la norme NF X46-020)

N° RP-DIM-24-0222-5

Date d'émission : 05/06/2026



Zone de travaux : Bâtiment 26
Avenue de la Terrasse
91198 GIF SUR YVETTE

Rédacteur	Visa	Version	Date	Cachet de la Société
Marc Lebailly		5	05/06/2026	 141-145 Rue Michel Carré Bat. Aristote - 95100 Argenteuil Tél : 01 39 47 90 59 - Fax : 09 70 62 15 50 Siret : 802 740 282 00032 - APE : 7120B 802 740 282 RCS Pontoise SAS au capital de 50 000 €

En cas de mise à jour du rapport, la dernière version émise annule et remplace la version précédente.

Ce rapport avec les annexes comprises, est constitué de 124 pages.

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCP - 23 rue Thomas Edison 33610 CANEJAN.

Ce rapport de repérage est établi en 1 exemplaire original. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Client :	05
Mission :	03
• • 2 • •	

SOMMAIRE

1	CONCLUSIONS	3
2	IDENTIFICATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS	5
3	OBJET DE LA MISSION	6
3.1	Cadre réglementaire	6
3.2	Objectif et détail de la mission	6
3.3	Limites de la mission.....	11
4	DOCUMENTS SOURCES	13
4.1	Documents fournis par le client ou disponibles le jour de la visite	13
4.2	Documents non fournis par le client.....	13
5	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	14
5.1	Informations relatives au bâtiment	14
5.1	Informations relatives à la mission	14
5.2	Prélèvements de matériaux et produits de la liste C de l'annexe 13-9.....	15
6	LISTE ET LOCALISATION DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	25
6.1	Matériaux et produits, concernés par le programme de travaux, contenant de l'amiante.....	25
6.2	Matériaux et produits, concernés par le programme de travaux, ne contenant pas d'amiante	27
7	RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE.....	38
8	ANNEXES	40

Liste des documents joints au rapport de repérage :

X	Résultats et rapports d'analyse des prélèvements transmis au laboratoire
X	Cartographie (<i>localisation sur plans fournis des zones contenant des matériaux amiantés</i>)
X	Assurance professionnelle
X	Certificat de l'opérateur de repérage
X	Photos
X	Annexes

Client :	05
Mission :	03
	• • 3 • •

1 CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits de l'annexe A de la norme NF X46-020, contenant de l'amiante.

Voir tableau des matériaux ou produits amiantés ci-dessous.

Référence échantillon	Composant de la construction	Type de Matériau	Localisation du prélèvement				Critère de décision	Description
			Bâtiment	Niveau		Zone ou local		
DC	Planchers et planchers techniques	Dalle de sol	26	RDC	-	061 a	DTA Consulté ADC N° 2004 06 565	Dalle de sol
DC	Planchers et planchers techniques	Dalle de sol	26	R+2	-	262 a	DTA Consulté ADC N° 2004 06 565	Dalle de sol
DC	Conduits et canalisations	Conduits	26	R+1 et R+2	-	(Gaine technique) Voir plan DTA	DTA Consulté ADC N° 2004 06 565	Conduits en amiante ciment
DC	Plafond et faux plafond	Plaque	26	RDC à R+2	-	(Gaine technique) Voir plan DTA	DTA Consulté ADC N° 2004 06 565	Plaque en amiante - ciment
DC	Plafond et faux plafond	Plaque	26	R+2	-	234	DTA Consulté ADC N° 2004 06 565	Plaque en amiante - ciment
AC	Toiture et étanchéité	Conduit	26	R+2	-	Toiture	Décision de l'opérateur	Conduit de ventilation et mitre
26008	Equipement divers et accessoires	Colle	26	SS1	-	26533	Analyse	Colle de pailleasse
813	Equipement divers et accessoires	Colle	26	R+2	-	269	Analyse	Colle de pailleasse
913	Plafond et faux plafond	Colle	26	SS1	-	S12	Analyse	Patin de colle noire
948	Planchers et planchers techniques	Colle	26	Rdc	-	33	Analyse	Colle de carrelage
949	Equipement divers et accessoires	Colle	26	Rdc	-	32	Analyse	Colle de pailleasse
949	Equipement divers et accessoires	Colle	26	Rdc	-	39, S35bis	Sondage et extension de la ZPSO	Colle de pailleasse
965	Equipement divers et accessoires	Colle	26	Rdc	-	215	Analyse	Colle de pailleasse
967	Equipement divers et accessoires	Colle	26	R+2	-	239	Analyse	Colle de pailleasse
968	Equipement divers et accessoires	Colle	26	R+2	-	236A	Analyse	Colle de pailleasse
976	Equipement divers et accessoires	Colle	26	SS1	-	S62	Analyse	Colle de pailleasse
987	Equipement divers et accessoires	Colle	26	R+2	-	271	Analyse	Colle de pailleasse
994	Planchers et planchers techniques	Dalle plastique	26	R+2	-	Bureau 1 local 262	Analyse	Dalle de sol

Client :	05
Mission :	03
• • 4 • •	

Référence échantillon	Composant de la construction	Type de Matériau	Localisation du prélèvement				Critère de décision	Description
			Bâtiment	Niveau		Zone ou local		
AC	Equipement divers et accessoires	Plaque	26	RDC	-	Placard technique	Décision de l'opérateur	3 Plaques en amiante - ciment
AC	Equipement divers et accessoires	Plaque	26	R+2	-	Placard technique	Décision de l'opérateur	1 Plaques en amiante - ciment
AC	Conduits et canalisations	Conduit	26	RDC au R+2	-	Placard technique et toiture	Décision de l'opérateur	Conduits gris vertical
997	Equipements divers et accessoires	Colle	26	RDC		63	Analyse	Colle paillasse
998	Equipements divers et accessoires	Colle	26	2		273	Analyse	Colle paillasse
999	Equipements divers et accessoires	Colle	26	2		230	Analyse	Colle paillasse

- **Le prélèvement N° 807 positif en phase 1 a été reprélevé en phase 2 à la demande du client. Etant revenu négatif sur ce second passage nous pouvons conclure à une pollution. Il a donc été décidé de le retirer de la liste des matériaux amianté.**

Liste des Sorbonnes contrôlés (avec conclusion et justificatif)

- Sorbonne Labo S42 en Rdj : Pas d'amiante, Matériaux bois et PVC (hors réglementation).
- Sorbonne Labo S02 en Rdj : Pas d'amiante, Matériaux bois et PVC (hors réglementation).
- Sorbonne Labo 35 en RDC : Pas d'amiante, Matériaux bois et PVC (hors réglementation).
- Sorbonne Labo 38 en RDC : Pas d'amiante, Matériaux bois et PVC (hors réglementation).
- Sorbonne Labo 62 en RDC : Pas d'amiante, Matériaux bois et PVC (hors réglementation).
- Sorbonne Labo 72 en RDC : Pas d'amiante, Matériaux bois et PVC (hors réglementation).
- Sorbonne Labo 73 en RDC : Pas d'amiante, Matériaux bois et PVC (hors réglementation).
- Sorbonne Labo 106 en R+1 : Pas d'amiante, Matériaux bois et PVC (hors réglementation).
- Sorbonne Labo 139 en R+1 : Pas d'amiante, Matériaux bois et PVC (hors réglementation).
- Sorbonne Labo 140 en R+1 : Pas d'amiante, Matériaux bois et PVC (hors réglementation).
- Sorbonne Labo 142 en R+1 : Pas d'amiante, Matériaux bois et PVC (hors réglementation).
- Sorbonne Labo 166 en R+1 : Pas d'amiante, Matériaux bois et PVC (hors réglementation).
- Sorbonne Labo 167 en R+1 : Pas d'amiante, Matériaux bois et PVC (hors réglementation).
- Sorbonne Labo 241 en R+2 : Pas d'amiante, Matériaux bois et PVC (hors réglementation).

Client :	05
Mission :	03
• • 5 • •	

2 IDENTIFICATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS

COMMANDITAIRE :

Société : CNRS
 Adresse : Avenue de la Terrasse
 91198 GIF SUR YVETTE CEDEX
 Tél : 01 69 82 40 21
 Fax : 01 69 82 33 23
 Représenté par : M. GUEGUEN

PROPRIETAIRE :

Société : CNRS
 Adresse : Avenue de la Terrasse
 91198 GIF SUR YVETTE CEDEX
 Tél : 01 69 82 40 21
 Fax : 01 69 82 33 23
 Représenté par : M. GUEGUEN

ACCOMPAGNATEUR / REPRESENTANT DU SITE :

M. GUEGUEN et M. DUARTE

OPERATEUR DE REPERAGE :

Société : DIMOTECK
 Opérateur : Marc Lebailly
 Certificat : Certificat n°495 délivré par LCP
 Assurance : NEXUS n° 425KV2110PIA
 Adresse : 141-145 rue Michel Carré
 95100 ARGENTEUIL

Tél : 01 39 47 90 59
 Fax : 09 70 62 15 50

LABORATOIRE :

AD-LAB :

21-23 rue du Petit Albi Parc de l'Horloge – Bât CERES 95800 CERGY

Euro service labo :

122 RUE MARCEL HARTMANN 94200 IVRY-SUR-SEINE

Alcontrol laboratoires :

99-101 Av. Louis Roche, 92230 Gennevilliers

Nano- labo :

28 Av. des pépinières 94260 Fresnes

3 OBJET DE LA MISSION

3.1 Cadre réglementaire

- Code du Travail - Section 3, sous-section 2 Art. R. 4412-97, selon le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante.
- Norme NFX 46-020 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

3.2 Objectif et détail de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive tous les locaux concernés et affectés par le programme des travaux. Il identifie les composants de la construction, puis inspecte les matériaux et produits en se référant à l'annexe A de la norme NFX 46-020 qui constitue la base du repérage.

Seuls les composants de la construction concernés par le programme des travaux, ont fait l'objet du repérage.

Annexe A de la norme NFX 46-020

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment y compris les panneaux type «sous tuile»
	Plaques en matériau bitumineux
Ardoises	Ardoises composite
	Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bituminé (type « Shingle »)	
Éléments de sous-toiture	Pare-vapeur, pare pluie et autres panneaux structurels Isolants sous toitures
	Flocages
Complexe d'étanchéité pour toiture (y compris toiture-terrasse) pouvant être constitué d'une ou plusieurs couches	Bandes bitumineuses notamment renfort de cuvelage, produits d'accrochage et colles
	Isolants Complexe asphalté
Éléments ponctuels	Conduits de cheminée, de ventilation, etc. Tout élément complémentaire à la toiture y compris les chéneaux
	Conduits de ventilation, conduits eaux pluviales (voir article 6 «Conduits, canalisations et équipements»)
2. Parois verticales extérieures	
Panneaux Sandwichs	Plaques
	Joints d'assemblage
	Joints d'étanchéité
	Tresses
	Mastics
Bardages	Plaques et « bac » en fibres-ciment
	Ardoises composites ou fibres-ciment
Bardages métalliques à simple ou double peau	Revêtement intérieur, peinture
Isolants sous bardage	Flocage, carton
Mur et cloisons «en dur»	Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés

Client :	05
Mission :	03
• • 7 • •	

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
	Colle de carrelage
	Étanchéité extérieure des fondations
	Appui de fenêtre
3. Parois verticales intérieures	
Mur et cloisons «en dur» (suite)	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP)
	Joints (de dilatation, d'assemblage)
Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP)
	Joints (de dilatation, d'assemblage, de liaison avec la poutraison)
	Entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre) Coffrage perdu
Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons
	Isolant intérieur
	Jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment.
Gaines et coffres verticaux (vérification des intérieurs et des extérieurs)	Flocage
	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP)
	Panneaux
	Jonction entre panneaux
Portes coupe-feu	Vantaux et joints (sur battants et dormants y compris oculus, etc.
Portes pare flamme	
Revêtement de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Sous-couches des tissus muraux
	Revêtements durs (plaques revêtues d'amiante-ciment, fibres-ciment)
	Colles des carrelages
	Peintures (intumescents, bitumineuses, décoratives)
4. Plafonds et faux-plafonds	
Plafonds	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP)
	Panneaux collés, vissés Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite) Cales de ferrailage
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP)
	Joints (de dilatation, d'assemblage, de liaison) plaques de ripage
	Entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre) Coffrage perdu
	Peintures (intumescents, bitumineuses, décoratives)

Client :	05
Mission :	03
• • 8 • •	

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies Jonctions avec la façade Calfeutrements Joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP)
	Panneaux Jonction entre panneaux
Faux-plafonds	Panneaux et plaques.
	Jonctions entre faux plafond et structure Joints entre panneaux ou plaques
Faux-plafonds (suite)	Pare-vapeur Le pare-vapeur est celui du complexe isolant placé au-dessus du panneau de faux plafond Isolant de faux plafond L'isolant à rechercher est celui déroulé ou posé dans le plenum au-dessus du panneau de faux plafond Cantonnements Le cantonnement à rechercher est celui constitué dans le plenum en jonction entre les cloisons ou murs et le plancher haut supérieur
Suspentes et contrevents	Flocage Protections en plâtre Peintures intumescentes
5. Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol y compris revêtements de sols sportifs	Dalles plastiques
	Dalles plastiques avec entre-couche noire
	Lés en matériau plastique et/ou moquette avec sous-couche
	Nez de marche
	Colles
Planchers	Étanchéité de cuvelages
	Coffrage perdu
	Chape maigre (base ciment) Ragréage
	Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP)=
6. Conduits, canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Calorifugeage, rubans adhésifs
	Enveloppe de calorifuge
Conduits de vapeur, fumée, échappement	Conduit
	Joints entre éléments Mastics
	Tresses
	Manchons
Câbles électriques	Câbles électriques (isolant souvent de couleur orange) d'alimentation de secours
Clapets/volets coupe-feu	Clapet, volet, rebouchage, ossature
	Étanchéité coupe-feu en traversée cloison ou plancher
Vide-ordures	Conduit

Client :	05
Mission :	03
• • 9 • •	

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
	Joint d'étanchéité des trappes
7. Ascenseurs et monte-charges	
Portes intérieures et extérieures de l'ascenseur et portes palières de l'étage	Portes et cloisons palières
Machinerie	Frein
Trémie Machinerie	Calfeutrement entre mur/plancher (Joint, Bourre) Trappe NOTE Toutes les parois sont à examiner comme prévu aux chapitres précédents du présent tableau
8. Équipements divers et accessoires (pas de correspondance entre composant de la construction et partie à sonder)	
Chaudières Tuyauteries Étuves Groupes électrogènes Convecteurs et radiateurs Aérothermes	Bourres Tresses Joints Calorifugeages Peintures anti-condensation Plaques isolantes (internes et externes) Tissus Revêtements de câbles métalliques
9. Installations industrielles (pas de correspondance entre composant de la construction et partie à sonder)	
Équipements et éléments spécifiques à vérifier en fonction du process industriel (fours, étuves, tuyauteries, racks)	Bourres Tresses Joints Calorifugeages Peinture anti-condensation Plaques isolantes Tissus
10. Voies et Réseaux divers	
Conduits	Fibres-ciment
Revêtement routier	Bitume couche et sous -couche

Client :	05
Mission :	03
• • 10 • •	

S'il repère tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante, il le prend en compte au même titre qu'un matériau ou produit de l'annexe A de la norme NF X46-020.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des composants de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits contenant de l'amiante.

Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies ou d'investigations complémentaires ;
- de sondages ;
- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

À chacune de ces étapes, les matériaux et produits sont enregistrés, leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux, ...), de son jugement personnel, de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits pour conclure.

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

L'ensemble des prélèvements est réalisé dans le respect du mode opératoire PRO 011.

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

A la demande spécifique du client (phase spécifiée dans le contrat), l'opérateur réalise l'évaluation par zone homogène de l'état de conservation :

- des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante à partir des grilles d'évaluation en annexe I, II, III de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.
- des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante en s'appuyant sur les critères et la grille d'évaluation définis en annexe I de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

des autres matériaux et produits contenant de l'amiante sur demande du client (évaluation non imposée par la réglementation actuelle) en s'appuyant sur les critères et la grille d'évaluation définis en annexe I de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

Client :	05
Mission :	03
• • 11 • •	

3.3 Limites de la mission

La recherche des matériaux et produits de l'annexe A de la norme NFX 46-020 est réalisée par sondages. Elle ne peut cependant être exhaustive compte tenu du caractère aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux et produits du bâtiment. Certains matériaux et produits l'annexe A de la norme NFX 46-020 peuvent donc ne pas être mis en évidence par la méthode de recherche par sondages : détermination de zones homogènes, fréquence de sondage à l'intérieur des zones homogènes, ... Il n'est ainsi pas exclu que certains matériaux et produits puissent être mis en évidence ultérieurement lors d'opérations de travaux, de démolition ou de réhabilitation.

La mission porte exclusivement sur les bâtiments et locaux dont la liste est détaillée dans les fiches de visite.

La présente mission ne doit pas être confondue avec celle qui incombe au maître de l'ouvrage en matière de repérage d'amiante avant démolition au titre de l'article R 1334-22 du Code de la Santé Publique et de l'arrêté correspondant du 26 juin 2013.

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et en fonction le programme des travaux décrit au paragraphe 5.2.

Les conduits enterrés sont susceptibles de contenir de l'amiante. Il est impossible d'évaluer leur présence sans réalisation de travaux lourds de terrassement. En cas de travaux les concernant, le donneur d'ordre devra faire procéder à un repérage complémentaire.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.

Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

La mission est limitée aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles une mission a été confiée à l'opérateur de repérage. L'opérateur a examiné uniquement les locaux et les volumes auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité et uniquement les zones concernées par les travaux.

Le cas échéant, en cas de date de dépôt du permis de construire non communiquée, il a été considéré, notamment au vu même du bien, que celui-ci est bien antérieur au 01/07/1997

Le cas échéant, les inspections sur les équipements type moteur, machinerie d'ascenseur, chaudière, CTA, fours...etc., se limiteront aux matériaux et produits accessibles et n'incluront pas de démontage sauf sur demande particulière du donneur d'ordre.

Dans certains cas, les matériaux ou produits prélevés ne sont pas visibles dans leur totalité et sont supposés être associés à un autre matériau entièrement visible (exemple une colle que l'on a pu observer en faisant un sondage ponctuel sur des dalles de sol). Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'absence partielle de ce matériau non visible dans sa totalité.

Dans certains cas, des matériaux ou produits ponctuels peuvent exister sous d'autres matériaux ou produits qui ne permettent pas une visibilité totale même au moyen d'investigations à caractère destructif, sauf à le retirer totalement ce qui est bien souvent impossible sur le plan opérationnel. Notre responsabilité ne saurait être engagée dans ces cas.

Client :	05
Mission :	03
• • 12 • •	

Exemples :

- Faible surface de colle bitumineuse sous une grande surface de dalles de sol semblables.
- Mastic ponctuel sur une gaine de ventilation floquée.
- Enduit anti-condensation d'un calorifuge absente au niveau du sondage mais présente 1 m à côté.
- Enduit ciment de débullage ou ragréage mis en œuvre de manière hétérogène et recouvert par un revêtement enduit plâtre et/ou peinture
- Conduits enterrés : conduits susceptibles de contenir de l'amiante, dont il est impossible d'évaluer la présence sans réalisation de travaux lourds de terrassement.

La présente mission ne comprend pas la recherche de pollution éventuelle de matériaux ou produits situés à proximité de matériaux ou produits amiantés.

Ce repérage peut nécessiter des investigations dites « complémentaires » : investigations à caractère exceptionnel, ne pouvant être réalisées que juste avant ou entre les différentes étapes des travaux de démolition. La nécessité de réaliser ce type d'investigation est mentionnée dans le document, et n'entraîne pas la rédaction d'un « pré-rapport ».

Client :	05
Mission :	03
	• • 13 • •

4 DOCUMENTS SOURCES

4.1 Documents fournis par le client ou disponibles le jour de la visite

Préalablement à l'opération de repérage, les documents suivants nous ont été remis par le propriétaire (ou son mandataire) :

Rapports de repérage antérieur

NUMERO DE REFERENCE du rapport de repérage	DATE DU RAPPORT	NOM DE LA SOCIETE et de l'opérateur de repérage	OBJET DU REPERAGE	PRINCIPALES CONCLUSIONS
2004 06 565	30/07/2004	ADC	DTA	Présence de matériau et produit contenant de l'amiante
RP-DIM-15-0019-2	13/02/2019	DIMOTECK Cyril Isingrini	DAAT	Présence

Autres documents

- Plans
- Dossier technique Amiante
- Plan de prévention
- Programme de travaux

4.2 Documents non fournis par le client

L'opérateur de repérage n'a pas pu réaliser sa mission conformément à la réglementation, car le donneur d'ordre ne lui a pas transmis les documents suivants :

- Néant

Client :	05
Mission :	03
• • 14 • •	

5 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1 Informations relatives au bâtiment

Dénomination de l'immeuble :

Bâtiment 26

Adresse :

Avenue de la terrasse 91190 Gif sur Yvette

Identification de l'immeuble / du logement :

Bâtiment	Usage	Nombre de niveaux	Date de permis de construire (ou année de construction)
26	Bâtiment scientifique	R-1 à toiture	Avant 1997

5.1 Informations relatives à la mission

Périmètre de la mission :

Zone de travaux : Bâtiment 26.

Programme de travaux : Selon programme des travaux fournis sur plans

Détails de la visite :

- Date(s) de l'exécution du repérage : Du 24/11/2014 au 12/12/2014 – du 02/02/2016 au 03/02/2016
- Le 08/01/19 – Le 02/05/2024 Le 05/07/2024 Le 16/09/2024. Le 18/09/2024, le 18/10/2024. Le 28/05/2026.
- Liste des locaux visités : Voir plans et délimitation de la zone.

Hors mission :

Réseaux enterrés

Écarts, adjonction ou suppression par rapport à la norme NFX 46-020 :

Néant.

Conditions spécifiques du repérage :

Néant.

Commentaires :

Néant.

Client :	05
Mission :	03
• • 16 • •	

Référence échantillon	Composant de la construction	Type de Matériau	Localisation du prélèvement				Résultat d'analyse	Description
			Bâtiment	Niveau	Logement	Zone ou local		
26-021	Parois verticales intérieures	enduit	26	RDC	-	26034	PAD	Matériau effritable blanc
26-022	Planchers et planchers techniques	colle	26	RDC	-	Circulation 260	PAD	Colle carrelage dur gris
26-023	Parois verticales intérieures	panneau	26	RDC	-	26042	PAD	Matériau fibreux jaune
26-024	Parois verticales intérieures	panneau	26	RDC	-	26162C	PAD	Matériau fibreux marron
26-025	Parois verticales intérieures	colle	26	1	-	26165	PAD	Colle plinthe dur beige
26-026	Parois verticales intérieures	enduit	26	1	-	26165	PAD	Matériau effritable blanc
26-027	Parois verticales intérieures	panneau	26	1	-	26108	PAD	Matériau fibreux jaune
26-028	Parois verticales intérieures	enduit	26	1	-	26136	PAD	Matériau dur beige
26-029	Parois verticales intérieures	colle	26	1	-	26136	PAD	Colle plinthe dur beige
26-030	Parois verticales intérieures	enduit	26	2	-	26272	PAD	Matériau effritable blanc
26-031	Parois verticales intérieures	colle	26	2	-	26272	PAD	Colle plinthe dur beige
26-032	Parois verticales intérieures	panneau	26	2	-	26271	PAD	Matériau fibreux jaune
26-033	Plafond et faux plafond	FP	26	2	-	26271	PAD	Matériau fibreux beige
26-034	Parois verticales intérieures	panneau	26	2	-	26267	PAD	Matériau effritable blanc
26-035	Planchers et planchers techniques	ragréage	26	2	-	26246	PAD	Matériau dur marron
26-036	Planchers et planchers techniques	colle	26	2	-	26246a	PAD	Colle carrelage dur gris
26-037	Planchers et planchers techniques	ragréage	26	2	-	26233	PAD	Matériau dur gris
26-038	Parois verticales intérieures	panneau	26	2	-	26237	PAD	Matériau fibreux vert
26-039	Parois verticales intérieures	enduit	26	2	-	26239	PAD	Matériau dur gris
26-040	Equipement divers et accessoires	colle	26	2	-	26239	PAD	Colle faïence sur paille de labo matériau dur marron

Les échantillons contenant de l'amiante sont identifiés par des cases colorées.
PAD : Pas d'amiante détecté, AD : amiante détecté

Référence échantillon	Composant de la construction	Type de Matériau	Localisation du prélèvement				Résultat d'analyse	Description
			Bâtiment	Niveau	Logement	Zone ou local		
816	Parois verticales intérieures	Enduit	26	2	-	272	PAD	Enduit de mur
817	Parois verticales intérieures	Enduit	26	SS1	-	S38	PAD	Enduit de mur
818	Plafond et faux plafond	Enduit	26	SS1	-	S40	PAD	Enduit de plafond
819	Parois verticales intérieures	Enduit	26	SS1	-	S40	PAD	Enduit de mur
820	Equipement divers et accessoires	Colle	26	SS1	-	S40	PAD	Colle de pailleasse
821	Plafond et faux plafond	Enduit	26	SS1	-	S62	PAD	Enduit de plafond
822	Parois verticales intérieures	Enduit	26	SS1	-	S62	PAD	Enduit de mur
823	Parois verticales intérieures	Enduit	26	RDC	-	45	PAD	Enduit de mur
824	Plafond et faux plafond	Faux-plafond	26	RDC	-	45	PAD	Faux plafond blanc
825	Parois verticales intérieures	Enduit	26	RDC	-	42	PAD	Enduit de mur
826	Parois verticales intérieures	Enduit	26	RDC	-	37	PAD	Enduit de mur
827	Parois verticales intérieures	Enduit	26	RDC	-	36	PAD	Enduit de mur
828	Parois verticales intérieures	Enduit	26	RDC	-	31	PAD	Enduit de mur
829	Planchers et planchers techniques	Colle	26	RDC	-	31	PAD	Colle de carrelage
830	Planchers et planchers techniques	Colle	26	RDC	-	6 et Dgt	PAD	Colle de carrelage
831	Parois verticales extérieures	Enduit	26	RDC	-	Palier et échelle	PAD	Enduit façades
832	Parois verticales extérieures	Colle	26	RDC	-	Porte Ext	PAD	Colle de faïence Ext
833	Planchers et planchers techniques	Ragréage	26	RDC	-	Escalier	PAD	Ragréage sur Escalier
834	Parois verticales intérieures	Enduit	26	1	-	172	PAD	Enduit sur mur
835	Plafond et faux plafond	Enduit	26	1	-	180	PAD	Enduit plafond

Les échantillons contenant de l'amiante sont identifiés par des cases colorées.
 PAD : Pas d'amiante détecté, AD : amiante détecté

Client :	05
Mission :	03
• • 20 • •	

Référence échantillon	Composant de la construction	Type de Matériau	Localisation du prélèvement				Résultat d'analyse	Description
			Bâtiment	Niveau	Logement	Zone ou local		
917	Planchers et planchers techniques	Chappe maigre	26	SS1	-	S12	PAD	Chappe maigre sous 916
918	Planchers et planchers techniques	Ragréage	26	SS1	-	S36	PAD	Ragréage gris sous lino
919	Parois verticales intérieures	Enduit	26	SS1	-	S37	PAD	Enduit mur
920	Plafond et faux plafond	Enduit	26	SS1	-	S38	PAD	Enduit plafond
921	Plafond et faux plafond	Enduit	26	SS1	-	S61	PAD	Enduit plafond
922	Parois verticales intérieures	Enduit	26	SS1	-	S61	PAD	Enduit mur
923	Planchers et planchers techniques	Ragréage	26	RDC	-	4	PAD	Ragréage gris
924	Parois verticales intérieures	Enduit	26	RDC	-	4	PAD	Enduit mur
925	Parois verticales intérieures	Enduit	26	RDC	-	4 BIS	PAD	Enduit POTEAU
926	Conduits et canalisations	Joint	26	RDC	-	4 BIS	PAD	Joint de conduit
927	Parois verticales intérieures	Enduit	26	RDC	-	4	PAD	ENDUIT PLACO
928	Parois verticales intérieures	Enduit	26	RDC	-	4	PAD	PATIN DE COLLE
929	Parois verticales intérieures	Enduit	26	RDC	-	4	PAD	ENDUIT MUR DERRIERE PLACO
930	Planchers et planchers techniques	Chappe maigre	26	RDC	-	BUREAU 8/10	PAD	CHAPPE MAIGRE
931	Planchers et planchers techniques	Colle	26	RDC	-	COULOIR RDC ENTREE	PAD	Colle de carrelage
932	Parois verticales intérieures	Colle	26	RDC	-	COULOIR RDC ENTREE	PAD	COLLE DE PLINTHE
933	Planchers et planchers techniques	Colle	26	1	-	102	PAD	Colle de carrelage
934	Plafond et faux plafond	Patin	26	1	-	102	PAD	Patin de colle polystyrène au plafond
935	Parois verticales intérieures	Enduit	26	1	-	102	PAD	Enduit mur
936	Plafond et faux plafond	Enduit	26	1	-	102	PAD	Enduit plafond

Les échantillons contenant de l'amiante sont identifiés par des cases colorées.
 PAD : Pas d'amiante détecté, AD : amiante détecté

Référence échantillon	Composant de la construction	Type de Matériau	Localisation du prélèvement				Résultat d'analyse	Description
			Bâtiment	Niveau	Logement	Zone ou local		
937	Planchers et planchers techniques	Ragréage	26	1	-	105	PAD	Ragréage gris
938	Plafond et faux plafond	Enduit	26	RDC	-	Esc EXT	PAD	Enduit sous face palier
939	Planchers et planchers techniques	Chappe maigre	26	RDC	-	Esc EXT	PAD	Chappe maigre palier
940	Planchers et planchers techniques	Colle	26	RDC	-	4	PAD	Colle de carrelage
941	Plafonds et faux plafonds	Colle	26	RDC	-	4	PAD	colle noire
942	Conduits et accessoires intérieurs	Joint	26	RDC	-	5b	PAD	joint conduit
943	Planchers et planchers techniques	Ragréage	26	RDC	-	5b	PAD	Ragréage gris
944	Planchers et planchers techniques	Colle	26	RDC	-	31	PAD	Colle de carrelage
945	Parois verticales intérieures	Colle	26	RDC	-	31	PAD	colle de plinthe
946	Parois verticales intérieures	Enduit	26	RDC	-	31	PAD	Enduit mur
947	Plafonds et faux plafonds	Faux-plafond	26	RDC	-	31	PAD	Dalle faux plafond
948	Planchers et planchers techniques	Colle	26	RDC	-	33	AD	Colle de carrelage
949	Equipements divers et accessoires	Colle	26	RDC	-	32	AD	Colle de paille
950	Parois verticales intérieures	Enduit	26	RDC	-	32	PAD	mâchefer
951	Plafonds et faux plafonds	Enduit	26	RDC	-	32	PAD	mâchefer
952	Planchers et planchers techniques	Ragréage	26	RDC	-	39	PAD	Ragréage gris
953	Plafonds et faux plafonds	Faux-plafond	26	RDC	-	34	PAD	Dalle faux plafond
954	Plafonds et faux plafonds	Faux-plafond	26	RDC	-	69	PAD	Dalle faux plafond
955	Planchers et planchers techniques	Colle	26	SS1	-	S00c	PAD	Colle de carrelage
956	Equipements divers et accessoires	Enduit	26	SS1	-	S05	PAD	Enduit block coupe-feu

Les échantillons contenant de l'amiante sont identifiés par des cases colorées.
 PAD : Pas d'amiante détecté, AD : amiante détecté

Client :	05
Mission :	03
	• • 22 • •

Référence échantillon	Composant de la construction	Type de Matériau	Localisation du prélèvement				Résultat d'analyse	Description
			Bâtiment	Niveau	Logement	Zone ou local		
957	Planchers et planchers techniques	Ragréage	26	SS1	-	S69	PAD	Ragréage rose
958	Planchers et planchers techniques	Ragréage	26	RDC	-	37A	PAD	Ragréage gris
959	Equipements divers et accessoires	Colle	26	SS1	-	S40	PAD	Colle de pailleasse
960	Parois verticales intérieures	Joint	26	1	-	136	PAD	joint entre plafond et mur
961	Planchers et planchers techniques	Ragréage	26	1	-	107	PAD	Ragréage gris
962	Planchers et planchers techniques	Colle	26	2	-	263	PAD	Colle de carrelage
963	Parois verticales intérieures	Colle	26	2	-	263	PAD	colle de plinthe
964	Planchers et planchers techniques	Ragréage	26	2	-	264A	PAD	Ragréage gris
965	Equipements divers et accessoires	Colle	26	2	-	215	AD	Colle de pailleasse
966	Parois verticales intérieures	Enduit	26	2	-	237	PAD	Enduit mur
967	Equipements divers et accessoires	Colle	26	2	-	239	AD	colle de pailleasse
968	Equipements divers et accessoires	Colle	26	2	-	236A	AD	colle de pailleasse
969	Equipements divers et accessoires	Calorifuge	26	2	-	236A	PAD	Calo polystyrène
970	Equipements divers et accessoires	Calorifuge	26	2	-	236A	PAD	calorifuge blanc
971	Planchers et planchers techniques	Revêtements	26	2	-	Terrasse	PAD	revêtement bitumineux
972	Planchers et planchers techniques	Revêtements	26	2	-	Terrasse	PAD	mousse expansive
973	Planchers et planchers techniques	Revêtements	26	2	-	Terrasse	PAD	revêtement mousse
974	Planchers et planchers techniques	Revêtements	26	2	-	Terrasse	PAD	par vapeur
975	Planchers et planchers techniques	Revêtements	26	2	-	Terrasse	PAD	revêtement bitumineux

Les échantillons contenant de l'amiante sont identifiés par des cases colorées.
 PAD : Pas d'amiante détecté, AD : amiante détecté

Client :	05
Mission :	03
	• • 23 • •

Référence échantillon	Composant de la construction	Type de Matériau	Localisation du prélèvement				Résultat d'analyse	Description
			Bâtiment	Niveau	Logement	Zone ou local		
976	Equipements divers et accessoires	Colle	26	SS1	-	S62	AD	Colle de paille
977	Planchers et planchers techniques	Béton	26	RDC	-	Couloir placard technique	PAD	Sol béton et enduit
978	Planchers et planchers techniques	Béton	26	RDC	-	Couloir placard technique	PAD	Sol béton et enduit
979	Conduits et canalisations	Bande calorifuge	26	R+1	-	Couloir placard technique	PAD	Bande calorifuge plâtreuse
980	Equipements divers et accessoires	Panneaux	26	R+2	-	230 sorbonnes	PAD	Panneau fibro
981	Plafonds et faux plafonds	Enduit	26	R+2	-	230-animalerie	PAD	Enduit plafond
982	Plafonds et faux plafonds	Colle	26	R+2	-	230-animalerie	PAD	Colle dalle polystyrène
983	Plafonds et faux plafonds	Colle	26	R+2	-	230	PAD	Plot colle
984	Planchers et planchers techniques	Dalles plastique	26	R+2	-	262-bureau 1	AD	Dalle de sol
985	Parois verticales intérieures	Enduit	26	R+2	-	262-bureau 2	PAD	Enduit mur
986	Parois verticales intérieures	Enduit	26	R+2	-	262	PAD	Enduit mur
987	Equipement divers et accessoires	Colle	26	R+2	-	271	AD	Colle de paille
988	Parois verticales intérieures	Enduit	26	SS1	-	S44	PAD	Enduit mur
989	Plafonds et faux plafonds	Enduit	26	SS1	-	S44	PAD	Enduit plafond
990	Equipements divers et accessoires	Panneaux	26	2	-	230	PAD	Panneau fibro
991	Plafonds et faux plafonds	Enduit	26	2	-	230	PAD	Enduit plafond
992	Plafonds et faux plafonds	Colle	26	2	-	230-animalerie	PAD	Colle dalle polystyrène
993	Plafonds et faux plafonds	Colle	26	2	-	230-animalerie	PAD	plot colle
994	Planchers et planchers techniques	Dalles plastique	26	2	-	230	AD	Dalle de sol
995	Parois verticales intérieures	Enduit	26	2	-	262-bureau 1	PAD	Enduit mur
996	Parois verticales intérieures	Enduit	26	2	-	262-bureau 2	PAD	Enduit mur

Les échantillons contenant de l'amiante sont identifiés par des cases colorées.
 PAD : Pas d'amiante détecté, AD : amiante détecté

Client :	05
Mission :	03
• • 24 • •	

Référence échantillon	Composant de la construction	Type de Matériau	Localisation du prélèvement				Résultat d'analyse	Description
			Bâtiment	Niveau	Logement	Zone ou local		
997	Equipements divers et accessoires	Colle	26	RDC	-	63	AD	Colle de pailleasse
998	Equipements divers et accessoires	Colle	26	R+2	-	273	AD	Colle de pailleasse
999	Equipements divers et accessoires	Colle	26	R+2	-	230	AD	Colle de pailleasse

Les échantillons contenant de l'amiante sont identifiés par des cases colorées.
PAD : Pas d'amiante détecté, AD : amiante détecté

Client :	05
Mission :	03
	• • 25 • •

6 LISTE ET LOCALISATION DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES

Sur la base des recherches documentaires réalisées et sur la base des investigations menées, on trouvera ci-après le détail des matériaux et produits de la liste C de l'annexe 13-9 repérés et leur localisation.

6.1 Matériaux et produits, concernés par le programme de travaux, contenant de l'amiante

Référence échantillon	Composant de la construction	Type de Matériau	Localisation du prélèvement				Critère de décision	Description
			Bâtiment	Niveau		Zone ou local		
DC	Planchers et planchers techniques	Dalle de sol	26	RDC	-	061 a	DTA Consulté ADC N° 2004 06 565	Dalle de sol
DC	Planchers et planchers techniques	Dalle de sol	26	R+2	-	262 a	DTA Consulté ADC N° 2004 06 565	Dalle de sol
DC	Conduits et canalisations	Conduits	26	R+1 et R+2	-	(Gaine technique) Voir plan DTA	DTA Consulté ADC N° 2004 06 565	Conduits en amiante ciment
DC	Plafond et faux plafond	Plaque	26	RDC à R+2	-	(Gaine technique) Voir plan DTA	DTA Consulté ADC N° 2004 06 565	Plaque en amiante - ciment
DC	Plafond et faux plafond	Plaque	26	R+2	-	234	DTA Consulté ADC N° 2004 06 565	Plaque en amiante - ciment
AC	Toiture et étanchéité	Conduit	26	R+2	-	Toiture	Décision de l'opérateur	Conduit de ventilation et mitre
26008	Equipement divers et accessoires	Colle	26	SS1	-	26533	Analyse	Colle de pailleasse
813	Equipement divers et accessoires	Colle	26	R+2	-	269	Analyse	Colle de pailleasse
913	Plafond et faux plafond	Colle	26	SS1	-	S12	Analyse	Patin de colle noire
948	Planchers et planchers techniques	Colle	26	Rdc	-	33	Analyse	Colle de carrelage
949	Equipement divers et accessoires	Colle	26	Rdc	-	32	Analyse	Colle de pailleasse
949	Equipement divers et accessoires	Colle	26	Rdc	-	39, S35bis	Sondage et extension de la ZPSO	Colle de pailleasse
965	Equipement divers et accessoires	Colle	26	Rdc	-	215	Analyse	Colle de pailleasse
967	Equipement divers et accessoires	Colle	26	R+2	-	239	Analyse	Colle de pailleasse
968	Equipement divers et accessoires	Colle	26	R+2	-	236A	Analyse	Colle de pailleasse
976	Equipement divers et accessoires	Colle	26	SS1	-	S62	Analyse	Colle de pailleasse
987	Equipement divers et accessoires	Colle	26	R+2	-	271	Analyse	Colle de pailleasse
994	Planchers et planchers techniques	Dalle plastique	26	R+2	-	Bureau 1 local 262	Analyse	Dalle de sol

Client :	05
Mission :	03
• • 26 • •	

Référence échantillon	Composant de la construction	Type de Matériau	Localisation du prélèvement				Critère de décision	Description
			Bâtiment	Niveau		Zone ou local		
AC	Equipement divers et accessoires	Plaque	26	RDC	-	Placard technique	Décision de l'opérateur	3 Plaques en amiante - ciment
AC	Equipement divers et accessoires	Plaque	26	R+2	-	Placard technique	Décision de l'opérateur	1 Plaques en amiante - ciment
AC	Conduits et canalisations	Conduit	26	RDC au R+2	-	Placard technique et toiture	Décision de l'opérateur	Conduits gris vertical
997	Equipements divers et accessoires	Colle	26	RDC	-	63	Analyse	Colle de pailleasse
998	Equipements divers et accessoires	Colle	26	R+2	-	273	Analyse	Colle de pailleasse
999	Equipements divers et accessoires	Colle	26	R+2	-	230	Analyse	Colle de pailleasse

Le prélèvement N° 807 positif en phase 1 a été reprélevé en phase 2 à la demande du client. Etant revenu négatif sur ce second passage nous pouvons conclure à une pollution. Il as donc été décidé de le retiré de la liste des matériaux amianté.

6.2 Matériaux et produits, concernés par le programme de travaux, ne contenant pas d'amiante

Référence échantillon	Composant de la construction	Type de Matériau	Localisation du prélèvement				Critère de décision	Description
			Bâtiment	Niveau	Logement	Zone ou local		
26-001	Parois verticales intérieures	colle	26	SS1	-	26S2	Analyse	Colle plinthe dur beige
26-002	Plafond et faux plafond	enduit	26	SS1	-	26S2	Analyse	Matériau Effritable blanc
26-003	Parois verticales intérieures	enduit	26	SS1	-	26S2	Analyse	Matériau Effritable blanc
26-004	Planchers et planchers techniques	ragréage	26	SS1	-	26S2	Analyse	Matériau Effritable gris
26-005	Plafond et faux plafond	FP	26	SS1	-	26S2	Analyse	Matériau Fibreux beige
26-006	Planchers et planchers techniques	colle	26	SS1	-	26S10	Analyse	Colle carrelage dur beige
26-007	Parois verticales intérieures	enduit	26	SS1	-	26S33	Analyse	Matériau Dur beige
26-009	Plafond et faux plafond	FP	26	SS1	-	26S63	Analyse	Matériau Fibreux beige
26-010	Planchers et planchers techniques	ragréage	26	SS1	-	26S63	Analyse	Matériau dur gris
26-011	Plafond et faux plafond	enduit	26	SS1	-	26S62	Analyse	Matériau effritable blanc
26-012	Parois verticales intérieures	enduit	26	SS1	-	26S62	Analyse	Matériau effritable blanc
26-013	Parois verticales intérieures	colle	26	SS1	-	26S62	Analyse	Colle plinthe dur beige
26-014	Planchers et planchers techniques	colle	26	SS1	-	26S62	Analyse	Colle carrelage dur beige
26-015	Parois verticales intérieures	enduit	26	SS1	-	26S71	Analyse	Matériau dur beige
26-016	Parois verticales intérieures	panneau	26	RDC	-	26064	Analyse	Matériau fibreux jaune
26-017	Parois verticales intérieures	enduit	26	RDC	-	26069	Analyse	Matériau dur beige
26-018	Parois verticales intérieures	enduit	26	RDC	-	26053	Analyse	Matériau effritable blanc
26-019	Parois verticales intérieures	colle	26	RDC	-	26053	Analyse	Colle plinthe dur beige
26-020	Parois verticales intérieures	enduit	26	RDC	-	26005	Analyse	Matériau effritable rose

Client :	05
Mission :	03
• • 28 • •	

Référence échantillon	Composant de la construction	Type de Matériau	Localisation du prélèvement				Critère de décision	Description
			Bâtiment	Niveau	Logement	Zone ou local		
26-021	Parois verticales intérieures	enduit	26	RDC	-	26034	Analyse	Matériau effritable blanc
26-022	Planchers et planchers techniques	colle	26	RDC	-	Circulation 260	Analyse	Colle carrelage dur gris
26-023	Parois verticales intérieures	panneau	26	RDC	-	26042	Analyse	Matériau fibreux jaune
26-024	Parois verticales intérieures	panneau	26	RDC	-	26162C	Analyse	Matériau fibreux marron
26-025	Parois verticales intérieures	colle	26	1	-	26165	Analyse	Colle plinthe dur beige
26-026	Parois verticales intérieures	enduit	26	1	-	26165	Analyse	Matériau effritable blanc
26-027	Parois verticales intérieures	panneau	26	1	-	26108	Analyse	Matériau fibreux jaune
26-028	Parois verticales intérieures	enduit	26	1	-	26136	Analyse	Matériau dur beige
26-029	Parois verticales intérieures	colle	26	1	-	26136	Analyse	Colle plinthe dur beige
26-030	Parois verticales intérieures	enduit	26	2	-	26272	Analyse	Matériau effritable blanc
26-031	Parois verticales intérieures	colle	26	2	-	26272	Analyse	Colle plinthe dur beige
26-032	Parois verticales intérieures	panneau	26	2	-	26271	Analyse	Matériau fibreux jaune
26-033	Plafond et faux plafond	FP	26	2	-	26271	Analyse	Matériau fibreux beige
26-034	Parois verticales intérieures	panneau	26	2	-	26267	Analyse	Matériau effritable blanc
26-035	Planchers et planchers techniques	ragréage	26	2	-	26246	Analyse	Matériau dur marron
26-036	Planchers et planchers techniques	colle	26	2	-	26246a	Analyse	Colle carrelage dur gris
26-037	Planchers et planchers techniques	ragréage	26	2	-	26233	Analyse	Matériau dur gris
26-038	Parois verticales intérieures	panneau	26	2	-	26237	Analyse	Matériau fibreux vert
26-039	Parois verticales intérieures	enduit	26	2	-	26239	Analyse	Matériau dur gris
26-040	Equipement divers et accessoires	colle	26	2	-	26239	Analyse	Colle faïence sur pailleasse de labo matériau dur marron

Client :	05
Mission :	03
• • 32 • •	

Référence échantillon	Composant de la construction	Type de Matériau	Localisation du prélèvement				Critère de décision	Description
			Bâtiment	Niveau	Logement	Zone ou local		
917	Planchers et planchers techniques	Chappe maigre	26	SS1	-	S12	Analyse	Chappe maigre sous 916
918	Planchers et planchers techniques	Ragréage	26	SS1	-	S36	Analyse	Ragréage gris sous lino
919	Parois verticales intérieures	Enduit	26	SS1	-	S37	Analyse	Enduit mur
920	Plafond et faux plafond	Enduit	26	SS1	-	S38	Analyse	Enduit plafond
921	Plafond et faux plafond	Enduit	26	SS1	-	S61	Analyse	Enduit plafond
922	Parois verticales intérieures	Enduit	26	SS1	-	S61	Analyse	Enduit mur
923	Planchers et planchers techniques	Ragréage	26	RDC	-	4	Analyse	Ragréage gris
924	Parois verticales intérieures	Enduit	26	RDC	-	4	Analyse	Enduit mur
925	Parois verticales intérieures	Enduit	26	RDC	-	4 BIS	Analyse	Enduit POTEAU
926	Conduits et canalisations	Joint	26	RDC	-	4 BIS	Analyse	Joint de conduit
927	Parois verticales intérieures	Enduit	26	RDC	-	4	Analyse	ENDUIT PLACO
928	Parois verticales intérieures	Enduit	26	RDC	-	4	Analyse	PATIN DE COLLE
929	Parois verticales intérieures	Enduit	26	RDC	-	4	Analyse	ENDUIT MUR DERRIERE PLACO
930	Planchers et planchers techniques	Chappe maigre	26	RDC	-	BUREAU 8/10	Analyse	CHAPPE MAIGRE
931	Planchers et planchers techniques	Colle	26	RDC	-	COULOIR RDC ENTREE	Analyse	Colle de carrelage
932	Parois verticales intérieures	Colle	26	RDC	-	COULOIR RDC ENTREE	Analyse	COLLE DE PLINTHE
933	Planchers et planchers techniques	Colle	26	1	-	102	Analyse	Colle de carrelage
934	Plafond et faux plafond	Patin	26	1	-	102	Analyse	Patin de colle polystyrène au plafond
935	Parois verticales intérieures	Enduit	26	1	-	102	Analyse	Enduit mur
936	Plafond et faux plafond	Enduit	26	1	-	102	Analyse	Enduit plafond

Client :	05
Mission :	03
• • 35 • •	

Référence échantillon	Composant de la construction	Type de Matériau	Localisation du prélèvement				Critère de décision	Description
			Bâtiment	Niveau	Logement	Zone ou local		
940	Planchers et planchers techniques	Colle	26	Rdc à R+2	-	33 34 69 37 37A 37B 263	Sondage et extension de la ZPSO	Colle de carrelage
941	Plafonds et faux plafonds	Colle	26	Rdc à R+2	-	33	Sondage et extension de la ZPSO	colle noire
945	Parois verticales intérieures	Colle	26	Rdc à R+2	-	33 39 34 69 274 290	Sondage et extension de la ZPSO	colle de plinthe
946	Parois verticales intérieures	Enduit	26	Rdc à R+2	-	33 39 34 69	Sondage et extension de la ZPSO	Enduit mur
947	Plafonds et faux plafonds	Faux-plafond	26	Rdc à R+2	-	33 39 37 37ab 103 107 109 261 263 265 267 269 271 273 264 215 262b 237	Sondage et extension de la ZPSO	Dalle faux plafond
950	Parois verticales intérieures	Enduit	26	Rdc à R+2	-	266 263 239	Sondage et extension de la ZPSO	mâchefer
951	Plafonds et faux plafonds	Enduit	26	Rdc à R+2	-	267 263 239	Sondage et extension de la ZPSO	mâchefer
955	Planchers et planchers techniques	Colle	26	Rdc à R+2	-	S10 s33a s33b s33 s33c s33d s00b s67 s65 s71 s32 s38 s40 136 180 103	Sondage et extension de la ZPSO	Colle de carrelage
961	Planchers et planchers techniques	Ragréage	26	Rdc à R+2	-	109	Sondage et extension de la ZPSO	Ragréage gris
962	Planchers et planchers techniques	Colle	26	Rdc à R+2	-	261 265 267 269 271 262b 237 290	Sondage et extension de la ZPSO	Colle de carrelage
963	Parois verticales intérieures	Colle	26	Rdc à R+2	-	262 265 267 269 271 262b 237	Sondage et extension de la ZPSO	colle de plinthe
964	Planchers et planchers techniques	Ragréage	26	Rdc à R+2	-	262A	Sondage et extension de la ZPSO	Ragréage gris
971	Planchers et planchers techniques	Revêtements	26	3	-	Terrasse	Sondage et extension de la ZPSO	revêtement bitumineux
972	Planchers et planchers techniques	Revêtements	26	3	-	Terrasse	Sondage et extension de la ZPSO	mousse expansive
973	Planchers et planchers techniques	Revêtements	26	3	-	Terrasse	Sondage et extension de la ZPSO	revêtement mousse
974	Planchers et planchers techniques	Revêtements	26	3	-	Terrasse	Sondage et extension de la ZPSO	par vapeur
975	Planchers et planchers techniques	Revêtements	26	3	-	Terrasse	Sondage et extension de la ZPSO	revêtement bitumineux

Référence échantillon	Composant de la construction	Type de Matériau	Localisation du prélèvement				Critère de décision	Description
			Bâtiment	Niveau	Logement	Zone ou local		
971	Planchers et planchers techniques	Revêtements	26	3	-	Terrasse	Sondage et extension de la ZPSO	revêtement bitumineux
972	Planchers et planchers techniques	Revêtements	26	3	-	Terrasse	Sondage et extension de la ZPSO	mousse expansive
973	Planchers et planchers techniques	Revêtements	26	3	-	Terrasse	Sondage et extension de la ZPSO	revêtement mousse
974	Planchers et planchers techniques	Revêtements	26	3	-	Terrasse	Sondage et extension de la ZPSO	par vapeur
975	Planchers et planchers techniques	Revêtements	26	3	-	Terrasse	Sondage et extension de la ZPSO	revêtement bitumineux
977	Planchers et planchers techniques	Béton	26	RDC à R+2	-	Placard technique	Sondage et extension de la ZPSO	Sol béton et enduit
978	Planchers et planchers techniques	Béton	26	RDC à R+2	-	Placard technique	Sondage et extension de la ZPSO	Sol béton et enduit
979	Conduits et canalisations	Bande calorifuge	26	RDC à R+2	-	Placard technique	Sondage et extension de la ZPSO	Sol béton et enduit
980	Equipements divers et accessoires	Panneaux	26	R+2	-	Ensemble des sorbonnes	Sondage et extension de la ZPSO	Panneau fibro.
977	Planchers et planchers techniques	Béton	26	RDC	-	Placard technique	Analyse	Sol béton et enduit
978	Planchers et planchers techniques	Béton	26	RDC	-	Placard technique	Analyse	Sol béton et enduit
979	Conduits et canalisations	Bande calorifuge	26	1	-	Placard technique	Analyse	Sol béton et enduit
980	Equipements divers et accessoires	Panneaux	26	R+2	-	230 sorbonnes	Analyse	Panneau fibro.
971	Planchers et planchers techniques	Revêtements	26	2	-	Terrasse	Analyse	revêtement bitumineux
972	Planchers et planchers techniques	Revêtements	26	2	-	Terrasse	Analyse	mousse expansive
973	Planchers et planchers techniques	Revêtements	26	2	-	Terrasse	Analyse	revêtement mousse
974	Planchers et planchers techniques	Revêtements	26	2	-	Terrasse	Analyse	par vapeur
975	Planchers et planchers techniques	Revêtements	26	2	-	Terrasse	Analyse	revêtement bitumineux
981	Plafonds et faux plafonds	Enduit	26	R+2	-	230-animalerie	Analyse	Enduit plafond
982	Plafonds et faux plafonds	Colle	26	R+2	-	230-animalerie	Analyse	Colle dalle polystyrène
983	Plafonds et faux plafonds	Colle	26	R+2	-	230	Analyse	Plot de colle

Client :	05
Mission :	03
	• • 38 • •

7 RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux

(<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Client :	05
Mission :	03
	• • 39 • •

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



Résultats d'analyses



Dossier Client 5 / Mission 3**Bâtiment 26 / Terrasse****Prélèvements du 15/12/14****Propriétaire : CNRS****91190 GIF SUR YVETTE****DIMOTECK SAS**

22, rue Charcot

92270 BOIS-COLOMBES

A l'attention de LEFEVRE Jean-Marc

Ivry-Sur-Seine, le 22/12/2014

RAPPORT D'ESSAI N° R 06462614

Affaire N° A 03790414


Page 1/1

Échantillon(s) Date de réception : 16/12/2014 Date de fin d'analyse : 22/12/2014
 Analyste : Katleen PATRON
 Méthode(s) d'analyse : En adapt. NF X43-050

**Objet du rapport : Recherche d'amiante dans les matériaux par
Microscopie Electronique à Transmission (MET)**

N° éch. Labo / Client	Identification client	Description de l'échantillon			Nb de prépa.	Résultat	Type de fibre
		Matière	Aspect	Couleur			
E 18140014 T26-1	Etanchéité	Shingle	Fibreux/Souple	Gris/Noir	1	Non Détecté	---
E 18140114 ⁽¹⁾ T26-2	Etanchéité	**Shingle +Mousse +Matériau	Fibreux/Souple Souple Fibreux/Souple	Gris/Noir Jaune Jaune/Blanc	1	Non Détecté	---
E 18140214 T26-3	Etanchéité	Shingle	Fibreux/Souple	Gris/Noir	1	Non Détecté	---
E 18140314 T26-4	Etanchéité	**Shingle +Mousse +Matériau	Fibreux/Souple Souple Fibreux/Souple	Gris/Noir Jaune Noir	1	Non Détecté	---

(1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche marquée ** ne peut être analysée séparément des couches suivantes.


Responsable technique
 Athanasia CHARITOU
En suppléance


Responsable qualité
 Anissa GUENFOUD
En suppléance

Dossier Client 5 / Mission 3 / Bât 26

R+1 et R+2

Prélèvements du 15/12/14

Propriétaire : CNRS

91190 GIF SUR YVETTE

DIMOTECK SAS

22, rue Charcot

92270 BOIS-COLOMBES

A l'attention de LEFEVRE Jean-Marc

Ivry-Sur-Seine, le 22/12/2014

RAPPORT D'ESSAI N° R 06443114

Affaire N° A 03787114

Page 1/9

Échantillon(s) Date de réception : 16/12/14 Date de fin d'analyse : 22/12/14
 Analyste : Marielle FILA
 Méthode(s) d'analyse : En adapt. NF X43-050

**Objet du rapport : Recherche d'amiante dans les matériaux par
 Microscopie Electronique à Transmission (MET)**

N° éch. Labo / Client	Identification client	Description de l'échantillon			Nb de prépa.	Résultat	Type de fibre
		Matière	Aspect	Couleur			
E 18121314 26001	Colle	Colle	Dur	Beige	1	Non Détecté	---
E 18121414 ⁽¹⁾ 26002	Enduit	**Plâtre +Enduit +Matériau +Fibres	Dur/Effritable Dur/Effritable Dur/Effritable Fibreux/Effrit.	Blanc Beige Marron/Noir Beige	1	Non Détecté	---
E 18121514 26003	Enduit	**Plâtre +Peinture +Fibres +Peinture	Dur/Effritable Dur/Effritable Fibreux/Souple Souple	Blanc Beige Blanc Beige	1	Non Détecté	---
E 18121614 26004	Ragréage	**Ragréage +Colle (Traces)	Dur/Effritable Dur/Effritable	Gris Jaune	1	Non Détecté	---

Commentaires (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche marquée ** ne peut être analysée séparément des couches suivantes.


Responsable technique
 Jamila RIMANI
 En suppléance


Responsable qualité
 Valériane GROS
 En suppléance

Dossier Client 5 / Mission 3 / Bât 26

R+1 et R+2

Prélèvements du 15/12/14

Propriétaire : CNRS

91190 GIF SUR YVETTE

DIMOTECK SAS

22, rue Charcot

92270 BOIS-COLOMBES

A l'attention de LEFEVRE Jean-Marc

Ivry-Sur-Seine, le 22/12/2014

RAPPORT D'ESSAI N° R 06443114

Affaire N° A 03787114

Page 2/9

Échantillon(s) Date de réception : 16/12/14 Date de fin d'analyse : 22/12/14
 Analyste : Marielle FILA
 Méthode(s) d'analyse : En adapt. NF X43-050

**Objet du rapport : Recherche d'amiante dans les matériaux par
 Microscopie Electronique à Transmission (MET)**

N° éch. Labo / Client	Identification client	Description de l'échantillon			Nb de prépa.	Résultat	Type de fibre
		Matière	Aspect	Couleur			
E 18121714 26005	Faux plafond	**Ech.fibreux comp +Peinture	Fibreux/Effrit. Dur/Effritable	Beige Blanc	1	Non Détecté	---
E 18121814 26006	Colle	**Colle +Matériau	Dur Dur	Beige Gris	1	Non Détecté	---
E 18121914 26007	Enduit	**Enduit +Peinture	Dur/Effritable Dur/Effritable	Beige Beige	1	Non Détecté	---
E 18122114 26009	Faux plafond	**Ech.fibreux comp +Peinture	Fibreux/Effrit. Dur/Effritable	Beige Blanc	1	Non Détecté	---
E 18122214 26010	Ragréage	**Ragréage +Colle	Dur/Effritable Souple	Gris Jaune	1	Non Détecté	---
E 18122314 26011	Enduit	**Plâtre +Peinture	Dur/Effritable Dur/Effritable	Beige/Blanc Beige	1	Non Détecté	---

Commentaires (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche marquée ** ne peut être analysée séparément des couches suivantes.


Responsable technique
 Jamila RIMANI
En suppléance


Responsable qualité
 Valérie GROS
En suppléance

Dossier Client 5 / Mission 3 / Bât 26

R+1 et R+2

Prélèvements du 15/12/14

Propriétaire : CNRS

91190 GIF SUR YVETTE

DIMOTECK SAS

22, rue Charcot

92270 BOIS-COLOMBES

A l'attention de LEFEVRE Jean-Marc

Ivry-Sur-Seine, le 22/12/2014

RAPPORT D'ESSAI N° R 06443114

Affaire N° A 03787114

Page 3/9

Échantillon(s) Date de réception : 16/12/14 Date de fin d'analyse : 22/12/14
 Analyste : Marielle FILA
 Méthode(s) d'analyse : En adapt. NF X43-050

**Objet du rapport : Recherche d'amiante dans les matériaux par
 Microscopie Electronique à Transmission (MET)**

N° éch. Labo / Client	Identification client	Description de l'échantillon			Nb de prépa.	Résultat	Type de fibre
		Matière	Aspect	Couleur			
E 18122414 26012	Enduit	**Enduit +Peinture	Dur/Effritable Dur/Effritable	Beige/Blanc Blanc	1	Non Détecté	---
E 18122514 26013	Colle	**Colle +Enduit (Traces)	Dur Dur/Effritable	Beige Blanc	1	Non Détecté	---
E 18122714 26014	Colle	**Colle +Bois +Béton	Dur/Effritable Dur/Effritable Dur/Effritable	Beige Marron Gris	1	Non Détecté	---
E 18122814 26015	Enduit	**Enduit +Enduit +Peinture	Dur/Effritable Dur/Effritable Dur/Effritable	Beige Blanc Beige	1	Non Détecté	---

Commentaires (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche marquée ** ne peut être analysée séparément des couches suivantes.


Responsable technique
 Jamila RIMANI
 En suppléance


Responsable qualité
 Valérie GROS
 En suppléance



Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus et ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est alors autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
 Seule l'édition originale du rapport portant les signatures des responsables technique et qualité engage la responsabilité du laboratoire.
 L'accréditation de la Section Laboratoire du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les essais présentés dans ce rapport, à l'exclusion des prélèvements.

Siège social : 122, rue Marcel Hartmann • ZI Léa-Park • Bât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE

www.euro-services-labo.com • e-mail : info@euro-services-labo.com

SA au capital de 127 400 € • RCS Créteil 419 284 328 • siret 419 284 328 00038 • TVA FR 64 419 284 328 • Code APE 7120 B

Dossier Client 5 / Mission 3 / Bât 26

R+1 et R+2

Prélèvements du 15/12/14

Propriétaire : CNRS

91190 GIF SUR YVETTE

DIMOTECK SAS

22, rue Charcot

92270 BOIS-COLOMBES

A l'attention de LEFEVRE Jean-Marc

Ivry-Sur-Seine, le 22/12/2014

RAPPORT D'ESSAI N° R 06443114

Affaire N° A 03787114

Page 4/9

Échantillon(s) Date de réception : 16/12/14 Date de fin d'analyse : 22/12/14
 Analyste : Marielle FILA
 Méthode(s) d'analyse : En adapt. NF X43-050

**Objet du rapport : Recherche d'amiante dans les matériaux par
 Microscopie Electronique à Transmission (MET)**

N° éch. Labo / Client	Identification client	Description de l'échantillon			Nb de prépa.	Résultat	Type de fibre
		Matière	Aspect	Couleur			
E 18122914 26016	Panneau	**Laine minérale +Bois +Peinture	Fibreux Dur/Fibreux Souple	Jaune Marron/Beige Blanc	1	Non Détecté	---
E 18123014 26017	Enduit	**Enduit +Fibres +Peinture +Peinture	Dur/Effritable Fibreux/Souple Souple Dur/Effritable	Beige Blanc Rose Beige	1	Non Détecté	---
E 18123114 26018	Enduit	**Plâtre +Fibres +Peinture	Dur/Effritable Fibreux/Souple Souple	Blanc Blanc Beige	1	Non Détecté	---
E 18123214 26019	Colle	Colle	Dur	Beige	1	Non Détecté	---

Commentaires (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche marquée ** ne peut être analysée séparément des couches suivantes.


Responsable technique
 Jamila RIMANI
 En suppléance


Responsable qualité
 Valérie GROS
 En suppléance

Dossier Client 5 / Mission 3 / Bât 26

R+1 et R+2

Prélèvements du 15/12/14

Propriétaire : CNRS

91190 GIF SUR YVETTE

DIMOTECK SAS

22, rue Charcot

92270 BOIS-COLOMBES

A l'attention de LEFEVRE Jean-Marc

Ivry-Sur-Seine, le 22/12/2014

RAPPORT D'ESSAI N° R 06443114

Affaire N° A 03787114

Page 5/9

Échantillon(s) Date de réception : 16/12/14 Date de fin d'analyse : 22/12/14
 Analyste : Marielle FILA
 Méthode(s) d'analyse : En adapt. NF X43-050

**Objet du rapport : Recherche d'amiante dans les matériaux par
 Microscopie Electronique à Transmission (MET)**

N° éch. Labo / Client	Identification client	Description de l'échantillon			Nb de prépa.	Résultat	Type de fibre
		Matière	Aspect	Couleur			
E 18123414 26020	Enduit	**Enduit +Fibres +Peinture	Dur/Effritable Fibreux Souple	Rose Beige Beige	1	Non Détecté	---
E 18123514 26021	Enduit	**Plâtre +Fibres +Peinture	Dur/Effritable Fibreux/Souple Souple	Blanc Blanc Beige	1	Non Détecté	---
E 18123614 26022	Colle	**Colle +Peinture +Matériau	Dur Dur/Effritable Dur	Gris Gris Gris	1	Non Détecté	---

Commentaires (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche marquée ** ne peut être analysée séparément des couches suivantes.


Responsable technique
 Jamila RIMANI
En suppléance


Responsable qualité
 Valérie GROS
En suppléance

Dossier Client 5 / Mission 3 / Bât 26

R+1 et R+2

Prélèvements du 15/12/14

Propriétaire : CNRS

91190 GIF SUR YVETTE

DIMOTECK SAS

22, rue Charcot

92270 BOIS-COLOMBES

A l'attention de LEFEVRE Jean-Marc

Ivry-Sur-Seine, le 22/12/2014

RAPPORT D'ESSAI N° R 06443114

Affaire N° A 03787114

Page 6/9

Échantillon(s) Date de réception : 16/12/14 Date de fin d'analyse : 22/12/14
 Analyste : Marielle FILA
 Méthode(s) d'analyse : En adapt. NF X43-050

**Objet du rapport : Recherche d'amiante dans les matériaux par
 Microscopie Electronique à Transmission (MET)**

N° éch. Labo / Client	Identification client	Description de l'échantillon			Nb de prépa.	Résultat	Type de fibre
		Matière	Aspect	Couleur			
E 18123714 26023	Panneau	**Laine minérale +Plâtre +Carton +Papier peint	Fibreux Dur/Effritable Fibreux/Souple Fibreux/Souple	Jaune Blanc Beige Beige/Blanc	1	Non Détecté	---
E 18123814 26024	Panneau	**Laine minérale +Bois +Peinture	Fibreux Dur/Fibreux Dur/Effritable	Marron Beige Beige	1	Non Détecté	---
E 18123914 26025	Colle	**Colle +Enduit	Dur Dur/Effritable	Beige Blanc	1	Non Détecté	---
E 18124114 26026	Enduit	**Enduit +Peinture +Fibres	Dur/Effritable Souple Fibreux/Souple	Blanc Blanc Blanc	1	Non Détecté	---

Commentaires (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche marquée ** ne peut être analysée séparément des couches suivantes.


Responsable technique
 Jamila RIMANI
 En suppléance


Responsable qualité
 Valérie GROS
 En suppléance

Dossier Client 5 / Mission 3 / Bât 26

R+1 et R+2

Prélèvements du 15/12/14

Propriétaire : CNRS

91190 GIF SUR YVETTE

DIMOTECK SAS

22, rue Charcot

92270 BOIS-COLOMBES

A l'attention de LEFEVRE Jean-Marc

Ivry-Sur-Seine, le 22/12/2014

RAPPORT D'ESSAI N° R 06443114

Affaire N° A 03787114

Page 7/9

Échantillon(s) Date de réception : 16/12/14 Date de fin d'analyse : 22/12/14
 Analyste : Marielle FILA
 Méthode(s) d'analyse : En adapt. NF X43-050

**Objet du rapport : Recherche d'amiante dans les matériaux par
 Microscopie Electronique à Transmission (MET)**

N° éch. Labo / Client	Identification client	Description de l'échantillon			Nb de prépa.	Résultat	Type de fibre
		Matière	Aspect	Couleur			
E 18124214 26027	Panneau	**Laine minérale +Bois +Peinture	Fibreux Dur/Fibreux Souple	Jaune Beige Blanc	1	Non Détecté	---
E 18124314 26028	Enduit	**Enduit +Matériau +Peinture	Dur/Effritable Dur/Effritable Dur/Effritable	Beige Brique Beige	1	Non Détecté	---
E 18124414 26029	Colle	Colle	Dur	Beige	1	Non Détecté	---
E 18124614 26030	Enduit	**Enduit +Fibres +Peinture +Peinture	Dur/Effritable Fibreux/Souple Souple Dur/Fibreux	Blanc Blanc Blanc Beige/Noir	1	Non Détecté	---

Commentaires (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche marquée ** ne peut être analysée séparément des couches suivantes.


Responsable technique
 Jamila RIMANI
 En suppléance


Responsable qualité
 Valérie GROS
 En suppléance



Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus et ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est alors autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
 Seule l'édition originale du rapport portant les signatures des responsables technique et qualité engage la responsabilité du laboratoire.
 L'accréditation de la Section Laboratoire du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les essais présentés dans ce rapport, à l'exclusion des prélèvements.

Siège social : 122, rue Marcel Hartmann • ZI Léa-Park • Bât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE

www.euro-services-labo.com • e-mail : info@euro-services-labo.com

SA au capital de 127 400 € • RCS Créteil 419 284 328 • siret 419 284 328 00038 • TVA FR 64 419 284 328 • Code APE 7120 B

Dossier Client 5 / Mission 3 / Bât 26

R+1 et R+2

Prélèvements du 15/12/14

Propriétaire : CNRS

91190 GIF SUR YVETTE

DIMOTECK SAS

22, rue Charcot

92270 BOIS-COLOMBES

A l'attention de LEFEVRE Jean-Marc

Ivry-Sur-Seine, le 22/12/2014

RAPPORT D'ESSAI N° R 06443114

Affaire N° A 03787114

Page 8/9

Échantillon(s) Date de réception : 16/12/14 Date de fin d'analyse : 22/12/14
 Analyste : Marielle FILA
 Méthode(s) d'analyse : En adapt. NF X43-050

**Objet du rapport : Recherche d'amiante dans les matériaux par
 Microscopie Electronique à Transmission (MET)**

N° éch. Labo / Client	Identification client	Description de l'échantillon			Nb de prépa.	Résultat	Type de fibre
		Matière	Aspect	Couleur			
E 18124714 26031	Colle	Colle	Dur	Beige	1	Non Détecté	---
E 18124914 26032	Panneau	**Laine minérale +Plâtre +Carton +Peinture	Fibreux/Souple Dur/Effritable Fibreux/Souple Souple	Jaune Blanc Beige Blanc	1	Non Détecté	---
E 18125114 26033	Faux plafond	**Ech.fibreux comp +Peinture	Fibreux/Effrit. Dur/Effritable	Beige Blanc	1	Non Détecté	---
E 18125314 26034	Panneau	**Plâtre +Peinture	Dur/Effritable Dur/Effritable	Blanc Blanc	1	Non Détecté	---
E 18125414 26035	Ragréage	**Ragréage +Béton	Dur/Effritable Dur	Gris/Marron Gris	1	Non Détecté	---

Commentaires (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche marquée ** ne peut être analysée séparément des couches suivantes.


Responsable technique
 Jamila RIMANI
En suppléance


Responsable qualité
 Valérie GROS
En suppléance

Dossier Client 5 / Mission 3 / Bât 26

R+1 et R+2

Prélèvements du 15/12/14

Propriétaire : CNRS

91190 GIF SUR YVETTE

DIMOTECK SAS

22, rue Charcot

92270 BOIS-COLOMBES

A l'attention de LEFEVRE Jean-Marc

Ivry-Sur-Seine, le 22/12/2014

RAPPORT D'ESSAI N° R 06443114

Affaire N° A 03787114

Page 9/9

Échantillon(s) Date de réception : 16/12/14 Date de fin d'analyse : 22/12/14
 Analyste : Marielle FILA
 Méthode(s) d'analyse : En adapt. NF X43-050

**Objet du rapport : Recherche d'amiante dans les matériaux par
 Microscopie Electronique à Transmission (MET)**

N° éch. Labo / Client	Identification client	Description de l'échantillon			Nb de prépa.	Résultat	Type de fibre
		Matière	Aspect	Couleur			
E 18125514 26036	Colle	**Colle +Béton	Dur Dur	Gris Gris	1	Non Détecté	---
E 18125614 26037	Ragréage	**Ragréage +Colle	Dur/Fibreux Souple	Gris Jaune	1	Non Détecté	---
E 18125714 26038	Panneau	**Laine minérale +Enduit +Carton +Matériau	Fibreux Dur/Effritable Fibreux/Souple Souple	Vert Blanc Beige Beige/Rouge	1	Non Détecté	---
E 18125814 26039	Enduit	**Béton +Peinture	Dur Dur/Effritable	Gris Blanc	1	Non Détecté	---
E 18126114 26041	Enduit	**Enduit +Peinture	Dur/Effritable Dur/Effritable	Beige Blanc	1	Non Détecté	---

(1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche marquée ** ne peut être analysée séparément des couches suivantes.


Responsable technique
 Jamila RIMANI
En suppléance


Responsable qualité
 Valérie GROS
En suppléance

Dossier Client 5/Mission 3/Bâtiment 26 bis

Prélèvements du 20/12/14

Propriétaire : CNRS

91190 GIF SUR YVETTE

DIMOTECK SAS

22, rue Charcot

92270 BOIS-COLOMBES

A l'attention de LEFEVRE Jean-Marc

Ivry-Sur-Seine, le 07/01/2015

RAPPORT D'ESSAI N° R 00014415

Affaire N° A 00006915


Page 1/1

Échantillon(s) Date de réception : 02/01/15 Date de fin d'analyse : 07/01/15
 Analyste : Laura GAUTHIEROT
 Méthode(s) d'analyse : En adapt. NF X43-050

**Objet du rapport : Recherche d'amiante dans les matériaux par
 Microscopie Electronique à Transmission (MET)**

N° éch. Labo / Client	Identification client	Description de l'échantillon			Nb de prépa.	Résultat	Type de fibre
		Matière	Aspect	Couleur			
E 00060915 ⁽¹⁾ 26008	Colle de faïence sur paillasse	**Colle +Bois	Dur Dur/Fibreux	Marron Beige	1	Déecté	Chrysotile
E 00061015 26040	Colle de faïence sur paillasse	**Colle +Béton	Dur Dur	Marron Gris	1	Non Déecté	---

(1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche marquée ** ne peut être analysée séparément des couches suivantes.


Responsable technique
 Marie-Laure BRUT
En suppléance


Responsable qualité
 Valériane GROS
En suppléance



**RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
DES EXPERTS EN DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER
ATTESTATION D'ASSURANCE**

La Compagnie d'Assurance, GAN ASSURANCES IARD, dont le Siège Social est situé : 8-10 rue d'Astorg, 75383 PARIS CEDEX 08, atteste que

**DIMOTECK
MR JEAN MARC LEFEVRE
22 RUE CHARCOT
92270 BOIS COLOMBES**

Est assuré(e) par la police d'assurance n° 141 489 666 par l'intermédiaire de l'agence de **MANTES GASSICOURT (A17843 – Monsieur Lionel SPACH)** garantissant la Responsabilité Civile Professionnelle encourue dans le cadre de ses activités de **DIAGNOSTIC TECHNIQUES IMMOBILIERS AU TITRE DES MISSIONS SUIVANTES :**

- **DIAGNOSTIC AMIANTE**
- **CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB**
- **ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES**
- **ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ**
- **ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE**
- **ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES**
- **DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE)**
- **ETAT PARASITAIRE (AUTRES QUE TERMITES)**
- **DIAGNOSTIC D'IMMEUBLES EN COPROPRIETE (LOI SRU)**
- **METRAGE DES BATIMENTS SELON LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR (LOI CARREZ)**

Cette police est conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France et notamment :

- à l'Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 modifiée,
- et aux dispositions du Décret n°2006-114 du 5 septembre 2006.

Il est entendu que la garantie n'est effective que pour les personnes physiques certifiées ou morales employant des personnes physiques certifiées ou constituées de personnes physiques certifiées.

La présente attestation est valable **du 1^{er} juillet 2014 au 30 juin 2015 à 24 heures**.
Elle ne constitue qu'une présomption de garantie et ne peut engager la Compagnie en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat d'assurance auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 20 août 2014

POUR LA COMPAGNIE

LIONEL SPACH
70015 ASSURANCES
2, rue Marcel Robert Dubois
78100 MANTES LA JOLIE
Tel. 01 30 40 11 00
Fax 01 30 40 11 00



DIMOTECK
ISINGRINI Cyril

Rapport d'analyse

Page 2 sur 49

Projet CL-DIM-16-0046
Référence du projet CL-DIM-16-0046
Réf. du rapport 12244749 - 1

Date de commande 09-02-2016
Date de début 09-02-2016
Rapport du 19-02-2016

Code	Matrice	Réf. échantillon					
001	Amiante suspectée	801 - Colle de plinthes					
002	Amiante suspectée	802 - Enduit de mur					
003	Amiante suspectée	803 - Mastic de fenêtre					
004	Amiante suspectée	804 - Faux plafond blanc					
005	Amiante suspectée	805 - Colle de carrelage					
Analyse	Unité	Q	001	002	003	004	005
résultats d'amiante	-	Q	voir annexe	voir annexe	voir annexe	voir annexe	voir annexe
amiante détecté		Q	non	non	non	non	non

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :





DIMOTECK
ISINGRINI Cyril

Rapport d'analyse

Page 3 sur 49

Projet CL-DIM-16-0046
Référence du projet CL-DIM-16-0046
Réf. du rapport 12244749 - 1

Date de commande 09-02-2016
Date de début 09-02-2016
Rapport du 19-02-2016

Code	Matrice	Réf. échantillon					
006	Amiante suspectée	806 - Enduit de mur					
007	Amiante suspectée	807 - Enduit de mur					
008	Amiante suspectée	808 - Joint de dilatation					
009	Amiante suspectée	809 - Colle de carrelage					
010	Amiante suspectée	810 - Colle jaune et ragréage					
Analyse	Unité	Q	006	007	008	009	010
<i>RECHERCHE QUALITATIVE D'AMIANTE (GENNEVILLIERS)</i>							
résultats d'amiante	-	Q	voir annexe	voir annexe	voir annexe	voir annexe	voir annexe
amiante détecté		Q	non	oui	non	non	non

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :



DIMOTECK
ISINGRINI Cyril

Rapport d'analyse

Page 4 sur 49

Projet CL-DIM-16-0046
Référence du projet CL-DIM-16-0046
Réf. du rapport 12244749 - 1

Date de commande 09-02-2016
Date de début 09-02-2016
Rapport du 19-02-2016

Code	Matrice	Réf. échantillon					
011	Amiante suspectée	811 - Enduit de mur					
012	Amiante suspectée	812 - Mastic de châssis					
013	Amiante suspectée	813 - Colle de paillasse					
014	Amiante suspectée	814 - Enduit de mur					
015	Amiante suspectée	815 - Calo avec tram					
Analyse	Unité	Q	011	012	013	014	015
<i>RECHERCHE QUALITATIVE D'AMIANTE (GENNEVILLIERS)</i>							
résultats d'amiante	-	Q	voir annexe	voir annexe	voir annexe	voir annexe	voir annexe
amiante détecté		Q	non	non	oui	non	non

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :



DIMOTECK
ISINGRINI Cyril

Rapport d'analyse

Page 5 sur 49

Projet CL-DIM-16-0046
Référence du projet CL-DIM-16-0046
Réf. du rapport 12244749 - 1

Date de commande 09-02-2016
Date de début 09-02-2016
Rapport du 19-02-2016

Code	Matrice	Réf. échantillon					
016	Amiante suspectée	816 - Enduit de mur					
017	Amiante suspectée	817 - Enduit de mur					
018	Amiante suspectée	818 - Enduit de plafond					
019	Amiante suspectée	819 - Enduit de mur					
020	Amiante suspectée	820 - Colle de pailleasse					
Analyse	Unité	Q	016	017	018	019	020
RECHERCHE QUALITATIVE D'AMIANTE (GENNEVILLIERS)							
résultats d'amiante	-	Q	voir annexe	voir annexe	voir annexe	voir annexe	voir annexe
amiante détecté		Q	non	non	non	non	non

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :



DIMOTECK
ISINGRINI Cyril

Rapport d'analyse

Page 6 sur 49

Projet CL-DIM-16-0046
Référence du projet CL-DIM-16-0046
Réf. du rapport 12244749 - 1

Date de commande 09-02-2016
Date de début 09-02-2016
Rapport du 19-02-2016

Code	Matrice	Réf. échantillon					
021	Amiante suspectée	821 - Enduit de plafond					
022	Amiante suspectée	822 - Enduit de mur					
023	Amiante suspectée	823 - Enduit de mur					
024	Amiante suspectée	824 - Faux plafond blanc					
025	Amiante suspectée	825 - Enduit de mur					
Analyse	Unité	Q	021	022	023	024	025
<i>RECHERCHE QUALITATIVE D'AMIANTE (GENNEVILLIERS)</i>							
résultats d'amiante	-	Q	voir annexe	voir annexe	voir annexe	voir annexe	voir annexe
amiante détecté		Q	non	non	non	non	non

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :



DIMOTECK
ISINGRINI Cyril

Rapport d'analyse

Page 7 sur 49

Projet CL-DIM-16-0046
Référence du projet CL-DIM-16-0046
Réf. du rapport 12244749 - 1

Date de commande 09-02-2016
Date de début 09-02-2016
Rapport du 19-02-2016

Code	Matrice	Réf. échantillon					
026	Amiante suspectée	826 - Enduit de mur					
027	Amiante suspectée	827 - Enduit de mur					
028	Amiante suspectée	828 - Enduit de mur					
029	Amiante suspectée	829 - Colle de carrelage					
030	Amiante suspectée	830 - Colle de carrelage					
Analyse	Unité	Q	026	027	028	029	030
RECHERCHE QUALITATIVE D'AMIANTE (GENNEVILLIERS)							
résultats d'amiante	-	Q	voir annexe	voir annexe	voir annexe	voir annexe	voir annexe
amiante détecté		Q	non	non	non	non	non

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :



DIMOTECK
ISINGRINI Cyril

Rapport d'analyse

Page 8 sur 49

Projet CL-DIM-16-0046
Référence du projet CL-DIM-16-0046
Réf. du rapport 12244749 - 1

Date de commande 09-02-2016
Date de début 09-02-2016
Rapport du 19-02-2016

Code	Matrice	Réf. échantillon					
031	Amiante suspectée	831 - Enduit façades					
032	Amiante suspectée	832 - Colle de faïence Ext					
033	Amiante suspectée	833 - Ragréage sur Escalier					
034	Amiante suspectée	834 - Enduit sur mur					
035	Amiante suspectée	835 - Enduit plafond					
Analyse	Unité	Q	031	032	033	034	035
<i>RECHERCHE QUALITATIVE D'AMIANTE (GENNEVILLIERS)</i>							
résultats d'amiante	-	Q	voir annexe	voir annexe	voir annexe	voir annexe	voir annexe
amiante détecté		Q	non	non	non	non	non

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :



DIMOTECK
ISINGRINI Cyril

Rapport d'analyse

Page 9 sur 49

Projet CL-DIM-16-0046
Référence du projet CL-DIM-16-0046
Réf. du rapport 12244749 - 1

Date de commande 09-02-2016
Date de début 09-02-2016
Rapport du 19-02-2016

Code	Matrice	Réf. échantillon
036	Amiante suspectée	836 - Faux plafond
037	Amiante suspectée	837 - Enduit sur mur
038	Amiante suspectée	838 - Alu et bitume
039	Amiante suspectée	839 - Étanchéité bitumineuse

Analyse	Unité	Q	036	037	038	039
<i>RECHERCHE QUALITATIVE D'AMIANTE (GENNEVILLIERS)</i>						
résultats d'amiante	-	Q	voir annexe	voir annexe	voir annexe	voir annexe
amiante détecté		Q	non	non	non	non

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :





DIMOTECK
ISINGRINI Cyril

Page 10 sur 49

Rapport d'analyse

Projet CL-DIM-16-0046
Référence du projet CL-DIM-16-0046
Réf. du rapport 12244749 - 1

Date de commande 09-02-2016
Date de début 09-02-2016
Rapport du 19-02-2016

Analyse		Matrice		Référence normative	
résultats d'amiante		Amiante suspectée		HSG 248 appendice 2 ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050	
amiante détecté		Amiante suspectée		Idem	
Code	Code barres	Date de réception	Date prélèvement	Flaconnage	
001	A9469813	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
002	A9469814	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
003	A9469815	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
004	A9469816	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
005	A9469817	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
006	A9469818	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
007	A9469819	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
008	A9469820	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
009	A9469821	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
010	A9469822	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
011	A9469823	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
012	A9469824	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
013	A9469825	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
014	A9469826	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
015	A9469827	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
016	A9469828	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
017	A9469829	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
018	A9469830	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
019	A9469831	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
020	A9469832	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
021	A9469833	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
022	A9469834	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
023	A9469835	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
024	A9469836	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
025	A9469837	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
026	A9469838	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
027	A9469839	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
028	A9469840	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
029	A9469841	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
030	A9469842	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
031	A9469843	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
032	A9469844	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
033	A9469845	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
034	A9469846	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
035	A9469847	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
036	A9469848	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
037	A9469849	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
038	A9469850	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique
039	A9469851	09-02-2016	09-02-2016	ALC201	Date de prélèvement théorique

Paraphe :

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-001
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 801 - Colle de plinthes
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	Carrelage, dur, noir et Colle, dur, blanc(he) (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-002
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 802 - Enduit de mur
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau, friable, blanc(he) et matériau, friable, beige (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-003
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 803 - Mastic de fenêtre
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	Mastic, friable, beige
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-004
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 804 - Faux plafond blanc
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau, compact, fibreux, beige et Enduit, blanc(he) (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-005
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 805 - Colle de carrelage
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	Carrelage, dur, gris et matériau, dur, gris (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d'amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-006
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 806 - Enduit de mur
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau de type "peinture", blanc(he) et matériau de type "peinture", jaune et Enduit, friable, blanc(he) (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d'amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-007
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 807 - Enduit de mur
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau de type "peinture", blanc(he) et Enduit, friable, blanc(he) (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	oui
Type(s) d'amiante	chrysotile
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon oui

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-008
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 808 - Joint de dilatation
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau, souple, bitumineux, noir et matériau, friable, fibreux, marron (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-009
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 809 - Colle de carrelage
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	Carrelage, dur, gris et matériau, friable, gris (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-010
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 810 - Colle jaune et ragréage
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	Colle, souple, jaune et matériau, dur, gris (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d'amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-011
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 811 - Enduit de mur
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau de type "peinture", blanc(he) et Enduit, beige (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-012
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 812 - Mastic de chassis
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de preparation(s)	1
Description de la preparation(s)	Mastic, friable, beige
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-013
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 813 - Colle de pailleasse
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	Carrelage, dur, blanc(he) et Colle, dur, blanc(he) et matériau, bitumineux, noir (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	oui
Type(s) d'amiante	chrysotile
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon oui

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-014
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 814 - Enduit de mur
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau de type "peinture", bleu et Enduit, friable, beige (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-015
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 815 - Calo avec tram
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau, friable, fibreux, blanc(he) et matériau, souple, friable, blanc(he) (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-016
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 816 - Enduit de mur
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau de type "peinture", blanc(he) et matériau de type "papier", fibreux, blanc(he) et Enduit, friable, blanc(he) (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-017
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 817 - Enduit de mur
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau de type "peinture", blanc(he) et Enduit, friable, blanc(he) (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-018
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 818 - Enduit de plafond
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau de type "peinture", beige et Enduit, friable, blanc(he) (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-019
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 819 - Enduit de mur
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau de type "peinture", beige et Enduit, friable, blanc(he) (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-020
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 820 - Colle de pailleasse
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	Carrelage, dur, blanc(he) et Colle, dur, blanc(he) (preparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-021
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 821 - Enduit de plafond
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau de type "peinture", blanc(he) et Enduit, friable, beige et Enduit, friable, blanc(he) (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-022
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 822 - Enduit de mur
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	Enduit, friable, blanc(he) et matériau de type "peinture", beige (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-023
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 823 - Enduit de mur
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau de type "peinture", beige et Enduit, friable, fibreux, blanc(he) (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-024
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 824 - Faux plafond blanc
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau, compact, fibreux, beige et Enduit, blanc(he) (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-025
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 825 - Enduit de mur
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	Enduit, friable, blanc(he) et matériau de type "peinture", beige (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-026
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 826 - Enduit de mur
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau de type "peinture", blanc(he) et Enduit, friable, beige (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-027
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 827 - Enduit de mur
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau de type "peinture", beige et Enduit, friable, blanc(he) (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-028
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 828 - Enduit de mur
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau de type "peinture", beige et Enduit, friable, blanc(he) (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-029
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 829 - Colle de carrelage
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau, dur, gris et Colle, souple, jaune et matériau, dur, gris (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-030
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 830 - Colle de carrelage
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	Carrelage, beige et matériau, friable, gris (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-031
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 831 - Enduit façades
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	Enduit, blanc(he) et matériau, dur, gris (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d'amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-032
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 832 - Colle de faïence Ext
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau, dur, blanc(he) et matériau, friable, gris (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-033
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 833 - Ragraéage sur Escalier
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	Enduit, gris et matériau, dur, gris (preparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-034
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 834 - Enduit sur mur
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau, friable, blanc(he)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-035
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 835 - Enduit plafond
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau de type "peinture", noir et Enduit, friable, beige (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-036
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 836 - Faux plafond
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau, dur, fibreux, beige et Enduit, blanc(he) (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-037
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 837 - Enduit sur mur
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau de type "peinture", blanc(he) et Enduit, beige et Enduit, friable, blanc(he) (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-038
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 838 - Alu et bitume
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau de type "papier", gris et matériau, souple, bitumineux, fibreux, noir (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

Remarque: Les différentes couches n'ont pas pu être séparées

**Recherche d'amiante dans les matériaux par MOLP (HSG 248 appendice 2)
ou par META (NF X43-050)**

Echantillon 12244749-039
Laboratoire ALcontrol B.V.
Location
99-101 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers

Client DIMOTECK
Projet CL-DIM-16-0046
CL-DIM-16-0046

Référence de l'échantillon 839 - Étanchéité bitumineuse
Date de début 09-02-2016
Nombre de préparations pour l'échantillon 1

Résultats de l'analyse

Numéro de préparation(s)	1
Description de la préparation(s)	matériau, souple, bitumineux, fibreux, noir
Amiante détecté	non
Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique d'analyse	META
Commentaires	

Amiante détecté pour l'échantillon non

Les résultats se réfèrent au matériau reçu

RAPPORT D'ESSAI N° R 2401538

Recherche et Identification d'amiante dans les matériaux et produits manufacturés
Arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019 - Norme NF EN ISO 17025

Informations client

Nom client **DIMOTECK** A l'attention de **M. INSIGRINI**
Adresse client **Le parc des Algorithmes**
141-145 rue Michel Carré
CP **95100 ARGENTEUIL** Ville
Dossier/ Chantier client **CL-DIM-24-0148** Nb d'échantillon **31**
Batiment 26 Avenue de la Terrasse Date de prélèvement **NC**
91198 GIF SUR YVETTE

Informations laboratoire

Affaire N° **A2401538** Fresnes, le **15/05/2024**
Date de réception **03/05/2024**
Date de fin d'analyse **15/05/2024**
Nom de l'analyste **F. PICHON / J. RIMANI**

Le laboratoire ne pourra être tenu responsable des données transmises par le client, identifiées en italique dans le présent rapport.

RESULTATS

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Description laboratoire								Variété minéralogique	Trait.
			Matériau	Texture	Couleur	Méth	Nb prép	Nb grille	Nb lame	Fibres d'amiante		
E2412985	940	Colle de carrelage	Colle	Dur	Gris	1	2	4	/	Non détecté	/	6
Remarque : /												
E2412986	941	colle noire	Matériau + Polystyrène	Bitumineux Souple	Noir Blanc	1	2	4	/	Non détecté	/	5,7
Remarque : Matériaux multicouches indissociables : risque de pollution croisée + épaisseur insuffisante												
E2412987	942	joint conduit	Matériau + Matériau	Dur Effritable	Gris Blanc	1	1	2	/	Non détecté	/	5
Remarque : Matériaux multicouches indissociables : risque de pollution croisée + épaisseur insuffisante												
E2412988	943	Ragréage gris	Ragréage + Matériau	Dur Fibreux	Gris Noir	1	1	2	/	Non détecté	/	5
Remarque : Matériaux multicouches indissociables : risque de pollution croisée + épaisseur insuffisante												
E2412989	944	Colle de carrelage	Colle	Dur	Gris	1	2	4	/	Non détecté	/	6
Remarque : /												
E2412990	945	colle de plinthe	Colle + Matériau	Dur Effritable	Beige Blanc	1	2	4	/	Non détecté	/	6
Remarque : Matériaux multicouches indissociables : risque de pollution croisée + épaisseur insuffisante												

RAPPORT D'ESSAI N° R 2401538

Le laboratoire ne pourra être tenu responsable des données transmises par le client, identifiées en italique dans le présent rapport.

RESULTATS

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Description laboratoire			Méth	Nb prép	Nb grille	Nb lame	Fibres d'amiante	Variété minéralogique	Trait.
E2412991	946	<i>Enduit mur</i>	Matériau + Peinture	Texture Effritable	Couleur Beige Beige	1	1	2	/	Non détecté	/	5
Remarque : Matériaux multicouches indissociables : risque de pollution croisée + épaisseur insuffisante												
E2412992	947	<i>Dalle faux plafond</i>	Faux plafond + Peinture	Effritable/Fibreux Effritable	Beige Blanc	1	1	2	/	Non détecté	/	5
Remarque : Matériaux multicouches indissociables : risque de pollution croisée + épaisseur insuffisante												
E2412993	948	<i>Colle de carrelage</i>	Colle	Dur	Gris	1	1	2	/	Détecté	Chrysotile	6
Remarque : /												
E2412994	949	<i>Colle de paille</i>	Colle	Bitumineux	Noir	1	1	2	/	Détecté	Chrysotile	7
Remarque : /												
E2412995	950	<i>machefer</i>	Matériau + Colle	Effritable/Fibreux Dur	Beige Gris	1	1	2	/	Non détecté	/	6
Remarque : Matériaux multicouches indissociables : risque de pollution croisée + épaisseur insuffisante												
E2412996	951	<i>machefer</i>	Matériau + Matériau	Dur Effritable	Gris Blanc	1	1	2	/	Non détecté	/	5
Remarque : Matériaux multicouches indissociables : risque de pollution croisée + épaisseur insuffisante												
E2412997	952	<i>Ragréage gris</i>	Matériau + Colle + Ragréage	Souple Souple Dur	Gris Jaune Gris	1	1	2	/	Non détecté	/	5
Remarque : Matériaux multicouches indissociables : risque de pollution croisée + épaisseur insuffisante												
E2412998	953	<i>Dalle faux plafond</i>	Faux plafond + Peinture	Effritable/Fibreux Effritable	Beige Blanc	1	1	2	/	Non détecté	/	5
Remarque : Matériaux multicouches indissociables : risque de pollution croisée + épaisseur insuffisante												
E2412999	954	<i>Dalle faux plafond</i>	Faux plafond + Peinture	Effritable/Fibreux Effritable	Beige Blanc	1	1	2	/	Non détecté	/	5
Remarque : Matériaux multicouches indissociables : risque de pollution croisée + épaisseur insuffisante												
E2413000	955	<i>Colle de carrelage</i>	Colle	Dur	Beige	1	1	2	/	Non détecté	/	6
Remarque : /												

RAPPORT D'ESSAI N° R 2401538

Le laboratoire ne pourra être tenu responsable des données transmises par le client, identifiées en italique dans le présent rapport.

RESULTATS

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Description laboratoire			Méth	Nb prép	Nb grille	Nb lame	Fibres d'amiante	Variété minéralogique	Trait.
			Matériau	Texture	Couleur							
E2413001	956	Enduit block coupe feu	Enduit + Matériau	Effritable Souple/Fibreux	Blanc Blanc/Beige	1	1	2	/	Non détecté	/	5
Remarque : Matériaux multicouches indissociables : risque de pollution croisée Des fibres minérales susceptibles d'être inhalées (L/>3, I<3µm) ont été détectées et différenciées des fibres d'amiante par l'observation du spectre chimique EDX.												
E2413002	957	Ragréage rose	Ragréage + Colle	Dur Souple	Rose Jaune	1	1	2	/	Non détecté	/	5
Remarque : Matériaux multicouches indissociables : risque de pollution croisée + épaisseur insuffisante												
E2413003	958	Ragréage gris	Ragréage	Dur	Gris	1	1	2	/	Non détecté	/	5
Remarque : /												
E2413004	959	Colle de paillasse	Colle Bois Colle	Dur Souple/Fibreux Dur	Gris Beige Blanc	1 1 1	2 2 2	4 4 4	/ / /	Non détecté Non détecté Non détecté	/ / /	6 5 6
Remarque : /												
E2413005	960	joint entre plafond et mur	Mousse + Joint	Souple Souple	Noir Blanc	1	1	2	/	Non détecté	/	5,7
Remarque : Matériaux multicouches indissociables : risque de pollution croisée + épaisseur insuffisante												
E2413006	961	Ragréage gris	Ragréage + Matériau	Dur Souple	Gris Bleu	1	1	2	/	Non détecté	/	5
Remarque : Matériaux multicouches indissociables : risque de pollution croisée												
E2413007	962	Colle de carrelage	Colle	Dur	Gris/Beige	1	1	2	/	Non détecté	/	5
Remarque : /												
E2413008	963	colle de plinthe	Colle	Dur	Blanc	1	1	2	/	Non détecté	/	6
Remarque : /												
E2413009	964	Ragréage gris	Ragréage	Dur	Gris	1	1	2	/	Non détecté	/	5
Remarque : /												
E2413010	965	Colle de paillasse	Colle	Bitumineux	Noir	1	1	2	/	Détecté	Chrysotile	7
Remarque : /												

RAPPORT D'ESSAI N° R 2401538

Le laboratoire ne pourra être tenu responsable des données transmises par le client, identifiées en italique dans le présent rapport.

RESULTATS

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Description laboratoire			Méth	Nb prép	Nb grille	Nb lame	Fibres d'amiante	Variété minéralogique	Trait.
			Matériau	Texture	Couleur							
E2413011	966	Enduit mur	Enduit + Peinture	Effrifiable Effrifiable	Blanc Beige		1	1	2	Non détecté	/	5
Remarque : Matériaux multicouches indissociables : risque de pollution croisée												
E2413012	967	colle de paille	Colle	Bitumineux	Noir	1	1	2	/	Détecté	Chrysotile	7
Remarque : /												
E2413013	968	colle de paille	Colle	Bitumineux	Noir	1	1	2	/	Détecté	Chrysotile	7
Remarque : /												
E2413014	969	Calo polystirène	Polystyrène	Souple/Fibreux	Blanc	1	1	2	/	Non détecté	/	5
Remarque : /												
E2413015	970	calorifuge blanc	Matériau	Effrifiable	Blanc/Beige	1	1	2	/	Non détecté	/	5
			+ Laine Matériau	Fibreux Fibreux	Beige Beige	2	2	/	2	Non détecté	/	/
Remarque : Matériaux multicouches indissociables : risque de pollution croisée + épaisseur insuffisante												

Les échantillons porteurs de l'identification ** ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac.

¹ Microscopie électronique à transmission MET - Méthode interne de recherche d'amiante délibérément ajouté MOOP/MAT/ANALYS et NF X 43-050 et NF ISO 22262-1

² Microscopie Optique à Lumière Polarisée MOLP - Méthode de recherche d'amiante délibérément ajouté MOOP/MOLP/ANALYS et HSG 248 - appendice 2 et NF ISO 22262-1

³ Microscopie électronique à transmission MET - Méthode interne de recherche d'amiante naturellement présent MOOP/BRUT/ANALYS et NF X 43-050 et IMA et NF ISO 22262-1

⁴ Microscopie Optique à Lumière Polarisée MOLP - Méthode de recherche d'amiante naturellement présent MOOP/BRUT/ANALYS et HSG 248 - appendice 2 et NF ISO 22262-1

Traitement : ⁵ C₃H₈O : broyage manuel+mécanique/acétone ⁶ HCl+C₃H₈O : broyage manuel+mécanique/HCl+acétone ⁷ CHCl₃ : broyage manuel+mécanique/chloroforme ⁸ : Quartage

⁹ : Calcination

Pour les méthodes MET et MOLP, la limite de détection garantie pour un matériau monocouche est de 0.1% avec un niveau de confiance de 95%. Cela signifie que le laboratoire peut rendre un résultat positif, dans 95 % des cas, si la teneur en amiante présente est supérieure ou égale à 0.1% en masse.

Pour la méthode ¹, la limite de détection garantie pour les matériaux multicouches (jusqu'à 3 couches) est de 0.1% avec un niveau de confiance de 95%. Cela signifie que le laboratoire peut rendre un résultat positif, dans 95 % des cas, si la teneur en amiante présente est supérieure ou égale à 0.1% en masse.

Au-delà de 3 couches indissociables, la limite de détection ne peut être garantie. Le laboratoire ne peut donc pas satisfaire aux exigences de l'arrêté du 1er octobre 2019 et réaliser ce type d'essai.

Pour la méthode MET, le résultat "Non détecté" indique qu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée. L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection garantie.

Pour la méthode MOLP, le résultat "Non détecté" indique qu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée. L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection garantie. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm.


Validation technique

A. FEUILLET



Validation qualité

A. CHALOYARD



Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus, validés et considérés comme aptes à être préparés.

Le laboratoire ne pourra être tenu pour responsable de l'échantillonnage qu'il ne réalise pas. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Seule la version électronique du rapport portant les signatures de la responsable technique et de la responsable qualité engagent la responsabilité du laboratoire.

RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIAUX ET PRODUITS MANUFACTURÉS avec ou sans charge minérale

Analyse par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)
et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Réf. client : CL-DIM-24-0158

Site : Bâtiment 26 avenue de la Terrasse
91198 GIF SUR YVETTE CEDEX

Date de réception : 29/05/2024

Client : DIMOTECK

Contact : L. THEVENEAU, Jean-Marc LEFEVRE, Cyril ISINGRINI, M. LEBAILLY

Adresse : 141-145 rue Michel Carré - Parc les Algorithmes
95100 ARGENTEUIL

Email : l.thevenau@dimoteck.fr, jm.lefevre@dimoteck.fr, c.isingrini@dimoteck.fr, m.lebailly@dimoteck.fr

Réf. dossier AD-LAB : CL202405145

N° analyse échantillon	Réf. échantillon client	Localisation/description client	N° analyse couche ± composant	Description analytique	Type d'Analyse	Nbre lames MOLP	Nbre prép* META	Nbre grilles META	Fibres d'amiante détectées ?	Type d'amiante	Observations
CL202405145-01	971	Revêtement bitumineux	CL202405145-01,1	Matériau souple bitumineux fibreux noir et matériau souple jaune type mousse.	MOLP + META	2	1	2	Non détectées	/	D'autres fibres minérales ont été observées. Couches indissociables en raison d'un risque de pollution croisée.
CL202405145-02	972	Mousse expansive	CL202405145-02,1	Matériau souple jaune type mousse.	MOLP + META	2	1	2	Non détectées	/	-
CL202405145-03	973	Revêtement mousse	CL202405145-03,1	Matériau souple fibreux jaune type mousse et matériau friable bitumineux noir.	MOLP + META	2	1	2	Non détectées	/	D'autres fibres minérales ont été observées. Couches indissociables en raison d'un risque de pollution croisée. D'autres fibres minérales ont été observées.
CL202405145-04	974	Par vapeur	CL202405145-04,1	Matériau cassant bitumineux fibreux noir.	MOLP + META	2	1	2	Non détectées	/	D'autres fibres minérales ont été observées. D'autres fibres minérales ont été observées.
CL202405145-05	975	Revêtement bitumineux	CL202405145-05,1	Matériau friable gris type gravier et matériau souple bitumineux fibreux noir et matériau souple jaune type mousse.	MOLP + META	2	1	2	Non détectées	/	D'autres fibres minérales ont été observées. Couches indissociables en raison d'un risque de pollution croisée.

* Préparations

Observations générales : -

La recherche d'amiante au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) est effectuée selon le guide HSG 248 (annexe 2) et la norme NF ISO 22262-1 (parties utiles).
L'observation visuelle et sous stéréomicroscope permet de décrire l'échantillon.

L'analyse au MOLP ne permet de détecter que les fibres optiquement observables, c'est-à-dire celles de diamètre supérieur à 0,2 µm. Un résultat négatif au MOLP, c'est à dire avec amiante non détecté, signifie que l'échantillon peut renfermer une teneur en fibres d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection garantie.

En cas d'analyse MOLP d'une couche non fibreuse, un résultat négatif doit obligatoirement être confirmé par une analyse en META, sauf si la nature de la couche permet une recherche de fibres optiquement observables. Pour les couches dites fibreuses, un résultat négatif en MOLP devrait être confirmé par une analyse en META, mais est suffisant au regard de la réglementation.

Les différentes couches ou composants décrits de manière commune sont indissociables.

Excepté pour les matériaux et produits manufacturés sans charge minérale, pour lesquels la préparation en vue de l'analyse MOLP n'est obligatoire qu'en cas d'observation de fibres au stéréomicroscope ou à l'œil nu, la préparation en vue de l'analyse MOLP est obligatoire. Un résultat négatif est conclu après un minimum de deux préparations MOLP pour les matériaux et produits manufacturés sans charge minérale et de trois préparations MOLP pour les matériaux et produits avec charge minérale (c'est à dire pouvant contenir de l'amiante présent naturellement).

Méthode de préparation :

La préparation des échantillons avec ou sans charge minérale est effectuée selon la méthode Chatfield adaptée, conformément au mode opératoire interne "PROCESSUS SOLIDE / Préparation des matériaux en vue de leur analyse META". Les principales étapes de la préparation sont les suivantes :

- Les échantillons sont soumis à un traitement thermique puis à un traitement à l'acide chlorhydrique, suivi d'un broyage manuel.
- Les grilles pour le Microscopie Electronique à Transmission sont préparées selon la technique « drop mount ».

Pour les matériaux et produits manufacturés sans charge minérale, au moins une préparation META est réalisée par couche dissociable. Pour les matériaux et produits manufacturés avec charge minérale, pour chaque couche dissociable, au moins trois préparations sont réalisées par composant dissociable, sauf dans le cas particulier des enrobés qui font l'objet par couche dissociable d'au moins une préparation META pour le liant et de trois préparations META pour la phase granulaire (composant issu de la charge minérale).

Recherche d'amiante au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) :

Les fibres d'amiante sont identifiées en META (morphologie, chimie, diffraction) selon la norme NF X 43-050 (2021) (parties utiles). Lorsque la discrimination entre deux variétés minéralogiques n'est pas probante, l'observation "classée" est indiquée devant le nom de l'amiante (cf. §1.4 de la norme NF X43-050). Pour les matériaux et produits avec charge minérale (enrobés, bétons, enduits, mortiers, etc.), l'analyse META s'appuie également au besoin sur les principes pétrographiques et de classification minéralogique de l'IMA pour la chimie des amphiboles.

Les particules minérales allongées prises en compte lors de l'analyse sont celles répondant à la définition de fibre selon la norme NFX 43-050 (2021), c'est à dire "toute particule ayant des bords parallèles sur une partie de sa longueur ou étagés, une longueur minimum de 0,5 µm et un rapport longueur/largeur d'au moins 3".

L'analyse META prend en compte toutes les fibres classées ou identifiées comme amiante selon la norme NF X 43-050 (2021) (chrysotile, amosite, crocidolite, trémolite-amiante, actinolite-amiante, anthophyllite-amiante).

Un résultat négatif en META, c'est à dire avec amiante non détecté, signifie que l'échantillon peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie.

Pour les matériaux et produits manufacturés avec ou sans charge minérale, un résultat négatif en META est conclu après l'observation d'au moins deux grilles par préparation META et après compilation des résultats de l'ensemble des préparations réalisées le cas échéant.

Les analyses sont réalisées conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019, relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Le laboratoire garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0,1% en masse, selon un intervalle de confiance à 95 %.

Le cas échéant, l'observation "autres fibres minérales observées" signifie que des fibres minérales autres que celles recherchées ont été détectées. Ces fibres ne répondent pas aux critères d'identification (morphologie, cristallographie, chimie) des fibres recherchées.

Traces** : L'observation d'amiante en traces est indiquée à la demande du client. Le terme "Traces" indique que la quantité d'amiante observé est très inférieure à 0,1%, et, en accord avec la norme NF EN ISO 22262-1, qu'il s'agit probablement de pollution naturelle (ajout de charge minérale) ou involontaire (pollution lors de la fabrication, de la mise en œuvre, ou au cours de la vie du matériau ou produit, ...). Conformément aux normes de repérage (NF X46-020, NF X46-102, etc.), l'opérateur de repérage est invité à conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, historique de maintenance, etc.), la cause probable de cette faible quantité observée.

RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIAUX ET PRODUITS MANUFACTURÉS avec ou sans charge minérale

Analyse par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)
et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Réf. client : CL-DIM-24-0197
Site : CNRS
Avenue de la terrasse
GIF-SUR-YVETTE

Date de réception : 09/07/2024

Client : DIMOTECK
Contact : L. THEVENEAU, Jean-Marc LEFEVRE, Cyril ISINGRINI, M. LEBAILLY
Adresse : 141-145 rue Michel Carré - Parc les Algorithmes
95100 ARGENTEUIL
Email : l.theveneau@dimotek.fr, jm.lefevre@dimotek.fr, c.isingrini@dimotek.fr, m.lebailly@dimotek.fr

Réf. dossier AD-LAB : CL202407051

N° analyse échantillon	Réf. échantillon client	Localisation/ description client	N° analyse couche ± composant	Description analytique	Type d'Analyse	Nbre lames MOLP	Nbre prép* META	Nbre grilles META	Fibres d'amiante détectées ?	Type d'amiante	Observations
CL202407051-01	976	Colle de paillasse	CL202407051-01,1	Matériau solide blanc et matériau rigide fibreux noir type colle et matériau rigide gris.	MOLP + META	2	1	2	Oui	Chrysotile, Anthophyllite-amiante	Couches indissociables en raison d'un risque de pollution croisée.
CL202407051-02	977	Sol béton et enduit	CL202407051-02,1	Matériau rigide blanc.	MOLP + META	2	1	2	Non détectées	/	D'autres fibres minérales ont été observées.
CL202407051-03	978	Sol béton et enduit	CL202407051-03,1	Matériau rigide blanc/gris.	MOLP + META	2	1	2	Non détectées	/	-
CL202407051-04	979	Bande calorifuge plâtreux	CL202407051-04,1	Maillage de fibres blanc et liant friable blanc et matériau fibreux jaune.	MOLP + META	2	1	2	Non détectées	/	D'autres fibres minérales ont été observées. Couches indissociables en raison d'un risque de pollution croisée.

* Préparations

Observations générales : -

Recherche d'amiante au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) :

La Recherche d'amiante au MOLP est effectuée selon le guide HSG 248 (annexe 2) et la norme NF ISO 22262-1 (parties utiles). L'observation visuelle et sous stéréomicroscope permet de décrire l'échantillon. L'analyse au MOLP ne permet de détecter que les fibres optiquement observables, c'est-à-dire celles de diamètre supérieur à 0,2 µm. Un résultat négatif au MOLP, c'est à dire avec amiante non détecté, signifie que l'échantillon peut renfermer une teneur en fibres d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection garantie.

En cas d'analyse MOLP d'une couche non fibreuse, un résultat négatif doit obligatoirement être confirmé par une analyse en META, sauf si la nature de la couche permet une recherche de fibres optiquement observables. Pour les couches dites fibreuses, un résultat négatif en MOLP devrait être confirmé par une analyse en META, mais est suffisant au regard de la réglementation.

Les différentes couches ou composants décrits de manière commune sont indissociables.

Excepté pour les matériaux et produits manufacturés sans charge minérale, pour lesquels la préparation en vue de l'analyse MOLP n'est obligatoire qu'en cas d'observation de fibres au stéréomicroscope ou à l'oeil nu, la préparation en vue de l'analyse MOLP est obligatoire. Un résultat négatif est conclu après un minimum de deux préparations MOLP pour les matériaux et produits manufacturés sans charge minérale et de trois préparations MOLP pour les matériaux et produits avec charge minérale (c'est à dire pouvant contenir de l'amiante présent naturellement).

Méthode de préparation :

La préparation des échantillons avec ou sans charge minérale est effectuée selon la méthode Chatfield adaptée, conformément au mode opératoire interne "PROCESSUS SOLIDE / Préparation des matériaux en vue de leur analyse META". Les principales étapes de la préparation sont les suivantes :

- Les échantillons sont soumis à un traitement thermique puis à un traitement à l'acide chlorhydrique, suivi d'un broyage manuel.
- Les grilles pour le Microscope Electronique à Transmission sont préparées selon la technique « drop mount ».

Pour les matériaux et produits manufacturés sans charge minérale, au moins une préparation META est réalisée par couche dissociable. Pour les matériaux et produits manufacturés avec charge minérale, pour chaque couche dissociable, au moins trois préparations sont réalisées par composant dissociable, sauf dans le cas particulier des enrobés qui font l'objet par couche dissociable d'au moins une préparation META pour le liant et de trois préparations META pour la phase granulaire (composant issu de la charge minérale).

Recherche d'amiante au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) :

Les fibres d'amiante (chrysotile, amosite, crocidolite et minéraux asbestiformes de tremolite, d'actinolite et d'anthophyllite) sont identifiées en META (morphologie, chimie, diffraction) selon la norme NF X 43-050 (2021) (parties utiles). Lorsque l'identification n'est pas réalisée sur tous les critères, la mention "classée" est indiquée devant le nom de l'amiante (cf. §1.4 de la norme NF X43-050). Pour les matériaux et produits avec charge minérale (enrobés, bétons, enduits, mortiers, etc.), l'analyse META s'appuie également sur les principes pétrographiques et de classification minéralogique de l'IMA (International Mineralogical Association) pour la chimie des amphiboles, ainsi que sur une méthode de discrimination basée sur des critères de la norme NF ISO 22262-1, sur un critère de Van Orden D.R. et sur le logigramme "MBP 2022 CoFePMAi - ANSES". La discrimination permet, pour les fibres d'amiante, de répondre à l'article 1 de l'arrêté du 1er octobre 2019. Les homologues fibreux d'amphiboles non asbestiformes (grünérite, riebeckite, tremolite, actinolite, anthophyllite), qui sont des fragments de clivage (FC), sont indiqués en observation sous la forme PMAi "Nom du minéral" (FC).

Un résultat négatif en META, c'est à dire avec amiante non détecté, signifie que l'échantillon peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie.

Pour les matériaux et produits manufacturés avec ou sans charge minérale, un résultat négatif en META est conclu après l'observation d'au moins deux grilles par préparation META et après compilation des résultats de l'ensemble des préparations réalisées le cas échéant.

Pour les fibres d'amiante, les analyses sont réalisées conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019, relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Le laboratoire garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0.1% en masse, selon un intervalle de confiance à 95 %.

Le cas échéant, l'observation "autres fibres minérales observées" signifie que des fibres minérales autres que celles recherchées ont été détectées. Ces fibres ne répondent pas aux critères d'identification (morphologie, cristallographie, chimie) des fibres recherchées."

Traces** : L'observation d'amiante en traces est indiquée à la demande du client. Le terme "Traces" indique que la quantité d'amiante observé est très inférieure à 0.1%, et, en accord avec la norme NF EN ISO 22262-1, qu'il s'agit probablement de pollution naturelle (ajout de charge minérale) ou involontaire (pollution lors de la fabrication, de la mise en œuvre, ou au cours de la vie du matériau ou produit, ...). Conformément aux normes de repérage (NF X46-020, NF X46-102, etc.), l'opérateur de repérage est invité à conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, historique de maintenance, etc.), la cause probable de cette faible quantité observée.

NB : AD-LAB n'est pas responsable du choix de l'emplacement du prélèvement.
Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIAUX ET PRODUITS MANUFACTURÉS avec ou sans charge minérale

Analyse par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)
et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Réf. client : CL-DIM-24-0260

Site : CNRS Gif / Yvette Bâtiment 26

Date de réception : 19/09/2024

Client : DIMOTECK

Contact : L. THEVENEAU, Jean-Marc LEFEVRE, Cyril ISINGRINI, M. LEBAILLY

Adresse : 141-145 rue Michel Carré - Parc les Algorithmes
95100 ARGENTEUIL

Email : l.thevenau@dimotek.fr, jm.lefevre@dimotek.fr, c.isingrini@dimotek.fr,
m.lebailly@dimotek.fr

Réf. dossier AD-LAB : CL202409101V2

N° analyse échantillon	Réf. échantillon client	Localisation/description client	N° analyse couche ± composant	Description analytique	Type d'Analyse	Nbre lames MOLP	Nbre prép* META	Nbre grilles META	Fibres d'amiante détectées ?	Type d'amiante	Observations
CL202409101V2-01	980	Panneau fibro	CL202409101V2-01,1	Matériau solide blanc/noir.	MOLP + META	2	1	2	Non détectées	/	-
CL202409101V2-02	981	Enduit plafond	CL202409101V2-02,1	Matériau rigide gris.	MOLP + META	2	1	2	Non détectées	/	-
CL202409101V2-03	982	Colle dalle polystyrène	CL202409101V2-03,1	Matériau souple blanc/jaune type polystyrène.	MOLP + META	2	1	2	Non détectées	/	-
CL202409101V2-04	983	plot colle	CL202409101V2-04,1	Matériau cassant blanc.	MOLP + META	2	1	2	Non détectées	/	-
CL202409101V2-05	984	Dalle de sol	CL202409101V2-05,1	Matériau rigide bleu et matériau friable jaune type colle.	MOLP + META	2	1	2	Oui	Chrysotile	-
CL202409101V2-06	985	Enduit mur	CL202409101V2-06,1	Matériau cassant blanc.	MOLP + META	2	1	2	Non détectées	/	-
CL202409101V2-07	986	Enduit mur	CL202409101V2-07,1	Matériau rigide blanc.	MOLP + META	2	1	2	Non détectées	/	-

* Préparations

Observations générales : - NC-2024-09-02 : Modification de la numérotation des échantillons à la demande du client

La recherche d'amiante au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) est effectuée selon le guide HSG 248 (annexe 2) et la norme NF ISO 22262-1 (parties utiles).

L'observation visuelle et sous stéréomicroscope permet de décrire l'échantillon.

L'analyse au MOLP ne permet de détecter que les fibres optiquement observables, c'est-à-dire celles de diamètre supérieur à 0,2 µm. Un résultat négatif au MOLP, c'est à dire avec amiante non détecté, signifie que l'échantillon peut renfermer une teneur en fibres d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection garantie.

En cas d'analyse MOLP d'une couche non fibreuse, un résultat négatif doit obligatoirement être confirmé par une analyse en META, sauf si la nature de la couche permet une recherche de fibres optiquement observables. Pour les couches dites fibreuses, un résultat négatif en MOLP devrait être confirmé par une analyse en META, mais est suffisant au regard de la réglementation.

Les différentes couches ou composants décrits de manière commune sont indissociables.

Excepté pour les matériaux et produits manufacturés sans charge minérale, pour lesquels la préparation en vue de l'analyse MOLP n'est obligatoire qu'en cas d'observation de fibres au stéréomicroscope ou à l'oeil nu, la préparation en vue de l'analyse MOLP est obligatoire. Un résultat négatif est conclu après un minimum de deux préparations MOLP pour les matériaux et produits manufacturés sans charge minérale et de trois préparations MOLP pour les matériaux et produits avec charge minérale (c'est à dire pouvant contenir de l'amiante présent naturellement).

Méthode de préparation :

La préparation des échantillons avec ou sans charge minérale est effectuée selon la méthode Chatfield adaptée, conformément au mode opératoire interne "PROCESSUS SOLIDE / Préparation des matériaux en vue de leur analyse META". Les principales étapes de la préparation sont les suivantes :

- Les échantillons sont soumis à un traitement thermique puis à un traitement à l'acide chlorhydrique, suivi d'un broyage manuel.
- Les grilles pour le Microscopie Electronique à Transmission sont préparées selon la technique « drop mount ».

Pour les matériaux et produits manufacturés sans charge minérale, au moins une préparation META est réalisée par couche dissociable. Pour les matériaux et produits manufacturés avec charge minérale, pour chaque couche dissociable, au moins trois préparations sont réalisées par composant dissociable, sauf dans le cas particulier des enrobés qui font l'objet par couche dissociable d'au moins une préparation META pour le liant et de trois préparations META pour la phase granulaire (composant issu de la charge minérale).

Recherche d'amiante au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) :

Les fibres d'amiante sont identifiées en META (morphologie, chimie, diffraction) selon la norme NF X 43-050 (2021) (parties utiles). Lorsque la discrimination entre deux variétés minéralogiques n'est pas probante, l'observation "classée" est indiquée devant le nom de l'amiante (cf. §1.4 de la norme NF X43-050). Pour les matériaux et produits avec charge minérale (enrobés, bétons, enduits, mortiers, etc.), l'analyse META s'appuie également au besoin sur les principes pétrographiques et de classification minéralogique de l'IMA pour la chimie des amphiboles.

Les particules minérales allongées prises en compte lors de l'analyse sont celles répondant à la définition de fibre selon la norme NFX 43-050 (2021), c'est à dire "toute particule ayant des bords parallèles sur une partie de sa longueur ou étagés, une longueur minimum de 0,5 µm et un rapport longueur/largeur d'au moins 3".

L'analyse META prend en compte toutes les fibres classées ou identifiées comme amiante selon la norme NF X 43-050 (2021) (chrysotile, amosite, crocidolite, trémolite-amiante, actinolite-amiante, anthophyllite-amiante).

Un résultat négatif en META, c'est à dire avec amiante non détecté, signifie que l'échantillon peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie.

Pour les matériaux et produits manufacturés avec ou sans charge minérale, un résultat négatif en META est conclu après l'observation d'au moins deux grilles par préparation META et après compilation des résultats de l'ensemble des préparations réalisées le cas échéant.

Les analyses sont réalisées conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019, relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Le laboratoire garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0.1% en masse, selon un intervalle de confiance à 95 %.

Le cas échéant, l'observation "autres fibres minérales observées" signifie que des fibres minérales autres que celles recherchées ont été détectées. Ces fibres ne répondent pas aux critères d'identification (morphologie, cristallographie, chimie) des fibres recherchées."

Traces** : L'observation d'amiante en traces est indiquée à la demande du client. Le terme "Traces" indique que la quantité d'amiante observé est très inférieure à 0.1%, et, en accord avec la norme NF EN ISO 22262-1, qu'il s'agit probablement de pollution naturelle (ajout de charge minérale) ou involontaire (pollution lors de la fabrication, de la mise en œuvre, ou au cours de la vie du matériau ou produit, ...). Conformément aux normes de repérage (NF X46-020, NF X46-102, etc.), l'opérateur de repérage est invité à conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, historique de maintenance, etc.), la cause probable de cette faible quantité observée.

NB : AD-LAB n'est pas responsable du choix de l'emplacement du prélèvement.

Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Ce rapport annule et remplace toute version antérieure.

RAPPORT D'ESSAI N° R 2403409

Recherche et Identification d'amiante dans les matériaux et produits manufacturés
Arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019 - Norme NF EN ISO 17025

Informations client

Nom client **DIMOTECK** A l'attention de **M. INSIGRINI**

Adresse client **Le parc des Algorithmes**
141-145 rue Michel Carré

CP **95100 ARGENTEUIL** Ville

Dossier/ Chantier client **CL-DIM-24-0280**
1 Av. de la Terrasse, 91190 Gif-sur-Yvette

Nb d'échantillon **4**

Date de prélèvement **NR**

Informations laboratoire

Affaire N° **A2403409**

Fresnes, le **23/10/2024**

Date de réception **18/10/2024**

Date de fin d'analyse **22/10/2024**

Nom de l'analyste **F. PICHON**

Le laboratoire ne pourra être tenu responsable des données transmises par le client, identifiées en italique dans le présent rapport.

RESULTATS

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Description laboratoire				Méth	Nb prép	Nb grille	Nb lame	Fibres d'amiante	Variété minéralogique	Trait.
			Matériau	Texture	Couleur								
E2429436	987	Colle de faïence sur paillasse	Matériau	Bitumineux/Dur	Noir	1	1	2	/	Déecté	Chrysotile	5,7	
			+ Matériau	Dur/Fibreux	Marron Noir	1	1	2	/	Déecté	Chrysotile	5,7	
Remarque : Matériaux Bitumineux/Dur + matériau marron indissociables : risque de pollution croisée + épaisseur insuffisante													
E2429437	988	Enduit mur	Enduit + Peinture	Dur Effritable	Gris Blanc	1	1	2	/	Non déecté	/	5	
Remarque : Matériaux multicouches indissociables : risque de pollution croisée + épaisseur insuffisante													
E2429438	989	Enduit plafond	Enduit + Peinture	Dur Effritable	Gris Gris	1	1	2	/	Non déecté	/	5	
Remarque : Matériaux multicouches indissociables : risque de pollution croisée + épaisseur insuffisante													

RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIAUX ET PRODUITS MANUFACTURÉS avec ou sans charge minérale

Analyse par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)
et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Réf. client : CL-DIM-24-0260

Site : CNRS Gif / Yvette Bâtiment 26

Date de réception : 19/09/2024

Client : DIMOTECK

Contact : L. THEVENEAU, Jean-Marc LEFEVRE, Cyril ISINGRINI, M. LEBAILLY

Adresse : 141-145 rue Michel Carré - Parc les Algorithmes
95100 ARGENTEUIL

Email : l.thevenau@dimotek.fr, jm.lefevre@dimotek.fr, c.isingrini@dimotek.fr, m.lebailly@dimotek.fr

Réf. dossier AD-LAB : CL202409101

N° analyse échantillon	Réf. échantillon client	Localisation/ description client	N° analyse couche ± composant	Description analytique	Type d'Analyse	Nbre lames MOLP	Nbre prép* META	Nbre grilles META	Fibres d'amiante détectées ?	Type d'amiante	Observations
CL202409101-01	990	Panneau fibro	CL202409101-01,1	Matériau solide blanc/noir.	MOLP + META	2	1	2	Non détectées	/	-
CL202409101-02	991	Enduit plafond	CL202409101-02,1	Matériau rigide gris.	MOLP + META	2	1	2	Non détectées	/	-
CL202409101-03	992	Colle dalle polystyrene	CL202409101-03,1	Matériau souple blanc/jaune type polystyrène.	MOLP + META	2	1	2	Non détectées	/	-
CL202409101-04	993	plot colle	CL202409101-04,1	Matériau cassant blanc.	MOLP + META	2	1	2	Non détectées	/	D'autres fibres minérales ont été observées.
CL202409101-05	994	Dalle de sol	CL202409101-05,1	Matériau rigide bleu et matériau friable jaune type colle.	MOLP + META	2	1	2	Oui	Chrysotile	Colle non séparable.
CL202409101-06	995	Enduit mur	CL202409101-06,1	Matériau cassant blanc.	MOLP + META	2	1	2	Non détectées	/	-
CL202409101-07	996	Enduit mur	CL202409101-07,1	Matériau rigide blanc.	MOLP + META	2	1	2	Non détectées	/	D'autres fibres minérales ont été observées.

* Préparations

Observations générales : -

Recherche d'amiante au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) :

La Recherche d'amiante au MOLP est effectuée selon le guide HSG 248 (annexe 2) et la norme NF ISO 22262-1 (parties utiles). L'observation visuelle et sous stéréomicroscope permet de décrire l'échantillon. L'analyse au MOLP ne permet de détecter que les fibres optiquement observables, c'est-à-dire celles de diamètre supérieur à 0,2 µm. Un résultat négatif au MOLP, c'est à dire avec amiante non détecté, signifie que l'échantillon peut renfermer une teneur en fibres d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection garantie.

En cas d'analyse MOLP d'une couche non fibreuse, un résultat négatif doit obligatoirement être confirmé par une analyse en META, sauf si la nature de la couche permet une recherche de fibres optiquement observables. Pour les couches dites fibreuses, un résultat négatif en MOLP devrait être confirmé par une analyse en META, mais est suffisant au regard de la réglementation.

Les différentes couches ou composants décrits de manière commune sont indissociables.

Excepté pour les matériaux et produits manufacturés sans charge minérale, pour lesquels la préparation en vue de l'analyse MOLP n'est obligatoire qu'en cas d'observation de fibres au stéréomicroscope ou à l'oeil nu, la préparation en vue de l'analyse MOLP est obligatoire. Un résultat négatif est conclu après un minimum de deux préparations MOLP pour les matériaux et produits manufacturés sans charge minérale et de trois préparations MOLP pour les matériaux et produits avec charge minérale (c'est à dire pouvant contenir de l'amiante présent naturellement).

Méthode de préparation :

La préparation des échantillons avec ou sans charge minérale est effectuée selon la méthode Chatfield adaptée, conformément au mode opératoire interne "PROCESSUS SOLIDE / Préparation des matériaux en vue de leur analyse META". Les principales étapes de la préparation sont les suivantes :

- Les échantillons sont soumis à un traitement thermique puis à un traitement à l'acide chlorhydrique, suivi d'un broyage manuel.
- Les grilles pour le Microscope Electronique à Transmission sont préparées selon la technique « drop mount ».

Pour les matériaux et produits manufacturés sans charge minérale, au moins une préparation META est réalisée par couche dissociable. Pour les matériaux et produits manufacturés avec charge minérale, pour chaque couche dissociable, au moins trois préparations sont réalisées par composant dissociable, sauf dans le cas particulier des enrobés qui font l'objet par couche dissociable d'au moins une préparation META pour le liant et de trois préparations META pour la phase granulaire (composant issu de la charge minérale).

Recherche d'amiante au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) :

Les fibres d'amiante (chrysotile, amosite, crocidolite et minéraux asbestiformes de trémolite, d'actinolite et d'anthophyllite) sont identifiées en META (morphologie, chimie, diffraction) selon la norme NF X 43-050 (2021) (parties utiles). Lorsque l'identification n'est pas réalisée sur tous les critères, la mention "classée" est indiquée devant le nom de l'amiante (cf. §1.4 de la norme NF X43-050). Pour les matériaux et produits avec charge minérale (enrobés, bétons, enduits, mortiers, etc.), l'analyse META s'appuie également sur les principes pétrographiques et de classification minéralogique de l'IMA (International Mineralogical Association) pour la chimie des amphiboles, ainsi que sur une méthode de discrimination basée sur des critères de la norme NF ISO 22262-1, sur un critère de Van Orden D.R. et sur le logigramme "MBP 2022 CoFePMAi – ANSES". La discrimination permet, pour les fibres d'amiante, de répondre à l'article 1 de l'arrêté du 1er octobre 2019. Les homologues fibreux d'amphiboles non asbestiformes (grünérite, riebeckite, trémolite, actinolite, anthophyllite), qui sont des fragments de clivage (FC), sont indiqués en observation sous la forme PMAi "Nom du minéral" (FC).

Un résultat négatif en META, c'est à dire avec amiante non détecté, signifie que l'échantillon peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie.

Pour les matériaux et produits manufacturés avec ou sans charge minérale, un résultat négatif en META est conclu après l'observation d'au moins deux grilles par préparation META et après compilation des résultats de l'ensemble des préparations réalisées le cas échéant.

Pour les fibres d'amiante, les analyses sont réalisées conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019, relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Le laboratoire garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0.1% en masse, selon un intervalle de confiance à 95 %.

Le cas échéant, l'observation "autres fibres minérales observées" signifie que des fibres minérales autres que celles recherchées ont été détectées. Ces fibres ne répondent pas aux critères d'identification (morphologie, cristallographie, chimie) des fibres recherchées.

Traces** : L'observation d'amiante en traces est indiquée à la demande du client. Le terme "Traces" indique que la quantité d'amiante observé est très inférieure à 0.1%, et, en accord avec la norme NF EN ISO 22262-1, qu'il s'agit probablement de pollution naturelle (ajout de charge minérale) ou involontaire (pollution lors de la fabrication, de la mise en œuvre, ou au cours de la vie du matériau ou produit, ...). Conformément aux normes de repérage (NF X46-020, NF X46-102, etc.), l'opérateur de repérage est invité à conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, historique de maintenance, etc.), la cause probable de cette faible quantité observée.

NB : AD-LAB n'est pas responsable du choix de l'emplacement du prélèvement.

Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

RAPPORT D'ESSAI N° R 2601899

Recherche et Identification d'amiante dans les matériaux et produits manufacturés
Arrêté du 1er octobre 2019 modifié - Norme NF EN ISO / IEC 17025

Informations client

Nom client **DIMOTECK** A l'attention de **M. INSIGRINI**

Adresse client **Le parc des Algorithmes
141-145 rue Michel Carré**

CP **95100 ARGENTEUIL** Ville

Dossier/ Chantier client **CL-DIM-26-0149
1 AVENUE DE LA TERRASSE GIF SUR YVETTE**

Nb d'échantillon **3**

Date de prélèvement **nr**

Informations laboratoire

Affaire N° **A2601899**

Fresnes, le **04/06/2026**

Date de réception **28/05/2026**

Date de fin d'analyse **02/06/2026**

Nom de l'analyste **F. PICHON**

Le laboratoire ne pourra être tenu responsable des données transmises par le client, identifiées en italique dans le présent rapport.

RESULTATS

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Matériau	Description laboratoire Texture	Couleur	Méth	Nb prép	Nb grille	Nb lame	Fibres d'amiante	Variété minéralogique	Trait.
E2615799	997	COLLE DE PAILLASSE	Colle	Bitumineux/Dur	Noir	1	1	1	/	Déecté	Chrysotile	5,7
Remarque : /												
E2615800	998	COLLE DE PAILLASSE	Colle Matériau	Bitumineux/Dur Souple	Noir Noir	1 1	1 1	1 1	/ /	Déecté Non déecté	Chrysotile /	5,7 7
Remarque : /												

RAPPORT D'ESSAI N° R 2601899

Le laboratoire ne pourra être tenu responsable des données transmises par le client, identifiées en italique dans le présent rapport.

RESULTATS

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Matériau	Description laboratoire Texture	Couleur	Méth	Nb prép	Nb grille	Nb lame	Fibres d'amiante	Variété minéralogique	Trait.
E2615801	999	<i>COLLE DE PAILLASSE</i>	Colle	Bitumineux/Dur	Noir	1	1	1	/	Déecté	Chrysotile	5,7
Remarque : /												

Les échantillons porteurs de l'identification ** ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac.

¹ Microscopie électronique à transmission MET - Méthode interne de recherche d'amiante délibérement ajouté MOOP/MAT/ANALYS et NF X 43-050 et NF ISO 22262-1 et Arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 3 juin 2025

² Microscopie Optique à Lumière Polarisée MOLP - Méthode de recherche d'amiante délibérement ajouté MOOP/MOLP/ANALYS et HSG 248 - appendice 2 et NF ISO 22262-1 et Arrêté du 1er octobre 2019 modifié

³ Microscopie électronique à transmission MET - Méthode interne de recherche d'amiante naturellement présent MOOP/BRUT/ANALYS et NF X 43-050 et IMA et NF ISO 22262-1 et Arrêté du 1er octobre 2019 modifié

⁴ Microscopie Optique à Lumière Polarisée MOLP - Méthode de recherche d'amiante naturellement présent MOOP/BRUT/ANALYS et HSG 248 - appendice 2 et NF ISO 22262-1 et Arrêté du 1er octobre 2019 modifié

Traitement : ⁵ C₃H₆O : broyage manuel+mécanique/acétone ; ⁶ HCl+C₃H₆O : broyage manuel+mécanique/HCl+acétone ; ⁷ CHCl₃ : broyage manuel+mécanique/chloroforme ; ⁸ : Quartage ; ⁹ : Calcination
Pour les méthodes MET et MOLP, la limite de détection garantie pour un matériau monocouche est de 0.1% avec un niveau de confiance de 95%. Cela signifie que le laboratoire peut rendre un résultat positif, dans 95 % des cas, si la teneur en amiante présente est supérieure ou égale à 0.1% en masse.

Pour la méthode ¹, la limite de détection garantie pour les matériaux multicouches (jusqu'à 3 couches) est de 0.1% avec un niveau de confiance de 95%. Cela signifie que le laboratoire peut rendre un résultat positif, dans 95 % des cas, si la teneur en amiante présente est supérieure ou égale à 0.1% en masse.

Au-delà de 3 couches indissociables, la limite de détection ne peut être garantie. Le laboratoire ne peut donc pas satisfaire aux exigences de l'arrêté du 1er octobre 2019 et réaliser ce type d'essai.

Pour la méthode MET, le résultat "Non détecté" indique qu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée. L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection garantie.

Pour la méthode MOLP, le résultat "Non détecté" indique qu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée. L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection garantie. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm.

Modifications apportées au rapport par

Information modifiée :

Explication sur la modification :



Validation technique

A. FEUILLET

Validation qualité

A. CHALOYARD

Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus, validés et considérés comme aptes à être préparés.

Le laboratoire ne pourra être tenu pour responsable de l'échantillonnage qu'il ne réalise pas. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Seule la version électronique du rapport portant les signatures de la responsable technique et de la responsable qualité engagent la responsabilité du laboratoire.



Planche technique de repérage amiante



DIMOTECK
141-145 rue Michel Carré
Bâtiment Aristote
95100 Argenteuil
Siret 802 740 282 00032
SAS au capital de 50 000 €
Tél : 01 39 47 90 59 - Fax : 09 70 62 15 50

Adresse

Sous-sol


Architectural floor plan of the 'Sous-sol' (basement) level. The plan shows various rooms and corridors, with labels for room numbers and specific areas. Two orange stars mark specific locations. A large blue-shaded area is labeled 913. The text 'Sous-sol' is prominently displayed on the right side of the plan.

Sous-sol

[illegible]

Diagnostic	Type	Propriétaire	Client	Mission	Niveau	Batiment	Date	Annexe du Rapport	Indice
Amiante	avant travaux	CNRS	5	3	RDC	26	05/06/2026	RP-DIM-24-0222	0

Plan de repérage technique Amiante

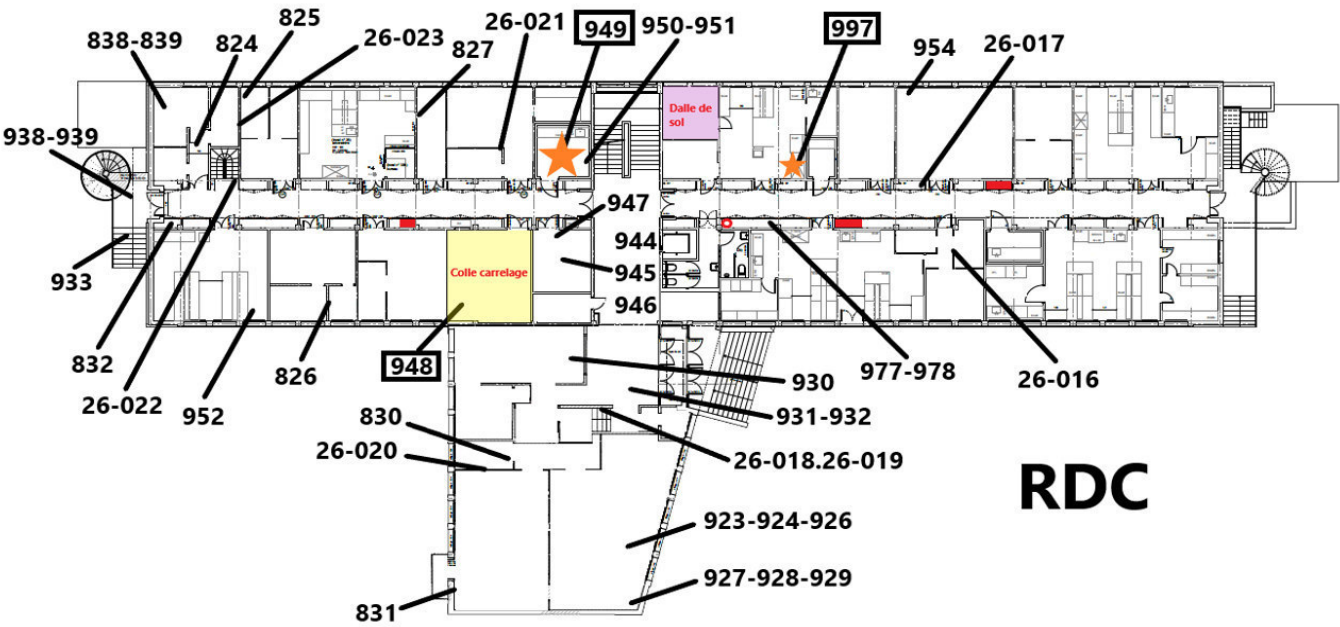

RDC



DIMOTECK
141-145 rue Michel Carré
Bâtiment Aristote
95100 Argenteuil
Siret 802 740 282 00032
SAS au capital de 50 000 €
Tél : 01 39 47 90 59 - Fax : 09 70 62 15 50

Adresse

Avenue de la Terrasse
91198 GIF SUR YVETTE




Légende	Désignation
Prélèvements négatifs	— XX
Prélèvements positifs	— XX

Produits et matériaux contenant des fibres d'amiante	
	Colle de pailleasse
	Dalle de sol
	Colle carrelage
	Plaque AC
	Conduit AC
Page	1/1

DIMOTECK
141-145 rue Michel Carré
Bâtiment Aristote
95100 Argenteuil
Siret 802 740 282 00032
SAS au capital de 50 000 €
Tél : 01 39 47 90 59 - Fax : 09 70 62 15 50


Adresse

Produits et matériaux contenant des fibres d'amiante

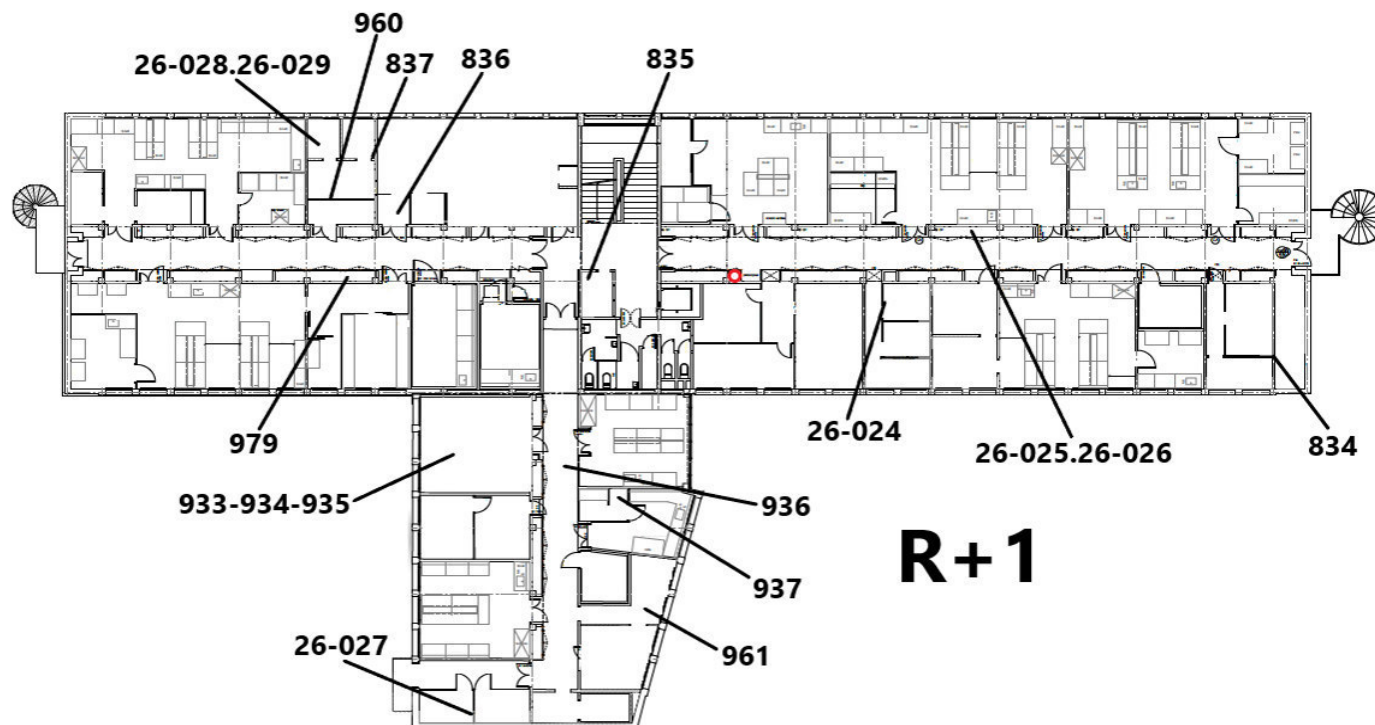[illegible]

Diagnostic	Type	Propriétaire	Client	Mission	Niveau	Batiment	Date	Annexe du Rapport	Indice
Amiante	avant travaux	CNRS	5	3	2	26	05/06/2026	RP-DIM-24-0222	0

Plan de repérage technique Amiante

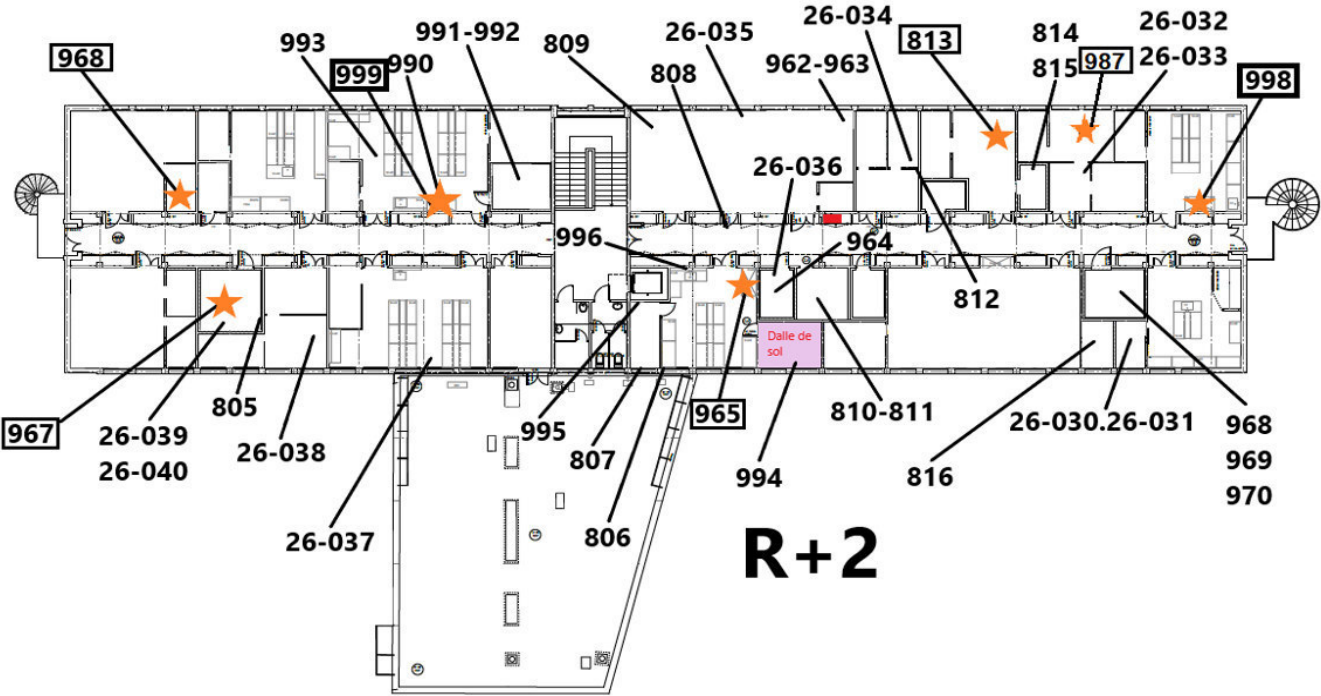



DIMOTECK

141-145 rue Michel Carré
Bâtiment Aristote
95100 Argenteuil

Siret 802 740 282 00032
SAS au capital de 50 000 €

Tél : 01 39 47 90 59 - Fax : 09 70 62 15 50

Adresse

Avenue de la Terrasse
91198 GIF SUR YVETTE



Légende	Désignation
Prélèvements négatifs	— XX
Prélèvements positifs	— XX

Produits et matériaux contenant des fibres d'amiante

	Colle de pailleasse
	Dalle de sol
	Plaque AC
	Conduit AC
Page	1/1


DIMOTECK
141-145 rue Michel Carré
Bâtiment Aristote
95100 Argenteuil
Siret 802 740 282 00032
SAS au capital de 50 000 €
Tél : 01 39 47 90 59 - Fax : 09 70 62 15 50


Adresse

Légende	Désignation
Prélèvements négatifs	 XX
Prélèvements positifs	 XX

[illegible]

Page	1/1
------	-----

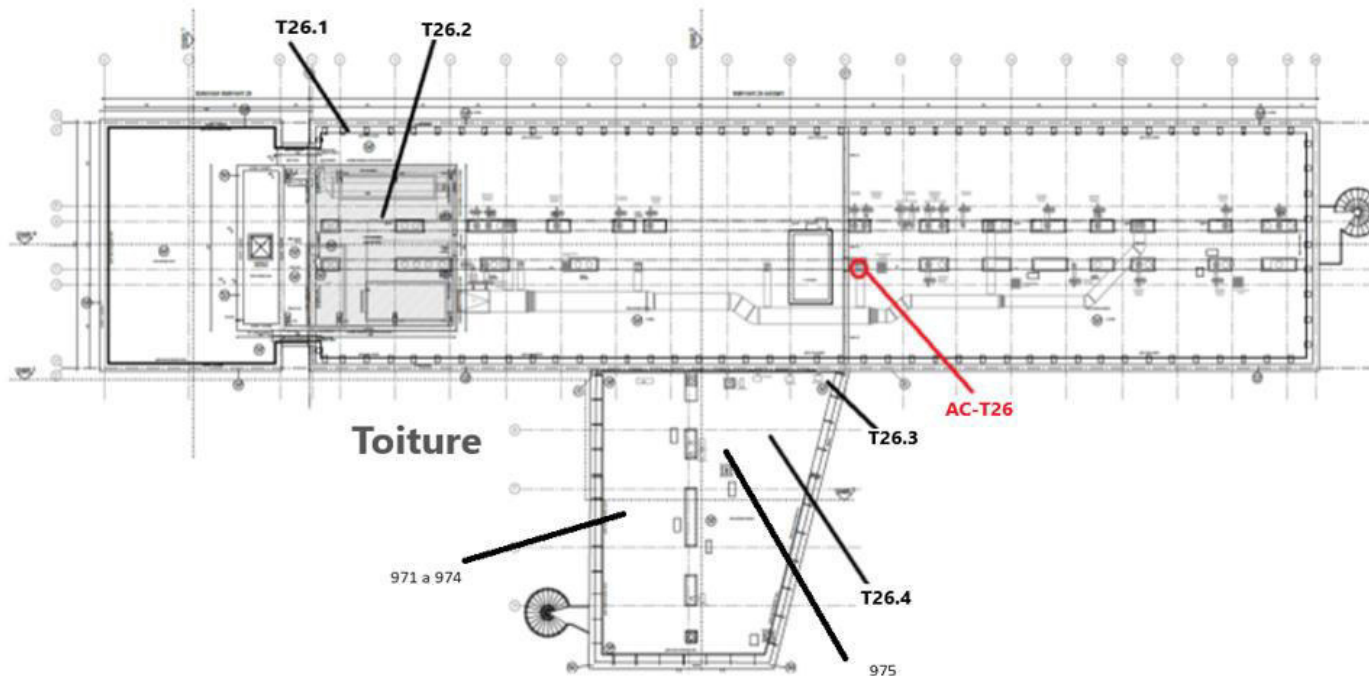





Photos



PLANCHE PHOTO DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Annexe du rapport	RP-DIM-24-0222
Adresse	Avenue de la terrasse Gif/Yvette
Propriétaire	CNRS

Client	5
Mission	3
Indice	0
Page	Page 1 / 1

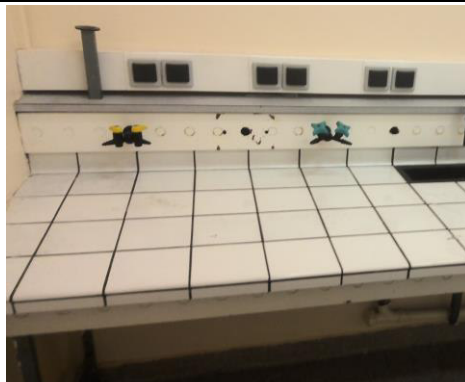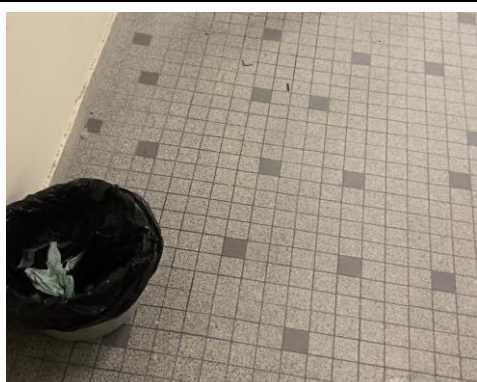

Référence

N° 948

Référence

N° 949



Référence

N° 965

Référence

N° 967



Référence

N° 968

Référence

976



Référence

N° 984

Référence

N°987



PLANCHE PHOTO DES SORBONNES	
Annexe du rapport	RP-DIM-24-0222-5
Adresse	CNRS GIF sur Yvette
Propriétaire / Client	CNRS

Client	5
Mission	3
Indice de révision	0
Batiment	26
Page	1

Ref LABO S02	Ref LABO S42	Ref LABO 35
Ref LABO 62	Ref LABO 63	Ref LABO 72
Ref LABO 73	Ref LABO 106	Ref LABO 139
Ref LABO 140	Ref LABO 142	Ref LABO 166
Ref LABO 167	Ref LABO 230	Ref LABO 241
Ref LABO 268	Ref LABO 273	Ref



Certifications et assurance





Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier N°495

Monsieur LEBAILLY Marc

Amiante sans mention

Selon arrêté du 1er juillet 2024

Amiante

Date d'effet : 05/05/2021 : - Date d'expiration : 04/05/2028

Amiante avec mention

Selon arrêté du 1er juillet 2024

Missions spécifiques, bâtiments complexes

Date d'effet : 05/05/2021 : - Date d'expiration : 04/05/2028

Gaz

Selon arrêté du 1er juillet 2024

Etat de l'installation intérieure gaz

Date d'effet : 07/11/2022 : - Date d'expiration : 06/11/2029

Plomb sans mention

Selon arrêté du 1er juillet 2024

Constat du risque d'exposition au plomb

Date d'effet : 07/11/2022 : - Date d'expiration : 06/11/2029

Termites métropole

Selon arrêté du 1er juillet 2024

Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments

Date d'effet : 25/02/2025 : - Date d'expiration : 24/02/2032

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 13/03/2026, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Nous soussignés, AXIS SPECIALTY EUROPE SE, Sixth Floor, 20 Kildare Street, Dublin 2, D02 T3V7, République d'Irlande, attestons que :

DIMOTECK (numéro SIREN 802 740 282) 141 Rue Michel Carré, Parc des Algorithmes - Bâtiment Aristote, 95100 Argenteuil, France

A souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile sous le n° 425KV2110PIA à effet du 01/01/2024 par délégation de souscription et de signature n° B1747260425 à notre mandataire NEXUS EUROPE SAS.

Activités garanties

- Diagnostiqueur immobilier effectuant les diagnostics listés aux conditions spéciales.

Nature et montant des garanties

Les frais de défense sont inclus dans les montants de garantie.

INTITULE GARANTIES	MONTANT DES GARANTIES
RC PROFESSIONNELLE Pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs.	
RC EXPLOITATION Pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, ainsi que les dommages causés aux tiers résultant de : - la faute inexcusable de l'employeur - biens confiés - atteinte accidentelle à l'environnement	1.000.000 € par année d'assurance dont 300.000 € par sinistre tous dommages confondus.

La garantie défense pénale et recours est garantie pour un montant par année d'assurance d'EUR 15.000, avec seuil d'intervention de la garantie d'EUR 1.000.

LE MONTANT MAXIMUM POUR L'ENSEMBLE DES GARANTIES EST LIMITE A EUR 1.000.000 PAR ANNEE D'ASSURANCE TOUS DOMMAGES CONFONDUS.

Observations

Les missions de diagnostic garanties par ce contrat d'assurance sont les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) en ERP 5 : création et mise à jour
- Évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante (en ERP 5)
- Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP) : création et mise à jour
- Diagnostic amiante avant vente/location pour les immeubles à usage d'habitation
- Diagnostic amiante avant vente/location pour les immeubles hors d'habitation
- Diagnostic amiante avant démolition
- Repérage amiante sur navires battant pavillon français
- Repérage amiante routes et voies de circulation
- Repérage amiante avant travaux terres amiantifères
- Repérage amiante avant travaux installations (notamment industrielles), matériels et équipement concourant à une activité
- Repérage amiante avant travaux infrastructures de transports, génie civil et réseaux
- Évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante (en ERP 1 à 4 IGH et tout autre site)

- Diagnostic PEMD (Produits Équipements Matériaux Déchets)
- Diagnostic de performance énergétique (DPE)
- État de l'installation intérieure de l'électricité
- Diagnostic de performance énergétique tous bâtiments (hors maison individuelle) DPE Mention
- État des risques et pollutions (ERP)
- État de l'installation intérieure du gaz
- Mesurage surface habitable (dont Boutin)
- Mesurage "Loi Carrez"
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Diagnostic de Risque d'Intoxication au Plomb (DRIP)
- Diagnostic du risque de plomb dans l'eau
- Diagnostic Plomb avant travaux
- Diagnostic Plomb avant démolition
- État relatif à la présence de termites dans le bâtiment
- Diagnostic Termites avant démolition

La présente attestation est valable du **01/01/2026** au **31/12/2026**.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait le **27/01/2026**,




Le mandataire, Nexus Europe SAS
Pour le compte de l'assureur
AXIS SPECIALTY EUROPE SE.