



Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux

(Hors champ du code de la santé publique)

Numéro de dossier : RP-DIM-24-0228
Date du repérage : 22/07/2024

Adresse du bien immobilier
Localisation du ou des bâtiments :
Département : ... Essonne
Adresse : Av. de la terrasse
Commune : 91198 GIF SUR YVETTE CEDEX
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Bâtiment 26
Année de construction : NC

Donneur d'ordre / Propriétaire :
Donneur d'ordre :
CNRS
Av. de la terrasse
91198 GIF SUR YVETTE CEDEX
Propriétaire :
CNRS
Av. de la terrasse
91198 GIF SUR YVETTE CEDEX

Le Diagnostic suivant concerne

X	Les parties privatives		Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
X	Les parties communes d'un immeuble	X	Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
Nature des travaux : Rénovation / Réhabilitation : OUI		Démolition : NON	

Société réalisant le constat

Nom et prénom de l'auteur du constat	Lebailly Marc
N° de certificat de certification	N°495^{ie} 07/11/2022
Nom de l'organisme de certification	LCP 25 Av. Léonard de Vinci immeuble Europarc 33600 Pessac (détail sur www.info-certif.fr)
Organisme d'assurance professionnelle	NEXUS
N° de contrat d'assurance	425KV2110PIA
Date de validité :	31/12/2024

Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par Lebailly Marc le 22/07/2024.

Objectif de la mission :

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptible d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Périmètre des travaux :

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

Appareil utilisé

Nom du fabricant de l'appareil	Fondis Electronic
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	FenX2 / 22-1036
Nature du radionucléide	Cd-109
Date du dernier chargement de la source	01/04/2022
Activité à cette date et durée de vie de la source	850 Mbq

Programme des travaux : SELON PROGRAMME DES TRAVAUX FOURNIS SUR PLAN.

1. Rappel des références réglementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.
- Norme NF X 46 035 juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	Fondis Electronic	
Modèle de l'appareil	FenX2	
N° de série de l'appareil	22-1036	
Nature du radionucléide	Cd-109	
Date du dernier chargement de la source	01/04/2022	Activité à cette date et durée de vie : 850 Mbq
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	N° N°T950511	Nom du titulaire/signataire Jean Marc Lefevre
	Date d'autorisation/de déclaration 29/04/2022	Date de fin de validité (si applicable) (Si applicable)
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	Jean Marc Lefevre	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	Jean Marc Lefevre	

Étalon : Fondis Electronic 22-1036 1.01 mg/cm² +/- 0.01 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1	21/05/2024	0,71 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	704	22/07/2024	0,71 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur deux étalons.

- ✓ 0,31 mg/cm² (SRM 2575) : Etalon du plomb dans les peintures avec la plus faible concentration actuellement disponible ;
- ✓ 0,71 mg/cm² (SRM 2574).

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

Liste des locaux visités

Sous-Sol - DGT1	Étage 1 - DGT2
Sous-Sol - DGT2	Étage 1 - Palier
Sous-Sol - S61	Étage 1 - 102
Sous-Sol - S62	Étage 1 - 103
Sous-Sol - S63	Étage 1 - 104
Sous-Sol - S65	Étage 1 - 105
Sous-Sol - S66	Étage 1 - 106
Sous-Sol - S70	Étage 1 - 107
Sous-Sol - S71	Étage 1 - 107B
Sous-Sol - S69	Étage 1 - 108
Sous-Sol - S67	Étage 1 - 109
Sous-Sol - S44	Étage 1 - 110
Sous-Sol - S35B	Étage 1 - 111
Sous-Sol - S42	Étage 1 - 165
Sous-Sol - S32	Étage 1 - 166
Sous-Sol - S33	Étage 1 - 166B
Sous-Sol - S33.1	Étage 1 - 163
Sous-Sol - S36	Étage 1 - 168
Sous-Sol - S38	Étage 1 - 171
Sous-Sol - S40	Étage 1 - 172
Sous-Sol - Palier	Étage 1 - 167
Rez de chaussée - 31	Étage 2 - DGT1
Rez de chaussée - 32	Étage 2 - DGT2
Rez de chaussée - 33	Étage 2 - 241
Rez de chaussée - 34	Étage 2 - 236
Rez de chaussée - 35	Étage 2 - 239
Rez de chaussée - 36	Étage 2 - 234
Rez de chaussée - 37	Étage 2 - 237
Rez de chaussée - 38	Étage 2 - 235
Rez de chaussée - 39	Étage 2 - 233
Rez de chaussée - 42	Étage 2 - 271
Rez de chaussée - 44	Étage 2 - 272
Rez de chaussée - 61	Étage 2 - 274
Rez de chaussée - 62	Étage 2 - 273
Rez de chaussée - 63	Étage 2 - 276
Rez de chaussée - 64	Étage 2 - 230
Rez de chaussée - 65	Étage 2 - 231
Rez de chaussée - 66	Étage 2 - 261
Rez de chaussée - 67	Étage 2 - 262
Rez de chaussée - 69	Étage 2 - 265
Rez de chaussée - 71	Étage 2 - 263
Rez de chaussée - 72	Étage 2 - 264
Rez de chaussée - 73	Étage 2 - 266
Rez de chaussée - DGT1	Étage 2 - 267
Rez de chaussée - DGT2	Étage 2 - 269.1
Rez de chaussée - Palier	Étage 2 - 268
Étage 1 - DGT1	Étage 2 - Palier

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Néant

3. Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Au jour de la rédaction du présent document, il n'existe pas de valeur seuil de concentration réglementaire pour conclure sur le niveau de risque que présentent les matériaux ou revêtements contenant du plomb.

Les résultats du repérage sont destinés à évaluer les risques d'exposition professionnelle au plomb, de contamination du voisinage du chantier et de l'environnement. L'évaluation de ces risques permet le choix des mesures de prévention les mieux adaptés. Elle doit prendre en compte les deux voies principales d'exposition au plomb : l'inhalation et l'ingestion, via notamment la contamination main-bouche.

5. Résultats des mesures

Sous-Sol - DGT1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
2		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	7	
3		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			7	
4		Ensemble des supports de conduits (mesure 1)	Métal	Peinture	11	
5		Ensemble des supports de conduits (mesure 2)			11	
6		Porte (P1) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,4	
7		Porte (P1) (Huisserie)			0,2	
8		Porte (P1) (Huisserie)			0,7	
9		Porte (P10) (partie mobile)	Métal	Peinture	13	
10		Porte (P10) (Huisserie)			13	
11		Porte (P10) (Huisserie)			13	
12		Porte (P11) (partie mobile)	Métal	Peinture	0,2	
13		Porte (P11) (Huisserie)			0,2	
14		Porte (P11) (Huisserie)			0,1	
15		Porte (P12) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,2	
16		Porte (P12) (Huisserie)			0,4	
17		Porte (P12) (Huisserie)			0,4	
18		Porte (P13) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,2	
19		Porte (P13) (Huisserie)			0,4	
20		Porte (P13) (Huisserie)			0,5	
21		Porte (P14) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,4	
22		Porte (P14) (Huisserie)			0,6	
23		Porte (P14) (Huisserie)			0,4	
24		Porte (P15) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,2	
25		Porte (P15) (Huisserie)			0,4	
26		Porte (P15) (Huisserie)			0,7	

Sous-Sol - DGT1 (suite)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
27		Porte (P2) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,7	
28		Porte (P2) (Huisserie)			0,7	
29		Porte (P2) (Huisserie)			0,4	
30		Porte (P3) (partie mobile)	Bois	Peinture	0	
31		Porte (P3) (Huisserie)			0	
32		Porte (P3) (Huisserie)			0,4	
33		Porte (P4) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,5	
34		Porte (P4) (Huisserie)			0,5	
35		Porte (P4) (Huisserie)			0,4	
36		Porte (P5) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,4	
37		Porte (P5) (Huisserie)			0,6	
38		Porte (P5) (Huisserie)			0,3	
39		Porte (P6) (partie mobile)	Métal	Peinture	12	
40		Porte (P6) (Huisserie)			12	
41		Porte (P7) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,2	
42		Porte (P7) (Huisserie)			0,7	
43		Porte (P7) (Huisserie)			0,3	
44		Porte (P8) (partie mobile)	Métal	Peinture	13	
45		Porte (P8) (Huisserie)			13	
46		Porte (P8) (Huisserie)			13	
47		Porte (P9) (partie mobile)	Métal	Peinture	13	
48		Porte (P9) (Huisserie)			13	
49		Porte (P9) (Huisserie)			13	

Nombre d'unités de diagnostic : 17

Sous-Sol - DGT2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
50		Ensemble des supports de conduits (mesure 1)	Métal	Peinture	11	
51		Ensemble des supports de conduits (mesure 2)			11	
52		Garde-corps escalier (mesure 1)	Métal	Peinture	6	
53		Garde-corps escalier (mesure 2)			6	
54		Porte (P1) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,3	
55		Porte (P1) (Huisserie)			0	
56		Porte (P10) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,6	
57		Porte (P10) (Huisserie)			0,3	
58		Porte (P11) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,4	
59		Porte (P11) (Huisserie)			0,2	
60		Porte (P2) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,5	
61		Porte (P2) (Huisserie)			0,2	
62		Porte (P3) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,1	
63		Porte (P3) (Huisserie)			0,6	
64		Porte (P4) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,2	
65		Porte (P4) (Huisserie)			0,2	
66		Porte (P5) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,2	
67		Porte (P5) (Huisserie)			0,2	
68		Porte (P6) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,4	
69		Porte (P6) (Huisserie)			0,6	
70		Porte (P7) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,4	
71		Porte (P7) (Huisserie)			0,6	
72		Porte (P8) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,2	
73		Porte (P8) (Huisserie)			0,4	
74		Porte (P9) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,7	
75		Porte (P9) (Huisserie)			0,4	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Sous-Sol - S61

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
76		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	8	
77		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			8	
78		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
79		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,4	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	PVC	pvc		Partie non visée par la réglementation
80		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,7	
81		Radiateur (mesure 2)			0,2	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Sous-Sol - S62

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
82		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	8	
83		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			8	
84		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	Peinture	0,3	
85		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,6	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	PVC	pvc		Partie non visée par la réglementation
86		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,5	
87		Radiateur (mesure 2)			0,1	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Sous-Sol - S63

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
88		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	8	
89		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			8	
90		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	Peinture	0,7	
91		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,4	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	PVC	pvc		Partie non visée par la réglementation
92		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,6	
93		Radiateur (mesure 2)			0,4	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Sous-Sol - S65

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
94		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	8	
95		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			8	
96		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	Peinture	0,7	
97		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,4	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	PVC	pvc		Partie non visée par la réglementation
98		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,3	
99		Radiateur (mesure 2)			0,6	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Sous-Sol - S66

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
100		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	8	
101		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			8	
102		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
103		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,2	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	PVC	pvc		Partie non visée par la réglementation
104		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,7	
105		Radiateur (mesure 2)			0,7	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Sous-Sol - S70

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
106		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	8	
107		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			8	
108		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
109		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,4	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	PVC	pvc		Partie non visée par la réglementation
110		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
111		Radiateur (mesure 2)			0,7	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Sous-Sol - S71

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
112		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	8	
113		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			8	
114		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
115		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,4	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	PVC	pvc		Partie non visée par la réglementation
116		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,5	
117		Radiateur (mesure 2)			0,6	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Sous-Sol - S69

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
118		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	8	
119		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			8	
120		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	Peinture	0,3	
121		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,5	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	PVC	pvc		Partie non visée par la réglementation
122		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
123		Radiateur (mesure 2)			0,3	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Sous-Sol - S67

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
124		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	8	
125		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			8	
126		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
127		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,6	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	PVC	pvc		Partie non visée par la réglementation
128		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0	
129		Radiateur (mesure 2)			0,4	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Sous-Sol - S44

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
130		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	8	
131		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			8	
132		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	Peinture	0,6	
133		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,4	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	PVC	pvc		Partie non visée par la réglementation
134		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
135		Radiateur (mesure 2)			0,5	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Sous-Sol - S35B

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
136		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	8	
137		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			8	
138		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	Peinture	0,5	
139		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,2	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	PVC	pvc		Partie non visée par la réglementation
140		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
141		Radiateur (mesure 2)			0,7	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Sous-Sol - S42

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
142		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	8	
143		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			8	
144		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
145		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,7	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	PVC	pvc		Partie non visée par la réglementation
146		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
147		Radiateur (mesure 2)			0,4	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Sous-Sol - S32

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
148		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	8	
149		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			8	
150		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	Peinture	0,6	
151		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,5	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	PVC	pvc		Partie non visée par la réglementation
152		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,1	
153		Radiateur (mesure 2)			0,2	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Sous-Sol - S33

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
154		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	8	
155		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			8	
156		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
157		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,2	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	PVC	pvc		Partie non visée par la réglementation
158		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
159		Radiateur (mesure 2)			0,7	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Sous-Sol - S33.1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
160		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	8	
161		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			8	
162		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
163		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,6	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	PVC	pvc		Partie non visée par la réglementation
164		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
165		Radiateur (mesure 2)			0,5	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Sous-Sol - S36

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
166		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	8	
167		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			8	
168		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	Peinture	0,3	
169		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,5	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	PVC	pvc		Partie non visée par la réglementation
170		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,5	
171		Radiateur (mesure 2)			0,5	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Sous-Sol - S38

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
172		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	8	
173		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			8	
174		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
175		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,4	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	PVC	pvc		Partie non visée par la réglementation
176		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,1	
177		Radiateur (mesure 2)			0,4	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Sous-Sol - S40

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
178		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	8	
179		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			8	
180		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	Peinture	0,6	
181		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,1	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	PVC	pvc		Partie non visée par la réglementation
182		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
183		Radiateur (mesure 2)			0,2	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Sous-Sol - Palier

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
184		Ascenseur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
185		Ascenseur (mesure 2)			0,4	
186		Garde corps escalier (mesure 1)	Métal	peinture	0	
187		Garde corps escalier (mesure 2)			0,1	
188		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,1	
189		Radiateur (mesure 2)			0,7	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Rez de chaussée - 31

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
190		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	9	
191		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			9	
192		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,1	
193		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,6	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
194		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
195		Radiateur (mesure 2)			0,2	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Rez de chaussée - 32

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
196		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	9	
197		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			9	
198		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,4	
199		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,7	
-		Fenêtre ensemble (F1) (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
200		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,1	
201		Radiateur (mesure 2)			0,2	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Rez de chaussée - 33

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
202		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	9	
203		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			9	
204		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,4	
205		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,5	
-		Fenêtre ensemble (F2) (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
206		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0	
207		Radiateur (mesure 2)			0,6	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Rez de chaussée - 34

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
208		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	9	
209		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			9	
210		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0	
211		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,4	
-		Fenêtre ensemble (F3) (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
212		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
213		Radiateur (mesure 2)			0,7	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Rez de chaussée - 35

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
214		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	9	
215		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			9	
216		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,1	
217		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,2	
-		Fenêtre ensemble (F4) (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
218		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
219		Radiateur (mesure 2)			0,4	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Rez de chaussée - 36

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
220		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	9	
221		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			9	
222		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,1	
223		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,2	
-		Fenêtre ensemble (F5) (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
224		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,7	
225		Radiateur (mesure 2)			0,4	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Rez de chaussée - 37

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
226		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	9	
227		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			9	
228		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,5	
229		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,1	
-		Fenêtre ensemble (F6) (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
230		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
231		Radiateur (mesure 2)			0,5	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Rez de chaussée - 38

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
232		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	9	
233		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			9	
234		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,2	
235		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,2	
-		Fenêtre ensemble (F7) (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
236		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
237		Radiateur (mesure 2)			0,2	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Rez de chaussée - 39

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
238		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	9	
239		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			9	
240		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,2	
241		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,7	
-		Fenêtre ensemble (F8) (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
242		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,7	
243		Radiateur (mesure 2)			0,5	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Rez de chaussée - 42

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
244		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	9	
245		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			9	
246		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,5	
247		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,1	
-		Fenêtre ensemble (F9) (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
248		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
249		Radiateur (mesure 2)			0,3	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Rez de chaussée - 44

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
250		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	9	
251		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			9	
252		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,5	
253		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,6	
-		Fenêtre ensemble (F10) (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
254		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
255		Radiateur (mesure 2)			0,7	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Rez de chaussée - 61

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
256		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	9	
257		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			9	
258		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,2	
259		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,7	
-		Fenêtre ensemble (F11) (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
260		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
261		Radiateur (mesure 2)			0,7	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Rez de chaussée - 62

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
262		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	9	
263		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			9	
264		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,6	
265		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,2	
-		Fenêtre ensemble (F12) (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
266		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,3	
267		Radiateur (mesure 2)			0,4	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Rez de chaussée - 63

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
268		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	9	
269		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			9	
270		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,4	
271		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,5	
-		Fenêtre ensemble (F13) (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
272		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
273		Radiateur (mesure 2)			0,2	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Rez de chaussée - 64

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
274		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	9	
275		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			9	
276		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,1	
277		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,4	
-		Fenêtre ensemble (F14) (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
278		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,3	
279		Radiateur (mesure 2)			0,6	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Rez de chaussée - 65

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
280		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	9	
281		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			9	
282		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,7	
283		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,7	
-		Fenêtre ensemble (F15) (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
284		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
285		Radiateur (mesure 2)			0,2	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Rez de chaussée - 66

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
286		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	9	
287		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			9	
288		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,2	
289		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,7	
-		Fenêtre ensemble (F16) (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
290		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
291		Radiateur (mesure 2)			0,1	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Rez de chaussée - 67

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
292		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	9	
293		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			9	
294		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,1	
295		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,4	
-		Fenêtre ensemble (F17) (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
296		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
297		Radiateur (mesure 2)			0,6	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Rez de chaussée - 69

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
298		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	9	
299		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			9	
300		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,4	
301		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,5	
-		Fenêtre ensemble (F18) (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
302		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0	
303		Radiateur (mesure 2)			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Rez de chaussée - 71

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
304		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	9	
305		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			9	
306		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,2	
307		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,7	
-		Fenêtre ensemble (F19) (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
308		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
309		Radiateur (mesure 2)			0,4	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Rez de chaussée - 72

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
310		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	9	
311		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			9	
312		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,5	
313		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,1	
-		Fenêtre ensemble (F20) (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
314		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
315		Radiateur (mesure 2)			0,5	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Rez de chaussée - 73

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
316		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	9	
317		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			9	
318		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,2	
319		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,2	
-		Fenêtre ensemble (F21) (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
320		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,1	
321		Radiateur (mesure 2)			0,6	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Rez de chaussée - DGT1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
322		Ensemble des encadrements porte sur GT (mesure 1)	Métal	Peinture	3	
323		Ensemble des encadrements porte sur GT (mesure 2)			3	
324		Porte (P1) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,7	
325		Porte (P1) (Huisserie)			0,1	
326		Porte (P10) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,7	
327		Porte (P10) (Huisserie)			0,7	
328		Porte (P11) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,2	
329		Porte (P11) (Huisserie)			0,6	
330		Porte (P12) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,2	
331		Porte (P12) (Huisserie)			0,6	
332		Porte (P13) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,2	
333		Porte (P13) (Huisserie)			0,7	
334		Porte (P14) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,4	
335		Porte (P14) (Huisserie)			0,7	
336		Porte (P15) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,3	
337		Porte (P15) (Huisserie)			0,3	
338		Porte (P2) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,2	
339		Porte (P2) (Huisserie)			0,3	
340		Porte (P3) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,2	
341		Porte (P3) (Huisserie)			0,4	
342		Porte (P4) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,3	
343		Porte (P4) (Huisserie)			0,4	
344		Porte (P5) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,5	
345		Porte (P5) (Huisserie)			0,3	
346		Porte (P6) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,4	
347		Porte (P6) (Huisserie)			0,7	
348		Porte (P7) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,4	
349		Porte (P7) (Huisserie)			0,4	
350		Porte (P8) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,3	
351		Porte (P8) (Huisserie)			0,1	
352		Porte (P9) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,7	
353		Porte (P9) (Huisserie)			0,3	

Nombre d'unités de diagnostic : 16

Rez de chaussée - DGT2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
354		Ensemble des encadrements porte sur GT (mesure 1)	Métal	Peinture	3	
355		Ensemble des encadrements porte sur GT (mesure 2)			3	
356		Porte (P1) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,2	
357		Porte (P1) (Huisserie)			0,1	
358		Porte (P10) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,2	
359		Porte (P10) (Huisserie)			0,5	
360		Porte (P11) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,1	
361		Porte (P11) (Huisserie)			0,1	
362		Porte (P12) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,4	
363		Porte (P12) (Huisserie)			0,2	
364		Porte (P13) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,3	
365		Porte (P13) (Huisserie)			0,4	
366		Porte (P2) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,6	
367		Porte (P2) (Huisserie)			0,2	
368		Porte (P3) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,7	
369		Porte (P3) (Huisserie)			0,7	
370		Porte (P4) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,4	
371		Porte (P4) (Huisserie)			0,2	
372		Porte (P5) (partie mobile)	Bois	Peinture	0	
373		Porte (P5) (Huisserie)			0,1	
374		Porte (P6) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,2	
375		Porte (P6) (Huisserie)			0,1	
376		Porte (P7) (partie mobile)	Bois	Peinture	0	
377		Porte (P7) (Huisserie)			0,5	
378		Porte (P8) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,4	
379		Porte (P8) (Huisserie)			0,4	
380		Porte (P9) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,6	
381		Porte (P9) (Huisserie)			0,4	

Nombre d'unités de diagnostic : 14

Rez de chaussée - Palier

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
382		Ascenseur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,7	
383		Ascenseur (mesure 2)			0,4	
384		Garde-corps escalier (mesure 1)	Métal	peinture	0,2	
385		Garde-corps escalier (mesure 2)			0,5	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

Étage 1 - DGT1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
386		Ensemble des encadrements porte sur GT (mesure 1)	Métal	Peinture	4	
387		Ensemble des encadrements porte sur GT (mesure 2)			4	
388		Garde-corps escalier (mesure 1)	Métal	peinture	3	
389		Garde-corps escalier (mesure 2)			3	
390		Porte (P1) (partie mobile)	bois	Peinture	0,7	
391		Porte (P1) (Huisserie)			0,2	
392		Porte (P10) (partie mobile)	bois	Peinture	0,5	
393		Porte (P10) (Huisserie)			0,1	
394		Porte (P11) (partie mobile)	bois	Peinture	0,4	
395		Porte (P11) (Huisserie)			0,2	
396		Porte (P12) (partie mobile)	bois	Peinture	0,4	
397		Porte (P12) (Huisserie)			0,3	
398		Porte (P2) (partie mobile)	bois	Peinture	0,4	
399		Porte (P2) (Huisserie)			0,2	
400		Porte (P3) (partie mobile)	bois	Peinture	0,4	
401		Porte (P3) (Huisserie)			0,2	
402		Porte (P4) (partie mobile)	bois	Peinture	0,5	
403		Porte (P4) (Huisserie)			0,2	
404		Porte (P5) (partie mobile)	bois	Peinture	0,4	
405		Porte (P5) (Huisserie)			0,4	
406		Porte (P6) (partie mobile)	bois	Peinture	0,4	
407		Porte (P6) (Huisserie)			0,4	
408		Porte (P7) (partie mobile)	bois	Peinture	0,2	
409		Porte (P7) (Huisserie)			0,4	
410		Porte (P8) (partie mobile)	bois	Peinture	0	
411		Porte (P8) (Huisserie)			0,2	
412		Porte (P9) (partie mobile)	bois	Peinture	0,5	
413		Porte (P9) (Huisserie)			0,1	

Nombre d'unités de diagnostic : 14

Étage 1 - DGT2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
414		Ensemble des encadrements porte sur GT (mesure 1)	Métal	Peinture	4	
415		Ensemble des encadrements porte sur GT (mesure 2)			4	
416		Porte (P1) (partie mobile)	bois	Peinture	0,1	
417		Porte (P1) (Huisserie)			0,6	
418		Porte (P10) (partie mobile)	bois	Peinture	0,1	
419		Porte (P10) (Huisserie)			0,1	
420		Porte (P11) (partie mobile)	bois	Peinture	0,3	
421		Porte (P11) (Huisserie)			0,5	
422		Porte (P2) (partie mobile)	bois	Peinture	0,1	
423		Porte (P2) (Huisserie)			0,1	
424		Porte (P3) (partie mobile)	bois	Peinture	0,2	
425		Porte (P3) (Huisserie)			0,2	
426		Porte (P4) (partie mobile)	bois	Peinture	0,3	
427		Porte (P4) (Huisserie)			0,4	
428		Porte (P5) (partie mobile)	bois	Peinture	0,4	
429		Porte (P5) (Huisserie)			0,7	
430		Porte (P6) (partie mobile)	bois	Peinture	0,1	
431		Porte (P6) (Huisserie)			0,6	
432		Porte (P7) (partie mobile)	bois	Peinture	0,1	
433		Porte (P7) (Huisserie)			0,6	
434		Porte (P8) (partie mobile)	bois	Peinture	0,4	
435		Porte (P8) (Huisserie)			0,1	
436		Porte (P9) (partie mobile)	bois	Peinture	0,3	
437		Porte (P9) (Huisserie)			0,3	
Nombre d'unités de diagnostic : 12						

Étage 1 - Palier

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
438		Garde-corps escalier (mesure 1)	Métal	peinture	0,7	
439		Garde-corps escalier (mesure 2)			0,7	
440		Porte (P1) (partie mobile)	bois	Peinture	0,5	
441		Porte (P1) (Huisserie)			0,3	
442		Porte (P2) (partie mobile)	bois	Peinture	0,3	
443		Porte (P2) (Huisserie)			0,1	
444		Porte (P3) (partie mobile)	bois	Peinture	0,2	
445		Porte (P3) (Huisserie)			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 4						

Étage 1 - 102

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
446		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,6	
447		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,1	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
448		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
449		Radiateur (mesure 2)			0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 3						

Étage 1 - 103

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
450		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,4	
451		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,1	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
452		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,6	
453		Radiateur (mesure 2)			0,1	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 1 - 104

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
454		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,1	
455		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,6	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
456		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
457		Radiateur (mesure 2)			0,4	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 1 - 105

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
458		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,5	
459		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,2	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
460		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,6	
461		Radiateur (mesure 2)			0,1	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 1 - 106

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
462		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,1	
463		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,6	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
464		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
465		Radiateur (mesure 2)			0,7	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 1 - 107

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
466		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,4	
467		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,3	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
468		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
469		Radiateur (mesure 2)			0,2	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 1 - 107B

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
470		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,3	
471		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,3	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
472		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,7	
473		Radiateur (mesure 2)			0,6	
Nombre d'unités de diagnostic : 3						

Étage 1 - 108

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
474		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,1	
475		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,3	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
476		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,1	
477		Radiateur (mesure 2)			0,5	
Nombre d'unités de diagnostic : 3						

Étage 1 - 109

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
478		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,3	
479		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,5	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
480		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0	
481		Radiateur (mesure 2)			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 3						

Étage 1 - 110

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
482		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,7	
483		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,2	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
484		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
485		Radiateur (mesure 2)			0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 3						

Étage 1 - 111

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
486		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0	
487		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,5	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
488		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
489		Radiateur (mesure 2)			0,3	
Nombre d'unités de diagnostic : 3						

Étage 1 - 165

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
490		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,4	
491		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,4	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
492		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
493		Radiateur (mesure 2)			0,6	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 1 - 166

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
494		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,4	
495		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,4	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
496		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
497		Radiateur (mesure 2)			0,2	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 1 - 166B

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
498		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,2	
499		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,2	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
500		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,5	
501		Radiateur (mesure 2)			0,3	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 1 - 163

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
502		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,7	
503		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,7	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
504		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
505		Radiateur (mesure 2)			0,7	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 1 - 168

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
506		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,2	
507		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,2	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
508		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,1	
509		Radiateur (mesure 2)			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 1 - 171

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
510		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,7	
511		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,2	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
512		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
513		Radiateur (mesure 2)			0,2	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 1 - 172

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
514		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,7	
515		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,4	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
516		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,7	
517		Radiateur (mesure 2)			0,5	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 1 - 167

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
518		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,4	
519		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,2	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
520		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,6	
521		Radiateur (mesure 2)			0,1	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 2 - DGT1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
522		Ensemble des encadrements porte sur GT (mesure 1)	Métal	peinture	3,5	
523		Ensemble des encadrements porte sur GT (mesure 2)			3,5	
524		Garde-corps escalier (mesure 1)	Métal	peinture	2	
525		Garde-corps escalier (mesure 2)			2	
526		Porte (P1) (partie mobile)	bois	Peinture	0,2	
527		Porte (P1) (Huisserie)			0,4	
528		Porte (P10) (partie mobile)	bois	Peinture	0,4	
529		Porte (P10) (Huisserie)			0,3	
530		Porte (P11) (partie mobile)	bois	Peinture	0,5	
531		Porte (P11) (Huisserie)			0,2	
532		Porte (P12) (partie mobile)	bois	Peinture	0,2	
533		Porte (P12) (Huisserie)			0,1	
534		Porte (P13) (partie mobile)	bois	Peinture	0,7	
535		Porte (P13) (Huisserie)			0,4	
536		Porte (P14) (partie mobile)	bois	Peinture	0,2	
537		Porte (P14) (Huisserie)			0,4	
538		Porte (P15) (partie mobile)	bois	Peinture	0,3	
539		Porte (P15) (Huisserie)			0,4	
540		Porte (P16) (partie mobile)	bois	Peinture	0,7	
541		Porte (P16) (Huisserie)			0,4	
542		Porte (P17) (partie mobile)	bois	Peinture	0,1	
543		Porte (P17) (Huisserie)			0,3	
544		Porte (P2) (partie mobile)	bois	Peinture	0,6	
545		Porte (P2) (Huisserie)			0,5	
546		Porte (P3) (partie mobile)	bois	Peinture	0,6	
547		Porte (P3) (Huisserie)			0,2	
548		Porte (P4) (partie mobile)	bois	Peinture	0,6	
549		Porte (P4) (Huisserie)			0,5	
550		Porte (P5) (partie mobile)	bois	Peinture	0,2	
551		Porte (P5) (Huisserie)			0,7	
552		Porte (P6) (partie mobile)	bois	Peinture	0,5	
553		Porte (P6) (Huisserie)			0,7	
554		Porte (P7) (partie mobile)	bois	Peinture	0,4	
555		Porte (P7) (Huisserie)			0,5	
556		Porte (P8) (partie mobile)	bois	Peinture	0,1	
557		Porte (P8) (Huisserie)			0,5	
558		Porte (P9) (partie mobile)	bois	Peinture	0,2	
559		Porte (P9) (Huisserie)			0,5	

Nombre d'unités de diagnostic : 19

Étage 2 - DGT2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
560		Ensemble des encadrements porte sur GT (mesure 1)	Métal	peinture	3,5	
561		Ensemble des encadrements porte sur GT (mesure 2)			3,5	
562		Porte (P1) (partie mobile)	bois	Peinture	0,2	
563		Porte (P1) (Huisserie)			0,1	
564		Porte (P10) (partie mobile)	bois	Peinture	0,3	
565		Porte (P10) (Huisserie)			0,7	
566		Porte (P11) (partie mobile)	bois	Peinture	0,2	
567		Porte (P11) (Huisserie)			0,4	
568		Porte (P12) (partie mobile)	bois	Peinture	0,6	
569		Porte (P12) (Huisserie)			0,3	
570		Porte (P13) (partie mobile)	bois	Peinture	0,4	
571		Porte (P13) (Huisserie)			0,1	
572		Porte (P2) (partie mobile)	bois	Peinture	0,2	
573		Porte (P2) (Huisserie)			0,7	
574		Porte (P3) (partie mobile)	bois	Peinture	0,1	
575		Porte (P3) (Huisserie)			0,1	
576		Porte (P4) (partie mobile)	bois	Peinture	0,2	
577		Porte (P4) (Huisserie)			0,7	
578		Porte (P5) (partie mobile)	bois	Peinture	0,5	
579		Porte (P5) (Huisserie)			0,2	
580		Porte (P6) (partie mobile)	bois	Peinture	0,6	
581		Porte (P6) (Huisserie)			0,5	
582		Porte (P7) (partie mobile)	bois	Peinture	0,5	
583		Porte (P7) (Huisserie)			0,4	
584		Porte (P8) (partie mobile)	bois	Peinture	0,7	
585		Porte (P8) (Huisserie)			0,2	
586		Porte (P9) (partie mobile)	bois	Peinture	0	
587		Porte (P9) (Huisserie)			0,7	

Nombre d'unités de diagnostic : 14

Étage 2 - 241

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
588		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,4	
589		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,5	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
590		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
591		Radiateur (mesure 2)			0,2	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 2 - 236

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
592		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,1	
593		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
594		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,7	
595		Radiateur (mesure 2)			0,2	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 2 - 239

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
596		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,7	
597		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,4	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
598		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
599		Radiateur (mesure 2)			0,6	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 2 - 234

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
600		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0	
601		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,2	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
602		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
603		Radiateur (mesure 2)			0,5	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 2 - 237

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
604		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,4	
605		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,3	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
606		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
607		Radiateur (mesure 2)			0,6	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 2 - 235

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
608		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,4	
609		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,6	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
610		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
611		Radiateur (mesure 2)			0,4	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 2 - 233

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
612		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,2	
613		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,3	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
614		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,3	
615		Radiateur (mesure 2)			0,7	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 2 - 271

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
616		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,4	
617		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,3	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
618		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
619		Radiateur (mesure 2)			0,4	
Nombre d'unités de diagnostic : 3						

Étage 2 - 272

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
620		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,1	
621		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,2	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
622		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,7	
623		Radiateur (mesure 2)			0,4	
Nombre d'unités de diagnostic : 3						

Étage 2 - 274

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
624		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,3	
625		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,7	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
626		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
627		Radiateur (mesure 2)			0,5	
Nombre d'unités de diagnostic : 3						

Étage 2 - 273

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
628		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,3	
629		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,7	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
630		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,3	
631		Radiateur (mesure 2)			0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 3						

Étage 2 - 276

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
632		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,2	
633		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,3	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
634		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,3	
635		Radiateur (mesure 2)			0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 3						

Étage 2 - 230

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
636		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,2	
637		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,1	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
638		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,6	
639		Radiateur (mesure 2)			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 3						

Étage 2 - 231

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
640		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,4	
641		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,1	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
642		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,3	
643		Radiateur (mesure 2)			0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 3						

Étage 2 - 261

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
644		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,4	
645		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,4	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
646		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
647		Radiateur (mesure 2)			0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 3						

Étage 2 - 262

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
648		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,7	
649		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,4	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
650		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,6	
651		Radiateur (mesure 2)			0,7	
Nombre d'unités de diagnostic : 3						

Étage 2 - 265

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
652		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,1	
653		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,3	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
654		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,1	
655		Radiateur (mesure 2)			0,5	
Nombre d'unités de diagnostic : 3						

Étage 2 - 263

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
656		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,4	
657		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,5	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
658		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0	
659		Radiateur (mesure 2)			0,4	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 2 - 264

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
660		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,2	
661		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,6	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
662		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,1	
663		Radiateur (mesure 2)			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 2 - 266

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
664		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,4	
665		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,6	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
666		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
667		Radiateur (mesure 2)			0,4	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 2 - 267

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
668		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,6	
669		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,5	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
670		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,7	
671		Radiateur (mesure 2)			0,3	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 2 - 269.1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
672		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,2	
673		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,2	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
674		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	
675		Radiateur (mesure 2)			0,1	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 2 - 268

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
676		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	peinture	0,1	
677		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	pvc	pvc		Partie non visée par la réglementation
678		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,1	
679		Radiateur (mesure 2)			0,4	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Étage 2 - Palier

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
680		Ascenseur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
681		Ascenseur (mesure 2)			0,3	
682		Garde-corps escalier (mesure 1)	Métal	peinture	0,4	
683		Garde-corps escalier (mesure 2)			0,6	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

RDC – Placard technique

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
684		Traverses orange (mesure 1)	Métal	Peinture	2,1	
685		Conduite (mesure 1)	Métal	peinture	0,4	
686		Conduite (mesure 2)			0,6	
687		Conduite (mesure 1)	Métal	peinture	0,4	
688		Conduite (mesure 2)	Métal	peinture	0,4	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

R+1 – Placard technique

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
689		Traverses orange (mesure 1)	Métal	Peinture	1,9	
690		Conduite (mesure 1)	Métal	peinture	0,2	
691		Conduite (mesure 2)			0,1	
692		Conduite (mesure 1)	Métal	peinture	0,2	
693		Conduite (mesure 2)	Métal	peinture	0,3	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

R+2 – Placard technique

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
694		Traverses orange (mesure 1)	Métal	Peinture	2,2	
695		Conduite (mesure 1)	Métal	peinture	0,3	
696		Conduite (mesure 2)			0,2	
697		Conduite (mesure 1)	Métal	peinture	0,1	
698		Conduite (mesure 2)	Métal	peinture	0,1	

Nombre d'unités de diagnostic : 3


Sous-sol – Local S64

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Observation / Travaux
699		Ensemble des Joints dilatation (mesure 1)	Métal	Peinture	8	
700		Ensemble des Joints dilatation (mesure 2)			8	
701		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 1)	Métal	Peinture	0,4	
702		Ensemble des tableaux fenêtres (mesure 2)			0,6	
-		Fenêtre ensemble (Non mesurée)	PVC	pvc		Partie non visée par la réglementation
703		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0	
704		Radiateur (mesure 2)			0,4	
Nombre d'unités de diagnostic : 4						

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation

* : à défaut d'avoir l'incertitude par mesure, la tolérance est fournie par les données constructeur de la machine utilisée. (Voir tableau ci-dessous)

Modèle FENX2
N° Série Appareil 22-1036
Date 16/05/2022
Opérateur RC
N° source RTV-1423-23
Date de Source 01/04/2022

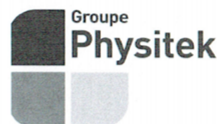

FONDIS Electronic
26 avenue Duguay Trouin
78 960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : +33 1 34 52 10 30

analyticon instruments GmbH
Dieselstraße 18
61191 Rosbach vor der Höhe
Phone : +49 6003 93550

Visa de l'opérateur :

Index	Support	Type	Unité	Valeur cible	Plage de tolérance	Résultat	
0	SRM 2573	JUSTESSE	mg/cm ²	1	0.9<x<1.2	1.05	POSITIF
1	SRM 2573	PEINTURE	mg/cm ²	1	0.9<x<1.2	1.05	POSITIF
2	SRM 2573	PEINTURE	mg/cm ²	1	0.9<x<1.2	1.06	POSITIF
3	PLATRE	PLATRE	mg/cm ²	0	0<x<0.3	0.00	NEGATIF
4	PLATRE	PLATRE	mg/cm ²	0	0<x<0.3	0.00	NEGATIF
5	SRM 2575	PEINTURE	mg/cm ²	0.3	0.3<x<0.5	0.35	NEGATIF
6	SRM 2575	PEINTURE	mg/cm ²	0.3	0.3<x<0.5	0.30	NEGATIF
7	SRM 2572	PEINTURE	mg/cm ²	1.5	1.4<x<1.6	1.44	POSITIF
8	SRM 2572	PEINTURE	mg/cm ²	1.5	1.4<x<1.6	1.43	POSITIF
9	Ech. Plomb	PLOMB	mg/cm ²	> 5	> 5	65.82	POSITIF
10	Ech. Plomb	PLOMB	mg/cm ²	> 5	> 5	69.94	POSITIF

Remarques :

Avant travaux 0.35 et 0.70

Page 1/1

Date de MàJ

14/02/2020

Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Investigations approfondies à réaliser :

Néant

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :


Sans accompagnateur

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LCP 25 Av. Léonard de Vinci immeuble Europarc 33600 Pessac (détail sur www.info-certif.fr) -**

Fait à **GIF SUR YVETTE CEDEX**, le **22/07/2024**

Par : **Lebailly Marc**

6. Localisation des mesures sur croquis de repérage

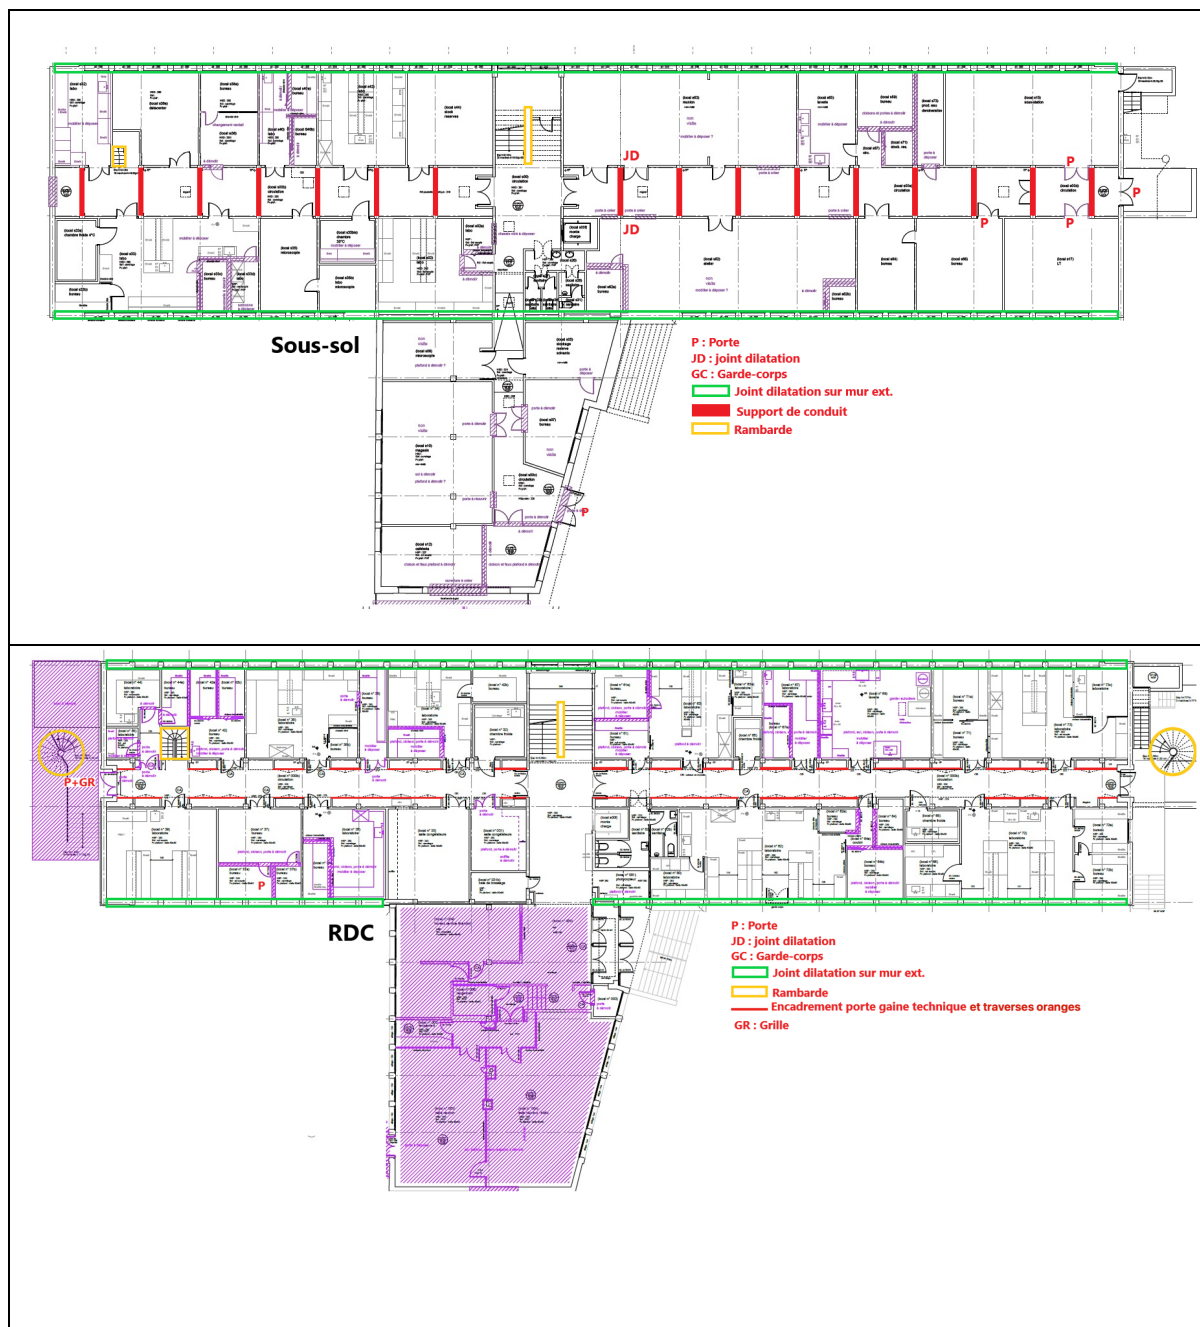





Support de conduit en SS.



Joint de dilatation dégagement

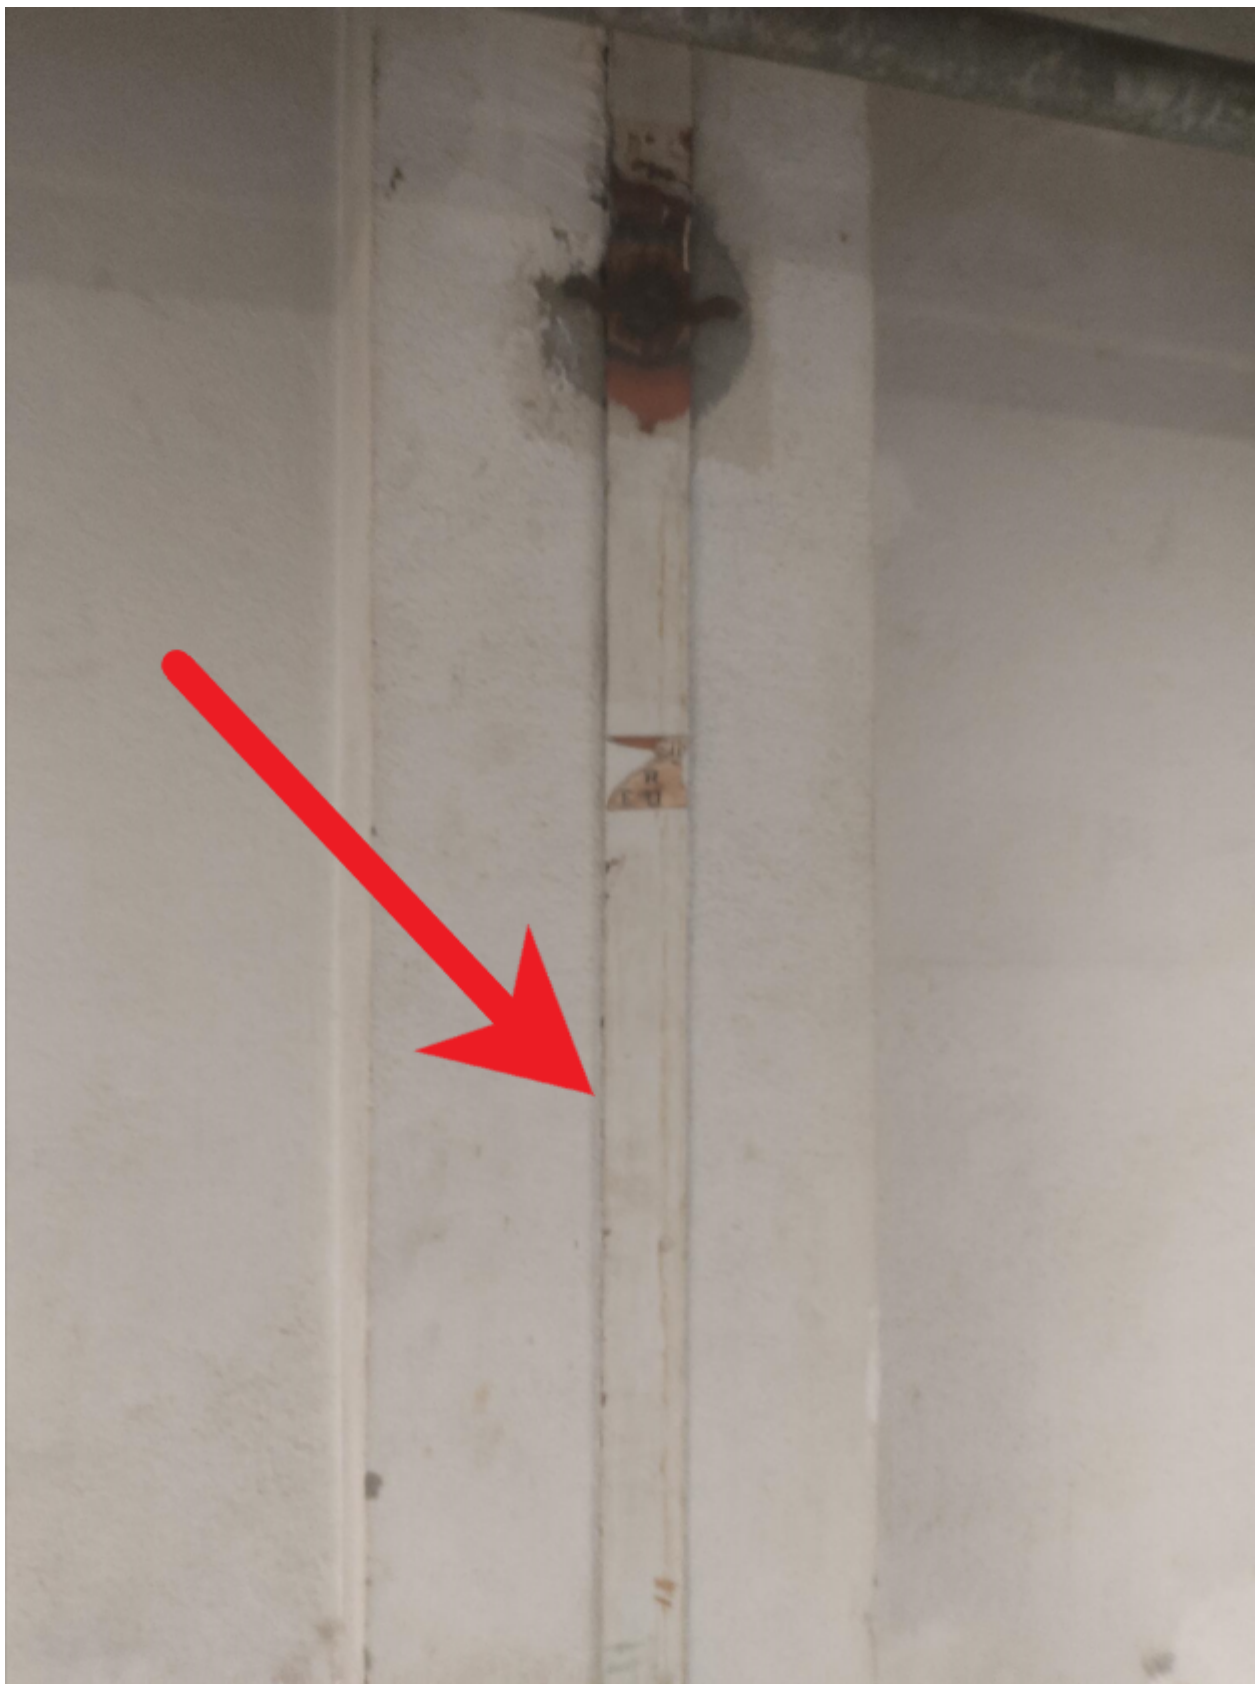

Joint de dilatation sur parois EXT.

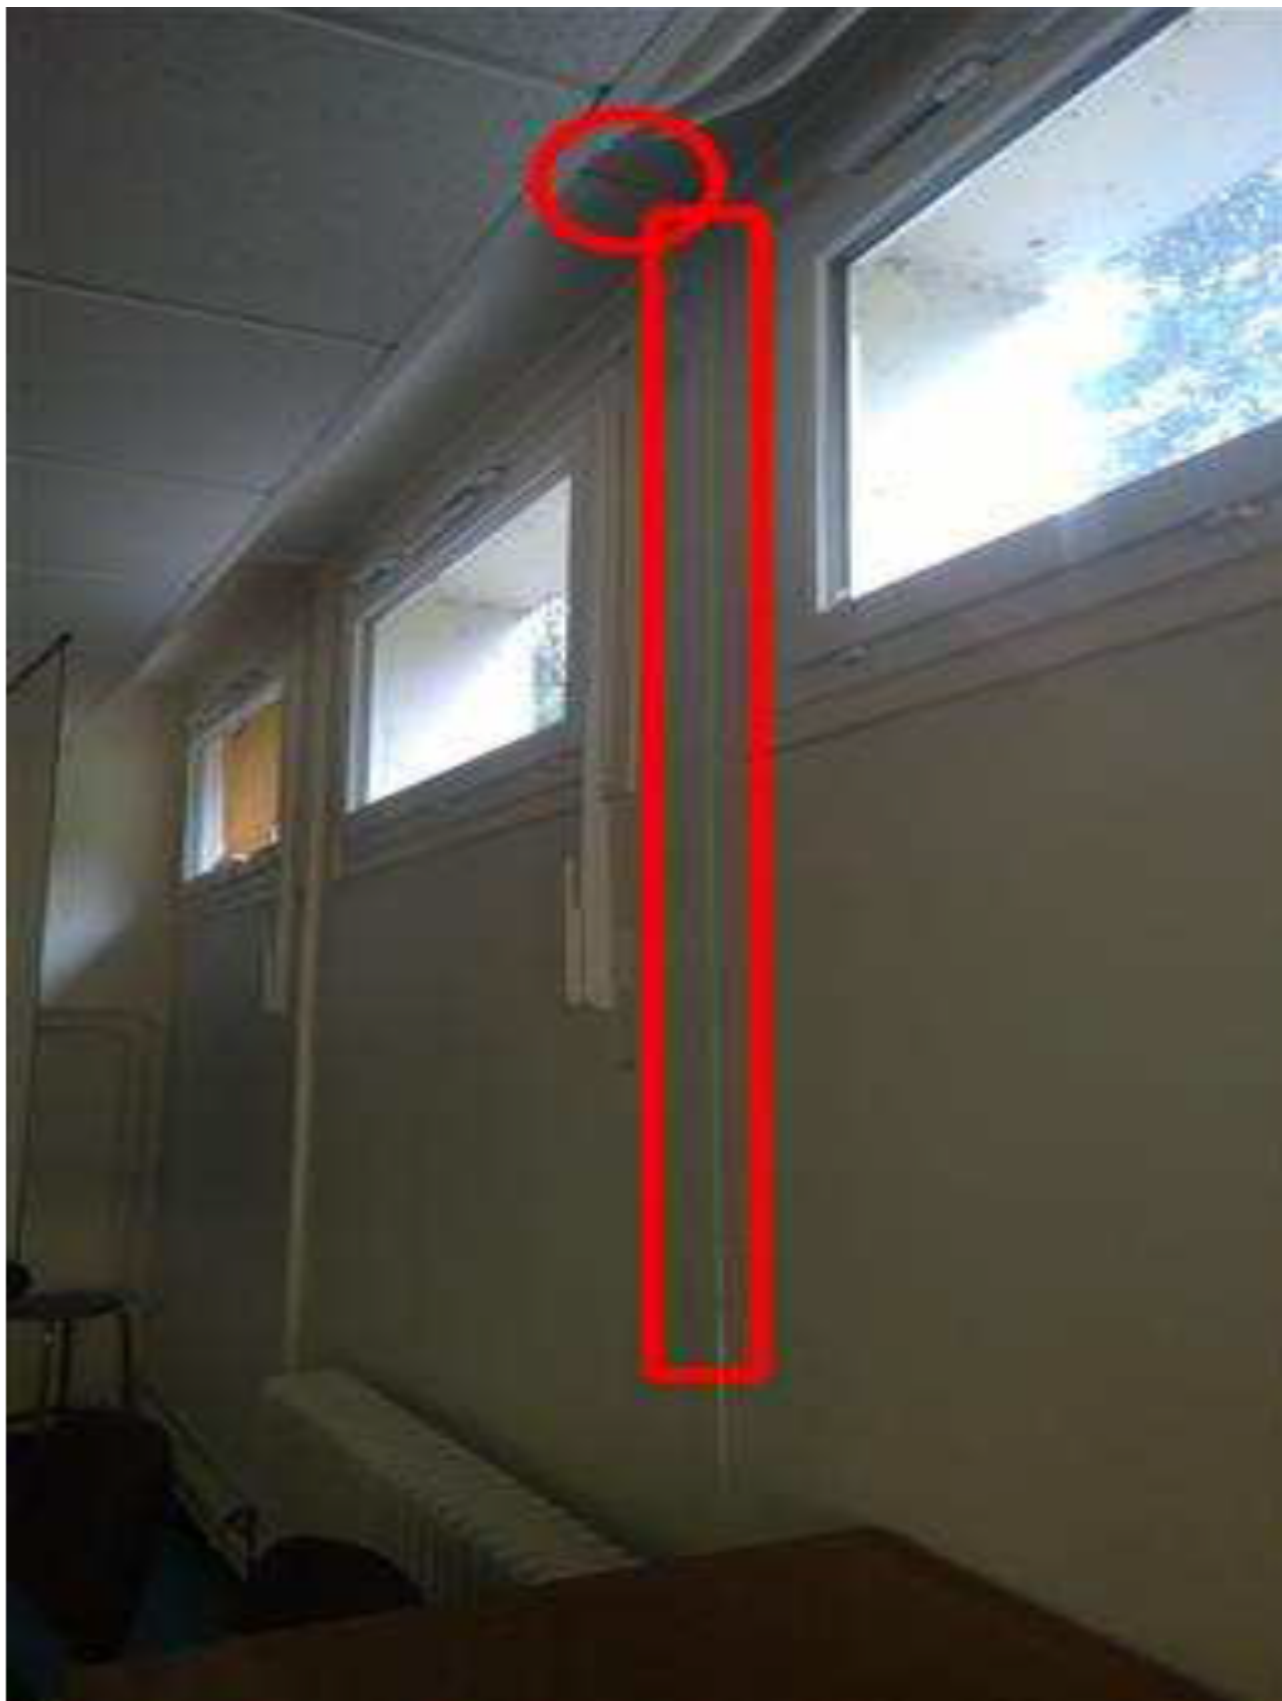

Traverse orange



7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine -t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

8. Autres documents et rapports antérieurs

www.RPCS.fr

N° d'organisme de formation : 42 67 03907 67 auprès du préfet de la région Alsace

RP
C&S

CERTIFICAT TRANSITOIRE DE FORMATION DE
Personne Compétente en Radioprotection

NIVEAU : 1 **MODULE : Renouvellement**

DATES : du - au -

Je soussigné **Jérôme SCHMITT**, gérant de la société « RadioProtection Compétences & Services »,
déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 42 67 03907 67 auprès du préfet de la région d'Alsace
atteste que la personne ci-dessous a bénéficié et validé la formation :

Jean-Marc Joseph LEFEVRE
né le 24/03/1964

SECTEUR : Rayonnements d'origine artificielle
OPTION(s) :

*Ce certificat est délivré conformément à l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de la
formation des Personnes Compétentes en Radioprotection, ainsi qu'au décret 2018-437 du 04 juin 2018.*

**CERTIFICAT TRANSITOIRE DÉLIVRÉ AU TITRE DE L'ARTICLE 23 DE
L'ARRÊTÉ DU 18 DÉCEMBRE 2019**

Responsable de formation : Jérôme SCHMITT
Date d'émission du certificat : 05/11/2021
Date de délivrance du dernier certificat : 15/10/2019
Échéance du certificat : 20/11/2024

Organisme certifié par GLOBAL certification : **RPCS**
Numéro de certification : **OF PCR-2019/001**
Échéance de certification de l'organisme : **16/10/2025**

Fait à Pourrières le 05/11/2021
Jérôme SCHMITT


Indice : 01 [CERTIF/XLS/PCR]

SARL RadioProtection Compétences Services
au capital 3000euros RCS de Strasbourg
SIRET : 49162499500016 N°TVA : FR85 491 624 995
Siège Social : 19 rue de Barr 67230 BENFELD



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°495

Monsieur LEBAILLY Marc

Amiante sans mention
Selon arrêté du 02 juillet 2018

Amiante
Date d'effet : 05/05/2021 : - Date d'expiration : 04/05/2028

Amiante avec mention
Selon arrêté du 02 juillet 2018

Missions spécifiques, bâtiments complexes
Date d'effet : 05/05/2021 : - Date d'expiration : 04/05/2028

Gaz
Selon arrêté du 24 décembre 2021

Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 07/11/2022 : - Date d'expiration : 06/11/2029

Plomb sans mention
Selon arrêté du 24 décembre 2021

Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 07/11/2022 : - Date d'expiration : 06/11/2029

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 07/11/2022, à Canéjan par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 23bis, rue Thomas Edison - 33610 CANÉJAN
Mail : contact@lcp-certification.fr Site : www.lcp-certification.fr
Tel : 05.33.89.39.30
SIRET : 80914919800024 RCS BORDEAUX Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V011 du 10-01-2022



Accréditation N° 4-0590
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

425KV2110PIA

**ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE**

Nous soussignés NEXUS EUROPE SAS and NEXUS EUROPE SAS (UK BRANCH), coverholder/mandataire de AXIS SPECIALTY EUROPE SE par délégation de souscription n° B1747240425, attestons que :

DIMOTECK (numéro SIREN 802 740 282) 141 Rue Michel Carré, Parc des Algorithmes - Bâtiment Aristote, 95100 Argenteuil, France

A souscrit auprès de la compagnie AXIS SPECIALTY EUROPE SE, à Sixth Floor, 20 Kildare Street, Dublin 2, D02 T3V7, République d'Irlande, un contrat d'assurance responsabilité civile sous le n° **425KV2110PIA** à effet du **01/01/2024**. Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber à l'Assuré en raison de fautes, erreurs, omissions, négligences, maladresses, inexactitudes pouvant l'incomber du fait de ses activités professionnelles.

Activités garanties

- Diagnostiqueur immobilier effectuant les diagnostics listés aux conditions spéciales.

Nature et montant des garanties

Les frais de défense sont inclus dans les montants de garantie.

INTITULE GARANTIES	MONTANT DES GARANTIES
RC PROFESSIONNELLE Pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs.	
RC EXPLOITATION Pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, ainsi que les dommages causés aux tiers résultant de: - la faute inexcusable de l'employeur - biens confiés - atteinte accidentelle à l'environnement	1.000.000,00 € par année d'assurance dont 300.000,00 € par sinistre tous dommages confondus.

La garantie défense pénale et recours est garantie pour un montant par année d'assurance d'EUR 15.000,00, avec seuil d'intervention de la garantie d'EUR 1.000,00.

LE MONTANT MAXIMUM POUR L'ENSEMBLE DES GARANTIES EST LIMITE A EUR 1.000.000,00 PAR ANNEE D'ASSURANCE TOUS DOMMAGES CONFONDUS.

Observations

Les missions de diagnostic garanties par ce contrat d'assurance sont les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) en ERP 5 : création et mise à jour
- Évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante (en ERP 5)
- Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP) : création et mise à jour
- Diagnostic amiante avant vente/location pour les immeubles à usage d'habitation
- Diagnostic amiante avant vente/location pour les immeubles à usage d'habitation
- Diagnostic amiante avant démolition
- Repérage amiante sur navires battant pavillon français
- Repérage amiante routes et voies de circulation
- Repérage amiante avant travaux terres amiantifères
- Repérage amiante avant travaux installations (notamment industrielles), matériels et équipement concourant à une activité
- Repérage amiante avant travaux infrastructures de transports, génie civil et réseaux

Nexus Europe, SAS au capital de 10.000€, SIREN 795369818 RCS Paris, APE 6622Z, dont le siège social se situe 25 rue du 4 Septembre, 75002 Paris, France, est réglementée par l'ACPR, 4 place de Budapest, CS 92 459, 75436 Paris Cedex 09, et est immatriculée au registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance « ORIAS » sous le numéro 13010234. Pour plus d'information, consultez le site Web de l'ORIAS, à l'adresse <https://www.orias.fr/web/guest/search>. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des Assurances. La succursale britannique, située au 52-56 Leadenhall Street, London EC3A 2EB, est enregistrée au registre des compagnies du Royaume-Uni, UK Companies House, sous le numéro FC036600, établissement numéro BR021688. Nexus Europe SAS (UK Branch) est autorisé et réglementé par l'Autorité de conduite financière britannique (Financial Conduct Authority), FRN : 986390.

1/2
nexusunderwriting.com

425KV2110PIA



- Évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante (en ERP 1 à 4 IGH et tout autre site)
- Diagnostic PEMD (Produits Équipements Matériaux Déchets)
- Diagnostic de performance énergétique (DPE)
- État de l'installation intérieure de l'électricité
- Diagnostic de performance énergétique tous bâtiments (hors maison individuelle) DPE Mention
- État des risques et pollutions (ERP)
- État de l'installation intérieure du gaz
- Mesurage surface habitable (dont Boutin)
- Mesurage "Loi Carrez"
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Diagnostic de Risque d'Intoxication au Plomb (DRIP)
- Diagnostic du risque de plomb dans l'eau
- Diagnostic Plomb avant travaux
- Diagnostic Plomb avant démolition
- État relatif à la présence de termites dans le bâtiment
- Diagnostic Termites avant démolition

La présente attestation est valable du 01/01/2024 au 31/12/2024.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait le 14/12/2023,



Le Mandataire, NEXUS EUROPE SAS &
NEXUS EUROPE SAS (UK BRANCH),
pour le compte de l'Assureur,
AXIS SPECIALTY EUROPE SE.

Nexus Europe, SAS au capital de 10.000€, SIREN 795369818 RCS Paris, APE 6622Z, dont le siège social se situe 25 rue du 4 Septembre, 75002, Paris, France, est réglementée par l'ACPR, 4 place de Budapest, CS 92 489, 75436 Paris Cedex 09, et est immatriculée au registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance « ORIAS » sous le numéro 13010234. Pour plus d'information, consultez le site Web de l'ORIAS, à l'adresse <https://www.orias.fr/webquest/search>. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des Assurances. La succursale britannique, située au 52-56 Leadenhall Street, London EC3A 2EB, est enregistrée au registre des compagnies du Royaume-Uni, UK Companies House, sous le numéro FC036600, établissement numéro BR021688. Nexus Europe SAS (UK Branch) est autorisé et réglementé par l'Autorité de conduite financière britannique (Financial Conduct Authority), FRN : 986390.

2/2

nexusunderwriting.com



Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109
dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq**. Cette valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **850 MBq** cette valeur limite est atteinte après **60 mois**.
- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **370 MBq** cette valeur limite est atteinte après **36 mois**.

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : DIMOTECK (95)

Modèle de l'analyseur : FEnX2
Numéro de série analyseur : 22-1036
Numéro de série de la source : RTV-1423-23
Activité de la source (Mbq) : 850
Date d'origine de la source : 01/04/2022
Date de fin de validité de la source : 01/04/2027



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.