

# RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX

Code du travail :

Décret :

Arrêtés :

Code de la Santé Publique :

Article R.4412-97

n°2011-629 du 3 juin 2011  
n°2012-639 du 4 mai 2012  
n°2013-594 du 5 juillet 2013  
n°2015-789 du 29 juin 2015  
n°2017-899 du 9 mai 2017  
n°2019-251 du 27 mars 2019

du 26 juin 2013  
du 25 juillet 2016  
du 16 juillet 2019

Norme :

Norme NFX 46 -020 d'août 2017

## 1. IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE BÂTI

Adresse : CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE  
60013 BEAUVAIS CEDEX

Complément d'adresse

Bât :  Entrée :   
Esc. :  Etage :   
Porte n° :  Lot n° :   
Référence cadastrale : Non Communiqué(s)

Fonction principale du bâtiment : Tertiaire

Type de bien : Batiment

Catégorie du bâtiment :

Date du permis de construire : Antérieur au 1 juillet 1997



N° de dossier

Date de la commande

5179039

21/05/2025

Date du repérage

Accompagnateur

20/05/2025

M. YVER

## 2. DESIGNATION DE L'ORGANISME ET AUTEUR DU REPERAGE

Organisme : **QUALICONSULT IMMOBILIER**

Auteur du repérage : **FALEMPIN Alexandre**

Adresse : ODYSSEE  
18, Allée de Maître Zaccharius -  
Lotissement d'Activité Bois Planté 2  
80440 GLISY



**GINGER CATED**

Compétence  
Certifié par N° 1395

Depuis le 22/07/2020

Désignation de la compagnie d'assurance : MMA ENTREPRISES

Numéro de police : 127106241

Date de validité : 31/12/2025

## 3. DESIGNATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE

Laboratoire : EUROFINS NORD

N° d'accréditation : 1-1593 rév 10



Adresse : Parc du Pommier 557 Chemin de Noyelles 62110 HÉNIN-  
BEAUMONT



REVISION

Version 01



DATE

06/06/2025



OBJET

Création du document

## SOMMAIRE

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>CONCLUSIONS DU RAPPORT DE REPERAGE .....</b>                    | <b>3</b>   |
| 1. IDENTIFICATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS.....                 | 4          |
| 1.1. IDENTIFICATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE .....                      | 4          |
| 1.2. IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE.....                           | 4          |
| 2. PREAMBULE .....                                                 | 4          |
| 3. BUT DE LA MISSION .....                                         | 4          |
| 3.1. REPERAGE ANTERIEUR REMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....         | 4          |
| 3.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX .....                                 | 4          |
| 3.3. PERIMETRE DU REPERAGE .....                                   | 5          |
| 3.4. PROGRAMME DE REPERAGE .....                                   | 6          |
| 4. ....                                                            | 6          |
| 5. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC .....                                | 7          |
| 5.1. OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE / DONNEUR D'ORDRE .....       | 7          |
| 5.2. PHASE DE REPERAGE .....                                       | 7          |
| 5.3. PHASE PRELEVEMENT ET ANALYSE D'ECHANTILLON .....              | 8          |
| 6. LOCAUX VISITES ET NON-VISITES.....                              | 8          |
| 7. RESULTAT DETAILLE DU REPERAGE .....                             | 10         |
| 7.1. DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE LE JOUR DU REPERAGE..... | 10         |
| 7.2. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....             | 10         |
| 7.3. MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE.....         | 10         |
| 8. OBSERVATIONS & RESERVES .....                                   | 29         |
| 9. ANNEXES .....                                                   | 29         |
| <b>FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....</b>                  | <b>30</b>  |
| <b>PLANCHE(S) DE REPERAGE .....</b>                                | <b>33</b>  |
| <b>PLANCHE PHOTO(S) .....</b>                                      | <b>41</b>  |
| <b>PROCES VERBAUX D'ANALYSES LABORATOIRE .....</b>                 | <b>75</b>  |
| <b>DOCUMENT(S) REMI(S) .....</b>                                   | <b>99</b>  |
| <b>ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>                               | <b>120</b> |
| <b>CERTIFICAT DE QUALIFICATION .....</b>                           | <b>121</b> |

## CONCLUSIONS DU RAPPORT DE REPERAGE

**DANS LE CADRE DE LA MISSION OBJET DU PRESENT RAPPORT, IL A ETE REPERE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE**

| Menuiseries Extérieures Joint périphérique Intérieur |                            |                                      | Quantité estimée total dans la ZPSO : 1 ens |
|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Etage                                                | Local ou partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure | (Quantité estimée dans le local)            |
| 4ème                                                 | Chaudière Gaz              | Résultat d'analyse (P102)            | 1 ensemble                                  |

| Conduit de fluide Amiante-ciment |                            |                                                                       | Quantité estimée total dans la ZPSO : 1 U |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Etage                            | Local ou partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure                                  | (Quantité estimée dans le local)          |
| RDC                              | Unité Archives - 0081      | Document consulté (A314467561_01_CPAM-Beauvais-Savoie_K161-6_2015_01) | 1 U                                       |



Edité le : 06/06/2025  
 Fait à : GLISY



**Cachet de l'entreprise**



**Signature de l'opérateur**

**QUALICONSULT IMMOBILIER**

180 Rue du Général de Gaulle  
 Zac de la Blanche Tâche  
 80450 CAMON  
 Tél. 03 22 47 70 70 – Fax 03 22 47 24 79  
 amiens.facilities@qualiconsult.fr  
 SIRET 490 676 293 00627

## 1. IDENTIFICATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS

### 1.1. IDENTIFICATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE

|                                                                                   |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Nom :</b> CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE                             |
|                                                                                   | <b>Qualité du donneur d'ordre :</b><br><i>Sur déclaration de l'intéressé</i> |
|  | <b>Adresse :</b> 1 RUE DE SAVOIE<br>60013 BEAUVAIS CEDEX                     |

### 1.2. IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

|                                                                                   |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Nom :</b> CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE                             |
|                                                                                   | <b>Qualité du donneur d'ordre :</b><br><i>Sur déclaration de l'intéressé</i> |
|  | <b>Adresse :</b> 1 RUE DE SAVOIE<br>60013 BEAUVAIS CEDEX                     |

## 2. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **de travaux de l'immeuble sis :**

**CPAM DE L'OISE**  
**1 rue DE SAVOIE**  
**60013 BEAUVAIS CEDEX**

Date de délivrance du permis de construire : **Antérieur au 1 juillet 1997**

Destination présente et passée de l'immeuble bâti : **Tertiaire**

Les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention sont définies à l'annexe 13-9 du Code de la santé publique ainsi que par arrêté.

**ANCIENS REPERAGE REMIS PAR LE MAITRE D'OUVRAGE :**

Moyens mis à disposition par le maître d'ouvrage : **Néant**

## 3. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les ouvrages ou composant de la construction susceptibles d'être affectés par les travaux.

**Liste des écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme NF X 46-020 d'août 2017 :**

**Sans Objet**

### 3.1. REPERAGE ANTERIEUR REMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE

**Aucun repérages antérieure nous a été remis**

### 3.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

| Ref. Programme de Travaux | DESCRIPTION DES TRAVAUX                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Voir le descriptif des travaux en annexe (Faisabilité de l'UNCASS Point 4 -Préconisations Page 17) |

### 3.3. PERIMETRE DU REPERAGE

| Liste des locaux inscrit dans le périmètre du repérage | Etage  | Travaux   |
|--------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Toiture Terrasse n°1                                   | 5ème   | Concernée |
| Toiture Terrasse n°2                                   | 4ème   | Concernée |
| Toiture Terrasse n°3                                   | 2ème   | Concernée |
| Toiture Terrasse n°4                                   | 1er    | Concernée |
| Toiture Terrasse n°5                                   | 1er    | Concernée |
| Local archives                                         | 1er    | Concernée |
| Local MT/MP                                            | 1er SS | Concernée |
| Garages                                                | 1er SS | Concernée |
| Couloir 00C6                                           | RDC    | Concernée |
| Couloir 00C3                                           | RDC    | Concernée |
| Couloir 00C1                                           | RDC    | Concernée |
| Couloir 00C2                                           | RDC    | Concernée |
| Couloir 00C4                                           | RDC    | Concernée |
| Gaine Technique Ventilation                            | RDC    | Concernée |
| Gaine Technique n°1                                    | RDC    | Concernée |
| Gaine Technique n°2                                    | RDC    | Concernée |
| Cage Escalier n°1                                      | RDC    | Concernée |
| Cage Escalier n°2                                      | RDC    | Concernée |
| Cage Escalier (vers SS Locaux syndicats)               | RDC    | Concernée |
| Bloc Sanitaires n°1                                    | RDC    | Concernée |
| Bloc Sanitaires n°2                                    | RDC    | Concernée |
| Cage Escalier n°1                                      | 2ème   | Concernée |
| Cage Escalier n°2                                      | 2ème   | Concernée |
| Escalier Extérieur                                     | Ext    | Concernée |
| Façade Mur Rideau 1                                    | Ext    | Concernée |
| Façade Mur Rideau 2                                    | Ext    | Concernée |
| Gaine Technique Ventilation                            | 2ème   | Concernée |
| Couloir n°1                                            | 2ème   | Concernée |
| Bloc Sanitaires n°1                                    | 2ème   | Concernée |
| Couloir                                                | 4ème   | Concernée |
| Chaufferie Gaz                                         | 4ème   | Concernée |
| Gaine Technique Ventilation n°3                        | 4ème   | Concernée |
| Unité Archives - 0081                                  | RDC    | Concernée |
| Couloir 00C5                                           | RDC    | Concernée |
| Salle de sport - 0071                                  | RDC    | Concernée |
| Couloir n°1                                            | 1er    | Concernée |
| Couloir n°2                                            | 1er    | Concernée |
| Couloir n°3                                            | 1er    | Concernée |
| Couloir n°4                                            | 1er    | Concernée |
| Couloir n°5                                            | 1er    | Concernée |
| Couloir CE                                             | 1er    | Concernée |
| Dégagement n°1                                         | 1er    | Concernée |
| Dégagement n°2                                         | 1er    | Concernée |
| Bloc Sanitaires                                        | 1er    | Concernée |
| Cage Escalier n°1                                      | 1er    | Concernée |

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

| Liste des locaux inscrit dans le périmètre du repérage | Etage | Travaux   |
|--------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Cage Escalier n°2                                      | 1er   | Concernée |
| Couloir n°2                                            | 2ème  | Concernée |
| Couloir n°3                                            | 2ème  | Concernée |
| Bloc Sanitaires n°2                                    | 2ème  | Concernée |
| Gaine Technique n°1                                    | 1er   | Concernée |
| Gaine Technique n°2                                    | 1er   | Concernée |
| Gaine Technique n°1 n°3                                | 2ème  | Concernée |
| Gaine Technique n°2 n°3                                | 2ème  | Concernée |
| Gaine Technique Ventilation n°3                        | 1er   | Concernée |
| Couloir n°1                                            | 3ème  | Concernée |
| Couloir n°2                                            | 3ème  | Concernée |
| Couloir n°3                                            | 3ème  | Concernée |
| Cage Escalier n°1                                      | 3ème  | Concernée |
| Cage Escalier n°2                                      | 3ème  | Concernée |
| Bloc Sanitaires n°1                                    | 3ème  | Concernée |
| Bloc Sanitaires n°2                                    | 3ème  | Concernée |
| Gaine Technique Ventilation n°4                        | 3ème  | Concernée |
| Gaine Technique n°1                                    | 3ème  | Concernée |
| Gaine Technique n°2                                    | 3ème  | Concernée |
| Cage Escalier n°1                                      | 4ème  | Concernée |
| Cage Escalier n°2                                      | 4ème  | Concernée |
| Bloc Sanitaires                                        | 4ème  | Concernée |

### 3.4. PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

**Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage**

## 4. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

### 4.1. OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE / DONNEUR D'ORDRE

Dans le cadre d'une mission de repérage amiante avant travaux, **le maître d'ouvrage / donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER** les plans du bâtiment à jour ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche et le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante (ancien rapport de repérage, DTA, DIUO, DOE, etc...)

**Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre** doit définir précisément la nature des travaux projetés ainsi que le périmètre de l'opération.

**Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre** n'est pas en mesure d'imposer :

- La méthodologie de repérage, celle-ci étant définie par l'arrêté du 16 juillet 2019 et la norme NF X 46-020 d'août 2017 satisfaisant également aux exigences de l'arrêté,
- Le nombre de prélèvements à analyser,

Le nombre d'investigations approfondies, le nombre de sondages, ainsi que le nombre de prélèvements et analyses à effectuer ne peut être déterminé avant l'achèvement du repérage.

**Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre** a la responsabilité de fournir à **QUALICONSULT IMMOBILIER** tous les moyens d'accès pour le bon déroulement du repérage et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de toutes les autorisations et instrument d'accès nécessaires.

**Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre** informe les occupants et exploitant, de l'intervention qui doit être réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones. **Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre** ou son représentant prend, à la demande l'opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requièrent.

**Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre** est tenu :

- De vérifier la cohérence entre le programme de travaux et le programme de repérage et son périmètre proposés.
- De fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d'en définir les conditions d'utilisations,
- De procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l'opérateur de repérage,
- D'informer l'opérateur de repérage de toute modification du programme de travaux

En cas de manquement à ces obligations, aucune réclamation ne pourra être portée par **le maître d'ouvrage / donneur d'ordre** dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

### 4.2. PHASE DE REPERAGE

La phase de repérage comporte deux étapes :

- **1er Etape** : l'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de l'immeuble bâti, pour cela il recherche des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

- **2ème Etape** : l'opérateur de repérage :

- Recherche et identifie les matériaux ou produit inscrit dans le programme de repérage
- Repère les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante
- Conclut sur la présence ou l'absence d'amiante

Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leur caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

#### !!\ Avertissement :

**Le repérage est réalisé conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019 et à la norme NF X46-020 d'août 2017, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (exemple des enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.**

Les sondages et investigation approfondies ont été réalisés conformément à l'annexe A de la norme NF X 46-020, il est possible que des revêtements de sol anciens (dalles, colles, ragréages ...) n'aient pas été détectés car masqués par un autre revêtement qu'il aura été impossible d'arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore occupés et meublés, ces revêtements étant encore en place

#### 4.3. PHASE PRELEVEMENT ET ANALYSE D'ECHANTILLON

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du matériau ou produit inscrit dans le programme de repérage, sera placé dans un contenant étanche doublé sur lequel seront reportées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel est soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes humides entre chaque prélèvement.

Les prélèvements feront besoins l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le **COFRAC** au titre du LAB GTA 44 et de la norme NF X43-050.

Les méthodes d'analyse appliquée est conforme au programme d'accréditation des laboratoires LAB GTA 44 « Recherche d'amiante dans les échantillons massifs » du **COFRAC**.

En fonction de la nature du matériau ou produit à analyser, les techniques d'analyse appliquées sont les suivantes :

- La microscopie optique à lumière polarisée (**MOLP**)
- La microscopie électronique à transmission analytique (**META**)

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 1<sup>er</sup> octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses ».

## 5. LOCAUX VISITES ET NON-VISITES

| Etage  | Local / partie d'immeuble                | Visitée |  Justification |
|--------|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5ème   | Toiture Terrasse n°1                     | OUI     |                                                                                                   |
| 4ème   | Toiture Terrasse n°2                     | OUI     |                                                                                                   |
| 2ème   | Toiture Terrasse n°3                     | OUI     |                                                                                                   |
| 1er    | Toiture Terrasse n°4                     | OUI     |                                                                                                   |
| 1er    | Toiture Terrasse n°5                     | OUI     |                                                                                                   |
| 1er    | Local archives                           | OUI     |                                                                                                   |
| 1er SS | Local MT/MP                              | OUI     |                                                                                                   |
| 1er SS | Garages                                  | OUI     |                                                                                                   |
| RDC    | Couloir 00C6                             | OUI     |                                                                                                   |
| RDC    | Couloir 00C3                             | OUI     |                                                                                                   |
| RDC    | Couloir 00C1                             | OUI     |                                                                                                   |
| RDC    | Couloir 00C2                             | OUI     |                                                                                                   |
| RDC    | Couloir 00C4                             | OUI     |                                                                                                   |
| RDC    | Gaine Technique Ventilation              | OUI     |                                                                                                   |
| RDC    | Gaine Technique n°1                      | OUI     |                                                                                                   |
| RDC    | Gaine Technique n°2                      | OUI     |                                                                                                   |
| RDC    | Cage Escalier n°1                        | OUI     |                                                                                                   |
| RDC    | Cage Escalier n°2                        | OUI     |                                                                                                   |
| RDC    | Cage Escalier (vers SS Locaux syndicats) | OUI     |                                                                                                   |
| RDC    | Bloc Sanitaires n°1                      | OUI     |                                                                                                   |
| RDC    | Bloc Sanitaires n°2                      | OUI     |                                                                                                   |
| 2ème   | Cage Escalier n°1                        | OUI     |                                                                                                   |
| 2ème   | Cage Escalier n°2                        | OUI     |                                                                                                   |
| Ext    | Escalier Extérieur                       | OUI     |                                                                                                   |
| Ext    | Façade Mur Rideau 1                      | OUI     |                                                                                                   |
| Ext    | Façade Mur Rideau 2                      | OUI     |                                                                                                   |
| 2ème   | Gaine Technique Ventilation              | OUI     |                                                                                                   |
| 2ème   | Couloir n°1                              | OUI     |                                                                                                   |
| 2ème   | Bloc Sanitaires n°1                      | OUI     |                                                                                                   |
| 4ème   | Couloir                                  | OUI     |                                                                                                   |
| 4ème   | Chaudière Gaz                            | OUI     |                                                                                                   |
| 4ème   | Gaine Technique Ventilation n°3          | OUI     |                                                                                                   |
| RDC    | Unité Archives - 0081                    | OUI     |                                                                                                   |
| RDC    | Couloir 00C5                             | OUI     |                                                                                                   |
| RDC    | Salle de sport - 0071                    | OUI     |                                                                                                   |
| 1er    | Couloir n°1                              | OUI     |                                                                                                   |
| 1er    | Couloir n°2                              | OUI     |                                                                                                   |
| 1er    | Couloir n°3                              | OUI     |                                                                                                   |
| 1er    | Couloir n°4                              | OUI     |                                                                                                   |
| 1er    | Couloir n°5                              | OUI     |                                                                                                   |
| 1er    | Couloir CE                               | OUI     |                                                                                                   |
| 1er    | Dégagement n°1                           | OUI     |                                                                                                   |
| 1er    | Dégagement n°2                           | OUI     |                                                                                                   |
| 1er    | Bloc Sanitaires                          | OUI     |                                                                                                   |
| 1er    | Cage Escalier n°1                        | OUI     |                                                                                                   |
| 1er    | Cage Escalier n°2                        | OUI     |                                                                                                   |
| 2ème   | Couloir n°2                              | OUI     |                                                                                                   |
| 2ème   | Couloir n°3                              | OUI     |                                                                                                   |
| 2ème   | Bloc Sanitaires n°2                      | OUI     |                                                                                                   |
| 1er    | Gaine Technique n°1                      | OUI     |                                                                                                   |

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

| Etage | Local / partie d'immeuble       | Visitée |  Justification |
|-------|---------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1er   | Gaine Technique n°2             | OUI     |                                                                                                   |
| 2ème  | Gaine Technique n°1 n°3         | OUI     |                                                                                                   |
| 2ème  | Gaine Technique n°2 n°3         | OUI     |                                                                                                   |
| 1er   | Gaine Technique Ventilation n°3 | OUI     |                                                                                                   |
| 3ème  | Couloir n°1                     | OUI     |                                                                                                   |
| 3ème  | Couloir n°2                     | OUI     |                                                                                                   |
| 3ème  | Couloir n°3                     | OUI     |                                                                                                   |
| 3ème  | Cage Escalier n°1               | OUI     |                                                                                                   |
| 3ème  | Cage Escalier n°2               | OUI     |                                                                                                   |
| 3ème  | Bloc Sanitaires n°1             | OUI     |                                                                                                   |
| 3ème  | Bloc Sanitaires n°2             | OUI     |                                                                                                   |
| 3ème  | Gaine Technique Ventilation n°4 | OUI     |                                                                                                   |
| 3ème  | Gaine Technique n°1             | OUI     |                                                                                                   |
| 3ème  | Gaine Technique n°2             | OUI     |                                                                                                   |
| 4ème  | Cage Escalier n°1               | OUI     |                                                                                                   |
| 4ème  | Cage Escalier n°2               | OUI     |                                                                                                   |
| 4ème  | Bloc Sanitaires                 | OUI     |                                                                                                   |

## 6. RESULTAT DETAILLE DU REPERAGE

### 6.1. DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE LE JOUR DU REPERAGE

### 6.2. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE



#### Menuiseries Extérieures Joint périphérique Intérieur



| Etage | Local / partie d'immeuble | Critère ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|----------------------------------|
| 4ème  | Chaudière Gaz             | Résultat d'analyse (P102)        |

#### Conduit de fluide Amiante-ciment



| Etage | Local / partie d'immeuble | Critère ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|----------------------------------|
| RDC   | Unité Archives - 0081     | Document consulté                |

### 6.3. MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE



#### Complexe d'étanchéité Bitume supérieur



| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 5ème  | Toiture Terrasse n°1      | Résultat d'analyse (P002)            |

#### Complexe d'étanchéité Pare vapeur/isolant



| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 5ème  | Toiture Terrasse n°1      | Résultat d'analyse (P003)            |

**Complexe d'étanchéité Bitume inférieur**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 5ème  | Toiture Terrasse n°1      | Résultat d'analyse (P004)            |

**Relevé d'étanchéité Pax Alu**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 5ème  | Toiture Terrasse n°1      | Résultat d'analyse (P005)            |

**Acrotère Enduit**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 5ème  | Toiture Terrasse n°1      | Résultat d'analyse (P006)            |
| 4ème  | Toiture Terrasse n°2      | Résultat d'analyse (P006-ZPSO)       |

**Acrotère Joint de dilatation**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 5ème  | Toiture Terrasse n°1      | Résultat d'analyse (P007)            |
| 4ème  | Toiture Terrasse n°2      | Résultat d'analyse (P007-ZPSO)       |

**Revêtement de mur Colle grise de Parement Brique**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 5ème  | Toiture Terrasse n°1      | Résultat d'analyse (P001)            |

**Complexe d'étanchéité Bitume supérieur**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 4ème  | Toiture Terrasse n°2      | Résultat d'analyse (P008)            |
|       |                           | Résultat d'analyse (P008-ZPSO)       |

**Complexe d'étanchéité Pare vapeur**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 4ème  | Toiture Terrasse n°2      | Résultat d'analyse (P009)            |

**Complexe d'étanchéité Isolant**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 4ème  | Toiture Terrasse n°2      | Résultat d'analyse (P010)            |

**Complexe d'étanchéité Bitume inférieur**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 4ème  | Toiture Terrasse n°2      | Résultat d'analyse (P011)            |

**Complexe d'étanchéité Bitume supérieur**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 2ème  | Toiture Terrasse n°3      | Résultat d'analyse (P012)            |

**Complexe d'étanchéité Pare vapeur/isolant**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 2ème  | Toiture Terrasse n°3      | Résultat d'analyse (P013)            |

**Complexe d'étanchéité Bitume inférieur**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 2ème  | Toiture Terrasse n°3      | Résultat d'analyse (P014)            |

**Relevé d'étanchéité Bitume**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 2ème  | Toiture Terrasse n°3      | Résultat d'analyse (P015)            |

**Acrotère Enduit**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 2ème  | Toiture Terrasse n°3      | Résultat d'analyse (P016)            |

**Acrotère Joint de dilatation**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 2ème  | Toiture Terrasse n°3      | Résultat d'analyse (P017)            |

**Complexe d'étanchéité Bitume supérieur 1**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1er   | Toiture Terrasse n°4      | Résultat d'analyse (P018)            |
| 1er   | Toiture Terrasse n°5      | Résultat d'analyse (P018-ZPSO)       |

**Complexe d'étanchéité Pare vapeur/isolant**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1er   | Toiture Terrasse n°4      | Résultat d'analyse (P020)            |
| 1er   | Toiture Terrasse n°5      | Résultat d'analyse (P020-ZPSO)       |

**Complexe d'étanchéité Bitume inférieur**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1er   | Toiture Terrasse n°4      | Résultat d'analyse (P021)            |
| 1er   | Toiture Terrasse n°5      | Résultat d'analyse (P021-ZPSO)       |

**Complexe d'étanchéité Bitume supérieur 2**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1er   | Toiture Terrasse n°4      | Résultat d'analyse (P019)            |
| 1er   | Toiture Terrasse n°5      | Résultat d'analyse (P019-ZPSO)       |

**Relevé d'étanchéité sur Lanterneau et skydom Bitume**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1er   | Toiture Terrasse n°4      | Résultat d'analyse (P022)            |

**Lanterneau Joint périphérique de menuiserie**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1er   | Toiture Terrasse n°4      | Résultat d'analyse (P023)            |

**Revêtement de sol Colle jaune sous revêtement PVC**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1er   | Local archives            | Résultat d'analyse (P024)            |

**Revêtement de sol Ragréage gris**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1er   | Local archives            | Résultat d'analyse (P025)            |

**Mur Maçonné Intérieur Enduit plâtre**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1er   | Local archives            | Résultat d'analyse (P026)            |

**Mur Béton Extérieur Enduit plâtre**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1er   | Local archives            | Résultat d'analyse (P027)            |

**Plafond Enduit plâtre**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1er   | Local archives            | Résultat d'analyse (P029)            |

**Radiateur Fillasse sur réseaux**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1er   | Local archives            | Résultat d'analyse (P028)            |

**Mur Intérieur (périphérie des Portes de garages) Enduit**


| Etage  | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|--------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1er SS | Garages                   | Résultat d'analyse (P030)            |

**Mur Extérieur (périphérie des Portes de garages) Enduit**


| Etage  | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|--------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1er SS | Garages                   | Résultat d'analyse (P031)            |

**Revêtement de sol Colle jaune sous revêtement PVC**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Couloir 00C6              | Résultat d'analyse (P032)            |

**Revêtement de sol Ragréage gris**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Couloir 00C6              | Résultat d'analyse (P033)            |

**Mur Maçonné Intérieur Enduit plâtre**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Couloir 00C6              | Résultat d'analyse (P034)            |

**Cloisons Enduit plâtre**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Couloir 00C6              | Résultat d'analyse (P035)            |

**Conduit de fluide Enveloppe plâtre sur calorifugeage Laine minérale**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Couloir 00C6              | Résultat d'analyse (P036)            |

**Plafond Enduit plâtre**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Couloir 00C6              | Résultat d'analyse (P037)            |
| RDC   | Couloir 00C3              | Résultat d'analyse (P037-ZPSO)       |

**Revêtement de sol Peinture sur Dalle Béton**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Couloir 00C3              | Résultat d'analyse (P038)            |
| RDC   | Salle de sport - 0071     | Résultat d'analyse (P038-ZPSO)       |

**Revêtement de sol Colle grise de carrelage gris**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Couloir 00C1              | Résultat d'analyse (P039)            |
| RDC   | Couloir 00C2              | Résultat d'analyse (P039-ZPSO)       |
| RDC   | Couloir 00C4              | Résultat d'analyse (P039-ZPSO)       |
| RDC   | Couloir 00C5              | Résultat d'analyse (P039-ZPSO)       |

**Revêtement de mur Colle grise de Plinthes carrelages grises**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Couloir 00C1              | Résultat d'analyse (P040)            |
| RDC   | Couloir 00C2              | Résultat d'analyse (P040-ZPSO)       |
| RDC   | Couloir 00C4              | Résultat d'analyse (P040-ZPSO)       |
| RDC   | Couloir 00C5              | Résultat d'analyse (P040-ZPSO)       |

**Revêtement de sol (SAS) Colle grise de carrelage (5x5)**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Couloir 00C1              | Résultat d'analyse (P041)            |
| RDC   | Bloc Sanitaires n°1       | Résultat d'analyse (P041-ZPSO)       |
| RDC   | Bloc Sanitaires n°2       | Résultat d'analyse (P041-ZPSO)       |

**Revêtement de mur (SAS) Colle grise de Plinthes carrelages noires**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Couloir 00C1              | Résultat d'analyse (P042)            |
| RDC   | Bloc Sanitaires n°1       | Résultat d'analyse (P042-ZPSO)       |
| RDC   | Bloc Sanitaires n°2       | Résultat d'analyse (P042-ZPSO)       |

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**Revêtement de mur Colle grise de Faïences (5x5)**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Bloc Sanitaires n°1       | Résultat d'analyse (P043-ZPSO)       |
| RDC   | Bloc Sanitaires n°2       | Résultat d'analyse (P043)            |

**Revêtement de mur Colle grise de Faïences blanches**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Bloc Sanitaires n°1       | Résultat d'analyse (P044-ZPSO)       |
| RDC   | Bloc Sanitaires n°2       | Résultat d'analyse (P044)            |
| 2ème  | Bloc Sanitaires n°1       | Résultat d'analyse (P044-ZPSO)       |
| 1er   | Bloc Sanitaires           | Résultat d'analyse (P044-ZPSO)       |
| 2ème  | Bloc Sanitaires n°2       | Résultat d'analyse (P044-ZPSO)       |
| 3ème  | Bloc Sanitaires n°1       | Résultat d'analyse (P044-ZPSO)       |
| 3ème  | Bloc Sanitaires n°2       | Résultat d'analyse (P044-ZPSO)       |
| 4ème  | Bloc Sanitaires           | Résultat d'analyse (P044-ZPSO)       |

**Faux-plafond Panneaux**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Bloc Sanitaires n°1       | Résultat d'analyse (P045-ZPSO)       |
| RDC   | Bloc Sanitaires n°2       | Résultat d'analyse (P045)            |
| 2ème  | Couloir n°1               | Résultat d'analyse (P077)            |
| 2ème  | Bloc Sanitaires n°1       | Résultat d'analyse (P045-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°1               | Résultat d'analyse (P045-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°2               | Résultat d'analyse (P045-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°3               | Résultat d'analyse (P045-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°4               | Résultat d'analyse (P045-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°5               | Résultat d'analyse (P045-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir CE                | Résultat d'analyse (P045-ZPSO)       |
| 1er   | Dégagement n°1            | Résultat d'analyse (P045-ZPSO)       |
| 1er   | Dégagement n°2            | Résultat d'analyse (P045-ZPSO)       |
| 1er   | Bloc Sanitaires           | Résultat d'analyse (P045-ZPSO)       |
| 2ème  | Couloir n°2               | Résultat d'analyse (P045-ZPSO)       |
| 2ème  | Couloir n°3               | Résultat d'analyse (P045-ZPSO)       |
| 2ème  | Bloc Sanitaires n°2       | Résultat d'analyse (P045-ZPSO)       |
| 3ème  | Couloir n°1               | Résultat d'analyse (P045-ZPSO)       |
| 3ème  | Couloir n°2               | Résultat d'analyse (P045-ZPSO)       |
| 3ème  | Couloir n°3               | Résultat d'analyse (P045-ZPSO)       |
| 3ème  | Bloc Sanitaires n°1       | Résultat d'analyse (P045-ZPSO)       |
| 3ème  | Bloc Sanitaires n°2       | Résultat d'analyse (P045-ZPSO)       |
| 4ème  | Bloc Sanitaires           | Résultat d'analyse (P045-ZPSO)       |

**Cloisons et mur maçonnés Enduit plâtre**


| Etage | Local / partie d'immeuble                | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Couloir 00C3                             | Résultat d'analyse (P046-ZPSO)       |
| RDC   | Couloir 00C1                             | Résultat d'analyse (P046-ZPSO)       |
| RDC   | Couloir 00C2                             | Résultat d'analyse (P046-ZPSO)       |
| RDC   | Couloir 00C4                             | Résultat d'analyse (P046-ZPSO)       |
| RDC   | Cage Escalier (vers SS Locaux syndicats) | Résultat d'analyse (P046-ZPSO)       |
| RDC   | Bloc Sanitaires n°1                      | Résultat d'analyse (P046-ZPSO)       |
| RDC   | Bloc Sanitaires n°2                      | Résultat d'analyse (P046)            |
| RDC   | Couloir 00C5                             | Résultat d'analyse (P046-ZPSO)       |

**Doublage Mur donnant sur l'Extérieur Enduit plâtre**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Bloc Sanitaires n°2       | Résultat d'analyse (P047)            |

**Revêtement de sol Colle jaune sous revêtement PVC**


| Etage | Local / partie d'immeuble                | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Cage Escalier (vers SS Locaux syndicats) | Résultat d'analyse (P048)            |

**Revêtement de sol Ragréage gris**


| Etage | Local / partie d'immeuble                | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Cage Escalier (vers SS Locaux syndicats) | Résultat d'analyse (P049)            |

**Faux-plafond Panneaux**


| Etage | Local / partie d'immeuble                | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Couloir 00C1                             | Résultat d'analyse (P050-ZPSO)       |
| RDC   | Couloir 00C2                             | Résultat d'analyse (P050-ZPSO)       |
| RDC   | Couloir 00C4                             | Résultat d'analyse (P050-ZPSO)       |
| RDC   | Cage Escalier (vers SS Locaux syndicats) | Résultat d'analyse (P050)            |
| 2ème  | Couloir n°1                              | Résultat d'analyse (P081)            |
| 2ème  | Bloc Sanitaires n°1                      | Résultat d'analyse (P050-ZPSO)       |
| RDC   | Couloir 00C5                             | Résultat d'analyse (P050-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°1                              | Résultat d'analyse (P050-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°2                              | Résultat d'analyse (P050-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°3                              | Résultat d'analyse (P050-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°4                              | Résultat d'analyse (P050-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°5                              | Résultat d'analyse (P050-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir CE                               | Résultat d'analyse (P050-ZPSO)       |
| 1er   | Dégagement n°1                           | Résultat d'analyse (P050-ZPSO)       |
| 1er   | Dégagement n°2                           | Résultat d'analyse (P050-ZPSO)       |
| 1er   | Bloc Sanitaires                          | Résultat d'analyse (P050-ZPSO)       |
| 2ème  | Couloir n°2                              | Résultat d'analyse (P050-ZPSO)       |
| 2ème  | Couloir n°3                              | Résultat d'analyse (P050-ZPSO)       |
| 2ème  | Bloc Sanitaires n°2                      | Résultat d'analyse (P050-ZPSO)       |
| 3ème  | Couloir n°1                              | Résultat d'analyse (P050-ZPSO)       |
| 3ème  | Couloir n°2                              | Résultat d'analyse (P050-ZPSO)       |
| 3ème  | Couloir n°3                              | Résultat d'analyse (P050-ZPSO)       |
| 3ème  | Bloc Sanitaires n°1                      | Résultat d'analyse (P050-ZPSO)       |
| 3ème  | Bloc Sanitaires n°2                      | Résultat d'analyse (P050-ZPSO)       |
| 4ème  | Bloc Sanitaires                          | Résultat d'analyse (P050-ZPSO)       |

**Revêtement de sol Colle grise de carrelage jaune**


| Etage | Local / partie d'immeuble   | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|-----------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Gaine Technique Ventilation | Résultat d'analyse (P051)            |

**Revêtement de mur Colle grise de Plinthes carrelages jaunes**


| Etage | Local / partie d'immeuble   | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|-----------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Gaine Technique Ventilation | Résultat d'analyse (P052)            |

**Conduit de ventilation Ruban adhésif alu**


| Etage | Local / partie d'immeuble       | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Gaine Technique Ventilation     | Résultat d'analyse (P053)            |
| 2ème  | Gaine Technique Ventilation     | Résultat d'analyse (P053-ZPSO)       |
| 4ème  | Gaine Technique Ventilation n°3 | Résultat d'analyse (P053-ZPSO)       |
| 1er   | Gaine Technique Ventilation n°3 | Résultat d'analyse (P053-ZPSO)       |
| 3ème  | Gaine Technique Ventilation n°4 | Résultat d'analyse (P053-ZPSO)       |

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**Conduit de ventilation (volet coupe feu) Isolant**


| Etage | Local / partie d'immeuble       | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Gaine Technique Ventilation     | Résultat d'analyse (P054)            |
| 2ème  | Gaine Technique Ventilation     | Résultat d'analyse (P054-ZPSO)       |
| 4ème  | Gaine Technique Ventilation n°3 | Résultat d'analyse (P054-ZPSO)       |
| 1er   | Gaine Technique Ventilation n°3 | Résultat d'analyse (P054-ZPSO)       |
| 3ème  | Gaine Technique Ventilation n°4 | Résultat d'analyse (P054-ZPSO)       |

**Conduit de fluide Enveloppe plâtre sur calorifugeage Laine minérale**


| Etage | Local / partie d'immeuble       | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Gaine Technique Ventilation     | Résultat d'analyse (P055)            |
| 2ème  | Gaine Technique Ventilation     | Résultat d'analyse (P055-ZPSO)       |
| 4ème  | Gaine Technique Ventilation n°3 | Résultat d'analyse (P055-ZPSO)       |
| 1er   | Gaine Technique Ventilation n°3 | Résultat d'analyse (P055-ZPSO)       |
| 3ème  | Gaine Technique Ventilation n°4 | Résultat d'analyse (P055-ZPSO)       |

**Revêtement de sol Colle grise de carrelage**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P056-ZPSO)       |
| 2ème  | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P056)            |
| 1er   | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P056-ZPSO)       |
| 3ème  | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P056-ZPSO)       |
| 4ème  | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P056-ZPSO)       |

**Revêtement de mur Colle grise de Plinthes carrelages**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P057-ZPSO)       |
| 2ème  | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P057)            |
| 1er   | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P057-ZPSO)       |
| 3ème  | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P057-ZPSO)       |
| 4ème  | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P057-ZPSO)       |

**Cloisons et mur maçonnés Enduit plâtre**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P058-ZPSO)       |
| 2ème  | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P058)            |
| 1er   | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P058-ZPSO)       |
| 3ème  | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P058-ZPSO)       |
| 4ème  | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P058-ZPSO)       |

**Doublage Mur donnant sur l'Extérieur Enduit plâtre**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P059-ZPSO)       |
| 2ème  | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P059)            |
| 1er   | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P059-ZPSO)       |
| 3ème  | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P059-ZPSO)       |
| 4ème  | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P059-ZPSO)       |

**Plafond Enduit plâtre**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P060-ZPSO)       |
| 2ème  | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P060)            |
| 1er   | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P060-ZPSO)       |
| 3ème  | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P060-ZPSO)       |
| 4ème  | Cage Escalier n°1         | Résultat d'analyse (P060-ZPSO)       |

**Mur Enduit**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| Ext   | Escalier Extérieur        | Résultat d'analyse (P061)            |

**plafond sous Escalier Enduit**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| Ext   | Escalier Extérieur        | Résultat d'analyse (P062)            |

**Marches Béton de finition**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| Ext   | Escalier Extérieur        | Résultat d'analyse (P063)            |

**Mur Rideau Joint périphérique intérieur**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| Ext   | Façade Mur Rideau 1       | Résultat d'analyse (P064)            |

**Mur Rideau Panneaux alu allège Joint périphérique Extérieur**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| Ext   | Façade Mur Rideau 2       | Résultat d'analyse (P065)            |

**Mur Rideau Joint périphérique Intérieur**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| Ext   | Façade Mur Rideau 2       | Résultat d'analyse (P066)            |

**Isolant entre panneau et Mur Voile Béton Isolant**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| Ext   | Façade Mur Rideau 2       | Résultat d'analyse (P067)            |

**Revêtement de sol Peinture rouge sur Dalle Béton**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P068-ZPSO)       |
| 2ème  | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P068)            |
| 1er   | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P068-ZPSO)       |
| 3ème  | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P068-ZPSO)       |
| 4ème  | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P068-ZPSO)       |

**Cloisons et mur maçonnés Enduit plâtre**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P069-ZPSO)       |
| 2ème  | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P069)            |
| 1er   | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P069-ZPSO)       |
| 3ème  | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P069-ZPSO)       |
| 4ème  | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P069-ZPSO)       |

**Doublage Mur donnant sur l'Extérieur Enduit plâtre**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P070-ZPSO)       |
| 2ème  | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P070)            |
| 1er   | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P070-ZPSO)       |
| 3ème  | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P070-ZPSO)       |
| 4ème  | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P070-ZPSO)       |

**Mur donnant sur l'Extérieur Enduit sur Voile Béton**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P071-ZPSO)       |
| 2ème  | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P071)            |
| 1er   | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P071-ZPSO)       |
| 3ème  | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P071-ZPSO)       |
| 4ème  | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P071-ZPSO)       |

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**Plafond Enduit plâtre**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P072-ZPSO)       |
| 2ème  | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P072)            |
| 1er   | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P072-ZPSO)       |
| 3ème  | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P072-ZPSO)       |
| 4ème  | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P072-ZPSO)       |

**Radiateur Fillasse sur réseaux**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P073-ZPSO)       |
| 2ème  | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P073)            |
| 1er   | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P073-ZPSO)       |
| 3ème  | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P073-ZPSO)       |
| 4ème  | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P073-ZPSO)       |

**Conduit de ventilation - Passage de mur Joint de dilatation**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P074-ZPSO)       |
| 2ème  | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P074)            |
| 1er   | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P074-ZPSO)       |
| 3ème  | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P074-ZPSO)       |
| 4ème  | Cage Escalier n°2         | Résultat d'analyse (P074-ZPSO)       |

**Cloisons Enduit plâtre**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 2ème  | Couloir n°1               | Résultat d'analyse (P075)            |
| 1er   | Couloir n°1               | Résultat d'analyse (P075-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°2               | Résultat d'analyse (P075-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°3               | Résultat d'analyse (P075-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°4               | Résultat d'analyse (P075-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°5               | Résultat d'analyse (P075-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir CE                | Résultat d'analyse (P075-ZPSO)       |
| 1er   | Dégagement n°1            | Résultat d'analyse (P075-ZPSO)       |
| 1er   | Dégagement n°2            | Résultat d'analyse (P075-ZPSO)       |
| 2ème  | Couloir n°2               | Résultat d'analyse (P075-ZPSO)       |
| 2ème  | Couloir n°3               | Résultat d'analyse (P075-ZPSO)       |
| 3ème  | Couloir n°1               | Résultat d'analyse (P075-ZPSO)       |
| 3ème  | Couloir n°2               | Résultat d'analyse (P075-ZPSO)       |
| 3ème  | Couloir n°3               | Résultat d'analyse (P075-ZPSO)       |

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**Mur Maçonnerie Intérieur Enduit plâtre**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 2ème  | Couloir n°1               | Résultat d'analyse (P076)            |
| 1er   | Couloir n°1               | Résultat d'analyse (P076-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°2               | Résultat d'analyse (P076-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°3               | Résultat d'analyse (P076-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°4               | Résultat d'analyse (P076-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°5               | Résultat d'analyse (P076-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir CE                | Résultat d'analyse (P076-ZPSO)       |
| 1er   | Dégagement n°1            | Résultat d'analyse (P076-ZPSO)       |
| 1er   | Dégagement n°2            | Résultat d'analyse (P076-ZPSO)       |
| 2ème  | Couloir n°2               | Résultat d'analyse (P076-ZPSO)       |
| 2ème  | Couloir n°3               | Résultat d'analyse (P076-ZPSO)       |
| 3ème  | Couloir n°1               | Résultat d'analyse (P076-ZPSO)       |
| 3ème  | Couloir n°2               | Résultat d'analyse (P076-ZPSO)       |
| 3ème  | Couloir n°3               | Résultat d'analyse (P076-ZPSO)       |

**Revêtement de sol Colle jaune sous revêtement PVC**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 2ème  | Couloir n°1               | Résultat d'analyse (P078)            |
| 1er   | Couloir n°1               | Résultat d'analyse (P078-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°2               | Résultat d'analyse (P078-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°3               | Résultat d'analyse (P078-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°4               | Résultat d'analyse (P078-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°5               | Résultat d'analyse (P078-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir CE                | Résultat d'analyse (P078-ZPSO)       |
| 1er   | Dégagement n°1            | Résultat d'analyse (P078-ZPSO)       |
| 1er   | Dégagement n°2            | Résultat d'analyse (P078-ZPSO)       |
| 2ème  | Couloir n°2               | Résultat d'analyse (P078-ZPSO)       |
| 2ème  | Couloir n°3               | Résultat d'analyse (P078-ZPSO)       |
| 3ème  | Couloir n°1               | Résultat d'analyse (P078-ZPSO)       |
| 3ème  | Couloir n°2               | Résultat d'analyse (P078-ZPSO)       |
| 3ème  | Couloir n°3               | Résultat d'analyse (P078-ZPSO)       |

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**Revêtement de sol Ragréage gris**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 2ème  | Couloir n°1               | Résultat d'analyse (P079)            |
| 1er   | Couloir n°1               | Résultat d'analyse (P079-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°2               | Résultat d'analyse (P079-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°3               | Résultat d'analyse (P079-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°4               | Résultat d'analyse (P079-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir n°5               | Résultat d'analyse (P079-ZPSO)       |
| 1er   | Couloir CE                | Résultat d'analyse (P079-ZPSO)       |
| 1er   | Dégagement n°1            | Résultat d'analyse (P079-ZPSO)       |
| 1er   | Dégagement n°2            | Résultat d'analyse (P079-ZPSO)       |
| 2ème  | Couloir n°2               | Résultat d'analyse (P079-ZPSO)       |
| 2ème  | Couloir n°3               | Résultat d'analyse (P079-ZPSO)       |
| 3ème  | Couloir n°1               | Résultat d'analyse (P079-ZPSO)       |
| 3ème  | Couloir n°2               | Résultat d'analyse (P079-ZPSO)       |
| 3ème  | Couloir n°3               | Résultat d'analyse (P079-ZPSO)       |

**Revêtement de sol Colle grise de carrelage (5x5)**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 2ème  | Bloc Sanitaires n°1       | Résultat d'analyse (P082)            |
| 1er   | Bloc Sanitaires           | Résultat d'analyse (P082-ZPSO)       |
| 2ème  | Bloc Sanitaires n°2       | Résultat d'analyse (P082-ZPSO)       |
| 3ème  | Bloc Sanitaires n°1       | Résultat d'analyse (P082-ZPSO)       |
| 3ème  | Bloc Sanitaires n°2       | Résultat d'analyse (P082-ZPSO)       |
| 4ème  | Bloc Sanitaires           | Résultat d'analyse (P082-ZPSO)       |

**Revêtement de mur Colle grise de Plinthes carrelages noires**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 2ème  | Bloc Sanitaires n°1       | Résultat d'analyse (P083)            |
| 1er   | Bloc Sanitaires           | Résultat d'analyse (P083-ZPSO)       |
| 2ème  | Bloc Sanitaires n°2       | Résultat d'analyse (P083-ZPSO)       |
| 3ème  | Bloc Sanitaires n°1       | Résultat d'analyse (P083-ZPSO)       |
| 3ème  | Bloc Sanitaires n°2       | Résultat d'analyse (P083-ZPSO)       |
| 4ème  | Bloc Sanitaires           | Résultat d'analyse (P083-ZPSO)       |

**Revêtement de mur Colle grise de Faïences (5x5)**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 2ème  | Bloc Sanitaires n°1       | Résultat d'analyse (P084)            |
| 1er   | Bloc Sanitaires           | Résultat d'analyse (P084-ZPSO)       |
| 2ème  | Bloc Sanitaires n°2       | Résultat d'analyse (P084-ZPSO)       |
| 3ème  | Bloc Sanitaires n°1       | Résultat d'analyse (P084-ZPSO)       |
| 3ème  | Bloc Sanitaires n°2       | Résultat d'analyse (P084-ZPSO)       |
| 4ème  | Bloc Sanitaires           | Résultat d'analyse (P084-ZPSO)       |

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**Cloisons et mur maçonnés Enduit plâtre**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 2ème  | Bloc Sanitaires n°1       | Résultat d'analyse (P085)            |
| 1er   | Bloc Sanitaires           | Résultat d'analyse (P085-ZPSO)       |
| 2ème  | Bloc Sanitaires n°2       | Résultat d'analyse (P085-ZPSO)       |
| 3ème  | Bloc Sanitaires n°1       | Résultat d'analyse (P085-ZPSO)       |
| 3ème  | Bloc Sanitaires n°2       | Résultat d'analyse (P085-ZPSO)       |
| 4ème  | Bloc Sanitaires           | Résultat d'analyse (P085-ZPSO)       |

**Doublage Mur donnant sur l'Extérieur Enduit plâtre**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 2ème  | Bloc Sanitaires n°1       | Résultat d'analyse (P086)            |
| 1er   | Bloc Sanitaires           | Résultat d'analyse (P086-ZPSO)       |
| 2ème  | Bloc Sanitaires n°2       | Résultat d'analyse (P086-ZPSO)       |
| 3ème  | Bloc Sanitaires n°1       | Résultat d'analyse (P086-ZPSO)       |
| 3ème  | Bloc Sanitaires n°2       | Résultat d'analyse (P086-ZPSO)       |
| 4ème  | Bloc Sanitaires           | Résultat d'analyse (P086-ZPSO)       |

**Revêtement de sol Colle jaune sous revêtement PVC**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 4ème  | Couloir                   | Résultat d'analyse (P087)            |

**Revêtement de sol Ragréage gris**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 4ème  | Couloir                   | Résultat d'analyse (P088)            |

**Mur Maçonné Intérieur Enduit plâtre**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 4ème  | Couloir                   | Résultat d'analyse (P089)            |

**Faux-plafond Panneaux**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 4ème  | Couloir                   | Résultat d'analyse (P091)            |

**Conduit de ventilation (volet coupe feu) Plaque fibreuse**


| Etage | Local / partie d'immeuble       | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 4ème  | Gaine Technique Ventilation n°3 | Résultat d'analyse (P092)            |

**Conduit de ventilation (volet coupe feu) Plaque fibreuse**


| Etage | Local / partie d'immeuble       | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 2ème  | Gaine Technique Ventilation     | Résultat d'analyse (P080)            |
| 1er   | Gaine Technique Ventilation n°3 | Résultat d'analyse (P080-ZPSO)       |
| 3ème  | Gaine Technique Ventilation n°4 | Résultat d'analyse (P080-ZPSO)       |

**Conduit de fluides Calorifugeage**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 4ème  | Chaufferie Gaz            | Résultat d'analyse (P093)            |

**Conduit de fluides Enveloppe plâtre de Calorifugeage**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 4ème  | Chaufferie Gaz            | Résultat d'analyse (P094)            |

**Conduit de fluides Embout plâtre**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 4ème  | Chaufferie Gaz            | Résultat d'analyse (P095)            |

**Conduit de fluides Coude plâtre**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 4ème  | Chaufferie Gaz            | Résultat d'analyse (P096)            |

**Conduit de fluides Réseau EC Joint de Bride**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 4ème  | Chaufferie Gaz            | Résultat d'analyse (P097)            |

**Conduit de fluides BEC Fillasse**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 4ème  | Chaufferie Gaz            | Résultat d'analyse (P098)            |

**Conduit de fluides Peinture sur calorifugeage mousse PU noire**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 4ème  | Chaufferie Gaz            | Résultat d'analyse (P099)            |

**Conduit de fluides Réseau EF Joint de Bride**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 4ème  | Chaufferie Gaz            | Résultat d'analyse (P100)            |

**Menuiseries Extérieures Imposte isolant**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| 4ème  | Chaufferie Gaz            | Résultat d'analyse (P100)            |

**Plancher Technique Plaque Béton Brut**


| Etage  | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure                         |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1er SS | Local MT/MP               | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |

**Revêtement de mur Béton Brut**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure                         |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RDC   | Gaine Technique n°1       | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| RDC   | Gaine Technique n°2       | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| 1er   | Gaine Technique n°1       | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| 1er   | Gaine Technique n°2       | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| 2ème  | Gaine Technique n°1 n°3   | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| 2ème  | Gaine Technique n°2 n°3   | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| 3ème  | Gaine Technique n°1       | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| 3ème  | Gaine Technique n°2       | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |

**Plafond Béton Brut**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure                         |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RDC   | Gaine Technique n°1       | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| RDC   | Gaine Technique n°2       | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| 1er   | Gaine Technique n°1       | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| 1er   | Gaine Technique n°2       | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| 2ème  | Gaine Technique n°1 n°3   | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| 2ème  | Gaine Technique n°2 n°3   | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| 3ème  | Gaine Technique n°1       | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| 3ème  | Gaine Technique n°2       | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |

**Revêtement de sol Béton Brut**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure                         |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RDC   | Gaine Technique n°1       | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| RDC   | Gaine Technique n°2       | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| 1er   | Gaine Technique n°1       | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| 1er   | Gaine Technique n°2       | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| 2ème  | Gaine Technique n°1 n°3   | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| 2ème  | Gaine Technique n°2 n°3   | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| 3ème  | Gaine Technique n°1       | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| 3ème  | Gaine Technique n°2       | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |

**Murs Enduit**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Salle de sport - 0071     |                                      |

**Plafond Enduit**


| Etage | Local / partie d'immeuble | Critères(s) ayant permis de conclure |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| RDC   | Salle de sport - 0071     |                                      |

## 7. OBSERVATIONS & RESERVES

Les équipements (chaudière, Ballon Eau Chaude) sont en fonctionnement et n'ont pu faire l'objet d'investigations. Pour des raisons de sécurité pour l'opérateur de repérage les sondages et prélèvements ne pourront être réalisés qu'après leur consignation par une personne compétente

Exhaustivité des volumes sous doublages (Encoffrements, faux-plafonds, parquets, revêtements de sol, mur et plafond, bardages, doublages Placoplatre, isolations, calorifugeages, joints de menuiserie, etc.), un seul et même sondage étant représentatif d'une zone homogène (Norme NF X 46-020).

## 8. ANNEXES

**FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION**

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

| Réf. échantillon. | Date du prélèvement | Matériaux ou Produit                              | Présence d'amiante |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| P001              | 20/05/2025          | Colle grise de Parement Brique                    | Négatif            |
| P002              | 20/05/2025          | Bitume supérieur                                  | Négatif            |
| P003              | 20/05/2025          | Pare vapeur/isolant                               | Négatif            |
| P004              | 20/05/2025          | Bitume inférieur                                  | Négatif            |
| P005              | 20/05/2025          | Pax Alu                                           | Négatif            |
| P006              | 20/05/2025          | Enduit                                            | Négatif            |
| P007              | 20/05/2025          | Joint de dilatation                               | Négatif            |
| P008              | 20/05/2025          | Bitume supérieur                                  | Négatif            |
| P009              | 20/05/2025          | Pare vapeur                                       | Négatif            |
| P010              | 20/05/2025          | Isolant                                           | Négatif            |
| P011              | 20/05/2025          | Bitume inférieur                                  | Négatif            |
| P012              | 20/05/2025          | Bitume supérieur                                  | Négatif            |
| P013              | 20/05/2025          | Pare vapeur/isolant                               | Négatif            |
| P014              | 20/05/2025          | Bitume inférieur                                  | Négatif            |
| P015              | 20/05/2025          | Pax Alu                                           | Négatif            |
| P016              | 20/05/2025          | Enduit                                            | Négatif            |
| P017              | 20/05/2025          | Joint de dilatation                               | Négatif            |
| P018              | 20/05/2025          | Bitume supérieur                                  | Négatif            |
| P019              | 20/05/2025          | Bitume supérieur 2                                | Négatif            |
| P020              | 20/05/2025          | Pare vapeur/isolant                               | Négatif            |
| P021              | 20/05/2025          | Bitume inférieur                                  | Négatif            |
| P022              | 20/05/2025          | Bitume                                            | Négatif            |
| P023              | 20/05/2025          | Joint périphérique de menuiserie                  | Négatif            |
| P024              | 20/05/2025          | Colle jauen sous revêtement PVC                   | Négatif            |
| P025              | 20/05/2025          | Ragréage gris                                     | Négatif            |
| P026              | 20/05/2025          | Enduit plâtre                                     | Négatif            |
| P027              | 20/05/2025          | Enduit plâtre                                     | Négatif            |
| P028              | 20/05/2025          | Fillasse sur réseaux                              | Négatif            |
| P029              | 20/05/2025          | Enduit plâtre                                     | Négatif            |
| P030              | 20/05/2025          | Enduit                                            | Négatif            |
| P031              | 20/05/2025          | Enduit                                            | Négatif            |
| P032              | 20/05/2025          | Colle jaune sous revêtement PVC                   | Négatif            |
| P033              | 20/05/2025          | Ragréage gris                                     | Négatif            |
| P034              | 20/05/2025          | Enduit plâtre                                     | Négatif            |
| P035              | 20/05/2025          | Enduit plâtre                                     | Négatif            |
| P036              | 20/05/2025          | Enveloppe plâtre sur calorifugeage Laine minérale | Négatif            |
| P037              | 20/05/2025          | Enduit plâtre                                     | Négatif            |
| P038              | 20/05/2025          | Peinture sur Dalle Béton                          | Négatif            |
| P039              | 20/05/2025          | Colle grise de carrelage gris                     | Négatif            |
| P040              | 20/05/2025          | Colle grise de Plinthes carrelages grises         | Négatif            |
| P041              | 20/05/2025          | Colle grise de carrelage (5x5)                    | Négatif            |
| P042              | 20/05/2025          | Colle grise de Plinthes carrelages noires         | Négatif            |
| P043              | 20/05/2025          | Colle grise de Faïences (5x5)                     | Négatif            |
| P044              | 20/05/2025          | Colle grise de Faïences blanches                  | Négatif            |
| P045              | 20/05/2025          | Panneaux                                          | Négatif            |
| P046              | 20/05/2025          | Enduit plâtre                                     | Négatif            |

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

| Réf. échantillon. | Date du prélèvement | Matériaux ou Produit                              | Présence d'amiante |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| P047              | 20/05/2025          | Enduit plâtre                                     | Négatif            |
| P048              | 20/05/2025          | Colle jaune sous revêtement PVC                   | Négatif            |
| P049              | 20/05/2025          | Ragréage gris                                     | Négatif            |
| P050              | 20/05/2025          | Panneaux                                          | Négatif            |
| P051              | 20/05/2025          | Colle grise de carrelage jaune                    | Négatif            |
| P052              | 20/05/2025          | Colle grise de Plinthes carrelages jaunes         | Négatif            |
| P053              | 20/05/2025          | Ruban adhésif alu                                 | Négatif            |
| P054              | 20/05/2025          | Isolant                                           | Négatif            |
| P055              | 20/05/2025          | Enveloppe plâtre sur calorifugeage Laine minérale | Négatif            |
| P056              | 20/05/2025          | Colle grise de carrelage                          | Négatif            |
| P057              | 20/05/2025          | Colle grise de Plinthes carrelages                | Négatif            |
| P058              | 20/05/2025          | Enduit plâtre                                     | Négatif            |
| P059              | 20/05/2025          | Enduit plâtre                                     | Négatif            |
| P060              | 20/05/2025          | Enduit plâtre                                     | Négatif            |
| P061              | 20/05/2025          | Enduit                                            | Négatif            |
| P062              | 20/05/2025          | Enduit                                            | Négatif            |
| P063              | 20/05/2025          | Béton de finition                                 | Négatif            |
| P064              | 20/05/2025          | Joint périphérique intérieur                      | Négatif            |
| P065              | 20/05/2025          | Joint périphérique Extérieur                      | Négatif            |
| P066              | 20/05/2025          | Joint périphérique Intérieur                      | Négatif            |
| P067              | 20/05/2025          | Isolant                                           | Négatif            |
| P068              | 20/05/2025          | Peinture rouge sur Dalle Béton                    | Négatif            |
| P069              | 20/05/2025          | Enduit plâtre                                     | Négatif            |
| P070              | 20/05/2025          | Enduit plâtre                                     | Négatif            |
| P071              | 20/05/2025          | Enduit sur Voile Béton                            | Négatif            |
| P072              | 20/05/2025          | Enduit plâtre                                     | Négatif            |
| P073              | 20/05/2025          | Fillasse sur réseaux                              | Négatif            |
| P074              | 20/05/2025          | Joint de dilatation                               | Négatif            |
| P075              | 20/05/2025          | Enduit plâtre                                     | Négatif            |
| P076              | 20/05/2025          | Enduit plâtre                                     | Négatif            |
| P077              | 20/05/2025          | Panneaux                                          | Négatif            |
| P078              | 20/05/2025          | Colle jaune sous revêtement PVC                   | Négatif            |
| P079              | 20/05/2025          | Ragréage gris                                     | Négatif            |
| P080              | 20/05/2025          | Plaque fibre-ciment                               | Négatif            |
| P081              | 20/05/2025          | Panneaux                                          | Négatif            |
| P082              | 20/05/2025          | Colle grise de carrelage (5x5)                    | Négatif            |
| P083              | 20/05/2025          | Colle grise de Plinthes carrelages noires         | Négatif            |
| P084              | 20/05/2025          | Colle grise de Faiences (5x5)                     | Négatif            |
| P085              | 20/05/2025          | Enduit plâtre                                     | Négatif            |
| P086              | 20/05/2025          | Enduit plâtre                                     | Négatif            |
| P087              | 20/05/2025          | Colle jaune sous revêtement PVC                   | Négatif            |
| P088              | 20/05/2025          | Ragréage gris                                     | Négatif            |
| P089              | 20/05/2025          | Enduit plâtre                                     | Négatif            |
| P090              | 20/05/2025          | Enduit plâtre                                     | Négatif            |
| P091              | 20/05/2025          | Panneaux                                          | Négatif            |
| P092              | 20/05/2025          | Plaque fibre-ciment                               | Négatif            |

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

| Réf. échantillon. | Date du prélèvement | Matériaux ou Produit                       | Présence d'amiante |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| P093              | 20/05/2025          | Calorifugeage                              | Négatif            |
| P094              | 20/05/2025          | Enveloppe de Calorifugeage                 | Négatif            |
| P095              | 20/05/2025          | Embout plâtre                              | Négatif            |
| P096              | 20/05/2025          | Coude plâtre                               | Négatif            |
| P097              | 20/05/2025          | Joint de Bride                             | Négatif            |
| P098              | 20/05/2025          | Fillasse                                   | Négatif            |
| P099              | 20/05/2025          | Peinture sur calorifugeage mousse PU noire | Négatif            |
| P100              | 20/05/2025          | Joint de Bride                             | Négatif            |
| P101              | 20/05/2025          | Imposte isolant                            | Négatif            |
| <b>P102</b>       | <b>20/05/2025</b>   | <b>Joint périphérique Intérieur</b>        | <b>Positif</b>     |


**PLANCHE(S) DE REPERAGE**


**PLANCHE NIVEAU**

**N : 1/7** **Sous-Sol**

**Titre : Sous-Sol**

**LEGENDE**



Localisation prélèvement négatif




Localisation prélèvement positif

Sondage

LEGENDE :

PLAN DE MASSE :

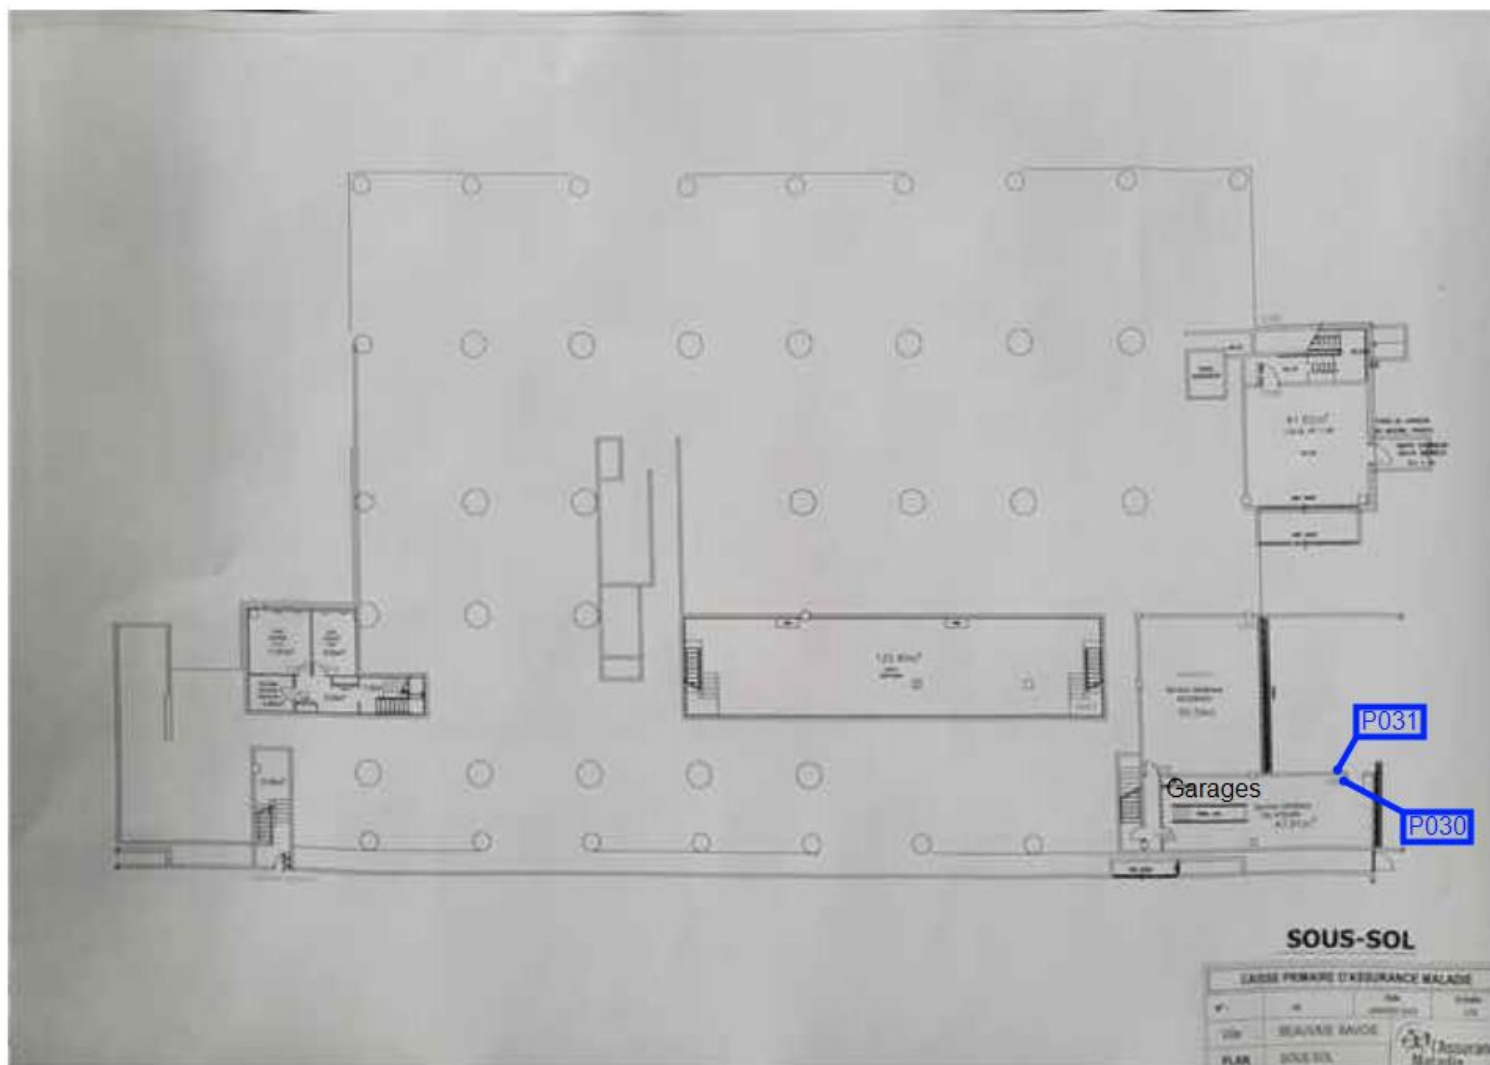

**PLANCHE DE REPERAGE USUEL**

Version : 0

Origine de la planche de repérage : FALEMPIN Alexandre

VUE EN PLAN

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PLANCHE NIVEAU**

**N : 2/7 Rdc**

**Titre : Rdc**


**LEGENDE**

-  Localisation prélèvement négatif
-  Localisation prélèvement positif
-  Sondage

**LEGENDE :**

 Conduits de ventilation en amiante-ciment

**PLAN DE MASSE :**

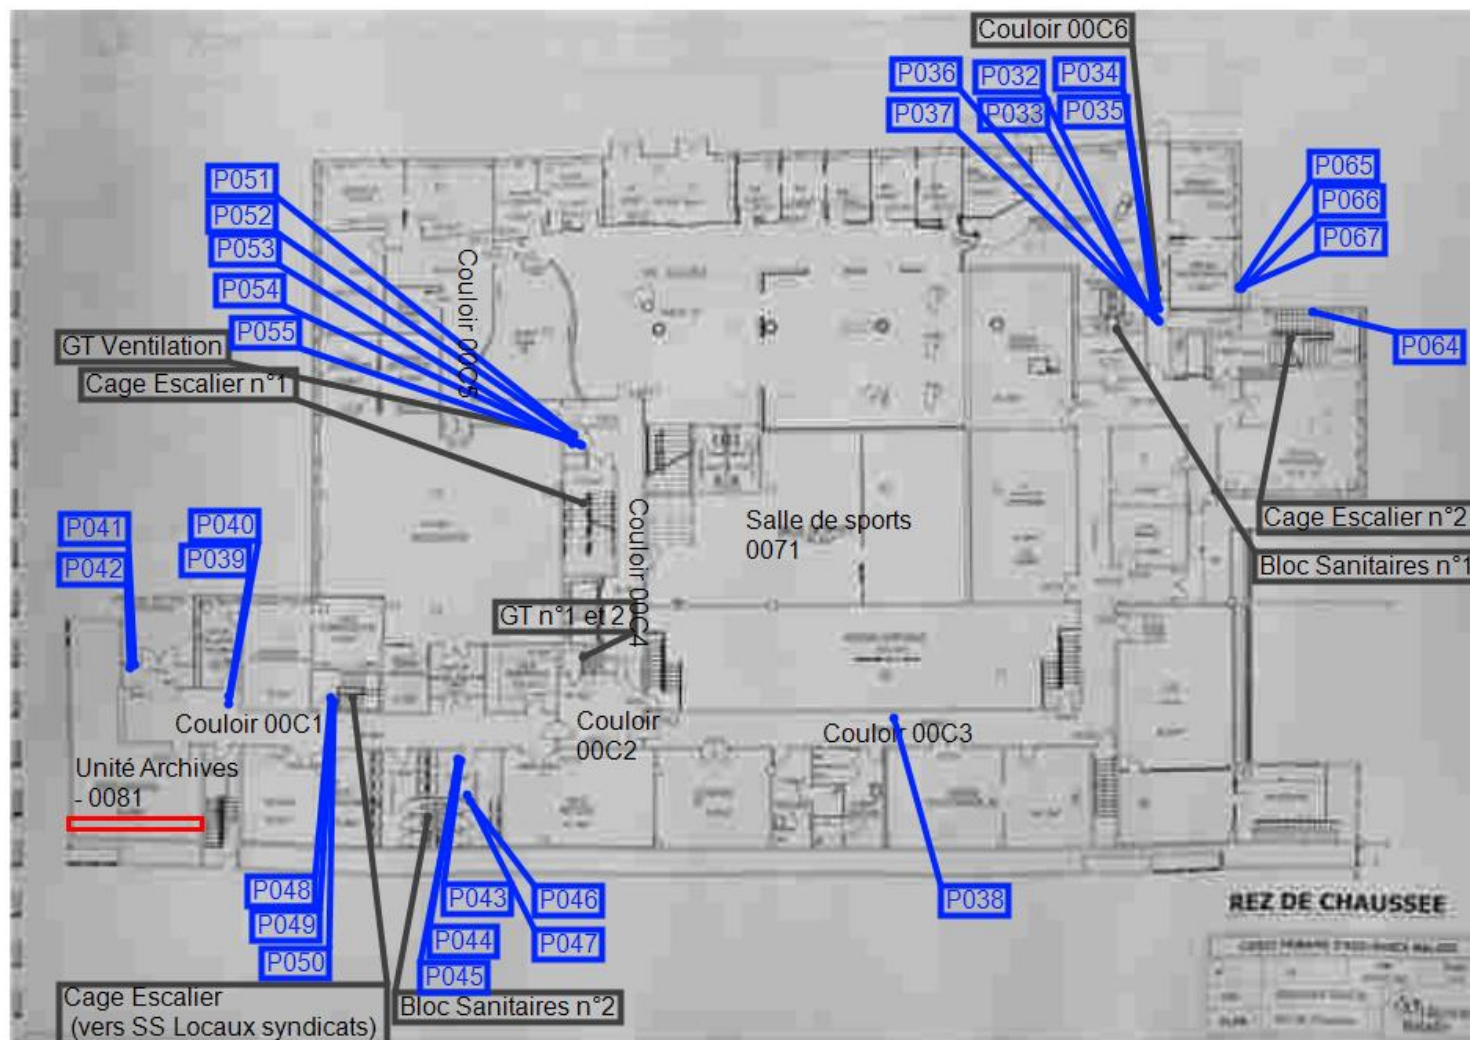

**PLANCHE DE REPERAGE USUEL**

Version : 0

Origine de la planche de repérage : FALEMPIN Alexandre

VUE EN PLAN

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PLANCHE NIVEAU**

**N : 3/7 1er Etage**


**Titre : 1er Etage**

**LEGENDE**

-  Localisation prélèvement négatif
-  Localisation prélèvement positif
-  Sondage

LEGENDE :

PLAN DE MASSE :

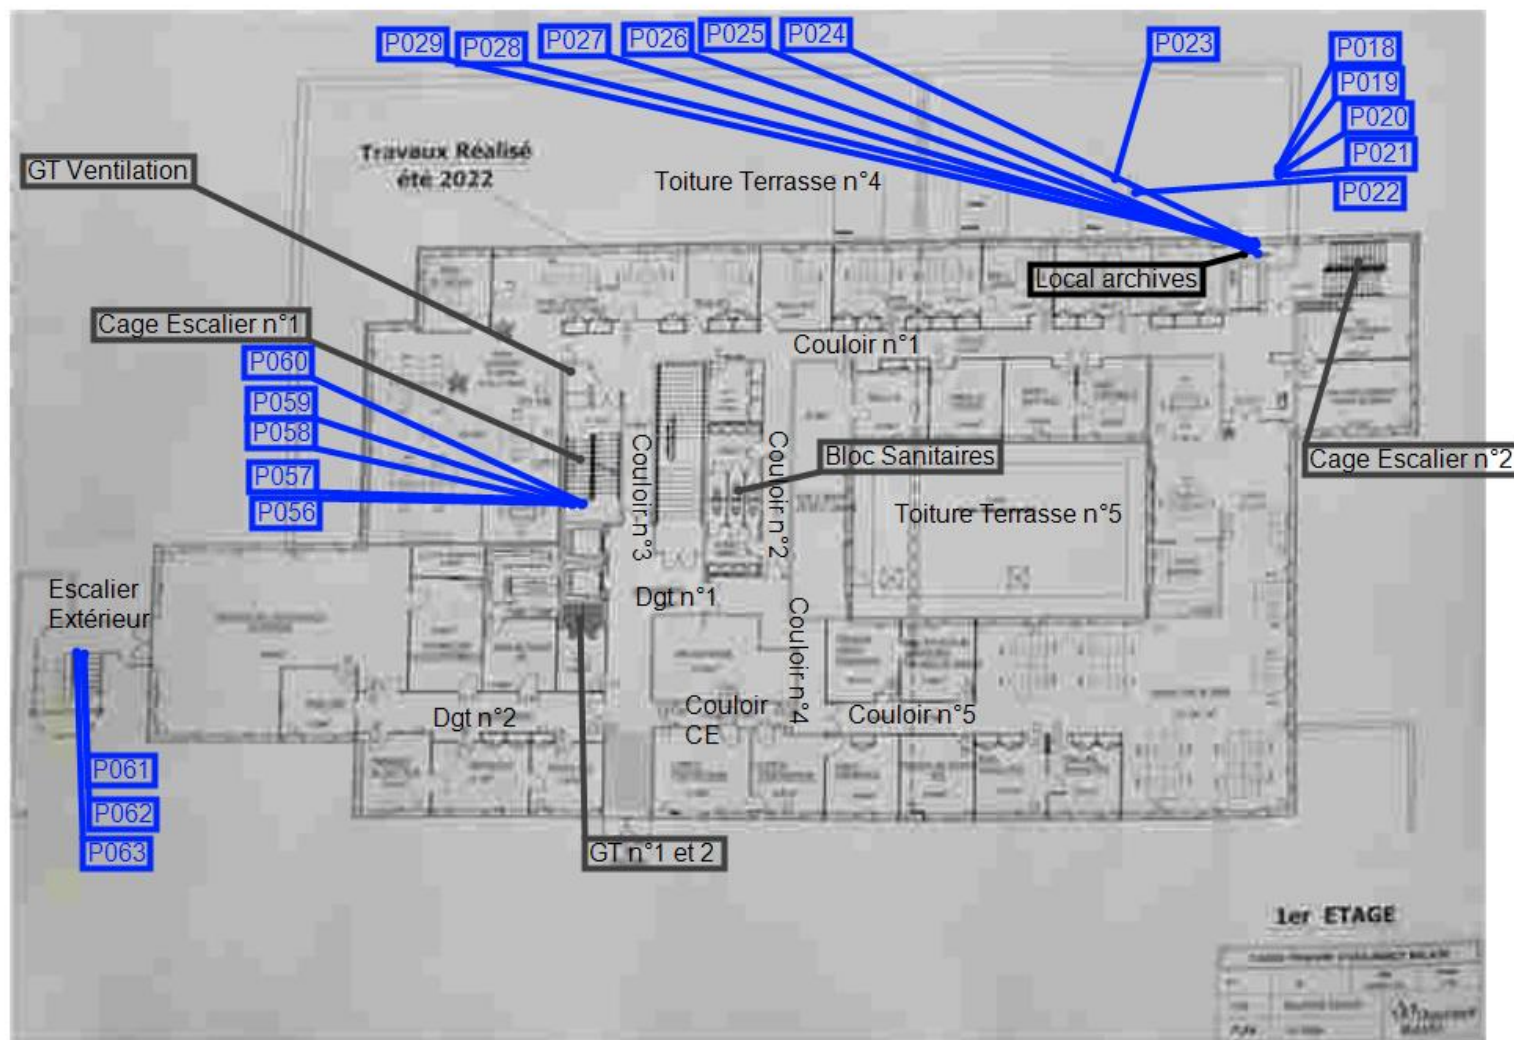

**PLANCHE DE REPERAGE USUEL**

Version : 0

Origine de la planche de repérage : FALEMPIN Alexandre

VUE EN PLAN

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PLANCHE NIVEAU**

**N : 4/7 2e Etage**

**Titre : 2e Etage**

**LEGENDE**




Localisation prélèvement négatif

Localisation prélèvement positif

Sondage

LEGENDE :

PLAN DE MASSE :

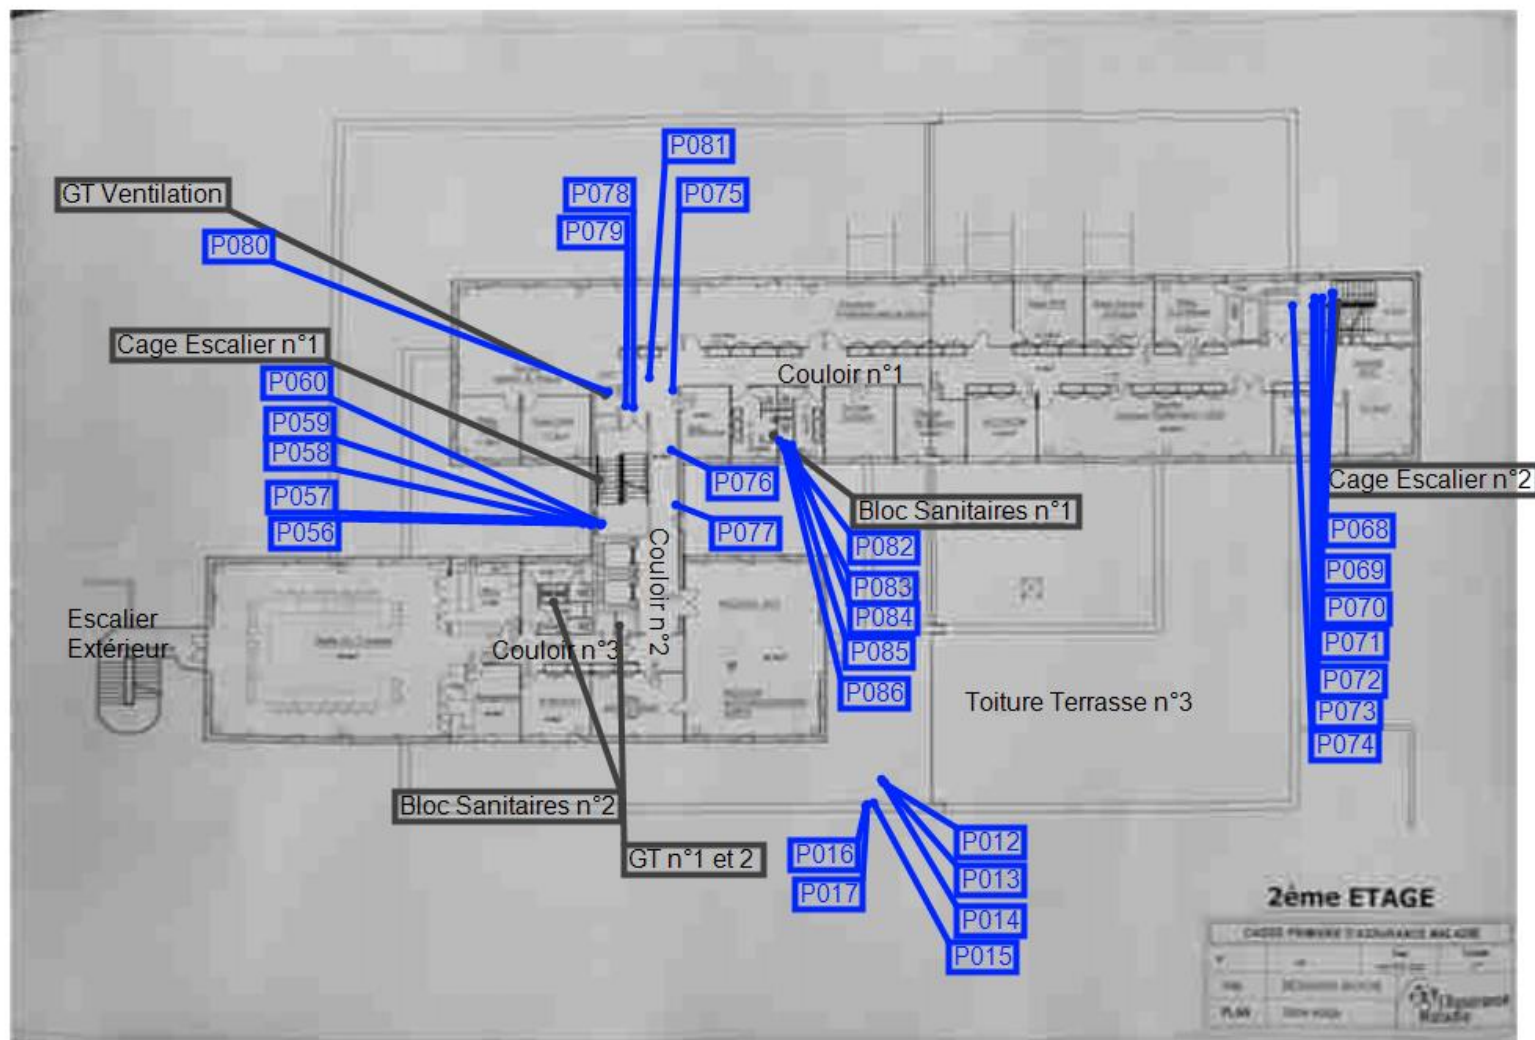

**PLANCHE DE REPERAGE USUEL**

Version : 0

Origine de la planche de repérage : FALEMPIN Alexandre

VUE EN PLAN

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PLANCHE NIVEAU**

**N : 5/7 3e Etage**


**Titre : 3e Etage**

**LEGENDE**

-  Localisation prélèvement négatif
-  Localisation prélèvement positif
-  Sondage

LEGENDE :

PLAN DE MASSE :

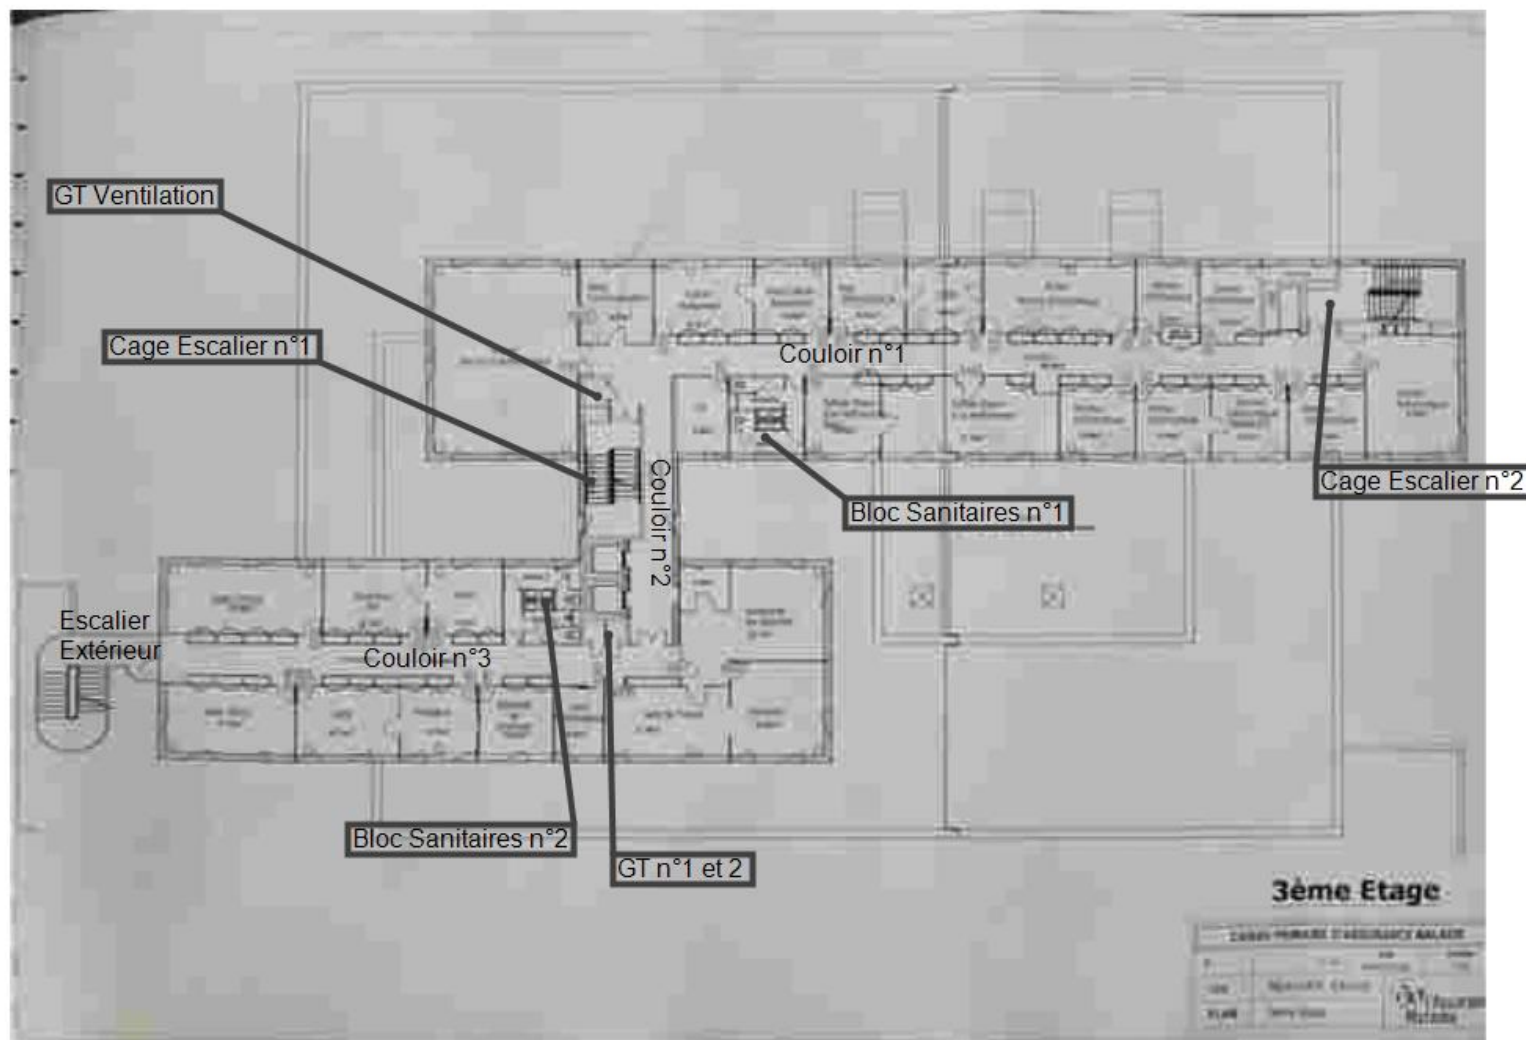

**PLANCHE DE REPERAGE USUEL**

Version : 0

Origine de la planche de repérage : FALEMPIN Alexandre

VUE EN PLAN

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PLANCHE NIVEAU**

**N : 6/7 4e Etage**


**Titre : 4e Etage**

**LEGENDE**

-  Localisation prélèvement négatif
-  Localisation prélèvement positif
-  Sondage

**LEGENDE :**

 Joint mousse fibreuse périphérique intérieur des Menuiseries Extérieures de la Chauffage

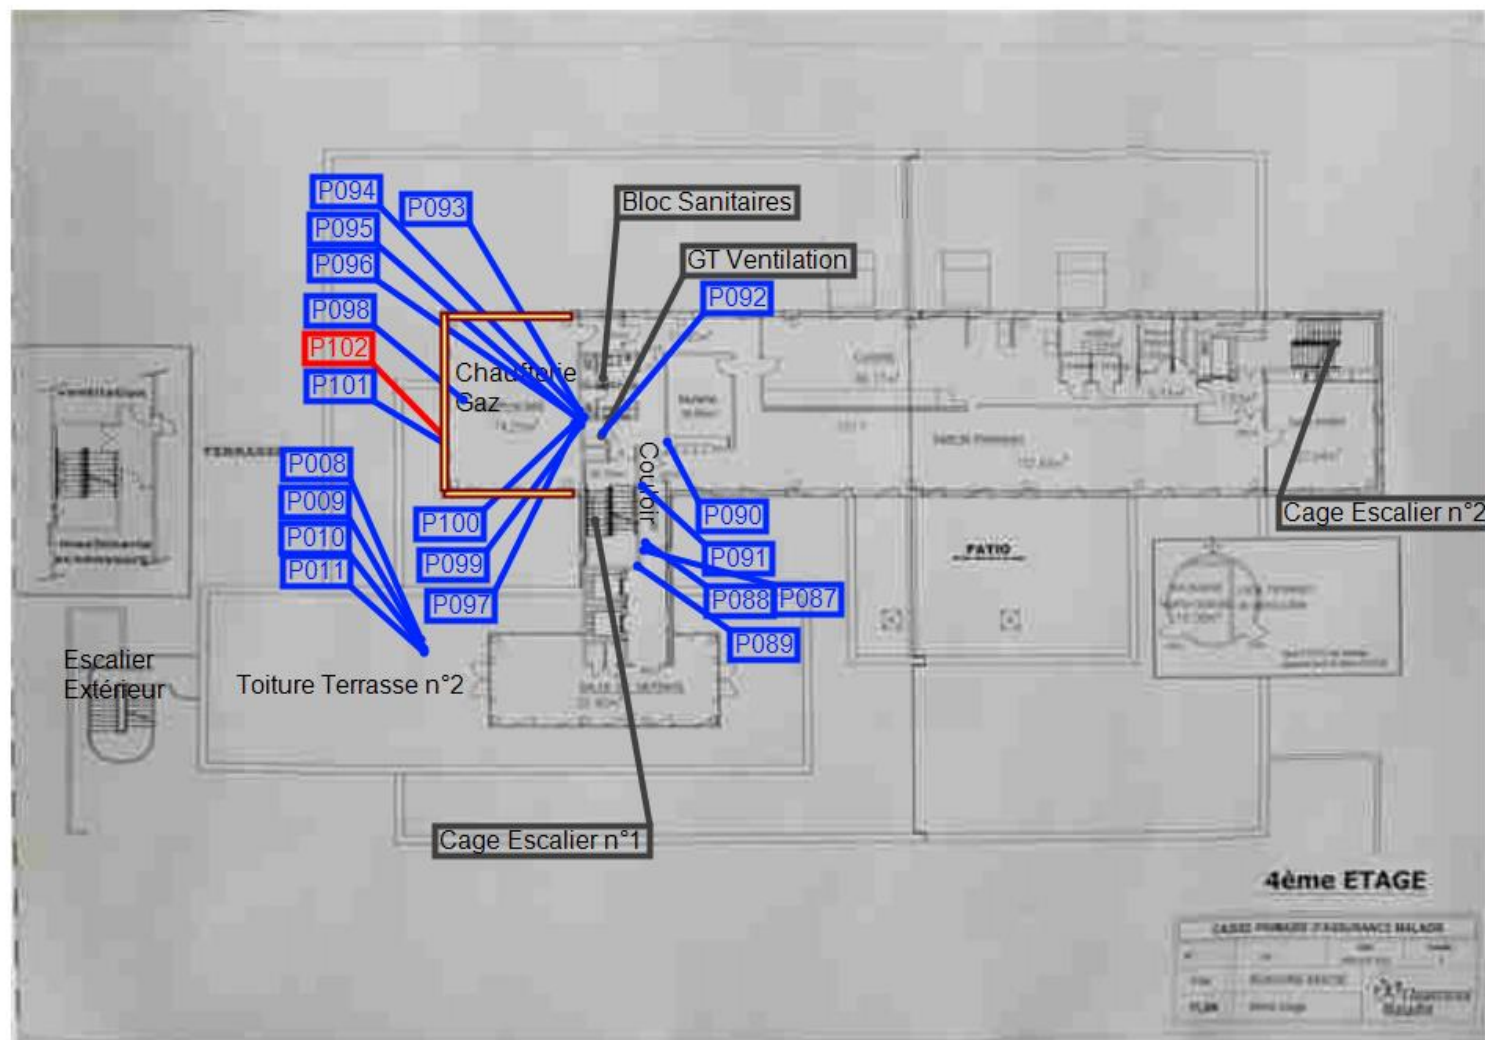

**PLAN DE MASSE :**

**PLANCHE DE REPERAGE USUEL**

Version : 0

Origine de la planche de repérage : FALEMPIN Alexandre

VUE EN PLAN

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PLANCHE NIVEAU**

**N : 7/7 5e Etage**

**Titre : 5e Etage**

**LEGENDE**




Localisation prélèvement négatif

Localisation prélèvement positif

Sondage

LEGENDE :

PLAN DE MASSE :

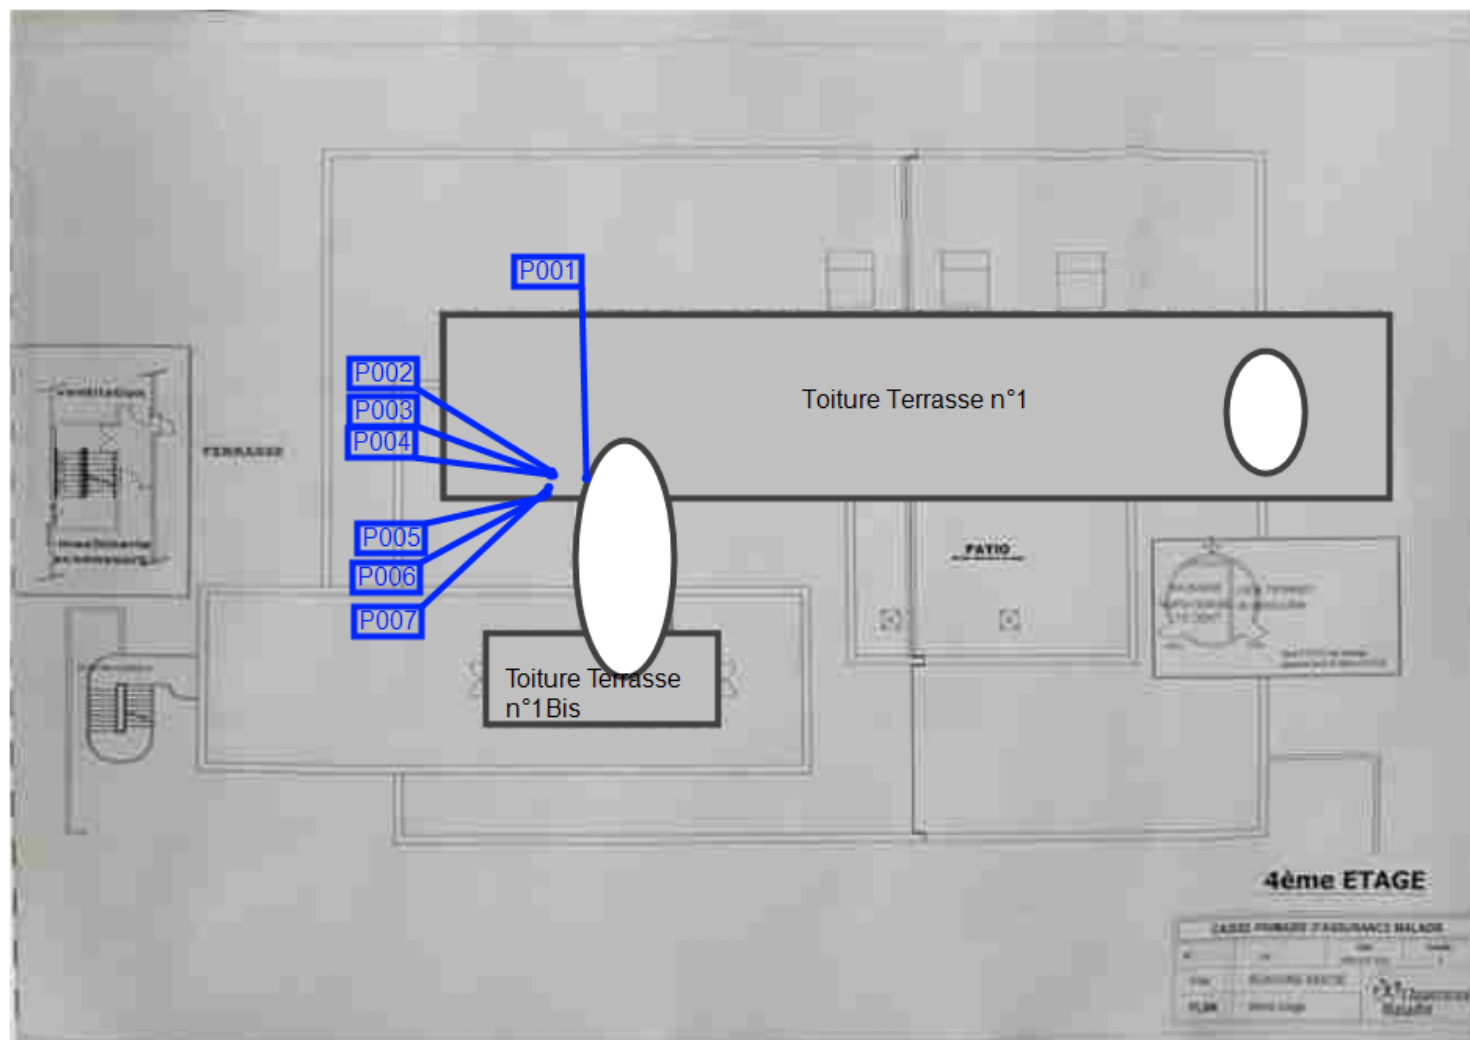

**PLANCHE DE REPERAGE USUEL**

Version : 0

Origine de la planche de repérage : FALEMPIN Alexandre

VUE EN PLAN

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



PLANCHE PHOTO(S)



ELEMENT : Conduit de fluide  
OUVRAGE



| Pièce ou local              | Localisation                | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|
| RDC - Unité Archives - 0081 | Conduit de fluide - Conduit | Amiante-ciment      |                                 |



PRELEVEMENT : P001  
OUVRAGE



| Pièce ou local              | Localisation                | Matériau ou produit            | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 5ème - Toiture Terrasse n°1 | Revêtement de mur - Toiture | Colle grise de Parement Brique |                                 |



**PRELEVEMENT : P002**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local                 | Localisation                       | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 5ème - Toiture<br>Terrasse n°1 | Complexe d'étanchéité<br>- Toiture | Bitume supérieur    |                                 |



**PRELEVEMENT : P003**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local                 | Localisation                       | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 5ème - Toiture<br>Terrasse n°1 | Complexe d'étanchéité<br>- Toiture | Pare vapeur/isolant |                                 |



**PRELEVEMENT : P004**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local                 | Localisation                       | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 5ème - Toiture<br>Terrasse n°1 | Complexe d'étanchéité<br>- Toiture | Bitume inférieur    |                                 |



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PRELEVEMENT : P005**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local                 | Localisation                     | Matériau ou produit |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 5ème - Toiture<br>Terrasse n°1 | Relevé d'étanchéité -<br>Toiture | Pax Alu             |

**PRESENCE OU ABSENCE  
D'AMIANTE :**



**PRELEVEMENT : P006**  
**OUVRAGE**




| Pièce ou local                 | Localisation       | Matériau ou produit |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 5ème - Toiture<br>Terrasse n°1 | Acrotère - Toiture | Enduit              |

**PRESENCE OU ABSENCE  
D'AMIANTE :**



**PRELEVEMENT : P007**  
**OUVRAGE**

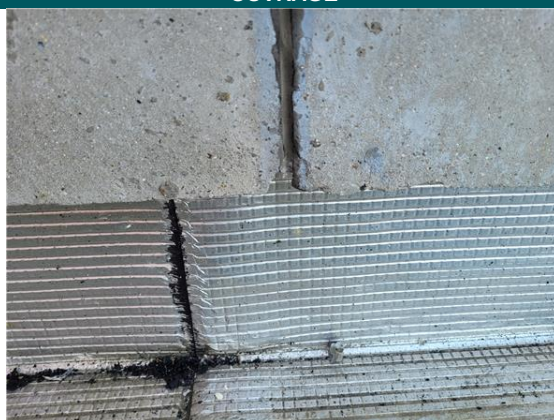

| Pièce ou local                 | Localisation       | Matériau ou produit |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 5ème - Toiture<br>Terrasse n°1 | Acrotère - Toiture | Joint de dilatation |

**PRESENCE OU ABSENCE  
D'AMIANTE :**



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PRELEVEMENT : P008**  
**OUVRAGE**


| Pièce ou local                 | Localisation                       | Matériau ou produit |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 4ème - Toiture<br>Terrasse n°2 | Complexe d'étanchéité<br>- Toiture | Bitume supérieur    |

**PRESENCE OU ABSENCE  
D'AMIANTE :**

**PRELEVEMENT : P009**  
**OUVRAGE**


| Pièce ou local                 | Localisation                       | Matériau ou produit |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 4ème - Toiture<br>Terrasse n°2 | Complexe d'étanchéité<br>- Toiture | Pare vapeur         |

**PRESENCE OU ABSENCE  
D'AMIANTE :**

**PRELEVEMENT : P010**  
**OUVRAGE**


| Pièce ou local                 | Localisation                       | Matériau ou produit |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 4ème - Toiture<br>Terrasse n°2 | Complexe d'étanchéité<br>- Toiture | Isolant             |

**PRESENCE OU ABSENCE  
D'AMIANTE :**


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PRELEVEMENT : P011**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local                 | Localisation                       | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 4ème - Toiture<br>Terrasse n°2 | Complexe d'étanchéité<br>- Toiture | Bitume inférieur    |                                 |



**PRELEVEMENT : P012**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local                 | Localisation                       | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2ème - Toiture<br>Terrasse n°3 | Complexe d'étanchéité<br>- Toiture | Bitume supérieur    |                                 |



**PRELEVEMENT : P013**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local                 | Localisation                       | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2ème - Toiture<br>Terrasse n°3 | Complexe d'étanchéité<br>- Toiture | Pare vapeur/isolant |                                 |



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PRELEVEMENT : P014**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local                 | Localisation                       | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2ème - Toiture<br>Terrasse n°3 | Complexe d'étanchéité<br>- Toiture | Bitume inférieur    |                                 |



**PRELEVEMENT : P015**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local                 | Localisation                     | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2ème - Toiture<br>Terrasse n°3 | Relevé d'étanchéité -<br>Toiture | Bitume              |                                 |



**PRELEVEMENT : P016**  
**OUVRAGE**




| Pièce ou local                 | Localisation       | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2ème - Toiture<br>Terrasse n°3 | Acrotère - Toiture | Enduit              |                                 |



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PRELEVEMENT : P017**  
**OUVRAGE**

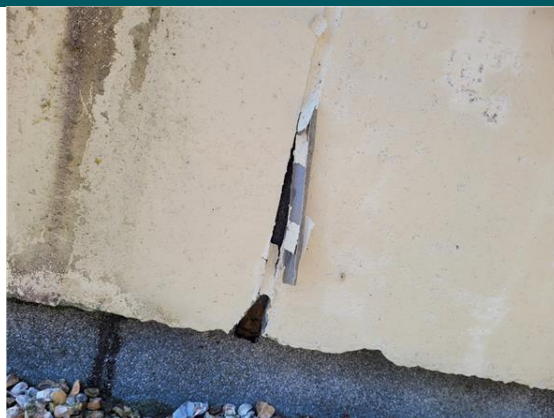

| Pièce ou local              | Localisation       | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2ème - Toiture Terrasse n°3 | Acrotère - Toiture | Joint de dilatation |                                 |



**PRELEVEMENT : P018**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local             | Localisation                    | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1er - Toiture Terrasse n°4 | Complexe d'étanchéité - Toiture | Bitume supérieur 1  |                                 |



**PRELEVEMENT : P019**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local             | Localisation                    | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1er - Toiture Terrasse n°4 | Complexe d'étanchéité - Toiture | Bitume supérieur 2  |                                 |



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PRELEVEMENT : P020**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local             | Localisation                    | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1er - Toiture Terrasse n°4 | Complexe d'étanchéité - Toiture | Pare vapeur/isolant |                                 |




**PRELEVEMENT : P021**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local             | Localisation                    | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1er - Toiture Terrasse n°4 | Complexe d'étanchéité - Toiture | Bitume inférieur    |                                 |



**PRELEVEMENT : P022**  
**OUVRAGE**

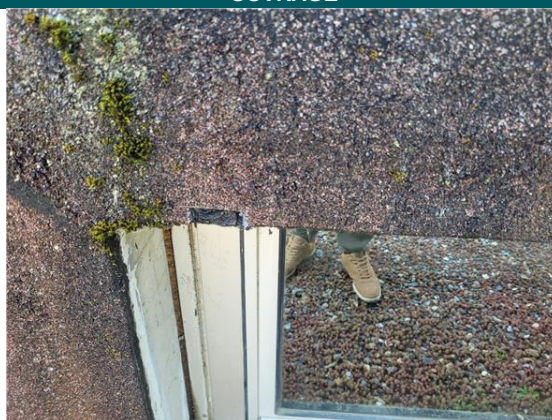


| Pièce ou local             | Localisation                                           | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1er - Toiture Terrasse n°4 | Relevé d'étanchéité sur Lanterneau et skydom - Toiture | Bitume              |                                 |



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PRELEVEMENT : P023**  
**OUVRAGE**

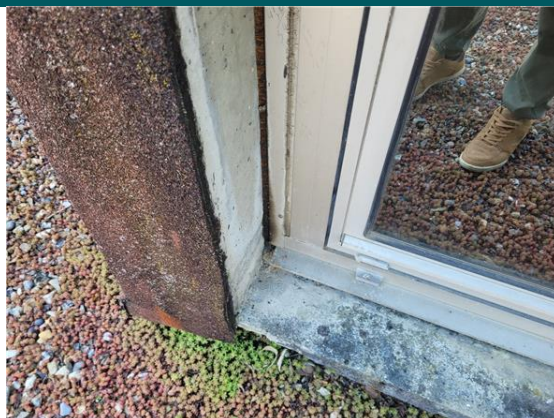

| Pièce ou local             | Localisation         | Matériau ou produit              | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|----------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1er - Toiture Terrasse n°4 | Lanterneau - Toiture | Joint périphérique de menuiserie |                                 |



**PRELEVEMENT : P024**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local       | Localisation            | Matériau ou produit             | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1er - Local archives | Revêtement de sol - Sol | Colle jaune sous revêtement PVC |                                 |



**PRELEVEMENT : P025**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local       | Localisation            | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1er - Local archives | Revêtement de sol - Sol | Ragréage gris       |                                 |



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PRELEVEMENT : P026**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local       | Localisation                | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1er - Local archives | Mur Maçonné Intérieur - Mur | Enduit plâtre       |                                 |



**PRELEVEMENT : P027**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local       | Localisation              | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1er - Local archives | Mur Béton Extérieur - Mur | Enduit plâtre       |                                 |



**PRELEVEMENT : P028**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local       | Localisation             | Matériau ou produit  | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1er - Local archives | Radiateur - Toutes zones | Fillasse sur réseaux |                                 |



**PRELEVEMENT : P029**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local       | Localisation      | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1er - Local archives | Plafond - Plafond | Enduit plâtre       |                                 |



**PRELEVEMENT : P030**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local   | Localisation                                           | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1er SS - Garages | Mur Intérieur (périphérie des Portes de garages) - Mur | Enduit              |                                 |



**PRELEVEMENT : P031**  
**OUVRAGE**




| Pièce ou local   | Localisation                                           | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1er SS - Garages | Mur Extérieur (périphérie des Portes de garages) - Mur | Enduit              |                                 |



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PRELEVEMENT : P032**  
**OUVRAGE**

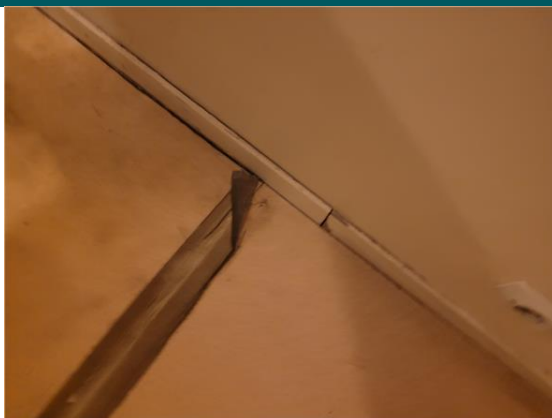

| Pièce ou local     | Localisation            | Matériau ou produit             | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| RDC - Couloir 00C6 | Revêtement de sol - Sol | Colle jaune sous revêtement PVC |                                 |




**PRELEVEMENT : P033**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local     | Localisation            | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| RDC - Couloir 00C6 | Revêtement de sol - Sol | Ragréage gris       |                                 |



**PRELEVEMENT : P034**  
**OUVRAGE**

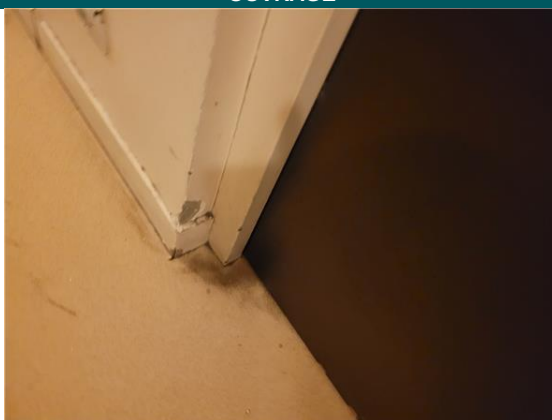

| Pièce ou local     | Localisation                | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|
| RDC - Couloir 00C6 | Mur Maçonné Intérieur - Mur | Enduit plâtre       |                                 |



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PRELEVEMENT : P035**

| Pièce ou local     | Localisation   | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
| RDC - Couloir 00C6 | Cloisons - Mur | Enduit plâtre       |                                 |


**PRELEVEMENT : P036  
OUVRAGE**


| Pièce ou local     | Localisation                | Matériau ou produit                               | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| RDC - Couloir 00C6 | Conduit de fluide - Plafond | Enveloppe plâtre sur calorifugeage Laine minérale |                                 |


**PRELEVEMENT : P037  
OUVRAGE**



| Pièce ou local     | Localisation      | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| RDC - Couloir 00C6 | Plafond - Plafond | Enduit plâtre       |                                 |


**PRELEVEMENT : P038**

| Pièce ou local     | Localisation            | Matériau ou produit      | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| RDC - Couloir 00C3 | Revêtement de sol - Sol | Peinture sur Dalle Béton |                                 |




**PRELEVEMENT : P039**  
**OUVRAGE**

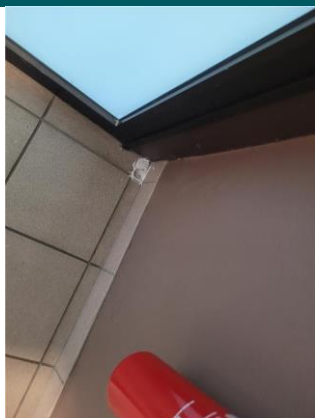

| Pièce ou local     | Localisation            | Matériau ou produit           | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| RDC - Couloir 00C1 | Revêtement de sol - Sol | Colle grise de carrelage gris |                                 |



**PRELEVEMENT : P040**  
**OUVRAGE**

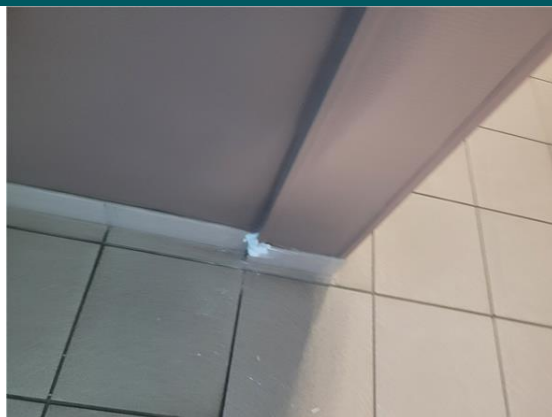

| Pièce ou local     | Localisation            | Matériau ou produit                       | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| RDC - Couloir 00C1 | Revêtement de mur - Mur | Colle grise de Plinthes carrelages grises |                                 |



**PRELEVEMENT : P041**  
**OUVRAGE**




| Pièce ou local     | Localisation                  | Matériau ou produit            | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RDC - Couloir 00C1 | Revêtement de sol (SAS) - Sol | Colle grise de carrelage (5x5) |                                 |



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PRELEVEMENT : P042**  
**OUVRAGE**

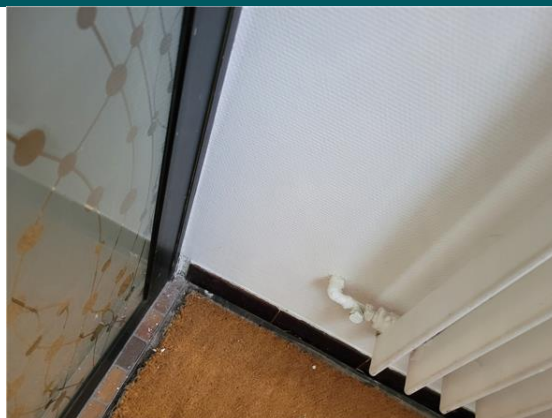

| Pièce ou local     | Localisation                  | Matériau ou produit                      | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| RDC - Couloir 00C1 | Revêtement de mur (SAS) - Mur | Colle grise de Plinthes carrelages noirs |                                 |



**PRELEVEMENT : P043**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local            | Localisation            | Matériau ou produit           | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| RDC - Bloc Sanitaires n°2 | Revêtement de mur - Mur | Colle grise de Faïences (5x5) |                                 |



**PRELEVEMENT : P044**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local            | Localisation            | Matériau ou produit              | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| RDC - Bloc Sanitaires n°2 | Revêtement de mur - Mur | Colle grise de Faïences blanches |                                 |




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PRELEVEMENT : P045**  
**OUVRAGE**


| Pièce ou local            | Localisation               | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|
| RDC - Bloc Sanitaires n°2 | Faux-plafond n°1 - Plafond | Panneaux            |                                 |


**PRELEVEMENT : P046**  
**OUVRAGE**


| Pièce ou local            | Localisation                   | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| RDC - Bloc Sanitaires n°2 | Cloisons et mur maçonnés - Mur | Enduit plâtre       |                                 |

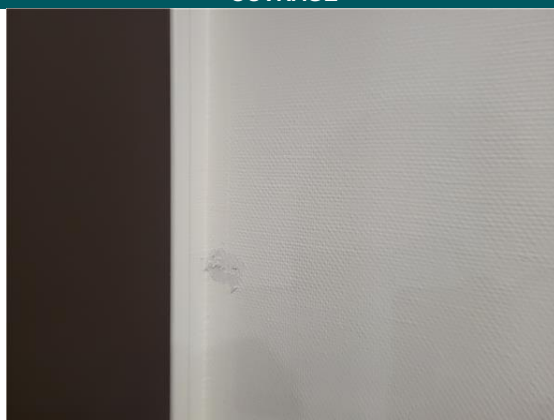
**PRELEVEMENT : P047**  
**OUVRAGE**


| Pièce ou local            | Localisation                               | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| RDC - Bloc Sanitaires n°2 | Doublage Mur donnant sur l'Extérieur - Mur | Enduit plâtre       |                                 |



**PRELEVEMENT : P048**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local                                       | Localisation               | Matériau ou produit                | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| RDC - Cage Escalier<br>(vers SS Locaux<br>syndicats) | Revêtement de sol -<br>Sol | Colle jaune sous<br>revêtement PVC |                                 |



**PRELEVEMENT : P049**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local                                       | Localisation               | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|
| RDC - Cage Escalier<br>(vers SS Locaux<br>syndicats) | Revêtement de sol -<br>Sol | Ragréage gris       |                                 |



**PRELEVEMENT : P050**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local                                       | Localisation                  | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| RDC - Cage Escalier<br>(vers SS Locaux<br>syndicats) | Faux-plafond n°2 -<br>Plafond | Panneaux            |                                 |



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PRELEVEMENT : P051**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local                    | Localisation            | Matériau ou produit            | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RDC - Gaine Technique Ventilation | Revêtement de sol - Sol | Colle grise de carrelage jaune |                                 |



**PRELEVEMENT : P052**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local                    | Localisation            | Matériau ou produit                       | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| RDC - Gaine Technique Ventilation | Revêtement de mur - Mur | Colle grise de Plinthes carrelages jaunes |                                 |



**PRELEVEMENT : P053**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local                    | Localisation                          | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| RDC - Gaine Technique Ventilation | Conduit de ventilation - Toutes zones | Ruban adhésif alu   |                                 |



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PRELEVEMENT : P054**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local                    | Localisation                                            | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| RDC - Gaine Technique Ventilation | Conduit de ventilation (volet coupe feu) - Toutes zones | Isolant             |                                 |



**PRELEVEMENT : P055**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local                    | Localisation                | Matériau ou produit                               | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| RDC - Gaine Technique Ventilation | Conduit de fluide - Plafond | Enveloppe plâtre sur calorifugeage Laine minérale |                                 |



**PRELEVEMENT : P056**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local           | Localisation            | Matériau ou produit      | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 2ème - Cage Escalier n°1 | Revêtement de sol - Sol | Colle grise de carrelage |                                 |



**PRELEVEMENT : P057**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local           | Localisation            | Matériau ou produit                | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2ème - Cage Escalier n°1 | Revêtement de mur - Mur | Colle grise de Plinthes carrelages |                                 |



**PRELEVEMENT : P058**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local           | Localisation                   | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2ème - Cage Escalier n°1 | Cloisons et mur maçonnés - Mur | Enduit plâtre       |                                 |



**PRELEVEMENT : P059**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local           | Localisation                               | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2ème - Cage Escalier n°1 | Doublage Mur donnant sur l'Extérieur - Mur | Enduit plâtre       |                                 |



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PRELEVEMENT : P060  
OUVRAGE**



| Pièce ou local              | Localisation      | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE<br>D'AMIANTE : |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| 2ème - Cage Escalier<br>n°1 | Plafond - Plafond | Enduit plâtre       |                                    |



**PRELEVEMENT : P061  
OUVRAGE**



| Pièce ou local           | Localisation | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE<br>D'AMIANTE : |
|--------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|
| Ext - Escalier Extérieur | Mur - Mur    | Enduit              |                                    |



**PRELEVEMENT : P062  
OUVRAGE**




| Pièce ou local           | Localisation                       | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE<br>D'AMIANTE : |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Ext - Escalier Extérieur | plafond sous Escalier -<br>Plafond | Enduit              |                                    |



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

**PRELEVEMENT : P063**  
**OUVRAGE**

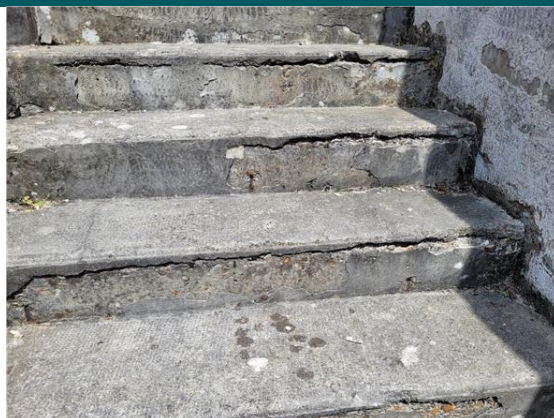

| Pièce ou local           | Localisation  | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|
| Ext - Escalier Extérieur | Marches - Sol | Béton de finition   |                                 |



**PRELEVEMENT : P064**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local            | Localisation         | Matériau ou produit          | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Ext - Façade Mur Rideau 1 | Mur Rideau - Façades | Joint périphérique intérieur |                                 |



**PRELEVEMENT : P065**  
**OUVRAGE**




| Pièce ou local            | Localisation                             | Matériau ou produit          | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Ext - Façade Mur Rideau 2 | Mur Rideau Panneaux alu allège - Façades | Joint périphérique Extérieur |                                 |



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

**PRELEVEMENT : P066**  
**OUVRAGE**

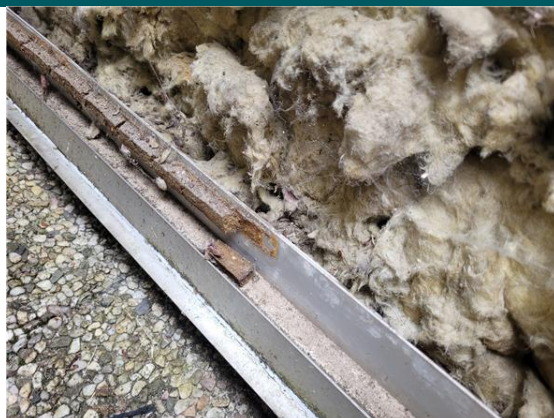

| Pièce ou local            | Localisation         | Matériau ou produit          | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Ext - Façade Mur Rideau 2 | Mur Rideau - Façades | Joint périphérique Intérieur |                                 |



**PRELEVEMENT : P067**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local            | Localisation                                       | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Ext - Façade Mur Rideau 2 | Isolant entre panneau et Mur Voile Béton - Façades | Isolant             |                                 |



**PRELEVEMENT : P068**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local           | Localisation            | Matériau ou produit            | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 2ème - Cage Escalier n°2 | Revêtement de sol - Sol | Peinture rouge sur Dalle Béton |                                 |



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PRELEVEMENT : P069**

| Pièce ou local           | Localisation                   | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2ème - Cage Escalier n°2 | Cloisons et mur maçonnés - Mur | Enduit plâtre       |                                 |


**PRELEVEMENT : P070  
OUVRAGE**



| Pièce ou local           | Localisation                               | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2ème - Cage Escalier n°2 | Doublage Mur donnant sur l'Extérieur - Mur | Enduit plâtre       |                                 |


**PRELEVEMENT : P071  
OUVRAGE**


| Pièce ou local           | Localisation                      | Matériau ou produit    | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 2ème - Cage Escalier n°2 | Mur donnant sur l'Extérieur - Mur | Enduit sur Voile Béton |                                 |



**PRELEVEMENT : P072**  
**OUVRAGE**

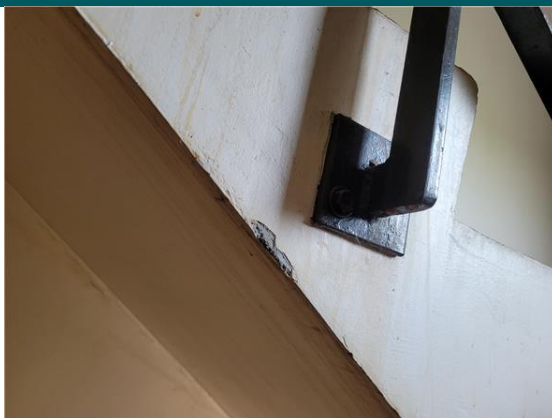

| Pièce ou local           | Localisation      | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2ème - Cage Escalier n°2 | Plafond - Plafond | Enduit plâtre       |                                 |



**PRELEVEMENT : P073**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local           | Localisation             | Matériau ou produit  | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 2ème - Cage Escalier n°2 | Radiateur - Toutes zones | Fillasse sur réseaux |                                 |



**PRELEVEMENT : P074**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local           | Localisation                                           | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2ème - Cage Escalier n°2 | Conduit de ventilation - Passage de mur - Toutes zones | Joint de dilatation |                                 |



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PRELEVEMENT : P075**  
**OUVRAGE**


| Pièce ou local     | Localisation   | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |                                                                                     |
|--------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2ème - Couloir n°1 | Cloisons - Mur | Enduit plâtre       |                                 |  |

**PRELEVEMENT : P076**

| Pièce ou local     | Localisation                | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2ème - Couloir n°1 | Mur Maçonné Intérieur - Mur | Enduit plâtre       |                                 |  |

**PRELEVEMENT : P077**  
**OUVRAGE**


| Pièce ou local     | Localisation               | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |                                                                                       |
|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2ème - Couloir n°1 | Faux-plafond n°1 - Plafond | Panneaux            |                                 |  |


**PRELEVEMENT : P078**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local     | Localisation            | Matériau ou produit             | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2ème - Couloir n°1 | Revêtement de sol - Sol | Colle jaune sous revêtement PVC |                                 |



**PRELEVEMENT : P079**  
**OUVRAGE**

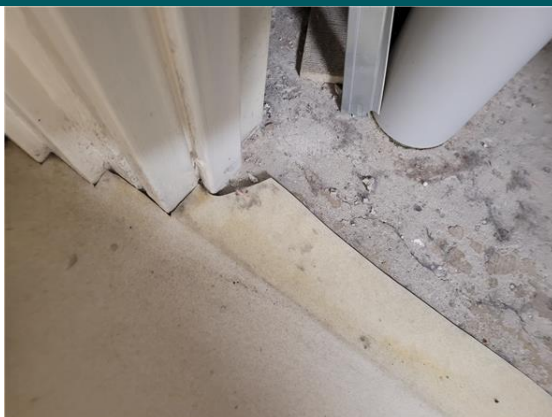

| Pièce ou local     | Localisation            | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2ème - Couloir n°1 | Revêtement de sol - Sol | Ragréage gris       |                                 |



**PRELEVEMENT : P080**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local                     | Localisation                                                | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2ème - Gaine Technique Ventilation | Conduit de ventilation (volet coupe feu) n°2 - Toutes zones | Plaque fibreuse     |                                 |



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PRELEVEMENT : P081**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local     | Localisation               | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2ème - Couloir n°1 | Faux-plafond n°2 - Plafond | Panneaux            |                                 |



**PRELEVEMENT : P082**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local             | Localisation            | Matériau ou produit            | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 2ème - Bloc Sanitaires n°1 | Revêtement de sol - Sol | Colle grise de carrelage (5x5) |                                 |



**PRELEVEMENT : P083**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local             | Localisation            | Matériau ou produit                      | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 2ème - Bloc Sanitaires n°1 | Revêtement de mur - Mur | Colle grise de Plinthes carrelages noirs |                                 |



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ


**PRELEVEMENT : P084**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local             | Localisation            | Matériau ou produit           | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 2ème - Bloc Sanitaires n°1 | Revêtement de mur - Mur | Colle grise de Faiences (5x5) |                                 |



**PRELEVEMENT : P085**  
**OUVRAGE**

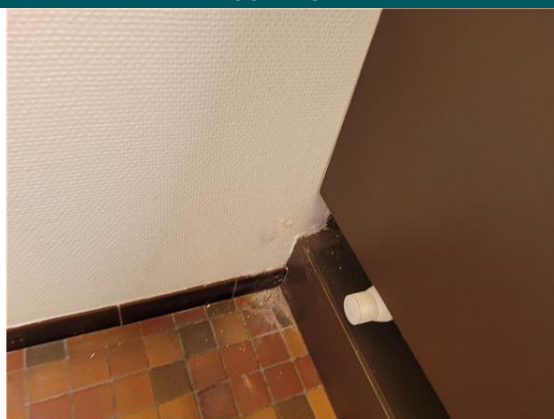

| Pièce ou local             | Localisation                   | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2ème - Bloc Sanitaires n°1 | Cloisons et mur maçonnés - Mur | Enduit plâtre       |                                 |



**PRELEVEMENT : P086**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local             | Localisation                               | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2ème - Bloc Sanitaires n°1 | Doublage Mur donnant sur l'Extérieur - Mur | Enduit plâtre       |                                 |



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

**PRELEVEMENT : P087**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local | Localisation            | Matériau ou produit             | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|----------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 4ème - Couloir | Revêtement de sol - Sol | Colle jaune sous revêtement PVC |                                 |



**PRELEVEMENT : P088**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local | Localisation            | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|----------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 4ème - Couloir | Revêtement de sol - Sol | Ragréage gris       |                                 |



**PRELEVEMENT : P089**

| Pièce ou local | Localisation                | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 4ème - Couloir | Mur Maçonné Intérieur - Mur | Enduit plâtre       |                                 |



**PRELEVEMENT : P090**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local | Localisation                             | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|----------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 4ème - Couloir | Cloisons/Doublage<br>Mur Extérieur - Mur | Enduit plâtre       |                                 |




**PRELEVEMENT : P091**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local | Localisation                  | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 4ème - Couloir | Faux-plafond n°3 -<br>Plafond | Panneaux            |                                 |



**PRELEVEMENT : P092**  
**OUVRAGE**

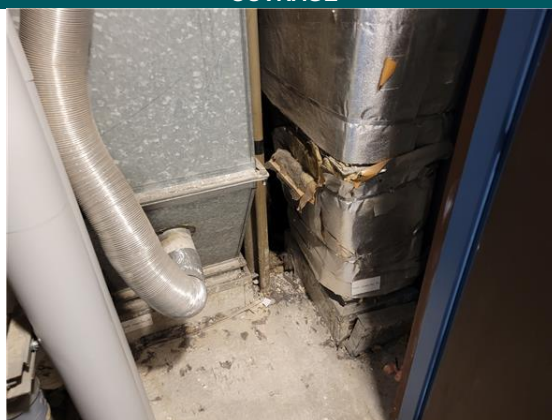

| Pièce ou local                               | Localisation                                                      | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 4ème - Gaine<br>Technique Ventilation<br>n°3 | Conduit de ventilation<br>(volet coupe feu) n°2 -<br>Toutes zones | Plaque fibreuse     |                                 |



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PRELEVEMENT : P093**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local        | Localisation                             | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 4ème - Chaufferie Gaz | Conduit de fluides n°1<br>- Toutes zones | Calorifugeage       |                                 |



**PRELEVEMENT : P094**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local        | Localisation                             | Matériau ou produit                  | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 4ème - Chaufferie Gaz | Conduit de fluides n°1<br>- Toutes zones | Enveloppe plâtre de<br>Calorifugeage |                                 |



**PRELEVEMENT : P095**  
**OUVRAGE**



| Pièce ou local        | Localisation                             | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 4ème - Chaufferie Gaz | Conduit de fluides n°1<br>- Toutes zones | Embout plâtre       |                                 |



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PRELEVEMENT : P096**

| Pièce ou local        | Localisation                             | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 4ème - Chaufferie Gaz | Conduit de fluides n°1<br>- Toutes zones | Coude plâtre        |                                 |



**PRELEVEMENT : P097  
OUVRAGE**



| Pièce ou local        | Localisation                                   | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 4ème - Chaufferie Gaz | Conduit de fluides<br>Réseau EC - Toutes zones | Joint de Bride      |                                 |



**PRELEVEMENT : P098  
OUVRAGE**




| Pièce ou local        | Localisation                             | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 4ème - Chaufferie Gaz | Conduit de fluides BEC<br>- Toutes zones | Fillasse            |                                 |



**PRELEVEMENT : P099**  
**OUVRAGE**


| Pièce ou local        | Localisation                             | Matériau ou produit                              | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 4ème - Chaufferie Gaz | Conduit de fluides n°2<br>- Toutes zones | Peinture sur<br>calorifugeage<br>mousse PU noire |                                 |

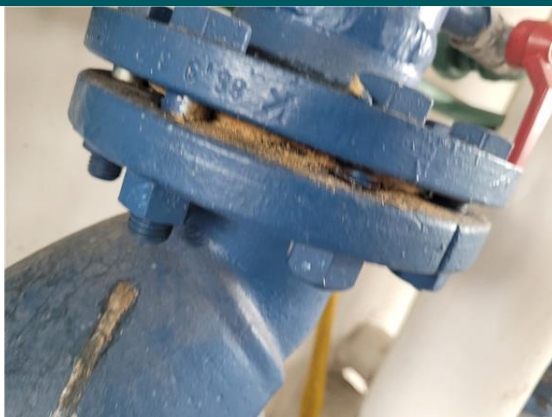
**PRELEVEMENT : P100**  
**OUVRAGE**


| Pièce ou local        | Localisation                                   | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 4ème - Chaufferie Gaz | Conduit de fluides<br>Réseau EF - Toutes zones | Joint de Bride      |                                 |


**PRELEVEMENT : P101**

| Pièce ou local        | Localisation                                     | Matériau ou produit | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 4ème - Chaufferie Gaz | Menuiseries<br>Extérieures n°1 -<br>Toutes zones | Imposte isolant     |                                 |


**PRELEVEMENT : P102**

| Pièce ou local        | Localisation                                     | Matériau ou produit             | PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE : |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 4ème - Chaufferie Gaz | Menuiseries<br>Extérieures n°2 -<br>Toutes zones | Joint périphérique<br>Intérieur |                                 |





**PROCES VERBAUX D'ANALYSES LABORATOIRE**



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PV\_00720250501575677**

**Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS**

 QUALICONSULT IMMOBILIER SAS  
 Monsieur Alexandre FALEMPIN  
 Immeuble Odyssee -18 allée de Maître  
 Zaccharius  
 Lotissement d'Activité "Bois Planté 2"  
 80440 GLISY

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-062185-01      Date d'émission de rapport : 30/05/2025 8:16      Page 1/23  
 Dossier N° : 25N024360      Date de réception : 26/05/2025      Date d'analyse : 27/05/2025  
 Référence dossier Client:  
 5179039 A - CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE 60013 BEAUVAIS CEDEX - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE  
 MALADIE

| N°<br>éch. | Référence client                                                                                               | Description visuelle                                                                    | Technique<br>utilisée /<br>Analyste | Préparation                         |                                                                                                | Résultats                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            |                                                                                                                |                                                                                         |                                     | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type                                                                                           |                                     |
| 001        | P001-5ème -<br>Toiture<br>Terrasse n°1 -<br>Toiture - Revêtement<br>de mur - Colle grise<br>de Parement Brique | Matériau dur de type<br>ciment-colle (gris)                                             | MET *<br>/ P5BV                     | 1 / 2 *                             | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 002        | P002-5ème -<br>Toiture<br>Terrasse n°1 -<br>Toiture - Complexe<br>d'étanchéité - Bitume<br>supérieur           | Matériau souple<br>bitumineux (noir)<br>(fibres)                                        | MET *<br>/ P5BV                     | 1 / 2 *                             | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 003        | P003-5ème -<br>Toiture<br>Terrasse n°1 -<br>Toiture - Complexe<br>d'étanchéité - Pare<br>vapeur/isolant        | Matériau souple (fibres)<br>(gris) + (beige) ; matériau<br>de type mousse (beige)       | MET *<br>/ P5BV                     | 1 / 2 *                             | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 004        | P004-5ème -<br>Toiture<br>Terrasse n°1 -<br>Toiture - Complexe<br>d'étanchéité - Bitume<br>inférieur           | Matériau souple<br>bitumineux (noir)<br>(fibres) ; matériau de<br>type peinture (blanc) | MET *<br>/ P5BV                     | 1 / 2 *                             | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s)  
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations  
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
 557, route de Noyelles ,PA du Pommier  
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE  
 Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
 1- 1593  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-062185-01      Date d'émission de rapport : 30/05/2025 8:16      Page 2/23  
 Dossier N° : 25N024360      Date de réception : 26/05/2025      Date d'analyse : 27/05/2025  
 Référence dossier Client:  
 5179039 A - CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE 60013 BEAUVAIS CEDEX - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

| N° éch. | Référence client                                                                                  | Description visuelle                                                                                                                             | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                       | Résultats                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                  |                                     |
| 005     | P005-5ème -<br>Toiture<br>Terrasse n°1 -<br>Toiture - Relevé<br>d'étanchéité - Pax Alu            | Matériau de type aluminium (gris) ;<br>matériau souple bitumineux (noir)<br>(fibres)                                                             | MET<br>/ P5BV                 | 1 / 2                         | Calcination et<br>attaque chimique et<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 006     | P006-5ème -<br>Toiture<br>Terrasse n°1 -<br>Toiture - Acrotère -<br>Enduit                        | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                                                                | MET<br>/ P5BV                 | 1 / 2                         | Calcination et<br>attaque chimique et<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 007     | P007-5ème -<br>Toiture<br>Terrasse n°1 -<br>Toiture - Acrotère -<br>Joint de dilatation           | Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (gris)                                                                             | MET<br>/ P5BV                 | 1 / 2                         | Calcination et<br>attaque chimique et<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 008     | P008-4ème -<br>Toiture<br>Terrasse n°2 -<br>Toiture - Complexe<br>d'étanchéité - Bitume supérieur | Matériau souple bitumineux (noir)                                                                                                                | MET<br>/ P5BV                 | 1 / 2                         | Calcination et<br>attaque chimique et<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 009     | P009-4ème -<br>Toiture<br>Terrasse n°2 -<br>Toiture - Complexe<br>d'étanchéité - Pare vapeur      | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) + (gris) ;<br>matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau de type mousse (beige) | MET<br>/ P5BV                 | 1 / 2                         | Calcination et<br>attaque chimique et<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
 557, route de Noyelles, PA du Pommier  
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE  
 Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
 1- 1593  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-062185-01      Date d'émission de rapport : 30/05/2025 8:16      Page 3/23  
Dossier N° : 25N024360      Date de réception : 26/05/2025      Date d'analyse : 27/05/2025  
Référence dossier Client:  
5179039 A - CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE 60013 BEAUVAIS CEDEX - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

| N° éch. | Référence client                                                                                  | Description visuelle                                                                                                                 | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                   |                                                                                                                                      |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 010     | P010-4ème -<br>Toiture<br>Terrasse n°2 -<br>Toiture - Complexe d'étanchéité - Isolant             | Matériau de type mousse (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris)                                                                      | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 011     | P011-4ème -<br>Toiture<br>Terrasse n°2 -<br>Toiture - Complexe d'étanchéité - Bitume inférieur    | Matériau souple bitumineux (noir) (fibres)                                                                                           | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 012     | P012-2ème -<br>Toiture<br>Terrasse n°3 -<br>Toiture - Complexe d'étanchéité - Bitume supérieur    | Matériau souple bitumineux (noir) (fibres)                                                                                           | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 013     | P013-2ème -<br>Toiture<br>Terrasse n°3 -<br>Toiture - Complexe d'étanchéité - Pare vapeur/isolant | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (gris) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau souple (fibres) (blanc) | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 014     | P014-2ème -<br>Toiture<br>Terrasse n°3 -<br>Toiture - Complexe d'étanchéité - Bitume inférieur    | Matériau de type mousse (beige) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibres)                     | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-062185-01      Date d'émission de rapport : 30/05/2025 8:16      Page 4/23  
Dossier N° : 25N024360      Date de réception : 26/05/2025      Date d'analyse : 27/05/2025  
Référence dossier Client:  
5179039 A - CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE 60013 BEAUVAIS CEDEX - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

| N° éch. | Référence client                                                                                      | Description visuelle                                                                                                                                          | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                                | Résultats                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                           |                                     |
| 015     | P015-2ème -<br>Toiture<br>Terrasse n°3 -<br>Toiture - Relevé<br>d'étanchéité - Bitume                 | Matériau de type aluminium (gris) ;<br>matériau souple bitumineux (noir)<br>(fibres)                                                                          | MET *<br>/ P5BV               | 1 / 2 *                       | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 016     | P016-2ème -<br>Toiture<br>Terrasse n°3 -<br>Toiture - Acrotère -<br>Enduit                            | Matériau de type peinture<br>(beige) ; matériau<br>semi-dur de type enduit<br>(plâtreux) (blanc) ;<br>matériau dur de type<br>mortier, béton, chape<br>(gris) | MET *<br>/ P5BV               | 1 / 2 *                       | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 017     | P017-2ème -<br>Toiture<br>Terrasse n°3 -<br>Toiture - Acrotère -<br>Joint de dilatation               | Matériau de type peinture<br>(beige) ; matériau souple<br>de type joint (gris) ;<br>matériau (pulvérulent)<br>(gris)                                          | MET *<br>/ P5BV               | 1 / 2 *                       | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 018     | P018-1er -<br>Toiture<br>Terrasse n°4 -<br>Toiture - Complexe<br>d'étanchéité - Bitume<br>supérieur 1 | Matériau souple<br>bitumineux (noir)<br>(fibres)                                                                                                              | MET *<br>/ P5BV               | 1 / 2 *                       | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 019     | P019-1er -<br>Toiture<br>Terrasse n°4 -<br>Toiture - Complexe<br>d'étanchéité -<br>Bitume supérieur 2 | Matériau souple<br>bitumineux (noir)<br>(fibres)                                                                                                              | MET *<br>/ P5BV               | 1 / 2 *                       | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél : +33388916531 : +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-062185-01      Date d'émission de rapport : 30/05/2025 8:16      Page 5/23  
Dossier N° : 25N024360      Date de réception : 26/05/2025      Date d'analyse : 27/05/2025  
Référence dossier Client:  
5179039 A - CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE 60013 BEAUVAIS CEDEX - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

| N° éch. | Référence client                                                                                           | Description visuelle                                                                                                           | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                            |                                                                                                                                |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 020     | P020-1er -<br>Toiture<br>Terrasse n°4 -<br>Toiture - Complexe d'étanchéité - Pare vapeur/isolant           | Matériau de type mousse (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)                                                                | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 021     | P021-1er -<br>Toiture<br>Terrasse n°4 -<br>Toiture - Complexe d'étanchéité - Bitume inférieur              | Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)                                                                 | MET * / G6NG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 022     | P022-1er -<br>Toiture<br>Terrasse n°4 -<br>Toiture - Relevé d'étanchéité sur Lanterneau et skydom - Bitume | Matériau semi-dur (granulaire) (marron) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)                                       | MET * / G6NG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 023     | P023-1er -<br>Toiture<br>Terrasse n°4 -<br>Toiture - Lanterneau - Joint périphérique de menuiserie         | Matériau souple de type joint (collant) (gris) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (gris)                                        | MET * / G6NG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 024     | P024-1er -<br>Local archives - Sol - Revêtement de sol - Colle jaune sous revêtement PVC                   | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET * / G6NG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-062185-01      Date d'émission de rapport : 30/05/2025 8:16      Page 6/23  
Dossier N° : 25N024360      Date de réception : 26/05/2025      Date d'analyse : 27/05/2025  
Référence dossier Client:  
5179039 A - CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE 60013 BEAUVAIS CEDEX - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

| N° éch. | Référence client                                                                      | Description visuelle                                                                                                                         | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                       |                                                                                                                                              |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 025     | P025-1er -<br>Local archives<br>- Sol -<br>Revêtement de sol -<br>Ragréage gris       | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)                        | MET *<br>/ G6NG               | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 026     | P026-1er -<br>Local archives<br>- Mur - Mur<br>Maçonné Intérieur -<br>Enduit plâtre   | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                        | MET *<br>/ G6NG               | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 027     | P027-1er -<br>Local archives<br>- Mur - Mur<br>Béton Extérieur -<br>Enduit plâtre     | Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                       | MET *<br>/ P5BV               | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 028     | P028-1er -<br>Local archives<br>- Toutes zones<br>- Radiateur - Filleasse sur réseaux | Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple de type joint (fibreuse) (beige)                                                                 | MET *<br>/ P5BV               | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 029     | P029-1er -<br>Local archives<br>- Plafond -<br>Plafond - Enduit plâtre                | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimentueux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET *<br>/ P5BV               | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1 - 1593

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-062185-01      Date d'émission de rapport : 30/05/2025 8:16      Page 7/23  
Dossier N° : 25N024360      Date de réception : 26/05/2025      Date d'analyse : 27/05/2025  
Référence dossier Client:  
5179039 A - CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE 60013 BEAUVAIS CEDEX - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

| N° éch. | Référence client                                                                        | Description visuelle                                                                                                                               | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 030     | P030-1er SS - Garages - Mur - Mur Intérieur (périphérie des Portes de garages) - Enduit | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)      | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 031     | P031-1er SS - Garages - Mur - Mur Extérieur (périphérie des Portes de garages) - Enduit | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET * / G6NG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 032     | P032-RDC - Dégagement n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle jaune sous revêtement PVC   | Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)                                                                | MET * / G6NG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 033     | P033-RDC - Dégagement n°1 - Sol - Revêtement de sol - Ragréage gris                     | Matériau semi-dur de type ragréage (rose) + (gris)                                                                                                 | MET * / G6NG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 034     | P034-RDC - Dégagement n°1 - Mur - Mur Maçonné Intérieur - Enduit plâtre                 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)      | MET * / G6NG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-062185-01      Date d'émission de rapport : 30/05/2025 8:16      Page 8/23  
Dossier N° : 25N024360      Date de réception : 26/05/2025      Date d'analyse : 27/05/2025  
Référence dossier Client:  
5179039 A - CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE 60013 BEAUVAIS CEDEX - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

| N° éch. | Référence client                                                                                                        | Description visuelle                                                                                            | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                                         |                                                                                                                 |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 035     | P035-RDC -<br>Dégagement n°1<br>- Mur -<br>Cloisons - Enduit plâtre                                                     | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)                         | MET * / G6NG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 036     | P036-RDC -<br>Dégagement n°1<br>- Plafond -<br>Conduit de fluide -<br>Enveloppe plâtre sur calorifugeage Laine minérale | Matériau de type maillage de fibres et liant (plâtreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)      | MET * / G6NG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 037     | P037-RDC -<br>Dégagement n°1<br>- Plafond -<br>Plafond - Enduit plâtre                                                  | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                           | MET * / G6NG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 038     | P038-RDC -<br>Couloir n°3 -<br>Sol -<br>Revêtement de sol -<br>Peinture sur Dalle Béton                                 | Matériau dur de type résine (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                         | MET * / G6NG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 039     | P039-RDC -<br>Couloir n°4 -<br>Sol -<br>Revêtement de sol -<br>Colle grise de carrelage gris                            | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) | MET * / G6NG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél : +33388916531 : +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-062185-01      Date d'émission de rapport : 30/05/2025 8:16      Page 9/23  
Dossier N° : 25N024360      Date de réception : 26/05/2025      Date d'analyse : 27/05/2025  
Référence dossier Client:  
5179039 A - CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE 60013 BEAUVAIS CEDEX - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

| N° éch. | Référence client                                                                                   | Description visuelle                                                                                                                                                                          | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 040     | P040-RDC - Couloir n°4 - Mur - Revêtement de mur - Colle grise de Plinthes carrelages grises       | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)                                                                                                   | MET * / G6NG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 041     | P041-RDC - Couloir n°4 - Sol - Revêtement de sol (SAS) - Colle grise de carrelage (5x5)            | Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)                                                                                                                                         | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 042     | P042-RDC - Couloir n°4 - Mur - Revêtement de mur (SAS) - Colle grise de Plinthes carrelages noires | Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 043     | P043-RDC - Bloc Sanitaires n°2 - Mur - Revêtement de mur - Colle grise de Faïences (5x5)           | Matériau de type peinture (marron) + (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)         | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 044     | P044-RDC - Bloc Sanitaires n°2 - Mur - Revêtement de mur - Colle grise de Faïences blanches        |                                                                                                                                                                                               |                               |                               |                                                                              |                                  |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles, PA du Pommier  
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE  
Tél : +33388916531 : +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1 - 1593  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-062185-01      Date d'émission de rapport : 30/05/2025 8:16      Page 10/23  
Dossier N° : 25N024360      Date de réception : 26/05/2025      Date d'analyse : 27/05/2025  
Référence dossier Client:  
5179039 A - CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE 60013 BEAUVAIS CEDEX - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

| N° éch. | Référence client                                                                            | Description visuelle                                                                                                                                                                                                                                                                            | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
|         |                                                                                             | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 045     | P045-RDC - Bloc Sanitaires n°2 - Plafond - Faux-plafond n°1 - Panneaux                      | Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (beige)                                                                                                                                                                                                                               | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 046     | P046-RDC - Bloc Sanitaires n°2 - Mur - Cloisons et mur maçonnés - Enduit plâtre             | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)                                                                                                                                                                                                                                             | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 047     | P047-RDC - Bloc Sanitaires n°2 - Mur - Doublage Mur donnant sur l'Extérieur - Enduit plâtre | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)                                                                                                                                                                                    | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél : +33388916531 : +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-062185-01      Date d'émission de rapport : 30/05/2025 8:16      Page 11/23  
 Dossier N° : 25N024360      Date de réception : 26/05/2025      Date d'analyse : 27/05/2025  
 Référence dossier Client:  
 5179039 A - CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE 60013 BEAUVAIS CEDEX - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE  
 MALADIE

| N° éch. | Référence client                                                                                                 | Description visuelle                                                                                                             | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 048     | P048-RDC - Cage Escalier (vers SS Locaux syndicats) - Sol - Revêtement de sol - Colle jaune sous revêtement PVC  | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)            | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 049     | P049-RDC - Cage Escalier (vers SS Locaux syndicats) - Sol - Revêtement de sol - Ragréage gris                    | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 050     | P050-RDC - Cage Escalier (vers SS Locaux syndicats) - Plafond - Faux-plafond n°2 - Panneaux                      | Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (beige)                                                                | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 051     | P051-RDC - Gaine Technique Ventilation n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle grise de carrelage jaune            | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)                          | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 052     | P052-RDC - Gaine Technique Ventilation n°1 - Mur - Revêtement de mur - Colle grise de plinthes carrelages jaunes | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)                                       | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
 557, route de Noyelles, PA du Pommier  
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE  
 Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
 1- 1593  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-062185-01 Date d'émission de rapport : 30/05/2025 8:16 Page 12/23  
Dossier N° : 25N024360 Date de réception : 26/05/2025 Date d'analyse : 27/05/2025  
Référence dossier Client:  
5179039 A - CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE 60013 BEAUVAIS CEDEX - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

| N° éch. | Référence client                                                                                                             | Description visuelle                                                                                                                                                          | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 053     | P053-RDC - Gaine Technique Ventilation n°1 - Toutes zones - Conduit de ventilation - Ruban adhésif alu                       | Matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type colle (jaune)                                                                                                            | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 054     | P054-RDC - Gaine Technique Ventilation n°1 - Toutes zones - Conduit de ventilation (volet coupe feu) - Isolant               | Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 055     | P055-RDC - Gaine Technique Ventilation n°1 - Plafond - Conduit de fluide - Enveloppe plâtre sur calorifugeage Laine minérale | Matériau de type maillage de fibres et liant (plâtreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (gris)                           | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 056     | P056-2ème - Cage Escalier n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle grise de carrelage                                           | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)                                | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles, PA du Pommier  
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE  
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1593  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-062185-01      Date d'émission de rapport : 30/05/2025 8:16      Page 13/23  
Dossier N° : 25N024360      Date de réception : 26/05/2025      Date d'analyse : 27/05/2025  
Référence dossier Client:  
5179039 A - CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE 60013 BEAUVAIS CEDEX - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

| N° éch. | Référence client                                                                             | Description visuelle                                                                                                                             | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                  |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 057     | P057-2ème - Cage Escalier n°1 - Mur - Revêtement de mur - Colle grise de Plinthes carrelages | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 058     | P058-2ème - Cage Escalier n°1 - Mur - Cloisons et mur maçonnés - Enduit plâtre               | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) + (gris)                                                                                     | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 059     | P059-2ème - Cage Escalier n°1 - Mur - Doublage Mur donnant sur l'Extérieur - Enduit plâtre   | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MET * / M2RG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 060     | P060-2ème - Cage Escalier n°1 - Plafond - Plafond - Enduit plâtre                            | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                     | MET * / M2RG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 061     | P061-Ext - Escalier Extérieur - Mur - Mur - Enduit                                           | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)                                                               | MET * / M2RG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél : +33388916531 : +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-062185-01      Date d'émission de rapport : 30/05/2025 8:16      Page 14/23  
Dossier N° : 25N024360      Date de réception : 26/05/2025      Date d'analyse : 27/05/2025  
Référence dossier Client:  
5179039 A - CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE 60013 BEAUVAIS CEDEX - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

| N° éch.    | Référence client                                                                                         | Description visuelle                                                                         | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|            |                                                                                                          |                                                                                              |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 062        | P062-Ext - Escalier Extérieur - Plafond - plafond sous Escalier - Enduit                                 | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET * / M2RG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 063        | P063-Ext - Escalier Extérieur - Sol - Marches - Béton de finition                                        | Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)                      | MET * / M2RG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 064<br>(1) | P064-Ext - Façade Mur Rideau 1 - Façades - Mur Rideau - Joint périphérique intérieur                     | Matériau de type mousse (beige)                                                              | MET * / M2RG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 065<br>(1) | P065-Ext - Façade Mur Rideau 2 - Façades - Mur Rideau Panneaux alu allège - Joint périphérique Extérieur | Matériau souple de type joint (noir)                                                         | MET * / M2RG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 066<br>(1) | P066-Ext - Façade Mur Rideau 2 - Façades - Mur Rideau - Joint périphérique Intérieur                     | Matériau de type mousse (beige)                                                              | MET * / M2RG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER

ODYSEE 18, Allée de Maître Zaccharius - Lotissement d'Activité Bois Planté 2 - 80440 GLISY

Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00023 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-062185-01      Date d'émission de rapport : 30/05/2025 8:16      Page 15/23  
 Dossier N° : 25N024360      Date de réception : 26/05/2025      Date d'analyse : 27/05/2025  
 Référence dossier Client:  
 5179039 A - CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE 60013 BEAUVAIS CEDEX - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

| N° éch.    | Référence client                                                                                             | Description visuelle                                                                                                             | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                          | Résultats                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            |                                                                                                              |                                                                                                                                  |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                     |                                     |
| 067        | P067-Ext -<br>Façade Mur<br>Rideau 2 -<br>Façades - Isolant<br>entre panneau et Mur<br>Voile Béton - Isolant | Matériau fibreux de type isolant (vert) ; matériau (pulvérulent) (noir)                                                          | MET *<br>/ M2RG               | 1 / 2 *                       | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 068        | P068-2ème -<br>Cage Escalier<br>n°2 - Sol -<br>Revêtement de sol -<br>Peinture rouge sur<br>Dalle Béton      | Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)                                                     | MET *<br>/ M2RG               | 1 / 2 *                       | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 069<br>(1) | P069-2ème -<br>Cage Escalier<br>n°2 - Mur -<br>Cloisons et mur<br>maçonnés - Enduit<br>plâtre                | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET *<br>/ M2RG               | 1 / 2 *                       | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 070        | P070-2ème -<br>Cage Escalier<br>n°2 - Mur -<br>Doublage Mur<br>donnant sur<br>l'Extérieur - Enduit<br>plâtre | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)    | MET *<br>/ M2RG               | 1 / 2 *                       | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 071        | P071-2ème -<br>Cage Escalier<br>n°2 - Mur -<br>Mur donnant sur<br>l'Extérieur - Enduit<br>sur Voile Béton    | Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                           | MET *<br>/ M2RG               | 1 / 2 *                       | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s)  
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations  
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-062185-01      Date d'émission de rapport : 30/05/2025 8:16      Page 16/23  
 Dossier N° : 25N024360      Date de réception : 26/05/2025      Date d'analyse : 27/05/2025  
 Référence dossier Client:  
 5179039 A - CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE 60013 BEAUVAIS CEDEX - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

| N° éch.    | Référence client                                                                                             | Description visuelle                                                                                                             | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|            |                                                                                                              |                                                                                                                                  |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 072<br>(1) | P072-2ème - Cage Escalier n°2 - Plafond - Plafond - Enduit plâtre                                            | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET * / M2RG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 073<br>(1) | P073-2ème - Cage Escalier n°2 - Toutes zones - Radiateur - Fillasse sur réseaux                              | Matériau souple (fibreuse) (beige)                                                                                               | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 074        | P074-2ème - Cage Escalier n°2 - Toutes zones - Conduit de ventilation - Passage de mur - Joint de dilatation | Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple de type joint (noir)                                                                 | MET * / M2RG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 075        | P075-2ème - Circulations - Mur - Cloisons - Enduit plâtre                                                    | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)                                                     | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 076<br>(1) | P076-2ème - Circulations - Mur - Mur Maçonnerie Intérieur - Enduit plâtre                                    | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)           | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél : +33388916531 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-062185-01      Date d'émission de rapport : 30/05/2025 8:16      Page 17/23  
 Dossier N° : 25N024360      Date de réception : 26/05/2025      Date d'analyse : 27/05/2025  
 Référence dossier Client:  
 5179039 A - CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE 60013 BEAUVAIS CEDEX - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

| N° éch. | Référence client                                                                                                                | Description visuelle                                                                        | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                                                 |                                                                                             |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 077     | P077-2ème - Circulations - Plafond - Faux-plafond n°1 - Panneaux                                                                | Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (beige)                           | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 078     | P078-2ème - Circulations - Sol - Revêtement de sol - Colle jaune sous revêtement PVC                                            | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)                  | MET * / M2RG                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 079     | P079-2ème - Circulations - Sol - Revêtement de sol - Ragréage gris                                                              | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)                  | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 080     | P080-2ème - Gaine Technique Ventilation n°2 - Toutes zones - Conduit de ventilation (volet coupe feu) n°2 - Plaque fibre-ciment | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (rose) | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 081     | P081-2ème - Circulations - Plafond - Faux-plafond n°2 - Panneaux                                                                | Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (beige)                           | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
 557, route de Noyelles, PA du Pommier  
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE  
 Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
 1- 1593  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-062185-01      Date d'émission de rapport : 30/05/2025 8:16      Page 18/23  
 Dossier N° : 25N024360      Date de réception : 26/05/2025      Date d'analyse : 27/05/2025  
 Référence dossier Client:  
 5179039 A - CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE 60013 BEAUVAIS CEDEX - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE  
 MALADIE

| N°<br>éch. | Référence client                                                                                                       | Description visuelle                                                                                                                            | Technique<br>utilisée /<br>Analyste | Préparation                         |                                                                                                | Résultats                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                     | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type                                                                                           |                                     |
| 082        | P082-2ème -<br>Bloc<br>Sanitaires n°1<br>- Sol - Revêtement<br>de sol - Colle grise<br>de carrelage (5x5)              | Matériau dur de type<br>carrelage, faïence<br>(marron) ; matériau dur<br>de type ciment-colle<br>(gris)                                         | MET *<br>/ M2RG                     | 1 / 2 *                             | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 083        | P083-2ème -<br>Bloc<br>Sanitaires n°1<br>- Mur - Revêtement<br>de mur - Colle grise<br>de Plinthes<br>carrelages noirs | Matériau dur de type<br>ciment-colle (gris)                                                                                                     | MET *<br>/ M2RG                     | 1 / 2 *                             | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 084        | P084-2ème -<br>Bloc<br>Sanitaires n°1<br>- Mur - Revêtement<br>de mur - Colle grise<br>de Faïences (5x5)               | Matériau dur de type<br>carrelage, faïence<br>(marron) ; matériau dur<br>de type ciment-colle<br>(beige)                                        | MET *<br>/ M2RG                     | 1 / 2 *                             | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 085        | P085-2ème -<br>Bloc<br>Sanitaires n°1<br>- Mur - Cloisons et<br>mur maçonnés -<br>Enduit plâtre                        | Matériau de type peinture<br>(blanc) ; matériau souple<br>(fibres) (blanc) ;<br>matériau semi-dur de<br>type enduit (beige) +<br>(blanc)        | MET *<br>/ P5BV                     | 1 / 2 *                             | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 086        | P086-2ème -<br>Bloc<br>Sanitaires n°1<br>- Mur - Doublage<br>Mur donnant sur<br>l'Extérieur - Enduit<br>plâtre         | Matériau de type peinture<br>(marron) ; matériau<br>semi-dur de type ciment<br>(gris) ; matériau dur de<br>type mortier, béton,<br>chape (gris) | MET *<br>/ P5BV                     | 1 / 2 *                             | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s)  
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations  
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél : +33388916531 : +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-062185-01      Date d'émission de rapport : 30/05/2025 8:16      Page 19/23  
 Dossier N° : 25N024360      Date de réception : 26/05/2025      Date d'analyse : 27/05/2025  
 Référence dossier Client:  
 5179039 A - CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE 60013 BEAUVAIS CEDEX - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

| N° éch.    | Référence client                                                                         | Description visuelle                                                                                                             | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|            |                                                                                          |                                                                                                                                  |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 087        | P087-4ème - Circulations n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle jaune sous revêtement PVC | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (gris)                | MET / P5BV                    | 1 / 2                         | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 088        | P088-4ème - Circulations n°1 - Sol - Revêtement de sol - Ragréage gris                   | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)                           | MET / P5BV                    | 1 / 2                         | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 089<br>(1) | P089-4ème - Circulations n°1 - Mur - Mur Maçonné Intérieur - Enduit plâtre               | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)                                                             | MET / P5BV                    | 1 / 2                         | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 090        | P090-4ème - Circulations n°1 - Mur - Cloisons/Doublage Mur Extérieur - Enduit plâtre     | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / P5BV                    | 1 / 2                         | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 091        | P091-4ème - Circulations n°1 - Plafond - Faux-plafond n°3 - Panneaux                     | Matériau de type peinture (gris) ; matériau fibreux de type isolant (beige)                                                      | MET / P5BV                    | 1 / 2                         | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél : +33388916531 : +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-062185-01      Date d'émission de rapport : 30/05/2025 8:16      Page 20/23  
Dossier N° : 25N024360      Date de réception : 26/05/2025      Date d'analyse : 27/05/2025  
Référence dossier Client:  
5179039 A - CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE 60013 BEAUVAIS CEDEX - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                     | Description visuelle                                                                                       | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 092     | P092-4ème -<br>Gaine<br>Technique<br>Ventilation n°3 -<br>Toutes zones -<br>Conduit de ventilation<br>(volet coupe feu) n°2<br>- Plaque fibre-ciment | Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose) | MET *<br>/ P5BV               | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 093     | P093-4ème -<br>Chaufferie Gaz<br>- Toutes zones<br>- Conduit de fluides<br>n°1 - Calorifugeage                                                       | Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)             | MET *<br>/ P5BV               | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 094     | P094-4ème -<br>Chaufferie Gaz<br>- Toutes zones<br>- Conduit de fluides<br>n°1 - Enveloppe<br>plâtre de<br>Calorifugeage                             | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)            | MET *<br>/ P5BV               | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 095     | P095-4ème -<br>Chaufferie Gaz<br>- Toutes zones<br>- Conduit de fluides<br>n°1 - Embout plâtre                                                       | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)                    | MET *<br>/ P5BV               | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 096     | P096-4ème -<br>Chaufferie Gaz<br>- Toutes zones<br>- Conduit de fluides<br>n°1 - Coude plâtre                                                        | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | MET *<br>/ P5BV               | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-062185-01      Date d'émission de rapport : 30/05/2025 8:16      Page 21/23  
Dossier N° : 25N024360      Date de réception : 26/05/2025      Date d'analyse : 27/05/2025  
Référence dossier Client:  
5179039 A - CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE 60013 BEAUVAIS CEDEX - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

| N° éch. | Référence client                                                                                                            | Description visuelle                                                                                                | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                                             |                                                                                                                     |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 097     | P097-4ème -<br>Chaufferie Gaz<br>- Toutes zones<br>- Conduit de fluides<br>Réseau EC - Joint de Bride                       | Matériau semi-dur de type joint (fibreuse) (vert) ; matériau semi-dur (fibreuse) (beige)                            | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 098     | P098-4ème -<br>Chaufferie Gaz<br>- Toutes zones<br>- Conduit de fluides<br>BEC - Fillasse                                   | Matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)                                                  | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 099     | P099-4ème -<br>Chaufferie Gaz<br>- Toutes zones<br>- Conduit de fluides<br>n°2 - Peinture sur calorifugeage mousse PU noire | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (gris)                                                  | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 100     | P100-4ème -<br>Chaufferie Gaz<br>- Toutes zones<br>- Conduit de fluides<br>Réseau EF - Joint de Bride                       | Matériau semi-dur de type mastic (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur (beige)                                     | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 101     | P101-4ème -<br>Chaufferie Gaz<br>- Toutes zones<br>- Menuiseries Extérieures n°1 - Imposte isolant                          | Matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau fibreux de type isolant (beige) | MET * / P5BV                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-062185-01 Date d'émission de rapport : 30/05/2025 8:16 Page 22/23  
Dossier N° : 25N024360 Date de réception : 26/05/2025 Date d'analyse : 27/05/2025  
Référence dossier Client:  
5179039 A - CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE 60013 BEAUVAIS CEDEX - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

| N° éch. | Référence client                                                                                                        | Description visuelle                                                          | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |      | Résultats                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|---------------------------------------|
|         |                                                                                                                         |                                                                               |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type |                                       |
| 102     | P102-4ème -<br>Chaudière Gaz<br>- Toutes zones<br>- Menuiseries<br>Extérieures n°2 -<br>Joint périphérique<br>Intérieur | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (fibreuse) (gris) | MOLP * / AI47                 | 2 / 2 *                       | - *  | Fibres d'amiante de type chrysotile * |

### Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

### Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n° 0238 du 13 octobre 2022, texte n° 10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1593  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-062185-01      Date d'émission de rapport : 30/05/2025 8:16      Page 23/23  
Dossier N° : 25N024360      Date de réception : 26/05/2025      Date d'analyse : 27/05/2025  
Référence dossier Client:  
5179039 A - CPAM DE L'OISE 1 rue DE SAVOIE 60013 BEAUVAIS CEDEX - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE  
MALADIE



Mohamed Chaib  
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1 - 1593  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ




DOCUMENT(S) REMI(S)




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ




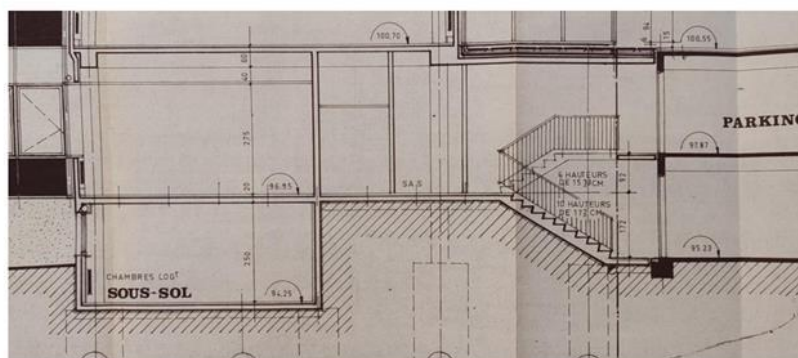


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



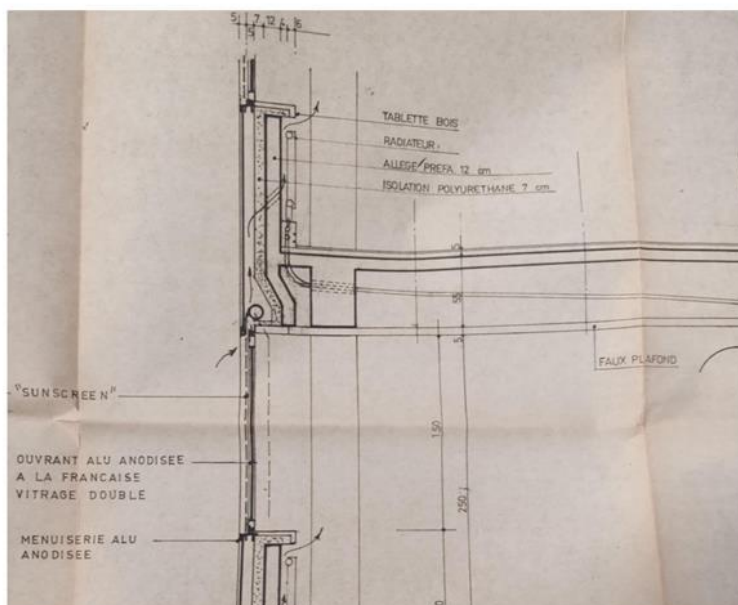

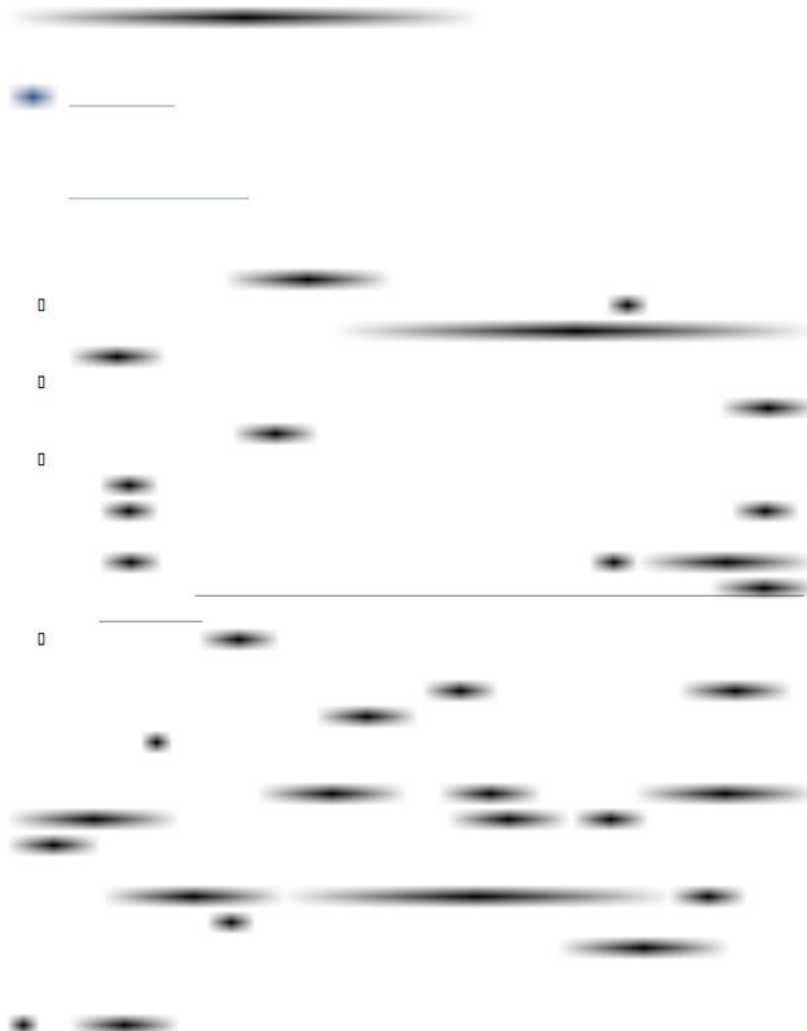




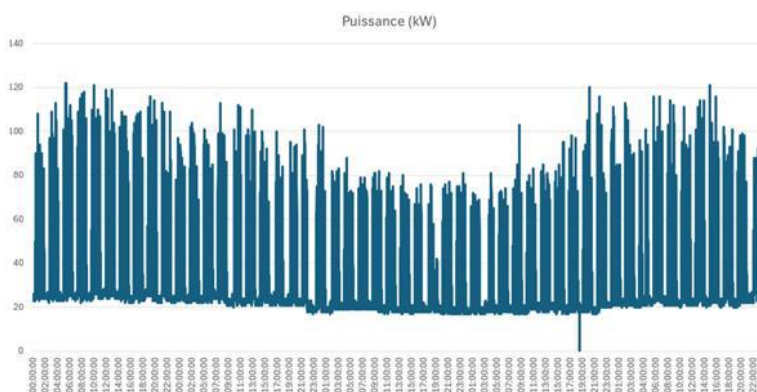

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ






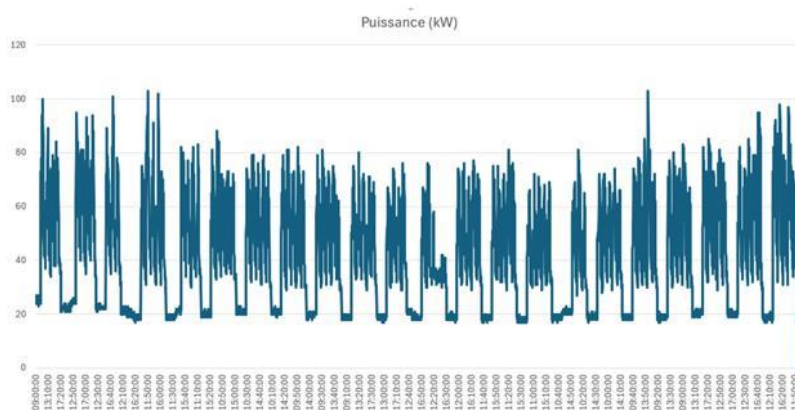

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

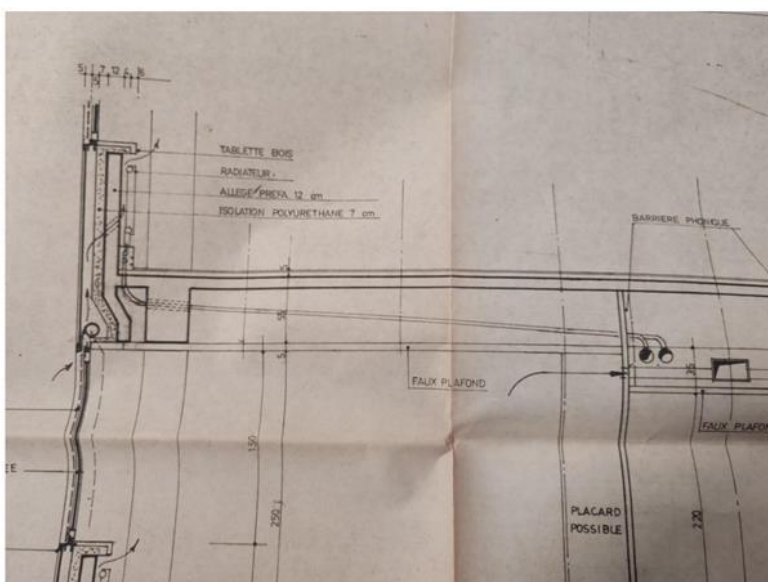

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER**

ODYSSEE 18, Allée de Maître Zaccharius - Lotissement d'Activité Bois Planté 2 - 80440 GLISY

Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293



0  
0  
0  
0






CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



0  
0  
0

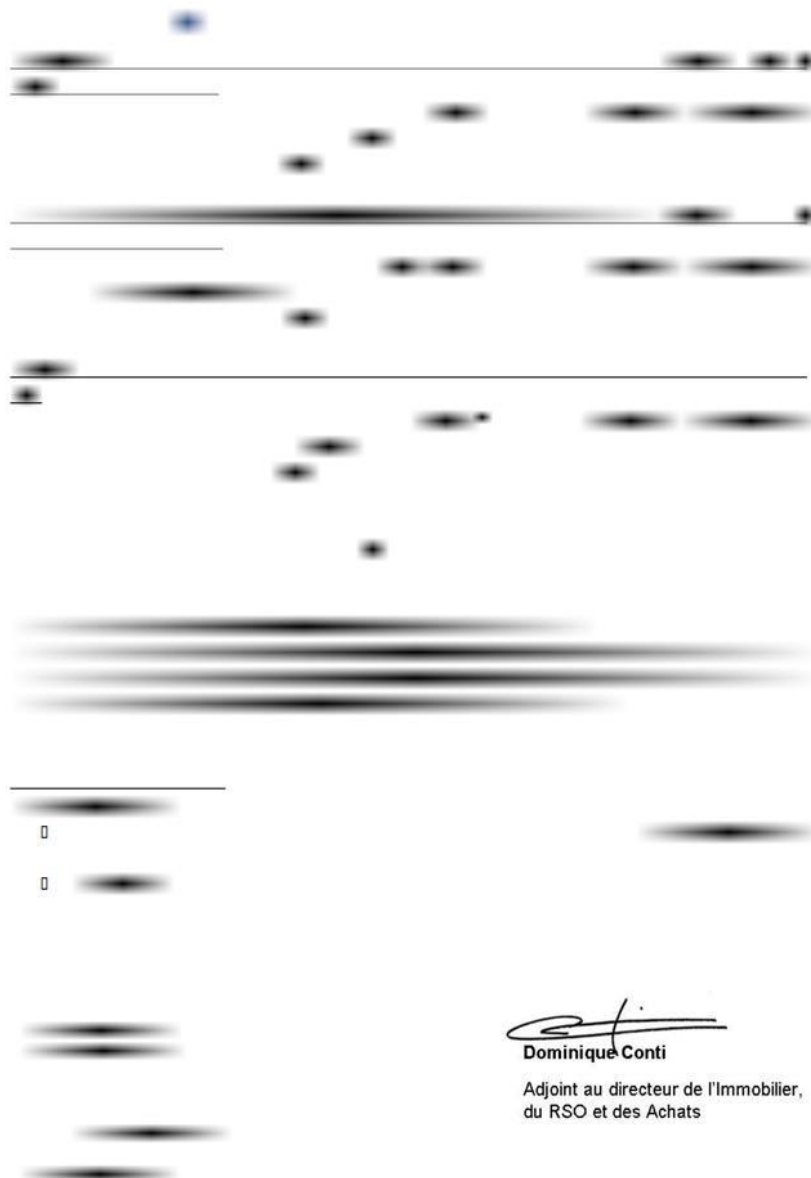

Commentaire :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



ATTESTATION D'ASSURANCE



ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD atteste que : **QUALICONSULT IMMOBILIER**  
(490 676 293 RCS Versailles) VELIZY PLUS – Bâtiment E – 1bis, rue du Petit Clamart - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant et après travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,
- Mesure d'empoussièrément
- Contrôle visuel amiante
- Analyse mâchefer
- Potabilité de l'eau
- Analyse ponctuelle d'éléments vis-à-vis de l'amiante
- Dossier amiante partie privative (DAPP)
- Analyse ponctuelle plomb
- Chiffrage remise en état après état des lieux de sortie
- Diagnostic installation d'assainissement non collectif
- Diagnostic installation d'assainissement collectif
- Diagnostic alex pour QUALITEL
- Diagnostic Sicile cristalline.
- Mission d'analyse ponctuelle en caractérisation des hydrocarbures (C10 – C40)
- Audit énergétique réglementaire selon le Décret N° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L.126-28-1 du code de la construction et de l'habitation.
- Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative DPEMD (arrêté du 26/03/2023)

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1<sup>er</sup> janvier 2025 au 31 décembre 2025**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 20/12/2024

L'assureur

MMA IARD SA  
RCS Le Mans 440 048 882  
Siège Social : 160, rue Henri Champion  
72030 LE MANS CEDEX 9

*E. Lecomte*

MMA IARD Assurances Mutuelles  
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes  
RCS Le Mans 775 692 129

MMA IARD  
Société anonyme, au capital de 537 052 368 euros entièrement versé  
RCS Le Mans 440 048 882

Sièges sociaux : 160, rue Henri Champion - 72030 Le Mans Cedex 9 - Entreprises régies par le code des assurances

IDU REP Eco circulaire FR231780 03XLOT



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ


**CERTIFICAT DE QUALIFICATION**


E20-V17 du 02 janvier 2020

**- CERTIFICAT DE COMPÉTENCES -**
**Diagnostics Techniques Immobiliers**

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée  
par GINGER CATED à :

**FALEMPIN Alexandre sous le numéro 1395**

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

|                                                                           | Intitulé du type de diagnostic technique immobilier                                                                                                                                                                         | Date d'effet | Date d'expiration |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>AMIANTE</b><br>Certification<br>Selon arrêté du 2 juillet 2018         | Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention     | 22/07/2020   | 21/07/2027        |
| <b>AMIANTE MENTION</b><br>Certification<br>Selon arrêté du 2 juillet 2018 | Missions de repérage des matériaux et produits des listes A, B et C et évaluations périodiques de l'état de conservation, pour tous types de bâtiments - Examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement | 22/07/2020   | 21/07/2027        |

Ref: 201395F9GC2020

Le jeudi 17/09/2020

**Luc BESNARD**  
Directeur de Ginger CATED



ACCREDITATION  
N° 4-0084  
PORTÉE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



# Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 4338 Version 006

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

## Monsieur FALEMPIN Alexandre

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

|                            |                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DPE tout type de bâtiments | Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment<br>Date d'effet : 24/09/2018 - Date d'expiration : 23/09/2023 |
| DPE individuel             | Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel<br>Date d'effet : 24/09/2018 - Date d'expiration : 23/09/2023            |
| Electricité                | Etat de l'installation intérieure électrique<br>Date d'effet : 02/11/2022 - Date d'expiration : 01/11/2029                                   |
| Gaz                        | Etat de l'installation intérieure gaz<br>Date d'effet : 28/10/2022 - Date d'expiration : 27/10/2029                                          |
| Plomb                      | Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb<br>Date d'effet : 19/01/2021 - Date d'expiration : 18/01/2028                                |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 08/11/2022.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amianté dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation, et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)  
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

**cofrac**  
ACCREDITATION  
N° 4-0522  
PORTÉE  
CERTIFICATION  
DE PERSONNES  
[WWW.COFRAC.FR](http://WWW.COFRAC.FR)

CPE DI FR 11 rev18

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ