

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux

Rapport : 2021-7737-p01
ARRAS Préfecture Pas De Calais, rédigé le 22/11/2021

Immeuble bâti visité

Adresse

**Préfecture du Pas De Calais (Façades)
62000 Arras**

Usage de l'immeuble :
Périmètre de la mission :
Date de construction :

Bureaux Préfecture
Avant Travaux Façades
Non Communiquée



Opérateur ayant participé au repérage

Nom : Pierre ROSZAK

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :

Nom de l'organisme : SOCOTEC
Adresse : 01 rue René Anjoly 94250 GENTILLY
N° de certificat : DTI/1211-011
Date de fin de validité : 22/11/2022

Conclusion

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Le propriétaire

Nom : Département du Pas De Calais
Adresse : rue Ferdinand Buisson 62000 Arras

Le donneur d'ordre

Nom : Département du Pas De Calais
Adresse : rue Ferdinand Buisson 62000 Arras

Organisme de repérage

Entreprise de diagnostic	NOREXPERTISES 03 rue de Fruges 62130 ST POL SUR TERNOISE Tél : 03.21.41.86.12 Fax : 03.21.41.87.07 Email : secretariat@norexpertises.fr
N° SIRET	442.784.542.00015
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle	Allianz I.A.R.D Police n°Z086.838.145

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Constatations diverses

NEANT

Sommaire du rapport

1. LES CONCLUSIONS	4
1.1 MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	4
1.2 MATERIAUX ET PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR L'AMIANTE.....	4
1.3 LISTE DES LOCAUX ET ELEMENTS POUR LESQUELS DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES SONT NECESSAIRES.....	4
2. LES LABORATOIRES D'ANALYSES.....	5
3. LA MISSION DE REPERAGE.....	5
3.1 REFERENCES REGLEMENTAIRES	5
3.2 OBJET DE LA MISSION	5
3.3 CLAUSE DE VALIDITE	5
3.4 PROGRAMME DE REPERAGE DE LA MISSION	6
3.5 LE PROGRAMME DE TRAVAUX PREVUS PAR LE DONNEUR D'ORDRE	7
3.6 LE PERIMETRE DE REPERAGE EFFECTIF	7
3.7 DESCRIPTION DU BIEN	7
4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
4.1 BILAN DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE	7
4.2 DATE(S) DE VISITE DES LOCAUX	7
4.3 ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR.....	7
4.4 PLAN ET PROCEDURES DE PRELEVEMENTS	7
5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	8
5.1 SYNTHÈSE DES RESULTATS DU REPERAGE	8
5.2 LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	12
5.3 ESTIMATION DE LA QUANTITE DE MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	12
5.4 LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS APRES ANALYSE EN LABORATOIRE	13
5.5 SCHEMA DE REPERAGE	20
5.6 ANALYSES LABORATOIRE.....	25
6. SIGNATURE.....	37
6.1 DEVOIR DE CONSEIL	37
6.2 AVIS ET INTERPRETATION DE L'OPERATEUR	37
6.3 SIGNATURE.....	37
7. ANNEXES.....	38
7.1 CERTIFICAT DE COMPETENCE	38
7.2 ATTESTATION D'ASSURANCE	39

1. Les conclusions

Avertissement : La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition, avant la vente. Ce rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. Il ne pourra pas servir de rapport initial pour l'établissement du Dossier Technique Amiante pour les mêmes raisons mais il le complètera le cas échéant.

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

1.1 Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits (Partie du composant)	Localisation (Composant de la construction)	Sur jugement personnel de l'opérateur	Après analyse
SANS OBJET			

1.2 Matériaux et produits susceptibles de contenir l'amiante

Matériaux et produits	Localisation	Raison de l'impossibilité de conclure
SANS OBJET		

1.3 Liste des locaux et éléments pour lesquels des investigations approfondies sont nécessaires

Concerne les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités ou sondés de façon exhaustive et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de mener la mission à son terme.

Locaux non visités

Etage	Locaux	Raisons
SANS OBJET		

Eléments nécessitant des investigations approfondies

Local ou Partie de local	Composant ou Partie de composant	Raison
SANS OBJET		

2. Les laboratoires d'analyses

- Eurofins Ascal Bâtiment Nord S.A.S 557, route de Noyelles, PA du Pommier, 62110 Henin Beaumont (accréditation n°1-1593)

3. La mission de repérage

3.1 Références réglementaires

Textes réglementaires	• Article L-4412-2 du code du travail • Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations • Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis • Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante • Décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis • Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage. • Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification
Norme(s) utilisée(s)	• Norme NF X 46-020 version 08/2017 : « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis »

3.2 Objet de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier, dans cet immeuble ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux définis par le donneur d'ordre.

3.3 Clause de validité

Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la Société NOREXPERTISES.
Le présent rapport ne peut être utilisé comme un repérage préalable à la démolition (références réglementaires différentes, zones ou éléments potentiellement exclus...)

3.4 Programme de repérage de la mission

Le programme de repérage de base est constitué par les colonnes I et II de l'annexe A de la norme NF X 46020 :

1 – Toiture, terrasse et étanchéité	Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment, plaques en matériau bitumineux
	Ardoises	Ardoises composites, ardoises en fibres-ciment
	Éléments ponctuels	Conduits de cheminées, tout élément complémentaire de toiture, conduits de ventilation, conduits d'eaux pluviales
	Complexes d'étanchéité pour toiture	Bardeaux d'asphalte ou bitumé (Shingle), pare-vapeur, pare pluie, et autres panneaux structuraux, isolant sous toiture, flocage, bandes bitumineuses, isolant, complexe asphalté, revêtement et colles,
	Accessoires de toitures	Rivets, faitages, closoirs.
2 – Parois verticales extérieures	Panneaux sandwichs	Plaques, joints d'assemblage et d'étanchéités, tresses, mastics.
	Bardages et bardages métalliques	Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, revêtement intérieur, peinture, flocage, carton, isolants sous bardage.
	Murs et cloisons « en dur »	Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés, ou talochés, colle de carrelage, étanchéité extérieure des fondations, appui de fenêtre.
3 – Parois verticales intérieures	Murs et cloisons	Flocages, enduits à base de plâtre ou ciment projetés, talochés ou lissés, joints de dilatation.
	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages, enduits à base de plâtre ou ciment projetés, talochés ou lissés, joints de dilatation, entourages de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau-sandwich (carton + plâtre)) coffrage perdu
	Cloisons légères et préfabriquées	Panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloison : tresse, carton, fibres-ciment, isolant intérieur.
	Gaines et coffres verticaux	Flocage, enduits à base de plâtre ou ciment projetés, talochés ou lissés ayant une fonction coupe-feu, panneaux, jonction entre panneaux.
	Portes coupe-feu – Porte pare-flamme Revêtement de mur, de poteaux, de cloisons, de gaines, de coffre et de portes coupe-feu et pare flamme	Vantaux et joints Sous couches des tissus muraux, revêtements dur (amiante ciment) colles des carrelages, peintures intumescents, bitumineuses, décoratives.
4 – Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite) calles de ferrailage
	Poutres et charpentes (périphériques et intérieurs) Suspentes et contrevents	Flocages, enduits projetés, joints, plaque de ripage, entourages de poutres, coffrage perdu, peintures intumescents...
	Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joint de dilatation.
	Gaines et coffres verticaux	Flocage, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.
	Faux-plafonds	Panneaux et plaques, jonctions, joints, Pare vapeur, isolant, cantonnements.
5 – Planchers et plancher techniques	Revêtements de sol	Dalles plastiques, Dalles moquettes, lés en matériau plastique et /ou moquette avec sous couche, nez de marche, colles.
	Plancher	Étanchéité de cuvelage, coffrage perdu, chape maigre (base ciment) ragréage, rebouchage autour des conduits
6 – Conduits, canalisations, accès. Intérieurs et extérieurs	Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Conduit de vapeur, fumée, échappement	Calorifugeages, rubans adhésifs, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment, joints, mastics, tresses, manchons.
	Câbles électriques	Câbles électriques de secours (isolant souvent orange)
	Clapets/volets coupe-feu	Clapet, volet, rebouchage, étanchéité.
	Vide-ordures	Conduit en fibres-ciment, joint des trappes.
7 – Ascenseurs et monte-charge	Portes intérieures et extérieures et portes palières,	Portes et cloisons palières
	Trémie, machinerie	Flocage, bourre, mur/plancher, joint mousse, frein.
8 – Equipements divers	Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti-condensation, plaques isolantes (internes et externes), tissus amiante, revêtements de câbles métalliques.
9 – Installations Industrielles	Fours, étuves, tuyauteries, racks...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti-condensation, plaques isolantes, tissus amiante, freins et embrayages.
10 – Voies et réseaux divers	Conduits	Fibres-ciment.
	Revêtements routiers	Bitumes, couche et sous couche

Important : Ce programme de repérage constitue une base. Si l'opérateur a connaissance de matériaux ou produits amiantés autres que ceux mentionnés dans ce programme et s'inscrivant dans le périmètre des travaux, il les repère également.

3.5 Le programme de travaux prévus par le donneur d'ordre

Changement menuiseries extérieures et travaux d'isolation

3.6 Le périmètre de repérage effectif

A l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités, Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par les travaux et figurant sur le schéma de repérage :

Archives 12-13, Locaux , Façades, Atelier, Cafétéria, Bureaux 1er, Bureau 30, Bureau 136, Bureau 7, Bureaux 2èm, Bureau 227, Salle 236, Bureaux, Bureau 325, Bureau 337

3.7 Description du bien

Désignation
Rez-de-jardin - Locaux
Rez-de-jardin - Façades
Rez-de-jardin - Atelier
Rez-de-jardin - Cafétéria
1er - Bureaux 1er
1er - Bureau 30
1er - Bureau 136
1er - Bureau 7
2ème - Bureaux 2èm
2ème - Bureau 227
2ème - Salle 236
3ème - Bureaux
3ème - Bureau 325
3ème - Bureau 337

4. Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés : D.T.A, programme de travaux écrit, plans

Documents remis : Programme de travaux, plans.

4.2 Date(s) de visite des locaux

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 29/10/2021

Nom de l'opérateur : Pierre ROSZAK

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

Rédaction selon un ordre différent de celui prescrit par la norme NF-X- 46020

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention

5. Résultats détaillés du repérage

5.1 Synthèse des résultats du repérage

Composants de la construction	Partie du composant vérifié ou sondé	Localisation	Ech. n°	Analyses n°	Présence d'amiante	Analyse ou éléments de décision de l'opérateur en absence d'analyse
accessoires divers	Autres matériaux Mastic vitrage	-Rez de jardin- atelier	OUI ECH-001	21N051870-01	NON	
Murs	Autres matériaux peinture + enduit	-Rez de jardin- atelier	OUI ECH-002	21N051870-02	NON	
Accessoires divers	Autres matériaux Mastic vitrage	-Rez de jardin- atelier	OUI ECH-003	21N051870-03	NON	
Accessoires divers	Autres matériaux joint menuiserie caoutchouc	-Rez de jardin- atelier	OUI ECH-004	21N051870-04	NON	
Murs extérieur	Autres matériaux peinture + enduit	-Rez de jardin- atelier	OUI ECH-005	21N051870-05	NON	
Accessoires divers	Autres matériaux mastic vitrage	-Rez de jardin- cafétariat	OUI ECH-006	21N051870-06	NON	
Accessoires divers	Autres matériaux Mastic vitrage	-Rez de jardin- cafétariat	OUI ECH-007	231N051870-07	NON	
Murs extérieur	Autres matériaux peinture + enduit	-Rez de jardin- cafétariat	OUI ECH-008	21N051870-08	NON	
Murs	Autres matériaux joint entre menuiserie et mur	-Rez de jardin- cafétariat	OUI ECH-009	21N051870-09	NON	
Murs	Autres matériaux mortier colle sous fenêtre	-Rez de jardin- cafétariat	OUI ECH-010	21N051870-10	NON	
accessoires divers	Autres matériaux enduit appui de fenêtre	-Rez de jardin- Façades	OUI ECH-011	21N051870-11	NON	
Murs extérieur	Autres matériaux peinture + enduit	-Rez de jardin- Façades	OUI ECH-012	21N051870-12	NON	
Poteaux béton	Autres matériaux peinture + enduit	-Rez de jardin- Façades	OUI ECH-013	21N051870-13	NON	
Murs extérieur	Autres matériaux peinture + enduit	-Rez de jardin- Façades	OUI ECH-014	21N051870-14	NON	
Murs intérieur	Autres matériaux panneau bois aggloméré allège	-1 ^{er} étage- Bureau 30	OUI ECH-015	21N051870-15	NON	
Murs	Autres matériaux peinture + enduit	-1 ^{er} étage- Bureau 30	OUI ECH-016	21N051870-16	NON	
accessoires divers	Autres matériaux mastic vitrage	-1 ^{er} étage- Bureau 30	OUI ECH-	21N051870-17	NON	

3, rue de Fruges – 62130 Saint Pol sur Ternoise
 Te l : 03 21 41 86 12 - Fax : 03 21 41 87 07 – Portable : 06 08 75 97 98
 Courriel : secretariat@norexpertises.fr – Site : www.norexpertises.fr

Sarl au capital de 7 500 euros / Siret 442 784 542 00015 / TVA FR 39442 784 542

Composants de la construction	Partie du composant vérifié ou sondé	Localisation	Ech. n°	Analyses n°	Présence d'amiante	Analyse ou éléments de décision de l'opérateur en absence d'analyse
			017			
accessoires divers	Autres matériaux joint fenêtre caoutchouc	-1 ^{er} étage- Bureau 30	OUI ECH-018	21N051870-18	NON	
accessoires divers	Autres matériaux joint entre menuiserie et mur	-1 ^{er} étage- Bureau 30	OUI ECH-019	21N051870-19	NON	
Murs extérieur	Autres matériaux faïence + colle + enduit + peinture	-1 ^{er} étage- Bureau 30	OUI ECH-020	21N051870-21	NON	
Poteaux béton	Autres matériaux peinture + enduit	-1 ^{er} étage- Bureau 30	OUI ECH-021	21N051870-21	NON	
accessoire divers	Autres matériaux mastic vitrage	-1 ^{er} étage- Bureau 136	OUI ECH-022	21N051870-22	NON	
Murs	Autres matériaux panneau allège intérieur bois aggloméré	-1 ^{er} étage- Bureau 136	OUI ECH-023	21N051870-23	NON	
Murs (allège béton)	Autres matériaux peinture + faïence + colle	-1 ^{er} étage- Bureau 136	OUI ECH-024	21N051870-24	NON	
Murs	Autres matériaux peinture + enduit	-1 ^{er} étage- Bureau 7	OUI ECH-025	21N051870-25	NON	
Murs extérieur	Autres matériaux peinture + enduit	-1 ^{er} étage- Bureau 7	OUI ECH-026	21N051870-16	NON	
accessoires divers	Autres matériaux joint entre menuiserie et poteau	-1 ^{er} étage- Bureau 7	OUI ECH-027	21N051870-27	NON	
accessoires divers	Autres matériaux mastic vitrage	-2 ^{em} étage- Bureau 227	OUI ECH-028	21N051870-28	NON	
Murs	Autres matériaux enduit + peinture	-2 ^{em} étage- Bureau 227	OUI ECH-029	21N051870-29	NON	
Poteaux béton	Autres matériaux peinture + enduit	-2 ^{em} étage- Bureau 227	OUI ECH-030	21N051870-30	NON	
Murs (allège béton)	Autres matériaux peinture + faïence + colle	-2 ^{em} étage- Salle 236	OUI ECH-031	21N051870-31	NON	
Poteaux béton	Autres matériaux peinture + enduit	-2 ^{em} étage- Salle 236	OUI ECH-032	21N051870-32	NON	
Murs	Autres matériaux peinture + enduit	-2 ^{em} étage- Salle conférence	OUI ECH-033	21N051870-33	NON	
accessoires divers	Autres matériaux mastic vitrage	-2 ^{em} étage- Salle conférence	OUI ECH-034	21N051870-34	NON	
accessoires divers	Autres matériaux joint entre	-2 ^{em} étage- Salle conférence	OUI ECH-	21N051870-35	NON	

Composants de la construction	Partie du composant vérifié ou sondé	Localisation	Ech. n°	Analyses n°	Présence d'amiante	Analyse ou éléments de décision de l'opérateur en absence d'analyse
	menuiserie et poteau		035			
Poteaux béton	Autres matériaux peinture + enduit	-2èm étage- Salle conférence	OUI ECH-036	21N051870-36	NON	
Murs extérieur	Autres matériaux peinture + enduit	-2èm étage- Salle conférence	OUI ECH-037	21N051870-37	NON	
Murs	Autres matériaux peinture + enduit	-2èm étage- Salle conférence	OUI ECH-038	21N051870-38	NON	
Murs (allège béton)	Autres matériaux peinture + faïence + colle	-3èm étage- Bureau 337	OUI ECH-039	21N051870-39	NON	
accessoires divers	Autres matériaux mastic vitrage	-3èm étage- Bureau 337	OUI ECH-040	21N051870-40	NON	
Poteaux béton	Autres matériaux peinture + enduit	-3èm étage- Bureau 337	OUI ECH-041	21N051870-41	NON	
accessoires divers	Autres matériaux joint entre menuiserie et poteau	-3èm étage- Bureau 337	OUI ECH-042	21N051870-42	NON	
Poteaux béton	Autres matériaux peinture + enduit	-3èm étage- Bureau 325	OUI ECH-043	21N051870-43	NON	
Murs (allège béton)	Autres matériaux peinture + faïence + colle	-3èm étage- Bureau 325	OUI ECH-044	21N051870-44	NON	
accessoires divers	Autres matériaux peinture + enduit appui de fenêtre	-3èm étage- Bureau 325	OUI ECH-045	21N051870-45	NON	
Murs	Autres matériaux enduit + peinture	-3èm étage- Bureau 325	OUI ECH-046	21N051870-46	NON	
Murs	Autres matériaux peinture + enduit	-Bureaux et locaux	NON		NON	déjà prélevé Zone présentant des similitudes d'ouvrage
Murs	Autres matériaux panneau allège bois aggloméré	-Bureaux et locaux	NON		NON	déjà prélevé Zone présentant des similitudes d'ouvrage
Poteaux et poutres béton	Autres matériaux peinture + enduit	-Façades	NON		NON	déjà prélevé Zone présentant des similitudes d'ouvrage
Murs (allège béton)	Autres matériaux peinture + faïence +	-Façades	NON		NON	déjà prélevé Zone

Composants de la construction	Partie du composant vérifié ou sondé	Localisation	Ech. n°	Analyses n°	Présence d'amiante	Analyse ou éléments de décision de l'opérateur en absence d'analyse
	colle					présentant des similitudes d'ouvrage
accessoires divers	Autres matériaux allège verre	-Façades	NON		NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
accessoires divers	Autres matériaux mastic vitrage	-Locaux et bureaux	NON		NON	déjà prélevé Zone présentant des similitudes d'ouvrage
accessoires divers	Autres matériaux joint menuiserie caoutchouc	-Locaux et bureaux	NON		NON	déjà prélevé Zone présentant des similitudes d'ouvrage
accessoires divers	Autres matériaux joint entre menuiserie et poteau	-Façades	NON		NON	déjà prélevé Zone présentant des similitudes d'ouvrage

S (*) : attente du résultat du laboratoire ou susceptible

5.2 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

SANS OBJET

(2) : Sans objet

5.3 Estimation de la quantité de matériaux ou produits contenant de l'amiante

		DENOMINATION et LOCALISATION des matériaux		QUANTITÉ		OBSERVATIONS (conseils sur les modalités d'élimination des déchets)
				Unités (ml, m2, u)	Tonnes	
Matériaux ou déchets dangereux (DD): Amiante	Amiante lié à des matériaux inertes			Voir Chapitre 7.3.B		
	Autres types d'amiante lié (Dalles vinyl-amiante)			Voir Chapitre 7.3.B		
	Amiante friable			Voir Chapitre 7.3.B		

Dénomination des produits ou matériaux	Localisation	Quantité (ml, m² ou unité)	Conseils sur les modalités d'élimination des déchets
SANS OBJET			


5.4 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse en laboratoire


Partie du composant	Localisation (Composant de la construction)	Numéro de prélèvement	Numéro d'analyse	Photo
Autres matériaux (Mastic vitrage)	-Rez de jardin-Atelier (accessoires divers)	ECH-001	21N051870-01	
Autres matériaux (peinture + enduit)	-Rez de jardin-Atelier (Murs)	ECH-002	21N051870-02	
Autres matériaux (Mastic vitrage)	-Rez de jardin-Atelier (Accessoires divers)	ECH-003	21N051870-03	
Autres matériaux (joint menuiserie caoutchouc)	-Rez de jardin-Atelier (Accessoires divers)	ECH-004	21N051870-04	
Autres matériaux (peinture + enduit)	-Rez de jardin-Atelier (Murs extérieur)	ECH-005	21N051870-05	
Autres matériaux (mastic vitrage)	-Rez de jardin-Cafétariat (Accessoires divers)	ECH-006	21N051870-06	

Autres matériaux (Mastic vitrage)	-Rez de jardin-Cafétariat (Accessoires divers)	ECH-007	231N051870-07	
Autres matériaux (peinture + enduit)	-Rez de jardin-Cafétariat (Murs extérieur)	ECH-008	21N051870-08	
Autres matériaux (joint entre menuiserie et mur)	-Rez de jardin-Cafétariat (Murs)	ECH-009	21N051870-09	
Autres matériaux (mortier colle sous fenêtre)	-Rez de jardin-Cafétariat (Murs)	ECH-010	21N051870-10	
Autres matériaux (enduit appui de fenêtre)	-Rez de jardin-Façades (accessoires divers)	ECH-011	21N051870-11	
Autres matériaux (peinture + enduit)	-Rez de jardin-Façades (Murs extérieur)	ECH-012	21N051870-12	
Autres matériaux (peinture + enduit)	-Rez de jardin-Façades (Poutre béton)	ECH-013	21N051870-13	

Autres matériaux (peinture + enduit)	-Rez de jardin-Façades (Murs extérieur)	ECH-014	21N051870-14	
Autres matériaux (panneau bois aggloméré allège)	-1er-Bureau 30 (Murs intérieur)	ECH-015	21N051870-15	
Autres matériaux (peinture + enduit)	-1er-Bureau 30 (Murs)	ECH-016	21N051870-16	
Autres matériaux (mastic vitrage)	-1er-Bureau 30 (accessoires divers)	ECH-017	21N051870-17	
Autres matériaux (joint fenêtre caoutchouc)	-1er-Bureau 30 (accessoires divers)	ECH-018	21N051870-18	
Autres matériaux (joint entre menuiserie et mur)	-1er-Bureau 30 (accessoires divers)	ECH-019	21N051870-19	
Autres matériaux (faïence + colle + enduit + peinture)	-1er-Bureau 30 (Murs extérieur)	ECH-020	21N051870-21	

Autres matériaux (peinture + enduit)	-1er-Bureau 30 (Poteaux béton)	ECH- 021	21N051870-21	
Autres matériaux (mastic vitrage)	-1er-Bureau 136 (accessoire divers)	ECH- 022	21N051870-22	
Autres matériaux (panneau allège intérieur bois aggloméré)	-1er-Bureau 136 (Murs)	ECH- 023	21N051870-23	
Autres matériaux (peinture + faïence + colle)	-1er-Bureau 136 (Murs (allège béton))	ECH- 024	21N051870-24	
Autres matériaux (peinture + enduit)	-1er-Bureau 7 (Murs)	ECH- 025	21N051870-25	
Autres matériaux (peinture + enduit)	-1er-Bureau 7 (Murs extérieur)	ECH- 026	21N051870-16	
Autres matériaux (joint entre menuiserie et poteau)	-1er-Bureau 7 (accessoires divers)	ECH- 027	21N051870-27	

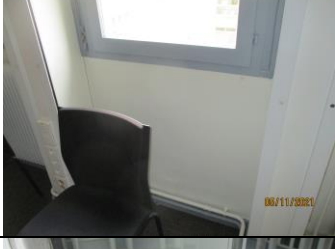Autres matériaux (mastic vitrage)	-2èm-Bureau 227 (accessoires divers)	ECH-028	21N051870-28	
Autres matériaux (enduit + peinture)	-2èm-Bureau 227(Murs)	ECH-029	21N051870-29	
Autres matériaux (peinture + enduit)	-2èm-Bureau 227 (Poteaux béton)	ECH-030	21N051870-30	
Autres matériaux (peinture + faïence + colle)	-2èm-Salle 236 (Murs (allège béton))	ECH-031	21N051870-31	
Autres matériaux (peinture + enduit)	-2èm-Salle 236 (Poteaux béton)	ECH-032	21N051870-32	
Autres matériaux (peinture + enduit)	-2èm-Salle conférence (Murs)	ECH-033	21N051870-33	
Autres matériaux (mastic vitrage)	-2èm-Salle conférence (accessoires divers)	ECH-034	21N051870-34	

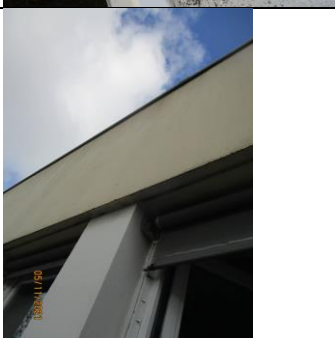Autres matériaux (joint entre menuiserie et poteau)	-2èm-Salle conférence (accessoires divers)	ECH-035	21N051870-35	
Autres matériaux (peinture + enduit)	-2èm-Salle conférence (Poteaux béton)	ECH-036	21N051870-36	
Autres matériaux (peinture + enduit)	-2èm-Salle conférence (Murs extérieur)	ECH-037	21N051870-37	
Autres matériaux (peinture + enduit)	-3èm-Bureau 337(Murs)	ECH-038	21N051870-38	
Autres matériaux (peinture + faïence + colle)	-3èm-Bureau 337 (Murs (allège béton))	ECH-039	21N051870-39	
Autres matériaux (mastic vitrage)	-3èm-Bureau 337(accessoires divers)	ECH-040	21N051870-40	
Autres matériaux (peinture + enduit)	-3èm-Bureau 337 (Poteaux béton)	ECH-041	21N051870-41	

Autres matériaux (joint entre menuiserie et poteau)	-3èm-Bureau 337 (accessoires divers)	ECH-042	21N051870-42	
Autres matériaux (peinture + enduit)	-3èm-Bureau 325 (Poteaux béton)	ECH-043	21N051870-43	
Autres matériaux (peinture + faïence + colle)	-3èm-Bureau 325 (Murs (allège béton))	ECH-044	21N051870-44	
Autres matériaux (peinture + enduit appui de fenêtre)	-3èm-Bureau 325 (accessoires divers)	ECH-045	21N051870-45	
Autres matériaux (enduit + peinture)	-3èm-Bureau 325 (Murs)	ECH-046	21N051870-46	

5.5 Schéma de repérage


Croquis : Rez-de-jardin



-  P... Prélèvement négatif
-  P... Prélèvement positif

3, rue de Fruges – 62130 Saint Pol sur Ternoise
Te l : 03 21 41 86 12 - Fax : 03 21 41 87 07 – Portable : 06 08 75 97 98
Courriel : secretariat@norexpertises.fr – Site : www.norexpertises.fr

Sarl au capital de 7 500 euros / Siret 442 784 542 00015 / TVA FR 39442 784 542

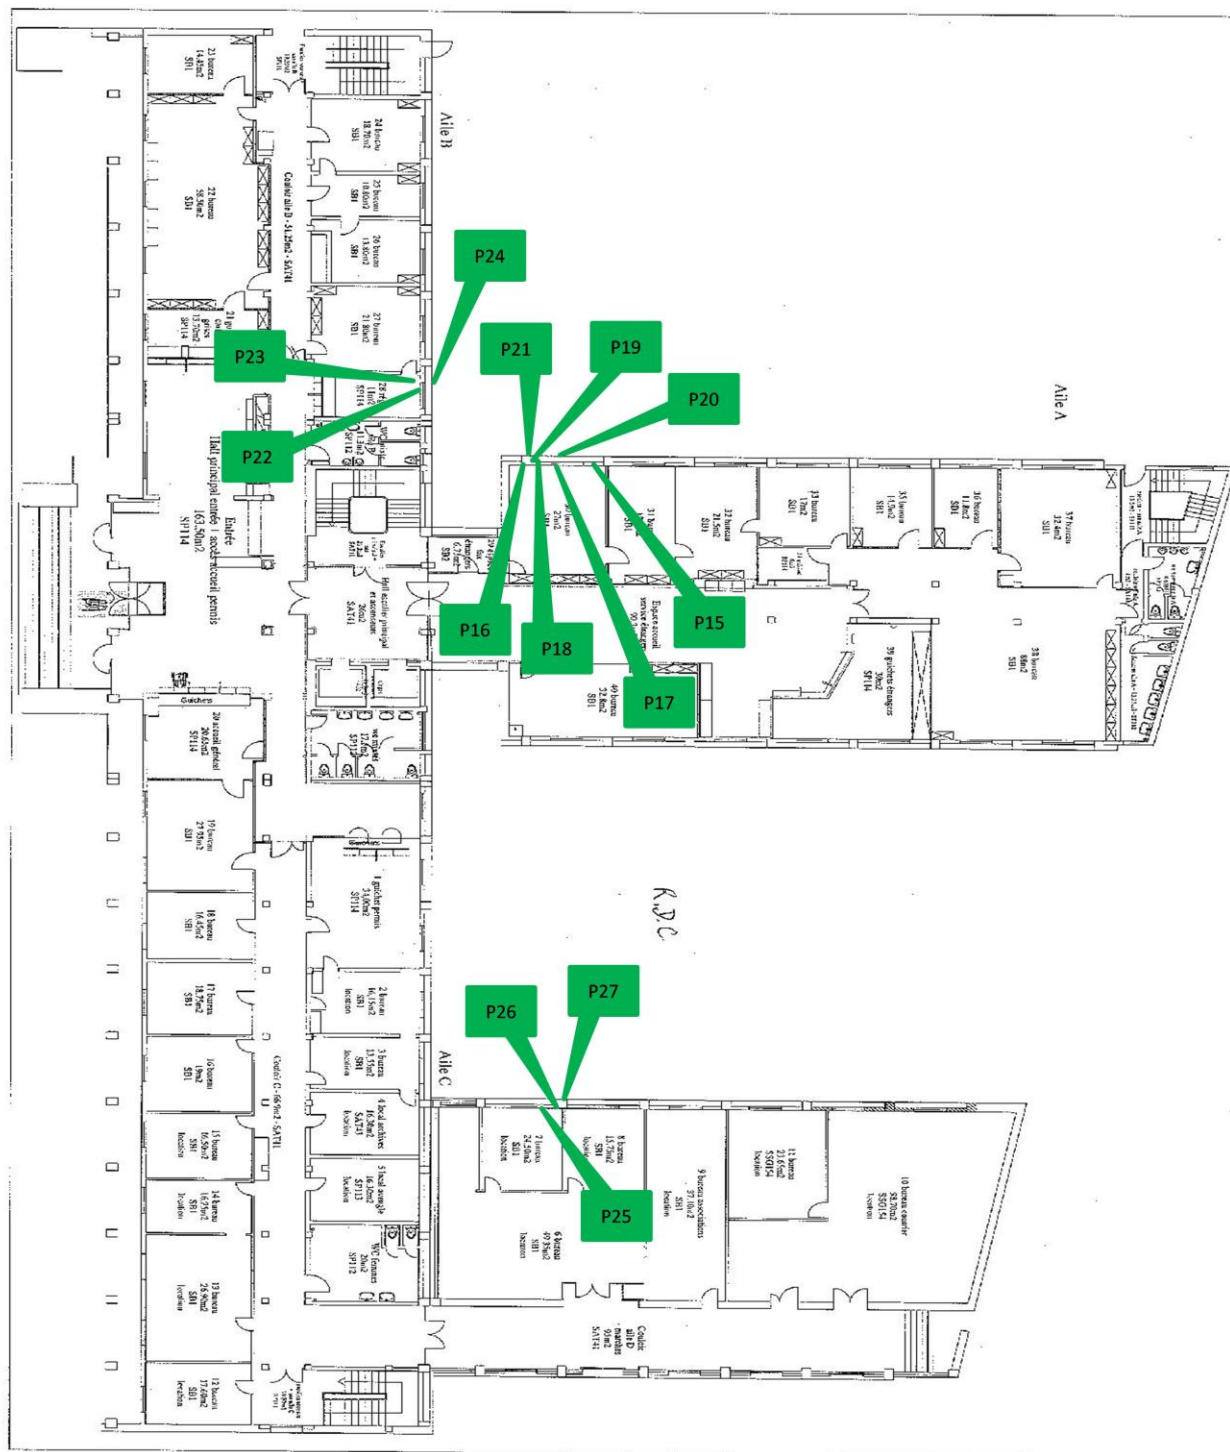


Prélèvement négatif



Prélèvement positif

3, rue de Fruges – 62130 Saint Pol sur Ternoise
 Te l : 03 21 41 86 12 - Fax : 03 21 41 87 07 – Portable : 06 08 75 97 98
 Courriel : secretariat@norexpertises.fr – Site : www.norexpertises.fr

Sarl au capital de 7 500 euros / Siret 442 784 542 00015 / TVA FR 39442 784 542

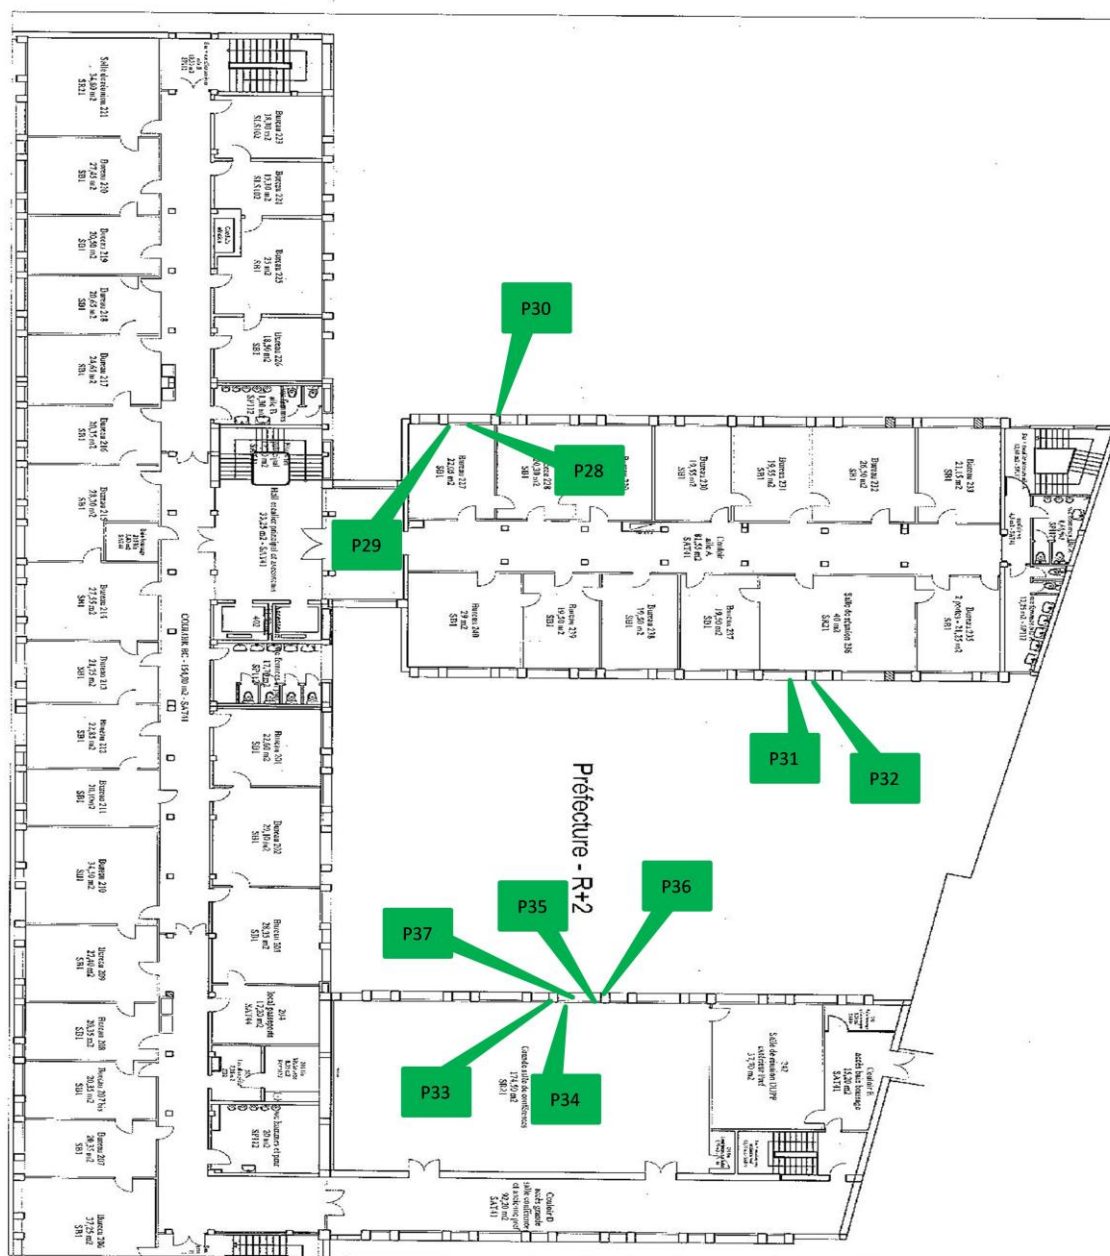

P...


Prélèvement négatif

P...

Prélèvement positif

3, rue de Fruges – 62130 Saint Pol sur Ternoise
 Te l : 03 21 41 86 12 - Fax : 03 21 41 87 07 – Portable : 06 08 75 97 98
 Courriel : secretariat@norexpertises.fr – Site : www.norexpertises.fr

Sarl au capital de 7 500 euros / Siret 442 784 542 00015 / TVA FR 39442 784 542

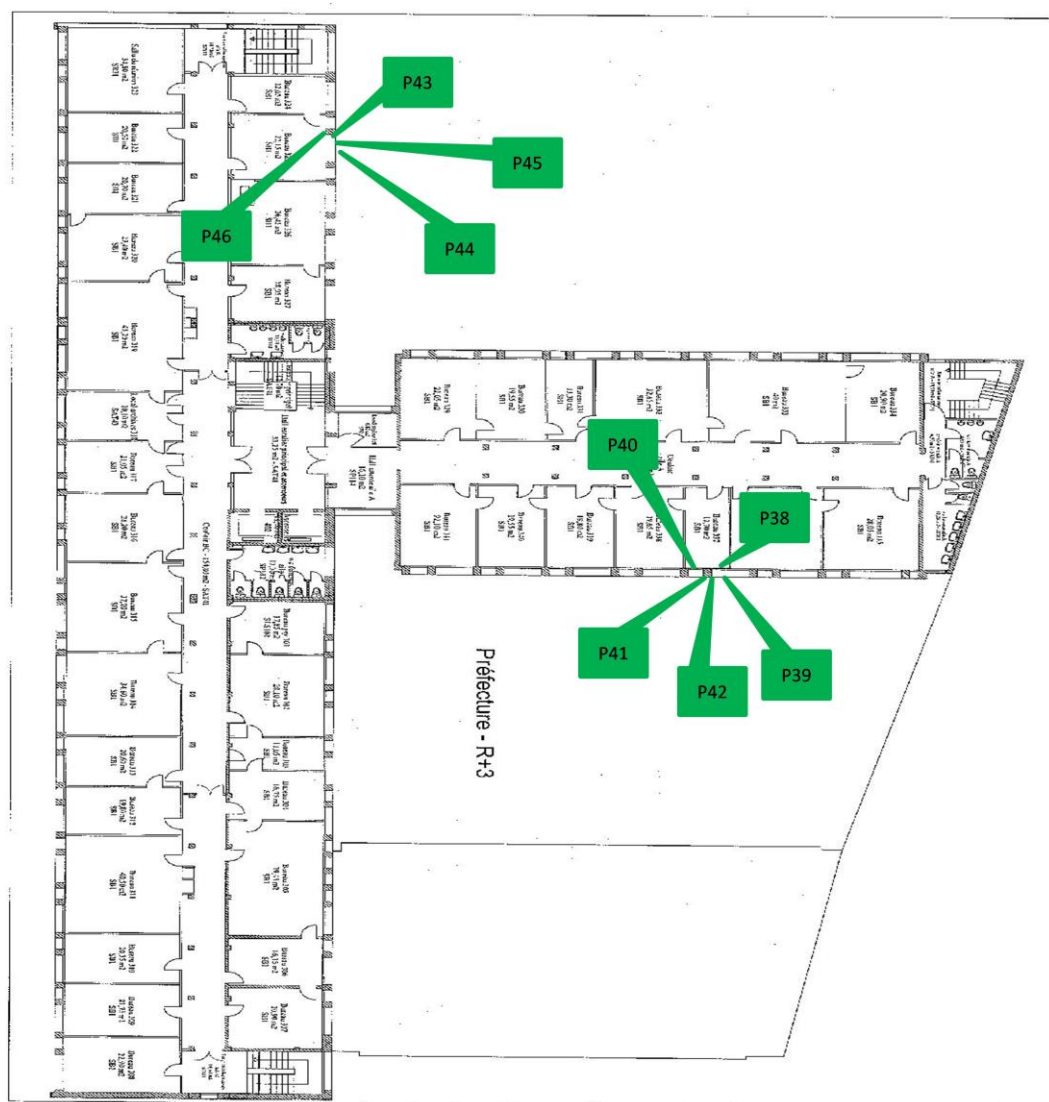


Prélèvement négatif



Prélèvement positif

3, rue de Fruges – 62130 Saint Pol sur Ternoise
 Te l : 03 21 41 86 12 - Fax : 03 21 41 87 07 – Portable : 06 08 75 97 98
 Courriel : secretariat@norexpertises.fr – Site : www.norexpertises.fr

Sarl au capital de 7 500 euros / Siret 442 784 542 00015 / TVA FR 39442 784 542

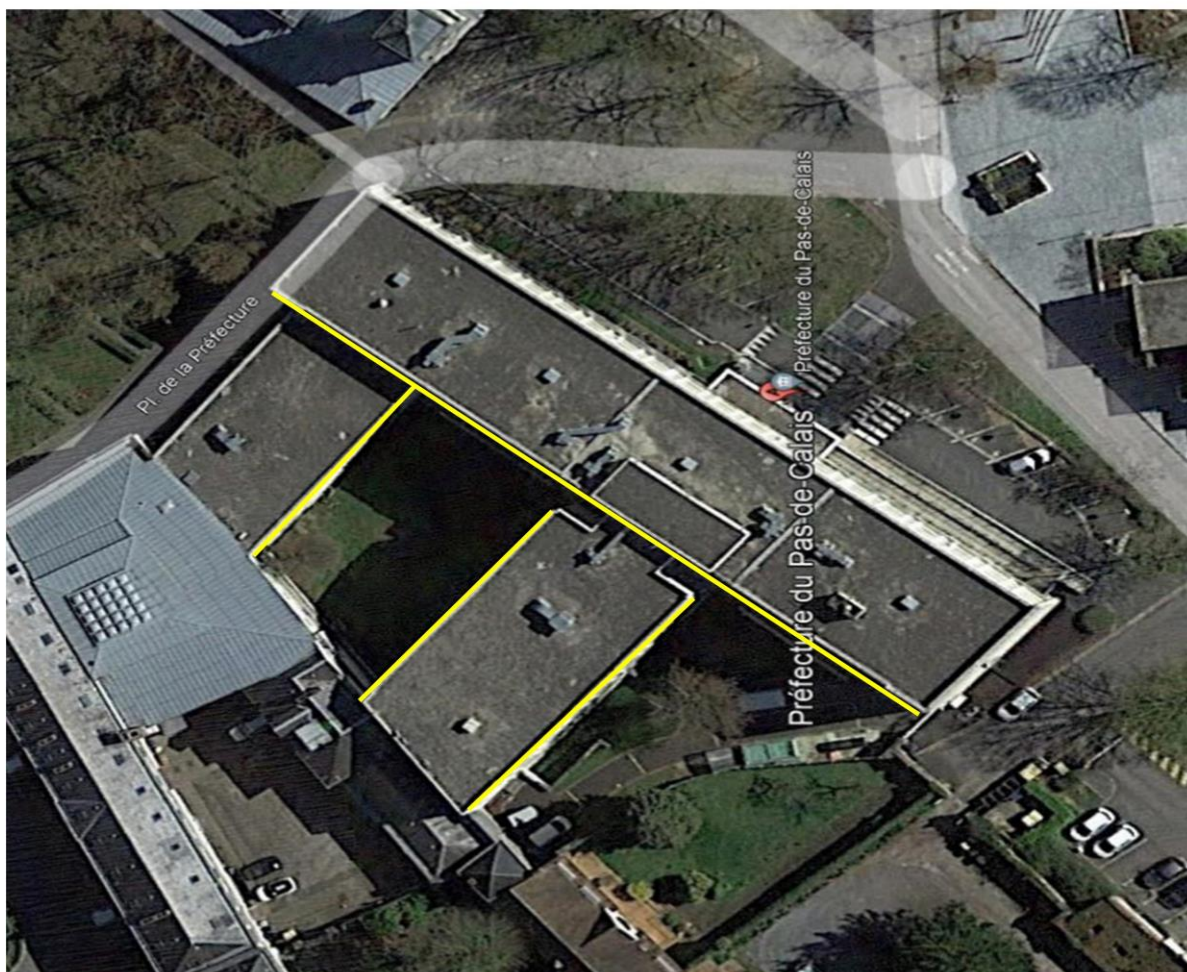

 Zone de travaux

3, rue de Fruges – 62130 Saint Pol sur Ternoise
Te l : 03 21 41 86 12 - Fax : 03 21 41 87 07 – Portable : 06 08 75 97 98
Courriel : secretariat@norexpertises.fr – Site : www.norexpertises.fr

Sarl au capital de 7 500 euros / Siret 442 784 542 00015 / TVA FR 39442 784 542

5.6 Analyses laboratoire



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BÂTIMENT NORD SAS**
Réception résultat
557 Route de Noyelles
PA du Pommier
62110 Hénin Beaumont

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-090081-01 Date d'émission de rapport : 16/11/2021 14:10 Page 1/12
Référence laboratoire N° : 21EK144927 Référence de suivi du dossier N° : 21N051870
Reçu au laboratoire le : 15/11/2021 Date de réception : 12/11/2021
Date d'analyse : 15/11/2021
Référence dossier Client: 21N051870 - 2021-7737 PREFECTURE ARRAS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	21N051870-001 - P001 / ATELIER RDJ / MASTIC VITRAGE INTERIEUR	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple de type mastic (collant) (jaune)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	21N051870-002 - P002 / ATELIER RDJ / PEINTURE + ENDUIT MUR	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	21N051870-003 - P003 / ATELIER RDJ / MASTIC VITRAGE EXTERIEUR	Matériau semi-dur (noir)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	21N051870-004 - P004 / ATELIER RDJ / JOINT VITRAGE CAOUTCHOUC	Matériau souple de type joint (noir)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



3, rue de Fruges – 62130 Saint Pol sur Ternoise
Te l : 03 21 41 86 12 - **Fax :** 03 21 41 87 07 – **Portable :** 06 08 75 97 98
Courriel : secretariat@norexpertises.fr – **Site :** www.norexpertises.fr

Sarl au capital de 7 500 euros / Siret 442 784 542 00015 / TVA FR 39442 784 542

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-090081-01	Date d'émission de rapport : 16/11/2021 14:10	Page 2/12
Référence laboratoire N° : 21EK144927	Référence de suivi du dossier N° : 21N051870	
Reçu au laboratoire le : 15/11/2021	Date de réception : 12/11/2021	
Date d'analyse : 15/11/2021		
Référence dossier Client: 21N051870 - 2021-7737 PREFECTURE ARRAS		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type joint (marron)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	21N051870-005 - P005 / ATELIER RDJ / PEINTURE + ENDUIT FACADE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	21N051870-006 - P006 / CAFETARIAT RDJ / MASTIC VITRAGE INTERIEUR	Matériau (noir) ; matériau souple de type mastic (collant) (jaune)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	21N051870-007 - P007 / CAFETARIAT RDJ / MASTIC VITRAGE EXTERIEUR	Matériau de type peinture (noir) ; matériau souple de type mastic (collant) (jaune)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	21N051870-008 - P008 / CAFETARIAT RDJ / PEINTURE + ENDUIT FACADE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Parades, PORTUGAL



3, rue de Fruges – 62130 Saint Pol sur Ternoise
Te l : 03 21 41 86 12 - **Fax :** 03 21 41 87 07 – **Portable :** 06 08 75 97 98
Courriel : secretariat@norexpertises.fr – **Site :** www.norexpertises.fr

Sarl au capital de 7 500 euros / Siret 442 784 542 00015 / TVA FR 39442 784 542

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-090081-01	Date d'émission de rapport : 16/11/2021 14:10	Page 3/12
Référence laboratoire N° : 21EK144927	Référence de suivi du dossier N° : 21N051870	
Reçu au laboratoire le : 15/11/2021	Date de réception : 12/11/2021	
Date d'analyse : 15/11/2021		
Référence dossier Client: 21N051870 - 2021-7737 PREFECTURE ARRAS		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009 (1)	21N051870-009 - P009 / CAFETARIAT RDJ / JOINT CHASSIS MACONNERIE	Matériau souple de type joint (beige)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	21N051870-010 - P010 / CAFETARIAT RDJ / MORTIER COLLE SOUS FENETRE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	21N051870-011 - P011 / FACADE RDJ / ENDUIT APPUI DE FENETRE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	21N051870-012 - P012 / FACADE RDJ / PEINTURE + ENDUIT FACADE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	21N051870-013 - P013 / FACADE RDJ / PEINTURE + ENDUIT POUTRE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Parades, PORTUGAL



3, rue de Fruges – 62130 Saint Pol sur Ternoise
Te l : 03 21 41 86 12 - **Fax :** 03 21 41 87 07 – **Portable :** 06 08 75 97 98
Courriel : secretariat@norexpertises.fr – **Site :** www.norexpertises.fr

Sarl au capital de 7 500 euros / Siret 442 784 542 00015 / TVA FR 39442 784 542

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-090081-01	Date d'émission de rapport : 16/11/2021 14:10	Page 4/12
Référence laboratoire N° : 21EK144927	Référence de suivi du dossier N° : 21N051870	
Reçu au laboratoire le : 15/11/2021	Date de réception : 12/11/2021	
Date d'analyse : 15/11/2021		
Référence dossier Client: 21N051870 - 2021-7737 PREFECTURE ARRAS		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	21N051870-014 - P014 / FACADE RDJ / PEINTURE + ENDUIT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	21N051870-015 - P015 / BUREAU 30-1ER ETAGE / PANNEAU BOIS ALLEGE INTERIEUR	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	21N051870-016 - P016 / BUREAU 30-1ER ETAGE / PEINTURE + ENDUIT MUR	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	21N051870-017 - P017 / BUREAU 30-1ER ETAGE / MASTIC VITRAGE	Matériau souple de type mastic (collant) (jaune) ; matériau souple de type mastic (blanc)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	21N051870-018 - P018 / BUREAU 30-1ER ETAGE / JOINT FENETRE CAOUTCHOUC	Matériau souple de type joint (noir)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	21N051870-019 - P019 / BUREAU 30-1ER ETAGE / JOINT CHASSIS MACONNERIE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau souple (collant) (noir)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alén, 62
 4580-733 Sobrosa - Parades, PORTUGAL



3, rue de Fruges – 62130 Saint Pol sur Ternoise
Te l : 03 21 41 86 12 - **Fax :** 03 21 41 87 07 – **Portable :** 06 08 75 97 98
Courriel : secretariat@norexpertises.fr – **Site :** www.norexpertises.fr

Sarl au capital de 7 500 euros / Siret 442 784 542 00015 / TVA FR 39442 784 542

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-090081-01	Date d'émission de rapport : 16/11/2021 14:10	Page 5/12
Référence laboratoire N° : 21EK144927	Référence de suivi du dossier N° : 21N051870	
Reçu au laboratoire le : 15/11/2021	Date de réception : 12/11/2021	
Date d'analyse : 15/11/2021		
Référence dossier Client: 21N051870 - 2021-7737 PREFECTURE ARRAS		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	21N051870-020 - P020 / FACADE BUREAU 30-1ER ETAGE / FAIENCE + COLLE+PEINTURE+ENDUIT ALLEGE BETON	Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (vert)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	21N051870-021 - P021 / FACADE BUREAU 30-1ER ETAGE / PEINTURE + ENDUIT POTEAU BETON	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	21N051870-022 - P022 / BUREAU 136 - 1ER ETAGE / MASTIC VITRAGE	Matériau souple de type mastic (fibreuse) (marron) ; matériau de type peinture (beige) en traces	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	21N051870-023 - P023 / BUREAU 136 - 1ER ETAGE / PANNEAU BOIS ALLEGE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Parades, PORTUGAL



3, rue de Fruges – 62130 Saint Pol sur Ternoise
Te l : 03 21 41 86 12 - **Fax :** 03 21 41 87 07 – **Portable :** 06 08 75 97 98
Courriel : secretariat@norexpertises.fr – **Site :** www.norexpertises.fr

Sarl au capital de 7 500 euros / Siret 442 784 542 00015 / TVA FR 39442 784 542

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-090081-01	Date d'émission de rapport : 16/11/2021 14:10	Page 6/12
Référence laboratoire N° : 21EK144927	Référence de suivi du dossier N° : 21N051870	
Reçu au laboratoire le : 15/11/2021	Date de réception : 12/11/2021	
Date d'analyse : 15/11/2021		
Référence dossier Client: 21N051870 - 2021-7737 PREFECTURE ARRAS		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	21N051870-024 - P024 / BUREAU 136- 1ER ETAGE / PEINTURE + COLLE + FAIENCE ALLEGE BETON	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	MOLP / LHS2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
025	21N051870-025 - P025 / BUREAU AILE C- 1ER ETAGE / PEINTURE + ENDUIT MUR	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	21N051870-026 - P026 / BUREAU AILE C- 1ER ETAGE / PEINTURE + ENDUIT FACADE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	21N051870-027 - P027 / BUREAU AILE C- 1ER ETAGE / JOINT CHASSIS MACONNERIE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau de type colle (marron) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	21N051870-028 - P028 / BUREAU 227-2EME ETAGE / MASTIC VITRAGE					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Parades, PORTUGAL



3, rue de Fruges – 62130 Saint Pol sur Ternoise
Te l : 03 21 41 86 12 - **Fax :** 03 21 41 87 07 – **Portable :** 06 08 75 97 98
Courriel : secretariat@norexpertises.fr – **Site :** www.norexpertises.fr

Sarl au capital de 7 500 euros / Siret 442 784 542 00015 / TVA FR 39442 784 542

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-090081-01	Date d'émission de rapport : 16/11/2021 14:10	Page 7/12
Référence laboratoire N° : 21EK144927	Référence de suivi du dossier N° : 21N051870	
Reçu au laboratoire le : 15/11/2021	Date de réception : 12/11/2021	
Date d'analyse : 15/11/2021		
Référence dossier Client: 21N051870 - 2021-7737 PREFECTURE ARRAS		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple de type mastic (collant) (beige)	MET / K6Z1	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	21N051870-029 - P029 / BUREAU 227-2EME ETAGE / ENDUIT MUR	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau de type peinture (gris) en traces	MET / K6Z1	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	21N051870-030 - P030 / BUREAU 227-2EME ETAGE / PEINTURE + ENDUIT POTEAU BETON	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / K6Z1	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6Z1	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	21N051870-031 - P031 / SALLE 236- 2EME ETAGE / COLLE + FAIENCE + PEINTURE ALLEGE BETON	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faience (transparent)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	21N051870-032 - P032 / SALLE 236- 2EME ETAGE / PEINTURE + ENDUIT POTEAU BETON					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Parades, PORTUGAL



3, rue de Fruges – 62130 Saint Pol sur Ternoise
Te l : 03 21 41 86 12 - **Fax :** 03 21 41 87 07 – **Portable :** 06 08 75 97 98
Courriel : secretariat@norexpertises.fr – **Site :** www.norexpertises.fr

Sarl au capital de 7 500 euros / Siret 442 784 542 00015 / TVA FR 39442 784 542

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-090081-01	Date d'émission de rapport : 16/11/2021 14:10	Page 8/12
Référence laboratoire N° : 21EK144927	Référence de suivi du dossier N° : 21N051870	
Reçu au laboratoire le : 15/11/2021	Date de réception : 12/11/2021	
Date d'analyse : 15/11/2021		
Référence dossier Client: 21N051870 - 2021-7737 PREFECTURE ARRAS		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	21N051870-033 - P033 / SALLE CONFERENCE - 2EME ETAGE / PEINTURE + ENDUIT MUR	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	21N051870-034 - P034 / SALLE CONFERENCE - 2EME ETAGE / MASTIC VITRAGE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type mastic (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	21N051870-035 - P035 / SALLE CONFERENCE - 2EME ETAGE / JOINT MENUISERIE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	21N051870-036 - P036 / SALLE CONFERENCE - 2EME ETAGE / PEINTURE + ENDUIT POTEAU BETON	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Parades, PORTUGAL



3, rue de Fruges – 62130 Saint Pol sur Ternoise
Te l : 03 21 41 86 12 - **Fax :** 03 21 41 87 07 – **Portable :** 06 08 75 97 98
Courriel : secretariat@norexpertises.fr – **Site :** www.norexpertises.fr

Sarl au capital de 7 500 euros / Siret 442 784 542 00015 / TVA FR 39442 784 542

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-090081-01	Date d'émission de rapport : 16/11/2021 14:10	Page 9/12
Référence laboratoire N° : 21EK144927	Référence de suivi du dossier N° : 21N051870	
Reçu au laboratoire le : 15/11/2021	Date de réception : 12/11/2021	
Date d'analyse : 15/11/2021		
Référence dossier Client: 21N051870 - 2021-7737 PREFECTURE ARRAS		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	21N051870-037 - P037 / SALLE CONFERENCE - 2EME ETAGE / PEINTURE + ENDUIT FACADE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur (granulaire) (blanc)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	21N051870-038 - P038 / A337- 3EME ETAGE / PEINTURE + ENDUIT MUR	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	21N051870-039 - P039 / A337- 3EME ETAGE / PEINTURE + ENDUIT+COLLE+FAIENCE ALLEGE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (transparent) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	21N051870-040 - P040 / A337- 3EME ETAGE / MASTIC VITRAGE	Matériau souple de type mastic (collant) (beige)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	21N051870-041 - P041 / A337- 3EME ETAGE / PEINTURE + ENDUIT POTEAU BETON	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Parades, PORTUGAL



3, rue de Fruges – 62130 Saint Pol sur Ternoise
Te l : 03 21 41 86 12 - **Fax :** 03 21 41 87 07 – **Portable :** 06 08 75 97 98
Courriel : secretariat@norexpertises.fr – **Site :** www.norexpertises.fr

Sarl au capital de 7 500 euros / Siret 442 784 542 00015 / TVA FR 39442 784 542

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-090081-01	Date d'émission de rapport : 16/11/2021 14:10	Page 10/12
Référence laboratoire N° : 21EK144927	Référence de suivi du dossier N° : 21N051870	
Reçu au laboratoire le : 15/11/2021	Date de réception : 12/11/2021	
Date d'analyse : 15/11/2021		
Référence dossier Client: 21N051870 - 2021-7737 PREFECTURE ARRAS		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	21N051870-042 - P042 / A337- 3EME ETAGE / JOINT CHASSIS MACONNERIE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type mousse (marron)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	21N051870-043 - P043 / B325-3EME ETAGE / PEINTURE + ENDUIT POTEAU	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	21N051870-044 - P044 / B325-3EME ETAGE / PEINTURE + COLLE + FAIENCE ALLEGE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau dur de type carrelage, faience (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	21N051870-045 - P045 / B325-3EME ETAGE / PEINTURE APPUI DE FENETRE					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Parades, PORTUGAL



3, rue de Fruges – 62130 Saint Pol sur Ternoise
Te l : 03 21 41 86 12 - **Fax :** 03 21 41 87 07 – **Portable :** 06 08 75 97 98
Courriel : secretariat@norexpertises.fr – **Site :** www.norexpertises.fr

Sarl au capital de 7 500 euros / Siret 442 784 542 00015 / TVA FR 39442 784 542

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-090081-01	Date d'émission de rapport : 16/11/2021 14:10	Page 11/12
Référence laboratoire N° : 21EK144927	Référence de suivi du dossier N° : 21N051870	
Reçu au laboratoire le : 15/11/2021	Date de réception : 12/11/2021	
Date d'analyse : 15/11/2021		
Référence dossier Client: 21N051870 - 2021-7737 PREFECTURE ARRAS		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	21N051870-046 - P046 / B325-3EME ETAGE / ENDUIT MUR	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 7

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Parades, PORTUGAL



3, rue de Fruges – 62130 Saint Pol sur Ternoise
Te l : 03 21 41 86 12 - **Fax :** 03 21 41 87 07 – **Portable :** 06 08 75 97 98
Courriel : secretariat@norexpertises.fr – **Site :** www.norexpertises.fr

Sarl au capital de 7 500 euros / Siret 442 784 542 00015 / TVA FR 39442 784 542

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-090081-01	Date d'émission de rapport : 16/11/2021 14:10	Page 12/12
Référence laboratoire N° : 21EK144927	Référence de suivi du dossier N° : 21N051870	
Reçu au laboratoire le : 15/11/2021	Date de réception : 12/11/2021	
Date d'analyse : 15/11/2021		
Référence dossier Client: 21N051870 - 2021-7737 PREFECTURE ARRAS		

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Pedro Silva
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



6. Signature

6.1 Devoir de conseil

Sans objet

6.2 Avis et interprétation de l'opérateur

Sans objet

6.3 Signature

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :SOCOTEC.
Adresse de l'organisme certificateur : 01 rue René Anjolvly 94250 GENTILLY

Validité du rapport : Validité illimitée

Cachet de l'entreprise

SARL NOREXPERTISES
03, rue de Fruges
62130 Saint Pol sur Ternoise
Tel : 03.21.41.86.12 / Fax : 03.21.41.87.07
E-mail : norexpertises@wanadoo.fr
Siret : 44278454200015

Fait à ST POL SUR TERNOISE,
Le 22/11/2021

Par : NOREXPERTISES
Nom et prénom de l'opérateur : Pierre ROSZAK

Signature de l'opérateur



La société NOREXPERTISES atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.

Les frais engendrés par le désamiantage de matériaux ou produits découverts en cours de travaux et non repérés dans le présent rapport ne pourront en aucun cas être imputables à la société NOREXPERTISES.

7. Annexes

7.1 Certificat de compétence



CERTIFICAT

N° DTI / 1211-011

Certifie par la présente que :

Pierre ROSZAK

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DES TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	23/11/2017	22/11/2022
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 360 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	23/11/2017	22/11/2022
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	23/12/2016	22/12/2021
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	23/12/2016	22/12/2021

qui ont été réalisées par Socotec Certification France conformément aux arrêtés en vigueur :

- Arrêté en 24 juillet 2016 relatif à la certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits des listes A et B dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention
- Arrêté en 27 décembre 2016 relatif à la certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 360 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement
- Arrêté en 23 décembre 2016 relatif à la certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de constat de risque d'exposition au plomb



COFRAC
LABORATOIRES
D'ESSAIS
ET DE CERTIFICATION

Directeur Opérationnel **Guillaume Rey**



Ce certificat n'a qu'une valeur indicative, la validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr
 SOCOTEC Certification France – SAS au capital de 100 000 euros – RCS Créteil 490 784 309 – 1 rue René Anjou – 94250 Gentilly – www.socotec-certification-international.fr

7.2 Attestation d'assurance

Attestation d'assurance



Responsabilité Civile

Allianz I.A.R.D., dont le siège social est situé 1 cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex, atteste que :

NOREXPERTISES
3 rue de Fruges
62130 SAINT-POL-SUR-TERNOISE

Est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro **Z086 838 145**, qui a pris effet le **01/07/2012**.

Ce contrat a pour objet de :

- satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 – 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271- 1 à R 212- 4 et L 271- 4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

Diagnosticur technique immobilier

- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic amiante avant travaux/démolition
- Diagnostic amiante avant vente
- Dossier technique amiante
- Exposition au plomb (CREP)
- Recherche de plomb avant travaux
- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIP)
- Recherche de métaux lourds
- Diagnostic gaz
- Diagnostic monoxyde de carbone
- Diagnostic termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité
- Diagnostic acoustique
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux
- Risques naturels et technologiques
- Assainissement autonome –collectif
- Millièmes
- Loi Carrez
- Loi Boutin

Attestation Responsabilité Civile

Allianz IARD – Entreprise régie par le Code des Assurances – Société anonyme au capital de 991 967 200 euros
Siège social : 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX – 542 110 291 RCS Nanterre

3, rue de Fruges – 62130 Saint Pol sur Ternoise
Te l : 03 21 41 86 12 - **Fax :** 03 21 41 87 07 – **Portable :** 06 08 75 97 98
Courriel : secretariat@norexpertises.fr – **Site :** www.norexpertises.fr

Sarl au capital de 7 500 euros / Siret 442 784 542 00015 / TVA FR 39442 784 542

Attestation d'assurance



Responsabilité Civile

- Etats des lieux
- Diagnostic Technique SRU
- Prêt conventionné : norme d'adaptabilité
- Diagnostic sécurité piscine
- Diagnostic radon
- Diagnostic légionellose
- Evaluation valeur vénale et locative
- Diagnostic Accessibilité Handicapé
- Diagnostic humidité
- Vérification des équipements et installations incendie
- Infiltrométrie


La présente attestation est valable, sous réserve du paiement des cotisations, pour la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur et ne peut engager celui-ci au delà des limites du contrat auquel elle se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...).

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite.

Etablie à LYON, le 11/06/2021

Pour Allianz,



Attestation Responsabilité Civile

Allianz IARD – Entreprise régie par le Code des Assurances – Société anonyme au capital de 991 967 200 euros
Siège social : 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX – 542 110 291 RCS Nanterre

3, rue de Fruges – 62130 Saint Pol sur Ternoise
Te l : 03 21 41 86 12 - Fax : 03 21 41 87 07 – Portable : 06 08 75 97 98
Courriel : secretariat@norexpertises.fr – Site : www.norexpertises.fr

Sarl au capital de 7 500 euros / Siret 442 784 542 00015 / TVA FR 39442 784 542

Attestation d'assurance



Responsabilité Civile

Responsabilité Civile Exploitation	Garanties souscrites	Montants maximums garantis
• Dommages ne résultant pas d'une atteinte à l'environnement (hors dommages à vos préposés, visés ci-dessous) - Tous dommages confondus OUI 7 500 000 EUR par sinistre DONT : - Faute inexcusable OUI 1 500 000 EUR par année d'assurance - Dommages matériels et immatériels consécutifs OUI 1 500 000 EUR par sinistre - Dommages immatériels non consécutifs..... OUI 300 000 EUR par sinistre • Dommages aux bâtiments loués ou empruntés et à leur contenu : OUI 300 000 EUR par sinistre • Atteinte à l'environnement accidentelle (Corporels, matériels et immatériels) : OUI 750 000 EUR par année d'assurance		
Responsabilité Civile Professionnelle	Garanties souscrites	Montants maximums garantis
• Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non..... OUI 600 000 EUR par sinistre avec un maximum de 600 000 EUR par année d'assurance dont : - Dommages matériels et immatériels consécutifs aux biens OUI INCLUS - Destruction ou détérioration des documents confiés : OUI 50 000 EUR par sinistre		

Attestation Responsabilité Civile

Allianz IARD – Entreprise régie par le Code des Assurances – Société anonyme au capital de 991 967 200 euros
Siège social : 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX – 542 110 291 RCS Nanterre

3, rue de Fruges – 62130 Saint Pol sur Ternoise
Te l : 03 21 41 86 12 - **Fax :** 03 21 41 87 07 – **Portable :** 06 08 75 97 98
Courriel : secretariat@norexpertises.fr – **Site :** www.norexpertises.fr

Sarl au capital de 7 500 euros / Siret 442 784 542 00015 / TVA FR 39442 784 542