

# Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

## REFERENCES MISSION

**Rapport N° :** 29046015/S1/1/AM-RTV\_V1

**Rédigé le :** 26/01/2026

**Référence au programme de travaux :**

Mail client RE\_27624603 AMDTA CPAM FORBACH  
réalisé le 22/10/2025 par

## DONNEUR D'ORDRE

**CPAM**

**LAURE FERRARO**

27 RUE DES MESSAGERIES

57000 METZ

## SITE D'INTERVENTION

**CPAM MOSELLE - FORBACH**

65 AVENUE SAINT REMY

57600 FORBACH

**ASCENSEUR**

Latitude : 49.186900 / Longitude : 6.897400

**Date(s) d'intervention(s) :**


Du 08/01/2026 au 08/01/2026



## SYNTHESE DE CONCLUSION



## OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
SOLENE LIPIEC	Diagnosticqueuse	Certification N° 22/08/2022	SOLENE LIPIEC
			

Le présent rapport comporte 37 pages, dont 25 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

## SOMMAIRE

<b>1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION</b>	<b>3</b>
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
<b>2. CONCLUSIONS</b>	<b>6</b>
2.1. Obligations réglementaires	7
<b>3. INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>8</b>
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	8
3.2. Parties prenantes	8
<b>4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE</b>	<b>8</b>
4.1. Références réglementaires	8
<b>5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE</b>	<b>9</b>
5.1. Date(s) de visite(s)	9
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	9
5.3. Conditions spécifiques	9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	9
<b>6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b>	<b>10</b>
6.1. Matériaux et produits repérés	10
<b>7. ANNEXES</b>	<b>13</b>
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	13
7.2. Photos prélèvements	14
7.3. Photos sondages	17
7.4. Photos observations	18
7.5. Attestation d'assurance	19
7.6. Certificat de compétence	21
7.7. Croquis de repérage	22
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire	28

*BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets*



# 1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

## 1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Remplacement de l'ascenseur et des portes palières

## 1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

*Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus*

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
<b>03 - Parois verticales intérieures</b>	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
<b>05 - Planchers et planchers techniques</b>	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecoche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
<b>07 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques</b>	
Cloisons palière monte-charges	Panneaux
Cloisons palières ascenseur	
Convecteurs électriques	Calorifugeages
Equipements	
Matériel en machinerie ascenseur	Eléments de protection contre les arcs électriques, Freins d'ascenseurs, Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie escalier mécanique	Eléments de protection contre les arcs électriques, Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie monte-charges	Eléments de protection contre les arcs électriques, Joints plats, Tresses
Parois des ascenseurs	Calfeutrement entre mur et plancher, Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs, Plaques
Parois des escaliers mécaniques	Calfeutrement entre mur et plancher, Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs, Plaques
Parois des monte-charges	Calfeutrement entre mur et plancher, Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs, Plaques
Portes palière ascenseur	Panneaux

### 1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Cabine d'ascenseur et paliers  
R+2 / R+1 / RDC et sous-sol

## 2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

## 2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## 3. INFORMATIONS GENERALES

### 3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CPAM MOSELLE - FORBACH  
65 AVENUE SAINT REMY  
57600 FORBACH

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
CPAM MOSELLE - FORBACH	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

### 3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
LAURE FERRARO	Donneur d'ordre	CPAM	27 RUE DES MESSAGERIES 57000 METZ	+33642059117

## 4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

### 4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.



## 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### 5.1. Date(s) de visite(s)

Du 08/01/2026 au 08/01/2026

### 5.2. Ecart(s), adjonction(s) ou suppression(s) à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

### 5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

### 5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Mail client	/	22/10/2025	RE_ 27624603 AMDTA CPAM FORBACH	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

## 6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

### 6.1. Matériaux et produits repérés

#### Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage  
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante  
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante  
xx\_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur  
Sxx = Sondage n°xx  
xx\* = élément témoin de la ZPSO  
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :  
AN = Analyse  
DC = Document consulté  
MA = Marquage  
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SOUS SOL -> Cuvette	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	P1* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	P2 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Rouge	2	P3* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Rouge	2	P4 N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu, Rouge	3	P5* N	/	AN	support bas	Non
SOUS SOL -> Palier	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Gris	4	P6* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	4	P6* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SOUS SOL -> Palier	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Gris	4	P7 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	4	P7 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Silicone	Clair	5	P8* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Silicone	Clair	5	P9 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	6	P10* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	6	P11 N	/	AN	/	Non
RDC	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	10	P15* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Gris	11	P16* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	6	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	10	P18 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Gris	11	P17 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	6	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+2 -> Palier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	6	/	S1	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	10	Idem P 15	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> Palier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Gris	11	Idem P 16	/	AN	/	Non
COMBLES -> Machinerie	Matériel en machinerie ascenseur	Freins d'ascenseurs	Dur	Gris	7	P12* N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu	8	P13* N	/	AN	machinerie ascenseur	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Orange	9	P14* N	/	AN	machinerie ascenseur	Non


## 7. ANNEXES


### 7.1. Parties d'immeuble bâti visitées


La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
SOUS SOL	/
SOUS SOL -> Cabine	/
SOUS SOL -> Cuvette	/
SOUS SOL -> Palier	/
RDC	/
R+1	/
R+2	/
R+2 -> Cabine	/
R+2 -> Palier	/
COMBLES	/
COMBLES -> Machinerie	/

## 7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 1
SOUS SOL -> Cuvette	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	


P2	ZPSO 1
SOUS SOL -> Cuvette	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

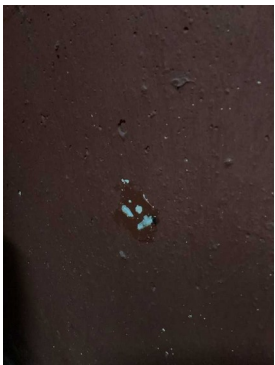P3	ZPSO 2
SOUS SOL -> Cuvette	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

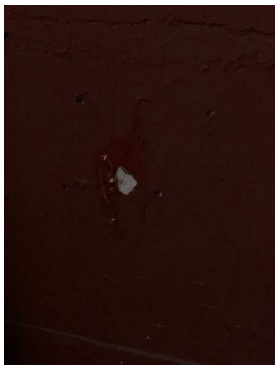P4	ZPSO 2
SOUS SOL -> Cuvette	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P5	ZPSO 3
SOUS SOL -> Cuvette	
	
Equipements -> Peintures	

P6	ZPSO 4
SOUS SOL -> Palier	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses   Ragréages	

P7	ZPSO 4
SOUS SOL -> Palier	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses   Ragréages	

P8	ZPSO 5
SOUS SOL -> Palier	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P9	ZPSO 5
SOUS SOL -> Palier	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P10	ZPSO 6
SOUS SOL -> Palier	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P11	ZPSO 6
SOUS SOL -> Palier	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P12	ZPSO 7
COMBLES -> Machinerie	
	
Matériel en machinerie ascenseur -> Freins d'ascenseurs	


P13	ZPSO 8
COMBLES -> Machinerie	
	
Equipements -> Peintures	

P14	ZPSO 9
COMBLES -> Machinerie	
	
Equipements -> Peintures	

P15	ZPSO 10
RDC	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P16	ZPSO 11
RDC	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P17	ZPSO 11
R+1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	




P18	ZPSO 10
R+1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	



### 7.3. Photos sondages

S1	ZPSO 6
R+2 -> Palier	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

## 7.4. Photos observations

R+2 -> Cabine		OBS 1
07 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques		
Equipements		
	<b>Observation :</b>	
	Brut	
R+2 -> Cabine		OBS 1
07 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques		
Equipements		
	<b>Observation :</b>	
	Brut	
R+2 -> Cabine		OBS 1
07 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques		
Equipements		
	<b>Observation :</b>	
	Brut	

## 7.5. Attestation d'assurance



### Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

**Bureau Veritas S.A.**  
Tour Alto, 4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

**Bureau Veritas Exploitation S.A.S.**  
4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

#### Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

#### Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

#### Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

**Allianz Global Corporate & Specialty SE**  
Succursale en France  
1 cours Michelet - CS 30051  
92076 Paris La Défense Cedex  
487 424 608 RCS Nanterre  
N° TVA intracommunautaire FR  
00 487 424 608

Siège social :  
Königinstrasse 28  
80802 Munich  
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312  
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne  
[www.agcs.allianz.com](http://www.agcs.allianz.com)



## Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

### RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:


Tous dommages confondus  
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

**Période d'assurance :** du 1<sup>er</sup> janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.  
Pour la compagnie

  
Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Succursale en France  
1 cours Michelet  
92076 Paris La Défense Cedex  
487 424 608 RCS Nanterre  
N° TVA intracommunautaire FR  
00 487 424 608

Signed by: LORENZO BATTISTI  
E-Mail: lorenzo.battisti1@allianz.com  
Signing time: 2025 10:46:58  
IP address: 163.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Succursale en France  
1 cours Michelet - CS 30051  
92076 Paris La Défense Cedex  
487 424 608 RCS Nanterre  
N° TVA intracommunautaire FR  
00 487 424 608

Siège social :  
Königinstrasse 28  
80802 Munich  
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312  
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne  
[www.agcs.allianz.com](http://www.agcs.allianz.com)

## 7.6. Certificat de compétence



**CERTIFICAT**  
**N° ODI-00452**  
**Version 01**

Nous attestons que :  
**LIPIEC Solène**

Né(e) le : 17/10/1995 A : ST AVOLD

**Répond aux exigences de compétences de certification de personnes « Opérateurs en  
Diagnostics Immobiliers » pour les domaines techniques suivants :**

**Domaine(s) Technique(s)**

Amiante sans mention  
Amiante avec mention

**Validité du Certificat**

Du 22/08/2022 au 21/08/2029  
Du 22/08/2022 au 21/08/2029

**Les évaluations des opérateurs en diagnostics immobiliers sont réalisées  
conformément aux dispositions définies dans les référentiels de certification.**

- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir  
ce que de droit.

Edité à Paris,


Le 22/08/2022

Le Directeur  
  
Sébastien MAURICE



## 7.7. Croquis de repérage


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CPAM MOSELLE - FORBACH 65 AVENUE SAINT REMY 57600 FORBACH	
Localisation  SOUS SOL	Date visite	Du 08/01/2026 au 08/01/2026
	Auteur	SOLENE LIPIEC
	N° dossier	29046015/S1/1
	Planche	1 / 5
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

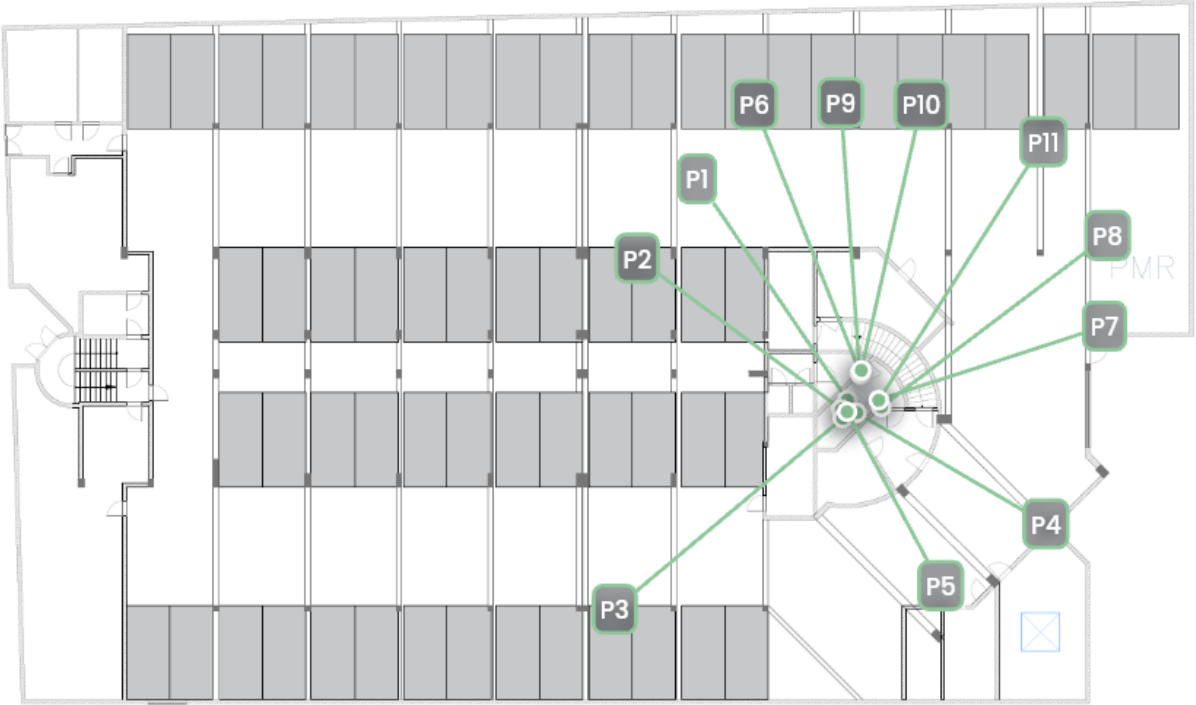

S-Sol

LEGENDE	<span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif	<span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif	<span style="color: blue;">●</span> Sondage	<span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité	<span style="color: black;">●</span> Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CPAM MOSELLE - FORBACH 65 AVENUE SAINT REMY 57600 FORBACH	
Localisation  RDC	Date visite	Du 08/01/2026 au 08/01/2026
	Auteur	SOLENE LIPIEC
	N° dossier	29046015/S1/1
	Planche	2 / 5
	Indice	1
<b><u>Vue utilisée :</u></b>		
<b><u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u></b>		

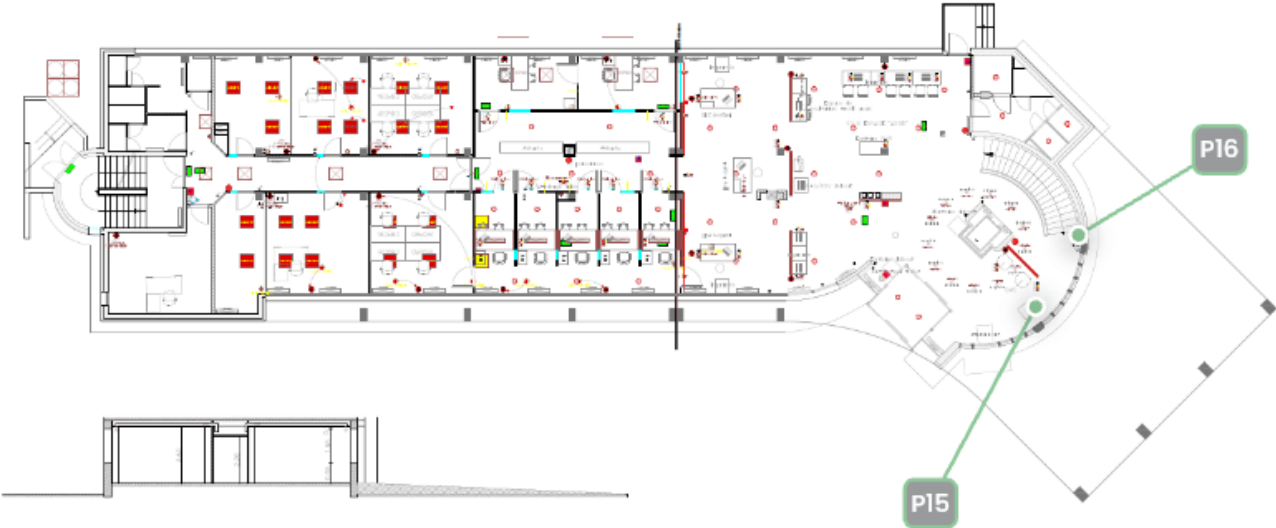

RDC

LEGENDE	<span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif	<span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif	<span style="color: blue;">●</span> Sondage	<span style="color: yellow;">●</span> Inaccessibilité	<span style="color: black;">●</span> Observation
---------	--	--	---	---	--



## PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	CPAM MOSELLE - FORBACH 65 AVENUE SAINT REMY 57600 FORBACH	
Localisation	Date visite	Du 08/01/2026 au 08/01/2026
R+1	Auteur	SOLENE LIPIEC
	N° dossier	29046015/SI/1
	Planche	3 / 5
	Indice	1

**Vue utilisée :**

**Matériaux et produits contenant de l'amiante :**



## R+1

<b>LEGENDE</b>	<span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif	<span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif	<span style="color: blue;">●</span> Sondage	<span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité	<span style="color: darkgrey;">●</span> Observation
----------------	--	--	---	---	---


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CPAM MOSELLE - FORBACH 65 AVENUE SAINT REMY 57600 FORBACH	
Localisation  R+2	Date visite	Du 08/01/2026 au 08/01/2026
	Auteur	SOLENE LIPIEC
	N° dossier	29046015/S1/1
	Planche	4 / 5
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



R+2

LEGENDE	<span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif	<span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif	<span style="color: blue;">●</span> Sondage	<span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité	<span style="color: black;">●</span> Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CPAM MOSELLE - FORBACH 65 AVENUE SAINT REMY 57600 FORBACH	
Localisation  COMBLES	Date visite	Du 08/01/2026 au 08/01/2026
	Auteur	SOLENE LIPIEC
	N° dossier	29046015/S1/1
	Planche	5 / 5
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

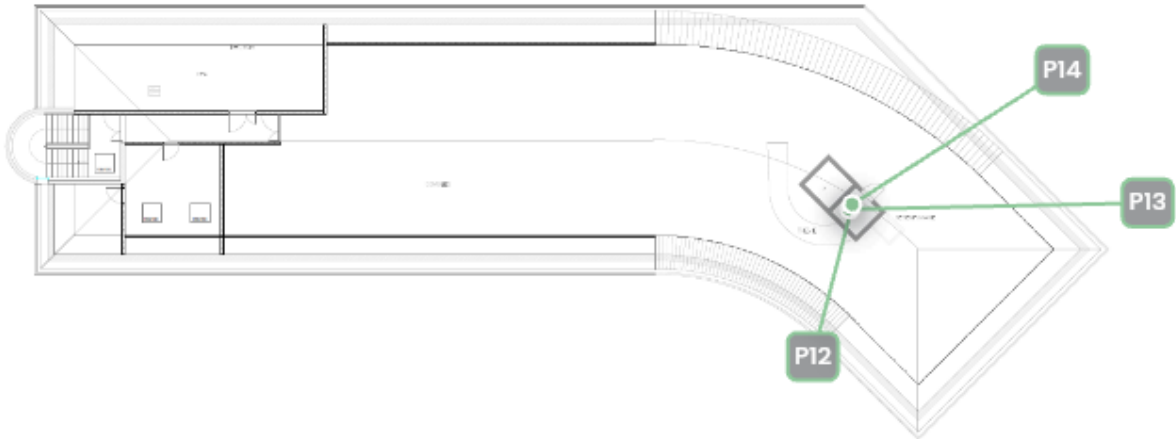

Comble

LEGENDE	<span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif	<span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif	<span style="color: blue;">●</span> Sondage	<span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité	<span style="color: black;">●</span> Observation
---------	--	--	---	---	--

## 7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

**Madame Solene LIPIEC**

5 Rue Pablo Picasso

57365 ENNERY

Notre référence : AR-26-LE-031770-01

**Numéro de dossier : 26A001255****Référence de dossier : 1510797887/29046015/S1/1/1\_29046015/1/1**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26A001255-001 - Référence *BV3MX2252 Réf. Prel : P1 SOUS SOL - Cuvette/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A001255-002 - Référence *BV3MX2251 Réf. Prel : P2 SOUS SOL - Cuvette/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A001255-003 - Référence *BV3MX2253 Réf. Prel : P3 SOUS SOL - Cuvette/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment, Peint/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A001255-004 - Référence *BV3MX2254 Réf. Prel : P4 SOUS SOL - Cuvette/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment, Peint/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A001255-005 - Référence *BV3MX2250 Réf. Prel : P5 SOUS SOL - Cuvette/Equipements : Peintures - (Décoratif/Bleu, Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A001255-006 - Référence *BV3MX2256 Réf. Prel : P6 SOUS SOL - Palier/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragrèages - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A001255-007 - Référence BV3MX2255 Réf. Prel : P7 SOUS SOL - Palier/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragrèages - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A001255-008 - Référence BV3MX2260 Réf. Prel : P8 SOUS SOL - Palier/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Silicone/Clair), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A001255-009 - Référence BV3MX2258 Réf. Prel : P9 SOUS SOL - Palier/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Silicone/Clair), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A001255-010 - Référence BV3MX2257 Réf. Prel : P10 SOUS SOL - Palier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A001255-011 - Référence BV3MX2259 Réf. Prel : P11 SOUS SOL - Palier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A001255-012 - Référence BV3MX2261 Réf. Prel : P12 COMBLES - Machinerie/Matériel en machinerie ascenseur : Freins d'ascenseurs, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A001255-013 - Référence BV3MX2262 Réf. Prel : P13 COMBLES - Machinerie/Equipements : Peintures - (Décoratif/Bleu), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A001255-014 - Référence BV3MX2263 Réf. Prel : P14 COMBLES - Machinerie/Equipements : Peintures - (Décoratif/Orange), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A001255-015 - Référence BV3MX2264 Réf. Prel : P15 RDC/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A001255-016 - Référence BV3MX2265 Réf. Prel : P16 RDC/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Dur/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A001255-017 - Référence *BV3MX2267 Réf. Prel : P17 R+1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A001255-018 - Référence *BV3MX2266 Réf. Prel : P18 R+1/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

### EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS

**Laboratoire Analyses Saverne**  
20 rue du Kochersberg - CS 50047  
67701 SAVERNE CEDEX 1

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-000992-01      Date d'émission de rapport : 21/01/2026 8:04      Page 1/6  
Référence laboratoire N° : 26RB000994      Référence de suivi du dossier N° : 26A001255  
Reçu au laboratoire le : 19/01/2026      Date de réception : 16/01/2026  
Date d'analyse : 20/01/2026  
Référence dossier Client: 26A001255 - 1510797887/29046015/S1/1/1\_29046015/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	26A001255-001 - BV3MX2252 Réf. Prel : P1 SOUS SOL - Cuvette/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)	Matériau dur (granulaire) (gris)	<b>MET</b> /CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	26A001255-002 - BV3MX2251 Réf. Prel : P2 SOUS SOL - Cuvette/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)	Matériau dur (granulaire) (gris)	<b>MET</b> /CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	26A001255-003 - BV3MX2253 Réf. Prel : P3 SOUS SOL - Cuvette/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment, Peint/Rouge)	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur (granulaire) (gris)	<b>MET</b> /CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**  
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District  
062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-000992-01 Date d'émission de rapport : 21/01/2026 8:04 Page2/6  
Référence laboratoire N° : 26RB000994 Référence de suivi du dossier N° : 26A001255  
Reçu au laboratoire le : 19/01/2026 Date de réception : 16/01/2026  
Date d'analyse : 20/01/2026  
Référence dossier Client:26A001255 - 1510797887/29046015/S1/1/1\_29046015/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004 (1)	26A001255-004 - BV3MX2254 Réf. Prel : P4 SOUS SOL - Cuvette/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment, Peint/Rouge)	Matériau de type peinture (rouge) en traces ; matériau dur (granulaire) (gris)	<b>MET</b> /CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005 (1)	26A001255-005 - BV3MX2250 Réf. Prel : P5 SOUS SOL - Cuvette/Equipements : Peintures - (Décoratif/Bleu, Rouge)	Matériau de type système d'enduit peinture (rouge)	<b>MET</b> /CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (1)	26A001255-006 - BV3MX2256 Réf. Prel : P6 SOUS SOL - Palier/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragréages - (Ciment/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	<b>MET</b> /CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	<b>MET</b> /CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007 (1)	26A001255-007 - BV3MX2255 Réf. Prel : P7 SOUS SOL - Palier/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragréages - (Ciment/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	<b>MET</b> /CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> /CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-000992-01 Date d'émission de rapport : 21/01/2026 8:04 Page3/6  
Référence laboratoire N° : 26RB000994 Référence de suivi du dossier N° : 26A001255  
Reçu au laboratoire le : 19/01/2026 Date de réception : 16/01/2026  
Date d'analyse : 20/01/2026  
Référence dossier Client: 26A001255 - 1510797887/29046015/S1/1/1\_29046015/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008 (1)	26A001255-008 - BV3MX2260 Réf. Prel : P8 SOUS SOL - Palier/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Silicone/Clair)	Matériau souple (polymérisé) (blanc) (clair) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009 (1)	26A001255-009 - BV3MX2258 Réf. Prel : P9 SOUS SOL - Palier/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Silicone/Clair)	Matériau souple (polymérisé) (blanc) (transparent) ; matériau (jaune) en traces	<b>MET</b> / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010 (1)	26A001255-010 - BV3MX2257 Réf. Prel : P10 SOUS SOL - Palier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	<b>MET</b> / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011 (1)	26A001255-011 - BV3MX2259 Réf. Prel : P11 SOUS SOL - Palier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	<b>MET</b> / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-000992-01

Date d'émission de rapport : 21/01/2026 8:04

Page 4/6

Référence laboratoire N° : 26RB000994

Référence de suivi du dossier N° : 26A001255

Reçu au laboratoire le : 19/01/2026

Date de réception : 16/01/2026

Date d'analyse : 20/01/2026

Référence dossier Client: 26A001255 - 1510797887/29046015/S1/1/1\_29046015/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012 (1)	26A001255-012 - BV3MX2261 Réf. Prel : P12 COMBLES - Machinerie/Matériel en machinerie ascenseur : Freins d'ascenseurs	Matériau (fibreux) (bitumineux) (noir)	<b>MET</b> / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (1)	26A001255-013 - BV3MX2262 Réf. Prel : P13 COMBLES - Machinerie/Equipemen s : Peintures - (Décoratif/Bleu)	Matériau de type peinture (bleu)	<b>MET</b> / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014 (1)	26A001255-014 - BV3MX2263 Réf. Prel : P14 COMBLES - Machinerie/Equipemen s : Peintures - (Décoratif/Orange)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur (gris)	<b>MET</b> / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015 (1)	26A001255-015 - BV3MX2264 Réf. Prel : P15 RDC/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016 (1)	26A001255-016 - BV3MX2265 Réf. Prel : P16 RDC/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Dur/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-000992-01 Date d'émission de rapport : 21/01/2026 8:04 Page5/6  
 Référence laboratoire N° : 26RB000994 Référence de suivi du dossier N° : 26A001255  
 Reçu au laboratoire le : 19/01/2026 Date de réception : 16/01/2026  
 Date d'analyse : 20/01/2026  
 Référence dossier Client: 26A001255 - 1510797887/29046015/S1/1/1\_29046015/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017 (1)	26A001255-017 - BV3MX2267 Réf. Prel : P17 R+1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Dur/Gris)	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018 (1)	26A001255-018 - BV3MX2266 Réf. Prel : P18 R+1/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

#### Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un objet utilisé lors du prélèvement par l'opérateur de repérage est présent dans l'échantillon. Celui-ci n'a pas été analysé.

#### **Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

**MET** : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-000992-01

Référence laboratoire N° : 26RB000994

Reçu au laboratoire le : 19/01/2026

Date d'analyse : 20/01/2026

Référence dossier Client:26A001255 - 1510797887/29046015/S1/1/1\_29046015/1/1

Date d'émission de rapport : 21/01/2026 8:04

Référence de suivi du dossier N° : 26A001255

Date de réception :16/01/2026

Page6/6

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Raluca Floricel  
Team Leader CRO007