

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Version : V02

Numéro de dossier : EPFBR_202200677_DEML_01
Norme employée : AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)
Date du repérage : 01/06/2022
Heure d'arrivée : 08 h 30
Date émission : 29/09/2023

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition, conformément à l'arrêté du 26 juin 2013. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **2 place de la Mairie
Parcelles AB 382 et 792
35550 PIPRIAC**

Référence cadastrale : **AB 382 AB 792**
Périmètre de repérage :
Ensemble du bâtiment

Propriétaire

Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **72 boulevard Albert 1er
35207 RENNES**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) :
Propriétaire
Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **72 boulevard Albert 1er
35207 RENNES**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00019**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2022

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	COLLET Yann	Diagnostiqueur	I.Cert	Obtention : 23/12/2019 Échéance : 22/12/2026 N° de certification : CPDI5542
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	COLLET Yann	Diagnostiqueur	I.Cert	Obtention : 23/12/2019 Échéance : 22/12/2026 N° de certification : CPDI5542

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	3
D.	Résultats détaillés du repérage.....	4
	D.1. Listes des locaux visités.....	4
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	5
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	9
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	37
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante.....	37
	D.6. Zones non visitées.....	38
E.	Annexes au rapport.....	39
	E.1. Consignes générales de sécurité.....	39
	E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	41
	E.3. Planches de repérage.....	44
	E.4. Résultats d'analyses.....	49

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **01/06/2022**

Type de bâtiment : **Pavillon individuel**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Le propriétaire

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique, relative au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

Canalisations enterrées : Impossibilité d'investigation approfondie non destructive , un nouveau repérage devra être prévu si découverte de nouveaux matériaux

Doublage des murs au rdc non investigué, car logement encore aménagé avec énormément de meubles pour éviter toute pollution.

Chaudière non investigué car local trop encombré.

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecart par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
ITGA	Centre performance Alphasys - 35760 SAINT-GREGOIRE	1-5970
EUROFINS	Parc de la Lormandière Rue Maryse Bastie Batiment C Campus de Ker Lann - 35170 BRUZ	1-6491

C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

Linoleum + colle jaune(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Pl 1; Pl 2	Ardoises (composites) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Terrasse
Ardoises (composites) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Terrasse	Linoleum(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Pièce 11
Linoleum(A) + colle jaune(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Pièce 5	Enduit plâtre sur mur béton(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - Dégagement; Étage 1 - Chambre 2; Étage 1 - Chambre 4; Étage 1 - Chambre 5
Plaque bitumineuse isophonique (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 2 - Placard 1	Plaque bitumineuse isophonique (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 2 - Placard 2
Plaque bitumineuse isophonique (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 2 - Placard 3	Plaque bitumineuse isophonique (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 2 - Placard 4
Conduit fibres-ciment(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Pièce 10	Conduit fibres-ciment(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Terrasse
Plaque moulures(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Séjour	Plaque moulure(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Séjour
Enduit plâtre sur mur béton(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - Chambre 2	Enduit plâtre sur mur brique (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - Chambre 2

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

D. Résultats détaillés du repérage




D.1. Listes des locaux visités

- | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|
| ❖ Entrée | ❖ Dégagement 1 | ❖ Dégagement 2 |
| ❖ Pièce 1 | ❖ Pièce 2 | ❖ Pièce 3 |
| ❖ Pièce 4 | ❖ Pièce 5 | ❖ Pièce 6 |
| ❖ Chambre | ❖ WC | ❖ SdB |
| ❖ Pièce 7 | ❖ Pièce 8 | ❖ Cuisine |
| ❖ Séjour | ❖ Pièce 9 | ❖ Pièce 10 |
| ❖ Pièce 11 | ❖ Pl 1 | ❖ Pl 2 |
| ❖ Terrasse | ❖ Étage 1 - Dégagement | ❖ Étage 1 - Chambre 1 |
| ❖ Étage 1 - Chambre 2 | ❖ Étage 1 - Chambre 3 | ❖ Étage 1 - Chambre 4 |
| ❖ Étage 1 - Chambre 5 | ❖ Étage 1 - WC | ❖ Étage 1 - SdB |
| ❖ Étage 1 - Placard | ❖ Étage 1 - Cheminée | ❖ Étage 2 - Coursive |
| ❖ Étage 2 - Dégagement | ❖ Étage 2 - Pièce 1 | ❖ Étage 2 - Pièce 2 |
| ❖ Étage 2 - Pièce 3 | ❖ Étage 2 - SdB | ❖ Étage 2 - Terrasse |
| ❖ Étage 2 - Placard 1 | ❖ Étage 2 - Placard 2 | ❖ Étage 2 - Placard 3 |
| ❖ Étage 2 - Placard 4 | | |





D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo
PI 1; PI 2	Identifiant : M0026 Description : Linoleum + colle jaune(A)	Après analyse en laboratoire (P0026)	
Terrasse	Identifiant : M0028 Description : Ardoises (composites)	Après analyse en laboratoire (P0028)	
Terrasse	Identifiant : M0029 Description : Ardoises (composites)	Après analyse en laboratoire (P0029)	
Pièce 11	Identifiant : M0030 Description : Linoleum(A)	Après analyse en laboratoire (P0030)	





Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo
Pièce 5	Identifiant : M0049 Description : Linoleum(A) + colle jaune(A)	Après analyse en laboratoire (P0049)	
Étage 1 - Dégagement; Étage 1 - Chambre 2; Étage 1 - Chambre 4; Étage 1 - Chambre 5	Identifiant : M0064 Description : Enduit plâtre sur mur béton(A)	Après analyse en laboratoire (P0064)	
Étage 2 - Placard 1	Identifiant : M0092 Description : Plaque bitumineuse isophonique	Après analyse en laboratoire (P0092)	
Étage 2 - Placard 2	Identifiant : M0093 Description : Plaque bitumineuse isophonique	Après analyse en laboratoire (P0093)	







Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo
Étage 2 - Placard 3	Identifiant : M0094 Description : Plaque bitumineuse isophonique	Après analyse en laboratoire (P0094)	
Étage 2 - Placard 4	Identifiant : M0095 Description : Plaque bitumineuse isophonique	Après analyse en laboratoire (P0095)	
Pièce 10	Identifiant : M0109 Description : Conduit fibres-ciment(A)	Après analyse en laboratoire (P0109)	
Terrasse	Identifiant : M0111 Description : Conduit fibres-ciment(A)	Après analyse en laboratoire (P0111)	



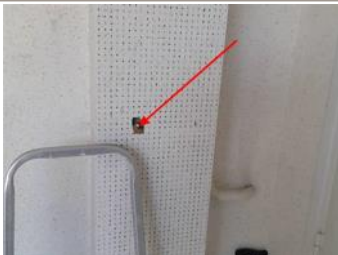

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo
Séjour	Identifiant : M0112 Description : Plaque moulures(A)	Après analyse en laboratoire (P0112)	
Séjour	Identifiant : M0113 Description : Plaque moulure(A)	Après analyse en laboratoire (P0113)	
Étage 1 - Chambre 2	Identifiant : M0119 Description : Enduit plâtre sur mur béton(A)	Après analyse en laboratoire (P0119)	
Étage 1 - Chambre 2	Identifiant : M0126 Description : Enduit plâtre sur mur brique (A)	Après analyse en laboratoire (P0126)	

D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse





Localisation	Description du matériau	Photo
Entrée; Dégagement 1; Dégagement 2; Pièce 1; Pièce 2; Pièce 3; Pièce 4; Pièce 6; Chambre; WC; SdB; Pièce 7; Séjour	Identifiant : M0001 (P0001) Description : Bande calicot de plaque de plâtre mural	
Dégagement 2; Pièce 1; Pièce 4; Pièce 5; Cuisine; Séjour; Pièce 10; Pièce 11	Identifiant : M0002 (P0002) Description : Enduit plâtre sur mur brique	
Entrée; Dégagement 2; Pièce 1; Pièce 2; Pièce 3; Chambre; Pièce 8; Cuisine	Identifiant : M0003 (P0003) Description : Enduit plâtre sur mur béton	
Entrée; Dégagement 1; Dégagement 2; Pièce 1; Pièce 2; Pièce 3; Pièce 4; Pièce 5; Cuisine; Séjour; Pièce 10; Pièce 11	Identifiant : M0004 (P0004) Description : Enduit plâtre peint plafond	

Localisation	Description du matériau	Photo
Pièce 1	Identifiant : M0005 (P0005) Description : Plaque plane	
Pièce 1	Identifiant : M0006 (P0006) Description : Colle de moquette	
Pièce 1	Identifiant : M0007 (P0007) Description : Dalles de sol + colle noire	
Pièce 1	Identifiant : M0008 (P0008) Description : Colle noire + chape maigre	







Localisation	Description du matériau	Photo
Entrée	Identifiant : M0009 (P0009) Description : Colle de moquette	
Entrée	Identifiant : M0010 (P0010) Description : Linoleum + colle noire	
Entrée	Identifiant : M0011 (P0011) Description : Colle noire + chape maigre	
Dégagement 2	Identifiant : M0012 (P0012) Description : Colle de moquette	











Localisation	Description du matériau	Photo
Dégagement 2	Identifiant : M0013 (P0013) Description : Dalles de sol + colle noire	
Dégagement 2	Identifiant : M0014 (P0014) Description : Colle noire + chape maigre	
Cuisine	Identifiant : M0015 (P0015) Description : Enduit plâtre sur mur brique	
Cuisine	Identifiant : M0016 (P0016) Description : Enduit plâtre sur mur béton	







Localisation	Description du matériau	Photo
Cuisine	Identifiant : M0017 (P0017) Description : Enduit plâtre peint plafond	
Cuisine	Identifiant : M0018 (P0018) Description : Colle de faïence	
Cuisine	Identifiant : M0019 (P0019) Description : Linoleum + colle	
Cuisine	Identifiant : M0020 (P0020) Description : Colle + ragréage	











Localisation	Description du matériau	Photo
Séjour	Identifiant : M0021 (P0021) Description : Colle de moquette	
Séjour	Identifiant : M0022 (P0022) Description : Colle noire + chape maigre	
Séjour	Identifiant : M0023 (P0023) Description : Colle de moquette	
Séjour	Identifiant : M0024 (P0024) Description : Colle noire + chape maigre	



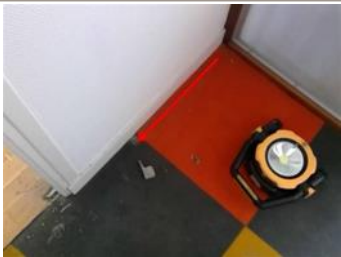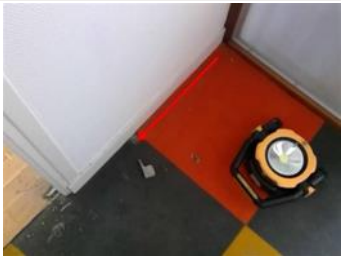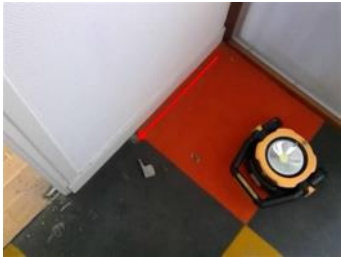

Localisation	Description du matériau	Photo
Séjour	Identifiant : M0025 (P0025) Description : Mastic vitrier	
Pl 1; Pl 2	Identifiant : M0027 (P0027) Description : Colle + chape maigre	
Pièce 10	Identifiant : M0031 (P0031) Description : Enduit plâtre sur mur brique	
Pièce 10	Identifiant : M0032 (P0032) Description : Enduit plâtre sur mur béton	


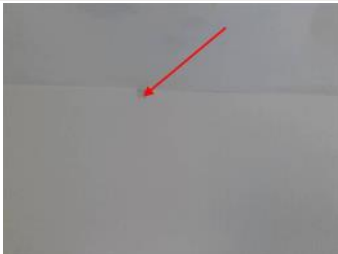


Localisation	Description du matériau	Photo
Pièce 10	Identifiant : M0033 (P0033) Description : Enduit plâtre sur mur béton	
Pièce 10	Identifiant : M0034 (P0034) Description : Enduit plâtre peint plafond	
Pièce 10	Identifiant : M0035 (P0035) Description : Mastic vitrier	
Pièce 10	Identifiant : M0036 (P0036) Description : Mastic vitrier	











Localisation	Description du matériau	Photo
Dégagement 1	Identifiant : M0037 (P0037) Description : Colle de moquette	
Dégagement 1	Identifiant : M0038 (P0038) Description : Dalles de sol + colle noire	
Dégagement 1	Identifiant : M0039 (P0039) Description : Colle noire + chape maigre	
Pièce 2	Identifiant : M0040 (P0040) Description : Colle de faïence	





Localisation	Description du matériau	Photo
Pièce 2	Identifiant : M0041 (P0041) Description : Dalles de sol + colle noire	
Pièce 2	Identifiant : M0042 (P0042) Description : Colle noire + chape maigre	
Pièce 3; Pièce 11	Identifiant : M0043 (P0043) Description : Linoleum	
Pièce 3	Identifiant : M0044 (P0044) Description : Colle noire + chape maigre	





Localisation	Description du matériau	Photo
WC	Identifiant : M0045 (P0045) Description : Colle de faïence	
WC	Identifiant : M0046 (P0046) Description : Linoleum + colle	
WC	Identifiant : M0047 (P0047) Description : Linoleum + colle	
WC	Identifiant : M0048 (P0048) Description : Colle noire + chape maigre	





Localisation	Description du matériau	Photo
Pièce 4	Identifiant : M0050 (P0050) Description : Colle noire + chape maigre	
Pièce 6; Chambre; SdB; Pièce 7	Identifiant : M0051 (P0051) Description : Bande calicot de plaque de plâtre mural	
Pièce 6; Chambre; SdB	Identifiant : M0052 (P0052) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre de plafond	
Pièce 6; Chambre; SdB	Identifiant : M0053 (P0053) Description : Isolant	





Localisation	Description du matériau	Photo
SdB	Identifiant : M0054 (P0054) Description : Colle de faïence	
Pièce 6; Chambre; SdB; Pièce 7	Identifiant : M0055 (P0055) Description : Linoleum + colle	
Pièce 6; Chambre; SdB; Pièce 7	Identifiant : M0056 (P0056) Description : Linoleum + colle	
Pièce 6; Chambre; SdB; Pièce 7	Identifiant : M0057 (P0057) Description : Colle + ragréage	





Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Dégagement; Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - Chambre 2; Étage 1 - Chambre 3; Étage 1 - Chambre 4; Étage 1 - Chambre 5; Étage 1 - WC; Étage 1 - SdB; Étage 1 - Placard; Étage 1 - Cheminée	Identifiant : M0058 (P0058) Description : Enduit plâtre sur mur brique	
Étage 1 - Dégagement; Étage 1 - Chambre 2; Étage 1 - Chambre 4; Étage 1 - Chambre 5	Identifiant : M0059 (P0059) Description : Enduit plâtre sur mur béton	
Étage 1 - Dégagement; Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - Chambre 2; Étage 1 - Chambre 3; Étage 1 - Chambre 4; Étage 1 - Chambre 5; Étage 1 - WC; Étage 1 - SdB; Étage 1 - Placard	Identifiant : M0060 (P0060) Description : Enduit plâtre peint plafond	
Étage 1 - Dégagement; Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - Chambre 2; Étage 1 - Chambre 3; Étage 1 - Chambre 4; Étage 1 - Chambre 5; Étage 1 - WC; Étage 1 - SdB; Étage 1 - Placard; Étage 1 - Cheminée	Identifiant : M0061 (P0061) Description : Enduit plâtre sur mur brique	





Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Dégagement; Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - Chambre 2; Étage 1 - Chambre 3; Étage 1 - Chambre 4; Étage 1 - Chambre 5; Étage 1 - WC; Étage 1 - SdB; Étage 1 - Placard	Identifiant : M0062 (P0062) Description : Enduit plâtre peint plafond	
Étage 1 - SdB	Identifiant : M0063 (P0063) Description : Enduit plâtre peint plafond (Cueillie)	
Étage 1 - Chambre 3	Identifiant : M0065 (P0065) Description : Bande calicot de plaque de plâtre mural	
Étage 1 - Dégagement; Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - Chambre 2; Étage 1 - Chambre 3; Étage 1 - Chambre 4; Étage 1 - Chambre 5; Étage 1 - WC; Étage 1 - SdB; Étage 1 - Placard; Étage 1 - Cheminée	Identifiant : M0066 (P0066) Description : Enduit plâtre sur mur brique	





Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Dégagement; Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - Chambre 2; Étage 1 - Chambre 3; Étage 1 - Chambre 4; Étage 1 - Chambre 5; Étage 1 - WC; Étage 1 - SdB; Étage 1 - Placard	Identifiant : M0067 (P0067) Description : Enduit plâtre peint plafond	
Étage 1 - Cheminée	Identifiant : M0068 (P0068) Description : Enduit plâtre sur mur brique	
Étage 1 - SdB	Identifiant : M0069 (P0069) Description : Colle de carrelage de sol	
Étage 1 - SdB	Identifiant : M0070 (P0070) Description : Colle de faïence	


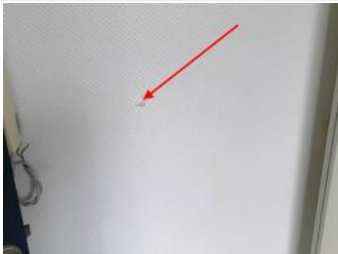


Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - SdB	Identifiant : M0071 (P0071) Description : Colle de faïence	
Étage 1 - Chambre 3	Identifiant : M0072 (P0072) Description : Colle de moquette	
Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - Chambre 3	Identifiant : M0073 (P0073) Description : Linoleum + colle	
Étage 1 - Chambre 2; Étage 1 - WC	Identifiant : M0074 (P0074) Description : Colle de moquette	





Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Chambre 2	Identifiant : M0075 (P0075) Description : Linoleum + colle	
Étage 1 - Chambre 2	Identifiant : M0076 (P0076) Description : Colle + ragréage	
Étage 1 - WC	Identifiant : M0077 (P0077) Description : Linoleum + colle	
Étage 1 - WC	Identifiant : M0078 (P0078) Description : Colle + ragréage	





Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0079 (P0079) Description : Colle de moquette	
Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0080 (P0080) Description : Linoleum + colle	
Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0081 (P0081) Description : Colle + ragréage	
Étage 1 - Chambre 4	Identifiant : M0082 (P0082) Description : Colle de moquette + ragréage	





Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Chambre 5	Identifiant : M0083 (P0083) Description : Colle de moquette + ragréage	
Étage 1 - Chambre 4; Étage 1 - Chambre 5	Identifiant : M0084 (P0084) Description : Mastic vitrier	
Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0085 (P0085) Description : Mastic vitrier	
Étage 2 - Dégagement; Étage 2 - Pièce 2; Étage 2 - Pièce 3; Étage 2 - SdB; Étage 2 - Placard 3; Étage 2 - Placard 4	Identifiant : M0086 (P0086) Description : Enduit plâtre sur mur brique	





Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - Pièce 3	Identifiant : M0087 (P0087) Description : Enduit plâtre sur mur béton	
Étage 2 - Placard 1; Étage 2 - Placard 2	Identifiant : M0088 (P0088) Description : Cloison en carreau de plâtre	
Étage 2 - SdB	Identifiant : M0089 (P0089) Description : Colle de faïence	
Étage 2 - Dégagement; Étage 2 - Pièce 1; Étage 2 - Pièce 3; Étage 2 - SdB	Identifiant : M0090 (P0090) Description : Enduit plâtre peint plafond	





Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - Pièce 2	Identifiant : M0091 (P0091) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre de plafond	
Étage 2 - Dégagement; Étage 2 - Pièce 2; Étage 2 - Pièce 3; Étage 2 - SdB; Étage 2 - Placard 3; Étage 2 - Placard 4	Identifiant : M0096 (P0096) Description : Enduit plâtre sur mur brique	
Étage 2 - Terrasse	Identifiant : M0097 (P0097) Description : Mastic vitrier	
Étage 2 - Terrasse	Identifiant : M0098 (P0098) Description : Enduit ciment peint tête cheminée	





Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - Terrasse	Identifiant : M0099 (P0099) Description : Bande bitumineuse avec surcouche aluminium	
Étage 2 - Dégagement	Identifiant : M0100 (P0100) Description : Colle + ragréage	
Étage 2 - Pièce 1	Identifiant : M0101 (P0101) Description : Colle + ragréage	
Étage 2 - Pièce 3	Identifiant : M0102 (P0102) Description : Colle + ragréage	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - SdB	Identifiant : M0103 (P0103) Description : Colle + ragréage	
Étage 2 - Pièce 2	Identifiant : M0104 (P0104) Description : Colle de moquette + Linoleum	
Étage 2 - Pièce 2	Identifiant : M0105 (P0105) Description : Colle de moquette + ragréage	
Étage 2 - Placard 3	Identifiant : M0106 (P0106) Description : Linoleum + colle	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - Placard 3	Identifiant : M0107 (P0107) Description : Colle + ragréage	
Étage 2 - Placard 1; Étage 2 - Placard 2	Identifiant : M0108 (P0108) Description : Colle de moquette + ragréage	
Parties extérieures	Identifiant : M0110 (P0110) Description : Plaque plane	
Séjour	Identifiant : M0114 (P0114) Description : Moulure plâtre	

Localisation	Description du matériau	Photo
Séjour	Identifiant : M0115 (P0115) Description : Moulure plâtre	
Pièce 5	Identifiant : M0116 (P0116) Description : Joints	
Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0117 (P0117) Description : Peinture murale	
Cuisine; Séjour	Identifiant : M0118 (P0118) Description : Joint compribande chassis-maçonnerie	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Chambre 3	Identifiant : M0120 (P0120) Description : Enduit plâtre sur mur béton	
Étage 1 - Chambre 5	Identifiant : M0121 (P0121) Description : Enduit plâtre sur mur béton	
Étage 1 - Chambre 4	Identifiant : M0122 (P0122) Description : Enduit plâtre sur mur béton	
Étage 1 - Chambre 5	Identifiant : M0123 (P0123) Description : Enduit plâtre sur mur béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0124 (P0124) Description : Enduit plâtre sur mur béton	
Étage 1 - Chambre 2	Identifiant : M0125 (P0125) Description : Enduit plâtre sur mur brique	
Étage 1 - Chambre 2	Identifiant : M0127 (P0127) Description : Enduit plâtre sur mur béton	
Étage 1 - Chambre 3	Identifiant : M0128 (P0128) Description : Enduit plâtre sur mur béton	



D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-



D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Fait à **PIPRIAC**, le **29/09/2023**

Par : **COLLET Yann**

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert - Parc Edonia - Bâtiment G Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE**

E. Annexes au rapport

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 :

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épandements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

E.1. Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangers de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.


E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0001	Bande calicot de plaque de plâtre mural	Pièce 1
P0002	Enduit plâtre sur mur brique	Pièce 1
P0003	Enduit plâtre sur mur béton	Pièce 1
P0004	Enduit plâtre peint plafond	Pièce 1
P0005	Plaque plane	Pièce 1
P0006	Colle de moquette	Pièce 1
P0007	Dalles de sol + colle noire	Pièce 1
P0008	Colle noire + chape maigre	Pièce 1
P0009	Colle de moquette	Entrée
P0010	Linoleum + colle noire	Entrée
P0011	Colle noire + chape maigre	Entrée
P0012	Colle de moquette	Dégagement 2
P0013	Dalles de sol + colle noire	Dégagement 2
P0014	Colle noire + chape maigre	Dégagement 2
P0015	Enduit plâtre sur mur brique	Cuisine
P0016	Enduit plâtre sur mur béton	Cuisine
P0017	Enduit plâtre peint plafond	Cuisine
P0018	Colle de faïence	Cuisine
P0019	Linoleum + colle	Cuisine
P0020	Colle + ragréage	Cuisine
P0021	Colle de moquette	Séjour
P0022	Colle noire + chape maigre	Séjour
P0023	Colle de moquette	Séjour
P0024	Colle noire + chape maigre	Séjour
P0025	Mastic vitrier	Séjour
P0026	Linoleum + colle jaune(A)	PI 2
P0027	Colle + chape maigre	PI 2
P0028	Ardoises (composites)	Terrasse
P0029	Ardoises (composites)	Terrasse
P0030	Linoleum(A)	Pièce 11
P0031	Enduit plâtre sur mur brique	Pièce 10
P0032	Enduit plâtre sur mur béton	Pièce 10
P0033	Enduit plâtre sur mur béton	Pièce 10
P0034	Enduit plâtre peint plafond	Pièce 10
P0035	Mastic vitrier	Pièce 10
P0036	Mastic vitrier	Pièce 10
P0037	Colle de moquette	Dégagement 1
P0038	Dalles de sol + colle noire	Dégagement 1
P0039	Colle noire + chape maigre	Dégagement 1
P0040	Colle de faïence	Pièce 2
P0041	Dalles de sol + colle noire	Pièce 2
P0042	Colle noire + chape maigre	Pièce 2
P0043	Linoleum	Pièce 3
P0044	Colle noire + chape maigre	Pièce 3
P0045	Colle de faïence	WC
P0046	Linoleum + colle	WC
P0047	Linoleum + colle	WC
P0048	Colle noire + chape maigre	WC
P0049	Linoleum(A) + colle jaune(A)	Pièce 5
P0050	Colle noire + chape maigre	Pièce 4
P0051	Bande calicot de plaque de plâtre mural	Chambre
P0052	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre de plafond	Chambre
P0053	Isolant	Chambre
P0054	Colle de faïence	SdB

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0055	Linoleum + colle	SdB
P0056	Linoleum + colle	SdB
P0057	Colle + ragréage	SdB
P0058	Enduit plâtre sur mur brique	Étage 1 - Chambre 5
P0059	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 1 - Chambre 5
P0060	Enduit plâtre peint plafond	Étage 1 - Chambre 5
P0061	Enduit plâtre sur mur brique	Étage 1 - SdB
P0062	Enduit plâtre peint plafond	Étage 1 - SdB
P0063	Enduit plâtre peint plafond (Cueillie)	Étage 1 - SdB
P0064	Enduit plâtre sur mur béton(A)	Étage 1 - Chambre 2
P0065	Bande calicot de plaque de plâtre mural	Étage 1 - Chambre 3
P0066	Enduit plâtre sur mur brique	Étage 1 - Chambre 1
P0067	Enduit plâtre peint plafond	Étage 1 - Chambre 1
P0068	Enduit plâtre sur mur brique	Étage 1 - Cheminée
P0069	Colle de carrelage de sol	Étage 1 - SdB
P0070	Colle de faïence	Étage 1 - SdB
P0071	Colle de faïence	Étage 1 - SdB
P0072	Colle de moquette	Étage 1 - Chambre 3
P0073	Linoleum + colle	Étage 1 - Chambre 3
P0074	Colle de moquette	Étage 1 - Chambre 2
P0075	Linoleum + colle	Étage 1 - Chambre 2
P0076	Colle + ragréage	Étage 1 - Chambre 2
P0077	Linoleum + colle	Étage 1 - WC
P0078	Colle + ragréage	Étage 1 - WC
P0079	Colle de moquette	Étage 1 - Dégagement
P0080	Linoleum + colle	Étage 1 - Dégagement
P0081	Colle + ragréage	Étage 1 - Dégagement
P0082	Colle de moquette + ragréage	Étage 1 - Chambre 4
P0083	Colle de moquette + ragréage	Étage 1 - Chambre 5
P0084	Mastic vitrier	Étage 1 - Chambre 5
P0085	Mastic vitrier	Étage 1 - Dégagement
P0086	Enduit plâtre sur mur brique	Étage 2 - Pièce 3
P0087	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 2 - Pièce 3
P0088	Cloison en carreau de plâtre	Étage 2 - Placard 1
P0089	Colle de faïence	Étage 2 - SdB
P0090	Enduit plâtre peint plafond	Étage 2 - SdB
P0091	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre de plafond	Étage 2 - Pièce 2
P0092	Plaque bitumineuse isophonique	Étage 2 - Placard 1
P0093	Plaque bitumineuse isophonique	Étage 2 - Placard 2
P0094	Plaque bitumineuse isophonique	Étage 2 - Placard 3
P0095	Plaque bitumineuse isophonique	Étage 2 - Placard 4
P0096	Enduit plâtre sur mur brique	Étage 2 - SdB
P0097	Mastic vitrier	Étage 2 - Terrasse
P0098	Enduit ciment peint tête cheminée	Étage 2 - Terrasse
P0099	Bande bitumineuse avec surcouche aluminium	Étage 2 - Terrasse
P0100	Colle + ragréage	Étage 2 - Dégagement
P0101	Colle + ragréage	Étage 2 - Pièce 1
P0102	Colle + ragréage	Étage 2 - Pièce 3
P0103	Colle + ragréage	Étage 2 - SdB
P0104	Colle de moquette + Linoleum	Étage 2 - Pièce 2
P0105	Colle de moquette + ragréage	Étage 2 - Pièce 2
P0106	Linoleum + colle	Étage 2 - Placard 3
P0107	Colle + ragréage	Étage 2 - Placard 3
P0108	Colle de moquette + ragréage	Étage 2 - Placard 2
P0109	Conduit fibres-ciment(A)	Pièce 10
P0110	Plaque plane	Parties extérieures

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0111	Conduit fibres-ciment(A)	Terrasse
P0112	Plaque moulures(A)	Séjour
P0113	Plaque moulure(A)	Séjour
P0114	Moulure plâtre	Séjour
P0115	Moulure plâtre	Séjour
P0116	Joints	Pièce 5
P0117	Peinture murale	Étage 1 - Dégagement
P0118	Joint compribande chassis-maçonnerie	Séjour
P0119	Enduit plâtre sur mur béton(A)	Étage 1 - Chambre 2
P0120	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 1 - Chambre 3
P0121	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 1 - Chambre 5
P0122	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 1 - Chambre 4
P0123	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 1 - Chambre 5
P0124	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 1 - Dégagement
P0125	Enduit plâtre sur mur brique	Étage 1 - Chambre 2
P0126	Enduit plâtre sur mur brique (A)	Étage 1 - Chambre 2
P0127	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 1 - Chambre 2
P0128	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 1 - Chambre 3

E.3. Planches de repérage

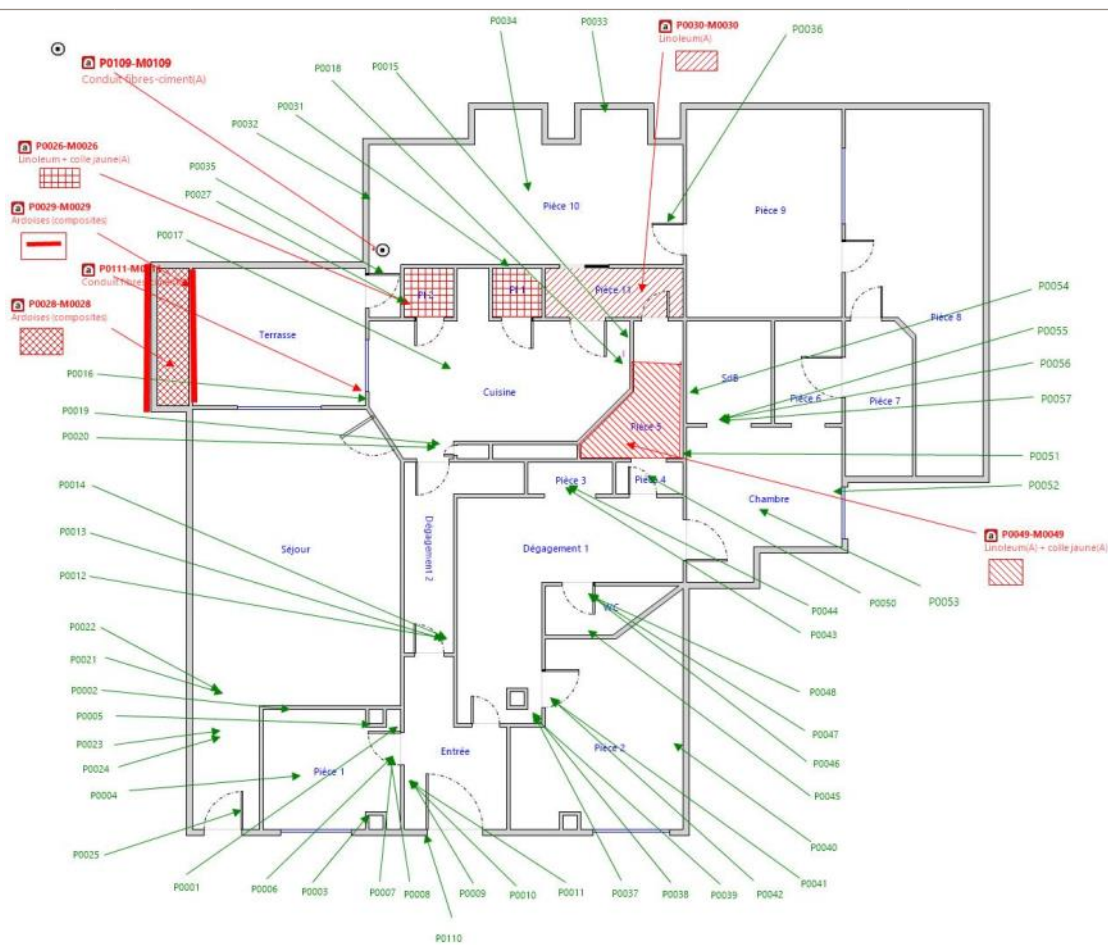


Rdc

Annexe au rapport : EPFBR_202200677_DEML_01

Propriétaire : EPF Bretagne
72 boulevard Albert 1er
35207 RENNESBien : 2 place de la Mairie
Parcelles AB 382 et 792
35550 PIPRIACEtabli par : COLLET Yann
Société : AED Groupe
Le : 29/09/2023Croquis 1 / 5
Version : V02
du : 29/09/2023

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

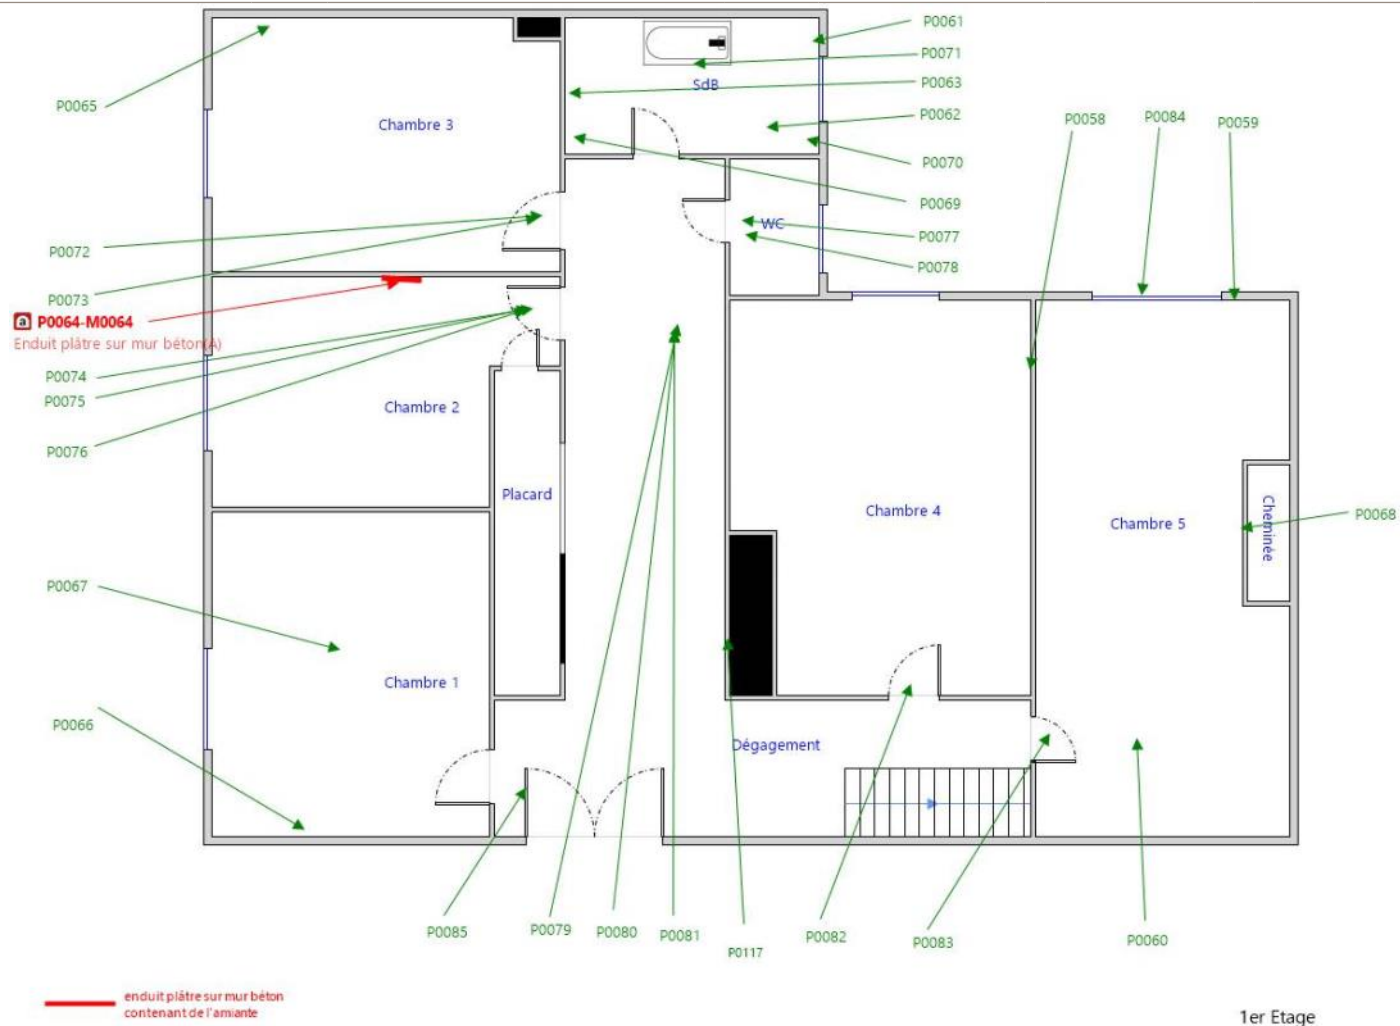

Annexe au rapport : EPFBR_202200677_DEML_01


Propriétaire : EPF Bretagne
72 boulevard Albert 1er
35207 RENNES

Bien : 2 place de la Mairie
Parcelles AB 382 et 792
35550 PIPRIAC

Etabli par : COLLET Yann
Société : AED Groupe
Le : 29/09/2023

Croquis 2 / 5
Version : V02
du : 29/09/2023

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

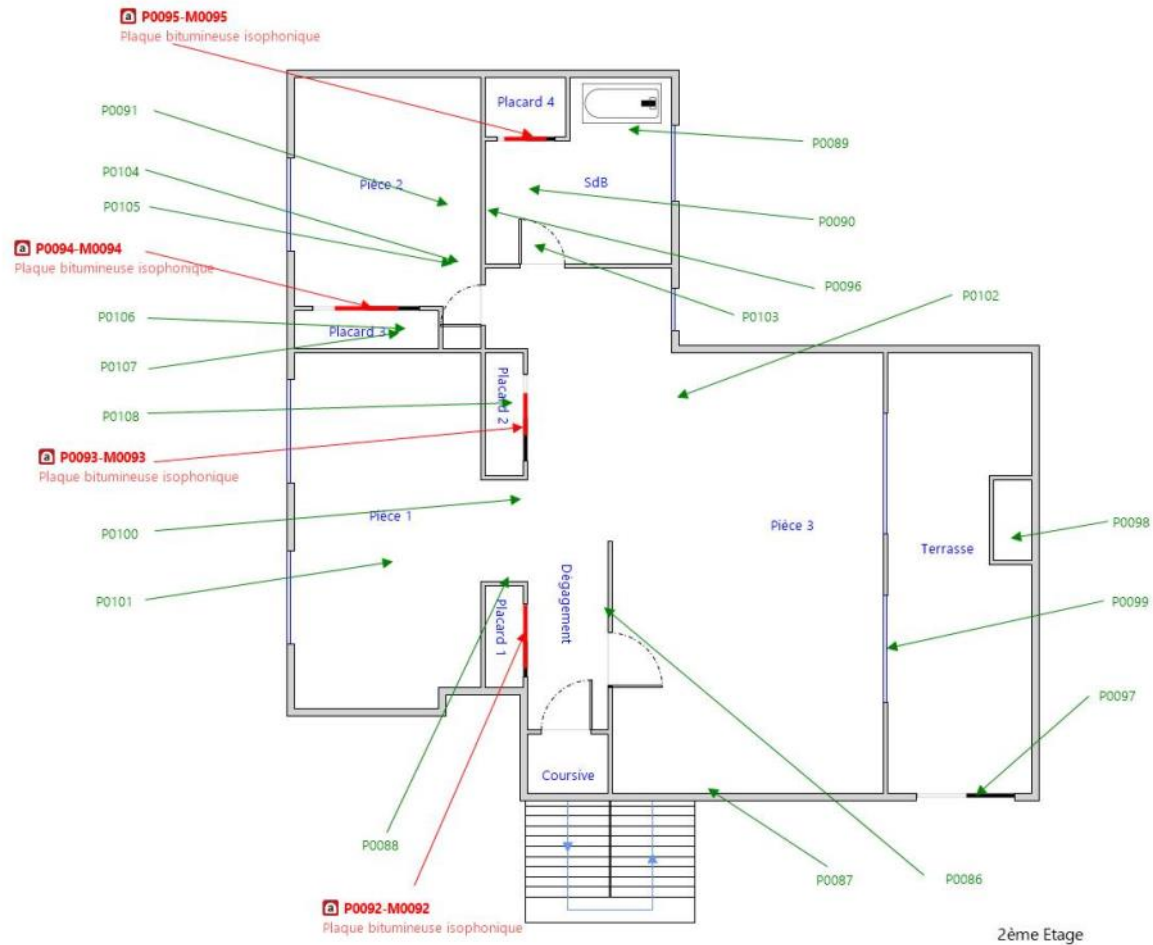

Annexe au rapport : EPFBR_202200677_DEML_01

Propriétaire : EPF Bretagne
72 boulevard Albert 1er
35207 RENNES



Bien : 2 place de la Mairie
Parcelles AB 382 et 792
35550 PIPRIAC


Etabli par : COLLET Yann
Société : AED Groupe
Le : 29/09/2023

Croquis 3 / 5
Version : V02
du : 29/09/2023

a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



5	 PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
12	PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
13	 MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

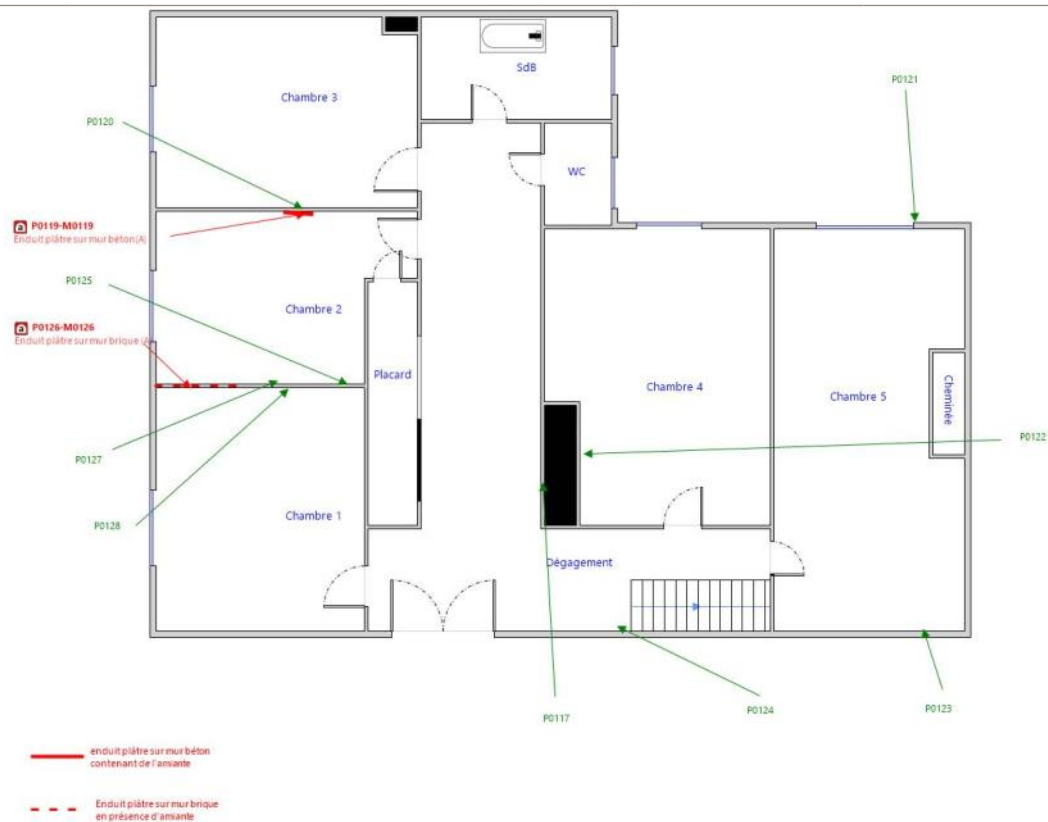

1er Etage_compléments

Annexe au rapport : EPFBR_202200677_DEML_01

Propriétaire : EPF Bretagne
72 boulevard Albert 1er
35207 RENNESBien : 2 place de la Mairie
Parcelles AB 382 et 792
35550 PIPRIACÉtabli par : COLLET Yann
Société : AED Groupe
Le : 29/09/2023Version : Croquis 5 / 5
du : V02
29/09/2023

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



E.4. Résultats d'analyses

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : 

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-38504 EN DATE DU 08/06/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED EXPERTISES - BRETAGNE 19 RUE DE DINAN 35730 PLEURTUIT	Réf. Commande ITGA : IT0722-38504 Réf. Commande Client : EPFBR_202200677_DEML_01_2022_06_01_1615_2394
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 02/06/2022

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0001 - Bande calicot de plaque de plâtre mural - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT072206-3263 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : LAO (6)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0002 - Enduit plâtre sur mur brique - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT072206-3264 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : LAO (5)

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3265	
Réf échantillon client : P0003 - Enduit platre sur mur beton - Piece 1		Description ITGA : Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Carton non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : LAO (5)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3266	
Réf échantillon client : P0004 - Enduit platre peint plafond - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : LAO (5)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3267	
Réf échantillon client : P0005 - Plaque plane - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux marron	
Peinture	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Matériau fibreux marron	MOLP le 08/06/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : THV
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3268	
Réf échantillon client : P0006 - Colle de moquette - Piece 1		Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse	
Colle polymère jaune avec couche en mousse	META (B) le 07/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3269	
Réf échantillon client : P0007 - Dalles de sol + colle noire - Piece 1		Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune / Revêtement cassant vert / Colle polymère jaune	
Colle bitumineuse noire + Colle polymère jaune non séparable	MOLP + META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (6)
Revêtement cassant vert	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Colle polymère jaune	META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-38504 EN DATE DU 08/06/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0008 - Colle noire + chape maigre - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT072206-3270 Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène	
Colle bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0009 - Colle de moquette - Entree		Réf échantillon ITGA : IT072206-3271 Description ITGA : Moquette grise / Colle polymère jaune	
Moquette grise	---	Non analysé	
Colle polymère jaune	META (B) le 07/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0010 - Linoleum + colle noire - Entree		Réf échantillon ITGA : IT072206-3272 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Colle polymère jaune / Revêtement cassant beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	
Peinture en faible quantité non séparable (4) + Colle polymère jaune	META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (6)
Revêtement cassant beige	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Colle bitumineuse noire + Ragréage gris non séparable	MOLP + META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (6)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0011 - Colle noire + chape maigre - Entree		Réf échantillon ITGA : IT072206-3273 Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène	
Colle bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-38504 EN DATE DU 08/06/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0012 - Colle de moquette - Degagement 2		Réf échantillon ITGA : IT072206-3274 Description ITGA : Moquette rouge / Colle polymère jaune avec couche en mousse	
Moquette rouge	---	Non analysé	
Colle polymère jaune avec couche en mousse	META (B) le 07/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0013 - Dalles de sol + colle noire - Degagement 2		Réf échantillon ITGA : IT072206-3275 Description ITGA : Ragréage gris / Colle bitumineuse noire / Revêtement cassant vert / Colle polymère jaune avec couche en mousse	
Ragréage gris non séparable + Colle bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (6)
Revêtement cassant vert	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Colle polymère jaune avec couche en mousse	META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0014 - Colle noire + chape maigre - Degagement 2		Réf échantillon ITGA : IT072206-3276 Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène	
Colle bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0015 - Enduit plâtre sur mur brique - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072206-3277 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : LAO (5)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0016 - Enduit plâtre sur mur beton - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072206-3279 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : LAO (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-38504 EN DATE DU 08/06/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3281	
Réf échantillon client : P0017 - Enduit platre peint plafond - Cuisine		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : LAO (5)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3283	
Réf échantillon client : P0018 - Colle de faïence - Cuisine		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Peinture non séparable	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO (6)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3285	
Réf échantillon client : P0019 - Linoleum + colle - Cuisine		Description ITGA : Poussières / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune	
Poussières	---	Non analysé	
Colle polymère jaune	META (B) le 07/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Revêtement souple beige	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO
Colle polymère jaune	META (B) le 07/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3287	
Réf échantillon client : P0020 - Colle + ragréage - Cuisine		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO (6)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3289	
Réf échantillon client : P0021 - Colle de moquette - Séjour		Description ITGA : Matériau mousse jaune / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire	
Matériau mousse jaune	---	Non analysé	
Colle polymère jaune non séparable + Colle bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-38504 EN DATE DU 08/06/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0022 - Colle noire + chape maigre - Sejour		Réf échantillon ITGA : IT072206-3292 Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène	
Colle bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0023 - Colle de moquette - Sejour		Réf échantillon ITGA : IT072206-3294 Description ITGA : Moquette grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	
Moquette grise	---	Non analysé	
Colle bitumineuse noire + Ragréage gris non séparable	MOLP + META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (6)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0024 - Colle noire + chape maigre - Sejour		Réf échantillon ITGA : IT072206-3296 Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène	
Colle bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0025 - Mastic vitrier - Sejour		Réf échantillon ITGA : IT072206-3298 Description ITGA : Matériau compact beige	
Matériau compact beige	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(4) La quantité de la couche à disposition ne permet pas de garantir la limite de détection.

(5) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(6) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-38504 EN DATE DU **08/06/2022**
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

Validé par : Eline GARNIER Analyste

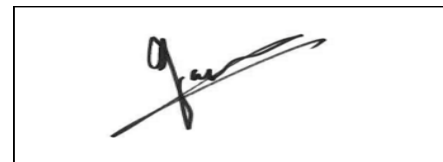

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : 

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-38505 EN DATE DU 09/06/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED EXPERTISES - BRETAGNE 19 RUE DE DINAN 35730 PLEURTUIT	Réf. Commande ITGA : IT0722-38505 Réf. Commande Client : EPFBR_202200677_DEML_01_2022_06_01_1616_1557
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 02/06/2022

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
ou diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3323	
Réf échantillon client : P0026 - Linoleum + colle - Pl 2		Description ITGA : Poussières / Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Poussières + Ragréage gris non séparable	---	Non analysé	
Revêtement souple marron	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO
Colle polymère jaune	META (B) le 07/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MMY

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3324	
Réf échantillon client : P0027 - Colle noire + chape maigre - Pl 2		Description ITGA : Peinture / Colle polymère jaune / Matériau compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Colle polymère jaune	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (4)
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3325	
Réf échantillon client : P0028 - Ardoises (composites) - Terrasse		Description ITGA : Peinture / Matériau compact noir avec fibres visibles	
Peinture non séparable + Matériau compact noir avec fibres visibles	MOLP le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : THV (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3326	
Réf échantillon client : P0029 - Ardoises (composites) - Terrasse		Description ITGA : Matériau compact noir avec fibres visibles / Colle polymère jaune	
Matériau compact noir avec fibres visibles + Colle polymère jaune non séparable	MOLP le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : THV (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3327	
Réf échantillon client : P0030 - Linoleum - Piece 11		Description ITGA : Revêtement bitumineux rouge avec poussières	
Revêtement bitumineux rouge avec poussières	META (B) le 09/06/2022 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 8	Présence de fibres d'amiante (1) / Chrysotile	Analyste : LAO
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3328	
Réf échantillon client : P0031 - Enduit plâtre sur mur brique - Piece 10		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 07/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (3)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3329	
Réf échantillon client : P0032 - Enduit plâtre sur mur beton - Piece 10		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux marron en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux marron en vrac	META (A) le 07/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (3)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3330	
Réf échantillon client : P0033 - Enduit plâtre sur mur beton - Piece 10		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac	META (A) le 07/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-38505 EN DATE DU 09/06/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3331	
Réf échantillon client : P0034 - Enduit platre peint plafond - Piece 10		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 07/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (3)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3332	
Réf échantillon client : P0035 - Mastic vitrier - Piece 10		Description ITGA : Matériau compact beige avec poussières	
Matériau compact beige avec poussières	META (A) le 07/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3333	
Réf échantillon client : P0036 - Mastic vitrier - Piece 10		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 07/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3334	
Réf échantillon client : P0037 - Colle de moquette - Degagement 1		Description ITGA : Moquette grise / Colle polymère jaune	
Moquette grise	---	Non analysé	
Colle polymère jaune	META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EOC
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3335	
Réf échantillon client : P0038 - Dalles de sol + colle noire - Degagement 1		Description ITGA : Colle polymère jaune / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire	
Colle polymère jaune non séparable + Dalle dure cassante beige	META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (4)
Colle bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-38505 EN DATE DU 09/06/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0039 - Colle noire + chape maigre - Degagement 1		Réf échantillon ITGA : IT072206-3337 Description ITGA : Colle polymère jaune / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène	
Colle polymère jaune non séparable + Dalle dure cassante beige	---	Non analysé	
Colle bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0040 - Colle de faïence - Piece 2		Réf échantillon ITGA : IT072206-3339 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtruse blanche avec couche cartonnée	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtruse blanche avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 07/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0041 - Dalles de sol + colle noire - Piece 2		Réf échantillon ITGA : IT072206-3341 Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Revêtement cassant vert / Colle polymère jaune	
Colle bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Revêtement cassant vert	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Colle polymère jaune	META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0042 - Colle noire + chape maigre - Piece 2		Réf échantillon ITGA : IT072206-3343 Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène	
Colle bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-38505 EN DATE DU 09/06/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3345	
Réf échantillon client : P0043 - Linoleum - Piece 3		Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune	
▶ Revêtement souple marron + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 07/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3347	
Réf échantillon client : P0044 - Colle noire + chape maigre - Piece 3		Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène	
▶ Colle bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3349	
Réf échantillon client : P0045 - Colle de faïence - WC		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	
▶ Peinture	META (A) le 07/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige + Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 07/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-3351	
Réf échantillon client : P0046 - Linoleum + colle - WC		Description ITGA : Colle polymère jaune / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune	
▶ Colle polymère jaune non séparable + Revêtement souple gris	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (4)
▶ Colle polymère jaune	META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-38505 EN DATE DU 09/06/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0047 - Linoleum + colle - WC Réf échantillon ITGA : IT072206-3353 Description ITGA : Colle polymère jaune / Revêtement cassant vert / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris			
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
▸ Revêtement cassant vert	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
▸ Colle polymère jaune non séparable + Colle bitumineuse noire + Ragréage gris non séparable	MOLP + META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0048 - Colle noire + chape maigre - WC Réf échantillon ITGA : IT072206-3355 Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène			
▸ Colle bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0049 - Linoleum - Piece 5 Réf échantillon ITGA : IT072206-3358 Description ITGA : Revêtement souple beige avec fibres visibles avec couche cartonnée / Colle polymère jaune / Poussières			
▸ Revêtement souple beige avec fibres visibles avec couche cartonnée + Colle polymère jaune non séparable	MOLP le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : THV (4)
Poussières	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0050 - Colle noire + chape maigre - Piece 4 Réf échantillon ITGA : IT072206-3360 Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène			
▸ Colle bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 08/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-38505 EN DATE DU 09/06/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

(1) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.


(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Eline GARNIER Analyste





44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.79.52.80
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-40995 EN DATE DU 17/06/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED EXPERTISES - BRETAGNE 19 RUE DE DINAN 35730 PLEURTUIT	Réf. Commande ITGA : IT0722-40995 Réf. Commande Client : EPFBR_202200677_DEML_01_2022_06_09_1615_0150
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/06/2022

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiantes optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiantes est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0076 - Colle + ragréage - Etage 1 - Chambre 2	Réf échantillon ITGA : IT112206-14072 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0077 - Linoleum + colle - Etage 1 - WC	Réf échantillon ITGA : IT112206-14073 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune		
Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0078 - Colle + ragréage - Etage 1 - WC	Réf échantillon ITGA : IT112206-14074 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-40995 EN DATE DU 17/06/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14075	
Réf échantillon client : P0079 - Colle de moquette - Etage 1 - Degagement		Description ITGA : Moquette beige avec couche souple / Colle polymère jaune	
Moquette beige avec couche souple + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRM (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14076	
Réf échantillon client : P0080 - Linoleum + colle - Etage 1 - Degagement		Description ITGA : Moquette beige avec couche souple / Colle polymère jaune	
Moquette beige avec couche souple + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRM (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14077	
Réf échantillon client : P0081 - Colle + ragréage - Etage 1 - Degagement		Description ITGA : Peinture / Ragréage gris	
Peinture non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14078	
Réf échantillon client : P0082 - Colle de moquette + ragréage - Etage 1 - Chambre 4		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SBX (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14079	
Réf échantillon client : P0083 - Colle de moquette + ragréage - Etage 1 - Chambre 5		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SBX (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14080	
Réf échantillon client : P0084 - Mastic vitrier - Etage 1 - Chambre 5		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14081	
Réf échantillon client : P0085 - Mastic vitrier - Etage 1 - Degagement		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac	
Peinture non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-40995 EN DATE DU 17/06/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0086 - Enduit platre sur mur brique - Etage 2 - Piece 3		Réf échantillon ITGA : IT112206-14082 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : SBX (3)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0087 - Enduit platre sur mur beton - Etage 2 - Piece 3		Réf échantillon ITGA : IT112206-14083 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : SBX (3)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0088 - Cloison en carreau de platre - Etage 2 - Placard 1		Réf échantillon ITGA : IT112206-14084 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SBX (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0089 - Colle de faïence - Etage 2 - SdB		Réf échantillon ITGA : IT112206-14085 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtréuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Couche plâtréuse blanche non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : SBX (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0090 - Enduit platre peint plafond - Etage 2 - SdB		Réf échantillon ITGA : IT112206-14086 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : SBX (3)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0091 - Platre de bande calicot de plaque de platre de plafond - Etage 2 - Piece 2		Réf échantillon ITGA : IT112206-14087 Description ITGA : Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-40995 EN DATE DU 17/06/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14088	
Réf échantillon client : P0092 - Plaque bitumineuse isophonique - Etage 2 - Placard 1		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche en papier	
Matériau bitumineux noir avec couche en papier	META (B) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : WPM
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14089	
Réf échantillon client : P0093 - Plaque bitumineuse isophonique - Etage 2 - Placard 2		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche en papier	
Matériau bitumineux noir avec couche en papier	META (B) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EIB
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14090	
Réf échantillon client : P0094 - Plaque bitumineuse isophonique - Etage 2 - Placard 3		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche en papier	
Matériau bitumineux noir avec couche en papier	META (B) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : WPM
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14091	
Réf échantillon client : P0095 - Plaque bitumineuse isophonique - Etage 2 - Placard 4		Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
Matériau bitumineux noir	META (B) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : WPM
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14092	
Réf échantillon client : P0096 - Enduit plâtre sur mur brique - Etage 2 - SdB		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SBX (3)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14093	
Réf échantillon client : P0097 - Mastic vitrier - Etage 2 - Terrasse		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SBX (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14094	
Réf échantillon client : P0098 - Enduit ciment peint tete cheminee - Etage 2 - Terrasse		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SBX (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-40995 EN DATE DU 17/06/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14095	
Réf échantillon client : P0099 - Bande bitumineuse avec surcouche aluminium - Etage 2 - Terrasse		Description ITGA : Enduit bitumineux / Enduit plâtreux blanc en faible quantité	
▸ Enduit bitumineux non séparable + Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META (B) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14096	
Réf échantillon client : P0100 - Colle + ragreage - Etage 2 - Degagement		Description ITGA : Colle grise / Ragréage gris	
▸ Colle grise non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SBX (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14097	
Réf échantillon client : P0101 - Colle + ragreage - Etage 2 - Piece 1		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SBX (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14098	
Réf échantillon client : P0102 - Colle + ragreage - Etage 2 - Piece 3		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SBX (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14099	
Réf échantillon client : P0103 - Colle + ragreage - Etage 2 - SdB		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SBX (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14100	
Réf échantillon client : P0104 - Colle de moquette + Linoleum - Etage 2 - Piece 2		Description ITGA : Matériau mousse marron / Colle polymère jaune / Revêtement souple marron	
▸ Matériau mousse marron non séparable + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRM (4)
▸ Revêtement souple marron	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-40995 EN DATE DU 17/06/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14101	
Réf échantillon client : P0105 - Colle de moquette + ragréage - Etage 2 - Piece 2		Description ITGA : Moquette verte / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Moquette verte	META (B) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRM (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14102	
Réf échantillon client : P0106 - Linoleum + colle - Etage 2 - Placard 3		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple beige	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14103	
Réf échantillon client : P0107 - Colle + ragréage - Etage 2 - Placard 3		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SBX (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14104	
Réf échantillon client : P0108 - Colle de moquette + ragréage - Etage 2 - Placard 2		Description ITGA : Moquette beige avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Moquette beige avec couche en toile	META (B) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRM
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT112206-14105	
Réf échantillon client : P0109 - Conduit fibres-ciment - Piece 10		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 16/06/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : MOE

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-40995 EN DATE DU **17/06/2022**
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)


Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Xaverie SABENDO** Analyste



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : 

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-41085 EN DATE DU 20/06/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED EXPERTISES - BRETAGNE 19 RUE DE DINAN 35730 PLEURTUIT	Réf. Commande ITGA : IT0722-41085 Réf. Commande Client : EPFBR_202200677_DEML_01_2022_06_09_1613_3348
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/06/2022

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0051 - Bande calicot de plaque de plâtre mural - Chambre		Réf échantillon ITGA : IT072206-20854 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 20/06/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (5)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC Réf échantillon client : P0052 - Platre de bande calicot de plaque de platre de plafond - Chambre		Réf échantillon ITGA : IT072206-20855 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 20/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-41085 EN DATE DU 20/06/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-20856	
Réf échantillon client : P0053 - Isolant - Chambre		Description ITGA : Matériau fibreux / Papier bitumé	
Matériau fibreux	MOLP le 16/06/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WEF
Papier bitumé	MOLP + META (B) le 20/06/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-20857	
Réf échantillon client : P0054 - Colle de faïence - SdB		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture / Carton / Couche plâtrée blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Peinture non séparable + Carton non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Couche plâtrée blanche	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-20858	
Réf échantillon client : P0055 - Linoleum + colle - SdB		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune	
Revêtement souple beige non séparable + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-20859	
Réf échantillon client : P0056 - Linoleum + colle - SdB		Description ITGA : Revêtement souple beige / Revêtement souple rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 20/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Revêtement souple rouge	META (A) le 20/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-20860	
Réf échantillon client : P0057 - Colle + ragréage - SdB		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-41085 EN DATE DU 20/06/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-20861	
Réf échantillon client : P0058 - Enduit platre sur mur brique - Etage 1 - Chambre 5		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-20862	
Réf échantillon client : P0059 - Enduit platre sur mur beton - Etage 1 - Chambre 5		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 20/06/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ABE (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-20863	
Réf échantillon client : P0060 - Enduit platre peint plafond - Etage 1 - Chambre 5		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-20864	
Réf échantillon client : P0061 - Enduit platre sur mur brique - Etage 1 - SdB		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-20865	
Réf échantillon client : P0062 - Enduit platre peint plafond - Etage 1 - SdB		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-20866	
Réf échantillon client : P0063 - Enduit platre peint plafond (Cueillie) - Etage 1 - SdB		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-20867	
Réf échantillon client : P0064 - Enduit platre sur mur beton - Etage 1 - Chambre 2		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton non séparable	META (A) le 20/06/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ABE (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-41085 EN DATE DU 20/06/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-20868	
Réf échantillon client : P0065 - Bande calicot de plaque de plâtre mural - Etage 1 - Chambre 3		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Carton / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Carton non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-20869	
Réf échantillon client : P0066 - Enduit plâtre sur mur brique - Etage 1 - Chambre 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 20/06/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : ABE (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-20870	
Réf échantillon client : P0067 - Enduit plâtre peint plafond - Etage 1 - Chambre 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-20871	
Réf échantillon client : P0068 - Enduit plâtre sur mur brique - Etage 1 - Cheminée		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-20872	
Réf échantillon client : P0069 - Colle de carrelage de sol - Etage 1 - SdB		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Peinture non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Joint cassant gris	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-41085 EN DATE DU 20/06/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-20873	
Réf échantillon client : P0070 - Colle de faïence - Etage 1 - SdB		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
▸ Couche plâtreuse blanche	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-20874	
Réf échantillon client : P0071 - Colle de faïence - Etage 1 - SdB		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-20875	
Réf échantillon client : P0072 - Colle de moquette - Etage 1 - Chambre 3		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-20876	
Réf échantillon client : P0073 - Linoleum + colle - Etage 1 - Chambre 3		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-20877	
Réf échantillon client : P0074 - Colle de moquette - Etage 1 - Chambre 2		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune avec couche en mousse	
▸ Revêtement souple bleu	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP
▸ Colle polymère jaune avec couche en mousse	META (B) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-41085 EN DATE DU **20/06/2022**
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR_202200677_DEML_01 - 2 place de la Mairie Parcelles AB 382 et 792 35550 PIPRIAC		Réf échantillon ITGA : IT072206-20878	
Réf échantillon client : P0075 - Linoleum + colle - Etage 1 - Chambre 2		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune en faible quantité	
Revêtement souple bleu non séparable + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 17/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (μm).


(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 μm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Benjamin LEFEVRE Analyste

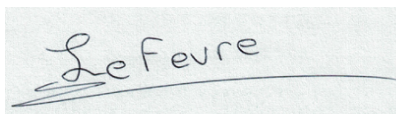

SARL AED EXPERTISES
Monsieur Jean-David AMET
310 Rue des Fougères
35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-013485-01 Date d'émission de rapport : 19/07/2023 5:41 Page1/5
Dossier N° : 23SE012216 Date de réception : 12/07/2023 Date d'analyse : 13/07/2023
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR_202200677_DEML_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0110 - Murs et cloisons - Revêtements durs - Plaque plane - Parties exterieures	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P0111 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Terrasse	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / Y9UY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
003 (1)	P0112 - Murs et cloisons - Revêtements durs - Plaque moulures - Sejour	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur (blanc) + matériau dur (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)(i)	MET * / STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
004	P0113 - Murs et cloisons - Revêtements durs - Plaque moulure - Sejour	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (beige)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-013485-01

Date d'émission de rapport : 19/07/2023 5:41

Page2/5

Dossier N° : 23SE012216

Date de réception : 12/07/2023

Date d'analyse : 13/07/2023

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR_202200677_DEML_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P0114 - Plafonds - Panneaux colles ou vissés - Moulure plâtre - Sejour	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (fibreuse)(ii)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P0115 - Plafonds - Enduits projetés - Moulure plâtre - Sejour	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (beige)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P0116 - Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes .. - Joints - Joints - Piece 5	Matériau (marron) + (granulaire) + (fibreuse)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P0117 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - Etage 1 - Degagement	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P0118 - Chassis de fenêtre - Mastics et joints - Joint compribande chassis-maçonnerie - Sejour	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau (marron) + (granulaire) en traces	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-013485-01

Date d'émission de rapport : 19/07/2023 5:41

Page3/5

Dossier N° : 23SE012216

Date de réception : 12/07/2023

Date d'analyse : 13/07/2023

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR_202200677_DEML_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P0119 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur beton - Etage 1 - Chambre 2	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
011	P0120 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur beton - Etage 1 - Chambre 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (poudreux)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P0121 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur beton - Etage 1 - Chambre 5	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (marron)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P0122 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur beton - Etage 1 - Chambre 4	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau fibreux de type papier peint (vert)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P0123 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur beton - Etage 1 - Chambre 5	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (gris) en traces	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-013485-01 Date d'émission de rapport : 19/07/2023 5:41 Page4/5
 Dossier N° : 23SE012216 Date de réception : 12/07/2023 Date d'analyse : 13/07/2023
 Référence dossier Client:Dossier: EPFBR_202200677_DEML_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	P0124 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur beton - Etage 1 - Degagement	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (poudreux)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Observation(s) couche(s)

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
- (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
 Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
 35170 BRUZ, FRANCE
 Tél: +33388916531: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
 1-6491
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-013485-01

Date d'émission de rapport : 19/07/2023 5:41

Page5/5

Dossier N° : 23SE012216

Date de réception : 12/07/2023

Date d'analyse : 13/07/2023

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR_202200677_DEML_01



Fabrice Malumba
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

SARL AED EXPERTISES
Monsieur Jean-David AMET
310 Rue des Fougères
35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-018136-01 Date d'émission de rapport : 21/09/2023 9:11 Page1/2
Dossier N° : 23SE016298 Date de réception : 14/09/2023 Date d'analyse : 18/09/2023
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR_202200677_DEML_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0125 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - Etage 1 - Chambre 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (jaune) (i)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P0126 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - Etage 1 - Chambre 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
003	P0127 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - Etage 1 - Chambre 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P0128 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - Etage 1 - Chambre 3	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-018136-01 Date d'émission de rapport : 21/09/2023 9:11 Page2/2
Dossier N° : 23SE016298 Date de réception : 14/09/2023 Date d'analyse : 18/09/2023
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR_202200677_DEML_01

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Antoine Herve
Chef de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CERTIFIÉ



opérateur de
diagnostics
immobiliers

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

COLLET Yann

sous le numéro 18-1262

Cette certification concerne la spécialité de diagnostics immobiliers suivante :



CREP

Prise d'effet : 25/09/2023

Validité : 24/09/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

18-1262 - v4 - 26/09/2023

cofrac



Accréditation
COFRAC
pour les diagnostics
immobiliers

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR20 V10 du 02 décembre 2021



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 5542 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur COLLET Yann

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention**
Date d'effet : 23/12/2019 - Date d'expiration : 22/12/2024

Amiante sans mention Amiante Sans Mention*
Date d'effet : 23/12/2019 - Date d'expiration : 22/12/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 08/01/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0572
PORTÉE
CERTIFICATION DISPONIBLE SUR
DE PERSONNES WWW.COFRAC.FR



AGENT

DE LA CHAPELLE STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSÉS

Tél : 05 57 34 13 13

Fax : 05 57 34 06 62

Email : AGENCE.LCSTRESSÉS@AXA.FR

Portefeuille : 0033074244

SAS HOLDING AED GROUP
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC FR

Vos références :

Contrat n° 7627751904

Client n° 3396859804

AXA France IARD, atteste que :

SAS HOLDING AED GROUP
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

SARL AED EXPERTISES
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC

SARL AED AMIANTE ET ENVIRONNEMENT
226 Rue de l'Écossais
69400 LIMAS

SARL AED FIDELIS EXPERTISES
4 Avenue Graham Bell
33700 Mérignac

SARL AED EXPERTISES CENTRE AUVERGNE
77 Avenue de Gramont
03200 VICHY

SARL AED EXPERTISES AQUITAINE
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC

sont titulaires d'un contrat d'assurance N° 7627751904 ayant pris effet le 01/01/2021 et garantissant sa responsabilité civile et professionnelle.

Activités garanties

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1. En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, visé aux 1° à 7° de l'article L. 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation
2. En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique [visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée]

AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers

Entreprise régie par le Code des assurances - 313, Terrasses de l'Arche - 92227 Nanterre Cedex

Siren 775 699 309 - TVA intracommunitaire n° FR 39 775 699 309

Opérateurs d'assurances exonérés de TVA « art. 261-C, CGI » - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante (prévu à l'article L 1334-13 du Code de la Santé Publique)
- Le Constat de Risques d'Exposition au plomb (CREP) (prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la Santé Publique)
- Le diagnostic de performance énergétique (DPE) (prévu à l'article L 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation)
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment (prévu à l'article L 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation)
- L'état de l'installation intérieure de gaz (prévu à l'article L 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation)
- L'état de l'installation intérieure d'électricité (prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation)
- L'état des risques et pollutions (ERP) (prévu à l'article L 125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article)
- L'information sur la présence d'un risque de mэрule (prévu à l'article L 133-9 du Code de la Construction et de l'habitation)

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCIE III R »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
 - Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
 - Diagnostic technique global (DTG)
 - Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

AUTRES DIAGNOSTICS

Constats et diagnostics ci-avant réalisés en dehors de la constitution du dossier technique dont

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE, notamment :

- Repérages prévus aux articles R 1134-20, R 1134-21, R 1134-22 du Code de la Santé Publique
- Evaluations périodique de l'état de conservations des matériaux prévus à l'article R 1134-27 du Code de la Santé Publique

Examens visuels prévus à l'article R 1134-29-3 du Code de la Santé Publique

Mesures d'empoussièrement prévues à l'article R 1134-25 du Code de la Santé Publique

Dossiers Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévus à l'article R 1134-29-4 du Code de la Santé Publique

Repérages avant travaux, notamment prévus aux :

Décret n°2017-899 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE DE PLOMB, notamment :

- Repérages plomb dans le cadre de travaux et/ou démolition

AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre les incendies, les accidents et les risques divers

Entreprise régie par le Code des assurances - 111, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex

Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 29 775 699 309

Opérations d'assurance exonérées de TVA - art. 261 C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE DE PARASITAIRES, notamment :

Etat parasitaires dans le cadre et/ou travaux ou de démolition

Montant des garanties

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
AUTRES GARANTIES	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 2.1 des conditions générales)	2 500 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) (Article 3.1 des conditions générales)	225 000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	1 500 000 € par année d'assurance
Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (Article 3.2 des conditions générales)	500 000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150 000 € par sinistre
Reconstitution de documents / médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	25 000 € par sinistre
Défense (Art 5 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Art 5 des conditions générales)	25 000 € par litige

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2021** au **01/07/2022** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSÉES le 15 juin 2021
Pour la société:

AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers
Entreprise régie par le Code des assurances - 313, Terrasse de l'Arche - 92127 Nanterre Cedex
Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309

Opérateurs d'assurances exonérés de TVA - art. 261-4, CGI - sauf pour les garanties assurées par AXA Assistance France Assurances