

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

GEP MED

Les Algorithmes Bâtiment

Pythagore A

6901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

A l'attention du donneur d'ordre : LAUREN RUTYNA

CNTFE CS

80168

53102 MAYENNE CEDEX

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de L'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Articles R1334-22 du Code de la Santé Publique et R4412-97 du Code du Travail, norme NF X46-020



Référence du rapport : 18881469 révision 1 15781554/S1/1/AM-RTV/1-8BW614M

Identification de l'immeuble bâti :

USID ISTRES - Antenne ORANGE

AVENUE MARECHAL FOCH

84100 ORANGE

Bâtiment : 0002

Latitude : 44,129467

Longitude : 4,819681

Rédigé le : 06/11/2022
et le 29/06/2023Date d'émission du rapport : 06/11/2022
et le 29/06/2023**Référence du programme de travaux :**

N° réalisé le par

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage:

Nom	Prénom	Fonction	Compétence
BUSSY	David	diagnostiqueur	Certificat de compétence n°13237763 obtenu le 15/06/2022 établi par Bureau Veritas Certification France Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX valable jusqu'au 14/06/2029

Signataire(s) du rapport:

Nom	Prénom	Fonction	Compétence	Signature
BUSSY	David	diagnostiqueur	Certificat de compétence n°13237763 obtenu le 15/06/2022 établi par Bureau Veritas Certification France Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX valable jusqu'au 14/06/2029	

Sommaire

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
2. CONCLUSIONS	4
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	4
2.2. Obligations réglementaires	6
3. INFORMATIONS GENERALES	7
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	7
3.2. Parties prenantes	7
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	7
4.1. Références réglementaires	7
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
5.1. Date(s) de visite(s)	8
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	8
5.3. Conditions spécifiques	8
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	8
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
6.1. Matériaux et produits repérés	9
6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante	31
7. ANNEXES	32
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	32
7.2. Croquis de repérage	36
7.3. Photos	50
7.4. Attestation d'assurance	59
7.5. Certificat de compétence	61

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Description succincte du programme des travaux	
DEMOLITION	0

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Bâtiment 002	Totalité du bâtiment
	combles
	Chaufferie + voirie et réseaux enterrés

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

A la suite de notre visite complémentaire, au R+2, il a été repéré des joints de vitrage amiantés et d'autres non sur analyses. Nous considérons pour éviter tout risque, tous les joints de vitrage du R+2 amiantés.

Des joints de brides dans le sous-sol ont été repérés amiantés, ils sont référencés et cartographiés dans le rapport joint du réseau 18329582.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Famille d'ouvrage	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Description	Couleur
11	BAT 002 -> RDC -> HALL -> ESCALIER 012	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Nez de marche	/	/
11	BAT 002 -> NIV R+1 -> HALL R+1 -> HALL R+1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Nez de marche	/	/
11	BAT 002 -> NIV R+2 -> HALL R+2 -> HALL R+2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Nez de marche	/	/
43	BAT 002 -> RDC -> HALL -> ESCALIER 012	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	/	Blanc
43	BAT 002 -> NIV R+1 -> HALL R+1 -> HALL R+1	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	/	Blanc
43	BAT 002 -> NIV R+2 -> HALL R+2 -> HALL R+2	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	/	Blanc
111	BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2-> Totalité des locaux	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc
109	BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2-> Totalité des locaux	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc
103	BAT 002 -> FACADE -> FACADE NORD EST -> FACADE NORD EST	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits	Eléments decanalisation enterrés	/	/
103	BAT 002 -> FACADE -> FACADE NORD OUEST -> FACADE NORD OUEST	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits	Eléments decanalisation enterrés	/	/
103	BAT 002 -> FACADE -> FACADE SUD EST -> FACADE SUD EST	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits	Eléments decanalisation enterrés	/	/
103	BAT 002 -> FACADE -> FACADE SUD OUEST -> FACADE SUD OUEST	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits	Eléments decanalisation enterrés	/	/

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : USID ISTRES - Antenne ORANGE
AVENUE MARECHAL FOCH 84100
ORANGE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
USID ISTRES - Antenne ORANGE	Habitation (parties privatives d'immeuble collectif d'habitation)	Habitation non IGH	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Curage du Bat 002 du quartier BONNET D'HONNIERES.

3.2. Parties prenantes

Intervenant	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
LAUREN RUTYNA	Donneur d'ordre	/	CNTFE 53102 MAYENNE CEDEX	0467165913 - 06 61 20 59 38
CRUZ	Accompagnateur	MINISTERE DE LA DEFENSE	/	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code de la Santé Publique : article L1334-12-1, R1334-19, R1334-22 à 24, annexe 13-9,
- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.2. Ecart, adjonction ou suppression à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)
- Les éléments d'information nécessaires à l'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti en toute sécurité

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

- Les dossiers amiante réglementaires
- Les modalités d'accès et de circulation

5.3. Conditions spécifiques

- Pas d'accompagnateur lors du repérage
- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Pas de fourniture de moyens nécessaires à mettre en oeuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.)
- Conditions existantes susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des sondages et prélèvements (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Référence	Nom du document	Auteur	Date	Objet du repérage	Conclusions (si rapport de repérage)
BAT002	840087001N_0002_N_00_ ATL-Rez de chaussée-A3- 150ème-000	MINISTERE DE LA DEFENSE	12/09/2022	Plans	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

Nota : Tout prélèvement est précédé d'un sondage ZPSO
 = zone présentant des similitudes d'ouvrage X* =
 élément témoin de la ZPSO n°x

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> LOCAL DECROTTOIR	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de faïence	/	Blanc	1	1	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> LOCAL DECROTTOIR	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	2	2	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> LOCAL DECROTTOIR	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Foncé	2	2	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> LOCAL DECROTTOIR	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	2	2	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> LOCAL DECROTTOIR	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	/	/	3	3	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> LOCAL DECROTTOIR	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Joints de plinthe	/	Foncé	3	3	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> LOCAL DECROTTOIR	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	Blanc	4	4	/	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> LOCAL DECROTTOIR	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Peintures décoratives	/	/	4	4	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> LOCAL DECROTTOIR	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	/	/	5	5	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> LOCAL DECROTTOIR	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	5	5	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> LOCAL DECROTTOIR	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	6	6	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> WC COMMUN 009	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	19	19	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> WC COMMUN 009	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	19	19	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> WC COMMUN 009	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	19	19	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> WC COMMUN 009	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de faïence	/	Blanc	20	20	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> WC COMMUN 009	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	/	/	21	21	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> WC COMMUN 009	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Joints de plinthe	/	Foncé	21	21	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> WC COMMUN 009	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	/	/	22	22	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> WC COMMUN 009	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	22	22	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> WC COMMUN 009	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	Blanc	23	23	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> WC COMMUN 009	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Peintures décoratives	/	/	23	23	/		/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> DOUCHES COMMUNES 010	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	24	24	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> DOUCHES COMMUNES 010	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	24	24	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> DOUCHES COMMUNES 010	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	24	24	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> DOUCHES COMMUNES 010	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	/	/	25	25	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> DOUCHES COMMUNES 010	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Joints de plinthe	/	Foncé	25	25	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> DOUCHES COMMUNES 010	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de faïence	/	Blanc	26	26	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH011	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	116	146	/	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH013	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	idem 147	6	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH014	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	147	/	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH015	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	idem 147	6	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH016	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	15	15	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH016	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Foncé	15	15	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH016	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	15	15	/		/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH016	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	Blanc	16	16	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH016	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Peintures décoratives	/	/	16	16	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH016	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	16	16	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH016	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	/	/	17	17	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH016	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	17	17	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH016	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	idem 147	6	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH017	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	148	/	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH018	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	idem 147	6	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH019	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	idem 147	6	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH020	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	idem 147	6	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH021	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	149	/	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> PLANTON 023	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	117	idem 153	7	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> WC COMMUN 007	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	27	27	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> WC COMMUN 007	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	27	27	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> WC COMMUN 007	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	27	27	/		/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> WC COMMUN 007	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de faïence	/	Blanc	28	28	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> WC COMMUN 007	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	/	/	29	29	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> WC COMMUN 007	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Joints de plinthe	/	Foncé	29	29	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> DOUCHES COMMUNES 006	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	30	30	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> DOUCHES COMMUNES 006	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	30	30	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> DOUCHES COMMUNES 006	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	30	30	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> DOUCHES COMMUNES 006	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	/	Blanc	31	31	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> DOUCHES COMMUNES 006	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Joints de plinthe	/	/	31	31	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> DOUCHES COMMUNES 006	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de faïence	/	Blanc	32	32	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> CUISINE 005	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	Vert	33	33	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> CUISINE 005	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	33	33	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> CUISINE 005	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	33	33	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> CUISINE 005	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	117	153	/	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> ATTENTE 004	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	117	idem 153	7	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 003	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	34	34	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 003	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	34	34	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 003	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	34	34	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 003	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	/	Blanc	35	35	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 003	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Joints de plinthe	/	/	35	35	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 003	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	/	/	36	36	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 003	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	36	36	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 003	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	117	152	/	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 002	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Dalles de sol	lé	/	37	37	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 002	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	37	37	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 002	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	37	37	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 002	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	117	idem 153	7	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 025	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	117	idem 153	7	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> SALLE DE REUNION	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	117	150	/	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 028	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	Blanc	40	40	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 028	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Peintures décoratives	/	/	40	40	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 028	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	40	40	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 028	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	/	/	41	41	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 028	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	41	41	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 028	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	41	41	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 028	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	117	idem 153	7	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 029	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	117	151	/	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 029	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	117	idem 153	7	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 030	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Dalles de sol	lé	/	38	38	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 030	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	38	38	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 030	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	38	38	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 030	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	39	39	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 030	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	117	idem 153	7	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> CIRCULATION 024	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Dalles de sol	lé	/	13	13	/	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> CIRCULATION 024	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	13	13	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> CIRCULATION 024	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	13	13	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> HALL -> HALL 001	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	7	7	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> HALL -> HALL 001	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Foncé	7	7	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> HALL -> HALL 001	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	/	/	8	8	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> HALL -> HALL 001	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Joints de plinthe	/	/	8	8	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> HALL -> HALL 001	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	8	8	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> HALL -> HALL 001	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	Blanc	9	9	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> HALL -> HALL 001	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Peintures décoratives	/	/	9	9	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> HALL -> HALL 001	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	/	/	12	12	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> RDC -> HALL -> HALL 001	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	12	12	/		/	Non
BAT 002 -> RDC -> HALL -> ESCALIER 012	Main courante			plastique	Noir	10	10	/	Analyse	Main courante escalier	Non
BAT 002 -> RDC -> HALL -> ESCALIER 012	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	10	10	/			Non
BAT 002 -> RDC -> HALL -> ESCALIER 012	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Nez de marche	/	/	11	11	/	Analyse	/	Oui

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 002 -> RDC -> HALL -> ESCALIER 012	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	/	Blanc	43	/	/	Analyse	/	<i>Oui</i>
BAT 002 -> RDC -> HALL -> ESCALIER 012	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Joints de plinthe	/	/	43	/	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH15	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	74	77	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH15	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	74	77	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH15	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	74	77	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH15	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	115	141	/	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> WC 016	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	56	56	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> WC 016	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	56	56	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> WC 016	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	56	56	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> WC 016	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de faïence	/	Blanc	57	57	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> WC 016	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	/	Blanc	58	58	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> WC 016	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Joints de plinthe	/	/	58	58	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> DOUCHES 017	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	62	63	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> DOUCHES 017	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	62	63	/		/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> DOUCHES 017	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	62	63	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> DOUCHES 017	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de faïence	/	Blanc	63	64	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> DOUCHES 017	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	/	Blanc	64	65	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> DOUCHES 017	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Joints de plinthe	/	/	64	65	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> DOUCHES 017	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	65	66	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> DOUCHES 017	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Isolants	laineux	Jaune	65	66	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH018	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	idem 147	5	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH019	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	idem 147	5	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH020	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	142	/	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH021	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	idem 147	5	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH022	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	idem 147	5	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH023	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	143	/	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH024	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	idem 147	5	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH025	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	idem 147	5	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH026	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	idem 147	5	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH027	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	144	/	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CIRCULATION 031	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Dalles de sol	lé	/	66	67	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CIRCULATION 031	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	66	67	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CIRCULATION 031	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	66	67	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CIRCULATION 028	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	67	68	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CIRCULATION 028	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	67	68	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CIRCULATION 028	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	67	68	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> HALL R+1 -> HALL R+1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	42	42	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> HALL R+1 -> HALL R+1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	42	42	/		/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 002 -> NIV R+1 -> HALL R+1 -> HALL R+1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	42	42	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> HALL R+1 -> HALL R+1	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	/	Blanc	43	43	/	Analyse	/	<i>Oui</i>
BAT 002 -> NIV R+1 -> HALL R+1 -> HALL R+1	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Joints de plinthe	/	/	43	43	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> HALL R+1 -> HALL R+1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Nez de marche	/	/	11	/	/	Analyse	/	<i>Oui</i>
BAT 002 -> NIV R+1 -> HALL R+1 -> HALL R+1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	11	/	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> HALL R+1 -> HALL R+1	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	112	136	/	Analyse	Joint blanc dur	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> CH001	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	137	/	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> WC 014	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	49	49	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> WC 014	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	49	49	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> WC 014	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	49	49	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> WC 014	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	/	Blanc	50	50	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> WC 014	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Joints de plinthe	/	/	50	50	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> WC 014	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de faïence	/	Blanc	51	51	/	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > WC 014	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	Blanc	52	52	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > WC 014	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Peintures décoratives	/	/	52	52	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > WC 014	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	/	/	53	53	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > WC 014	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	53	53	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> DOUCHES 013	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de faïence	/	Blanc	48	48	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> DOUCHES 013	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	/	Blanc	54	54	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> DOUCHES 013	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Joints de plinthe	/	/	54	54	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> DOUCHES 013	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	55	55	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> DOUCHES 013	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	55	55	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> DOUCHES 013	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	55	55	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH012	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	idem 147	4	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH011	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	idem 147	4	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH010	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	68	73	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH010	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	68	73	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH010	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	138	/	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH009	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	idem 147	4	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH008	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	/	/	72	74	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH008	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Joints de plinthe	/	/	72	74	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH008	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	68	75	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH008	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	68	75	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH008	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	idem 147	4	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH007	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	Vert	69	70	/	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH007	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	69	70	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH007	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	69	70	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH007	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	/	/	70	71	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH007	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Joints de plinthe	/	/	70	71	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH007	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	/	/	71	72	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH007	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	71	72	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH007	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	139	/	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH006	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	idem 147	4	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH005	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	idem 147	4	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH004	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	73	76	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH004	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	73	76	/		/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH004	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	73	76	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH004	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	idem 147	4	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH003	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	68	69	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH003	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	68	69	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CH003	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	114	137	/	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 - > CIRCULATION 029	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	111	140	/	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> FOYER -> FOYER R+1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	Vert	44	44	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> FOYER -> FOYER R+1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	44	44	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> FOYER -> FOYER R+1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	44	44	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> FOYER -> FOYER R+1	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	/	Blanc	45	45	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> FOYER -> FOYER R+1	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Joints de plinthe	/	/	45	45	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> FOYER -> FOYER R+1	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	Blanc	46	46	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> FOYER -> FOYER R+1	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Peintures décoratives	/	/	46	46	/		/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 002 -> NIV R+1 -> FOYER -> FOYER R+1	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	/	/	47	47	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+1 -> FOYER -> FOYER R+1	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	47	47	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> WC 016	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de faïence	/	Blanc	79	82	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> WC 016	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	80	83	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> WC 016	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	80	83	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> WC 016	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	80	83	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> WC 016	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	/	/	81	84	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> WC 016	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Ragréages	/	/	81	84	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> DOUCHES 017	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	/	85	88	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> DOUCHES 017	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Isolants	laineux	Jaune	85	88	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> DOUCHES 017	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	82	85	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> DOUCHES 017	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	82	85	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> DOUCHES 017	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	82	85	/		/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> DOUCHES 017	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de faïence	/	Blanc	83	86	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> DOUCHES 017	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	/	Blanc	84	87	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> DOUCHES 017	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Joints de plinthe	/	/	84	87	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CH019	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	109	idem 132	3	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CH020	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	109	idem 132	3	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CH022	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	86	89	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CH022	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	86	89	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CH022	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	86	89	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CH022	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	109	129	/	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	<i>Oui</i>
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CH023	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	87	90	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CH023	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	87	90	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CH023	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	109	91	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CH023	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	109	idem 132	3	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CH024	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	109	idem 132	3	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH001	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	109	idem 132	2	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH011	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	111	94	/	Analyse	/	<i>Oui</i>
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH011	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	111	94	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH011	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	111	94	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH010	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	109	idem 132	2	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH008	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	109	idem 132	2	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH006	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	109	idem 132	2	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH005	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	111	93	/	Analyse	/	<i>Oui</i>
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH005	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	111	93	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH005	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	111	93	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH005	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	89	92	/	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH004	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	109	idem 132	2	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH003	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	111	123	/	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CIRCULATION 029	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	111	134	/	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	<i>Oui</i>
BAT 002 -> NIV R+2 -> FOYER R+2 -> FOYER R+2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	78	81	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> FOYER R+2 -> FOYER R+2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	78	81	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> FOYER R+2 -> FOYER R+2	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	Blanc	77	80	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> FOYER R+2 -> FOYER R+2	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Peintures décoratives	/	/	77	80	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> FOYER R+2 -> FOYER R+2	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	/	/	75	78	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> FOYER R+2 -> FOYER R+2	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	75	78	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> FOYER R+2 -> FOYER R+2	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	/	Blanc	76	79	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> FOYER R+2 -> FOYER R+2	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Joints de plinthe	/	/	76	79	/		/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 002 -> NIV R+2 -> FOYER R+2 -> FOYER R+2	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	109	133	/	Analyse	Joint blanc dur peinture marron	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> HALL R+2 -> HALL R+2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	104	115	/		/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> HALL R+2 -> HALL R+2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Nez de marche	/	/	11	/	/	Analyse	/	Oui
BAT 002 -> NIV R+2 -> HALL R+2 -> HALL R+2	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	/	Blanc	43	/	/	Analyse	/	Oui
BAT 002 -> NIV R+2 -> HALL R+2 -> HALL R+2	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Joints de plinthe	/	/	43	/	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> NIV R+2 -> HALL R+2 -> HALL R+2	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	joint	Blanc	112	135	/	Analyse	Joint blanc dur	Non
BAT 002 -> COMBLE ET TOITURE	01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Eléments associés à la toiture	Eléments complémentaires de toiture	mortier	Gris	106	118	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> COMBLE ET TOITURE	01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Eléments associés à la toiture	Eléments complémentaires de toiture	mortier	Gris	106	119	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> COMBLE ET TOITURE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	mortier	Gris	107	120	/	Analyse	dalle béton plancher comble	Non
BAT 002 -> COMBLE ET TOITURE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	mortier	Gris	107	121	/	Analyse	dalle béton plancher comble	Non
BAT 002 -> COMBLE ET TOITURE	01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Fenêtres de toit	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	joint	Gris	108	122	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> CHAUFFERIE -> CHAUFFERIE 002	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	98	107	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> CHAUFFERIE -> CHAUFFERIE 002	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Joints d'assemblage	/	/	99	108	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> CHAUFFERIE -> CHAUFFERIE 002	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'air	Calorifugeages	/	/	100	109	/	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 002 -> FACADE NORD EST -> FACADE NORD EST	02 - Parois verticales extérieures et façades	Façades lourdes	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés	/	/	101	110	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> FACADE -> FACADE NORD EST -> FACADE NORD EST	02 - Parois verticales extérieures et façades	Façades lourdes	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés	/	/	102	111	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> FACADE -> FACADE NORD EST -> FACADE NORD EST	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits	Eléments de canalisations enterrés	/	/	103	/	/	Analyse	/	<i>Oui</i>
BAT 002 -> FACADE -> FACADE NORD OUEST -> FACADE NORD OUEST	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits	Eléments de canalisations enterrés	/	/	103	114	/	Analyse	/	<i>Oui</i>
BAT 002 -> FACADE -> FACADE SUD EST - > FACADE SUD EST	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits	Eléments de canalisations enterrés	/	/	103	/	/	Analyse	/	<i>Oui</i>
BAT 002 -> FACADE -> FACADE SUD OUEST - > FACADE SUD OUEST	02 - Parois verticales extérieures et façades	Façades lourdes	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés	/	/	101	113	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> FACADE -> FACADE SUD OUEST - > FACADE SUD OUEST	02 - Parois verticales extérieures et façades	Façades lourdes	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés	/	/	102	111	/	Analyse	/	Non
BAT 002 -> FACADE -> FACADE SUD OUEST - > FACADE SUD OUEST	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits	Eléments de canalisations enterrés	/	/	103	/	/	Analyse	/	<i>Oui</i>

6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante

N°ZPSO	Famille d'ouvrage	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative	Unité
11	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Nez de marche	5	m2
43	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	5	m2
111-109	03 - Parois verticales intérieures	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	5	m2
103	4 - Parois verticales intérieures	Aménagements, voiries et réseaux divers	Eléments de canalisations enterrés	5	m2
Rapport réseaux 18329582	Equipement de chauffage	Canalisation bruleur	Joint de bride	1	m2

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.

Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	
BAT 002 -> CHAUFFERIE -> CHAUFFERIE 002	
BAT 002 -> CHAUFFERIE -> ENTREE 001	
BAT 002 -> CHAUFFERIE -> LOCAL BAGAGES 005	
BAT 002 -> CHAUFFERIE -> LOCAL BAGAGES 006	
BAT 002 -> CHAUFFERIE -> LOCAL BAGAGES 007	
BAT 002 -> CHAUFFERIE -> LOCAL VELOS 008	
BAT 002 -> CHAUFFERIE -> LOCAL VELOS 009	
BAT 002 -> CHAUFFERIE -> STOCKAGE COMBUSTIBLE 003	
BAT 002 -> CHAUFFERIE -> STOCKAGE COMBUSTIBLE 004	
BAT 002 -> CHAUFFERIE -> VIDE SANITAIRE EST	
BAT 002 -> CHAUFFERIE -> VIDE SANITAIRE OUEST	
BAT 002 -> COMBLE ET TOITURE	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH018	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH019	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH020	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH021	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH022	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH023	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH024	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH025	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH026	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH027	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH15	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CIRCULATION 028	

BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CIRCULATION 031	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> DOUCHES 017	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> WC 016	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> CH001	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> CH003	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> CH004	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> CH005	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> CH006	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> CH007	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> CH008	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> CH009	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> CH010	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> CH011	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> CH012	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> CIRCULATION 029	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> DOUCHES 013	
BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> WC 014	
BAT 002 -> NIV R+1 -> FOYER -> FOYER R+1	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CH015	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CH018	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CH019	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CH020	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CH021	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CH022	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CH023	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CH024	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CH025	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CH026	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CH027	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CIRCULATION 028	

BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> DOUCHES 017	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> WC 016	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH001	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH003	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH004	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH005	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH006	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH007	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH008	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH009	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH010	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH011	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH012	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CIRCULATION 029	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> DOUCHES 013	
BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> WC 014	
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH011	
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH013	
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH014	
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH015	
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH016	
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH017	
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH018	
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH019	
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH020	
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH021	
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CIRCULATION 022	
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> DOUCHES COMMUNES 010	
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> LOCAL DECROTTOIR	
BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> WC COMMUN 009	

BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> ATTENTE 004	
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 002	
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 003	
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 025	
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 028	
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 029	
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 030	
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> CIRCULATION 024	
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> CIRCULATION 031	
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> CUISINE 005	
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> DOUCHES COMMUNES 006	
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> PLANTON 023	
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> SALLE DE REUNION	
BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> WC COMMUN 007	
BAT 002 -> RDC -> HALL -> ESCALIER 012	
BAT 002 -> RDC -> HALL -> HALL 001	

7.2. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE

USID ISTRES - Antenne ORANGE
AVENUE MARECHAL FOCH
84100 ORANGE

RDC

Date visite

5.2. Ecartés, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Auteur

David BUSSY

N° dossier

15781554/51/1/AM-RTV/1-8BW614M

Planche

1 / 11

Index

1

Plans

LEGENDE

Px


Prélèvement n°X contenant de l'amiante

Px

Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

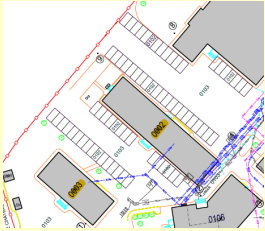



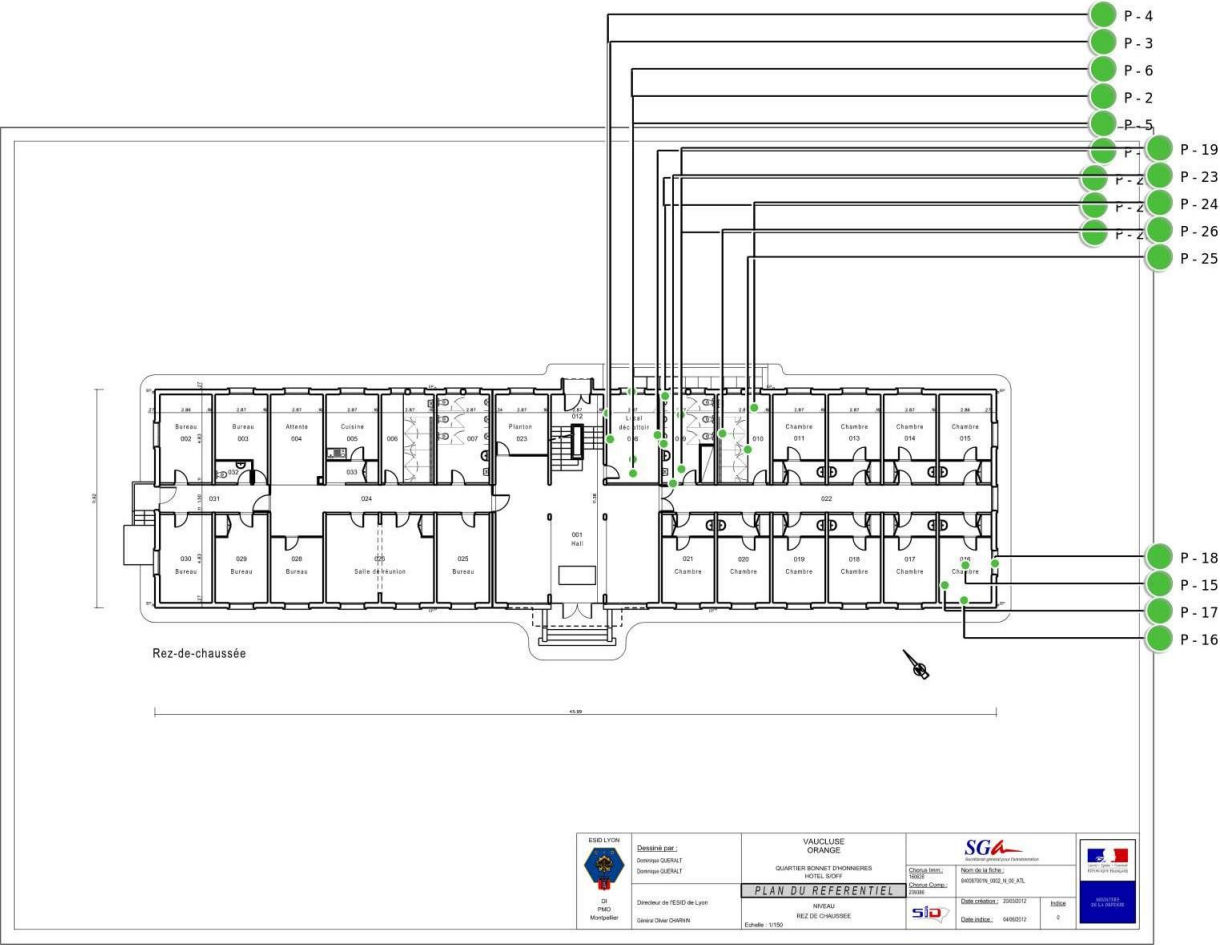


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
ADRESSE	USID ISTRES - Antenne ORANGE	
	AVENUE MARECHAL FOCH 84100 ORANGE	
RDC	Date visite	5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020
	Auteur	David BUSSY
	N° dossier	15781554/51/1/AM-RTV/1-8BW614M
	Planche	2 / 11
Plans	Indice	1

LEGENDE	
Px ●	Prélèvement n°X contenant de l'amiante
Px ●	Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante

<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>
--

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

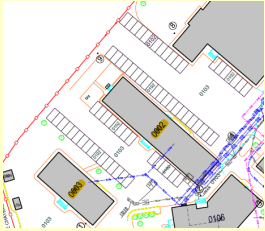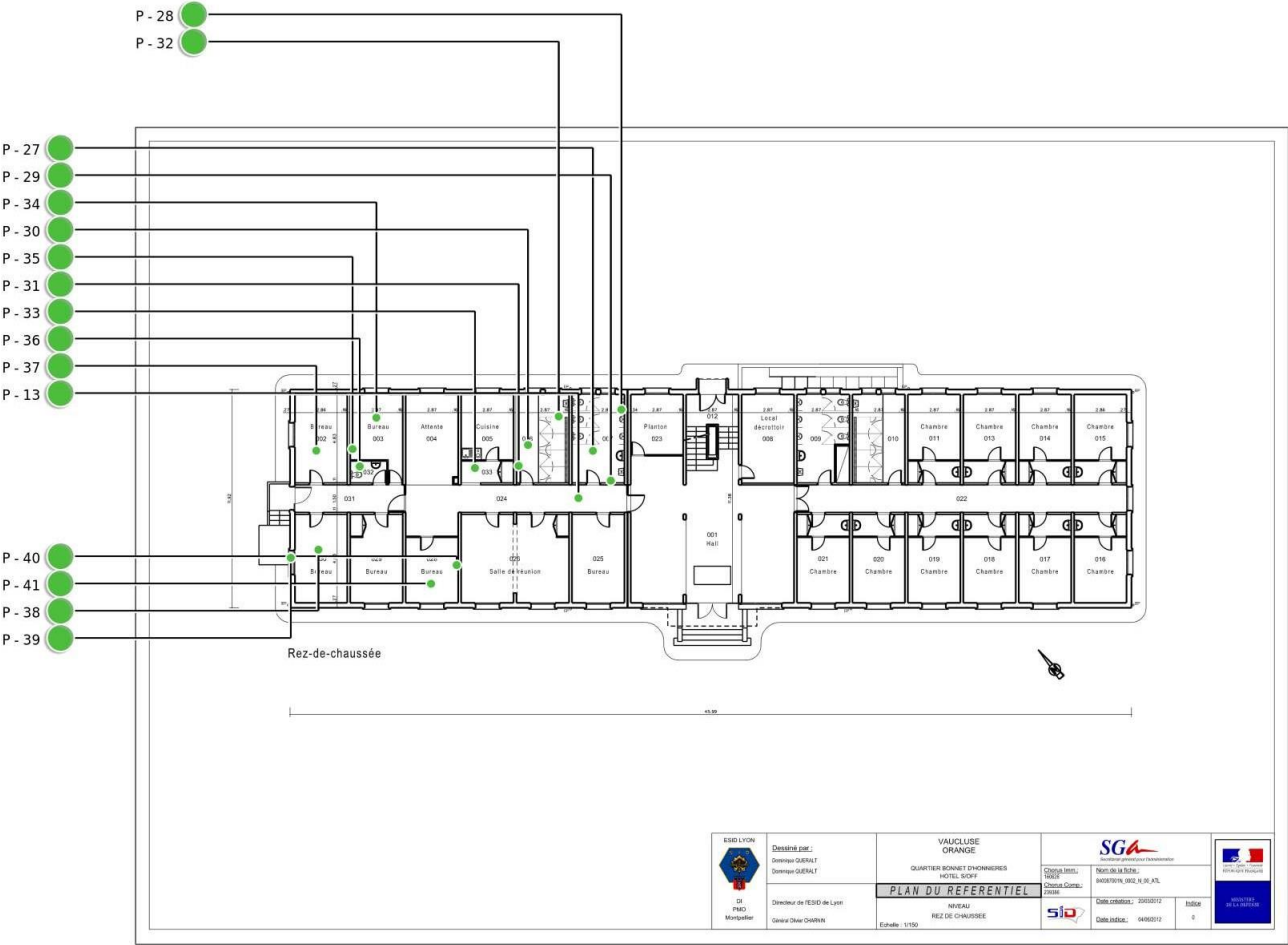


 USID LYON Direction Générale Direction Générale Direction Générale	Direction Générale Direction Générale Direction Générale	VAUCLUSE ORANGE QUARTIER BONNET D'ORANGE HOTEL SODIP	 SGA Société Générale de Services de Gestion	 République Française Ministère de l'Énergie
	Directeur de l'ESD de Lyon Directeur de l'ESD de Lyon	PLAN DU REFERENTIEL Niveau Rez de chaussée	Date de mise à jour : 05/03/12 Date de mise à jour : 04/03/12	0
	Etude : 1150	Etude : 1150	Date de mise à jour : 04/03/12	0
	Etude : 1150	Etude : 1150	Date de mise à jour : 04/03/12	0

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE

USID ISTRES - Antenne ORANGE
AVENUE MARECHAL FOCH
84100 ORANGE

RDC

Date visite

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Auteur

David BUSSY

N° dossier

15781554/51/1/AM-RTV/1-8BW614M

Planche

3 / 11

Plans

Indice

1

LEGENDE

Px

Prélèvement n°X contenant de l'amiante

Px

Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante


Matériaux et produits contenant de l'amiante : Nez de marche



Colles de plinthe



SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

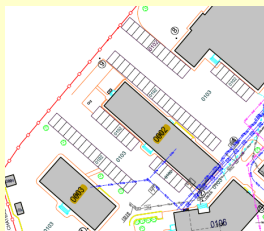

P - 7

P - 8


P - 10

IV - 31

P - 12

P - 9

P - 11

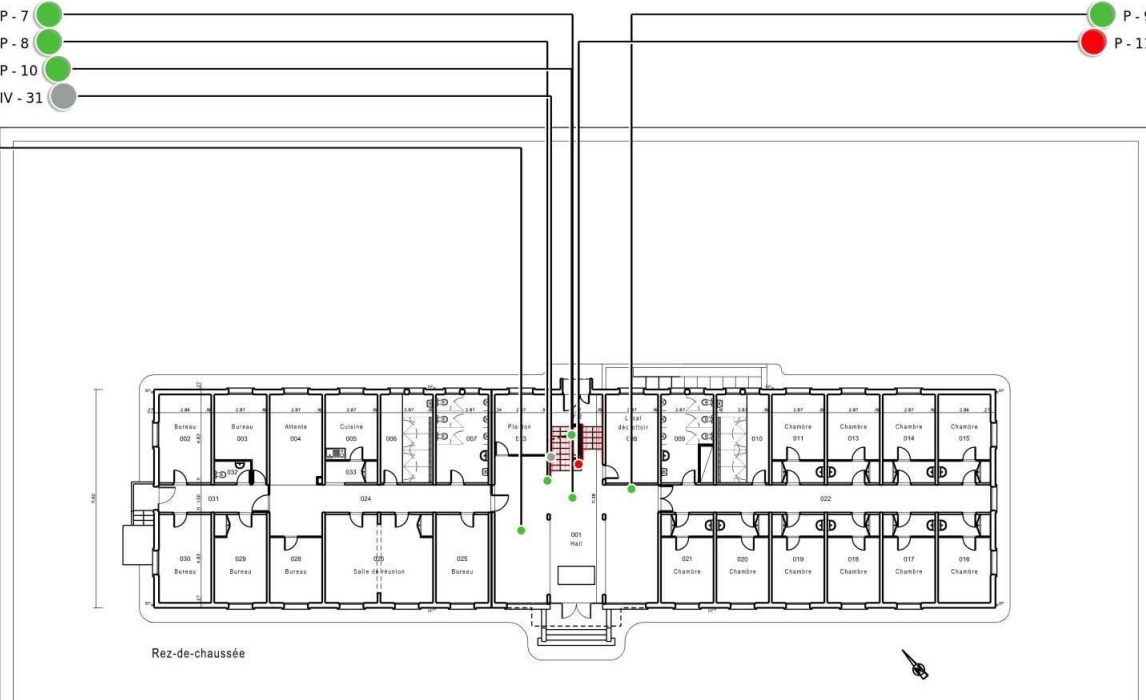

Rez-de-chaussée

ESID LYON

Dossier n°12

Bureau GUYARD

Dossier GUYARD

DI

PMU

Municipal

Direction de l'ESID de Lyon

Général Olivier CHARRIN

VAUCLUSE ORANGE

QUARTIER BONNET CHOMMAGNES

HOTEL SOUFF

PLAN DU REFERENTIEL

NIVEAU

REZ DE CHAUSSEE

Echelle : 1/150

SGA

Service de Gestion de l'Amiante

Centre de Recherche et d'Analyse

Centre de Recherche et d'Analyse

Centre de Recherche et d'Analyse

Centre de Recherche et d'Analyse

Centre de Recherche et d'Analyse

Centre de Recherche et d'Analyse

Centre de Recherche et d'Analyse

Centre de Recherche et d'Analyse

Centre de Recherche et d'Analyse

Centre de Recherche et d'Analyse

Centre de Recherche et d'Analyse

Centre de Recherche et d'Analyse

Centre de Recherche et d'Analyse


Centre de Recherche et d'Analyse

Centre de Recherche et d'Analyse

Centre de Recherche et d'Analyse

Copyright BUREAU VERITAS

Page 38/54

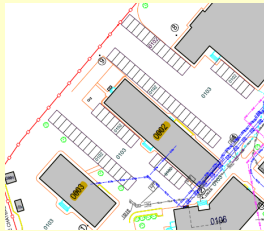PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
ADRESSE	USID ISTRES - Antenne ORANGE AVENUE MARECHAL FOCH 84100 ORANGE	
	Date visite	5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46- 020
R+1	Auteur	David BUSSY
	N° dossier	15781554/S1/1/AM-RTV/1-8BW614M
	Planche	4 / 11
Plans	Indice	1
LEGENDE		
Px		Prélèvement n°X contenant de l'amiante
Px		Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante</u> : Nez de marche		
		
Colles de plinthe 		
SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE		
		


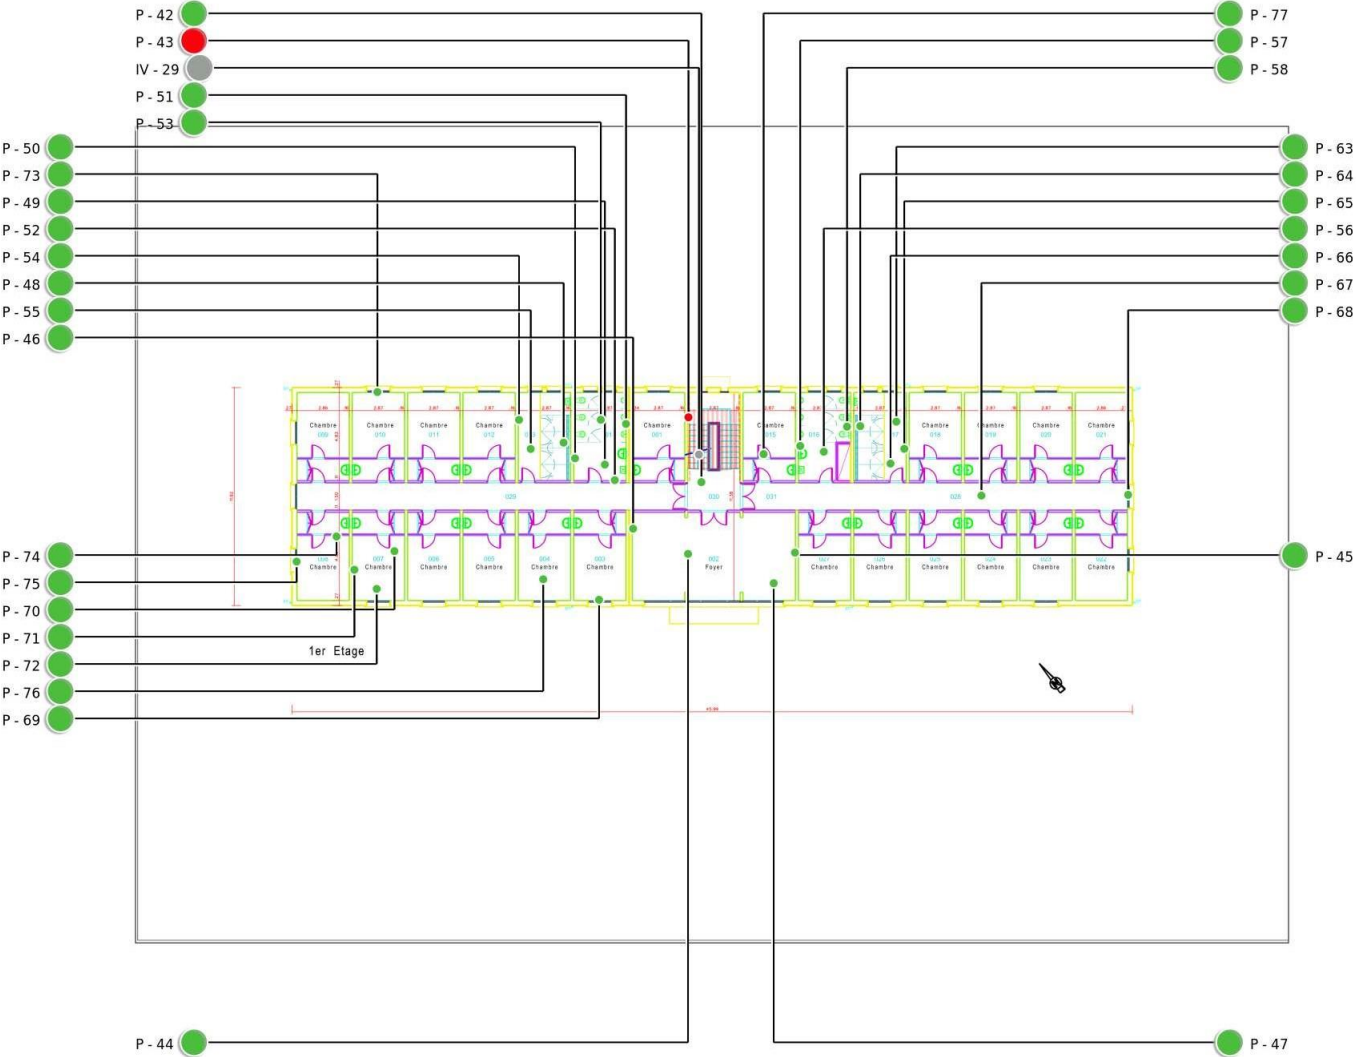


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
ADRESSE	USID ISTRES - Antenne ORANGE AVENUE MARECHAL FOCH 84100 ORANGE	
	Date visite	5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020
R+2	Auteur	David BUSSY
	N° dossier	15781554/51/1/AM-RTV/1-8BW614M
	Planche	5 / 11
Plans	Index	1
LEGENDE		
Px		Prélèvement n°X contenant de l'amiante
Px		Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante
S		Sondage
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante : Colles</u> de plinthe Nez de marche Prélèvements P93 94 129 134 joint de mastic de vitrage tous ouvrants		
SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE		

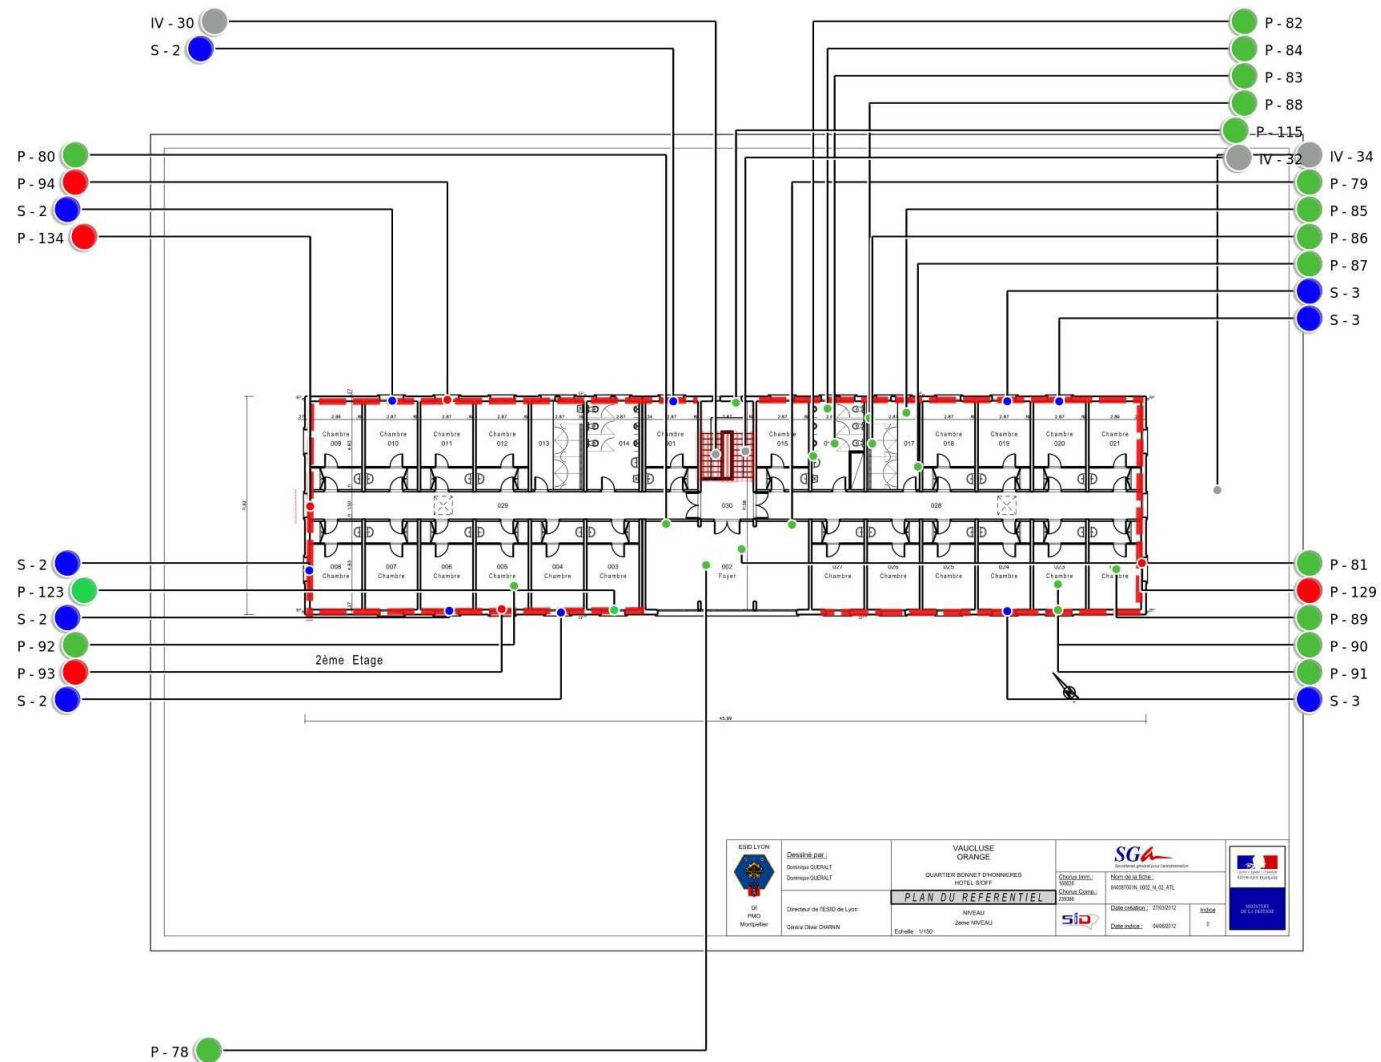

ESIS LYON 10 rue de la République 69600 Saint-Genis-Les-Bains 04 78 00 00 00 www.esis-lyon.fr	Direction Dominique GARNIER Directeur de l'ESIS de Lyon Céline CHAUVIN	VAUCLUSE ORANGE QUARTIER BONNET D'HOMMAGES HOTEL SEPT NIVEAU 2ème NIVEAU Echelle 1/100	SGA Société Générale de Géométrie et de Topographie 10 rue de la République 84100 Orange 04 90 00 00 00 www.sga.fr	République Française Ministère de l'Équipement Direction Générale de l'Équipement Direction Régionale de l'Équipement Direction Départementale de l'Équipement Direction Intercommunale de l'Équipement
---	---	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
ADRESSE	USID ISTRES - Antenne ORANGE	
	AVENUE MARECHAL FOCH 84100 ORANGE	
COMBLES ET TOITURES	Date visite	5.2. Ecartis, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020
	Auteur	David BUSSY
	N° dossier	15781554/51/1/AM-RTV/1-8BW614M
	Planche	6 / 11
Plans	Indice	1
LEGENDE		
Px		Prélèvement n°X contenant de l'amiante
Px		Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		
SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE		

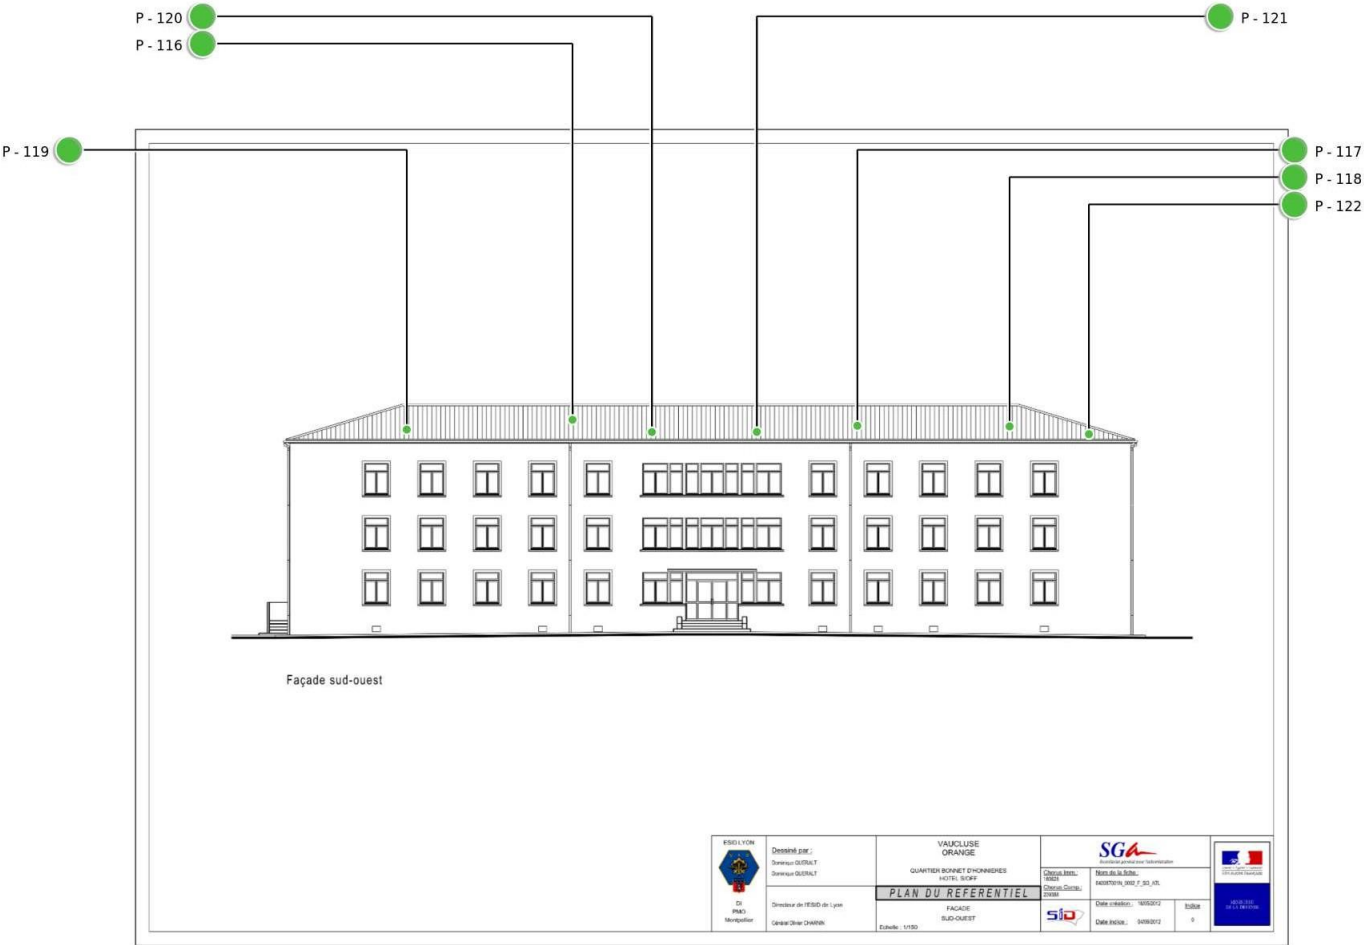


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
ADRESSE FACADE NORD EST Plans	USID ISTRES - Antenne ORANGE AVENUE MARECHAL FOCH 84100 ORANGE	
	Date visite	5.2. Ecartis, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020
	Auteur	David BUSSY
	N° dossier	15781554/S1/1/AM-RTV/1-8BW614M
	Planche	8 / 11
	Indice	1
LEGENDE		
Px		Prélèvement n°X contenant de l'amiante
Px		Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		
Inspection Visuelle : conduit enterré fivro ciment		
SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE		
		



PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE

USID ISTRES - Antenne ORANGE
AVENUE MARECHAL FOCH
84100 ORANGE

FACADE SUD EST

Date visite

5.2. Ecartés, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46- 020

Auteur

David BUSSY

N° dossier

15781554/51/1/AM-RTV/1-8BW614M

Planche

9 / 11

Index

1

Plans

LEGENDE

Px

Prélèvement n°X contenant de l'amiante

Px

Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Inspection Visuelle
: conduit enterré
fivro ciment

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE



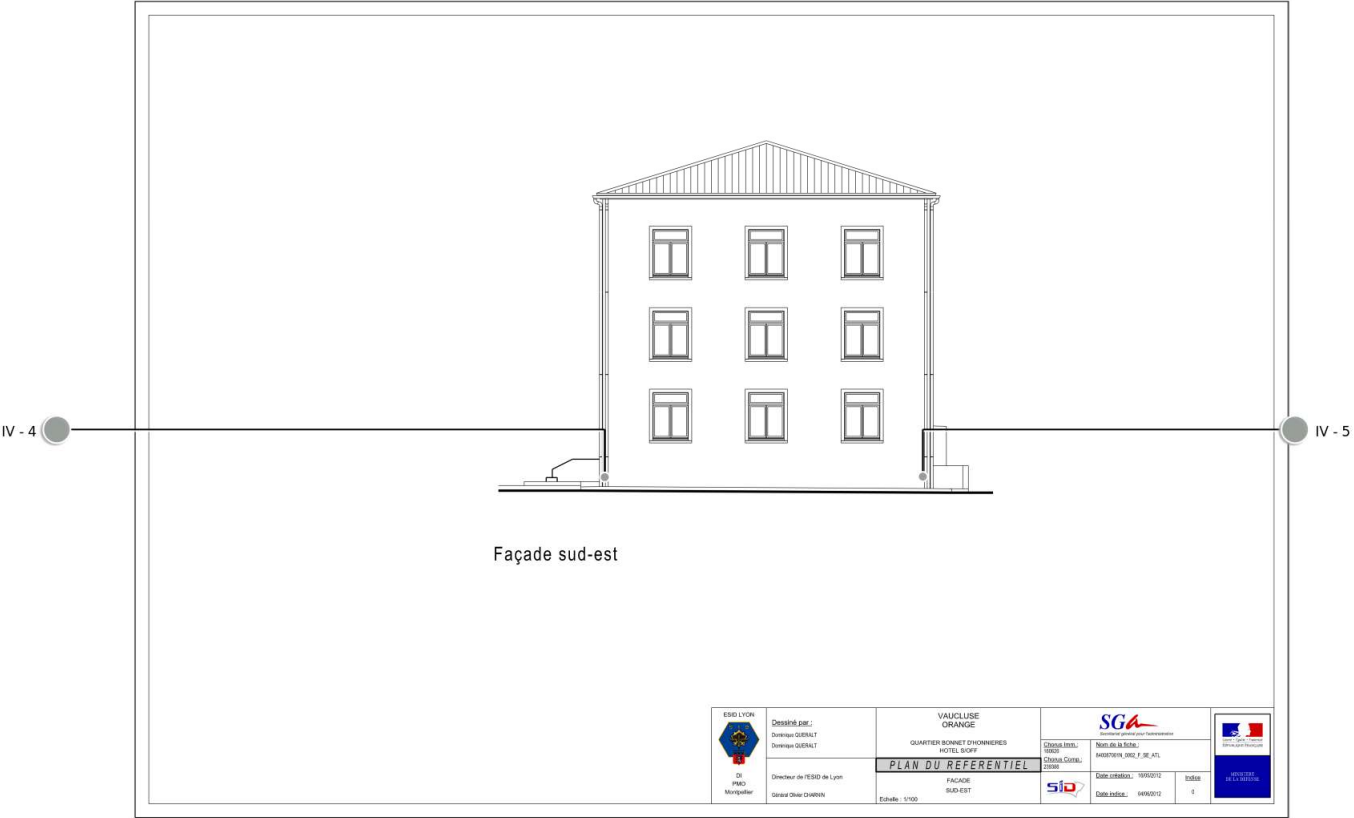


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE

USID ISTRES - Antenne ORANGE
AVENUE MARECHAL FOCH
84100 ORANGE

FACADE SUD
OUEST

Date visite

5.2. Ecartis, adjonctions ou
suppressions à la norme NF X46-020

Auteur

David BUSSY

N° dossier

15781554/51/1/AM-RTV/1-8BW614M

Planche

10 / 11

Plans

Indice

1

LEGENDE

Px

●

Prélèvement n°X contenant de l'amiante

Px

●

Prélèvement n°X ne contenant pas
d'amiante

S

●

Sondage

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Inspection Visuelle
conduit enterré
ciment

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE



PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE

USID ISTRES - Antenne ORANGE
AVENUE MARECHAL FOCH
84100 ORANGE

FACADE NORD OUEST

Date visite

5.2. Ecartés, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46- 020

Auteur

David BUSSY

N° dossier

15781554/51/1/AM-RTV/1-8BW614M

Planche

11 / 11

Index

1

Plans

LEGENDE

Px

Prélèvement n°X contenant de l'amiante

Px


Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Inspection Visuelle
: conduit enterré
fivro ciment

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE



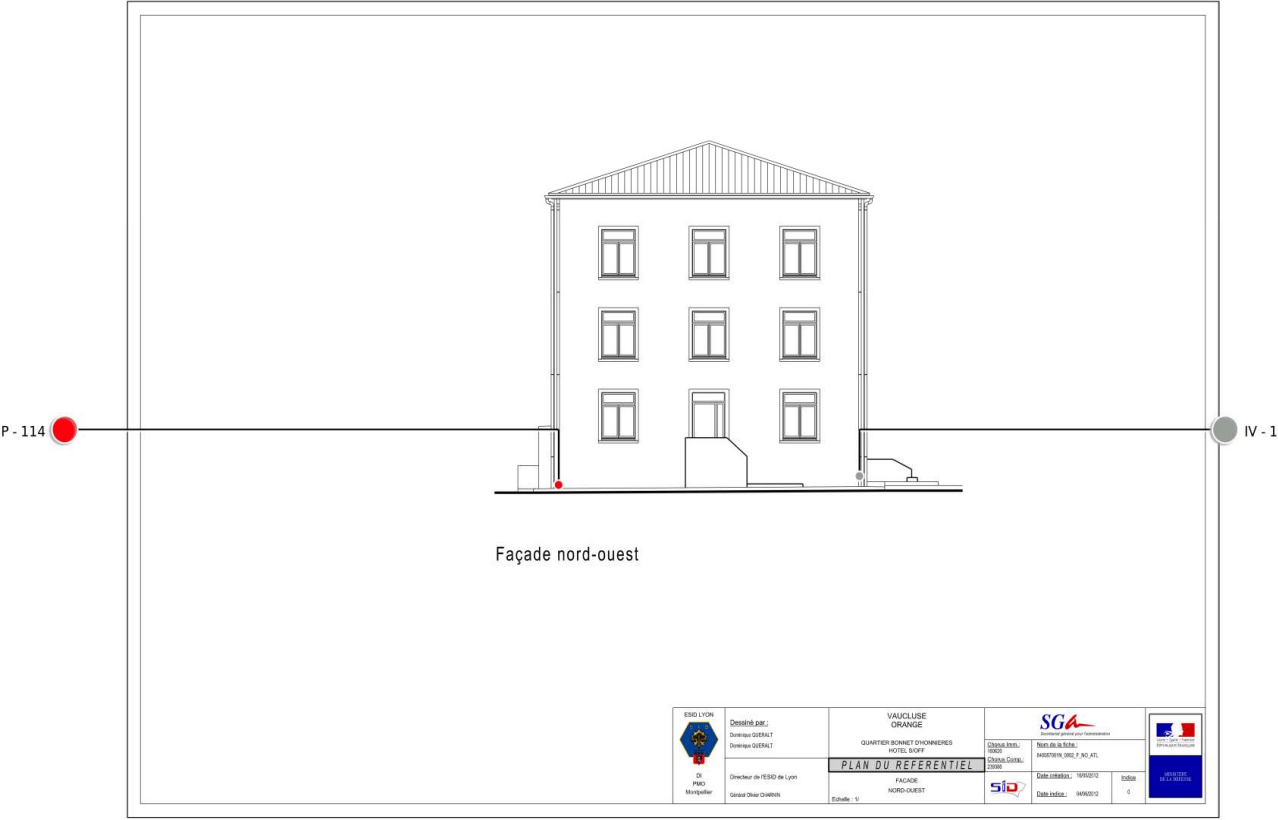


7.3 Reportage Photos

Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 43 Prélèvement 43 Colles de plinthe

Localisation : BAT 002 -> NIV RDC NIV R+1 NIV R+2

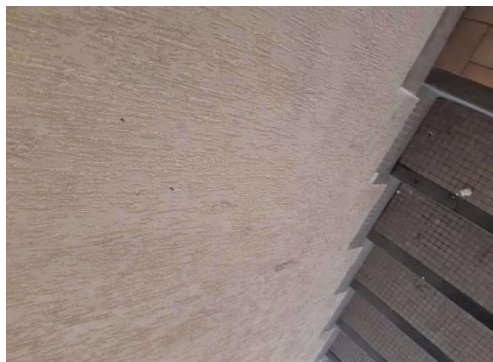

Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 11 Prélèvement 11 Nez de marche


Localisation : BAT 002 -> NIV RDC NIV R+1 NIV R+2



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 109 Prélèvement 129 Joints de mastic de vitrage

Localisation : BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE EST R+2 -> CH022

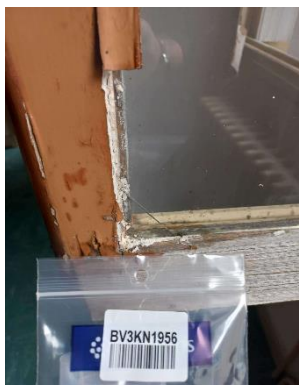

Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 111 Prélèvement 94 Joints de mastic de vitrage

Localisation : BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH011



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 111 Prélèvement 93 Joints de mastic de vitrage

Localisation : BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH005



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 111 Prélèvement 93 Joints de mastic de vitrage

Localisation : BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CIRCULATION



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 103 Inspection visuelle 2 Eléments de canalisations enterrés


Localisation : BAT 002 -> FACADE -> FACADE NORD EST ->FACADE
NORD EST



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 103 Inspection visuelle 2 Eléments de canalisations enterrés

Localisation : BAT 002 -> FACADE -> FACADE SUD OUEST

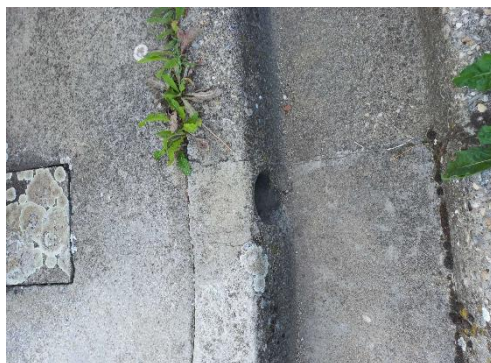

Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 103 Prélèvement 114 Eléments de canalisations enterrés

Localisation : BAT 002 -> FACADE -> FACADE NORD OUEST -> FACADE
NORD OUEST



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 103 Inspection visuelle 4 Eléments de canalisations enterrés

Localisation : BAT 002 -> FACADE -> FACADE SUD EST -> FACADE
SUD EST



7.4. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS

8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS

8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière
 - ERP
 - Neuf
- Mise à jour du DPE,

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic méréule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.

4) Conseil en performance énergétique.

5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

La présente attestation valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 21 décembre 2021

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat

Attribué à

David BUSSY

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	15/06/2022	14/06/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	15/06/2022	14/06/2029

Date : 16/06/2022

Numéro de certificat : 13237763

Laurent Croguennec, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS**
Analyses

75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page1/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client: 22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	22KE024921-001 - BV3KN1701 Réf. Prel : P - 1 BAT 002 - RDC - AILE EST - LOCAL DECROTTOIR/Revête ents de cloisons - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	22KE024921-002 - BV3KN1702 Réf. Prel : P - 2 BAT 002 - RDC - AILE EST - LOCAL DECROTTOIR/Revête ents de sol - (Gris)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	22KE024921-003 - BV3KN1703 Réf. Prel : P - 3 BAT 002 - RDC - AILE EST - LOCAL DECROTTOIR/Revête ents de cloisons	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

004	22KE024921-004 - BV3KNI704 Rel. Pref. P - 4 BAT 002 - RDC - AILE EST - LOCAL DECROTTOIR/Cloison sèches (assemblées, préfabriquées) - (Blanc	Matériau de type peinture (beige), matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET JAS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
-----	---	--	------------	-------	---	--------------------------------



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page 2/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client: 22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	22KE024921-005 - BV3KN1705 Réf. Prel : P - 5 BAT 002 - RDC - AILE EST - LOCAL DECROTTOIR/Plafond	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	22KE024921-006 - BV3KN1706 Réf. Prel : P - 6 BAT 002 - RDC - AILE EST - LOCAL DECROTTOIR/Menuiseries extérieures	Matériau (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	22KE024921-007 - BV3KN1707 Réf. Prel : P - 7 BAT 002 - RDC - HALL - HALL 001/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	22KE024921-008 - BV3KN1708 Réf. Prel : P - 8 BAT 002 - RDC - HALL - HALL 001/Revêtements de cloisons	Matériau semi-dur de type ciment (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

009	22KE024921-009 - BV3KNI709 Rel. Pref. P - 9 BAT 002 - RDC - HALL - HALL 001/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (Blanc	Matériau de type peinture (beige), matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET 1/AS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
-----	--	---	-------------	-------	--	-----------------------------------

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page3/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception :22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client:22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010 (2)	22KE024921-010 - BV3KN1710 Réf. Prel : P - 10 BAT 002 - RDC HALL - ESCALIER 012/Autre - (plastique/Noir)	Matériau semi-dur de type plaque (noir)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	22KE024921-011 - BV3KN1711 Réf. Prel : P - 11 BAT 002 - RDC - HALL - ESCALIER 012/Revêtements de sol	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (noir)	MOLP / KW8W	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
012	22KE024921-012 - BV3KN1712 Réf. Prel : P - 12 BAT 002 - RDC HALL - HALL 001/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	22KE024921-013 - BV3KN1713 Réf. Prel : P - 13 BAT 002 - RDC AILE OUEST - CIRCULATION 024/Revêtements de sol - (lé/)	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page 4/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client: 22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	22KE024921-015 - BV3KN1715 Réf. Prel : P - 15 BAT 002 - RDC AILE EST - CH016/Revêtements d sol - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	22KE024921-016 - BV3KN1716 Réf. Prel : P - 16 BAT 002 - RDC AILE EST - CH016/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (Blanc	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	22KE024921-017 - BV3KN1717 Réf. Prel : P - 17 BAT 002 - RDC AILE EST - CH016/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	22KE024921-018 - BV3KN1718 Réf. Prel : P - 18 BAT 002 - RDC AILE EST - CH016/Menuiseries extérieures	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	22KE024921-019 - BV3KN1719 Réf. Prel : P - 19 BAT 002 - RDC AILE EST - WC COMMUN 009/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (rose)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page 5/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client: 22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	22KE024921-020 - BV3KN1720 Réf. Prel : P - 20 BAT 002 - RDC AILE EST - WC COMMUN 009/Revêtements de cloisons - (Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	22KE024921-021 - BV3KN1721 Réf. Prel : P - 21 BAT 002 - RDC AILE EST - WC COMMUN 009/Revêtements de cloisons	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	22KE024921-022 - BV3KN1722 Réf. Prel : P - 22 BAT 002 - RDC AILE EST - WC COMMUN 009/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	22KE024921-023 - BV3KN1723 Réf. Prel : P - 23 BAT 002 - RDC AILE EST - WC COMMUN 009/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (Blanc	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page 6/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client: 22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	22KE024921-024 - BV3KN1724 Réf. Prel : P - 24 BAT 002 - RDC AILE EST - DOUCHES COMMUNES 010/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	22KE024921-025 - BV3KN1725 Réf. Prel : P - 25 BAT 002 - RDC AILE EST - DOUCHES COMMUNES 010/Revêtements de cloisons	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	22KE024921-026 - BV3KN1726 Réf. Prel : P - 26 BAT 002 - RDC AILE EST - DOUCHES COMMUNES 010/Revêtements de cloisons - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	22KE024921-027 - BV3KN1727 Réf. Prel : P - 27 BAT 002 - RDC AILE OUEST - WC COMMUN 007/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page 7/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client: 22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	22KE024921-028 - BV3KN1728 Réf. Prel : P - 28 BAT 002 - RDC AILE OUEST - WC COMMUN 007/Revêtements de cloisons - (Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	22KE024921-029 - BV3KN1729 Réf. Prel : P - 29 BAT 002 - RDC AILE OUEST - WC COMMUN 007/Revêtements de cloisons	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	22KE024921-030 - BV3KN1730 Réf. Prel : P - 30 BAT 002 - RDC AILE OUEST - DOUCHES COMMUNES 006/Revêtements de sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	22KE024921-031 - BV3KN1731 Réf. Prel : P - 31 BAT 002 - RDC AILE OUEST - DOUCHES COMMUNES 006/Revêtements de cloisons - (Blanc)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page 8/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client: 22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	22KE024921-032 - BV3KN1732 Réf. Prel : P - 32 BAT 002 - RDC AILE OUEST - DOUCHES COMMUNES 006/Revêtements de cloisons - (Blanc)	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	22KE024921-033 - BV3KN1733 Réf. Prel : P - 33 BAT 002 - RDC AILE OUEST - CUISINE 005/Revêtements de sol - (Vert)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	22KE024921-034 - BV3KN1734 Réf. Prel : P - 34 BAT 002 - RDC AILE OUEST - BUREAU 003/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

034	22KE024921-035 - BV3KN1735 Rel. Pref. P - 35 BAT 002 - RDC AILE OUEST - BUREAU 003/Revêtements de cloisons - (Blanc)	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET JAS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
-----	--	---	------------	-------	--	-----------------------------------



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page9/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception :22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client:22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	22KE024921-036 - BV3KN1736 Réf. Prel : P - 36 BAT 002 - RDC AILE OUEST - BUREAU 003/Plafonds	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	22KE024921-037 - BV3KN1737 Réf. Prel : P - 37 BAT 002 - RDC AILE OUEST - BUREAU 002/Revêtements de sol - (lé/)	Matériau souple de type revêtement de sol (violet)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (violet) en traces ; matériau de type colle (jaune)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	22KE024921-038 - BV3KN1738 Réf. Prel : P - 38 BAT 002 - RDC AILE OUEST - BUREAU 030/Revêtements de sol - (lé/)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page 10/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client: 22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	22KE024921-039 - BV3KN1739 Réf. Prel : P - 39 BAT 002 - RDC AILE OUEST - BUREAU 030/Menuiseries extérieures	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	22KE024921-040 - BV3KN1740 Réf. Prel : P - 40 BAT 002 - RDC AILE OUEST - BUREAU 028/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (Blanc	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	22KE024921-041 - BV3KN1741 Réf. Prel : P - 41 BAT 002 - RDC AILE OUEST - BUREAU 028/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041 ⁽¹⁾	22KE024921-042 - BV3KN1742 Réf. Prel : P - 42 BAT 002 - NIV R+1 - HALL R+1 - HALL R+1/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page 11/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client: 22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042 (3)	22KE024921-043 - BV3KN1743 Réf. Prel : P - 43 BAT 002 - NIV R+1 - HALL R+1 - HALL R+1/Revêtements de cloisons - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
043	22KE024921-044 - BV3KN1744 Réf. Prel : P - 44 BAT 002 - NIV R+1 - FOYER - FOYER R+1/Revêtements de sol - (Vert)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	22KE024921-045 - BV3KN1745 Réf. Prel : P - 45 BAT 002 - NIV R+1 - FOYER - FOYER R+1/Revêtements de cloisons - (Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045 (2)	22KE024921-046 - BV3KN1746 Réf. Prel : P - 46 BAT 002 - NIV R+1 - FOYER - FOYER R+1/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page12/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception :22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client:22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046	22KE024921-047 - BV3KN1747 Réf. Prel : P - 47 BAT 002 - NIV R+1 - FOYER - FOYER R+1/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047 (1)	22KE024921-048 - BV3KN1748 Réf. Prel : P - 48 BAT 002 - NIV R+1 - AILES OUEST R+1 - DOUCHES 013/Revêtements de cloisons - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	22KE024921-049 - BV3KN1749 Réf. Prel : P - 49 BAT 002 - NIV R+1 - AILES OUEST R+1 - WC 014/Revêtements de sol	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	22KE024921-050 - BV3KN1750 Réf. Prel : P - 50 BAT 002 - NIV R+1 - AILES OUEST R+1 - WC 014/Revêtements de cloisons - (Blanc)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page 13/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client: 22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050	22KE024921-051 - BV3KN1751 Réf. Prel : P - 51 BAT 002 - NIV R+1 - AILES OUEST R+1 - WC 014/Revêtements de cloisons - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	22KE024921-052 - BV3KN1752 Réf. Prel : P - 52 BAT 002 - NIV R+1 - AILES OUEST R+1 - WC 014/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	22KE024921-053 - BV3KN1753 Réf. Prel : P - 53 BAT 002 - NIV R+1 - AILES OUEST R+1 - WC 014/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	22KE024921-054 - BV3KN1754 Réf. Prel : P - 54 BAT 002 - NIV R+1 - AILES OUEST R+1 - DOUCHES 013/Revêtements de cloisons - (Blanc)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page14/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception :22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client:22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054	22KE024921-055 - BV3KN1755 Réf. Prel : P - 55 BAT 002 - NIV R+1 - AILES OUEST R+1 - DOUCHES 013/Revêtements de sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	22KE024921-056 - BV3KN1756 Réf. Prel : P - 56 BAT 002 - NIV R+1 - AILE EST R+1 - WC 016/Revêtements de sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / A5LI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056 (1)	22KE024921-057 - BV3KN1757 Réf. Prel : P - 57 BAT 002 - NIV R+1 - AILE EST R+1 - WC 016/Revêtements de cloisons - (Blanc)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	22KE024921-058 - BV3KN1758 Réf. Prel : P - 58 BAT 002 - NIV R+1 - AILE EST R+1 - WC 016/Revêtements de cloisons - (Blanc)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / A5LI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	22KE024921-059 - BV3KN1759 Réf. Prel : P - 63 BAT 002 - NIV R+1 - AILE EST R+1 - DOUCHES 017/Revêtements de sol	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / A5LI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page 15/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client: 22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059	22KE024921-060 - BV3KN1760 Réf. Prel : P - 64 BAT 002 - NIV R+1 - AILE EST R+1 - DOUCHES 017/Revêtements de cloisons - (Blanc)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	22KE024921-061 - BV3KN1761 Réf. Prel : P - 65 BAT 002 - NIV R+1 - AILE EST R+1 - DOUCHES 017/Revêtements de cloisons - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	22KE024921-062 - BV3KN1762 Réf. Prel : P - 66 BAT 002 - NIV R+1 - AILE EST R+1 - DOUCHES 017/Faux plafonds - (Blanc)	Matériau (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / LQV3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
062	22KE024921-063 - BV3KN1763 Réf. Prel : P - 67 BAT 002 - NIV R+1 - AILE EST R+1 - CIRCULATION	Matériau souple de type revêtement de sol (rose)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

	031/Revêtements de sol (rose)	Matériau souple de type revêtement de sol (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET JAS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées	
--	-------------------------------	---	------------	-------	---	--------------------------------	--

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page 16/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client: 22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063	22KE024921-064 - BV3KN1764 Réf. Prel : P - 68 BAT 002 - NIV R+1 - AILE EST R+1 - CIRCULATION 028/Menuiseries extérieures	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064 (1)	22KE024921-065 - BV3KN1765 Réf. Prel : P - 69 BAT 002 - NIV R+1 - AILES OUEST R+1 - CH003/Menuiseries extérieures	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	22KE024921-066 - BV3KN1766 Réf. Prel : P - 70 BAT 002 - NIV R+1 - AILES OUEST R+1 - CH007/Revêtements d sol - (Vert)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	22KE024921-067 - BV3KN1767 Réf. Prel : P - 71 BAT 002 - NIV R+1 - AILES OUEST R+1 - CH007/Cloisons "en dur"					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page 17/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client: 22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	22KE024921-068 - BV3KN1768 Réf. Prel : P - 72 BAT 002 - NIV R+1 - AILES OUEST R+1 - CH007/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	22KE024921-069 - BV3KN1769 Réf. Prel : P - 73 BAT 002 - NIV R+1 - AILES OUEST R+1 - CH010/Menuiseries extérieures	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JAP6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	22KE024921-070 - BV3KN1770 Réf. Prel : P - 74 BAT 002 - NIV R+1 - AILES OUEST R+1 - CH008/Cloisons "en dur"	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page 18/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client: 22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
070 (1)	22KE024921-071 - BV3KN1771 Réf. Prel : P - 75 BAT 002 - NIV R+1 - AILES OUEST R+1 - CH008/Menuiseries extérieures	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	22KE024921-072 - BV3KN1772 Réf. Prel : P - 76 BAT 002 - NIV R+1 - AILES OUEST R+1 - CH004/Revêtements d sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (beige)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	22KE024921-073 - BV3KN1773 Réf. Prel : P - 77 BAT 002 - NIV R+1 - AILE EST R+1 - CH15/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (rose)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (rose) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	22KE024921-074 - BV3KN1778 Réf. Prel : P - 78 BAT 002 - NIV R+2 - FOYER R+2 - FOYER R+2/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page 19/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client: 22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
074	22KE024921-075 - BV3KN1775 Réf. Prel : P - 79 BAT 002 - NIV R+2 - FOYER R+2 - FOYER R+2/Revêtements de cloisons - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	22KE024921-076 - BV3KN1777 Réf. Prel : P - 80 BAT 002 - NIV R+2 - FOYER R+2 - FOYER R+2/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	22KE024921-077 - BV3KN1776 Réf. Prel : P - 81 BAT 002 - NIV R+2 - FOYER R+2 - FOYER R+2/Revêtements de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	22KE024921-078 - BV3KN1780 Réf. Prel : P - 82 BAT 002 - NIV R+2 - AILE EST R+2 - WC 016/Revêtements de cloisons - (Blanc)	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

078	22KE024921-079 - BV3KNI779 Rel. Pref. P - 83 BAT 002 - NIV R+2 - AILE EST R+2 - WC 016/Revêtements de sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (bleu) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET JAS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
-----	--	--	------------	-------	--	-----------------------------------



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page 20/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client: 22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079	22KE024921-080 - BV3KN1781 Réf. Prel : P - 84 BAT 002 - NIV R+2 - AILE EST R+2 - WC 016/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	22KE024921-081 - BV3KN1782 Réf. Prel : P - 85 BAT 002 - NIV R+2 - AILE EST R+2 - DOUCHES 017/Revêtements de sol	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081	22KE024921-082 - BV3KN1783 Réf. Prel : P - 86 BAT 002 - NIV R+2 - AILE EST R+2 - DOUCHES 017/Revêtements de cloisons - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082	22KE024921-083 - BV3KN1784 Réf. Prel : P - 87 BAT 002 - NIV R+2 - AILE EST R+2 - DOUCHES 017/Revêtements de cloisons - (Blanc)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page 21/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client: 22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
083	22KE024921-084 - BV3KN1785 Réf. Prel : P - 88 BAT 002 - NIV R+2 - AILE EST R+2 - DOUCHES 017/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	22KE024921-085 - BV3KN1786 Réf. Prel : P - 89 BAT 002 - NIV R+2 - AILE EST R+2 - CH022/Revêtements d sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085 (4)	22KE024921-086 - BV3KN1787 Réf. Prel : P - 90 BAT 002 - NIV R+2 - AILE EST R+2 - CH023/Revêtements d sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086 (1)	22KE024921-087 - BV3KN1788 Réf. Prel : P - 91 BAT 002 - NIV R+2 - AILE EST R+2 - CH023/Menuiseries extérieures	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page 22/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client: 22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
087	22KE024921-088 - BV3KN1789 Réf. Prel : P - 92 BAT 002 - NIV R+2 - AILE OUEST R+2 - CH005/Revêtements d sol	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088	22KE024921-089 - BV3KN1790 Réf. Prel : P - 93 BAT 002 - NIV R+2 - AILE OUEST R+2 - CH005/Menuiseries extérieures	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
089	22KE024921-090 - BV3KN1791 Réf. Prel : P - 94 BAT 002 - NIV R+2 - AILE OUEST R+2 - CH011/Menuiseries extérieures	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
090	22KE024921-091 - BV3KN1797 Réf. Prel : P - 107 BAT 002 - CHAUFFERIE - CHAUFFERIE 002/Revêtements de sol	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page 23/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client: 22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
091	22KE024921-092 - BV3KN1799 Réf. Prel : P - 108 BAT 002 - CHAUFFERIE - CHAUFFERIE 002/Murs	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092	22KE024921-093 - BV3KN1798 Réf. Prel : P - 109 BAT 002 - CHAUFFERIE - CHAUFFERIE 002/Conduits d"air	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093	22KE024921-094 - BV3KN1792 Réf. Prel : P - 110 BAT 002 - FACADE - FACADE NORD EST - FACADE NORD EST/Façades lourdes	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094	22KE024921-095 - BV3KN1793 Réf. Prel : P - 111 BAT 002 - FACADE - FACADE NORD EST - FACADE NORD EST/Façades lourdes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-055625-01

Date d'émission de rapport : 27/09/2022 21:16

Page 24/25

Référence laboratoire N° : 22RI042389

Référence de suivi du dossier N° : 22KE024921

Reçu au laboratoire le : 26/09/2022

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 26/09/2022

Référence dossier Client: 22KE024921 - 1510797386/15781554/S1/1/3_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
095	22KE024921-096 - BV3KN1796 Réf. Prel : P - 111 BAT 002 - FACADE - FACADE SUD OUEST - FACADE SUD OUEST/Façades lourdes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096	22KE024921-097 - BV3KN1795 Réf. Prel : P - 113 BAT 002 - FACADE - FACADE SUD OUEST - FACADE SUD OUEST/Façades lourdes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
097 ⁽⁵⁾	22KE024921-098 - BV3KN1794 Réf. Prel : P - 114 BAT 002 - FACADE - FACADE NORD OUEST - FACADE NORD OUEST/Conduits	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / B7HP	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
098	22KE024921-099 - BV3KN1774 Réf. Prel : P - 115 BAT 002 - NIV R+2 - HALL R+2 - HALL R+2/Menuiseries extérieures	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Analyses

75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-057215-01

Date d'émission de rapport : 05/10/2022 4:15

Page 1/3

Référence laboratoire N° : 22RI044169

Référence de suivi du dossier N° : 22KE025842

Reçu au laboratoire le : 03/10/2022

Date de réception : 30/09/2022

Date d'analyse : 04/10/2022

Référence dossier Client: 22KE025842 - 1510797386/15781554/S1/1/4_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	22KE025842-001 - BV3KK9559 Réf. Prel : P - 116 BAT 002 - COMBLE ET TOITURE/Autre - (béton/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	22KE025842-002 - BV3KK9560 Réf. Prel : P - 117 BAT 002 - COMBLE ET TOITURE/Autre - (béton/Gris)	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	22KE025842-003 - BV3KK9561 Réf. Prel : P - 118 BAT 002 - COMBLE ET TOITURE/Eléments associés à la toiture - (mortier/Gris)	Matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

004	22KE025842-004 - BV3KK9562 Ref. Pref. P - 119 BAT 002 - COMBLE ET TOITURE/Eléments associés à la toiture - (mortier/Gris)	Matériau semi-dur (granulaire) (bége)	MET - 954	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
-----	---	--	--------------	-------	--	-----------------------------------



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-057215-01

Date d'émission de rapport : 05/10/2022 4:15

Page2/3

Référence laboratoire N° : 22RI044169

Référence de suivi du dossier N° : 22KE025842

Reçu au laboratoire le : 03/10/2022

Date de réception :30/09/2022

Date d'analyse : 04/10/2022

Référence dossier Client:22KE025842 - 1510797386/15781554/S1/1/4_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	22KE025842-005 - BV3KK9564 Réf. Prel : P - 120 BAT 002 - COMBLE ET TOITURE/Revêtement de sol - (mortier/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (1)	22KE025842-006 - BV3KK9565 Réf. Prel : P - 121 BAT 002 - COMBLE ET TOITURE/Revêtement de sol - (mortier/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	22KE025842-007 - BV3KK9563 Réf. Prel : P - 122 BAT 002 - COMBLE ET TOITURE/Fenêtres de toit - (joint/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS**
Analyses

75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-062684-01

Date d'émission de rapport : 02/11/2022 3:15

Page 1/8

Référence laboratoire N° : 22RI049067

Reçu au laboratoire le : 28/10/2022

Date d'analyse : 31/10/2022

Référence de suivi du dossier N° : 22KE028482

Date de réception : 26/10/2022

Référence dossier Client: 22KE028482 - 15100797386/15781554/S1/1/1_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	22KE028482-001 - P123 (BV3KN1961) - BAT 002 -> NIVR+2 -> AILE OUEST R+2-> CH003 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	22KE028482-002 - P124 (BV3KN1965) - BAT 002 -> NIVR+2 -> AILE OUEST R+2 -> CH012 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	22KE028482-003 - P125 (BV3KN1964) - BAT002-> NIVR+2-> AILE OUEST R+2-> CH009 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / Y4EC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004 (1)	22KE028482-004 - P126 (BV3KN1962) - BAT 002 -> NIVR+2 -> AILE OUEST R+2->CH007 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-062684-01

Date d'émission de rapport : 02/11/2022 3:15

Page2/8

Référence laboratoire N° : 22RI049067

Référence de suivi du dossier N° : 22KE028482

Reçu au laboratoire le : 28/10/2022

Date de réception :26/10/2022

Date d'analyse : 31/10/2022

Référence dossier Client:22KE028482 - 15100797386/15781554/S1/1/1_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005 (1)	22KE028482-005 - P127 (BV3KN1952) - BAT 002 -> NIVR+2 -> AILE EST R+2 -> CH018 - Joints de mastic de vitrage	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / Y4EC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (1)	22KE028482-006 - P128 (BV3KN1955) - BAT002 -> NIVR+2-> AILE EST R+2 -> CH021 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	22KE028482-007 - P129 (BV3KN1956) - BAT002-> NIVR+2-> AILE EST R+2 -> CH022 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
008 (1)	22KE028482-008 - P130 (BV3KN1960) - BAT002-> NIVR+2-> AILE EST R+2 -> CH027 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	22KE028482-009 - P131 (BV3KN1959) - BAT002 -> NIVR+2> AILE EST R+2 -> CH026 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-062684-01

Date d'émission de rapport : 02/11/2022 3:15

Page 3/8

Référence laboratoire N° : 22RI049067

Référence de suivi du dossier N° : 22KE028482

Reçu au laboratoire le : 28/10/2022

Date de réception : 26/10/2022

Date d'analyse : 31/10/2022

Référence dossier Client: 22KE028482 - 15100797386/15781554/S1/1/1_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	22KE028482-010 - P132 (BV3KN1951) - BAT002-> NIVR+2-> AILE EST R+2 -> CH015 - Joints de mastic de vitrage	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011 ⁽¹⁾	22KE028482-011 - P133 (BV3KN1953) - BAT002-> NIVR+2-> FOYER R+2 -> FOYER R+2 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	22KE028482-012 - P134 (BV3KN1963) - BAT 002 -> NIV R+2 -> AILE OUEST R+2 -> CIRCULATION 029 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
013	22KE028482-013 - P135 (BV3KN1975) - BAT 002-> NIV R+2-> HALL R+2 -> HALL R+2 - Joints de mastic de vitrage	Matériau (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	22KE028482-014 - P136 (BV3KN1978) - BAT 002 -> NIV R+1 -> HALL R+1 -> HALL R+1 - Joints de mastic de vitrage	Matériau (beige) ; matériau souple de type mastic (beige)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-062684-01

Date d'émission de rapport : 02/11/2022 3:15

Page 4/8

Référence laboratoire N° : 22RI049067

Référence de suivi du dossier N° : 22KE028482

Reçu au laboratoire le : 28/10/2022

Date de réception : 26/10/2022

Date d'analyse : 31/10/2022

Référence dossier Client: 22KE028482 - 15100797386/15781554/S1/1/1_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	22KE028482-015 - P137 (BV3KN1971) - BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> CH003 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	22KE028482-016 - P137 (BV3KN1970) - BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> CH001 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	22KE028482-017 - P138 (BV3KN1973) - BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> CH010 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	22KE028482-018 - P139 (BV3KN1972) - BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> CH007 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	22KE028482-019 - P140 (BV3KN1974) - BAT 002 -> NIV R+1 -> AILES OUEST R+1 -> CIRCULATION 029 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-062684-01

Date d'émission de rapport : 02/11/2022 3:15

Page5/8

Référence laboratoire N° : 22RI049067

Référence de suivi du dossier N° : 22KE028482

Reçu au laboratoire le : 28/10/2022

Date de réception :26/10/2022

Date d'analyse : 31/10/2022

Référence dossier Client:22KE028482 - 15100797386/15781554/S1/1/1_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	22KE028482-020 - P141 (BV3KN1966) - BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH15 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	22KE028482-021 - P142 (BV3KN1967) - BAT 002-> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH020 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	22KE028482-022 - P143 (BV3KN1968) - BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH023 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	22KE028482-023 - P144 (BV3KN1969) - BAT 002 -> NIV R+1 -> AILE EST R+1 -> CH027 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	22KE028482-024 - P146 (8V3KN1981) - BAT 002 -> RDC-> AILE EST -> CH011 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-062684-01

Date d'émission de rapport : 02/11/2022 3:15

Page6/8

Référence laboratoire N° : 22RI049067

Référence de suivi du dossier N° : 22KE028482

Reçu au laboratoire le : 28/10/2022

Date de réception :26/10/2022

Date d'analyse : 31/10/2022

Référence dossier Client:22KE028482 - 15100797386/15781554/S1/1/1_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	22KE028482-025 - P147 (BV3KN1982) - BAT 002 -> RDC -> AILE EST -> CH014 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	22KE028482-026 - P148 (BV3KN1980) - BAT 002 -> RDC-> AILE EST -> CH017 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	22KE028482-027 - P149 (BV3KN1979) - BAT 002 -> RDC-> AILE EST -> CH021 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	22KE028482-028 - P150 (BV3KN1984) - BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> SALLE DE REUNION - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	22KE028482-029 - P151 (BV3KN1985) - BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 029 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-062684-01

Date d'émission de rapport : 02/11/2022 3:15

Page 7/8

Référence laboratoire N° : 22RI049067

Référence de suivi du dossier N° : 22KE028482

Reçu au laboratoire le : 28/10/2022

Date de réception : 26/10/2022

Date d'analyse : 31/10/2022

Référence dossier Client: 22KE028482 - 15100797386/15781554/S1/1/1_15781554/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	22KE028482-030 - P152 (BV3KN1986) - BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> BUREAU 003 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	22KE028482-031 - P153 (BV3KN1983) - BAT 002 -> RDC -> AILE OUEST -> CUISINE 005 - Joints de mastic de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021