



APAVE
AGENCE DE MONTPELLIER
Zone Ecoparc 310 rue de la Sarriette
34130 SAINT-AUNÈS
N° SIRET : 90386907101053

DONNEUR D'ORDRE
CPAM Herault
29 Cours Gambetta
34934 MONTPELLIER CEDEX
CONTACT : Monsieur BOULINET Jean
Christophe



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes



Numéro d'offre : **3068582.3**
Numéro de contrat : **C25299574**
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T252019826**
Date : **19/12/2025**

Lieu d'intervention :
CPAM
29 cours Gambetta
34934 MONTPELLIER CEDEX

Destinataire rapport :
CPAM Herault

Date d'intervention :
Du **01/12/2025** au **05/12/2025**

Intervenant : **Monsieur Frédéric SEBASTIE**

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 194 pages

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX	Numéro de Lot :	
		Référence Cadastre :	Non communiqué
		Date du Permis de Construire :	Non communiquée
		Date de construction :	Non communiquée
Bâtiment :	CPAM		
Nature du bâtiment :	Bureaux		

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	CPAM Hérault
Adresse :	29 Cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX

DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Nom :	CPAM Hérault
Adresse :	29 Cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	SEBASTIE Frédéric	Laboratoire d'Analyses :	Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud
N° certification :	14232209	Adresse laboratoire :	75C Avenue de Pascalet 30310 Vergèze
Date d'obtention :	03/05/2022	Numéro d'accréditation :	1-5922
Organisme :	Bureau Veritas Certification	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA FRANCE IARD
Adresse :	1 Place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE	Adresse assurance :	313 Terrasse de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX
Date de la commande :	05/12/2025	N° de contrat d'assurance :	10800807204
Accompagnateur :	M Boulinet	Date de validité :	31/12/2025

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Référence :

Nature des travaux envisagés : Etages 1 à 4 (hors locaux techniques et sanitaires):

- décroissement de l'ensemble des bureaux (excepté les cloisons coupe-feu récemment créées)
- curage des sols et faux-plafonds de l'ensemble des bureaux

En toiture terrasse (R+5):

- retrait de l'étanchéité et isolation

Au RDC:

- remise en peinture des murs, réfection des sols et des faux-plafonds du couloir et du bureau d'accueil (zone non traitée lors des derniers travaux au RDC).

- décroissement de l'ensemble, curage des sols et faux-plafonds de l'ensemble des bureaux des médecins (hors sanitaires) ainsi que des locaux de stockage n°19 et 20.

En sous-sol:

- remplacement des deux groupes de CTA et adaptation des réseaux.

1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
DESIGNATION DU BATIMENT	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE	2
EXÉCUTION DE LA MISSION.....	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE.....	2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT.....	2
RESULTATS DU REPERAGE	4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	15
INVESTIGATIONS NON REALISEES	69
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE	69
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE	69
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION	69
OBJECTIF	69
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	69
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	69
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION	70
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	70
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE	70
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S).....	78
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI	78
PRECONISATIONS.....	79
ANNEXE CROQUIS	80
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	93
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES	150
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....	189
ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	190
ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE.....	191
CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS	193

2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	Circulation 1	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P008)	/	Z001
		Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P010)	/	Z001
R+1	Bureau 100	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 101	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S002	Z001
R+1	Bureau 102	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 103	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 104	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 105	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 106	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 107	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 108	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 108bis	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 109	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S004	Z001
R+1	Bureau 110	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 111	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 111bis	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 112	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 113	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 114	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 114bis	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 115	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 116	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S006	Z001

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	Bureau 117	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 118	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 119	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P015)	/	Z001
R+1	Bureau 120	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 121	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S008	Z001
R+1	Bureau 122	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 123	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 124	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 125	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 126	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 127	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001)	/	Z001
R+1	Bureau 128	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 129	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 130	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S010	Z001
R+1	Bureau 131	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 132	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 133	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P002)	/	Z001
R+1	Bureau 134	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S012	Z001
R+1	Bureau 135	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 136	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 137	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 138	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	Bureau 139	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 140	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 141	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P005)	/	Z001
R+1	Bureau 142	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 143	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 144	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S014	Z001
R+1	Bureau 145	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 146	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 147	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 148	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 149	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 150	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P006)	/	Z001
R+1	Bureau 151	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 152	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 153	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S016	Z001
R+1	Bureau 154	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 155	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 156	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P009)	/	Z001
R+1	Bureau 157	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 158	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 159	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 160	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	Bureau 161	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 162	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 163	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Bureau 164	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+1	Palier 1C	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	/	Z001
R+2	Circulation 2	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P023)	/	Z016
R+2	Bureau 201	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016)	/	Z016
R+2	Bureau 202	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 203	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S018	Z016
R+2	Bureau 205	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 206	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 207	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 208	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 209	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 210	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 211	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S020	Z016
R+2	Bureau 212	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 213	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P021)	/	Z016
R+2	Bureau 214	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 215	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 216	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 217	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P022)	/	Z016

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+2	Bureau 218	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 219	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 220	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S022	Z016
R+2	Bureau 221	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 222	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 223	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P027)	/	Z016
R+2	Bureau 224	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 225	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 226	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S032	Z016
R+2	Bureau 227	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 228	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 229	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S024	Z016
R+2	Bureau 230	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P026)	/	Z016
R+2	Bureau 231	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 232	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 233	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 234	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P025)	/	Z016
R+2	Bureau 235	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 236	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 237	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S026	Z016
R+2	Bureau 238	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 239	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+2	Bureau 240	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 241	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S030	Z016
R+2	Bureau 242	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 244	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P018)	/	Z016
R+2	Bureau 245	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+2	Bureau 246	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S028	Z016
R+2	Palier 2C	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	/	Z016
R+4	Circulation 4	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P040)	/	Z035
		Plancher	Ragréage rouge	Résultat d'analyse (P042 - idem)	S043	Z042
R+4	Réfectoire	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P037)	/	Z035
R+4	Local ménage	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035)	/	Z035
R+4	Bureau 404	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	/	Z035
R+4	Bureau 405	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S044	Z035
R+4	Bureau 406	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	/	Z035
R+4	Bureau 407	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	/	Z035
R+4	Bureau 408	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S051	Z035
R+4	Bureau 409	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	/	Z035
R+4	Bureau 410	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	/	Z035
R+4	Bureau 411	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	/	Z035
R+4	Bureau 412	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P041)	/	Z035
R+4	Bureau 413	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S045	Z035
R+4	Bureau 416	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	/	Z035

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+4	Bureau 417	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P039)	/	Z035
R+4	Bureau 418	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	/	Z035
R+4	Bureau 419	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	/	Z035
R+4	Bureau 420	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S046	Z035
R+4	Bureau 421	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	/	Z035
R+4	Bureau 422	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	/	Z035
R+4	Bureau 423	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	/	Z035
R+4	Bureau 424	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S047	Z035
R+4	Bureau 425	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	/	Z035
R+4	Bureau 426	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	/	Z035
R+4	Bureau 427	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P036)	/	Z035
R+4	Bureau 428	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S048	Z035
R+4	Bureau 429	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	/	Z035
R+4	Bureau 430	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	/	Z035
R+4	Bureau 431	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	/	Z035
R+4	Bureau 432	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S049	Z035
R+4	Bureau 433	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	/	Z035
R+4	Bureau 434	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	/	Z035
R+4	Bureau 435	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	/	Z035
R+4	Bureau 437	Plancher	Ragréage rouge	Résultat d'analyse (P042)	/	Z042
		Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	/	Z035
R+4	Palier 4C	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P035 - idem)	/	Z035

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+3	Circulation 3	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047)	/	Z047
		Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050)	/	Z047
R+3	Bureau 301	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 302	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 303	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S052	Z047
R+3	Bureau 304	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 305	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 306	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 307	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 308	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 309	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 310	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S054	Z047
R+3	Bureau 311	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 312	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 313	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P053)	/	Z047
R+3	Bureau 314	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 315	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S057	Z047
R+3	Bureau 316	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 317	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 318	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 319	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 321	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+3	Bureau 322	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S059	Z047
R+3	Bureau 323	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P052)	/	Z047
R+3	Bureau 324	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 325	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S061	Z047
R+3	Bureau 327	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 328	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P051)	/	Z047
R+3	Bureau 329	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 330	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 331	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S062	Z047
R+3	Bureau 332	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 334	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 336	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 337	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S064	Z047
R+3	Bureau 341	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P049)	/	Z047
R+3	Bureau 342	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 343	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S067	Z047
R+3	Bureau 344	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 345	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 346	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 347	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P048)	/	Z047
R+3	Bureau 348	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 349	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+3	Bureau 350	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 351	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 352	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 353	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 354	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 355	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P091)	/	Z047
R+3	Bureau 356	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 357	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 358	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 359	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 360	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Bureau 361	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
R+3	Palier 3C	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P047 - idem)	/	Z047
RDC	Local 19	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P079)	/	Z079
RDC	Local 20	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P080)	/	Z079
RDC	Circulation bureaux docteurs	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P081)	/	Z079
		Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P082)	/	Z079
RDC	Bureau 27	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P079 - idem)	/	Z079
RDC	Bureau 28	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P079 - idem)	/	Z079
RDC	Bureau 29	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P079 - idem)	/	Z079
RDC	Bureau 30	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P079 - idem)	/	Z079
RDC	Bureau 31	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P079 - idem)	/	Z079

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Bureau 32	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P079 - idem)	/	Z079
RDC	Bureau 34	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P079 - idem)	/	Z079

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	Circulation 1	Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P003)	/	Z003
		Murs	Joint bande + enduit	Résultat d'analyse (P007)	/	Z007
		Murs	Joint bande + enduit	Résultat d'analyse (P012)	/	Z007
		Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P011)	/	Z003
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P013)	/	Z004
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Ascenseurs	Portes palières métal	Document consulté	/	/
		Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P061 - idem)	/	Z061
		Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P060 - idem)	/	Z060
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P062 - idem)	/	Z062
		Portes coupe-feu, pare flamme	Joint coupe feu	Document consulté	/	/
R+1	Bureau 100	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 101	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S001	Z004
R+1	Bureau 102	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 103	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 104	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 105	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 106	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 107	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+1	Bureau 108	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P014)	/	/
		Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 108bis	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 109	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S003	Z004
R+1	Bureau 110	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 111	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 111bis	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 112	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 113	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 114	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 114bis	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 115	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 116	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S005	Z004
R+1	Bureau 117	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 118	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 119	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 120	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 121	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S007	Z004
R+1	Bureau 122	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 123	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 124	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 125	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 126	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 127	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004)	/	Z004
R+1	Bureau 128	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 129	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 130	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S009	Z004
R+1	Bureau 131	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 132	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	Bureau 133	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 134	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S011	Z004
R+1	Bureau 135	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 136	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 137	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 138	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 139	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 140	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 141	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	Bureau 142	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 143	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 144	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S013	Z004
R+1	Bureau 145	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 146	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 147	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 148	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 149	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 150	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 151	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 152	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 153	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S015	Z004
R+1	Bureau 154	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 155	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 156	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 157	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 158	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 159	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 160	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 161	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 162	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 163	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Bureau 164	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
R+1	Palier 1A	Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P073)	/	Z061
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P074)	/	Z066
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P062 - idem)	/	Z062
		Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P060 - idem)	/	Z060
R+1	Palier 1B	Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P072)	/	Z062
		Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P071)	/	Z060
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Murs	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
R+1	Palier 1C	Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	/	Z004
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+2	Circulation 2	Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P019)	/	Z019

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P024)	/	Z019
		Murs	Joint bande + enduit	Résultat d'analyse (P028)	/	Z020
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P029)	/	Z017
		Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Portes coupe-feu, pare flamme	Joint coupe feu	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Ascenseurs	Portes palières métal	Document consulté	/	/
		Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P061 - idem)	/	Z061
		Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P060 - idem)	/	Z060
		Murs	Joint bande + enduit	Résultat d'analyse (P020)	/	Z020
		Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P062 - idem)	/	Z062
R+2	Bureau 201	Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017)	/	Z017
		Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
R+2	Bureau 202	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 203	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	S017	Z017
R+2	Bureau 205	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 206	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 207	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+2	Bureau 208	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 209	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 210	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 211	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	S019	Z017
R+2	Bureau 212	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 213	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 214	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 215	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 216	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+2	Bureau 217	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 218	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 219	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 220	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	S021	Z017
R+2	Bureau 221	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 222	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 223	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 224	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 225	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 226	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	S031	Z017
R+2	Bureau 227	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 228	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 229	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	S023	Z017
R+2	Bureau 230	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 231	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 232	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 233	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 234	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 235	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 236	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 237	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	S025	Z017
R+2	Bureau 238	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 239	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 240	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 241	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	S029	Z017
R+2	Bureau 242	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 244	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	S027	Z017
R+2	Bureau 245	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Bureau 246	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
R+2	Palier 2A	Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P069)	/	Z061
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P070)	/	Z066
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P062 - idem)	/	Z062
		Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P060 - idem)	/	Z060
R+2	Palier 2B	Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P068)	/	Z062

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P067)	/	Z060
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Murs	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
R+2	Palier 2C	Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P017 - idem)	/	Z017
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+5	Toiture terrasse	Plancher	Complexe d'étanchéité	Résultat d'analyse (P030)	/	Z030
		Plancher	Complexe d'étanchéité	Résultat d'analyse (P031)	/	Z030
		Plancher	Complexe d'étanchéité	Résultat d'analyse (P032)	/	Z030
		Murs	Etanchéité type Paxalu	Résultat d'analyse (P034)	/	Z033
		Murs	Etanchéité type Paxalu	Résultat d'analyse (P033)	/	Z033
		Plancher	Complexe d'étanchéité	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S036	Z030
		Plancher	Complexe d'étanchéité	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S037	Z030
		Plancher	Complexe d'étanchéité	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S038	Z030
		Plancher	Complexe d'étanchéité	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S039	Z030
		Plancher	Complexe d'étanchéité	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S040	Z030
		Murs	Etanchéité type Paxalu	Résultat d'analyse (P033 - idem)	S041	Z033
		Murs	Etanchéité type Paxalu	Résultat d'analyse (P033 - idem)	S042	Z033
R+4	Circulation 4	Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P044)	/	Z044

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P046)	/	Z044
		Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Portes coupe-feu, pare flamme	Joint coupe feu	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Ascenseurs	Portes palières métal	Document consulté	/	
		Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P061 - idem)	/	Z061
		Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P060 - idem)	/	Z060
		Murs	Joint bande + enduit	Résultat d'analyse (P045)	/	Z045
		Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P062 - idem)	/	Z062
R+4	Réfectoire	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
R+4	Local ménage	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 404	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 405	Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P038)	/	/
		Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 406	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 407	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 408	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 409	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 410	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 411	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 412	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 413	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 416	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+4	Bureau 417	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 418	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 419	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 420	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 421	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 422	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 423	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 424	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 425	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 426	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 427	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 428	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 429	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S050	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 430	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 431	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 432	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+4	Bureau 433	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 434	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 435	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
R+4	Bureau 437	Plancher	Moquette + colle	Résultat d'analyse (P043)	/	Z043
		Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+4	Palier 4A	Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P061)	/	Z061
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P062 - idem)	/	Z062
		Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P060 - idem)	/	Z060
R+4	Palier 4B	Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P060)	/	Z060
		Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P062)	/	Z062
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Murs	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
R+4	Palier 4C	Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
R+3	Circulation 3	Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P056)	/	Z056
		Murs	Joint bande + enduit	Résultat d'analyse (P057)	/	Z057
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P055)	/	Z054
		Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P058)	/	Z056
		Murs	Joint bande + enduit	Résultat d'analyse (P059)	/	Z057
		Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Portes coupe-feu, pare flamme	Joint coupe feu	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Ascenseurs	Portes palières métal	Document consulté	/	/
		Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P061 - idem)	/	Z061
		Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P060 - idem)	/	Z060
		Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P062 - idem)	/	Z062
R+3	Bureau 301	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 302	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 303	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S053	Z054

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+3	Bureau 304	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 305	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 306	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 307	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 308	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 309	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 310	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté		
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S055	Z054
R+3	Bureau 311	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 312	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+3	Bureau 313	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S056	Z054
R+3	Bureau 314	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 315	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 316	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 317	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 318	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 319	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté		
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 321	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 322	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S058	Z054

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+3	Bureau 323	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S060	Z054
R+3	Bureau 324	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 325	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 327	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 328	Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054)	/	Z054
		Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
R+3	Bureau 329	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 330	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 331	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S063	Z054
R+3	Bureau 332	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 334	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 336	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 337	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S065	Z054
R+3	Bureau 341	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S066	Z054
R+3	Bureau 342	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 343	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 344	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 345	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 346	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 347	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 348	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 349	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+3	Bureau 350	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 351	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 352	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 353	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 354	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 355	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 356	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 357	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 358	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+3	Bureau 359	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 360	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Bureau 361	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
R+3	Palier 3A	Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P065)	/	Z061
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P062 - idem)	/	Z062
		Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P060 - idem)	/	Z060
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P066)	/	Z066
R+3	Palier 3B	Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P064)	/	Z062
		Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P063)	/	Z060

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Murs	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
R+3	Palier 3C	Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P054 - idem)	/	Z054
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
RDC	Bureau accueil visiteurs	Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P075)	/	Z075
		Murs	Joint bande + enduit	Résultat d'analyse (P078)	/	Z077
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
RDC	Dégagement	Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P076)	/	Z076
		Murs	Joint bande + enduit	Résultat d'analyse (P077)	/	Z077
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Portes coupe-feu, pare flamme	Joint coupe feu	Document consulté	/	/
		Cloisons coupe-feu	Joint bande, enduit, plaque de plâtre	Document consulté	/	/
RDC	Local 19	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
RDC	Local 20	Cloisons	Métal + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
RDC	Circulation bureaux docteurs	Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P083)	/	Z083
		Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P084)	/	Z084
		Cloisons	Aluminium + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
RDC	Bureau 27	Cloisons	Aluminium + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
RDC	Bureau 28	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons	Aluminium + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
RDC	Bureau 29	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons	Aluminium + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
RDC	Bureau 30	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons	Aluminium + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
RDC	Bureau 31	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons	Aluminium + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
RDC	Bureau 32	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons	Aluminium + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
RDC	Bureau 34	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	/	/
		Plancher	Dalle de sol souple + colle	Document consulté	/	/
		Plancher	Ragréage	Document consulté	/	/
		Cloisons	Aluminium + plaque de plâtre + laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
Sous sol	Local CTA	Conduit de fluide	Calorifuge	Résultat d'analyse (P085)	/	Z085
		Groupe CTA1	Groupe	Marquage du matériau	/	/
		Groupe CTA2	Groupe	Marquage du matériau	/	/
		Conduit de fluide	Calorifuge	Résultat d'analyse (P086)	/	Z085
		Conduit de ventilation	Calorifuge	Résultat d'analyse (P087)	/	Z086
		Conduit de ventilation	Calorifuge	Résultat d'analyse (P088)	/	Z087
Sous sol	Parking	Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P089)	/	Z089
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P090)	/	Z089
Tous niveaux	Gaines d'ascenseurs	Gaine	Béton	Document consulté	/	/
		Cabine d'ascenseur	Machinerie	Document consulté	/	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Cabine d'ascenseur	Métal	Document consulté	/	/

3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
 Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
 Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
 Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
 Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
 Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
Du 01/12/205 au 05/12/2025	Repérage amiante avant travaux

Documents remis :

Titre
Programme de travaux

Ecarts par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant

Commentaire : Néant

5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux :

Nature des travaux envisagés : Etages 1 à 4 (hors locaux techniques et sanitaires):

- décroissance de l'ensemble des bureaux (excepté les cloisons coupe-feu récemment créées)
- curage des sols et faux-plafonds de l'ensemble des bureaux

En toiture terrasse (R+5):

- retrait de l'étanchéité et isolation

Au RDC:

- remise en peinture des murs, réfection des sols et des faux-plafonds du couloir et du bureau d'accueil (zone non traitée lors des derniers travaux au RDC).
- décroissance de l'ensemble, curage des sols et faux-plafonds de l'ensemble des bureaux des médecins (hors sanitaires) ainsi que des locaux de stockage n°19 et 20.

En sous-sol:

- remplacement des deux groupes de CTA et adaptation des réseaux.

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+1	Circulation 1	OUI	/
R+1	Bureau 100	OUI	/
R+1	Bureau 101	OUI	/
R+1	Bureau 102	OUI	/
R+1	Bureau 103	OUI	/
R+1	Bureau 104	OUI	/
R+1	Bureau 105	OUI	/
R+1	Bureau 106	OUI	/
R+1	Bureau 107	OUI	/
R+1	Bureau 108	OUI	/
R+1	Bureau 108bis	OUI	/
R+1	Bureau 109	OUI	/
R+1	Bureau 110	OUI	/
R+1	Bureau 111	OUI	/
R+1	Bureau 111bis	OUI	/
R+1	Bureau 112	OUI	/
R+1	Bureau 113	OUI	/
R+1	Bureau 114	OUI	/
R+1	Bureau 114bis	OUI	/
R+1	Bureau 115	OUI	/
R+1	Bureau 116	OUI	/
R+1	Bureau 117	OUI	/
R+1	Bureau 118	OUI	/
R+1	Bureau 119	OUI	/
R+1	Bureau 120	OUI	/
R+1	Bureau 121	OUI	/
R+1	Bureau 122	OUI	/
R+1	Bureau 123	OUI	/
R+1	Bureau 124	OUI	/
R+1	Bureau 125	OUI	/
R+1	Bureau 126	OUI	/
R+1	Bureau 127	OUI	/
R+1	Bureau 128	OUI	/
R+1	Bureau 129	OUI	/
R+1	Bureau 130	OUI	/
R+1	Bureau 131	OUI	/
R+1	Bureau 132	OUI	/
R+1	Bureau 133	OUI	/

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+1	Bureau 134	OUI	/
R+1	Bureau 135	OUI	/
R+1	Bureau 136	OUI	/
R+1	Bureau 137	OUI	/
R+1	Bureau 138	OUI	/
R+1	Bureau 139	OUI	/
R+1	Bureau 140	OUI	/
R+1	Bureau 141	OUI	/
R+1	Bureau 142	OUI	/
R+1	Bureau 143	OUI	/
R+1	Bureau 144	OUI	/
R+1	Bureau 145	OUI	/
R+1	Bureau 146	OUI	/
R+1	Bureau 147	OUI	/
R+1	Bureau 148	OUI	/
R+1	Bureau 149	OUI	/
R+1	Bureau 150	OUI	/
R+1	Bureau 151	OUI	/
R+1	Bureau 152	OUI	/
R+1	Bureau 153	OUI	/
R+1	Bureau 154	OUI	/
R+1	Bureau 155	OUI	/
R+1	Bureau 156	OUI	/
R+1	Bureau 157	OUI	/
R+1	Bureau 158	OUI	/
R+1	Bureau 159	OUI	/
R+1	Bureau 160	OUI	/
R+1	Bureau 161	OUI	/
R+1	Bureau 162	OUI	/
R+1	Bureau 163	OUI	/
R+1	Bureau 164	OUI	/
R+1	Palier 1A	OUI	/
R+1	Palier 1B	OUI	/
R+1	Palier 1C	OUI	/
R+2	Circulation 2	OUI	/
R+2	Bureau 201	OUI	/
R+2	Bureau 202	OUI	/
R+2	Bureau 203	OUI	/

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+2	Bureau 205	OUI	/
R+2	Bureau 206	OUI	/
R+2	Bureau 207	OUI	/
R+2	Bureau 208	OUI	/
R+2	Bureau 209	OUI	/
R+2	Bureau 210	OUI	/
R+2	Bureau 211	OUI	/
R+2	Bureau 212	OUI	/
R+2	Bureau 213	OUI	/
R+2	Bureau 214	OUI	/
R+2	Bureau 215	OUI	/
R+2	Bureau 216	OUI	/
R+2	Bureau 217	OUI	/
R+2	Bureau 218	OUI	/
R+2	Bureau 219	OUI	/
R+2	Bureau 220	OUI	/
R+2	Bureau 221	OUI	/
R+2	Bureau 222	OUI	/
R+2	Bureau 223	OUI	/
R+2	Bureau 224	OUI	/
R+2	Bureau 225	OUI	/
R+2	Bureau 226	OUI	/
R+2	Bureau 227	OUI	/
R+2	Bureau 228	OUI	/
R+2	Bureau 229	OUI	/
R+2	Bureau 230	OUI	/
R+2	Bureau 231	OUI	/
R+2	Bureau 232	OUI	/
R+2	Bureau 233	OUI	/
R+2	Bureau 234	OUI	/
R+2	Bureau 235	OUI	/
R+2	Bureau 236	OUI	/
R+2	Bureau 237	OUI	/
R+2	Bureau 238	OUI	/
R+2	Bureau 239	OUI	/
R+2	Bureau 240	OUI	/
R+2	Bureau 241	OUI	/
R+2	Bureau 242	OUI	/

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+2	Bureau 244	OUI	/
R+2	Bureau 245	OUI	/
R+2	Bureau 246	OUI	/
R+2	Palier 2A	OUI	/
R+2	Palier 2B	OUI	/
R+2	Palier 2C	OUI	/
R+5	Toiture terrasse	OUI	/
R+4	Circulation 4	OUI	/
R+4	Réfectoire	OUI	/
R+4	Local ménage	OUI	/
R+4	Bureau 404	OUI	/
R+4	Bureau 405	OUI	/
R+4	Bureau 406	OUI	/
R+4	Bureau 407	OUI	/
R+4	Bureau 408	OUI	/
R+4	Bureau 409	OUI	/
R+4	Bureau 410	OUI	/
R+4	Bureau 411	OUI	/
R+4	Bureau 412	OUI	/
R+4	Bureau 413	OUI	/
R+4	Bureau 416	OUI	/
R+4	Bureau 417	OUI	/
R+4	Bureau 418	OUI	/
R+4	Bureau 419	OUI	/
R+4	Bureau 420	OUI	/
R+4	Bureau 421	OUI	/
R+4	Bureau 422	OUI	/
R+4	Bureau 423	OUI	/
R+4	Bureau 424	OUI	/
R+4	Bureau 425	OUI	/
R+4	Bureau 426	OUI	/
R+4	Bureau 427	OUI	/
R+4	Bureau 428	OUI	/
R+4	Bureau 429	OUI	/
R+4	Bureau 430	OUI	/
R+4	Bureau 431	OUI	/
R+4	Bureau 432	OUI	/
R+4	Bureau 433	OUI	/

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+4	Bureau 434	OUI	/
R+4	Bureau 435	OUI	/
R+4	Bureau 437	OUI	/
R+4	Palier 4A	OUI	/
R+4	Palier 4B	OUI	/
R+4	Palier 4C	OUI	/
R+3	Circulation 3	OUI	/
R+3	Bureau 301	OUI	/
R+3	Bureau 302	OUI	/
R+3	Bureau 303	OUI	/
R+3	Bureau 304	OUI	/
R+3	Bureau 305	OUI	/
R+3	Bureau 306	OUI	/
R+3	Bureau 307	OUI	/
R+3	Bureau 308	OUI	/
R+3	Bureau 309	OUI	/
R+3	Bureau 310	OUI	/
R+3	Bureau 311	OUI	/
R+3	Bureau 312	OUI	/
R+3	Bureau 313	OUI	/
R+3	Bureau 314	OUI	/
R+3	Bureau 315	OUI	/
R+3	Bureau 316	OUI	/
R+3	Bureau 317	OUI	/
R+3	Bureau 318	OUI	/
R+3	Bureau 319	OUI	/
R+3	Bureau 321	OUI	/
R+3	Bureau 322	OUI	/
R+3	Bureau 323	OUI	/
R+3	Bureau 324	OUI	/
R+3	Bureau 325	OUI	/
R+3	Bureau 327	OUI	/
R+3	Bureau 328	OUI	/
R+3	Bureau 329	OUI	/
R+3	Bureau 330	OUI	/
R+3	Bureau 331	OUI	/
R+3	Bureau 332	OUI	/
R+3	Bureau 334	OUI	/

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+3	Bureau 336	OUI	/
R+3	Bureau 337	OUI	/
R+3	Bureau 341	OUI	/
R+3	Bureau 342	OUI	/
R+3	Bureau 343	OUI	/
R+3	Bureau 344	OUI	/
R+3	Bureau 345	OUI	/
R+3	Bureau 346	OUI	/
R+3	Bureau 347	OUI	/
R+3	Bureau 348	OUI	/
R+3	Bureau 349	OUI	/
R+3	Bureau 350	OUI	/
R+3	Bureau 351	OUI	/
R+3	Bureau 352	OUI	/
R+3	Bureau 353	OUI	/
R+3	Bureau 354	OUI	/
R+3	Bureau 355	OUI	/
R+3	Bureau 356	OUI	/
R+3	Bureau 357	OUI	/
R+3	Bureau 358	OUI	/
R+3	Bureau 359	OUI	/
R+3	Bureau 360	OUI	/
R+3	Bureau 361	OUI	/
R+3	Palier 3A	OUI	/
R+3	Palier 3B	OUI	/
R+3	Palier 3C	OUI	/
RDC	Bureau accueil visiteurs	OUI	/
RDC	Dégagement	OUI	/
RDC	Local 19	OUI	/
RDC	Local 20	OUI	/
RDC	Circulation bureaux docteurs	OUI	/
RDC	Bureau 27	OUI	/
RDC	Bureau 28	OUI	/
RDC	Bureau 29	OUI	/
RDC	Bureau 30	OUI	/
RDC	Bureau 31	OUI	/
RDC	Bureau 32	OUI	/
RDC	Bureau 34	OUI	/

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
Sous sol	Local CTA	OUI	/
Sous sol	Parking	OUI	/
Tous niveaux	Gaines d'ascenseurs	OUI	/

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
23/03/2021	10536157/S1.1.2.R	Bureau Veritas	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
10/03/2015	158185	Qualiconsult	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
01/09/2003	RB/LJ/03/8056	APAVE	Rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de Santé Publique à intégrer au Dossier technique amiante	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8. PRECONISATIONS


L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

ANNEXE CROQUIS

apave Planche de repérage			
Client :	CPAM Hérault	Titre :	Document 1
N° rapport :	T252019826	Lieu d'intervention :	29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX
N° planche :	1/12		
Type :	Croquis		
Date :	19/12/2025	Etage :	R+1
Intervenant :	SEBASTIE Frédéric		

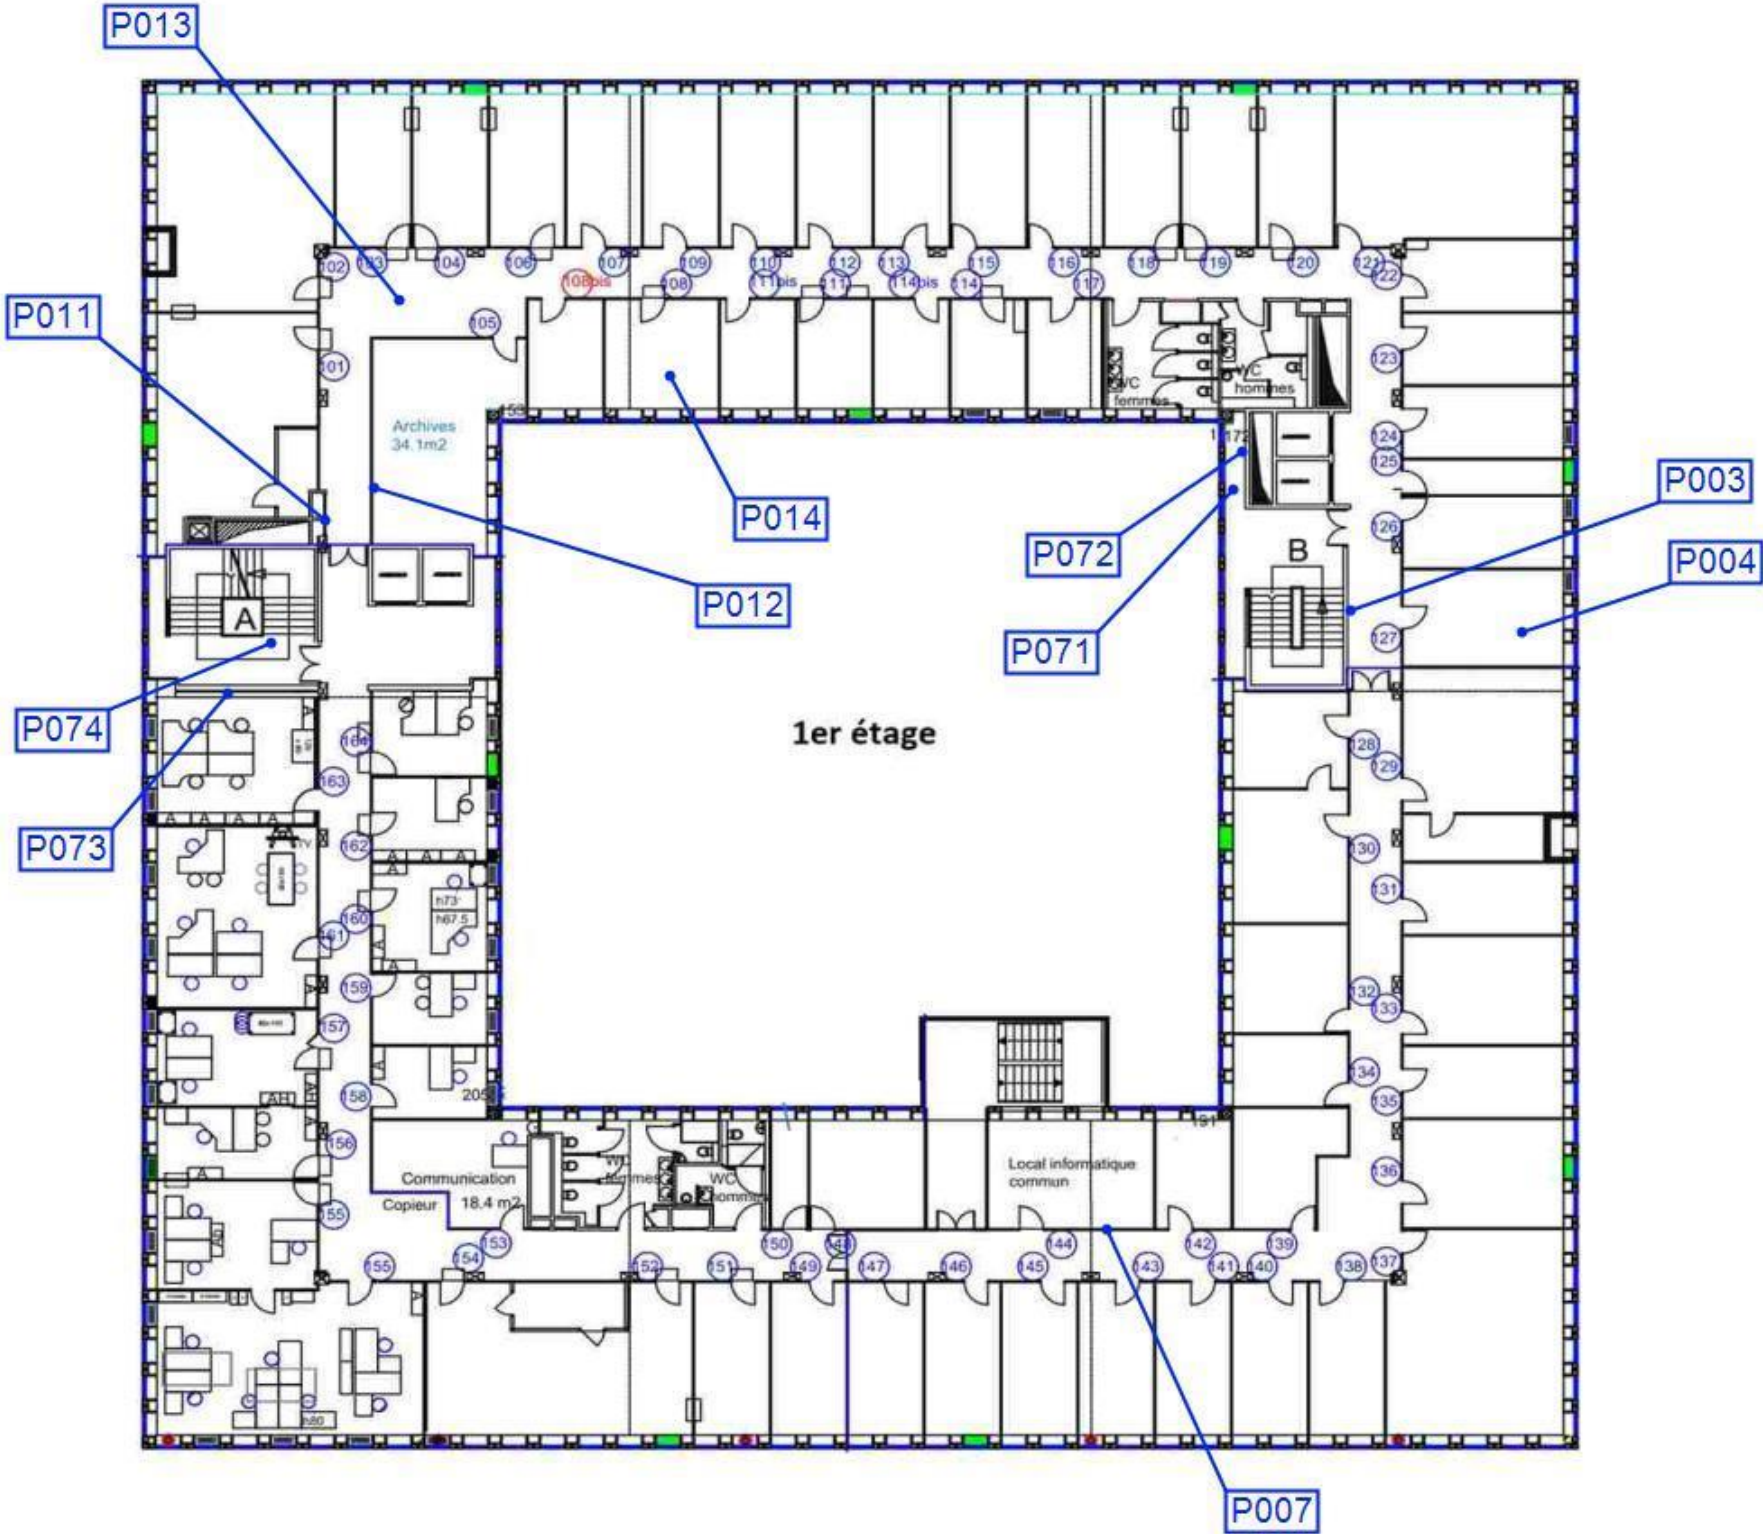

Titre :	Document 2
Lieu d'intervention :	29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX
Etage :	R+1



apave Planche de repérage			
Client :	CPAM Hérault	Titre :	Document 3
N° rapport :	T252019826	Lieu d'intervention :	29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX
N° planche :	3/12		
Type :	Croquis		
Date :	19/12/2025		
Intervenant :	SEBASTIE Frédéric	Etage :	R+2


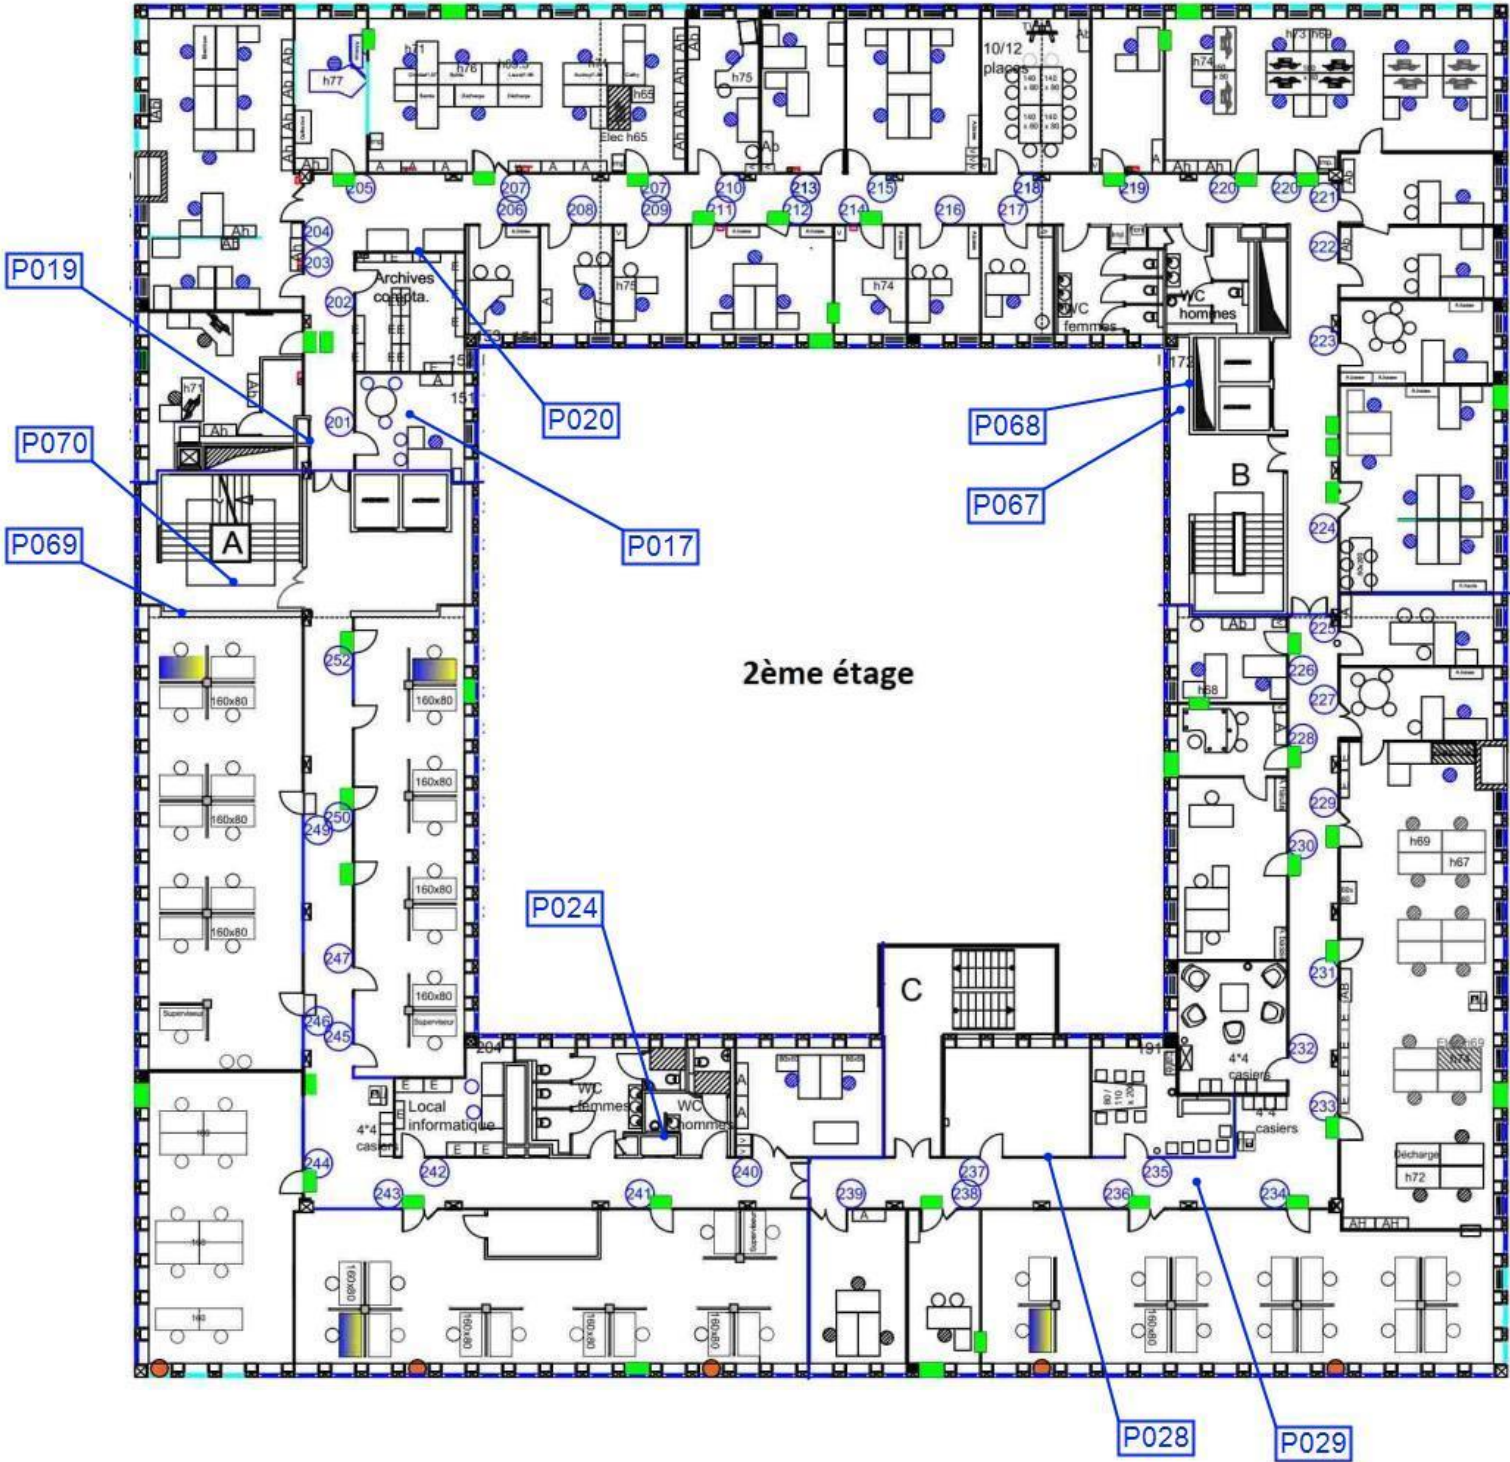


		Planche de repérage		
Client :	CPAM Herault	Titre :	Document 4	
N° rapport :	T252019826	Lieu d'intervention :	29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX	
N° planche :	4/12			
Type :	Croquis			
Date :	19/12/2025	Etage :	R+2	
Intervenant :	SEBASTIE Frédéric			
Version : 0				





Client :	CPAM Hérault	Titre :	Document 5
N° rapport :	T252019826	Lieu d'intervention :	29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX
N° planche :	5/12	Version :	0
Type :	Croquis		
Date :	19/12/2025		
Intervenant :	SEBASTIE Frédéric	Etage :	R+3



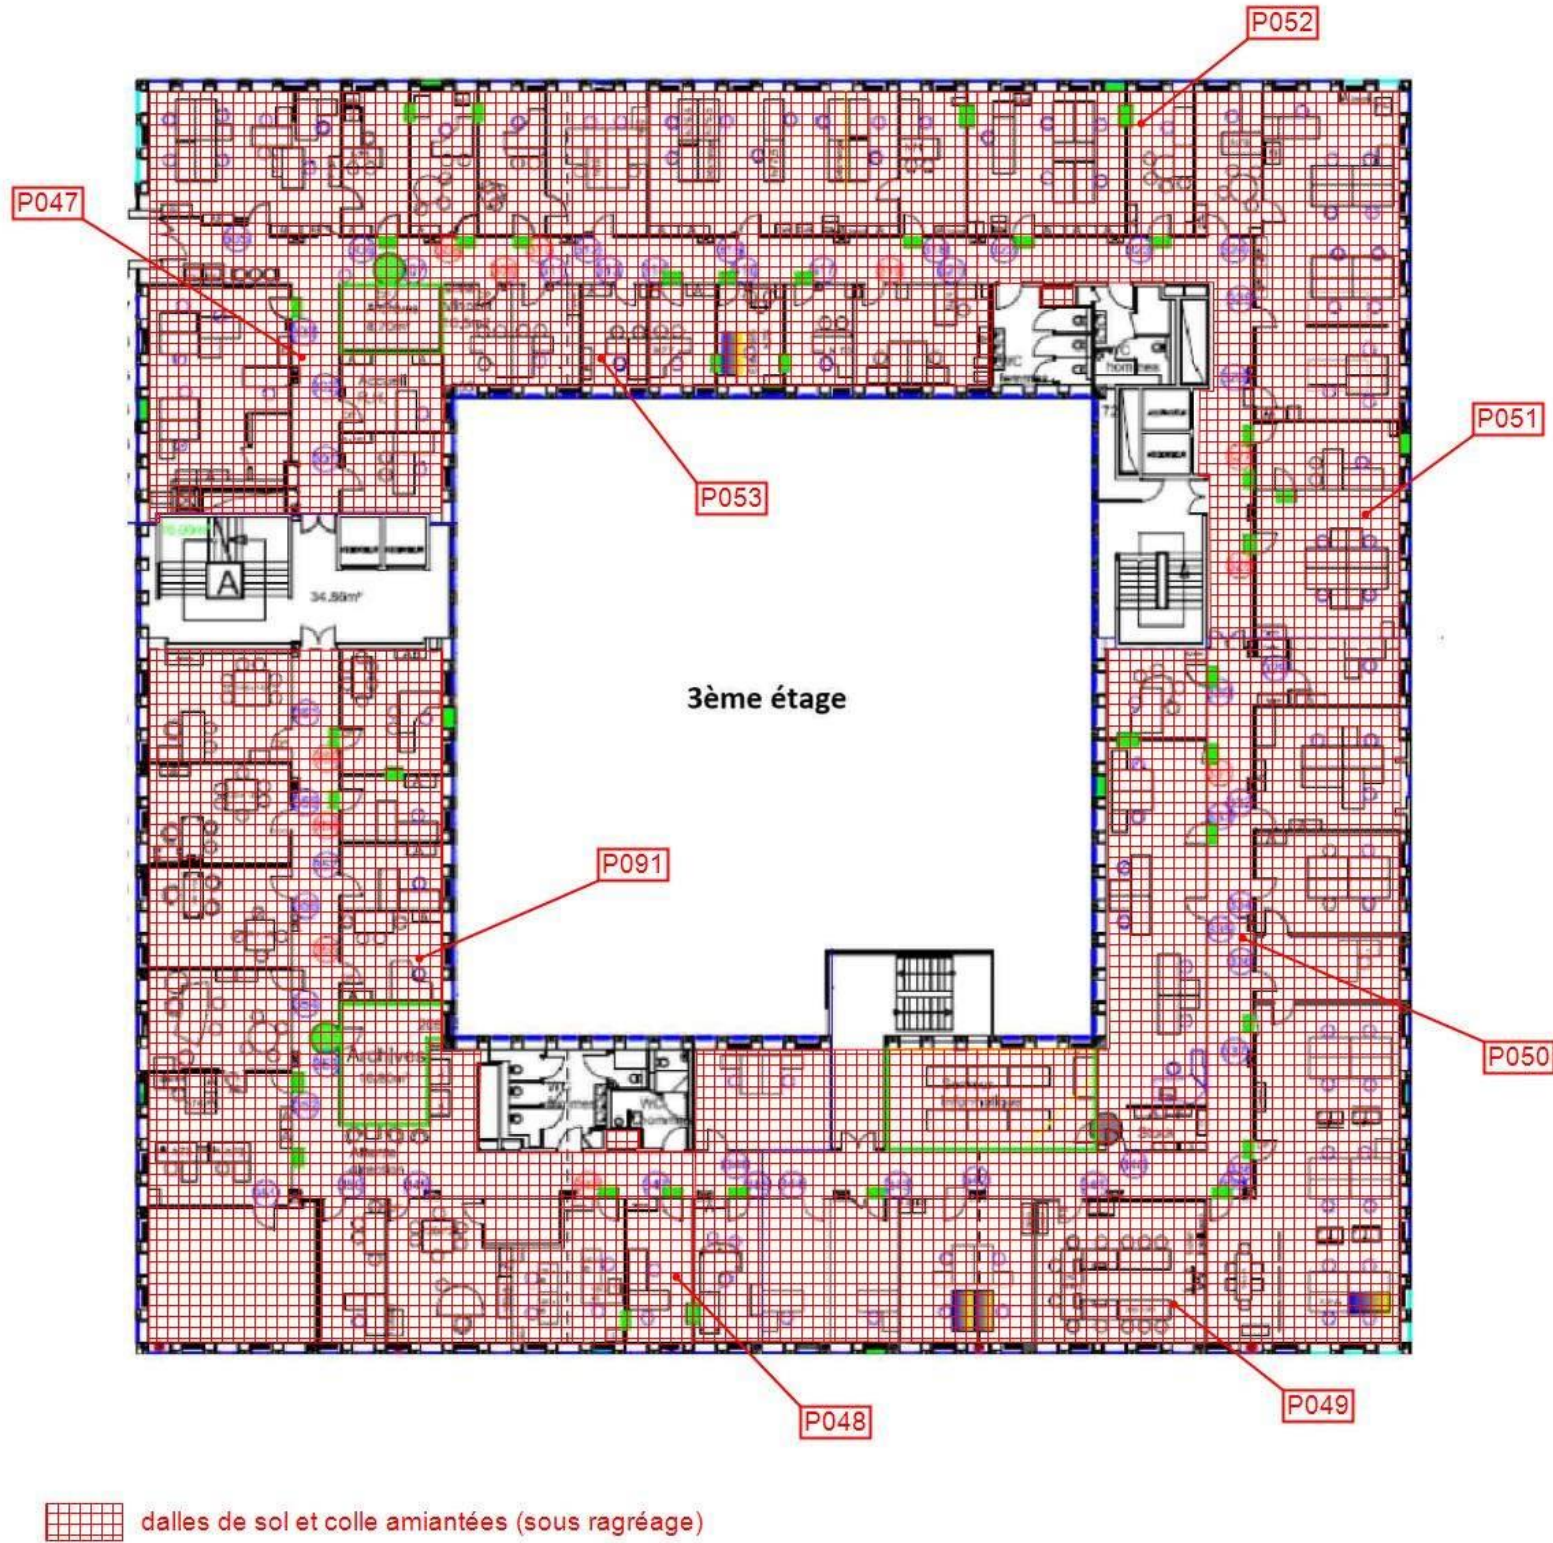

Client :	CPAM Hérault	Titre :	Document 7
N° rapport :	T252019826		
N° planche :	7/12	Lieu d'intervention :	29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX
Type :	Croquis		
Date :	19/12/2025		
Intervenant :	SEBASTIE Frédéric	Etage :	R+4

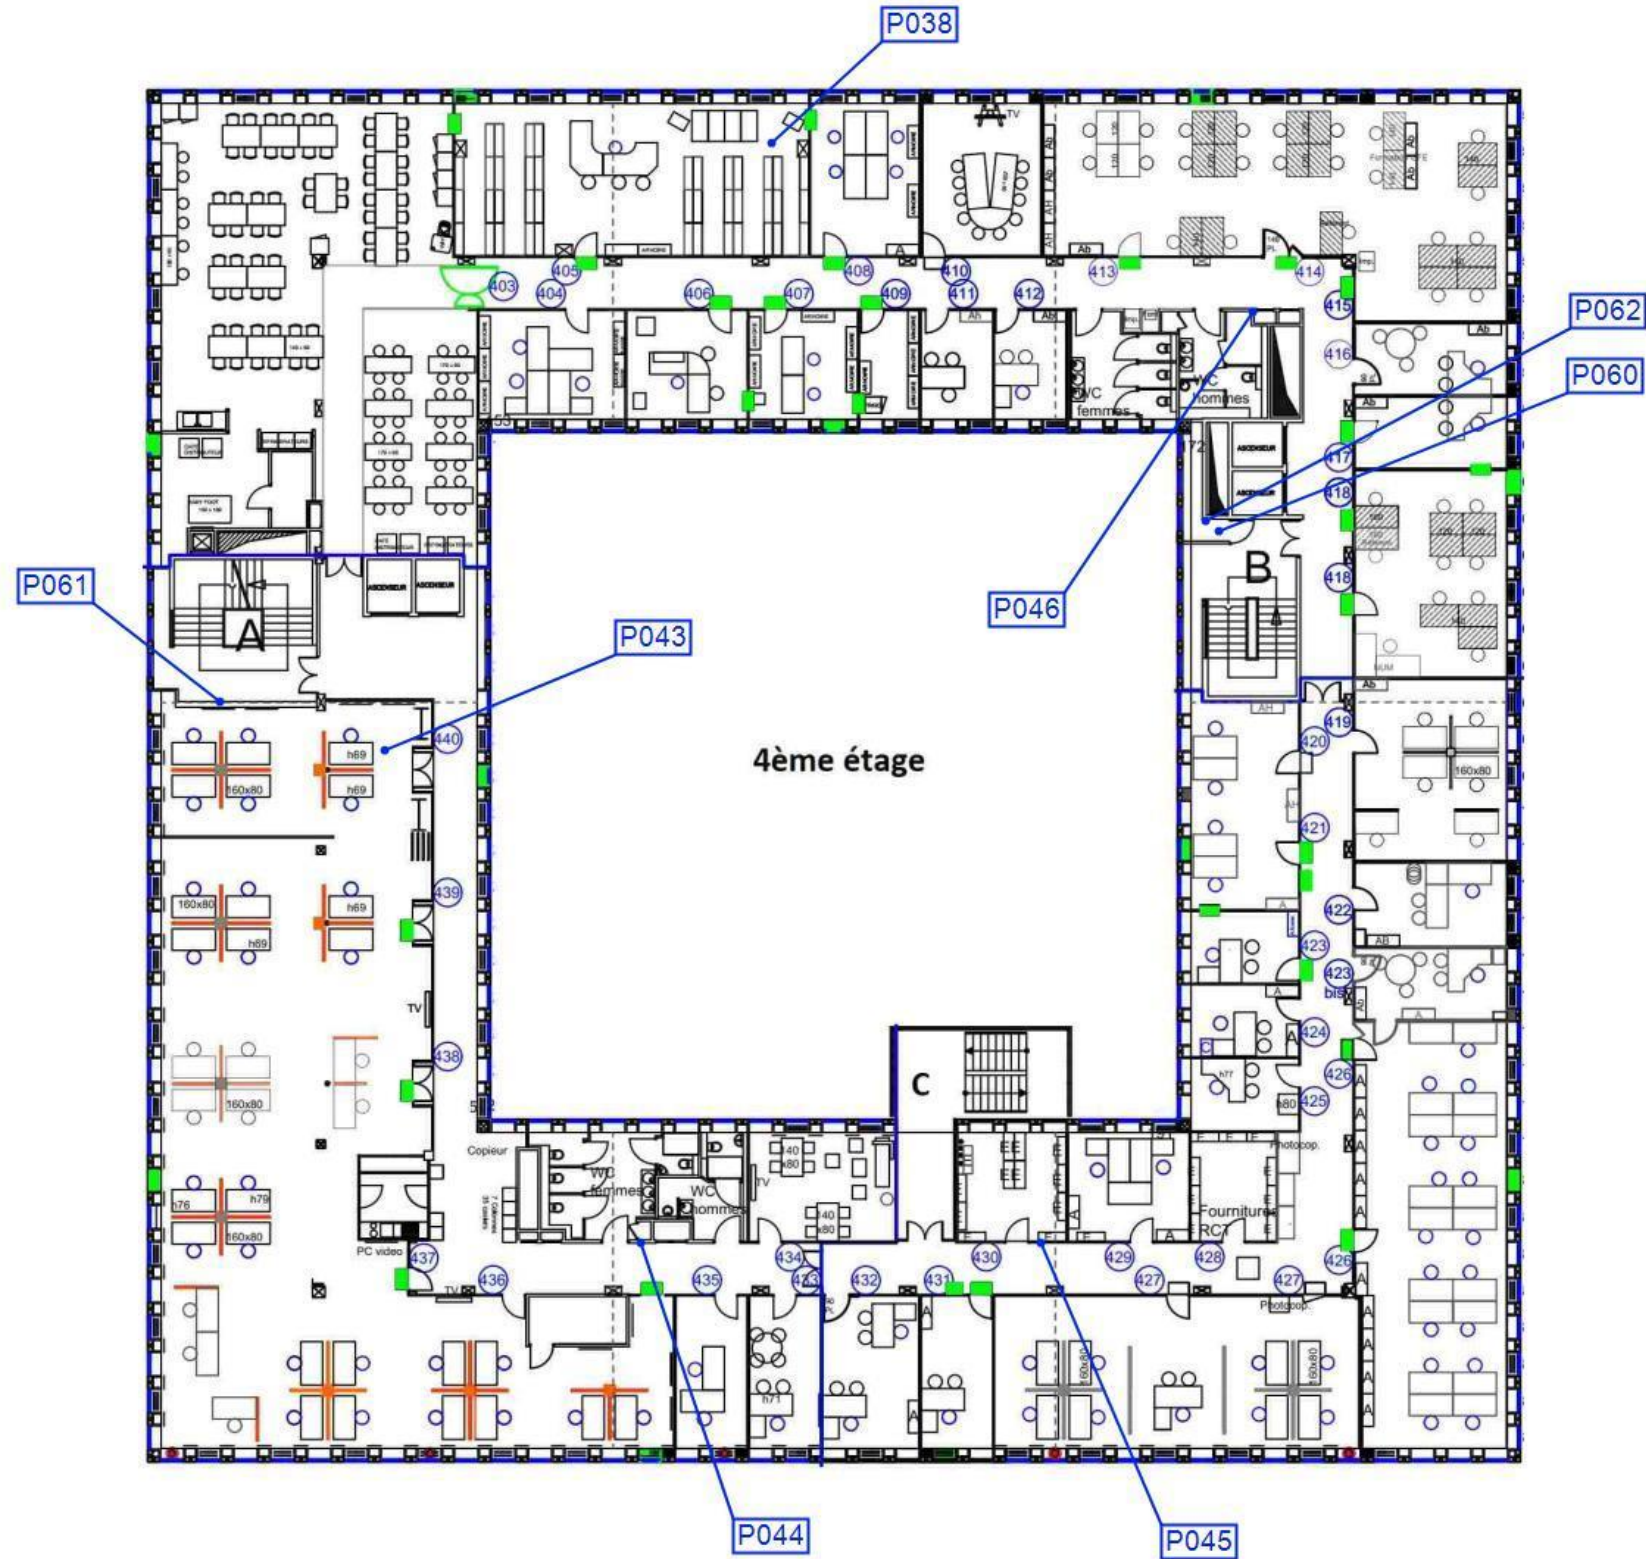

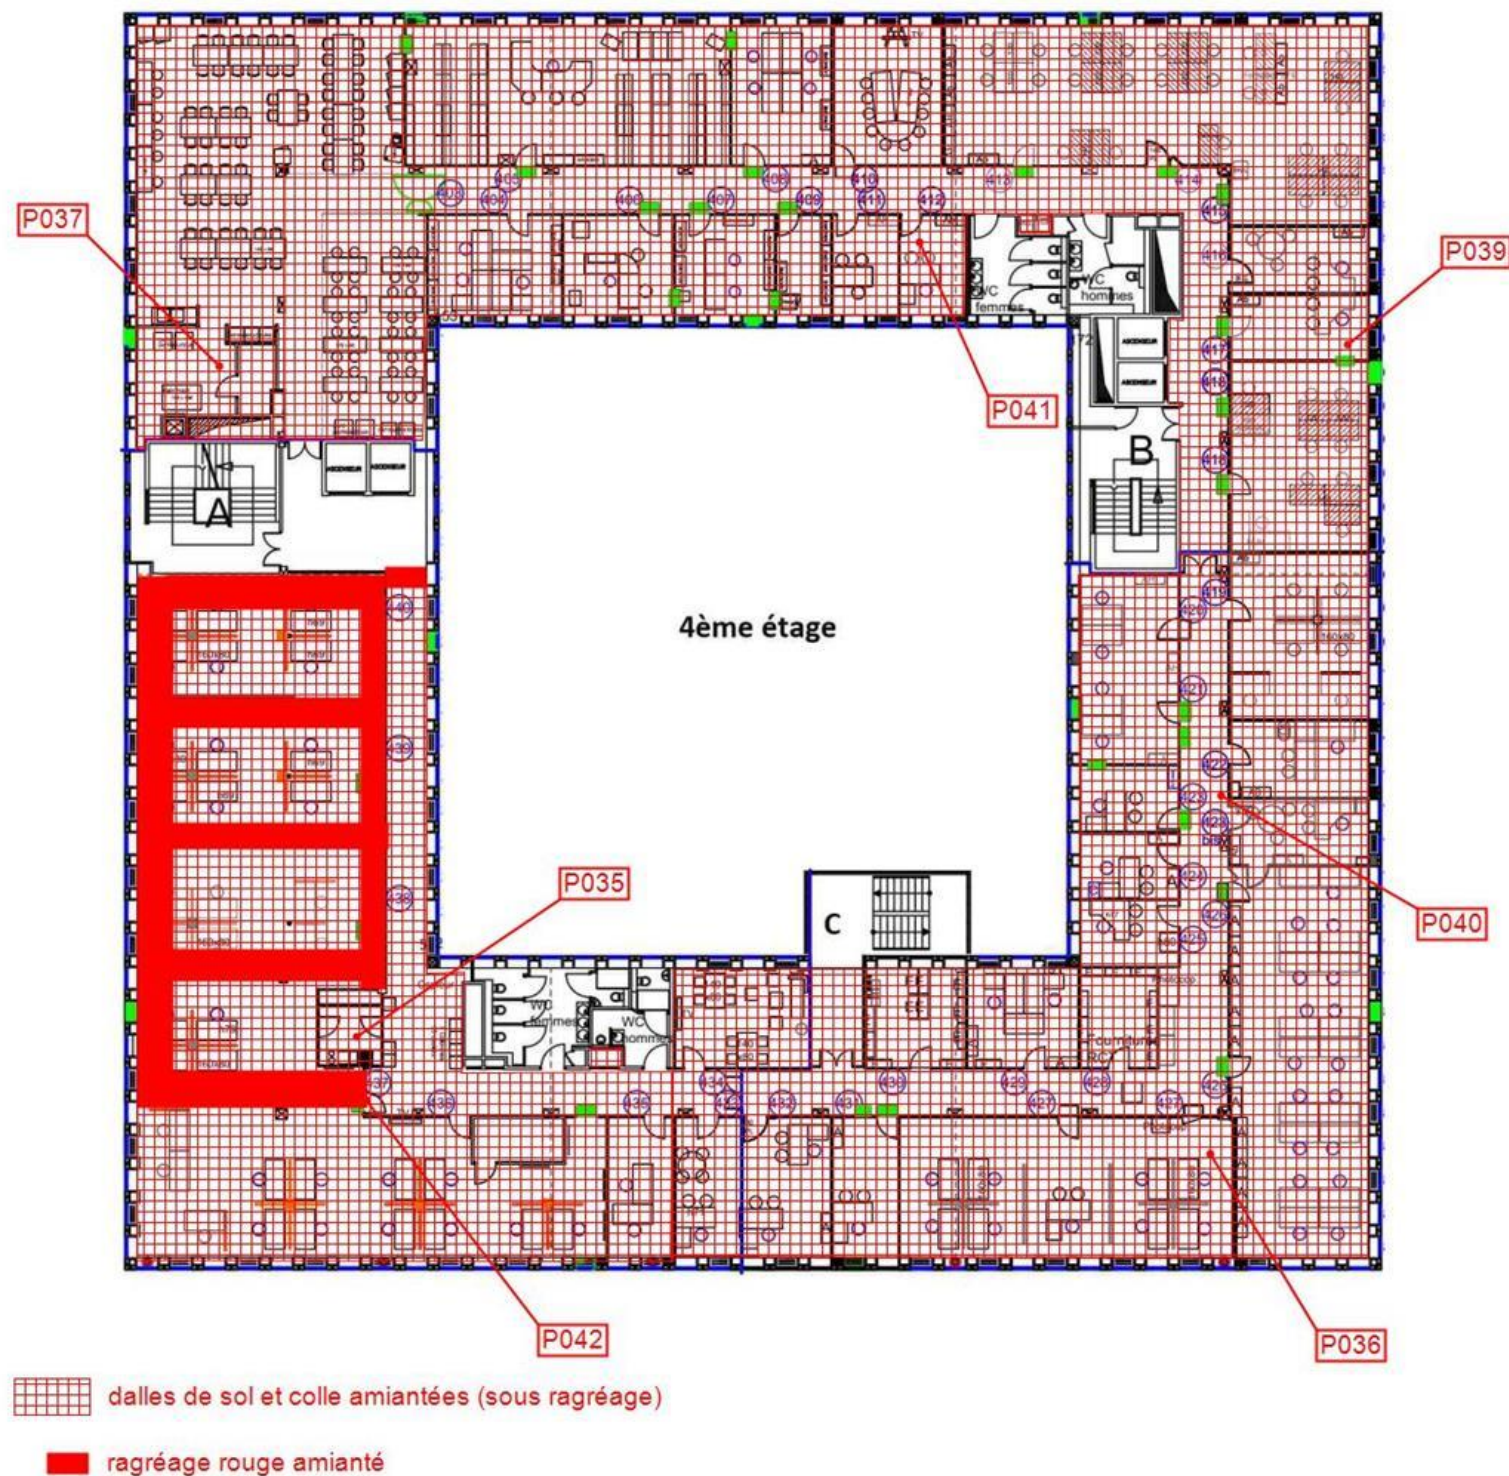


Version : 0

Titre :	Document 9
Lieu d'intervention :	29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX
Etage :	rdc



Client :	CPAM Hérault	Titre :	Document 10
N° rapport :	T252019826	Lieu d'intervention :	29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX
N° planche :	10/12	Version :	0
Type :	Croquis	Etage :	rdc
Date :	19/12/2025		
Intervenant :	SEBASTIE Frédéric		

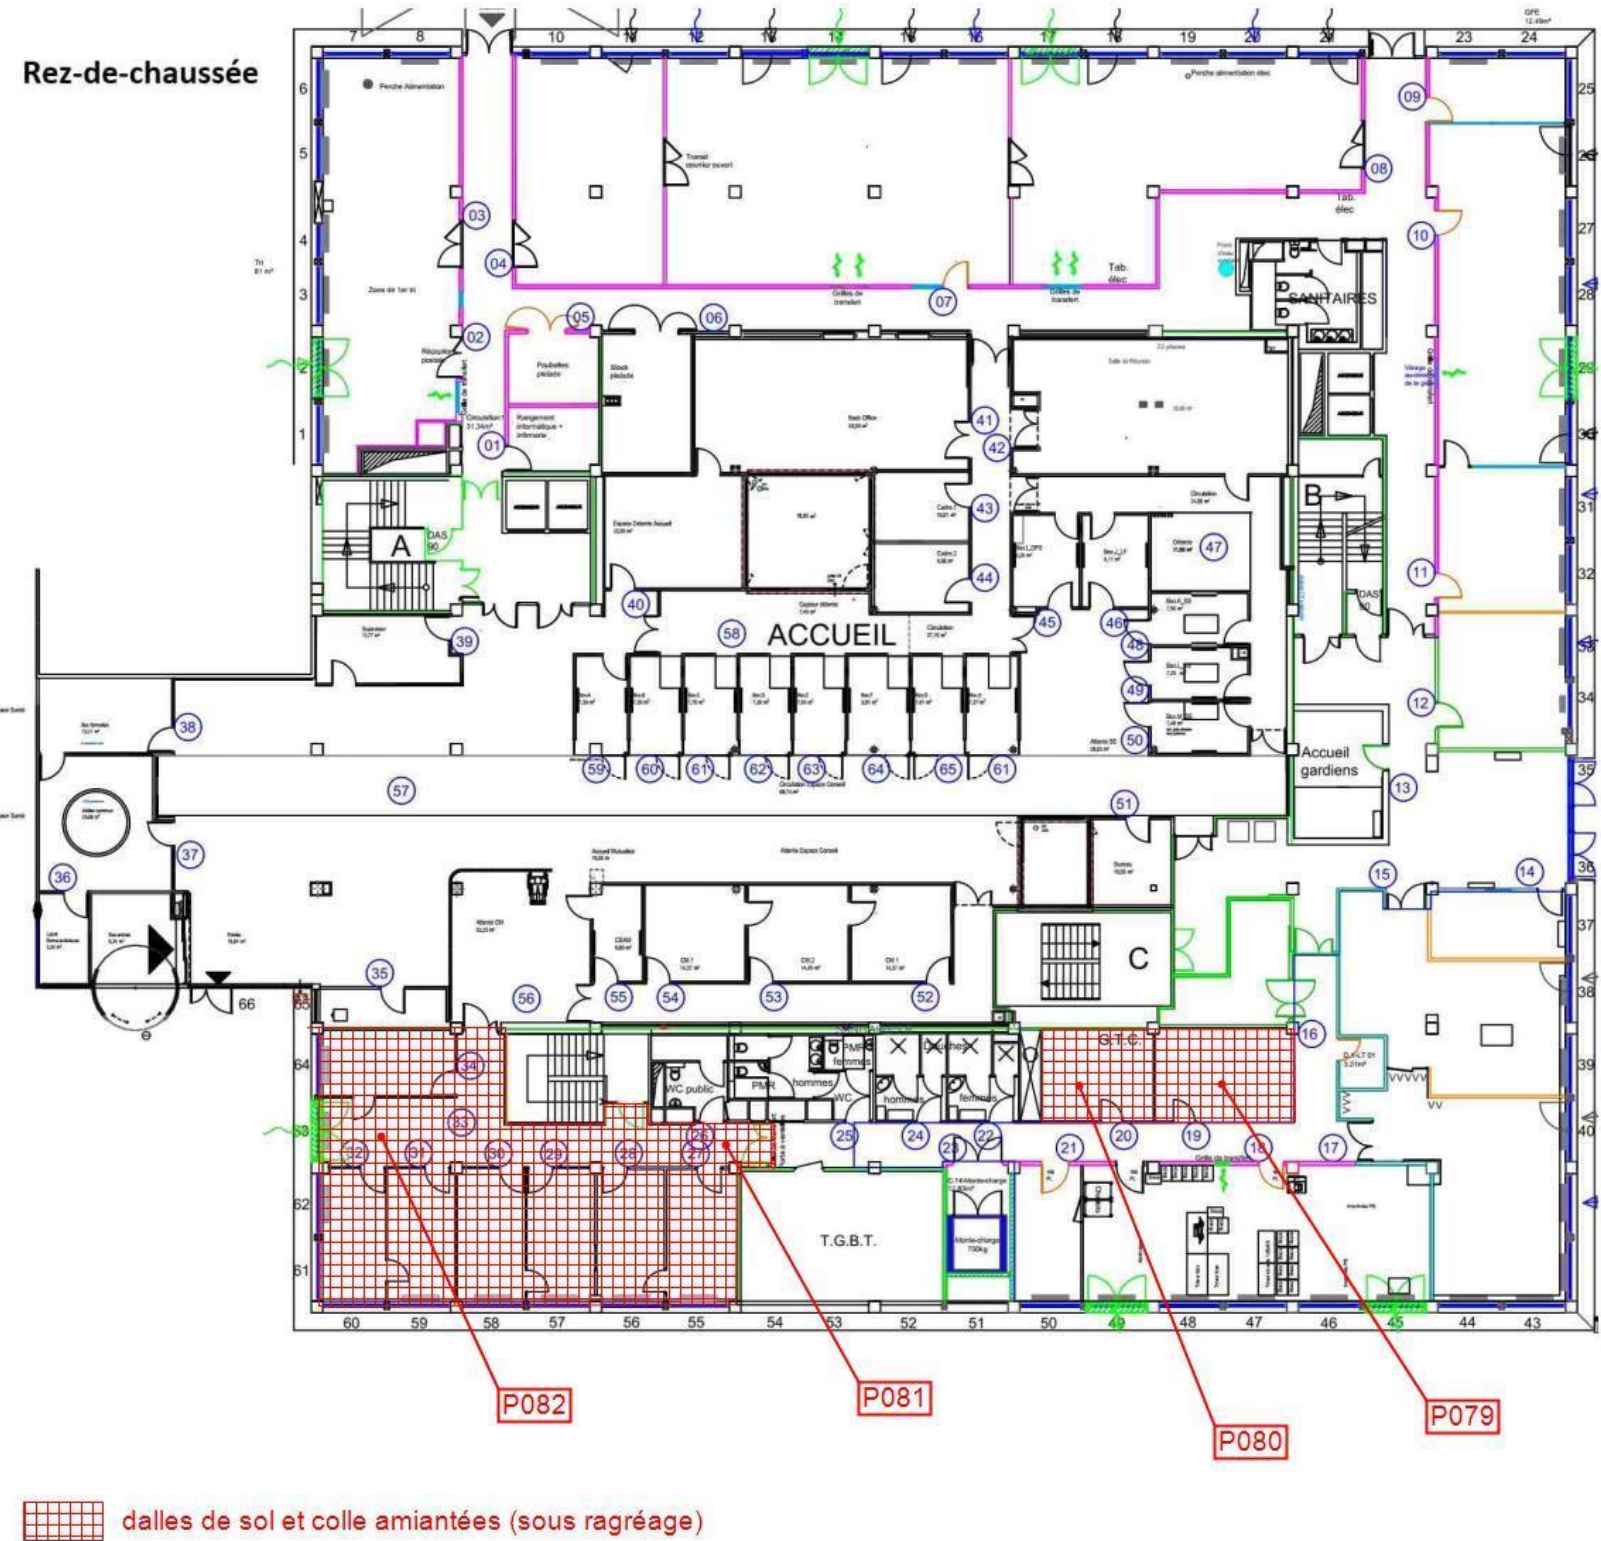

Client :	CPAM Hérault	Titre :	Document 11
N° rapport :	T252019826		
N° planche :	11/12	Lieu d'intervention :	29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX
Type :	Croquis		
Date :	19/12/2025		
Intervenant :	SEBASTIE Frédéric	Etage :	Sous-sol


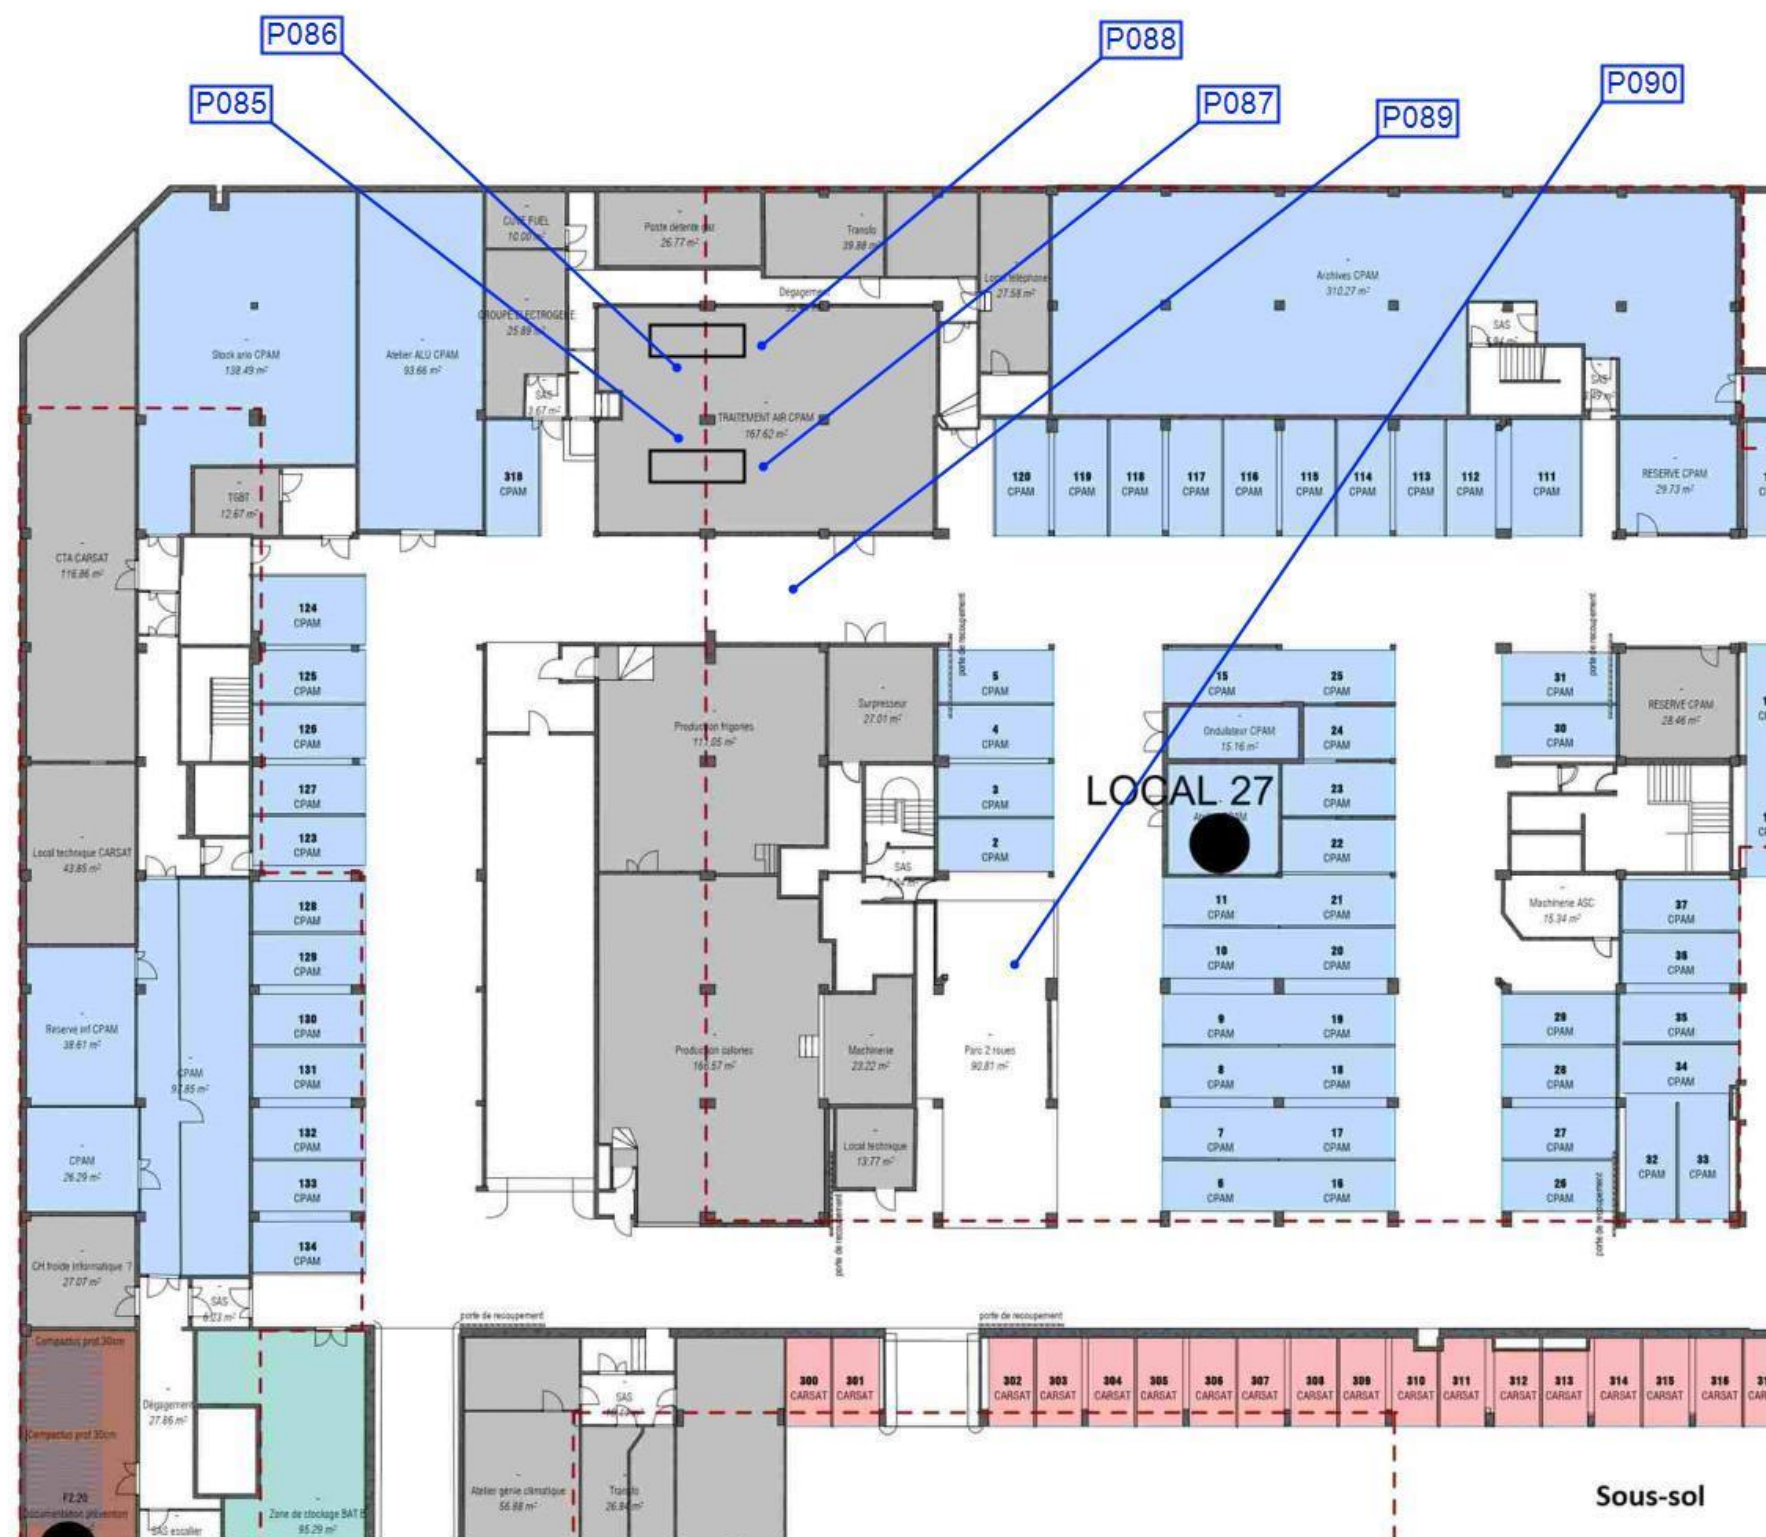


		Planche de repérage			
Client :	CPAM Herault	Titre :	Document 12		
N° rapport :	T252019826	Lieu d'intervention :	29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX		
N° planche :	12/12			Version : 0	
Type :	Croquis				
Date :	19/12/2025	Etage :	R+5		
Intervenant :	SEBASTIE Frédéric				

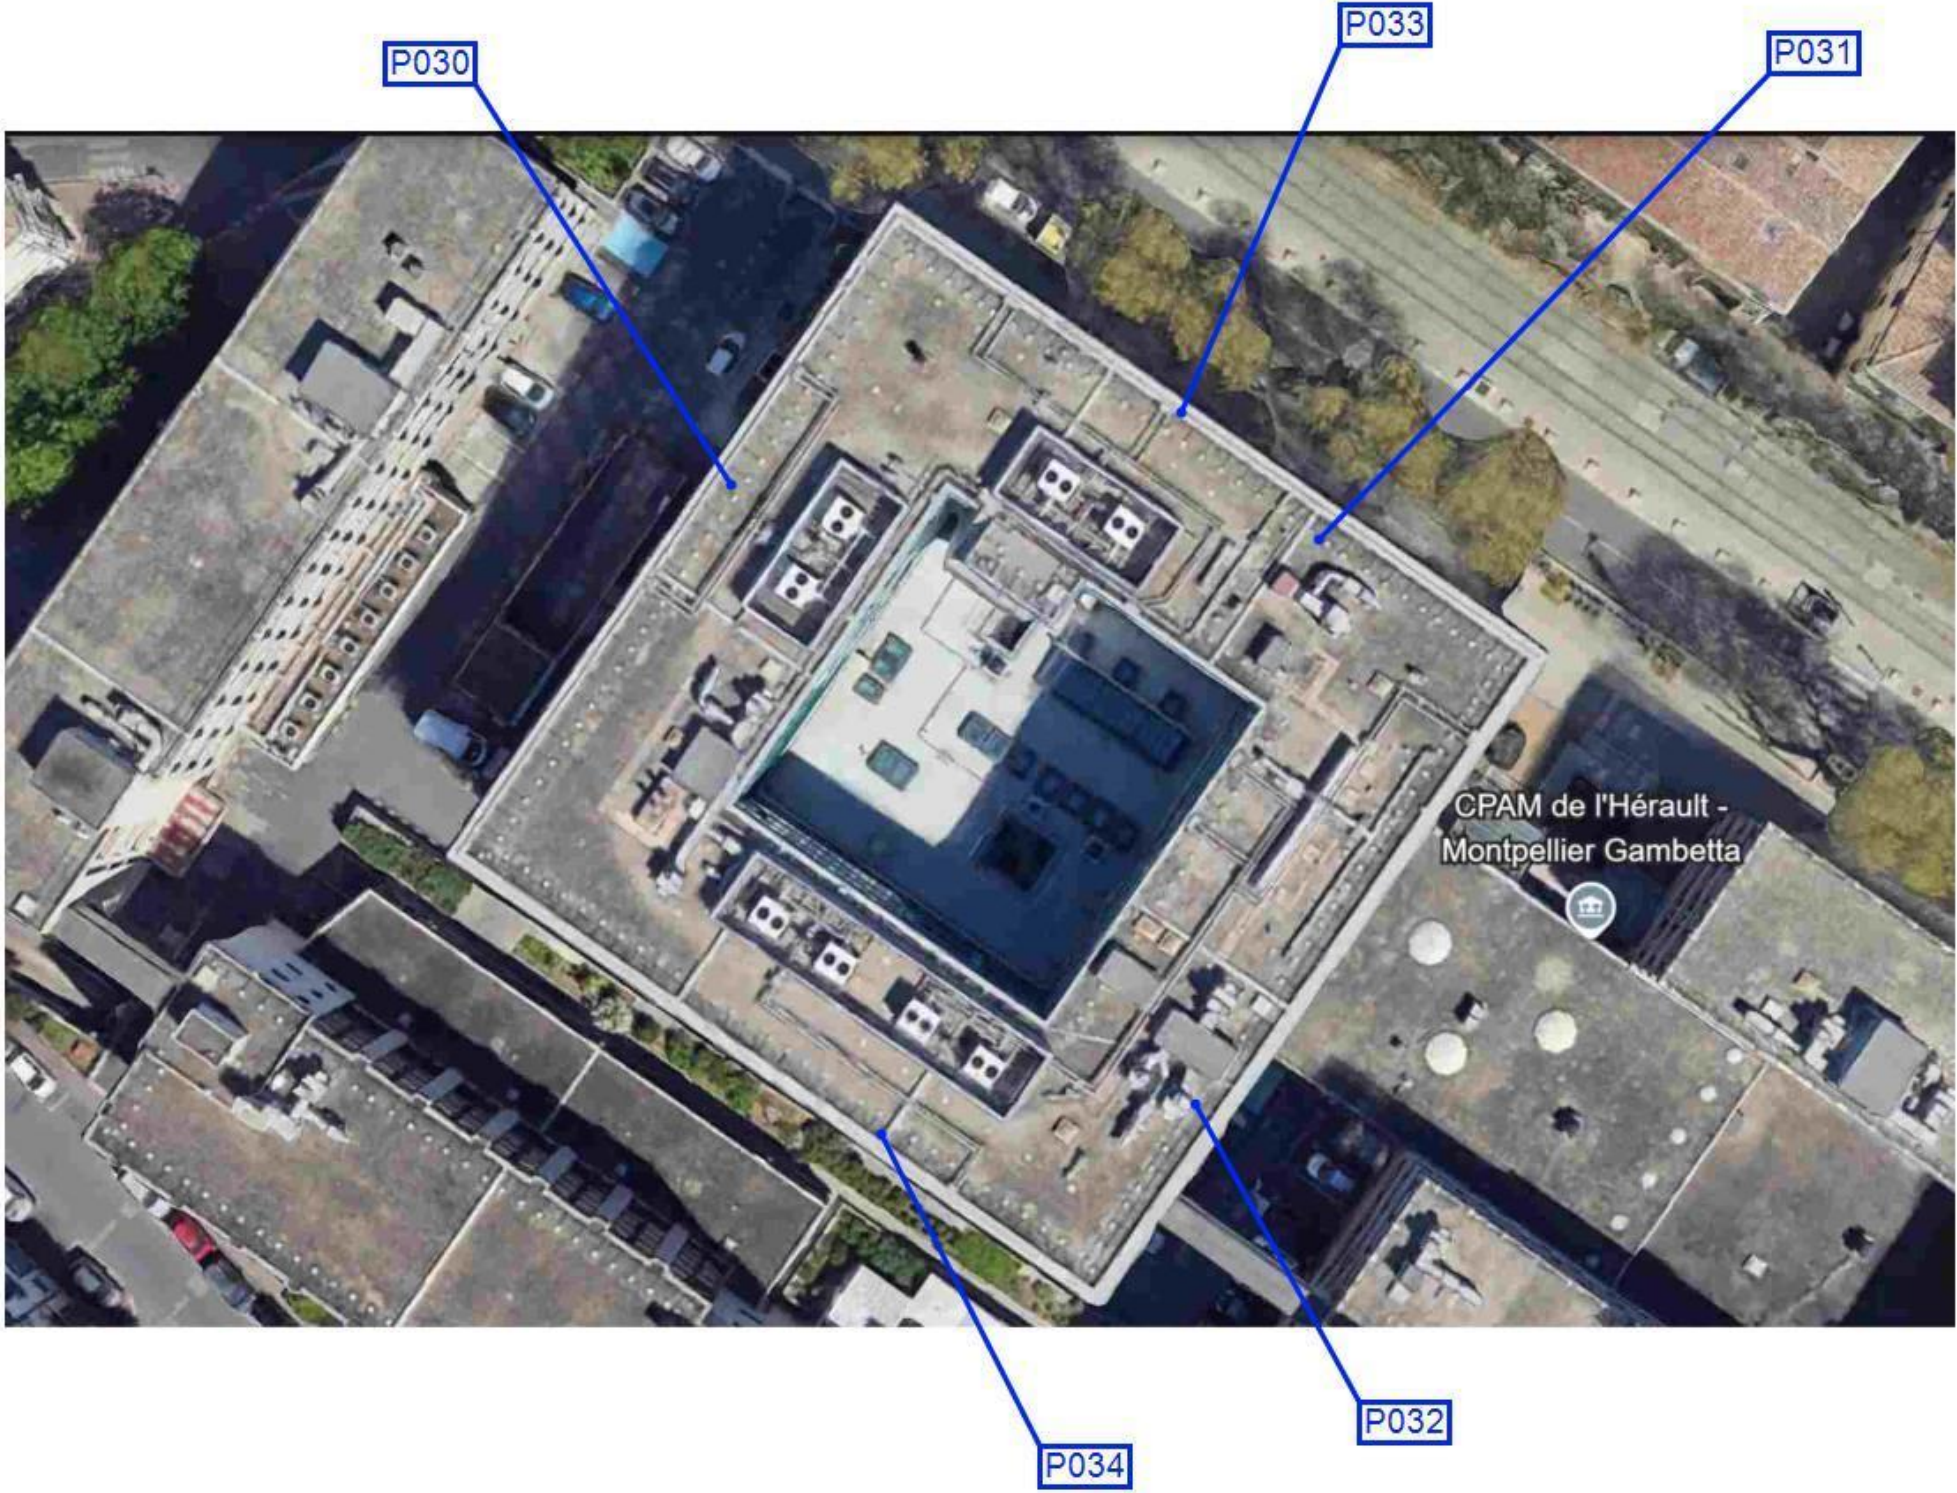

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION
ELEMENT : Groupe CTA2
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	Sous sol - Local CTA
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Groupe		SEBASTIE Frédéric
Localisation		
Groupe CTA2 - /		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Groupe CTA1
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	Sous sol - Local CTA
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Groupe		SEBASTIE Frédéric
Localisation		
Groupe CTA1 - /		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+1 - Bureau 127
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P002

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+1 - Bureau 133
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P003

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+1 - Circulation 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+1 - Bureau 127
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Flocage	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Flocage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+1 - Bureau 141
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+1 - Bureau 150
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+1 - Circulation 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint bande + enduit	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint bande + enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+1 - Circulation 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P009

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+1 - Bureau 156
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type peinture (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P010

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+1 - Circulation 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P011

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+1 - Circulation 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+1 - Circulation 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint bande + enduit	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint bande + enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+1 - Circulation 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Flocage	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Flocage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+1 - Bureau 108
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+1 - Bureau 119
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P016

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+2 - Bureau 201
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P017

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+2 - Bureau 201
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Flocage	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Flocage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+2 - Bureau 244
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P019

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+2 - Circulation 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+2 - Circulation 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint bande + enduit	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint bande + enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+2 - Bureau 213
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P022

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+2 - Bureau 217
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P023

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+2 - Circulation 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P024

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+2 - Circulation 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+2 - Bureau 234
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P026

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+2 - Bureau 230
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P027

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+2 - Bureau 223
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P028

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+2 - Circulation 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint bande + enduit	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint bande + enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+2 - Circulation 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Flocage	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Flocage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030

Emplacement

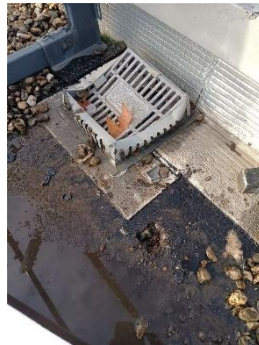

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+5 - Toiture terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Complexe d'étanchéité	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Complexe d'étanchéité

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau semi-dur (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+5 - Toiture terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Complexe d'étanchéité	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Complexe d'étanchéité

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau semi-dur (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+5 - Toiture terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Complexe d'étanchéité	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Complexe d'étanchéité		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033

Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+5 - Toiture terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Etanchéité type Paxalu	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric
Localisation		
Murs - Jonction murs/plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Etanchéité type Paxalu		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+5 - Toiture terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Étanchéité type Paxalu	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Jonction murs/plancher

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Étanchéité type Paxalu

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse) ; matériau semi-dur (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+4 - Local ménage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P036

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+4 - Bureau 427
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P037

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+4 - Réfectoire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P038

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+4 - Bureau 405
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+4 - Bureau 417
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P040

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+4 - Circulation 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P041

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+4 - Bureau 412
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P042
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+4 - Bureau 437
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage rouge	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Ragréage rouge

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur (fibreuse) (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P043

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+4 - Bureau 437
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Moquette + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+4 - Circulation 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+4 - Circulation 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint bande + enduit	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint bande + enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+4 - Circulation 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+3 - Circulation 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P048

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+3 - Bureau 347
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P049

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+3 - Bureau 341
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P050

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+3 - Circulation 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P051

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+3 - Bureau 328
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P052

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+3 - Bureau 323
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P053

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+3 - Bureau 313
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P054

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+3 - Bureau 328
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Flocage	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Flocage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P055

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+3 - Circulation 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Flocage	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Flocage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P056

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+3 - Circulation 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P057

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+3 - Circulation 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint bande + enduit	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint bande + enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P058

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+3 - Circulation 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (bitumineux) (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P059

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+3 - Circulation 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint bande + enduit	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet


Joint bande + enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

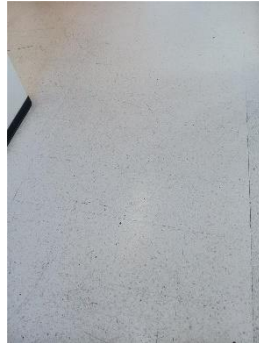PRELEVEMENT : P060
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+4 - Palier 4B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P061
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+4 - Palier 4A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P062
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+4 - Palier 4B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+3 - Palier 3B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P064

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+3 - Palier 3B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P065
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+3 - Palier 3A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet


Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

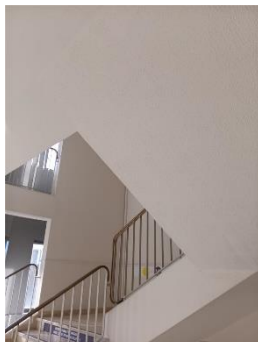PRELEVEMENT : P066
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+3 - Palier 3A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P067

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+2 - Palier 2B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P068

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+2 - Palier 2B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric
Localisation		
Murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de plinthes		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P069

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+2 - Palier 2A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P070

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+2 - Palier 2A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P071

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+1 - Palier 1B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P072

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+1 - Palier 1B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric
Localisation		
Murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de plinthes		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P073

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+1 - Palier 1A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P074

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+1 - Palier 1A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P075
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	RDC - Bureau accueil visiteurs
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P076

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	RDC - Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P077

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	RDC - Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint bande + enduit	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint bande + enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P078

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	RDC - Bureau accueil visiteurs
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint bande + enduit	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint bande + enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P079

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	RDC - Local 19
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P080

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	RDC - Local 20
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P081

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	RDC - Circulation bureaux docteurs
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P082

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	RDC - Circulation bureaux docteurs
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P083
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	RDC - Circulation bureaux docteurs
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type peinture (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P084
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	RDC - Circulation bureaux docteurs
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (vert)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P085
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	Sous sol - Local CTA
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Conduit de fluide - /

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Calorifuge

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type mousse (vert) ; matériau souple (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P086

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	Sous sol - Local CTA
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Conduit de fluide - /

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Calorifuge

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type mousse (vert) ; matériau souple (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibres)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P087
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	Sous sol - Local CTA
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Conduit de ventilation - /

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Calorifuge

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P088
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	Sous sol - Local CTA
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Conduit de ventilation - /

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Calorifuge

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type aluminium ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P089

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	Sous sol - Parking
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Flocage	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Flocage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P090

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	Sous sol - Parking
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Flocage	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Flocage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P091

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM Hérault	T252019826	R+3 - Bureau 355
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	01/12/2025	SEBASTIE Frédéric

Localisation

Plancher - Sol sous ragréage

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-HB-114165-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720251201709949**Analyses pour le Bâtiment**APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI
Monsieur Frédéric SEBASTIE
Rue de la Sarriette
34130 SAINT-AUNES

Notre référence : AR-25-HB-114165-01

Numéro de dossier : 25N055120

Référence de dossier :

C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N055120-001 - Référence *P001-R+1 - Bureau 127 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-002 - Référence *P002-R+1 - Bureau 133 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-003 - Référence *P003-R+1 - Circulation 1 - Murs - Murs - Colle de plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-004 - Référence *P004-R+1 - Bureau 127 - Plafond - Plafond - Flocage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-005 - Référence *P005-R+1 - Bureau 141 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-006 - Référence *P006-R+1 - Bureau 150 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-007 - Référence *P007-R+1 - Circulation 1 - Murs - Murs - Joint bande + enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-BeaumontTél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N055120-008 - Référence *P008-R+1 - Circulation 1 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-009 - Référence *P009-R+1 - Bureau 156 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-010 - Référence *P010-R+1 - Circulation 1 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-011 - Référence *P011-R+1 - Circulation 1 - Murs - Murs - Colle de plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-012 - Référence *P012-R+1 - Circulation 1 - Murs - Murs - Joint bande + enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-013 - Référence *P013-R+1 - Circulation 1 - Plafond - Plafond - Flocage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-014 - Référence *P014-R+1 - Bureau 108 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-015 - Référence *P015-R+1 - Bureau 119 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-016 - Référence *P016-R+2 - Bureau 201 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-017 - Référence *P017-R+2 - Bureau 201 - Plafond - Plafond - Flocage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-018 - Référence *P018-R+2 - Bureau 244 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-019 - Référence *P019-R+2 - Circulation 2 - Murs - Murs - Colle de plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N055120-020 - Référence *P020-R+2 - Circulation 2 - Murs - Murs - Joint bande + enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N055120-021 - Référence *P021-R+2 - Bureau 213 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N055120-022 - Référence *P022-R+2 - Bureau 217 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N055120-023 - Référence *P023-R+2 - Circulation 2 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N055120-024 - Référence *P024-R+2 - Circulation 2 - Murs - Murs - Colle de plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N055120-025 - Référence *P025-R+2 - Bureau 234 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N055120-026 - Référence *P026-R+2 - Bureau 230 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N055120-027 - Référence *P027-R+2 - Bureau 223 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N055120-028 - Référence *P028-R+2 - Circulation 2 - Murs - Murs - Joint bande + enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N055120-029 - Référence *P029-R+2 - Circulation 2 - Plafond - Plafond - Flocage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N055120-030 - Référence *P030-R+5 - Toiture terrasse - Sol - Plancher - Complexe d'étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N055120-031 - Référence *P031-R+5 - Toiture terrasse - Sol - Plancher - Complexe d'étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N055120-032 - Référence *P032-R+5 - Toiture terrasse - Sol - Plancher - Complexe d'étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-033 - Référence *P033-R+5 - Toiture terrasse - Jonction murs/plancher - Murs - Etanchéité type Paxalu*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-034 - Référence *P034-R+5 - Toiture terrasse - Jonction murs/plancher - Murs - Etanchéité type Paxalu*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-035 - Référence *P035-R+4 - Local ménage - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-036 - Référence *P036-R+4 - Bureau 427 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-037 - Référence *P037-R+4 - Réfectoire - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-038 - Référence *P038-R+4 - Bureau 405 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-039 - Référence *P039-R+4 - Bureau 417 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-040 - Référence *P040-R+4 - Circulation 4 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-041 - Référence *P041-R+4 - Bureau 412 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-042 - Référence *P042-R+4 - Bureau 412 - Sol - Plancher - Ragréage rouge*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-043 - Référence *P043-R+4 - Bureau 437 - Sol - Plancher - Moquette + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N055120-044 - Référence *P044-R+4 - Circulation 4 - Murs - Murs - Colle de plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-045 - Référence *P045-R+4 - Circulation 4 - Murs - Murs - Joint bande + enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-046 - Référence *P046-R+4 - Circulation 4 - Murs - Murs - Colle de plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-047 - Référence *P047-R+3 - Circulation 3 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-048 - Référence *P048-R+3 - Bureau 347 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-049 - Référence *P049-R+3 - Bureau 341 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-050 - Référence *P050-R+3 - Circulation 3 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-051 - Référence *P051-R+3 - Bureau 328 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-052 - Référence *P052-R+3 - Bureau 323 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-053 - Référence *P053-R+3 - Bureau 313 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-054 - Référence *P054-R+3 - Bureau 328 - Plafond - Plafond - Flocage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-055 - Référence *P055-R+3 - Circulation 3 - Plafond - Plafond - Flocage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 25N055120-056 - Référence *P056-R+3 - Circulation 3 - Murs - Murs - Colle de plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-057 - Référence *P057-R+3 - Circulation 3 - Murs - Murs - Joint bande + enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-058 - Référence *P058-R+3 - Circulation 3 - Murs - Murs - Colle de plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-059 - Référence *P059-R+3 - Circulation 3 - Murs - Murs - Joint bande + enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-060 - Référence *P060-R+4 - Palier 4B - Sol - Plancher - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-061 - Référence *P061-R+4 - Palier 4A - Murs - Murs - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-062 - Référence *P062-R+4 - Palier 4B - Murs - Murs - Colle de plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-063 - Référence *P063-R+3 - Palier 3B - Sol - Plancher - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-064 - Référence *P064-R+3 - Palier 3B - Murs - Murs - Colle de plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-065 - Référence *P065-R+3 - Palier 3A - Murs - Murs - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-066 - Référence *P066-R+3 - Palier 3A - Plafond - Plafond - Enduit*, prélevé par vos soins et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-067 - Référence *P067-R+2 - Palier 2B - Sol - Plancher - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N055120-068 - Référence *P068-R+2 - Palier 2B - Murs - Murs - Colle de plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-069 - Référence *P069-R+2 - Palier 2A - Murs - Murs - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-070 - Référence *P070-R+2 - Palier 2A - Plafond - Plafond - Enduit*, prélevé par vos soins et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-071 - Référence *P071-R+1 - Palier 1B - Sol - Plancher - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-072 - Référence *P072-R+1 - Palier 1B - Murs - Murs - Colle de plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-073 - Référence *P073-R+1 - Palier 1A - Murs - Murs - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-074 - Référence *P074-R+1 - Palier 1A - Plafond - Plafond - Enduit*, prélevé par vos soins et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-075 - Référence *P075-RDC - Bureau accueil visiteurs - Sol - Plancher - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-076 - Référence *P076-RDC - Dégagement - Sol - Plancher - Ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-077 - Référence *P077-RDC - Dégagement - Murs - Murs - Joint bande + enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-078 - Référence *P078-RDC - Bureau accueil visiteurs - Murs - Murs - Joint bande + enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-079 - Référence *P079-RDC - Local 19 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N055120-080 - Référence *P080-RDC - Local 20 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-081 - Référence *P081-RDC - Circulation bureaux docteurs - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-082 - Référence *P082-RDC - Circulation bureaux docteurs - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-083 - Référence *P083-RDC - Circulation bureaux docteurs - Murs - Murs - Colle de plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-084 - Référence *P084-RDC - Circulation bureaux docteurs - Murs - Murs - Colle de plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-085 - Référence *P085-Sous sol - Local CTA - / - Conduit de fluide - Calorifuge*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-086 - Référence *P086-Sous sol - Local CTA - / - Conduit de fluide - Calorifuge*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-087 - Référence *P087-Sous sol - Local CTA - / - Conduit de ventilation - Calorifuge*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-088 - Référence *P088-Sous sol - Local CTA - / - Conduit de ventilation - Calorifuge*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-089 - Référence *P089-Sous sol - Parking - Plafond - Plafond - Flocage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-090 - Référence *P090-Sous sol - Parking - Plafond - Plafond - Flocage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N055120-091 - Référence *P091-R+3 - Bureau 355 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS**
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 1/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	25N055120-001 - P001-R+1 - Bureau 12' - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / T7CJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
002	25N055120-002 - P002-R+1 - Bureau 13: - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)(i)	MOLP / T7CJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
003	25N055120-003 - P003-R+1 - Circulation 1 - Murs - Murs - Colle de plinthes					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 2/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / L4FJ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25N055120-004 - P004-R+1 - Bureau 12' - Plafond - Plafond - Flocage	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (blanc)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005 ⁽²⁾	25N055120-005 - P005-R+1 - Bureau 14' - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / ZHA2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / ZHA2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 3/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006 (2)	25N055120-006 - P006-R+1 - Bureau 15i - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / ZHA2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / ZHA2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25N055120-007 - P007-R+1 - Circulation 1 - Murs - Murs - Joint bande + enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / KTN9	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
008	25N055120-008 - P008-R+1 - Circulation 1 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 4/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(i)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
009 (3)	25N055120-009 - P009-R+1 - Bureau 15i - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type peinture (beige)	MET / KTN9	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
010	25N055120-010 - P010-R+1 - Circulation 1 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(i)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
011	25N055120-011 - P011-R+1 - Circulation 1 - Murs - Murs - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 5/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	25N055120-012 - P012-R+1 - Circulation 1 - Murs - Murs - Joint bande + enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc)(ii)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
013	25N055120-013 - P013-R+1 - Circulation 1 - Plafond - Plafond - Flochage	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau friable fibreux de type flochage (blanc) en traces	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flochage (blanc)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
014	25N055120-014 - P014-R+1 - Bureau 10i - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau souple de type dalle de sol (beige)(ii)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(ii)	MET / L4FJ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page6/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	25N055120-015 - P015-R+1 - Bureau 115 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
016	25N055120-016 - P016-R+2 - Bureau 20 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
017	25N055120-017 - P017-R+2 - Bureau 20 - Plafond - Plafond - Flocage	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) en traces	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 7/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	25N055120-018 - P018-R+2 - Bureau 24 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(i)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
019	25N055120-019 - P019-R+2 - Circulation 2 - Murs - Murs - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	25N055120-020 - P020-R+2 - Circulation 2 - Murs - Murs - Joint bande + enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
021	25N055120-021 - P021-R+2 - Bureau 21 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 8/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(i)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
022	25N055120-022 - P022-R+2 - Bureau 21' - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(i)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
023	25N055120-023 - P023-R+2 - Circulation 2 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 9/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
024	25N055120-024 - P024-R+2 - Circulation 2 - Murs - Murs - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	25N055120-025 - P025-R+2 - Bureau 23 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
026	25N055120-026 - P026-R+2 - Bureau 23 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page10/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client:25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
027	25N055120-027 - P027-R+2 - Bureau 22' - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)(i)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
028	25N055120-028 - P028-R+2 - Circulation 2 - Murs - Murs - Joint bande + enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
029	25N055120-029 - P029-R+2 - Circulation 2 - Plafond - Plafond - Flocage	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) en traces	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 11/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
030	25N055120-030 - P030-R+5 - Toiture terrasse - Sol - Plancher - Complexe d'étanchéité	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau semi-dur (marron)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	25N055120-031 - P031-R+5 - Toiture terrasse - Sol - Plancher - Complexe d'étanchéité	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau semi-dur (marron)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	25N055120-032 - P032-R+5 - Toiture terrasse - Sol - Plancher - Complexe d'étanchéité	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	25N055120-033 - P033-R+5 - Toiture terrasse - Jonction murs/plancher - Murs - Etanchéité type Paxalu	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 12/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	25N055120-034 - P034-R+5 - Toiture terrasse - Jonction murs/plancher - Murs - Etanchéité type Paxalu	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (fibres) ; matériau semi-dur (beige)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	25N055120-035 - P035-R+4 - Local ménage - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(i)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
036	25N055120-036 - P036-R+4 - Bureau 42 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 13/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	25N055120-037 - P037-R+4 - Réfectoire Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
038	25N055120-038 - P038-R+4 - Bureau 40 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (ii)	MET / G7YT	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	25N055120-039 - P039-R+4 - Bureau 41 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 14/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(i)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
040	25N055120-040 - P040-R+4 - Circulation 4 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
041	25N055120-041 - P041-R+4 - Bureau 41: - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
042 (3)	25N055120-042 - P042-R+4 - Bureau 41: - Sol - Plancher - Ragréage rouge	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur (fibreuse) (marron)	MET / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 15/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	25N055120-043 - P043-R+4 - Bureau 43 - Sol - Plancher - Moquette + colle	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / KTN9	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	25N055120-044 - P044-R+4 - Circulation 4 - Murs - Murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / L4FJ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	25N055120-045 - P045-R+4 - Circulation 4 - Murs - Murs - Joint bande + enduit	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / T7CJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
046	25N055120-046 - P046-R+4 - Circulation 4 - Murs - Murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 16/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	25N055120-047 - P047-R+3 - Circulation 3 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / T7CJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
048	25N055120-048 - P048-R+3 - Bureau 34 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
049	25N055120-049 - P049-R+3 - Bureau 34 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
050	25N055120-050 - P050-R+3 - Circulation 3 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 17/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
051	25N055120-051 - P051-R+3 - Bureau 32i - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / KTN9	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(i)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
052	25N055120-052 - P052-R+3 - Bureau 32i - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 18/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MET / KTN9	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
053	25N055120-053 - P053-R+3 - Bureau 31: - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(i)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
054	25N055120-054 - P054-R+3 - Bureau 32: - Plafond - Plafond - Flocage	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) en traces	MET / KTN9	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
055	25N055120-055 - P055-R+3 - Circulation 3 - Plafond - Plafond - Flocage					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 19/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) en traces	MET / KTN9	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
056	25N055120-056 - P056-R+3 - Circulation 3 - Murs - Murs - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	25N055120-057 - P057-R+3 - Circulation 3 - Murs - Murs - Joint bande + enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / KTN9	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
058	25N055120-058 - P058-R+3 - Circulation 3 - Murs - Murs - Colle de plinthes	Matériau (bitumineux) (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / KTN9	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 20/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059	25N055120-059 - P059-R+3 - Circulation 3 - Murs - Murs - Joint bande + enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	25N055120-060 - P060-R+4 - Palier 4B - Sol - Plancher - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / KTN9	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061 (4) (5)	25N055120-061 - P061-R+4 - Palier 4A - Murs - Murs - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	25N055120-062 - P062-R+4 - Palier 4B - Murs - Murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	25N055120-063 - P063-R+3 - Palier 3B - Sol - Plancher - Colle de carrelage					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 21/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	25N055120-064 - P064-R+3 - Palier 3B - Murs - Murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065 (4)	25N055120-065 - P065-R+3 - Palier 3A - Murs - Murs - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / ZHA2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066 (4)	25N055120-066 - P066-R+3 - Palier 3A - Plafond - Plafond - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZHA2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	25N055120-067 - P067-R+2 - Palier 2B - Sol - Plancher - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 22/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
068	25N055120-068 - P068-R+2 - Palier 2B - Murs - Murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069 (4)	25N055120-069 - P069-R+2 - Palier 2A - Murs - Murs - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / ZHA2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070 (4)	25N055120-070 - P070-R+2 - Palier 2A - Plafond - Plafond - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZHA2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	25N055120-071 - P071-R+1 - Palier 1B - Sol - Plancher - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	25N055120-072 - P072-R+1 - Palier 1B - Murs - Murs - Colle de plinthes					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 23/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	25N055120-073 - P073-R+1 - Palier 1A - Murs - Murs - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / ZHA2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074 (4)	25N055120-074 - P074-R+1 - Palier 1A - Plafond - Plafond - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / ZHA2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	25N055120-075 - P075-RDC - Bureau accueil visiteurs - Sol - Plancher - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	25N055120-076 - P076-RDC - Dégagement - Sol - Plancher - Ragréage					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 24/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	25N055120-077 - P077-RDC - Dégagement - Murs - Murs - Joint bande + enduit	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / ACZ7	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
078	25N055120-078 - P078-RDC - Bureau accueil visiteurs - Murs - Murs - Joint bande + enduit	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET / L4FJ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / ACZ7	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
079	25N055120-079 - P079-RDC - Local 19 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / ZHA2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01
Référence laboratoire N° : 25RI087636
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24
Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Date de réception : 09/12/2025

Page 25/29

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / ACZ7	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
080	25N055120-080 - P080-RDC - Local 20 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	MET / ZHA2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
081	25N055120-081 - P081-RDC - Circulation bureaux docteurs - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(i)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
082	25N055120-082 - P082-RDC - Circulation bureaux docteurs - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(i)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 26/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
083	25N055120-083 - P083-RDC - Circulation bureaux docteurs - Murs - Murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	25N055120-084 - P084-RDC - Circulation bureaux docteurs - Murs - Murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (vert)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085 (4)	25N055120-085 - P085-Sous sol - Local CTA - / - Conduit de fluide - Calorifuge	Matériau de type mousse (vert) ; matériau souple (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibres)	MET / ZHA2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086	25N055120-086 - P086-Sous sol - Local CTA - / - Conduit de fluide - Calorifuge	Matériau de type mousse (vert) ; matériau souple (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibres)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	25N055120-087 - P087-Sous sol - Local CTA - / - Conduit de ventilation - Calorifuge					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 27/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces(ii)	MET / AV8U	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / T7CJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
088	25N055120-088 - P088-Sous sol - Local CTA - / - Conduit de ventilation - Calorifuge	Matériau de type aluminium ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces(ii)	MET / L4FJ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
089	25N055120-089 - P089-Sous sol - Parking - Plafond - Plafond - Flocage	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) en traces	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
090	25N055120-090 - P090-Sous sol - Parking - Plafond - Plafond - Flocage	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) en traces	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01 Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24 Page 28/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636 Référence de suivi du dossier N° : 25N055120
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 Date de réception : 09/12/2025
Date d'analyse : 12/12/2025
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
091	25N055120-091 - P091-R+3 - Bureau 351 - Sol sous ragréage - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) Un matériau de type colle bitumineux (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (3) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (4) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (5) Des fibres minérales compatibles avec l'espèce amiante antiphyllétique mais présentant une morphologie différente de celle des fibres asbestiformes définie par l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié ont été observées.

Observation(s) couche(s)

- (i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-072269-01	Date d'émission de rapport : 15/12/2025 22:24	Page 29/29
Référence laboratoire N° : 25RI087636	Référence de suivi du dossier N° : 25N055120	
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025	Date de réception : 09/12/2025	
Date d'analyse : 12/12/2025		
Référence dossier Client: 25N055120 - C25299574 A - 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX - CPAM Herault		

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Malgorzata Tomala
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
R+1	Circulation 1, Bureaux 100 à 164, Palier 1C	Plancher	Dalle de sol + colle	1541 m ²	Sous ragréage
R+2	Circulation 2, Bureaux 201 à 246, Palier 2C	Plancher	Dalle de sol + colle	1541 m ²	Sous ragréage
R+4	Circulation 4, Réfectoire, Local ménage, Bureaux 404 à 437, Palier 4C	Plancher	Dalle de sol + colle	1541 m ²	Sous ragréage (excepté local ménage)
R+4	Circulation 4, Bureau 437	Plancher	Ragréage rouge	72 m ²	/
R+3	Circulation 3, Bureaux 301 à 361, Palier 3C	Plancher	Dalle de sol + colle	1541 m ²	Sous ragréage
RDC	Local 19	Plancher	Dalle de sol + colle	17,5 m ²	Sous ragréage
RDC	Local 20	Plancher	Dalle de sol + colle	14,5 m ²	Sous ragréage
RDC	Circulation bureaux docteurs, Bureaux 27 à 34	Plancher	Dalle de sol + colle	136 m ²	Sous ragréage

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

- Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat

Attribué à

Frédéric SEBASTIE

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Termites metropole	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	19/06/2022	18/06/2029
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	19/06/2022	18/06/2029
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	03/05/2022	02/05/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	03/05/2022	02/05/2029

Date : 29/06/2022

Numéro de certificat : 14232209

Laurent Croguennec, Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64
📠 08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France (AICF)
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ Bâtiment et génie civil
- ☐ Essais, mesures et métrologie
- ☐ Laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ Conseils
- ☐ Formation
- ☐ Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **03 janvier 2025**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « *Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.* »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets




Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

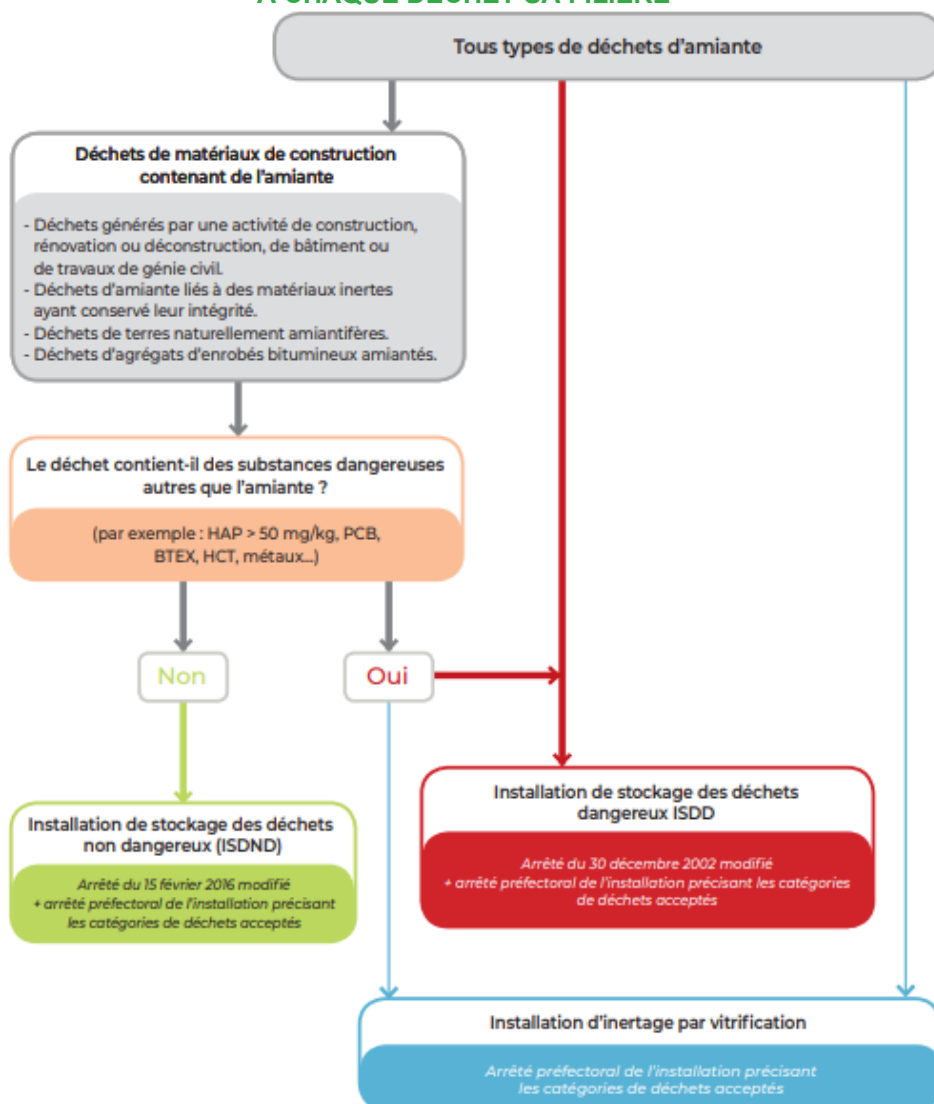

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfetures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>