

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX

RAPPORT n° A 482801 V2 du 01/03/2019

1) IDENTIFICATION DE LA MISSION

IMMEUBLE CONCERNE

Tribunal de Grande Instance de Bobigny
Travaux : réhabilitation des toitures et terrasses selon APD
CCTP étanchéité indice b, CCTP verrière indice b
(Voir liste documents transmis p. 14)
173 avenue Paul Vaillant Couturier
93000 BOBIGNY

PROPRIETAIRE / COMMANDITAIRE

MINISTERE DE LA JUSTICE
Département Immobilier de Paris 1 quai de la Corse
75181 PARIS Cedex 4
bon de commande : du
réf. commanditaire :

sarl d'architecture au capital de 261 000€
Siret : 752 465 302 Lille R.C.S.
SOPHIE RENVERSEZ ARCHITECTURE
Tableau de l'Ordre des Architectes : n° S15431
34 rue Druelle 59000 LILLE

REALISATION

Sophie Renversez Architecture
34, rue Druelle 59 000 LILLE Assurance : Mutuelle des Architectes Français n° 155128/B

LABORATOIRE laboratoire Eurofins Environment Testing Polska Sp. Zoo - Al. Mojska Polskeigo 90, MALBORK, Polska,
accréditation n°PCA AB1609

OPERATEUR(S) Nicolas DELELIS certification ICERT CPDI N°0884 valide jusqu'au 03/04/2022
Gino LACROIX certification AFNOR ODI/AM/14035899 valide jusqu'au 29/06/2022
Axel CAILLIAUX certification AFNOR ODI/AM/07091699 valide jusqu'au 27/06/2022

signataire : Sophie Renversez, certification AFNOR, ODI/AM/14035799, valide jusqu'au 27/06/2022,
architecte D.P.L.G., gérante

SOMMAIRE

1) IDENTIFICATION DE LA MISSION

2) CONCLUSIONS

3) LISTE DES ELEMENTS REPERES PAR LOCAL

4) CONDITIONS DE REALISATION

ANNEXES : pagination indépendante

fiches d'identification et de cotation

croquis de localisation : 22 planche(s)

rapport(s) d'analyse(s) nombre d'analyses en MOLP : 0
nombre d'analyses en META : 131

certification des opérateurs et attestation d'assurance

p. 1/15

2) CONCLUSIONS

Présence d'amiante avérée

COUVERTURES ENTRESOL

ZONE ES01

AUTO-PROTEGEE

peinture sur isolant mousse polyuréthane

prélèvement analysé : TGI ES01 TOIT PEINT 42 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 042 chrysotile

ZONE ES02

AUTO-PROTEGEE

peinture sur mousse polyuréthane

prélèvement analysé : TGI ES02 TOIT PEINT 34 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 034 chrysotile

ZONE ES04

AUTO-PROTEGEE

peinture sur isolant mousse polyuréthane

prélèvement analysé : TGI ES04 TOIT PEINT 112 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 112 chrysotile

ZONE ES06

AUTO-PROTEGEE

peinture sur isolant mousse polyuréthane

prélèvement analysé : TGI ES06 TOIT PEINT 106 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 106 chrysotile

ZONE ES07

AUTO-PROTEGEE

peinture sur isolant mousse polyuréthane et sur béton

prélèvement analysé : TGI ES07 TOIT PEINT 87 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 087 chrysotile



Tribunal de Grande Instance de Bobigny
Travaux : réhabilitation des toitures et terrasses selon APD
. 173 avenue Paul Vaillant Couturier
93000 BOBIGNY

ZONE ES08

AUTO-PROTEGEE

peinture sur isolant mousse polyuréthane

prélèvement analysé : TGI ES08 TOIT PEINT 59 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 059 chrysotile

COUVERTURES SUPERIEURES

ZONE ANNEXE 2

VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS

fourreau de passage de câble en amiante ciment

au bord de la zone végétalisée centrale

déclaré amiantifère par l'opérateur - réf.

Eléments trouvés sans amiante à l'analyse

COUVERTURES ENTRESOL

ZONE ES01

AUTO-PROTEGEE

bitume en lé en étanchéité de couverture sous dallettes béton

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES01 TOIT BIT 43 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 043

bitume en lé en étanchéité de couverture sous isolant mousse polyuréthane

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES01 TOIT BIT 44 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 044

DALLES SUR PLOTS

paxalumin en remontée d'étanchéité

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES01 TOIT PAXA 45 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 045

paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES01 TOIT PAXA 46 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 046

mastic entre briques et paxalumin (PAXA 45)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES01 TOIT MAS 47 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 047

paxalumin en lé au sol sous dalles béton et en remontée

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES01 TOIT PAXA 48 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 048

bitume sous bitume (BIT 49)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES01 TOIT BIT 49 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 049

isolant type Fesco sous bitume (BIT 49)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES01 TOIT ISOL 50 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 050

bitume en lé en étanchéité de couverture sur isolant polyuréthane

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES01 TOIT BIT 51 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 051

bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 51)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES01 TOIT BIT 52 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 052

ZONE ES02

AUTO-PROTEGEE

bitume en lé en étanchéité de couverture sur mousse polyuréthane

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES02 TOIT BIT 35 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 035

DALLES SUR PLOTS

paxalumin en lé au sol sous dalles béton et en remontée

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES02 TOIT PAXA 29 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 029

bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 29)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES02 TOIT BIT 30 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 030

isolant type Fesco sous bitume (BIT 31)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES02 TOIT ISOL 31 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 031

bitume en lé en étanchéité de couverture sur isolant polyuréthane

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES02 TOIT BIT 32 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 032

bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 32) et sur béton

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES02 TOIT BIT 33 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 033

paxalumin en remontée d'étanchéité

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES02 TOIT PAXA 36 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 036

mastic souple entre éléments d'assemblage huisserie aluminium

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES02 TOIT MAS 37 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 037

ZONE ES04

VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS

paxalumin en lé au sol sous dalles béton et en remontée

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES04 TOIT PAXA 107 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 107

bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 107)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES04 TOIT BIT 108 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 108

isolant type Fesco sous bitume (BIT 108)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES04 TOIT ISOL 109 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 109

bitume sur isolant polyuréthane

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES04 TOIT BIT 110 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 110

bitume sous bitume (BIT 110)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES04 TOIT BIT 111 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 111

ZONE ES05

VEGETALISEE

bitume en lé en étanchéité de couverture sous gravier et terre

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES05 TOIT BIT 113 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 113

bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 113)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES05 TOIT BIT 114 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 114

isolant type Fesco sous bitume (BIT 114)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES05 TOIT ISOL 115 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 115

bitume sur isolant polyuréthane

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES05 TOIT BIT 116 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 116

bitume sous bitume (BIT 116)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES05 TOIT BIT 117 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 117

ZONE ES06

DALLES SUR PLOTS

paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES06 TOIT PAXA 94 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 094

bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 94)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES06 TOIT BIT 95 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 095

isolant type Fesco sous bitume (BIT 95)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES06 TOIT ISOL 96 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 096

bitume sur isolant polyuréthane

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES06 TOIT BIT 97 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 097

bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 97)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES06 TOIT BIT 98 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 098

bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 104) et sur aggloméré

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES06 TOIT BIT 105 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 105

ZONE ES07

VEGETALISEE

bitume en lé en étanchéité de couverture sous végétalisation

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES07 TOIT BIT 88 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 088

bitume sous bitume (BIT 88)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES07 TOIT BIT 89 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 089

isolant type Fesco sous bitume (BIT 89)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES07 TOIT ISOL 90 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 090

bitume sur isolant polyuréthane

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES07 TOIT BIT 91 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 091

bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 91)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES07 TOIT BIT 92 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 092

ZONE ES08



VEGETALISEE

paxalumin en lé et en remontée sous terre

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES08 TOIT PAXA 54 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 054

bitume sous paxalumin (PAXA 54)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES08 TOIT BIT 55 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 055

isolant type Fesco sous bitume (BIT 55)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES08 TOIT ISOL 56 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 056

bitume en lé en étanchéité de couverture sous isolant polyuréthane

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES08 TOIT BIT 57 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 057

AUTO-PROTEGEE

paxalumin en remontée d'étanchéité

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES08 TOIT PAXA 58 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 058

COUVERTURES SUPERIEURES

ZONE A01

VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS

paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée

prélèvement trouvé sans amiante : TGI A01 TOIT PAXA 74 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 074

bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 74)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI A01 TOIT BIT 75 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 075

isolant type Fesco sous bitume (BIT 75)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI A01 TOIT ISOL 76 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 076

bitume en lé en étanchéité de couverture sur isolant polyuréthane

prélèvement trouvé sans amiante : TGI A01 TOIT BIT 77 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 077

bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 77)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI A01 TOIT BIT 78 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 078

ZONE A02

VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS

paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée

prélèvement trouvé sans amiante : TGI A02 TOIT PAXA 82 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 082

bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 82)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI A02 TOIT BIT 83 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 083

isolant type Fesco sous bitume (BIT 83)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI A02 TOIT ISOL 84 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 084

bitume sur isolant polyuréthane

prélèvement trouvé sans amiante : TGI A02 TOIT BIT 85 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 085

bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 85)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI A02 TOIT BIT 86 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 086

ZONE B01

AUTO-PROTEGEE

bitume en lé en étanchéité de couverture

prélèvement trouvé sans amiante : TGI B01 TOIT BIT 65 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 065

bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 65) sur béton

prélèvement trouvé sans amiante : TGI B01 TOIT BIT 66 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 066

VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS

paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée

prélèvement trouvé sans amiante : TGI B01 TOIT PAXA 60 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 060

bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 60)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI B01 TOIT BIT 61 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 061

isolant type Fesco sous bitume (BIT 61)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI B01 TOIT ISOL 62 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 062

bitume en lé en étanchéité de couverture sur isolant polyuréthane

prélèvement trouvé sans amiante : TGI B01 TOIT BIT 63 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 063

bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 63)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI B01 TOIT BIT 64 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 064

ZONE B02

VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS

paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée

prélèvement trouvé sans amiante : TGI B02 TOIT PAXA 67 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 067

bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 67)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI B02 TOIT BIT 68 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 068

isolant type Fesco sous bitume (BIT 61)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI B02 TOIT ISOL 69 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 069

bitume en lé en étanchéité de couverture sur isolant polyuréthane

prélèvement trouvé sans amiante : TGI B02 TOIT BIT 70 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 070

bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 70)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI B02 TOIT BIT 71 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 071

ZONE C01

DALLES SUR PLOTS

paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée

prélèvement trouvé sans amiante : TGI C01 TOIT PAXA 23 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 023

bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 23)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI C01 TOIT BIT 24 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 024

isolant type Fesco sous bitume (BIT 24)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI C01 TOIT ISOL 25 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 025

bitume en lé en étanchéité de couverture sur isolant polyuréthane

prélèvement trouvé sans amiante : TGI C01 TOIT BIT 26 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 026

bitume en lé en étanchéité de couverture sous isolant polyuréthane sur béton

prélèvement trouvé sans amiante : TGI C01 TOIT BIT 27 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 027

ZONE C02

AUTO-PROTEGEE

bitume en lé en étanchéité de couverture

prélèvement trouvé sans amiante : TGI C02 TOIT BIT 20 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 020

bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 20) et sur béton

prélèvement trouvé sans amiante : TGI C02 TOIT BIT 21 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 021

paxalumin en lé

prélèvement trouvé sans amiante : TGI C02 TOIT PAXA 22 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 022

VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS

paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée

prélèvement trouvé sans amiante : TGI C02 TOIT PAXA 15 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 015

bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 15)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI C02 TOIT BIT 16 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 016

isolant type Fesco sous bitume (BIT 16)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI C02 TOIT ISOL 17 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 017

bitume en lé en étanchéité de couverture sur isolant polyuréthane

prélèvement trouvé sans amiante : TGI C02 TOIT BIT 18 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 018

bitume en lé en étanchéité de couverture sous isolant polyuréthane sur béton

prélèvement trouvé sans amiante : TGI C02 TOIT BIT 19 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 019

ZONE D01

AUTO-PROTEGEE

bitume en lé en étanchéité de couverture

prélèvement trouvé sans amiante : TGI D01 TOIT BIT 1 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 001

bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 1) et sur béton

prélèvement trouvé sans amiante : TGI D01 TOIT BIT 2 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 002

VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS

paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée

absent sous la partie végétalisée

prélèvement trouvé sans amiante : TGI D01 TOIT PAXA 3 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 003

bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 3)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI D01 TOIT BIT 4 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 004

isolant type Fesco sous bitume (BIT 4)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI D01 TOIT ISOL 5 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 005

bitume en lé en étanchéité de couverture sur isolant polyuréthane

prélèvement trouvé sans amiante : TGI D01 TOIT BIT 6 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 006

bitume en lé en étanchéité de couverture sous isolant polyuréthane sur béton

prélèvement trouvé sans amiante : TGI D01 TOIT BIT 7 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 007

ZONE D02

VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS

paxalumin en lé au sol sous dallettes et en remontée

prélèvement trouvé sans amiante : TGI D02 TOIT PAXA 9 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 009

bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 9)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI D02 TOIT BIT 10 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 010

isolant type Fesco sous bitume (BIT 10)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI D02 TOIT ISOL 11 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 011

bitume en lé en étanchéité de couverture sur isolant polyuréthane

prélèvement trouvé sans amiante : TGI D02 TOIT BIT 12 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 012

bitume en lé en étanchéité de couverture sous isolant polyuréthane sur béton

prélèvement trouvé sans amiante : TGI D02 TOIT BIT 13 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 013

bitume en lé en étanchéité de couverture sur conduite de ventilation en acier

prélèvement trouvé sans amiante : TGI D02 TOIT BIT 14 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 014

ZONE D03

VEGETALISEE

bitume en lé en étanchéité de couverture sous géotextile gravier et terre

prélèvement trouvé sans amiante : TGI D03 TOIT BIT 38 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 038

isolant type Fesco sous bitume (BIT 38)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI D03 TOIT ISOL 39 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 039

bitume sur isolant polyuréthane

prélèvement trouvé sans amiante : TGI D03 TOIT BIT 40 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 040

bitume sous bitume (BIT 40) et sur béton

prélèvement trouvé sans amiante : TGI D03 TOIT BIT 41 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 041

ZONE ANNEXE 1

DALLES SUR PLOTS

paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée

prélèvement trouvé sans amiante : TGI AN1 TOIT PAXA 127 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 127

bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 127)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI AN1 TOIT BIT 128 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 128

isolant type Fesco sous bitume (BIT 128)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI AN1 TOIT ISOL 129 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 129

bitume sur isolant polyuréthane sous isolant (ISOL 129)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI AN1 TOIT BIT 130 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 130

bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 130)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI AN1 TOIT BIT 131 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 131

ZONE ANNEXE 2

VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS

paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée

prélèvement trouvé sans amiante : TGI AN2 TOIT PAXA 118 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 118

bitume sous paxalumin (PAXA 118)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI AN2 TOIT BIT 119 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 119

isolant type Fesco sous bitume (BIT 119)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI AN2 TOIT ISOL 120 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 120

bitume sur isolant polyuréthane sous isolant (ISOL 120)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI AN2 TOIT BIT 121 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 121

bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 121)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI AN2 TOIT BIT 122 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 122

peinture sur isolant mousse polyuréthane

prélèvement trouvé sans amiante : TGI AN2 TOIT PEINT 123 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 123

bitume en lé en étanchéité de couverture

prélèvement trouvé sans amiante : TGI AN2 TOIT BIT 124 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 124

bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 124)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI AN2 TOIT BIT 125 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 125

paxalumin en lé

prélèvement trouvé sans amiante : TGI AN2 TOIT PAXA 126 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 126

VERRIERES

JOINTS EXTERNES

mastic souple noir (maçonnerie/huissier aluminium)

prélevé D01 inclinée

prélèvement trouvé sans amiante : TGI D01 TOIT MAS 8 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 008

mastic entre éléments d'assemblage huisserie aluminium

prélevé ES01 standard

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES01 TOIT MAS 53 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 053

dôme cylindrique

mastic entre éléments d'assemblage huisserie aluminium

prélevé C01 dôme cylindrique

prélèvement trouvé sans amiante : TGI C01 TOIT MAS 28 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 028

mastic souple noir (maçonnerie/aluminium)

prélevé B02 dôme cylindrique

prélèvement trouvé sans amiante : TGI B02 TOIT MAS 72 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 072

mastic (maçonnerie/dôme aluminium)

prélevé B02 dôme cylindrique

prélèvement trouvé sans amiante : TGI B02 TOIT MAS 73 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 073

mastic (maçonnerie/dôme aluminium)

prélevé A01 dôme cylindrique

prélèvement trouvé sans amiante : TGI A01 TOIT MAS 79 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 079

mastic entre éléments d'assemblage aluminium

prélevé A01 dôme cylindrique

prélèvement trouvé sans amiante : TGI A01 TOIT MAS 80 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 080

mastic (maçonnerie/fenêtre aluminium)

prélevé A0 dôme cylindrique

prélèvement trouvé sans amiante : TGI A01 TOIT MAS 81 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 081

pyramide

mastic entre éléments d'assemblage aluminium

prélevé ES07 pyramide

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES07 TOIT MAS 93 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 093

JOINTS INTERIEURS

verrière standard

pare vapeur bitumineux entre muret et couverture de chassis aluminium

(prélevé verrière démontée ES06)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES06 TOIT PVB 99 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 099

mastic noir entre aluminium et pare vapeur bitumineux (PVB 99)

(prélevé verrière démontée ES06)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES06 TOIT MAS 100 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 100

mastic gris (maçonnerie/aluminium)

(prélevé verrière démontée ES06)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES06 TOIT MAS 101 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 101

mastic noir extérieur entre jonction de couverture chassis aluminium

(prélevé verrière démontée ES06)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES06 TOIT MAS 102 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 102

mastic noir étanchéité entre raccord couverture chassis aluminium

(prélevé verrière démontée ES06)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES06 TOIT MAS 103 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 103

paxalumin en lé sous dallettes béton

(prélevé verrière démontée ES06)

prélèvement trouvé sans amiante : TGI ES06 TOIT PAXA 104 - ref. laboratoire AR-18-RI-047938-01 104

zone non diagnostiquée dans le cadre de la mission

Zones non sondables localement sur : ES01, A01, A02, C01, inondées - cf. localisation sur cartographie

Ces sondages prévus au CCTP n'ont pu être réalisés,

néanmoins des déductions et conclusions conformes à la méthodologie réglementaire peuvent être posées à partir des résultats obtenus sur les mêmes ZPSO (« zones présentant des similitudes d'ouvrage »)

à savoir :

pour les parties de la zone ES01 : même ZPSO « dalles sur plots », présente sur même zone ES01

pour les parties des zones A01, A02 et C01 : même ZPSO « couverture auto-protégée » présente en zone C02

Ces éléments de conclusion ont été portés sur les cartographies.



3) CONDITIONS DE REALISATION

CONDITIONS GENERALES DE REALISATION

CADRE REGLEMENTAIRE :

Le diagnostic avant travaux est appelé par la circulaire du 28 07 2015 pour le cadre relevant de la fonction publique et par le code du Travail (art. L.4412-2 et R.4412-97 modifié par le décret du 09 mai 2017).

En l'absence d'arrêté d'application toutefois, sa méthodologie n'est pas définie réglementairement et s'inspire de celle du diagnostic avant démolition dont elle respecte toutes les exigences et éventuellement de la norme non réglementaire relative au diagnostic.

**diagnostic avant démolition selon : décret 2011-629 du 03 juin 2011
arrêté du 26 juin 2013**

NORMES:

NF X 46-020 (août 2017) non pertinente en l'état - adaptée selon CCTP de la mission

cadre contractuel se substituant à la norme

- Définition du sondage comme investigation destructive (: mise à jour des différents matériaux et produits constitutifs) et non simple vérification de ZPSO

- nombres de sondages et prélèvements : un sondage minimum par type de couverture pour chaque zone de toiture identifiée sur cartographie – ce nombre est très supérieur aux exigences réglementaires et à fortiori normatives. (seulement 2 sondages par type de couverture)

- programme de repérage : dernière liste en date de l'INRS sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante ED1475 du 11/2014

- formalisme adapté pour favoriser la lisibilité et la cohérence du rapport

DOCUMENTS COMMUNIQUEES :

Dossier d'avant projet définitif
REFECTION DES TOITURES TERRASSES ET PETITES VERRIERES
composé de :
notice descriptive de l'existant,
carnets de détails
CCTP étanchéité indice B,
CCTP verrière indice B, plan de toitures,
DTA Innax de 2017
plans des niveaux au format dwg

DATE DE DIAGNOSTIC

14 et 15 Novembre 2018

PERSONNES PRESENTES

ZONE DIAGNOSTIQUEE :

**Tribunal de Grande Instance de Bobigny
Travaux : réhabilitation des toitures et terrasses**

Zone ES03 : hors mission - ouvrages datant de 2003 postérieur à l'interdiction de mise en œuvre de matériaux et produits contenant de l'amiante

Ce rapport V2 du 01 03 2019 annule et remplace le rapport 482801 du 28 11 2018 à la demande du commanditaire ont été apportées des précisions sur :

- les documents transmis définissant les travaux projetés
- la portée des réserves sur les zones non sondées
- la méthodologie du diagnostic

Les autres éléments du rapport sont inchangés

ANNEXES

FICHE(S) D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES ELEMENTS REPERES

COUVERTURES ENTRESOL

ZONE ES01

FICHE : PEINT 42

ELEMENT REPERE	peinture sur isolant mousse polyuréthane
ZONE CONCERNEE	ZONE ES01 , COUVERTURES ENTRESOL AUTO-PROTEGEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES01 TOIT PEINT 42 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 042
	Présence d'amiante décelée
	chrysotile



FICHE : BIT 43

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous dalles béton
ZONE CONCERNEE	ZONE ES01 , COUVERTURES ENTRESOL AUTO-PROTEGEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES01 TOIT BIT 43 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 043
	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 44

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous isolant mousse polyuréthane
ZONE CONCERNEE	ZONE ES01 , COUVERTURES ENTRESOL AUTO-PROTEGEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES01 TOIT BIT 44 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 044
	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PAXA 45

ELEMENT REPERE	paxalumin en remontée d'étanchéité
ZONE CONCERNEE	ZONE ES01 , COUVERTURES ENTRESOL DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES01 TOIT PAXA 45 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 045
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PAXA 46

ELEMENT REPERE	paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée
ZONE CONCERNEE	ZONE ES01 , COUVERTURES ENTRESOL DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES01 TOIT PAXA 46 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 046
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 47

ELEMENT REPERE	mastic entre briques et paxalumin (PAXA 45)
ZONE CONCERNEE	ZONE ES01 , COUVERTURES ENTRESOL DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES01 TOIT MAS 47 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 047
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PAXA 48

ELEMENT REPERE	paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée
ZONE CONCERNEE	ZONE ES01 , COUVERTURES ENTRESOL DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES01 TOIT PAXA 48 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 048
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 49

ELEMENT REPERE	bitume sous bitume (BIT 49)
ZONE CONCERNEE	ZONE ES01 , COUVERTURES ENTRESOL DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES01 TOIT BIT 49 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 049
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ISOL 50

ELEMENT REPERE	isolant type Fesco sous bitume (BIT 49)
ZONE CONCERNEE	ZONE ES01 , COUVERTURES ENTRESOL DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES01 TOIT ISOL 50 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 050
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 51

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sur isolant polyuréthane
ZONE CONCERNEE	ZONE ES01 , COUVERTURES ENTRESOL DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES01 TOIT BIT 51 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 051
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 52

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 51)
ZONE CONCERNEE	ZONE ES01 , COUVERTURES ENTRESOL DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES01 TOIT BIT 52 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 052
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



COUVERTURES ENTRESOL

ZONE ES02

FICHE : PAXA 29

ELEMENT
REPERE

paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée

ZONE
CONCERNEE

ZONE ES02 , COUVERTURES ENTRESOL
DALLES SUR PLOTS

PRELEVEMENT
LABORATOIRE
D'ANALYSE
RESULTAT

référence DIAGTIM : TGI ES02 TOIT PAXA 29
réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 029

Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 30

ELEMENT
REPERE

bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 29)

ZONE
CONCERNEE

ZONE ES02 , COUVERTURES ENTRESOL
DALLES SUR PLOTS

PRELEVEMENT
LABORATOIRE
D'ANALYSE
RESULTAT

référence DIAGTIM : TGI ES02 TOIT BIT 30
réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 030

Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ISOL 31

ELEMENT
REPERE

isolant type Fesco sous bitume (BIT 31)

ZONE
CONCERNEE

ZONE ES02 , COUVERTURES ENTRESOL
DALLES SUR PLOTS

PRELEVEMENT
LABORATOIRE
D'ANALYSE
RESULTAT

référence DIAGTIM : TGI ES02 TOIT ISOL 31
réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 031

Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 32

ELEMENT
REPERE

bitume en lé en étanchéité de couverture sur isolant polyuréthane

ZONE
CONCERNEE

ZONE ES02 , COUVERTURES ENTRESOL
DALLES SUR PLOTS

PRELEVEMENT
LABORATOIRE
D'ANALYSE
RESULTAT

référence DIAGTIM : TGI ES02 TOIT BIT 32
réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 032

Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 33

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 32) et sur béton
ZONE CONCERNEE	ZONE ES02 , COUVERTURES ENTRESOL DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES02 TOIT BIT 33 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 033
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PEINT 34

ELEMENT REPERE	peinture sur mousse polyuréthane
ZONE CONCERNEE	ZONE ES02 , COUVERTURES ENTRESOL AUTO-PROTEGEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES02 TOIT PEINT 34 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 034
RESULTAT	Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : BIT 35

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sur mousse polyuréthane
ZONE CONCERNEE	ZONE ES02 , COUVERTURES ENTRESOL AUTO-PROTEGEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES02 TOIT BIT 35 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 035
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PAXA 36

ELEMENT REPERE	paxalumin en remontée d'étanchéité
ZONE CONCERNEE	ZONE ES02 , COUVERTURES ENTRESOL DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES02 TOIT PAXA 36 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 036
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse





FICHE : MAS 37

ELEMENT REPERE	mastic souple entre éléments d'assemblage huisserie aluminium
ZONE CONCERNEE	ZONE ES02 , COUVERTURES ENTRESOL DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES02 TOIT MAS 37 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 037
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse

COUVERTURES ENTRESOL

ZONE ES04

FICHE : PAXA 107

ELEMENT REPERE	paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée
ZONE CONCERNEE	ZONE ES04 , COUVERTURES ENTRESOL VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES04 TOIT PAXA 107 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 107 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 108

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 107)
ZONE CONCERNEE	ZONE ES04 , COUVERTURES ENTRESOL VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES04 TOIT BIT 108 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 108 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ISOL 109

ELEMENT REPERE	isolant type Fesco sous bitume (BIT 108)
ZONE CONCERNEE	ZONE ES04 , COUVERTURES ENTRESOL VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES04 TOIT ISOL 109 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 109 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 110

ELEMENT REPERE	bitume sur isolant polyuréthane
ZONE CONCERNEE	ZONE ES04 , COUVERTURES ENTRESOL VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES04 TOIT BIT 110 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 110 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 111

ELEMENT REPERE	bitume sous bitume (BIT 110)
ZONE CONCERNEE	ZONE ES04 , COUVERTURES ENTRESOL VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES04 TOIT BIT 111 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 111
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PEINT 112

ELEMENT REPERE	peinture sur isolant mousse polyuréthane
ZONE CONCERNEE	ZONE ES04 , COUVERTURES ENTRESOL AUTO-PROTEGEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES04 TOIT PEINT 112 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 112
RESULTAT	Présence d'amiante décelée

chrysotile



COUVERTURES ENTRESOL

ZONE ES05

FICHE : BIT 113

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous gravier et terre
ZONE CONCERNEE	ZONE ES05 , COUVERTURES ENTRESOL VEGETALISEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES05 TOIT BIT 113 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 113
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 114

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 113)
ZONE CONCERNEE	ZONE ES05 , COUVERTURES ENTRESOL VEGETALISEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES05 TOIT BIT 114 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 114
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ISOL 115

ELEMENT REPERE	isolant type Fesco sous bitume (BIT 114)
ZONE CONCERNEE	ZONE ES05 , COUVERTURES ENTRESOL VEGETALISEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES05 TOIT ISOL 115 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 115
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 116

ELEMENT REPERE	bitume sur isolant polyuréthane
ZONE CONCERNEE	ZONE ES05 , COUVERTURES ENTRESOL VEGETALISEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES05 TOIT BIT 116 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 116
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 117

ELEMENT REPERE	bitume sous bitume (BIT 116)
ZONE CONCERNEE	ZONE ES05 , COUVERTURES ENTRESOL VEGETALISEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES05 TOIT BIT 117 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 117
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



COUVERTURES ENTRESOL

ZONE ES06

FICHE : PAXA 94

ELEMENT REPERE	paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée
ZONE CONCERNEE	ZONE ES06 , COUVERTURES ENTRESOL DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES06 TOIT PAXA 94 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 094 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 95

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 94)
ZONE CONCERNEE	ZONE ES06 , COUVERTURES ENTRESOL DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES06 TOIT BIT 95 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 095 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ISOL 96

ELEMENT REPERE	isolant type Fesco sous bitume (BIT 95)
ZONE CONCERNEE	ZONE ES06 , COUVERTURES ENTRESOL DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES06 TOIT ISOL 96 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 096 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 97

ELEMENT REPERE	bitume sur isolant polyuréthane
ZONE CONCERNEE	ZONE ES06 , COUVERTURES ENTRESOL DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES06 TOIT BIT 97 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 097 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 98

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 97)
ZONE CONCERNEE	ZONE ES06 , COUVERTURES ENTRESOL DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES06 TOIT BIT 98 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 098
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 105


ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 104) et sur aggloméré
ZONE CONCERNEE	ZONE ES06 , COUVERTURES ENTRESOL DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES06 TOIT BIT 105 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 105
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PEINT 106

ELEMENT REPERE	peinture sur isolant mousse polyuréthane
ZONE CONCERNEE	ZONE ES06 , COUVERTURES ENTRESOL AUTO-PROTEGEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES06 TOIT PEINT 106 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 106
RESULTAT	Présence d'amiante décelée

chrysotile

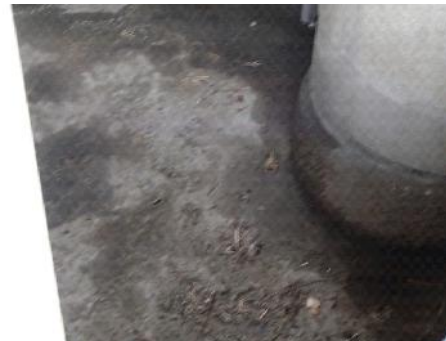

COUVERTURES ENTRESOL

ZONE ES07

FICHE : PEINT 87

ELEMENT REPERE	peinture sur isolant mousse polyuréthane et sur béton
ZONE CONCERNEE	ZONE ES07 , COUVERTURES ENTRESOL AUTO-PROTEGEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES07 TOIT PEINT 87 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 087
	Présence d'amiante décelée
	chrysotile



FICHE : BIT 88

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous végétalisation
ZONE CONCERNEE	ZONE ES07 , COUVERTURES ENTRESOL VEGETALISEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES07 TOIT BIT 88 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 088
	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 89

ELEMENT REPERE	bitume sous bitume (BIT 88)
ZONE CONCERNEE	ZONE ES07 , COUVERTURES ENTRESOL VEGETALISEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES07 TOIT BIT 89 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 089
	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ISOL 90

ELEMENT REPERE	isolant type Fesco sous bitume (BIT 89)
ZONE CONCERNEE	ZONE ES07 , COUVERTURES ENTRESOL VEGETALISEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES07 TOIT ISOL 90 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 090
	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 91

ELEMENT REPERE	bitume sur isolant polyuréthane
ZONE CONCERNEE	ZONE ES07 , COUVERTURES ENTRESOL VEGETALISEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES07 TOIT BIT 91 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 091
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 92

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 91)
ZONE CONCERNEE	ZONE ES07 , COUVERTURES ENTRESOL VEGETALISEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES07 TOIT BIT 92 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 092
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



COUVERTURES ENTRESOL

ZONE ES08

FICHE : PAXA 54

ELEMENT REPERE	paxalumin en lé et en remontée sous terre
ZONE CONCERNEE	ZONE ES08 , COUVERTURES ENTRESOL VEGETALISEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES08 TOIT PAXA 54 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 054 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 55

ELEMENT REPERE	bitume sous paxalumin (PAXA 54)
ZONE CONCERNEE	ZONE ES08 , COUVERTURES ENTRESOL VEGETALISEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES08 TOIT BIT 55 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 055 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ISOL 56

ELEMENT REPERE	isolant type Fesco sous bitume (BIT 55)
ZONE CONCERNEE	ZONE ES08 , COUVERTURES ENTRESOL VEGETALISEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES08 TOIT ISOL 56 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 056 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 57

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous isolant polyuréthane
ZONE CONCERNEE	ZONE ES08 , COUVERTURES ENTRESOL VEGETALISEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES08 TOIT BIT 57 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 057 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PAXA 58

ELEMENT REPERE	paxalumin en remontée d'étanchéité
ZONE CONCERNEE	ZONE ES08 , COUVERTURES ENTRESOL AUTO-PROTEGEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES08 TOIT PAXA 58 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 058
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PEINT 59

ELEMENT REPERE	peinture sur isolant mousse polyuréthane
ZONE CONCERNEE	ZONE ES08 , COUVERTURES ENTRESOL AUTO-PROTEGEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES08 TOIT PEINT 59 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 059
RESULTAT	Présence d'amiante décelée

chrysotile



COUVERTURES SUPERIEURES

ZONE A01

FICHE : PAXA 74

ELEMENT REPERE	paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée
ZONE CONCERNEE	ZONE A01 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI A01 TOIT PAXA 74 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 074 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 75

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 74)
ZONE CONCERNEE	ZONE A01 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI A01 TOIT BIT 75 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 075 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ISOL 76

ELEMENT REPERE	isolant type Fesco sous bitume (BIT 75)
ZONE CONCERNEE	ZONE A01 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI A01 TOIT ISOL 76 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 076 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 77

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sur isolant polyuréthane
ZONE CONCERNEE	ZONE A01 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI A01 TOIT BIT 77 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 077 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 78

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 77)
ZONE CONCERNEE	ZONE A01 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI A01 TOIT BIT 78 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 078
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



COUVERTURES SUPERIEURES

ZONE A02

FICHE : PAXA 82

ELEMENT REPERE	paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée
ZONE CONCERNEE	ZONE A02 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI A02 TOIT PAXA 82 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 082 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 83

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 82)
ZONE CONCERNEE	ZONE A02 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI A02 TOIT BIT 83 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 083 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ISOL 84

ELEMENT REPERE	isolant type Fesco sous bitume (BIT 83)
ZONE CONCERNEE	ZONE A02 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI A02 TOIT ISOL 84 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 084 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 85

ELEMENT REPERE	bitume sur isolant polyuréthane
ZONE CONCERNEE	ZONE A02 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI A02 TOIT BIT 85 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 085 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 86

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 85)
ZONE CONCERNEE	ZONE A02 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI A02 TOIT BIT 86 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 086
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse




COUVERTURES SUPERIEURES

ZONE B01

FICHE : PAXA 60

ELEMENT REPERE	paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée
ZONE CONCERNEE	ZONE B01 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI B01 TOIT PAXA 60 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 060 Trouvée sans amiante à l'analyse

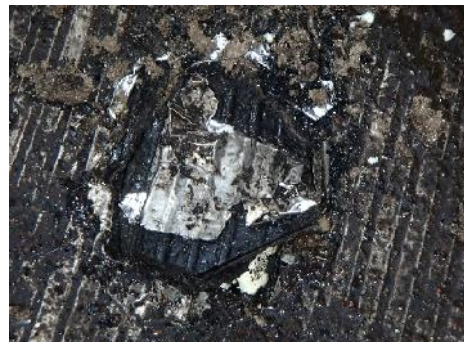

FICHE : BIT 61

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 60)
ZONE CONCERNEE	ZONE B01 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI B01 TOIT BIT 61 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 061 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ISOL 62

ELEMENT REPERE	isolant type Fesco sous bitume (BIT 61)
ZONE CONCERNEE	ZONE B01 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI B01 TOIT ISOL 62 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 062 Trouvée sans amiante à l'analyse




FICHE : BIT 63

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sur isolant polyuréthane
ZONE CONCERNEE	ZONE B01 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI B01 TOIT BIT 63 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 063 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 64

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 63)
ZONE CONCERNEE	ZONE B01 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI B01 TOIT BIT 64 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 064
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse

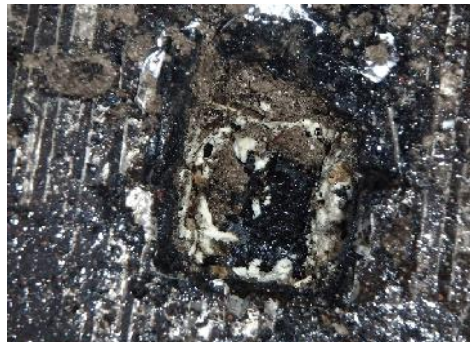

FICHE : BIT 65

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture
ZONE CONCERNEE	ZONE B01 , COUVERTURES SUPERIEURES AUTO-PROTEGEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI B01 TOIT BIT 65 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 065
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 66

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 65) sur béton
ZONE CONCERNEE	ZONE B01 , COUVERTURES SUPERIEURES AUTO-PROTEGEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI B01 TOIT BIT 66 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 066
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



COUVERTURES SUPERIEURES

ZONE B02

FICHE : PAXA 67

ELEMENT REPERE	paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée
ZONE CONCERNEE	ZONE B02 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI B02 TOIT PAXA 67 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 067 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 68

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 67)
ZONE CONCERNEE	ZONE B02 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI B02 TOIT BIT 68 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 068 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ISOL 69

ELEMENT REPERE	isolant type Fesco sous bitume (BIT 61)
ZONE CONCERNEE	ZONE B02 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI B02 TOIT ISOL 69 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 069 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 70

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sur isolant polyuréthane
ZONE CONCERNEE	ZONE B02 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI B02 TOIT BIT 70 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 070 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 71

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 70)
ZONE CONCERNEE	ZONE B02 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI B02 TOIT BIT 71 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 071
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



COUVERTURES SUPERIEURES

ZONE C01

FICHE : PAXA 23

ELEMENT REPERE	paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée
ZONE CONCERNEE	ZONE C01 , COUVERTURES SUPERIEURES DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI C01 TOIT PAXA 23 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 023 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 24

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 23)
ZONE CONCERNEE	ZONE C01 , COUVERTURES SUPERIEURES DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI C01 TOIT BIT 24 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 024 Trouvée sans amiante à l'analyse




FICHE : ISOL 25

ELEMENT REPERE	isolant type Fesco sous bitume (BIT 24)
ZONE CONCERNEE	ZONE C01 , COUVERTURES SUPERIEURES DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI C01 TOIT ISOL 25 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 025 Trouvée sans amiante à l'analyse




FICHE : BIT 26

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sur isolant polyuréthane
ZONE CONCERNEE	ZONE C01 , COUVERTURES SUPERIEURES DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI C01 TOIT BIT 26 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 026 Trouvée sans amiante à l'analyse

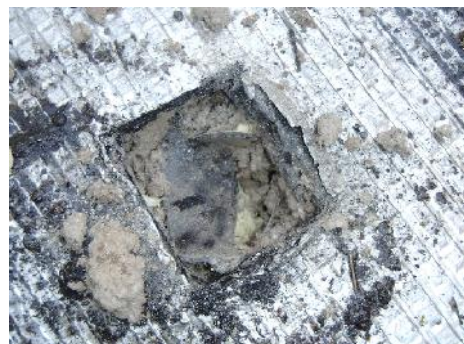

FICHE : BIT 27

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous isolant polyuréthane sur béton
ZONE CONCERNEE	ZONE C01 , COUVERTURES SUPERIEURES DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : TGI C01 TOIT BIT 27
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 027
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse

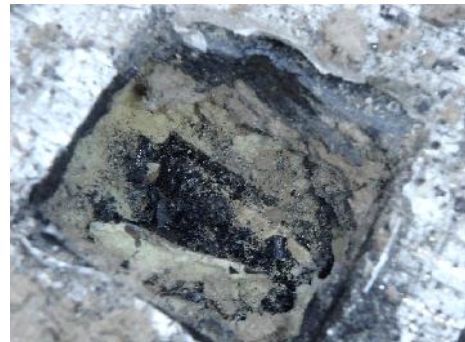

COUVERTURES SUPERIEURES

ZONE C02

FICHE : PAXA 15

ELEMENT REPERE	paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée
ZONE CONCERNEE	ZONE C02 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI C02 TOIT PAXA 15 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 015 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 16

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 15)
ZONE CONCERNEE	ZONE C02 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI C02 TOIT BIT 16 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 016 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ISOL 17

ELEMENT REPERE	isolant type Fesco sous bitume (BIT 16)
ZONE CONCERNEE	ZONE C02 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI C02 TOIT ISOL 17 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 017 Trouvée sans amiante à l'analyse




FICHE : BIT 18

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sur isolant polyuréthane
ZONE CONCERNEE	ZONE C02 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI C02 TOIT BIT 18 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 018 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 19

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous isolant polyuréthane sur béton
ZONE CONCERNEE	ZONE C02 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI C02 TOIT BIT 19 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 019
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse

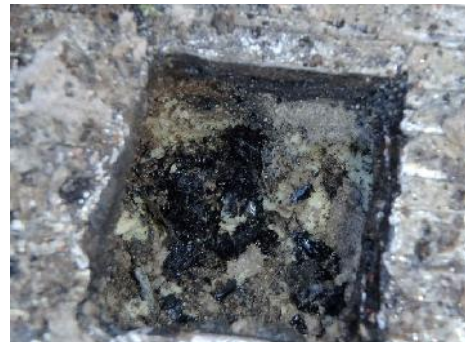

FICHE : BIT 20

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture
ZONE CONCERNEE	ZONE C02 , COUVERTURES SUPERIEURES AUTO-PROTEGEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI C02 TOIT BIT 20 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 020
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 21

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 20) et sur béton
ZONE CONCERNEE	ZONE C02 , COUVERTURES SUPERIEURES AUTO-PROTEGEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI C02 TOIT BIT 21 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 021
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PAXA 22

ELEMENT REPERE	paxalumin en lé
ZONE CONCERNEE	ZONE C02 , COUVERTURES SUPERIEURES AUTO-PROTEGEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI C02 TOIT PAXA 22 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 022
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



COUVERTURES SUPERIEURES

ZONE D01

FICHE : BIT 1

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture
ZONE CONCERNEE	ZONE D01 , COUVERTURES SUPERIEURES AUTO-PROTEGEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI D01 TOIT BIT 1 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 001
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 2

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 1) et sur béton
ZONE CONCERNEE	ZONE D01 , COUVERTURES SUPERIEURES AUTO-PROTEGEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI D01 TOIT BIT 2 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 002
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PAXA 3

ELEMENT REPERE	paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée
ZONE CONCERNEE	ZONE D01 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS absent sous la partie végétalisée
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI D01 TOIT PAXA 3 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 003
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 4

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 3)
ZONE CONCERNEE	ZONE D01 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI D01 TOIT BIT 4 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 004
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ISOL 5

ELEMENT REPERE	isolant type Fesco sous bitume (BIT 4)
ZONE CONCERNEE	ZONE D01 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI D01 TOIT ISOL 5 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 005
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 6

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sur isolant polyuréthane
ZONE CONCERNEE	ZONE D01 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI D01 TOIT BIT 6 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 006
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 7

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous isolant polyuréthane sur béton
ZONE CONCERNEE	ZONE D01 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI D01 TOIT BIT 7 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 007
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



COUVERTURES SUPERIEURES

ZONE D02

FICHE : PAXA 9

ELEMENT REPERE	paxalumin en lé au sol sous dallettes et en remontée
ZONE CONCERNEE	ZONE D02 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI D02 TOIT PAXA 9 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 009 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 10

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 9)
ZONE CONCERNEE	ZONE D02 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI D02 TOIT BIT 10 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 010 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ISOL 11

ELEMENT REPERE	isolant type Fesco sous bitume (BIT 10)
ZONE CONCERNEE	ZONE D02 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI D02 TOIT ISOL 11 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 011 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 12

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sur isolant polyuréthane
ZONE CONCERNEE	ZONE D02 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI D02 TOIT BIT 12 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 012 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 13

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous isolant polyuréthane sur béton
ZONE CONCERNEE	ZONE D02 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI D02 TOIT BIT 13 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 013
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 14

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sur conduite de ventilation en acier
ZONE CONCERNEE	ZONE D02 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI D02 TOIT BIT 14 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 014
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



COUVERTURES SUPERIEURES

ZONE D03

FICHE : BIT 38

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous géotextile gravier et terre
ZONE CONCERNEE	ZONE D03 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI D03 TOIT BIT 38 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 038 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ISOL 39

ELEMENT REPERE	isolant type Fesco sous bitume (BIT 38)
ZONE CONCERNEE	ZONE D03 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI D03 TOIT ISOL 39 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 039 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 40

ELEMENT REPERE	bitume sur isolant polyuréthane
ZONE CONCERNEE	ZONE D03 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI D03 TOIT BIT 40 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 040 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 41

ELEMENT REPERE	bitume sous bitume (BIT 40) et sur béton
ZONE CONCERNEE	ZONE D03 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI D03 TOIT BIT 41 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 041 Trouvée sans amiante à l'analyse



COUVERTURES SUPERIEURES

ZONE ANNEXE 1

FICHE : PAXA 127

ELEMENT REPERE	paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée
ZONE CONCERNEE	ZONE ANNEXE 1 , COUVERTURES SUPERIEURES DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI AN1 TOIT PAXA 127 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 127 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 128

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous paxalumin (PAXA 127)
ZONE CONCERNEE	ZONE ANNEXE 1 , COUVERTURES SUPERIEURES DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI AN1 TOIT BIT 128 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 128 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ISOL 129

ELEMENT REPERE	isolant type Fesco sous bitume (BIT 128)
ZONE CONCERNEE	ZONE ANNEXE 1 , COUVERTURES SUPERIEURES DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI AN1 TOIT ISOL 129 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 129 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 130

ELEMENT REPERE	bitume sur isolant polyuréthane sous isolant (ISOL 129)
ZONE CONCERNEE	ZONE ANNEXE 1 , COUVERTURES SUPERIEURES DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI AN1 TOIT BIT 130 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 130 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 131

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 130)
ZONE CONCERNEE	ZONE ANNEXE 1 , COUVERTURES SUPERIEURES DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI AN1 TOIT BIT 131 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 131
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



COUVERTURES SUPERIEURES

ZONE ANNEXE 2

FICHE : PAXA 118

ELEMENT REPERE	paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée
ZONE CONCERNEE	ZONE ANNEXE 2 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI AN2 TOIT PAXA 118 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 118
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 119

ELEMENT REPERE	bitume sous paxalumin (PAXA 118)
ZONE CONCERNEE	ZONE ANNEXE 2 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI AN2 TOIT BIT 119 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 119
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ISOL 120

ELEMENT REPERE	isolant type Fesco sous bitume (BIT 119)
ZONE CONCERNEE	ZONE ANNEXE 2 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI AN2 TOIT ISOL 120 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 120
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 121

ELEMENT REPERE	bitume sur isolant polyuréthane sous isolant (ISOL 120)
ZONE CONCERNEE	ZONE ANNEXE 2 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI AN2 TOIT BIT 121 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 121
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 122

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 121)
ZONE CONCERNEE	ZONE ANNEXE 2 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI AN2 TOIT BIT 122 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 122
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PEINT 123

ELEMENT REPERE	peinture sur isolant mousse polyuréthane
ZONE CONCERNEE	ZONE ANNEXE 2 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI AN2 TOIT PEINT 123 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 123
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE :

ELEMENT REPERE	fourreau de passage de câble en amiante ciment
ZONE CONCERNEE	ZONE ANNEXE 2 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS au bord de la zone végétalisée centrale

DECISION DE
L'OPERATEUR

Présence d'amiante décelée



FICHE : BIT 124

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture
ZONE CONCERNEE	ZONE ANNEXE 2 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI AN2 TOIT BIT 124 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 124
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 125

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sous bitume (BIT 124)
ZONE CONCERNEE	ZONE ANNEXE 2 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI AN2 TOIT BIT 125 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 125
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PAXA 126

ELEMENT REPERE	paxalumin en lé
ZONE CONCERNEE	ZONE ANNEXE 2 , COUVERTURES SUPERIEURES VEGETALISEE & DALLES SUR PLOTS
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI AN2 TOIT PAXA 126 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 126
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



VERRIERES

JOINTS EXTERNES

FICHE : MAS 8

ELEMENT REPERE	mastic souple noir (maçonnerie/huissierie aluminium)
ZONE CONCERNEE	JOINTS EXTERNES , VERRIERES prélevé D01 inclinée
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI D01 TOIT MAS 8 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 008 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 28

ELEMENT REPERE	mastic entre éléments d'assemblage huisserie aluminium
ZONE CONCERNEE	JOINTS EXTERNES , VERRIERES dôme cylindrique prélevé C01 dôme cylindrique
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI C01 TOIT MAS 28 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 028 Trouvée sans amiante à l'analyse


FICHE : MAS 53

ELEMENT REPERE	mastic entre éléments d'assemblage huisserie aluminium
ZONE CONCERNEE	JOINTS EXTERNES , VERRIERES prélevé ES01 standard
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES01 TOIT MAS 53 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 053 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 72

ELEMENT REPERE	mastic souple noir (maçonnerie/aluminium)
ZONE CONCERNEE	JOINTS EXTERNES , VERRIERES dôme cylindrique prélevé B02 dôme cylindrique
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI B02 TOIT MAS 72 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 072 Trouvée sans amiante à l'analyse

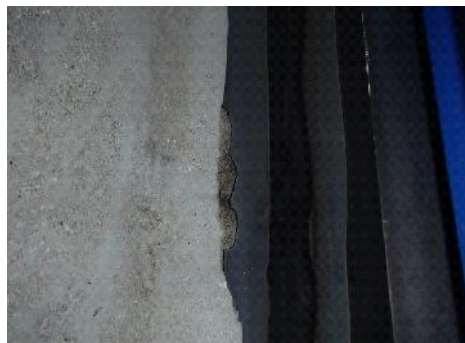

FICHE : MAS 73

ELEMENT REPERE	mastic (maçonnerie/dôme aluminium)
ZONE CONCERNEE	JOINTS EXTERNES , VERRIERES dôme cylindrique prélevé B02 dôme cylindrique
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI B02 TOIT MAS 73 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 073
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 79

ELEMENT REPERE	mastic (maçonnerie/dôme aluminium)
ZONE CONCERNEE	JOINTS EXTERNES , VERRIERES dôme cylindrique prélevé A01 dôme cylindrique
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI A01 TOIT MAS 79 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 079
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 80

ELEMENT REPERE	mastic entre éléments d'assemblage aluminium
ZONE CONCERNEE	JOINTS EXTERNES , VERRIERES dôme cylindrique prélevé A01 dôme cylindrique
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI A01 TOIT MAS 80 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 080
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 81

ELEMENT REPERE	mastic (maçonnerie/fenêtre aluminium)
ZONE CONCERNEE	JOINTS EXTERNES , VERRIERES dôme cylindrique prélevé A0 dôme cylindrique
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI A01 TOIT MAS 81 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 081
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 93

ELEMENT
REPERE

mastic entre éléments d'assemblage aluminium

ZONE
CONCERNEE

JOINTS EXTERNES , VERRIERES

pyramide prélevé ES07 pyramide

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : TGI ES07 TOIT MAS 93

LABORATOIRE
D'ANALYSE

réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 093

RESULTAT

Trouvée sans amiante à l'analyse



VERRIERES

JOINTS INTERIEURS

FICHE : PVB 99

ELEMENT REPERE	pare vapeur bitumineux entre muret et couverture de chassis aluminium
ZONE CONCERNEE	JOINTS INTERIEURS , VERRIERES verrière standard (prélevé verrière démontée ES06)
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES06 TOIT PVB 99 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 099 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 100

ELEMENT REPERE	mastic noir entre aluminium et pare vapeur bitumineux (PVB 99)
ZONE CONCERNEE	JOINTS INTERIEURS , VERRIERES verrière standard (prélevé verrière démontée ES06)
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES06 TOIT MAS 100 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 100 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 101

ELEMENT REPERE	mastic gris (maçonnerie/aluminium)
ZONE CONCERNEE	JOINTS INTERIEURS , VERRIERES verrière standard (prélevé verrière démontée ES06)
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES06 TOIT MAS 101 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 101 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 102

ELEMENT REPERE	mastic noir extérieur entre jonction de couverture chassis aluminium
ZONE CONCERNEE	JOINTS INTERIEURS , VERRIERES verrière standard (prélevé verrière démontée ES06)
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT	référence DIAGTIM : TGI ES06 TOIT MAS 102 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 102 Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 103

ELEMENT REPERE	mastic noir étanchéité entre raccord couverture chassis aluminium
ZONE CONCERNEE	JOINTS INTERIEURS , VERRIERES verrière standard (prélevé verrière démontée ES06)
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES06 TOIT MAS 103 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 103
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PAXA 104

ELEMENT REPERE	paxalumin en lé sous dallettes béton
ZONE CONCERNEE	JOINTS INTERIEURS , VERRIERES verrière standard (prélevé verrière démontée ES06)
PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE	référence DIAGTIM : TGI ES06 TOIT PAXA 104 réf. laboratoire : AR-18-RI-047938-01 104
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



diagnostic réalisé par


DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE
AVANT TRAVAUX

date du diagnostic
14 et 15 Novembre 2018

numéro de dossier - date
A 482801
du 01/03/2019



croquis d'après plan fourni


DENOMINATION DES
BATIMENTS ZONE
DIAGNOSTIQUEE

Immeuble diagnostiqué

Tribunal de Grande
Instance de Bobigny
Travaux : réhabilitation
des toitures et
terrasses selon APD
. 173 avenue Paul
Vaillant Couturier
BOBIGNY

PLAN MASSE
COUVERTURES
ENTRESOL

lundi 4 mars 2019

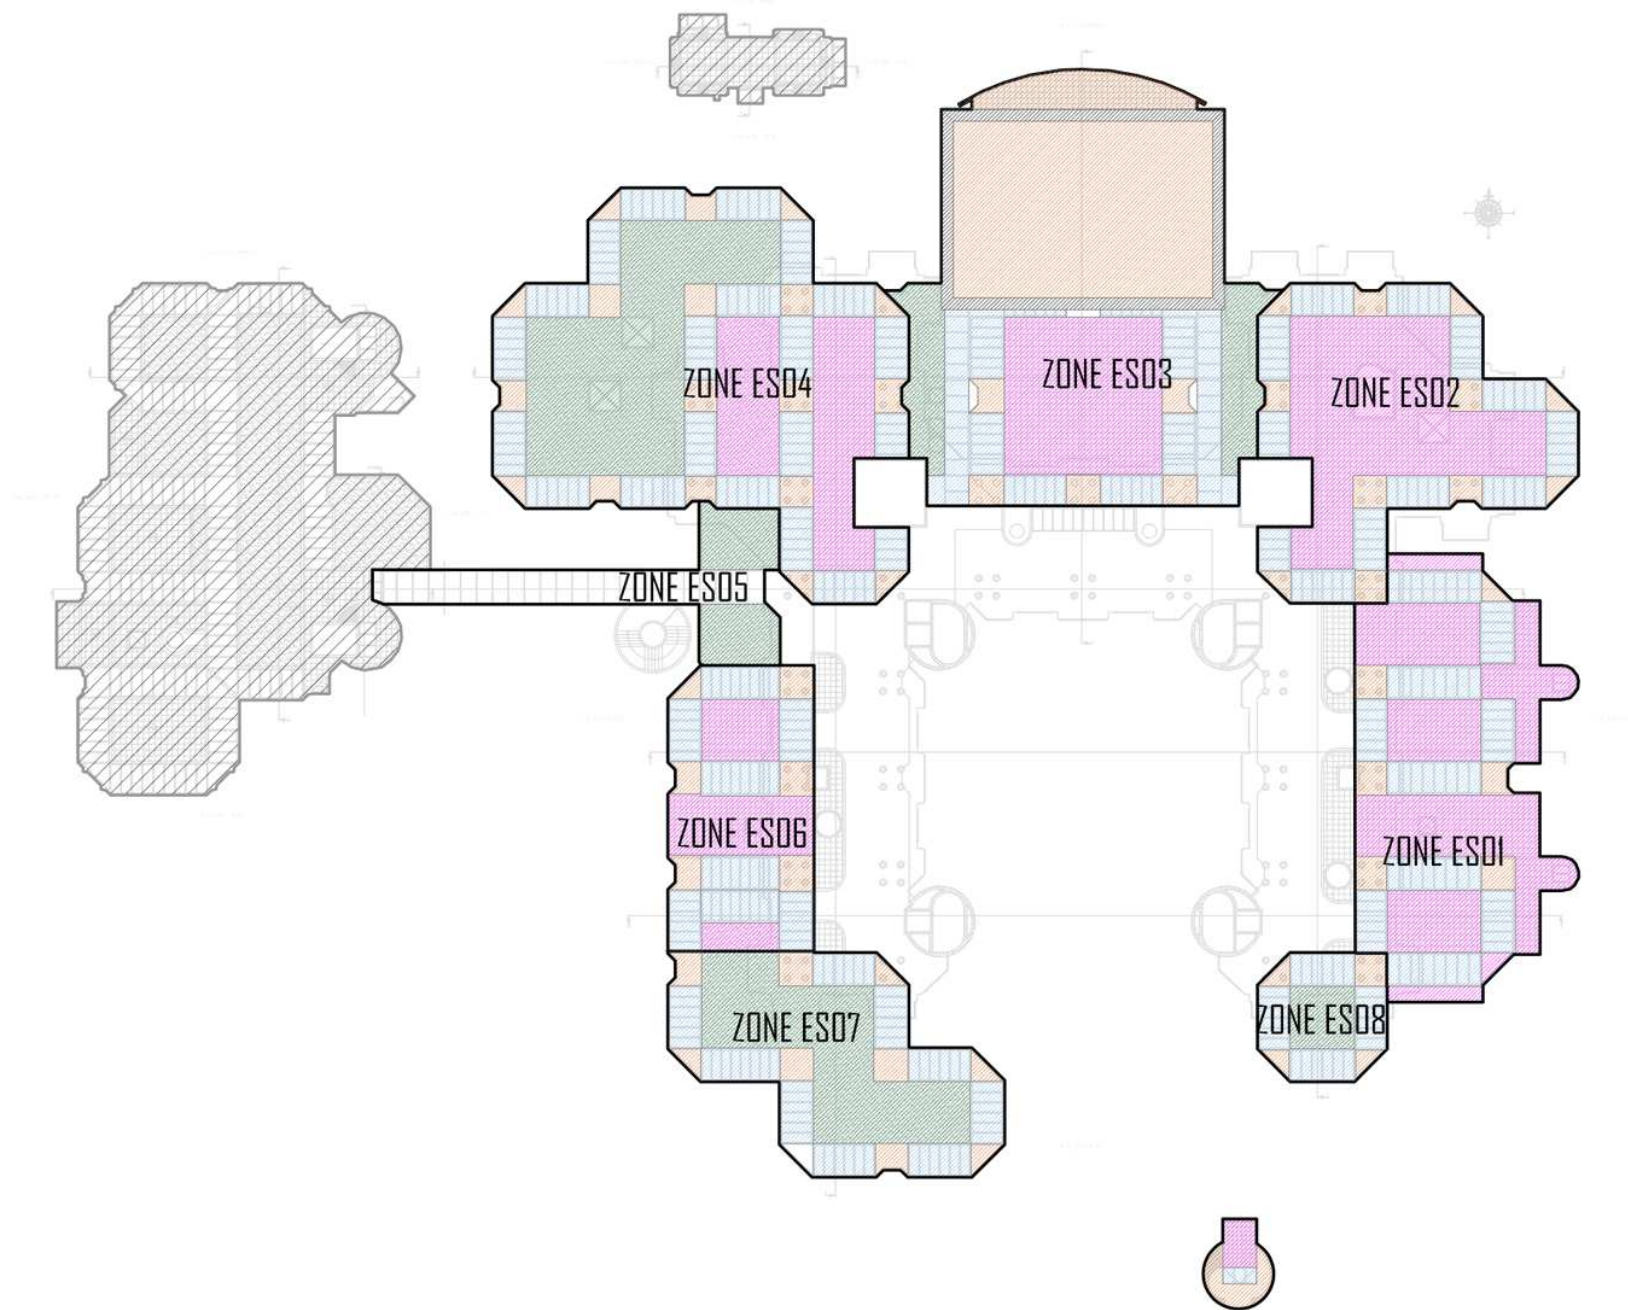

	VERRIERE
	TOITURE INACCESSIBLE VEGETALISEE
	TOITURE INACCESSIBLE AUTO-PROTEGEE
	TOITURE INACCESSIBLE DALLES SUR PLOTS
	TOITURE INACCESSIBLE BAC ACIER

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM

34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX


date du diagnostic

14 et 15 Novembre
2018

numéro de dossier - date

A 482801

du 01/03/2019

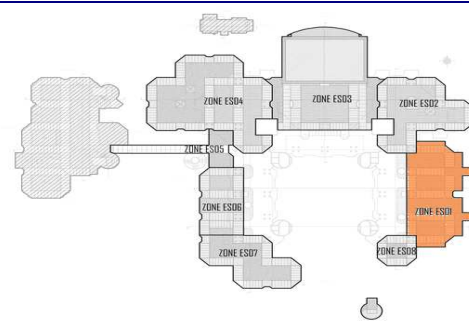

croquis d'après plan fourni


LOCALISATION DES
PRELEVEMENTS ET DES
ELEMENTS AMIANTIFERES
LIES AUX TRAVAUX

Immeuble diagnostiqué

Tribunal de Grande
Instance de Bobigny
Travaux : réhabilitation
des toitures et
terrasses selon APD
. 173 avenue Paul
Vaillant Couturier
BOBIGNY

lundi 4 mars 2019

ZONE ES01

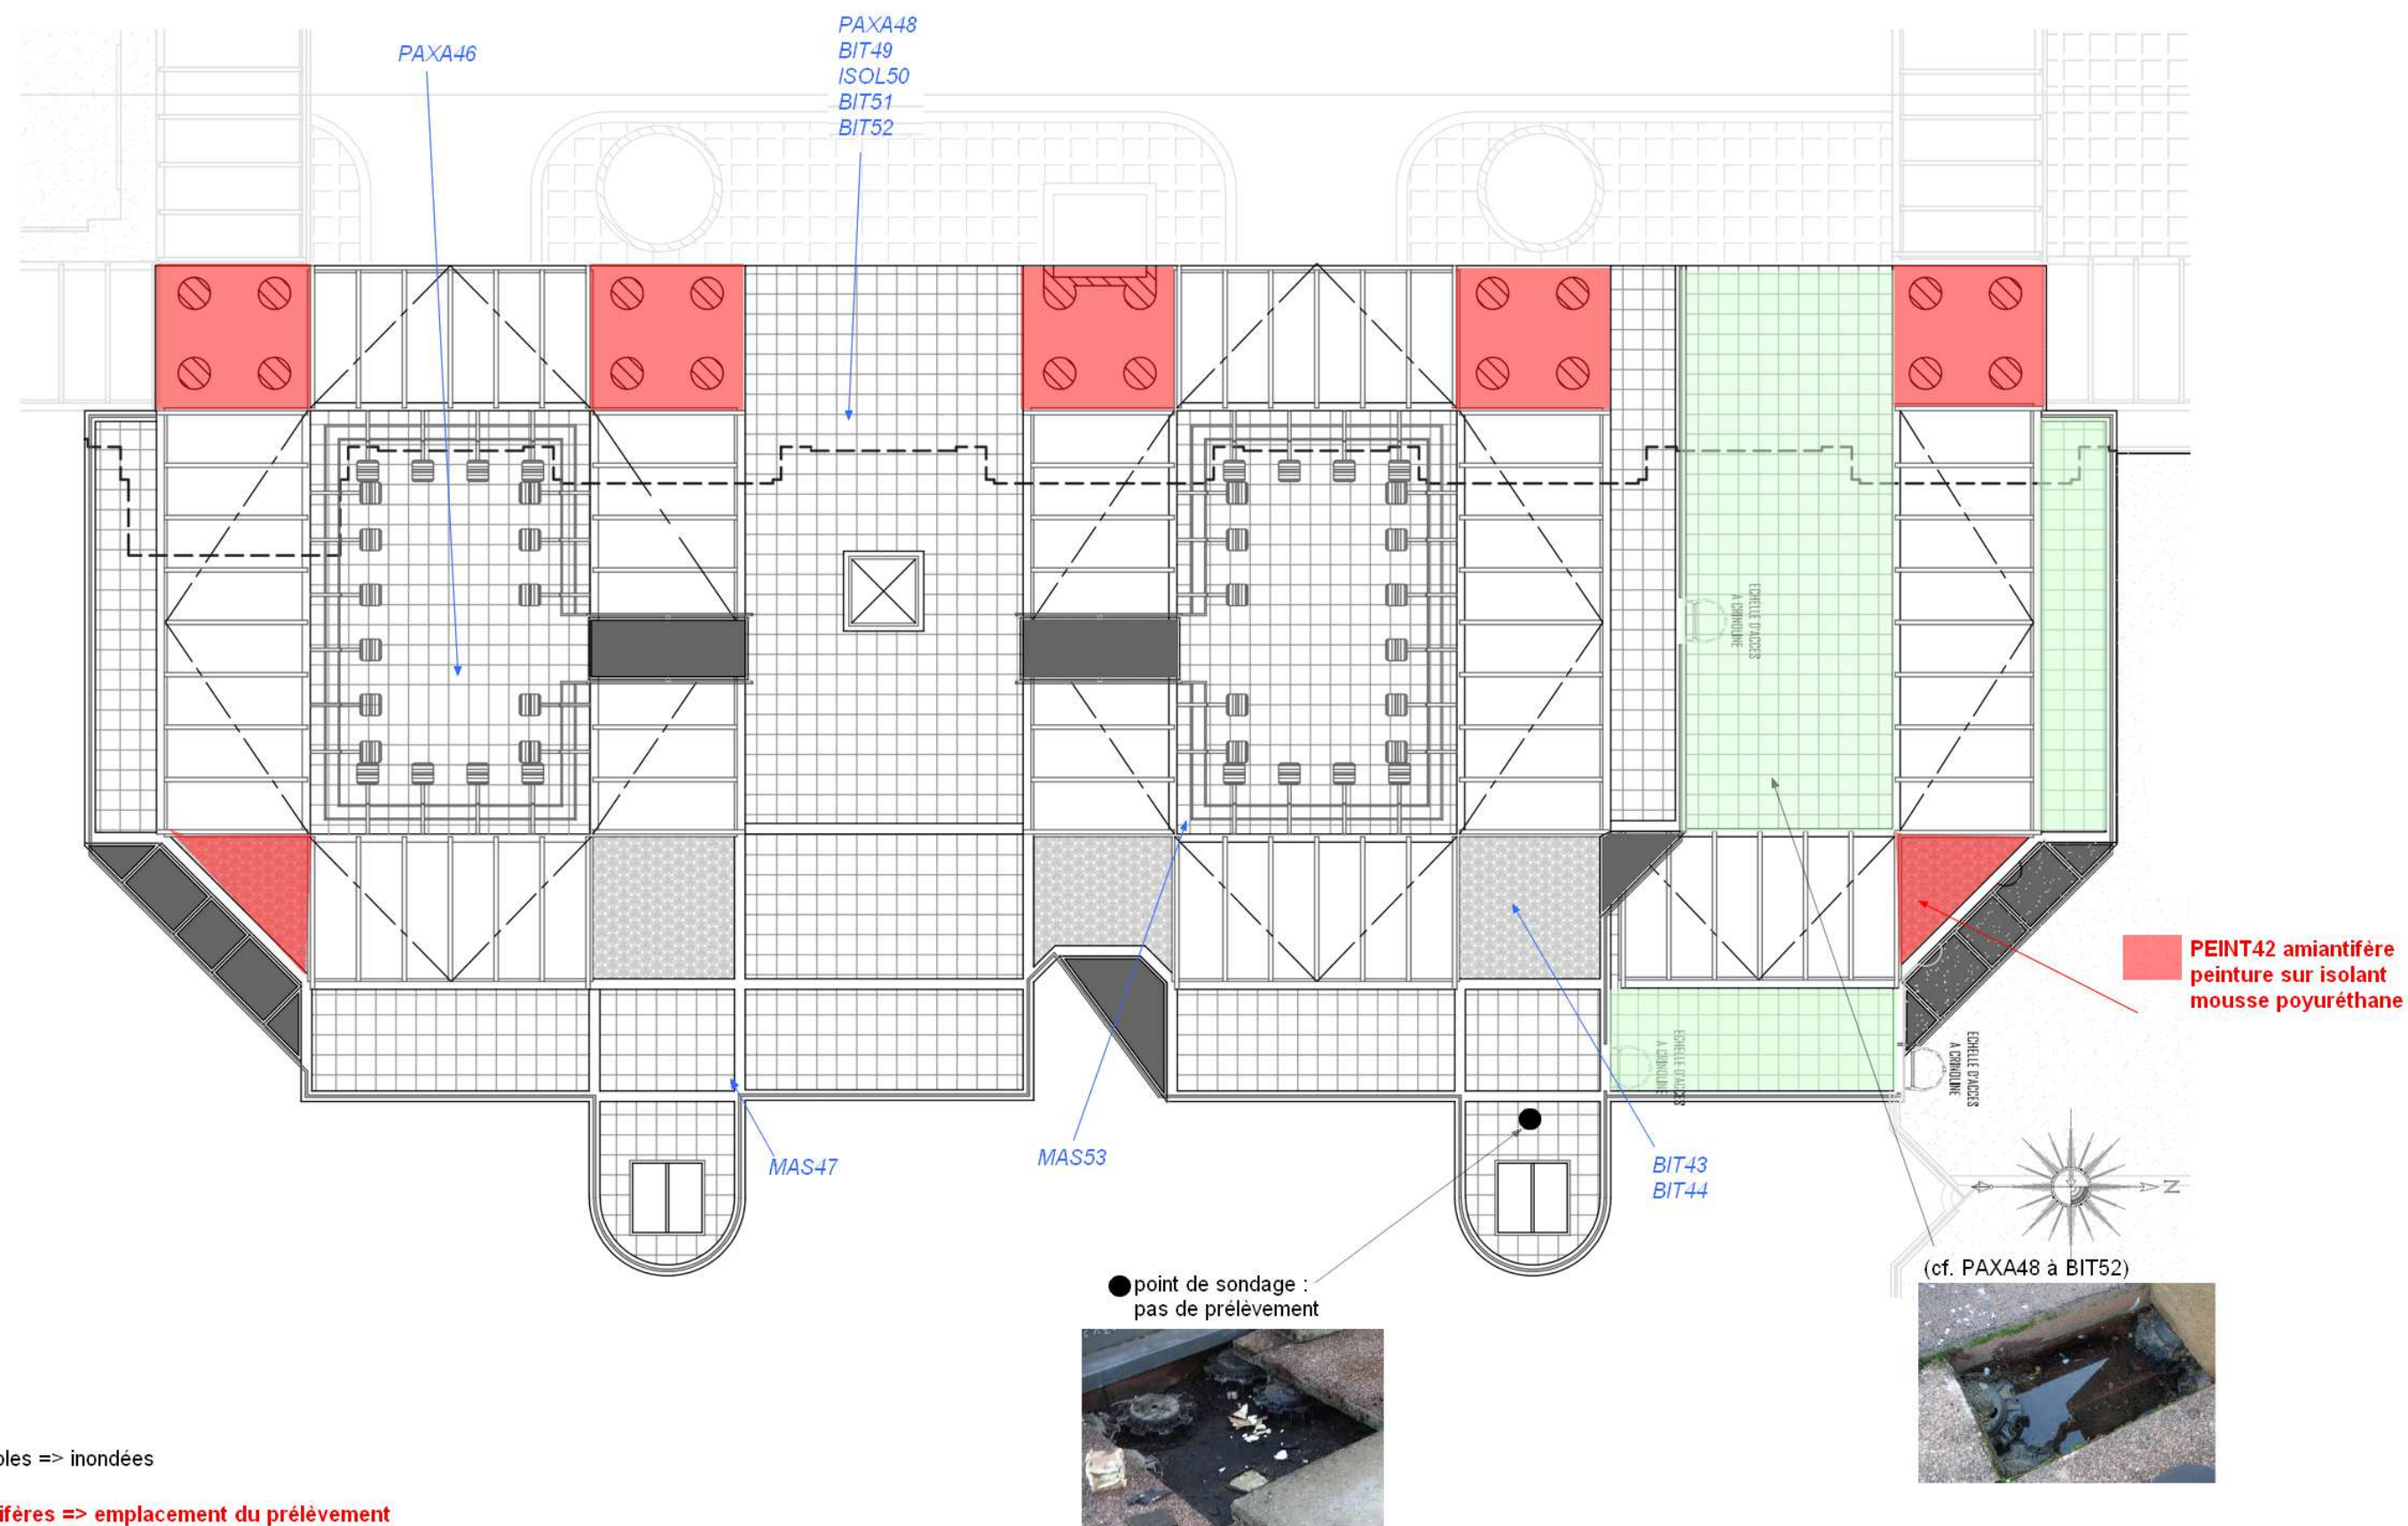

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM

34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX


date du diagnostic

14 et 15 Novembre
2018

numéro de dossier - date

A 482801

du 01/03/2019

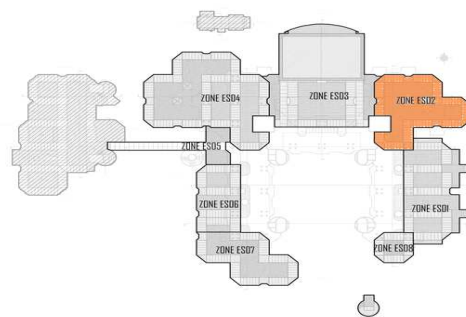

croquis d'après plan fourni


LOCALISATION DES
PRELEVEMENTS ET DES
ELEMENTS AMIANTIFERES
LIES AUX TRAVAUX

Immeuble diagnostiqué

Tribunal de Grande
Instance de Bobigny
Travaux : réhabilitation
des toitures et
terrasses selon APD
. 173 avenue Paul
Vaillant Couturier
BOBIGNY

lundi 4 mars 2019

ZONE ES02

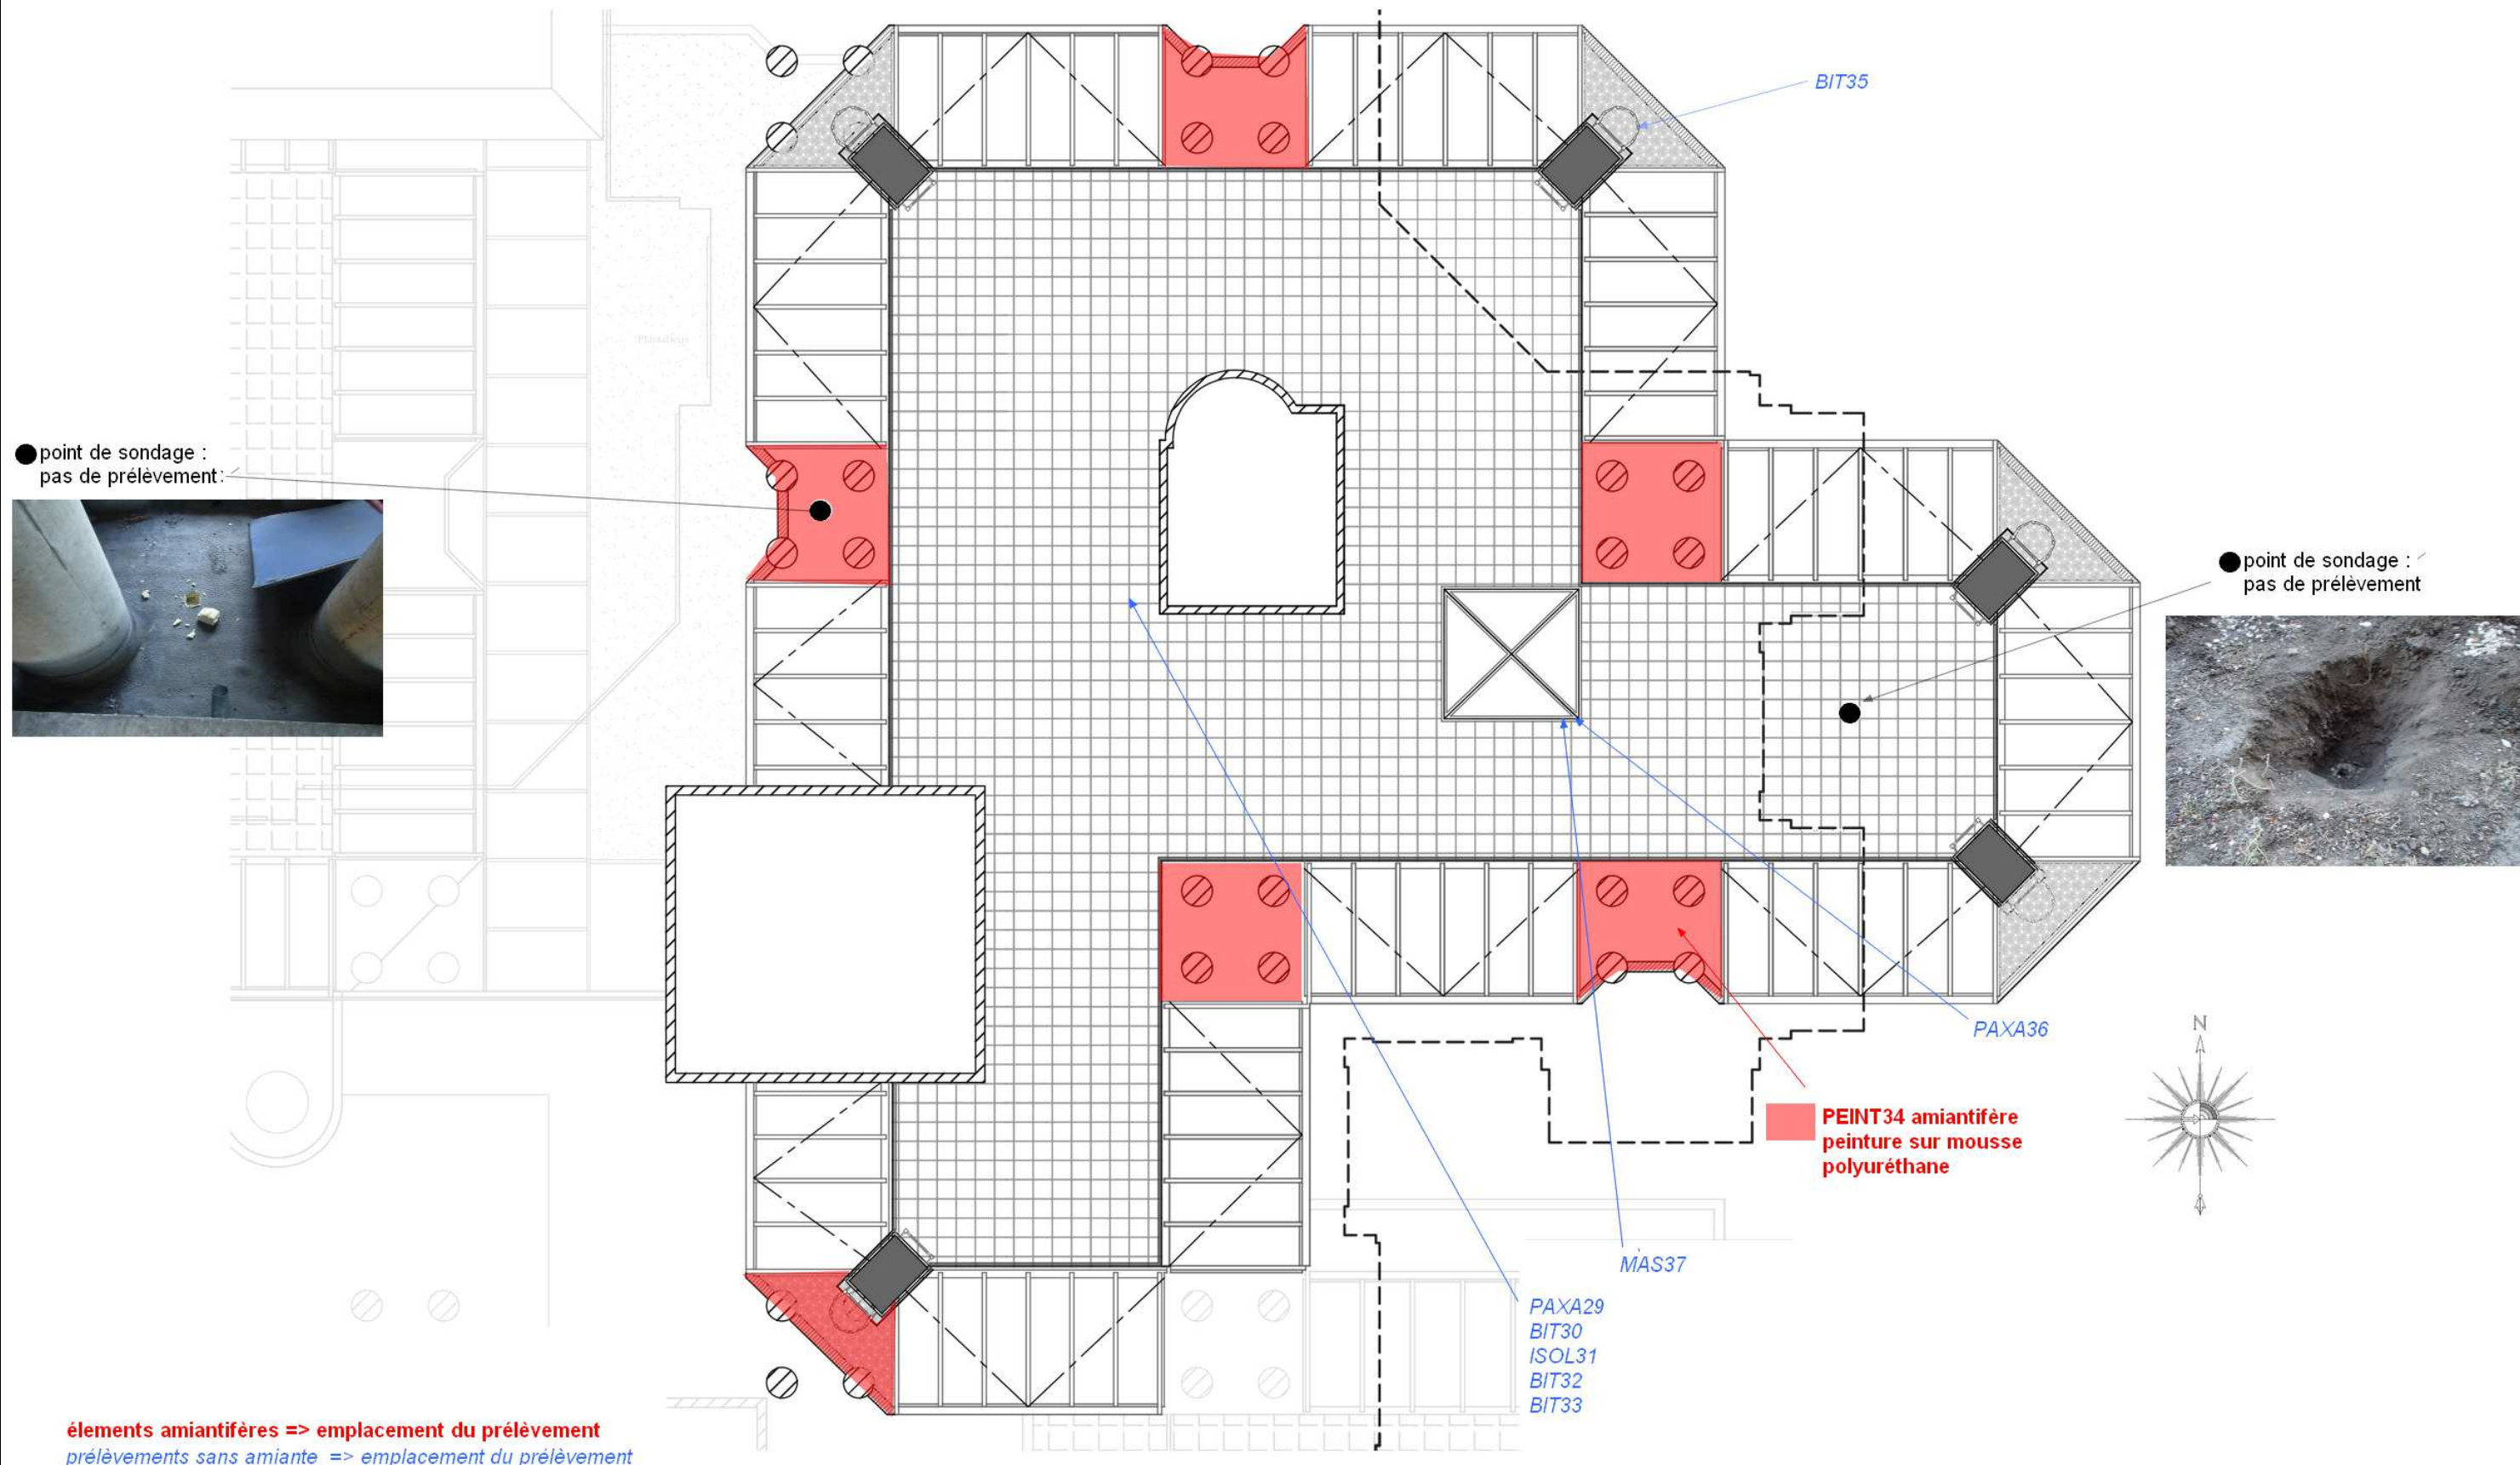

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM

34, rue Druelle
59 000 LILLE

tél. : 03 20 88 44 01

**DIAGNOSTIC AMIANTE
AVANT TRAVAUX**


date du diagnostic

**14 et 15 Novembre
2018**

numéro de dossier - date

A 482801

du **01/03/2019**

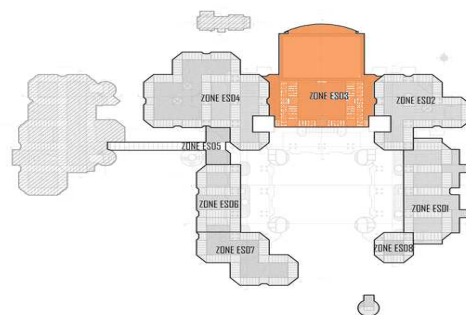

croquis d'après plan fourni


**LOCALISATION DES
PRELEVEMENTS ET DES
ELEMENTS AMIANTIFERES
LIES AUX TRAVAUX**

Immeuble diagnostiqué

**Tribunal de Grande
Instance de Bobigny
Travaux : réhabilitation
des toitures et
terrasses selon APD
. 173 avenue Paul
Vaillant Couturier
BOBIGNY**

lundi 4 mars 2019

ZONE ES03

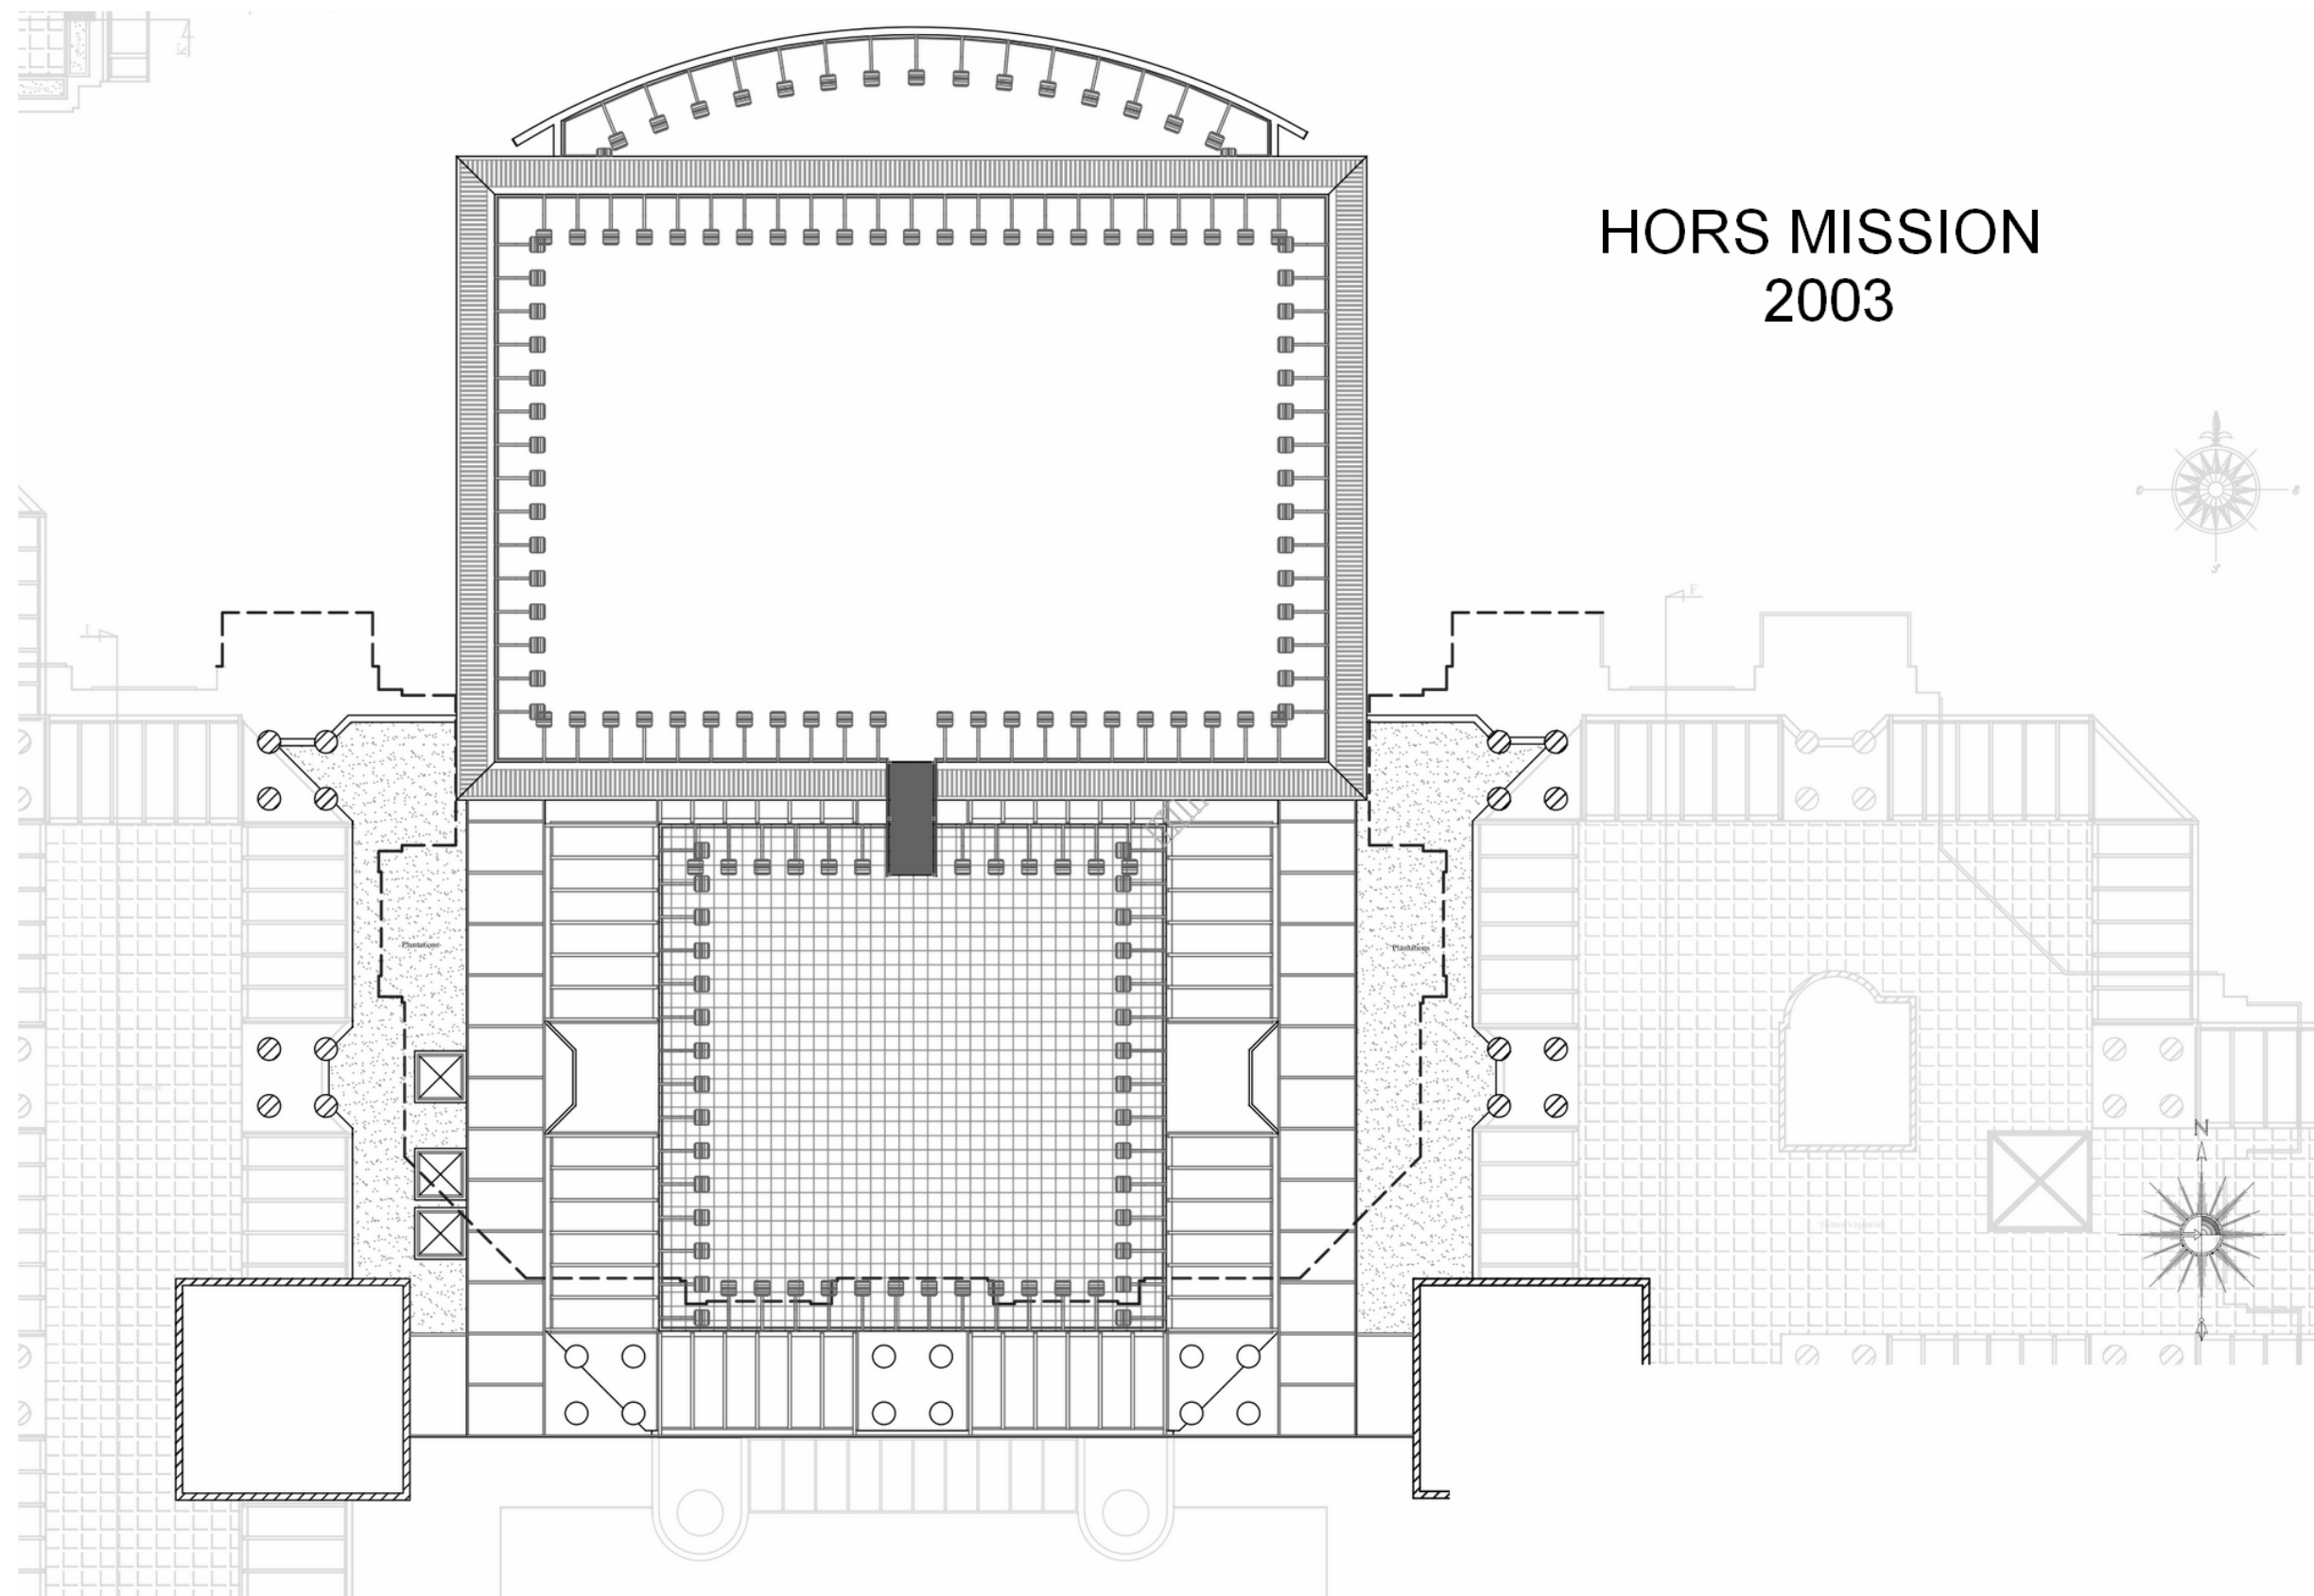

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX


date du diagnostic

14 et 15 Novembre
2018

numéro de dossier - date

A 482801

du 01/03/2019

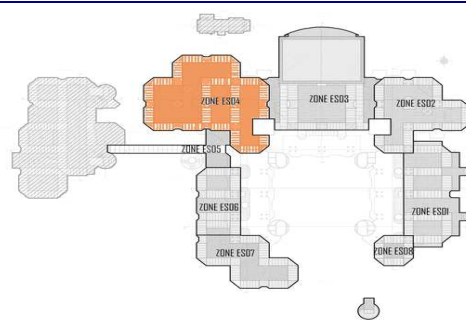

croquis d'après plan fourni

LOCALISATION DES
PRELEVEMENTS ET DES
ELEMENTS AMIANTIFERES
LIES AUX TRAVAUX

Immeuble diagnostiqué

Tribunal de Grande
Instance de Bobigny
Travaux : réhabilitation
des toitures et
terrasses selon APD
. 173 avenue Paul
Vaillant Couturier
BOBIGNY

lundi 4 mars 2019

ZONE ES04

● point de sondage :
pas de prélèvement (idem PAXA107 à BIT111)



● point de sondage :
pas de prélèvement (idem PEINT112)



● point de sondage :
pas de prélèvement (idem PAXA107 à BIT111)



PEINT112 amiantifère
peinture sur isolant mousse
polyuréthane

● point de sondage :
pas de prélèvement (idem PAXA107 à BIT111)



PAXA107
BIT108
ISOL109
BIT110
BIT111

éléments amiantifères => emplacement du prélèvement
prélèvements sans amiante => emplacement du prélèvement

diagnostic réalisé par


DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

**DIAGNOSTIC AMIANTE
AVANT TRAVAUX**

date du diagnostic
14 et 15 Novembre 2018

numéro de dossier - date
**A 482801
du 01/03/2019**

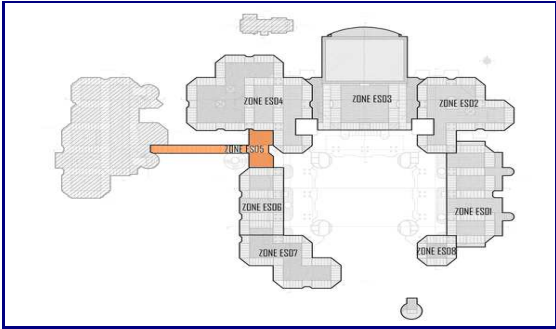

croquis d'après plan fourni


**LOCALISATION DES
PRELEVEMENTS ET DES
ELEMENTS AMIANTIFERES
LIES AUX TRAVAUX**

Immeuble diagnostiqué

**Tribunal de Grande
Instance de Bobigny**
Travaux : réhabilitation
des toitures et
terrasses selon APD
. 173 avenue Paul
Vaillant Couturier
BOBIGNY

ZONE ES05

lundi 4 mars 2019

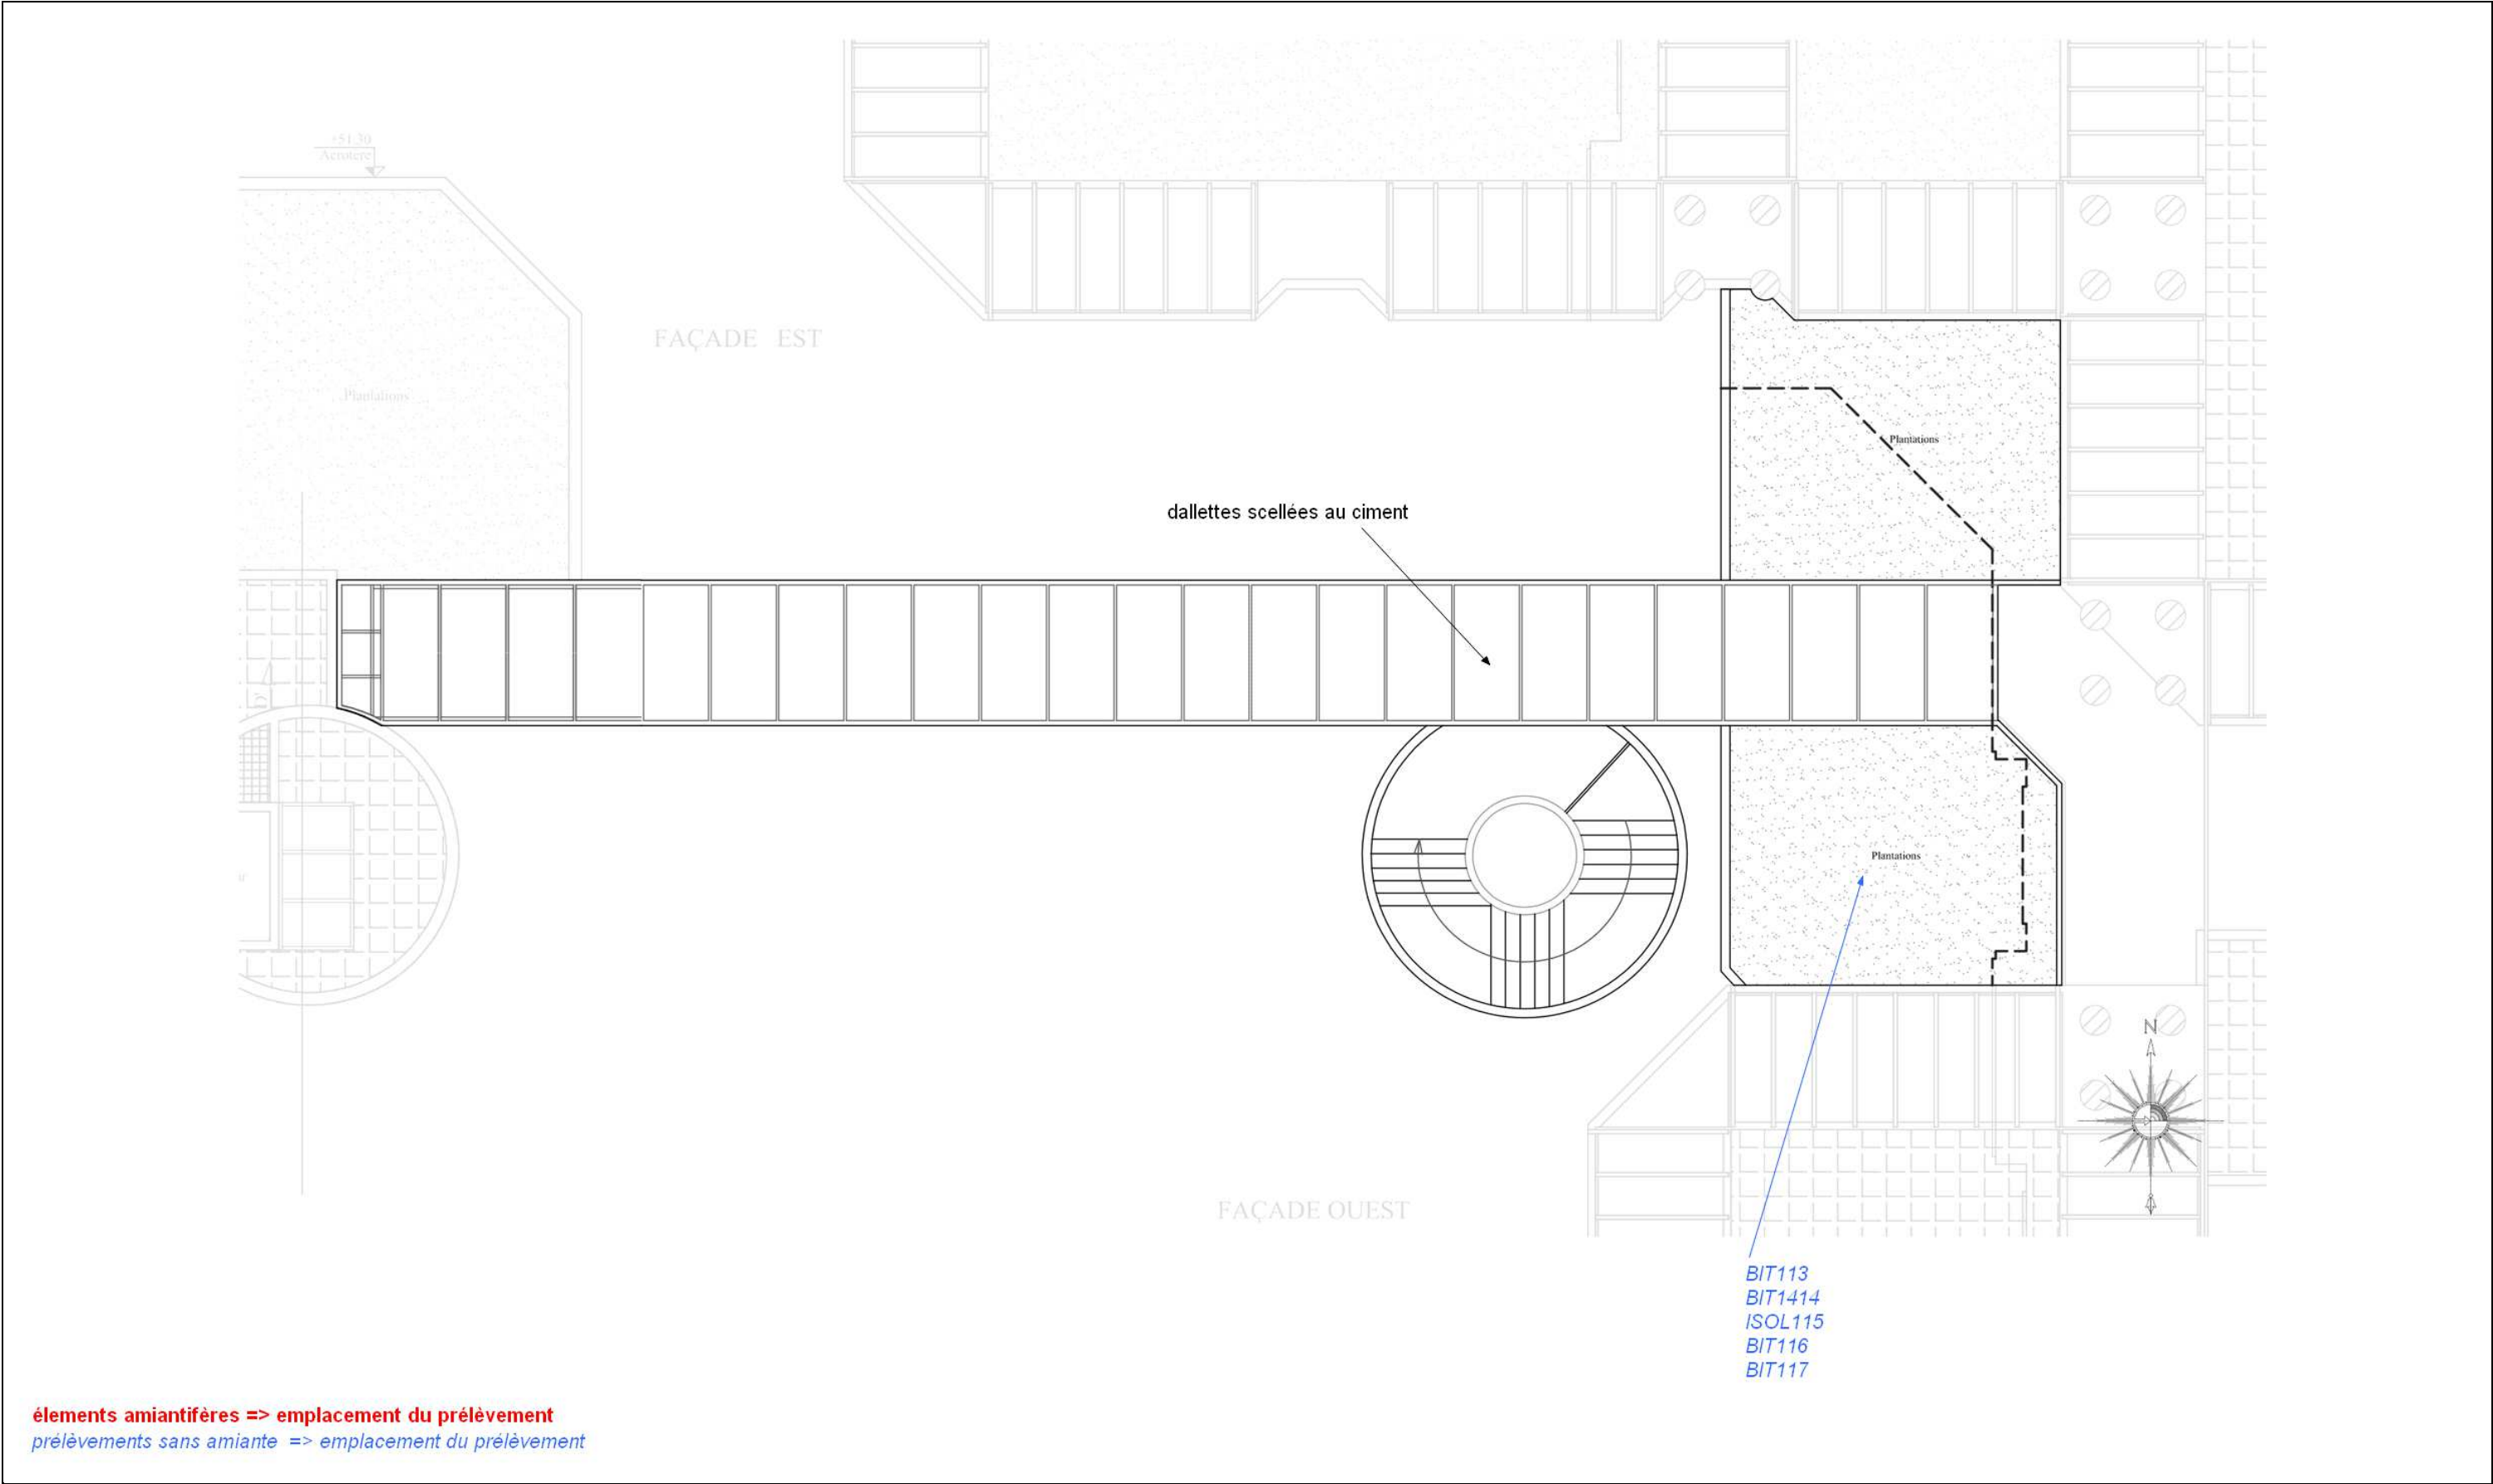

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM

34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX


date du diagnostic

14 et 15 Novembre
2018

numéro de dossier - date

A 482801

du 01/03/2019

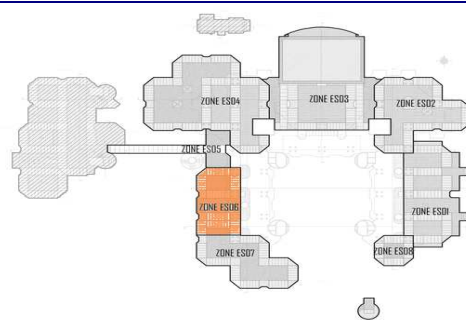

croquis d'après plan fourni

LOCALISATION DES
PRELEVEMENTS ET DES
ELEMENTS AMIANTIFERES
LIES AUX TRAVAUX

Immeuble diagnostiqué

Tribunal de Grande
Instance de Bobigny
Travaux : réhabilitation
des toitures et
terrasses selon APD
. 173 avenue Paul
Vaillant Couturier
BOBIGNY

lundi 4 mars 2019

ZONE ES06

FAÇADE OUEST


prélevé sur verrière
démontée
cf. : planche 22

PAXA104
BIT105

PEINT106 amiantifère
peinture sur isolant mousse
polyuréthane

PAXAX94
BIT95
ISOL96
BIT97
BIT98

éléments amiantifères => emplacement du prélèvement
prélèvements sans amiante => emplacement du prélèvement

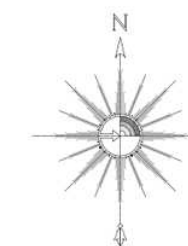

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX


date du diagnostic

14 et 15 Novembre
2018

numéro de dossier - date

A 482801

du 01/03/2019

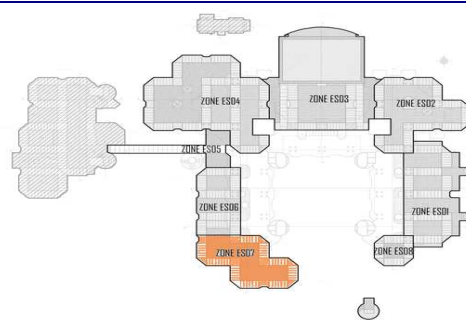

croquis d'après plan fourni

LOCALISATION DES
PRELEVEMENTS ET DES
ELEMENTS AMIANTIFERES
LIES AUX TRAVAUX


Immeuble diagnostiqué

Tribunal de Grande
Instance de Bobigny
Travaux : réhabilitation
des toitures et
terrasses selon APD
. 173 avenue Paul
Vaillant Couturier
BOBIGNY

lundi 4 mars 2019

ZONE ES07


● point de sondage :
pas de prélèvement (idem PEINT87)

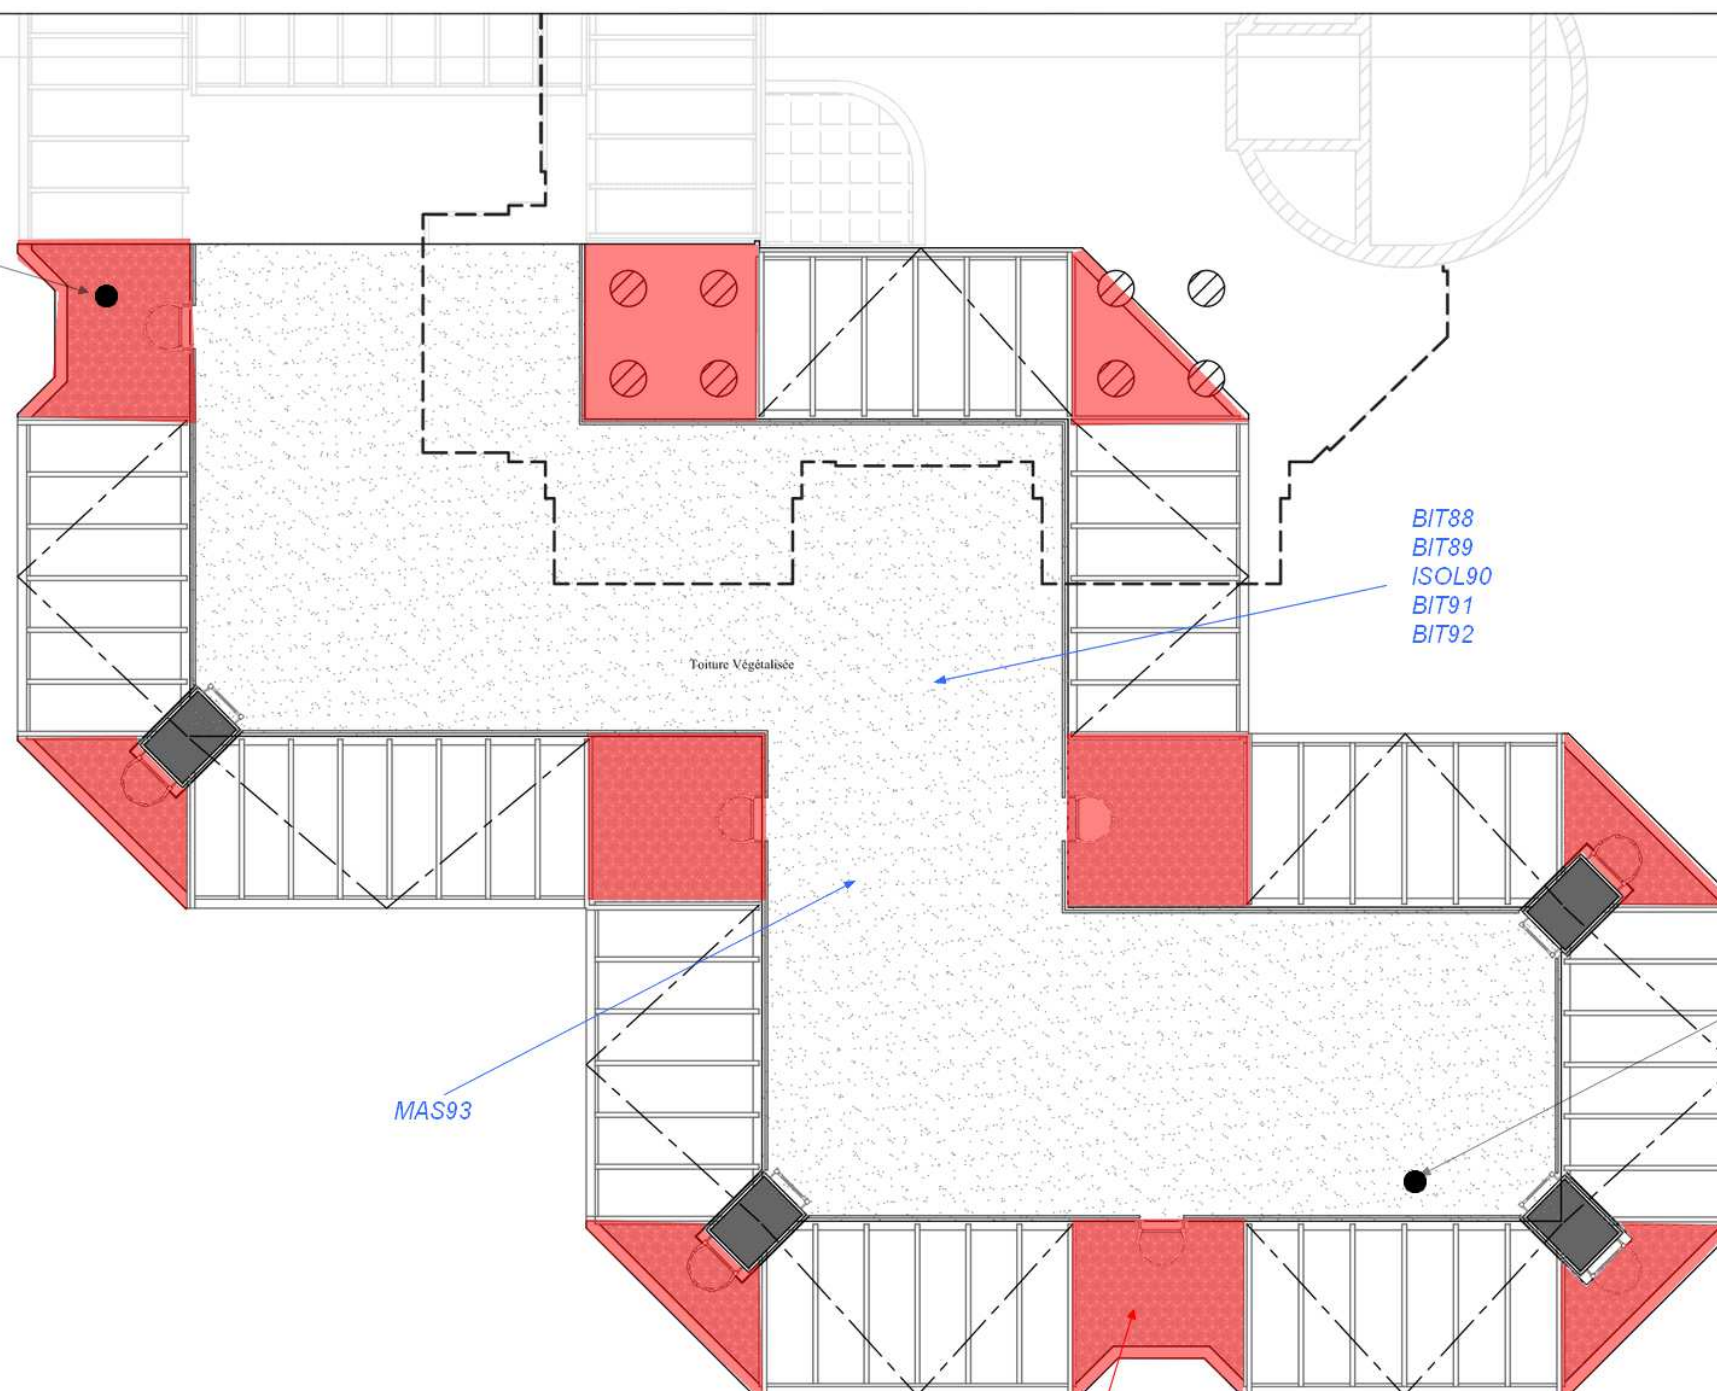

BIT88
BIT89
ISOL90
BIT91
BIT92

MAS93

● point de sondage :
pas de prélèvement (idem BIT88 à BIT92)

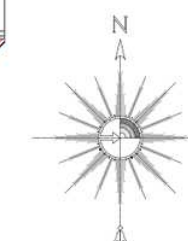

éléments amiantifères => emplacement du prélèvement
prélèvements sans amiante => emplacement du prélèvement

PEINT87 amiantifère
peinture sur isolant mousse
polyuréthane

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM

34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX


date du diagnostic

14 et 15 Novembre
2018

numéro de dossier - date

A 482801

du 01/03/2019

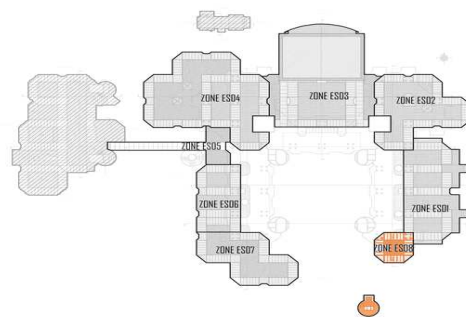

croquis d'après plan fourni


LOCALISATION DES
PRELEVEMENTS ET DES
ELEMENTS AMIANTIFERES
LIES AUX TRAVAUX

Immeuble diagnostiqué

**Tribunal de Grande
Instance de Bobigny**
Travaux : réhabilitation
des toitures et
terrasses selon APD
. 173 avenue Paul
Vaillant Couturier
BOBIGNY

lundi 4 mars 2019

ZONE ES08

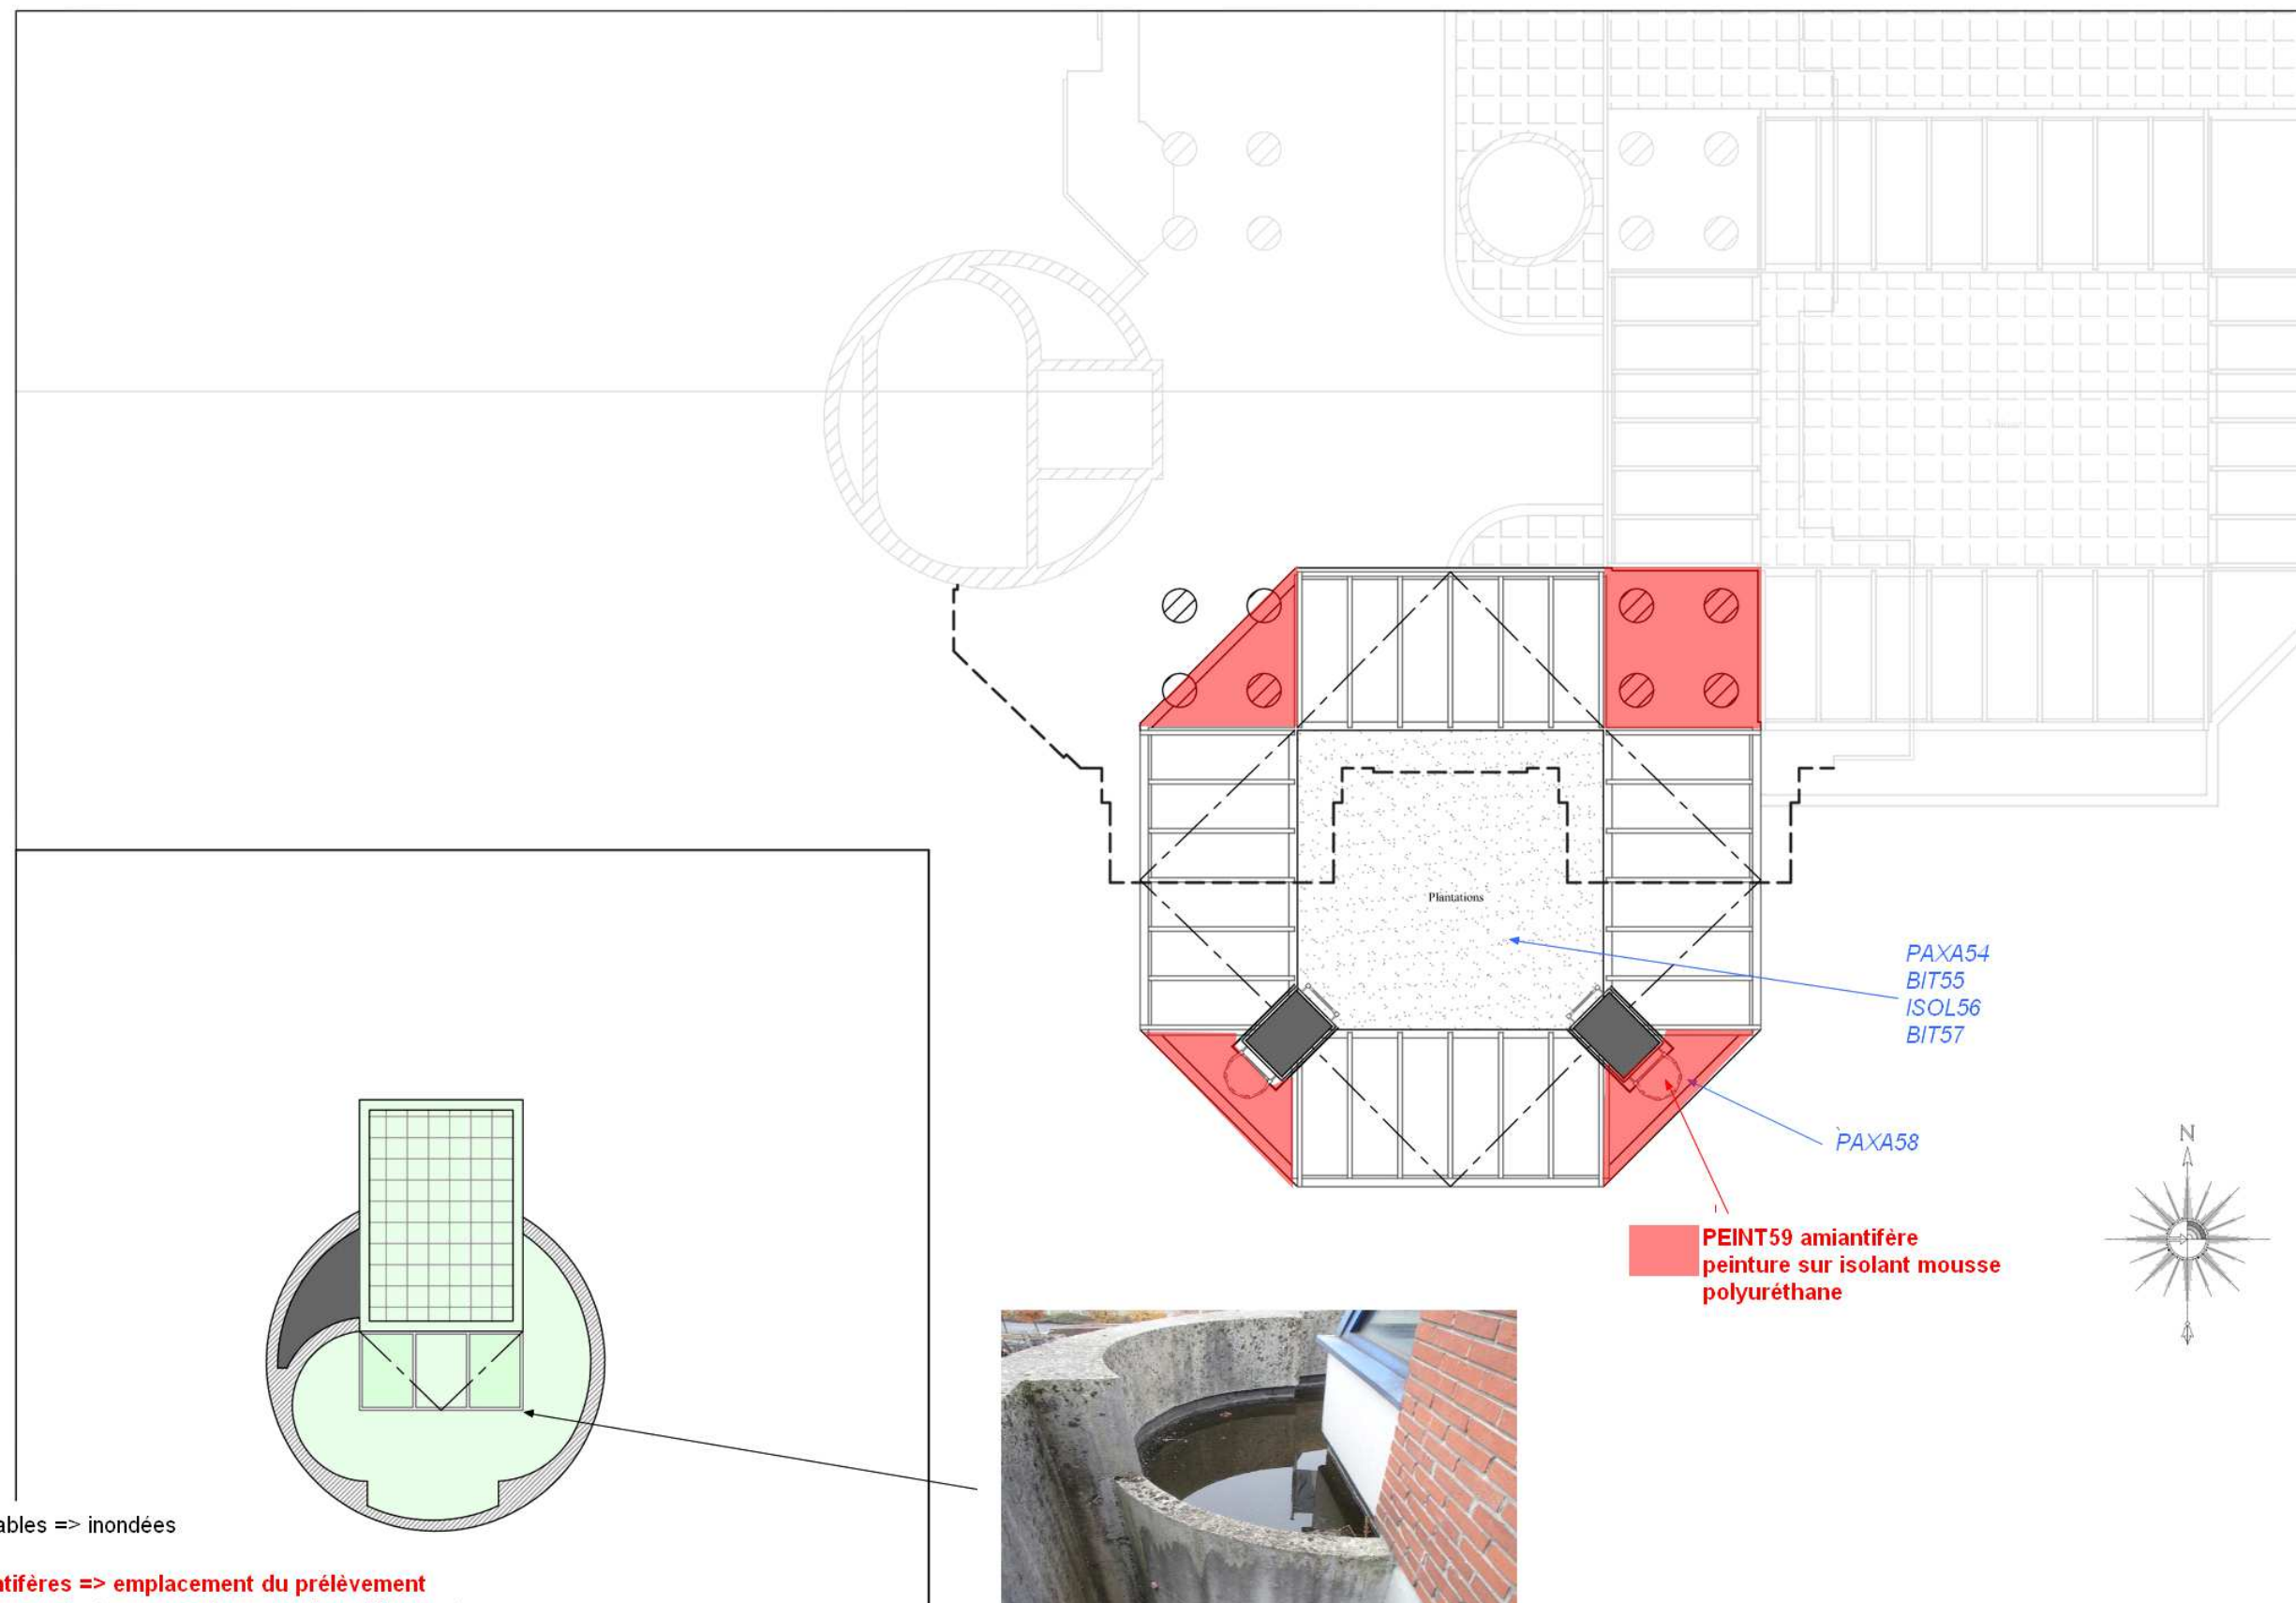

diagnostic réalisé par


DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE
AVANT TRAVAUX

date du diagnostic
14 et 15 Novembre
2018

numéro de dossier - date
A 482801
du 01/03/2019



croquis d'après plan fourni


DENOMINATION DES
BATIMENTS ZONE
DIAGNOSTIQUEE

Immeuble diagnostiqué

Tribunal de Grande
Instance de Bobigny
Travaux : réhabilitation
des toitures et
terrasses selon APD
. 173 avenue Paul
Vaillant Couturier
BOBIGNY

lundi 4 mars 2019

PLAN MASSE
COUVERTURES

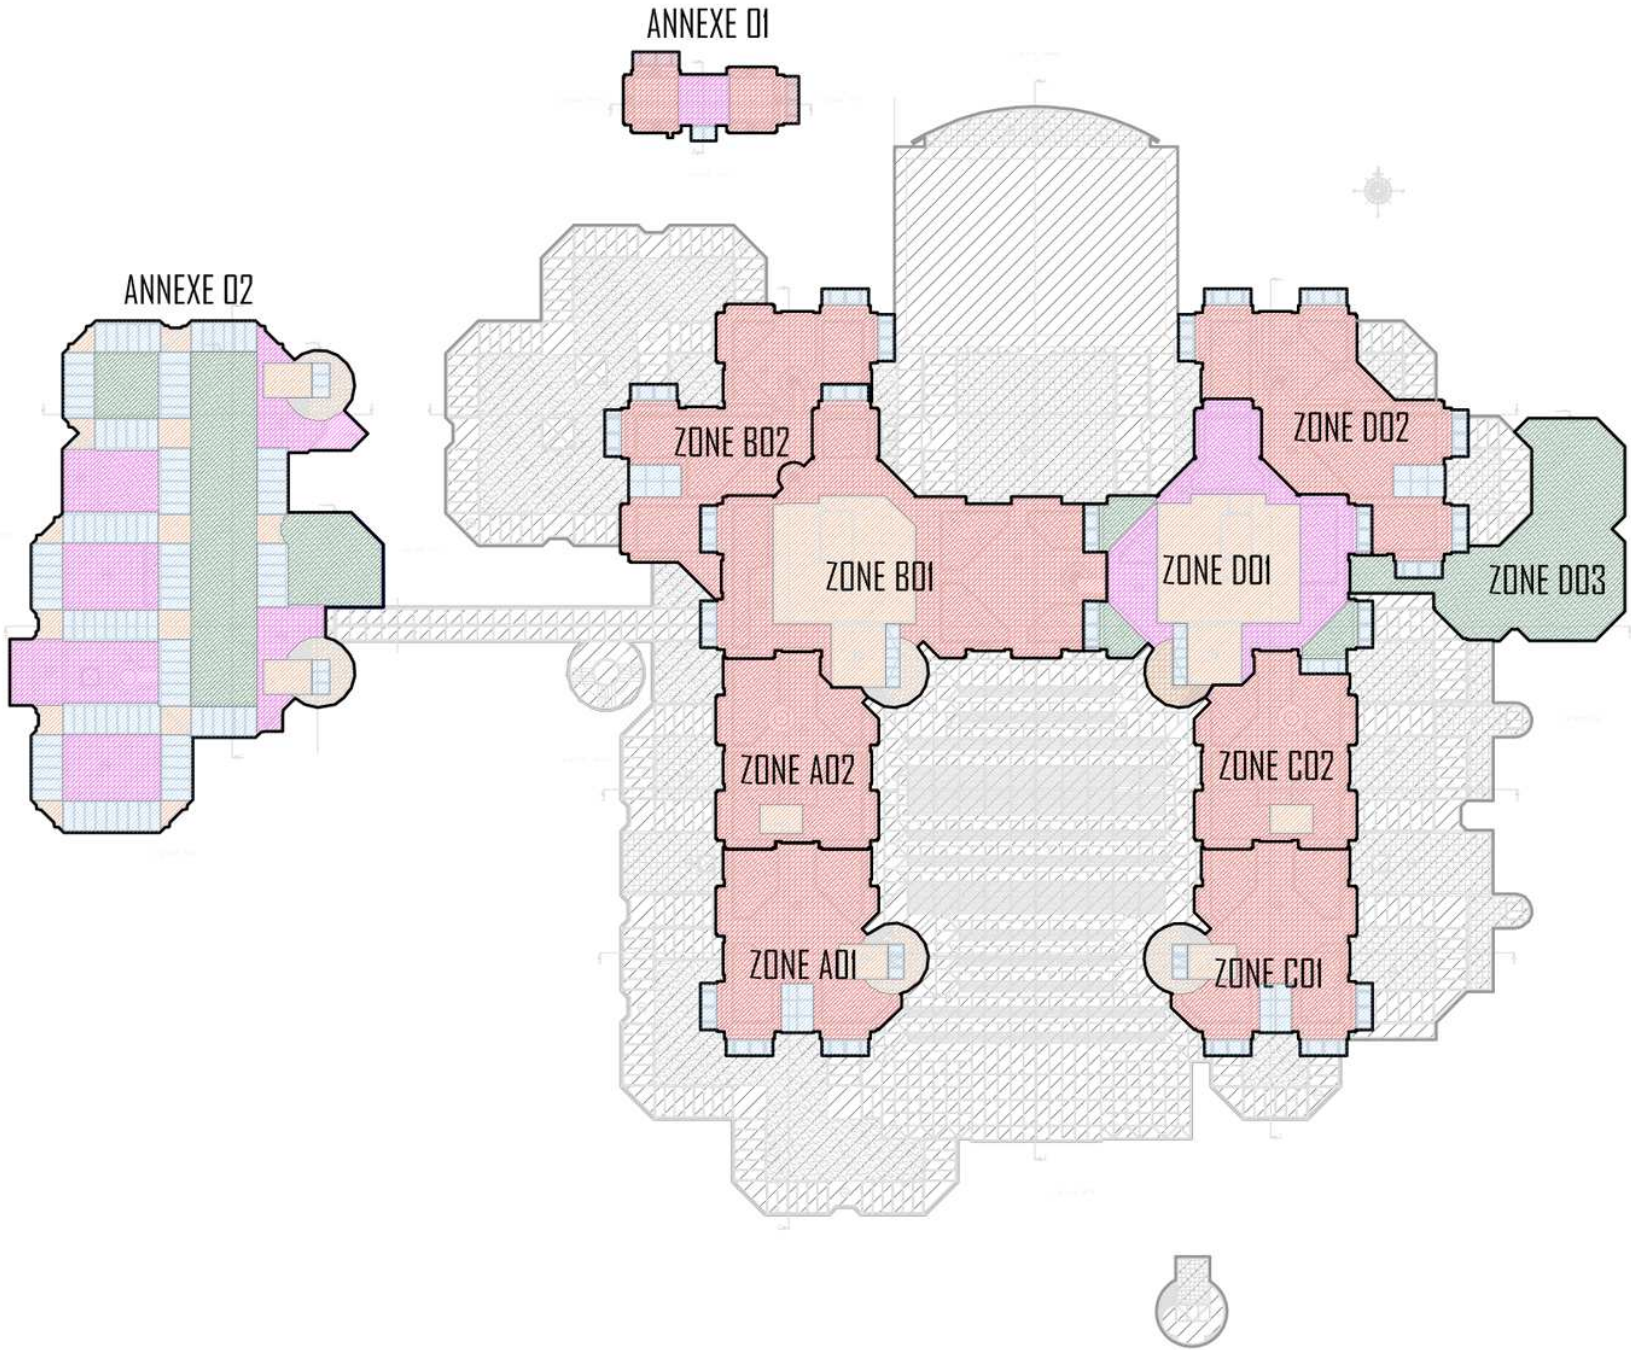

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM

34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX


date du diagnostic

14 et 15 Novembre
2018

numéro de dossier - date

A 482801

du 01/03/2019

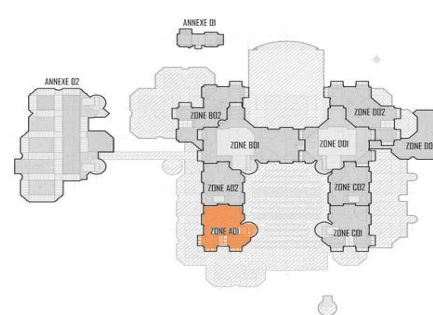

croquis d'après plan fourni


LOCALISATION DES
PRELEVEMENTS LIES AUX
TRAVAUX

Immeuble diagnostiqué

Tribunal de Grande
Instance de Bobigny
Travaux : réhabilitation
des toitures et
terrasses selon APD
. 173 avenue Paul
Vaillant Couturier
BOBIGNY


lundi 4 mars 2019

ZONE A01

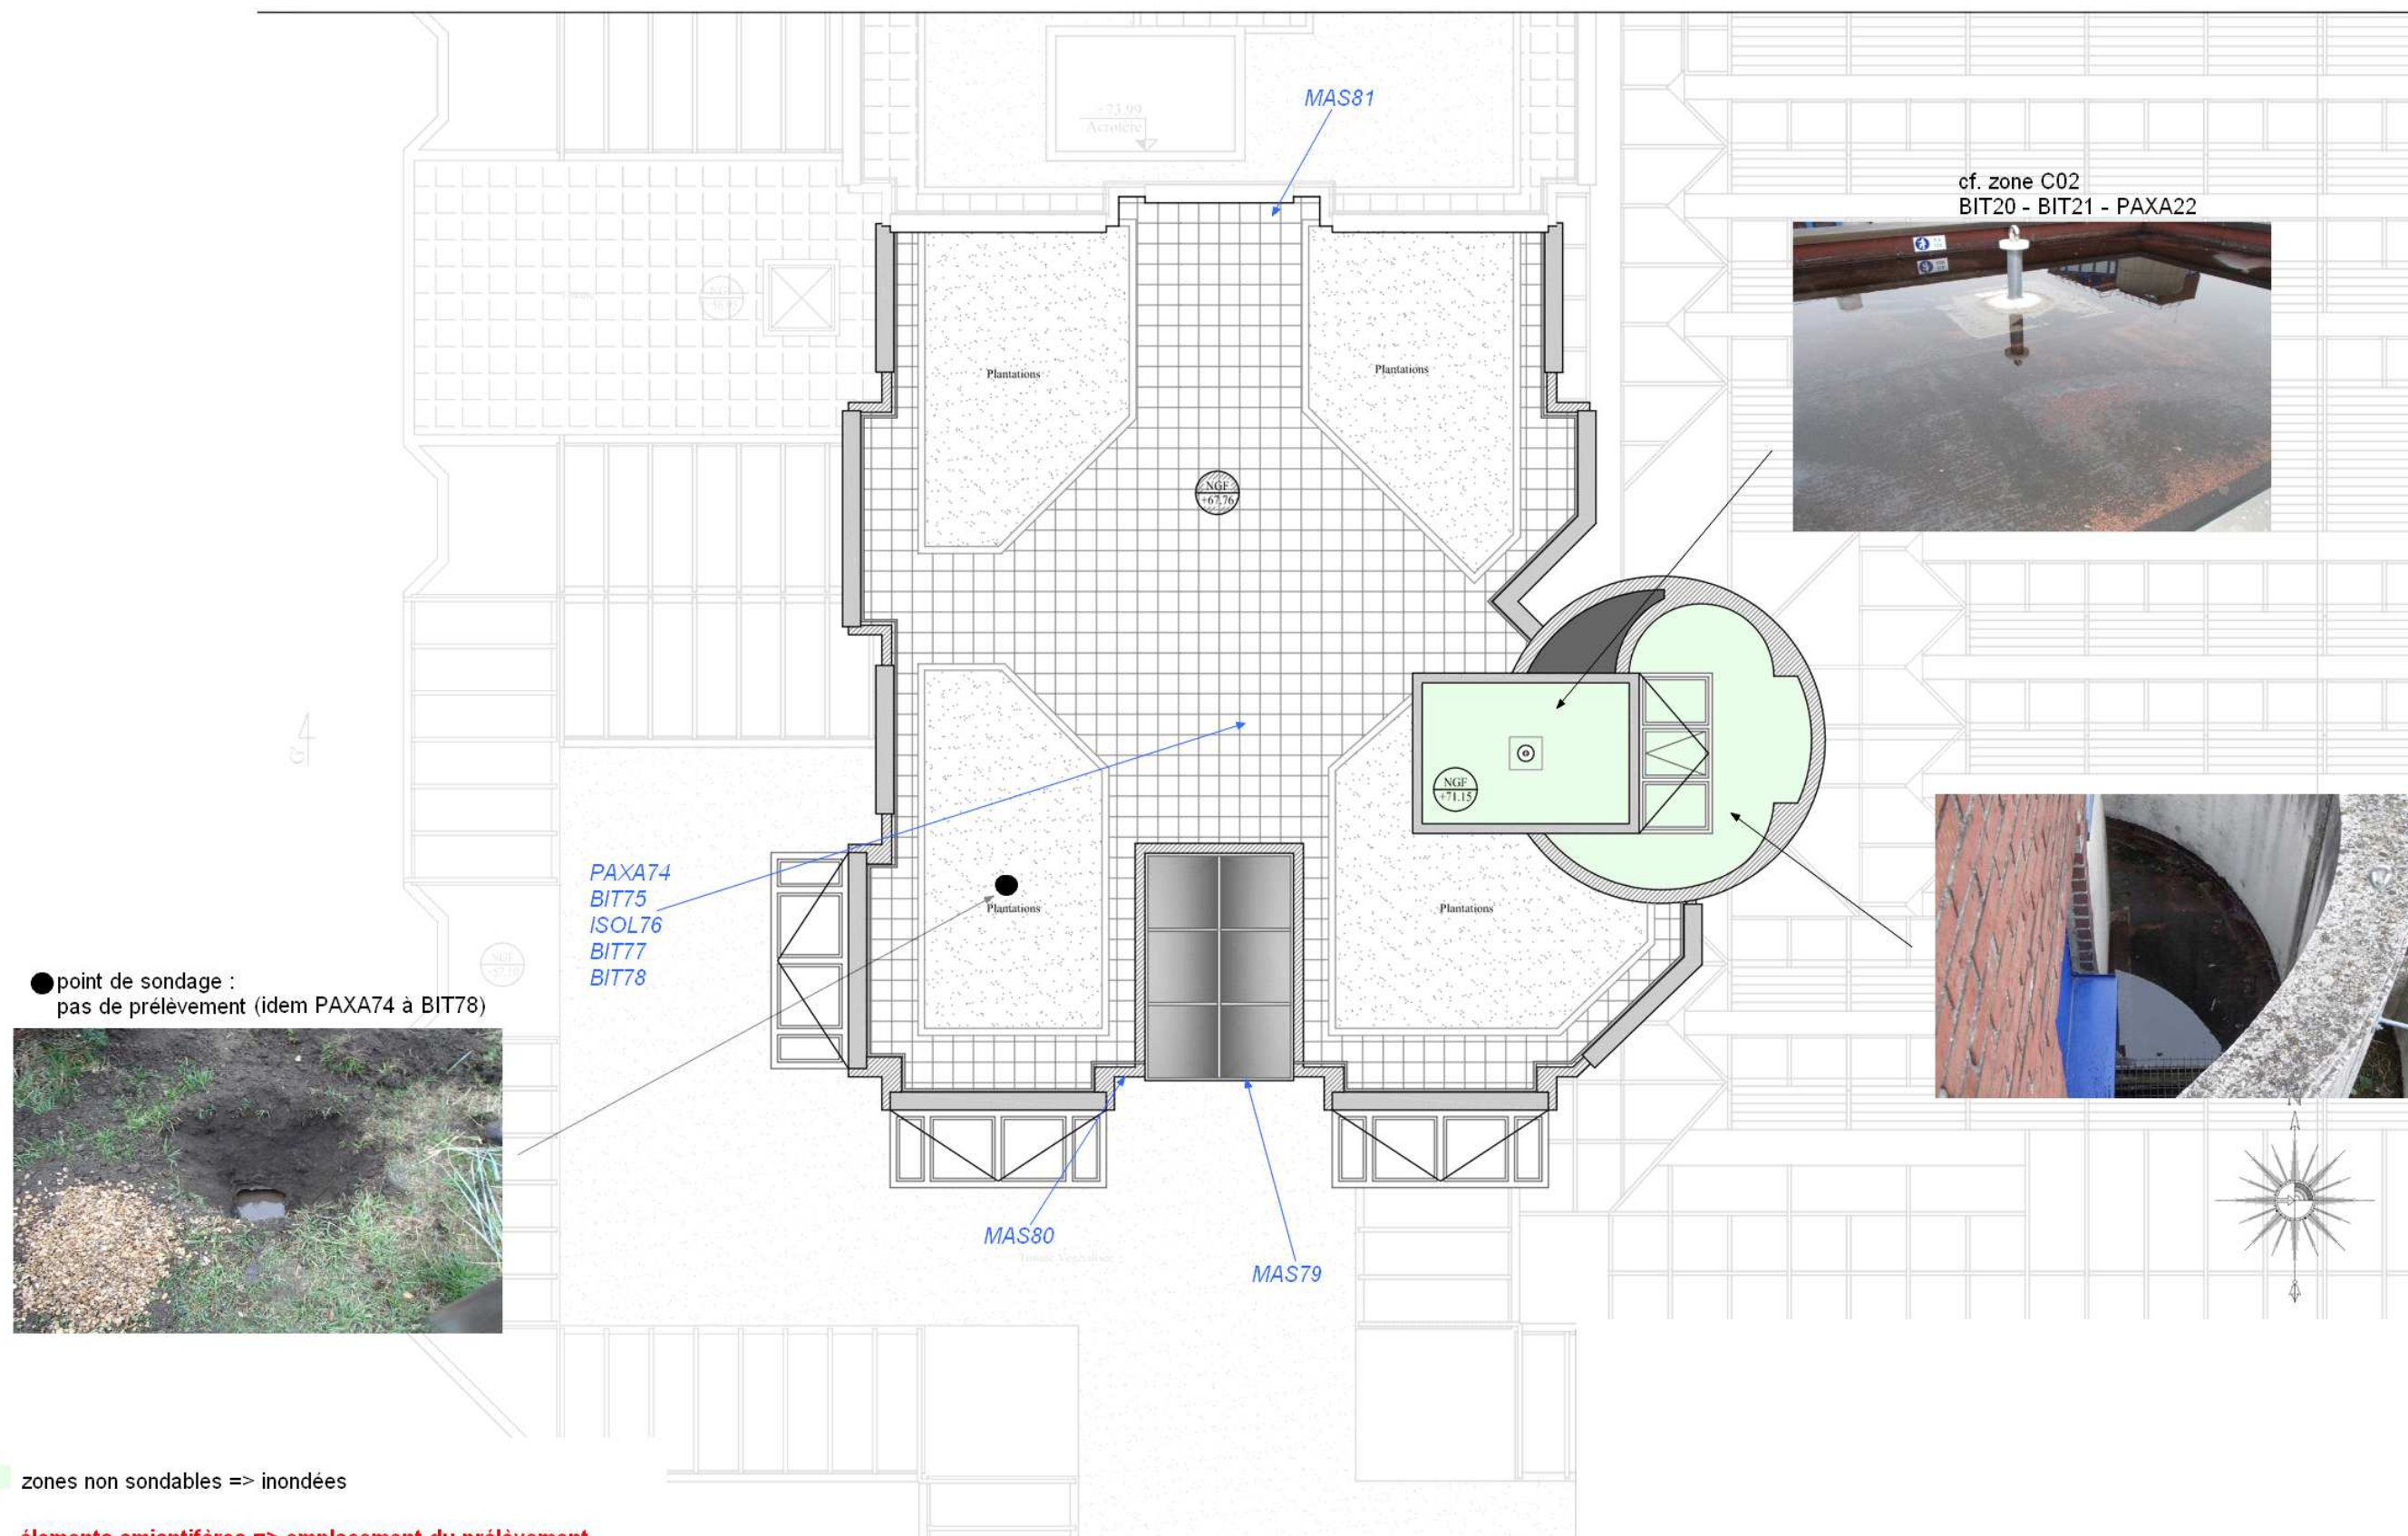

DIAGTIM®

date du diagnostic
**14 et 15 Novembre
2018**
numéro de dossier - date
**A 482801
du 01/03/2019**

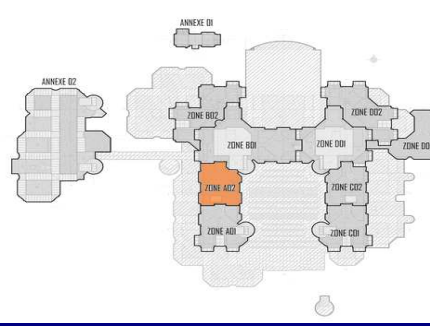

ZONE A02



diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX


date du diagnostic

14 et 15 Novembre
2018

numéro de dossier - date

A 482801

du 01/03/2019

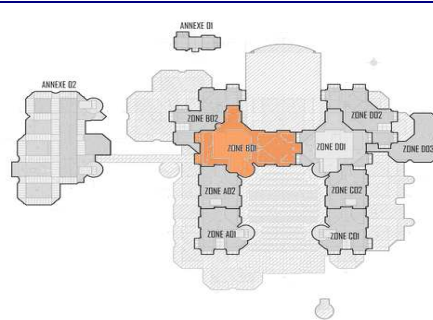

croquis d'après plan fourni

LOCALISATION DES
PRELEVEMENTS LIES AUX
TRAVAUX

Immeuble diagnostiqué

Tribunal de Grande
Instance de Bobigny
Travaux : réhabilitation
des toitures et
terrasses selon APD
. 173 avenue Paul
Vaillant Couturier
BOBIGNY

lundi 4 mars 2019

ZONE B01

● point de sondage :
pas de prélèvement (idem PAXA60 à BIT64)



● point de sondage :
pas de prélèvement (idem PAXA60 à BIT64)



PAXA60
BIT61
ISOL62
BIT63
BIT64

BIT65
BIT66

zones non sondables => inondées

éléments amiantifères => emplacement du prélèvement
prélèvements sans amiante => emplacement du prélèvement

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM

34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX


date du diagnostic

14 et 15 Novembre
2018

numéro de dossier - date

A 482801

du 01/03/2019

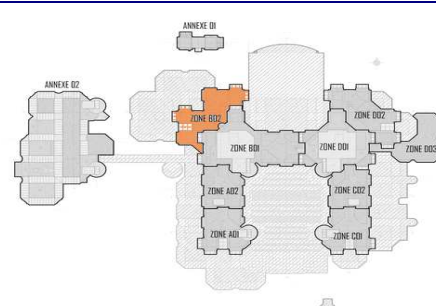

croquis d'après plan fourni

LOCALISATION DES
PRELEVEMENTS LIES AUX
TRAVAUX

Immeuble diagnostiqué

Tribunal de Grande
Instance de Bobigny
Travaux : réhabilitation
des toitures et
terrasses selon APD
. 173 avenue Paul
Vaillant Couturier
BOBIGNY

lundi 4 mars 2019

ZONE B02


● point de sondage :
pas de prélèvement (idem PAXA67 à BIT71)



● point de sondage :
pas de prélèvement (idem PAXA67 à BIT71)



● point de sondage :
pas de prélèvement (idem PAXA67 à BIT71)

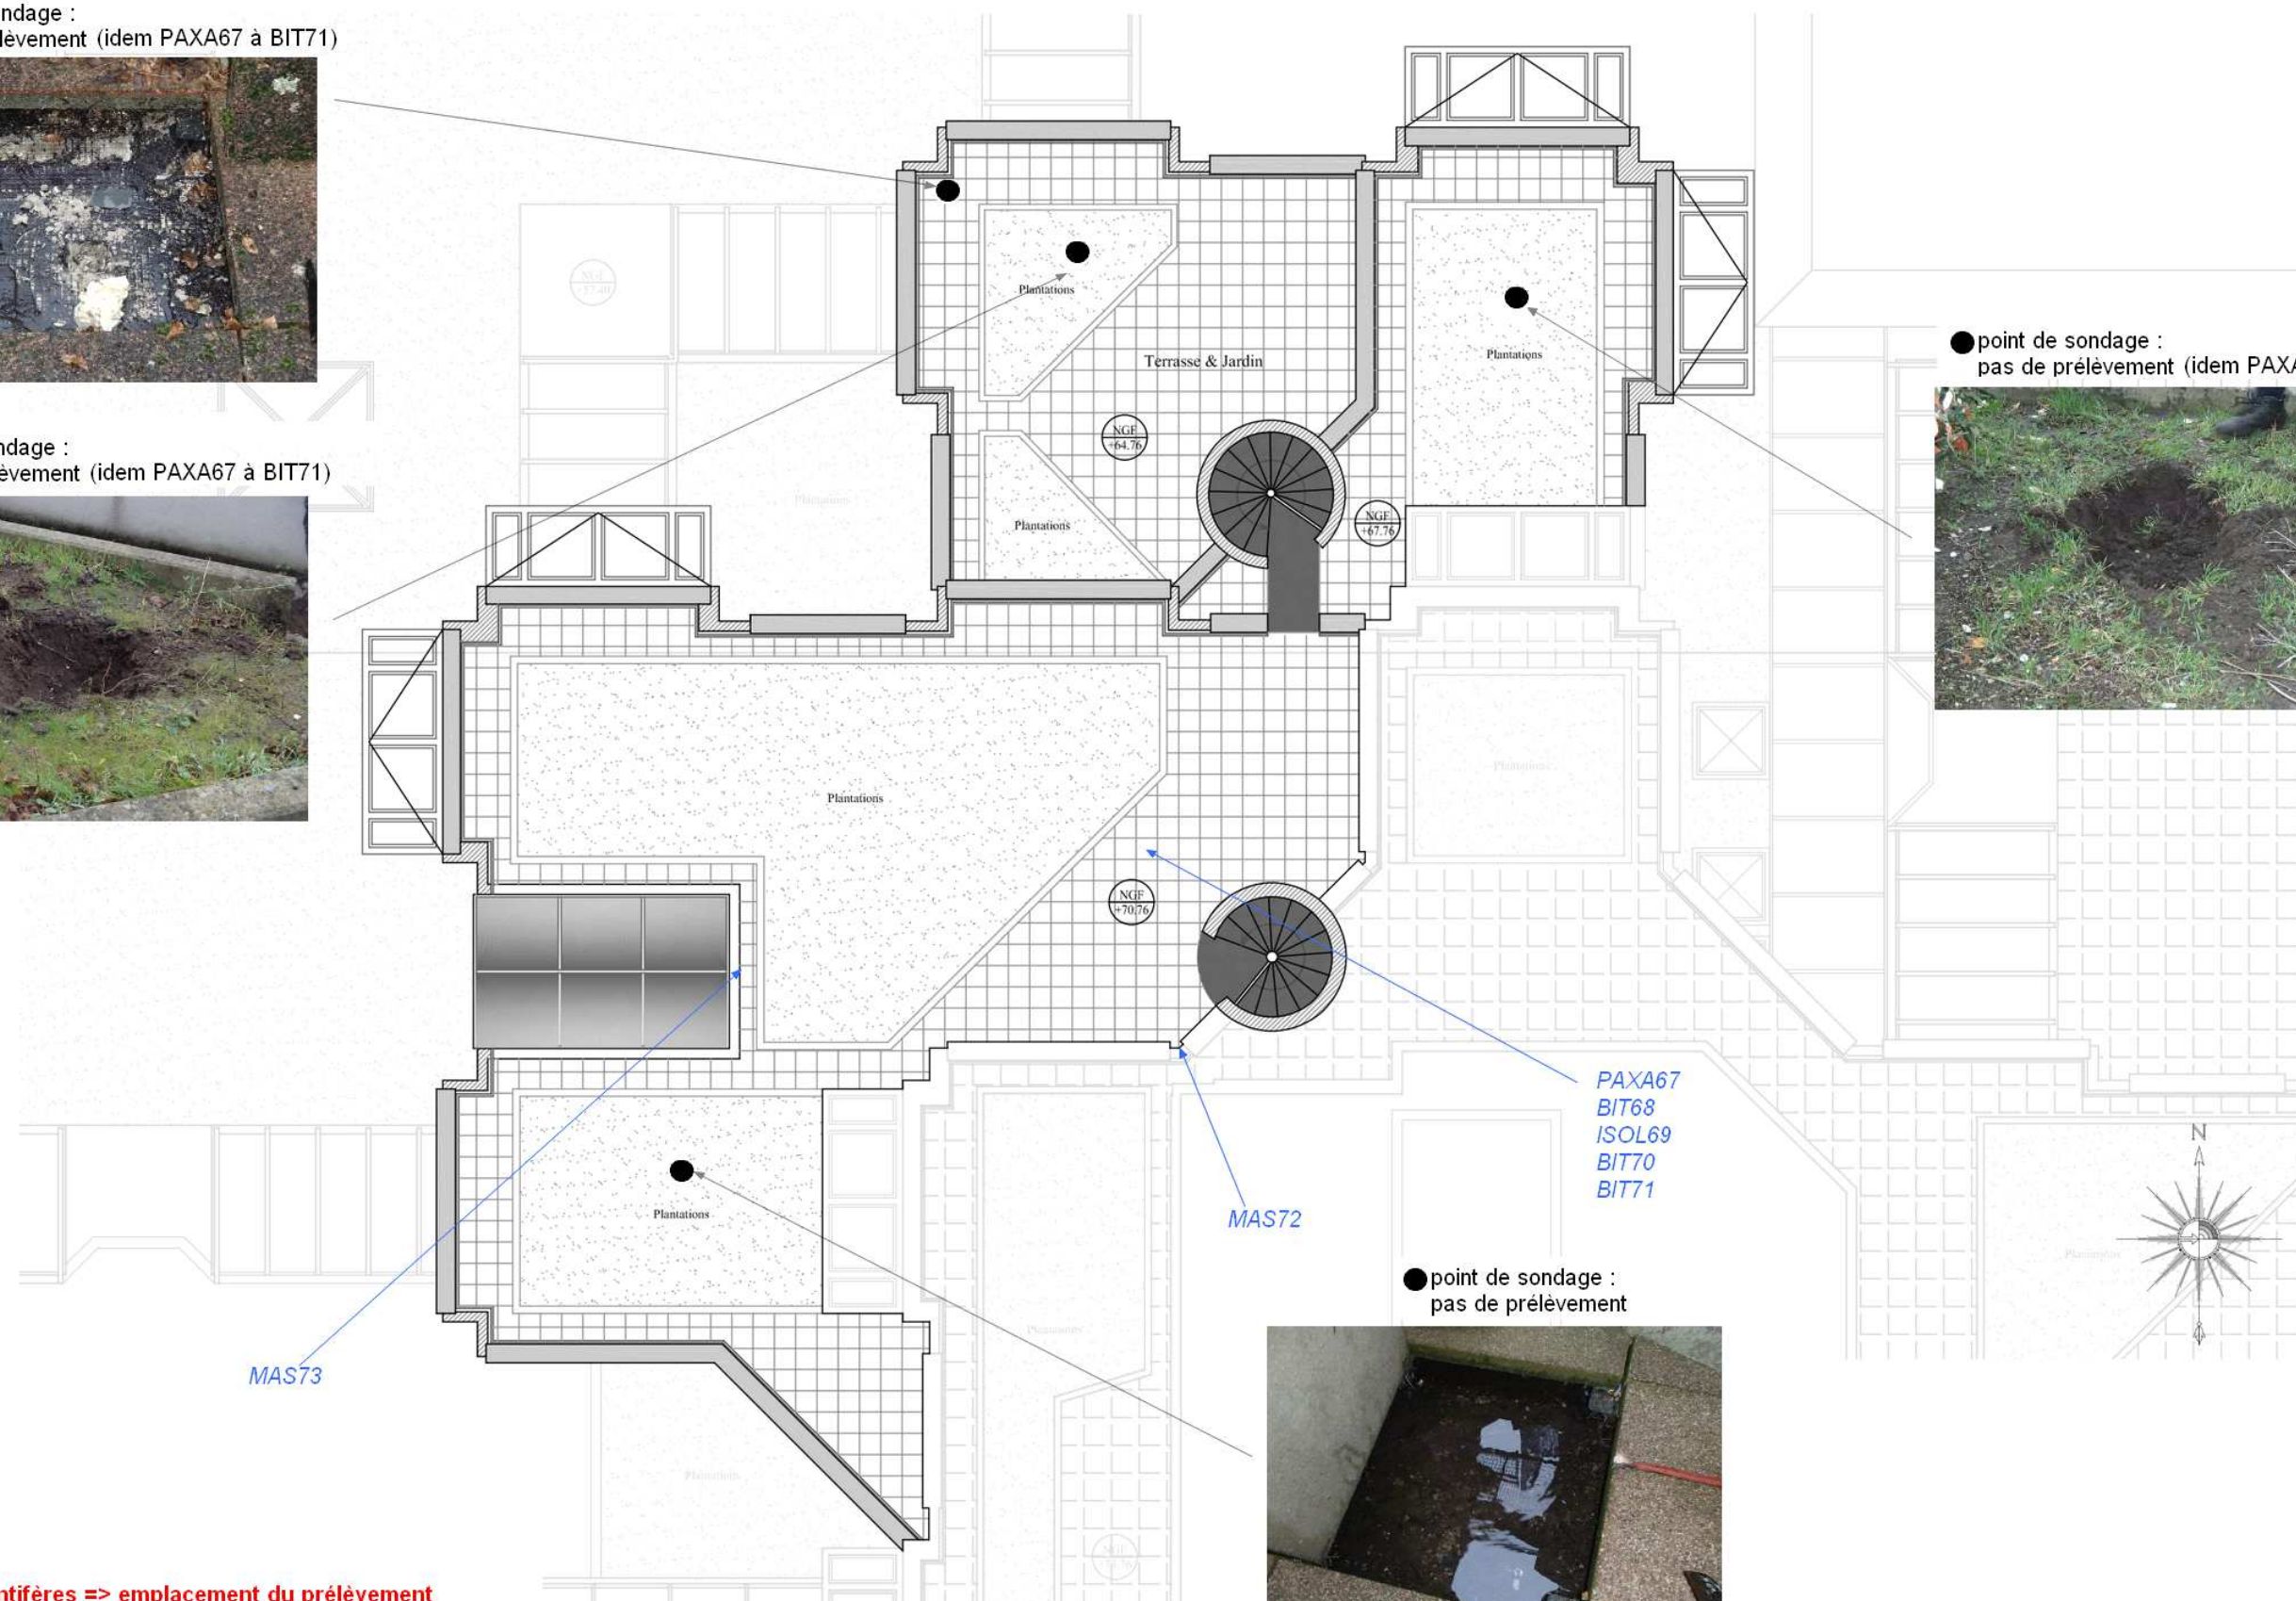

éléments amiantifères => emplacement du prélèvement
prélèvements sans amiante => emplacement du prélèvement

DIAGTIM[®]

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX

ZONE C01



MAS28

éléments amiantifères => emplacement du prélèvement
prélèvements sans amiante => emplacement du prélèvement

diagnostic réalisé par


DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

**DIAGNOSTIC AMIANTE
AVANT TRAVAUX**

date du diagnostic
**14 et 15 Novembre
2018**

numéro de dossier - date
**A 482801
du 01/03/2019**

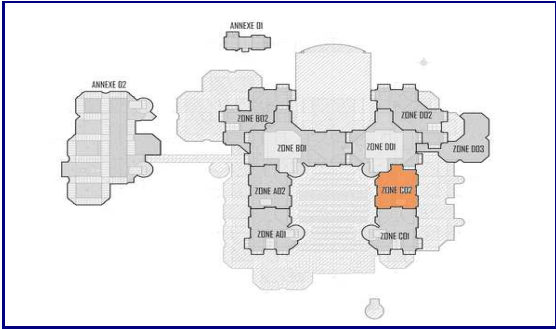

croquis d'après plan fourni


**LOCALISATION DES
PRELEVEMENTS LIES AUX
TRAVAUX**

Immeuble diagnostiqué

**Tribunal de Grande
Instance de Bobigny**
Travaux : réhabilitation
des toitures et
terrasses selon APD
. 173 avenue Paul
Vaillant Couturier
BOBIGNY

ZONE C02

lundi 4 mars 2019

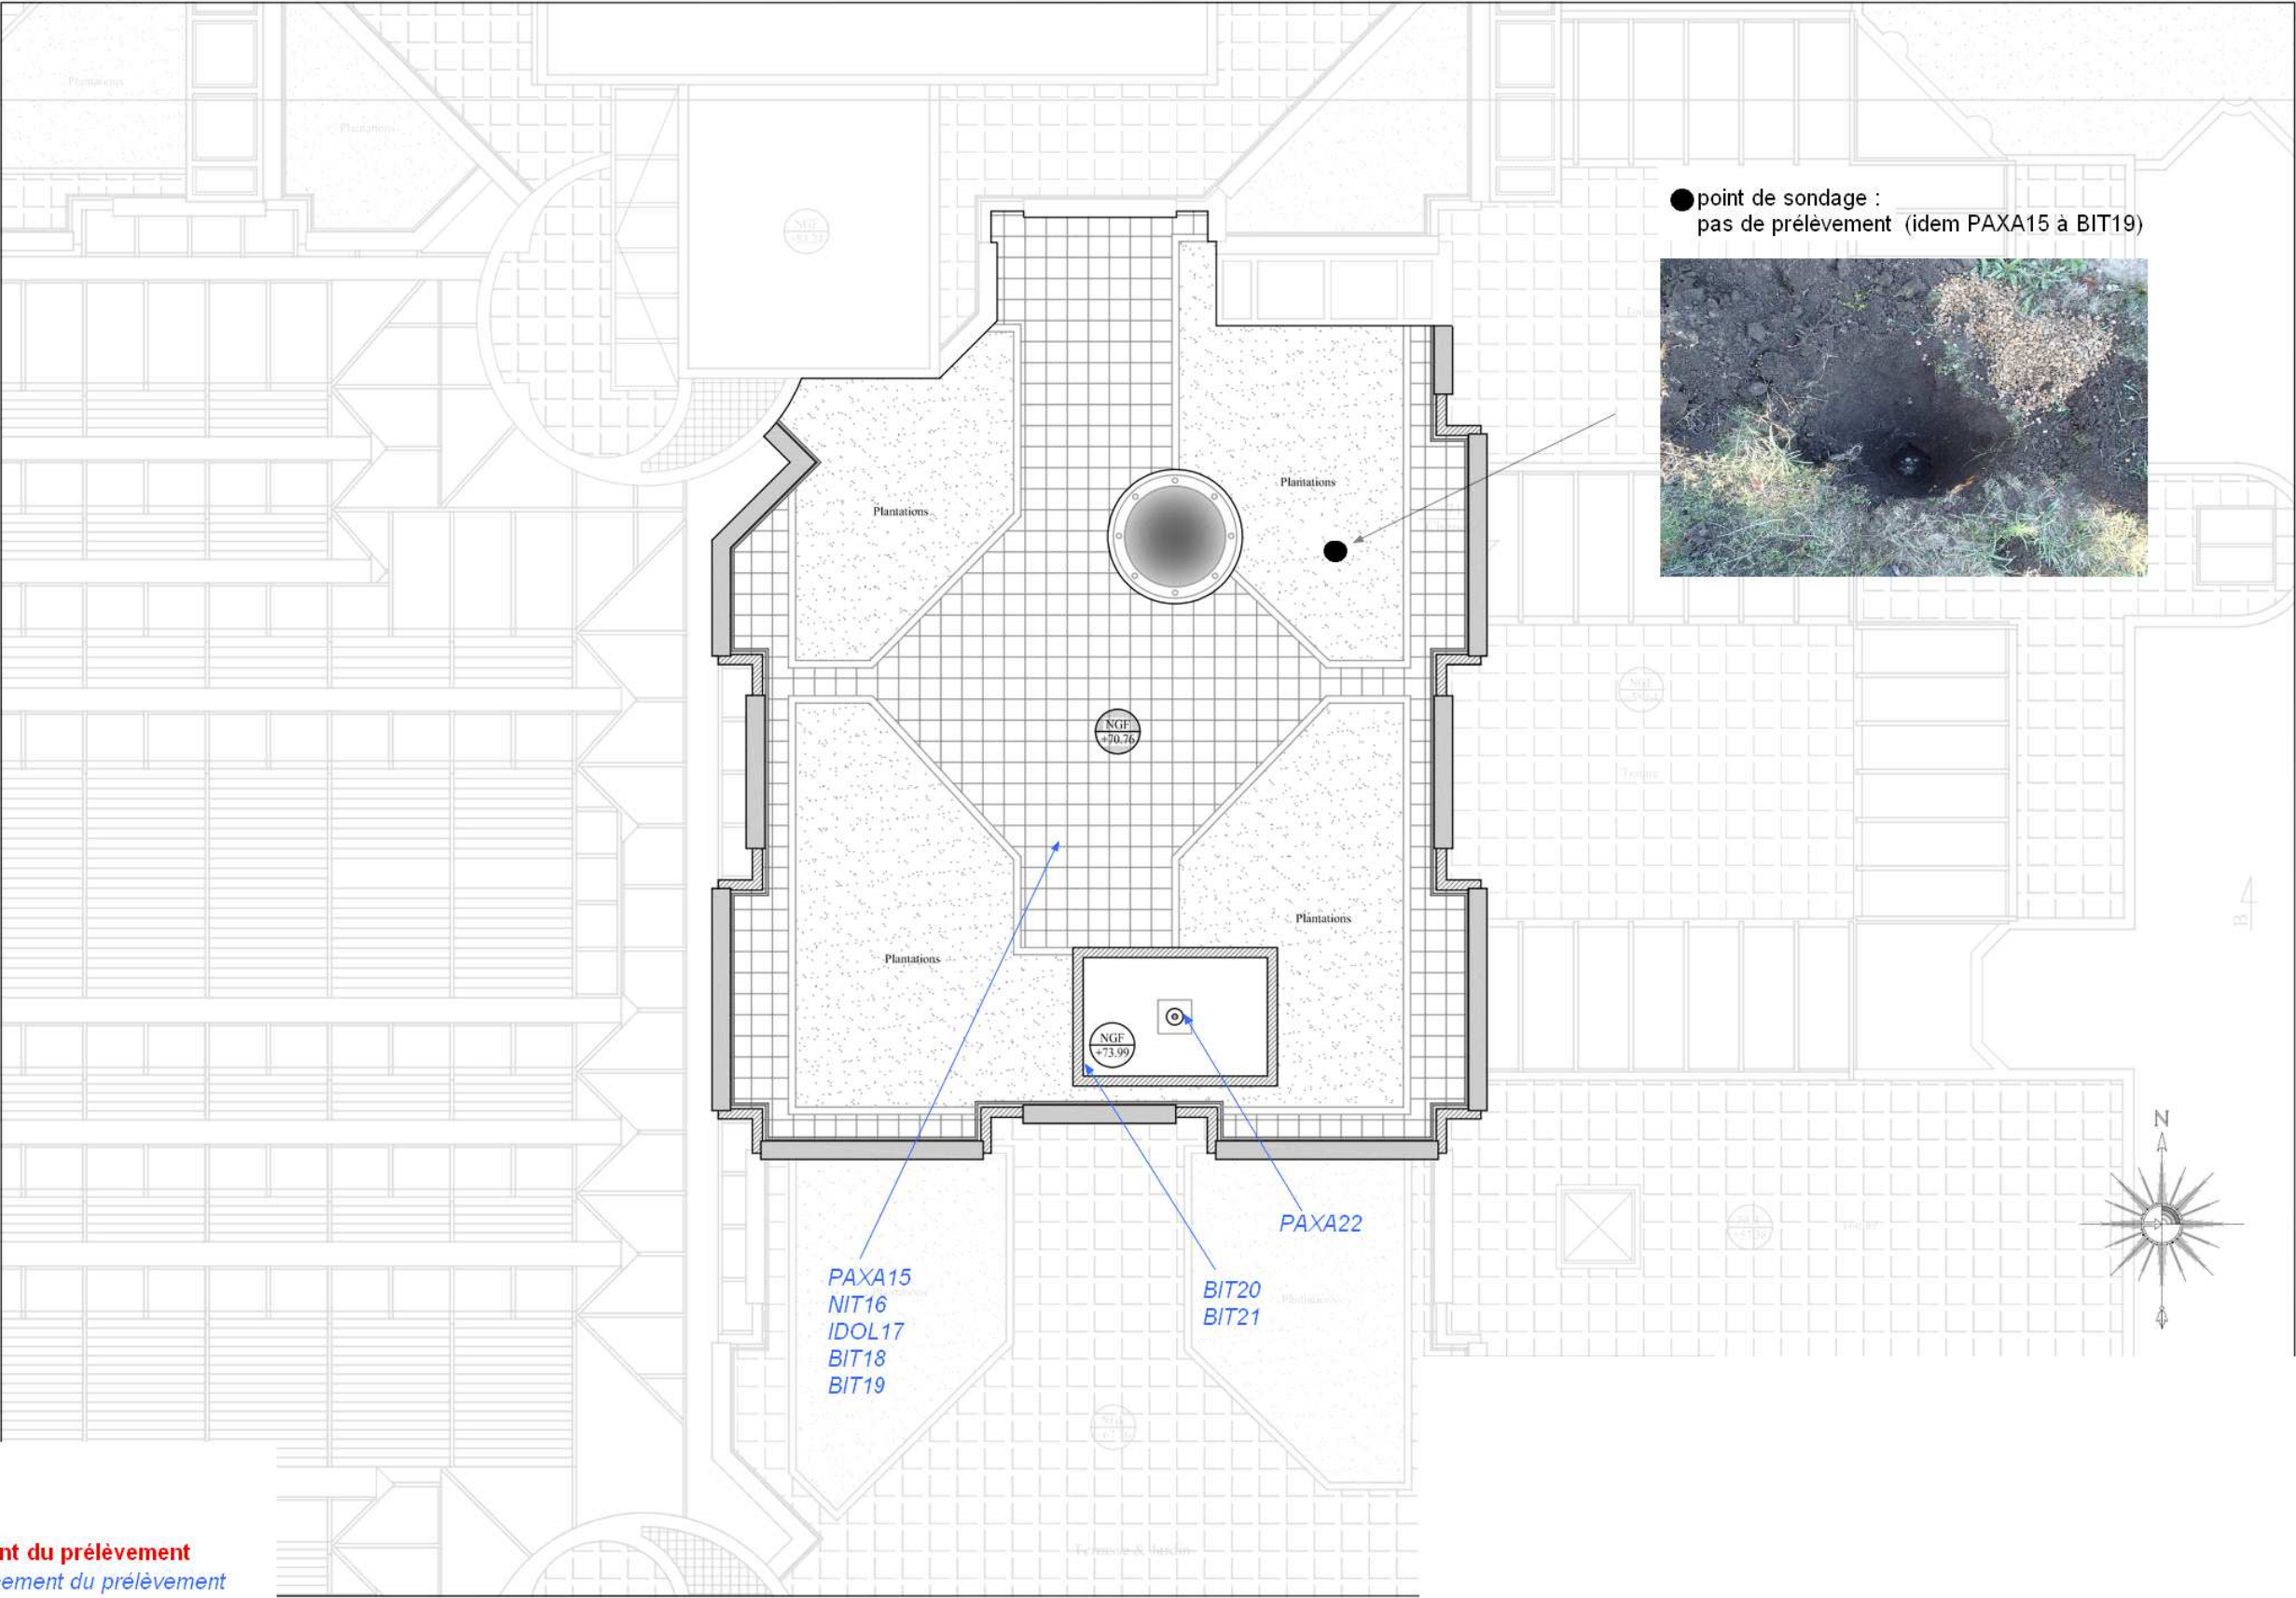

éléments amiantifères => emplacement du prélèvement
prélèvements sans amiante => emplacement du prélèvement

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM

34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX


date du diagnostic

14 et 15 Novembre
2018

numéro de dossier - date

A 482801

du 01/03/2019

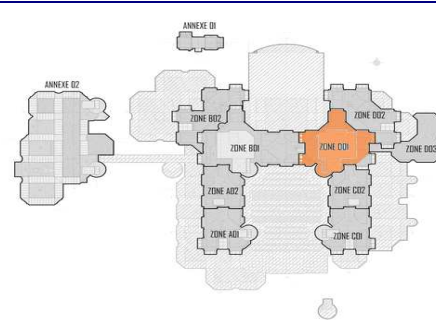

croquis d'après plan fourni

LOCALISATION DES
PRELEVEMENTS LIES AUX
TRAVAUX

Immeuble diagnostiqué

**Tribunal de Grande
Instance de Bobigny**
Travaux : réhabilitation
des toitures et
terrasses selon APD
. 173 avenue Paul
Vaillant Couturier
BOBIGNY

lundi 4 mars 2019

ZONE D01

● point de sondage :
pas de prélèvement (idem PAXA3 à BIT7)



● point de sondage :
pas de prélèvement (idem PAXA3 à BIT7)



● point de sondage :
pas de prélèvement (idem PAXA3 à BIT7)




● point de sondage :
pas de prélèvement (idem BIT1 BIT2)



éléments amiantifères => emplacement du prélèvement
prélèvements sans amiante => emplacement du prélèvement


DIAGTIM®

date du diagnostic
**14 et 15 Novembre
2018**
numéro de dossier - date
**A 482801
du 01/03/2019**

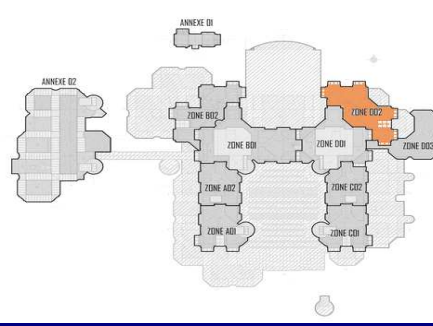

LOCALISATION DES PRELEVEMENTS LIES AUX TRAVAUX

ZONE D02

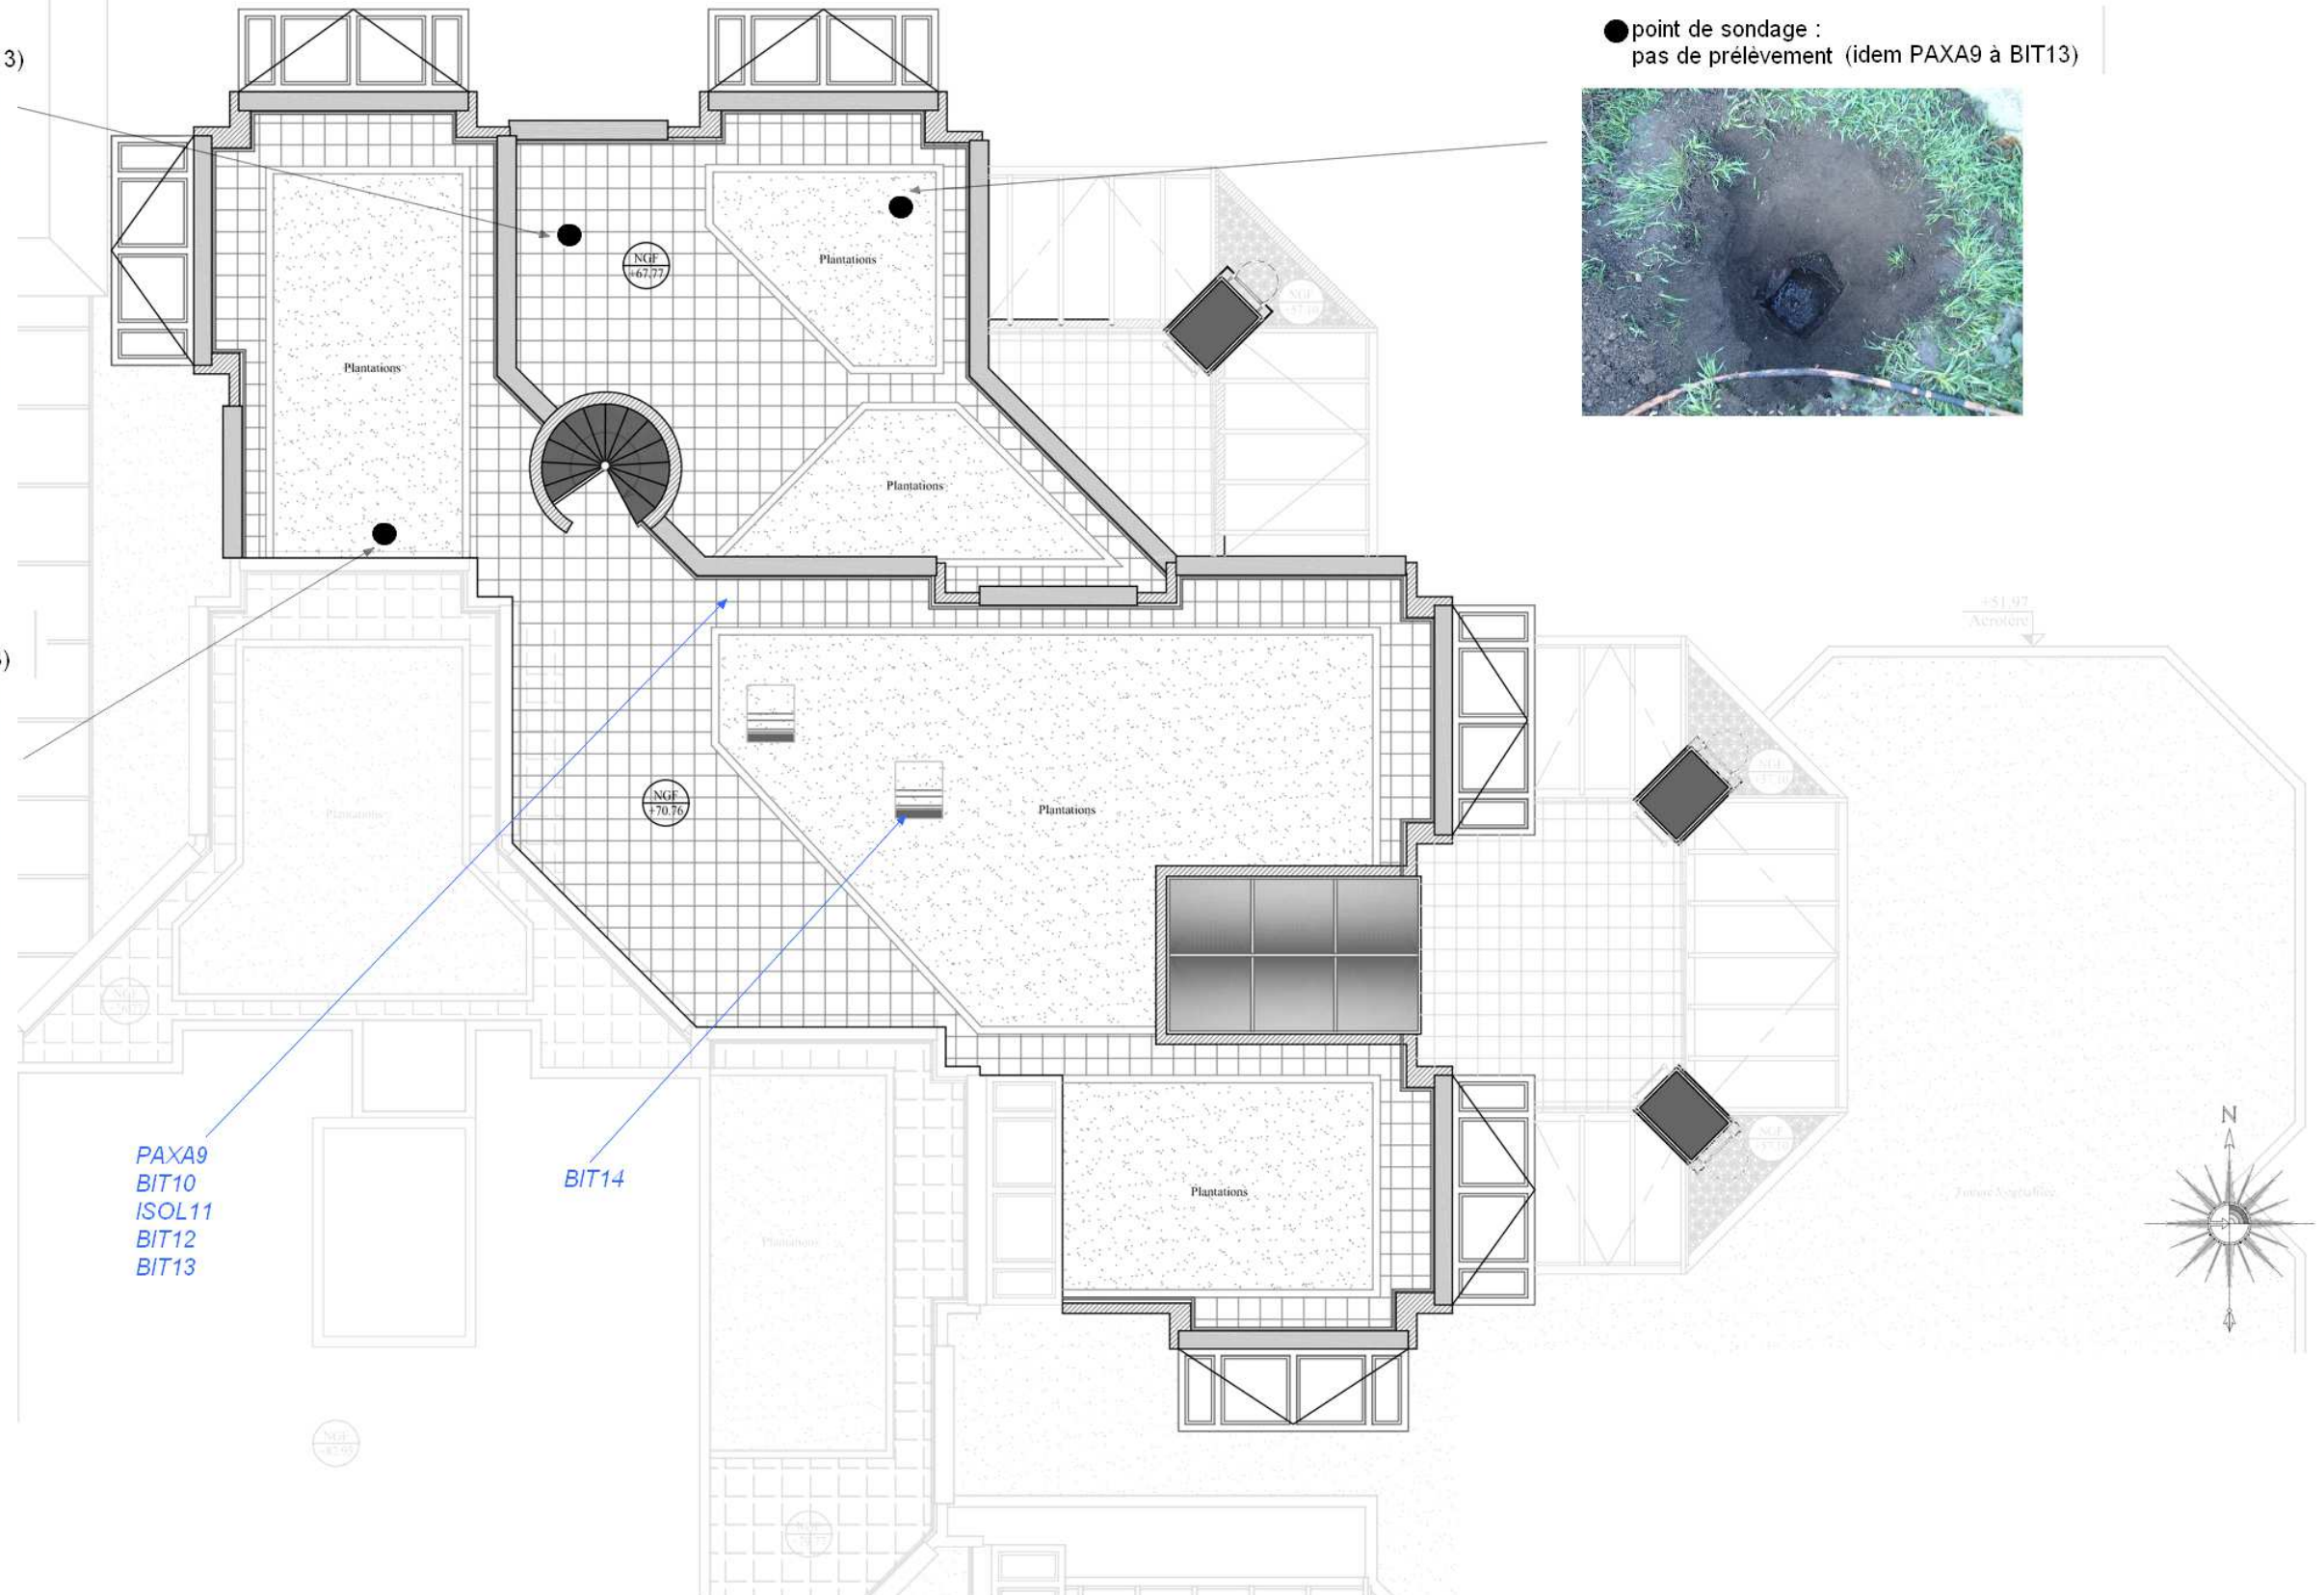

éléments amiantifères => emplacement du prélèvement
prélèvements sans amiante => emplacement du prélèvement

diagnostic réalisé par


DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE
AVANT TRAVAUX

date du diagnostic
14 et 15 Novembre
2018

numéro de dossier - date
A 482801
du 01/03/2019

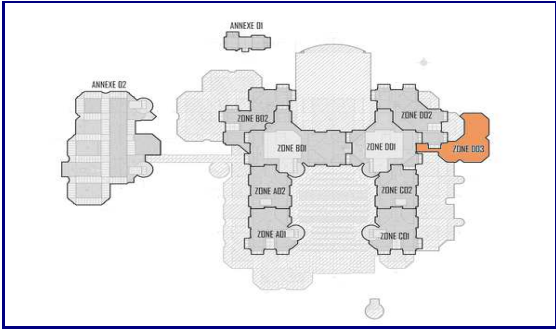

croquis d'après plan fourni

LOCALISATION DES
PRELEVEMENTS LIES AUX
TRAVAUX

Immeuble diagnostiqué

Tribunal de Grande
Instance de Bobigny
Travaux : réhabilitation
des toitures et
terrasses selon APD
. 173 avenue Paul
Vaillant Couturier
BOBIGNY

lundi 4 mars 2019

ZONE D03



● point de sondage :
pas de prélèvement (idem BIT38 à BIT41)

éléments amiantifères => emplacement du prélèvement
prélèvements sans amiante => emplacement du prélèvement

BIT38
ISOL39
BIT40
BIT41

DIAGTIM®

ZONE ANNEXE 01

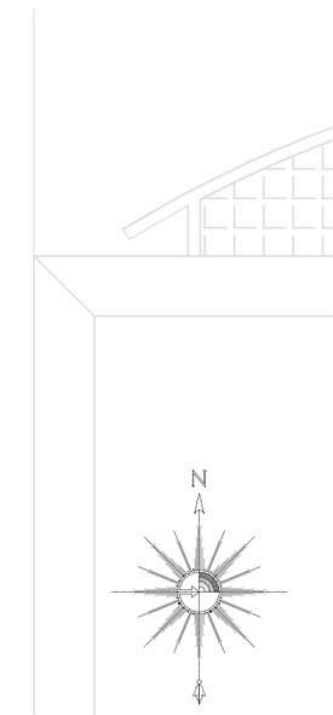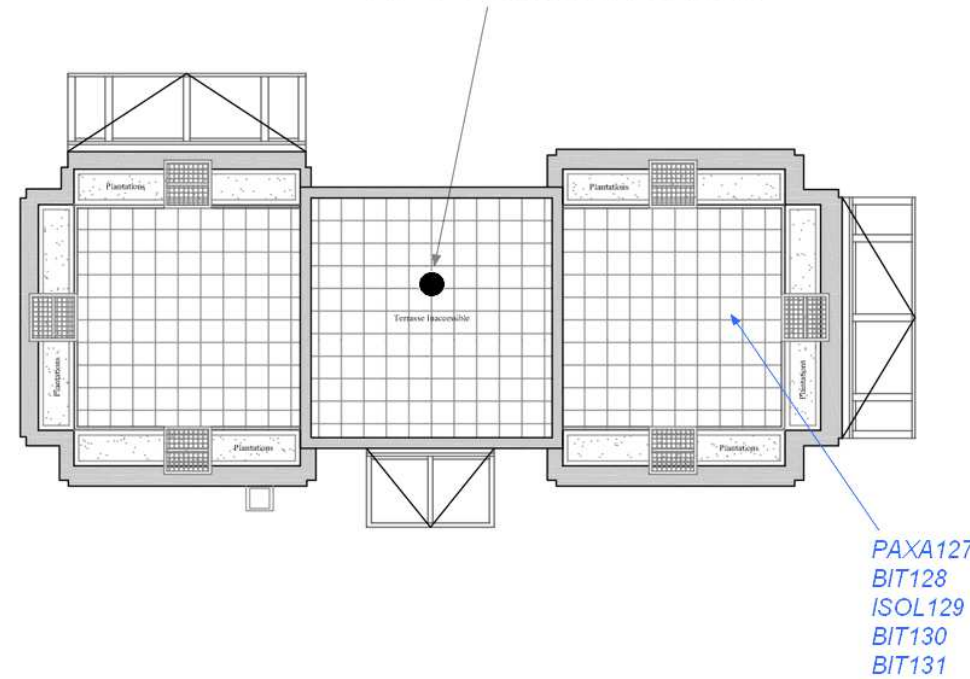

éléments amiantifères => emplacement du prélèvement
prélèvements sans amiante => emplacement du prélèvement

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM

34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

**DIAGNOSTIC AMIANTE
AVANT TRAVAUX**


date du diagnostic

**14 et 15 Novembre
2018**

numéro de dossier - date

A 482801

du **01/03/2019**

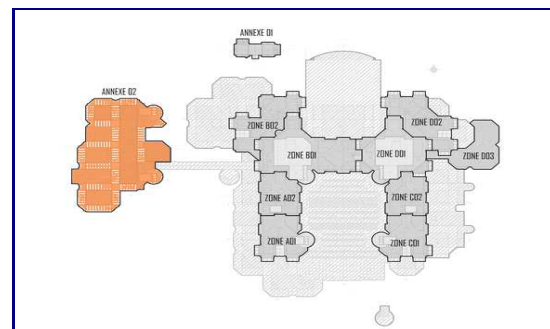

croquis d'après plan fourni

**LOCALISATION DES
PRELEVEMENTS ET DES
ELEMENTS AMIANTIFERES
LIES AUX TRAVAUX**

Immeuble diagnostiqué

**Tribunal de Grande
Instance de Bobigny
Travaux : réhabilitation
des toitures et
terrasses selon APD
. 173 avenue Paul
Vaillant Couturier
BOBIGNY**

lundi 4 mars 2019

ZONE ANNEXE 02

● point de sondage :
pas de prélèvement (idem PAXA118 à BIT122)



PAXA118
BIT119
ISOL120
BIT121
BIT122

PEINT123

fourreau de passage
de câble en amiante ciment

BIT124
BIT125

PAXA126

● point de sondage :
pas de prélèvement (idem PAXA118 à BIT122)



● point de sondage :
pas de prélèvement (idem PAXA118 à BIT122)



éléments amiantifères => emplacement du prélèvement
prélèvements sans amiante => emplacement du prélèvement

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

**DIAGNOSTIC AMIANTE
AVANT TRAVAUX**

date du diagnostic

14 et 15 Novembre
2018

numéro de dossier - date

A 482801

du 01/03/2019

croquis d'après plan fourni


LOCALISATION DES
PRELEVEMENTS LIES AUX
TRAVAUX

Immeuble diagnostiqué

**Tribunal de Grande
Instance de Bobigny**
Travaux : réhabilitation
des toitures et
terrasses selon APD
. 173 avenue Paul
Vaillant Couturier
BOBIGNY

lundi 4 mars 2019

VERIERES

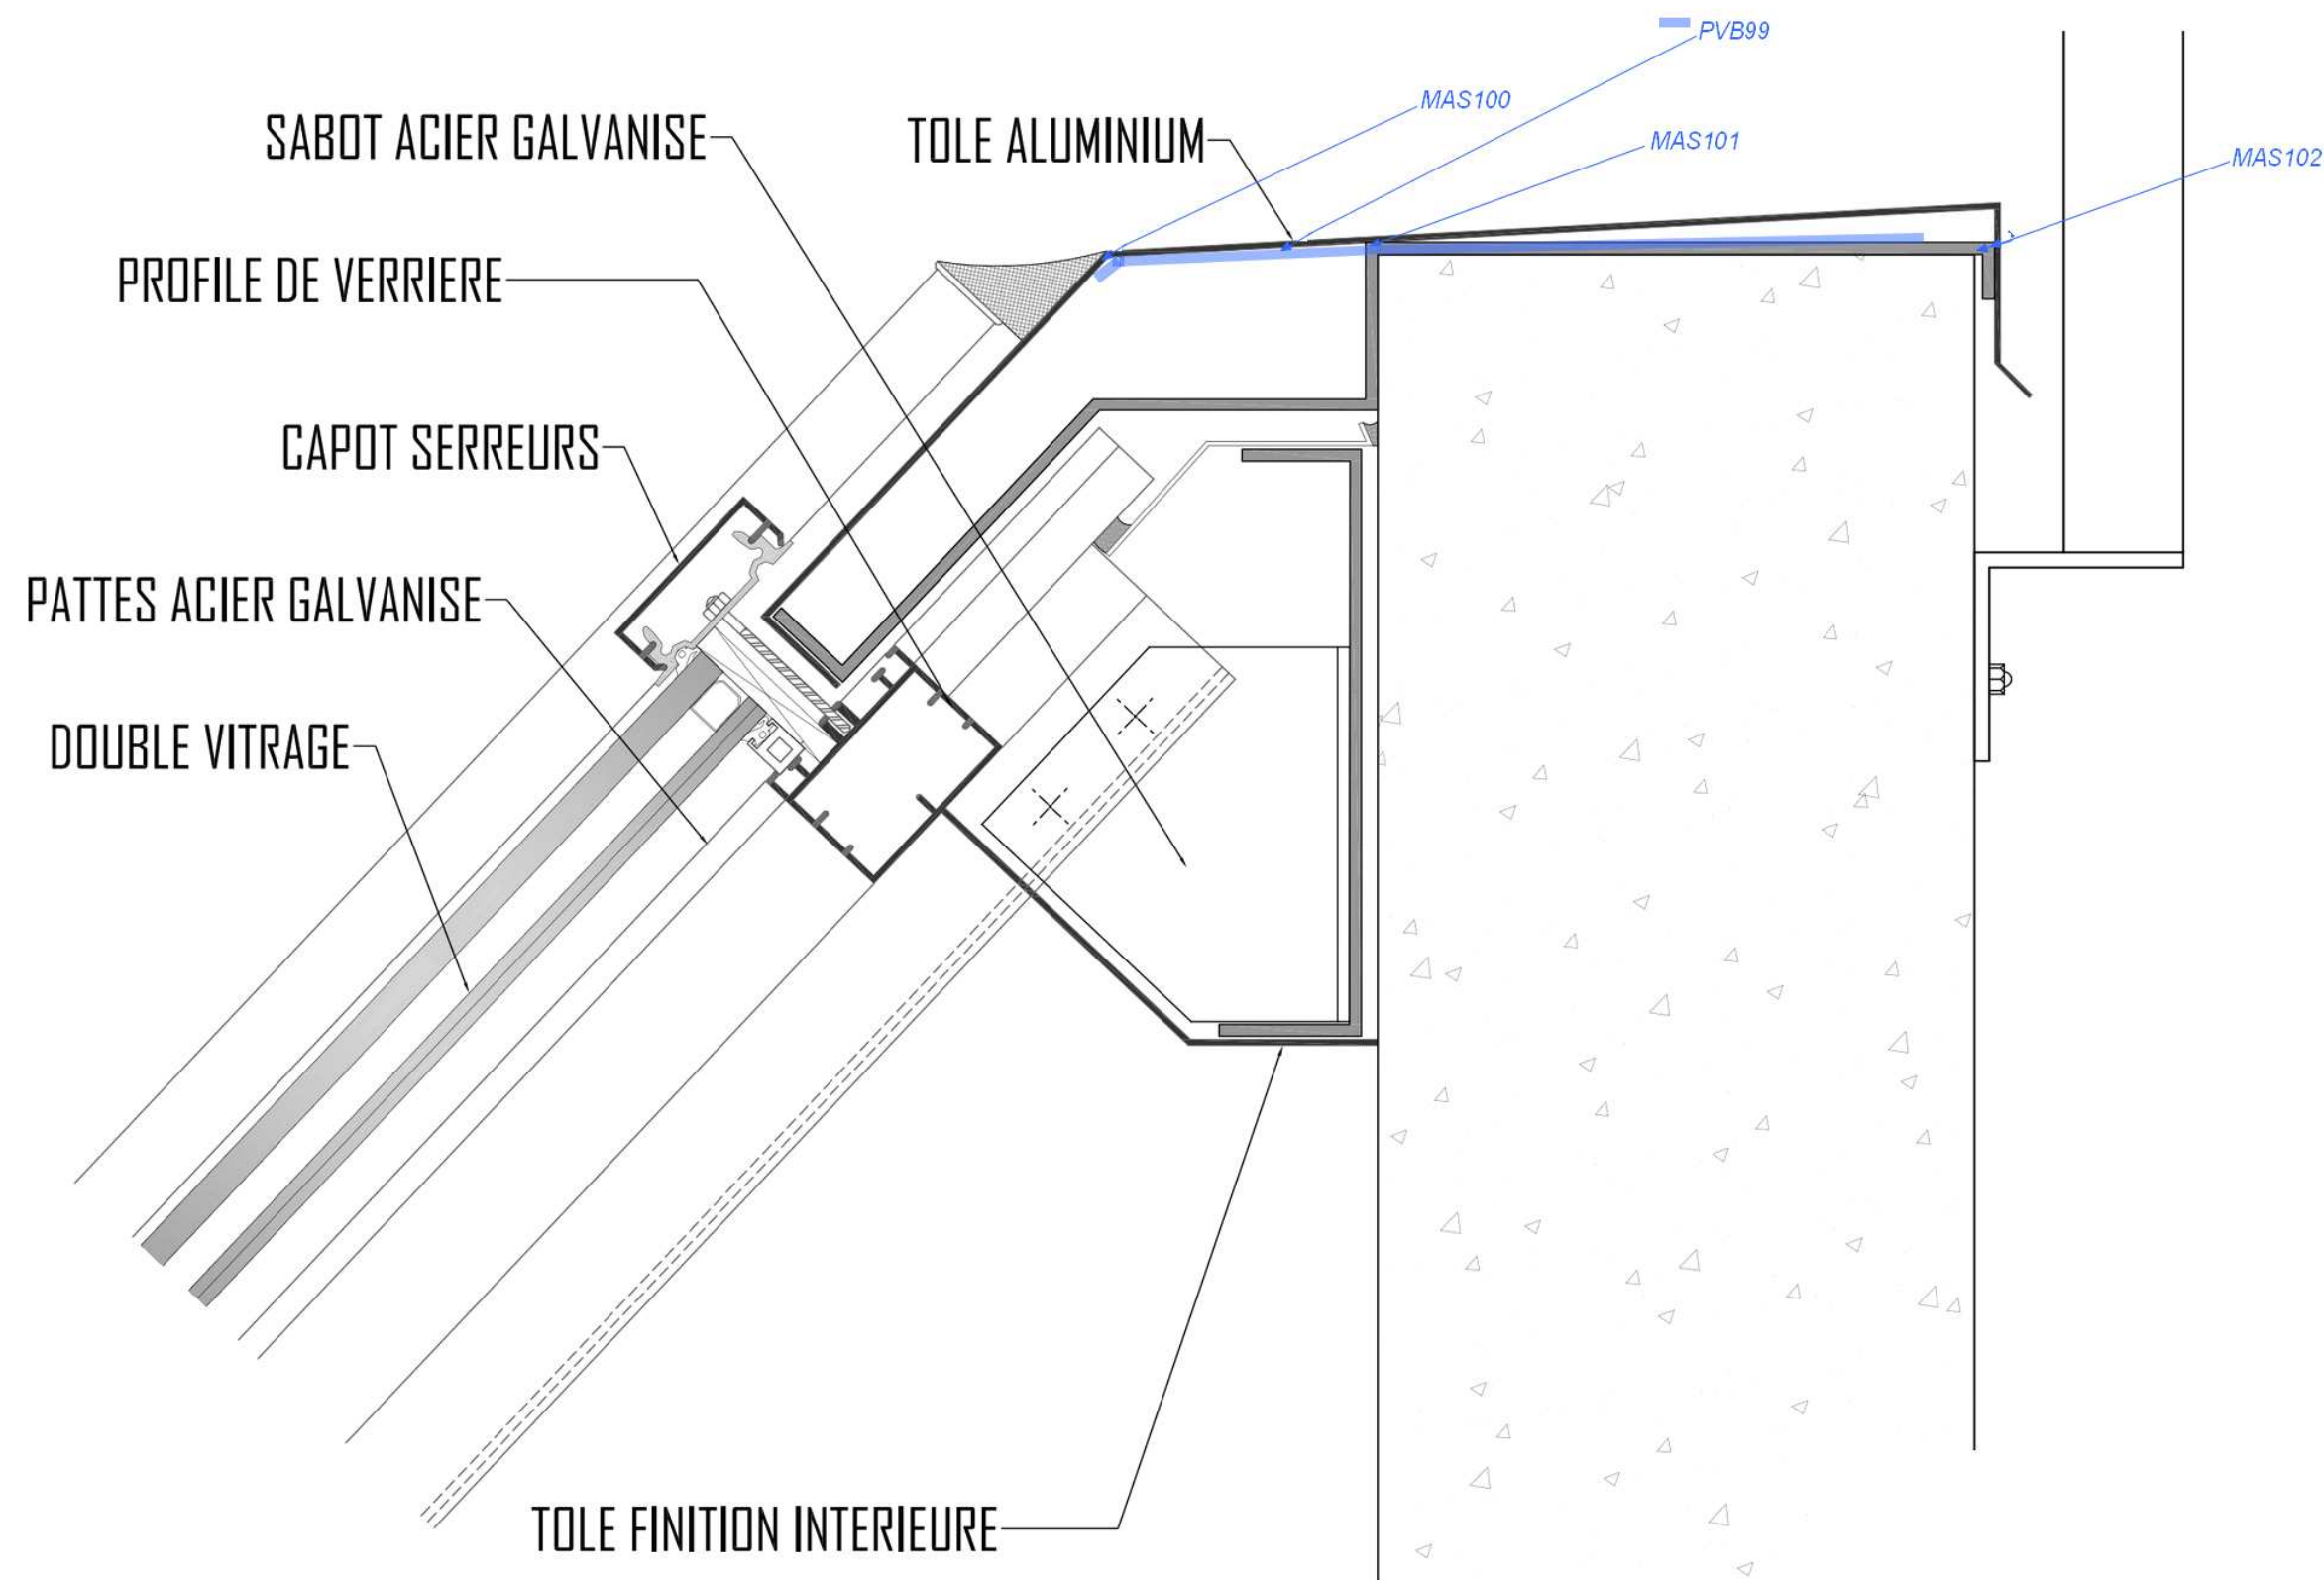

éléments amiantifères => emplacement du prélèvement

prélèvements sans amiante => emplacement du prélèvement

DIAGTIM
Secrétariat
34 rue de druelle
59000 LILLE

Numéro de dossier : 18NM053072
Référence de dossier : TGI Bobigny

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 18NM053072-001 - Référence *TGI D01 TOIT BIT 1 / / bitume en lé*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-002 - Référence *TGI D01 TOIT BIT 2 / / bitume en lé sous bitume (BIT 1) et sur béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-003 - Référence *TGI D01 TOIT PAXA 3 / / paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-004 - Référence *TGI D01 TOIT BIT 4 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 3)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-005 - Référence *TGI D01 TOIT ISOL 5 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 4)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-006 - Référence *TGI D01 TOIT BIT 6 / / bitume en lé sur isolant polyuréthane*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-007 - Référence *TGI D01 TOIT BIT 7 / / bitume en lé sous isolant polyuréthane et sur béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-008 - Référence *TGI D01 TOIT MAS 8 / / mastic souple noir (maçonnerie/huisserie aluminium)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-009 - Référence *TGI D02 TOIT PAXA 9 / / paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-010 - Référence *TGI D02 TOIT BIT 10 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 9)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-011 - Référence *TGI D02 TOIT ISOL 11 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 10)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-012 - Référence *TGI D02 TOIT BIT 12 / / bitume en lé sur isolant polyuréthane*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-013 - Référence *TGI D02 TOIT BIT 13 / / bitume en lé sous isolant polyuréthane et sur béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-014 - Référence *TGI D02 TOIT BIT 14 / / bitume en lé sur conduite de ventilation en acier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-015 - Référence *TGI C02 TOIT PAXA 15 / / paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-016 - Référence *TGI C02 TOIT BIT 16 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 15)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-017 - Référence *TGI C02 TOIT ISOL 17 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 16)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-018 - Référence *TGI C02 TOIT BIT 18 / / bitume en lé sur isolant polyuréthane*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-019 - Référence *TGI C02 TOIT BIT 19 / / bitume en lé sous isolant polyuréthane et sur béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-020 - Référence *TGI C02 TOIT BIT 20 / / bitume en lé*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-021 - Référence *TGI C02 TOIT BIT 21 / / bitume en lé sous bitume (BIT 20) et sur béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-022 - Référence *TGI C02 TOIT PAXA 22 / / paxalumin en lé*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-023 - Référence *TGI C01 TOIT PAXA 23 / / paxalumin en lé au sol sous dalles béton et en remontée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-024 - Référence *TGI C01 TOIT BIT 24 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 23)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-025 - Référence *TGI C01 TOIT ISOL 25 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 24)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-026 - Référence *TGI C01 TOIT BIT 26 / / bitume en lé sur isolant polyuréthane*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-027 - Référence *TGI C01 TOIT BIT 27 / / bitume en lé sous isolant polyuréthane et sur béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-028 - Référence *TGI C01 TOIT MAS 28 / / mastic entre éléments d'assemblage huisserie aluminium*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-029 - Référence *TGI ES02 TOIT PAXA 29 / / paxalumin en lé au sol sous dalles béton et en remontée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-030 - Référence *TGI ES02 TOIT BIT 30 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 29)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-031 - Référence *TGI ES02 TOIT ISOL 31 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 31)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-032 - Référence *TGI ES02 TOIT BIT 32 / / bitume en lé sur isolant polyuréthane*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-033 - Référence *TGI ES02 TOIT BIT 33 / / bitume en lé sous bitume (BIT 32) et sur béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-034 - Référence *TGI ES02 TOIT PEINT 34 / / peinture sur mousse polyuréthane*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-035 - Référence *TGI ES02 TOIT BIT 35 / / bitume en lé sur mousse polyuréthane*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-036 - Référence *TGI ES02 TOIT PAXA 36 / / paxalumin en remontée d'étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-037 - Référence *TGI ES02 TOIT MAS 37 / / mastic souple entre éléments d'assemblage huisserie aluminium*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-038 - Référence *TGI D03 TOIT BIT 38 / / bitume en lé sous géotextile gravier et terre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-039 - Référence *TGI D03 TOIT ISOL 39 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 38)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-040 - Référence *TGI D03 TOIT BIT 40 / / bitume sur isolant polyuréthane*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-041 - Référence *TGI D03 TOIT BIT 41 / / bitume sous bitume (BIT 40) et sur béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-042 - Référence *TGI ES01 TOIT PEINT 42 / / peinture sur isolant mousse polyuréthane*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-043 - Référence *TGI ES01 TOIT BIT 43 / / bitume en lé sous dalles béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-044 - Référence *TGI ES01 TOIT BIT 44 / / bitume en lé sous isolant mousse polyuréthane*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-045 - Référence *TGI ES01 TOIT PAXA 45 / / paxalumin en remontée d'étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-046 - Référence *TGI ES01 TOIT PAXA 46 / / paxalumin en lé sur aggloméré et sous dallettes béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-047 - Référence *TGI ES01 TOIT MAS 47 / / mastic entre briques et paxalumin (PAXA 45)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-048 - Référence *TGI ES01 TOIT PAXA 48 / / paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-049 - Référence *TGI ES01 TOIT BIT 49 / / bitume sous bitume (BIT 49)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-050 - Référence *TGI ES01 TOIT ISOL 50 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 49)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-051 - Référence *TGI ES01 TOIT BIT 51 / / bitume en lé sur isolant polyuréthane*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-052 - Référence *TGI ES01 TOIT BIT 52 / / bitume en lé sous bitume (BIT 51)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-053 - Référence *TGI ES01 TOIT MAS 53 / / mastic entre éléments d'assemblage huisserie aluminium*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-054 - Référence *TGI ES08 TOIT PAXA 54 / / paxalumin en lé et en remontée sous terre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-055 - Référence *TGI ES08 TOIT BIT 55 / / bitume sous paxalumin (PAXA 54)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-056 - Référence *TGI ES08 TOIT ISOL 56 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 55)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-057 - Référence *TGI ES08 TOIT BIT 57 / / bitume en lé sous isolant polyuréthane*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-058 - Référence *TGI ES08 TOIT PAXA 58 / / paxalumin en remontée d'étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-059 - Référence *TGI ES08 TOIT PEINT 59 / / peinture sur isolant polyuréthane*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-060 - Référence *TGI B01 TOIT PAXA 60 / / paxalumin en lé au sol sous dalles béton et en remontée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-061 - Référence *TGI B01 TOIT BIT 61 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 60)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-062 - Référence *TGI B01 TOIT ISOL 62 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 61)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-063 - Référence *TGI B01 TOIT BIT 63 / / bitume en lé sur isolant polyuréthane*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-064 - Référence *TGI B01 TOIT BIT 64 / / bitume en lé sous bitume (BIT 63)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-065 - Référence *TGI B01 TOIT BIT 65 / / bitume en lé*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-066 - Référence *TGI B01 TOIT BIT 66 / / bitume en lé sous bitume (BIT 65) sur béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-067 - Référence *TGI B02 TOIT PAXA 67 / / paxalumin en lé au sol sous dalles béton et en remontée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-068 - Référence *TGI B02 TOIT BIT 68 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 67)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-069 - Référence *TGI B02 TOIT ISOL 69 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 61)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-070 - Référence *TGI B02 TOIT BIT 70 / / bitume en lé sur isolant polyuréthane*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-071 - Référence *TGI B02 TOIT BIT 71 / / bitume en lé sous bitume (BIT 70)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-072 - Référence *TGI B02 TOIT MAS 72 / / mastic souple noir (maçonnerie/aluminium)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-073 - Référence *TGI B02 TOIT MAS 73 / / mastic (maçonnerie/dôme aluminium)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-074 - Référence *TGI A01 TOIT PAXA 74 / / paxalumin en lé au sol sous dalles béton et en remontée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-075 - Référence *TGI A01 TOIT BIT 75 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 74)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-076 - Référence *TGI A01 TOIT ISOL 76 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 75)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-077 - Référence *TGI A01 TOIT BIT 77 / / bitume en lé sur isolant polyuréthane*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-078 - Référence *TGI A01 TOIT BIT 78 / / bitume en lé sous bitume (BIT 77)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-079 - Référence *TGI A01 TOIT MAS 79 / / mastic (maçonnerie/dôme aluminium)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-080 - Référence *TGI A01 TOIT MAS 80* / / mastic entre éléments d'assemblage aluminium, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-081 - Référence *TGI A01 TOIT MAS 81* / / mastic (maçonnerie/fenêtre aluminium), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-082 - Référence *TGI A02 TOIT PAXA 82* / / paxalumin en lé au sol sous dalles béton et en remontée, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-083 - Référence *TGI A02 TOIT BIT 83* / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 82), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-084 - Référence *TGI A02 TOIT ISOL 84* / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 83), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-085 - Référence *TGI A02 TOIT BIT 85* / / bitume sur isolant polyuréthane, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-086 - Référence *TGI A02 TOIT BIT 86* / / bitume en lé sous bitume (BIT 85), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-087 - Référence *TGI ES07 TOIT PEINT 87* / / peinture sur isolant polyuréthane et sur béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-088 - Référence *TGI ES07 TOIT BIT 88* / / bitume en lé sous végétalisation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-089 - Référence *TGI ES07 TOIT BIT 89* / / bitume sous bitume (BIT 88), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-090 - Référence *TGI ES07 TOIT ISOL 90* / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 89), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-091 - Référence *TGI ES07 TOIT BIT 91* / / bitume sur isolant polyuréthane, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-092 - Référence *TGI ES07 TOIT BIT 92 / / bitume en lé sous bitume (BIT 91)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-093 - Référence *TGI ES07 TOIT MAS 93 / / mastic entre éléments d'assemblage aluminium*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-094 - Référence *TGI ES06 TOIT PAXA 94 / / paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-095 - Référence *TGI ES06 TOIT BIT 95 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 94)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-096 - Référence *TGI ES06 TOIT ISOL 96 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 95)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-097 - Référence *TGI ES06 TOIT BIT 97 / / bitume sur isolant polyuréthane*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-098 - Référence *TGI ES06 TOIT BIT 98 / / bitume en lé sous bitume (BIT 97)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-099 - Référence *TGI ES06 TOIT PVB 99 / / pare vapeur bitumineux entre muret et couverture de chassis aluminium*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-100 - Référence *TGI ES06 TOIT MAS 100 / / mastic noire entre aluminium et pare vapeur bitumineux (PVB 99)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-101 - Référence *TGI ES06 TOIT MAS 101 / / mastic gris (maçonnerie/aluminium)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-102 - Référence *TGI ES06 TOIT MAS 102 / / mastic noir extérieur entre jonction de couverture chassis aluminium*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-103 - Référence *TGI ES06 TOIT MAS 103 / / mastic marron étanchéité entre raccord couverture chassis aluminium*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-104 - Référence *TGI ES06 TOIT PAXA 104 / / paxalumin en lé sous dallettes béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-105 - Référence *TGI ES06 TOIT BIT 105 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 104) et sur aggloméré*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-106 - Référence *TGI ES06 TOIT PEINT 106 / / peinture sur isolant polyuréthane*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-107 - Référence *TGI ES04 TOIT PAXA 107 / / paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-108 - Référence *TGI ES04 TOIT BIT 108 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 107)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-109 - Référence *TGI ES04 TOIT ISOL 109 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 108)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-110 - Référence *TGI ES04 TOIT BIT 110 / / bitume sur isolant polyuréthane*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-111 - Référence *TGI ES04 TOIT BIT 111 / / bitume sous bitume (BIT 110)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-112 - Référence *TGI ES04 TOIT PEINT 112 / / peinture sur isolant polyuréthane*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-113 - Référence *TGI ES05 TOIT BIT 113 / / bitume en lé sous gravier et terre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-114 - Référence *TGI ES05 TOIT BIT 114 / / bitume en lé sous bitume (BIT 113)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-115 - Référence *TGI ES05 TOIT ISOL 115 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 114)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-116 - Référence *TGI ES05 TOIT BIT 116 / / bitume sur isolant polyuréthane*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-117 - Référence *TGI ES05 TOIT BIT 117 / / bitume sous bitume (BIT 116)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-118 - Référence *TGI AN2 TOIT PAXA 118 / / paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-119 - Référence *TGI AN2 TOIT BIT 119 / / bitume sous paxalumin (PAXA 118)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-120 - Référence *TGI AN2 TOIT ISOL 120 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 119)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-121 - Référence *TGI AN2 TOIT BIT 121 / / bitume sur isolant polyuréthane sous isolant (ISOL 120)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-122 - Référence *TGI AN2 TOIT BIT 122 / / bitume en lé sous bitume (BIT 121)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-123 - Référence *TGI AN2 TOIT PEINT 123 / / peinture sur isolant polyuréthane*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-124 - Référence *TGI AN2 TOIT BIT 124 / / bitume en lé*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-125 - Référence *TGI AN2 TOIT BIT 125 / / bitume en lé sous bitume (BIT 124)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-126 - Référence *TGI AN2 TOIT PAXA 126 / / paxalumin en lé*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18NM053072-127 - Référence *TGI AN1 TOIT PAXA 127 / / paxalumin en lé au sol sous dallettes béton et en remontée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-128 - Référence *TGI AN1 TOIT BIT 128 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 127)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-129 - Référence *TGI AN1 TOIT ISOL 129 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 128)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-130 - Référence *TGI AN1 TOIT BIT 130 / / bitume sur isolant polyuréthane sous isolant (ISOL 129)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM053072-131 - Référence *TGI AN1 TOIT BIT 131 / / bitume en lé sous bitume (BIT 130)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Cebat SAS

EUROFINS CEBAT SAS
Analyse

Bâtiment B1, 1294 - Rue Achille Peres
ZI de Petite Synthe
59640 DUNKERQUE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 1/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001 (1)	18NM053072-001 - TGI D01 TOI BIT 1 / / bitume en lé	Matériau dur (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	18NM053072-002 - TGI D01 TOI BIT 2 / / bitume en lé sous bitume (BIT 1) et sur béton	Matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	18NM053072-003 - TGI D01 TOI PAXA 3 / / paxalumin en lé au sol sous dalles béton et en remontée	Matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	18NM053072-004 - TGI D01 TOI BIT 4 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 3)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	18NM053072-005 - TGI D01 TOI ISOL 5 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 4)	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 2/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
006	18NM053072-006 - TGI D01 TOI BIT 6 / / bitume en lé sur isolant polyuréthane	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (fibreuse) (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	18NM053072-007 - TGI D01 TOI BIT 7 / / bitume en lé sous isolant polyuréthane et sur béton	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	18NM053072-008 - TGI D01 TOI MAS 8 / / mastic souple noir (maçonnerie/huissier aluminium)	Matériau souple de type mastic (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	18NM053072-009 - TGI D02 TOI PAXA 9 / / paxalumin en lé au sol sous dalles béton et en remontée	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	18NM053072-010 - TGI D02 TOI BIT 10 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 9)	Matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	18NM053072-011 - TGI D02 TOI ISOL 11 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 10)	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 3/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
012	18NM053072-012 - TGI D02 TOI BIT 12 / / bitume en lé sur isolant polyuréthane	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	18NM053072-013 - TGI D02 TOI BIT 13 / / bitume en lé sous isolant polyuréthane et sur béton	Matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau (beige)	-	-	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
014 (1)	18NM053072-014 - TGI D02 TOI BIT 14 / / bitume en lé sur conduite de ventilation en acier	Matériau (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015 (1)	18NM053072-015 - TGI C02 TOI PAXA 15 / / paxalumin en lé au sol sous dalles béton et en remontée	Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016 (1)	18NM053072-016 - TGI C02 TOI BIT 16 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 15)	Matériau (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	18NM053072-017 - TGI C02 TOI ISOL 17 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 16)					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 4/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018 (1)	18NM053072-018 - TGI C02 TOI BIT 18 / / bitume en lé sur isolant polyuréthane	Matériau (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019 (1)	18NM053072-019 - TGI C02 TOI BIT 19 / / bitume en lé sous isolant polyuréthane et sur béton	Matériau (beige) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020 (1)	18NM053072-020 - TGI C02 TOI BIT 20 / / bitume en lé	Matériau (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	18NM053072-021 - TGI C02 TOI BIT 21 / / bitume en lé sous bitume (BIT 20) et sur béton	Matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022 (1)	18NM053072-022 - TGI C02 TOI PAXA 22 / / paxalumin en lé	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 5/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
023	18NM053072-023 - TGI C01 TOI PAXA 23 / / paxalumin en lé au sol sous dalles béton et en remontée	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024 (1)	18NM053072-024 - TGI C01 TOI BIT 24 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 23)	Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	18NM053072-025 - TGI C01 TOI ISOL 25 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 24)	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026 (1) (2)	18NM053072-026 - TGI C01 TOI BIT 26 / / bitume en lé sur isolant polyuréthane	Matériau de type mousse (beige) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027 (1)	18NM053072-027 - TGI C01 TOI BIT 27 / / bitume en lé sous isolant polyuréthane et sur béton	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	18NM053072-028 - TGI C01 TOI MAS 28 / / mastic entre éléments d'assemblage huisserie aluminium	Matériau souple de type mastic (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 6/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
029 (1)	18NM053072-029 - TGI ES02 TOIT PAXA 29 / / paxalumin en lé au sol sous dalles béton et en remontée	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030 (1)	18NM053072-030 - TGI ES02 TOIT BIT 30 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 29)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	18NM053072-031 - TGI ES02 TOIT ISOL 31 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 31)	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032 (1)	18NM053072-032 - TGI ES02 TOIT BIT 32 / / bitume en lé sur isolant polyuréthane	Matériau de type mousse (beige) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	18NM053072-033 - TGI ES02 TOIT BIT 33 / / bitume en lé sous bitume (BIT 32) et sur béton	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034 (1) (2)	18NM053072-034 - TGI ES02 TOIT PEINT 34 / / peinture sur mousse polyuréthane	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type mousse (jaune)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 7/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
035 (1)	18NM053072-035 - TGI ES02 TOIT BIT 35 / / bitume en lé sur mousse polyuréthane	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	18NM053072-036 - TGI ES02 TOIT PAXA 36 / / paxalumin en remontée d"étanchéité	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	18NM053072-037 - TGI ES02 TOIT MAS 37 / / mastic souple entre éléments d'assemblage huisserie aluminium	Matériau souple de type mastic (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038 (1)	18NM053072-038 - TGI D03 TOI BIT 38 / / bitume en lé sous géotextile gravier et terre	Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	18NM053072-039 - TGI D03 TOI ISOL 39 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 38)	Matériau fibreux de type isolant (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	18NM053072-040 - TGI D03 TOI BIT 40 / / bitume sur isolant polyuréthane	Matériau souple bitumineux (noir) (friable)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 8/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
041	18NM053072-041 - TGI D03 TOI BIT 41 / / bitume sous bitume (BIT 40) et sur béton	Matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042 (1)	18NM053072-042 - TGI ES01 TOIT PEINT 42 / / peinture sur isolant mousse polyuréthane	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
043	18NM053072-043 - TGI ES01 TOIT BIT 43 / / bitume en lé sous dalles béton	Matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	18NM053072-044 - TGI ES01 TOIT BIT 44 / / bitume en lé sous isolant mousse polyuréthane	Matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type aluminium ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (beige)	-	-	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
045 (1)	18NM053072-045 - TGI ES01 TOIT PAXA 45 / / paxalumin en remontée d'étanchéité	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau dur (friable) (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 9/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
046	18NM053072-046 - TGI ES01 TOIT PAXA 46 / / paxalumin en lé sur aggloméré et sous dallettes béton	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047 (1)	18NM053072-047 - TGI ES01 TOIT MAS 47 / / mastic entre briques et paxalumin (PAXA 45)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple de type mastic (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	18NM053072-048 - TGI ES01 TOIT PAXA 48 / / paxalumin en lé au sol sous dalles béton et en remontée	Matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	18NM053072-049 - TGI ES01 TOIT BIT 49 / / bitume sous bitume (BIT 49)	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau (marron)	-	-	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
050	18NM053072-050 - TGI ES01 TOIT ISOL 50 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 49)	Matériau fibreux de type isolant (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051 (1)	18NM053072-051 - TGI ES01 TOIT BIT 51 / / bitume en lé sur isolant polyuréthane					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 10/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau de type mousse (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052 (1)	18NM053072-052 - TGI ES01 TOIT BIT 52 / / bitume en lé sous bitume (BIT 51)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053 (1)	18NM053072-053 - TGI ES01 TOIT MAS 53 / / mastic entre éléments d'assemblage huisserie aluminium	Matériau souple de type mastic (noir) ; matériau semi-dur (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	18NM053072-054 - TGI ES08 TOIT PAXA 54 / / paxalumin en lé et en remontée sous terre	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	18NM053072-055 - TGI ES08 TOIT BIT 55 / / bitume sous paxalumin (PAXA 54)	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	18NM053072-056 - TGI ES08 TOIT ISOL 56 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 55)	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 11/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
057 (1)	18NM053072-057 - TGI ES08 TOIT BIT 57 / / bitume en lé sous isolant polyuréthane	Matériau (fibreuse) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	18NM053072-058 - TGI ES08 TOIT PAXA 58 / / paxalumin en remontée d'étanchéité	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059 (1)	18NM053072-059 - TGI ES08 TOIT PEINT 59 / / peinture sur isolant polyuréthane	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type mousse (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
060	18NM053072-060 - TGI B01 TOIT PAXA 60 / / paxalumin en lé au sol sous dalles béton et en remontée	Matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061 (1)	18NM053072-061 - TGI B01 TOIT BIT 61 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 60)	Matériau semi-dur (fibreuse) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	18NM053072-062 - TGI B01 TOIT ISOL 62 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 61)	Matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 12/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
063 (1)	18NM053072-063 - TGI B01 TOI BIT 63 / / bitume en lé sur isolant polyuréthane	Matériau semi-dur (fibreuse) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	18NM053072-064 - TGI B01 TOI BIT 64 / / bitume en lé sous bitume (BIT 63)	Matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065 (1)	18NM053072-065 - TGI B01 TOI BIT 65 / / bitume en lé	Matériau semi-dur (friable) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066 (1)	18NM053072-066 - TGI B01 TOI BIT 66 / / bitume en lé sous bitume (BIT 65) sur béton	Matériau semi-dur (friable) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	18NM053072-067 - TGI B02 TOI PAXA 67 / / paxalumin en lé au sol sous dalles béton et en remontée	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	18NM053072-068 - TGI B02 TOI BIT 68 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 67)	Matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 13/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
069 (1)	18NM053072-069 - TGI B02 TOI' ISOL 69 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 61)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070 (1)	18NM053072-070 - TGI B02 TOI' BIT 70 / / bitume en lé sur isolant polyuréthane	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	18NM053072-071 - TGI B02 TOI' BIT 71 / / bitume en lé sous bitume (BIT 70)	Matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	18NM053072-072 - TGI B02 TOI' MAS 72 / / mastic souple noir (maçonnerie/aluminium)	Matériau souple de type mastic (noir) + (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	18NM053072-073 - TGI B02 TOI' MAS 73 / / mastic (maçonnerie/dôme aluminium)	Matériau souple de type mastic (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	18NM053072-074 - TGI A01 TOI' PAXA 74 / / paxalumin en lé au sol sous dalles béton et en remontée	Matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 14/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
075 (1)	18NM053072-075 - TGI A01 TOI BIT 75 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 74)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	18NM053072-076 - TGI A01 TOI ISOL 76 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 75)	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077 (1)	18NM053072-077 - TGI A01 TOI BIT 77 / / bitume en lé sur isolant polyuréthane	Matériau de type mousse (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078 (1)	18NM053072-078 - TGI A01 TOI BIT 78 / / bitume en lé sous bitume (BIT 77)	Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079	18NM053072-079 - TGI A01 TOI MAS 79 / / mastic (maçonnerie/dôme aluminium)	Matériau souple de type mastic (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	18NM053072-080 - TGI A01 TOI MAS 80 / / mastic entre éléments d'assemblage aluminium	Matériau souple de type mastic (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 15/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
081	18NM053072-081 - TGI A01 TOI MAS 81 / / mastic (maçonnerie/fenêtre aluminium)	Matériau souple de type mastic (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082 (1)	18NM053072-082 - TGI A02 TOI PAXA 82 / / paxalumin en lé au sol sous dalles béton et en remontée	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083	18NM053072-083 - TGI A02 TOI BIT 83 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 82)	Matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type aluminium	-	-	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
084	18NM053072-084 - TGI A02 TOI ISOL 84 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 83)	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085 (1)	18NM053072-085 - TGI A02 TOI BIT 85 / / bitume sur isolant polyuréthane	Matériau (fibreux) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type mousse (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086	18NM053072-086 - TGI A02 TOI BIT 86 / / bitume en lé sous bitume (BIT 85)					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 16/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type mousse (beige)	-	-	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
087 (1)	18NM053072-087 - TGI ES07 TOIT PEINT 87 / / peinture sur isolant polyuréthane et sur béton	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type mousse (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
088	18NM053072-088 - TGI ES07 TOIT BIT 88 / / bitume en lé sous végétalisation	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
089 (1)	18NM053072-089 - TGI ES07 TOIT BIT 89 / / bitume sous bitume (BIT 88)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090	18NM053072-090 - TGI ES07 TOIT ISOL 90 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 89)	Matériau fibreux de type isolant (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091	18NM053072-091 - TGI ES07 TOIT BIT 91 / / bitume sur isolant polyuréthane					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 17/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (fibreuse) (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092	18NM053072-092 - TGI ES07 TOIT BIT 92 / / bitume en lé sous bitume (BIT 91)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093	18NM053072-093 - TGI ES07 TOIT MAS 93 / / mastic entre éléments d'assemblage aluminium	Matériau souple de type mastic (noir) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094	18NM053072-094 - TGI ES06 TOIT PAXA 94 / / paxalumin en lé au sol sous dalles béton et en remontée	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095	18NM053072-095 - TGI ES06 TOIT BIT 95 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 94)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type mousse (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096	18NM053072-096 - TGI ES06 TOIT ISOL 96 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 95)	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 18/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
097 (1)	18NM053072-097 - TGI ES06 TOIT BIT 97 / / bitume sur isolant polyuréthane	Matériau (fibreux) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
098 (1)	18NM053072-098 - TGI ES06 TOIT BIT 98 / / bitume en lé sous bitume (BIT 97)	Matériau (fibreux) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099	18NM053072-099 - TGI ES06 TOIT PVB 99 / / pare vapeur bitumineux entre muret et couverture de châssis aluminium	Matériau de type maillage de fibres et liant (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
100	18NM053072-100 - TGI ES06 TOIT MAS 100 / / mastic noire entre aluminium et pare vapeur bitumineux (PVB 99)	Matériau souple de type mastic (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
101 (1)	18NM053072-101 - TGI ES06 TOIT MAS 101 / / mastic gris (maçonnerie/aluminium)	Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
102	18NM053072-102 - TGI ES06 TOIT MAS 102 / / mastic noir extérieur entre jonction de couverture châssis aluminium	Matériau souple de type mastic (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 19/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
103	18NM053072-103 - TGI ES06 TOIT MAS 103 / / mastic marron étanchéité entre raccord couverture chassis aluminium	Matériau souple de type mastic (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
104	18NM053072-104 - TGI ES06 TOIT PAXA 104 / / paxalumin er lé sous dalles béton	Matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
105	18NM053072-105 - TGI ES06 TOIT BIT 105 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 104) et sur aggloméré	Matériau souple bitumineux (noir) (fibres)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
106 (1)	18NM053072-106 - TGI ES06 TOIT PEINT 106 / / peinture sur isolant polyuréthane	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type mousse (jaune)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
107	18NM053072-107 - TGI ES04 TOIT PAXA 107 / / paxalumin er lé au sol sous dalles béton et en remontée	Matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
108 (1)	18NM053072-108 - TGI ES04 TOIT BIT 108 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 107)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 20/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
109	18NM053072-109 - TGI ES04 TOIT ISOL 109 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 108)	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
110 (1)	18NM053072-110 - TGI ES04 TOIT BIT 110 / / bitume sur isolant polyuréthane	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type mousse (jaune)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
111 (1)	18NM053072-111 - TGI ES04 TOIT BIT 111 / / bitume sous bitume (BIT 110)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
112 (1)	18NM053072-112 - TGI ES04 TOIT PEINT 112 / / peinture sur isolant polyuréthane	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type mousse (jaune)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
113	18NM053072-113 - TGI ES05 TOIT BIT 113 / / bitume en lé sous gravier et terre	Matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
114	18NM053072-114 - TGI ES05 TOIT BIT 114 / / bitume en lé sous bitume (BIT 113)	Matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 21/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
115	18NM053072-115 - TGI ES05 TOIT ISOL 115 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 114)	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
116	18NM053072-116 - TGI ES05 TOIT BIT 116 / / bitume sur isolant polyuréthane	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
117	18NM053072-117 - TGI ES05 TOIT BIT 117 / / bitume sous bitume (BIT 116)	Matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
118	18NM053072-118 - TGI AN2 TOI PAXA 118 / / paxalumin en lé au sol sous dalles béton et en remontée	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
119	18NM053072-119 - TGI AN2 TOI BIT 119 / / bitume sous paxalumin (PAXA 118)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (marron) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
120	18NM053072-120 - TGI AN2 TOI ISOL 120 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 119)	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 22/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
121	18NM053072-121 - TGI AN2 TOI BIT 121 / / bitume sur isolant polyuréthane sous isolant (ISOL 120)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (fibreuse) (marron) ; matériau de type mousse (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
122	18NM053072-122 - TGI AN2 TOI BIT 122 / / bitume en lé sous bitume (BIT 121)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type mousse (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
123	18NM053072-123 - TGI AN2 TOI PEINT 123 / / peinture sur isolant polyuréthane	Matériau (gris) ; matériau de type mousse (marron) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
124	18NM053072-124 - TGI AN2 TOI BIT 124 / / bitume en lé	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (rouge) en traces	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
125	18NM053072-125 - TGI AN2 TOI BIT 125 / / bitume en lé sous bitume (BIT 124)	Matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
126	18NM053072-126 - TGI AN2 TOI PAXA 126 / / paxalumin en lé	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 23/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
127	18NM053072-127 - TGI AN1 TOI PAXA 127 / / paxalumin en lé au sol sous dalles béton et en remontée	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
128	18NM053072-128 - TGI AN1 TOI BIT 128 / / bitume en lé sous paxalumin (PAXA 127)	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
129 (3)	18NM053072-129 - TGI AN1 TOI ISOL 129 / / isolant type Fesco sous bitume (BIT 128)	Matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
130	18NM053072-130 - TGI AN1 TOI BIT 130 / / bitume sur isolant polyuréthane sous isolant (ISOL 129)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (blanc) + (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
131	18NM053072-131 - TGI AN1 TOI BIT 131 / / bitume en lé sous bitume (BIT 130)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (fibreuse) (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-047938-01

Version du : 23/11/2018 20:45

Page 24/24

Dossier N° : 18RI066639

Date de réception : 20/11/2018

Référence dossier : 18NM053072 - TGI Bobigny

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (3) Echantillon mouillé.

Validé et approuvé par :



Hanna Mielech
Chef d'équipe

