

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Absence



Diagnostic Plomb avant Démolition


Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Absence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Mission de repérage réalisée selon les dispositions des articles R1334-19 et R1334-22 du Code de la santé publique, et conformément à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, ainsi qu'à la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage).

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

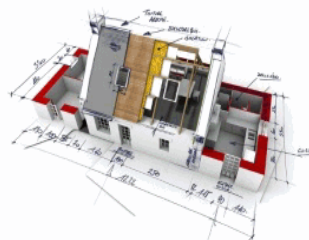

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 173 Avenue Paul Vaillant - Couturier 93000 BOBIGNY

Référence client : VH000080

Désignation : Tribunal Judiciaire - Bâtiment association

Date de construction : Avant 2021

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : ROBERT XAVIER

Accompagnateur : ()

Date de repérage : 05/10/2021

Numéro attestation : CPDI4704 V001

Délivré le : 05/01/2018

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia - Bat G - Rue de la Terre Victoria - 35760 ST Grégoire

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE
Immeuble OBAKE - 67 Avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN BICETRE

Donneur d'ordre :
AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE
Immeuble OBAKE - 67 Avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN BICETRE

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 18/10/2021

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 18/10/2021

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Bâtiment Association - Vol 1 (Entrée)	Bâtiment Association - Vol 2 (Bureau 1)
Bâtiment Association - Vol 3 (Archives)	Bâtiment Association - Vol 4 (Bureau 2)
Bâtiment Association - Vol 5 (Bureau 3)	Bâtiment Association - Vol 6 (Bureau 4)
Bâtiment Association - Vol 7 (W.C)	Bâtiment Association - Vol 8 (Couloir)
Bâtiment Association - Vol 9 (Réserve)	Bâtiment Association - Vol 10 (Extérieur)
Bâtiment Association - Vol 12 (Façade 1)	Bâtiment Association - Vol 13 (Façade 2)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Vide sanitaire - Vol 11 (Vide sanitaire)	Moyen investigation non mis a disposition	
L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que, en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, ses obligations réglementaires ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article R1334-19 du Code de la santé publique.		

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Démolition du bâtiment

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

l'ensemble du bâtiment

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux de démolition sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME DE REPÉRAGE REGLEMENTAIRE

Conformément au programme des travaux de démolition défini par le donneur d'ordre, nous avons recherché l'ensemble des Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) concernés par les travaux de démolition définis par le donneur d'ordre, sur la base des composants et parties de composant de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, ainsi que les MPSCA qui n'y figurant pas, cette liste étant indicative.

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées.	Plaques en fibres-ciment.
Ardoises.	Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.
Éléments ponctuels.	Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume ("shingle"), pare-vapeur, revêtements et colles.
Revêtements bitumineux d'étanchéité.	Rivets, faîtages, closoirs...
Accessoires de toitures.	
2. Façades	
Panneaux-sandwichs.	Plaques, joints d'assemblage, tresses....
Bardages.	Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.
Appuis de fenêtres.	Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	

Murs et cloisons.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation.
Poteaux (périphériques et intérieurs).	Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.
Cloisons légères ou préfabriquées.	
Gaines et coffres verticaux.	Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.
Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	
	Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).	Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.
Interfaces entre structures.	Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux.	Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.
Faux plafonds.	Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations.
Revêtement de murs	Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.
Conduits de vapeur, fumée, échappement.	Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapets/ volets coupe-feu.	Clapet, volet, rebouchage.
Vide-ordures.	Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières.	Portes et cloisons palières.
Trémie, machinerie.	Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudières, tuyauteries, étuves,
groupes électrogènes,
convecteurs et radiateurs,
aérothermes...

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture
anticondensation, plaques isolantes (internes et externes),
tissu amiante.

9. Installations industrielles

Fours, étuves, tuyauteries...

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture
anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante,
freins et embrayages.

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus.

Eléments en fibres-ciment.

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante et qui correspondent aux composants ou parties de composants de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme NF X46-020 d'août 2017, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité par le COFRAC.

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 01/10/2019 : « Chaque couche dissociable d'un échantillon, dont la quantité de la prise d'essai est suffisante, fait l'objet d'une analyse propre ». Afin de pouvoir respecter cette exigence réglementaire qui s'impose au donneur d'ordre, à l'opérateur de repérage et au laboratoire d'analyse, l'opérateur procédera systématiquement lors de son intervention et dans la mesure du possible, à la séparation des couches constitutives de l'ouvrage prélevé. Si le donneur d'ordre souhaite malgré tout une analyse globale des couches constituant l'échantillon, il est porté à son attention que les résultats d'analyse ne seraient pas rendus sous couvert d'accréditation COFRAC ni sous couvert de la réglementation en vigueur si les couches constituant l'échantillon étaient séparables soit lors du prélèvement soit lors de la préparation de l'échantillon par le laboratoire.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux de démolition ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Dans certains cas, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante au cœur d'un ouvrage peut être impossible à identifier avant le début des travaux de démolition (exemples : écarteurs de banches noyés dans le béton, calles de ferrailage des dalles béton, ancienne colle de revêtement de sol noyée dans une nouvelle dalle béton pour rehaussement d'un plancher, conduit noyé dans un mur en béton, etc.). Dans de tels cas, la responsabilité de l'opérateur ne pourra pas être recherchée en cas de défaut de conclusion dans son rapport. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Enfin, il est rappelé au donneur d'ordre que le repérage doit se faire en site vide d'occupant et d'équipement ou mobilier. La présence d'occupant, d'équipement ou de mobilier peut limiter fortement la réalisation d'investigations et de sondages destructifs, et donc l'exhaustivité des conclusions du présent rapport de repérage. Le donneur d'ordre est présumé informé de nos exigences d'intervention dès la commande de notre intervention et ne pourra se prévaloir ultérieurement de défaut de conclusion ayant pour cause la présence d'occupant, d'équipements ou de mobiliers lors de notre intervention.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Conformément à l'article R1334-29-6 du Code de la santé publique, le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant démolition est communiqué par le propriétaire du bâtiment à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que, en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composant ou partie de composant non inspecté, ses obligations réglementaires ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article R1334-19 du Code de la Santé Publique. Des investigations complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux / parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en œuvre
Vide sanitaire - Vol 11 (Vide sanitaire)		Moyen investigation non mis à disposition		

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Commentaire n°1 : Exhaustivité des volumes sous doublages (Encoffrements, faux-plafonds, parquets, revêtements de sol, mur et plafond, bardages, doublages Placoplatre, isolations, calorifugeages, joints de menuiserie, etc.), un seul et même sondage étant représentatif d'une zone homogène (Norme NF X 46-020).

Les murs et cloisons, les gaines, coffres, les plafonds, les revêtements de sol en place ont été visités ponctuellement ; le repérage peut être complété si besoin au cours des travaux ou après dépose des éléments empêchant leur visite complète.

Des investigations complémentaires devront être menées, si, pendant les travaux des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont découverts

Des investigations approfondies concernant l'ensemble des installations électriques (câbles et équipements) n'ont pu être réalisées sans réception préalable d'un PV de consignation.

Les réseaux de fluides enterrés n'ont pu être sondés, une intervention est à prévoir pour la réalisation des sondages complémentaire lors de la phase de démolition. Vérifications impossible sans travaux de terrassement lourds.

Les joints de menuiseries entre dormant et structure du bâti n'ont pu être sondés du fait de la forte détérioration destructive à réaliser en milieu occupé.

La toiture du bâtiment n'a pas pu être inspectée car inaccessible. Risque de chute avéré.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

5 - Revêtement de mur

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Associati on	Vol 10 (Extérieur)	Murs	Joint de scellement	P8	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00036 3 n°8 - 1	P8	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 12 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P9	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00036 3 n°9 - 1	P9	Enduit type ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 12 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		0021F 00036 3 n°9 - 1	P9	Enduit type ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 12 (Façade 1)	Murs	Joint de scellement	P10	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00036 3 n°10 - 1	P10	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 13 (Façade 2)	Murs	Joint de scellement	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		0021F 00036 3 n°10 - 1	P10	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Associati on	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P2	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00036 3 n°2 - 1	P2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Associati on	Vol 8 (Couloir)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P3	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00036 3 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 6 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		0021F 00036 3 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Associati on	Vol 6 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		0021F 00036 3 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 6 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		0021F 00036 3 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Associati on	Vol 5 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		0021F 00036 3 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 4 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		0021F 00036 3 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Associati on	Vol 3 (Archives)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		0021F 00036 3 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 2 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		0021F 00036 3 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Associati on	Vol 9 (Réserve)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		0021F 00036 3 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 7 (W.C)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		0021F 00036 3 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Associati on	Vol 6 (Bureau 4) - Vol 5 (Bureau 3) - Vol 4 (Bureau 2) - Vol 3 (Archives) - Vol 2 (Bureau 1) - Vol 9 (Réserve) - Vol 7 (W.C)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S25 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		0021F	P3	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
				S26 -			00036		Enduit type		
				S27 -			3 n°3 -		plâtre /		
				S28 -			1		Carton /		
				S29 -					Plâtre -		
				S30 -					Effritable /		
				S31 -					Effritable /		
				S32 -					Souple		
Bâtiment Associati on	Vol 3 (Archives)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P6	Réalisation d'un prélèvement		0021F	P6	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
							00036		Plâtre -		
Bâtiment Associati on	Vol 3 (Archives)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		0021F	P6	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
							00036		Plâtre -		
Bâtiment Associati on	Vol 4 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		0021F	P6	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
							00036		Plâtre -		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Associati on	Vol 4 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		0021F 00036 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 5 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		0021F 00036 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 5 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		0021F 00036 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 6 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		0021F 00036 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 6 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		0021F 00036 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Associati on	Vol 3 (Archives) - Vol 4 (Bureau 2) - Vol 5 (Bureau 3) - Vol 6 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35 -	Sondage et		0021F	P6	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
				S36 -	extension de		00036		Plâtre -		
				S37 -	la ZPSO du		3 n°6 -		Effritable /		
				S38 -	prélèvement		1		Effritable		
				S39 -	P6				Fibreux -		
				S40 -					Blanc / Blanc		
				S41							

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Associati on	Vol 8 (Couloir)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P4	Réalisation		0021F	P4	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
					d'un prélèvement		00036		Faux-plafond		
							3 n°4 -		- Effritable /		
							1		Effritable		
									Fibreux -		
									Blanc /		
									Beige		
Bâtiment Associati on	Vol 9 (Réserve)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S11	Sondage et		0021F	P4	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
					extension de		00036		Faux-plafond		
					la ZPSO du		3 n°4 -		- Effritable /		
					prélèvement		1		Effritable		
					P4				Fibreux -		
									Blanc /		
									Beige		
Bâtiment Associati on	Vol 5 (Bureau 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S12	Sondage et		0021F	P4	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
					extension de		00036		Faux-plafond		
					la ZPSO du		3 n°4 -		- Effritable /		
					prélèvement		1		Effritable		
					P4				Fibreux -		
									Blanc /		
									Beige		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Associati on	Vol 3 (Archives)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		0021F 00036 3 n°4 - 1	P4	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 2 (Bureau 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		0021F 00036 3 n°4 - 1	P4	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 1 (Entrée)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		0021F 00036 3 n°4 - 1	P4	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 4 (Bureau 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		0021F 00036 3 n°4 - 1	P4	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 7 (W.C)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		0021F 00036 3 n°4 - 1	P4	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Associati on	Vol 6 (Bureau 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		0021F 00036 3 n°4 - 1	P4	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 9 (Réserve) - Vol 5 (Bureau 3) - Vol 3 (Archives) - Vol 2 (Bureau 1) - Vol 1 (Entrée) - Vol 4 (Bureau 2) - Vol 7 (W.C) - Vol 6 (Bureau 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S17 - S18 - S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		0021F 00036 3 n°4 - 1	P4	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 8 (Couloir)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P5	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00036 3 n°5 - 1	P5	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 1 (Entrée)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		0021F 00036 3 n°5 - 1	P5	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 2 (Bureau 1)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		0021F 00036 3 n°5 - 1	P5	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Associati on	Vol 3 (Archives)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		0021F000363 n°5 - 1	P5	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 9 (Réserve)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		0021F000363 n°5 - 1	P5	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 5 (Bureau 3)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		0021F000363 n°5 - 1	P5	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 4 (Bureau 2)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		0021F000363 n°5 - 1	P5	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 7 (W.C)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		0021F000363 n°5 - 1	P5	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 6 (Bureau 4)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		0021F000363 n°5 - 1	P5	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Associati on	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Bureau 1) - Vol 3 (Archives) - Vol 9 (Réserve) - Vol 5 (Bureau 3) - Vol 4 (Bureau 2) - Vol 7 (W.C) - Vol 6 (Bureau 4)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S19 - S20 - S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		0021F 00036 3 n°5 - 1	P5	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Associati on	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P1	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00036 3 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau / Colle - Souple / Effritable / Effritable / Souple - Jaune / Rose / Marron / Marron	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Associati on	Vol 2 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		0021F 00036 3 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau / Colle - Souple / Effritable / Effritable / Souple - Jaune / Rose / Marron / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 8 (Couloir)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		0021F 00036 3 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau / Colle - Souple / Effritable / Effritable / Souple - Jaune / Rose / Marron / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Associati on	Vol 3 (Archives)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		0021F 00036 3 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau / Colle - Souple / Effritable / Effritable / Souple - Jaune / Rose / Marron / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 9 (Réserve)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		0021F 00036 3 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau / Colle - Souple / Effritable / Effritable / Souple - Jaune / Rose / Marron / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Associati on	Vol 5 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		0021F 00036 3 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau / Colle - Souple / Effritable / Effritable / Souple - Jaune / Rose / Marron / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 4 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		0021F 00036 3 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau / Colle - Souple / Effritable / Effritable / Souple - Jaune / Rose / Marron / Marron	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Associati on	Vol 6 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		0021F 00036 3 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau / Colle - Souple / Effritable / Effritable / Souple - Jaune / Rose / Marron / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		0021F 00036 3 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau / Colle - Souple / Effritable / Effritable / Souple - Jaune / Rose / Marron / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Associati on	Vol 2 (Bureau 1) - Vol 8 (Couloir) - Vol 3 (Archives) - Vol 9 (Réserve) - Vol 5 (Bureau 3) - Vol 4 (Bureau 2) - Vol 6 (Bureau 4) - Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S16 - S21 - S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		0021F 00036 3 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau / Colle - Souple / Effritable / Effritable / Souple - Jaune / Rose / Marron / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur


Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Associati on	Vol 7 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P7	Réalisation d'un prélèvement			P7 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit type plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Associati on	Vol 7 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P7	Réalisation d'un prélèvement			P7 Phase 2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Bâtiment Association	Bâtiment Association - Plan de repérage - Actions menées
	Vide sanitaire	Vide sanitaire - Plan de repérage - Actions menées

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

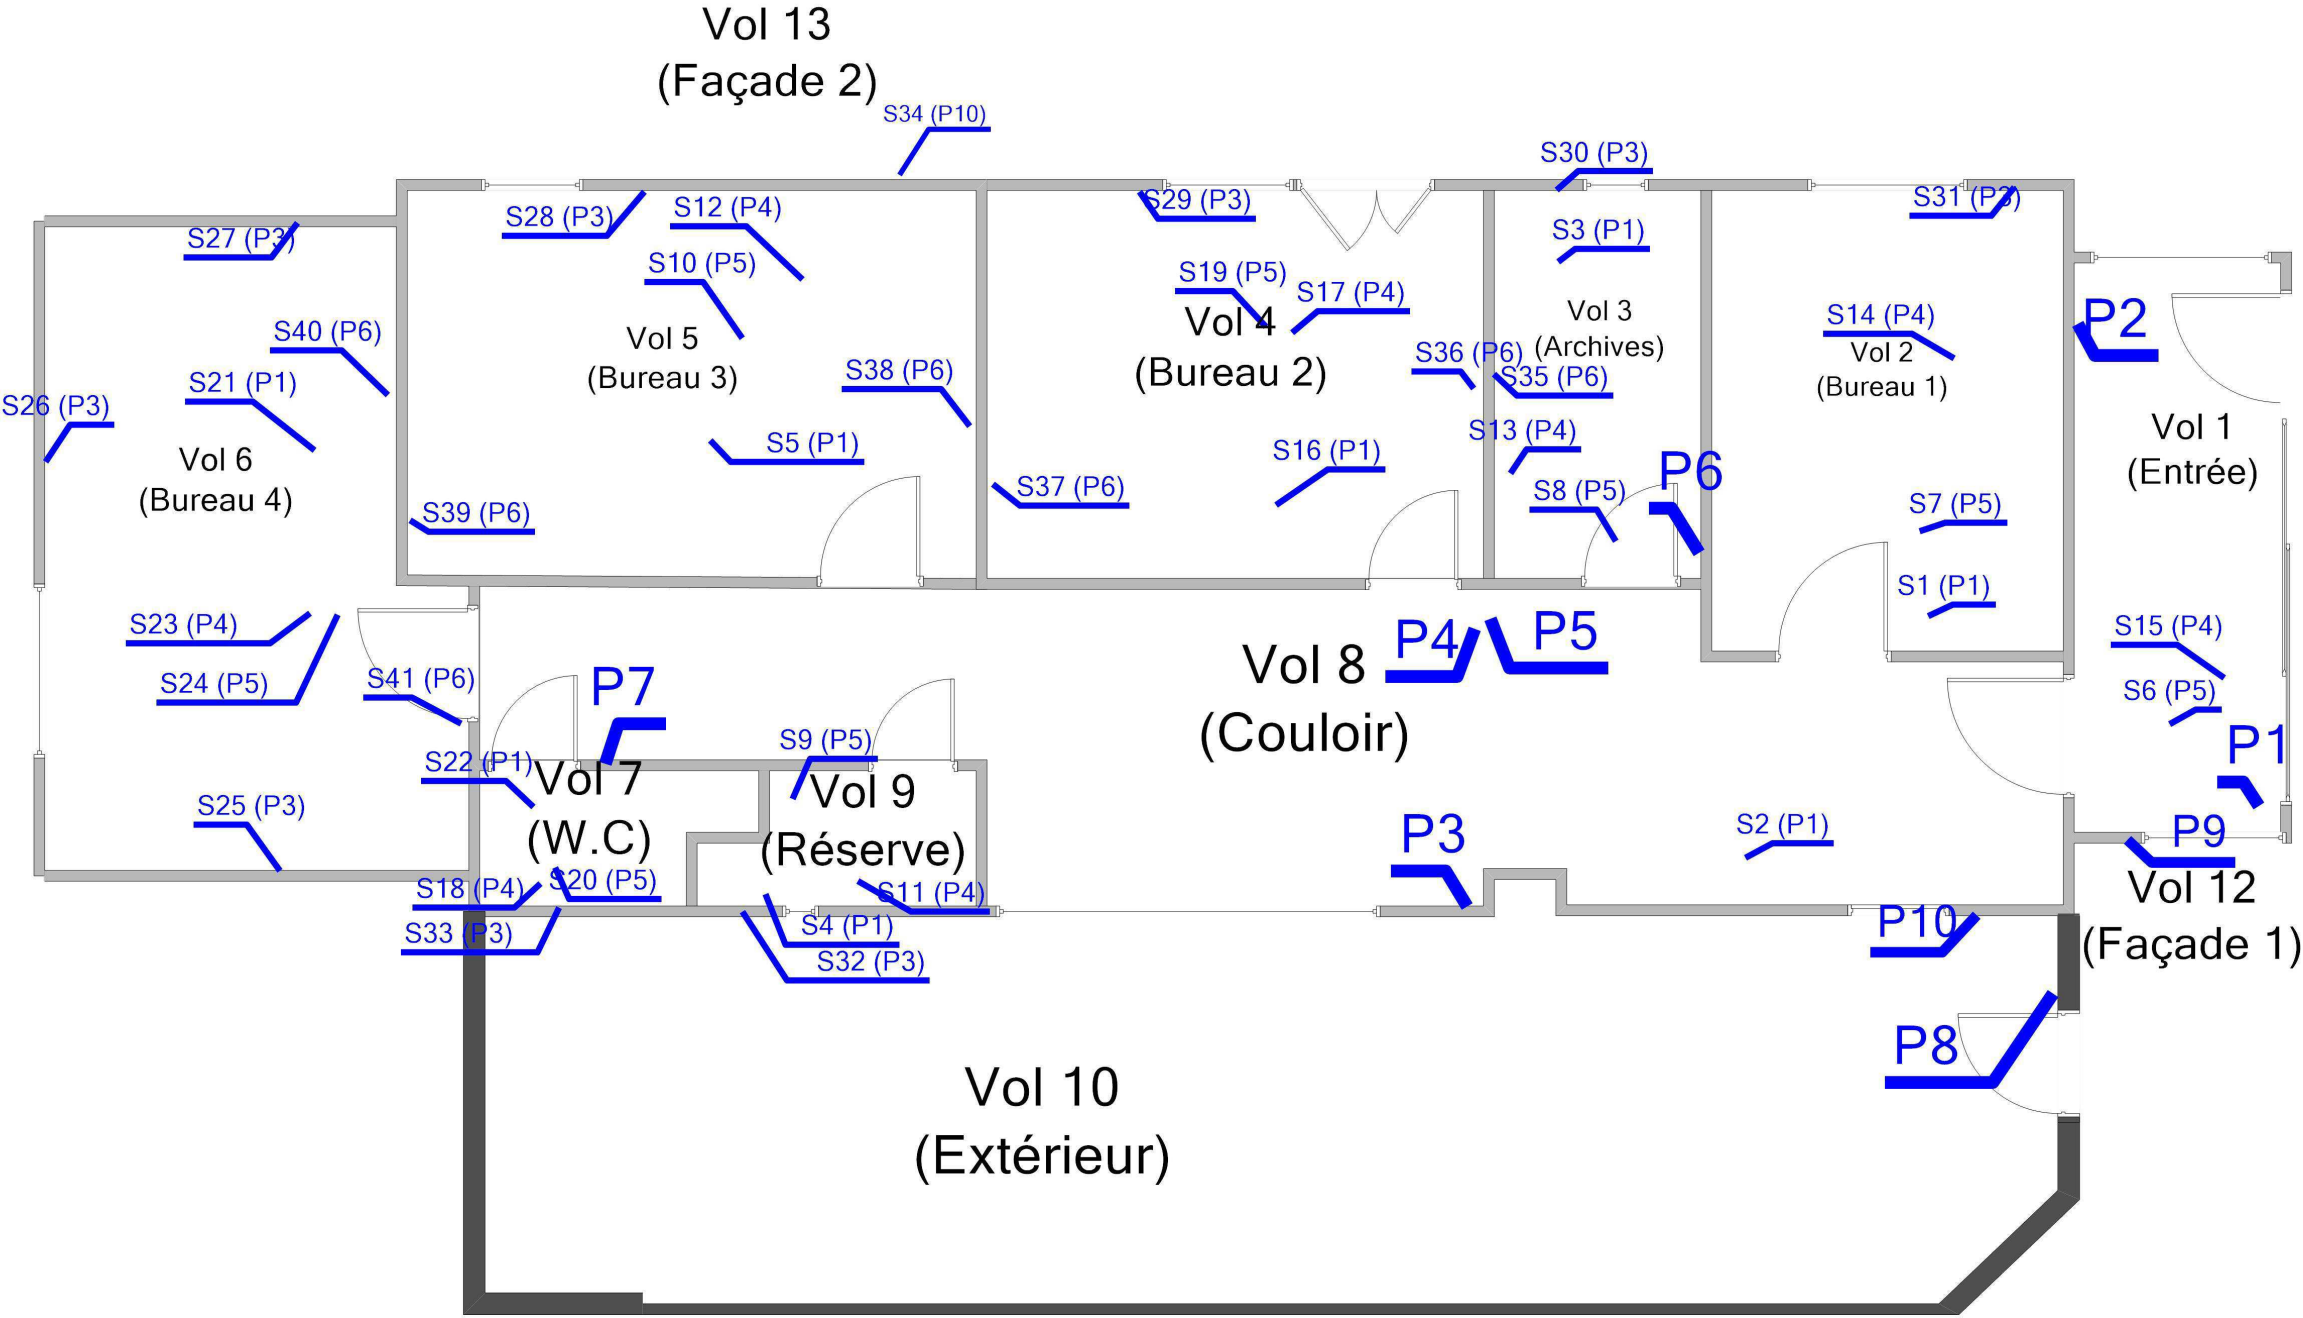


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	173 Avenue Paul Vaillant - Couturier 93000 BOBIGNY	Tribunal Judiciaire - Bâtiment association	05/10/2021	ROBERT XAVIER

Légende



Volume non visité

Vol 11
(Vide sanitaire)

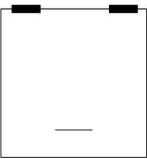

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
0021F000363 n°1 - 1 (P1)	Bâtiment Association - Vol 1 (Entrée)	Prélèvement négatif
0021F000363 n°2 - 1 (P2)	Bâtiment Association - Vol 1 (Entrée)	Prélèvement négatif
0021F000363 n°3 - 1 (P3)	Bâtiment Association - Vol 8 (Couloir)	Prélèvement négatif
0021F000363 n°4 - 1 (P4)	Bâtiment Association - Vol 8 (Couloir)	Prélèvement négatif
0021F000363 n°5 - 1 (P5)	Bâtiment Association - Vol 8 (Couloir)	Prélèvement négatif
0021F000363 n°6 - 1 (P6)	Bâtiment Association - Vol 3 (Archives)	Prélèvement négatif
0021F000363 n°8 - 1 (P8)	Bâtiment Association - Vol 10 (Extérieur)	Prélèvement négatif
0021F000363 n°9 - 1 (P9)	Bâtiment Association - Vol 12 (Façade 1)	Prélèvement négatif
0021F000363 n°10 - 1 (P10)	Bâtiment Association - Vol 12 (Façade 1)	Prélèvement négatif



0021F000363 n°1 - 1 (P1) - Bâtiment Association - Vol 1 (Entrée)



0021F000363 n°2 - 1 (P2) - Bâtiment Association - Vol 1 (Entrée)



0021F000363 n°3 - 1 (P3) - Bâtiment Association - Vol 8 (Couloir)



0021F000363 n°4 - 1 (P4) - Bâtiment Association - Vol 8 (Couloir)



0021F000363 n°5 - 1 (P5) - Bâtiment Association - Vol 8 (Couloir)



0021F000363 n°6 - 1 (P6) - Bâtiment Association - Vol 3 (Archives)



0021F000363 n°8 - 1 (P8) - Bâtiment Association - Vol
10 (Extérieur)



0021F000363 n°9 - 1 (P9) - Bâtiment Association - Vol
12 (Façade 1)



0021F000363 n°10 - 1 (P10) - Bâtiment Association - Vol
12 (Façade 1)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau / Colle - Souple / Effritable / Effritable / Souple - Jaune / Rose / Marron / Marron - -	Bâtiment Association - Vol 1 (Entrée)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - -	Bâtiment Association - Vol 1 (Entrée)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc - -	Bâtiment Association - Vol 8 (Couloir)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - -	Bâtiment Association - Vol 8 (Couloir)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine - Fibreux Souple - Jaune - -	Bâtiment Association - Vol 8 (Couloir)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc - -	Bâtiment Association - Vol 3 (Archives)	
P7 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Toile / Enduit type plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - -	Bâtiment Association - Vol 7 (W.C)	
P7 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	Bâtiment Association - Vol 7 (W.C)	
P8	Façades	Murs	Ciment - Effritable - Gris - -	Bâtiment Association - Vol 10 (Extérieur)	
P9	Façades	Murs	Enduit type ciment - Effritable - Gris - -	Bâtiment Association - Vol 12 (Façade 1)	
P10	Façades	Murs	Ciment - Dur - Gris - -	Bâtiment Association - Vol 12 (Façade 1)	

CHANTIER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence C032021037484
Adresse Commande : 0021F000363
Affaire : VH000080
173 Avenue Paul Vaillant - Couturier
93000 BOBIGNY

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Limonest, le 18/10/2021

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032021037484 RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC Environnement
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse. (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse</i>
Texte réglementaire	<u>Arrêté du 1er octobre 2019</u> : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 0021F000363_001

Référence labo	69PM00266628	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	18/10/2021
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment association - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyse	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyse
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	DGO
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-				
	3	Matériau Effritable Marron	-	-	-				
	4	Colle Souple Marron	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Matériau Effritable Blanc

Référence échantillon : 0021F000363_002

Référence labo	69PM00266629	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	18/10/2021
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment association - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyse	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyse
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DGO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 0021F000363_003

Référence labo	69PM00266630	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	18/10/2021
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment association - Vol 8 (Couloir)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	2	DGO	Non détecté ●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	EGO				
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 0021F000363_004

Référence labo	69PM00266631	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	18/10/2021
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment association - Vol 8 (Couloir)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	2	DGO	Non détecté ●
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	EGO				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 0021F000363_005

Référence labo	69PM00266632	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	18/10/2021
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Isolant de faux-plafond		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment association - Vol 8 (Couloir)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Fibreuse Souple Jaune	1	1	EGO	1	2	DGO	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 0021F000363_006

Référence labo	69PM00266633	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	18/10/2021
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment association - Vol 3 (Archives)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	2	DGO	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	2	2	EGO				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 0021F000363_007

Référence labo	69PM00266634	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	18/10/2021
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment association - Vol 7 (W.C)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	- - -	Acétone	Non détecté ●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1 1 EGO		
	3	Enduit type plâtre Effritable Blanc	- - -		
2	4	Colle Dur Gris	- - -	Acétone, Acide chlorhydrique	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP	2 MET	

Remarque concernant l'analyse La couche Peinture / Effritable / Rose n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Peinture Effritable Rose

Référence échantillon : 0021F000363_008

Référence labo	69PM00266635	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	18/10/2021
Type de prélèvement	Façades - Murs - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment association - Vol 10 (Extérieur)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	- - -	Acétone, Acide chlorhydrique	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 0021F000363_009

Référence labo	69PM00266636	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	18/10/2021
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment association - Vol 12 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Enduit type ciment Effritable Gris	- - -	Acétone	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Effritable / Marron n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche non-analysée : Matériau Effritable Marron

Référence échantillon : 0021F000363_010

Référence labo	69PM00266637	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	18/10/2021
Type de prélèvement	Façades - Murs - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment association - Vol 12 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	- - -	Acétone, Acide chlorhydrique	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Effritable / Beige n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche non-analysée : Matériau Effritable Beige



Responsable d'équipe

Agate Maneval




Accréditation
N°1-6519
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 18 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 µm

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC ENVIRONNEMENT - 235 rue de l'étang - 69760 Limonest - Fax : 04 78 08 91 54
SIRET : 441 355 914 00504 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2021 au 31/12/2021)

Tél. : 0800 400 100
aclabs-limonest@ac-environnem

L.M.O.F 07.8 V5
PAGE 4 / 4

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 01/03

Assurance 02/03



**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés **HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9** - 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de **HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne** au capital de 121 600 000 EUR, dont le siège est à **Rödelersbühlstraße 26, 30555 Hannover - Allemagne**, Registre de commerce de Hannover sous le numéro HRB 2119232, inscrite sous le contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grauhofendorfer Str. 108, 53117 Bonn, en prêtant en France en vertu de la Loi Prestation de Services, attestons que la société soussignée :

**VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIOGRES - FRANCE**

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE n° 76200471-30015** couvrant également toutes ses filiales dont :

- **SYNAPSYS ;**
- **AC ENVIRONNEMENT ;**
- **AC AGENCEMENT ;**
- **ALM ENVIRONNEMENT ;**
- **ATLANTIDE DEVELOPPEMENT ;**
- **AC RESEAU.**

Les activités gérées sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Partis Privatives (DAPP) ;
- Tous réagérages des matériaux et produits contenant l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition ;
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante ;
- Recherche d'amiante dans l'air ;
- Caractérisation des échantillons biomarqueurs : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ;
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante ;
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites ;
- Diagnostic légionelle ;
- Etat parasitaire ;
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPPT) ;
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) ;
- Recherche de plomb avant travaux/démolition ;
- Diagnostic plomb avant recherche de plomb après travaux ;
- Diagnostic de performance énergétique ;
- Diagnostic des déchets issus de la démolition/réhabilitation des bâtiments et Diagnostic « ressources » ;
- Carottage de voiries et réseaux routiers ;
- Diagnostic électrique – télétravail ;
- Information sur la présence d'un risque de mûrène ;
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez") ;
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance) ;
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et tous types de copropriété ;
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (ou règlement de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitat)

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2000
F +49 511 5604 4500
www.hdi-specialty.com

*Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhofendorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany*

*Registered office: Rödelersbühlstraße 26,
30555 Hannover, Germany
Commercial Register: Hannover
Company Number HRB 211923
Supervisory Board Chair: Ralph Butler/Chairman
Executive Board Chair: Ralph Butler/Chairman, Andreas
Breschke, Thomas Klotz and Rüdiger Thiel*



HDI

Rehabilitation :

- Etat de l'installation intérieure d'électricité ;
- Etat de l'installation intérieure de gaz ;
- Réglementation thermique ;
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS) ;
- Certificat de déconce - Loi SRU ;
- Mesure du Radon dans les bâtiments ;
- Sécurité piscine ;
- Aide administrative à la constitution de dossiers pour l'obtention de prêts à taux zéro ;
- Relevé de côté et plan de l'existant en copropriété ;
- Diagnostic, élaboration de plans et croquis en phase avant-projet sommaire (APS) ;
- Qualité de l'air intérieur (ERP, milieu industriel, milieu non industriel) ;
- Expertise automobile
- Diagnostic Technique Global (DTG) ;
- Inventaire des matières dangereuses (IMM) dans les navires ;
- Prélèvement d'air et diagnostic en zone radioactive ;
- BIM (plan 3D) avec hébergement des données ;
- Pollution des sols ;
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée ;
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE) ;
- Emission d'attestation CEE (Certificat d'Economie d'Energie) ;
- Prélèvement et analyse de la teneur en plomb dans l'eau ;
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments ;
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements localisés dans l'ancien (dispositions diagnostics Rurien et équivalents) ;
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif ;
- Contrôle de la conformité des moyens de chauffage utilisant de la biomasse, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la Vallée de l'Arve ;
- Tests d'étanchéité à l'air suivant le référentiel Qualibat ;
- Diagnostic d'accessibilité handicapée.

HDI Global Specialty SE
T +49 511 9042 2000
F +49 511 9042 4000
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grafenbeerstraße 38, 106
53117 Bonn, Germany

Registered office: Rottenbruchstrasse 26,
30559 Hannover, Germany
Commercial Register: Hannover, Germany
Company Number HRB 211024
Supervisory Board: Ulrich Walter-Chapman, Andreas
Barnhertz, Thomas Stöckl, Rainer Tautz

Assurance 03/03

Attestation sur l'honneur

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION		MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)		7 500 000 EUR	par sinistre
Dont			
• Dommages matériels et immatériels consécutifs		3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs		1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle		2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)		500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens Confils		30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE			
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)		3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont			
• Dommages matériels et immatériels consécutifs		3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs		1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance


AC ENVIRONNEMENT

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **M. Denis MORA**, gérant de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret **441 355 914 00298**), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L2711-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L271-4, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1354-13 du Code de la santé publique ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscrite d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°**76208471-30015** souscrit auprès de la compagnie d'assurance **HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à **Riorges** le **04 Janvier 2021**



Denis MORA


AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL
 9 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
 ☎ 04 77 44 92 44 📠 04 81 17 01 15 ✉ contact@ac-environnement.com


0 800 400 100
www.ac-environnement.com

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre
Victoria - 35760 ST Grégoire - CPDI4704 V001

Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI4704 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :


Monsieur ROBERT Xavier Claude

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention **Amiante Sans Mention***
Date d'effet : 05/01/2018 - Date d'expiration : 04/01/2023

Plomb **Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb**
Date d'effet : 14/06/2018 - Date d'expiration : 13/06/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 14/06/2018.

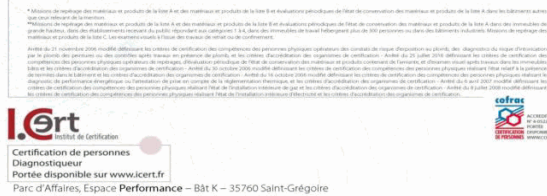

ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre
Victoria - 35760 ST Grégoire - amiante mention



Certification de personnes

Décision de certification

Certification des diagnostiqueurs immobilier

à l'attention de ROBERT Xavier Claude
AC ENVIRONNEMENT
64 rue clément Ader
42153 RIORGES

Madame, Monsieur,

Suite au passage de vos examens de certification diagnostic immobilier, vous trouverez ci-dessous vos résultats :

Amiante avec mention **Réussite à la certification** **Date de décision : 18/12/2019**
Résultat de l'examen théorique du 17/12/2019 Résultat de l'examen Pratique du 17/12/2019 Réussite

En cas d'échec à l'un de vos examens de certification, n'hésitez pas à nous contacter au 02 90 09 35 02 afin de planifier une session de rattrapage.

Nous restons à votre écoute pour tous renseignements complémentaires et vous remercions pour la confiance que vous nous portez et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Fait à Saint-Grégoire le : 18/12/2019
Philippe Troyaux
Directeur Général d'I.Cert

CPE DI FAe 38 rev 01 du 09/10/2018
Parc d'Affaires, Espace Performance - Bâtiment K - 35760 Saint-Grégoire
Tél : 02 90 09 35 02 - contact@icert.fr
SAS au capital 40000€ - RCS Rennes 500764741 - SIRET 500 764 741 000 38 - APE-NAF 8299Z

ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre
Victoria - 35760 ST Grégoire - CPDI4704 V001

Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI4704 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur ROBERT Xavier Claude

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention **Amiante Sans Mention***
Date d'effet : 05/01/2018 - Date d'expiration : 04/01/2023

Plomb **Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb**
Date d'effet : 14/06/2018 - Date d'expiration : 13/06/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 14/06/2018.

