

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Absence



Diagnostic Plomb avant Démolition


Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Absence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Mission de repérage réalisée selon les dispositions des articles R1334-19 et R1334-22 du Code de la santé publique, et conformément à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, ainsi qu'à la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage).

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

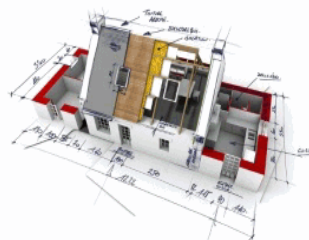

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 173 Avenue Paul Vaillant - Couturier 93000 BOBIGNY

Référence client : VH000078

Désignation : Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives

Date de construction : Avant 2021

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : ROBERT XAVIER

Accompagnateur : ()

Date de repérage : 05/10/2021

Numéro attestation : CPDI4704 V001

Délivré le : 05/01/2018

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia - Bat G - Rue de la Terre Victoria - 35760 ST Grégoire

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE
Immeuble OBAKE - 67 Avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN BICETRE

Donneur d'ordre :
AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE
Immeuble OBAKE - 67 Avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN BICETRE

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 15/10/2021

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 15/10/2021

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Rdc bâtiment Archive - Vol 1 (Entrée)	Rdc bâtiment Archive - Vol 2 (Cuisine)
Rdc bâtiment Archive - Vol 3 (Pièce principal)	Rdc bâtiment Archive - Vol 4 (SDB)
Rdc bâtiment Archive - Vol 5 (W.C)	Rdc bâtiment Archive - Vol 6 (Placard)
Rdc bâtiment Archive - Vol 7 (Bureau 2)	Rdc bâtiment Archive - Vol 8 (Bureau 3)
R+1 bâtiment Archive - Vol 9 (Cage escalier)	R+1 bâtiment Archive - Vol 10 (Bureau 4)
R+1 bâtiment Archive - Vol 11 (Balcon 1)	R+1 bâtiment Archive - Vol 12 (Balcon 2)
Extérieur bat - Vol 13 (Extérieur)	Rdc bâtiment Archive - Vol 15 (Couloir)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Vide sanitaire - Vol 14 (Vide sanitaire)	Moyen investigation non mis a disposition	

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que, en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, ses obligations réglementaires ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article R1334-19 du Code de la santé publique.

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Démolition du bâtiment

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

l'ensemble du bâtiment

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux de démolition sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME DE REPÉRAGE REGLEMENTAIRE

Conformément au programme des travaux de démolition défini par le donneur d'ordre, nous avons recherché l'ensemble des Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) concernés par les travaux de démolition définis par le donneur d'ordre, sur la base des composants et parties de composant de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, ainsi que les MPSCA qui n'y figurant pas, cette liste étant indicative.

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées.	Plaques en fibres-ciment.
Ardoises.	Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.
Éléments ponctuels.	Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume ("shingle"), pare-vapeur, revêtements et colles.
Revêtements bitumineux d'étanchéité.	Rivets, faîtages, closoirs...
Accessoires de toitures.	
2. Façades	
Panneaux-sandwichs.	Plaques, joints d'assemblage, tresses....
Bardages.	Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.
Appuis de fenêtres.	Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	

Murs et cloisons.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation.
Poteaux (périphériques et intérieurs).	Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.
Cloisons légères ou préfabriquées.	
Gaines et coffres verticaux.	Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.
Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	
	Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).	Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.
Interfaces entre structures.	Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux.	Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.
Faux plafonds.	Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations.
Revêtement de murs	Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.
Conduits de vapeur, fumée, échappement.	Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapets/ volets coupe-feu.	Clapet, volet, rebouchage.
Vide-ordures.	Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières.	Portes et cloisons palières.
Trémie, machinerie.	Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudières, tuyauteries, étuves,
groupes électrogènes,
convecteurs et radiateurs,
aérothermes...

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture
anticondensation, plaques isolantes (internes et externes),
tissu amiante.

9. Installations industrielles

Fours, étuves, tuyauteries...

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture
anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante,
freins et embrayages.

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus.

Eléments en fibres-ciment.

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante et qui correspondent aux composants ou parties de composants de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme NF X46-020 d'août 2017, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité par le COFRAC.

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 01/10/2019 : « Chaque couche dissociable d'un échantillon, dont la quantité de la prise d'essai est suffisante, fait l'objet d'une analyse propre ». Afin de pouvoir respecter cette exigence réglementaire qui s'impose au donneur d'ordre, à l'opérateur de repérage et au laboratoire d'analyse, l'opérateur procédera systématiquement lors de son intervention et dans la mesure du possible, à la séparation des couches constitutives de l'ouvrage prélevé. Si le donneur d'ordre souhaite malgré tout une analyse globale des couches constituant l'échantillon, il est porté à son attention que les résultats d'analyse ne seraient pas rendus sous couvert d'accréditation COFRAC ni sous couvert de la réglementation en vigueur si les couches constituant l'échantillon étaient séparables soit lors du prélèvement soit lors de la préparation de l'échantillon par le laboratoire.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux de démolition ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Dans certains cas, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante au cœur d'un ouvrage peut être impossible à identifier avant le début des travaux de démolition (exemples : écarteurs de banches noyés dans le béton, calles de ferrailage des dalles béton, ancienne colle de revêtement de sol noyée dans une nouvelle dalle béton pour rehaussement d'un plancher, conduit noyé dans un mur en béton, etc.). Dans de tels cas, la responsabilité de l'opérateur ne pourra pas être recherchée en cas de défaut de conclusion dans son rapport. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Enfin, il est rappelé au donneur d'ordre que le repérage doit se faire en site vide d'occupant et d'équipement ou mobilier. La présence d'occupant, d'équipement ou de mobilier peut limiter fortement la réalisation d'investigations et de sondages destructifs, et donc l'exhaustivité des conclusions du présent rapport de repérage. Le donneur d'ordre est présumé informé de nos exigences d'intervention dès la commande de notre intervention et ne pourra se prévaloir ultérieurement de défaut de conclusion ayant pour cause la présence d'occupant, d'équipements ou de mobiliers lors de notre intervention.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Conformément à l'article R1334-29-6 du Code de la santé publique, le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant démolition est communiqué par le propriétaire du bâtiment à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que, en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composant ou partie de composant non inspecté, ses obligations réglementaires ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article R1334-19 du Code de la Santé Publique. Des investigations complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux / parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en œuvre
Vide sanitaire - Vol 14 (Vide sanitaire)		Moyen investigation non mis à disposition		

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Commentaire n°1 : Exhaustivité des volumes sous doublages (Encoffrements, faux-plafonds, parquets, revêtements de sol, mur et plafond, bardages, doublages Placoplatre, isolations, calorifugeages, joints de menuiserie, etc.), un seul et même sondage étant représentatif d'une zone homogène (Norme NF X 46-020).

Les murs et cloisons, les gaines, coffres, les plafonds, les revêtements de sol en place ont été visités ponctuellement ; le repérage peut être complété si besoin au cours des travaux ou après dépose des éléments empêchant leur visite complète.

Des investigations complémentaires devront être menées, si, pendant les travaux des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont découverts. Commentaire n°2 : Des investigations approfondies concernant l'ensemble des installations électriques (câbles et équipements) n'ont pu être réalisées sans réception préalable d'un PV de consignation.

Les réseaux de fluides enterrés n'ont pu être sondés, une intervention est à prévoir pour la réalisation des sondages complémentaire lors de la phase de démolition. Vérifications impossible sans travaux de terrassement lourds. Commentaire n°3 : Les joints de menuiseries entre dormant et structure du bâti n'ont pu être sondés du fait de la forte détérioration destructive à réaliser en milieu occupé. Commentaire n°4 : La toiture du bâtiment n'a pas pu être inspectée car inaccessible. Risque de chute avéré. Commentaire n°5 : Les toitures terrasses ont été indiqués non amiantés d'après le document réalisé par DIAGTIM (p.73) "RAPPORT n°A482801 V2 du 01/03/2021"

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Façades**
- 2 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 3 - Plafond et faux-plafonds**
- 4 - Revêtement de sol**
- 5 - Revêtement de mur**
- 6 - Equipements divers et accessoires**

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 bâtiment Archive	Vol 11 (Balcon 1)	Murs	Joint de scellement	P26	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°26 - 1	P26	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 bâtiment Archive	Vol 12 (Balcon 2)	Murs	Joint de scellement	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		0021F 00035 9 n°26 - 1	P26	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 bâtiment Archive	Vol 11 (Balcon 1)	Murs	Enduit ciment	P27	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit type ciment - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 bâtiment Archive	Vol 12 (Balcon 2)	Murs	Enduit ciment	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		0021F 00035 9 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit type ciment - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur bat	Vol 13 (Extérieur)	Murs	Joint de scellement	P28	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°28 - 1	P28	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur bat	Vol 13 (Extérieur)	Murs	Joint de scellement	P28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		0021F 00035 9 n°28 - 1	P28	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Extérieur bat	Vol 13 (Extérieur)	Murs	Enduit ciment	P29	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°29 - 1	P29	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc bâtiment Archive	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P2	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit type plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 3 (Pièce principal)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit type plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 3 (Pièce principal)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit type plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc bâtiment Archive	Vol 15 (Couloir)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit type plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 15 (Couloir)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit type plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 15 (Couloir)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit type plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc bâtiment Archive	Vol 6 (Placard)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit type plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 7 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit type plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 7 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit type plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc bâtiment Archive	Vol 8 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit type plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 8 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit type plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 3 (Pièce principal) - Vol 15 (Couloir) - Vol 6 (Placard) - Vol 7 (Bureau 2) - Vol 8 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit type plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P2	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 2	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc bâtiment Archive	Vol 3 (Pièce principal)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 2	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 3 (Pièce principal)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 2	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 15 (Couloir)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 2	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 15 (Couloir)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 2	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 15 (Couloir)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 2	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc bâtiment Archive	Vol 6 (Placard)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 2	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 7 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 2	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 7 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 2	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 8 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 2	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 8 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 2	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc bâtiment Archive	Vol 3 (Pièce principal) - Vol 15 (Couloir) - Vol 6 (Placard) - Vol 7 (Bureau 2) - Vol 8 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la ZPSO du P2		0021F 00035 9 n°2 - 1	P2 Phase 2	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°3 - 1	P3	Peinture / Toile / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige Gris / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 3 (Pièce principal)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P5	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°5 - 1	P5 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit type plâtre / Papier - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc bâtiment Archive	Vol 3 (Pièce principal)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		0021F 00035 9 n°5 - 1	P5 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit type plâtre / Papier - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 7 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		0021F 00035 9 n°5 - 1	P5 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit type plâtre / Papier - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc bâtiment Archive	Vol 8 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		0021F 00035 9 n°5 - 1	P5 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit type plâtre / Papier - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 3 (Pièce principal) - Vol 7 (Bureau 2) - Vol 8 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		0021F 00035 9 n°5 - 1	P5 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit type plâtre / Papier - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 3 (Pièce principal)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P5	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°5 - 1	P5 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc bâtiment Archive	Vol 3 (Pièce principal)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		0021F 00035 9 n°5 - 1	P5 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 7 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		0021F 00035 9 n°5 - 1	P5 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 8 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		0021F 00035 9 n°5 - 1	P5 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 3 (Pièce principal) - Vol 7 (Bureau 2) - Vol 8 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		0021F 00035 9 n°5 - 1	P5 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc bâtiment Archive	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P9	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°9 - 1	P9 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P9	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°9 - 1	P9 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P10	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°10 - 1	P10	Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 bâtiment Archive	Vol 10 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P23	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 bâtiment Archive	Vol 10 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		0021F 00035 9 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 bâtiment Archive	Vol 10 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		0021F 00035 9 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 bâtiment Archive	Vol 10 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		0021F 00035 9 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 bâtiment Archive	Vol 9 (Cage escalier)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		0021F 00035 9 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 bâtiment Archive	Vol 10 (Bureau 4) - Vol 9 (Cage escalier)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		0021F 00035 9 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc bâtiment Archive	Vol 3 (Pièce principal)	Plafonds	Enduits ciment	P6	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Enduits ciment	P13	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°13 - 1	P13	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 15 (Couloir)	Plafonds	Panneaux vissés	P19	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit type plâtre / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc bâtiment Archive	Vol 7 (Bureau 2)	Plafonds	Panneaux collés	P20	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 bâtiment Archive	Vol 10 (Bureau 4)	Plafonds	Panneaux collés	P24	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°24 - 1	P24	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable - Beige Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 bâtiment Archive	Vol 10 (Bureau 4)	Plafonds	Enduits ciment	P25	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°25 - 1	P25	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc bâtiment Archive	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°1 - 1	P1	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc bâtiment Archive	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P7	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°7 - 1	P7	Colle / Ragréage / Matériau / Colle - Souple / Dur Fibreux / Dur / Souple - Beige / Rose / Rose / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 3 (Pièce principal)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		0021F 00035 9 n°7 - 1	P7	Colle / Ragréage / Matériau / Colle - Souple / Dur Fibreux / Dur / Souple - Beige / Rose / Rose / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 15 (Couloir)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		0021F 00035 9 n°7 - 1	P7	Colle / Ragréage / Matériau / Colle - Souple / Dur Fibreux / Dur / Souple - Beige / Rose / Rose / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc bâtiment Archive	Vol 7 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		0021F 00035 9 n°7 - 1	P7	Colle / Ragréage / Matériau / Colle - Souple / Dur Fibreux / Dur / Souple - Beige / Rose / Rose / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 8 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		0021F 00035 9 n°7 - 1	P7	Colle / Ragréage / Matériau / Colle - Souple / Dur Fibreux / Dur / Souple - Beige / Rose / Rose / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 3 (Pièce principal) - Vol 15 (Couloir) - Vol 7 (Bureau 2) - Vol 8 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1 - S2 - S3 - S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		0021F 00035 9 n°7 - 1	P7	Colle / Ragréage / Matériau / Colle - Souple / Dur Fibreux / Dur / Souple - Beige / Rose / Rose / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P8	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°8 - 1	P8	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc bâtiment Archive	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P14	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Beige / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P15	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°15 - 1	P15	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 bâtiment Archive	Vol 10 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P21	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°21 - 1 - 0021F 00035 9 n°21 - 2	P21 Phase 1	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 bâtiment Archive	Vol 10 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P21	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°21 - 1 - 0021F 00035 9 n°21 - 2	P21 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 bâtiment Archive	Vol 10 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Ragréage	P22	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°22 - 1	P22	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur



Amiante

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc bâtiment Archive	Vol 3 (Pièce principal)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P4	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°4 - 1	P4	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 3 (Pièce principal)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		0021F 00035 9 n°4 - 1	P4	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°11 - 1	P11	Colle / Enduit type plâtre / Matériau - Dur / Effritable / Souple - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		0021F 00035 9 n°11 - 1	P11	Colle / Enduit type plâtre / Matériau - Dur / Effritable / Souple - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°16 - 1	P16	Colle / Enduit type plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc bâtiment Archive	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		0021F 00035 9 n°16 - 1	P16	Colle / Enduit type plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P17	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°17 - 1	P17	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc bâtiment Archive	Vol 5 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P18	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°18 - 1	P18	Colle / Carton / Enduit type plâtre / Matériau / Peinture / Fibres - Dur / Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Gris / Marron / Beige / Noir / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires


Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc bâtiment Archive	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P12	Réalisation d'un prélèvement		0021F 00035 9 n°12 - 1	P12	Tampon - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Rdc bâtiment Archive	Rdc bâtiment Archive - Plan de repérage - Actions menées
	R+1 bâtiment Archive	R+1 bâtiment Archive - Plan de repérage - Actions menées
	Extérieur bat	Extérieur bat - Plan de repérage - Actions menées
	Vide sanitaire	Vide sanitaire - Plan de repérage - Actions menées

Légende


	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

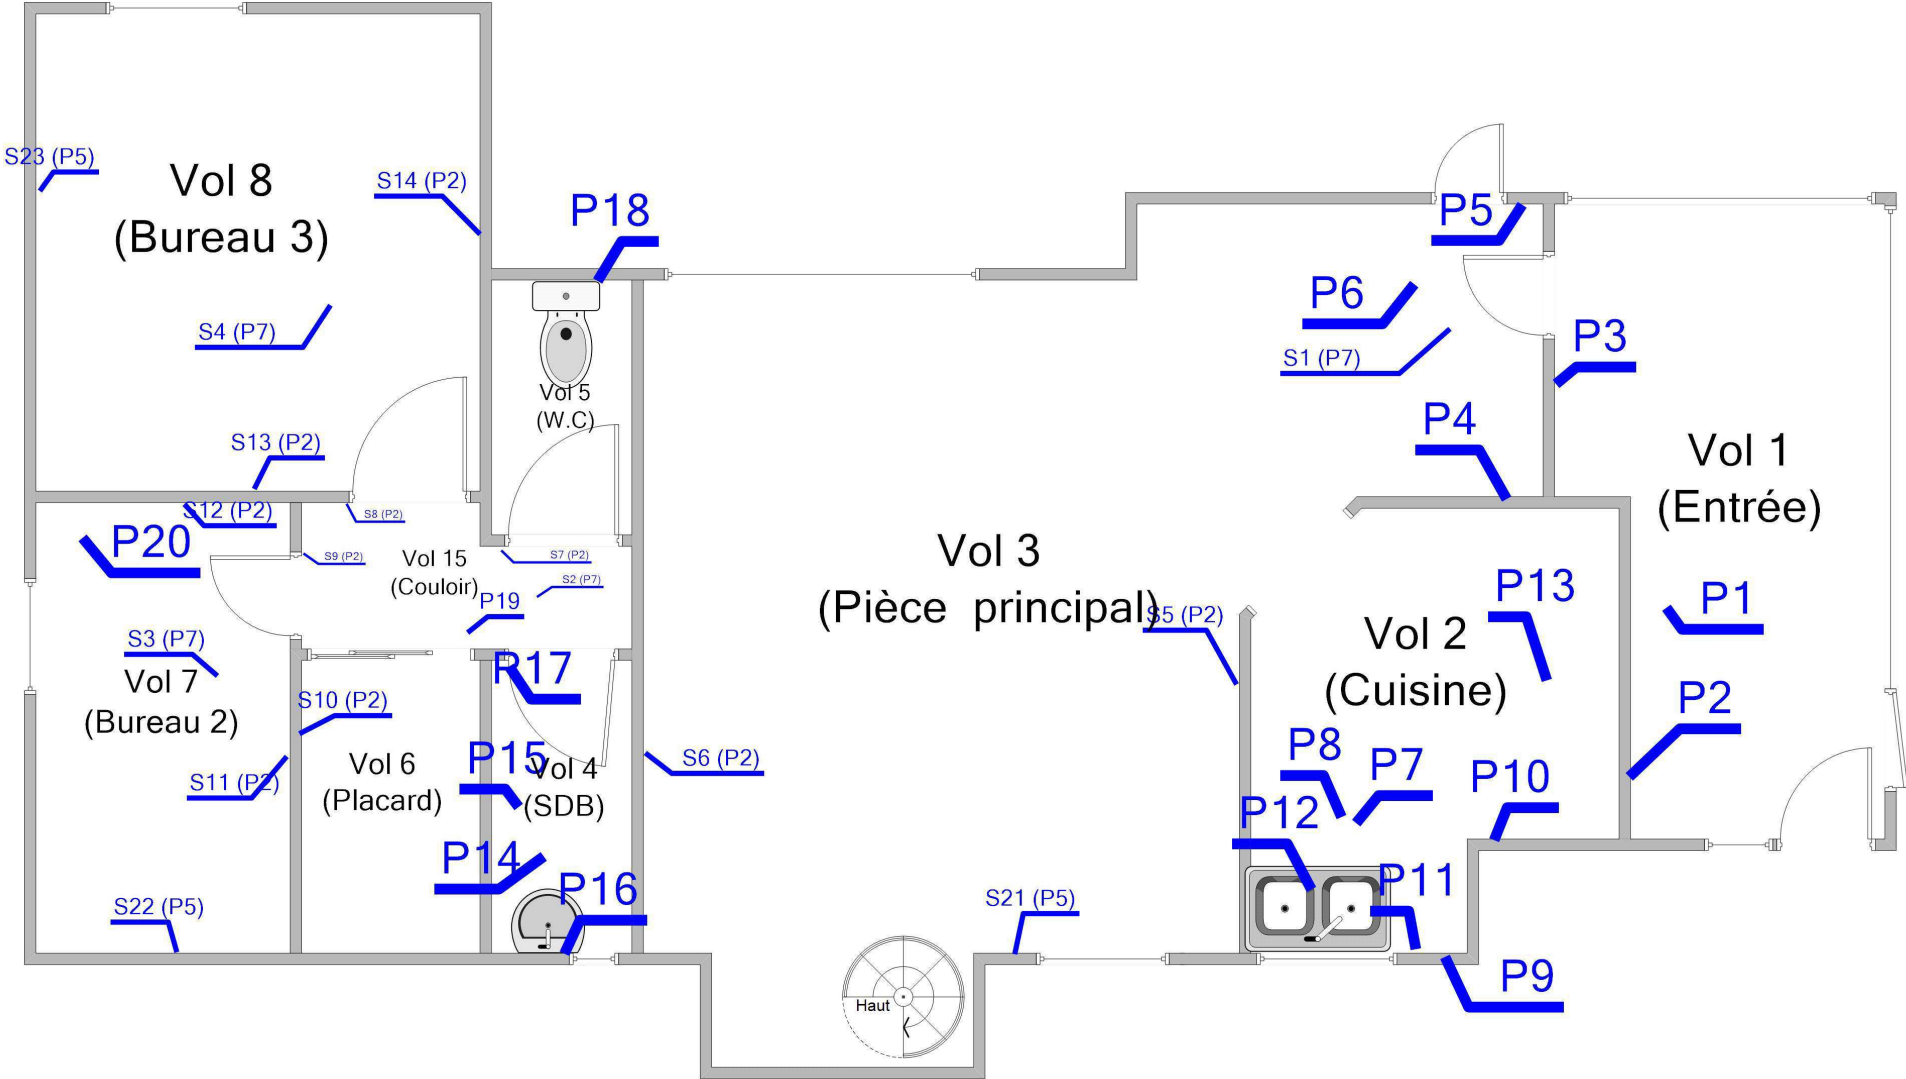

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	173 Avenue Paul Vaillant - Couturier 93000 BOBIGNY	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives	05/10/2021	ROBERT XAVIER


Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

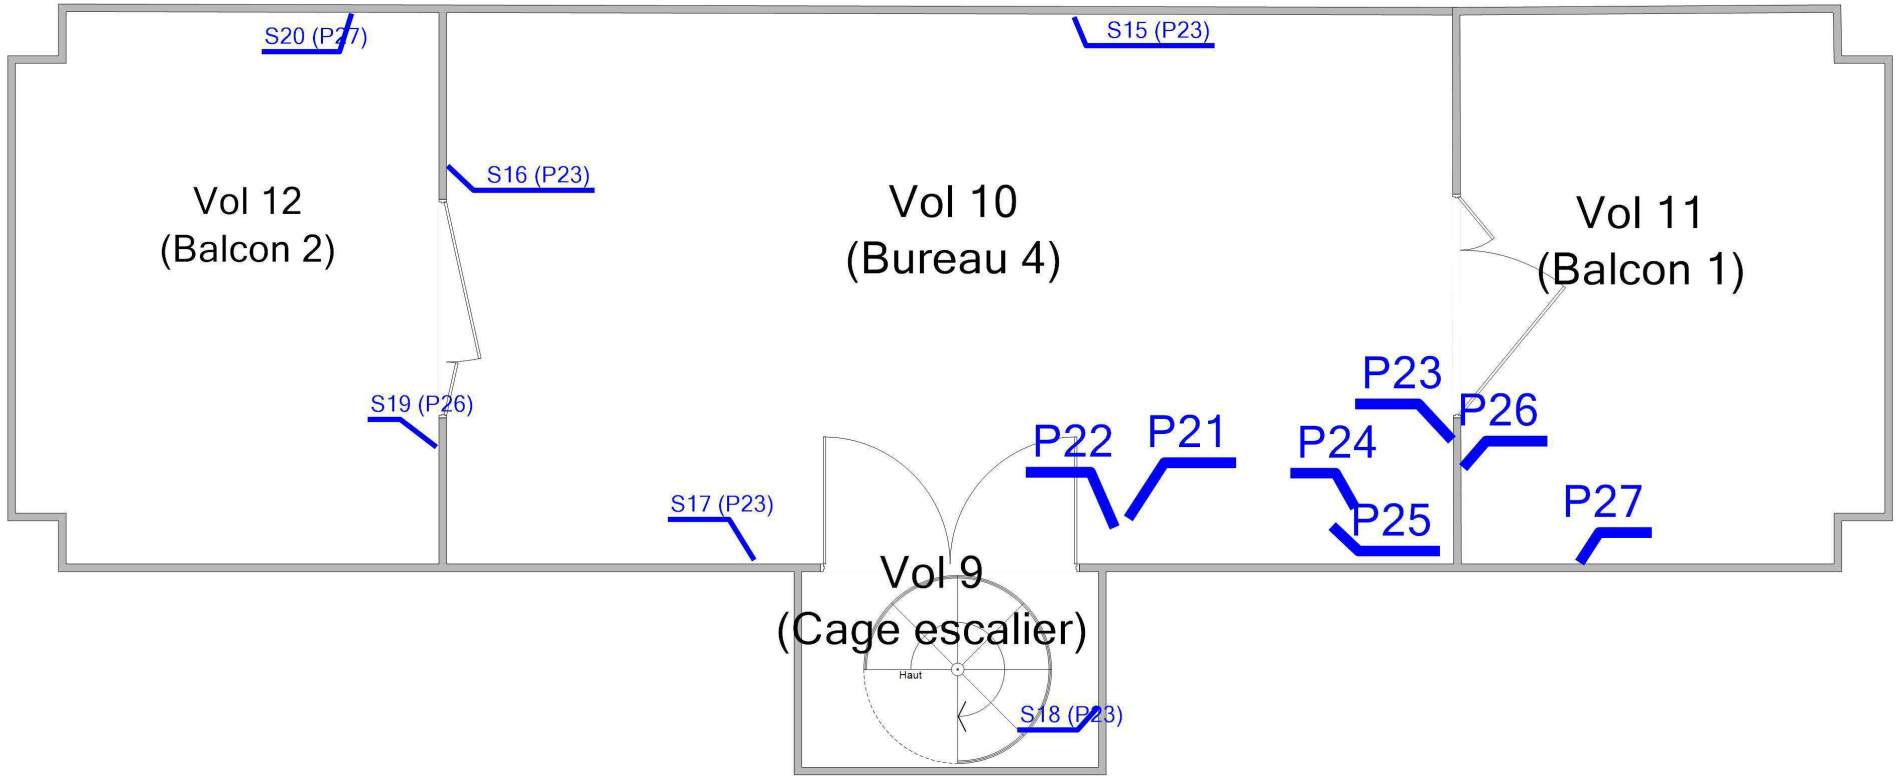

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	173 Avenue Paul Vaillant - Couturier 93000 BOBIGNY	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives	05/10/2021	ROBERT XAVIER

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif




	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	173 Avenue Paul Vaillant - Couturier 93000 BOBIGNY	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives	05/10/2021	ROBERT XAVIER

Légende



Volume non visité

Vol 14
(Vide sanitaire)

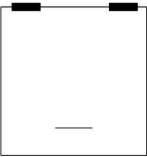ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
0021F000359 n°28 - 1 (P28)	Extérieur bat - Vol 13 (Extérieur)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°29 - 1 (P29)	Extérieur bat - Vol 13 (Extérieur)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°21 - 1 (P21)	R+1 bâtiment Archive - Vol 10 (Bureau 4)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°22 - 1 (P22)	R+1 bâtiment Archive - Vol 10 (Bureau 4)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°21 - 2 (P21)	R+1 bâtiment Archive - Vol 10 (Bureau 4)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°23 - 1 (P23)	R+1 bâtiment Archive - Vol 10 (Bureau 4)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°24 - 1 (P24)	R+1 bâtiment Archive - Vol 10 (Bureau 4)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°25 - 1 (P25)	R+1 bâtiment Archive - Vol 10 (Bureau 4)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°26 - 1 (P26)	R+1 bâtiment Archive - Vol 11 (Balcon 1)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°27 - 1 (P27)	R+1 bâtiment Archive - Vol 11 (Balcon 1)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°1 - 1 (P1)	Rdc bâtiment Archive - Vol 1 (Entrée)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°2 - 1 (P2)	Rdc bâtiment Archive - Vol 1 (Entrée)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°3 - 1 (P3)	Rdc bâtiment Archive - Vol 1 (Entrée)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°4 - 1 (P4)	Rdc bâtiment Archive - Vol 3 (Pièce principal)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°5 - 1 (P5)	Rdc bâtiment Archive - Vol 3 (Pièce principal)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°6 - 1 (P6)	Rdc bâtiment Archive - Vol 3 (Pièce principal)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°7 - 1 (P7)	Rdc bâtiment Archive - Vol 2 (Cuisine)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°8 - 1 (P8)	Rdc bâtiment Archive - Vol 2 (Cuisine)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°9 - 1 (P9)	Rdc bâtiment Archive - Vol 2 (Cuisine)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°10 - 1 (P10)	Rdc bâtiment Archive - Vol 2 (Cuisine)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°11 - 1 (P11)	Rdc bâtiment Archive - Vol 2 (Cuisine)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°12 - 1 (P12)	Rdc bâtiment Archive - Vol 2 (Cuisine)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°13 - 1 (P13)	Rdc bâtiment Archive - Vol 2 (Cuisine)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°14 - 1 (P14)	Rdc bâtiment Archive - Vol 4 (SDB)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°15 - 1 (P15)	Rdc bâtiment Archive - Vol 4 (SDB)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°17 - 1 (P17)	Rdc bâtiment Archive - Vol 4 (SDB)	Prélèvement négatif
0021F000359 n°16 - 1 (P16)	Rdc bâtiment Archive - Vol 4 (SDB)	Prélèvement négatif

0021F000359 n°18 - 1 (P18)	Rdc bâtiment Archive - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
0021F000359 n°19 - 1 (P19)	Rdc bâtiment Archive - Vol 15 (Couloir)	Prélevement négatif
0021F000359 n°20 - 1 (P20)	Rdc bâtiment Archive - Vol 7 (Bureau 2)	Prélevement négatif



0021F000359 n°1 - 1 (P1) - Rdc bâtiment Archive - Vol 1
(Entrée)



0021F000359 n°2 - 1 (P2) - Rdc bâtiment Archive - Vol 1
(Entrée)



0021F000359 n°3 - 1 (P3) - Rdc bâtiment Archive - Vol 1
(Entrée)



0021F000359 n°4 - 1 (P4) - Rdc bâtiment Archive - Vol 3
(Pièce principal)



0021F000359 n°5 - 1 (P5) - Rdc bâtiment Archive - Vol 3
(Pièce principal)



0021F000359 n°6 - 1 (P6) - Rdc bâtiment Archive - Vol 3
(Pièce principal)



0021F000359 n°7 - 1 (P7) - Rdc bâtiment Archive - Vol 2
(Cuisine)



0021F000359 n°8 - 1 (P8) - Rdc bâtiment Archive - Vol 2
(Cuisine)



0021F000359 n°9 - 1 (P9) - Rdc bâtiment Archive - Vol 2
(Cuisine)




0021F000359 n°10 - 1 (P10) - Rdc bâtiment Archive -
Vol 2 (Cuisine)



0021F000359 n°11 - 1 (P11) - Rdc bâtiment Archive - Vol 2
(Cuisine)



0021F000359 n°12 - 1 (P12) - Rdc bâtiment Archive -
Vol 2 (Cuisine)

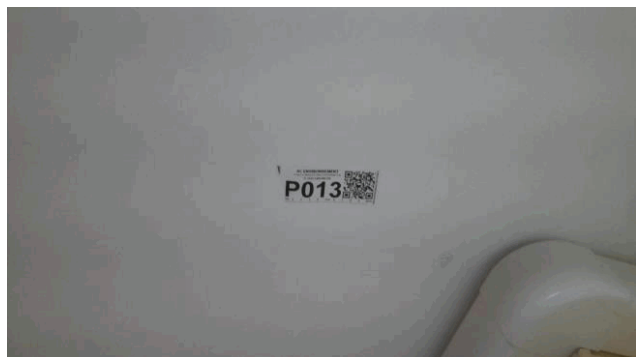

0021F000359 n°13 - 1 (P13) - Rdc bâtiment Archive - Vol 2 (Cuisine)



0021F000359 n°14 - 1 (P14) - Rdc bâtiment Archive - Vol 4 (SDB)



0021F000359 n°15 - 1 (P15) - Rdc bâtiment Archive - Vol 4 (SDB)



0021F000359 n°17 - 1 (P17) - Rdc bâtiment Archive - Vol 4 (SDB)




0021F000359 n°16 - 1 (P16) - Rdc bâtiment Archive - Vol 4 (SDB)




0021F000359 n°18 - 1 (P18) - Rdc bâtiment Archive - Vol 5 (W.C)



0021F000359 n°19 - 1 (P19) - Rdc bâtiment Archive - Vol 15 (Couloir)

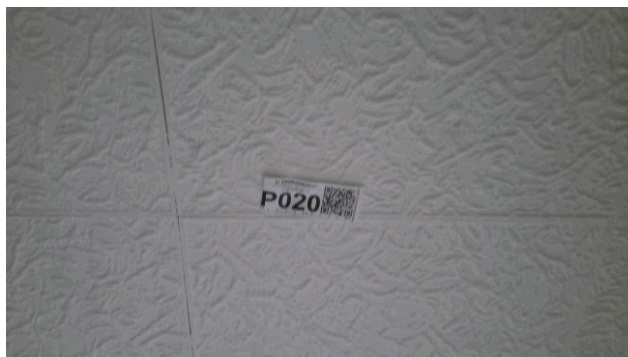

0021F000359 n°20 - 1 (P20) - Rdc bâtiment Archive - Vol 7 (Bureau 2)

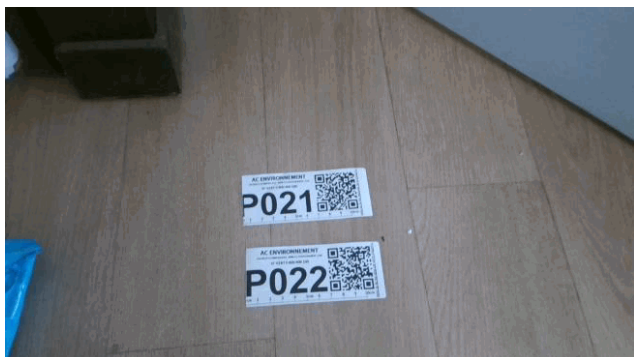

0021F000359 n°21 - 1 (P21) - R+1 bâtiment Archive - Vol 10 (Bureau 4)



0021F000359 n°22 - 1 (P22) - R+1 bâtiment Archive - Vol 10 (Bureau 4)



0021F000359 n°21 - 2 (P21) - R+1 bâtiment Archive - Vol 10 (Bureau 4)



0021F000359 n°23 - 1 (P23) - R+1 bâtiment Archive - Vol 10 (Bureau 4)



0021F000359 n°24 - 1 (P24) - R+1 bâtiment Archive - Vol 10 (Bureau 4)



0021F000359 n°25 - 1 (P25) - R+1 bâtiment Archive - Vol 10 (Bureau 4)



0021F000359 n°26 - 1 (P26) - R+1 bâtiment Archive - Vol 11 (Balcon 1)



0021F000359 n°27 - 1 (P27) - R+1 bâtiment Archive - Vol 11 (Balcon 1)



0021F000359 n°28 - 1 (P28) - Extérieur bat - Vol 13 (Extérieur)



0021F000359 n°29 - 1 (P29) - Extérieur bat - Vol 13 (Extérieur)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Beige / Gris - -	Rdc bâtiment Archive - Vol 1 (Entrée)	
P2 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Enduit type plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Gris / Blanc / Blanc - -	Rdc bâtiment Archive - Vol 1 (Entrée)	
P2 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc - -	Rdc bâtiment Archive - Vol 1 (Entrée)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige Gris / Blanc / Blanc / Blanc - -	Rdc bâtiment Archive - Vol 1 (Entrée)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - -	Rdc bâtiment Archive - Vol 3 (Pièce principal)	
P5 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Enduit type plâtre / Papier - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Blanc / Blanc - -	Rdc bâtiment Archive - Vol 3 (Pièce principal)	
P5 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc - -	Rdc bâtiment Archive - Vol 3 (Pièce principal)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris - -	Rdc bâtiment Archive - Vol 3 (Pièce principal)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau / Colle - Souple / Dur Fibreux / Dur / Souple - Beige / Rose / Rose / Jaune - -	Rdc bâtiment Archive - Vol 2 (Cuisine)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris - -	Rdc bâtiment Archive - Vol 2 (Cuisine)	

P9 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Marron - -	Rdc bâtiment Archive - Vol 2 (Cuisine)
P9 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - -	Rdc bâtiment Archive - Vol 2 (Cuisine)
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc - -	Rdc bâtiment Archive - Vol 2 (Cuisine)
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit type plâtre / Matériau - Dur / Effritable / Souple - Beige / Blanc / Gris - -	Rdc bâtiment Archive - Vol 2 (Cuisine)
P12	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon - Bitumineux Fibreux - Noir - -	Rdc bâtiment Archive - Vol 2 (Cuisine)
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris - -	Rdc bâtiment Archive - Vol 2 (Cuisine)
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Beige / Rose - -	Rdc bâtiment Archive - Vol 4 (SDB)
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - -	Rdc bâtiment Archive - Vol 4 (SDB)
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit type plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc - -	Rdc bâtiment Archive - Vol 4 (SDB)
P17	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc - -	Rdc bâtiment Archive - Vol 4 (SDB)
P18	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Carton / Enduit type plâtre / Matériau / Peinture / Fibres - Dur / Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Gris / Marron / Beige / Noir / Beige / Blanc - -	Rdc bâtiment Archive - Vol 5 (W.C)
P19	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc - -	Rdc bâtiment Archive - Vol 15 (Coulloir)

P20	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Beige - -	Rdc bâtiment Archive - Vol 7 (Bureau 2)
P21 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Marron - -	R+1 bâtiment Archive - Vol 10 (Bureau 4)
P21 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	R+1 bâtiment Archive - Vol 10 (Bureau 4)
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc - -	R+1 bâtiment Archive - Vol 10 (Bureau 4)
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Marron / Blanc - -	R+1 bâtiment Archive - Vol 10 (Bureau 4)
P24	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable - Beige Blanc / Beige - -	R+1 bâtiment Archive - Vol 10 (Bureau 4)
P25	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris - -	R+1 bâtiment Archive - Vol 10 (Bureau 4)
P26	Façades	Murs	Ciment - Dur - Gris - -	R+1 bâtiment Archive - Vol 11 (Balcon 1)
P27	Façades	Murs	Peinture / Enduit type ciment - Effritable / Effritable - Beige / Beige - -	R+1 bâtiment Archive - Vol 11 (Balcon 1)
P28	Façades	Murs	Ciment - Dur - Gris - -	Extérieur bat - Vol 13 (Extérieur)
P29	Façades	Murs	Ciment - Dur - Gris - -	Extérieur bat - Vol 13 (Extérieur)

CHANTIER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence C032021037497
Adresse Commande : 0021F000359
Affaire : VH000078
173 Avenue Paul Vaillant - Couturier
93000 BOBIGNY

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Limonest, le 15/10/2021

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032021037497 RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC Environnement
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse. (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse</i>
Texte réglementaire	<u>Arrêté du 1er octobre 2019</u> : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 0021F000359_001

Référence labo	69PM00266781	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	15/10/2021
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP Nb de préparation Lames examinées Analyse	MET Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées Analyse	Résultat Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	- - -	Acétone, Acide chlorhydrique	1 2 JKA	Non détecté ●
	2	Ciment Effritable Gris	- - -			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET		

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 0021F000359_002

Référence labo	69PM00266782	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	15/10/2021
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP Nb de préparation Lames examinées Analyse	MET Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées Analyse	Résultat Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige Gris	- - -	Acétone	1 2 JKA	Non détecté ●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1 1 EGO			
	3	Enduit type plâtre Effritable Blanc	- - -			
2	4	Papier Souple Fibreux Blanc	1 1 EGO	Acétone	1 2 JKA	Non détecté ●
	5	Plâtre Effritable Blanc	- - -			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP	2 MET		

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon : 0021F000359_003

Référence labo	69PM00266783	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	15/10/2021
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DGO	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	EGO					
	3	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 0021F000359_004

Référence labo	69PM00266784	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	15/10/2021
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 3 (Pièce principal)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	1	2	JKA	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 0021F000359_005

Référence labo	69PM00266785	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	15/10/2021
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 3 (Pièce principal)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP		MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effrifiable Beige	-	-	-	1	2	DGO	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	EGO				
	3	Enduit type plâtre Effrifiable Blanc	-	-	-				
	4	Papier Souple Fibreux Blanc	1	1	EGO				
2	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	EGO	1	2	DGO	Non détecté
	6	Plâtre Effrifiable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			3 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Plâtre / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5.



Référence échantillon : 0021F000359_006

Référence labo	69PM00266786
Date du prélèvement	05/10/2021
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 3 (Pièce principal)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	15/10/2021

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone, Acide chlorhydrique			1	2	JKA	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-							
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 0021F000359_007

Référence labo	69PM00266787
Date du prélèvement	05/10/2021
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 2 (Cuisine)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	15/10/2021

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Beige	-	-	-	1	2	DGO	Non détecté
	2	Ragréage Dur Fibreux Rose	2	2	EGO				
	3	Matériau Dur Rose	-	-	-				
	4	Colle Souple Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 0021F000359_008

Référence labo	69PM00266788
Date du prélèvement	05/10/2021
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 2 (Cuisine)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	15/10/2021

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	1	2	JKA	Non détecté
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris



Référence échantillon : 0021F000359_009

Référence labo	69PM00266789	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	15/10/2021
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 2 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	- - -	Acétone	Non détecté ●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	- - -		
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1 1 EGO		
2	4	Plâtre Effritable Blanc	- - -	Acétone	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP	2 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 0021F000359_010

Référence labo	69PM00266790	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	15/10/2021
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 2 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Enduit type plâtre Effritable Blanc	- - -	Acétone	Non détecté ●
	2	Carton Souple Fibreux Marron	1 1 EGO		
	3	Plâtre Effritable Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 0021F000359_011

Référence labo	69PM00266791	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	15/10/2021
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 2 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	- - -	Acétone, Acide chlorhydrique	Non détecté ●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	- - -		
	3	Matériau Souple Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couche non analysée : Faïence Dur Marron

Référence échantillon : 0021F000359_012

Référence labo	69PM00266792	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	15/10/2021
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 2 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Tampon Bitumineux Fibreux Noir	- - -	Chloroforme	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 0021F000359_013

Référence labo	69PM00266793
Date du prélèvement	05/10/2021
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 2 (Cuisine)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	15/10/2021

Description			MOLP			MET			Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante			
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	2	JKA	Non détecté		
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 0021F000359_014

Référence labo	69PM00266794
Date du prélèvement	05/10/2021
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 4 (SDB)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	15/10/2021

Description			MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Colle Souple Beige	-	-	Acétone	1	2	DGO	Non détecté	
	2	Ragréage Effritable Fibreux Rose	2	2						EGO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 0021F000359_015

Référence labo	69PM00266795
Date du prélèvement	05/10/2021
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 4 (SDB)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	15/10/2021

Description			MOLP	MET	Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées Analyse	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone, Acide chlorhydrique	1 2 JKA	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 0021F000359_016

Référence labo	69PM00266796
Date du prélèvement	05/10/2021
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 4 (SDB)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	15/10/2021

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone, Acide chlorhydrique	1	2	JKA	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Rose



Référence échantillon : 0021F000359_017

Référence labo	69PM00266797	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	15/10/2021
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 4 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone, Acide chlorhydrique	1	2	JKA	Non détecté
	2	Plâtre Effrifiable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Couche non-analysée : Plinthe Dur Beige

Référence échantillon : 0021F000359_018

Référence labo	69PM00266798	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	15/10/2021
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 5 (W.C)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	2	2	DGO	Non détecté
	2	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	EGO				
	3	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-				
	4	Matériau Effritable Noir	-	-	-				
	5	Peinture Effritable Beige	-	-	-				
	6	Fibres Souple Fibreux Blanc	2	2	EGO				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Les couches Enduit type plâtre / Effritable / Beige, Matériau / Effritable / Noir sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables analysées avec la couche 1.

Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.

Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.

Référence échantillon : 0021F000359_019

Référence labo	69PM00266799	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	15/10/2021
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 15 (Couloir)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat			
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			1	2	DGO	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-							
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	1	1	EGO							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 0021F000359_020

Référence labo	69PM00266800
Date du prélèvement	05/10/2021
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux collés
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 7 (Bureau 2)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	15/10/2021

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DGO
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Polystyrène Souple Blanc
-------------------------------	---

Référence échantillon : 0021F000359_021

Référence labo	69PM00266801
Date du prélèvement	05/10/2021
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 10 (Bureau 4)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	15/10/2021

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Revêtement Souple Marron	-	-	-	Acétone	1	2	JKA
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-		1	2	JKA
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 0021F000359_022

Référence labo	69PM00266802
Date du prélèvement	05/10/2021
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 10 (Bureau 4)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	15/10/2021

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	JKA
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.
-------------------------------	---



Référence échantillon : 0021F000359_023

Référence labo	69PM00266803	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	15/10/2021
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 10 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	- - -	Acétone	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	- - -		
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1 1 EGO		
	4	Plâtre Effritable Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 0021F000359_024

Référence labo	69PM00266804	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	15/10/2021
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux collés		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 10 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige Blanc	- - -	Acétone	Non détecté
	2	Matériau Effritable Beige	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse
Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Polystyrène Souple Blanc

Référence échantillon : 0021F000359_025

Référence labo	69PM00266805	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	15/10/2021
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 10 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	- - -	Acétone, Acide chlorhydrique	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	- - -		
	3	Ciment Effritable Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 0021F000359_026

Référence labo	69PM00266806	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2021	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	15/10/2021
Type de prélèvement	Façades - Murs - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 11 (Balcon 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	- - -	Acétone, Acide chlorhydrique	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 0021F000359_027

Référence labo	69PM00266807
Date du prélèvement	05/10/2021
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 11 (Balcon 1)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	15/10/2021

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DGO
	2	Enduit type ciment Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Brique Effritable Marron
-------------------------------	---

Référence échantillon : 0021F000359_028

Référence labo	69PM00266808
Date du prélèvement	06/10/2021
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Façades - Murs - Joint de scellement
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 13 (Extérieur)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	15/10/2021

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone, Acide chlorhydrique	2	2	DGO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS
-------------------------------	-----

Référence échantillon : 0021F000359_029

Référence labo	69PM00266809
Date du prélèvement	06/10/2021
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment
Zone de prélèvement	Tribunal Judiciaire - Bâtiment archives - Vol 13 (Extérieur)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	15/10/2021

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone, Acide chlorhydrique	1	2	DGO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS
-------------------------------	-----

Responsable d'équipe
Jordy Christophe




Accréditation
N°1-6519
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 18 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC ENVIRONNEMENT - 235 rue de l'étang - 69760 Limonest - Fax : 04 78 08 91 54
SIRET : 441 355 914 00504 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2021 au 31/12/2021)

Tél. : 0800 400 100
aclubs-limonest@ac-environnem

L.M.O.F 07.8 V5

PAGE 9 / 9

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 01/03

Assurance 02/03

Tour Opus 12 - Défense 9
77 Esplanade du Général de Gaulle
92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX
T : +33 (0) 1 44 95 56 50
F : +33 (0) 1 44 95 56 56



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR, dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannover - Allemagne - Registre de commerce de Hannover sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grauhofendorfer Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également toutes ses filiales dont :

- SYNAPPS ;
- AC ENVIRONNEMENT ;
- AC AGENCEMENT ;
- ALM ENVIRONNEMENT ;
- ATLANTIC DEVELOPPEMENT ;
- AC RESEAU.

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP) ;
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition ;
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante ;
- Recherche d'amiante dans l'air ;
- Caractérisation des échantillons bitumineux : recherche d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ;
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante ;
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites ;
- Diagnostic légionelle ;
- Etat parasitaire ;
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) ;
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) ;
- Recherche de plomb avant travaux/démolition ;
- Diagnostic plomb étou recherche de plomb après travaux ;
- Diagnostic de performance énergétique ;
- Diagnostic des déchets issus de la démolition/réhabilitation des bâtiments et Diagnostic « ressources » ;
- Carottage de voiries et réseaux routiers ;
- Diagnostic électrique - télétravail ;
- Information sur la présence d'un risque de mûrerie ;
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Correz") ;
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance) ;
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété ;
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5804 2909
F +49 511 5804 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhofendorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office Roderbruchstraße 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Walter/Chairman
Executive Board Ralfin Bräuer/Chairman, Andreas
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5804 2909
F +49 511 5804 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhofendorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office Roderbruchstraße 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Walter/Chairman
Executive Board Ralfin Bräuer/Chairman, Andreas
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Assurance 03/03



Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages ConforDus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages ConforDus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2021 au 31/12/2021, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 24 décembre 2020 - 08/11/21



HDI Global Specialty SE
T +49 511 5804 2909
F +49 511 5804 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhofendorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office Roderbruchstraße 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Walter/Chairman
Executive Board Ralfin Bräuer/Chairman, Andreas
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Attestation sur l'honneur



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **M. Denis MORA**, gérant de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret **441 355 914 00298**), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L271-4, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du Code de la santé publique ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.133-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L.134-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L.134-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscritrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n° **76208471-30015** souscrit auprès de la compagnie d'assurance **HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 04 Janvier 2021

Denis MORA



AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL
64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
04 77 44 92 44 - 04 81 17 01 15 - contact@ac-environnement.com

0 800 400 100
www.ac-environnement.com

S.A.S. au capital de 1 000 000 € - 30471 - 44135591400298 - 104 ac-environnement - FR 041025914 - APE : 7420Z - Assurée par HDI Global SE - RC immatriculée n° 76208471-30015

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre
Victoria - 35760 ST Grégoire - CPDI4704 V001

Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI4704 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :


Monsieur ROBERT Xavier Claude

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention **Amiante Sans Mention***
Date d'effet : 05/01/2018 - Date d'expiration : 04/01/2023

Plomb **Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb**
Date d'effet : 14/06/2018 - Date d'expiration : 13/06/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 14/06/2018.

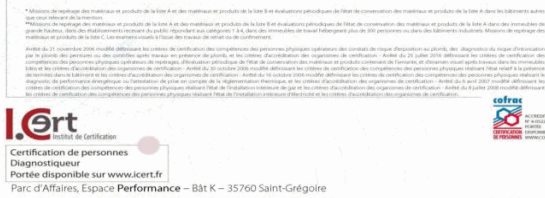

ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre
Victoria - 35760 ST Grégoire - amiante mention



Certification de personnes

Décision de certification

Certification des diagnostiqueurs immobilier

à l'attention de ROBERT Xavier Claude
AC ENVIRONNEMENT
64 rue clément Ader
42153 RIORGES

Madame, Monsieur,

Suite au passage de vos examens de certification diagnostic immobilier, vous trouverez ci-dessous vos résultats :

Amiante avec mention **Réussite à la certification** **Date de décision : 18/12/2019**
Résultat de l'examen théorique du 17/12/2019 Résultat de l'examen Pratique du 17/12/2019 Réussite

En cas d'échec à l'un de vos examens de certification, n'hésitez pas à nous contacter au 02 90 09 35 02 afin de planifier une session de rattrapage.

Nous restons à votre écoute pour tous renseignements complémentaires et vous remercions pour la confiance que vous nous portez et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Fait à Saint-Grégoire le : 18/12/2019
Philippe Troyaux
Directeur Général d'I.Cert

CPE DI FAe 38 rev 01 du 09/10/2018
Parc d'Affaires, Espace Performance - Bâtiment K - 35760 Saint-Grégoire
Tél : 02 90 09 35 02 - contact@icert.fr
SAS au capital 40000€ - RCS Rennes 500764741 - SIRET 500 764 741 000 38 - APE-NAF 8299Z

ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre
Victoria - 35760 ST Grégoire - CPDI4704 V001

Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI4704 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur ROBERT Xavier Claude

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention **Amiante Sans Mention***
Date d'effet : 05/01/2018 - Date d'expiration : 04/01/2023

Plomb **Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb**
Date d'effet : 14/06/2018 - Date d'expiration : 13/06/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 14/06/2018.

