



APAVE  
AGENCE DE NANTES  
5 rue de la Johardière CS 20282  
44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX  
N° SIRET : 90386907100949

DONNEUR D'ORDRE  
CHU HOTEL DIEU  
1 PLACE ALEXIS RICORDEAU  
44093 NANTES CEDEX 1  
CONTACT :



## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes



Numéro d'offre : **2955657**  
**FDI20250917 SGA-a**  
Numéro de contrat : **C25226345**  
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T251498029**  
Date : **01/12/2025**

Lieu d'intervention :  
**Bâtiment CHAPTAL**  
**FDI20250917 SGA-a**  
**route de St Sébastien- Nantes**  
**44093 NANTES CEDEX 1**

Destinataire rapport :  
**CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU**

Date d'intervention :  
Du **16/10/2025** au **16/10/2025**

Intervenant : **Monsieur Jérémie DUPIN**

Signature :

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité*  
**Nombre de pages total du document : 197 pages**

# 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

## 1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1	Numéro de Lot :	000EI - 0259
Étage :		Référence Cadastrale :	
Bâtiment :		Date du Permis de Construire :	Antérieur au 1er juillet 1997
Nature du bâtiment :	SJ	Date de construction :	Antérieure au 1er janvier 1949

## 1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU
Adresse :	1 PLACE ALEXIS RICORDEAU 44093 NANTES CEDEX 1

## DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU
Adresse :	1 PLACE ALEXIS RICORDEAU 44093 NANTES CEDEX 1

## 1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	DUPIN Jérémie	Laboratoire d'Analyses :	Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest
N° certification :	CPDI7311	Adresse laboratoire :	7 rue Pierre Adolphe Bobierre - BP 44300 44300 Nantes Cedex 3
Date d'obtention :		Numéro d'accréditation :	1-5597
Organisme :	I.Cert	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA FRANCE IARD
Adresse :	Bâtiment K Parc d'Affaires Espace Performance 35760 SAINT-GRÉGOIRE	Adresse assurance :	313 Terrasse de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX
Date de la commande :	20/10/2025	N° de contrat d'assurance :	10800807204
Accompagnateur :	M.CHOBLER	Date de validité :	31/12/2025

## 1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Nature des travaux envisagés : Changement de fenêtre voir documentation en annexe

## 1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

- **Les résultats hétérogènes des analyses des échantillons de revêtement et enduit des poteaux ont conduit à une conclusion de présence d'amiante sur l'ensemble des poteaux des zones concernés.**
- **Les résultats hétérogènes des analyses des échantillons de revêtement et enduit des poteaux ont conduit à une conclusion de présence d'amiante sur l'ensemble des poteaux des zones concernés.**

## SOMMAIRE :

<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES .....</b>	<b>2</b>
DESIGNATION DU BATIMENT .....	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE .....	2
EXÉCUTION DE LA MISSION .....	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT .....	2
<b>RESULTATS DU REPERAGE.....</b>	<b>4</b>
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX .....	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE .....	7
<b>INVESTIGATIONS NON REALISEES .....</b>	<b>13</b>
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	13
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	13
<b>COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION .....</b>	<b>13</b>
OBJECTIF .....	13
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES .....	13
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	13
<b>PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION .....</b>	<b>14</b>
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	14
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE .....	14
<b>RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) .....</b>	<b>24</b>
<b>OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI .....</b>	<b>24</b>
<b>PRECONISATIONS .....</b>	<b>24</b>
<b>ANNEXE CROQUIS .....</b>	<b>26</b>
<b>ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>	<b>52</b>
<b>ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES .....</b>	<b>149</b>
<b>ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....</b>	<b>184</b>
<b>ANNEXE AUTRES DOCUMENTS.....</b>	<b>186</b>
<b>ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE .....</b>	<b>193</b>
<b>ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>	<b>194</b>
<b>CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS .....</b>	<b>196</b>

## 2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

### 2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux



Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Entrée 1	plinthe carrelage	Colle	Résultat d'analyse (P002)		Z002
RDC	Entrée 2	plinthe carrelage	Colle	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z002
RDC	BU16_01 - Entrée principale	menuiserie extérieures	Joint de vitrage porte	Résultat d'analyse (P019 - idem)		Z016
RDC	BR16_01 Secretariat	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P025)		Z023
		Poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029)		Z023
RDC	BR17_02 - Monitrice	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
Extérieur	Facade A/Entrée principale	menuiserie extérieures	Joint de vitrage porte	Résultat d'analyse (P019)		Z016
RDC	BR19_04 - Salle codéine	Murs	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P040)		Z030
R+1	BY19_01 - Salle L6	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
R+1	BR16_05	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
		menuiseries extérieures	joint de vitrage	Résultat d'analyse (P055)		Z051
R+1	BT17_01 - Bureau	Poteau	enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P058)		Z049
RDC	BT16_01 Standart	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
RDC	BT16_02 Monitrice	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
RDC	BT16_01 Monitrice	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
RDC	BR17_01 Bureau directrice	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
RDC	BR17_03 - Monitrice	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
RDC	BS17_01 - Monitrice	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
RDC	BS17_02 - Monitrice	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
RDC	BS17_03	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
RDC	BR16_02 Secretariat	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	BR17_01	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
R+1	BS17_02	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
R+1	BS17_01	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
R+1	BR16_03	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
R+1	BR16_01	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
R+1	BS16_02	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q26)		Z050
R+1	BV17_01	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q28)		Z050
R+1	BR16_02	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
R+1	BY18_02 - TP INFORMATIQUE	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
R+1	BY18_01	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
R+1	BX18_02	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
R+1	BX18_01	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
R+1	BW18_02	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
R+1	BW18_01	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
R+1	BV17_02	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
R+1	BT16_01	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
R+1	BS16_03	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
R+1	BS16_02 n°2	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
R+1	BS16_01	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
R+1	Circulation 3	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023
R+1	cage d'escalier 154	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z023

## 2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Entrée 1	Revêtement de sol	colle carrelage	Résultat d'analyse (P001)		Z001
		murs lourds	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P003)		Z003
		Plafond	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P006)		Z006
		Murs	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P003 - idem)		Z003
		menuiseries extérieures	Peinture	Résultat d'analyse (P004)		Z004
		menuiseries extérieures	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P005)		Z005
RDC	Entrée 2	faux Plafond	dalle	Résultat d'analyse (P008)		Z007
		Murs	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P007)		Z003
		plafond plénum	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P009)		Z008
		toutes zones	isolant + enduit	Résultat d'analyse (P010)		Z009
		murs lourds	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P003 - idem)		Z003
		Revêtement de sol	colle carrelage	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z001
		menuiseries extérieures	Peinture	Résultat d'analyse (P004 - idem)		Z004
		menuiseries extérieures	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
RDC	BV17_02 - Rangement	tablette	colle faïence	Résultat d'analyse (P011)		Z010
		murs de refend	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P012)		Z011
		menuiseries extérieures	peintures	Résultat d'analyse (P013)		Z004
		menuiseries extérieures	joint de vitrage	Résultat d'analyse (P014)		Z005
		faux plafond	dalle	Résultat d'analyse (P015)		Z012
RDC	BU16_01 - Entrée principale	Revêtement de sol	colle carrelage	Résultat d'analyse (P016)		Z013
RDC	BR16_01 Secretariat	tablette	colle faïence	Résultat d'analyse (P024)		Z010
		Plafond	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P026)		Z020

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Murs	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q01)		Z043
		Poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q02)		Z044
		menuiseries extérieures	joint de vitrage	Résultat d'analyse (Q03)		Z045
		menuiseries extérieures	Peinture	Résultat d'analyse (P027)		Z021
		menuiseries extérieures	joint de vitrage	Résultat d'analyse (P028)		Z022
RDC	BR17_02 - Monitrice	Murs	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P030)		Z024
		Poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P031)		Z025
		Plafond	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P032)		Z026
RDC	BT19_03 - Amphithéâtre Laennec	tablette	colle faïence	Résultat d'analyse (P033)		Z027
		Murs	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P036)		Z052
		Poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P037)		Z031
		menuiseries extérieures	joint entre mur et menuiserie	Résultat d'analyse (P038)		Z032
		Plafond tableau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P039)		Z033
		menuiseries extérieures	Peinture	Résultat d'analyse (P034)		Z028
		menuiseries extérieures	joint de vitrage	Résultat d'analyse (P035)		Z029
Extérieur	Facade A/Entré principale	Murs	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P017)		Z014
		menuiserie extérieures	Joint de vitrage fenêtre	Résultat d'analyse (P018)		Z015
		Plafond	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P020)		Z017
Extérieur	Facade A/Entrée 1	Sol	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P021)		Z018
		Toutes zones	colle faïence	Résultat d'analyse (P022)		Z019
		Plafond	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P023)		Z018
Extérieur	Facade A/Entrée 2	Toutes zones	colle faïence	Résultat d'analyse (P022 - idem)		Z019

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P021 - idem)		Z018
		Sol	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P021 - idem)		Z018
RDC	BR19_04 - Salle codéine	Poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P041)		Z031
		Plafond	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P042)		Z034
		Murs soubassement	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q13)		Z043
		Poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q14)		Z044
Extérieur	Façade D	Murs	colle faïence	Résultat d'analyse (P043)		Z019
		menuiseries extérieures	joint de vitrage	Résultat d'analyse (P044)		Z035
		Murs	enduit ciment + revêtement	Résultat d'analyse (P045)		Z036
R+1	BY19_01 - Salle L6	tablette	colle faïence	Résultat d'analyse (P045 bis)		Z037
		Murs	enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P046)		Z038
		Poteau	enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P047)		Z039
		plafonds	enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P050)		Z041
		menuiseries extérieures	Peinture	Résultat d'analyse (P048)		Z040
		menuiseries extérieures	joint de vitrage	Résultat d'analyse (P049)		Z042
R+1	BR16_05	tablette	colle faïence	Résultat d'analyse (P051)		Z037
		Poteau	enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P053)		Z039
		plafonds	enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P056)		Z041
		Murs	enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P052)		
		menuiseries extérieures	Peinture	Résultat d'analyse (P054)		Z040
R+1	BT17_01 - Bureau	plafonds	enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P059)		Z041
		Murs	enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P057)		Z038

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	BU17_01 - Salle de l'Europe	Poteau	enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P061)		Z039
		plafonds	enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P064)		Z041
		Murs	enduit + revêtement	Résultat d'analyse (P060)		Z038
		menuiseries extérieures	Peinture	Résultat d'analyse (P062)		Z040
		menuiseries extérieures	joint de vitrage	Résultat d'analyse (P063)		Z042
RDC	BT16_01 Standart	Murs	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q12)		Z043
RDC	BT16_02 Monitrice	Murs + Poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q10)		Z043
		Mur refend	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q11)		Z046
RDC	BR17_01 Bureau directrice	Murs	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q08)		Z043
		Poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q09)		Z044
RDC	BS17_03	Murs	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q06)		Z043
		menuiseries extérieures	joint de vitrage	Résultat d'analyse (Q07)		Z045
Tous niveaux	BT21_01 Cage d'escalier	poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q30)		Z043
		menuiseries extérieures	joint de vitrage	Résultat d'analyse (Q29)		Z045
		Murs	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q31)		Z043
		sol	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q32)		Z045
		Plafond	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q33)		Z047
RDC	BR16_02 Secretariat	Murs	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q04)		Z043
		Poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q05)		Z044
R+1	BR17_01	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q15)		Z043
		menuiseries extérieures	joint de vitrage	Résultat d'analyse (Q16)		Z045
		Poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q17)		Z044

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	BS17_02	Poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q18)		Z044
R+1	BS17_01	menuiseries extérieures	joint de vitrage	Résultat d'analyse (Q20)		Z045
		Poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q19)		Z044
R+1	BR16_03	Murs	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q22)		Z043
		menuiseries extérieures	joint de vitrage	Résultat d'analyse (Q21)		Z045
R+1	BR16_01	Murs + poteau	Enduit + revêtement	Résultat d'analyse (Q24)		Z043
		menuiseries extérieures	joint de vitrage	Résultat d'analyse (Q23)		Z045
R+1	BS16_02	menuiseries extérieures	joint de vitrage	Résultat d'analyse (Q25)		Z045
R+1	BV17_01	menuiseries extérieures	joint de vitrage	Résultat d'analyse (Q27)		Z045



### 3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

#### 3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

#### 3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

### 4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

#### 4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

#### 4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,  
 Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,  
 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,  
 Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,  
 Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,  
 Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,  
 Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

#### 4.3 Conditions de réalisation du repérage

##### Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet

##### Documents remis :

Titre
Programme de travaux

**Ecart(s) par rapport à la norme NF X 46-020 :** Néant

**Conditions du repérage :** Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

**Moyens mis à disposition de l'opérateur :** Néant

**Commentaire :** Néant

## 5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

### 5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux :



Nature des travaux envisagés : Changement de fenêtre

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

### 5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage



**Périmètre de repérage :** Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	Entrée 1 	OUI	
RDC	Entrée 2 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	BV17_02 - Rangement 	OUI	
RDC	BU16_01 - Entrée principale 	OUI	






Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	BR16_01 Secretariat 	OUI	
RDC	BR17_02 - Monitrice 	OUI	
RDC	BT19_03 - Amphithéâtre Laennec 	OUI	
Extérieur	Facade A/Entrée principale	OUI	
Extérieur	Facade A/Entrée 1	OUI	
Extérieur	Facade A/Entrée 2	OUI	
RDC	BR19_04 - Salle codéine 	OUI	
Extérieur	Façade D 	OUI	


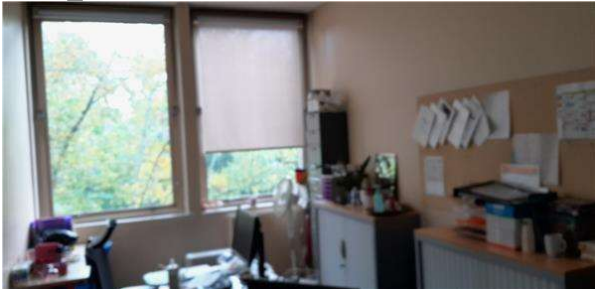






Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+1	BY19_01 - Salle L6 	OUI	
R+1	BR16_05 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+1	BT17_01 - Bureau 	OUI	
R+1	BU17_01 - Salle de l'Europe 	OUI	
Extérieur	Facade B	OUI	
Extérieur	Facade C	OUI	
RDC	BY19_02 Salle de réunion	OUI	
RDC	BX18_03 Salle de réunion	OUI	
RDC	BX18_02 Bureau	OUI	
RDC	BW18_04 Bureau	OUI	
RDC	BW18_03 Bureau	OUI	
RDC	BW18_02 Bureau	OUI	
RDC	BV17_01 Salle de reprographie	OUI	
RDC	BT16_01 Standart 	OUI	
RDC	BT16_03 Monitrice	OUI	
RDC	BT16_02 Monitrice 	OUI	
RDC	BT16_01 Monitrice	OUI	



Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	BR17_01 Bureau directrice 	OUI	
RDC	BR17_03 - Monitrice	OUI	
RDC	BS17_01 - Monitrice	OUI	
RDC	BS17_02 - Monitrice	OUI	
RDC	BS17_03 	OUI	
Tous niveaux	BT21_01 Cage d'escalier 	OUI	
RDC	BR16_02 Secretariat 	OUI	
R+1	BR17_01 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+1	BS17_02 	OUI	
R+1	BS17_01 	OUI	
R+1	BR16_03 	OUI	
R+1	BR16_01 	OUI	
R+1	BS16_02 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+1	BV17_01 	OUI	
R+1	BR16_02	OUI	
R+1	BY18_02 -TP INFORMATIQUE	OUI	
R+1	BY18_01	OUI	
R+1	BX18_02	OUI	
R+1	BX18_01	OUI	
R+1	BW18_02	OUI	
R+1	BW18_01	OUI	
R+1	BV17_02	OUI	
R+1	BT16_01	OUI	
R+1	BS16_03	OUI	
R+1	BS16_02 n°2	OUI	
R+1	BS16_01	OUI	
R+1	Circulation 3	OUI	
R+1	cage d escalier 154	OUI	

**Programme de repérage** : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

## 6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

### Rapports précédents :

Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

## 7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## 8. PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

### ANNEXE CROQUIS



<div> <div> <div>apave</div> </div> <div> <div>Planche de repérage</div> </div> </div>			
Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 1
N° rapport :	T251498029	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
N° planche :	1/25	Bâtiment :	
Type :	Croquis	Etage :	
Date :	01/12/2025	Commentaire :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie		
Origine du plan :			

ADRESSE CLIENT

CHU Nantes

5 Allée de l'île Gloriette

44093 Nantes cedex 01

SITUATION GEOGRAPHIQUE :

LIEU INTERVENTION:

Hôpital Saint Jacques

Rue Saint Jacques

Bâtiment CHAPTAL



Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 2
N° rapport :	T251498029	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
N° planche :	2/25	Bâtiment :	
Type :	Croquis	Etage :	
Date :	01/12/2025	Commentaire :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie		
Origine du plan :			

apave	PERIMETRE DES TRAVAUX ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX
	Hôpital saint Jacques Rue Saint Jacques Nantes
DATE DE VISITE	03/10/2025
RAPPORT N°	T251498029
DESSINATEUR	DUPIN Jérémie
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001 version du 05/04/2024
LEGENDE	
	PERIMETRE/ ZONE DE L'INTERVENTION

PERIMETRE DU REPERAGE AMIANTE :

Changement des huisseries

Bâtiment CHAPTAL





Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 3
N° rapport :	T251498029	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
N° planche :	3/25	Bâtiment :	
Type :	Croquis	Etage :	
Date :	01/12/2025	Commentaire :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie		
Origine du plan :			



## Observation 1:




Les patins de  
fenêtre n'ayant pu  
être prélevé car les  
locaux occupés.  
Un prélèvement  
avant démontage  
sera nécessaire afin  
d'analysé leur  
composition.

Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 4
N° rapport :	T251498029		
N° planche :	4/25	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
Type :	Croquis		
Date :	01/12/2025	Bâtiment :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

## Observation 2:

- Les résultats hétérogènes des analyses des échantillons de revêtement et enduit des poteaux ont conduit à une conclusion de présence d'amiante sur l'ensemble des poteaux des zones concernés.

		Planche de repérage	
Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 5
N° rapport :	T251498029	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
N° planche :	5/25	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	01/12/2025	Etage :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie	Commentaire :	
Origine du plan :			

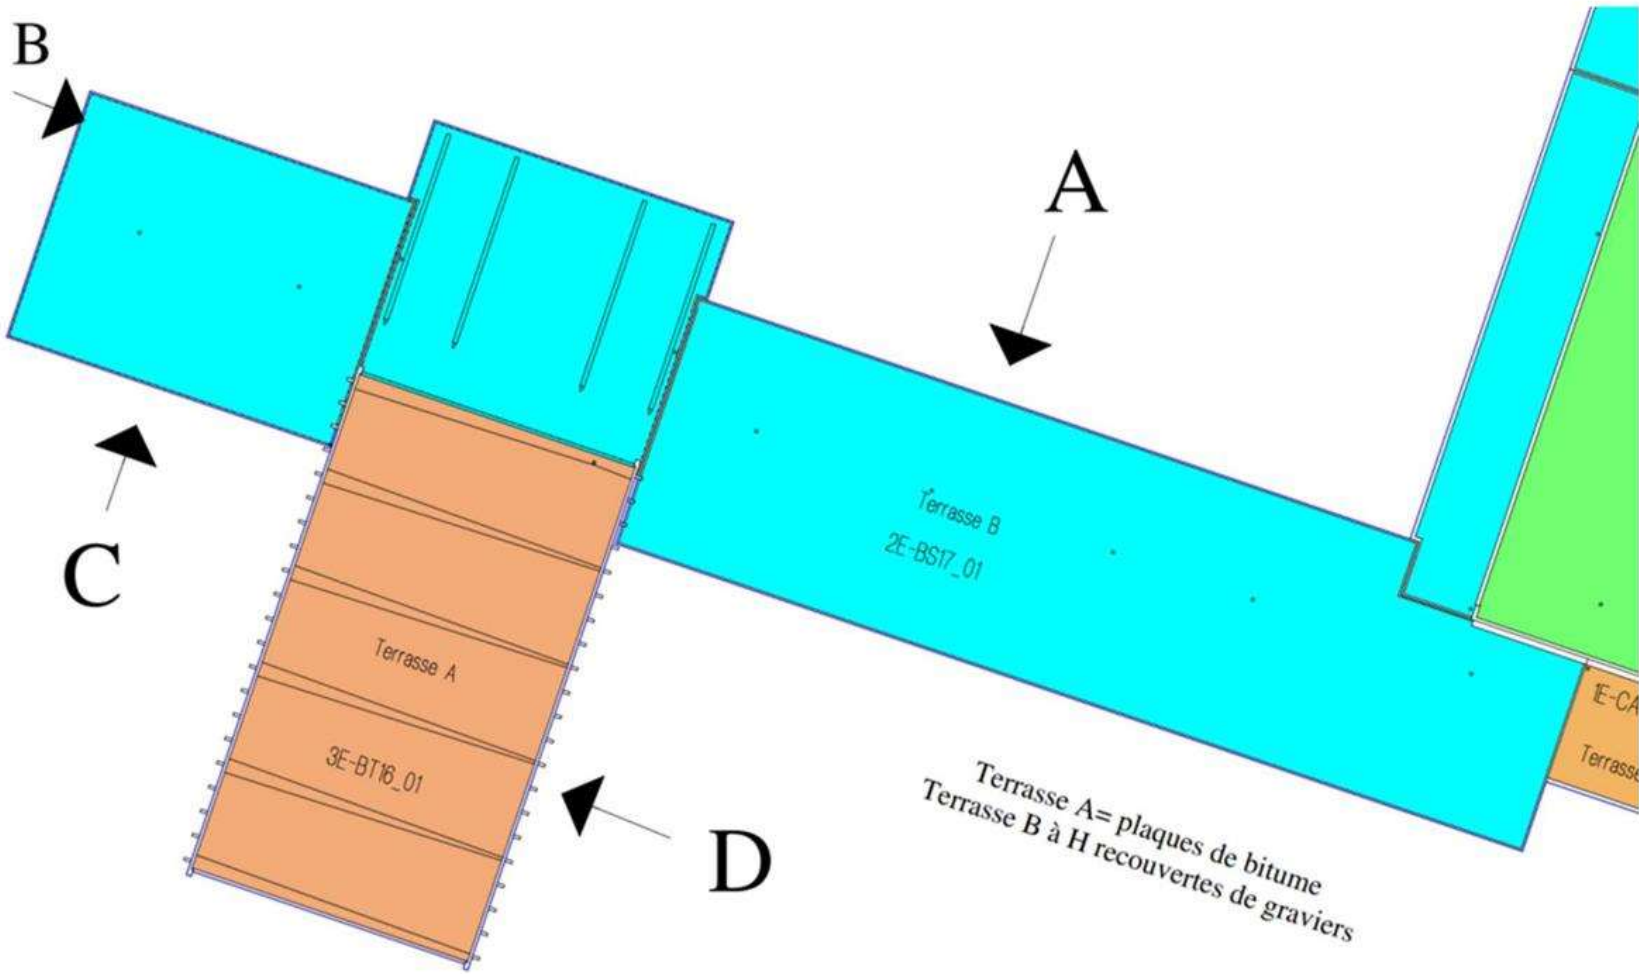
	PERIMETRE DES TRAVAUX ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX
	Hôpital saint Jacques Rue Saint Jacques Nantes
DATE DE VISITE	03/10/2025
RAPPORT N°	T251498029
DESSINATEUR	DUPIN Jérémie
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001 version du 05/04/2024
LEGENDE	
	PERIMETRE/ ZONE DE L'INTERVENTION

PERIMETRE DU REPERAGE AMIANTE :


Remplacement des ouvertures en façades  
A, B, C et D rdc et/ ou 1 étage



Repères des façades impactés


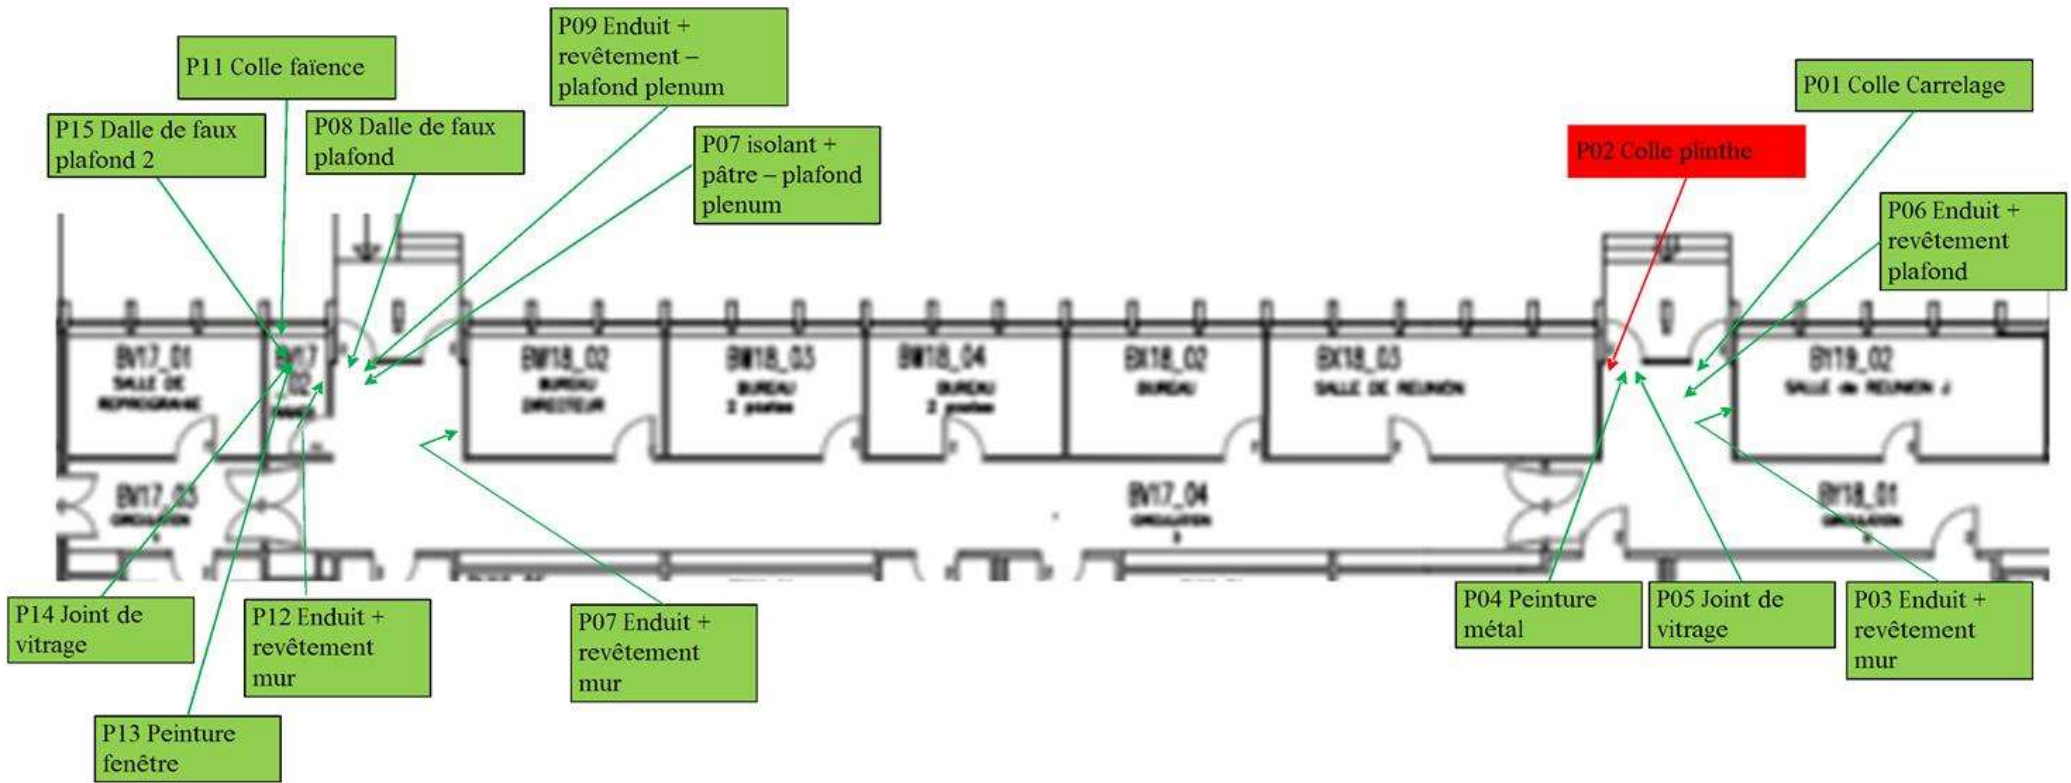





		Planche de repérage	
Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 6
N° rapport :	T251498029	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
N° planche :	6/25	Bâtiment :	
Type :	Croquis	Etage :	
Date :	01/12/2025	Commentaire :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie		
Origine du plan :			

	PERIMETRE DES TRAVAUX ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX
	Hôpital saint Jacques Rue Saint Jacques Nantes
DATE DE VISITE	03/10/2025
RAPPORT N°	T251498029
DESSINATEUR	DUPIN Jérémie
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
INDICE	1:001 version du 05/04/2024


## CROQUIS Rdc

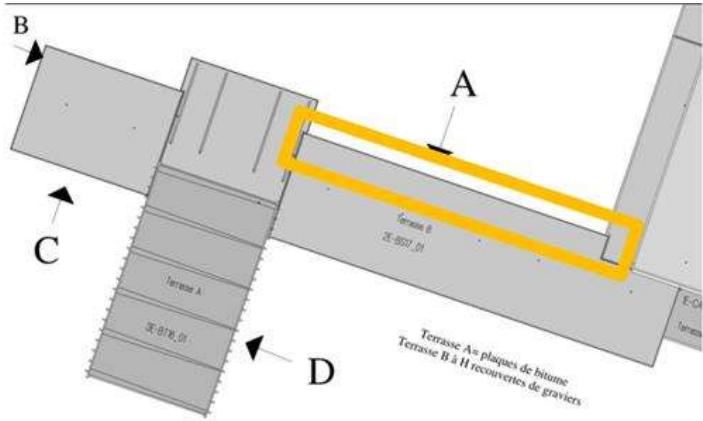

Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 7
N° rapport :	T251498029		
N° planche :	7/25	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
Type :	Croquis		
Date :	01/12/2025	Bâtiment :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

	<b>PERIMETRE DES TRAVAUX</b> <b>ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX</b>
	Hôpital saint Jacques Rue Saint Jacques Nantes
DATE DE VISITE	03/10/2025
RAPPORT N°	T251498029
DESSINATEUR	DUPIN Jérémie
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001 version du 05/04/2024


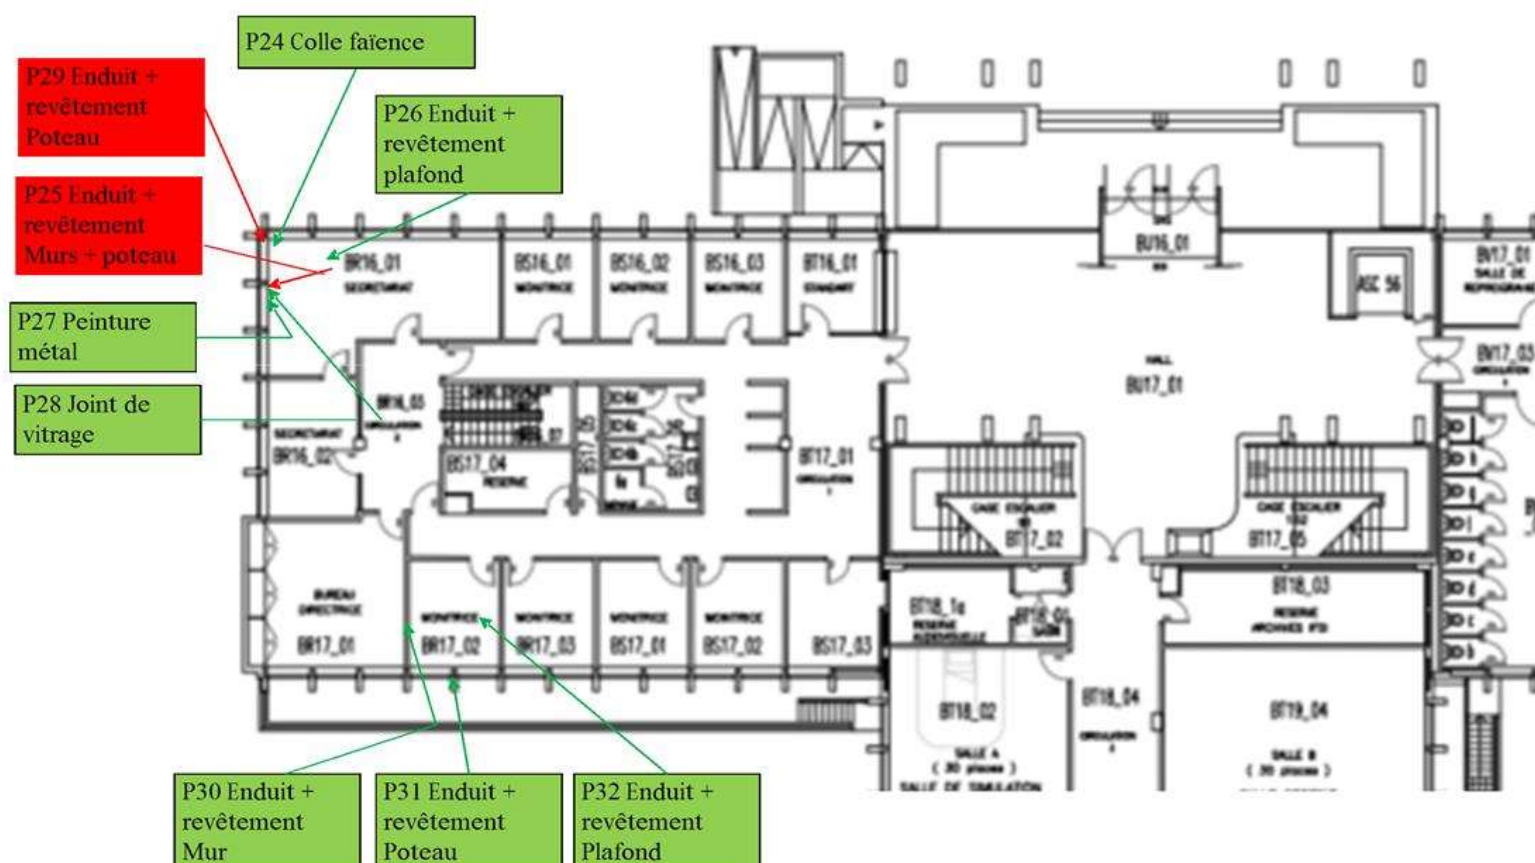
Plan view of the terrace structure. The diagram shows a cross-section of the terrace with different levels and materials. A yellow box highlights a specific area. Labels include 'Terrasse B', 'Terrasse A', and 'Terrasse B à H recouvertes de graviers'. Arrows A, B, C, and D point to different parts of the structure.



apave			
Planche de repérage			
Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 8
N° rapport :	T251498029	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
N° planche :	8/25	Bâtiment :	
Type :	Croquis	Etage :	
Date :	01/12/2025	Commentaire :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie		
Origine du plan :			

apave	PERIMETRE DES TRAVAUX
	ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX
	Hôpital saint Jacques Rue Saint Jacques Nantes
DATE DE VISITE	03/10/2025
RAPPORT N°	T251498029
DESSINATEUR	DUPIN Jérémie
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001 version du 05/04/2024

## CROQUIS Extérieur

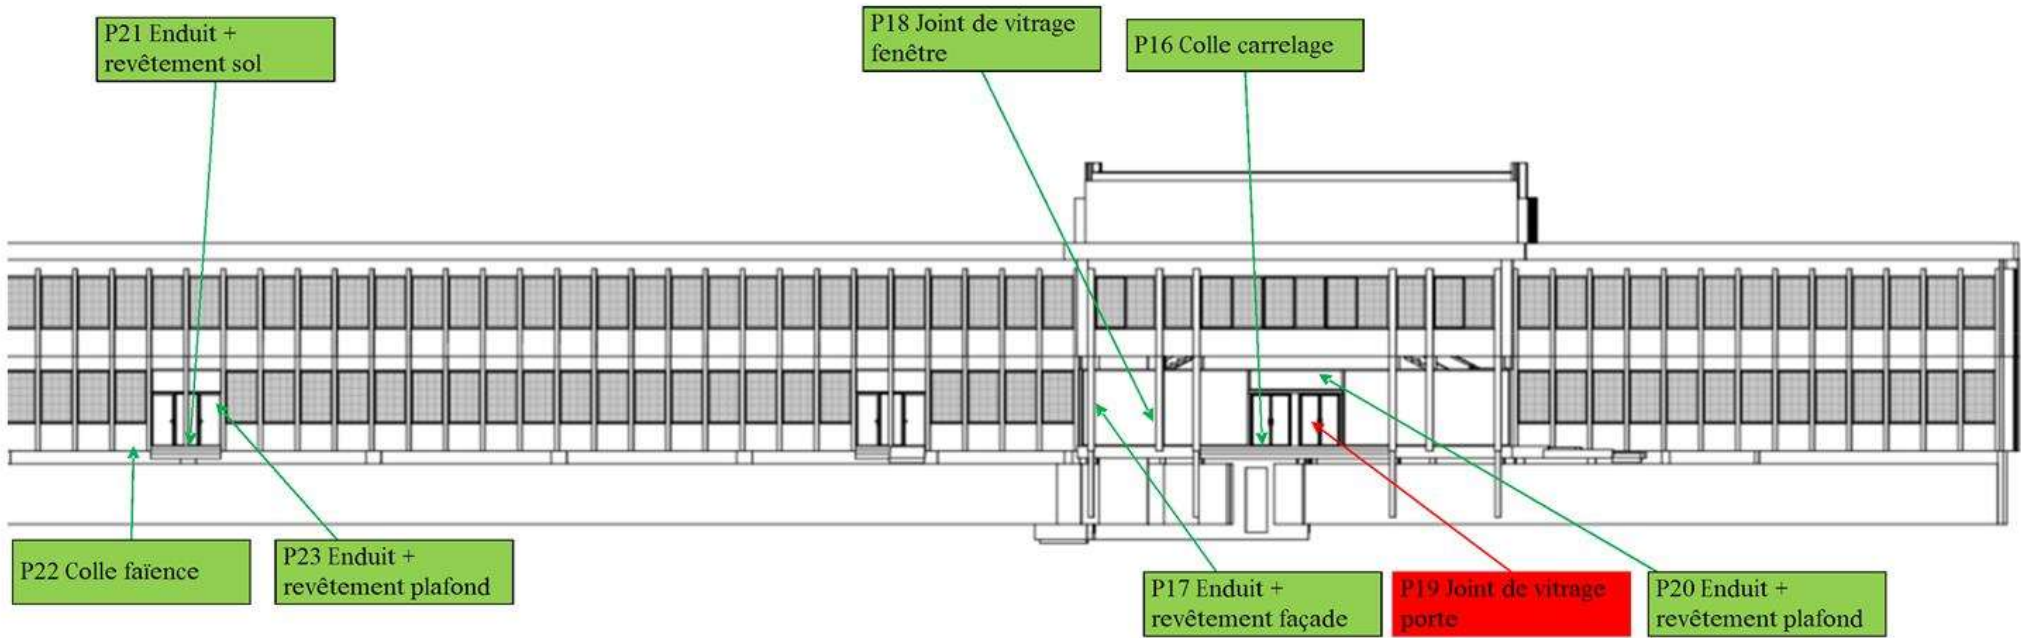
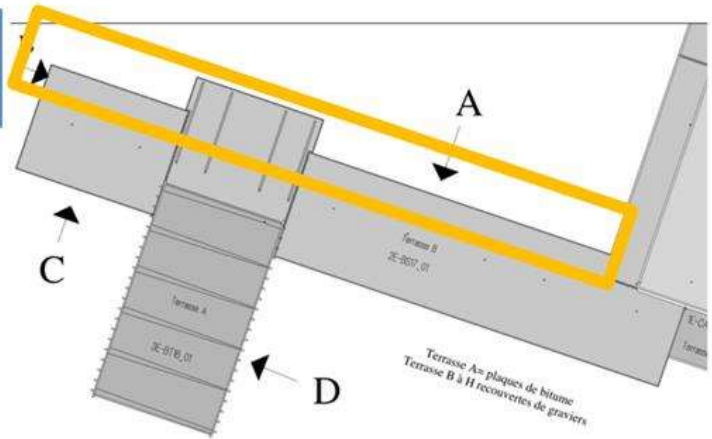




<div><div>apave</div><div>Planche de repérage</div></div>			
Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 9
N° rapport :	T251498029	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
N° planche :	9/25	Bâtiment :	
Type :	Croquis	Etage :	
Date :	01/12/2025	Commentaire :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie		
Origine du plan :			

<div><div>apave</div></div>	PERIMETRE DES TRAVAUX ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX
	Hôpital saint Jacques Rue Saint Jacques Nantes
DATE DE VISITE	03/10/2025
RAPPORT N°	T251498029
DESSINATEUR	DUPIN Jérémie
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
INDICE	1:001 version du 05/04/2024



## CROQUIS Rdc

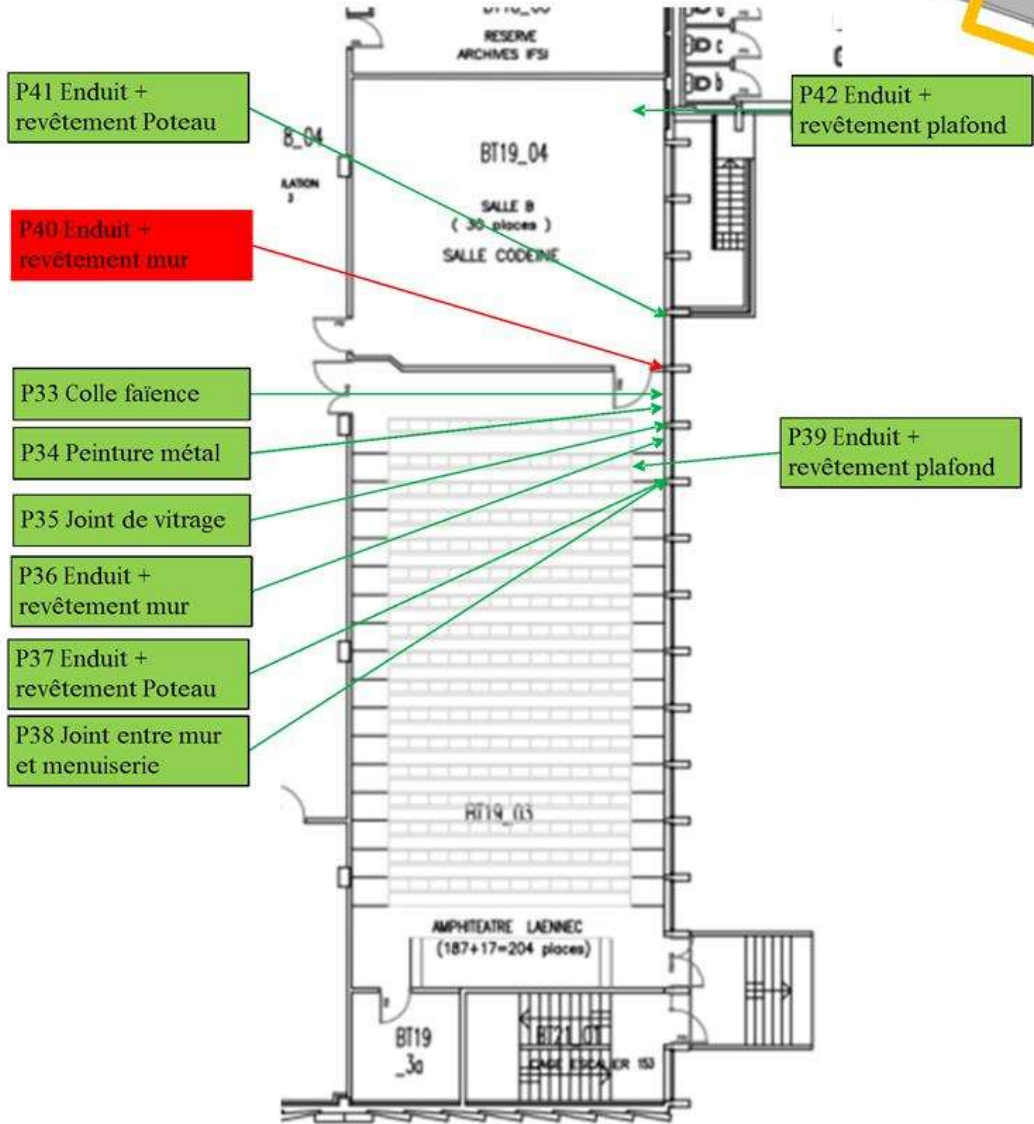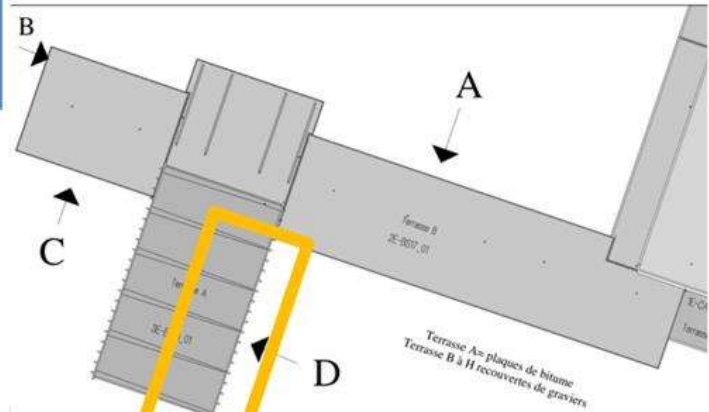


<div><div>apave</div><div>Planche de repérage</div></div>			
Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 10
N° rapport :	T251498029	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
N° planche :	10/25	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	01/12/2025	Etage :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie	Commentaire :	
Origine du plan :			

<div><div>apave</div></div>	PERIMETRE DES TRAVAUX ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX
	Hôpital saint Jacques Rue Saint Jacques Nantes
DATE DE VISITE	03/10/2025
RAPPORT N°	T251498029
DESSINATEUR	DUPIN Jérémie
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001 version du 05/04/2024
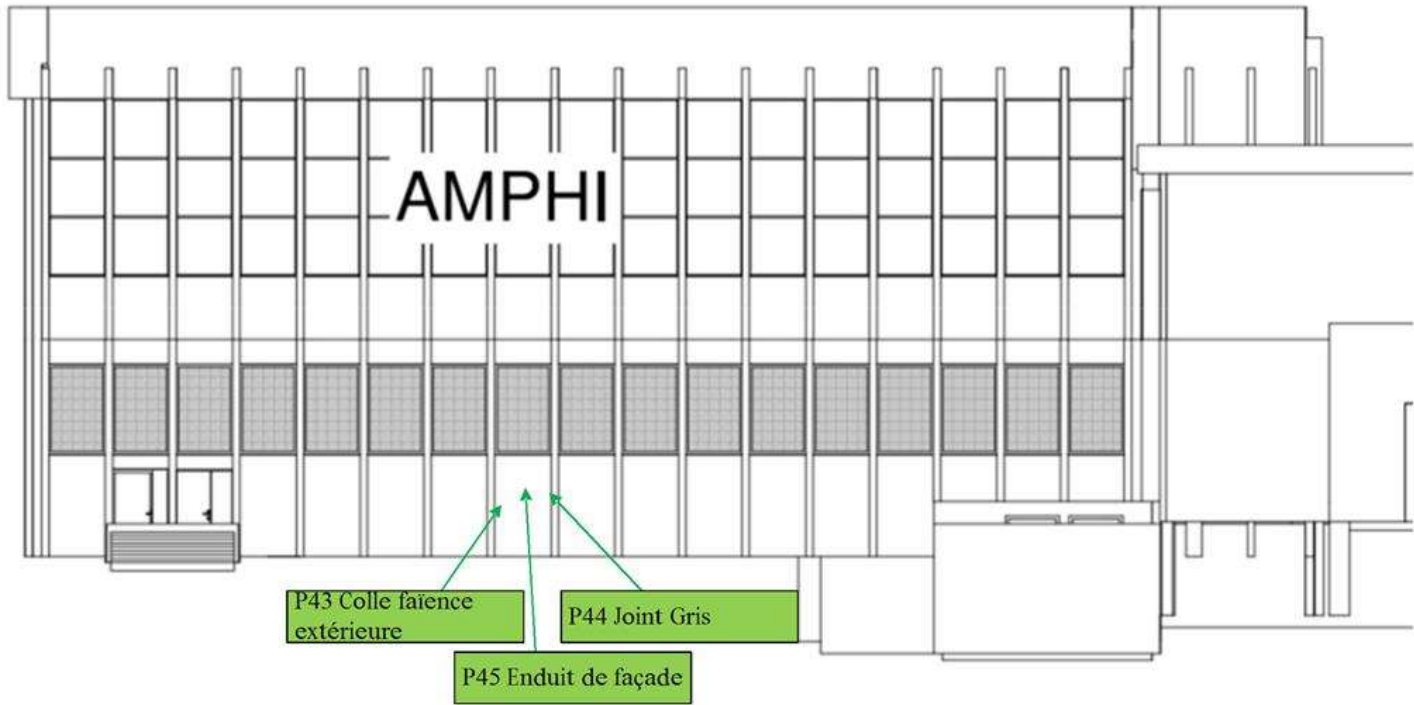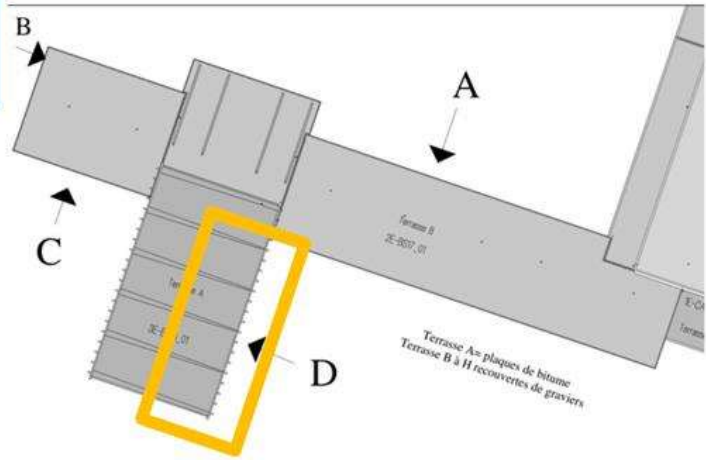
## CROQUIS Extérieur


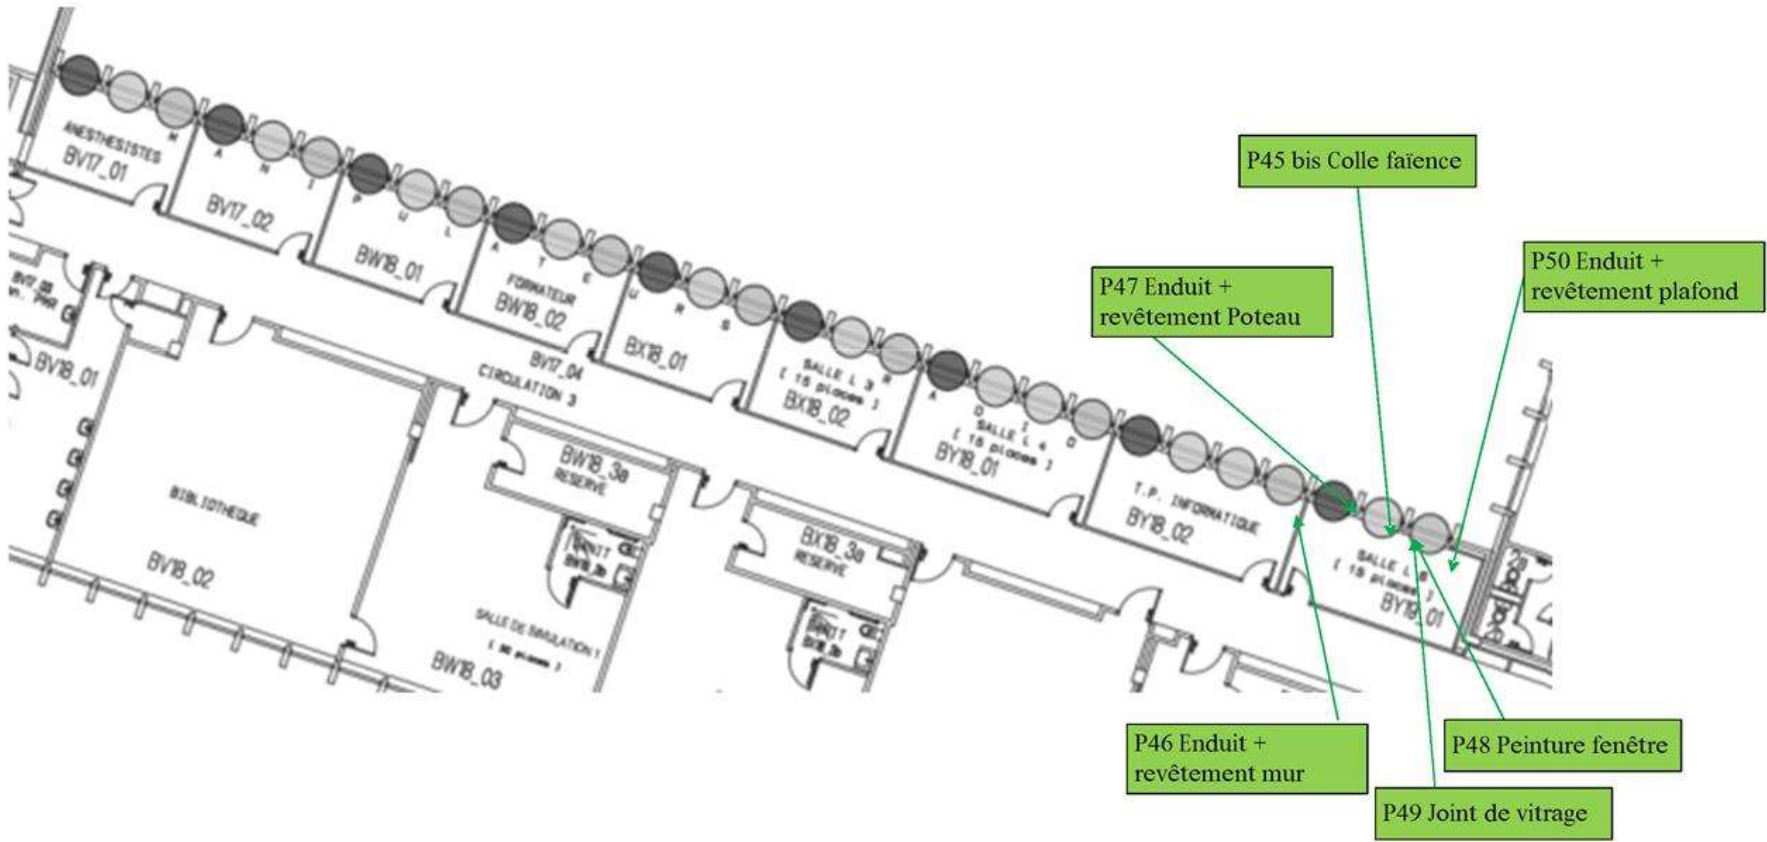




		Planche de repérage	
Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 11
N° rapport :	T251498029	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
N° planche :	11/25	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	01/12/2025	Etage :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie	Commentaire :	
Origine du plan :			

	PERIMETRE DES TRAVAUX ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX
	Hôpital saint Jacques Rue Saint Jacques Nantes
DATE DE VISITE	03/10/2025
RAPPORT N°	T251498029
DESSINATEUR	DUPIN Jérémie
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
INDICE	1:001 version du 05/04/2024


## CROQUIS 1er Etage

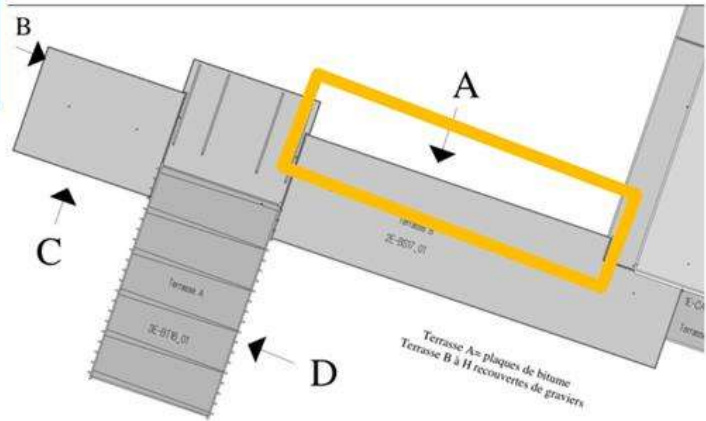


<div><div>apave</div><div>Planche de repérage</div></div>			
Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 12
N° rapport :	T251498029	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
N° planche :	12/25	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	01/12/2025	Etage :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie	Commentaire :	
Origine du plan :			
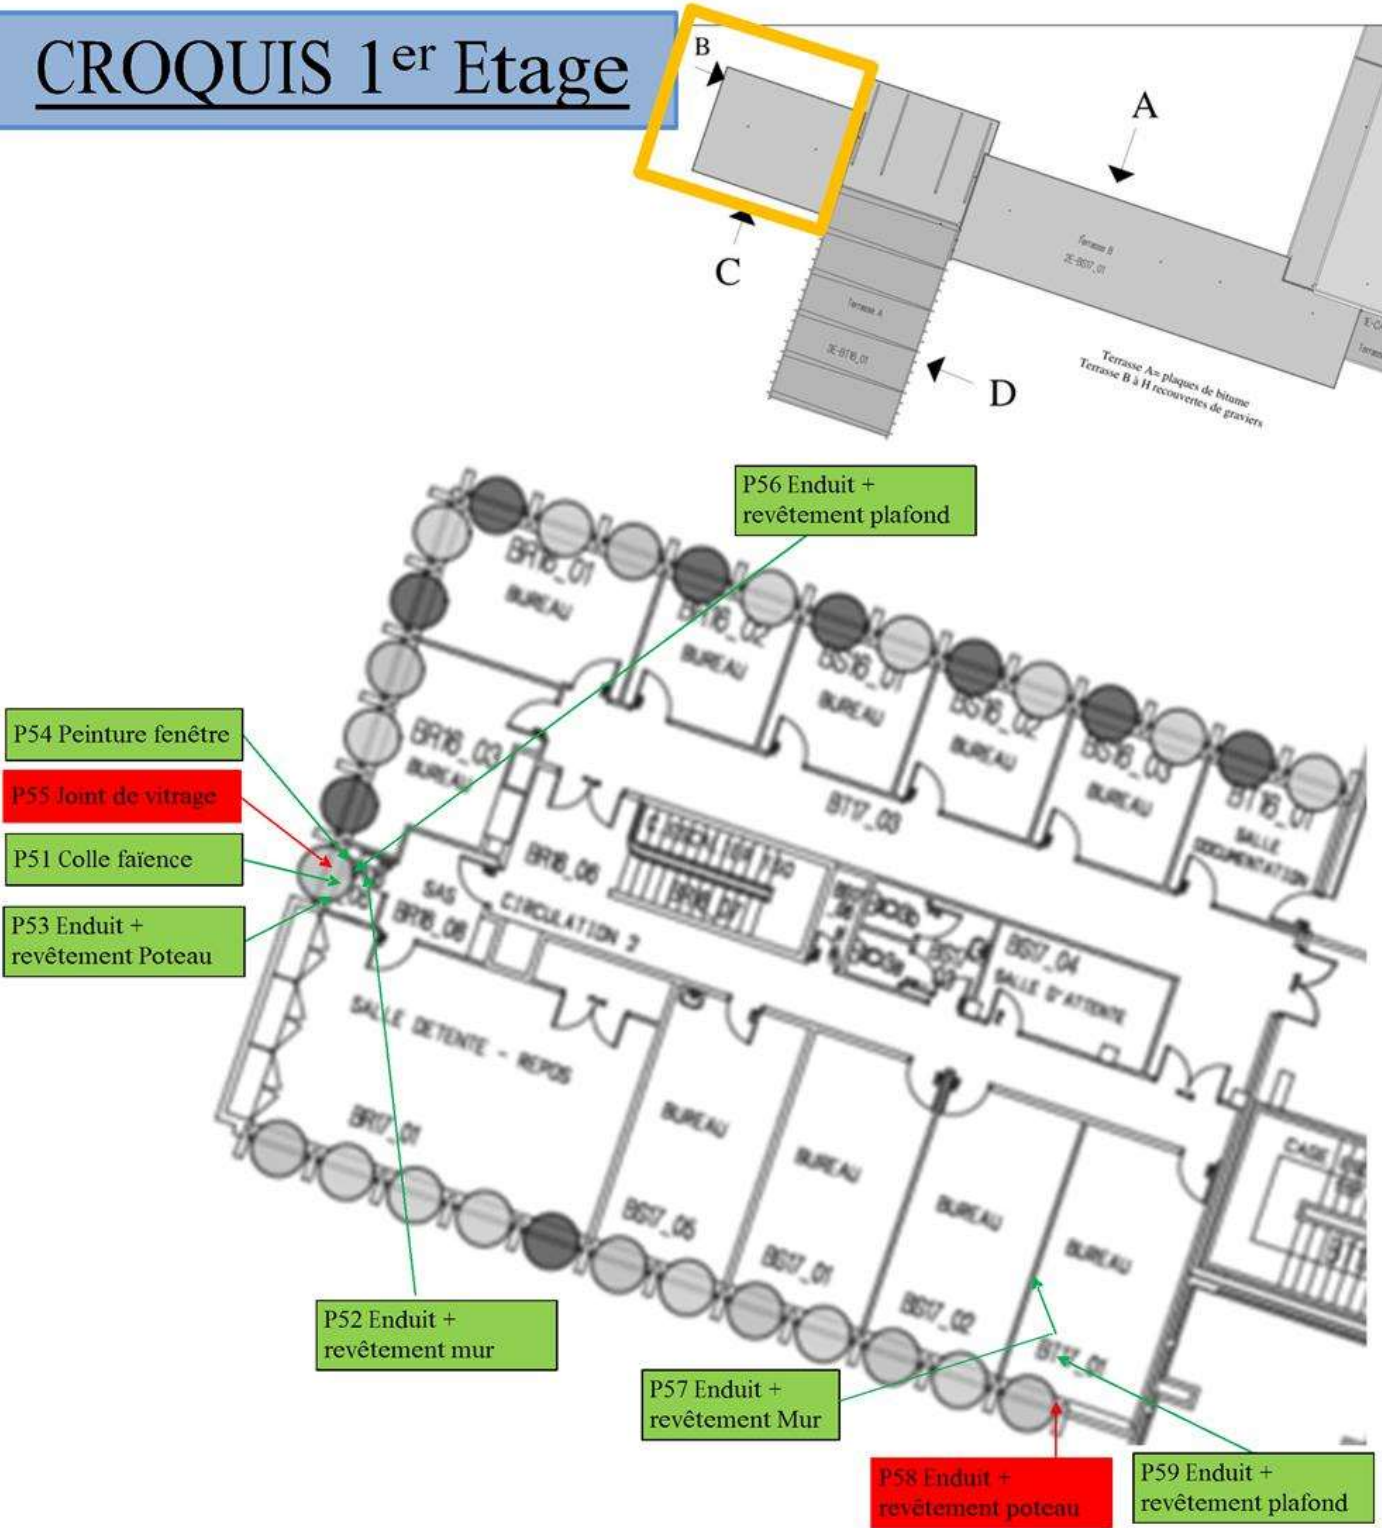
<div><div>apave</div></div>	PERIMETRE DES TRAVAUX ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX
	Hôpital saint Jacques Rue Saint Jacques Nantes
DATE DE VISITE	03/10/2025
RAPPORT N°	T251498029
DESSINATEUR	DUPIN Jérémie
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
INDICE	1:001 version du 05/04/2024

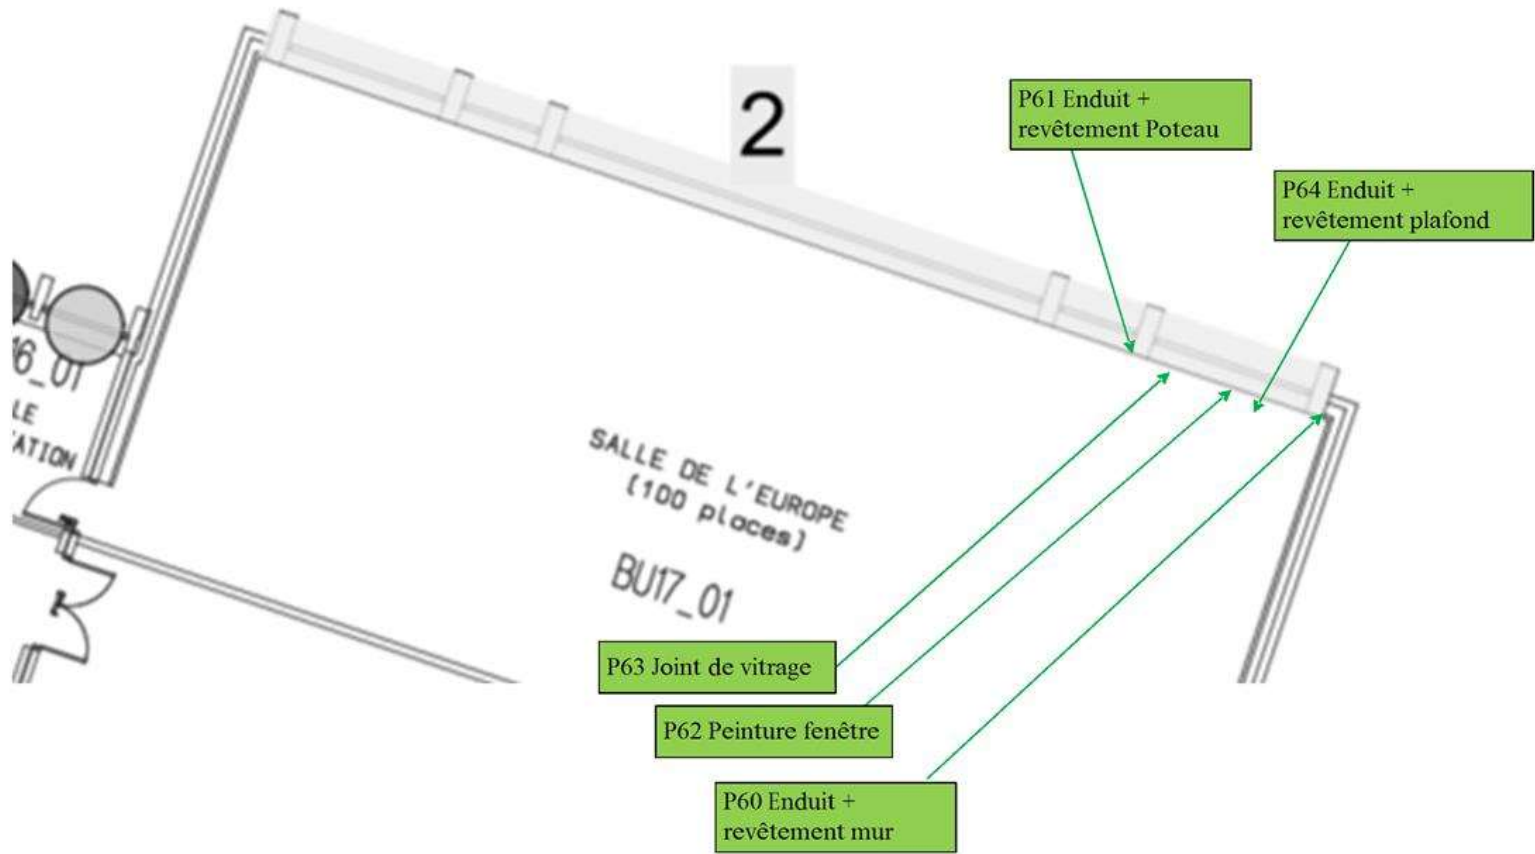
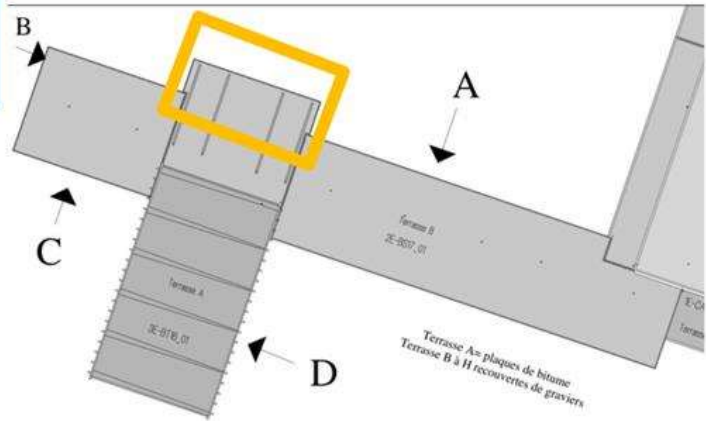
## CROQUIS 1<sup>er</sup> Etage




		Planche de repérage	
Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 13
N° rapport :	T251498029	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
N° planche :	13/25	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	01/12/2025	Etage :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie	Commentaire :	
Origine du plan :			

	PERIMETRE DES TRAVAUX ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX
	Hôpital saint Jacques Rue Saint Jacques Nantes
DATE DE VISITE	03/10/2025
RAPPORT N°	T251498029
DESSINATEUR	DUPIN Jérémie
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001 version du 05/04/2024


## CROQUIS 1er Etage

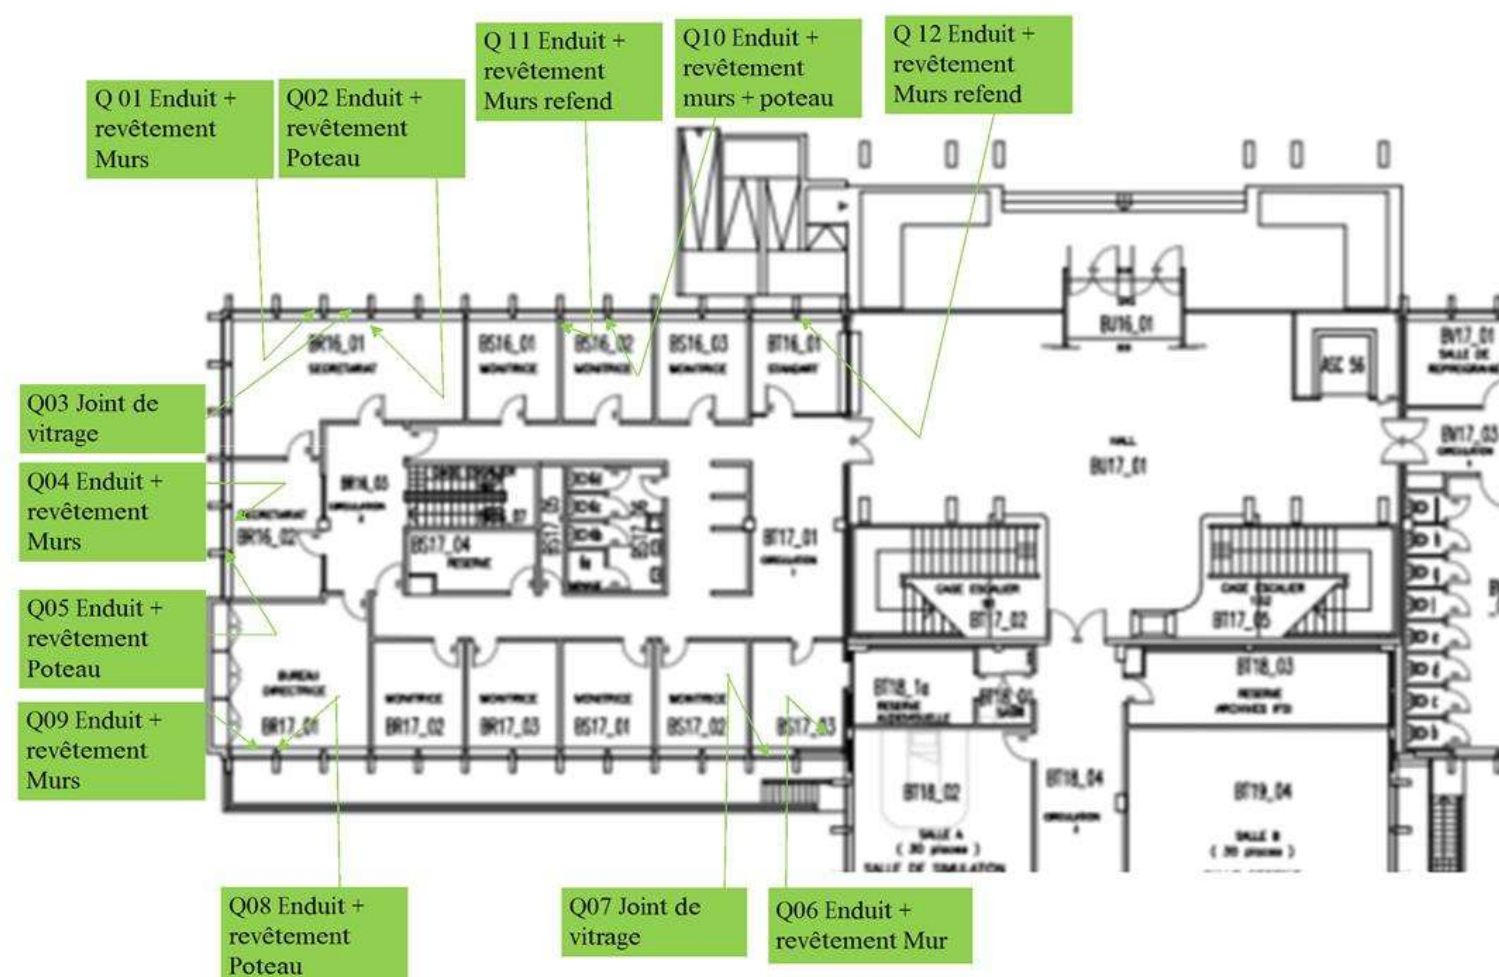


		Planche de repérage		
Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 14	
N° rapport :	T251498029			
N° planche :	14/25	Version :	0	
Type :	Croquis	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1	
Date :	01/12/2025	Bâtiment :		
Intervenant :	DUPIN Jérémie	Etage :		
Origine du plan :		Commentaire :		
<div>• 2ème intervention</div>				
14				



Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 15
N° rapport :	T251498029		
N° planche :	15/25	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
Type :	Croquis		
Date :	01/12/2025	Bâtiment :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

	<b>PERIMETRE DES TRAVAUX</b> <b>ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX</b>
	Hôpital saint Jacques Rue Saint Jacques Nantes
DATE DE VISITE	06/11/2025
RAPPORT N°	T251498029
DESSINATEUR	DUPIN Jérémie
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001 version du 05/04/2024







apave			
Planche de repérage			
Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 16
N° rapport :	T251498029	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
N° planche :	16/25	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	01/12/2025	Etage :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie	Commentaire :	
Origine du plan :			


apave	PERIMETRE DES TRAVAUX ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX
	Hôpital saint Jacques Rue Saint Jacques Nantes
DATE DE VISITE	03/10/2025
RAPPORT N°	T251498029
DESSINATEUR	DUPIN Jérémie
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
INDICE	1:001 version du 05/04/2024


## CROQUIS Rdc

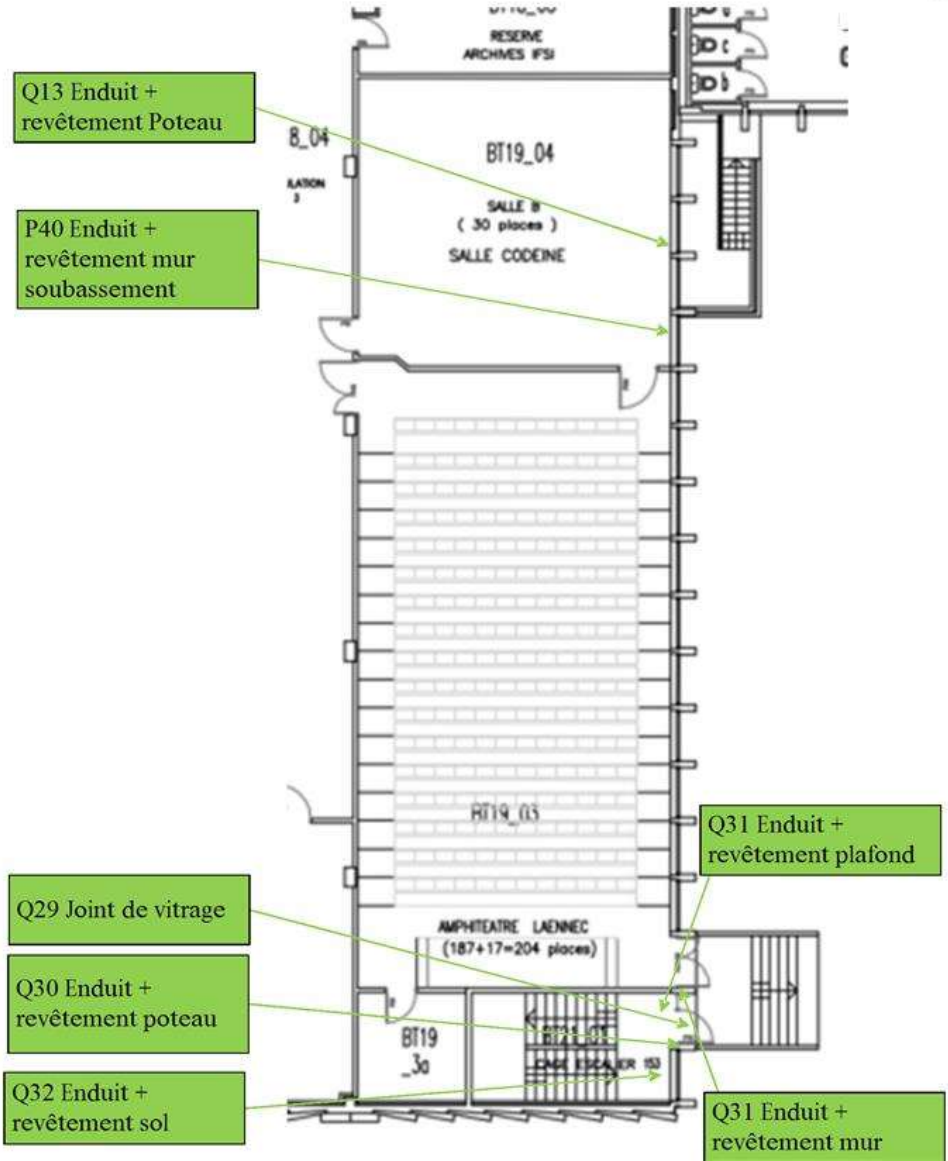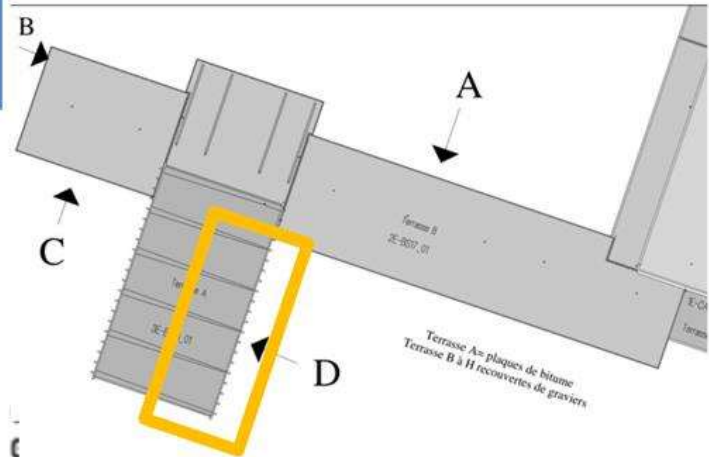
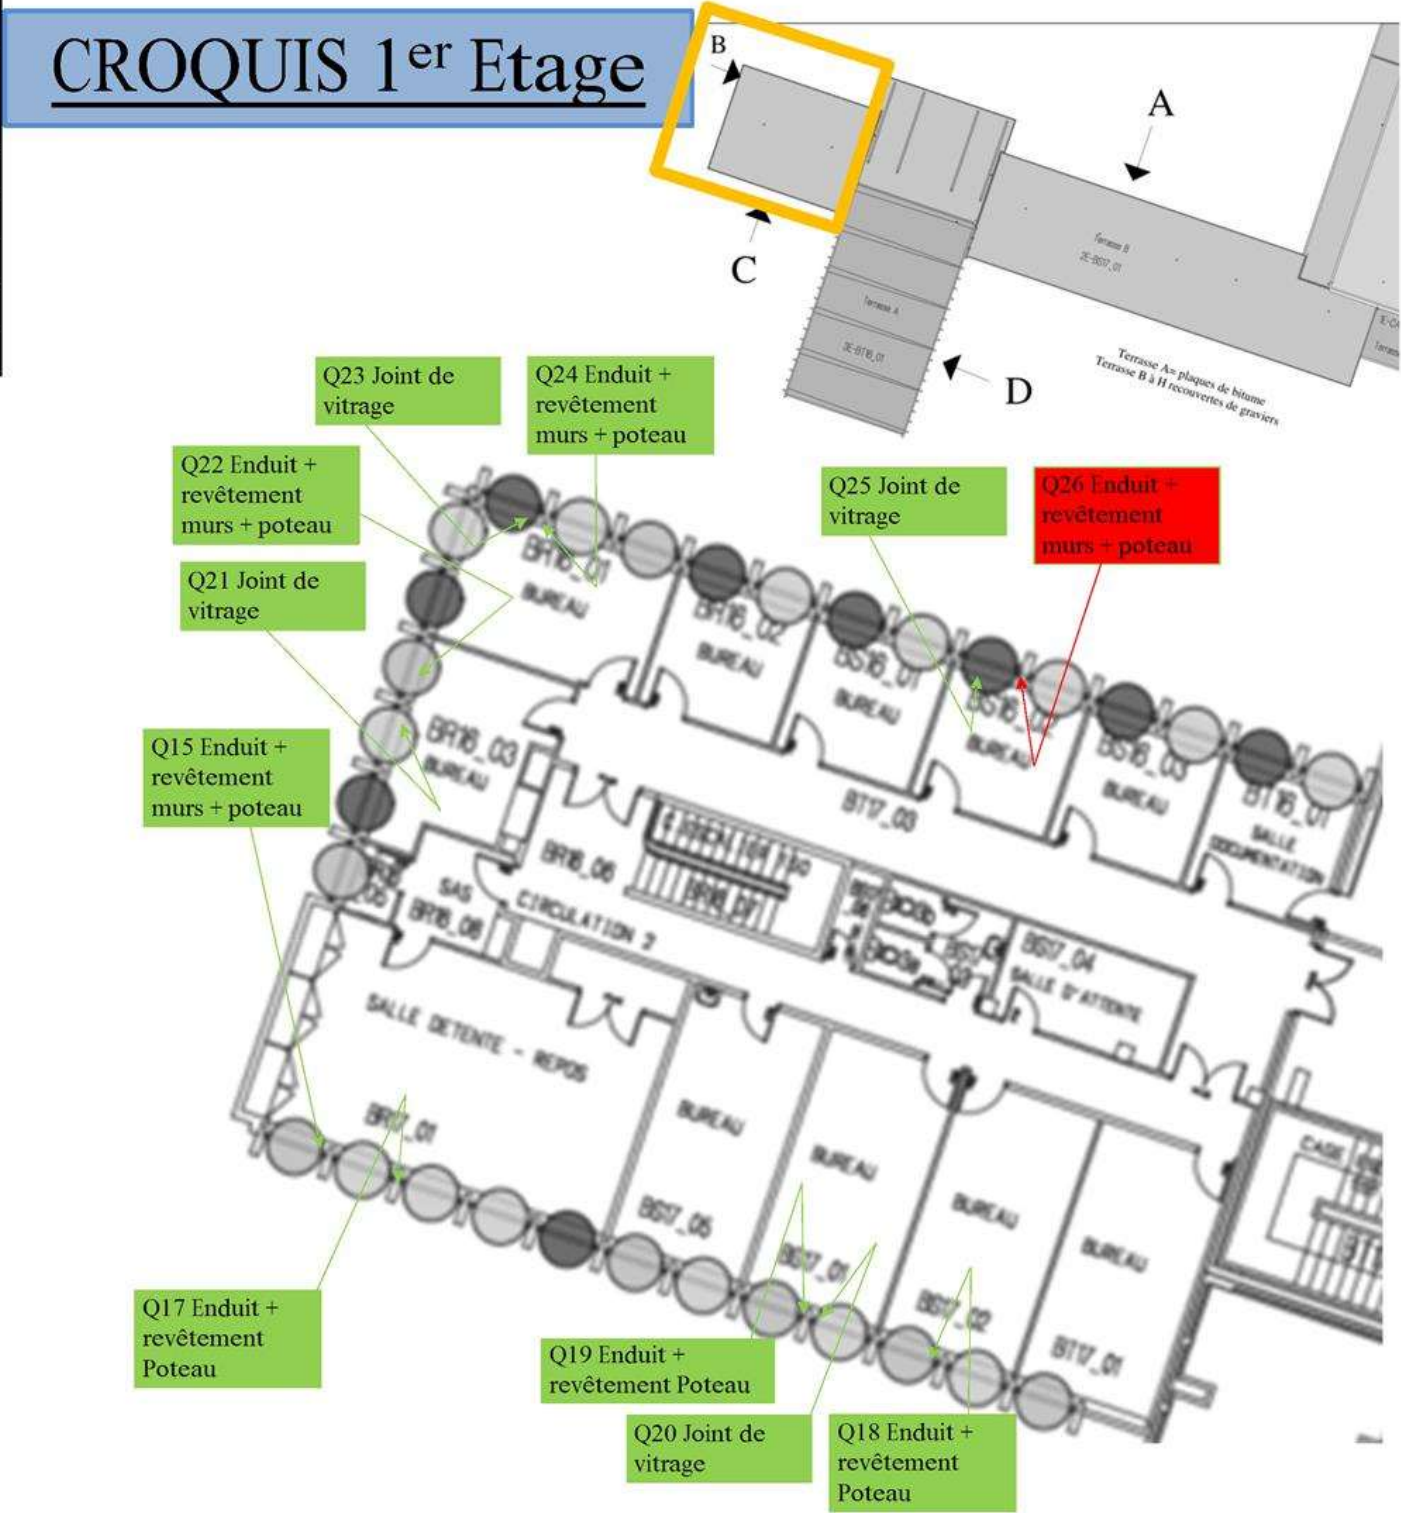
<div><div>apave</div><div>Planche de repérage</div></div>			
Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 17
N° rapport :	T251498029	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
N° planche :	17/25	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	01/12/2025	Etage :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie	Commentaire :	
Origine du plan :			


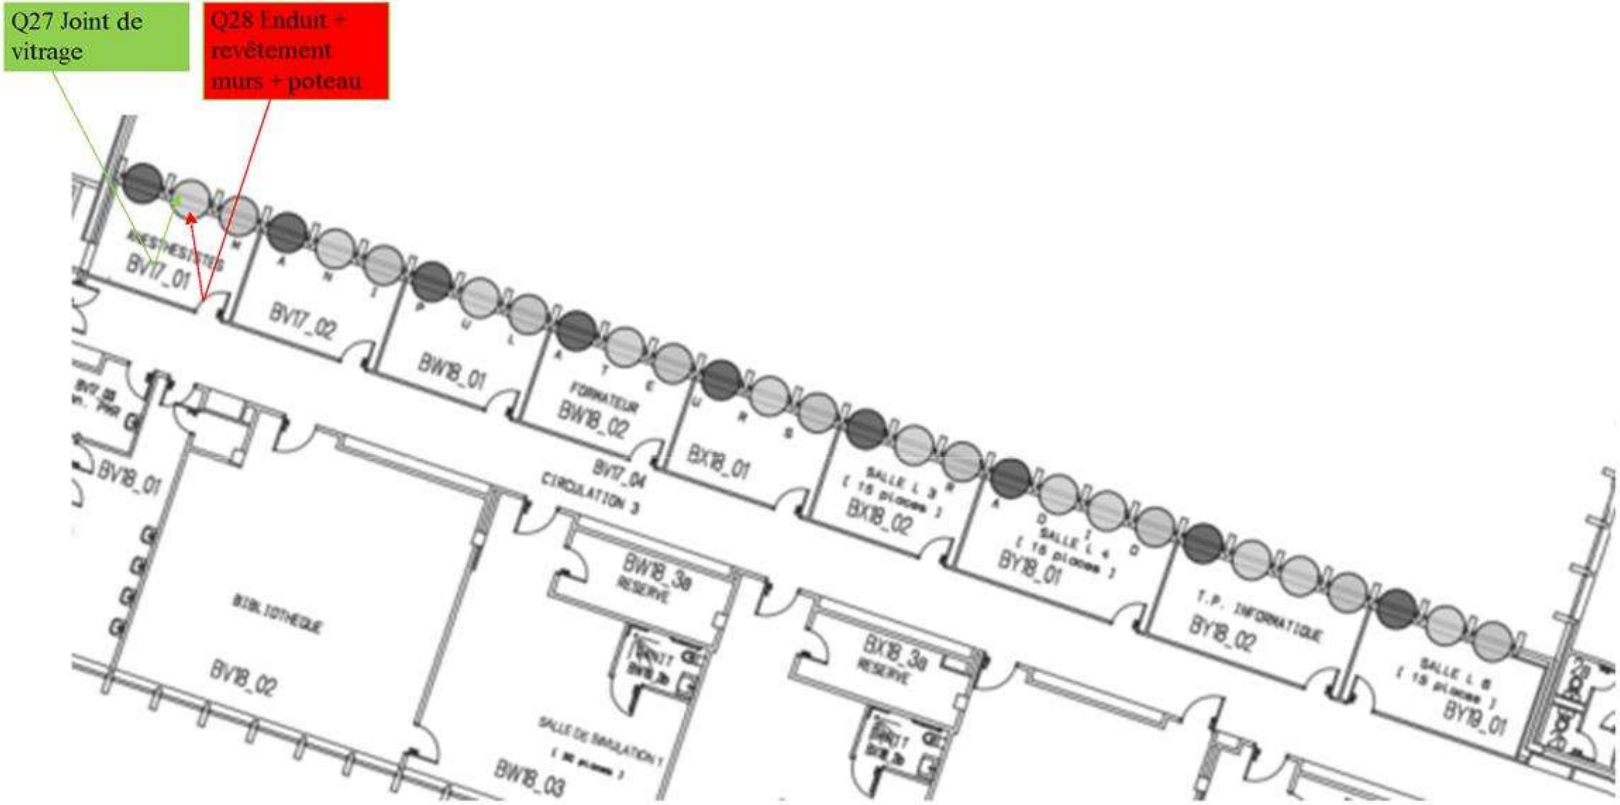
<div><div>apave</div></div>	PERIMETRE DES TRAVAUX ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX
	Hôpital saint Jacques Rue Saint Jacques Nantes
DATE DE VISITE	03/10/2025
RAPPORT N°	T251498029
DESSINATEUR	DUPIN Jérémie
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001 version du 05/04/2024



		Planche de repérage	
Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 18
N° rapport :	T251498029	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
N° planche :	18/25	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	01/12/2025	Etage :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie	Commentaire :	
Origine du plan :			

	PERIMETRE DES TRAVAUX ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX
	Hôpital saint Jacques Rue Saint Jacques Nantes
DATE DE VISITE	03/10/2025
RAPPORT N°	T251498029
DESSINATEUR	DUPIN Jérémie
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001 version du 05/04/2024

## CROQUIS 1er Etage

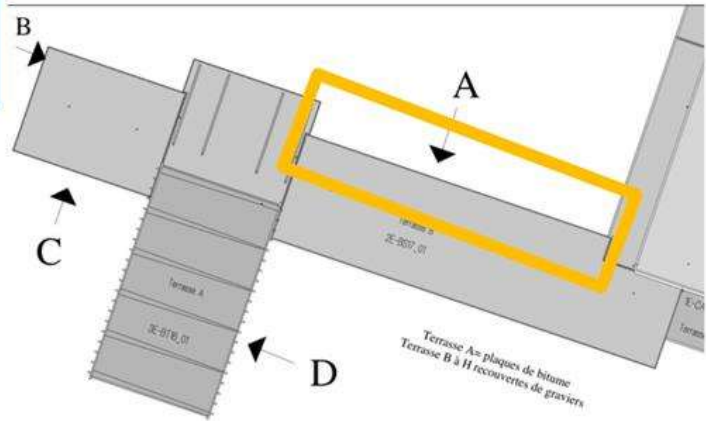



Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 19
N° rapport :	T251498029	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
N° planche :	19/25	Bâtiment :	
Type :	Croquis	Etage :	
Date :	01/12/2025	Commentaire :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie		
Origine du plan :			


# Localisation des matériaux et produits avec fibres d'amiante détectées

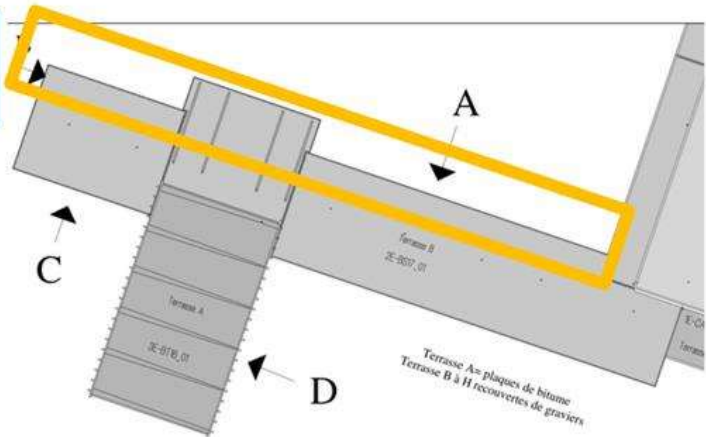Sur les pages suivantes, seul les matériaux et produits avec fibres d'amiante ont été indiqués


<div><div>apave</div><div>Planche de repérage</div></div>			
Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 20
N° rapport :	T251498029	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
N° planche :	20/25	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	01/12/2025	Etage :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie	Commentaire :	
Origine du plan :			

<div><div>apave</div></div>	PERIMETRE DES TRAVAUX ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX
	Hôpital saint Jacques Rue Saint Jacques Nantes
DATE DE VISITE	03/10/2025
RAPPORT N°	T251498029
DESSINATEUR	DUPIN Jérémie
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
INDICE	1:001 version du 05/04/2024

## CROQUIS Extérieur



P19 Joint de vitrage porte

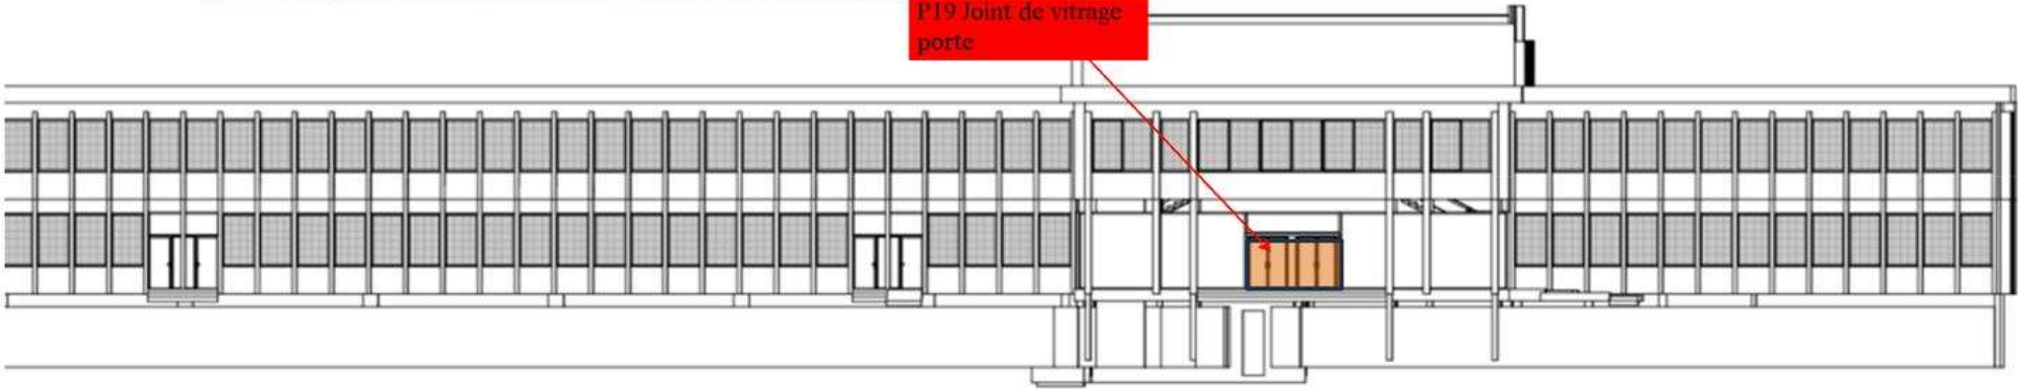



Joint de vitrage porte



<div><div>apave</div><div>Planche de repérage</div></div>			
Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 21
N° rapport :	T251498029	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
N° planche :	21/25	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	01/12/2025	Etage :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie	Commentaire :	
Origine du plan :			

<div><div>apave</div></div>	PERIMETRE DES TRAVAUX ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX
	Hôpital saint Jacques Rue Saint Jacques Nantes
DATE DE VISITE	03/10/2025
RAPPORT N°	T251498029
DESSINATEUR	DUPIN Jérémie
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
INDICE	1:001 version du 05/04/2024

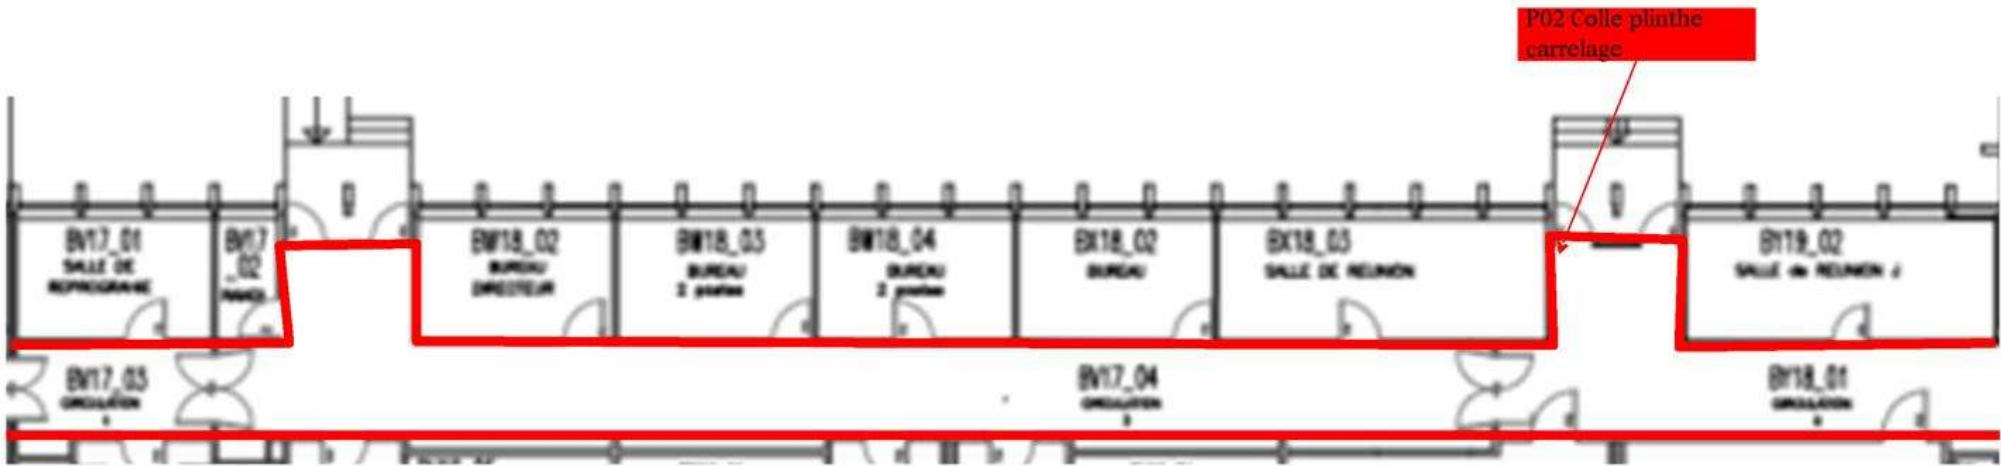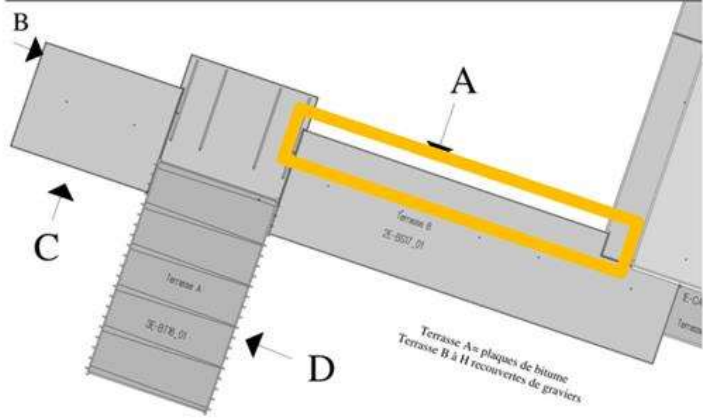CROQUIS Rdc



Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 22
N° rapport :	T251498029		
N° planche :	22/25	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
Type :	Croquis		
Date :	01/12/2025	Bâtiment :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	


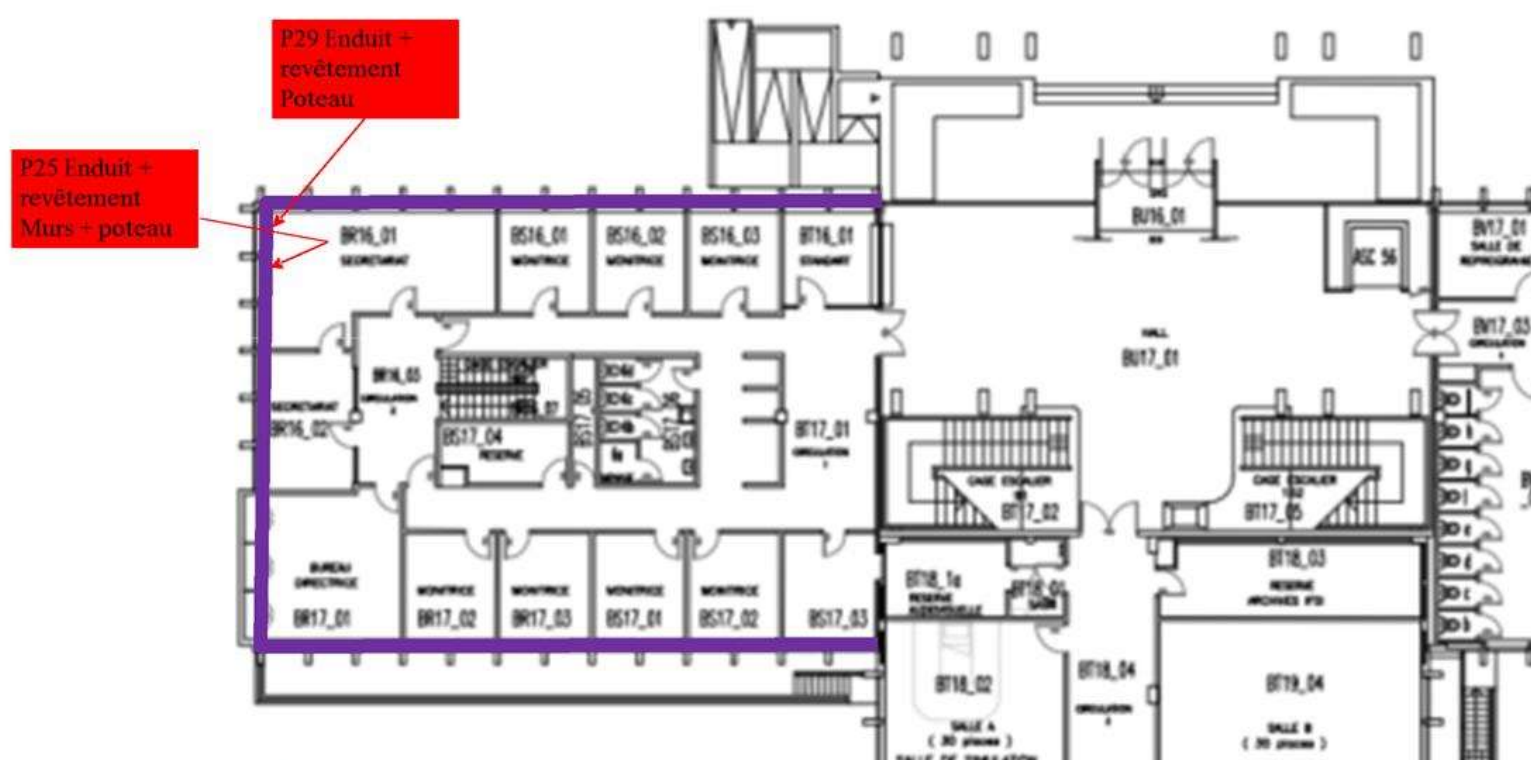
	<b>PERIMETRE DES TRAVAUX</b> <b>ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX</b>
	Hôpital saint Jacques Rue Saint Jacques Nantes
DATE DE VISITE	03/10/2025
RAPPORT N°	T251498029
DESSINATEUR	DUPIN Jérémie
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001 version du 05/04/2024

Diagram illustrating the terrace structure (Terrasse) with various levels and materials. The structure is composed of several rectangular sections labeled A, B, C, and D. Section A is labeled "Terrasse A" and "2C-3017, 01". Section B is labeled "Terrasse B" and "2C-3017, 01". Section C is labeled "Terrasse C" and "2C-3017, 01". Section D is labeled "Terrasse D" and "2C-3017, 01". The diagram also shows a section labeled "Terrasse A au plaques de bitume" and "Terrasse B à H recouvertes de graviers". A yellow box highlights a specific area of the terrace structure.




Enduit + revêtement poteau


<div><div>apave</div><div>Planche de repérage</div></div>			
Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 23
N° rapport :	T251498029	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
N° planche :	23/25	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	01/12/2025	Etage :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie	Commentaire :	
Origine du plan :			

<div><div>apave</div></div>	PERIMETRE DES TRAVAUX ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX
	Hôpital saint Jacques Rue Saint Jacques Nantes
DATE DE VISITE	03/10/2025
RAPPORT N°	T251498029
DESSINATEUR	DUPIN Jérémie
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
INDICE	1:001 version du 05/04/2024

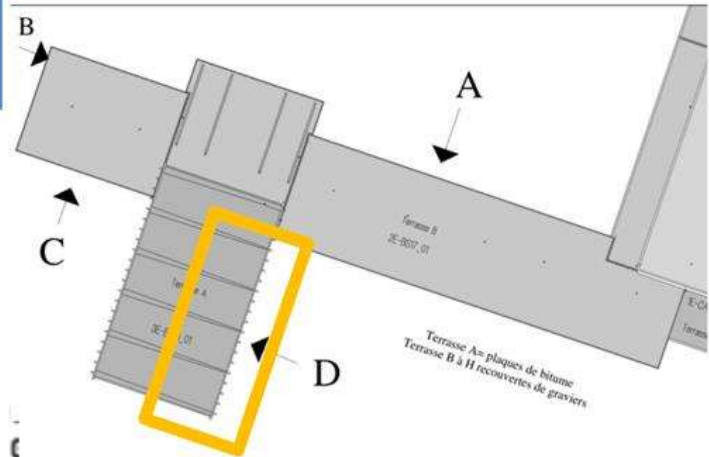CROQUIS Rdc



P40 Enduit + revêtement mur

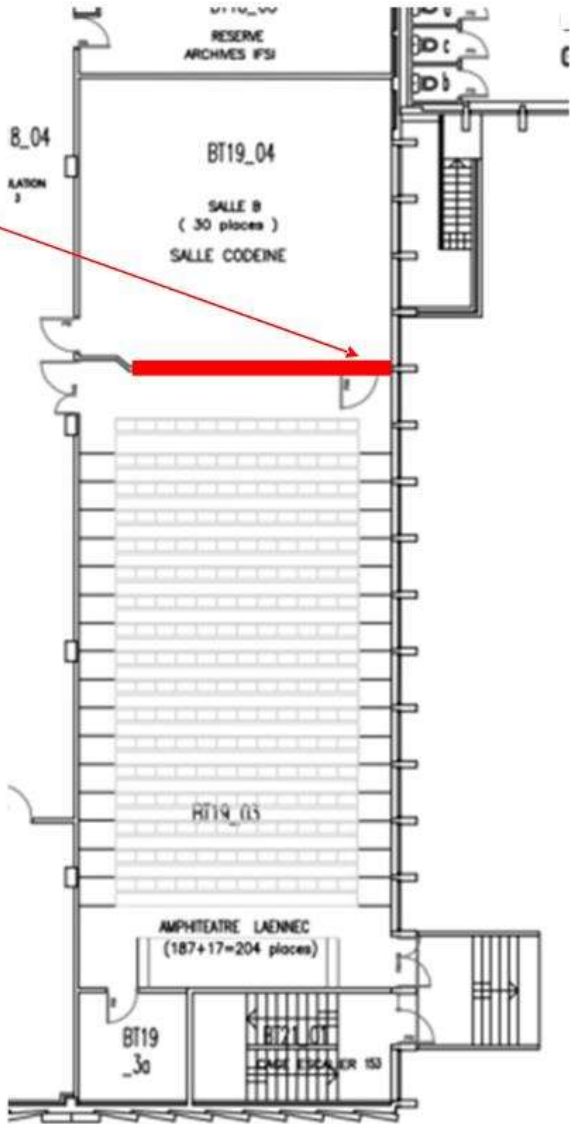


Enduit + revêtement cloison



<div><div>apave</div><div>Planche de repérage</div></div>			
Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 24
N° rapport :	T251498029	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
N° planche :	24/25	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	01/12/2025	Etage :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie	Commentaire :	
Origine du plan :			


<div><div>apave</div></div>	PERIMETRE DES TRAVAUX ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX
	Hôpital saint Jacques Rue Saint Jacques Nantes
DATE DE VISITE	03/10/2025
RAPPORT N°	T251498029
DESSINATEUR	DUPIN Jérémie
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
INDICE	1:001 version du 05/04/2024

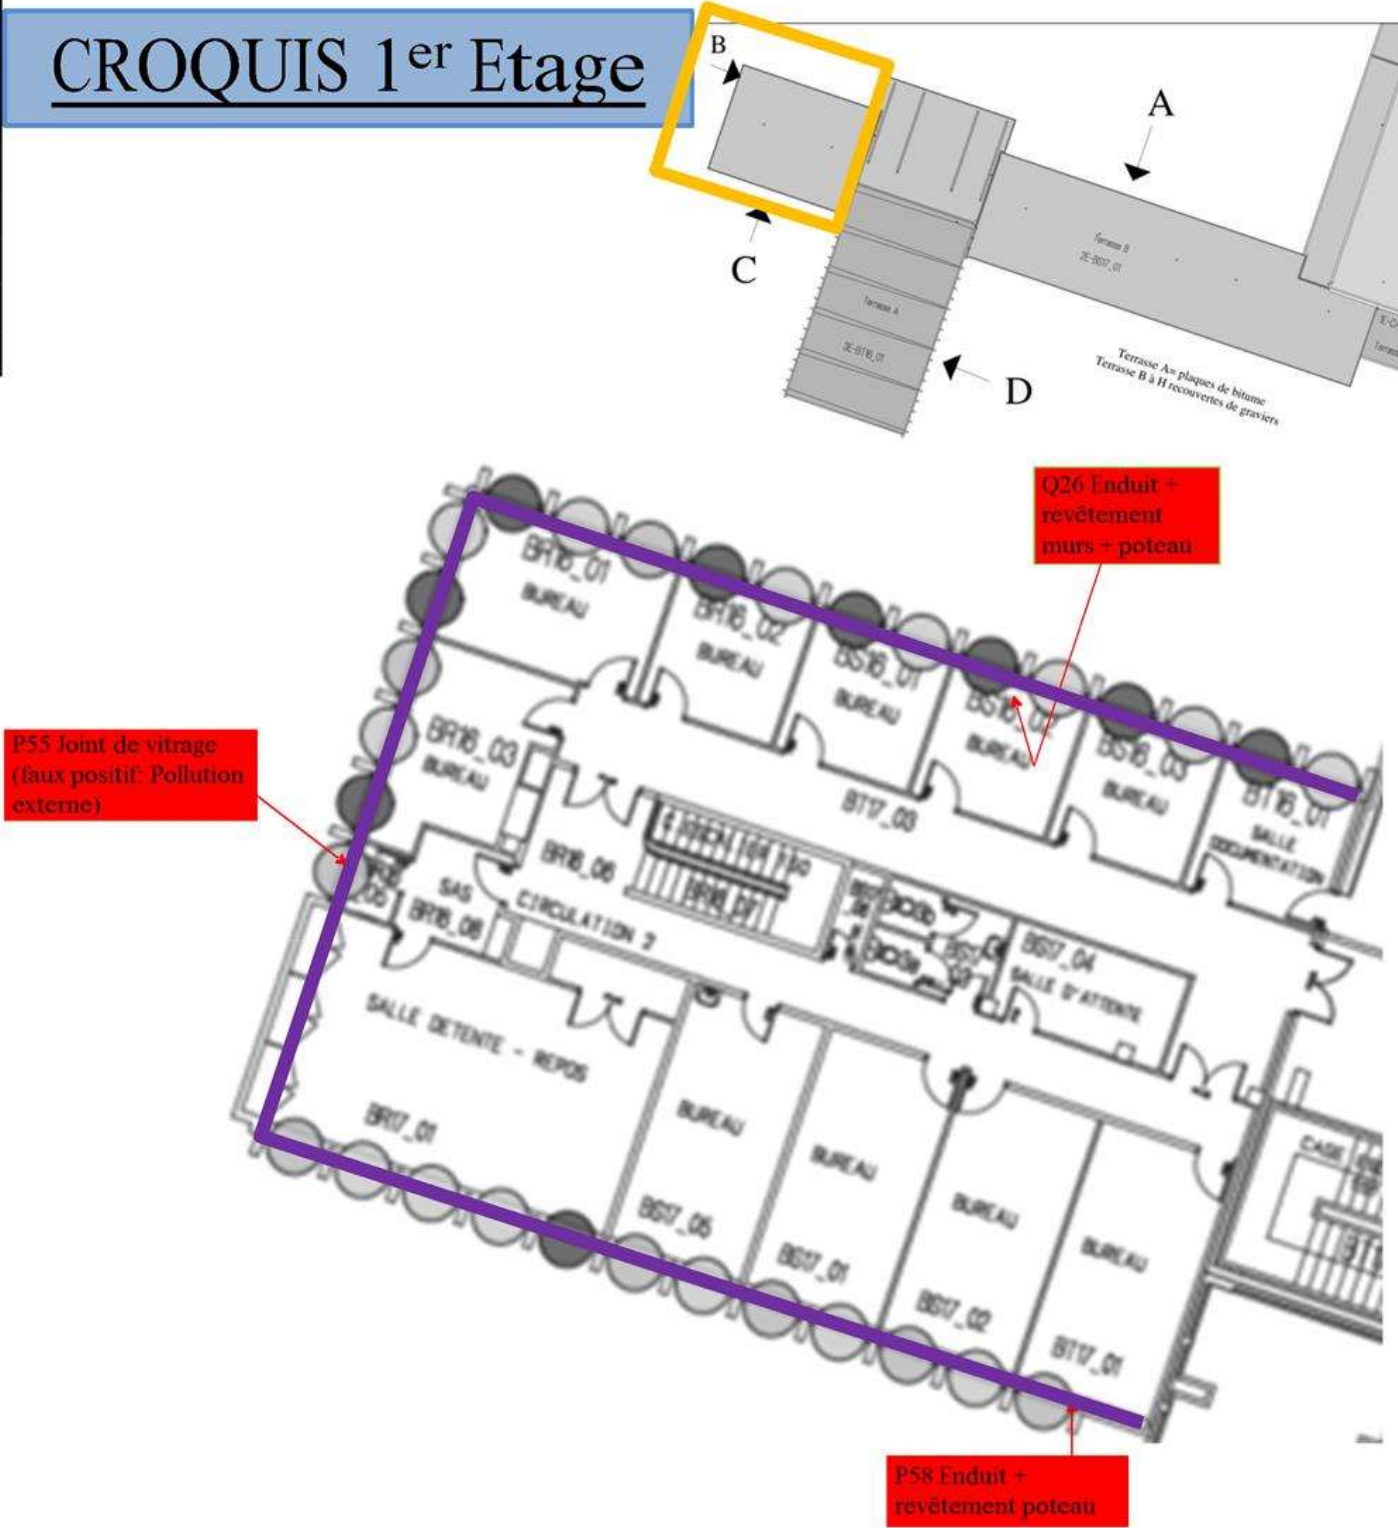

<div><div>apave</div><div>Planche de repérage</div></div>			
Client :	CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	Titre :	Document 25
N° rapport :	T251498029	Lieu d'intervention :	route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1
N° planche :	25/25	Bâtiment :	
Type :	Croquis	Etage :	
Date :	01/12/2025	Commentaire :	
Intervenant :	DUPIN Jérémie		
Origine du plan :			

<div><div>apave</div></div>	PERIMETRE DES TRAVAUX ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX
	Hôpital saint Jacques Rue Saint Jacques Nantes
DATE DE VISITE	03/10/2025
RAPPORT N°	T251498029
DESSINATEUR	DUPIN Jérémie
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001 version du 05/04/2024

## CROQUIS 1er Etage

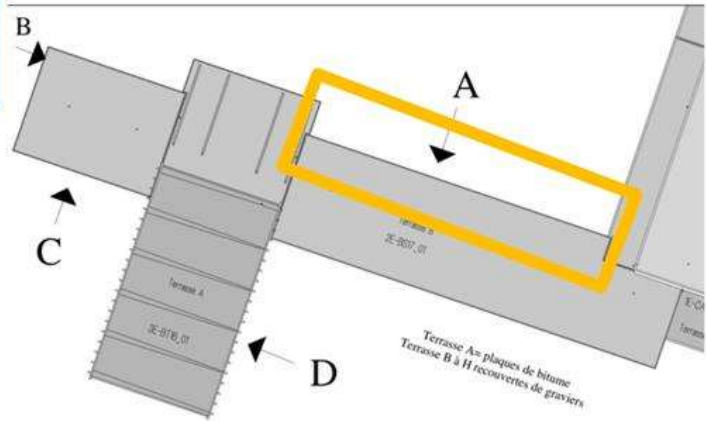



**ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION**
**PRELEVEMENT : P001**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - Entrée 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
colle carrelage	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Revêtement de sol - Sol

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

colle carrelage


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : Q01

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BR16_01 Secretariat
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

### Localisation

Murs - Murs

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

Enduit + revêtement



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (rose)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P002**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - Entrée 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

plinthe carrelage - Murs

**Résultat amiante**
**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Colle


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

## PRELEVEMENT : Q02

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BR16_01 Secretariat
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

### Localisation

Poteau - Toutes zones

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

Enduit + revêtement



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (rose)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P003**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - Entrée 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

murs lourds - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (orange) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : Q03

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BR16_01 Secretariat
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint de vitrage	16/10/2025	DUPIN Jérémie

### Localisation

menuiseries extérieures - Toutes zones

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

joint de vitrage



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type joint (beige)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : Q04**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BR16_02 Secretariat
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Murs - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (vert)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P004**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - Entrée 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

menuiseries extérieures - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Peinture


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : Q05

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BR16_02 Secretariat
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

### Localisation

Poteau - Toutes zones

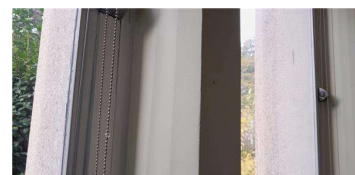
### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

Enduit + revêtement



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (vert)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P005**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - Entrée 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

menuiseries extérieures - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Joint de vitrage


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P006**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - Entrée 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Plafond - Plafond

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

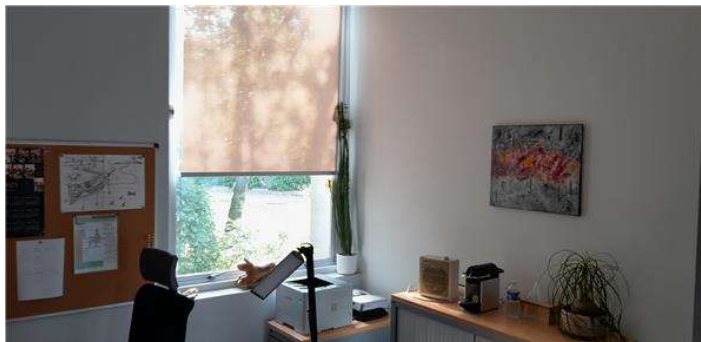
Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : Q06**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BS17_03
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Murs - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

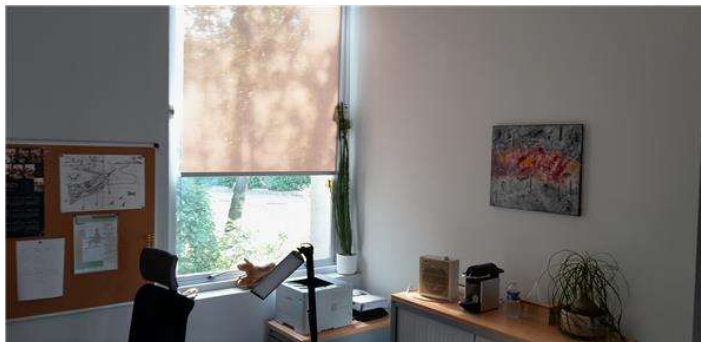
Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : Q07**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BS17_03
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint de vitrage	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

menuiseries extérieures - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

joint de vitrage


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P007**
**Emplacement**

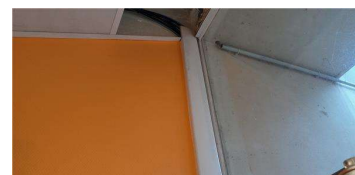

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - Entrée 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Murs - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : Q08**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BR17_01 Bureau directrice
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Murs - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P008**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - Entrée 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
dalle	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

faux Plafond - Plafond

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**  
 dalle

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P009**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - Entrée 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

plafond plénum - Plénum

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : Q09**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BR17_01 Bureau directrice
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Poteau - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P010**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - Entrée 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
isolant + enduit	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

toutes zones - Plénum

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

isolant + enduit


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

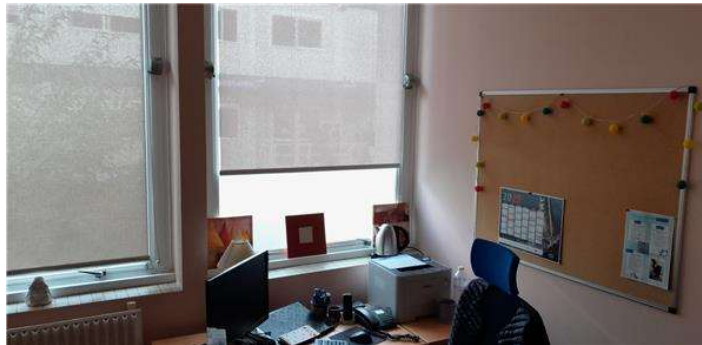
Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (fibreuse) (beige)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : Q10

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BT16_02 Monitrice
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

### Localisation

Murs + Poteau - Murs

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

Enduit + revêtement



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (rose)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P011**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BV17_02 - Rangement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
colle faïence	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

tablette - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

colle faïence

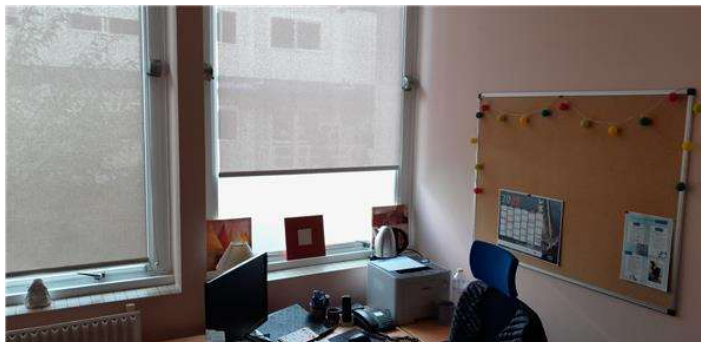

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type joint (gris)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : Q11**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BT16_02 Monitrice
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Mur refend - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : Q12

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BT16_01 Standart
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

### Localisation

Murs - Murs

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

Enduit + revêtement



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P012**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BV17_02 - Rangement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

murs de refend - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

dalle de faux plafond 2


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P013**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BV17_02 - Rangement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
peintures	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

menuiseries extérieures - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**  
 peintures

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : Q13

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BR19_04 - Salle codéine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

### Localisation

Murs soubassement - Murs

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

Enduit + revêtement



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : Q14**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BR19_04 - Salle codéine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Poteau - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P014**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BV17_02 - Rangement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint de vitrage	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

menuiseries extérieures - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

joint de vitrage


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : Q15**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BR17_01
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Murs + poteau - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (gris)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P015**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BV17_02 - Rangement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
dalle	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

faux plafond - Plafond

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**  
dalle

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : Q16**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BR17_01
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint de vitrage	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

menuiseries extérieures - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

joint de vitrage


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (beige)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P016**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BU16_01 - Entrée principale
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
colle carrelage	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Revêtement de sol - Sol

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

colle carrelage


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : Q17**
**Emplacement**

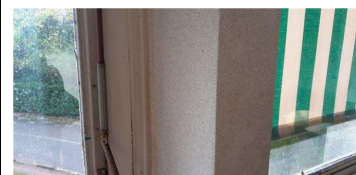

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BR17_01
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Poteau - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (gris)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P017

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	Extérieur - Facade A/Entré principale
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

### Localisation

Murs - façade

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

### Objet

Enduit + revêtement

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : Q18**
**Emplacement**

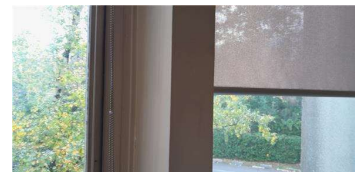

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BS17_02
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Poteau - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P018

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	Extérieur - Facade A/Entré principale
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage fenêtre	16/10/2025	DUPIN Jérémie

### Localisation

menuiserie extérieures - Toutes zones

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Joint de vitrage fenêtre

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

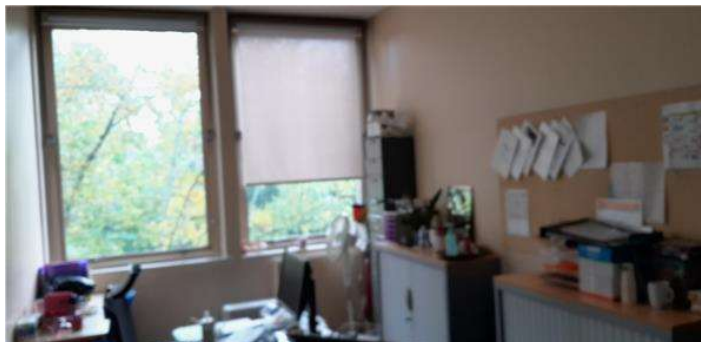
Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : Q19

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BS17_01
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

### Localisation

Poteau - Toutes zones

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

Enduit + revêtement



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P019

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	Extérieur - Facade A/Entré principale
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage porte	16/10/2025	DUPIN Jérémie

### Localisation

menuiserie extérieures - Toutes zones

### Résultat amiante

**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Joint de vitrage porte

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

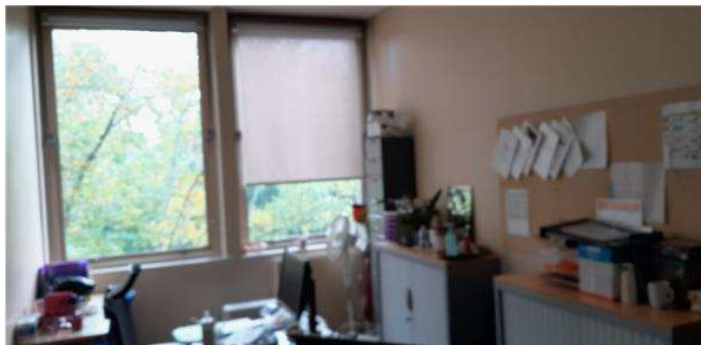
Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type mastic (marron)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

## PRELEVEMENT : Q20

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BS17_01
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint de vitrage	16/10/2025	DUPIN Jérémie

### Localisation

menuiseries extérieures - Toutes zones

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

joint de vitrage



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (marron)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P020**

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	Extérieur - Facade A/Entrée principale
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit + revêtement		

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) en traces

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P021**

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	Extérieur - Facade A/Entrée 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie
Localisation		
Sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit + revêtement		

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur (granulaire) (gris)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : Q21**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BR16_03
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint de vitrage	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

menuiseries extérieures - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

joint de vitrage


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (marron)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P022**

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	Extérieur - Facade A/Entrée 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
colle faïence	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Toutes zones - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet**

colle faïence

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : Q22**
**Emplacement**

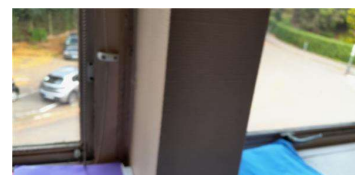

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BR16_03
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Murs - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P023

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	Extérieur - Facade A/Entrée 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

### Localisation

Plafond - Plafond

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

### Objet

Enduit + revêtement

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : Q23**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BR16_01
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint de vitrage	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

menuiseries extérieures - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

joint de vitrage


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P024**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BR16_01 Secretariat
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
colle faïence	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

tablette - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

colle faïence


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : Q24**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BR16_01
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Murs + poteau - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : Q25**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BS16_02
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint de vitrage	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

menuiseries extérieures - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

joint de vitrage


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (beige)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P025

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BR16_01 Secretariat
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

### Localisation

Murs + poteau - Murs

### Résultat amiante

**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

Enduit + revêtement



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (marron)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante de type chrysotile



**PRELEVEMENT : Q26**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BS16_02
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Murs + poteau - Murs

**Résultat amiante**
**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

## PRELEVEMENT : P026

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BR16_01 Secretariat
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

### Localisation

Plafond - Plafond

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

Enduit + revêtement



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : Q27**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BV17_01
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint de vitrage	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

menuiseries extérieures - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

joint de vitrage


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (beige)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P027

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BR16_01 Secretariat
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture	16/10/2025	DUPIN Jérémie

### Localisation

menuiseries extérieures - Toutes zones

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

Peinture



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P028

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BR16_01 Secretariat
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint de vitrage	16/10/2025	DUPIN Jérémie

### Localisation

menuiseries extérieures - Toutes zones

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

joint de vitrage



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : Q28**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BV17_01
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Murs + poteau - Murs

**Résultat amiante**
**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

## PRELEVEMENT : P029

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BR16_01 Secretariat
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

### Localisation

Poteau - Toutes zones

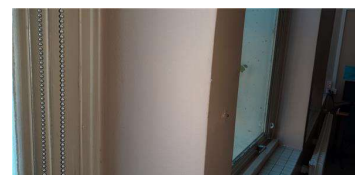
### Résultat amiante

**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

Enduit + revêtement



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (marron)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

**PRELEVEMENT : Q29**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	Tous niveaux - BT21_01 Cage d'escalier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint de vitrage	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

menuiseries extérieures - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

joint de vitrage


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (beige)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P030**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BR17_02 - Monitrice
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Murs - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : Q30**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	Tous niveaux - BT21_01 Cage d'escalier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

poteau - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P031**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BR17_02 - Monitrice
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Poteau - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : Q31**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	Tous niveaux - BT21_01 Cage d'escalier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Murs - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P032**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BR17_02 - Monitrice
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Plafond - Plafond

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : Q32**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	Tous niveaux - BT21_01 Cage d'escalier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

sol - Sol

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P033

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BT19_03 - Amphithéâtre Laennec
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
colle faïence	16/10/2025	DUPIN Jérémie

### Localisation

tablette - Toutes zones

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

colle faïence



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : Q33**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	Tous niveaux - BT21_01 Cage d'escalier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Plafond - Plafond

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-103988-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P034**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BT19_03 - Amphithéâtre Laennec
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

menuiseries extérieures - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Peinture


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P035**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BT19_03 - Amphithéâtre Laennec
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint de vitrage	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

menuiseries extérieures - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

joint de vitrage


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P036**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BT19_03 - Amphithéâtre Laennec
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Murs - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P037**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BT19_03 - Amphithéâtre Laennec
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Poteau - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P038**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BT19_03 - Amphithéâtre Laennec
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint entre mur et menuiserie	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

menuiseries extérieures - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

joint entre mur et menuiserie


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple de type joint (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P039

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BT19_03 - Amphithéâtre Laennec
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

### Localisation

Plafond tableau - Plafond

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

Enduit + revêtement



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P040**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BR19_04 - Salle codéine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Murs - Murs

**Résultat amiante**
**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

## PRELEVEMENT : P041

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BR19_04 - Salle codéine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

### Localisation

Poteau - Murs

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

Enduit + revêtement



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P042**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	RDC - BR19_04 - Salle codéine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Plafond - Plafond

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P043**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	Extérieur - Façade D
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
colle faïence	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Murs - façade

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet**

colle faïence

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P044**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	Extérieur - Façade D
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint de vitrage	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

menuiseries extérieures - facade

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet**

joint de vitrage

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (gris)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P045**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	Extérieur - Façade D
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit ciment + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Murs - façade

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet**

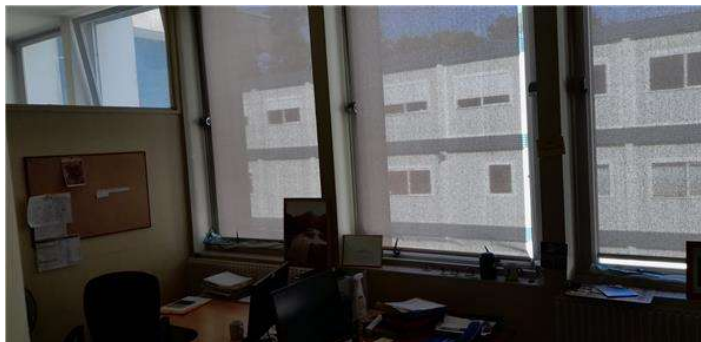
enduit ciment + revêtement

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P045 bis**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BY19_01 - Salle L6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
colle faïence	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

tablette - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

colle faïence


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P046**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BY19_01 - Salle L6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Murs - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P047**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BY19_01 - Salle L6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Poteau - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P048**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BY19_01 - Salle L6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

menuiseries extérieures - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Peinture


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (gris) en traces

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P049**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BY19_01 - Salle L6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint de vitrage	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

menuiseries extérieures - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

joint de vitrage


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P050**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BY19_01 - Salle L6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

plafonds - Plafond

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P051**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BR16_05
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
colle faïence	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

tablette - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

colle faïence


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P052**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BR16_05
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Murs - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P053**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BR16_05
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Poteau - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P054**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BR16_05
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

menuiseries extérieures - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Peinture


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P055

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BR16_05
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint de vitrage	16/10/2025	DUPIN Jérémie

### Localisation

menuiseries extérieures - Toutes zones

### Résultat amiante

**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

### Commentaires

Sur l'ensemble des prélèvements réalisé ainsi que sur la faible teneur en fibre observé par le laboratoire .  
Nous pouvons conclure que l'échantillon est positif par une pollution externe ( laboratoire ou outil)

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

joint de vitrage



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (gris) + (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

**PRELEVEMENT : P056**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BR16_05
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

plafonds - Plafond

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P057**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BT17_01 - Bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Murs - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (gris) en traces

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P058**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BT17_01 - Bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Poteau - Murs

**Résultat amiante**
**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

**PRELEVEMENT : P059**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BT17_01 - Bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

plafonds - Plafond

**Résultat amiante**

Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P060**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BU17_01 - Salle de l'Europe
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Murs - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P061**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BU17_01 - Salle de l'Europe
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

Poteau - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

enduit + revêtement


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P062**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BU17_01 - Salle de l'Europe
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

menuiseries extérieures - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Peinture


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau (gris)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P063**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BU17_01 - Salle de l'Europe
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint de vitrage	16/10/2025	DUPIN Jérémie

**Localisation**

menuiseries extérieures - Toutes zones

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

joint de vitrage


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P064

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU	T251498029	R+1 - BU17_01 - Salle de l'Europe
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit + revêtement	16/10/2025	DUPIN Jérémie

### Localisation

plafonds - Plafond

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

enduit + revêtement



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-101297-01	Fibres d'amiante non détectées

### ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES



**PV\_00720251001676811****Analyses pour le Bâtiment**APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI  
Monsieur Jeremie DUPIN  
5 Rue de la Johardière  
44800 SAINT-HERBLAIN

Notre référence : AR-25-NS-101297-01

Numéro de dossier : 25W033722

Référence de dossier :

C A - 1 place ALEXIS RICORDEAU 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU HOTEL DIEU  
CHU HOTEL DIEU

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25W033722-001 - Référence *P001-RDC - Entrée 1 - Sol - Revêtement de sol - colle carrelage*,  
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W033722-002 - Référence *P002-RDC - Entrée 1 - Murs - plinthe carrelage - Colle*, prélevé par vos  
soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W033722-003 - Référence *P003-RDC - Entrée 1 - Murs - murs lourds - Enduit + revêtement*,  
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W033722-004 - Référence *P004-RDC - Entrée 1 - Toutes zones - menuiseries extérieures -  
Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W033722-005 - Référence *P005-RDC - Entrée 1 - Toutes zones - menuiseries extérieures - Joint  
de vitrage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W033722-006 - Référence *P006-RDC - Entrée 1 - Plafond - Plafond - Enduit + revêtement*,  
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W033722-007 - Référence *P007-RDC - Entrée 2 - Murs - Murs - Enduit + revêtement*, prélevé par  
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS  
7 rue Pierre Adolphe Bobierre  
F-44308 NantesTél: +33 2 51 83 49 46 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 25W033722-008 - Référence P008-RDC - Entrée 2 - Plafond - faux Plafond - dalle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-009 - Référence P009-RDC - Entrée 2 - Plénum - plafond plénum - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-010 - Référence P010-RDC - Entrée 2 - Plénum - toutes zones - isolant + enduit, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-011 - Référence P011-RDC - BV17\_02 - Rangement - Toutes zones - tablette - colle faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-012 - Référence P012-RDC - BV17\_02 - Rangement - Murs - murs de refend - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-013 - Référence P013-RDC - BV17\_02 - Rangement - Toutes zones - menuiseries extérieures - peintures, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-014 - Référence P014-RDC - BV17\_02 - Rangement - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-015 - Référence P015-RDC - BV17\_02 - Rangement - Plafond - faux plafond - dalle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-016 - Référence P016-RDC - BU16\_01 - Entrée principale - Sol - Revêtement de sol - colle carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-017 - Référence P017-Extérieur - Entrée principale - façade - Murs - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-018 - Référence P018-Extérieur - Entrée principale - Toutes zones - menuiserie extérieures - Joint de vitrage fenêtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS  
7 rue Pierre Adolphe Bobierre  
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 25W033722-019 - Référence *P019-Extérieur - Entré principale - Toutes zones - menuiserie extérieures - Joint de vitrage porte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 25W033722-020 - Référence *P020-Extérieur - Entré principale - Plafond - Plafond - Enduit + revêtement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 25W033722-021 - Référence *P021-Extérieur - Entrée 1 - Sol - Sol - Enduit + revêtement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 25W033722-022 - Référence *P022-Extérieur - Entrée 1 - Murs - Toutes zones - colle faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 25W033722-023 - Référence *P023-Extérieur - Entrée 1 - Plafond - Plafond - Enduit + revêtement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 25W033722-024 - Référence *P024-RDC - BR16\_01 Secretariat - Toutes zones - tablette - colle faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 25W033722-025 - Référence *P025-RDC - BR16\_01 Secretariat - Murs - Murs - Enduit + revêtement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 25W033722-026 - Référence *P026-RDC - BR16\_01 Secretariat - Plafond - Plafond - Enduit + revêtement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 25W033722-027 - Référence *P027-RDC - BR16\_01 Secretariat - Toutes zones - menuiseries extérieures - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 25W033722-028 - Référence *P028-RDC - BR16\_01 Secretariat - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 25W033722-029 - Référence *P029-RDC - BR16\_01 Secretariat - Toutes zones - Poteau - Enduit + revêtement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 25W033722-030 - Référence *P030-RDC - BR17\_02 - Monitrice - Murs - Murs - Enduit + revêtement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS  
7 rue Pierre Adolphe Bobierre  
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 25W033722-031 - Référence P031-RDC - BR17\_02 - Monitrice - Murs - Poteau - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-032 - Référence P032-RDC - BR17\_02 - Monitrice - Plafond - Plafond - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-033 - Référence P033-RDC - BT19\_03 - Amphithéâtre Laennec - Toutes zones - tablette - colle faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-034 - Référence P034-RDC - BT19\_03 - Amphithéâtre Laennec - Toutes zones - menuiseries extérieures - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-035 - Référence P035-RDC - BT19\_03 - Amphithéâtre Laennec - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-036 - Référence P036-RDC - BT19\_03 - Amphithéâtre Laennec - Murs - Murs - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-037 - Référence P037-RDC - BT19\_03 - Amphithéâtre Laennec - Murs - Poteau - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-038 - Référence P038-RDC - BT19\_03 - Amphithéâtre Laennec - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint entre mur et menuiserie, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-039 - Référence P039-RDC - BT19\_03 - Amphithéâtre Laennec - Plafond - Plafond tableau - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-040 - Référence P040-RDC - BR19\_04 - Salle codéine - Murs - Murs - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-041 - Référence P041-RDC - BR19\_04 - Salle codéine - Murs - Poteau - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS  
7 rue Pierre Adolphe Bobierre  
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S., au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B





## Analyses pour le Bâtiment

- N° 25W033722-042 - Référence *P042-RDC - BR19\_04 - Salle codéine - Plafond - Plafond - Enduit + revêtement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-043 - Référence *P043-Extérieur - Façade - facade - Murs - colle faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-044 - Référence *P044-Extérieur - Façade - facade - menuiseries extérieures - joint de vitrage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-045 - Référence *P045 bis-R+1 - BY19\_01 - Salle L6 - Toutes zones - tablette - colle faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-046 - Référence *P045-Extérieur - Façade - facade - Murs - enduit ciment + revêtement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-047 - Référence *P046-R+1 - BY19\_01 - Salle L6 - Murs - Murs - enduit + revêtement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-048 - Référence *P047-R+1 - BY19\_01 - Salle L6 - Murs - Poteau - enduit + revêtement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-049 - Référence *P048-R+1 - BY19\_01 - Salle L6 - Toutes zones - menuiseries extérieures - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-050 - Référence *P049-R+1 - BY19\_01 - Salle L6 - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-051 - Référence *P050-R+1 - BY19\_01 - Salle L6 - Plafond - plafonds - enduit + revêtement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-052 - Référence *P051-R+1 - BR16\_05 - Toutes zones - tablette - colle faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W033722-053 - Référence *P052-R+1 - BR16\_05 - Murs - Murs - enduit + revêtement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS  
7 rue Pierre Adolphe Bobierre  
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 25W033722-054 - Référence P053-R+1 - BR16\_05 - Murs - Poteau - enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W033722-055 - Référence P054-R+1 - BR16\_05 - Toutes zones - menuiseries extérieures - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W033722-056 - Référence P055-R+1 - BR16\_05 - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W033722-057 - Référence P056-R+1 - BR16\_05 - Plafond - plafonds - enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W033722-058 - Référence P057-R+1 - BT17\_01 - Bureau - Murs - Murs - enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W033722-059 - Référence P058-R+1 - BT17\_01 - Bureau - Murs - Poteau - enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W033722-060 - Référence P059-R+1 - BT17\_01 - Bureau - Plafond - plafonds - enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W033722-061 - Référence P060-R+1 - BU17\_01 - Salle de l'Europe - Murs - Murs - enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W033722-062 - Référence P061-R+1 - BU17\_01 - Salle de l'Europe - Murs - Poteau - enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W033722-063 - Référence P062-R+1 - BU17\_01 - Salle de l'Europe - Toutes zones - menuiseries extérieures - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W033722-064 - Référence P063-R+1 - BU17\_01 - Salle de l'Europe - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W033722-065 - Référence P064-R+1 - BU17\_01 - Salle de l'Europe - Plafond - plafonds - enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS  
7 rue Pierre Adolphe Bobierre  
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



**Analyses pour le Bâtiment**

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS  
7 rue Pierre Adolphe Bobierre  
F-44308 Nantes  
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S., au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE  
BATIMENT OUEST SAS**  
Sous-traitance Bâtiment Nantes  
EUROFINS ABO  
Site de la Géraudière  
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827  
44300 NANTES

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-063101-01 Date d'émission de rapport : 03/11/2025 13:17 Page 1/15  
Référence laboratoire N° : 25RI077446 Référence de suivi du dossier N° : 25W033722  
Reçu au laboratoire le : 29/10/2025 Date de réception : 28/10/2025  
Date d'analyse : 31/10/2025  
Référence dossier Client: 25W033722 - C A - 1 place ALEXIS RICORDEAU 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU HOTEL DIEU  
CHU HOTEL DIEU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25W033722-001 - P001-RDC - Entrée 1 Sol - Revêtement de sol - colle carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET /WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25W033722-002 - P002-RDC - Entrée 1 Murs - plinthe carrelage - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET /WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
003	25W033722-003 - P003-RDC - Entrée 1 Murs - murs lourds - Enduit + revêtement	Matériau de type maillage de fibres et liant (orange) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET /WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25W033722-004 - P004-RDC - Entrée 1 Toutes zones - menuiseries extérieures - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune)	MET /C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-063101-01 Date d'émission de rapport : 03/11/2025 13:17 Page 2/15  
Référence laboratoire N° : 25RI077446 Référence de suivi du dossier N° : 25W033722  
Reçu au laboratoire le : 29/10/2025 Date de réception : 28/10/2025  
Date d'analyse : 31/10/2025  
Référence dossier Client: 25W033722 - C A - 1 place ALEXIS RICORDEAU 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU HOTEL DIEU  
CHU HOTEL DIEU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	25W033722-005 - P005-RDC - Entrée 1 Toutes zones - menuiseries extérieures - Joint de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25W033722-006 - P006-RDC - Entrée 1 Plafond - Plafond - Enduit + revêtement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25W033722-007 - P007-RDC - Entrée 2 Murs - Murs - Enduit + revêtement	Matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25W033722-008 - P008-RDC - Entrée 2 Plafond - faux Plafond - dalle	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-063101-01 Date d'émission de rapport : 03/11/2025 13:17 Page 3/15  
Référence laboratoire N° : 25RI077446 Référence de suivi du dossier N° : 25W033722  
Reçu au laboratoire le : 29/10/2025 Date de réception : 28/10/2025  
Date d'analyse : 31/10/2025  
Référence dossier Client: 25W033722 - C A - 1 place ALEXIS RICORDEAU 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU HOTEL DIEU  
CHU HOTEL DIEU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	25W033722-009 - P009-RDC - Entrée 2 - Plénum - plafond plénum - Enduit + revêtement	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25W033722-010 - P010-RDC - Entrée 2 - Plénum - toutes zones - isolant + enduit	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (fibreuse) (beige)	MET / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25W033722-011 - P011-RDC - BV17_02 - Rangement - Toutes zones - tablette - colle faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type joint (gris)	MET / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-063101-01      Date d'émission de rapport : 03/11/2025 13:17      Page 4/15  
Référence laboratoire N° : 25RI077446      Référence de suivi du dossier N° : 25W033722  
Reçu au laboratoire le : 29/10/2025      Date de réception : 28/10/2025  
Date d'analyse : 31/10/2025  
Référence dossier Client: 25W033722 - C A - 1 place ALEXIS RICORDEAU 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU HOTEL DIEU  
CHU HOTEL DIEU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	25W033722-012 - P012-RDC - BV17_02 - Rangement - Murs - murs de refend - Enduit + revêtement	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / C&GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25W033722-013 - P013-RDC - BV17_02 - Rangement - Toutes zones - menuiseries extérieures - peintures	Matériau de type peinture (blanc)	MET / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25W033722-014 - P014-RDC - BV17_02 - Rangement - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / C&GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25W033722-015 - P015-RDC - BV17_02 - Rangement - Plafond - faux plafond - dalle	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25W033722-016 - P016-RDC - BU16_01 Entrée principale - Sol - Revêtement de sol - colle carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA





**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-063101-01 Date d'émission de rapport : 03/11/2025 13:17 Page 5/15  
Référence laboratoire N° : 25RI077446 Référence de suivi du dossier N° : 25W033722  
Reçu au laboratoire le : 29/10/2025 Date de réception : 28/10/2025  
Date d'analyse : 31/10/2025  
Référence dossier Client: 25W033722 - C A - 1 place ALEXIS RICORDEAU 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU HOTEL DIEU  
CHU HOTEL DIEU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	25W033722-017 - P017-Extérieur - Entré principale - façade - Murs - Enduit + revêtement	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25W033722-018 - P018-Extérieur - Entré principale - Toutes zones - menuiserie extérieures - Joint de vitrage fenêtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)(i)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019 (1)	25W033722-019 - P019-Extérieur - Entré principale - Toutes zones - menuiserie extérieures - Joint de vitrage porte	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type mastic (marron)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
020	25W033722-020 - P020-Extérieur - Entré principale - Plafond - Plafond - Enduit + revêtement	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) en traces	MET / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	25W033722-021 - P021-Extérieur - Entré 1 - Sol - Sol - Enduit + revêtement	Matériau dur (granulaire) (gris)	MET / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA





**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-063101-01 Date d'émission de rapport : 03/11/2025 13:17 Page6/15  
Référence laboratoire N° : 25RI077446 Référence de suivi du dossier N° : 25W033722  
Reçu au laboratoire le : 29/10/2025 Date de réception : 28/10/2025  
Date d'analyse : 31/10/2025  
Référence dossier Client: 25W033722 - C A - 1 place ALEXIS RICORDEAU 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU HOTEL DIEU  
CHU HOTEL DIEU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	25W033722-022 - P022-Extérieur - Entrée 1 - Murs - Toutes zones - colle faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	25W033722-023 - P023-Extérieur - Entrée 1 - Plafond - Plafond - Enduit + revêtement	Matériau dur de type ciment (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	25W033722-024 - P024-RDC - BR16_01 Secretariat - Toutes zones - tablette - colle faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025 (1)	25W033722-025 - P025-RDC - BR16_01 Secretariat - Murs - Murs - Enduit + revêtement	Matériau de type système d'enduit peinture (marron)	<b>MET</b> / G7YT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
026	25W033722-026 - P026-RDC - BR16_01 Secretariat - Plafond - Plafond - Enduit + revêtement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-063101-01 Date d'émission de rapport : 03/11/2025 13:17 Page 7/15  
Référence laboratoire N° : 25RI077446 Référence de suivi du dossier N° : 25W033722  
Reçu au laboratoire le : 29/10/2025 Date de réception : 28/10/2025  
Date d'analyse : 31/10/2025  
Référence dossier Client: 25W033722 - C A - 1 place ALEXIS RICORDEAU 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU HOTEL DIEU  
CHU HOTEL DIEU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	25W033722-027 - P027-RDC - BR16_01 Secrétariat - Toutes zones - menuiseries extérieures - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028 (2) (3)	25W033722-028 - P028-RDC - BR16_01 Secrétariat - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029 (1)	25W033722-029 - P029-RDC - BR16_01 Secrétariat - Toutes zones - Poteau - Enduit + revêtement	Matériau de type système d'enduit peinture (marron)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
030	25W033722-030 - P030-RDC - BR17_02 Monitrice - Murs - Murs - Enduit + revêtement	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	25W033722-031 - P031-RDC - BR17_02 Monitrice - Murs - Poteau - Enduit + revêtement	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-063101-01 Date d'émission de rapport : 03/11/2025 13:17 Page 8/15  
Référence laboratoire N° : 25RI077446 Référence de suivi du dossier N° : 25W033722  
Reçu au laboratoire le : 29/10/2025 Date de réception : 28/10/2025  
Date d'analyse : 31/10/2025  
Référence dossier Client: 25W033722 - C A - 1 place ALEXIS RICORDEAU 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU HOTEL DIEU  
CHU HOTEL DIEU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	25W033722-032 - P032-RDC - BR17_02 Monitrice - Plafond - Plafond - Enduit + revêtement	Matériau (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / C&GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	25W033722-033 - P033-RDC - BT19_03 - Amphithéâtre Laennec - Toutes zones - tablette - colle faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / C&GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	25W033722-034 - P034-RDC - BT19_03 - Amphithéâtre Laennec - Toutes zones - menuiseries extérieures - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / C&GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	25W033722-035 - P035-RDC - BT19_03 - Amphithéâtre Laennec - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / C&GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	25W033722-036 - P036-RDC - BT19_03 - Amphithéâtre Laennec - Murs - Murs - Enduit + revêtement	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / C&GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-063101-01      Date d'émission de rapport : 03/11/2025 13:17      Page 9/15  
Référence laboratoire N° : 25RI077446      Référence de suivi du dossier N° : 25W033722  
Reçu au laboratoire le : 29/10/2025      Date de réception : 28/10/2025  
Date d'analyse : 31/10/2025  
Référence dossier Client: 25W033722 - C A - 1 place ALEXIS RICORDEAU 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU HOTEL DIEU  
CHU HOTEL DIEU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	25W033722-037 - P037-RDC - BT19_03 - Amphithéâtre Laennec - Murs - Poteau - Enduit + revêtement	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / C&GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	25W033722-038 - P038-RDC - BT19_03 - Amphithéâtre Laennec - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint entre mur et menuiserie	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple de type joint (blanc)	MET / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	25W033722-039 - P039-RDC - BT19_03 - Amphithéâtre Laennec - Plafond - Plafond tableau - Enduit + revêtement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	25W033722-040 - P040-RDC - BR19_04 Salle codéine - Murs - Murs - Enduit + revêtement	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type <b>chrysotile</b>
041 (2)	25W033722-041 - P041-RDC - BR19_04 Salle codéine - Murs - Poteau - Enduit + revêtement	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / QK5R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA





**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-063101-01 Date d'émission de rapport : 03/11/2025 13:17 Page 10/15  
Référence laboratoire N° : 25RI077446 Référence de suivi du dossier N° : 25W033722  
Reçu au laboratoire le : 29/10/2025 Date de réception : 28/10/2025  
Date d'analyse : 31/10/2025  
Référence dossier Client: 25W033722 - C A - 1 place ALEXIS RICORDEAU 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU HOTEL DIEU  
CHU HOTEL DIEU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042	25W033722-042 - P042-RDC - BR19_04 Salle codéine - Plafond - Plafond - Enduit + revêtement	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	25W033722-043 - P043-Extérieur - Façade - facade - Murs - colle faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044 (2)	25W033722-044 - P044-Extérieur - Façade - facade - menuiseries extérieures - joint de vitrage	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (gris)	<b>MET</b> / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	25W033722-045 - P04: bis-R+1 - BY19_01 - Salle L6 - Toutes zones - tablette - colle faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	25W033722-046 - P045-Extérieur - Façade - facade - Murs - enduit ciment + revêtement	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-063101-01 Date d'émission de rapport : 03/11/2025 13:17 Page 11/15  
Référence laboratoire N° : 25RI077446 Référence de suivi du dossier N° : 25W033722  
Reçu au laboratoire le : 29/10/2025 Date de réception : 28/10/2025  
Date d'analyse : 31/10/2025  
Référence dossier Client: 25W033722 - C A - 1 place ALEXIS RICORDEAU 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU HOTEL DIEU  
CHU HOTEL DIEU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	25W033722-047 - P046-R+1 - BY19_01 - Salle L6 - Murs - Murs - enduit + revêtement	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	25W033722-048 - P047-R+1 - BY19_01 - Salle L6 - Murs - Poteau - enduit + revêtement	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	25W033722-049 - P048-R+1 - BY19_01 - Salle L6 - Toutes zones - menuiseries extérieures - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (gris) en traces	MET / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	25W033722-050 - P049-R+1 - BY19_01 - Salle L6 - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	25W033722-051 - P050-R+1 - BY19_01 - Salle L6 - Plafond - plafonds - enduit + revêtement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA





**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-063101-01      Date d'émission de rapport : 03/11/2025 13:17      Page 12/15  
Référence laboratoire N° : 25RI077446      Référence de suivi du dossier N° : 25W033722  
Reçu au laboratoire le : 29/10/2025      Date de réception : 28/10/2025  
Date d'analyse : 31/10/2025  
Référence dossier Client: 25W033722 - C A - 1 place ALEXIS RICORDEAU 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU HOTEL DIEU  
CHU HOTEL DIEU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	25W033722-052 - P051-R+1 - BR16_05 - Toutes zones - tablette - colle faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	25W033722-053 - P052-R+1 - BR16_05 - Murs - Murs - enduit + revêtement	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	25W033722-054 - P053-R+1 - BR16_05 - Murs - Poteau - enduit + revêtement	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	25W033722-055 - P054-R+1 - BR16_05 - Toutes zones - menuiseries extérieures - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-063101-01 Date d'émission de rapport : 03/11/2025 13:17 Page 13/15  
Référence laboratoire N° : 25RI077446 Référence de suivi du dossier N° : 25W033722  
Reçu au laboratoire le : 29/10/2025 Date de réception : 28/10/2025  
Date d'analyse : 31/10/2025  
Référence dossier Client: 25W033722 - C A - 1 place ALEXIS RICORDEAU 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU HOTEL DIEU  
CHU HOTEL DIEU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056 (1)	25W033722-056 - P055-R+1 - BR16_05 - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage	Matériau souple de type joint (gris) + (blanc)	MET /VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
057	25W033722-057 - P056-R+1 - BR16_05 - Plafond - plafonds - enduit + revêtement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET /WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058 (2)	25W033722-058 - P057-R+1 - BT17_01 - Bureau - Murs - Murs - enduit + revêtement	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (gris) en traces	MET /QK5R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	25W033722-059 - P058-R+1 - BT17_01 - Bureau - Murs - Poteau - enduit + revêtement	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET /WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
060	25W033722-060 - P059-R+1 - BT17_01 - Bureau - Plafond - plafonds - enduit + revêtement	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET /WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-063101-01 Date d'émission de rapport : 03/11/2025 13:17 Page 14/15  
Référence laboratoire N° : 25RI077446 Référence de suivi du dossier N° : 25W033722  
Reçu au laboratoire le : 29/10/2025 Date de réception : 28/10/2025  
Date d'analyse : 31/10/2025  
Référence dossier Client: 25W033722 - C A - 1 place ALEXIS RICORDEAU 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU HOTEL DIEU  
CHU HOTEL DIEU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061	25W033722-061 - P060-R+1 - BU17_01 - Salle de l'Europe - Murs - Murs - enduit + revêtement	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	25W033722-062 - P061-R+1 - BU17_01 - Salle de l'Europe - Murs - Poteau - enduit + revêtement	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	25W033722-063 - P062-R+1 - BU17_01 - Salle de l'Europe - Toutes zones - menuiseries extérieures - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau (gris)	MET / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	25W033722-064 - P063-R+1 - BU17_01 - Salle de l'Europe - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	25W033722-065 - P064-R+1 - BU17_01 - Salle de l'Europe - Plafond - plafonds - enduit + revêtement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA





**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-063101-01 Date d'émission de rapport : 03/11/2025 13:17 Page 15/15  
Référence laboratoire N° : 25RI077446 Référence de suivi du dossier N° : 25W033722  
Reçu au laboratoire le : 29/10/2025 Date de réception : 28/10/2025  
Date d'analyse : 31/10/2025  
Référence dossier Client: 25W033722 - C A - 1 place ALEXIS RICORDEAU 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU HOTEL DIEU  
CHU HOTEL DIEU

### Observation(s) échantillon(s)

- (1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (3) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

### Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

### Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

**MET:** Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :

Krzysztof Zemlo  
Chef d'équipe



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

**PV\_00720251101693666****Analyses pour le Bâtiment**APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI  
Monsieur Jeremie DUPIN  
5 Rue de la Johardière  
44800 SAINT-HERBLAIN

Notre référence : AR-25-NS-103988-01

Numéro de dossier : 25W035625

Référence de dossier :

C25226345 A - route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU  
HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25W035625-001 - Référence *Q01-RDC - BR16\_01 Secretariat - Murs - Murs - Enduit + revêtement*,  
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25W035625-002 - Référence *Q02-RDC - BR16\_01 Secretariat - Toutes zones - Poteau - Enduit +  
revêtement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25W035625-003 - Référence *Q03-RDC - BR16\_01 Secretariat - Toutes zones - menuiseries  
extérieures - joint de vitrage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing  
Portugal

- N° 25W035625-004 - Référence *Q04-RDC - BR16\_02 Secretariat - Murs - Murs - Enduit + revêtement*,  
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25W035625-005 - Référence *Q05-RDC - BR16\_02 Secretariat - Toutes zones - Poteau - Enduit +  
revêtement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25W035625-006 - Référence *Q06-RDC - BS17\_03 - Murs - Murs - Enduit + revêtement*, prélevé par  
vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS  
7 rue Pierre Adolphe Bobierre  
F-44308 NantesTél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 25W035625-007 - Référence Q07-RDC - BS17\_03 - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 25W035625-008 - Référence Q08-RDC - BR17\_01 Bureau directrice - Murs - Murs - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 25W035625-009 - Référence Q09-RDC - BR17\_01 Bureau directrice - Toutes zones - Poteau - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 25W035625-010 - Référence Q10-RDC - BT16\_02 Monitrice - Murs - Murs + Poteau - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 25W035625-011 - Référence Q11-RDC - BT16\_02 Monitrice - Toutes zones - Mur refend - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 25W035625-012 - Référence Q12-RDC - BT16\_01 Standart - Murs - Murs - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 25W035625-013 - Référence Q13-RDC - BR19\_04 - Salle codéine - Murs - Murs soubassement - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 25W035625-014 - Référence Q14-RDC - BR19\_04 - Salle codéine - Toutes zones - Poteau - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 25W035625-015 - Référence Q15-R+1 - BR17\_01 - Murs - Murs + poteau - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 25W035625-016 - Référence Q16-R+1 - BR17\_01 - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 25W035625-017 - Référence Q17-R+1 - BR17\_01 - Toutes zones - Poteau - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 25W035625-018 - Référence Q18-R+1 - BS17\_02 - Toutes zones - Poteau - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS  
7 rue Pierre Adolphe Bobierre  
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 25W035625-019 - Référence Q19-R+1 - BS17\_01 - Toutes zones - Poteau - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 25W035625-020 - Référence Q20-R+1 - BS17\_01 - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 25W035625-021 - Référence Q21-R+1 - BR16\_03 - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 25W035625-022 - Référence Q22-R+1 - BR16\_03 - Murs - Murs - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 25W035625-023 - Référence Q23-R+1 - BR16\_01 - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 25W035625-024 - Référence Q24-R+1 - BR16\_01 - Murs - Murs + poteau - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 25W035625-025 - Référence Q25-R+1 - BS16\_02 - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 25W035625-026 - Référence Q26-R+1 - BS16\_02 - Murs - Murs + poteau - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 25W035625-027 - Référence Q27-R+1 - BV17\_01 - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 25W035625-028 - Référence Q28-R+1 - BV17\_01 - Murs - Murs + poteau - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 25W035625-029 - Référence Q29-Tous niveaux - BT21\_01 Cage d'escalier - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 25W035625-030 - Référence Q30-Tous niveaux - BT21\_01 Cage d'escalier - Murs - poteau - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS  
7 rue Pierre Adolphe Bobierre  
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 25W035625-031 - Référence Q31-Tous niveaux - BT21\_01 Cage d'escalier - Murs - Murs - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25W035625-032 - Référence Q32-Tous niveaux - BT21\_01 Cage d'escalier - Sol - sol - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25W035625-033 - Référence Q33-Tous niveaux - BT21\_01 Cage d'escalier - Plafond - Plafond - Enduit + revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS  
7 rue Pierre Adolphe Bobierre  
F-44308 Nantes  
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S., au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



## Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

### EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT OUEST SAS

**Eurofins ABO**  
Rue Pierre Adolphe Bobierre  
Site de la Géraudière  
44300 Nantes

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-071072-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2025 19:45 Page 1/8  
Référence laboratoire N° : 25EK062776 Référence de suivi du dossier N° : 25W035625  
Reçu au laboratoire le : 17/11/2025 Date de réception : 14/11/2025  
Date d'analyse : 18/11/2025  
Référence dossier Client: 25W035625 - C25226345 A - route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU  
HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25W035625-001 - Q01-RDC - BR16_01 Secretariat - Murs - Murs - Enduit + revêtement	Matériau de type système d'enduit peinture (rose)	<b>MET</b> / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25W035625-002 - Q02-RDC - BR16_01 Secretariat - Toutes zones - Poteau - Enduit + revêtement	Matériau de type système d'enduit peinture (rose)	<b>MET</b> / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	25W035625-003 - Q03-RDC - BR16_01 Secretariat - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	<b>MET</b> / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25W035625-004 - Q04-RDC - BR16_02 Secretariat - Murs - Murs - Enduit + revêtement	Matériau de type système d'enduit peinture (vert)	<b>MET</b> / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Alem, 52  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-071072-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2025 19:45 Page 2/8  
Référence laboratoire N° : 25EK062776 Référence de suivi du dossier N° : 25W035625  
Reçu au laboratoire le : 17/11/2025 Date de réception : 14/11/2025  
Date d'analyse : 18/11/2025  
Référence dossier Client: 25W035625 - C25226345 A - route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU  
HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	25W035625-005 - Q05-RDC - BR16_02 Secretariat - Toutes zones - Poteau - Enduit + revêtement	Matériau de type système d'enduit peinture (vert)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25W035625-006 - Q06-RDC - BS17_03 - Murs - Murs - Enduit + revêtement	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25W035625-007 - Q07-RDC - BS17_03 - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25W035625-008 - Q08-RDC - BR17_01 Bureau directrice - Murs - Murs - Enduit + revêtement	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25W035625-009 - Q09-RDC - BR17_01 Bureau directrice - Toutes zones - Poteau - Enduit + revêtement	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Alem, 52  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL







**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-071072-01      Date d'émission de rapport : 19/11/2025 19:45      Page 3/8  
Référence laboratoire N° : 25EK062776      Référence de suivi du dossier N° : 25W035625  
Reçu au laboratoire le : 17/11/2025      Date de réception : 14/11/2025  
Date d'analyse : 18/11/2025  
Référence dossier Client: 25W035625 - C25226345 A - route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU  
HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	25W035625-010 - Q10-RDC - BT16_02 Monitrice - Murs - Murs + Poteau - Enduit + revêtement	Matériau de type système d'enduit peinture (rose)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25W035625-011 - Q11-RDC - BT16_02 Monitrice - Toutes zones - Mur refend - Enduit + revêtement	Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	25W035625-012 - Q12-RDC - BT16_01 Standard - Murs - Murs - Enduit + revêtement	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25W035625-013 - Q13-RDC - BR19_04 - Salle codéine - Murs - Murs soubassement - Enduit + revêtement	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25W035625-014 - Q14-RDC - BR19_04 - Salle codéine - Toutes zones - Poteau - Enduit + revêtement	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Alem, 52  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-071072-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2025 19:45 Page 4/8  
Référence laboratoire N° : 25EK062776 Référence de suivi du dossier N° : 25W035625  
Reçu au laboratoire le : 17/11/2025 Date de réception : 14/11/2025  
Date d'analyse : 18/11/2025  
Référence dossier Client: 25W035625 - C25226345 A - route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU  
HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015 (2)	25W035625-015 - Q15-R+1 - BR17_01 - Murs - Murs + poteau - Enduit + revêtement	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (gris)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25W035625-016 - Q16-R+1 - BR17_01 - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	25W035625-017 - Q17-R+1 - BR17_01 - Toutes zones - Poteau - Enduit + revêtement	Matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25W035625-018 - Q18-R+1 - BS17_02 - Toutes zones - Poteau - Enduit + revêtement	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	25W035625-019 - Q19-R+1 - BS17_01 - Toutes zones - Poteau - Enduit + revêtement	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Alem, 52  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL







**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-071072-01      Date d'émission de rapport : 19/11/2025 19:45      Page 5/8  
Référence laboratoire N° : 25EK062776      Référence de suivi du dossier N° : 25W035625  
Reçu au laboratoire le : 17/11/2025      Date de réception : 14/11/2025  
Date d'analyse : 18/11/2025  
Référence dossier Client: 25W035625 - C25226345 A - route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU  
HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	25W035625-020 - Q20-R+1 - BS17_01 - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (marron)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	25W035625-021 - Q21-R+1 - BR16_03 - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (marron)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	25W035625-022 - Q22-R+1 - BR16_03 - Murs - Murs - Enduit + revêtement	Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	25W035625-023 - Q23-R+1 - BR16_01 - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage	Matériau (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024 (1) (2)	25W035625-024 - Q24-R+1 - BR16_01 - Murs - Murs + poteau - Enduit + revêtement	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Alem, 52  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-071072-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2025 19:45 Page 6/8  
Référence laboratoire N° : 25EK062776 Référence de suivi du dossier N° : 25W035625  
Reçu au laboratoire le : 17/11/2025 Date de réception : 14/11/2025  
Date d'analyse : 18/11/2025  
Référence dossier Client: 25W035625 - C25226345 A - route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU  
HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	25W035625-025 - Q25-R+1 - BS16_02 - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026 <sup>(3)</sup>	25W035625-026 - Q26-R+1 - BS16_02 - Murs - Murs + poteau - Enduit + revêtement	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
027	25W035625-027 - Q27-R+1 - BV17_01 - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	25W035625-028 - Q28-R+1 - BV17_01 - Murs - Murs + poteau - Enduit + revêtement	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
029	25W035625-029 - Q29-Tous niveaux - BT21_01 Cage d'escalier - Toutes zones - menuiseries extérieures - joint de vitrage	Matériau (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Alem, 52  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-071072-01      Date d'émission de rapport : 19/11/2025 19:45      Page 7/8  
Référence laboratoire N° : 25EK062776      Référence de suivi du dossier N° : 25W035625  
Reçu au laboratoire le : 17/11/2025      Date de réception : 14/11/2025  
Date d'analyse : 18/11/2025  
Référence dossier Client: 25W035625 - C25226345 A - route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU  
HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	25W035625-030 - Q30-Tous niveaux - BT21_01 Cage d'escalier - Murs - poteau - Enduit + revêtement	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	25W035625-031 - Q31-Tous niveaux - BT21_01 Cage d'escalier - Murs - Murs - Enduit + revêtement	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	25W035625-032 - Q32-Tous niveaux - BT21_01 Cage d'escalier - Sol - sol - Enduit + revêtement	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	25W035625-033 - Q33-Tous niveaux - BT21_01 Cage d'escalier - Plafond - Plafond - Enduit + revêtement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

### Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (3) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

**Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alem, 52  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL







**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-071072-01	Date d'émission de rapport : 19/11/2025 19:45	Page 8/8
Référence laboratoire N° : 25EK062776	Référence de suivi du dossier N° : 25W035625	
Reçu au laboratoire le : 17/11/2025	Date de réception : 14/11/2025	
Date d'analyse : 18/11/2025		
Référence dossier Client: 25W035625 - C25226345 A - route de St Sébastien- Nantes 44093 NANTES CEDEX 1 - CHU HOTEL DIEU CHU HOTEL DIEU		

**MET** : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 9.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Margarida Barbosa  
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Alem, 52  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES**

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
RDC	Entrée 1	plinthe carrelage	Colle	30 ml	
RDC	Entrée 2	plinthe carrelage	Colle	30 ml	
RDC	BU16_01 - Entrée principale	menuiserie extérieures	Joint de vitrage porte	4 u	
RDC	BR16_01 Secretariat	Murs + poteau	Enduit + revêtement	10 u	
		Poteau	Enduit + revêtement	10 u	
RDC	BR17_02 - Monitrice	Murs + poteau	Enduit + revêtement	3 u	
Extérieur	Facade A/Entrée principale	menuiserie extérieures	Joint de vitrage porte	4 u	
RDC	BR19_04 - Salle codéine	Murs	Enduit + revêtement	35 m²	
R+1	BY19_01 - Salle L6	Murs + poteau	Enduit + revêtement	4 u	
R+1	BR16_05	Murs + poteau	Enduit + revêtement	2 u	
		menuiseries extérieures	joint de vitrage	1 u	
R+1	BT17_01 - Bureau	Poteau	enduit + revêtement	2 u	
RDC	BT16_01 Standart	Murs + poteau	Enduit + revêtement	3 u	
RDC	BT16_02 Monitrice	Murs + poteau	Enduit + revêtement	4 u	
RDC	BT16_01 Monitrice	Murs + poteau	Enduit + revêtement	3 u	
RDC	BR17_01 Bureau directrice	Murs + poteau	Enduit + revêtement	4 u	
RDC	BR17_03 - Monitrice	Murs + poteau	Enduit + revêtement	3 u	
RDC	BS17_01 - Monitrice	Murs + poteau	Enduit + revêtement	3 u	
RDC	BS17_02 - Monitrice	Murs + poteau	Enduit + revêtement	3 u	
RDC	BS17_03	Murs + poteau	Enduit + revêtement	2 u	
RDC	BR16_02 Secretariat	Murs + poteau	Enduit + revêtement	3 u	
R+1	BR17_01	Murs + poteau	Enduit + revêtement	6 u	
R+1	BS17_02	Murs + poteau	Enduit + revêtement	3 u	
R+1	BS17_01	Murs + poteau	Enduit + revêtement	3 u	
R+1	BR16_03	Murs + poteau	Enduit + revêtement	4 u	
R+1	BR16_01	Murs + poteau	Enduit + revêtement	7 u	
R+1	BS16_02	Murs + poteau	Enduit + revêtement	3 u	
R+1	BV17_01	Murs + poteau	Enduit + revêtement	4 u	
R+1	BR16_02	Murs + poteau	Enduit + revêtement	3 u	
R+1	BY18_02 -TP INFORMATIQUE	Murs + poteau	Enduit + revêtement	5 u	
R+1	BY18_01	Murs + poteau	Enduit + revêtement	5 u	
R+1	BX18_02	Murs + poteau	Enduit + revêtement	4 u	
R+1	BX18_01	Murs + poteau	Enduit + revêtement	4 u	
R+1	BW18_02	Murs + poteau	Enduit + revêtement	4 u	
R+1	BW18_01	Murs + poteau	Enduit + revêtement	4 u	
R+1	BV17_02	Murs + poteau	Enduit + revêtement	4 u	



Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
R+1	BT16_01	Murs + poteau	Enduit + revêtement	3 u	
R+1	BS16_03	Murs + poteau	Enduit + revêtement	3 u	
R+1	BS16_02 n°2	Murs + poteau	Enduit + revêtement	3 u	
R+1	BS16_01	Murs + poteau	Enduit + revêtement	3 u	
R+1	Circulation 3	Murs + poteau	Enduit + revêtement	3 u	
R+1	cage d escalier 154	Murs + poteau	Enduit + revêtement	2 u	

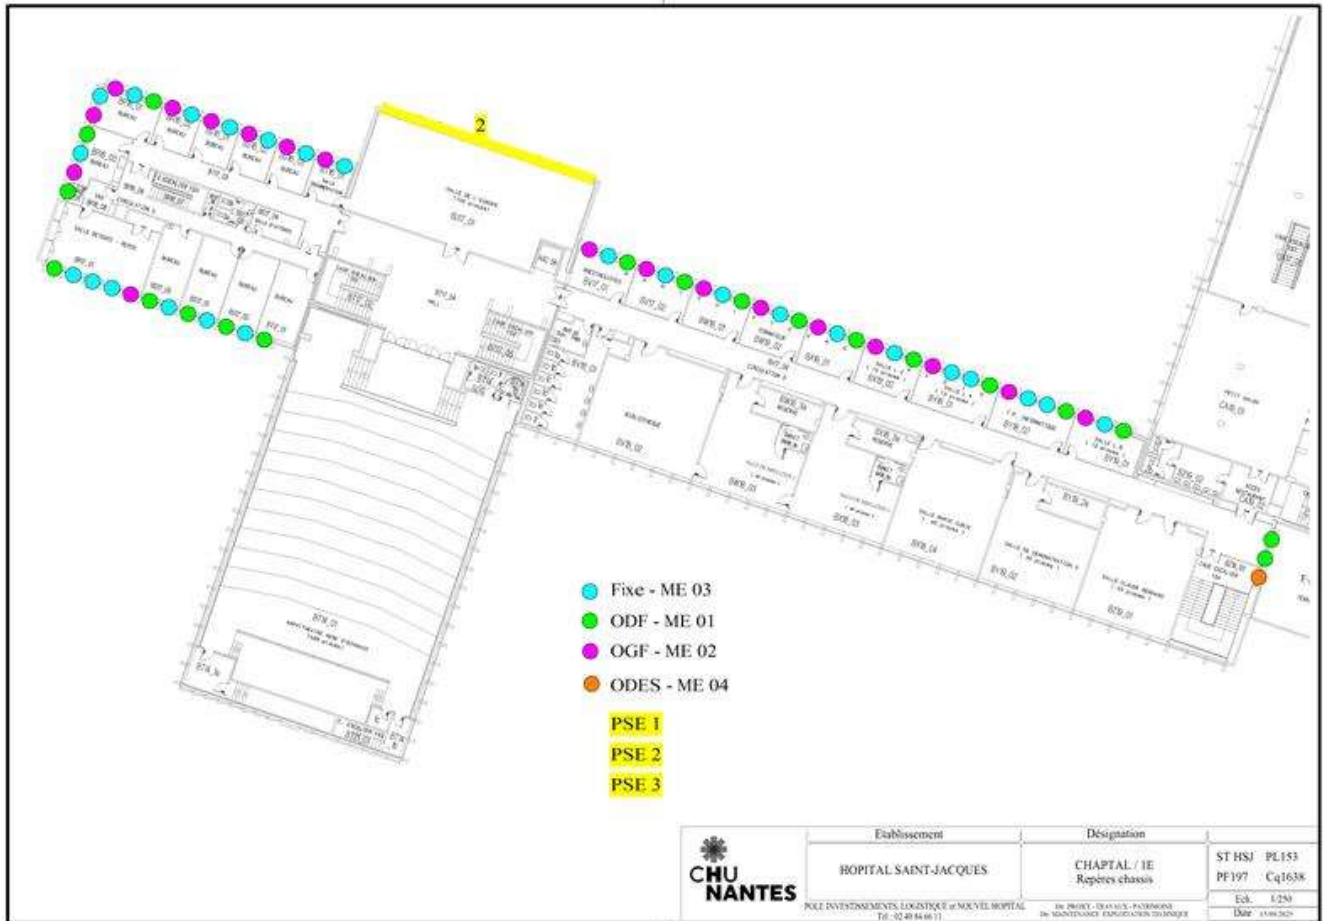
L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

- Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)


### ANNEXE AUTRES DOCUMENTS

Document : Document 1




Commentaire :

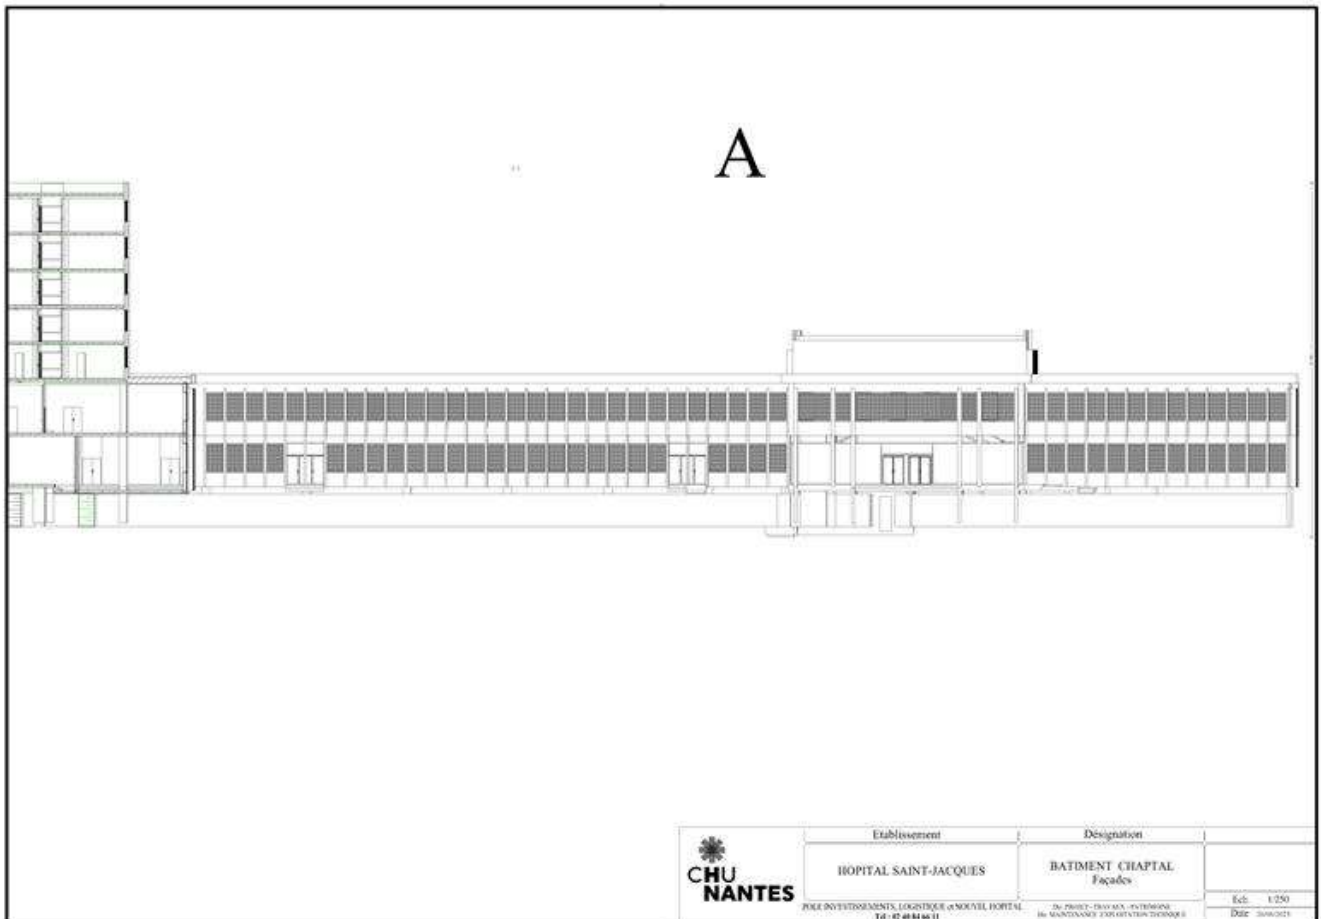Document : Document 2



Commentaire :

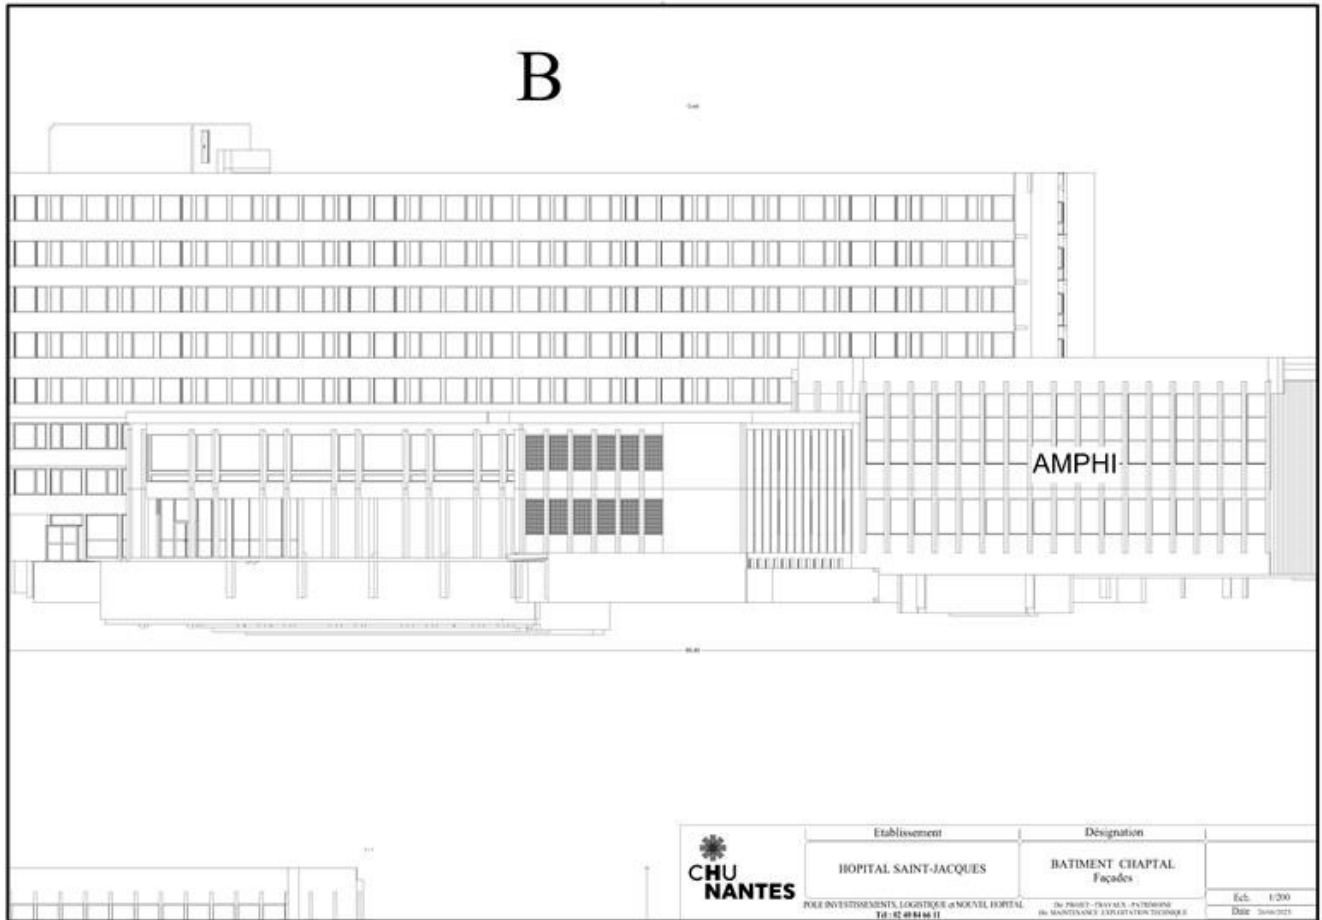
Document : Document 3



Commentaire :




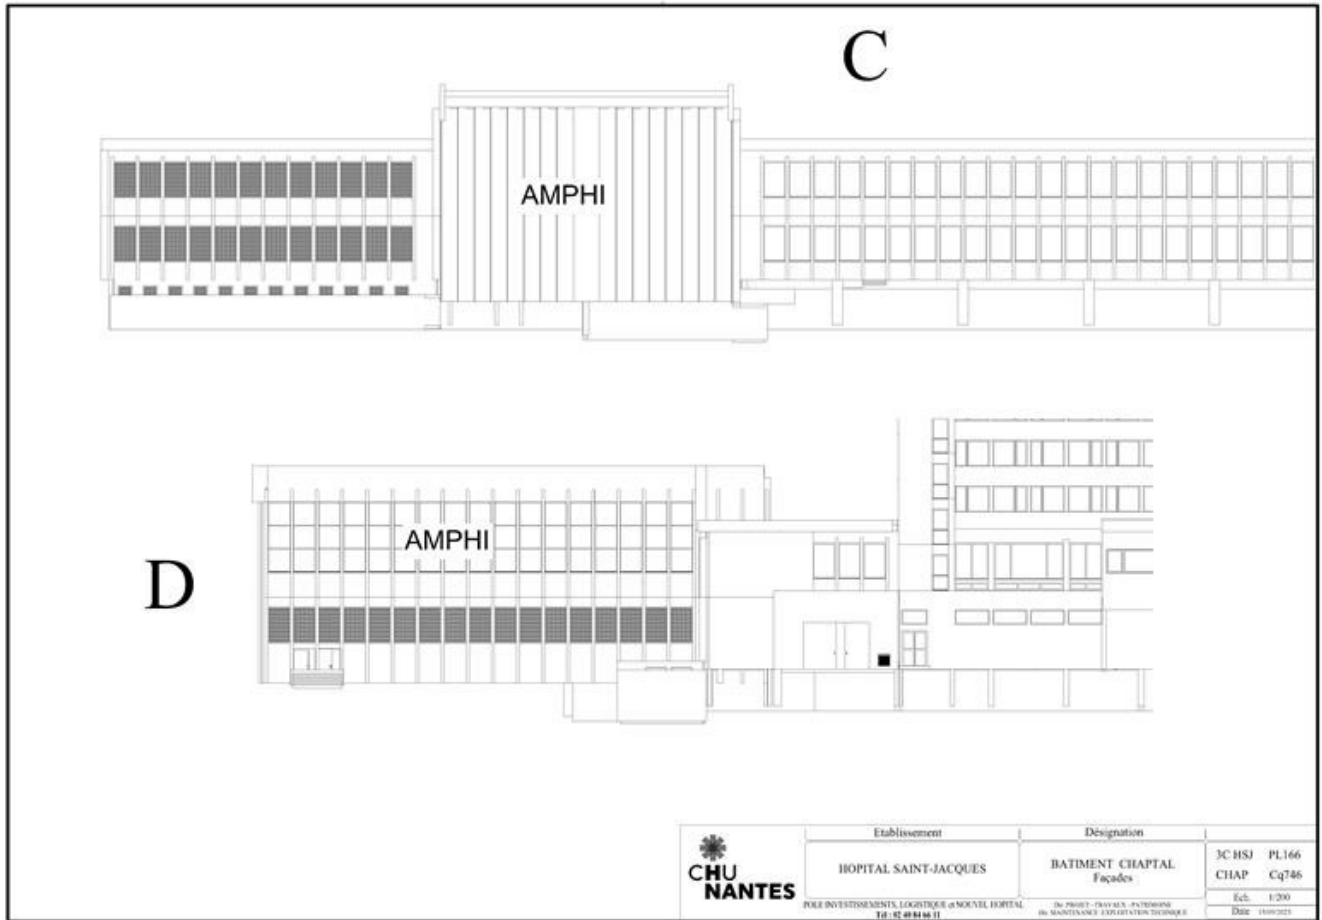Document : Document 4




Commentaire :

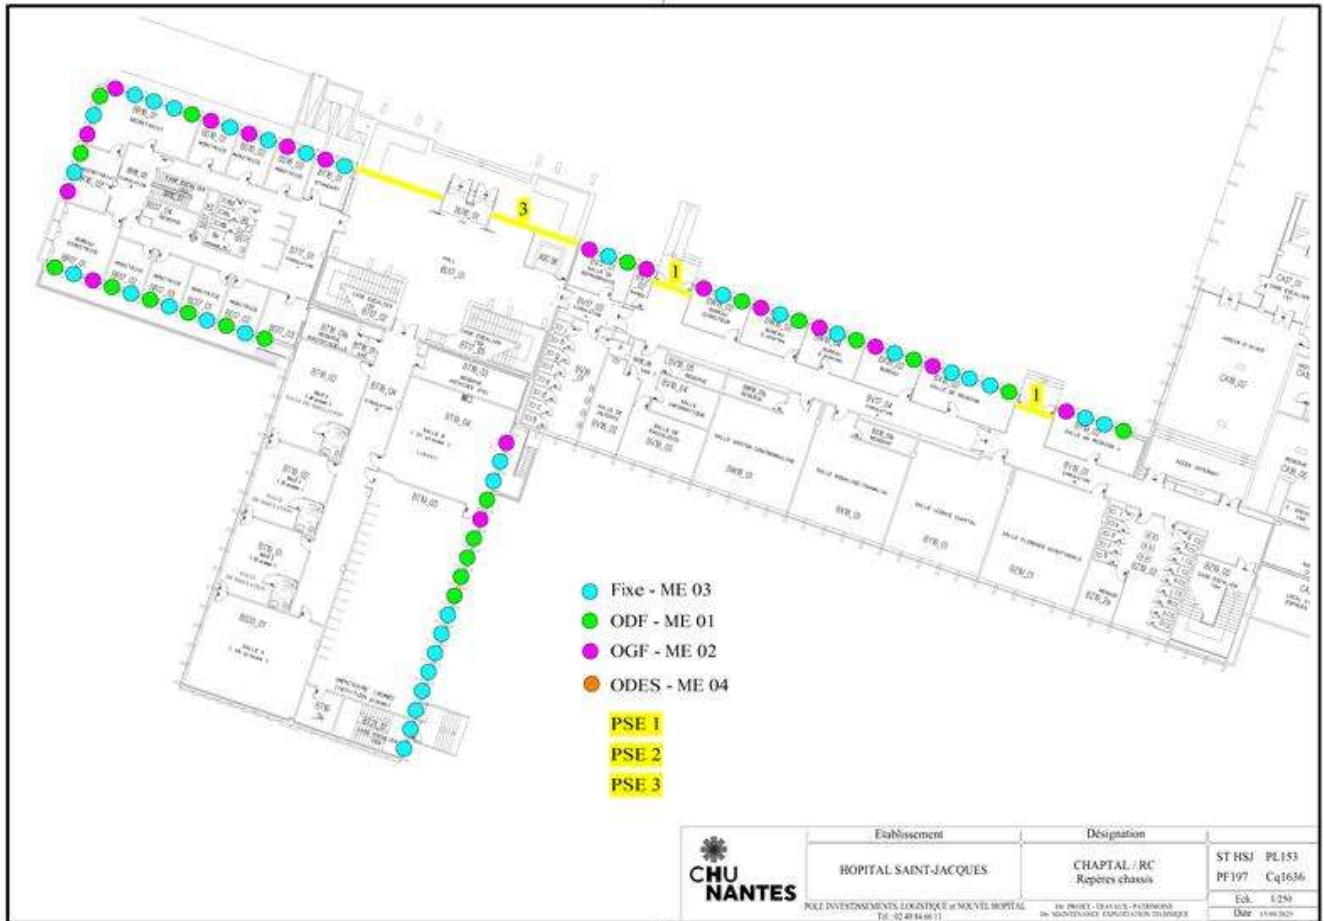Document : Document 5



Commentaire :

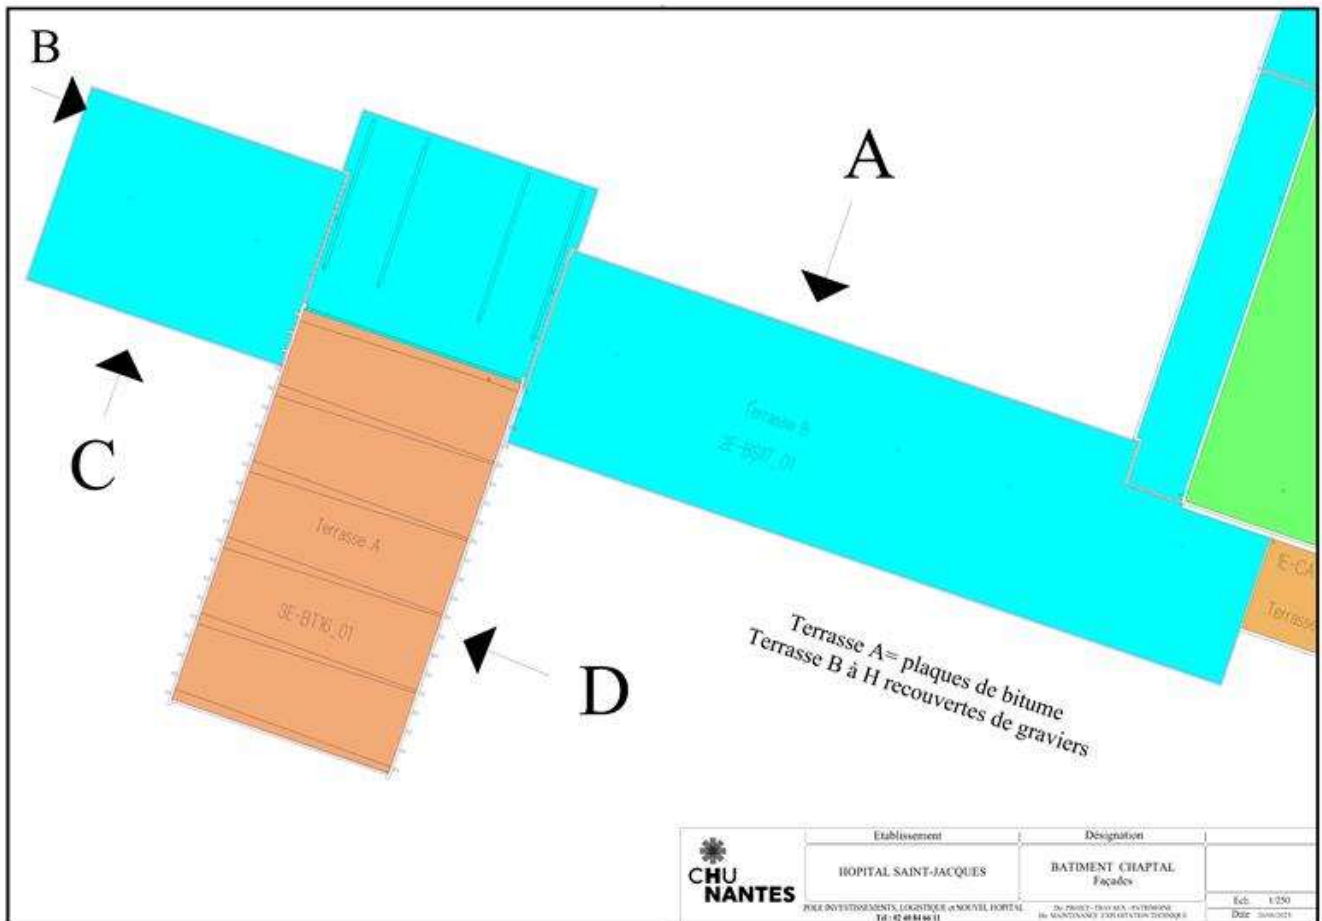Document : Document 6



Commentaire :

## ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



### Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI7311 Version 004

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur DUPIN Jérémie**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 19/04/2021 - Date d'expiration : 18/04/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 19/04/2021 - Date d'expiration : 18/04/2028
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 27/06/2024 - Date d'expiration : 18/04/2028
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 19/04/2021 - Date d'expiration : 18/04/2028
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 19/04/2021 - Date d'expiration : 18/04/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 23/08/2025.

Pierre-François TRILLAT  
Responsable activités certifications d'I.Cert



(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amianté, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2023 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnosticteur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance - Bât K  
35760 Saint-Grégoire

**cofrac**  
ACCREDITATION  
N° 4-0522  
PORTÉE  
CERTIFICATION  
DE PERSONNES  
[WWW.COFRAC.FR](http://WWW.COFRAC.FR)

CPE DI FR 11 rev21

**ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE**

Votre interlocuteur  
**CBT VERLINGUE**  
**(AGENCE D'ILLZACH)**  
**29335 QUIMPER CEDEX**

**Portefeuille : 0201050284**

 **03 89 61 64 64**  
 **08 20 20 26 32**

**SAS APAVE**  
**IMMEUBLE CANOPY**  
**6 RUE DU GENERAL AUDRAN**  
**92400 COURBEVOIE**

**Votre contrat**

**RESPONSABILITE CIVILE**  
**ENTREPRISE**

**Vos références**

Contrat  
**10800807204**

**ATTESTATION**

AXA France IARD, atteste que :

**SAS APAVE**  
**IMMEUBLE CANOPY**  
**6 RUE DU GENERAL AUDRAN**  
**92400 COURBEVOIE**

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

**APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France ( AICF )**  
**Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN**  
**92400 COURBEVOIE**

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

**Activités assurées :**

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ Bâtiment et génie civil
- ☐ Essais, mesures et métrologie
- ☐ Laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ Conseils
- ☐ Formation
- ☐ Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,  
à destination de tous les secteurs d'activité.

**A l'exclusion :**

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

**AXA France IARD, S.A.**, au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.





Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

\*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **03 janvier 2025**

Pour la société :

**Mathieu GODART**

Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

## CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

### Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

### Les familles de déchets

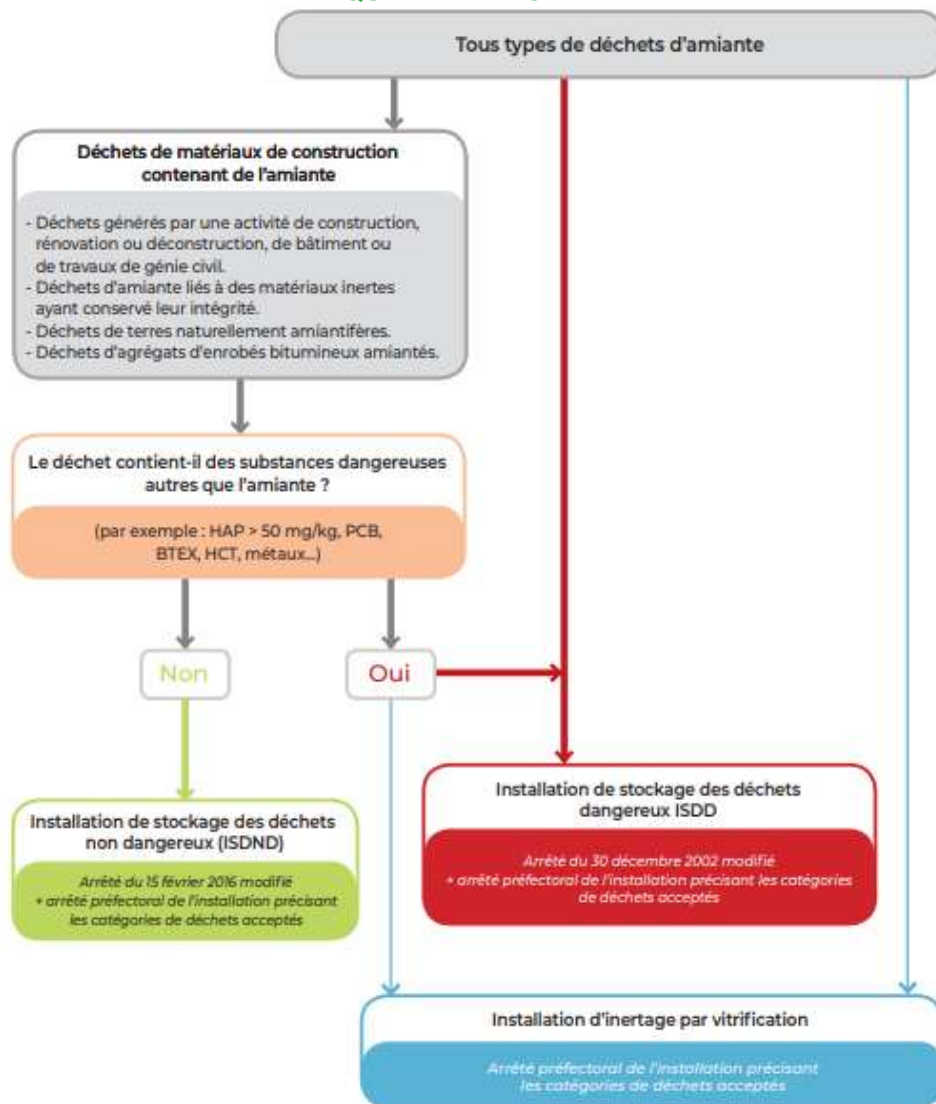


### Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

## A CHAQUE DECHET SA FILIERE



Document INRS

## Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

## Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

**Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante** peuvent être obtenues auprès des préfetures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>