



CONTROLE G

Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : B-25-0083/2
Date du repérage : 07/04/2025



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : ...**Seine-Saint-Denis**

Adresse :**place du 8 Mai 1945**

Commune :**93200 ST DENIS (France)**

**Références cadastrales non
communiquées**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

**HERMITAGE, Lot numéro Non
communiqué**

Périmètre de repérage :

Voir programme de travaux.

**Nb. de niveaux : 13 (SS1 et toiture
inclus)**

Nb. de bâtiments : 1

Nb. de cages d'escaliers principales : 2

Objet de la mission :

☒ Diag amiante avant travaux



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : B-25-0083/2

Date du repérage : 07/04/2025

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité

Adresse	Rue : place du 8 Mai 1945 Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : HERMITAGE, Lot numéro Non communiqué Code postal, ville : . 93200 ST DENIS (France) Références cadastrales non communiquées
Périmètre de repérage : Voir programme de travaux. Nb. de niveaux : 13 (SS1 et toiture inclus) Nb. de bâtiments : 1 Nb. de cages d'escaliers principales : 2
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction : Immeuble complet > 6 niveaux Autres 1969

Le propriétaire et le donneur d'ordre

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... Adresse :
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - Mme Magdalena BLONSKA Adresse : 70 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94000 CRETEIL (France)

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	SUPERSAC Samy	Opérateur de repérage	I.CERT Parc d'affaires, Espace Performance, K, 35760 Saint-Grégoire	Obtention : 05/08/2020 Échéance : 04/08/2027 N° de certification : CPDI 7744

Raison sociale de l'entreprise : **CONTROLE G (Numéro SIRET : 39220233900108)**

Adresse : **23 Avenue Louis Breguet, 78140 Vélizy-Villacoublay**

Désignation de la compagnie d'assurance : **EUROMAF**

Numéro de police et date de validité : **7380885/B/110 - 31/12/2025**

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 15/05/2025, remis au propriétaire le 15/05/2025
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 449 pages

Sommaire

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Conclusion détaillée du repérage**
 - 5.1 Liste des produits et matériaux présentées par catégorie
 - 5.2 Récapitulatif zone par zone
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

1. – Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. (Détailé en partie 5 du présent rapport)

Commentaires concernant la colle noires amianté au sol :

-RDC : Présence de colle noire amianté dans tous les volumes (sauf les volumes composé de carrelage).

-R+1 à R+5 : Présence de colle noire amianté dans tous les volumes (sauf cuisines).

-R+6 à R+10 : Aucune présence de colle noire amianté.

-RDC à R+10 : Aucune présence de colle noire amianté dans les 2 cages d'escaliers.

Pour ne pas surcharger les cartographies, nous avons fait le choix de représenter uniquement les zones dont les prélèvements sont revenus positifs.

Commentaires concernant l'enduit amianté sur les murs porteurs :

RDC à R+10 : Nous avons prélevé un échantillonnage représentatif d'enduits pelliculaire au niveau des plafonds, des murs, des poteaux. Certains échantillons concernant les murs sont revenus positifs, pour exemple P71 / P136 / P258.

A ce stade, Il n'a bien évidemment pas été prélevé de matériau de façon systématique dans chaque volume, sur chaque mur.

Les enduits pelliculaires (ciment) ont été mis en œuvre à la construction du bâtiment pour rattraper les défauts de coffrage du béton ou de planéité des surfaces (murs, plafonds, poteaux). Leur application pouvait être très partielle (quelques m² ici ou là), hétérogène et sans logique décelable.

Aussi, en l'état, il nous est impossible de définir une cartographie précise des zones d'emprise de ces enduits. Nous pouvons uniquement affirmer que seuls les murs porteurs sont concernés.

Nous attirons l'attention de la maîtrise d'ouvrage sur les dispositions de prévention spécifiques à mettre en œuvre lors d'éventuelles sollicitations par le programme des travaux des zones murs, il conviendra :

- Soit d'affiner de façon très précise les endroits sollicités et procéder à des analyses localisées complémentaires.

- Soit de considérer comme amianté le matériau et traiter dans la Sous-Section du code du travail s'y rapportant.

Commentaires concernant les anciens rapports :

Nous avons fait le choix de ne pas représenter les éléments amiantés des anciens rapports transmis (sauf pour les conduits en amiante-ciment en toiture).

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... EUROFINS Analyses pour le Bâtiment Nord

Adresse : 557 chemin de Noyelles 62110 Hénin-Beaumont

Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-1593 52929403500033

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié et de son annexe 1.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
5 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols

6 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - Fondations et soubassements	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage

Programme détaillé des travaux :

Rénovation générale incluant un réaménagement des espaces est nécessaire pour assurer la pérennité de cet immeuble. Les travaux doivent permettre de :

- Proposer un agencement confortable et optimisé des logements de petite surface.
- Etudier et proposer une mixité de typologie des logements (studios, studettes, chambres).
- Moderniser les infrastructures.
- Diversifier les espaces disponibles et mieux les adapter aux besoins des étudiants, notamment en intégrant des zones communes propices aux échanges et à la convivialité.
- Sécuriser les lieux.
- Rénover la plateforme de gestion et d'accueil.
- Mettre le bâtiment aux normes incendie et PMR.
- Améliorer les performances énergétiques du bâtiment, avec un objectif d'obtention d'une certification CERQUAL « Rénovation ».

Descriptif des pièces visitées

Rez de chaussée - N0-1 Palier,
 Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3,
 Rez de chaussée - N0-3 Salle de douche,
 Rez de chaussée - N0-4 Salle de douche,
 Rez de chaussée - N0-5 Circulation
 secondaire,
 Rez de chaussée - N0-6 Rangement,
 Rez de chaussée - N0-7 Chambre,
 Rez de chaussée - N0-8 Salle de douche,
 Rez de chaussée - N0-9 Circulation,
 Rez de chaussée - N0-10 Chambre,
 Rez de chaussée - N0-11 Bureau,
 Rez de chaussée - N0-12 Chambre 1,
 Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche,
 Rez de chaussée - N0-14 Bureau,
 Rez de chaussée - N0-15 Bureau,
 Rez de chaussée - N0-16 Bureau,
 Rez de chaussée - N0-17 Bureau,

5ème étage - N5-62 Salle de douche,
 5ème étage - N5-63 Cuisine,
 5ème étage - N5-64 Chambre 530,
 5ème étage - N5-65 Salle de douche,
 5ème étage - N5-66 Chambre,
 5ème étage - N5-67 Salle de douche,
 5ème étage - N5-68 Palier,
 5ème étage - N5-69 Palier,
 6ème étage - N6-1 Palier,
 6ème étage - N6-2 Palier,
 6ème étage - N6-3 Chambre,
 6ème étage - N6-4 Salle de douche,
 6ème étage - N6-5 Chambre 614,
 6ème étage - N6-6 Salle de douche,
 6ème étage - N6-7 Chambre,
 6ème étage - N6-8 Salle de douche,
 6ème étage - N6-9 Chambre 611,
 6ème étage - N6-10 Salle de douche,

Rez de chaussée - N0-18 Stokage,
Rez de chaussée - N0-19 WC,
Rez de chaussée - N0-20 Circulation,
Rez de chaussée - N0-21 Cuisine,
Rez de chaussée - N0-22 Circulation,
Rez de chaussée - N0-23 Circulation,
Rez de chaussée - N0-24 Bureau,
Rez de chaussée - N0-25 Bureau,
Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion,
Rez de chaussée - N0-27 Bureau,
Rez de chaussée - N0-28 WC,
Rez de chaussée - N0-29 WC,
Rez de chaussée - N0-30 WC,
Rez de chaussée - N0-31 Accueil,
Rez de chaussée - N0-32 Entrée,
Rez de chaussée - N0-33 Salle du courrier,
Rez de chaussée - N0-34 Circulation,
Rez de chaussée - N0-35 Palier,
1er étage - N1-1 Palier,
1er étage - N1-2 Palier,
1er étage - N1-3 Chambre 113,
1er étage - N1-4 Salle de douche,
1er étage - N1-5 Chambre,
1er étage - N1-6 Salle de douche,
1er étage - N1-7 Chambre 112,
1er étage - N1-8 Salle de douche,
1er étage - N1-9 Chambre,
1er étage - N1-10 Salle de douche,
1er étage - N1-11 Chambre 115,
1er étage - N1-12 Salle de douche,
1er étage - N1-13 Chambre,
1er étage - N1-14 Salle de douche,
1er étage - N1-15 Chambre 110,
1er étage - N1-16 Salle de douche,
1er étage - N1-17 Chambre,
1er étage - N1-18 Salle de douche,
1er étage - N1-19 Chambre 117,
1er étage - N1-20 Salle de douche,
1er étage - N1-21 Chambre,
1er étage - N1-22 Salle de douche,
1er étage - N1-23 Chambre 108,
1er étage - N1-24 Salle de douche,
1er étage - N1-25 Chambre,
1er étage - N1-26 Salle de douche,
1er étage - N1-27 Chambre 119,
1er étage - N1-28 Salle de douche,
1er étage - N1-29 Chambre,
1er étage - N1-30 Salle de douche,
1er étage - N1-31 Chambre 106,
1er étage - N1-32 Salle de douche,
1er étage - N1-33 Chambre,
1er étage - N1-34 Salle de douche,
1er étage - N1-35 Chambre 121,
1er étage - N1-36 Salle de douche,
1er étage - N1-37 Chambre,
1er étage - N1-38 Salle de douche,
1er étage - N1-39 Chambre 104,
1er étage - N1-40 Salle de douche,
1er étage - N1-41 Circulation,
1er étage - N1-42 Chambre 123,
1er étage - N1-43 Salle de douche,
1er étage - N1-44 Chambre,
1er étage - N1-45 Salle de douche,

6ème étage - N6-11 Chambre,
6ème étage - N6-12 Salle de douche,
6ème étage - N6-13 Chambre 616,
6ème étage - N6-14 Salle de douche,
6ème étage - N6-15 Chambre,
6ème étage - N6-16 Salle de douche,
6ème étage - N6-17 Chambre 609,
6ème étage - N6-18 Salle de douche,
6ème étage - N6-19 Chambre,
6ème étage - N6-20 Salle de douche,
6ème étage - N6-21 Chambre 618,
6ème étage - N6-22 Salle de douche,
6ème étage - N6-23 Chambre,
6ème étage - N6-24 Salle de douche,
6ème étage - N6-25 Chambre 607,
6ème étage - N6-26 Salle de douche,
6ème étage - N6-27 Chambre,
6ème étage - N6-28 Salle de douche,
6ème étage - N6-29 Chambre 620,
6ème étage - N6-30 Salle de douche,
6ème étage - N6-31 Chambre,
6ème étage - N6-32 Salle de douche,
6ème étage - N6-33 Chambre 605,
6ème étage - N6-34 Salle de douche,
6ème étage - N6-35 Chambre,
6ème étage - N6-36 Salle de douche,
6ème étage - N6-37 Chambre 622,
6ème étage - N6-38 Salle de douche,
6ème étage - N6-39 Chambre,
6ème étage - N6-40 Salle de douche,
6ème étage - N6-41 Circulation,
6ème étage - N6-42 Chambre,
6ème étage - N6-43 Salle de douche,
6ème étage - N6-44 Chambre 624,
6ème étage - N6-45 Salle de douche,
6ème étage - N6-46 Chambre 603,
6ème étage - N6-47 Salle de douche,
6ème étage - N6-48 Chambre,
6ème étage - N6-49 Salle de douche,
6ème étage - N6-50 Chambre 601,
6ème étage - N6-51 Salle de douche,
6ème étage - N6-52 Chambre,
6ème étage - N6-53 Salle de douche,
6ème étage - N6-54 Chambre 626,
6ème étage - N6-55 Salle de douche,
6ème étage - N6-56 Cuisine,
6ème étage - N6-58 Chambre,
6ème étage - N6-58 Salle de douche,
6ème étage - N6-59 Chambre 628,
6ème étage - N6-60 Salle de douche,
6ème étage - N6-61 Chambre,
6ème étage - N6-62 Salle de douche,
6ème étage - N6-63 Cuisine,
6ème étage - N6-64 Chambre 630,
6ème étage - N6-65 Salle de douche,
6ème étage - N6-66 Chambre,
6ème étage - N6-67 Salle de douche,
6ème étage - N6-68 Palier,
6ème étage - N6-69 Palier,
7ème étage - N7-1 Palier,
7ème étage - N7-2 Palier,
7ème étage - N7-3 Chambre 713,
7ème étage - N7-4 Salle de douche,

1er étage - N1-46 Chambre,
1er étage - N1-47 Salle de douche,
1er étage - N1-48 Chambre 102,
1er étage - N1-49 Salle de douche,
1er étage - N1-50 Chambre,
1er étage - N1-51 Salle de douche,
1er étage - N1-52 Chambre 125,
1er étage - N1-53 Salle de douche,
1er étage - N1-54 Salle de douche,
1er étage - N1-55 Chambre,
1er étage - N1-56 Chambre 127,
1er étage - N1-57 Salle de douche,
1er étage - N1-58 Chambre,
1er étage - N1-59 Cuisine,
1er étage - N1-60 Cuisine,
1er étage - N1-61 Palier,
1er étage - N1-62 Palier,
2ème étage - N2-1 Palier,
2ème étage - N2-2 Palier,
2ème étage - N2-3 Chambre,
2ème étage - N2-4 Salle de douche,
2ème étage - N2-5 Chambre 214,
2ème étage - N2-6 Salle de douche,
2ème étage - N2-7 Chambre,
2ème étage - N2-8 Salle de douche,
2ème étage - N2-9 Chambre 211,
2ème étage - N2-10 Salle de douche,
2ème étage - N2-11 Chambre,
2ème étage - N2-12 Salle de douche,
2ème étage - N2-13 Chambre 216,
2ème étage - N2-14 Salle de douche,
2ème étage - N2-15 Chambre,
2ème étage - N2-16 Salle de douche,
2ème étage - N2-17 Chambre 209,
2ème étage - N2-18 Salle de douche,
2ème étage - N2-19 Chambre,
2ème étage - N2-20 Salle de douche,
2ème étage - N2-21 Chambre 218,
2ème étage - N2-22 Salle de douche,
2ème étage - N2-23 Chambre,
2ème étage - N2-24 Salle de douche,
2ème étage - N2-25 Chambre 207,
2ème étage - N2-26 Salle de douche,
2ème étage - N2-27 Chambre,
2ème étage - N2-28 Salle de douche,
2ème étage - N2-29 Chambre 220,
2ème étage - N2-30 Salle de douche,
2ème étage - N2-31 Chambre,
2ème étage - N2-32 Salle de douche,
2ème étage - N2-33 Chambre 205,
2ème étage - N2-34 Salle de douche,
2ème étage - N2-35 Chambre,
2ème étage - N2-36 Salle de douche,
2ème étage - N2-37 Chambre 222,
2ème étage - N2-38 Salle de douche,
2ème étage - N2-39 Chambre,
2ème étage - N2-40 Salle de douche,
2ème étage - N2-41 Circulation,
2ème étage - N2-42 Chambre,
2ème étage - N2-43 Salle de douche,
2ème étage - N2-44 Chambre 224,
2ème étage - N2-45 Salle de douche,
2ème étage - N2-46 Chambre 203,

7ème étage - N7-5 Chambre,
7ème étage - N7-6 Salle de douche,
7ème étage - N7-7 Chambre 712,
7ème étage - N7-8 Salle de douche,
7ème étage - N7-9 Chambre,
7ème étage - N7-10 Salle de douche,
7ème étage - N7-11 Chambre 715,
7ème étage - N7-12 Salle de douche,
7ème étage - N7-13 Chambre,
7ème étage - N7-14 Salle de douche,
7ème étage - N7-15 Chambre 710,
7ème étage - N7-16 Salle de douche,
7ème étage - N7-17 Chambre,
7ème étage - N7-18 Salle de douche,
7ème étage - N7-19 Chambre 717,
7ème étage - N7-20 Salle de douche,
7ème étage - N7-21 Chambre,
7ème étage - N7-22 Salle de douche,
7ème étage - N7-23 Chambre 708,
7ème étage - N7-24 Salle de douche,
7ème étage - N7-25 Chambre,
7ème étage - N7-26 Salle de douche,
7ème étage - N7-27 Chambre 719,
7ème étage - N7-28 Salle de douche,
7ème étage - N7-29 Chambre,
7ème étage - N7-30 Salle de douche,
7ème étage - N7-31 Chambre 706,
7ème étage - N7-32 Salle de douche,
7ème étage - N7-33 Chambre,
7ème étage - N7-34 Salle de douche,
7ème étage - N7-35 Chambre 721,
7ème étage - N7-36 Salle de douche,
7ème étage - N7-37 Chambre,
7ème étage - N7-38 Salle de douche,
7ème étage - N7-39 Chambre 704,
7ème étage - N7-40 Salle de douche,
7ème étage - N7-41 Circulation,
7ème étage - N7-42 Chambre 723,
7ème étage - N7-43 Salle de douche,
7ème étage - N7-44 Chambre,
7ème étage - N7-45 Salle de douche,
7ème étage - N7-46 Chambre,
7ème étage - N7-47 Salle de douche,
7ème étage - N7-48 Chambre 702,
7ème étage - N7-49 Salle de douche,
7ème étage - N7-50 Chambre,
7ème étage - N7-51 Salle de douche,
7ème étage - N7-52 Chambre 725,
7ème étage - N7-52 Salle de douche,
7ème étage - N7-53 Chambre,
7ème étage - N7-54 Chambre,
7ème étage - N7-55 Salle de douche,
7ème étage - N7-56 Cuisine,
7ème étage - N7-58 Chambre 727,
7ème étage - N7-58 Salle de douche,
7ème étage - N7-59 Chambre,
7ème étage - N7-60 Salle de douche,
7ème étage - N7-61 Chambre 729,
7ème étage - N7-62 Salle de douche,
7ème étage - N7-63 Cuisine,
7ème étage - N7-64 Chambre,
7ème étage - N7-65 Salle de douche,
7ème étage - N7-66 Chambre 731,

2ème étage - N2-47 Salle de douche,
2ème étage - N2-48 Chambre,
2ème étage - N2-49 Salle de douche,
2ème étage - N2-50 Chambre 201,
2ème étage - N2-51 Salle de douche,
2ème étage - N2-52 Chambre,
2ème étage - N2-53 Salle de douche,
2ème étage - N2-54 Chambre 226,
2ème étage - N2-55 Salle de douche,
2ème étage - N2-56 Cuisine,
2ème étage - N2-58 Chambre,
2ème étage - N2-58 Salle de douche,
2ème étage - N2-59 Chambre 228,
2ème étage - N2-60 Salle de douche,
2ème étage - N2-61 Chambre,
2ème étage - N2-62 Salle de douche,
2ème étage - N2-63 Cuisine,
2ème étage - N2-64 Chambre 230,
2ème étage - N2-65 Salle de douche,
2ème étage - N2-66 Chambre,
2ème étage - N2-67 Salle de douche,
2ème étage - N2-68 Palier,
2ème étage - N2-69 Palier,
3ème étage - N3-1 Palier,
3ème étage - N3-2 Palier,
3ème étage - N3-3 Chambre 313,
3ème étage - N3-4 Salle de douche,
3ème étage - N3-5 Chambre,
3ème étage - N3-6 Salle de douche,
3ème étage - N3-7 Chambre 312,
3ème étage - N3-8 Salle de douche,
3ème étage - N3-9 Chambre,
3ème étage - N3-10 Salle de douche,
3ème étage - N3-11 Chambre 315,
3ème étage - N3-12 Salle de douche,
3ème étage - N3-13 Chambre,
3ème étage - N3-14 Salle de douche,
3ème étage - N3-15 Chambre 310,
3ème étage - N3-16 Salle de douche,
3ème étage - N3-17 Chambre,
3ème étage - N3-18 Salle de douche,
3ème étage - N3-19 Chambre 317,
3ème étage - N3-20 Salle de douche,
3ème étage - N3-21 Chambre,
3ème étage - N3-22 Salle de douche,
3ème étage - N3-23 Chambre 308,
3ème étage - N3-24 Salle de douche,
3ème étage - N3-25 Chambre,
3ème étage - N3-26 Salle de douche,
3ème étage - N3-27 Chambre 319,
3ème étage - N3-28 Salle de douche,
3ème étage - N3-29 Chambre,
3ème étage - N3-30 Salle de douche,
3ème étage - N3-31 Chambre 306,
3ème étage - N3-32 Salle de douche,
3ème étage - N3-33 Chambre,
3ème étage - N3-34 Salle de douche,
3ème étage - N3-35 Chambre 321,
3ème étage - N3-36 Salle de douche,
3ème étage - N3-37 Chambre,
3ème étage - N3-38 Salle de douche,
3ème étage - N3-39 Chambre 304,
3ème étage - N3-40 Salle de douche,

7ème étage - N7-67 Salle de douche,
7ème étage - N7-68 Palier,
7ème étage - N7-69 Palier,
8ème étage - N8-1 Palier,
8ème étage - N8-2 Palier,
8ème étage - N8-3 Chambre,
8ème étage - N8-4 Salle de douche,
8ème étage - N8-5 Chambre 814,
8ème étage - N8-6 Salle de douche,
8ème étage - N8-7 Chambre,
8ème étage - N8-8 Salle de douche,
8ème étage - N8-9 Chambre 811,
8ème étage - N8-10 Salle de douche,
8ème étage - N8-11 Chambre,
8ème étage - N8-12 Salle de douche,
8ème étage - N8-13 Chambre 816,
8ème étage - N8-14 Salle de douche,
8ème étage - N8-15 Chambre,
8ème étage - N8-16 Salle de douche,
8ème étage - N8-17 Chambre 809,
8ème étage - N8-18 Salle de douche,
8ème étage - N8-19 Chambre,
8ème étage - N8-20 Salle de douche,
8ème étage - N8-21 Chambre 818,
8ème étage - N8-22 Salle de douche,
8ème étage - N8-23 Chambre,
8ème étage - N8-24 Salle de douche,
8ème étage - N8-25 Chambre 807,
8ème étage - N8-26 Salle de douche,
8ème étage - N8-27 Chambre,
8ème étage - N8-28 Salle de douche,
8ème étage - N8-29 Chambre 820,
8ème étage - N8-30 Salle de douche,
8ème étage - N8-31 Chambre,
8ème étage - N8-32 Salle de douche,
8ème étage - N8-33 Chambre 805,
8ème étage - N8-34 Salle de douche,
8ème étage - N8-35 Chambre,
8ème étage - N8-36 Salle de douche,
8ème étage - N8-37 Chambre 822,
8ème étage - N8-38 Salle de douche,
8ème étage - N8-39 Chambre,
8ème étage - N8-40 Salle de douche,
8ème étage - N8-41 Circulation,
8ème étage - N8-42 Chambre,
8ème étage - N8-43 Salle de douche,
8ème étage - N8-44 Chambre 824,
8ème étage - N8-45 Salle de douche,
8ème étage - N8-46 Chambre 803,
8ème étage - N8-47 Salle de douche,
8ème étage - N8-48 Chambre,
8ème étage - N8-49 Salle de douche,
8ème étage - N8-50 Chambre 801,
8ème étage - N8-51 Salle de douche,
8ème étage - N8-52 Chambre,
8ème étage - N8-53 Salle de douche,
8ème étage - N8-54 Chambre 826,
8ème étage - N8-55 Salle de douche,
8ème étage - N8-56 Cuisine,
8ème étage - N8-57 Chambre,
8ème étage - N8-58 Salle de douche,
8ème étage - N8-59 Chambre 828,
8ème étage - N8-60 Salle de douche,

3ème étage - N3-41 Circulation,
3ème étage - N3-42 Chambre 323,
3ème étage - N3-43 Salle de douche,
3ème étage - N3-44 Chambre,
3ème étage - N3-45 Salle de douche,
3ème étage - N3-46 Chambre,
3ème étage - N3-47 Salle de douche,
3ème étage - N3-48 Chambre 302,
3ème étage - N3-49 Salle de douche,
3ème étage - N3-50 Chambre,
3ème étage - N3-51 Salle de douche,
3ème étage - N3-52 Chambre 325,
3ème étage - N3-53 Salle de douche,
3ème étage - N3-54 Chambre,
3ème étage - N3-55 Salle de douche,
3ème étage - N3-56 Cuisine,
3ème étage - N3-58 Chambre 327,
3ème étage - N3-58 Salle de douche,
3ème étage - N3-59 Chambre,
3ème étage - N3-60 Salle de douche,
3ème étage - N3-61 Chambre 329,
3ème étage - N3-62 Salle de douche,
3ème étage - N3-63 Cuisine,
3ème étage - N3-64 Chambre,
3ème étage - N3-65 Salle de douche,
3ème étage - N3-66 Chambre 331,
3ème étage - N3-67 Salle de douche,
3ème étage - N3-68 Palier,
3ème étage - N3-69 Palier,
4ème étage - N4-1 Palier,
4ème étage - N4-2 Palier,
4ème étage - N4-3 Chambre,
4ème étage - N4-4 Salle de douche,
4ème étage - N4-5 Chambre 414,
4ème étage - N4-6 Salle de douche,
4ème étage - N4-7 Chambre,
4ème étage - N4-8 Salle de douche,
4ème étage - N4-9 Chambre 411,
4ème étage - N4-10 Salle de douche,
4ème étage - N4-11 Chambre,
4ème étage - N4-12 Salle de douche,
4ème étage - N4-13 Chambre 416,
4ème étage - N4-14 Salle de douche,
4ème étage - N4-15 Chambre,
4ème étage - N4-16 Salle de douche,
4ème étage - N4-17 Chambre 409,
4ème étage - N4-18 Salle de douche,
4ème étage - N4-19 Chambre,
4ème étage - N4-20 Salle de douche,
4ème étage - N4-21 Chambre 418,
4ème étage - N4-22 Salle de douche,
4ème étage - N4-23 Chambre,
4ème étage - N4-24 Salle de douche,
4ème étage - N4-25 Chambre 407,
4ème étage - N4-26 Salle de douche,
4ème étage - N4-27 Chambre,
4ème étage - N4-28 Salle de douche,
4ème étage - N4-29 Chambre 420,
4ème étage - N4-30 Salle de douche,
4ème étage - N4-31 Chambre,
4ème étage - N4-32 Salle de douche,
4ème étage - N4-33 Chambre 405,
4ème étage - N4-34 Salle de douche,

8ème étage - N8-61 Chambre,
8ème étage - N8-62 Salle de douche,
8ème étage - N8-63 Cuisine,
8ème étage - N8-64 Chambre 830,
8ème étage - N8-65 Salle de douche,
8ème étage - N8-66 Chambre,
8ème étage - N8-67 Salle de douche,
8ème étage - N8-68 Palier,
8ème étage - N8-69 Palier,
9ème étage - N9-1 Palier,
9ème étage - N9-2 Palier,
9ème étage - N9-3 Chambre 913,
9ème étage - N9-4 Salle de douche,
9ème étage - N9-5 Chambre,
9ème étage - N9-6 Salle de douche,
9ème étage - N9-7 Chambre 912,
9ème étage - N9-8 Salle de douche,
9ème étage - N9-9 Chambre,
9ème étage - N9-10 Salle de douche,
9ème étage - N9-11 Chambre 915,
9ème étage - N9-12 Salle de douche,
9ème étage - N9-13 Chambre,
9ème étage - N9-14 Salle de douche,
9ème étage - N9-15 Chambre 910,
9ème étage - N9-16 Salle de douche,
9ème étage - N9-17 Chambre,
9ème étage - N9-18 Salle de douche,
9ème étage - N9-19 Chambre 917,
9ème étage - N9-20 Salle de douche,
9ème étage - N9-21 Chambre,
9ème étage - N9-22 Salle de douche,
9ème étage - N9-23 Chambre 908,
9ème étage - N9-24 Salle de douche,
9ème étage - N9-25 Chambre,
9ème étage - N9-26 Salle de douche,
9ème étage - N9-27 Chambre 919,
9ème étage - N9-28 Salle de douche,
9ème étage - N9-29 Chambre,
9ème étage - N9-30 Salle de douche,
9ème étage - N9-31 Chambre 906,
9ème étage - N9-32 Salle de douche,
9ème étage - N9-33 Chambre,
9ème étage - N9-34 Salle de douche,
9ème étage - N9-35 Chambre 921,
9ème étage - N9-36 Salle de douche,
9ème étage - N9-37 Chambre,
9ème étage - N9-38 Salle de douche,
9ème étage - N9-39 Chambre 904,
9ème étage - N9-40 Salle de douche,
9ème étage - N9-41 Circulation,
9ème étage - N9-42 Chambre 923,
9ème étage - N9-43 Salle de douche,
9ème étage - N9-44 Chambre,
9ème étage - N9-45 Salle de douche,
9ème étage - N9-46 Chambre,
9ème étage - N9-47 Salle de douche,
9ème étage - N9-48 Chambre 902,
9ème étage - N9-49 Salle de douche,
9ème étage - N9-50 Chambre,
9ème étage - N9-51 Salle de douche,
9ème étage - N9-52 Chambre 925,
9ème étage - N9-53 Salle de douche,
9ème étage - N9-54 Chambre,

4ème étage - N4-35 Chambre,
4ème étage - N4-36 Salle de douche,
4ème étage - N4-37 Chambre 422,
4ème étage - N4-38 Salle de douche,
4ème étage - N4-39 Chambre,
4ème étage - N4-40 Salle de douche,
4ème étage - N4-41 Circulation,
4ème étage - N4-42 Chambre,
4ème étage - N4-43 Salle de douche,
4ème étage - N4-44 Chambre 424,
4ème étage - N4-45 Salle de douche,
4ème étage - N4-46 Chambre 403,
4ème étage - N4-47 Salle de douche,
4ème étage - N4-48 Chambre,
4ème étage - N4-49 Salle de douche,
4ème étage - N4-50 Chambre 401,
4ème étage - N4-51 Salle de douche,
4ème étage - N4-52 Chambre,
4ème étage - N4-53 Salle de douche,
4ème étage - N4-54 Chambre 426,
4ème étage - N4-55 Salle de douche,
4ème étage - N4-56 Cuisine,
4ème étage - N4-57 Chambre,
4ème étage - N4-58 Salle de douche,
4ème étage - N4-59 Chambre 428,
4ème étage - N4-60 Salle de douche,
4ème étage - N4-61 Chambre,
4ème étage - N4-62 Salle de douche,
4ème étage - N4-63 Cuisine,
4ème étage - N4-64 Chambre 430,
4ème étage - N4-65 Salle de douche,
4ème étage - N4-66 Chambre,
4ème étage - N4-67 Salle de douche,
4ème étage - N4-68 Palier,
4ème étage - N4-69 Palier,
5ème étage - N5-1 Palier,
5ème étage - N5-2 Palier,
5ème étage - N5-3 Chambre 513,
5ème étage - N5-4 Salle de douche,
5ème étage - N5-5 Chambre,
5ème étage - N5-6 Salle de douche,
5ème étage - N5-7 Chambre 512,
5ème étage - N5-8 Salle de douche,
5ème étage - N5-9 Chambre,
5ème étage - N5-10 Salle de douche,
5ème étage - N5-11 Chambre 515,
5ème étage - N5-12 Salle de douche,
5ème étage - N5-13 Chambre,
5ème étage - N5-14 Salle de douche,
5ème étage - N5-15 Chambre 510,
5ème étage - N5-16 Salle de douche,
5ème étage - N5-17 Chambre,
5ème étage - N5-18 Salle de douche,
5ème étage - N5-19 Chambre 517,
5ème étage - N5-20 Salle de douche,
5ème étage - N5-21 Chambre,
5ème étage - N5-22 Salle de douche,
5ème étage - N5-23 Chambre 508,
5ème étage - N5-24 Salle de douche,
5ème étage - N5-25 Chambre,
5ème étage - N5-26 Salle de douche,
5ème étage - N5-27 Chambre 519,
5ème étage - N5-28 Salle de douche,

9ème étage - N9-55 Salle de douche,
9ème étage - N9-56 Cuisine,
9ème étage - N9-58 Chambre 927,
9ème étage - N9-58 Salle de douche,
9ème étage - N9-59 Chambre,
9ème étage - N9-60 Salle de douche,
9ème étage - N9-61 Chambre 929,
9ème étage - N9-62 Salle de douche,
9ème étage - N9-63 Cuisine,
9ème étage - N9-64 Chambre,
9ème étage - N9-65 Salle de douche,
9ème étage - N9-66 Chambre 931,
9ème étage - N9-67 Salle de douche,
9ème étage - N9-68 Palier,
9ème étage - N9-69 Palier,
10ème étage - N10-1 Palier,
10ème étage - N10-2 Palier,
10ème étage - N10-3 Chambre,
10ème étage - N10-4 Salle de douche,
10ème étage - N10-5 Chambre 1014,
10ème étage - N10-6 Salle de douche,
10ème étage - N10-7 Chambre,
10ème étage - N10-8 Salle de douche,
10ème étage - N10-9 Chambre 1011,
10ème étage - N10-10 Salle de douche,
10ème étage - N10-11 Chambre,
10ème étage - N10-12 Salle de douche,
10ème étage - N10-13 Chambre 1016,
10ème étage - N10-14 Salle de douche,
10ème étage - N10-15 Chambre,
10ème étage - N10-16 Salle de douche,
10ème étage - N10-17 Chambre 1009,
10ème étage - N10-18 Salle de douche,
10ème étage - N10-19 Chambre,
10ème étage - N10-20 Salle de douche,
10ème étage - N10-21 Chambre 1018,
10ème étage - N10-22 Salle de douche,
10ème étage - N10-23 Chambre,
10ème étage - N10-24 Salle de douche,
10ème étage - N10-25 Chambre 1007,
10ème étage - N10-26 Salle de douche,
10ème étage - N10-27 Chambre 1019,
10ème étage - N10-28 Salle de douche,
10ème étage - N10-29 Chambre 1020,
10ème étage - N10-30 Salle de douche,
10ème étage - N10-31 Chambre,
10ème étage - N10-32 Salle de douche,
10ème étage - N10-33 Chambre 1005,
10ème étage - N10-34 Salle de douche,
10ème étage - N10-35 Chambre,
10ème étage - N10-36 Salle de douche,
10ème étage - N10-37 Chambre 1022,
10ème étage - N10-38 Salle de douche,
10ème étage - N10-39 Circulation,
10ème étage - N10-40 Chambre,
10ème étage - N10-41 Salle de douche,
10ème étage - N10-42 Chambre 1003,
10ème étage - N10-43 Salle de douche,
10ème étage - N10-44 Chambre 1023,
10ème étage - N10-45 Salle de douche,
10ème étage - N10-46 Chambre 1024,
10ème étage - N10-47 Salle de douche,
10ème étage - N10-48 Chambre,

5ème étage - N5-29 Chambre,
 5ème étage - N5-30 Salle de douche,
 5ème étage - N5-31 Chambre 506,
 5ème étage - N5-32 Salle de douche,
 5ème étage - N5-33 Chambre,
 5ème étage - N5-34 Salle de douche,
 5ème étage - N5-35 Chambre 521,
 5ème étage - N5-36 Salle de douche,
 5ème étage - N5-37 Chambre,
 5ème étage - N5-38 Salle de douche,
 5ème étage - N5-39 Chambre 504,
 5ème étage - N5-40 Salle de douche,
 5ème étage - N5-41 Circulation,
 5ème étage - N5-42 Chambre 523,
 5ème étage - N5-43 Salle de douche,
 5ème étage - N5-44 Chambre,
 5ème étage - N5-45 Salle de douche,
 5ème étage - N5-46 Chambre,
 5ème étage - N5-47 Salle de douche,
 5ème étage - N5-48 Chambre 502,
 5ème étage - N5-49 Salle de douche,
 5ème étage - N5-50 Chambre,
 5ème étage - N5-51 Salle de douche,
 5ème étage - N5-52 Chambre 525,
 5ème étage - N5-53 Salle de douche,
 5ème étage - N5-54 Chambre,
 5ème étage - N5-55 Salle de douche,
 5ème étage - N5-56 Cuisine,
 5ème étage - N5-58 Chambre 527,
 5ème étage - N5-58 Salle de douche,
 5ème étage - N5-59 Chambre,
 5ème étage - N5-60 Salle de douche,
 5ème étage - N5-61 Chambre 529,

10ème étage - N10-49 Salle de douche,
 10ème étage - N10-50 Chambre 1001,
 10ème étage - N10-51 Salle de douche,
 10ème étage - N10-52 Chambre,
 10ème étage - N10-53 Salle de douche,
 10ème étage - N10-54 Chambre 1026,
 10ème étage - N10-55 Salle de douche,
 10ème étage - N10-56 Chambre 1027,
 10ème étage - N10-57 Salle de douche,
 10ème étage - N10-58 Chambre 1028,
 10ème étage - N10-59 Salle de douche,
 10ème étage - N10-60 Chambre,
 10ème étage - N10-61 Salle de douche,
 10ème étage - N10-62 Cuisine,
 10ème étage - N10-63 Cuisine,
 10ème étage - N10-64 Chambre 1030,
 10ème étage - N10-65 Salle de douche,
 10ème étage - N10-66 Chambre,
 10ème étage - N10-67 Salle de douche,
 10ème étage - N10-68 Palier,
 10ème étage - N10-69 Palier,
 Sous-Sol 1 - N-1-1 Stockage,
 Sous-Sol 1 - N-1-2 Stockage,
 Sous-Sol 1 - N-1-3 Circulation,
 Sous-Sol 1 - N-1-4 Stockage,
 Sous-Sol 1 - N-1-5 Stockage,
 Sous-Sol 1 - N-1-6 Local technique,
 Sous-Sol 1 - N-1-7 Circulation,
 Sous-Sol 1 - N-1-9 Stockage,
 Sous-Sol 1 - N-1-10 Palier,
 Sous-Sol 1 - N-1-11 Palier,
 Toiture - Toiture

Localisation	Description
Néant	-

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Dernier rapport Amiante existant	Rapport amiante n° 19405871/S3.12.4.R daté du 21/08/2023
Dernier rapport Amiante existant	Rapport amiante n° PYR-CROUSCRETEIL-1307 daté du 25/10/2015
Dossier de plans	Oui

Observations :

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 04/03/2025

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 07/04/2025

Heure d'arrivée : 09 h 00

Durée du repérage :

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Service technique

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017 et de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Remarques :

La mise en œuvre des prescriptions de la norme NF X 46-020 : août 2017 « Repérage amiante – Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie », dans ses parties afférentes au repérage avant travaux de l'amiante, est réputée satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 2019, à l'exception des articles 4, 7, 11 et 14.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
--------------	-----	-----	------------

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Vide sanitaire accessible	-	-	X
Combles ou toiture accessibles et visitables	X		

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Conclusion détaillée du repérage

5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet


2 - Parois verticales extérieures et Façades

Sans objet

3 - Parois verticales intérieures


M018 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-11 Chambre 115	1	Identifiant : M018 Description : Enduit + peinture Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - N1-11 Chambre 115	P018	


M022 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-27 Chambre 119	1	Identifiant : M022 Description : Enduit + peinture Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - N1-27 Chambre 119	P022	


M027 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-42 Chambre 123	1	<u>Identifiant</u> : M027 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 1er étage - N1-42 Chambre 123	P027	


M029 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-48 Chambre 102	1	<u>Identifiant</u> : M029 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - N1-48 Chambre 102	P029	


M030 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 1er étage

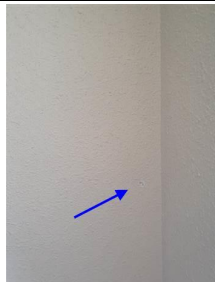
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-56 Chambre 127	1	<u>Identifiant</u> : M030 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - N1-56 Chambre 127	P030	

M032 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).


Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-41 Circulation	1	<u>Identifiant</u> : M032 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 1er étage - N1-41 Circulation	P032	


M034 : Partie à inspecter : Mur (Enduit).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-41 Circulation	1	<u>Identifiant</u> : M034 <u>Description</u> : Enduit <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - N1-41 Circulation	P034	


M037 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 2ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-46 Chambre 203	1	<u>Identifiant</u> : M037 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - N2-46 Chambre 203	P037	


M039 : Partie à inspecter : Mur (Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)).**Niveau : 2ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-25 Chambre 207	1	<u>Identifiant</u> : M039 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - N2-25 Chambre 207	P039	


M039-2 : Partie à inspecter : Mur (Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)).**Niveau : 2ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-25 Chambre 207	1	<u>Identifiant</u> : M039-2 <u>Description</u> : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039-2	P039-2	


M043 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 2ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-5 Chambre 214	1	<u>Identifiant</u> : M043 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 2ème étage - N2-5 Chambre 214	P043	


M045 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 2ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-13 Chambre 216	1	<u>Identifiant</u> : M045 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - N2-13 Chambre 216	P045	

M048 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 2ème étage**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-21 Chambre 218	1	<u>Identifiant</u> : M048 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - N2-21 Chambre 218	P048	

M052 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 2ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-37 Chambre 222	1	<u>Identifiant</u> : M052 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - N2-37 Chambre 222	P052	


M053 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 2ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-54 Chambre 226	1	<u>Identifiant</u> : M053 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - N2-54 Chambre 226	P053	


M056 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-48 Chambre 302	1	<u>Identifiant</u> : M056 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - N3-48 Chambre 302	P056	


M059 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 3ème étage


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-39 Chambre 304	1	<u>Identifiant</u> : M059 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - N3-39 Chambre 304 : Mur	P059	

M062 : Partie à inspecter : Mur (Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)).


Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-23 Chambre 308	1	<u>Identifiant</u> : M062 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - N3-23 Chambre 308 : Mur	P062	


M062-2 : Partie à inspecter : Mur (Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)).**Niveau : 3ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-23 Chambre 308	1	<u>Identifiant</u> : M062-2 <u>Description</u> : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P062-2	P062-2	


M067 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 3ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-41 Circulation	1	<u>Identifiant</u> : M067 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - N3-41 Circulation : Mur	P067	

M069 : Partie à inspecter : Mur (Enduit).**Niveau : 3ème étage**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-41 Circulation	1	<u>Identifiant</u> : M069 <u>Description</u> : Enduit <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - N3-41 Circulation : Mur	P069	

M071 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 3ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-3 Chambre 313	1	<u>Identifiant</u> : M071 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 3ème étage - N3-3 Chambre 313 : Mur	P071	


M074 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-35 Chambre 321	1	<u>Identifiant</u> : M074 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - N3-35 Chambre 321 : Mur	P074	


M077 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-66 Chambre 331	1	<u>Identifiant</u> : M077 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - N3-66 Chambre 331 : Mur	P077	


M080 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-50 Chambre 401	1	<u>Identifiant</u> : M080 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 4ème étage - N4-50 Chambre 401 : Mur	P080	


M082 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-33 Chambre 405	1	<u>Identifiant</u> : M082 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 4ème étage - N4-33 Chambre 405 : Mur	P082	


M085 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-17 Chambre 409	1	<u>Identifiant</u> : M085 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 4ème étage - N4-17 Chambre 409 : Mur	P085	


M088 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-9 Chambre 411	1	<u>Identifiant</u> : M088 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 4ème étage - N4-9 Chambre 411 : Mur	P088	


M091 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-13 Chambre 416	1	<u>Identifiant</u> : M091 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 4ème étage - N4-13 Chambre 416 : Mur	P091	


M094 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 4ème étage

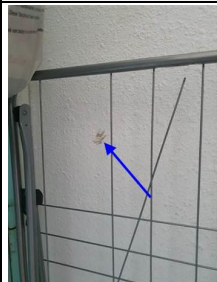Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-29 Chambre 420	1	<u>Identifiant</u> : M094 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 4ème étage - N4-29 Chambre 420 : Mur	P094	


M096 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 4ème étage

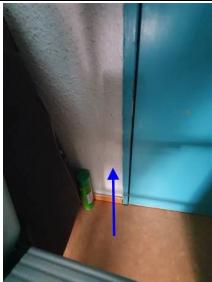Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-54 Chambre 426	1	<u>Identifiant</u> : M096 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 4ème étage - N4-54 Chambre 426 : Mur	P096	


M098 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 5ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N5-48 Chambre 502	1	<u>Identifiant</u> : M098 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 5ème étage - N5-48 Chambre 502 : Mur	P098	


M101 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 5ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N5-31 Chambre 506	1	<u>Identifiant</u> : M101 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 5ème étage - N5-31 Chambre 506 : Mur	P101	


M104 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 5ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N5-15 Chambre 510	1	<u>Identifiant</u> : M104 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 5ème étage - N5-15 Chambre 510 : Mur	P104	


M106 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 5ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N5-3 Chambre 513	1	<u>Identifiant</u> : M106 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 5ème étage - N5-3 Chambre 513 : Mur	P106	


M109 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 5ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N5-19 Chambre 517	1	<u>Identifiant</u> : M109 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 5ème étage - N5-19 Chambre 517 : Mur	P109	


M112 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 5ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N5-42 Chambre 523	1	<u>Identifiant</u> : M112 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 5ème étage - N5-42 Chambre 523 : Mur	P112	


M115 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 5ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N5-64 Chambre 530	1	<u>Identifiant</u> : M115 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 5ème étage - N5-64 Chambre 530 : Mur	P115	


M118 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 6ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-50 Chambre 601	1	<u>Identifiant</u> : M118 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 6ème étage - N6-50 Chambre 601 : Mur	P118	


M121 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 6ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-33 Chambre 605	1	<u>Identifiant</u> : M121 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 6ème étage - N6-33 Chambre 605 : Mur	P121	


M124 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 6ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-17 Chambre 609	1	<u>Identifiant</u> : M124 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 6ème étage - N6-17 Chambre 609 : Mur	P124	


M127 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 6ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-5 Chambre 614	1	<u>Identifiant</u> : M127 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 6ème étage - N6-5 Chambre 614 : Mur	P127	


M130 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 6ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-29 Chambre 620	1	<u>Identifiant</u> : M130 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 6ème étage - N6-29 Chambre 620 : Mur	P130	


M133 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 6ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-44 Chambre 624	1	<u>Identifiant</u> : M133 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 6ème étage - N6-44 Chambre 624 : Mur	P133	


M136 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 6ème étage


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-59 Chambre 628	1	<u>Identifiant</u> : M136 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 6ème étage - N6-59 Chambre 628 : Mur	P136	

M139 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).


Niveau : 6ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-41 Circulation	1	<u>Identifiant</u> : M139 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 6ème étage - N6-41 Circulation : Mur	P139	


M141 : Partie à inspecter : Mur (Scellement plâtre).**Niveau : 6ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-41 Circulation	1	<u>Identifiant</u> : M141 <u>Description</u> : Scellement plâtre <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 6ème étage - N6-41 Circulation : Mur	P141	


M143 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 7ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-39 Chambre 704	1	<u>Identifiant</u> : M143 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-39 Chambre 704 : Mur	P143	

M146 : Partie à inspecter : Mur (Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)).**Niveau : 7ème étage**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-23 Chambre 708	1	<u>Identifiant</u> : M146 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-23 Chambre 708 : Mur	P146	

M146-2 : Partie à inspecter : Mur (Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)).**Niveau : 7ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-23 Chambre 708	1	<u>Identifiant</u> : M146-2 <u>Description</u> : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P146-2	P146-2	


M149 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 7ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-15 Chambre 710	1	<u>Identifiant</u> : M149 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-15 Chambre 710 : Mur	P149	


M152 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 7ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-11 Chambre 715	1	<u>Identifiant</u> : M152 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-11 Chambre 715 : Mur	P152	


M154 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 7ème étage


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-27 Chambre 719	1	<u>Identifiant</u> : M154 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-27 Chambre 719 : Mur	P154	

M157 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).


Niveau : 7ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-42 Chambre 723	1	<u>Identifiant</u> : M157 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-42 Chambre 723 : Mur	P157	


M160 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 7ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-58 Chambre 727	1	<u>Identifiant</u> : M160 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-58 Chambre 727 : Mur	P160	


M163 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 8ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N8-50 Chambre 801	1	<u>Identifiant</u> : M163 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 8ème étage - N8-50 Chambre 801 : Mur	P163	


M166 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 8ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N8-33 Chambre 805	1	<u>Identifiant</u> : M166 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 8ème étage - N8-33 Chambre 805 : Mur	P166	


M169 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 8ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N8-17 Chambre 809	1	<u>Identifiant</u> : M169 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 8ème étage - N8-17 Chambre 809 : Mur	P169	


M172 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 8ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N8-5 Chambre 814	1	<u>Identifiant</u> : M172 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 8ème étage - N8-5 Chambre 814 : Mur	P172	


M175 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 8ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N8-21 Chambre 818	1	<u>Identifiant</u> : M175 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 8ème étage - N8-21 Chambre 818 : Mur	P175	


M178 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 8ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N8-37 Chambre 822	1	<u>Identifiant</u> : M178 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 8ème étage - N8-37 Chambre 822 : Mur	P178	


M181 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 8ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N8-54 Chambre 826	1	<u>Identifiant</u> : M181 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 8ème étage - N8-54 Chambre 826 : Mur	P181	


M184 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 10ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-39 Circulation	1	<u>Identifiant</u> : M184 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-39 Circulation : Mur	P184	


M186 : Partie à inspecter : Mur (Scellement plâtre).**Niveau : 10ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-39 Circulation	1	<u>Identifiant</u> : M186 <u>Description</u> : Scellement plâtre <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-39 Circulation : Mur	P186	

M189 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 9ème étage**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-48 Chambre 902	1	<u>Identifiant</u> : M189 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 9ème étage - N9-48 Chambre 902 : Mur	P189	

M192 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 9ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-31 Chambre 906	1	<u>Identifiant</u> : M192 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Susceptible de contenir de l'amiante	Oui 9ème étage - N9-31 Chambre 906 : Mur	P192	


M195 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 9ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-15 Chambre 910	1	<u>Identifiant</u> : M195 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 9ème étage - N9-15 Chambre 910 : Mur	P195	


M198 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 9ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-11 Chambre 915	1	<u>Identifiant</u> : M198 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 9ème étage - N9-11 Chambre 915 : Mur	P198	


M201 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : 9ème étage


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-35 Chambre 921	1	<u>Identifiant</u> : M201 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 9ème étage - N9-35 Chambre 921 : Mur	P201	

M204 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).


Niveau : 9ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-52 Chambre 925	1	<u>Identifiant</u> : M204 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 9ème étage - N9-52 Chambre 925 : Mur	P204	


M206 : Partie à inspecter : Mur (Scellement plâtre).**Niveau : 10ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-39 Circulation	1	<u>Identifiant</u> : M206 <u>Description</u> : Scellement plâtre <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-39 Circulation : Mur	P206	


M208 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 10ème étage**

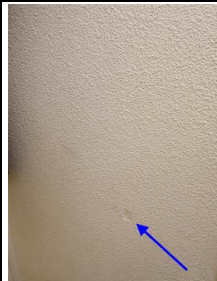Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-50 Chambre 1001	1	<u>Identifiant</u> : M208 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-50 Chambre 1001 : Mur	P208	


M211 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 10ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-33 Chambre 1005	1	<u>Identifiant</u> : M211 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-33 Chambre 1005 : Mur	P211	


M214 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 10ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-27 Chambre 1019	1	<u>Identifiant</u> : M214 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-27 Chambre 1019 : Mur	P214	


M217 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 10ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-44 Chambre 1023	1	<u>Identifiant</u> : M217 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-44 Chambre 1023 : Mur	P217	


M220 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 10ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-56 Chambre 1027	1	<u>Identifiant</u> : M220 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-56 Chambre 1027 : Mur	P220	


M223 : Partie à inspecter : Plinthe (Matériau (pulvérulent) (noir) (vert) ; matériau dur de type joint ciment (gris)).**Niveau : 10ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-68 Palier	1	<u>Identifiant</u> : M223 <u>Description</u> : Matériau (pulvérulent) (noir) (vert) ; matériau dur de type joint ciment (gris) <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-68 Palier : Mur	P223	


M223-2 : Partie à inspecter : Plinthe (Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)).**Niveau : 10ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-68 Palier	1	<u>Identifiant</u> : M223-2 <u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223-2	P223-2	


M224 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 10ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-68 Palier	1	Identifiant : M224 Description : Enduit + peinture Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-68 Palier : Mur	P224	


M228 : Partie à inspecter : Plinthe (Matériau dur de type joint ciment (gris)).**Niveau : 7ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-2 Palier	1	Identifiant : M228 Description : Matériau dur de type joint ciment (gris) Zone : Plinthe Résultat : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-2 Palier : Plinthe	P228	

M228-2 : Partie à inspecter : Plinthe (Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)).**Niveau : 7ème étage**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-2 Palier	1	Identifiant : M228-2 Description : Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) Zone : Plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P228-2	P228-2	

M229 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 7ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-2 Palier	1	Identifiant : M229 Description : Enduit + peinture Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-2 Palier : Mur	P229	


M234 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-25 Bureau	1	<u>Identifiant</u> : M234 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-25 Bureau : Mur	P234	


M235 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-24 Bureau	1	<u>Identifiant</u> : M235 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-24 Bureau : Mur	P235	


M237 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-29 WC	1	<u>Identifiant</u> : M237 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-29 WC : Mur	P237	


M238 : Partie à inspecter : Mur (Faïence + colle).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-29 WC	1	<u>Identifiant</u> : M238 <u>Description</u> : Faïence + colle <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-29 WC : Mur	P238	


M241 : Partie à inspecter : Plinthe (Matériau semi-dur de type enduit (blanc)).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-26 Salle de réunion	1	<p>Identifiant : M241</p> <p>Description : Matériau semi-dur de type enduit (blanc)</p> <p>Zone : Mur</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion : Mur	P241	


M241-2 : Partie à inspecter : Plinthe (Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-26 Salle de réunion	1	<p>Identifiant : M241-2</p> <p>Description : Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)</p> <p>Zone : Mur</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P241-2	P241-2	


M241-3 : Partie à inspecter : Plinthe (Matériau dur de type mortier, béton, chape (cimenteux) (gris)).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-26 Salle de réunion	1	<p>Identifiant : M241-3</p> <p>Description : Matériau dur de type mortier, béton, chape (cimenteux) (gris)</p> <p>Zone : Mur</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P241-3	P241-3	


M241-4 : Partie à inspecter : Plinthe (Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-26 Salle de réunion	1	<p>Identifiant : M241-4</p> <p>Description : Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)</p> <p>Zone : Mur</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P241-4	P241-4	


M242 : Partie à inspecter : Poteau (Toile de verre + colle + enduit + peinture).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-26 Salle de réunion	1	Identifiant : M242 Description : Toile de verre + colle + enduit + peinture Zone : Poteau Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion : Poteau	P242	


M245 : Partie à inspecter : Plinthe (Plinthe carrelage + colle).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-20 Circulation	1	Identifiant : M245 Description : Plinthe carrelage + colle Zone : Plinthe Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-20 Circulation : Plinthe	P245	


M247 : Partie à inspecter : Plinthe (Plinthe carrelage + colle).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-19 WC	1	Identifiant : M247 Description : Plinthe carrelage + colle Zone : Plinthe Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-19 WC : Plinthe	P247	


M248 : Partie à inspecter : Faïence (Faïence + colle).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-19 WC	1	Identifiant : M248 Description : Faïence + colle Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-19 WC : Mur	P248	


M251 : Partie à inspecter : Mur (Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-18 Stokage	1	<u>Identifiant</u> : M251 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-18 Stokage : Mur	P251	


M251-2 : Partie à inspecter : Mur (Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-18 Stokage	1	<u>Identifiant</u> : M251-2 <u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P251-2	P251-2	


M252 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-18 Stokage	1	<u>Identifiant</u> : M252 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-18 Stokage : Mur	P252	


M255 : Partie à inspecter : Plinthe (Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-32 Entrée	1	<u>Identifiant</u> : M255 <u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) <u>Zone</u> : Plinthe <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-32 Entrée : Plinthe	P255	


M255-2 : Partie à inspecter : Plinthe (Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris)).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-32 Entrée	1	<p>Identifiant : M255-2</p> <p>Description : Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris)</p> <p>Zone : Plinthe</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P255-2	P255-2	


M257 : Partie à inspecter : Plinthe (Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-6 Rangement	1	<p>Identifiant : M257</p> <p>Description : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)</p> <p>Zone : Plinthe</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Rez de chaussée - N0-6 Rangement : Plinthe	P257	


M257-2 : Partie à inspecter : Plinthe (Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (friable) (blanc) en traces).

Niveau : Rez de chaussée


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-6 Rangement	1	<p>Identifiant : M257-2</p> <p>Description : Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (friable) (blanc) en traces</p> <p>Zone : Plinthe</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P257-2	P257-2	

M258 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).


Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-6 Rangement	1	<p>Identifiant : M258</p> <p>Description : Enduit + peinture</p> <p>Zone : Mur</p> <p>Résultat : Présence d'amiante</p>	Oui Rez de chaussée - N0-6 Rangement : Mur	P258	


M262 : Partie à inspecter : Plinthe (Matériau dur de type joint ciment (gris)).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-58 Chambre	1	<u>Identifiant</u> : M262 <u>Description</u> : Matériau dur de type joint ciment (gris) <u>Zone</u> : Plinthe <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - N1-58 Chambre : Plinthe	P262	


M262-2 : Partie à inspecter : Plinthe (Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (friable) (blanc) en traces).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-58 Chambre	1	<u>Identifiant</u> : M262-2 <u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (friable) (blanc) en traces <u>Zone</u> : Plinthe <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P262-2	P262-2	


M263 : Partie à inspecter : Mur (Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-58 Chambre	1	<u>Identifiant</u> : M263 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 1er étage - N1-58 Chambre : Mur	P263	


M263-2 : Partie à inspecter : Mur (Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-58 Chambre	1	<u>Identifiant</u> : M263-2 <u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P263-2	P263-2	


M264 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-58 Chambre	1	<u>Identifiant</u> : M264 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 1er étage - N1-58 Chambre : Mur	P264	


4 - Plafonds et faux plafonds**M019 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).****Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-15 Chambre 110	1	<u>Identifiant</u> : M019 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - N1-15 Chambre 110	P019	


M025 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-31 Chambre 106	1	<u>Identifiant</u> : M025 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - N1-31 Chambre 106	P025	


M028 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 1er étage**

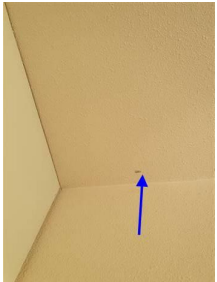Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-42 Chambre 123	1	<u>Identifiant</u> : M028 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - N1-42 Chambre 123	P028	


M033 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-41 Circulation	1	<u>Identifiant</u> : M033 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - N1-41 Circulation	P033	


M040 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 2ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-25 Chambre 207	1	<u>Identifiant</u> : M040 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - N2-25 Chambre 207	P040	


M044 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 2ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-5 Chambre 214	1	<u>Identifiant</u> : M044 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - N2-5 Chambre 214	P044	


M049 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 2ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-21 Chambre 218	1	<u>Identifiant</u> : M049 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - N2-21 Chambre 218	P049	


M054 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 2ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-54 Chambre 226	1	Identifiant : M054 Description : Enduit + peinture Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - N2-54 Chambre 226	P054	


M057 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 3ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-48 Chambre 302	1	Identifiant : M057 Description : Enduit + peinture Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - N3-48 Chambre 302 : Plafond	P057	

M060 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 3ème étage**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-39 Chambre 304	1	Identifiant : M060 Description : Enduit + peinture Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - N3-39 Chambre 304 : Plafond	P060	

M063 : Partie à inspecter : Plafond (Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)).**Niveau : 3ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-23 Chambre 308	1	Identifiant : M063 Description : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - N3-23 Chambre 308 : Plafond	P063	


M063-2 : Partie à inspecter : Plafond (Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces).

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-23 Chambre 308	1	<p>Identifiant : M063-2</p> <p>Description : Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces</p> <p>Zone : Plafond</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063-2	P063-2	


M068 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-41 Circulation	1	<p>Identifiant : M068</p> <p>Description : Enduit + peinture</p> <p>Zone : Plafond</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui 3ème étage - N3-41 Circulation : Plafond	P068	


M072 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).

Niveau : 3ème étage


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-3 Chambre 313	1	<p>Identifiant : M072</p> <p>Description : Enduit + peinture</p> <p>Zone : Plafond</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui 3ème étage - N3-3 Chambre 313 : Plafond	P072	

M075 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).


Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-35 Chambre 321	1	<p>Identifiant : M075</p> <p>Description : Enduit + peinture</p> <p>Zone : Plafond</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui 3ème étage - N3-35 Chambre 321 : Plafond	P075	


M078 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 3ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-66 Chambre 331	1	<u>Identifiant</u> : M078 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - N3-66 Chambre 331 : Plafond	P078	


M081 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 4ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-50 Chambre 401	1	<u>Identifiant</u> : M081 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 4ème étage - N4-50 Chambre 401 : Plafond	P081	

M083 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 4ème étage**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-33 Chambre 405	1	<u>Identifiant</u> : M083 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 4ème étage - N4-33 Chambre 405 : Plafond	P083	

M086 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 4ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-17 Chambre 409	1	<u>Identifiant</u> : M086 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 4ème étage - N4-17 Chambre 409 : Plafond	P086	


M089 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).

Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-9 Chambre 411	1	<u>Identifiant</u> : M089 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 4ème étage - N4-9 Chambre 411 : Plafond	P089	


M092 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).

Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-13 Chambre 416	1	<u>Identifiant</u> : M092 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 4ème étage - N4-13 Chambre 416 : Plafond	P092	


M095 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).

Niveau : 4ème étage


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-29 Chambre 420	1	<u>Identifiant</u> : M095 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 4ème étage - N4-29 Chambre 420 : Plafond	P095	

M097 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).


Niveau : 4ème étage

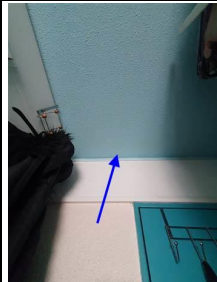Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-54 Chambre 426	1	<u>Identifiant</u> : M097 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 4ème étage - N4-54 Chambre 426 : Plafond	P097	


M099 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 5ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N5-48 Chambre 502	1	<u>Identifiant</u> : M099 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 5ème étage - N5-48 Chambre 502 : Plafond	P099	


M102 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 5ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N5-31 Chambre 506	1	<u>Identifiant</u> : M102 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 5ème étage - N5-31 Chambre 506 : Plafond	P102	


M105 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 5ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N5-15 Chambre 510	1	<u>Identifiant</u> : M105 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 5ème étage - N5-15 Chambre 510 : Plafond	P105	


M107 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 5ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N5-3 Chambre 513	1	<u>Identifiant</u> : M107 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 5ème étage - N5-3 Chambre 513 : Plafond	P107	


M110 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 5ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N5-19 Chambre 517	1	<u>Identifiant</u> : M110 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 5ème étage - N5-19 Chambre 517 : Plafond	P110	


M113 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 5ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N5-42 Chambre 523	1	<u>Identifiant</u> : M113 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 5ème étage - N5-42 Chambre 523 : Plafond	P113	


M116 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 5ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N5-64 Chambre 530	1	<u>Identifiant</u> : M116 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 5ème étage - N5-64 Chambre 530 : Plafond	P116	


M119 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 6ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-50 Chambre 601	1	<u>Identifiant</u> : M119 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 6ème étage - N6-50 Chambre 601 : Plafond	P119	


M122 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 6ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-33 Chambre 605	1	<u>Identifiant</u> : M122 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 6ème étage - N6-33 Chambre 605 : Plafond	P122	


M125 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 6ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-17 Chambre 609	1	<u>Identifiant</u> : M125 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 6ème étage - N6-17 Chambre 609 : Plafond	P125	


M128 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 6ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-5 Chambre 614	1	<u>Identifiant</u> : M128 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 6ème étage - N6-5 Chambre 614 : Plafond	P128	


M131 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 6ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-29 Chambre 620	1	<u>Identifiant</u> : M131 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 6ème étage - N6-29 Chambre 620 : Plafond	P131	


M134 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 6ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-44 Chambre 624	1	<u>Identifiant</u> : M134 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 6ème étage - N6-44 Chambre 624 : Plafond	P134	


M137 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 6ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-59 Chambre 628	1	<u>Identifiant</u> : M137 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 6ème étage - N6-59 Chambre 628 : Plafond	P137	


M140 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 6ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-41 Circulation	1	<u>Identifiant</u> : M140 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 6ème étage - N6-41 Circulation : Plafond	P140	


M144 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 7ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-39 Chambre 704	1	<u>Identifiant</u> : M144 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-39 Chambre 704 : Plafond	P144	


M147 : Partie à inspecter : Plafond (Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)).**Niveau : 7ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-23 Chambre 708	1	<u>Identifiant</u> : M147 <u>Description</u> : Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-23 Chambre 708 : Plafond	P147	


M147-2 : Partie à inspecter : Plafond (Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)).**Niveau : 7ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-23 Chambre 708	1	<u>Identifiant</u> : M147-2 <u>Description</u> : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P147-2	P147-2	

M147-3 : Partie à inspecter : Plafond (Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)).**Niveau : 7ème étage**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-23 Chambre 708	1	<u>Identifiant</u> : M147-3 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P147-3	P147-3	

M150 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 7ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-15 Chambre 710	1	<u>Identifiant</u> : M150 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-15 Chambre 710 : Plafond	P150	


M153 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).

Niveau : 7ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-11 Chambre 715	1	<u>Identifiant</u> : M153 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-11 Chambre 715 : Plafond	P153	


M155 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).

Niveau : 7ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-27 Chambre 719	1	<u>Identifiant</u> : M155 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-27 Chambre 719 : Plafond	P155	


M158 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).

Niveau : 7ème étage


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-42 Chambre 723	1	<u>Identifiant</u> : M158 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-42 Chambre 723 : Plafond	P158	

M161 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).


Niveau : 7ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-58 Chambre 727	1	<u>Identifiant</u> : M161 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-58 Chambre 727 : Plafond	P161	


M164 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 8ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N8-50 Chambre 801	1	<u>Identifiant</u> : M164 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 8ème étage - N8-50 Chambre 801 : Plafond	P164	


M167 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 8ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N8-33 Chambre 805	1	<u>Identifiant</u> : M167 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 8ème étage - N8-33 Chambre 805 : Plafond	P167	


M170 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 8ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N8-17 Chambre 809	1	<u>Identifiant</u> : M170 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 8ème étage - N8-17 Chambre 809 : Plafond	P170	


M173 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 8ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N8-5 Chambre 814	1	<u>Identifiant</u> : M173 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 8ème étage - N8-5 Chambre 814 : Plafond	P173	


M176 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 8ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N8-21 Chambre 818	1	<u>Identifiant</u> : M176 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 8ème étage - N8-21 Chambre 818 : Plafond	P176	


M179 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 8ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N8-37 Chambre 822	1	<u>Identifiant</u> : M179 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 8ème étage - N8-37 Chambre 822 : Plafond	P179	


M182 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 8ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N8-54 Chambre 826	1	<u>Identifiant</u> : M182 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 8ème étage - N8-54 Chambre 826 : Plafond	P182	


M185 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 10ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-39 Circulation	1	<u>Identifiant</u> : M185 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-39 Circulation : Plafond	P185	


M190 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 9ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-48 Chambre 902	1	<u>Identifiant</u> : M190 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 9ème étage - N9-48 Chambre 902 : Plafond	P190	


M193 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 9ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-31 Chambre 906	1	<u>Identifiant</u> : M193 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 9ème étage - N9-31 Chambre 906 : Plafond	P193	

M196 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 9ème étage**

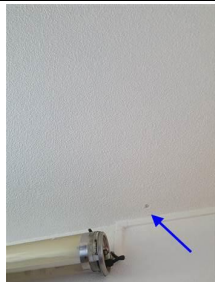
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-15 Chambre 910	1	<u>Identifiant</u> : M196 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 9ème étage - N9-15 Chambre 910 : Plafond	P196	

M199 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 9ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-11 Chambre 915	1	<u>Identifiant</u> : M199 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 9ème étage - N9-11 Chambre 915 : Plafond	P199	


M202 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).

Niveau : 9ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-35 Chambre 921	1	<u>Identifiant</u> : M202 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 9ème étage - N9-35 Chambre 921 : Plafond	P202	


M205 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).

Niveau : 9ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-52 Chambre 925	1	<u>Identifiant</u> : M205 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 9ème étage - N9-52 Chambre 925 : Plafond	P205	


M209 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).

Niveau : 10ème étage


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-50 Chambre 1001	1	<u>Identifiant</u> : M209 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-50 Chambre 1001 : Plafond	P209	

M212 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).


Niveau : 10ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-33 Chambre 1005	1	<u>Identifiant</u> : M212 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-33 Chambre 1005 : Plafond	P212	


M215 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 10ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-27 Chambre 1019	1	<u>Identifiant</u> : M215 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-27 Chambre 1019 : Plafond	P215	


M218 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 10ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-44 Chambre 1023	1	<u>Identifiant</u> : M218 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-44 Chambre 1023 : Plafond	P218	


M221 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 10ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-56 Chambre 1027	1	<u>Identifiant</u> : M221 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-56 Chambre 1027 : Plafond	P221	


M225 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 10ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-68 Palier	1	<u>Identifiant</u> : M225 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-68 Palier : Plafond	P225	


M230 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 7ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-2 Palier	1	<u>Identifiant</u> : M230 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-2 Palier : Plafond	P230	


M231 : Partie à inspecter : Paillasse (Enduit + peinture).**Niveau : 7ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-2 Palier	1	<u>Identifiant</u> : M231 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Paillasse <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-2 Palier : Paillasse	P231	

M236 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : Rez de chaussée**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-27 Bureau	1	<u>Identifiant</u> : M236 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-27 Bureau : Plafond	P236	

M239 : Partie à inspecter : Plafond (Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-29 WC	1	<u>Identifiant</u> : M239 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-29 WC : Plafond	P239	


M239-2 : Partie à inspecter : Plafond (Matériau fibreux de type isolant (jaune)).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-29 WC	1	<u>Identifiant</u> : M239-2 <u>Description</u> : Matériau fibreux de type isolant (jaune) <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P239-2	P239-2	


M243 : Partie à inspecter : Poutre (Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-26 Salle de réunion	1	<u>Identifiant</u> : M243 <u>Description</u> : Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) <u>Zone</u> : Poutre <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion : Poutre	P243	


M243-2 : Partie à inspecter : Poutre (Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type tresse de fibres (blanc)).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-26 Salle de réunion	1	<u>Identifiant</u> : M243-2 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type tresse de fibres (blanc) <u>Zone</u> : Poutre <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P243-2	P243-2	


M253 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-18 Stokage	1	<u>Identifiant</u> : M253 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-18 Stokage : Plafond	P253	


M259 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-6 Rangement	1	Identifiant : M259 Description : Enduit + peinture Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-6 Rangement : Plafond	P259	


M260 : Partie à inspecter : Plafond (Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-6 Rangement	1	Identifiant : M260 Description : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-6 Rangement : Plafond	P260	


M260-2 : Partie à inspecter : Plafond (Matériau fibreux de type isolant (jaune)).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-6 Rangement	1	Identifiant : M260-2 Description : Matériau fibreux de type isolant (jaune) Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P260-2	P260-2	


M265 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).

Niveau : 1er étage


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-58 Chambre	1	Identifiant : M265 Description : Enduit + peinture Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - N1-58 Chambre : Plafond	P265	

5 - Planchers et planchers techniques


M001 : Partie à inspecter : Sol (Carrelage + colle + joint).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-13 Salle de douche	1	<u>Identifiant</u> : M001 <u>Description</u> : Carrelage + colle + joint <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche	P001	


M005 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (beige)).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-2 Chambre 3	1	<u>Identifiant</u> : M005 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (beige) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	P005	


M005-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-2 Chambre 3	1	<u>Identifiant</u> : M005-2 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005-2	P005-2	


M005-3 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple (orange)).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-2 Chambre 3	1	<u>Identifiant</u> : M005-3 <u>Description</u> : Matériau souple (orange) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005-3	P005-3	


M005-4 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle bitumineux (noir)).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-2 Chambre 3	1	<p>Identifiant : M005-4</p> <p>Description : Matériau de type colle bitumineux (noir)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Présence d'amiante</p>	<p>Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005-4</p>	P005-4	


M010 : Partie à inspecter : Sol (Lino 2 + colle + ragréage).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-3 Chambre 113	1	<p>Identifiant : M010</p> <p>Description : Lino 2 + colle + ragréage</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	<p>Oui</p> <p>1er étage - N1-3 Chambre 113</p>	P010	


M012 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-7 Chambre 112	1	<p>Identifiant : M012</p> <p>Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	<p>Oui</p> <p>1er étage - N1-7 Chambre 112</p>	P012	


M012-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (tacheté)).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-7 Chambre 112	1	<p>Identifiant : M012-2</p> <p>Description : Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (tacheté)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	<p>Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012-2</p>	P012-2	


M013 : Partie à inspecter : Sol (Ragréage + colle noire).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-7 Chambre 112	1	<u>Identifiant</u> : M013 <u>Description</u> : Ragréage + colle noire <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 1er étage - N1-7 Chambre 112	P013	


M016 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (orange)).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-11 Chambre 115	1	<u>Identifiant</u> : M016 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (orange) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - N1-11 Chambre 115	P016	


M016-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-11 Chambre 115	1	<u>Identifiant</u> : M016-2 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016-2	P016-2	


M017 : Partie à inspecter : Sol (Ragréage + colle noire).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-11 Chambre 115	1	<u>Identifiant</u> : M017 <u>Description</u> : Ragréage + colle noire <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 1er étage - N1-11 Chambre 115	P017	


M020 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (tacheté)).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-27 Chambre 119	1	<p>Identifiant : M020</p> <p>Description : Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (tacheté)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui 1er étage - N1-27 Chambre 119	P020	


M020-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-27 Chambre 119	1	<p>Identifiant : M020-2</p> <p>Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020-2	P020-2	


M021 : Partie à inspecter : Sol (Ragréage + colle noire).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-27 Chambre 119	1	<p>Identifiant : M021</p> <p>Description : Ragréage + colle noire</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Présence d'amiante</p>	Oui 1er étage - N1-27 Chambre 119	P021	


M023 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-31 Chambre 106	1	<p>Identifiant : M023</p> <p>Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui 1er étage - N1-31 Chambre 106 : Sol	P023	


M023-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (orange)).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-31 Chambre 106	1	<u>Identifiant</u> : M023-2 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (orange) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023-2	P023-2	


M024 : Partie à inspecter : Sol (Ragréage + colle noire).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-31 Chambre 106	1	<u>Identifiant</u> : M024 <u>Description</u> : Ragréage + colle noire <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 1er étage - N1-31 Chambre 106 : Sol	P024	


M026 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (orange)).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-42 Chambre 123	1	<u>Identifiant</u> : M026 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (orange) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - N1-42 Chambre 123	P026	


M026-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris)).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-42 Chambre 123	1	<u>Identifiant</u> : M026-2 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026-2	P026-2	


M031 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté)).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-41 Circulation	1	<u>Identifiant</u> : M031 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - N1-41 Circulation	P031	


M031-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (pulvérulent) (beige)).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-41 Circulation	1	<u>Identifiant</u> : M031-2 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (pulvérulent) (beige) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031-2	P031-2	


M035 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)).**Niveau : 2ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-46 Chambre 203	1	<u>Identifiant</u> : M035 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 2ème étage - N2-46 Chambre 203	P035	


M035-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)).**Niveau : 2ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-46 Chambre 203	1	<u>Identifiant</u> : M035-2 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P035-2	P035-2	


M036 : Partie à inspecter : Sol (Ragréage + colle noire).**Niveau : 2ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-46 Chambre 203	1	<u>Identifiant</u> : M036 <u>Description</u> : Ragréage + colle noire <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 2ème étage - N2-46 Chambre 203	P036	


M038 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (cémenteux) (gris) en traces).**Niveau : 2ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-25 Chambre 207	1	<u>Identifiant</u> : M038 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (cémenteux) (gris) en traces <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - N2-25 Chambre 207	P038	


M038-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)).**Niveau : 2ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-25 Chambre 207	1	<u>Identifiant</u> : M038-2 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038-2	P038-2	


M041 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)).**Niveau : 2ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-5 Chambre 214	1	<u>Identifiant</u> : M041 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - N2-5 Chambre 214	P041	


M041-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)).**Niveau : 2ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-5 Chambre 214	1	<p>Identifiant : M041-2</p> <p>Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	<p>Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P041-2</p>	P041-2	


M042 : Partie à inspecter : Sol (Ragréage + colle noire).**Niveau : 2ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-5 Chambre 214	1	<p>Identifiant : M042</p> <p>Description : Ragréage + colle noire</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Présence d'amiante</p>	<p>Oui</p> <p>2ème étage - N2-5 Chambre 214</p>	P042	


M046 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) (clair)).**Niveau : 2ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-21 Chambre 218	1	<p>Identifiant : M046</p> <p>Description : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) (clair)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	<p>Oui</p> <p>2ème étage - N2-21 Chambre 218</p>	P046	


M046-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)).**Niveau : 2ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-21 Chambre 218	1	<p>Identifiant : M046-2</p> <p>Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	<p>Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P046-2</p>	P046-2	


M047 : Partie à inspecter : Sol (Ragréage + colle noire).**Niveau : 2ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-21 Chambre 218	1	<u>Identifiant</u> : M047 <u>Description</u> : Ragréage + colle noire <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 2ème étage - N2-21 Chambre 218	P047	


M050 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)).**Niveau : 2ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-37 Chambre 222	1	<u>Identifiant</u> : M050 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - N2-37 Chambre 222 : Sol	P050	

M050-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)).**Niveau : 2ème étage**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-37 Chambre 222	1	<u>Identifiant</u> : M050-2 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050-2	P050-2	

M051 : Partie à inspecter : Sol (Ragréage + colle noire).**Niveau : 2ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-37 Chambre 222	1	<u>Identifiant</u> : M051 <u>Description</u> : Ragréage + colle noire <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 2ème étage - N2-37 Chambre 222	P051	


M055 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)).

Niveau : 2ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-59 Chambre 228	1	<p>Identifiant : M055</p> <p>Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui 2ème étage - N2-59 Chambre 228	P055	


M055-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)).

Niveau : 2ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N2-59 Chambre 228	1	<p>Identifiant : M055-2</p> <p>Description : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055-2	P055-2	


M058 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)).

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-39 Chambre 304	1	<p>Identifiant : M058</p> <p>Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Présence d'amiante</p>	Oui 3ème étage - N3-39 Chambre 304 : Sol	P058	


M058-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)).

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-39 Chambre 304	1	<p>Identifiant : M058-2</p> <p>Description : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P058-2	P058-2	


M061 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)).

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-23 Chambre 308	1	Identifiant : M061 Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - N3-23 Chambre 308 : Sol	P061	


M061-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)).

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-23 Chambre 308	1	Identifiant : M061-2 Description : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061-2	P061-2	


M064 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (marbré)).

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-27 Chambre 319	1	Identifiant : M064 Description : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - N3-27 Chambre 319 : Sol	P064	


M064-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)).

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-27 Chambre 319	1	Identifiant : M064-2 Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P064-2	P064-2	


M065 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)).

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-41 Circulation	1	<u>Identifiant</u> : M065 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - N3-41 Circulation : Sol	P065	


M065-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)).

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-41 Circulation	1	<u>Identifiant</u> : M065-2 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P065-2	P065-2	


M066 : Partie à inspecter : Sol (Ragréage + colle noire).

Niveau : 3ème étage


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-41 Circulation	1	<u>Identifiant</u> : M066 <u>Description</u> : Ragréage + colle noire <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 3ème étage - N3-41 Circulation : Sol	P066	

M070 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir)).


Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-3 Chambre 313	1	<u>Identifiant</u> : M070 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 3ème étage - N3-3 Chambre 313 : Sol	P070	


M070-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)).**Niveau : 3ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-3 Chambre 313	1	<u>Identifiant</u> : M070-2 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P070-2	P070-2	


M073 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)).**Niveau : 3ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-35 Chambre 321	1	<u>Identifiant</u> : M073 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - N3-35 Chambre 321 : Sol	P073	

M073-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)).**Niveau : 3ème étage**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-35 Chambre 321	1	<u>Identifiant</u> : M073-2 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P073-2	P073-2	

M076 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (tacheté) (gris)).**Niveau : 3ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-66 Chambre 331	1	<u>Identifiant</u> : M076 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (tacheté) (gris) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - N3-66 Chambre 331 : Sol	P076	


M076-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir)).

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N3-66 Chambre 331	1	<p>Identifiant : M076-2</p> <p>Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Présence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P076-2	P076-2	


M079 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (marron)).

Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-50 Chambre 401	1	<p>Identifiant : M079</p> <p>Description : Matériau souple de type revêtement de sol (marron)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui 4ème étage - N4-50 Chambre 401 : Sol	P079	


M079-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)).

Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-50 Chambre 401	1	<p>Identifiant : M079-2</p> <p>Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Présence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P079-2	P079-2	


M084 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (beige)).

Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-17 Chambre 409	1	<p>Identifiant : M084</p> <p>Description : Matériau souple de type revêtement de sol (beige)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui 4ème étage - N4-17 Chambre 409 : Sol	P084	


M084-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) ; matériau de type colle bitumineux (noir)).

Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-17 Chambre 409	1	<p><u>Identifiant</u> : M084-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) ; matériau de type colle bitumineux (noir)</p> <p><u>Zone</u> : Sol</p> <p><u>Résultat</u> : Présence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P084-2	P084-2	


M087 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (marron)).

Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-9 Chambre 411	1	<p><u>Identifiant</u> : M087</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (marron)</p> <p><u>Zone</u> : Sol</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Oui 4ème étage - N4-9 Chambre 411 : Sol	P087	


M087-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)).

Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-9 Chambre 411	1	<p><u>Identifiant</u> : M087-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)</p> <p><u>Zone</u> : Sol</p> <p><u>Résultat</u> : Présence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P087-2	P087-2	


M090 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (beige)).

Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-13 Chambre 416	1	<p><u>Identifiant</u> : M090</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (beige)</p> <p><u>Zone</u> : Sol</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Oui 4ème étage - N4-13 Chambre 416 : Sol	P090	


M090-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau souple (vert) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces).

Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-13 Chambre 416	1	<p><u>Identifiant</u> : M090-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau souple (vert) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces</p> <p><u>Zone</u> : Sol</p> <p><u>Résultat</u> : Présence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P090-2	P090-2	


M093 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)).

Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-29 Chambre 420	1	<p><u>Identifiant</u> : M093</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p> <p><u>Zone</u> : Sol</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Oui 4ème étage - N4-29 Chambre 420 : Sol	P093	


M093-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (beige)).

Niveau : 4ème étage


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-29 Chambre 420	1	<p><u>Identifiant</u> : M093-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (beige)</p> <p><u>Zone</u> : Sol</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093-2	P093-2	

M093-3 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)).


Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N4-29 Chambre 420	1	<p><u>Identifiant</u> : M093-3</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)</p> <p><u>Zone</u> : Sol</p> <p><u>Résultat</u> : Présence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093-3	P093-3	


M100 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (vert)).**Niveau : 5ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N5-31 Chambre 506	1	<u>Identifiant</u> : M100 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (vert) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 5ème étage - N5-31 Chambre 506 : Sol	P100	


M100-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)).**Niveau : 5ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N5-31 Chambre 506	1	<u>Identifiant</u> : M100-2 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P100-2	P100-2	


M103 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (vert)).**Niveau : 5ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N5-15 Chambre 510	1	<u>Identifiant</u> : M103 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (vert) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 5ème étage - N5-15 Chambre 510 : Sol	P103	


M103-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (blanc)).**Niveau : 5ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N5-15 Chambre 510	1	<u>Identifiant</u> : M103-2 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (blanc) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P103-2	P103-2	


M108 : Partie à inspecter : Sol (Lino + colle + ragréage + colle noire).**Niveau : 5ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N5-19 Chambre 517	1	<u>Identifiant</u> : M108 <u>Description</u> : Lino + colle + ragréage + colle noire <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 5ème étage - N5-19 Chambre 517 : Sol	P108	


M111 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (vert)).**Niveau : 5ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N5-42 Chambre 523	1	<u>Identifiant</u> : M111 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (vert) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 5ème étage - N5-42 Chambre 523 : Sol	P111	


M111-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (blanc)).**Niveau : 5ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N5-42 Chambre 523	1	<u>Identifiant</u> : M111-2 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (blanc) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P111-2	P111-2	


M114 : Partie à inspecter : Sol (Lino + colle + ragréage + colle noire).**Niveau : 5ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N5-64 Chambre 530	1	<u>Identifiant</u> : M114 <u>Description</u> : Lino + colle + ragréage + colle noire <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 5ème étage - N5-64 Chambre 530 : Sol	P114	


M117 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (gris)).**Niveau : 6ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-50 Chambre 601	1	<u>Identifiant</u> : M117 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (gris) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 6ème étage - N6-50 Chambre 601 : Sol	P117	


M117-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (blanc)).**Niveau : 6ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-50 Chambre 601	1	<u>Identifiant</u> : M117-2 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (blanc) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117-2	P117-2	

M120 : Partie à inspecter : Sol (Lino + colle + ragréage).**Niveau : 6ème étage**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-33 Chambre 605	1	<u>Identifiant</u> : M120 <u>Description</u> : Lino + colle + ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 6ème étage - N6-33 Chambre 605 : Sol	P120	

M123 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté)).**Niveau : 6ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-17 Chambre 609	1	<u>Identifiant</u> : M123 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 6ème étage - N6-17 Chambre 609 : Sol	P123	


M123-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (cimenteux) (gris) en traces).

Niveau : 6ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-17 Chambre 609	1	<p>Identifiant : M123-2</p> <p>Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (cimenteux) (gris) en traces</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Présence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P123-2	P123-2	


M126 : Partie à inspecter : Sol (Lino + colle + ragréage + colle).

Niveau : 6ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-5 Chambre 614	1	<p>Identifiant : M126</p> <p>Description : Lino + colle + ragréage + colle</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui 6ème étage - N6-5 Chambre 614 : Sol	P126	


M129 : Partie à inspecter : Sol (Lino + colle + ragréage + colle noire).

Niveau : 6ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-29 Chambre 620	1	<p>Identifiant : M129</p> <p>Description : Lino + colle + ragréage + colle noire</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui 6ème étage - N6-29 Chambre 620 : Sol	P129	


M132 : Partie à inspecter : Sol (Lino + colle + ragréage + colle).

Niveau : 6ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-44 Chambre 624	1	<p>Identifiant : M132</p> <p>Description : Lino + colle + ragréage + colle</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui 6ème étage - N6-44 Chambre 624 : Sol	P132	


M135 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc)).

Niveau : 6ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-59 Chambre 628	1	<u>Identifiant</u> : M135 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 6ème étage - N6-59 Chambre 628 : Sol	P135	


M135-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)).

Niveau : 6ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-59 Chambre 628	1	<u>Identifiant</u> : M135-2 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P135-2	P135-2	


M138 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)).

Niveau : 6ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-41 Circulation	1	<u>Identifiant</u> : M138 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 6ème étage - N6-41 Circulation : Sol	P138	


M138-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté)).

Niveau : 6ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N6-41 Circulation	1	<u>Identifiant</u> : M138-2 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P138-2	P138-2	


M142 : Partie à inspecter : Sol (Lino + colle + ragréage).

Niveau : 7ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-39 Chambre 704	1	<u>Identifiant</u> : M142 <u>Description</u> : Lino + colle + ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-39 Chambre 704 : Sol	P142	


M145 : Partie à inspecter : Sol (Lino + colle + ragréage).

Niveau : 7ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-23 Chambre 708	1	<u>Identifiant</u> : M145 <u>Description</u> : Lino + colle + ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-23 Chambre 708 : Sol	P145	


M148 : Partie à inspecter : Sol (Lino + colle + ragréage).

Niveau : 7ème étage


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-15 Chambre 710	1	<u>Identifiant</u> : M148 <u>Description</u> : Lino + colle + ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-15 Chambre 710 : Sol	P148	

M151 : Partie à inspecter : Sol (Lino + colle + ragréage).


Niveau : 7ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-11 Chambre 715	1	<u>Identifiant</u> : M151 <u>Description</u> : Lino + colle + ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-11 Chambre 715 : Sol	P151	


M156 : Partie à inspecter : Sol (Lino + colle + ragréage).**Niveau : 7ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-42 Chambre 723	1	Identifiant : M156 Description : Lino + colle + ragréage Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-42 Chambre 723 : Sol	P156	


M159 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (rayé) (gris)).**Niveau : 7ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-58 Chambre 727	1	Identifiant : M159 Description : Matériau souple de type revêtement de sol (rayé) (gris) Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-58 Chambre 727 : Sol	P159	

M159-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (foncé)).**Niveau : 7ème étage**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-58 Chambre 727	1	Identifiant : M159-2 Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (foncé) Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P159-2	P159-2	

M162 : Partie à inspecter : Sol (Lino + colle + ragréage).**Niveau : 8ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N8-50 Chambre 801	1	Identifiant : M162 Description : Lino + colle + ragréage Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 8ème étage - N8-50 Chambre 801 : Sol	P162	


M165 : Partie à inspecter : Sol (Lino + colle + ragréage).

Niveau : 8ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N8-33 Chambre 805	1	<u>Identifiant</u> : M165 <u>Description</u> : Lino + colle + ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 8ème étage - N8-33 Chambre 805 : Sol	P165	


M168 : Partie à inspecter : Sol (Lino + colle + ragréage).

Niveau : 8ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N8-17 Chambre 809	1	<u>Identifiant</u> : M168 <u>Description</u> : Lino + colle + ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 8ème étage - N8-17 Chambre 809 : Sol	P168	


M171 : Partie à inspecter : Sol (Lino + colle + ragréage).

Niveau : 8ème étage


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N8-5 Chambre 814	1	<u>Identifiant</u> : M171 <u>Description</u> : Lino + colle + ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 8ème étage - N8-5 Chambre 814 : Sol	P171	

M174 : Partie à inspecter : Sol (Lino + colle + ragréage).


Niveau : 8ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N8-21 Chambre 818	1	<u>Identifiant</u> : M174 <u>Description</u> : Lino + colle + ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 8ème étage - N8-21 Chambre 818 : Sol	P174	


M177 : Partie à inspecter : Sol (Lino + colle + ragréage).**Niveau : 8ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N8-37 Chambre 822	1	<u>Identifiant</u> : M177 <u>Description</u> : Lino + colle + ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 8ème étage - N8-37 Chambre 822 : Sol	P177	


M180 : Partie à inspecter : Sol (Enduit + peinture).**Niveau : 8ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N8-54 Chambre 826	1	<u>Identifiant</u> : M180 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 8ème étage - N8-54 Chambre 826 : Sol	P180	

M183 : Partie à inspecter : Sol (Lino + colle + ragréage).**Niveau : 10ème étage**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-39 Circulation	1	<u>Identifiant</u> : M183 <u>Description</u> : Lino + colle + ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-39 Circulation : Sol	P183	

M188 : Partie à inspecter : Sol (Lino + colle + ragréage).**Niveau : 9ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-48 Chambre 902	1	<u>Identifiant</u> : M188 <u>Description</u> : Lino + colle + ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 9ème étage - N9-48 Chambre 902 : Sol	P188	


M191 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)).

Niveau : 9ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-31 Chambre 906	1	<p>Identifiant : M191</p> <p>Description : Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui 9ème étage - N9-31 Chambre 906 : Sol	P191	


M191-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (orange)).

Niveau : 9ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-31 Chambre 906	1	<p>Identifiant : M191-2</p> <p>Description : Matériau souple de type revêtement de sol (orange)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P191-2	P191-2	


M194 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)).

Niveau : 9ème étage

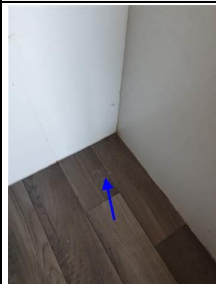
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-15 Chambre 910	1	<p>Identifiant : M194</p> <p>Description : Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui 9ème étage - N9-15 Chambre 910 : Sol	P194	

M194-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (orange)).


Niveau : 9ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-15 Chambre 910	1	<p>Identifiant : M194-2</p> <p>Description : Matériau souple de type revêtement de sol (orange)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P194-2	P194-2	


M197 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (orange)).**Niveau : 9ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-11 Chambre 915	1	<p>Identifiant : M197</p> <p>Description : Matériau souple de type revêtement de sol (orange)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui 9ème étage - N9-11 Chambre 915 : Sol	P197	


M197-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)).**Niveau : 9ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-11 Chambre 915	1	<p>Identifiant : M197-2</p> <p>Description : Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P197-2	P197-2	


M197-3 : Partie à inspecter : Sol (Matériau semi-dur de type ragréage (rose)).**Niveau : 9ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-11 Chambre 915	1	<p>Identifiant : M197-3</p> <p>Description : Matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P197-3	P197-3	


M200 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)).**Niveau : 9ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-35 Chambre 921	1	<p>Identifiant : M200</p> <p>Description : Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui 9ème étage - N9-35 Chambre 921 : Sol	P200	


M200-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)).**Niveau : 9ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-35 Chambre 921	1	<p>Identifiant : M200-2</p> <p>Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P200-2	P200-2	


M203 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces).**Niveau : 9ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-52 Chambre 925	1	<p>Identifiant : M203</p> <p>Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui 9ème étage - N9-52 Chambre 925 : Sol	P203	

M203-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau (collant) (transparent) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune)).**Niveau : 9ème étage**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N9-52 Chambre 925	1	<p>Identifiant : M203-2</p> <p>Description : Matériau (collant) (transparent) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P203-2	P203-2	

M207 : Partie à inspecter : Sol (Lino + colle + ragréage).**Niveau : 10ème étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-50 Chambre 1001	1	<p>Identifiant : M207</p> <p>Description : Lino + colle + ragréage</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui 10ème étage - N10-50 Chambre 1001 : Sol	P207	


M210 : Partie à inspecter : Sol (Lino + ragréage + colle).

Niveau : 10ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-33 Chambre 1005	1	<u>Identifiant</u> : M210 <u>Description</u> : Lino + ragréage + colle <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-33 Chambre 1005 : Sol	P210	


M213 : Partie à inspecter : Sol (Lino + colle + ragréage).

Niveau : 10ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-27 Chambre 1019	1	<u>Identifiant</u> : M213 <u>Description</u> : Lino + colle + ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-27 Chambre 1019 : Sol	P213	


M216 : Partie à inspecter : Sol (Lino + colle + ragréage).

Niveau : 10ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-44 Chambre 1023	1	<u>Identifiant</u> : M216 <u>Description</u> : Lino + colle + ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-44 Chambre 1023 : Sol	P216	


M219 : Partie à inspecter : Sol (Lino + colle + ragréage).

Niveau : 10ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-56 Chambre 1027	1	<u>Identifiant</u> : M219 <u>Description</u> : Lino + colle + ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-56 Chambre 1027 : Sol	P219	


M222 : Partie à inspecter : Sol (Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire) ; matériau dur (gris) (clair)).

Niveau : 10ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-68 Palier	1	<p>Identifiant : M222</p> <p>Description : Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire) ; matériau dur (gris) (clair)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui 10ème étage - N10-68 Palier : Sol	P222	


M222-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau dur de type joint ciment (gris)).

Niveau : 10ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-68 Palier	1	<p>Identifiant : M222-2</p> <p>Description : Matériau dur de type joint ciment (gris)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P222-2	P222-2	


M227 : Partie à inspecter : Sol (Carrelage + colle).

Niveau : 7ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-2 Palier	1	<p>Identifiant : M227</p> <p>Description : Carrelage + colle</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui 7ème étage - N7-2 Palier : Sol	P227	


M233 : Partie à inspecter : Sol (Matériau semi-dur de type ragréage (rose)).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-27 Bureau	1	<p>Identifiant : M233</p> <p>Description : Matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p> <p>Zone : Sol</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Rez de chaussée - N0-27 Bureau : Sol	P233	


M233-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) n°2 ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-27 Bureau	1	<u>Identifiant</u> : M233-2 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) n°2 ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P233-2	P233-2	


M233-3 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type dalle de sol (gris)).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-27 Bureau	1	<u>Identifiant</u> : M233-3 <u>Description</u> : Matériau souple de type dalle de sol (gris) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P233-3	P233-3	


M233-4 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) n°1).

Niveau : Rez de chaussée


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-27 Bureau	1	<u>Identifiant</u> : M233-4 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) n°1 <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P233-4	P233-4	

M240 : Partie à inspecter : Sol (Carrelage + colle).


Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-26 Salle de réunion	1	<u>Identifiant</u> : M240 <u>Description</u> : Carrelage + colle <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion : Sol	P240	


M244 : Partie à inspecter : Sol (Carrelage + colle).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-20 Circulation	1	<u>Identifiant</u> : M244 <u>Description</u> : Carrelage + colle <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-20 Circulation : Sol	P244	


M246 : Partie à inspecter : Sol (Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-19 WC	1	<u>Identifiant</u> : M246 <u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-19 WC : Sol	P246	

M246-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau dur de type joint ciment (gris)).**Niveau : Rez de chaussée**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-19 WC	1	<u>Identifiant</u> : M246-2 <u>Description</u> : Matériau dur de type joint ciment (gris) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P246-2	P246-2	

M249 : Partie à inspecter : Sol (Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-18 Stokage	1	<u>Identifiant</u> : M249 <u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-18 Stokage : Sol	P249	


M249-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau dur de type joint ciment (gris)).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-18 Stokage	1	Identifiant : M249-2 Description : Matériau dur de type joint ciment (gris) Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P249-2	P249-2	


M250 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle bitumineux (noir)).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-16 Bureau	1	Identifiant : M250 Description : Matériau de type colle bitumineux (noir) Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-16 Bureau : Sol	P250	


M250-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces).

Niveau : Rez de chaussée


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-16 Bureau	1	Identifiant : M250-2 Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P250-2	P250-2	

M250-3 : Partie à inspecter : Sol (Matériau souple de type dalle de sol (gris)).


Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-16 Bureau	1	Identifiant : M250-3 Description : Matériau souple de type dalle de sol (gris) Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P250-3	P250-3	


M254 : Partie à inspecter : Sol (Carrelage + colle).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-32 Entrée	1	<u>Identifiant</u> : M254 <u>Description</u> : Carrelage + colle <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-32 Entrée : Sol	P254	


M256 : Partie à inspecter : Sol (Carrelage + colle).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-6 Rangement	1	<u>Identifiant</u> : M256 <u>Description</u> : Carrelage + colle <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-6 Rangement : Sol	P256	

M261 : Partie à inspecter : Sol (Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-58 Chambre	1	<u>Identifiant</u> : M261 <u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - N1-58 Chambre : Sol	P261	


M261-2 : Partie à inspecter : Sol (Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type colle bitumineux (noir)).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-58 Chambre	1	<u>Identifiant</u> : M261-2 <u>Description</u> : Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type colle bitumineux (noir) <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P261-2	P261-2	

6 - Conduits et accessoires intérieurs


M187 : Partie à inspecter : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) (Armaflex).

Niveau : 10ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-39 Circulation	1	<u>Identifiant</u> : M187 <u>Description</u> : Armaflex <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-39 Circulation : Mur	P187	


M226 : Partie à inspecter : Conduit (Filasse).

Niveau : 10ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N10-68 Palier	1	<u>Identifiant</u> : M226 <u>Description</u> : Filasse <u>Zone</u> : Conduit <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 10ème étage - N10-68 Palier : Conduit	P226	

M232 : Partie à inspecter : Conduit (Filasse).

Niveau : 7ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N7-2 Palier	1	<u>Identifiant</u> : M232 <u>Description</u> : Filasse <u>Zone</u> : Conduit <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 7ème étage - N7-2 Palier : Conduit	P232	

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet


10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet


Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017

M002 : Partie à inspecter : Mur (Faïence + colle + joint).


Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-13 Salle de douche	1	<u>Identifiant</u> : M002 <u>Description</u> : Faïence + colle + joint <u>Zone</u> : Mur A,B,C,D <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche	P002	


M003 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-13 Salle de douche	1	<u>Identifiant</u> : M003 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche	P003	

M004 : Partie à inspecter : Plafond (Matériau (bleu) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris)).**Niveau : Rez de chaussée**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-13 Salle de douche	1	<u>Identifiant</u> : M004 <u>Description</u> : Matériau (bleu) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris) <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche	P004	

M004-2 : Partie à inspecter : Plafond (Matériau fibreux de type isolant (jaune)).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-13 Salle de douche	1	<u>Identifiant</u> : M004-2 <u>Description</u> : Matériau fibreux de type isolant (jaune) <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004-2	P004-2	


M006 : Partie à inspecter : Poteau (Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-2 Chambre 3	1	<p>Identifiant : M006</p> <p>Description : Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces</p> <p>Zone : Poteau</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	P006	


M006-2 : Partie à inspecter : Poteau (Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-2 Chambre 3	1	<p>Identifiant : M006-2</p> <p>Description : Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)</p> <p>Zone : Poteau</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P006-2	P006-2	


M007 : Partie à inspecter : Poutre (Enduit + peinture poutre).

Niveau : Rez de chaussée


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-2 Chambre 3	1	<p>Identifiant : M007</p> <p>Description : Enduit + peinture poutre</p> <p>Zone : Poutre</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	P007	

M008 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).


Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N0-2 Chambre 3	1	<p>Identifiant : M008</p> <p>Description : Enduit + peinture</p> <p>Zone : Plafond</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	P008	


M009 : Partie à inspecter : Sol (Lino 1 + colle).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-3 Chambre 113	1	<u>Identifiant</u> : M009 <u>Description</u> : Lino 1 + colle <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - N1-3 Chambre 113	P009	


M011 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 1er étage**

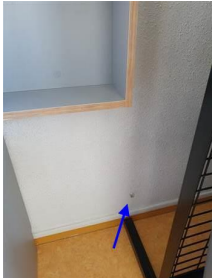Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-3 Chambre 113	1	<u>Identifiant</u> : M011 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - N1-3 Chambre 113	P011	




M014 : Partie à inspecter : Mur (Enduit + peinture).**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-7 Chambre 112	1	<u>Identifiant</u> : M014 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Mur A,B,C,D <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - N1-7 Chambre 112	P014	

M015 : Partie à inspecter : Plafond (Enduit + peinture).**Niveau : 1er étage**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
N1-7 Chambre 112	1	<u>Identifiant</u> : M015 <u>Description</u> : Enduit + peinture <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - N1-7 Chambre 112	P015	





5.2 Récapitulatif zone par zone

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M001	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche</p> <p><u>Echantillons</u> : P001</p> <p><u>Description</u> : Carrelage + colle + joint</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M002	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche</p> <p><u>Echantillons</u> : P002</p> <p><u>Description</u> : Faïence + colle + joint</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M003	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche</p> <p><u>Echantillons</u> : P003</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M004	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche</p> <p><u>Echantillons</u> : P004</p> <p><u>Description</u> : Matériau (bleu) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M004-2	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche</p> <p><u>Echantillons</u> : P004-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau fibreux de type isolant (jaune)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M005	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3</p> <p><u>Echantillons</u> : P005</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (beige)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M005-2	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3</p> <p><u>Echantillons</u> : P005-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M005-3	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3</p> <p><u>Echantillons</u> : P005-3</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple (orange)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M005-4	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3</p> <p><u>Echantillons</u> : P005-4</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle bitumineux (noir)</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M006	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3</p> <p><u>Echantillons</u> : P006</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M006-2	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3</p> <p><u>Echantillons</u> : P006-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M007	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3</p> <p><u>Echantillons</u> : P007</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture poutre</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M008	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3</p> <p><u>Echantillons</u> : P008</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M009	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-3 Chambre 113</p> <p><u>Echantillons</u> : P009</p> <p><u>Description</u> : Lino 1 + colle</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M010	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-3 Chambre 113</p> <p><u>Echantillons</u> : P010</p> <p><u>Description</u> : Lino 2 + colle + ragréage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M011	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-3 Chambre 113</p> <p><u>Echantillons</u> : P011</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	


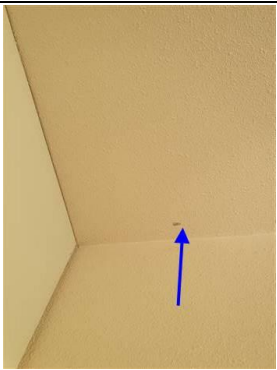

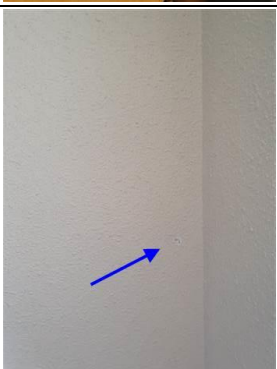
Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M012	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-7 Chambre 112 <u>Echantillons</u> : P012 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M012-2	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-7 Chambre 112 <u>Echantillons</u> : P012-2 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (tacheté)</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M013	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-7 Chambre 112 <u>Echantillons</u> : P013 <u>Description</u> : Ragréage + colle noire</p>	<p>Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M014	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-7 Chambre 112 <u>Echantillons</u> : P014 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M015	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-7 Chambre 112</p> <p><u>Echantillons</u> : P015</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M016	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-11 Chambre 115</p> <p><u>Echantillons</u> : P016</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (orange)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M016-2	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-11 Chambre 115</p> <p><u>Echantillons</u> : P016-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M017	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-11 Chambre 115</p> <p><u>Echantillons</u> : P017</p> <p><u>Description</u> : Ragréage + colle noire</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M018	<u>Localisation</u> : 1er étage - N1-11 Chambre 115 <u>Echantillons</u> : P018 <u>Description</u> : Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M019	<u>Localisation</u> : 1er étage - N1-15 Chambre 110 <u>Echantillons</u> : P019 <u>Description</u> : Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M020	<u>Localisation</u> : 1er étage - N1-27 Chambre 119 <u>Echantillons</u> : P020 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (tacheté)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M020-2	<u>Localisation</u> : 1er étage - N1-27 Chambre 119 <u>Echantillons</u> : P020-2 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	



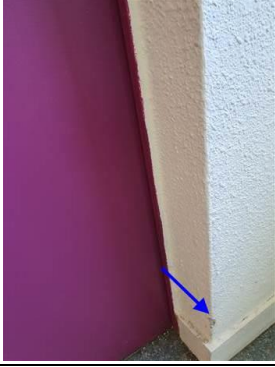

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M021	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-27 Chambre 119</p> <p><u>Echantillons</u> : P021</p> <p><u>Description</u> : Ragréage + colle noire</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M022	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-27 Chambre 119</p> <p><u>Echantillons</u> : P022</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M023	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-31 Chambre 106</p> <p><u>Echantillons</u> : P023</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M023-2	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-31 Chambre 106</p> <p><u>Echantillons</u> : P023-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (orange)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M024	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-31 Chambre 106</p> <p><u>Echantillons</u> : P024</p> <p><u>Description</u> : Ragréage + colle noire</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M025	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-31 Chambre 106</p> <p><u>Echantillons</u> : P025</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M026	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-42 Chambre 123</p> <p><u>Echantillons</u> : P026</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (orange)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M026-2	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-42 Chambre 123</p> <p><u>Echantillons</u> : P026-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris)</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M027	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-42 Chambre 123</p> <p><u>Echantillons</u> : P027</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M028	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-42 Chambre 123</p> <p><u>Echantillons</u> : P028</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M029	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-48 Chambre 102</p> <p><u>Echantillons</u> : P029</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M030	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-56 Chambre 127</p> <p><u>Echantillons</u> : P030</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M031	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-41 Circulation</p> <p><u>Echantillons</u> : P031</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M031-2	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-41 Circulation</p> <p><u>Echantillons</u> : P031-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (pulvérulent) (beige)</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M032	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-41 Circulation</p> <p><u>Echantillons</u> : P032</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M033	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-41 Circulation</p> <p><u>Echantillons</u> : P033</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M034	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-41 Circulation</p> <p><u>Echantillons</u> : P034</p> <p><u>Description</u> : Enduit</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M035	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-46 Chambre 203</p> <p><u>Echantillons</u> : P035</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M035-2	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-46 Chambre 203</p> <p><u>Echantillons</u> : P035-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M036	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-46 Chambre 203</p> <p><u>Echantillons</u> : P036</p> <p><u>Description</u> : Ragréage + colle noire</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M037	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-46 Chambre 203</p> <p><u>Echantillons</u> : P037</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M038	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-25 Chambre 207</p> <p><u>Echantillons</u> : P038</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (cémenteux) (gris) en traces</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M038-2	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-25 Chambre 207</p> <p><u>Echantillons</u> : P038-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M039	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-25 Chambre 207</p> <p><u>Echantillons</u> : P039</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M039-2	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-25 Chambre 207</p> <p><u>Echantillons</u> : P039-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M040	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-25 Chambre 207</p> <p><u>Echantillons</u> : P040</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M041	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-5 Chambre 214</p> <p><u>Echantillons</u> : P041</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M041-2	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-5 Chambre 214</p> <p><u>Echantillons</u> : P041-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M042	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-5 Chambre 214 <u>Echantillons</u> : P042 <u>Description</u> : Ragréage + colle noire</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M043	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-5 Chambre 214 <u>Echantillons</u> : P043 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M044	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-5 Chambre 214 <u>Echantillons</u> : P044 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M045	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-13 Chambre 216 <u>Echantillons</u> : P045 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M046	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-21 Chambre 218 <u>Echantillons</u> : P046 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) (clair)</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M046-2	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-21 Chambre 218 <u>Echantillons</u> : P046-2 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M047	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-21 Chambre 218 <u>Echantillons</u> : P047 <u>Description</u> : Ragréage + colle noire</p>	<p>Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M048	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-21 Chambre 218 <u>Echantillons</u> : P048 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M049	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-21 Chambre 218 <u>Echantillons</u> : P049 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M050	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-37 Chambre 222 <u>Echantillons</u> : P050 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M050-2	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-37 Chambre 222 <u>Echantillons</u> : P050-2 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M051	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-37 Chambre 222 <u>Echantillons</u> : P051 <u>Description</u> : Ragréage + colle noire</p>	<p>Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M052	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-37 Chambre 222</p> <p><u>Echantillons</u> : P052</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M053	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-54 Chambre 226</p> <p><u>Echantillons</u> : P053</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M054	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-54 Chambre 226</p> <p><u>Echantillons</u> : P054</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M055	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-59 Chambre 228</p> <p><u>Echantillons</u> : P055</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M055-2	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - N2-59 Chambre 228 <u>Echantillons</u> : P055-2 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M056	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-48 Chambre 302 <u>Echantillons</u> : P056 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M057	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-48 Chambre 302 <u>Echantillons</u> : P057 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M058	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-39 Chambre 304 <u>Echantillons</u> : P058 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)</p>	<p>Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M058-2	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-39 Chambre 304</p> <p><u>Echantillons</u> : P058-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M059	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-39 Chambre 304</p> <p><u>Echantillons</u> : P059</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M060	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-39 Chambre 304</p> <p><u>Echantillons</u> : P060</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M061	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-23 Chambre 308</p> <p><u>Echantillons</u> : P061</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M061-2	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-23 Chambre 308 <u>Echantillons</u> : P061-2 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M062	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-23 Chambre 308 <u>Echantillons</u> : P062 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M062-2	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-23 Chambre 308 <u>Echantillons</u> : P062-2 <u>Description</u> : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M063	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-23 Chambre 308 <u>Echantillons</u> : P063 <u>Description</u> : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M063-2	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-23 Chambre 308 <u>Echantillons</u> : P063-2 <u>Description</u> : Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M064	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-27 Chambre 319 <u>Echantillons</u> : P064 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré)</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M064-2	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-27 Chambre 319 <u>Echantillons</u> : P064-2 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)</p>	<p>Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M065	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-41 Circulation <u>Echantillons</u> : P065 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	




Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M065-2	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-41 Circulation</p> <p><u>Echantillons</u> : P065-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M066	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-41 Circulation</p> <p><u>Echantillons</u> : P066</p> <p><u>Description</u> : Ragréage + colle noire</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M067	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-41 Circulation</p> <p><u>Echantillons</u> : P067</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M068	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-41 Circulation</p> <p><u>Echantillons</u> : P068</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M069	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-41 Circulation</p> <p><u>Echantillons</u> : P069</p> <p><u>Description</u> : Enduit</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M070	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-3 Chambre 313</p> <p><u>Echantillons</u> : P070</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir)</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M070-2	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-3 Chambre 313</p> <p><u>Echantillons</u> : P070-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M071	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-3 Chambre 313</p> <p><u>Echantillons</u> : P071</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M072	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-3 Chambre 313 <u>Echantillons</u> : P072 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M073	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-35 Chambre 321 <u>Echantillons</u> : P073 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M073-2	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-35 Chambre 321 <u>Echantillons</u> : P073-2 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)</p>	<p>Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M074	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-35 Chambre 321 <u>Echantillons</u> : P074 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M075	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-35 Chambre 321</p> <p><u>Echantillons</u> : P075</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M076	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-66 Chambre 331</p> <p><u>Echantillons</u> : P076</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (tacheté) (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M076-2	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-66 Chambre 331</p> <p><u>Echantillons</u> : P076-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir)</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M077	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-66 Chambre 331</p> <p><u>Echantillons</u> : P077</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M078	<p><u>Localisation</u> : 3ème étage - N3-66 Chambre 331 <u>Echantillons</u> : P078 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M079	<p><u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-50 Chambre 401 <u>Echantillons</u> : P079 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (marron)</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M079-2	<p><u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-50 Chambre 401 <u>Echantillons</u> : P079-2 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)</p>	<p>Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M080	<p><u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-50 Chambre 401 <u>Echantillons</u> : P080 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M081	<p><u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-50 Chambre 401</p> <p><u>Echantillons</u> : P081</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M082	<p><u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-33 Chambre 405</p> <p><u>Echantillons</u> : P082</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M083	<p><u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-33 Chambre 405</p> <p><u>Echantillons</u> : P083</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M084	<p><u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-17 Chambre 409</p> <p><u>Echantillons</u> : P084</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (beige)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M084-2	<p><u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-17 Chambre 409</p> <p><u>Echantillons</u> : P084-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) ; matériau de type colle bitumineux (noir)</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M085	<p><u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-17 Chambre 409</p> <p><u>Echantillons</u> : P085</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M086	<p><u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-17 Chambre 409</p> <p><u>Echantillons</u> : P086</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M087	<p><u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-9 Chambre 411</p> <p><u>Echantillons</u> : P087</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (marron)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M087-2	<p><u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-9 Chambre 411</p> <p><u>Echantillons</u> : P087-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M088	<p><u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-9 Chambre 411</p> <p><u>Echantillons</u> : P088</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M089	<p><u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-9 Chambre 411</p> <p><u>Echantillons</u> : P089</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M090	<p><u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-13 Chambre 416</p> <p><u>Echantillons</u> : P090</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (beige)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M090-2	<p><u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-13 Chambre 416</p> <p><u>Echantillons</u> : P090-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau souple (vert) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M091	<p><u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-13 Chambre 416</p> <p><u>Echantillons</u> : P091</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M092	<p><u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-13 Chambre 416</p> <p><u>Echantillons</u> : P092</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M093	<p><u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-29 Chambre 420</p> <p><u>Echantillons</u> : P093</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M093-2	<p><u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-29 Chambre 420</p> <p><u>Echantillons</u> : P093-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (beige)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M093-3	<p><u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-29 Chambre 420</p> <p><u>Echantillons</u> : P093-3</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M094	<p><u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-29 Chambre 420</p> <p><u>Echantillons</u> : P094</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M095	<p><u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-29 Chambre 420</p> <p><u>Echantillons</u> : P095</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M096	<u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-54 Chambre 426 <u>Echantillons</u> : P096 <u>Description</u> : Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M097	<u>Localisation</u> : 4ème étage - N4-54 Chambre 426 <u>Echantillons</u> : P097 <u>Description</u> : Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M098	<u>Localisation</u> : 5ème étage - N5-48 Chambre 502 <u>Echantillons</u> : P098 <u>Description</u> : Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M099	<u>Localisation</u> : 5ème étage - N5-48 Chambre 502 <u>Echantillons</u> : P099 <u>Description</u> : Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M100	<p><u>Localisation</u> : 5ème étage - N5-31 Chambre 506</p> <p><u>Echantillons</u> : P100</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (vert)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M100-2	<p><u>Localisation</u> : 5ème étage - N5-31 Chambre 506</p> <p><u>Echantillons</u> : P100-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M101	<p><u>Localisation</u> : 5ème étage - N5-31 Chambre 506</p> <p><u>Echantillons</u> : P101</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M102	<p><u>Localisation</u> : 5ème étage - N5-31 Chambre 506</p> <p><u>Echantillons</u> : P102</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M103	<p><u>Localisation</u> : 5ème étage - N5-15 Chambre 510 <u>Echantillons</u> : P103 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (vert)</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M103-2	<p><u>Localisation</u> : 5ème étage - N5-15 Chambre 510 <u>Echantillons</u> : P103-2 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (blanc)</p>	<p>Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M104	<p><u>Localisation</u> : 5ème étage - N5-15 Chambre 510 <u>Echantillons</u> : P104 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M105	<p><u>Localisation</u> : 5ème étage - N5-15 Chambre 510 <u>Echantillons</u> : P105 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M106	<p><u>Localisation</u> : 5ème étage - N5-3 Chambre 513</p> <p><u>Echantillons</u> : P106</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M107	<p><u>Localisation</u> : 5ème étage - N5-3 Chambre 513</p> <p><u>Echantillons</u> : P107</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M108	<p><u>Localisation</u> : 5ème étage - N5-19 Chambre 517</p> <p><u>Echantillons</u> : P108</p> <p><u>Description</u> : Lino + colle + ragréage + colle noire</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M109	<p><u>Localisation</u> : 5ème étage - N5-19 Chambre 517</p> <p><u>Echantillons</u> : P109</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M110	<p><u>Localisation</u> : 5ème étage - N5-19 Chambre 517</p> <p><u>Echantillons</u> : P110</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M111	<p><u>Localisation</u> : 5ème étage - N5-42 Chambre 523</p> <p><u>Echantillons</u> : P111</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (vert)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M111-2	<p><u>Localisation</u> : 5ème étage - N5-42 Chambre 523</p> <p><u>Echantillons</u> : P111-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (blanc)</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M112	<p><u>Localisation</u> : 5ème étage - N5-42 Chambre 523</p> <p><u>Echantillons</u> : P112</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M113	<p><u>Localisation</u> : 5ème étage - N5-42 Chambre 523</p> <p><u>Echantillons</u> : P113</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M114	<p><u>Localisation</u> : 5ème étage - N5-64 Chambre 530</p> <p><u>Echantillons</u> : P114</p> <p><u>Description</u> : Lino + colle + ragréage + colle noire</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M115	<p><u>Localisation</u> : 5ème étage - N5-64 Chambre 530</p> <p><u>Echantillons</u> : P115</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M116	<p><u>Localisation</u> : 5ème étage - N5-64 Chambre 530</p> <p><u>Echantillons</u> : P116</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M117	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-50 Chambre 601</p> <p><u>Echantillons</u> : P117</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M117-2	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-50 Chambre 601</p> <p><u>Echantillons</u> : P117-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (blanc)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M118	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-50 Chambre 601</p> <p><u>Echantillons</u> : P118</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M119	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-50 Chambre 601</p> <p><u>Echantillons</u> : P119</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	



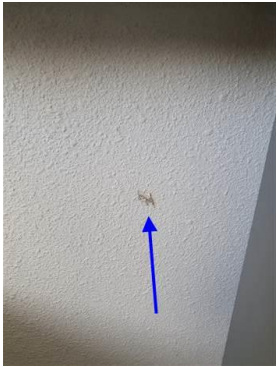

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M120	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-33 Chambre 605</p> <p><u>Echantillons</u> : P120</p> <p><u>Description</u> : Lino + colle + ragréage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M121	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-33 Chambre 605</p> <p><u>Echantillons</u> : P121</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M122	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-33 Chambre 605</p> <p><u>Echantillons</u> : P122</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M123	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-17 Chambre 609</p> <p><u>Echantillons</u> : P123</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M123-2	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-17 Chambre 609</p> <p><u>Echantillons</u> : P123-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (cimenteux) (gris) en traces</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M124	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-17 Chambre 609</p> <p><u>Echantillons</u> : P124</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M125	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-17 Chambre 609</p> <p><u>Echantillons</u> : P125</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M126	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-5 Chambre 614</p> <p><u>Echantillons</u> : P126</p> <p><u>Description</u> : Lino + colle + ragréage + colle</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M127	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-5 Chambre 614</p> <p><u>Echantillons</u> : P127</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M128	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-5 Chambre 614</p> <p><u>Echantillons</u> : P128</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M129	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-29 Chambre 620</p> <p><u>Echantillons</u> : P129</p> <p><u>Description</u> : Lino + colle + ragréage + colle noire</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M130	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-29 Chambre 620</p> <p><u>Echantillons</u> : P130</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M131	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-29 Chambre 620</p> <p><u>Echantillons</u> : P131</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M132	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-44 Chambre 624</p> <p><u>Echantillons</u> : P132</p> <p><u>Description</u> : Lino + colle + ragréage + colle</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M133	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-44 Chambre 624</p> <p><u>Echantillons</u> : P133</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M134	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-44 Chambre 624</p> <p><u>Echantillons</u> : P134</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M135	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-59 Chambre 628</p> <p><u>Echantillons</u> : P135</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M135-2	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-59 Chambre 628</p> <p><u>Echantillons</u> : P135-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M136	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-59 Chambre 628</p> <p><u>Echantillons</u> : P136</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M137	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-59 Chambre 628</p> <p><u>Echantillons</u> : P137</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M138	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-41 Circulation</p> <p><u>Echantillons</u> : P138</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M138-2	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-41 Circulation</p> <p><u>Echantillons</u> : P138-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M139	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-41 Circulation</p> <p><u>Echantillons</u> : P139</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M140	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-41 Circulation</p> <p><u>Echantillons</u> : P140</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M141	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - N6-41 Circulation</p> <p><u>Echantillons</u> : P141</p> <p><u>Description</u> : Scellement plâtre</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M142	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-39 Chambre 704</p> <p><u>Echantillons</u> : P142</p> <p><u>Description</u> : Lino + colle + ragréage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M143	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-39 Chambre 704</p> <p><u>Echantillons</u> : P143</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M144	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-39 Chambre 704</p> <p><u>Echantillons</u> : P144</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M145	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-23 Chambre 708</p> <p><u>Echantillons</u> : P145</p> <p><u>Description</u> : Lino + colle + ragréage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M146	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-23 Chambre 708</p> <p><u>Echantillons</u> : P146</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M146-2	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-23 Chambre 708</p> <p><u>Echantillons</u> : P146-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M147	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-23 Chambre 708</p> <p><u>Echantillons</u> : P147</p> <p><u>Description</u> : Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M147-2	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-23 Chambre 708 <u>Echantillons</u> : P147-2 <u>Description</u> : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M147-3	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-23 Chambre 708 <u>Echantillons</u> : P147-3 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M148	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-15 Chambre 710 <u>Echantillons</u> : P148 <u>Description</u> : Lino + colle + ragréage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M149	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-15 Chambre 710 <u>Echantillons</u> : P149 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	




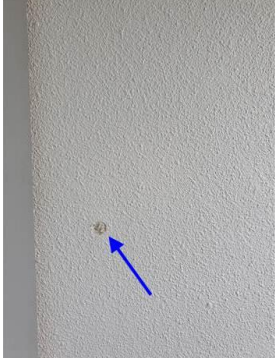
Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M150	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-15 Chambre 710 <u>Echantillons</u> : P150 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M151	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-11 Chambre 715 <u>Echantillons</u> : P151 <u>Description</u> : Lino + colle + ragréage</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M152	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-11 Chambre 715 <u>Echantillons</u> : P152 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	<p>Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M153	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-11 Chambre 715 <u>Echantillons</u> : P153 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M154	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-27 Chambre 719 <u>Echantillons</u> : P154 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M155	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-27 Chambre 719 <u>Echantillons</u> : P155 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M156	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-42 Chambre 723 <u>Echantillons</u> : P156 <u>Description</u> : Lino + colle + ragréage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M157	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-42 Chambre 723 <u>Echantillons</u> : P157 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M158	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-42 Chambre 723</p> <p><u>Echantillons</u> : P158</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M159	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-58 Chambre 727</p> <p><u>Echantillons</u> : P159</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (rayé) (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M159-2	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-58 Chambre 727</p> <p><u>Echantillons</u> : P159-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (foncé)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M160	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-58 Chambre 727</p> <p><u>Echantillons</u> : P160</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M161	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-58 Chambre 727</p> <p><u>Echantillons</u> : P161</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M162	<p><u>Localisation</u> : 8ème étage - N8-50 Chambre 801</p> <p><u>Echantillons</u> : P162</p> <p><u>Description</u> : Lino + colle + ragréage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M163	<p><u>Localisation</u> : 8ème étage - N8-50 Chambre 801</p> <p><u>Echantillons</u> : P163</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M164	<p><u>Localisation</u> : 8ème étage - N8-50 Chambre 801</p> <p><u>Echantillons</u> : P164</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M165	<p><u>Localisation</u> : 8ème étage - N8-33 Chambre 805</p> <p><u>Echantillons</u> : P165</p> <p><u>Description</u> : Lino + colle + ragréage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M166	<p><u>Localisation</u> : 8ème étage - N8-33 Chambre 805</p> <p><u>Echantillons</u> : P166</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M167	<p><u>Localisation</u> : 8ème étage - N8-33 Chambre 805</p> <p><u>Echantillons</u> : P167</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M168	<p><u>Localisation</u> : 8ème étage - N8-17 Chambre 809</p> <p><u>Echantillons</u> : P168</p> <p><u>Description</u> : Lino + colle + ragréage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M169	<p><u>Localisation</u> : 8ème étage - N8-17 Chambre 809</p> <p><u>Echantillons</u> : P169</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M170	<p><u>Localisation</u> : 8ème étage - N8-17 Chambre 809</p> <p><u>Echantillons</u> : P170</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M171	<p><u>Localisation</u> : 8ème étage - N8-5 Chambre 814</p> <p><u>Echantillons</u> : P171</p> <p><u>Description</u> : Lino + colle + ragréage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M172	<p><u>Localisation</u> : 8ème étage - N8-5 Chambre 814</p> <p><u>Echantillons</u> : P172</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	




Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M173	<p><u>Localisation</u> : 8ème étage - N8-5 Chambre 814 <u>Echantillons</u> : P173 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M174	<p><u>Localisation</u> : 8ème étage - N8-21 Chambre 818 <u>Echantillons</u> : P174 <u>Description</u> : Lino + colle + ragréage</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M175	<p><u>Localisation</u> : 8ème étage - N8-21 Chambre 818 <u>Echantillons</u> : P175 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M176	<p><u>Localisation</u> : 8ème étage - N8-21 Chambre 818 <u>Echantillons</u> : P176 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	




Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M177	<p><u>Localisation</u> : 8ème étage - N8-37 Chambre 822</p> <p><u>Echantillons</u> : P177</p> <p><u>Description</u> : Lino + colle + ragréage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M178	<p><u>Localisation</u> : 8ème étage - N8-37 Chambre 822</p> <p><u>Echantillons</u> : P178</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M179	<p><u>Localisation</u> : 8ème étage - N8-37 Chambre 822</p> <p><u>Echantillons</u> : P179</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M180	<p><u>Localisation</u> : 8ème étage - N8-54 Chambre 826</p> <p><u>Echantillons</u> : P180</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M181	<p><u>Localisation</u> : 8ème étage - N8-54 Chambre 826</p> <p><u>Echantillons</u> : P181</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	<p>Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M182	<p><u>Localisation</u> : 8ème étage - N8-54 Chambre 826</p> <p><u>Echantillons</u> : P182</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M183	<p><u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-39 Circulation</p> <p><u>Echantillons</u> : P183</p> <p><u>Description</u> : Lino + colle + ragréage</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M184	<p><u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-39 Circulation</p> <p><u>Echantillons</u> : P184</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	<p>Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	

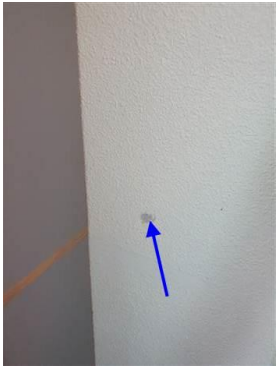



Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M185	<p><u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-39 Circulation</p> <p><u>Echantillons</u> : P185</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M186	<p><u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-39 Circulation</p> <p><u>Echantillons</u> : P186</p> <p><u>Description</u> : Scellement plâtre</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M187	<p><u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-39 Circulation</p> <p><u>Echantillons</u> : P187</p> <p><u>Description</u> : Armaflex</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M188	<p><u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-48 Chambre 902</p> <p><u>Echantillons</u> : P188</p> <p><u>Description</u> : Lino + colle + ragréage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M189	<p><u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-48 Chambre 902</p> <p><u>Echantillons</u> : P189</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M190	<p><u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-48 Chambre 902</p> <p><u>Echantillons</u> : P190</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M191	<p><u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-31 Chambre 906</p> <p><u>Echantillons</u> : P191</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M191-2	<p><u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-31 Chambre 906</p> <p><u>Echantillons</u> : P191-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (orange)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	


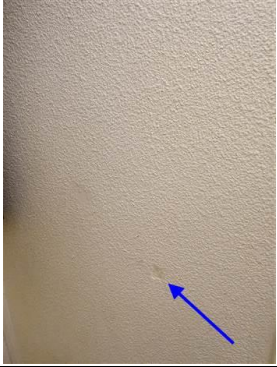


Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M192	<p><u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-31 Chambre 906</p> <p><u>Echantillons</u> : P192</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Susceptible de contenir de l'amiante (Calcination et attaque chimique et mécanique)	
M193	<p><u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-31 Chambre 906</p> <p><u>Echantillons</u> : P193</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M194	<p><u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-15 Chambre 910</p> <p><u>Echantillons</u> : P194</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M194-2	<p><u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-15 Chambre 910</p> <p><u>Echantillons</u> : P194-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (orange)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	


Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M195	<p><u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-15 Chambre 910</p> <p><u>Echantillons</u> : P195</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M196	<p><u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-15 Chambre 910</p> <p><u>Echantillons</u> : P196</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M197	<p><u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-11 Chambre 915</p> <p><u>Echantillons</u> : P197</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (orange)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M197-2	<p><u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-11 Chambre 915</p> <p><u>Echantillons</u> : P197-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M197-3	<p><u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-11 Chambre 915</p> <p><u>Echantillons</u> : P197-3</p> <p><u>Description</u> : Matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M198	<p><u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-11 Chambre 915</p> <p><u>Echantillons</u> : P198</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M199	<p><u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-11 Chambre 915</p> <p><u>Echantillons</u> : P199</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M200	<p><u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-35 Chambre 921</p> <p><u>Echantillons</u> : P200</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M200-2	<p><u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-35 Chambre 921</p> <p><u>Echantillons</u> : P200-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M201	<p><u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-35 Chambre 921</p> <p><u>Echantillons</u> : P201</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M202	<p><u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-35 Chambre 921</p> <p><u>Echantillons</u> : P202</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M203	<p><u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-52 Chambre 925</p> <p><u>Echantillons</u> : P203</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M203-2	<u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-52 Chambre 925 <u>Echantillons</u> : P203-2 <u>Description</u> : Matériau (collant) (transparent) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M204	<u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-52 Chambre 925 <u>Echantillons</u> : P204 <u>Description</u> : Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M205	<u>Localisation</u> : 9ème étage - N9-52 Chambre 925 <u>Echantillons</u> : P205 <u>Description</u> : Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M206	<u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-39 Circulation <u>Echantillons</u> : P206 <u>Description</u> : Scellement plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M207	<p><u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-50 Chambre 1001</p> <p><u>Echantillons</u> : P207</p> <p><u>Description</u> : Lino + colle + ragréage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M208	<p><u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-50 Chambre 1001</p> <p><u>Echantillons</u> : P208</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M209	<p><u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-50 Chambre 1001</p> <p><u>Echantillons</u> : P209</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M210	<p><u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-33 Chambre 1005</p> <p><u>Echantillons</u> : P210</p> <p><u>Description</u> : Lino + ragréage + colle</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M211	<u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-33 Chambre 1005 <u>Echantillons</u> : P211 <u>Description</u> : Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M212	<u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-33 Chambre 1005 <u>Echantillons</u> : P212 <u>Description</u> : Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M213	<u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-27 Chambre 1019 <u>Echantillons</u> : P213 <u>Description</u> : Lino + colle + ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M214	<u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-27 Chambre 1019 <u>Echantillons</u> : P214 <u>Description</u> : Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M215	<p><u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-27 Chambre 1019</p> <p><u>Echantillons</u> : P215</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M216	<p><u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-44 Chambre 1023</p> <p><u>Echantillons</u> : P216</p> <p><u>Description</u> : Lino + colle + ragréage</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M217	<p><u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-44 Chambre 1023</p> <p><u>Echantillons</u> : P217</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M218	<p><u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-44 Chambre 1023</p> <p><u>Echantillons</u> : P218</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M219	<u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-56 Chambre 1027 <u>Echantillons</u> : P219 <u>Description</u> : Lino + colle + ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M220	<u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-56 Chambre 1027 <u>Echantillons</u> : P220 <u>Description</u> : Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M221	<u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-56 Chambre 1027 <u>Echantillons</u> : P221 <u>Description</u> : Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M222	<u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-68 Palier <u>Echantillons</u> : P222 <u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire) ; matériau dur (gris) (clair)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M222-2	<p><u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-68 Palier <u>Echantillons</u> : P222-2 <u>Description</u> : Matériau dur de type joint ciment (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M223	<p><u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-68 Palier <u>Echantillons</u> : P223 <u>Description</u> : Matériau (pulvérulent) (noir) (vert) ; matériau dur de type joint ciment (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M223-2	<p><u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-68 Palier <u>Echantillons</u> : P223-2 <u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M224	<p><u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-68 Palier <u>Echantillons</u> : P224 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M225	<p><u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-68 Palier</p> <p><u>Echantillons</u> : P225</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M226	<p><u>Localisation</u> : 10ème étage - N10-68 Palier</p> <p><u>Echantillons</u> : P226</p> <p><u>Description</u> : Filasse</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M227	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-2 Palier</p> <p><u>Echantillons</u> : P227</p> <p><u>Description</u> : Carrelage + colle</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M228	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-2 Palier</p> <p><u>Echantillons</u> : P228</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur de type joint ciment (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M228-2	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-2 Palier</p> <p><u>Echantillons</u> : P228-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M229	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-2 Palier</p> <p><u>Echantillons</u> : P229</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M230	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-2 Palier</p> <p><u>Echantillons</u> : P230</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M231	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-2 Palier</p> <p><u>Echantillons</u> : P231</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	


Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M232	<p><u>Localisation</u> : 7ème étage - N7-2 Palier</p> <p><u>Echantillons</u> : P232</p> <p><u>Description</u> : Filasse</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M233	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-27 Bureau</p> <p><u>Echantillons</u> : P233</p> <p><u>Description</u> : Matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M233-2	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-27 Bureau</p> <p><u>Echantillons</u> : P233-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) n°2 ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M233-3	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-27 Bureau</p> <p><u>Echantillons</u> : P233-3</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type dalle de sol (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M233-4	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-27 Bureau</p> <p><u>Echantillons</u> : P233-4</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) n°1</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M234	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-25 Bureau</p> <p><u>Echantillons</u> : P234</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M235	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-24 Bureau</p> <p><u>Echantillons</u> : P235</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M236	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-27 Bureau</p> <p><u>Echantillons</u> : P236</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M237	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-29 WC</p> <p><u>Echantillons</u> : P237</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M238	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-29 WC</p> <p><u>Echantillons</u> : P238</p> <p><u>Description</u> : Faïence + colle</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M239	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-29 WC</p> <p><u>Echantillons</u> : P239</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M239-2	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-29 WC</p> <p><u>Echantillons</u> : P239-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau fibreux de type isolant (jaune)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M240	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion</p> <p><u>Echantillons</u> : P240</p> <p><u>Description</u> : Carrelage + colle</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M241	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion</p> <p><u>Echantillons</u> : P241</p> <p><u>Description</u> : Matériau semi-dur de type enduit (blanc)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M241-2	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion</p> <p><u>Echantillons</u> : P241-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M241-3	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion</p> <p><u>Echantillons</u> : P241-3</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur de type mortier, béton, chape (cimenteux) (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M241-4	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion</p> <p><u>Echantillons</u> : P241-4</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M242	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion</p> <p><u>Echantillons</u> : P242</p> <p><u>Description</u> : Toile de verre + colle + enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M243	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion</p> <p><u>Echantillons</u> : P243</p> <p><u>Description</u> : Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M243-2	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion</p> <p><u>Echantillons</u> : P243-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type tresse de fibres (blanc)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	


Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M244	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-20 Circulation <u>Echantillons</u> : P244 <u>Description</u> : Carrelage + colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M245	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-20 Circulation <u>Echantillons</u> : P245 <u>Description</u> : Plinthe carrelage + colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M246	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-19 WC <u>Echantillons</u> : P246 <u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M246-2	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-19 WC <u>Echantillons</u> : P246-2 <u>Description</u> : Matériau dur de type joint ciment (gris)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M247	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-19 WC</p> <p><u>Echantillons</u> : P247</p> <p><u>Description</u> : Plinthe carrelage + colle</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M248	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-19 WC</p> <p><u>Echantillons</u> : P248</p> <p><u>Description</u> : Faïence + colle</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M249	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-18 Stokage</p> <p><u>Echantillons</u> : P249</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M249-2	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-18 Stokage</p> <p><u>Echantillons</u> : P249-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur de type joint ciment (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M250	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-16 Bureau <u>Echantillons</u> : P250 <u>Description</u> : Matériau de type colle bitumineux (noir)</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M250-2	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-16 Bureau <u>Echantillons</u> : P250-2 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M250-3	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-16 Bureau <u>Echantillons</u> : P250-3 <u>Description</u> : Matériau souple de type dalle de sol (gris)</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M251	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-18 Stokage <u>Echantillons</u> : P251 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	


Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M251-2	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-18 Stokage</p> <p><u>Echantillons</u> : P251-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M252	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-18 Stokage</p> <p><u>Echantillons</u> : P252</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M253	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-18 Stokage</p> <p><u>Echantillons</u> : P253</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M254	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-32 Entrée</p> <p><u>Echantillons</u> : P254</p> <p><u>Description</u> : Carrelage + colle</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M255	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-32 Entrée</p> <p><u>Echantillons</u> : P255</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M255-2	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-32 Entrée</p> <p><u>Echantillons</u> : P255-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M256	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-6 Rangement</p> <p><u>Echantillons</u> : P256</p> <p><u>Description</u> : Carrelage + colle</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M257	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-6 Rangement</p> <p><u>Echantillons</u> : P257</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M257-2	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-6 Rangement</p> <p><u>Echantillons</u> : P257-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (friable) (blanc) en traces</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M258	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-6 Rangement</p> <p><u>Echantillons</u> : P258</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M259	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-6 Rangement</p> <p><u>Echantillons</u> : P259</p> <p><u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M260	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-6 Rangement</p> <p><u>Echantillons</u> : P260</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M260-2	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - N0-6 Rangement</p> <p><u>Echantillons</u> : P260-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau fibreux de type isolant (jaune)</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M261	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-58 Chambre</p> <p><u>Echantillons</u> : P261</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M261-2	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-58 Chambre</p> <p><u>Echantillons</u> : P261-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type colle bitumineux (noir)</p>	<p>Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
M262	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-58 Chambre</p> <p><u>Echantillons</u> : P262</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur de type joint ciment (gris)</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M262-2	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-58 Chambre <u>Echantillons</u> : P262-2 <u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (friable) (blanc) en traces</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M263	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-58 Chambre <u>Echantillons</u> : P263 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M263-2	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-58 Chambre <u>Echantillons</u> : P263-2 <u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M264	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - N1-58 Chambre <u>Echantillons</u> : P264 <u>Description</u> : Enduit + peinture</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M265	<p>Localisation : 1er étage - N1-58 Chambre</p> <p>Echantillons : P265</p> <p>Description : Enduit + peinture</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	

6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **GINGER CATED - 12 avenue Gay Lussac ZAC LA CLEF ST PIERRE 78990 ELANCOURT (détail sur www.info-certif.fr)**

Fait à **ST DENIS**, le **07/04/2025**

Par : **SUPERSAC** **Samy**



Signature du représentant :

--

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° B-25-0083/2

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.


Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.


Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.


Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.


Sommaire des annexes**7 Annexes****7.1 Schéma de repérage****7.2 Rapports d'essais****7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante****7.4 Conséquences réglementaires et recommandations****7.5 Recommandations générales de sécurité****7.6 Documents annexés au présent rapport**


7.1 - Annexe - Schéma de repérage

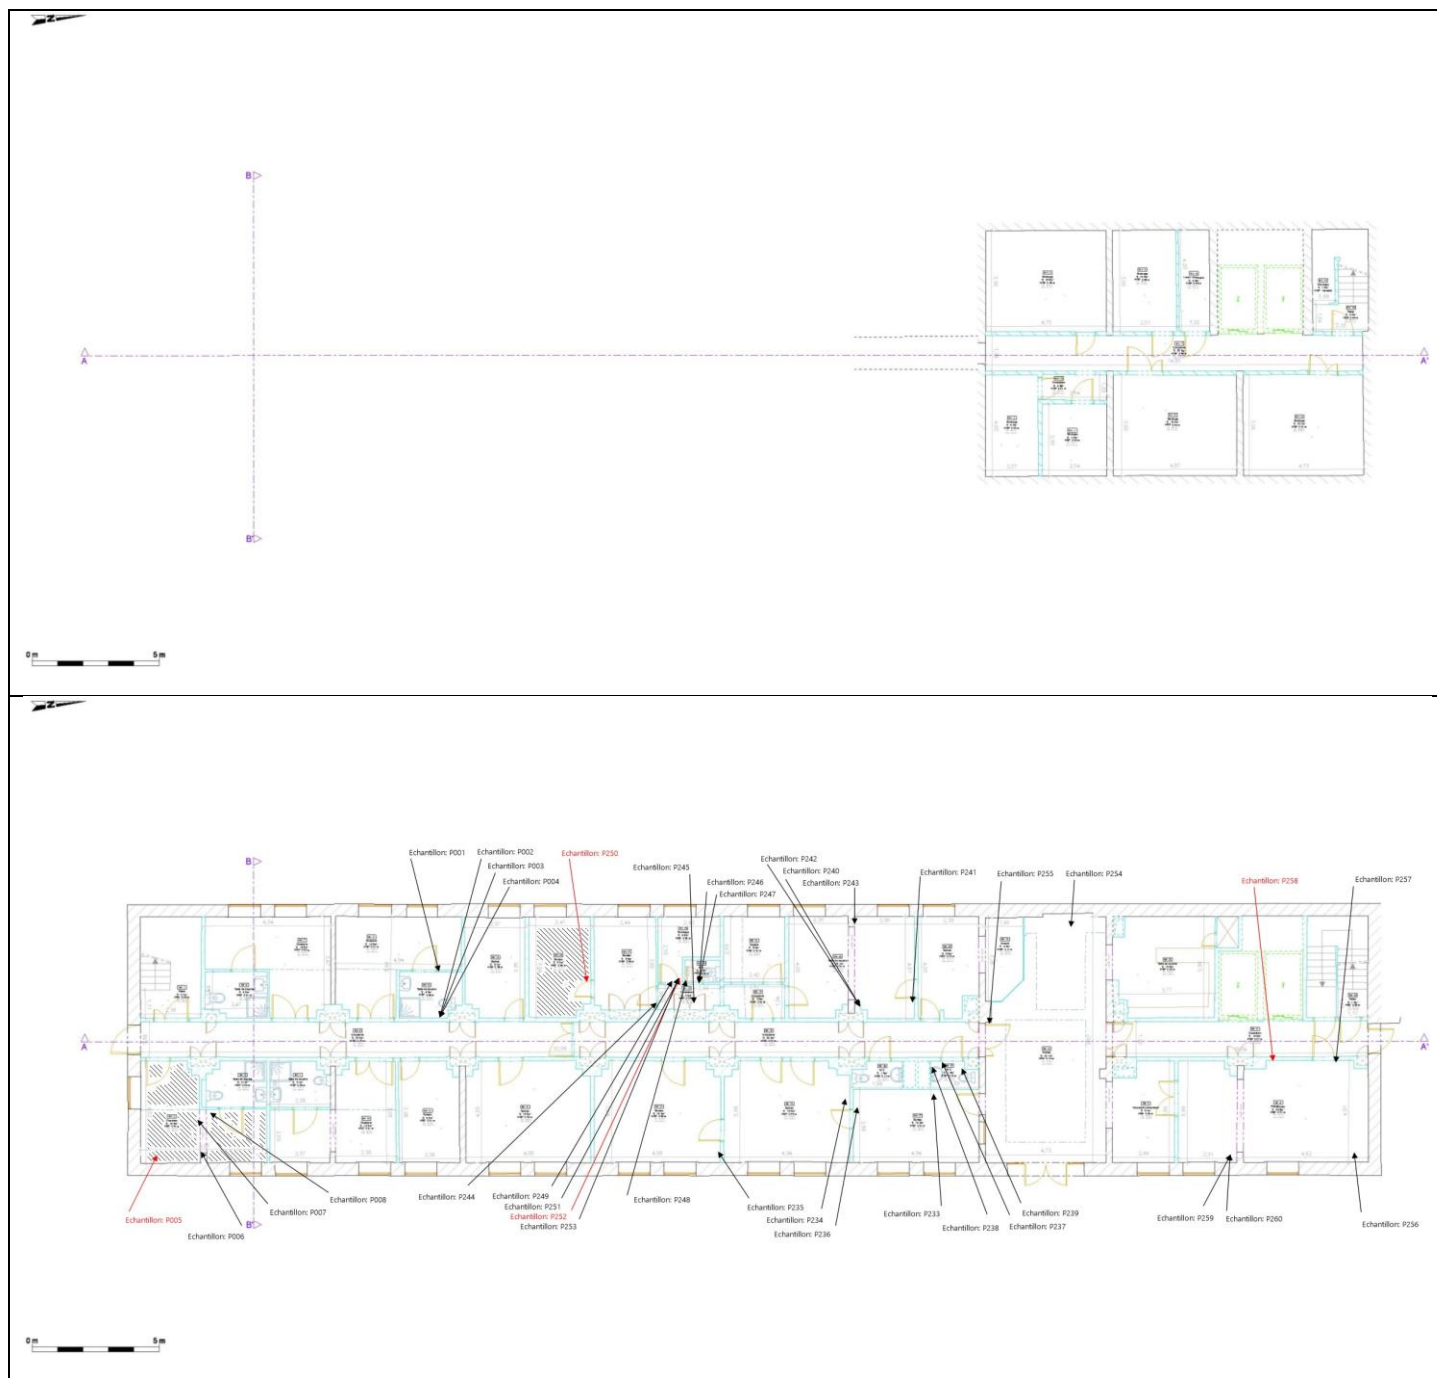


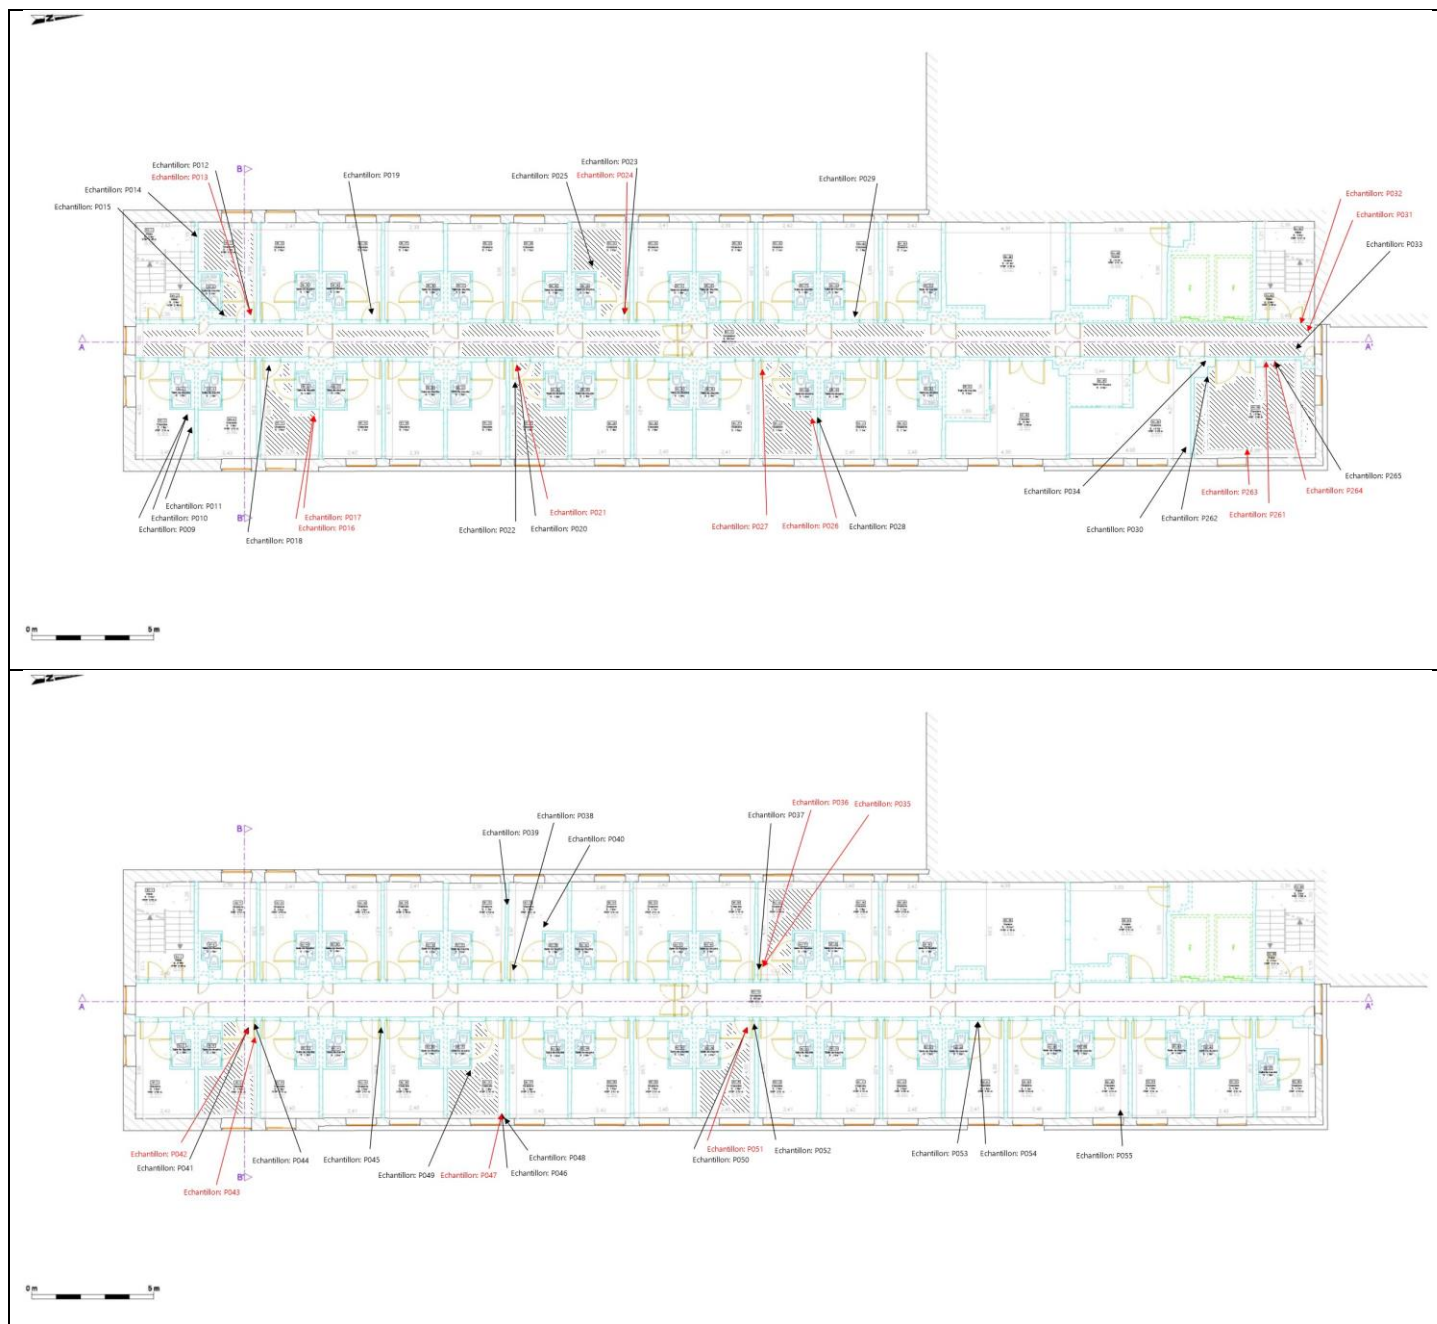


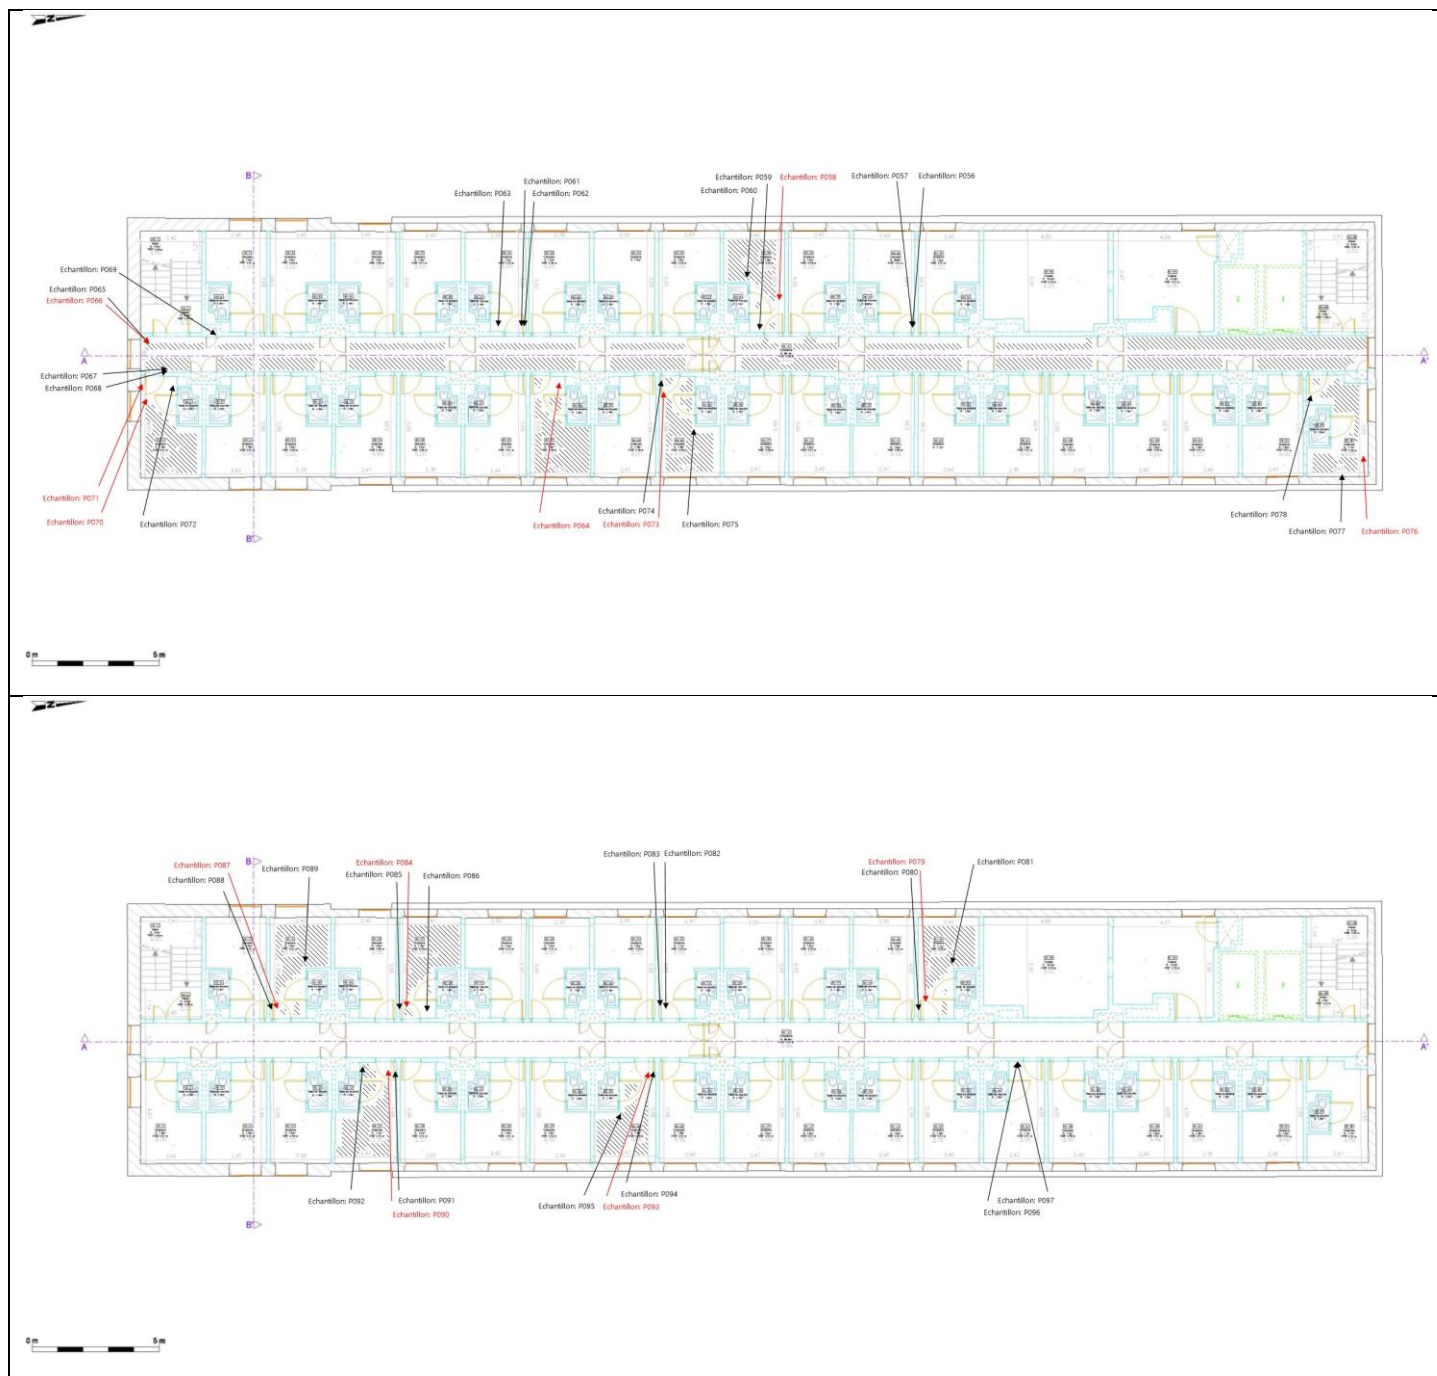

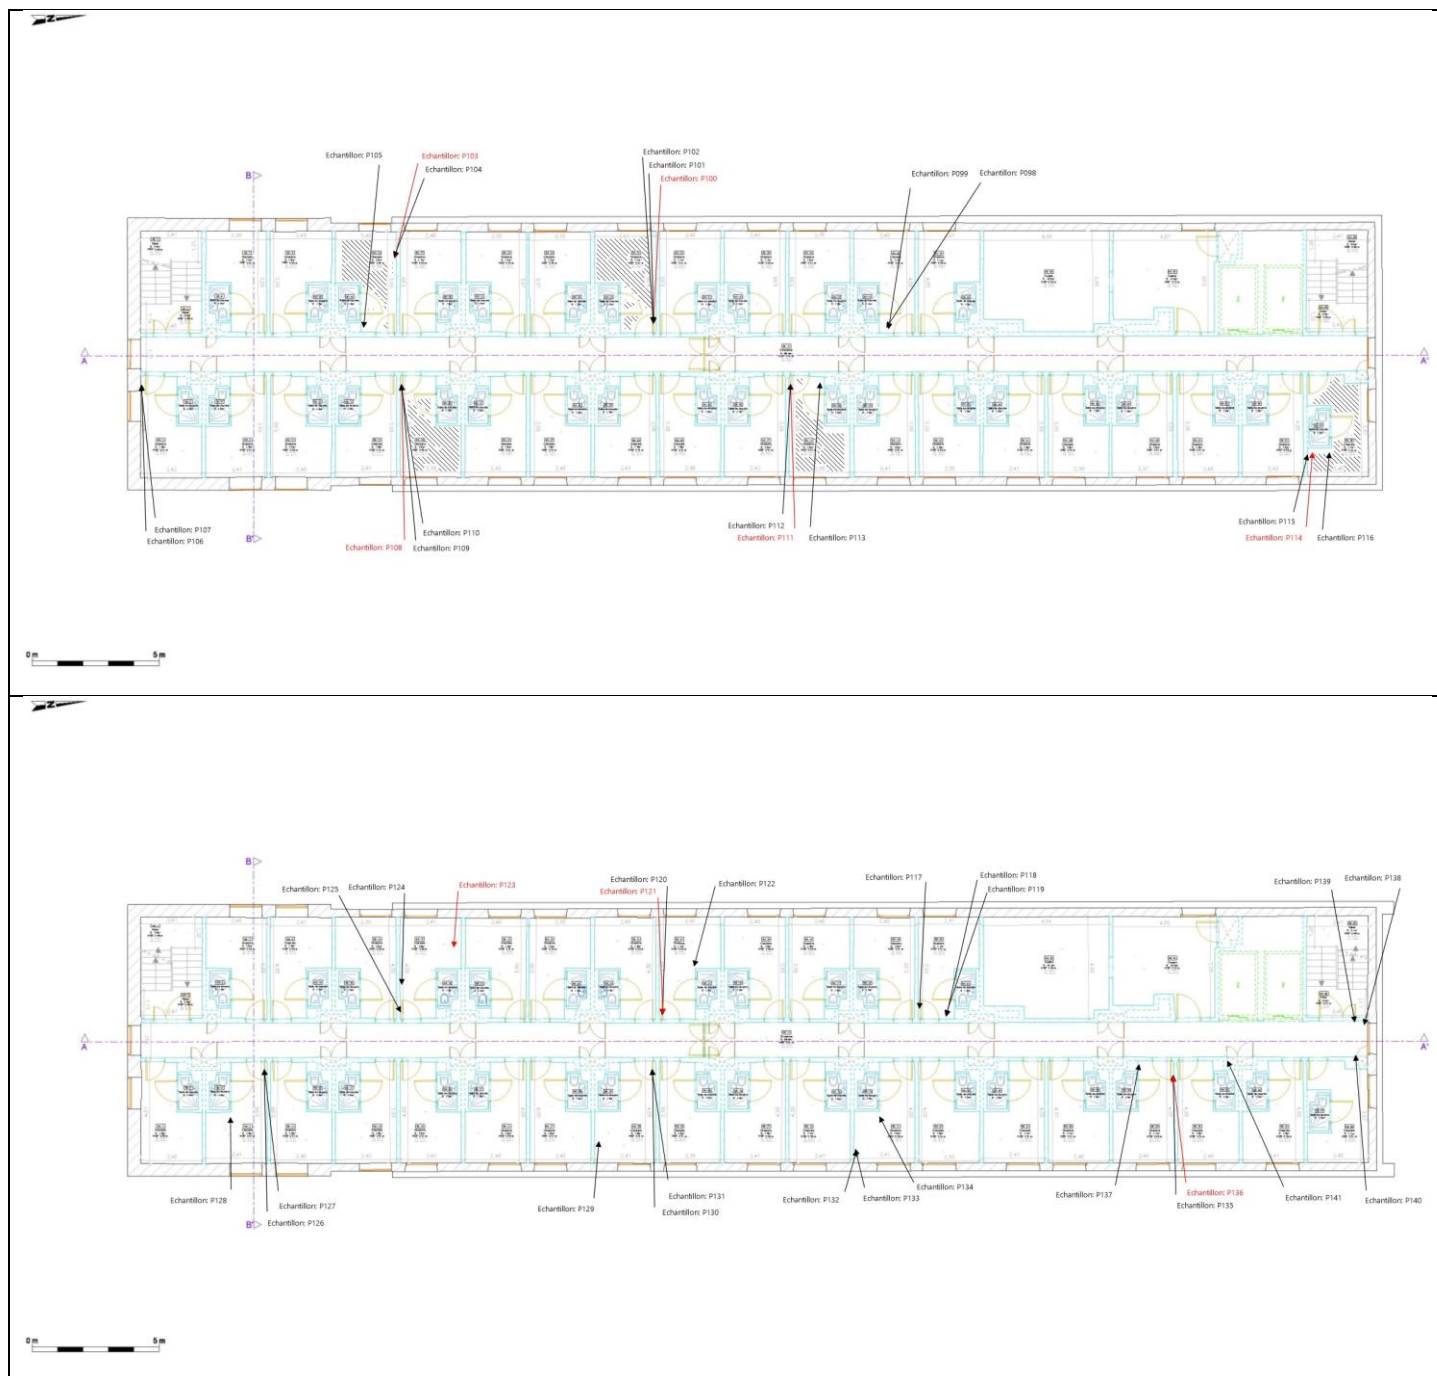

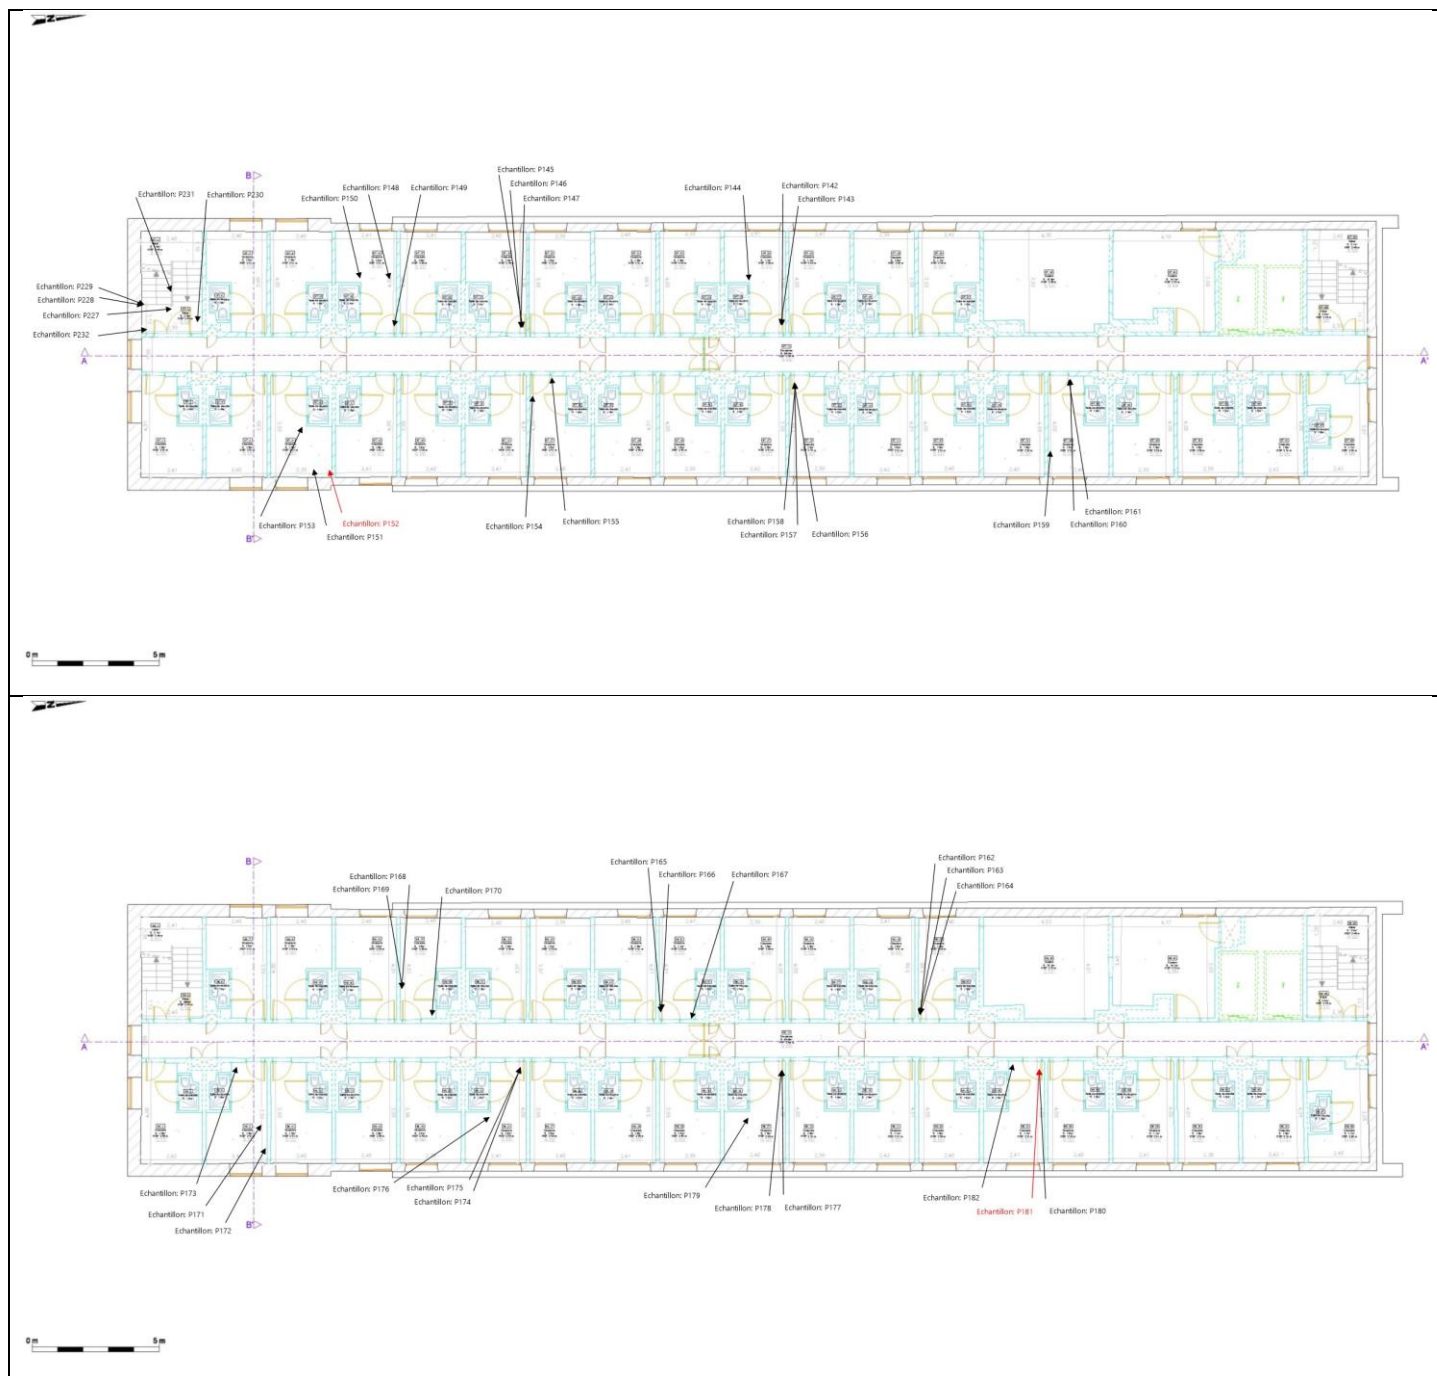



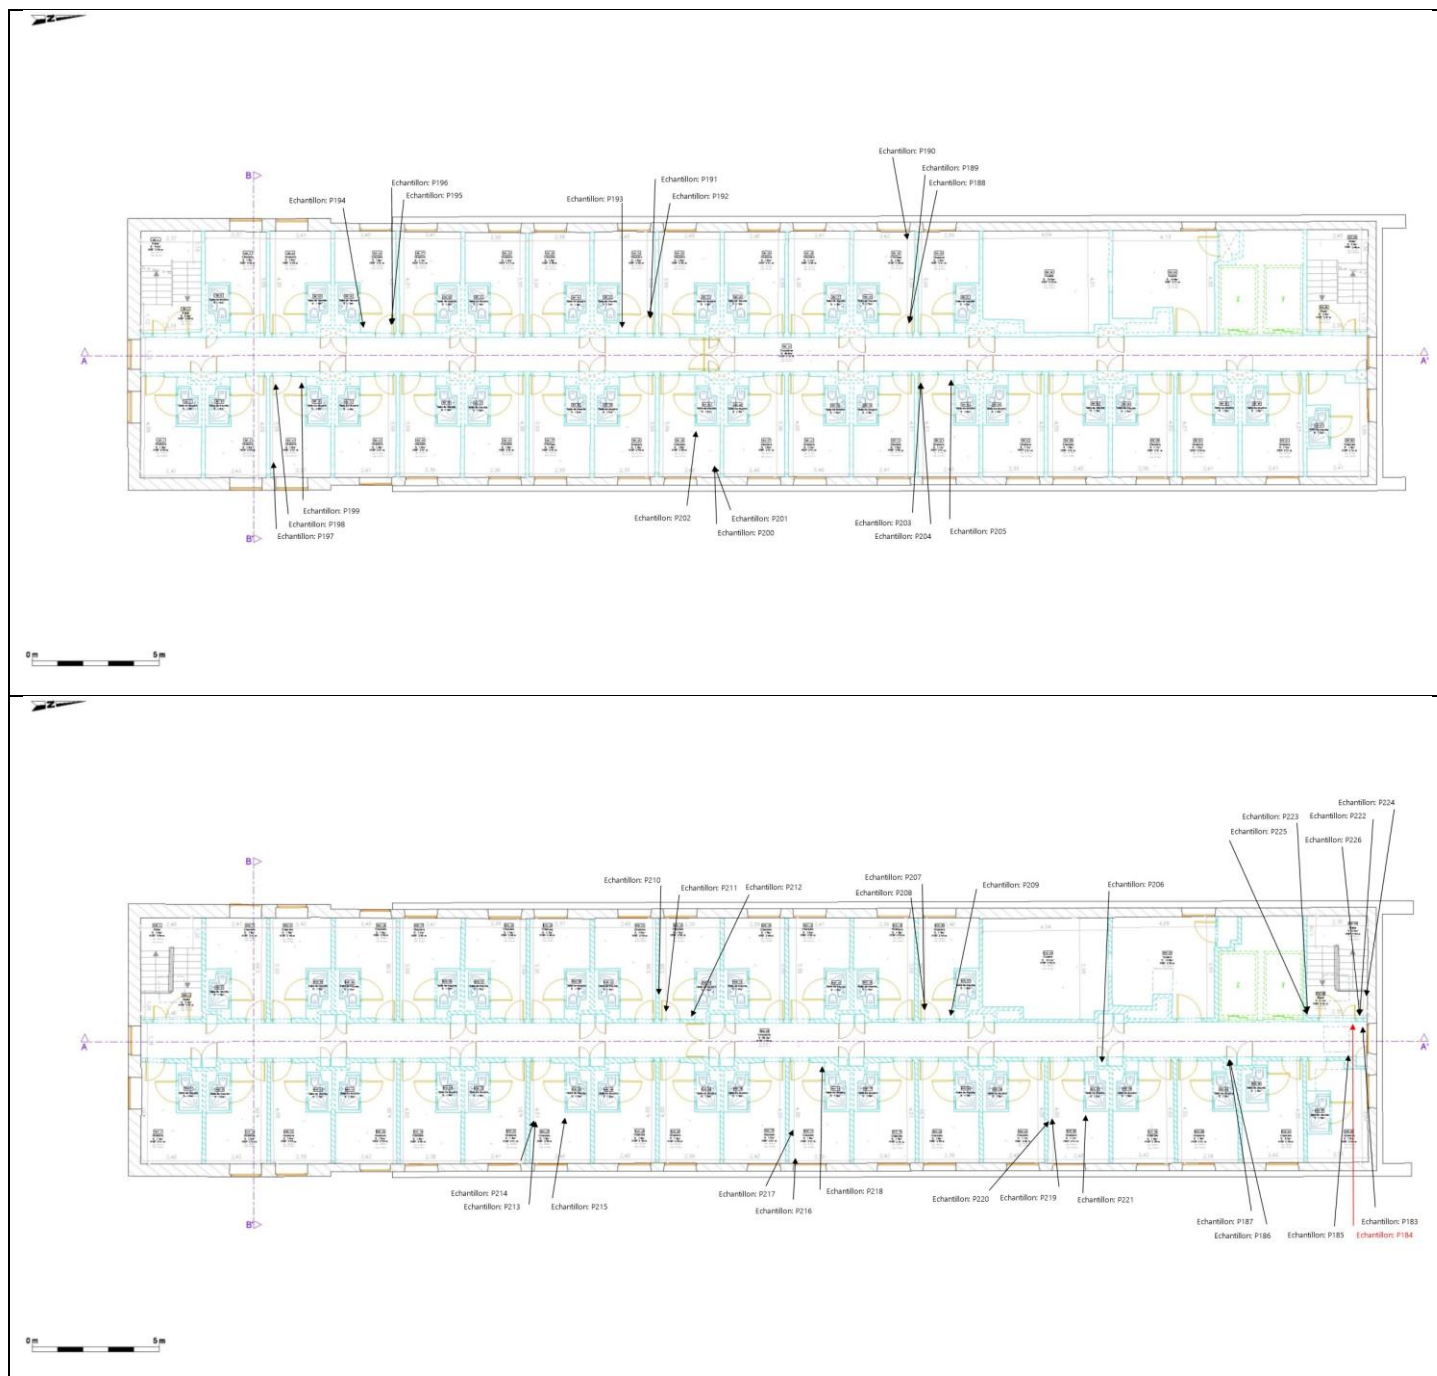

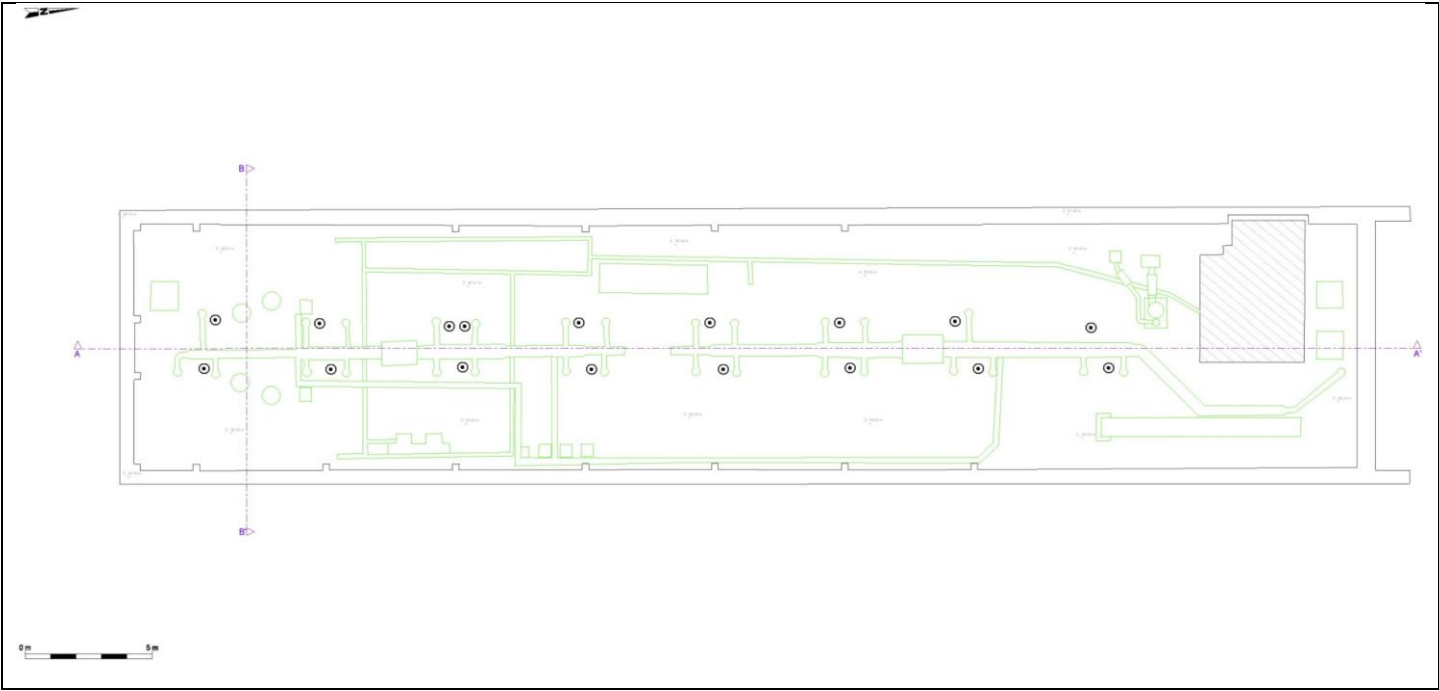



















Légende





	Conduit en fibre-ciment		Dalles de sol	<p>Nom du propriétaire :</p> <p>Adresse du bien : place du 8 Mai 1945 93200 ST DENIS (France)</p>
	Conduit autre que fibre-ciment		Carrelage	
	Brides		Colle de revêtement	
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond	
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibre-ciment	
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites	





Photos

	<p>Photo n° PhA001 Localisation : Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Carrelage + colle + joint</p>
	<p>Photo n° PhA002 Localisation : Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de mur Partie d'ouvrage : Mur Description : Faïence + colle + joint</p>
	<p>Photo n° PhA003 Localisation : Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche Ouvrage : 4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA004 Localisation : Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche Ouvrage : 4. Plafonds et faux-plafonds - Faux-plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Matériau (bleu) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris)</p>




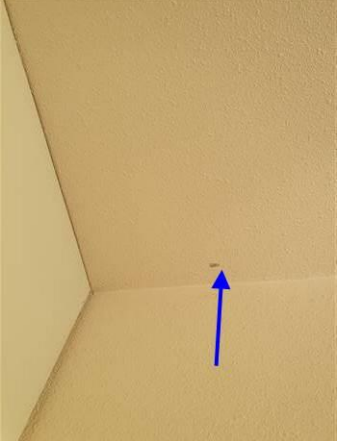
	<p>Photo n° PhA005 Localisation : Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (beige)</p>
	<p>Photo n° PhA006 Localisation : Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3 Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs Partie d'ouvrage : Poteau Description : Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces</p>
	<p>Photo n° PhA007 Localisation : Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3 Ouvrage : 4. Plafonds et faux-plafonds - Poutres et charpentes (périphériques et intérieures) Partie d'ouvrage : Poutre Description : Enduit + peinture poutre</p>
	<p>Photo n° PhA008 Localisation : Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3 Ouvrage : 4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA010 Localisation : 1er étage - N1-3 Chambre 113 Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA009 Localisation : 1er étage - N1-3 Chambre 113 Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino 1 + colle</p>
	<p>Photo n° PhA013 Localisation : 1er étage - N1-7 Chambre 112 Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Description : Ragraéage + colle noire</p>
	<p>Photo n° PhA011 Localisation : 1er étage - N1-3 Chambre 113 Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA012 Localisation : 1er étage - N1-7 Chambre 112 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>
	<p>Photo n° PhA014 Localisation : 1er étage - N1-3 Chambre 113 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino 2 + colle + ragréage</p>
	<p>Photo n° PhA015 Localisation : 1er étage - N1-7 Chambre 112 Ouvrage : 4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA016 Localisation : 1er étage - N1-7 Chambre 112 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Ragréage + colle noire</p>

	<p>Photo n° PhA017 Localisation : 1er étage - N1-11 Chambre 115 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Ragrée + colle noire</p>
	<p>Photo n° PhA018 Localisation : 1er étage - N1-11 Chambre 115 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA019 Localisation : 1er étage - N1-15 Chambre 110 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA020 Localisation : 1er étage - N1-27 Chambre 119 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (tacheté)</p>

	<p>Photo n° PhA021 Localisation : 1er étage - N1-27 Chambre 119 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Ragréage + colle noire</p>
	<p>Photo n° PhA022 Localisation : 1er étage - N1-27 Chambre 119 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA023 Localisation : 1er étage - N1-31 Chambre 106 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>
	<p>Photo n° PhA024 Localisation : 1er étage - N1-31 Chambre 106 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Ragréage + colle noire</p>

	<p>Photo n° PhA025 Localisation : 1er étage - N1-31 Chambre 106 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA026 Localisation : 1er étage - N1-42 Chambre 123 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (orange)</p>
	<p>Photo n° PhA027 Localisation : 1er étage - N1-42 Chambre 123 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA028 Localisation : 1er étage - N1-42 Chambre 123 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA029 Localisation : 1er étage - N1-48 Chambre 102 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA030 Localisation : 1er étage - N1-56 Chambre 127 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA031 Localisation : 1er étage - N1-41 Circulation Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté)</p>
	<p>Photo n° PhA032 Localisation : 1er étage - N1-41 Circulation Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>



Photo n° PhA033
Localisation : 1er étage - N1-41 Circulation
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA034
Localisation : 1er étage - N1-41 Circulation
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit







Photo n° PhA035
Localisation : 2ème étage - N2-46 Chambre 203
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)









Photo n° PhA036
Localisation : 2ème étage - N2-46 Chambre 203
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Ragréage + colle noire





	<p>Photo n° PhA037 Localisation : 2ème étage - N2-46 Chambre 203 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA038 Localisation : 2ème étage - N2-25 Chambre 207 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (cimenteux) (gris) en traces</p>
	<p>Photo n° PhA039 Localisation : 2ème étage - N2-25 Chambre 207 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie d'ouvrage : Mur Description : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p>
	<p>Photo n° PhA040 Localisation : 2ème étage - N2-25 Chambre 207 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>





	<p>Photo n° PhA041 Localisation : 2ème étage - N2-5 Chambre 214 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)</p>
	<p>Photo n° PhA042 Localisation : 2ème étage - N2-5 Chambre 214 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Ragréege + colle noire</p>
	<p>Photo n° PhA043 Localisation : 2ème étage - N2-5 Chambre 214 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA044 Localisation : 2ème étage - N2-5 Chambre 214 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>





	<p>Photo n° PhA045 Localisation : 2ème étage - N2-13 Chambre 216 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA046 Localisation : 2ème étage - N2-21 Chambre 218 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) (clair)</p>
	<p>Photo n° PhA047 Localisation : 2ème étage - N2-21 Chambre 218 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Ragréage + colle noire</p>
	<p>Photo n° PhA048 Localisation : 2ème étage - N2-21 Chambre 218 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>





	<p>Photo n° PhA049 Localisation : 2ème étage - N2-21 Chambre 218 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA050 Localisation : 2ème étage - N2-37 Chambre 222 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)</p>
	<p>Photo n° PhA051 Localisation : 2ème étage - N2-37 Chambre 222 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Ragraéage + colle noire</p>
	<p>Photo n° PhA052 Localisation : 2ème étage - N2-37 Chambre 222 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA053 Localisation : 2ème étage - N2-54 Chambre 226 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA054 Localisation : 2ème étage - N2-54 Chambre 226 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA055 Localisation : 2ème étage - N2-59 Chambre 228 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>
	<p>Photo n° PhA056 Localisation : 3ème étage - N3-48 Chambre 302 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>





	<p>Photo n° PhA057 Localisation : 3ème étage - N3-48 Chambre 302 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA058 Localisation : 3ème étage - N3-39 Chambre 304 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)</p>
	<p>Photo n° PhA059 Localisation : 3ème étage - N3-39 Chambre 304 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA060 Localisation : 3ème étage - N3-39 Chambre 304 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA061 Localisation : 3ème étage - N3-23 Chambre 308 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>
	<p>Photo n° PhA062 Localisation : 3ème étage - N3-23 Chambre 308 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie d'ouvrage : Mur Description : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p>
	<p>Photo n° PhA063 Localisation : 3ème étage - N3-23 Chambre 308 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)</p>
	<p>Photo n° PhA064 Localisation : 3ème étage - N3-27 Chambre 319 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré)</p>

	<p>Photo n° PhA065 Localisation : 3ème étage - N3-41 Circulation Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>
	<p>Photo n° PhA066 Localisation : 3ème étage - N3-41 Circulation Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Ragréage + colle noire</p>
	<p>Photo n° PhA067 Localisation : 3ème étage - N3-41 Circulation Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA068 Localisation : 3ème étage - N3-41 Circulation Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA069 Localisation : 3ème étage - N3-41 Circulation Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit</p>
	<p>Photo n° PhA070 Localisation : 3ème étage - N3-3 Chambre 313 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir)</p>
	<p>Photo n° PhA071 Localisation : 3ème étage - N3-3 Chambre 313 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA072 Localisation : 3ème étage - N3-3 Chambre 313 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA073 Localisation : 3ème étage - N3-35 Chambre 321 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)</p>
	<p>Photo n° PhA074 Localisation : 3ème étage - N3-35 Chambre 321 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA075 Localisation : 3ème étage - N3-35 Chambre 321 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA076 Localisation : 3ème étage - N3-66 Chambre 331 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (tacheté) (gris)</p>

	<p>Photo n° PhA077 Localisation : 3ème étage - N3-66 Chambre 331 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA078 Localisation : 3ème étage - N3-66 Chambre 331 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA079 Localisation : 4ème étage - N4-50 Chambre 401 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (marron)</p>
	<p>Photo n° PhA080 Localisation : 4ème étage - N4-50 Chambre 401 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA081 Localisation : 4ème étage - N4-50 Chambre 401 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA082 Localisation : 4ème étage - N4-33 Chambre 405 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA083 Localisation : 4ème étage - N4-33 Chambre 405 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA084 Localisation : 4ème étage - N4-17 Chambre 409 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (beige)</p>

	<p>Photo n° PhA085 Localisation : 4ème étage - N4-17 Chambre 409 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA086 Localisation : 4ème étage - N4-17 Chambre 409 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA087 Localisation : 4ème étage - N4-9 Chambre 411 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (marron)</p>
	<p>Photo n° PhA088 Localisation : 4ème étage - N4-9 Chambre 411 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA089 Localisation : 4ème étage - N4-9 Chambre 411 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA090 Localisation : 4ème étage - N4-13 Chambre 416 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (beige)</p>
	<p>Photo n° PhA091 Localisation : 4ème étage - N4-13 Chambre 416 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA092 Localisation : 4ème étage - N4-13 Chambre 416 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>



Photo n° PhA093
 Localisation : 4ème étage - N4-29 Chambre 420
 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
 Partie d'ouvrage : Sol
 Description : Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)

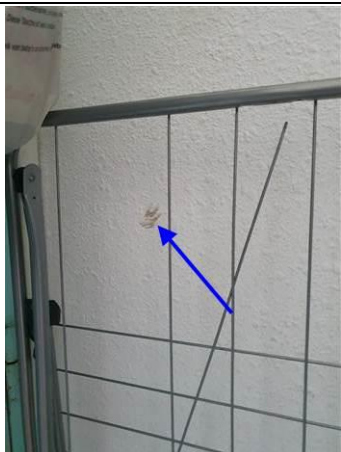


Photo n° PhA094
 Localisation : 4ème étage - N4-29 Chambre 420
 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
 Partie d'ouvrage : Mur
 Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA095
 Localisation : 4ème étage - N4-29 Chambre 420
 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
 Partie d'ouvrage : Plafond
 Description : Enduit + peinture

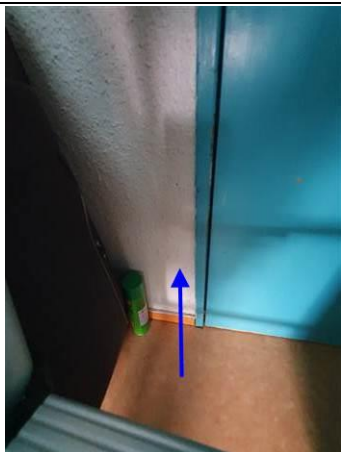


Photo n° PhA096
 Localisation : 4ème étage - N4-54 Chambre 426
 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
 Partie d'ouvrage : Mur
 Description : Enduit + peinture

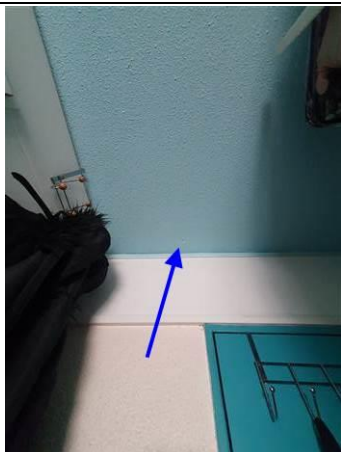


Photo n° PhA097
Localisation : 4ème étage - N4-54 Chambre 426
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture







Photo n° PhA098
Localisation : 5ème étage - N5-48 Chambre 502
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture









Photo n° PhA099
Localisation : 5ème étage - N5-48 Chambre 502
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture





Photo n° PhA100
Localisation : 5ème étage - N5-31 Chambre 506
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Matériau souple de type revêtement de sol (vert)

	<p>Photo n° PhA101 Localisation : 5ème étage - N5-31 Chambre 506 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA102 Localisation : 5ème étage - N5-31 Chambre 506 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA103 Localisation : 5ème étage - N5-15 Chambre 510 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (vert)</p>
	<p>Photo n° PhA104 Localisation : 5ème étage - N5-15 Chambre 510 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA105 Localisation : 5ème étage - N5-15 Chambre 510 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA106 Localisation : 5ème étage - N5-3 Chambre 513 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA107 Localisation : 5ème étage - N5-3 Chambre 513 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA108 Localisation : 5ème étage - N5-19 Chambre 517 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage + colle noire</p>

	<p>Photo n° PhA109 Localisation : 5ème étage - N5-19 Chambre 517 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA110 Localisation : 5ème étage - N5-19 Chambre 517 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA111 Localisation : 5ème étage - N5-42 Chambre 523 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (vert)</p>
	<p>Photo n° PhA112 Localisation : 5ème étage - N5-42 Chambre 523 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA113 Localisation : 5ème étage - N5-42 Chambre 523 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA114 Localisation : 5ème étage - N5-64 Chambre 530 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage + colle noire</p>
	<p>Photo n° PhA115 Localisation : 5ème étage - N5-64 Chambre 530 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA116 Localisation : 5ème étage - N5-64 Chambre 530 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>




	<p>Photo n° PhA117 Localisation : 6ème étage - N6-50 Chambre 601 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (gris)</p>
	<p>Photo n° PhA118 Localisation : 6ème étage - N6-50 Chambre 601 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA119 Localisation : 6ème étage - N6-50 Chambre 601 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA120 Localisation : 6ème étage - N6-33 Chambre 605 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage</p>



Photo n° PhA121
Localisation : 6ème étage - N6-33 Chambre 605
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture




Photo n° PhA122
Localisation : 6ème étage - N6-33 Chambre 605
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture







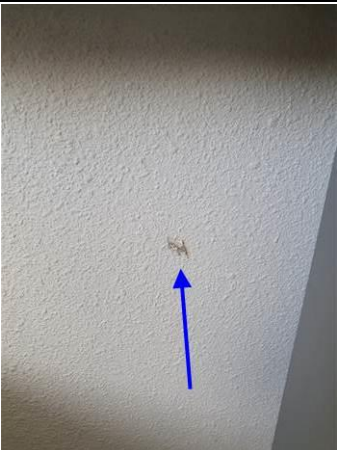



Photo n° PhA123
Localisation : 6ème étage - N6-17 Chambre 609
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté)



Photo n° PhA124
Localisation : 6ème étage - N6-17 Chambre 609
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture

	<p>Photo n° PhA125 Localisation : 6ème étage - N6-17 Chambre 609 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA126 Localisation : 6ème étage - N6-5 Chambre 614 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage + colle</p>
	<p>Photo n° PhA127 Localisation : 6ème étage - N6-5 Chambre 614 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA128 Localisation : 6ème étage - N6-5 Chambre 614 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA129 Localisation : 6ème étage - N6-29 Chambre 620 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage + colle noire</p>
	<p>Photo n° PhA130 Localisation : 6ème étage - N6-29 Chambre 620 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA131 Localisation : 6ème étage - N6-29 Chambre 620 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA132 Localisation : 6ème étage - N6-44 Chambre 624 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage + colle</p>

	<p>Photo n° PhA133 Localisation : 6ème étage - N6-44 Chambre 624 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA134 Localisation : 6ème étage - N6-44 Chambre 624 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA135 Localisation : 6ème étage - N6-59 Chambre 628 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc)</p>
	<p>Photo n° PhA136 Localisation : 6ème étage - N6-59 Chambre 628 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>





	<p>Photo n° PhA137 Localisation : 6ème étage - N6-59 Chambre 628 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA138 Localisation : 6ème étage - N6-41 Circulation Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>
	<p>Photo n° PhA139 Localisation : 6ème étage - N6-41 Circulation Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA140 Localisation : 6ème étage - N6-41 Circulation Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>



Photo n° PhA141
 Localisation : 6ème étage - N6-41 Circulation
 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
 Partie d'ouvrage : Mur
 Description : Scellement plâtre







Photo n° PhA142
 Localisation : 7ème étage - N7-39 Chambre 704
 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
 Partie d'ouvrage : Sol
 Description : Lino + colle + ragréage







Photo n° PhA143
 Localisation : 7ème étage - N7-39 Chambre 704
 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
 Partie d'ouvrage : Mur
 Description : Enduit + peinture








Photo n° PhA144
 Localisation : 7ème étage - N7-39 Chambre 704
 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
 Partie d'ouvrage : Plafond
 Description : Enduit + peinture




	<p>Photo n° PhA145 Localisation : 7ème étage - N7-23 Chambre 708 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage</p>
	<p>Photo n° PhA146 Localisation : 7ème étage - N7-23 Chambre 708 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie d'ouvrage : Mur Description : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)</p>
	<p>Photo n° PhA147 Localisation : 7ème étage - N7-23 Chambre 708 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p>
	<p>Photo n° PhA148 Localisation : 7ème étage - N7-15 Chambre 710 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage</p>



	<p>Photo n° PhA149 Localisation : 7ème étage - N7-15 Chambre 710 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA150 Localisation : 7ème étage - N7-15 Chambre 710 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA151 Localisation : 7ème étage - N7-11 Chambre 715 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage</p>
	<p>Photo n° PhA152 Localisation : 7ème étage - N7-11 Chambre 715 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA153 Localisation : 7ème étage - N7-11 Chambre 715 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA154 Localisation : 7ème étage - N7-27 Chambre 719 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA155 Localisation : 7ème étage - N7-27 Chambre 719 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA156 Localisation : 7ème étage - N7-42 Chambre 723 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage</p>

	<p>Photo n° PhA157 Localisation : 7ème étage - N7-42 Chambre 723 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA158 Localisation : 7ème étage - N7-42 Chambre 723 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA159 Localisation : 7ème étage - N7-58 Chambre 727 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (rayé) (gris)</p>
	<p>Photo n° PhA160 Localisation : 7ème étage - N7-58 Chambre 727 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA161 Localisation : 7ème étage - N7-58 Chambre 727 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA162 Localisation : 8ème étage - N8-50 Chambre 801 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage</p>
	<p>Photo n° PhA163 Localisation : 8ème étage - N8-50 Chambre 801 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA164 Localisation : 8ème étage - N8-50 Chambre 801 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA165 Localisation : 8ème étage - N8-33 Chambre 805 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage</p>
	<p>Photo n° PhA166 Localisation : 8ème étage - N8-33 Chambre 805 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA167 Localisation : 8ème étage - N8-33 Chambre 805 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA168 Localisation : 8ème étage - N8-17 Chambre 809 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage</p>

	<p>Photo n° PhA169 Localisation : 8ème étage - N8-17 Chambre 809 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA170 Localisation : 8ème étage - N8-17 Chambre 809 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA171 Localisation : 8ème étage - N8-5 Chambre 814 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage</p>
	<p>Photo n° PhA172 Localisation : 8ème étage - N8-5 Chambre 814 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>





	<p>Photo n° PhA173 Localisation : 8ème étage - N8-5 Chambre 814 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA174 Localisation : 8ème étage - N8-21 Chambre 818 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage</p>
	<p>Photo n° PhA175 Localisation : 8ème étage - N8-21 Chambre 818 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA176 Localisation : 8ème étage - N8-21 Chambre 818 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>



Photo n° PhA177
Localisation : 8ème étage - N8-37 Chambre 822
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Lino + colle + ragréage



Photo n° PhA178
Localisation : 8ème étage - N8-37 Chambre 822
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA179
Localisation : 8ème étage - N8-37 Chambre 822
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA180
Localisation : 8ème étage - N8-54 Chambre 826
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Enduit + peinture

	<p>Photo n° PhA181 Localisation : 8ème étage - N8-54 Chambre 826 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA182 Localisation : 8ème étage - N8-54 Chambre 826 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA183 Localisation : 10ème étage - N10-39 Circulation Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage</p>
	<p>Photo n° PhA184 Localisation : 10ème étage - N10-39 Circulation Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>



Photo n° PhA185
Localisation : 10ème étage - N10-39 Circulation
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA186
Localisation : 10ème étage - N10-39 Circulation
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Scellement plâtre



Photo n° PhA187
Localisation : 10ème étage - N10-39 Circulation
Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)
Description : Armaflex



Photo n° PhA188
Localisation : 9ème étage - N9-48 Chambre 902
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Lino + colle + ragréage

	<p>Photo n° PhA189 Localisation : 9ème étage - N9-48 Chambre 902 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA190 Localisation : 9ème étage - N9-48 Chambre 902 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA191 Localisation : 9ème étage - N9-31 Chambre 906 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>
	<p>Photo n° PhA192 Localisation : 9ème étage - N9-31 Chambre 906 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA193 Localisation : 9ème étage - N9-31 Chambre 906 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA194 Localisation : 9ème étage - N9-15 Chambre 910 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>
	<p>Photo n° PhA195 Localisation : 9ème étage - N9-15 Chambre 910 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA196 Localisation : 9ème étage - N9-15 Chambre 910 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>



Photo n° PhA197
Localisation : 9ème étage - N9-11 Chambre 915
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Matériau souple de type revêtement de sol (orange)



Photo n° PhA198
Localisation : 9ème étage - N9-11 Chambre 915
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture




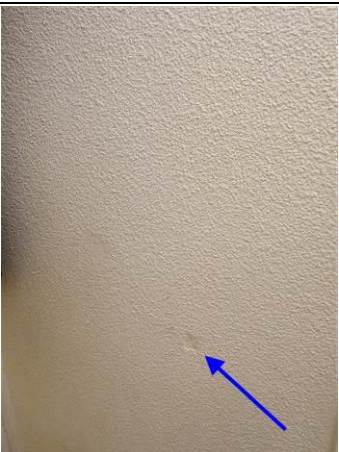






Photo n° PhA199
Localisation : 9ème étage - N9-11 Chambre 915
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA200
Localisation : 9ème étage - N9-35 Chambre 921
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)

	<p>Photo n° PhA201 Localisation : 9ème étage - N9-35 Chambre 921 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA202 Localisation : 9ème étage - N9-35 Chambre 921 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA203 Localisation : 9ème étage - N9-52 Chambre 925 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces</p>
	<p>Photo n° PhA204 Localisation : 9ème étage - N9-52 Chambre 925 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA205 Localisation : 9ème étage - N9-52 Chambre 925 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA206 Localisation : 10ème étage - N10-39 Circulation Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie d'ouvrage : Mur Description : Scellement plâtre</p>
	<p>Photo n° PhA207 Localisation : 10ème étage - N10-50 Chambre 1001 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage</p>
	<p>Photo n° PhA208 Localisation : 10ème étage - N10-50 Chambre 1001 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA209 Localisation : 10ème étage - N10-50 Chambre 1001 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA210 Localisation : 10ème étage - N10-33 Chambre 1005 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + ragréage + colle</p>
	<p>Photo n° PhA211 Localisation : 10ème étage - N10-33 Chambre 1005 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA212 Localisation : 10ème étage - N10-33 Chambre 1005 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA213 Localisation : 10ème étage - N10-27 Chambre 1019 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage</p>
	<p>Photo n° PhA214 Localisation : 10ème étage - N10-27 Chambre 1019 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA215 Localisation : 10ème étage - N10-27 Chambre 1019 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA216 Localisation : 10ème étage - N10-44 Chambre 1023 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage</p>



Photo n° PhA217
Localisation : 10ème étage - N10-44 Chambre 1023
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA218
Localisation : 10ème étage - N10-44 Chambre 1023
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture





Photo n° PhA219
Localisation : 10ème étage - N10-56 Chambre 1027
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Lino + colle + ragréage



Photo n° PhA220
Localisation : 10ème étage - N10-56 Chambre 1027
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture

	<p>Photo n° PhA221 Localisation : 10ème étage - N10-56 Chambre 1027 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA222 Localisation : 10ème étage - N10-68 Palier Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire) ; matériau dur (gris) (clair)</p>
	<p>Photo n° PhA223 Localisation : 10ème étage - N10-68 Palier Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Plinthe Description : Matériau (pulvérulent) (noir) (vert) ; matériau dur de type joint ciment (gris)</p>
	<p>Photo n° PhA224 Localisation : 10ème étage - N10-68 Palier Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA225 Localisation : 10ème étage - N10-68 Palier Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA226 Localisation : 10ème étage - N10-68 Palier Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduit Description : Filasse</p>
	<p>Photo n° PhA227 Localisation : 7ème étage - N7-2 Palier Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Carrelage + colle</p>
	<p>Photo n° PhA228 Localisation : 7ème étage - N7-2 Palier Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Plinthe Description : Matériau dur de type joint ciment (gris)</p>

	<p>Photo n° PhA229 Localisation : 7ème étage - N7-2 Palier Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA230 Localisation : 7ème étage - N7-2 Palier Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA231 Localisation : 7ème étage - N7-2 Palier Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Paillasse Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA232 Localisation : 7ème étage - N7-2 Palier Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduit Description : Filasse</p>

	<p>Photo n° PhA233 Localisation : Rez de chaussée - N0-27 Bureau Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>
	<p>Photo n° PhA234 Localisation : Rez de chaussée - N0-25 Bureau Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA235 Localisation : Rez de chaussée - N0-24 Bureau Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA236 Localisation : Rez de chaussée - N0-27 Bureau Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>



Photo n° PhA237
Localisation : Rez de chaussée - N0-29 WC
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture




Photo n° PhA238
Localisation : Rez de chaussée - N0-29 WC
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Faïence + colle



Photo n° PhA239
Localisation : Rez de chaussée - N0-29 WC
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces



Photo n° PhA240
Localisation : Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Carrelage + colle

	<p>Photo n° PhA241 Localisation : Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Plinthe Description : Matériau semi-dur de type enduit (blanc)</p>
	<p>Photo n° PhA242 Localisation : Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux Partie d'ouvrage : Poteau Description : Toile de verre + colle + enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA243 Localisation : Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes Partie d'ouvrage : Poutre Description : Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)</p>
	<p>Photo n° PhA244 Localisation : Rez de chaussée - N0-20 Circulation Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Carrelage + colle</p>

	<p>Photo n° PhA245 Localisation : Rez de chaussée - N0-20 Circulation Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Plinthe Description : Plinthe carrelage + colle</p>
	<p>Photo n° PhA246 Localisation : Rez de chaussée - N0-19 WC Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)</p>
	<p>Photo n° PhA247 Localisation : Rez de chaussée - N0-19 WC Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Plinthe Description : Plinthe carrelage + colle</p>
	<p>Photo n° PhA248 Localisation : Rez de chaussée - N0-19 WC Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Faïence Description : Faïence + colle</p>



Photo n° PhA249
 Localisation : Rez de chaussée - N0-18 Stokage
 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
 Partie d'ouvrage : Sol
 Description : Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)



Photo n° PhA250
 Localisation : Rez de chaussée - N0-16 Bureau
 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
 Partie d'ouvrage : Sol
 Description : Matériau de type colle bitumineux (noir)



Photo n° PhA251
 Localisation : Rez de chaussée - N0-18 Stokage
 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
 Partie d'ouvrage : Mur
 Description : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)



Photo n° PhA252
 Localisation : Rez de chaussée - N0-18 Stokage
 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
 Partie d'ouvrage : Mur
 Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA253
Localisation : Rez de chaussée - N0-18 Stokage
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA254
Localisation : Rez de chaussée - N0-32 Entrée
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Carrelage + colle



Photo n° PhA255
Localisation : Rez de chaussée - N0-32 Entrée
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Plinthe
Description : Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)



Photo n° PhA256
Localisation : Rez de chaussée - N0-6 Rangement
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Carrelage + colle



Photo n° PhA257

Localisation : Rez de chaussée - N0-6 Rangement

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés

Partie d'ouvrage : Plinthe

Description : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)



Photo n° PhA258

Localisation : Rez de chaussée - N0-6 Rangement

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés

Partie d'ouvrage : Mur

Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA259

Localisation : Rez de chaussée - N0-6 Rangement

Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds

Partie d'ouvrage : Plafond

Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA260

Localisation : Rez de chaussée - N0-6 Rangement

Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie d'ouvrage : Plafond

Description : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces








	<p>Photo n° PhA261 Localisation : 1er étage - N1-58 Chambre Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)</p>
	<p>Photo n° PhA262 Localisation : 1er étage - N1-58 Chambre Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Plinthe Description : Matériau dur de type joint ciment (gris)</p>
	<p>Photo n° PhA263 Localisation : 1er étage - N1-58 Chambre Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)</p>
	<p>Photo n° PhA264 Localisation : 1er étage - N1-58 Chambre Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>










Photo n° PhA265
 Localisation : 1er étage - N1-58 Chambre
 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
 Partie d'ouvrage : Plafond
 Description : Enduit + peinture

7.2 - Annexe - Rapports d'essais





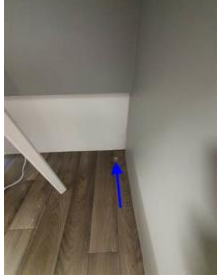

Identification des échantillons prélevés :






Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M001-P001	Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Carrelage + colle + joint Réf. laboratoire: 25N019945-001 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique ¹ Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M002-P002	Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de mur	Mur	Faïence + colle + joint Réf. laboratoire: 25N019945-002 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique ¹ Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M003-P003	Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche	4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-003 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique ¹ Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M004-P004	Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche	4. Plafonds et faux-plafonds - Faux-plafonds	Plafond	Matériau (bleu) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris) Commentaires prélèvement: Faux-plafond Envoyé au labo en tant que : Faux-plafond Réf. laboratoire: 25N019945-004 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique4 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M004-2-P004-2	Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche	4. Plafonds et faux-plafonds - Faux-plafonds	Plafond	Matériau fibreux de type isolant (jaune) Commentaires prélèvement: Faux-plafond Envoyé au labo en tant que : Faux-plafond Réf. laboratoire: 25N019945-004 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M005-P005	Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-005 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M005-2-P005-2	Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-005 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M005-3-P005-3	Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple (orange) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-005 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M005-4-P005-4	Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle bitumineux (noir) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-005 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M006-P006	Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Poteau	Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Commentaires prélèvement: Enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + peinture poteau Réf. laboratoire: 25N019945-006 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M006-2-P006-2	Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Poteau	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Commentaires prélèvement: Enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + peinture poteau Réf. laboratoire: 25N019945-006 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M007-P007	Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	4. Plafonds et faux-plafonds - Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)	Poutre	Enduit + peinture poutre Réf. laboratoire: 25N019945-007 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M008-P008	Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-008 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M009-P009	1er étage - N1-3 Chambre 113	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Sol	Lino 1 + colle Réf. laboratoire: 25N019945-009 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M010-P010	1er étage - N1-3 Chambre 113	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino 2 + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-010 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M011-P011	1er étage - N1-3 Chambre 113	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-011 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M012-P012	1er étage - N1-7 Chambre 112	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-012 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M012-2-P012-2	1er étage - N1-7 Chambre 112	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (tacheté) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-012 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M013-P013	1er étage - N1-7 Chambre 112	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-013 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M014-P014	1er étage - N1-7 Chambre 112	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-014 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	





Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M015-P015	1er étage - N1-7 Chambre 112	4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-015 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M016-P016	1er étage - N1-11 Chambre 115	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-016 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M016-2-P016-2	1er étage - N1-11 Chambre 115	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-016 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M017-P017	1er étage - N1-11 Chambre 115	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-017 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M018-P018	1er étage - N1-11 Chambre 115	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-018 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M019-P019	1er étage - N1-15 Chambre 110	4 - Plafonds et faux-plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-019 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	





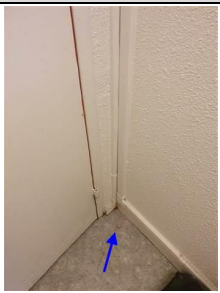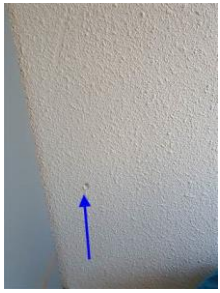

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M020-P020	1er étage - N1-27 Chambre 119	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (tacheté) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-020 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M020-2-P020-2	1er étage - N1-27 Chambre 119	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-020 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M021-P021	1er étage - N1-27 Chambre 119	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-021 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M022-P022	1er étage - N1-27 Chambre 119	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-022 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M023-P023	1er étage - N1-31 Chambre 106	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-023 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M023-2-P023-2	1er étage - N1-31 Chambre 106	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (orange) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-023 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	


Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M024-P024	1er étage - N1-31 Chambre 106	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-024 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M025-P025	1er étage - N1-31 Chambre 106	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-025 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M026-P026	1er étage - N1-42 Chambre 123	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (orange) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-026 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M026-2-P026-2	1er étage - N1-42 Chambre 123	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-026 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M027-P027	1er étage - N1-42 Chambre 123	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-027 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M028-P028	1er étage - N1-42 Chambre 123	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-028 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M029-P029	1er étage - N1-48 Chambre 102	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-029 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M030-P030	1er étage - N1-56 Chambre 127	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-030 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M031-P031	1er étage - N1-41 Circulation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-031 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M031-2-P031-2	1er étage - N1-41 Circulation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (pulvérulent) (beige) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-031 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M032-P032	1er étage - N1-41 Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-032 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M033-P033	1er étage - N1-41 Circulation	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-033 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M034-P034	1er étage - N1-41 Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit Réf. laboratoire: 25N019945-034 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M035-P035	2ème étage - N2-46 Chambre 203	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-035 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M035-2-P035-2	2ème étage - N2-46 Chambre 203	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-035 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M036-P036	2ème étage - N2-46 Chambre 203	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-036 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M037-P037	2ème étage - N2-46 Chambre 203	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-037 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M038-P038	2ème étage - N2-25 Chambre 207	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (cémenteux) (gris) en traces Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-038 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M038-2-P038-2	2ème étage - N2-25 Chambre 207	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-038 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M039-P039	2ème étage - N2-25 Chambre 207	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Commentaires prélèvement: Enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-039 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M039-2-P039-2	2ème étage - N2-25 Chambre 207	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Commentaires prélèvement: Enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-039 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M040-P040	2ème étage - N2-25 Chambre 207	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-040 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M041-P041	2ème étage - N2-5 Chambre 214	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-041 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	






Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M041-2-P041-2	2ème étage - N2-5 Chambre 214	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-041 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M042-P042	2ème étage - N2-5 Chambre 214	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-042 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M043-P043	2ème étage - N2-5 Chambre 214	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-043 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique3 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M044-P044	2ème étage - N2-5 Chambre 214	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-044 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M045-P045	2ème étage - N2- 13 Chambre 216	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-045 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique3 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M046-P046	2ème étage - N2- 21 Chambre 218	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) (clair) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-046 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M046-2-P046-2	2ème étage - N2-21 Chambre 218	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-046 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M047-P047	2ème étage - N2-21 Chambre 218	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-047 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M048-P048	2ème étage - N2-21 Chambre 218	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-048 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M049-P049	2ème étage - N2-21 Chambre 218	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-049 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M050-P050	2ème étage - N2-37 Chambre 222	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-050 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M050-2-P050-2	2ème étage - N2-37 Chambre 222	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-050 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M051-P051	2ème étage - N2-37 Chambre 222	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-051 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M052-P052	2ème étage - N2-37 Chambre 222	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-052 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique3 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M053-P053	2ème étage - N2-54 Chambre 226	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-053 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M054-P054	2ème étage - N2-54 Chambre 226	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-054 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M055-P055	2ème étage - N2-59 Chambre 228	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-055 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M055-2-P055-2	2ème étage - N2-59 Chambre 228	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-055 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M056-P056	3ème étage - N3-48 Chambre 302	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-056 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M057-P057	3ème étage - N3-48 Chambre 302	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-057 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M058-P058	3ème étage - N3-39 Chambre 304	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-058 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M058-2-P058-2	3ème étage - N3-39 Chambre 304	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-058 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M059-P059	3ème étage - N3-39 Chambre 304	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-059 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M060-P060	3ème étage - N3-39 Chambre 304	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-060 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M061-P061	3ème étage - N3-23 Chambre 308	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-061 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M061-2-P061-2	3ème étage - N3-23 Chambre 308	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-061 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M062-P062	3ème étage - N3-23 Chambre 308	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Commentaires prélèvement: Enduits + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduits + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-062 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M062-2-P062-2	3ème étage - N3-23 Chambre 308	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Commentaires prélèvement: Enduits + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduits + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-062 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M063-P063	3ème étage - N3-23 Chambre 308	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Commentaires prélèvement: Enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-063 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	


Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M063-2-P063-2	3ème étage - N3-23 Chambre 308	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Commentaires prélèvement: Enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-063 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M064-P064	3ème étage - N3-27 Chambre 319	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-064 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M064-2-P064-2	3ème étage - N3-27 Chambre 319	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-064 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M065-P065	3ème étage - N3-41 Circulation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-065 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M065-2-P065-2	3ème étage - N3-41 Circulation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-065 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	






Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M066-P066	3ème étage - N3-41 Circulation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-066 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M067-P067	3ème étage - N3-41 Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-067 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M068-P068	3ème étage - N3-41 Circulation	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-068 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M069-P069	3ème étage - N3-41 Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit Réf. laboratoire: 25N019945-069 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M070-P070	3ème étage - N3-3 Chambre 313	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-070 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M070-2-P070-2	3ème étage - N3-3 Chambre 313	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-070 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M071-P071	3ème étage - N3-3 Chambre 313	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-071 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique3 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M072-P072	3ème étage - N3-3 Chambre 313	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-072 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M073-P073	3ème étage - N3- 35 Chambre 321	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-073 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M073-2-P073-2	3ème étage - N3- 35 Chambre 321	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-073 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M074-P074	3ème étage - N3- 35 Chambre 321	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-074 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M075-P075	3ème étage - N3- 35 Chambre 321	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-075 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M076-P076	3ème étage - N3-66 Chambre 331	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (tacheté) (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-076 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M076-2-P076-2	3ème étage - N3-66 Chambre 331	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-076 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M077-P077	3ème étage - N3-66 Chambre 331	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-077 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M078-P078	3ème étage - N3-66 Chambre 331	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-078 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M079-P079	4ème étage - N4-50 Chambre 401	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-079 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M079-2-P079-2	4ème étage - N4-50 Chambre 401	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-079 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

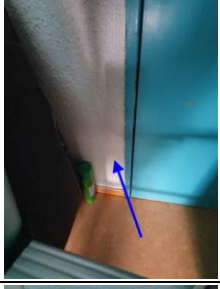




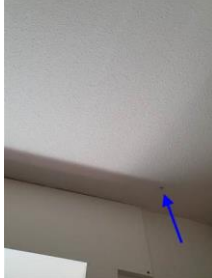
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M080-P080	4ème étage - N4-50 Chambre 401	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-080 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique3 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M081-P081	4ème étage - N4-50 Chambre 401	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-081 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M082-P082	4ème étage - N4-33 Chambre 405	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-082 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique3 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M083-P083	4ème étage - N4-33 Chambre 405	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-083 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M084-P084	4ème étage - N4-17 Chambre 409	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-084 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M084-2-P084-2	4ème étage - N4-17 Chambre 409	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-084 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M085-P085	4ème étage - N4-17 Chambre 409	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-085 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M086-P086	4ème étage - N4-17 Chambre 409	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-086 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M087-P087	4ème étage - N4-9 Chambre 411	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-087 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M087-2-P087-2	4ème étage - N4-9 Chambre 411	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-087 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M088-P088	4ème étage - N4-9 Chambre 411	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-088 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M089-P089	4ème étage - N4-9 Chambre 411	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-089 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M090-P090	4ème étage - N4-13 Chambre 416	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	<p>Matériau souple de type revêtement de sol (beige)</p> <p>Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-090 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M090-2-P090-2	4ème étage - N4-13 Chambre 416	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	<p>Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau souple (vert) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces</p> <p>Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-090 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M091-P091	4ème étage - N4-13 Chambre 416	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	<p>Enduit + peinture</p> <p>Réf. laboratoire: 25N019945-091 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M092-P092	4ème étage - N4-13 Chambre 416	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	<p>Enduit + peinture</p> <p>Réf. laboratoire: 25N019945-092 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M093-P093	4ème étage - N4-29 Chambre 420	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	<p>Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p> <p>Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-093 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	


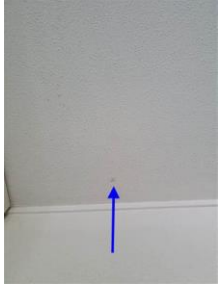




Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M093-2-P093-2	4ème étage - N4-29 Chambre 420	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-093 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M093-3-P093-3	4ème étage - N4-29 Chambre 420	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-093 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M094-P094	4ème étage - N4-29 Chambre 420	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-094 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M095-P095	4ème étage - N4-29 Chambre 420	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-095 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M096-P096	4ème étage - N4-54 Chambre 426	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-096 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M097-P097	4ème étage - N4-54 Chambre 426	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-097 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M098-P098	5ème étage - N5-48 Chambre 502	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-098 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M099-P099	5ème étage - N5-48 Chambre 502	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-099 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M100-P100	5ème étage - N5-31 Chambre 506	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-100 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M100-2-P100-2	5ème étage - N5-31 Chambre 506	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-100 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M101-P101	5ème étage - N5-31 Chambre 506	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-101 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M102-P102	5ème étage - N5-31 Chambre 506	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-102 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M103-P103	5ème étage - N5-15 Chambre 510	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-103 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M103-2-P103-2	5ème étage - N5-15 Chambre 510	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (blanc) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-103 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M104-P104	5ème étage - N5-15 Chambre 510	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-104 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M105-P105	5ème étage - N5-15 Chambre 510	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-105 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M106-P106	5ème étage - N5-3 Chambre 513	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-106 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M107-P107	5ème étage - N5-3 Chambre 513	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-107 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	




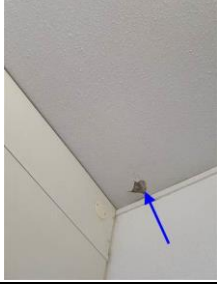


Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M108-P108	5ème étage - N5-19 Chambre 517	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-108 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M109-P109	5ème étage - N5-19 Chambre 517	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-109 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M110-P110	5ème étage - N5-19 Chambre 517	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-110 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M111-P111	5ème étage - N5-42 Chambre 523	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-111 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M111-2-P111-2	5ème étage - N5-42 Chambre 523	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (blanc) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-111 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M112-P112	5ème étage - N5-42 Chambre 523	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-112 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M113-P113	5ème étage - N5-42 Chambre 523	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-113 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique ¹ Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M114-P114	5ème étage - N5-64 Chambre 530	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-114 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M115-P115	5ème étage - N5-64 Chambre 530	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-115 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique ¹ Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M116-P116	5ème étage - N5-64 Chambre 530	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-116 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique ¹ Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M117-P117	6ème étage - N6-50 Chambre 601	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-117 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique ¹ Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M117-2-P117-2	6ème étage - N6-50 Chambre 601	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (blanc) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-117 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique ¹ Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	






Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M118-P118	6ème étage - N6-50 Chambre 601	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-118 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M119-P119	6ème étage - N6-50 Chambre 601	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-119 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M120-P120	6ème étage - N6-33 Chambre 605	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-120 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M121-P121	6ème étage - N6-33 Chambre 605	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-121 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M122-P122	6ème étage - N6-33 Chambre 605	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-122 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M123-P123	6ème étage - N6-17 Chambre 609	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-123 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M123-2-P123-2	6ème étage - N6-17 Chambre 609	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	<p>Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (cimenteux) (gris) en traces</p> <p>Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-123 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M124-P124	6ème étage - N6-17 Chambre 609	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	<p>Enduit + peinture</p> <p>Réf. laboratoire: 25N019945-124 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M125-P125	6ème étage - N6-17 Chambre 609	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	<p>Enduit + peinture</p> <p>Réf. laboratoire: 25N019945-125 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M126-P126	6ème étage - N6-5 Chambre 614	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	<p>Lino + colle + ragréage + colle</p> <p>Réf. laboratoire: 25N019945-126 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M127-P127	6ème étage - N6-5 Chambre 614	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	<p>Enduit + peinture</p> <p>Réf. laboratoire: 25N019945-127 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M128-P128	6ème étage - N6-5 Chambre 614	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	<p>Enduit + peinture</p> <p>Réf. laboratoire: 25N019945-128 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M129-P129	6ème étage - N6-29 Chambre 620	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-129 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M130-P130	6ème étage - N6-29 Chambre 620	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-130 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M131-P131	6ème étage - N6-29 Chambre 620	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-131 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M132-P132	6ème étage - N6-44 Chambre 624	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-132 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M133-P133	6ème étage - N6-44 Chambre 624	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-133 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M134-P134	6ème étage - N6-44 Chambre 624	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-134 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	






Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M135-P135	6ème étage - N6-59 Chambre 628	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-135 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M135-2-P135-2	6ème étage - N6-59 Chambre 628	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-135 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M136-P136	6ème étage - N6-59 Chambre 628	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-136 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique3 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M137-P137	6ème étage - N6-59 Chambre 628	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-137 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique3 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M138-P138	6ème étage - N6-41 Circulation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-138 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M138-2-P138-2	6ème étage - N6-41 Circulation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-138 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M139-P139	6ème étage - N6-41 Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-139 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique ¹ Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M140-P140	6ème étage - N6-41 Circulation	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-140 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique ¹ Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M141-P141	6ème étage - N6-41 Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Scellement plâtre Réf. laboratoire: 25N019945-141 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique ¹ Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M142-P142	7ème étage - N7-39 Chambre 704	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-142 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique ¹ Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M143-P143	7ème étage - N7-39 Chambre 704	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-143 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique ¹ Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M144-P144	7ème étage - N7-39 Chambre 704	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-144 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique ¹ Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M145-P145	7ème étage - N7-23 Chambre 708	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	<p>Lino + colle + ragréage</p> <p>Réf. laboratoire: 25N019945-145 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M146-P146	7ème étage - N7-23 Chambre 708	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur	<p>Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)</p> <p>Commentaires prélèvement: Enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-146 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M146-2-P146-2	7ème étage - N7-23 Chambre 708	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur	<p>Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)</p> <p>Commentaires prélèvement: Enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-146 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M147-P147	7ème étage - N7-23 Chambre 708	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	<p>Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p> <p>Commentaires prélèvement: Enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-147 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M147-2-P147-2	7ème étage - N7-23 Chambre 708	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	<p>Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)</p> <p>Commentaires prélèvement: Enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-147 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	





Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M147-3-P147-3	7ème étage - N7-23 Chambre 708	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Commentaires prélèvement: Enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-147 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M148-P148	7ème étage - N7-15 Chambre 710	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-148 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M149-P149	7ème étage - N7-15 Chambre 710	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-149 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M150-P150	7ème étage - N7-15 Chambre 710	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-150 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M151-P151	7ème étage - N7-11 Chambre 715	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-151 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	





Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M152-P152	7ème étage - N7-11 Chambre 715	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-152 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M153-P153	7ème étage - N7-11 Chambre 715	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-153 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M154-P154	7ème étage - N7-27 Chambre 719	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-154 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M155-P155	7ème étage - N7-27 Chambre 719	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-155 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M156-P156	7ème étage - N7-42 Chambre 723	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-156 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M157-P157	7ème étage - N7-42 Chambre 723	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-157 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M158-P158	7ème étage - N7-42 Chambre 723	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-158 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M159-P159	7ème étage - N7-58 Chambre 727	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (rayé) (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-159 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M159-2-P159-2	7ème étage - N7-58 Chambre 727	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (foncé) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-159 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M160-P160	7ème étage - N7-58 Chambre 727	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-160 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M161-P161	7ème étage - N7-58 Chambre 727	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-161 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	






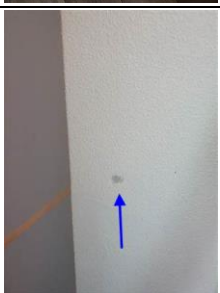
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M162-P162	8ème étage - N8-50 Chambre 801	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-162 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M163-P163	8ème étage - N8-50 Chambre 801	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-163 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M164-P164	8ème étage - N8-50 Chambre 801	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-164 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M165-P165	8ème étage - N8-33 Chambre 805	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-165 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M166-P166	8ème étage - N8-33 Chambre 805	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-166 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M167-P167	8ème étage - N8-33 Chambre 805	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-167 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M168-P168	8ème étage - N8-17 Chambre 809	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-168 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M169-P169	8ème étage - N8-17 Chambre 809	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-169 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M170-P170	8ème étage - N8-17 Chambre 809	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-170 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M171-P171	8ème étage - N8-5 Chambre 814	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-171 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M172-P172	8ème étage - N8-5 Chambre 814	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-172 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M173-P173	8ème étage - N8-5 Chambre 814	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-173 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	






Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M174-P174	8ème étage - N8-21 Chambre 818	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-174 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M175-P175	8ème étage - N8-21 Chambre 818	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-175 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M176-P176	8ème étage - N8-21 Chambre 818	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-176 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M177-P177	8ème étage - N8-37 Chambre 822	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-177 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M178-P178	8ème étage - N8-37 Chambre 822	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-178 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M179-P179	8ème étage - N8-37 Chambre 822	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-179 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M180-P180	8ème étage - N8-54 Chambre 826	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-180 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M181-P181	8ème étage - N8-54 Chambre 826	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-181 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M182-P182	8ème étage - N8-54 Chambre 826	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-182 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M183-P183	10ème étage - N10-39 Circulation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-183 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M184-P184	10ème étage - N10-39 Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-184 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M185-P185	10ème étage - N10-39 Circulation	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-185 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M186-P186	10ème étage - N10-39 Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	<p>Scellement plâtre</p> <p>Réf. laboratoire: 25N019945-186 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M187-P187	10ème étage - N10-39 Circulation	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	<p>Armaflex</p> <p>Réf. laboratoire: 25N019945-187 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M188-P188	9ème étage - N9-48 Chambre 902	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	<p>Lino + colle + ragréage</p> <p>Réf. laboratoire: 25N019945-188 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M189-P189	9ème étage - N9-48 Chambre 902	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	<p>Enduit + peinture</p> <p>Réf. laboratoire: 25N019945-189 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M190-P190	9ème étage - N9-48 Chambre 902	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	<p>Enduit + peinture</p> <p>Réf. laboratoire: 25N019945-190 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M191-P191	9ème étage - N9-31 Chambre 906	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	<p>Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p> <p>Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-191 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M191-2-P191-2	9ème étage - N9-31 Chambre 906	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-191 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M192-P192	9ème étage - N9-31 Chambre 906	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-192 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M193-P193	9ème étage - N9-31 Chambre 906	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-193 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M194-P194	9ème étage - N9-15 Chambre 910	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-194 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M194-2-P194-2	9ème étage - N9-15 Chambre 910	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-194 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M195-P195	9ème étage - N9-15 Chambre 910	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-195 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M196-P196	9ème étage - N9-15 Chambre 910	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-196 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M197-P197	9ème étage - N9-11 Chambre 915	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-197 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M197-2-P197-2	9ème étage - N9-11 Chambre 915	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-197 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M197-3-P197-3	9ème étage - N9-11 Chambre 915	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-197 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M198-P198	9ème étage - N9-11 Chambre 915	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-198 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M199-P199	9ème étage - N9-11 Chambre 915	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-199 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	




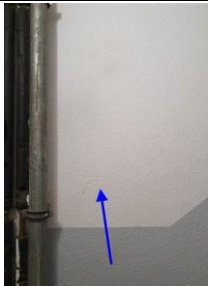
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M200-P200	9ème étage - N9-35 Chambre 921	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-200 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M200-2-P200-2	9ème étage - N9-35 Chambre 921	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-200 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M201-P201	9ème étage - N9-35 Chambre 921	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-201 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M202-P202	9ème étage - N9-35 Chambre 921	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-202 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M203-P203	9ème étage - N9-52 Chambre 925	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-203 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M203-2-P203-2	9ème étage - N9-52 Chambre 925	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau (collant) (transparent) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-203 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M204-P204	9ème étage - N9-52 Chambre 925	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-204 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M205-P205	9ème étage - N9-52 Chambre 925	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-205 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M206-P206	10ème étage - N10-39 Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur	Scellement plâtre Réf. laboratoire: 25N019945-206 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M207-P207	10ème étage - N10-50 Chambre 1001	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-207 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M208-P208	10ème étage - N10-50 Chambre 1001	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-208 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M209-P209	10ème étage - N10-50 Chambre 1001	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-209 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M210-P210	10ème étage - N10-53 Chambre 1005	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + ragréage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-210 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M211-P211	10ème étage - N10-33 Chambre 1005	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-211 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M212-P212	10ème étage - N10-33 Chambre 1005	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-212 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M213-P213	10ème étage - N10-27 Chambre 1019	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-213 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M214-P214	10ème étage - N10-27 Chambre 1019	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-214 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M215-P215	10ème étage - N10-27 Chambre 1019	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-215 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M216-P216	10ème étage - N10-44 Chambre 1023	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-216 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M217-P217	10ème étage - N10-44 Chambre 1023	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-217 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M218-P218	10ème étage - N10-44 Chambre 1023	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-218 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M219-P219	10ème étage - N10-56 Chambre 1027	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-219 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M220-P220	10ème étage - N10-56 Chambre 1027	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-220 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M221-P221	10ème étage - N10-56 Chambre 1027	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-221 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M222-P222	10ème étage - N10-68 Palier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire) ; matériau dur (gris) (clair) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-222 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M222-2-P222-2	10ème étage - N10-68 Palier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau dur de type joint ciment (gris) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-222 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M223-P223	10ème étage - N10-68 Palier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau (pulvérulent) (noir) (vert) ; matériau dur de type joint ciment (gris) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-223 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M223-2-P223-2	10ème étage - N10-68 Palier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-223 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M224-P224	10ème étage - N10-68 Palier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-224 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M225-P225	10ème étage - N10-68 Palier	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-225 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M226-P226	10ème étage - N10-68 Palier	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit	Filasse Réf. laboratoire: 25N019945-226 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M227-P227	7ème étage - N7-2 Palier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-227 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M228-P228	7ème étage - N7-2 Palier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau dur de type joint ciment (gris) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-228 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M228-2-P228-2	7ème étage - N7-2 Palier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-228 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M229-P229	7ème étage - N7-2 Palier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-229 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	






Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M230-P230	7ème étage - N7-2 Palier	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-230 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M231-P231	7ème étage - N7-2 Palier	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Paillasse	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-231 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M232-P232	7ème étage - N7-2 Palier	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit	Filasse Réf. laboratoire: 25N019945-232 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M233-P233	Rez de chaussée - N0-27 Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N020208-001 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M233-2-P233-2	Rez de chaussée - N0-27 Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) n°2 ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N020208-001 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M233-3-P233-3	Rez de chaussée - N0-27 Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type dalle de sol (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N020208-001 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M233-4-P233-4	Rez de chaussée - N0-27 Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) n°1 Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N020208-001 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M234-P234	Rez de chaussée - N0-25 Bureau	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-002 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M235-P235	Rez de chaussée - N0-24 Bureau	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-003 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M236-P236	Rez de chaussée - N0-27 Bureau	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-004 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M237-P237	Rez de chaussée - N0-29 WC	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-005 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M238-P238	Rez de chaussée - N0-29 WC	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Faïence + colle Réf. laboratoire: 25N020208-006 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M239-P239	Rez de chaussée - N0-29 WC	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Commentaires prélèvement: Panneaux et plaques Envoyé au labo en tant que : Panneaux et plaques Réf. laboratoire: 25N020208-007 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M239-2-P239-2	Rez de chaussée - N0-29 WC	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Plafond	Matériau fibreux de type isolant (jaune) Commentaires prélèvement: Panneaux et plaques Envoyé au labo en tant que : Panneaux et plaques Réf. laboratoire: 25N020208-007 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M240-P240	Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-008 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M241-P241	Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Commentaires prélèvement: Plinthe carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-009 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M241-2-P241-2	Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) Commentaires prélèvement: Plinthe carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-009 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M241-3-P241-3	Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau dur de type mortier, béton, chape (cimenteux) (gris) Commentaires prélèvement: Plinthe carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-009 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M241-4-P241-4	Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Commentaires prélèvement: Plinthe carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-009 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M242-P242	Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	Poteau	Toile de verre + colle + enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-010 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M243-P243	Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	Poutre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) Commentaires prélèvement: Toile de verre + colle + enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Toile de verre + colle + enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-011 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M243-2-P243-2	Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	Poutre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type tresse de fibres (blanc) Commentaires prélèvement: Toile de verre + colle + enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Toile de verre + colle + enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-011 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M244-P244	Rez de chaussée - N0-20 Circulation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-012 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M245-P245	Rez de chaussée - N0-20 Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-013 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	




Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M246-P246	Rez de chaussée - N0-19 WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-014 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M246-2-P246-2	Rez de chaussée - N0-19 WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau dur de type joint ciment (gris) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-014 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M247-P247	Rez de chaussée - N0-19 WC	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-015 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M248-P248	Rez de chaussée - N0-19 WC	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Faïence	Faïence + colle Réf. laboratoire: 25N020208-016 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M249-P249	Rez de chaussée - N0-18 Stokage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-017 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M249-2-P249-2	Rez de chaussée - N0-18 Stokage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau dur de type joint ciment (gris) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-017 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M250-P250	Rez de chaussée - N0-16 Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle bitumineux (noir) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N020208-018 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M250-2-P250-2	Rez de chaussée - N0-16 Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N020208-018 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M250-3-P250-3	Rez de chaussée - N0-16 Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type dalle de sol (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N020208-018 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M251-P251	Rez de chaussée - N0-18 Stokage	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Commentaires prélèvement: Faïence + colle Envoyé au labo en tant que : Faïence + colle Réf. laboratoire: 25N020208-019 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M251-2-P251-2	Rez de chaussée - N0-18 Stokage	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) Commentaires prélèvement: Faïence + colle Envoyé au labo en tant que : Faïence + colle Réf. laboratoire: 25N020208-019 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M252-P252	Rez de chaussée - N0-18 Stokage	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-020 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M253-P253	Rez de chaussée - N0-18 Stokage	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-021 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M254-P254	Rez de chaussée - N0-32 Entrée	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-022 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M255-P255	Rez de chaussée - N0-32 Entrée	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) Commentaires prélèvement: Plinthe carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-023 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M255-2-P255-2	Rez de chaussée - N0-32 Entrée	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) Commentaires prélèvement: Plinthe carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-023 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M256-P256	Rez de chaussée - N0-6 Rangement	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-024 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M257-P257	Rez de chaussée - N0-6 Rangement	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) Commentaires prélèvement: Plinthe carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-025 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M257-2-P257-2	Rez de chaussée - N0-6 Rangement	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (friable) (blanc) en traces Commentaires prélèvement: Plinthe carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-025 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M258-P258	Rez de chaussée - N0-6 Rangement	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-026 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M259-P259	Rez de chaussée - N0-6 Rangement	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-027 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M260-P260	Rez de chaussée - N0-6 Rangement	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Commentaires prélèvement: Panneaux et plaques Envoyé au labo en tant que : Panneaux et plaques Réf. laboratoire: 25N020208-028 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M260-2-P260-2	Rez de chaussée - N0-6 Rangement	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Plafond	Matériau fibreux de type isolant (jaune) Commentaires prélèvement: Panneaux et plaques Envoyé au labo en tant que : Panneaux et plaques Réf. laboratoire: 25N020208-028 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M261-P261	1er étage - N1-58 Chambre	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-029 Commentaires Laboratoire: Calcinat et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M261-2-P261-2	1er étage - N1-58 Chambre	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-029 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M262-P262	1er étage - N1-58 Chambre	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau dur de type joint ciment (gris) Commentaires prélèvement: Plinthe carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-030 Commentaires Laboratoire: Calcinat et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M262-2-P262-2	1er étage - N1-58 Chambre	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (friable) (blanc) en traces Commentaires prélèvement: Plinthe carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-030 Commentaires Laboratoire: Calcinat et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M263-P263	1er étage - N1-58 Chambre	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Commentaires prélèvement: Faïence + colle Envoyé au labo en tant que : Faïence + colle Réf. laboratoire: 25N020208-031 Commentaires Laboratoire: Calcinat et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M263-2-P263-2	1er étage - N1-58 Chambre	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) Commentaires prélèvement: Faïence + colle Envoyé au labo en tant que : Faïence + colle Réf. laboratoire: 25N020208-031 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M264-P264	1er étage - N1-58 Chambre	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-032 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M265-P265	1er étage - N1-58 Chambre	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-033 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Copie des rapports d'essais :

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 25N019945-007 - Référence P007 - 4. Plafonds et faux-plafonds - Poutres et charpentes (peripheriques et interieures) - Poutre - Enduit + peinture poutre - Rez de chaussee - N0-2 Chambre 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-008 - Référence P008 - 4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - Rez de chaussee - N0-2 Chambre 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-009 - Référence P009 - 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) - Sol - Lino 1 + colle - 1er etage - N1-3 Chambre 113, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-010 - Référence P010 - 5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino 2 + colle + ragreage - 1er etage - N1-3 Chambre 113, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-011 - Référence P011 - 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs - Mur - Enduit + peinture - 1er etage - N1-3 Chambre 113, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-012 - Référence P012 - 5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragreage - 1er etage - N1-7 Chambre 112, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-013 - Référence P013 - 5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragreage + colle noire - 1er etage - N1-7 Chambre 112, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-014 - Référence P014 - 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs - Mur - Enduit + peinture - 1er etage - N1-7 Chambre 112, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-015 - Référence P015 - 4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er etage - N1-7 Chambre 112, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-016 - Référence P016 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 1er étage - N1-11 Chambre 115, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-017 - Référence P017 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 1er étage - N1-11 Chambre 115, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-018 - Référence P018 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-11 Chambre 115, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-019 - Référence P019 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er étage - N1-15 Chambre 110, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-020 - Référence P020 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 1er étage - N1-27 Chambre 119, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-021 - Référence P021 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 1er étage - N1-27 Chambre 119, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-022 - Référence P022 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-27 Chambre 119, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-023 - Référence P023 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 1er étage - N1-31 Chambre 106, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-024 - Référence P024 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 1er étage - N1-31 Chambre 106, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 55 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR 71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-025 - Référence P025 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er étage - N1-31 Chambre 106, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-026 - Référence P026 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 1er étage - N1-42 Chambre 123, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-027 - Référence P027 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-42 Chambre 123, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-028 - Référence P028 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er étage - N1-42 Chambre 123, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-029 - Référence P029 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-48 Chambre 102, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-030 - Référence P030 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-56 Chambre 127, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-031 - Référence P031 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 1er étage - N1-41 Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-032 - Référence P032 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-41 Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-033 - Référence P033 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er étage - N1-41 Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 25N019945-034 - Référence P034 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit - 1er étage - N1-41 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-035 - Référence P035 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 2ème étage - N2-46 Chambre 203*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-036 - Référence P036 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 2ème étage - N2-46 Chambre 203*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-037 - Référence P037 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-46 Chambre 203*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-038 - Référence P038 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 2ème étage - N2-25 Chambre 207*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-039 - Référence P039 - 3 - *Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Mur - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-25 Chambre 207*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-040 - Référence P040 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-25 Chambre 207*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-041 - Référence P041 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 2ème étage - N2-5 Chambre 214*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-042 - Référence P042 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 2ème étage - N2-5 Chambre 214*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-043 - Référence P043 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-5 Chambre 214*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-044 - Référence P044 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-5 Chambre 214*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-045 - Référence P045 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-13 Chambre 216*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-046 - Référence P046 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 2ème étage - N2-21 Chambre 218*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-047 - Référence P047 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 2ème étage - N2-21 Chambre 218*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-048 - Référence P048 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-21 Chambre 218*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-049 - Référence P049 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-21 Chambre 218*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-050 - Référence P050 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 2ème étage - N2-37 Chambre 222*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-051 - Référence P051 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 2ème étage - N2-37 Chambre 222*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

CONTROLE G
Monsieur Samy SUPERSAC
125 Rue de Tourcoing
59100 ROUBAIX

Notre référence : AR-25-HB-053921-01

Numéro de dossier : 25N019945

Référence de dossier : NeantDossier: B-25-0083/2

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N019945-001 - Référence P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle + joint - Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-002 - Référence P002 - 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de mur - Mur - Faïence + colle + joint - Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-003 - Référence P003 - 4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-004 - Référence P004 - 4. Plafonds et faux-plafonds - Faux-plafonds - Plafond - Faux-plafond - Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-005 - Référence P005 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-006 - Référence P006 - 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs - Poteau - Enduit + peinture poteau - Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-052 - Référence P052 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-37 Chambre 222*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-053 - Référence P053 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-54 Chambre 226*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-054 - Référence P054 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-54 Chambre 226*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-055 - Référence P055 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 2ème étage - N2-59 Chambre 228*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-056 - Référence P056 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 3ème étage - N3-48 Chambre 302*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-057 - Référence P057 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3ème étage - N3-48 Chambre 302*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-058 - Référence P058 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 3ème étage - N3-39 Chambre 304*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-059 - Référence P059 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 3ème étage - N3-39 Chambre 304*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-060 - Référence P060 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3ème étage - N3-39 Chambre 304*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 25N019945-061 - Référence P061 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 3eme etage - N3-23 Chambre 308, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-062 - Référence P062 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Mur - Enduits + peinture - 3eme etage - N3-23 Chambre 308, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-063 - Référence P063 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-23 Chambre 308, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-064 - Référence P064 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 3eme etage - N3-27 Chambre 319, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-065 - Référence P065 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 3eme etage - N3-41 Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-066 - Référence P066 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 3eme etage - N3-41 Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-067 - Référence P067 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-41 Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-068 - Référence P068 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-41 Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-069 - Référence P069 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit - 3eme etage - N3-41 Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388915531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-070 - Référence P070 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 3eme etage - N3-3 Chambre 313, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-071 - Référence P071 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-3 Chambre 313, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-072 - Référence P072 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-3 Chambre 313, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-073 - Référence P073 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 3eme etage - N3-35 Chambre 321, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-074 - Référence P074 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-35 Chambre 321, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-075 - Référence P075 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-35 Chambre 321, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-076 - Référence P076 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 3eme etage - N3-66 Chambre 331, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-077 - Référence P077 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-66 Chambre 331, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-078 - Référence P078 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-66 Chambre 331, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-079 - Référence P079 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 4ème étage - N4-50 Chambre 401, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-080 - Référence P080 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-50 Chambre 401, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-081 - Référence P081 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-50 Chambre 401, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-082 - Référence P082 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-33 Chambre 405, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-083 - Référence P083 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-33 Chambre 405, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-084 - Référence P084 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 4ème étage - N4-17 Chambre 409, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-085 - Référence P085 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-17 Chambre 409, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-086 - Référence P086 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-17 Chambre 409, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-087 - Référence P087 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 4ème étage - N4-9 Chambre 411, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-088 - Référence P088 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-9 Chambre 411*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-089 - Référence P089 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-9 Chambre 411*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-090 - Référence P090 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 4ème étage - N4-13 Chambre 416*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-091 - Référence P091 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-13 Chambre 416*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-092 - Référence P092 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-13 Chambre 416*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-093 - Référence P093 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 4ème étage - N4-29 Chambre 420*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-094 - Référence P094 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-29 Chambre 420*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-095 - Référence P095 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-29 Chambre 420*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-096 - Référence P096 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-54 Chambre 426*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 55 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR 71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-097 - Référence P097 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-54 Chambre 426, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-098 - Référence P098 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-48 Chambre 502, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-099 - Référence P099 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-48 Chambre 502, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-100 - Référence P100 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 5ème étage - N5-31 Chambre 506, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-101 - Référence P101 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-31 Chambre 506, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-102 - Référence P102 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-31 Chambre 506, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-103 - Référence P103 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 5ème étage - N5-15 Chambre 510, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-104 - Référence P104 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-15 Chambre 510, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-105 - Référence P105 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-15 Chambre 510, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-106 - Référence P106 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-3 Chambre 513*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-107 - Référence P107 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-3 Chambre 513*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-108 - Référence P108 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 5ème étage - N5-19 Chambre 517*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-109 - Référence P109 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-19 Chambre 517*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-110 - Référence P110 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-19 Chambre 517*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-111 - Référence P111 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 5ème étage - N5-42 Chambre 523*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-112 - Référence P112 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-42 Chambre 523*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-113 - Référence P113 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-42 Chambre 523*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-114 - Référence P114 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 5ème étage - N5-64 Chambre 530*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 55 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR 71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-115 - Référence P115 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-64 Chambre 530*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-116 - Référence P116 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-64 Chambre 530*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-117 - Référence P117 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 6ème étage - N6-50 Chambre 601*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-118 - Référence P118 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-50 Chambre 601*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-119 - Référence P119 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-50 Chambre 601*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-120 - Référence P120 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 6ème étage - N6-33 Chambre 605*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-121 - Référence P121 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-33 Chambre 605*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-122 - Référence P122 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-33 Chambre 605*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-123 - Référence P123 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 6ème étage - N6-17 Chambre 609*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 55 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR 71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-124 - Référence P124 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-17 Chambre 609*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-125 - Référence P125 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-17 Chambre 609*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-126 - Référence P126 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle - 6ème étage - N6-5 Chambre 614*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-127 - Référence P127 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-5 Chambre 614*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-128 - Référence P128 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-5 Chambre 614*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-129 - Référence P129 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 6ème étage - N6-29 Chambre 620*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-130 - Référence P130 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-29 Chambre 620*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-131 - Référence P131 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-29 Chambre 620*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-132 - Référence P132 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle - 6ème étage - N6-44 Chambre 624*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 55 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR 71 529 294 035 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 25N019945-133 - Référence P133 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-44 Chambre 624*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-134 - Référence P134 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-44 Chambre 624*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-135 - Référence P135 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle - 6ème étage - N6-59 Chambre 628*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-136 - Référence P136 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-59 Chambre 628*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-137 - Référence P137 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-59 Chambre 628*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-138 - Référence P138 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle - 6ème étage - N6-41 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-139 - Référence P139 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-41 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-140 - Référence P140 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-41 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-141 - Référence P141 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Scellement plâtre - 6ème étage - N6-41 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-142 - Référence P142 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 7eme etage - N7-39 Chambre 704, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-143 - Référence P143 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-39 Chambre 704, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-144 - Référence P144 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-39 Chambre 704, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-145 - Référence P145 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 7eme etage - N7-23 Chambre 708, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-146 - Référence P146 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Mur - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-23 Chambre 708, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-147 - Référence P147 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-23 Chambre 708, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-148 - Référence P148 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 7eme etage - N7-15 Chambre 710, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-149 - Référence P149 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-15 Chambre 710, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-150 - Référence P150 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-15 Chambre 710, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-151 - Référence P151 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 7ème étage - N7-11 Chambre 715, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-152 - Référence P152 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-11 Chambre 715, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-153 - Référence P153 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-11 Chambre 715, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-154 - Référence P154 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-27 Chambre 719, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-155 - Référence P155 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-27 Chambre 719, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-156 - Référence P156 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 7ème étage - N7-42 Chambre 723, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-157 - Référence P157 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-42 Chambre 723, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-158 - Référence P158 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-42 Chambre 723, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-159 - Référence P159 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 7ème étage - N7-58 Chambre 727, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-160 - Référence P160 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-58 Chambre 727*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-161 - Référence P161 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-58 Chambre 727*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-162 - Référence P162 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8ème étage - N8-50 Chambre 801*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-163 - Référence P163 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-50 Chambre 801*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-164 - Référence P164 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-50 Chambre 801*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-165 - Référence P165 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8ème étage - N8-33 Chambre 805*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-166 - Référence P166 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-33 Chambre 805*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-167 - Référence P167 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-33 Chambre 805*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-168 - Référence P168 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8ème étage - N8-17 Chambre 809*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR 71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-169 - Référence P169 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-17 Chambre 809*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-170 - Référence P170 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-17 Chambre 809*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-171 - Référence P171 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8ème étage - N8-5 Chambre 814*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-172 - Référence P172 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-5 Chambre 814*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-173 - Référence P173 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-5 Chambre 814*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-174 - Référence P174 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8ème étage - N8-21 Chambre 818*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-175 - Référence P175 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-21 Chambre 818*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-176 - Référence P176 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-21 Chambre 818*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-177 - Référence P177 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8ème étage - N8-37 Chambre 822*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR 71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-178 - Référence P178 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-37 Chambre 822*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-179 - Référence P179 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-37 Chambre 822*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-180 - Référence P180 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-54 Chambre 826*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-181 - Référence P181 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-54 Chambre 826*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-182 - Référence P182 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-54 Chambre 826*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-183 - Référence P183 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 10ème étage - N10-39 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-184 - Référence P184 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-39 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-185 - Référence P185 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-39 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-186 - Référence P186 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Scellement plâtre - 10ème étage - N10-39 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-187 - Référence P187 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Armaflex - 10ème étage - N10-39 Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-188 - Référence P188 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 9ème étage - N9-48 Chambre 902, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-189 - Référence P189 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 9ème étage - N9-48 Chambre 902, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-190 - Référence P190 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9ème étage - N9-48 Chambre 902, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-191 - Référence P191 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 9ème étage - N9-31 Chambre 906, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-192 - Référence P192 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 9ème étage - N9-31 Chambre 906, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-193 - Référence P193 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9ème étage - N9-31 Chambre 906, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-194 - Référence P194 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 9ème étage - N9-15 Chambre 910, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-195 - Référence P195 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 9ème étage - N9-15 Chambre 910, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-196 - Référence P196 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-15 Chambre 910, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-197 - Référence P197 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragreage - 9eme etage - N9-11 Chambre 915, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-198 - Référence P198 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-11 Chambre 915, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-199 - Référence P199 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-11 Chambre 915, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-200 - Référence P200 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragreage - 9eme etage - N9-35 Chambre 921, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-201 - Référence P201 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-35 Chambre 921, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-202 - Référence P202 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-35 Chambre 921, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-203 - Référence P203 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragreage - 9eme etage - N9-52 Chambre 925, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-204 - Référence P204 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-52 Chambre 925, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-205 - Référence P205 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-52 Chambre 925, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-206 - Référence P206 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Mur - Scellement platre - 10eme etage - N10-39 Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-207 - Référence P207 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + colle + ragreage - 10eme etage - N10-50 Chambre 1001, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-208 - Référence P208 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-50 Chambre 1001, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-209 - Référence P209 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-50 Chambre 1001, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-210 - Référence P210 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + ragreage + colle - 10eme etage - N10-33 Chambre 1005, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-211 - Référence P211 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-33 Chambre 1005, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-212 - Référence P212 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-33 Chambre 1005, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-213 - Référence P213 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + colle + ragreage - 10eme etage - N10-27 Chambre 1019, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388915531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-214 - Référence P214 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-27 Chambre 1019*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-215 - Référence P215 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-27 Chambre 1019*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-216 - Référence P216 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 10ème étage - N10-44 Chambre 1023*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-217 - Référence P217 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-44 Chambre 1023*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-218 - Référence P218 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-44 Chambre 1023*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-219 - Référence P219 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 10ème étage - N10-56 Chambre 1027*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-220 - Référence P220 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-56 Chambre 1027*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-221 - Référence P221 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-56 Chambre 1027*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-222 - Référence P222 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - 10ème étage - N10-68 Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 55 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR 71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-223 - Référence P223 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Plinthe - Carrelage + colle - 10ème étage - N10-68 Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-224 - Référence P224 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-68 Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-225 - Référence P225 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-68 Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-226 - Référence P226 - 6 - *Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit - Filasse - 10ème étage - N10-68 Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-227 - Référence P227 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - 7ème étage - N7-2 Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-228 - Référence P228 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Plinthe - Carrelage + colle - 7ème étage - N7-2 Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-229 - Référence P229 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-2 Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-230 - Référence P230 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-2 Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-231 - Référence P231 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Paillasson - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-2 Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 55 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-232 - Référence P232 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit - Filasse - 7ème étage - N7-2 Palier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 55 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR 71 529 294 035 APE 7120B



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS

Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 1/82
Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
Date d'analyse : 30/04/2025
Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25N019945-001 - P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Carrelage + colle + joint - Rez de chaussee - N0-13 Salle de douche	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	25N019945-002 - P002 - 5. Revetements de sol et de murs - Revetements de mur - Mur - Faïence + colle + joint - Rez de chaussee - N0-13 Salle de douche	Matériau (pulvérulent) (jaune) (clair) ; matériau (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 2/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	25N019945-003 - P003 - 4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche	Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (poudreux) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	25N019945-004 - P004 - 4. Plafonds et faux-plafonds - Faux-plafonds - Plafond - Faux-plafond - Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche	Matériau (bleu) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
005 (1)	25N019945-005 - P005 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	Matériau souple (orange) (i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 3/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
006	25N019945-006 - P006 - 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs - Poteau - Enduit + peinture poteau - Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 4/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	25N019945-007 - P007 - 4. Plafonds et faux-plafonds - Poutres et charpentes (peripheriques et interieures) - Poutre - Enduit + peinture poutre - Rez de chaussee - N0-2 Chambre 3	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	25N019945-008 - P008 - 4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - Rez de chaussee - N0-2 Chambre 3	Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	25N019945-009 - P009 - 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) - Sol - Lino 1 + colle - 1er etage - N1-3 Chambre 113	Matériau (pulvérulent) (blanc) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) (rayé) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 5/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	25N019945-010 - P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino 2 + colle + ragréage - 1er étage - N1-3 Chambre 113	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (orange) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (pulvérulent) (noir) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	25N019945-011 - P011 - 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-3 Chambre 113	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (jaune) (clair)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	25N019945-012 - P012 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 1er étage - N1-7 Chambre 112	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (tacheté)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1-1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 6/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013 (1)	25N019945-013 - P013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 1er étage - N1-7 Chambre 112	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
014	25N019945-014 - P014 - 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-7 Chambre 112	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	25N019945-015 - P015 - 4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er étage - N1-7 Chambre 112	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 7/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016 (1)	25N019945-016 - P016 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 1er étage - N1-11 Chambre 115	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
017 (1)	25N019945-017 - P017 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 1er étage - N1-11 Chambre 115	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
018	25N019945-018 - P018 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-11 Chambre 115	Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 8/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	25N019945-019 - P019 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er étage - N1-15 Chambre 110	Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (cimenteux) (poudreux) (gris) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	25N019945-020 - P020 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 1er étage - N1-27 Chambre 119	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (tacheté)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021 (2)	25N019945-021 - P021 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 1er étage - N1-27 Chambre 119	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 9/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	25N019945-022 - P022 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-27 Chambre 119	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	25N019945-023 - P023 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 1er étage - N1-31 Chambre 106	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (orange)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024 (1)	25N019945-024 - P024 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 1er étage - N1-31 Chambre 106	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 10/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	25N019945-025 - P025 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er étage - N1-31 Chambre 106	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026 (1)	25N019945-026 - P026 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 1er étage - N1-42 Chambre 123	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (orange)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
027	25N019945-027 - P027 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-42 Chambre 123	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 11/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	25N019945-028 - P028 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er étage - N1-42 Chambre 123	Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (cimenteux) (gris) en traces	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	25N019945-029 - P029 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-48 Chambre 102	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	25N019945-030 - P030 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-56 Chambre 127	Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR69 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 12/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031 (1)	25N019945-031 - P031 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 1er étage - N1-41 Circulation	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (pulvérulent) (beige)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
032	25N019945-032 - P032 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-41 Circulation	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
033	25N019945-033 - P033 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er étage - N1-41 Circulation	Matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 13/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	25N019945-034 - P034 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit - 1er étage - N1-41 Circulation	Matériau (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035 (1)	25N019945-035 - P035 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 2ème étage - N2-46 Chambre 203	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
036 (3)	25N019945-036 - P036 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 2ème étage - N2-46 Chambre 203	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 14/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	25N019945-037 - P037 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-46 Chambre 203	Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	25N019945-038 - P038 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 2ème étage - N2-25 Chambre 207	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (cimenteux) (gris) en traces	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	25N019945-039 - P039 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Mur - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-25 Chambre 207	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 15/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040 (4)	25N019945-040 - P040 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 2eme etage - N2-25 Chambre 207	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	25N019945-041 - P041 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 2eme etage - N2-5 Chambre 214	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	25N019945-042 - P042 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 2eme etage - N2-5 Chambre 214	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 16/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	25N019945-043 - P043 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 2eme etage - N2-5 Chambre 214	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige) ; matériau semi-dur (cimenteux) (gris)(i) (ii)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
044	25N019945-044 - P044 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 2eme etage - N2-5 Chambre 214	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	25N019945-045 - P045 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 2eme etage - N2-13 Chambre 216	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)(i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 17/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046 (4)	25N019945-046 - P046 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 2eme etage - N2-21 Chambre 218	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) (clair)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	25N019945-047 - P047 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 2eme etage - N2-21 Chambre 218	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
048	25N019945-048 - P048 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 2eme etage - N2-21 Chambre 218	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 18/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	25N019945-049 - P049 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 2eme etage - N2-21 Chambre 218	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	25N019945-050 - P050 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 2eme etage - N2-37 Chambre 222	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	25N019945-051 - P051 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 2eme etage - N2-37 Chambre 222	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 19/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	25N019945-052 - P052 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-37 Chambre 222	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)(i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	25N019945-053 - P053 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-54 Chambre 226	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	25N019945-054 - P054 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-54 Chambre 226	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 20/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	25N019945-055 - P055 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 2eme etage - N2-59 Chambre 228	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
056	25N019945-056 - P056 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-48 Chambre 302	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
057	25N019945-057 - P057 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-48 Chambre 302	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 21/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	25N019945-058 - P058 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 3eme etage - N3-39 Chambre 304	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
059	25N019945-059 - P059 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-39 Chambre 304	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060	25N019945-060 - P060 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-39 Chambre 304	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 22/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061	25N019945-061 - P061 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 3eme etage - N3-23 Chambre 308	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062 (4)	25N019945-062 - P062 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Mur - Enduits + peinture - 3eme etage - N3-23 Chambre 308	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
063 (4)	25N019945-063 - P063 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-23 Chambre 308	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR69 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 23/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
064	25N019945-064 - P064 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 3eme etage - N3-27 Chambre 319	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
065	25N019945-065 - P065 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 3eme etage - N3-41 Circulation	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 24/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
066	25N019945-066 - P066 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 3eme etage - N3-41 Circulation	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
067	25N019945-067 - P067 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-41 Circulation	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (jaune) (clair) ; matériau dur (cémenteux) (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
068	25N019945-068 - P068 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-41 Circulation	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (jaune) (clair)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 25/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069	25N019945-069 - P069 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit - 3ème étage - N3-41 Circulation	Matériau semi-dur (cimenteux) (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
070	25N019945-070 - P070 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 3ème étage - N3-3 Chambre 313	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
071	25N019945-071 - P071 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 3ème étage - N3-3 Chambre 313	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 26/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
072	25N019945-072 - P072 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-3 Chambre 313	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
073	25N019945-073 - P073 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 3eme etage - N3-35 Chambre 321	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
074	25N019945-074 - P074 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-35 Chambre 321	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 27/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
075	25N019945-075 - P075 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-35 Chambre 321	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
076	25N019945-076 - P076 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 3eme etage - N3-66 Chambre 331	Matériau souple de type revêtement de sol (tacheté) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
077	25N019945-077 - P077 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-66 Chambre 331	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 28/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
078	25N019945-078 - P078 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-66 Chambre 331	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
079	25N019945-079 - P079 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 4eme etage - N4-50 Chambre 401	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(iii)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
080 (4)	25N019945-080 - P080 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-50 Chambre 401	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtres) (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 29/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
081	25N019945-081 - P081 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-50 Chambre 401	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc) ; matériau (gris) en traces	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
082 (4)	25N019945-082 - P082 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-33 Chambre 405	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
083	25N019945-083 - P083 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-33 Chambre 405	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (cémenteux) (gris) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 30/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
084	25N019945-084 - P084 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 4eme etage - N4-17 Chambre 409	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(iv)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
085	25N019945-085 - P085 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-17 Chambre 409	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
086	25N019945-086 - P086 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-17 Chambre 409	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 31/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
087	25N019945-087 - P087 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 4eme etage - N4-9 Chambre 411	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (iv)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
088	25N019945-088 - P088 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-9 Chambre 411	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
089	25N019945-089 - P089 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-9 Chambre 411	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (cémenteux) (gris) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 32/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
090	25N019945-090 - P090 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 4eme etage - N4-13 Chambre 416	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau souple (vert) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces(i)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
091	25N019945-091 - P091 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-13 Chambre 416	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc) ; matériau (cémenteux) (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
092	25N019945-092 - P092 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-13 Chambre 416	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 33/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
093	25N019945-093 - P093 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 4eme etage - N4-29 Chambre 420	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(iv)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
094	25N019945-094 - P094 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-29 Chambre 420	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 34/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
095	25N019945-095 - P095 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-29 Chambre 420	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
096	25N019945-096 - P096 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-54 Chambre 426	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
097	25N019945-097 - P097 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-54 Chambre 426	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau (cémenteux) (gris) en traces	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
098	25N019945-098 - P098 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-48 Chambre 502	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 35/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
099	25N019945-099 - P099 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-48 Chambre 502	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
100 (5)	25N019945-100 - P100 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 5eme etage - N5-31 Chambre 506	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)(v)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
101	25N019945-101 - P101 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-31 Chambre 506	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 36/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
102	25N019945-102 - P102 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-31 Chambre 506	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
103	25N019945-103 - P103 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 5eme etage - N5-15 Chambre 510	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (blanc)(v)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
104	25N019945-104 - P104 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-15 Chambre 510	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 37/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
105	25N019945-105 - P105 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-15 Chambre 510	Matériau de type peinture (blanc) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (foncé)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
106	25N019945-106 - P106 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-3 Chambre 513	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type maillage de fibres (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
107	25N019945-107 - P107 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-3 Chambre 513	Matériau de type peinture (blanc) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 38/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
108 (6)	25N019945-108 - P108 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 5eme etage - N5-19 Chambre 517	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
109	25N019945-109 - P109 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-19 Chambre 517	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
110	25N019945-110 - P110 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-19 Chambre 517	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 39/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
111 (6)	25N019945-111 - P111 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 5eme etage - N5-42 Chambre 523	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (blanc)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
112	25N019945-112 - P112 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-42 Chambre 523	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
113	25N019945-113 - P113 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-42 Chambre 523	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 40/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
114 (6)	25N019945-114 - P114 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 5eme etage - N5-64 Chambre 530	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
115	25N019945-115 - P115 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-64 Chambre 530	Matériau de type peinture (blanc) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
116	25N019945-116 - P116 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-64 Chambre 530	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1-1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 41/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
117	25N019945-117 - P117 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 6eme etage - N6-50 Chambre 601	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
118	25N019945-118 - P118 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-50 Chambre 601	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (gris)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
119	25N019945-119 - P119 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-50 Chambre 601	Matériau de type peinture (beige) + (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 42/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
120	25N019945-120 - P120 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 6eme etage - N6-33 Chambre 605	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
121	25N019945-121 - P121 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-33 Chambre 605	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
122	25N019945-122 - P122 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-33 Chambre 605	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 43/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
123	25N019945-123 - P123 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 6eme etage - N6-17 Chambre 609	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (cimenteux) (gris) en traces	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
124	25N019945-124 - P124 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-17 Chambre 609	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
125	25N019945-125 - P125 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-17 Chambre 609	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 44/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
126	25N019945-126 - P126 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle - 6eme etage - N6-5 Chambre 614	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
127	25N019945-127 - P127 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-5 Chambre 614	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
128	25N019945-128 - P128 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-5 Chambre 614	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 45/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
129	25N019945-129 - P129 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 6eme etage - N6-29 Chambre 620	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
130	25N019945-130 - P130 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-29 Chambre 620	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
131	25N019945-131 - P131 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-29 Chambre 620	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 46/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
132	25N019945-132 - P132 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle - 6eme etage - N6-44 Chambre 624	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
133	25N019945-133 - P133 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-44 Chambre 624	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
134	25N019945-134 - P134 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-44 Chambre 624	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 47/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
135	25N019945-135 - P135 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle - 6eme etage - N6-59 Chambre 628	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
136 (4)	25N019945-136 - P136 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-59 Chambre 628	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)(ii)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
137	25N019945-137 - P137 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-59 Chambre 628	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 48/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
138	25N019945-138 - P138 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle - 6eme etage - N6-41 Circulation	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
139	25N019945-139 - P139 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-41 Circulation	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige) ; matériau (cimenteux) (gris) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
140	25N019945-140 - P140 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-41 Circulation	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 49/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
141	25N019945-141 - P141 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Scellement platre - 6eme etage - N6-41 Circulation	Matériau semi-dur (plâtreux) (beige) (clair)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
142	25N019945-142 - P142 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + colle + ragreage - 7eme etage - N7-39 Chambre 704	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
143	25N019945-143 - P143 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-39 Chambre 704	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 50/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
144	25N019945-144 - P144 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-39 Chambre 704	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
145	25N019945-145 - P145 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 7eme etage - N7-23 Chambre 708	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
146	25N019945-146 - P146 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Mur - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-23 Chambre 708	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 51/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
147	25N019945-147 - P147 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-23 Chambre 708	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
148	25N019945-148 - P148 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 7eme etage - N7-15 Chambre 710	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 52/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
149	25N019945-149 - P149 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-15 Chambre 710	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
150	25N019945-150 - P150 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-15 Chambre 710	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
151	25N019945-151 - P151 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 7ème étage - N7-11 Chambre 715	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 53/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
152	25N019945-152 - P152 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-11 Chambre 715	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
153	25N019945-153 - P153 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-11 Chambre 715	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
154	25N019945-154 - P154 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-27 Chambre 719	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
155	25N019945-155 - P155 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-27 Chambre 719	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 54/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
156	25N019945-156 - P156 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 7eme etage - N7-42 Chambre 723	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (gris) ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
157	25N019945-157 - P157 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-42 Chambre 723	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc) ; matériau (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
158	25N019945-158 - P158 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-42 Chambre 723	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc) ; matériau (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 55/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
159	25N019945-159 - P159 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 7eme etage - N7-58 Chambre 727	Matériau souple de type revêtement de sol (rayé) (gris)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (foncé)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
160	25N019945-160 - P160 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-58 Chambre 727	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
161	25N019945-161 - P161 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-58 Chambre 727	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 56/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
162	25N019945-162 - P162 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8eme etage - N8-50 Chambre 801	Matériau de type peinture (rose) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
163	25N019945-163 - P163 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-50 Chambre 801	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
164	25N019945-164 - P164 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-50 Chambre 801	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 57/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
165	25N019945-165 - P165 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8eme etage - N8-33 Chambre 805	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (vert)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
166	25N019945-166 - P166 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-33 Chambre 805	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
167	25N019945-167 - P167 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-33 Chambre 805	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 58/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
168	25N019945-168 - P168 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8eme etage - N8-17 Chambre 809	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
169	25N019945-169 - P169 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-17 Chambre 809	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
170	25N019945-170 - P170 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-17 Chambre 809	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 59/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
171	25N019945-171 - P171 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8eme etage - N8-5 Chambre 814	Matériau souple de type revêtement de sol (brillant) (fibreuse) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
172	25N019945-172 - P172 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-5 Chambre 814	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
173	25N019945-173 - P173 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-5 Chambre 814	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 60/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
174	25N019945-174 - P174 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8eme etage - N8-21 Chambre 818	Matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
175	25N019945-175 - P175 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-21 Chambre 818	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
176	25N019945-176 - P176 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-21 Chambre 818	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 61/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
177	25N019945-177 - P177 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8eme etage - N8-37 Chambre 822	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
178	25N019945-178 - P178 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-37 Chambre 822	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
179	25N019945-179 - P179 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-37 Chambre 822	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 62/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
180	25N019945-180 - P180 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-54 Chambre 826	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
181	25N019945-181 - P181 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-54 Chambre 826	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
182	25N019945-182 - P182 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-54 Chambre 826	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 63/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
183	25N019945-183 - P183 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 10ème étage - N10-39 Circulation	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (bleu) (tacheté) (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
184	25N019945-184 - P184 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-39 Circulation	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
185	25N019945-185 - P185 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-39 Circulation	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 64/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
186	25N019945-186 - P186 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Scellement plâtre - 10ème étage - N10-39 Circulation	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
187	25N019945-187 - P187 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Armaflex - 10ème étage - N10-39 Circulation	Matériau de type mousse (noir)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
188	25N019945-188 - P188 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 9ème étage - N9-48 Chambre 902	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 65/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
189	25N019945-189 - P189 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 9ème étage - N9-48 Chambre 902	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
190	25N019945-190 - P190 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9ème étage - N9-48 Chambre 902	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
191	25N019945-191 - P191 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 9ème étage - N9-31 Chambre 906	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1-1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 66/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
192 (7)	25N019945-192 - P192 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-31 Chambre 906	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (blanc)(i)	MOLP * / LJL4	- / - *	- *	Quantité insuffisante *
193	25N019945-193 - P193 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-31 Chambre 906	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
194	25N019945-194 - P194 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 9eme etage - N9-15 Chambre 910	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 67/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
195	25N019945-195 - P195 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 9ème étage - N9-15 Chambre 910	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
196	25N019945-196 - P196 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9ème étage - N9-15 Chambre 910	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
197	25N019945-197 - P197 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 9ème étage - N9-11 Chambre 915	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 68/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
198	25N019945-198 - P198 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 9ème étage - N9-11 Chambre 915	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
199	25N019945-199 - P199 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9ème étage - N9-11 Chambre 915	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
200	25N019945-200 - P200 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 9ème étage - N9-35 Chambre 921	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 69/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
201	25N019945-201 - P201 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 9ème étage - N9-35 Chambre 921	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
202	25N019945-202 - P202 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9ème étage - N9-35 Chambre 921	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
203	25N019945-203 - P203 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 9ème étage - N9-52 Chambre 925	Matériau (collant) (transparent) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 70/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
204	25N019945-204 - P204 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 9ème étage - N9-52 Chambre 925	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
205	25N019945-205 - P205 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9ème étage - N9-52 Chambre 925	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 71/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
206 (8)	25N019945-206 - P206 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Mur - Scellement platre - 10eme etage - N10-39 Circulation	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
207	25N019945-207 - P207 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 10eme etage - N10-50 Chambre 1001	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
208	25N019945-208 - P208 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-50 Chambre 1001	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 72/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
209	25N019945-209 - P209 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-50 Chambre 1001	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
210	25N019945-210 - P210 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + ragréage + colle - 10eme etage - N10-33 Chambre 1005	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
211	25N019945-211 - P211 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-33 Chambre 1005	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 73/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
212	25N019945-212 - P212 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-33 Chambre 1005	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
213	25N019945-213 - P213 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 10eme etage - N10-27 Chambre 1019	Matériau souple de type revêtement de sol (brillant) (fibreuse) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
214	25N019945-214 - P214 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-27 Chambre 1019	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 74/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
215	25N019945-215 - P215 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-27 Chambre 1019	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
216 (8)	25N019945-216 - P216 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 10eme etage - N10-44 Chambre 1023	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
217	25N019945-217 - P217 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-44 Chambre 1023	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 75/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
218	25N019945-218 - P218 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-44 Chambre 1023	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
219	25N019945-219 - P219 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 10eme etage - N10-56 Chambre 1027	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
220	25N019945-220 - P220 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-56 Chambre 1027	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 76/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
221	25N019945-221 - P221 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-56 Chambre 1027	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
222	25N019945-222 - P222 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - 10eme etage - N10-68 Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire) ; matériau dur (gris) (clair)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
223	25N019945-223 - P223 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Plinthe - Carrelage + colle - 10eme etage - N10-68 Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 77/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (pulvérulent) (noir) + (vert) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
224	25N019945-224 - P224 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-68 Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
225	25N019945-225 - P225 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-68 Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (beige)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 78/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
226	25N019945-226 - P226 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit - Filasse - 10ème étage - N10-68 Palier	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
227	25N019945-227 - P227 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - 7ème étage - N7-2 Palier	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
228	25N019945-228 - P228 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Plinthe - Carrelage + colle - 7ème étage - N7-2 Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 79/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
229	25N019945-229 - P229 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-2 Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
230	25N019945-230 - P230 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-2 Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (beige)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
231	25N019945-231 - P231 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Paillasse - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-2 Palier	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 80/82
Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
Date d'analyse : 30/04/2025
Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
232	25N019945-232 - P232 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit - Filasse - 7eme etage - N7-2 Palier	Matériau de type tresse de fibres (beige) ; matériau semi-dur (beige) (marron) ; matériau de type peinture (blanc)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 81/82
Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
Date d'analyse : 30/04/2025
Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « la colle noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « la colle noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « la colle noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (4) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (5) Un matériau de type peinture orange est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (6) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « la colle bitumineuse noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (7) Nous ne pouvons pas rendre de résultat représentatif car l'analyse nécessite plusieurs prises d'essai complémentaires que nous n'avons pas pu réaliser par faute de quantité.
- (8) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
- (iii) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau colle noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (iv) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau colle noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (v) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « la colle bitumineuse noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01	Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59	Page 82/82
Dossier N° : 25NM016795	Date de réception : 30/04/2025	Date d'analyse : 30/04/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795	Référence de suivi du dossier N° : 25N019945	
Reçu au laboratoire le : 30/04/2025	Date de réception : 29/04/2025	
Date d'analyse : 30/04/2025		
Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2		

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Corentin Guffroy
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1-1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Analyses pour le Bâtiment

CONTROLE G
Monsieur **Samy SUPERSAC**
125 Rue de Tourcoing
59100 ROUBAIX

Notre référence : AR-25-HB-054493-01

Numéro de dossier : 25N020208

Référence de dossier : Dossier: B-25-0083/2

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N020208-001 - Référence *P233 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - Rez de chaussée - N0-27 Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-002 - Référence *P234 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-25 Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-003 - Référence *P235 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-24 Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-004 - Référence *P236 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-27 Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-005 - Référence *P237 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-29 WC*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-006 - Référence *P238 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Faïence + colle - Rez de chaussée - N0-29 WC*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR 71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N020208-007 - Référence P239 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Plafond - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - N0-29 WC, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-008 - Référence P240 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-009 - Référence P241 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-010 - Référence P242 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Poteau - Toile de verre + colle + enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-011 - Référence P243 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes - Poutre - Toile de verre + colle + enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-012 - Référence P244 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-20 Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-013 - Référence P245 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-20 Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-014 - Référence P246 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-19 WC, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-015 - Référence P247 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-19 WC, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 55 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR 71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N020208-016 - Référence P248 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Faïence - Faïence + colle - Rez de chaussée - N0-19 WC*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-017 - Référence P249 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-18 Stokage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-018 - Référence P250 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - Rez de chaussée - N0-16 Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-019 - Référence P251 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Faïence + colle - Rez de chaussée - N0-18 Stokage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-020 - Référence P252 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-18 Stokage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-021 - Référence P253 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-18 Stokage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-022 - Référence P254 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-32 Entrée*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-023 - Référence P255 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-32 Entrée*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-024 - Référence P256 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-6 Rangement*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 55 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR 71 529 294 035 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 25N020208-025 - Référence P257 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-6 Rangement*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-026 - Référence P258 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-6 Rangement*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-027 - Référence P259 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-6 Rangement*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-028 - Référence P260 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Plafond - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - N0-6 Rangement*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-029 - Référence P261 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - 1er étage - N1-58 Chambre*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-030 - Référence P262 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - 1er étage - N1-58 Chambre*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-031 - Référence P263 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Faïence + colle - 1er étage - N1-58 Chambre*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-032 - Référence P264 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-58 Chambre*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-033 - Référence P265 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er étage - N1-58 Chambre*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 55 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR 71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



GEA (GRAND EST ANALYSES)

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS

Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 1/14
Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
Date d'analyse : 05/05/2025
Référence dossier Client:Dossier: B-25-0083/2
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25N020208-001 - P233 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - Rez de chaussée - N0-27 Bureau	Matériau de type colle (jaune) n°1	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) n°2 ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 2/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
002	25N020208-002 - P234 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-25 Bureau	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Q2FS	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25N020208-003 - P235 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-24 Bureau	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Q2FS	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25N020208-004 - P236 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-27 Bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Q2FS	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES

42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 3/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	25N020208-005 - P237 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-29 WC	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	25N020208-006 - P238 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Faïence + colle - Rez de chaussée - N0-29 WC	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces ; matériau semi-dur (bleu)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	25N020208-007 - P239 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Plafond - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - N0-29 WC	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 4/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25N020208-008 - P240 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	25N020208-009 - P241 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (cimenteux) (gris)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 5/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	25N020208-010 - P242 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Poteau - Toile de verre + colle + enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type tresse de fibres (blanc)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	25N020208-011 - P243 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes - Poutre - Toile de verre + colle + enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type tresse de fibres (blanc)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)(i)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	25N020208-012 - P244 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-20 Circulation	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 6/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	25N020208-013 - P245 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-20 Circulation	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	25N020208-014 - P246 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-19 WC	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	25N020208-015 - P247 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-19 WC	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 7/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	25N020208-016 - P248 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Faïence - Faïence + colle - Rez de chaussée - N0-19 WC	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	25N020208-017 - P249 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-18 Stokage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (ii)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	25N020208-018 - P250 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - Rez de chaussée - N0-16 Bureau	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 8/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
019	25N020208-019 - P251 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Faïence + colle - Rez de chaussée - N0-18 Stokage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	25N020208-020 - P252 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-18 Stokage	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 9/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	25N020208-021 - P253 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-18 Stokage	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	25N020208-022 - P254 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-32 Entree	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	25N020208-023 - P255 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-32 Entree	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 10/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	25N020208-024 - P256 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-6 Rangement	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	25N020208-025 - P257 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-6 Rangement	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (friable) (blanc) en traces	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	25N020208-026 - P258 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-6 Rangement	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 11/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	25N020208-027 - P259 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-6 Rangement	Matériau de type peinture (de différentes couleurs); matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	25N020208-028 - P260 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Plafond - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - N0-6 Rangement	Matériau de type peinture (blanc); matériau de type colle (jaune); matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
029 (1)	25N020208-029 - P261 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - 1er étage - N1-58 Chambre	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris); matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair); matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 12/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	25N020208-030 - P262 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - 1er étage - N1-58 Chambre	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (friable) (blanc) en traces	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	25N020208-031 - P263 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Faïence + colle - 1er étage - N1-58 Chambre	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 13/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	25N020208-032 - P264 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-58 Chambre	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
033	25N020208-033 - P265 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er étage - N1-58 Chambre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau de type colle bitumineux noir ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
 (ii) La totalité du matériau dur de type ciment-colle blanc a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES

42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01
 Dossier N° : 25GE003954
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43
 Date de réception : 02/05/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Date de réception : 30/04/2025

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Marie Christelle Pierrevélein
 Cheffe de Groupe Technicienne
 META

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de : 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation	Identifiant + Description	Etat de conservation	Mesures d'ordre générales préconisées
Néant	-		

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risques sont probables ou avérés ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante.

avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

- Réalisation d'une « évaluation périodique »,** lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- Réalisation d'une « action corrective de premier niveau »,** lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
 - Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
 - Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
- Réalisation d'une « action corrective de second niveau »,** qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
 - Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
- En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de

l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.6 - Annexe - Autres documents

EUROMAF
Assurance des Ingénieurs et Architectes européens189 boulevard Maleherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024
Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr
www.euromaf.frEntreprise régie par le code des assurances - Société anonyme
au capital de 33 750 000 € - R.C.S. Paris B 429 599 509

F075487F3C

9AC4C034FE

ATTESTATION D'ASSURANCE**2025**

La société d'assurance soussignée atteste avoir délivré à :

7910004

N° d'identification : 7380885/B/110
Une police N° : 7002176/Scouvrant ses responsabilités professionnelles spécifiques pour la
période du 01/01/2025 au 31/12/2025

N° d'édition d'attestation : 20252004567

La garantie du contrat s'applique aux opérations réalisées en
France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et
dont le coût prévisionnel des travaux hors honoraires n'excède
pas 30 000 000,00 € hors taxes sous réserve qu'un Contrat
Collectif de Responsabilités Décennale bénéficiant à l'adhérent
soit souscrit pour les opérations dont le coût prévisionnel des
travaux est égal ou supérieur à 20 000 000,00 € hors taxes.**SAS CONTROLE G**
Ingénieur**125 rue de Tourcoing**
59100 ROUBAIX
FranceAccédez aux éléments de vérification de délivrance de cette
attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez dans
votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée
<https://cons-attest-extra.prd.maf.local>) ou en vous rendant sur
<https://cons-attest-extra.prd.maf.local> muni de cette
clé de sécurité : 1426271c
La vérification de la concordance des données s'effectue sous votre
seul contrôle.

Cette police actuellement en vigueur satisfait à l'obligation d'assurance édictée par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Elle est conforme aux clauses-types énoncées à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances. La présente attestation ne peut engager la société d'assurance au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère.


Activités assurées :

- B.6.2 Missions de coordination des systèmes de sécurité incendie
- SPS Missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers dans le cadre des articles L 4532-2 et suivants du Code du travail
- A.M.O Missions d'assistance et/ou de conseil auprès de maîtres d'ouvrage à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre
- B.5.1a Missions de diagnostic thermique, d'audit énergétique sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations pouvant servir de base à la réalisation des travaux, d'infiltrométrie, de thermographie infrarouge
- B.5.1b Missions de diagnostic de performance énergétique confiées par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier en application des articles L 134-1 à L 134-5 et R 134-1 à R 134-5 du code de la construction et de l'habitation
- B.5.4 Missions de diagnostic d'installations électriques, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation des travaux
- B.5.3 Missions d'audit acoustique, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation de travaux
- EXP A Missions d'expertises amiables comportant l'étude des désordres et la description sommaire des travaux de réparation, sans délégation de gestion et à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre (étude et/ou la direction des travaux de reprise)
- B.5.5 Missions de recherche de matériaux et produits de la construction contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis, confiées en application des articles L 1334-13 et R 1334-14 à R 1334-29 du code de la santé publique
- B.5.8 Missions d'état des lieux, diagnostic de bâtiments à l'exclusion de la maîtrise d'œuvre générale
- B.5.9 Missions de diagnostic saturnisme, de contrôle après travaux ou d'établissement de constat de risque d'exposition au plomb à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle, en application des articles L 1334-1 à L 1334-12 et R 1334-1 à R 1334-13 du code de la santé publique
- B.5.14 Missions d'établissement d'un état des installations intérieures de gaz réalisées lors des ventes de tout ou partie de biens immobiliers à usage d'habitation en application des articles L 134-6 et R 134-6 à R 134-9 du code de la construction et de l'habitation
- B.5.17 Missions de diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments en application des articles R.111-43 à R.111-47 du Code de la construction et de l'habitation
- CONT TE Missions de contrôle technique portant sur les ouvrages de bâtiments ou de génie civil
- Fin de liste

Fait à Paris, le 01 janvier 2025


EUROMAF SA

F40FE8DAE



41D6283F-46



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI7744 Version 000

Je soussigné, Olivier Perez, Président d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SUPERSAC Samy

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 05/08/2020 - Date d'expiration : 04/08/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 05/08/2020 - Date d'expiration : 04/08/2027
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 09/10/2020 - Date d'expiration : 08/10/2027
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 11/06/2020 - Date d'expiration : 10/06/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 14/03/2025.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev20

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible