



CONTROLE G

Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : B-25-0083/2
Date du repérage : 07/04/2025



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : ...**Seine-Saint-Denis**

Adresse :**place du 8 Mai 1945**

Commune :**93200 ST DENIS (France)**

**Références cadastrales non
communiquées**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

**HERMITAGE, Lot numéro Non
communiqué**

Périmètre de repérage :

Voir programme de travaux.

**Nb. de niveaux : 13 (SS1 et toiture
inclus)**

Nb. de bâtiments : 1

Nb. de cages d'escaliers principales : 2

Objet de la mission :

☒ Dossier Technique Amiante



CONTROLE G

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique « amiante » (Listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : B-25-0083/2
Date du repérage : 07/04/2025

Références réglementaires

Textes réglementaires	Articles R. 1334-17, 18, 20 et 21 et R. 1334-23 et 24 du Code de la Santé Publique ; Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, Arrêtés du 12 et 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1 ^{er} juin 2015
-----------------------	--

Immeuble bâti visité

Adresse	Rue : place du 8 Mai 1945 Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : HERMITAGE, Lot numéro Non communiqué Code postal, ville : . 93200 ST DENIS (France) Références cadastrales non communiquées
Périmètre de repérage : Voir programme de travaux. Nb. de niveaux : 13 (SS1 et toiture inclus) Nb. de bâtiments : 1 Nb. de cages d'escaliers principales : 2
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction : Immeuble complet > 6 niveaux Autres 1969

Le propriétaire et le commanditaire

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... Adresse :
Le commanditaire	Nom et prénom : ... CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - Mme Magdalena BLONSKA Adresse : 70 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94000 CRETEIL (France)

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	SUPERSAC Samy	Opérateur de repérage	I.CERT Parc d'affaires, Espace Performance, K, 35760 Saint-Grégoire	Obtention : 05/08/2020 Échéance : 04/08/2027 N° de certification : CPDI 7744
Raison sociale de l'entreprise : CONTROLE G (Numéro SIRET : 39220233900108) Adresse : 23 Avenue Louis Breguet, 78140 Vélizy-Villacoublay Désignation de la compagnie d'assurance : EUROMAF Numéro de police et date de validité : 7380885/B/110 - 31/12/2025				

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 15/05/2025, remis au propriétaire le 15/05/2025
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 390 pages

Sommaire

- 1 Les conclusions
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
- 3 La mission de repérage
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage
 - 5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B
 - 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
 - 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
 - 5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif
- 6 Signatures
- 7 Annexes

1. – Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. **La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.**

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits de la liste A ayant déjà fait l'objet d'analyse, statué ne contenant pas d'amiante :
 - Calorifugeages (Sous-Sol 1 - N-1-8 Stockage)
 - Flocages (Sous-Sol 1 - N-1-8 Stockage)
 - Calorifugeages (Sous-Sol 1 - N-1-10 Palier)
 - Calorifugeages (Sous-Sol 1 - N-1-7 Circulation)

1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sur anciennes analyses :
 - Conduits de fumée en amiante-ciment (Toiture - Toiture) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
- des matériaux et produits de la liste B ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :
 - Filasse (10ème étage - N10-68 Palier)
 - Filasse (7ème étage - N7-2 Palier)

*** Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.**

1.1 Hors Liste A,B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits hors liste A et B contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :
Matériau de type colle bitumineux (noir) (Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Ragréage + colle noire (1er étage - N1-7 Chambre 112) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (1er étage - N1-11 Chambre 115) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Ragréage + colle noire (1er étage - N1-11 Chambre 115) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Ragréage + colle noire (1er étage - N1-27 Chambre 119) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Ragréage + colle noire (1er étage - N1-31 Chambre 106) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris) (1er étage - N1-42 Chambre 123) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Enduit + peinture (1er étage - N1-42 Chambre 123) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (pulvérulent) (beige) (1er étage - N1-41 Circulation) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Enduit + peinture (1er étage - N1-41 Circulation) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (2ème étage - N2-46 Chambre 203) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Ragréage + colle noire (2ème étage - N2-46 Chambre 203) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Ragréage + colle noire (2ème étage - N2-5 Chambre 214) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Enduit + peinture (2ème étage - N2-5 Chambre 214) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Ragréage + colle noire (2ème étage - N2-21 Chambre 218) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Ragréage + colle noire (2ème étage - N2-37 Chambre 222) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (3ème étage - N3-39 Chambre 304) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (3ème étage - N3-27 Chambre 319) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Ragréage + colle noire (3ème étage - N3-41 Circulation) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (3ème étage - N3-3 Chambre 313) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Enduit + peinture (3ème étage - N3-3 Chambre 313) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (3ème étage - N3-35 Chambre 321) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir) (3ème étage - N3-66 Chambre 331) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (4ème étage - N4-50 Chambre 401) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (4ème étage - N4-17 Chambre 409) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (4ème étage - N4-9 Chambre 411) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau souple (vert) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces (4ème étage - N4-13 Chambre 416) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (4ème étage - N4-29 Chambre 420) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) (5ème étage - N5-31 Chambre 506) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (blanc) (5ème étage - N5-15 Chambre 510) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Lino + colle + ragréage + colle noire (5ème étage - N5-19 Chambre 517) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (blanc) (5ème étage - N5-42 Chambre 523) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Lino + colle + ragréage + colle noire (5ème étage - N5-64 Chambre 530) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Enduit + peinture (6ème étage - N6-33 Chambre 605) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (cimenteux) (gris) en traces (6ème étage - N6-17 Chambre 609) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Enduit + peinture (6ème étage - N6-59 Chambre 628) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Enduit + peinture (7ème étage - N7-11 Chambre 715) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Enduit + peinture (8ème étage - N8-54 Chambre 826) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Enduit + peinture (10ème étage - N10-39 Circulation) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Matériau de type colle bitumineux (noir) (Rez de chaussée - N0-16 Bureau) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces (Rez de chaussée - N0-16 Bureau) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Matériau souple de type dalle de sol (gris) (Rez de chaussée - N0-16 Bureau) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Enduit + peinture (Rez de chaussée - N0-18 Stokage) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Enduit + peinture (Rez de chaussée - N0-6 Rangement) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (1er étage - N1-58 Chambre) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (1er étage - N1-58 Chambre) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Enduit + peinture (1er étage - N1-58 Chambre) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

- des matériaux et produits hors liste A et B ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :

Carrelage + colle + joint (Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche)

Faïence + colle + joint (Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche)

Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3)
Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3)
Matériau souple (orange) (Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3)
Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces (Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3)
Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) (Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3)
Lino 1 + colle (1er étage - N1-3 Chambre 113)
Lino 2 + colle + ragréage (1er étage - N1-3 Chambre 113)
Enduit + peinture (1er étage - N1-3 Chambre 113)
Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (1er étage - N1-7 Chambre 112)
Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (tacheté) (1er étage - N1-7 Chambre 112)
Enduit + peinture (1er étage - N1-7 Chambre 112)
Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (1er étage - N1-11 Chambre 115)
Enduit + peinture (1er étage - N1-11 Chambre 115)
Enduit + peinture (1er étage - N1-15 Chambre 110)
Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (tacheté) (1er étage - N1-27 Chambre 119)
Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (1er étage - N1-27 Chambre 119)
Enduit + peinture (1er étage - N1-27 Chambre 119)
Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (1er étage - N1-31 Chambre 106)
Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (orange) (1er étage - N1-31 Chambre 106)
Enduit + peinture (1er étage - N1-31 Chambre 106)
Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (orange) (1er étage - N1-42 Chambre 123)
Enduit + peinture (1er étage - N1-42 Chambre 123)
Enduit + peinture (1er étage - N1-48 Chambre 102)
Enduit + peinture (1er étage - N1-56 Chambre 127)
Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté) (1er étage - N1-41 Circulation)
Enduit + peinture (1er étage - N1-41 Circulation)
Enduit (1er étage - N1-41 Circulation)
Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté) (2ème étage - N2-46 Chambre 203)
Enduit + peinture (2ème étage - N2-46 Chambre 203)
Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (cémenteux) (gris) en traces (2ème étage - N2-25 Chambre 207)
Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté) (2ème étage - N2-25 Chambre 207)
Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (2ème étage - N2-25 Chambre 207)
Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (2ème étage - N2-25 Chambre 207)
Enduit + peinture (2ème étage - N2-25 Chambre 207)
Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté) (2ème étage - N2-5 Chambre 214)
Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (2ème étage - N2-5 Chambre 214)
Enduit + peinture (2ème étage - N2-5 Chambre 214)
Enduit + peinture (2ème étage - N2-13 Chambre 216)
Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) (clair) (2ème étage - N2-21 Chambre 218)
Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (2ème étage - N2-21 Chambre 218)
Enduit + peinture (2ème étage - N2-21 Chambre 218)
Enduit + peinture (2ème étage - N2-21 Chambre 218)
Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) (2ème étage - N2-37 Chambre 222)
Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (2ème étage - N2-

37 Chambre 222)**Enduit + peinture (2ème étage - N2-37 Chambre 222)****Enduit + peinture (2ème étage - N2-54 Chambre 226)****Enduit + peinture (2ème étage - N2-54 Chambre 226)****Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (2ème étage - N2-59 Chambre 228)****Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) (2ème étage - N2-59 Chambre 228)****Enduit + peinture (3ème étage - N3-48 Chambre 302)****Enduit + peinture (3ème étage - N3-48 Chambre 302)****Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) (3ème étage - N3-39 Chambre 304)****Enduit + peinture (3ème étage - N3-39 Chambre 304)****Enduit + peinture (3ème étage - N3-39 Chambre 304)****Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (3ème étage - N3-23 Chambre 308)****Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) (3ème étage - N3-23 Chambre 308)****Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (3ème étage - N3-23 Chambre 308)****Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (3ème étage - N3-23 Chambre 308)****Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (3ème étage - N3-23 Chambre 308)****Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (3ème étage - N3-23 Chambre 308)****Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (3ème étage - N3-27 Chambre 319)****Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (3ème étage - N3-41 Circulation)****Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (3ème étage - N3-41 Circulation)****Enduit + peinture (3ème étage - N3-41 Circulation)****Enduit + peinture (3ème étage - N3-41 Circulation)****Enduit (3ème étage - N3-41 Circulation)****Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) (3ème étage - N3-3 Chambre 313)****Enduit + peinture (3ème étage - N3-3 Chambre 313)****Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) (3ème étage - N3-35 Chambre 321)****Enduit + peinture (3ème étage - N3-35 Chambre 321)****Enduit + peinture (3ème étage - N3-35 Chambre 321)****Matériau souple de type revêtement de sol (tacheté) (gris) (3ème étage - N3-66 Chambre 331)****Enduit + peinture (3ème étage - N3-66 Chambre 331)****Enduit + peinture (3ème étage - N3-66 Chambre 331)****Matériau souple de type revêtement de sol (marron) (4ème étage - N4-50 Chambre 401)****Enduit + peinture (4ème étage - N4-50 Chambre 401)****Enduit + peinture (4ème étage - N4-50 Chambre 401)****Enduit + peinture (4ème étage - N4-33 Chambre 405)****Enduit + peinture (4ème étage - N4-33 Chambre 405)****Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (4ème étage - N4-17 Chambre 409)****Enduit + peinture (4ème étage - N4-17 Chambre 409)****Enduit + peinture (4ème étage - N4-17 Chambre 409)****Matériau souple de type revêtement de sol (marron) (4ème étage - N4-9 Chambre 411)****Enduit + peinture (4ème étage - N4-9 Chambre 411)****Enduit + peinture (4ème étage - N4-9 Chambre 411)****Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (4ème étage - N4-13 Chambre 416)****Enduit + peinture (4ème étage - N4-13 Chambre 416)****Enduit + peinture (4ème étage - N4-13 Chambre 416)****Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (4ème étage - N4-29 Chambre 420)****Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (4ème étage - N4-29 Chambre 420)****Enduit + peinture (4ème étage - N4-29 Chambre 420)****Enduit + peinture (4ème étage - N4-29 Chambre 420)****Enduit + peinture (4ème étage - N4-54 Chambre 426)**

Enduit + peinture (4ème étage - N4-54 Chambre 426)
Enduit + peinture (5ème étage - N5-48 Chambre 502)
Enduit + peinture (5ème étage - N5-48 Chambre 502)
Matériau souple de type revêtement de sol (vert) (5ème étage - N5-31 Chambre 506)
Enduit + peinture (5ème étage - N5-31 Chambre 506)
Enduit + peinture (5ème étage - N5-31 Chambre 506)
Matériau souple de type revêtement de sol (vert) (5ème étage - N5-15 Chambre 510)
Enduit + peinture (5ème étage - N5-15 Chambre 510)
Enduit + peinture (5ème étage - N5-15 Chambre 510)
Enduit + peinture (5ème étage - N5-3 Chambre 513)
Enduit + peinture (5ème étage - N5-3 Chambre 513)
Enduit + peinture (5ème étage - N5-19 Chambre 517)
Enduit + peinture (5ème étage - N5-19 Chambre 517)
Matériau souple de type revêtement de sol (vert) (5ème étage - N5-42 Chambre 523)
Enduit + peinture (5ème étage - N5-42 Chambre 523)
Enduit + peinture (5ème étage - N5-42 Chambre 523)
Enduit + peinture (5ème étage - N5-64 Chambre 530)
Enduit + peinture (5ème étage - N5-64 Chambre 530)
Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (6ème étage - N6-50 Chambre 601)
Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (blanc) (6ème étage - N6-50 Chambre 601)
Enduit + peinture (6ème étage - N6-50 Chambre 601)
Enduit + peinture (6ème étage - N6-50 Chambre 601)
Lino + colle + ragréage (6ème étage - N6-33 Chambre 605)
Enduit + peinture (6ème étage - N6-33 Chambre 605)
Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté) (6ème étage - N6-17 Chambre 609)
Enduit + peinture (6ème étage - N6-17 Chambre 609)
Enduit + peinture (6ème étage - N6-17 Chambre 609)
Lino + colle + ragréage + colle (6ème étage - N6-5 Chambre 614)
Enduit + peinture (6ème étage - N6-5 Chambre 614)
Enduit + peinture (6ème étage - N6-5 Chambre 614)
Lino + colle + ragréage + colle noire (6ème étage - N6-29 Chambre 620)
Enduit + peinture (6ème étage - N6-29 Chambre 620)
Enduit + peinture (6ème étage - N6-29 Chambre 620)
Lino + colle + ragréage + colle (6ème étage - N6-44 Chambre 624)
Enduit + peinture (6ème étage - N6-44 Chambre 624)
Enduit + peinture (6ème étage - N6-44 Chambre 624)
Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) (6ème étage - N6-59 Chambre 628)
Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (6ème étage - N6-59 Chambre 628)
Enduit + peinture (6ème étage - N6-59 Chambre 628)
Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (6ème étage - N6-41 Circulation)
Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté) (6ème étage - N6-41 Circulation)
Enduit + peinture (6ème étage - N6-41 Circulation)
Enduit + peinture (6ème étage - N6-41 Circulation)
Scellement plâtre (6ème étage - N6-41 Circulation)
Lino + colle + ragréage (7ème étage - N7-39 Chambre 704)
Enduit + peinture (7ème étage - N7-39 Chambre 704)
Enduit + peinture (7ème étage - N7-39 Chambre 704)
Lino + colle + ragréage (7ème étage - N7-23 Chambre 708)
Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (7ème étage - N7-23 Chambre 708)
Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (7ème étage - N7-23 Chambre 708)
Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (7ème étage - N7-23 Chambre 708)
Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (7ème étage - N7-23 Chambre 708)
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (7ème étage - N7-23 Chambre 708)
Lino + colle + ragréage (7ème étage - N7-15 Chambre 710)

Enduit + peinture (7ème étage - N7-15 Chambre 710)
Enduit + peinture (7ème étage - N7-15 Chambre 710)
Lino + colle + ragréage (7ème étage - N7-11 Chambre 715)
Enduit + peinture (7ème étage - N7-11 Chambre 715)
Enduit + peinture (7ème étage - N7-27 Chambre 719)
Enduit + peinture (7ème étage - N7-27 Chambre 719)
Lino + colle + ragréage (7ème étage - N7-42 Chambre 723)
Enduit + peinture (7ème étage - N7-42 Chambre 723)
Enduit + peinture (7ème étage - N7-42 Chambre 723)
Matériau souple de type revêtement de sol (rayé) (gris) (7ème étage - N7-58 Chambre 727)
Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ;
matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)
(foncé) (7ème étage - N7-58 Chambre 727)
Enduit + peinture (7ème étage - N7-58 Chambre 727)
Enduit + peinture (7ème étage - N7-58 Chambre 727)
Lino + colle + ragréage (8ème étage - N8-50 Chambre 801)
Enduit + peinture (8ème étage - N8-50 Chambre 801)
Enduit + peinture (8ème étage - N8-50 Chambre 801)
Lino + colle + ragréage (8ème étage - N8-33 Chambre 805)
Enduit + peinture (8ème étage - N8-33 Chambre 805)
Enduit + peinture (8ème étage - N8-33 Chambre 805)
Lino + colle + ragréage (8ème étage - N8-17 Chambre 809)
Enduit + peinture (8ème étage - N8-17 Chambre 809)
Enduit + peinture (8ème étage - N8-17 Chambre 809)
Lino + colle + ragréage (8ème étage - N8-5 Chambre 814)
Enduit + peinture (8ème étage - N8-5 Chambre 814)
Enduit + peinture (8ème étage - N8-5 Chambre 814)
Lino + colle + ragréage (8ème étage - N8-21 Chambre 818)
Enduit + peinture (8ème étage - N8-21 Chambre 818)
Enduit + peinture (8ème étage - N8-21 Chambre 818)
Lino + colle + ragréage (8ème étage - N8-37 Chambre 822)
Enduit + peinture (8ème étage - N8-37 Chambre 822)
Enduit + peinture (8ème étage - N8-37 Chambre 822)
Enduit + peinture (8ème étage - N8-54 Chambre 826)
Enduit + peinture (8ème étage - N8-54 Chambre 826)
Lino + colle + ragréage (10ème étage - N10-39 Circulation)
Enduit + peinture (10ème étage - N10-39 Circulation)
Scellement plâtre (10ème étage - N10-39 Circulation)
Lino + colle + ragréage (9ème étage - N9-48 Chambre 902)
Enduit + peinture (9ème étage - N9-48 Chambre 902)
Enduit + peinture (9ème étage - N9-48 Chambre 902)
Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type
ragréage (rose) (9ème étage - N9-31 Chambre 906)
Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (9ème étage - N9-31 Chambre 906)
Enduit + peinture (9ème étage - N9-31 Chambre 906)
Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type
ragréage (rose) (9ème étage - N9-15 Chambre 910)
Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (9ème étage - N9-15 Chambre 910)
Enduit + peinture (9ème étage - N9-15 Chambre 910)
Enduit + peinture (9ème étage - N9-15 Chambre 910)
Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (9ème étage - N9-11 Chambre 915)
Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type
ragréage (rose) (9ème étage - N9-11 Chambre 915)
Matériau semi-dur de type ragréage (rose) (9ème étage - N9-11 Chambre 915)
Enduit + peinture (9ème étage - N9-11 Chambre 915)
Enduit + peinture (9ème étage - N9-11 Chambre 915)
Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (9ème étage - N9-35 Chambre 921)
Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (9ème étage - N9-
35 Chambre 921)
Enduit + peinture (9ème étage - N9-35 Chambre 921)
Enduit + peinture (9ème étage - N9-35 Chambre 921)
Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type
colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces (9ème étage - N9-52

Chambre 925)

Matériau (collant) (transparent) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (9ème étage - N9-52 Chambre 925)

Enduit + peinture (9ème étage - N9-52 Chambre 925)

Enduit + peinture (9ème étage - N9-52 Chambre 925)

Scellement plâtre (10ème étage - N10-39 Circulation)

Lino + colle + ragréage (10ème étage - N10-50 Chambre 1001)

Enduit + peinture (10ème étage - N10-50 Chambre 1001)

Enduit + peinture (10ème étage - N10-50 Chambre 1001)

Lino + ragréage + colle (10ème étage - N10-33 Chambre 1005)

Enduit + peinture (10ème étage - N10-33 Chambre 1005)

Enduit + peinture (10ème étage - N10-33 Chambre 1005)

Lino + colle + ragréage (10ème étage - N10-27 Chambre 1019)

Enduit + peinture (10ème étage - N10-27 Chambre 1019)

Enduit + peinture (10ème étage - N10-27 Chambre 1019)

Lino + colle + ragréage (10ème étage - N10-44 Chambre 1023)

Enduit + peinture (10ème étage - N10-44 Chambre 1023)

Enduit + peinture (10ème étage - N10-44 Chambre 1023)

Lino + colle + ragréage (10ème étage - N10-56 Chambre 1027)

Enduit + peinture (10ème étage - N10-56 Chambre 1027)

Enduit + peinture (10ème étage - N10-56 Chambre 1027)

Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire) ; matériau dur (gris) (clair) (10ème étage - N10-68 Palier)

Matériau dur de type joint ciment (gris) (10ème étage - N10-68 Palier)

Matériau (pulvérulent) (noir) (vert) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (10ème étage - N10-68 Palier)

Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (10ème étage - N10-68 Palier)

Enduit + peinture (10ème étage - N10-68 Palier)

Enduit + peinture (10ème étage - N10-68 Palier)

Carrelage + colle (7ème étage - N7-2 Palier)

Matériau dur de type joint ciment (gris) (7ème étage - N7-2 Palier)

Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (7ème étage - N7-2 Palier)

Enduit + peinture (7ème étage - N7-2 Palier)

Enduit + peinture (7ème étage - N7-2 Palier)

Enduit + peinture (7ème étage - N7-2 Palier)

Matériau semi-dur de type ragréage (rose) (Rez de chaussée - N0-27 Bureau)

Matériau de type colle (jaune) n°2 ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces (Rez de chaussée - N0-27 Bureau)

Matériau souple de type dalle de sol (gris) (Rez de chaussée - N0-27 Bureau)

Matériau de type colle (jaune) n°1 (Rez de chaussée - N0-27 Bureau)

Enduit + peinture (Rez de chaussée - N0-25 Bureau)

Enduit + peinture (Rez de chaussée - N0-24 Bureau)

Enduit + peinture (Rez de chaussée - N0-27 Bureau)

Enduit + peinture (Rez de chaussée - N0-29 WC)

Faïence + colle (Rez de chaussée - N0-29 WC)

Carrelage + colle (Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion)

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion)

Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion)

Matériau dur de type mortier, béton, chape (cémenteux) (gris) (Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion)

Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion)

Toile de verre + colle + enduit + peinture (Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion)

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) (Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion)

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type tresse de fibres (blanc) (Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion)

Carrelage + colle (Rez de chaussée - N0-20 Circulation)

Plinthe carrelage + colle (Rez de chaussée - N0-20 Circulation)

Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)

(Rez de chaussée - N0-19 WC)**Matériau dur de type joint ciment (gris) (Rez de chaussée - N0-19 WC)****Plinthe carrelage + colle (Rez de chaussée - N0-19 WC)****Faïence + colle (Rez de chaussée - N0-19 WC)****Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (Rez de chaussée - N0-18 Stokage)****Matériau dur de type joint ciment (gris) (Rez de chaussée - N0-18 Stokage)****Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (Rez de chaussée - N0-18 Stokage)****Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) (Rez de chaussée - N0-18 Stokage)****Enduit + peinture (Rez de chaussée - N0-18 Stokage)****Carrelage + colle (Rez de chaussée - N0-32 Entrée)****Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Rez de chaussée - N0-32 Entrée)****Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) (Rez de chaussée - N0-32 Entrée)****Carrelage + colle (Rez de chaussée - N0-6 Rangement)****Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) (Rez de chaussée - N0-6 Rangement)****Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (friable) (blanc) en traces (Rez de chaussée - N0-6 Rangement)****Enduit + peinture (Rez de chaussée - N0-6 Rangement)****Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (1er étage - N1-58 Chambre)****Matériau dur de type joint ciment (gris) (1er étage - N1-58 Chambre)****Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (friable) (blanc) en traces (1er étage - N1-58 Chambre)****Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (1er étage - N1-58 Chambre)****Enduit + peinture (1er étage - N1-58 Chambre)**

- 1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :**

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses**Raison sociale et nom de l'entreprise :** ... EUROFINS Analyses pour le Bâtiment Nord**Adresse :** 557 chemin de Noyelles 62110 Hénin-Beaumont**Numéro de l'accréditation Cofrac :** 1-1593 52929403500033**3. – La mission de repérage****3.1 L'objet de la mission**

La présente mission concerne le repérage en vue de l'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi en vue de la constitution du dossier technique amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage en vue de l'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi en vue de la constitution du dossier technique amiante».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R 1334-17 et 18 du code de la construction et de l'habitation prévoit que «Les propriétaires des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation ainsi les propriétaires d'immeuble à usage autre que d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code».

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés en annexe du Code la santé publique.»

L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste A et B).

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des pièces visitées

Rez de chaussée - N0-1 Palier,
Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3,
Rez de chaussée - N0-3 Salle de douche,
Rez de chaussée - N0-4 Salle de douche,
Rez de chaussée - N0-5 Circulation
secondaire,
Rez de chaussée - N0-6 Rangement,

5ème étage - N5-62 Salle de douche,
5ème étage - N5-63 Cuisine,
5ème étage - N5-64 Chambre 530,
5ème étage - N5-65 Salle de douche,
5ème étage - N5-66 Chambre,
5ème étage - N5-67 Salle de douche,
5ème étage - N5-68 Palier,

Liste A	
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Flocages
	Calorifugeages
	Faux plafonds

Liste B	
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Parois verticales intérieures	
Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés
	Revêtement durs (plaques de menuiseries)
	Revêtement durs (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (carton)
	Entourages de poteaux (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (matériau sandwich)
	Entourages de poteaux (carton+plâtre)
	Coffrage perdu
Cloisons (légères et préfabriquées), Gains et Coffres verticaux	Enduits projetés
	Panneaux de cloisons
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, Poutres et Charpentes, Gains et Coffres Horizontaux	Enduits projetés
	Panneaux collés ou vissés
Planchers	Dalles de sol
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)	Conduits
	Enveloppes de calorifuges
Clapets / volets coupe-feu	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
Portes coupe-feu	Rebouchage
	Joints (tresses)
Vide-ordures	Joints (bandes)
	Conduits
4. Eléments extérieurs	
Toitures	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
	Ardoises (fibres-ciment)
	Accessoires de couvertures (composites)
	Accessoires de couvertures (fibres-ciment)
	Bardeaux bitumineux
Bardages et façades légères	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
	Ardoises (fibres-ciment)
	Panneaux (composites)
	Panneaux (fibres-ciment)
Conduits en toiture et façade	Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment
	Conduites d'eaux usées en amiante-ciment
	Conduits de fumée en amiante-ciment

Rez de chaussée - N0-7 Chambre,
Rez de chaussée - N0-8 Salle de douche,
Rez de chaussée - N0-9 Circulation,
Rez de chaussée - N0-10 Chambre,
Rez de chaussée - N0-11 Bureau,
Rez de chaussée - N0-12 Chambre 1,
Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche,
Rez de chaussée - N0-14 Bureau,
Rez de chaussée - N0-15 Bureau,
Rez de chaussée - N0-16 Bureau,
Rez de chaussée - N0-17 Bureau,
Rez de chaussée - N0-18 Stokage,
Rez de chaussée - N0-19 WC,
Rez de chaussée - N0-20 Circulation,
Rez de chaussée - N0-21 Cuisine,
Rez de chaussée - N0-22 Circulation,
Rez de chaussée - N0-23 Circulation,
Rez de chaussée - N0-24 Bureau,
Rez de chaussée - N0-25 Bureau,
Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion,
Rez de chaussée - N0-27 Bureau,
Rez de chaussée - N0-28 WC,
Rez de chaussée - N0-29 WC,
Rez de chaussée - N0-30 WC,
Rez de chaussée - N0-31 Accueil,
Rez de chaussée - N0-32 Entrée,
Rez de chaussée - N0-33 Salle du courrier,
Rez de chaussée - N0-34 Circulation,
Rez de chaussée - N0-35 Palier,
1er étage - N1-1 Palier,
1er étage - N1-2 Palier,
1er étage - N1-3 Chambre 113,
1er étage - N1-4 Salle de douche,
1er étage - N1-5 Chambre,
1er étage - N1-6 Salle de douche,
1er étage - N1-7 Chambre 112,
1er étage - N1-8 Salle de douche,
1er étage - N1-9 Chambre,
1er étage - N1-10 Salle de douche,
1er étage - N1-11 Chambre 115,
1er étage - N1-12 Salle de douche,
1er étage - N1-13 Chambre,
1er étage - N1-14 Salle de douche,
1er étage - N1-15 Chambre 110,
1er étage - N1-16 Salle de douche,
1er étage - N1-17 Chambre,
1er étage - N1-18 Salle de douche,
1er étage - N1-19 Chambre 117,
1er étage - N1-20 Salle de douche,
1er étage - N1-21 Chambre,
1er étage - N1-22 Salle de douche,
1er étage - N1-23 Chambre 108,
1er étage - N1-24 Salle de douche,
1er étage - N1-25 Chambre,
1er étage - N1-26 Salle de douche,
1er étage - N1-27 Chambre 119,
1er étage - N1-28 Salle de douche,
1er étage - N1-29 Chambre,
1er étage - N1-30 Salle de douche,
1er étage - N1-31 Chambre 106,
1er étage - N1-32 Salle de douche,
1er étage - N1-33 Chambre,
1er étage - N1-34 Salle de douche,

5ème étage - N5-69 Palier,
6ème étage - N6-1 Palier,
6ème étage - N6-2 Palier,
6ème étage - N6-3 Chambre,
6ème étage - N6-4 Salle de douche,
6ème étage - N6-5 Chambre 614,
6ème étage - N6-6 Salle de douche,
6ème étage - N6-7 Chambre,
6ème étage - N6-8 Salle de douche,
6ème étage - N6-9 Chambre 611,
6ème étage - N6-10 Salle de douche,
6ème étage - N6-11 Chambre,
6ème étage - N6-12 Salle de douche,
6ème étage - N6-13 Chambre 616,
6ème étage - N6-14 Salle de douche,
6ème étage - N6-15 Chambre,
6ème étage - N6-16 Salle de douche,
6ème étage - N6-17 Chambre 609,
6ème étage - N6-18 Salle de douche,
6ème étage - N6-19 Chambre,
6ème étage - N6-20 Salle de douche,
6ème étage - N6-21 Chambre 618,
6ème étage - N6-22 Salle de douche,
6ème étage - N6-23 Chambre,
6ème étage - N6-24 Salle de douche,
6ème étage - N6-25 Chambre 607,
6ème étage - N6-26 Salle de douche,
6ème étage - N6-27 Chambre,
6ème étage - N6-28 Salle de douche,
6ème étage - N6-29 Chambre 620,
6ème étage - N6-30 Salle de douche,
6ème étage - N6-31 Chambre,
6ème étage - N6-32 Salle de douche,
6ème étage - N6-33 Chambre 605,
6ème étage - N6-34 Salle de douche,
6ème étage - N6-35 Chambre,
6ème étage - N6-36 Salle de douche,
6ème étage - N6-37 Chambre 622,
6ème étage - N6-38 Salle de douche,
6ème étage - N6-39 Chambre,
6ème étage - N6-40 Salle de douche,
6ème étage - N6-41 Circulation,
6ème étage - N6-42 Chambre,
6ème étage - N6-43 Salle de douche,
6ème étage - N6-44 Chambre 624,
6ème étage - N6-45 Salle de douche,
6ème étage - N6-46 Chambre 603,
6ème étage - N6-47 Salle de douche,
6ème étage - N6-48 Chambre,
6ème étage - N6-49 Salle de douche,
6ème étage - N6-50 Chambre 601,
6ème étage - N6-51 Salle de douche,
6ème étage - N6-52 Chambre,
6ème étage - N6-53 Salle de douche,
6ème étage - N6-54 Chambre 626,
6ème étage - N6-55 Salle de douche,
6ème étage - N6-56 Cuisine,
6ème étage - N6-58 Chambre,
6ème étage - N6-58 Salle de douche,
6ème étage - N6-59 Chambre 628,
6ème étage - N6-60 Salle de douche,
6ème étage - N6-61 Chambre,
6ème étage - N6-62 Salle de douche,

1er étage - N1-35 Chambre 121,
1er étage - N1-36 Salle de douche,
1er étage - N1-37 Chambre,
1er étage - N1-38 Salle de douche,
1er étage - N1-39 Chambre 104,
1er étage - N1-40 Salle de douche,
1er étage - N1-41 Circulation,
1er étage - N1-42 Chambre 123,
1er étage - N1-43 Salle de douche,
1er étage - N1-44 Chambre,
1er étage - N1-45 Salle de douche,
1er étage - N1-46 Chambre,
1er étage - N1-47 Salle de douche,
1er étage - N1-48 Chambre 102,
1er étage - N1-49 Salle de douche,
1er étage - N1-50 Chambre,
1er étage - N1-51 Salle de douche,
1er étage - N1-52 Chambre 125,
1er étage - N1-53 Salle de douche,
1er étage - N1-54 Salle de douche,
1er étage - N1-55 Chambre,
1er étage - N1-56 Chambre 127,
1er étage - N1-57 Salle de douche,
1er étage - N1-58 Chambre,
1er étage - N1-59 Cuisine,
1er étage - N1-60 Cuisine,
1er étage - N1-61 Palier,
1er étage - N1-62 Palier,
2ème étage - N2-1 Palier,
2ème étage - N2-2 Palier,
2ème étage - N2-3 Chambre,
2ème étage - N2-4 Salle de douche,
2ème étage - N2-5 Chambre 214,
2ème étage - N2-6 Salle de douche,
2ème étage - N2-7 Chambre,
2ème étage - N2-8 Salle de douche,
2ème étage - N2-9 Chambre 211,
2ème étage - N2-10 Salle de douche,
2ème étage - N2-11 Chambre,
2ème étage - N2-12 Salle de douche,
2ème étage - N2-13 Chambre 216,
2ème étage - N2-14 Salle de douche,
2ème étage - N2-15 Chambre,
2ème étage - N2-16 Salle de douche,
2ème étage - N2-17 Chambre 209,
2ème étage - N2-18 Salle de douche,
2ème étage - N2-19 Chambre,
2ème étage - N2-20 Salle de douche,
2ème étage - N2-21 Chambre 218,
2ème étage - N2-22 Salle de douche,
2ème étage - N2-23 Chambre,
2ème étage - N2-24 Salle de douche,
2ème étage - N2-25 Chambre 207,
2ème étage - N2-26 Salle de douche,
2ème étage - N2-27 Chambre,
2ème étage - N2-28 Salle de douche,
2ème étage - N2-29 Chambre 220,
2ème étage - N2-30 Salle de douche,
2ème étage - N2-31 Chambre,
2ème étage - N2-32 Salle de douche,
2ème étage - N2-33 Chambre 205,
2ème étage - N2-34 Salle de douche,
2ème étage - N2-35 Chambre,

6ème étage - N6-63 Cuisine,
6ème étage - N6-64 Chambre 630,
6ème étage - N6-65 Salle de douche,
6ème étage - N6-66 Chambre,
6ème étage - N6-67 Salle de douche,
6ème étage - N6-68 Palier,
6ème étage - N6-69 Palier,
7ème étage - N7-1 Palier,
7ème étage - N7-2 Palier,
7ème étage - N7-3 Chambre 713,
7ème étage - N7-4 Salle de douche,
7ème étage - N7-5 Chambre,
7ème étage - N7-6 Salle de douche,
7ème étage - N7-7 Chambre 712,
7ème étage - N7-8 Salle de douche,
7ème étage - N7-9 Chambre,
7ème étage - N7-10 Salle de douche,
7ème étage - N7-11 Chambre 715,
7ème étage - N7-12 Salle de douche,
7ème étage - N7-13 Chambre,
7ème étage - N7-14 Salle de douche,
7ème étage - N7-15 Chambre 710,
7ème étage - N7-16 Salle de douche,
7ème étage - N7-17 Chambre,
7ème étage - N7-18 Salle de douche,
7ème étage - N7-19 Chambre 717,
7ème étage - N7-20 Salle de douche,
7ème étage - N7-21 Chambre,
7ème étage - N7-22 Salle de douche,
7ème étage - N7-23 Chambre 708,
7ème étage - N7-24 Salle de douche,
7ème étage - N7-25 Chambre,
7ème étage - N7-26 Salle de douche,
7ème étage - N7-27 Chambre 719,
7ème étage - N7-28 Salle de douche,
7ème étage - N7-29 Chambre,
7ème étage - N7-30 Salle de douche,
7ème étage - N7-31 Chambre 706,
7ème étage - N7-32 Salle de douche,
7ème étage - N7-33 Chambre,
7ème étage - N7-34 Salle de douche,
7ème étage - N7-35 Chambre 721,
7ème étage - N7-36 Salle de douche,
7ème étage - N7-37 Chambre,
7ème étage - N7-38 Salle de douche,
7ème étage - N7-39 Chambre 704,
7ème étage - N7-40 Salle de douche,
7ème étage - N7-41 Circulation,
7ème étage - N7-42 Chambre 723,
7ème étage - N7-43 Salle de douche,
7ème étage - N7-44 Chambre,
7ème étage - N7-45 Salle de douche,
7ème étage - N7-46 Chambre,
7ème étage - N7-47 Salle de douche,
7ème étage - N7-48 Chambre 702,
7ème étage - N7-49 Salle de douche,
7ème étage - N7-50 Chambre,
7ème étage - N7-51 Salle de douche,
7ème étage - N7-52 Chambre 725,
7ème étage - N7-52 Salle de douche,
7ème étage - N7-53 Chambre,
7ème étage - N7-54 Chambre,
7ème étage - N7-55 Salle de douche,

2ème étage - N2-36 Salle de douche,
2ème étage - N2-37 Chambre 222,
2ème étage - N2-38 Salle de douche,
2ème étage - N2-39 Chambre,
2ème étage - N2-40 Salle de douche,
2ème étage - N2-41 Circulation,
2ème étage - N2-42 Chambre,
2ème étage - N2-43 Salle de douche,
2ème étage - N2-44 Chambre 224,
2ème étage - N2-45 Salle de douche,
2ème étage - N2-46 Chambre 203,
2ème étage - N2-47 Salle de douche,
2ème étage - N2-48 Chambre,
2ème étage - N2-49 Salle de douche,
2ème étage - N2-50 Chambre 201,
2ème étage - N2-51 Salle de douche,
2ème étage - N2-52 Chambre,
2ème étage - N2-53 Salle de douche,
2ème étage - N2-54 Chambre 226,
2ème étage - N2-55 Salle de douche,
2ème étage - N2-56 Cuisine,
2ème étage - N2-58 Chambre,
2ème étage - N2-58 Salle de douche,
2ème étage - N2-59 Chambre 228,
2ème étage - N2-60 Salle de douche,
2ème étage - N2-61 Chambre,
2ème étage - N2-62 Salle de douche,
2ème étage - N2-63 Cuisine,
2ème étage - N2-64 Chambre 230,
2ème étage - N2-65 Salle de douche,
2ème étage - N2-66 Chambre,
2ème étage - N2-67 Salle de douche,
2ème étage - N2-68 Palier,
2ème étage - N2-69 Palier,
3ème étage - N3-1 Palier,
3ème étage - N3-2 Palier,
3ème étage - N3-3 Chambre 313,
3ème étage - N3-4 Salle de douche,
3ème étage - N3-5 Chambre,
3ème étage - N3-6 Salle de douche,
3ème étage - N3-7 Chambre 312,
3ème étage - N3-8 Salle de douche,
3ème étage - N3-9 Chambre,
3ème étage - N3-10 Salle de douche,
3ème étage - N3-11 Chambre 315,
3ème étage - N3-12 Salle de douche,
3ème étage - N3-13 Chambre,
3ème étage - N3-14 Salle de douche,
3ème étage - N3-15 Chambre 310,
3ème étage - N3-16 Salle de douche,
3ème étage - N3-17 Chambre,
3ème étage - N3-18 Salle de douche,
3ème étage - N3-19 Chambre 317,
3ème étage - N3-20 Salle de douche,
3ème étage - N3-21 Chambre,
3ème étage - N3-22 Salle de douche,
3ème étage - N3-23 Chambre 308,
3ème étage - N3-24 Salle de douche,
3ème étage - N3-25 Chambre,
3ème étage - N3-26 Salle de douche,
3ème étage - N3-27 Chambre 319,
3ème étage - N3-28 Salle de douche,
3ème étage - N3-29 Chambre,

7ème étage - N7-56 Cuisine,
7ème étage - N7-58 Chambre 727,
7ème étage - N7-58 Salle de douche,
7ème étage - N7-59 Chambre,
7ème étage - N7-60 Salle de douche,
7ème étage - N7-61 Chambre 729,
7ème étage - N7-62 Salle de douche,
7ème étage - N7-63 Cuisine,
7ème étage - N7-64 Chambre,
7ème étage - N7-65 Salle de douche,
7ème étage - N7-66 Chambre 731,
7ème étage - N7-67 Salle de douche,
7ème étage - N7-68 Palier,
7ème étage - N7-69 Palier,
8ème étage - N8-1 Palier,
8ème étage - N8-2 Palier,
8ème étage - N8-3 Chambre,
8ème étage - N8-4 Salle de douche,
8ème étage - N8-5 Chambre 814,
8ème étage - N8-6 Salle de douche,
8ème étage - N8-7 Chambre,
8ème étage - N8-8 Salle de douche,
8ème étage - N8-9 Chambre 811,
8ème étage - N8-10 Salle de douche,
8ème étage - N8-11 Chambre,
8ème étage - N8-12 Salle de douche,
8ème étage - N8-13 Chambre 816,
8ème étage - N8-14 Salle de douche,
8ème étage - N8-15 Chambre,
8ème étage - N8-16 Salle de douche,
8ème étage - N8-17 Chambre 809,
8ème étage - N8-18 Salle de douche,
8ème étage - N8-19 Chambre,
8ème étage - N8-20 Salle de douche,
8ème étage - N8-21 Chambre 818,
8ème étage - N8-22 Salle de douche,
8ème étage - N8-23 Chambre,
8ème étage - N8-24 Salle de douche,
8ème étage - N8-25 Chambre 807,
8ème étage - N8-26 Salle de douche,
8ème étage - N8-27 Chambre,
8ème étage - N8-28 Salle de douche,
8ème étage - N8-29 Chambre 820,
8ème étage - N8-30 Salle de douche,
8ème étage - N8-31 Chambre,
8ème étage - N8-32 Salle de douche,
8ème étage - N8-33 Chambre 805,
8ème étage - N8-34 Salle de douche,
8ème étage - N8-35 Chambre,
8ème étage - N8-36 Salle de douche,
8ème étage - N8-37 Chambre 822,
8ème étage - N8-38 Salle de douche,
8ème étage - N8-39 Chambre,
8ème étage - N8-40 Salle de douche,
8ème étage - N8-41 Circulation,
8ème étage - N8-42 Chambre,
8ème étage - N8-43 Salle de douche,
8ème étage - N8-44 Chambre 824,
8ème étage - N8-45 Salle de douche,
8ème étage - N8-46 Chambre 803,
8ème étage - N8-47 Salle de douche,
8ème étage - N8-48 Chambre,
8ème étage - N8-49 Salle de douche,

3ème étage - N3-30 Salle de douche,
3ème étage - N3-31 Chambre 306,
3ème étage - N3-32 Salle de douche,
3ème étage - N3-33 Chambre,
3ème étage - N3-34 Salle de douche,
3ème étage - N3-35 Chambre 321,
3ème étage - N3-36 Salle de douche,
3ème étage - N3-37 Chambre,
3ème étage - N3-38 Salle de douche,
3ème étage - N3-39 Chambre 304,
3ème étage - N3-40 Salle de douche,
3ème étage - N3-41 Circulation,
3ème étage - N3-42 Chambre 323,
3ème étage - N3-43 Salle de douche,
3ème étage - N3-44 Chambre,
3ème étage - N3-45 Salle de douche,
3ème étage - N3-46 Chambre,
3ème étage - N3-47 Salle de douche,
3ème étage - N3-48 Chambre 302,
3ème étage - N3-49 Salle de douche,
3ème étage - N3-50 Chambre,
3ème étage - N3-51 Salle de douche,
3ème étage - N3-52 Chambre 325,
3ème étage - N3-53 Salle de douche,
3ème étage - N3-54 Chambre,
3ème étage - N3-55 Salle de douche,
3ème étage - N3-56 Cuisine,
3ème étage - N3-58 Chambre 327,
3ème étage - N3-58 Salle de douche,
3ème étage - N3-59 Chambre,
3ème étage - N3-60 Salle de douche,
3ème étage - N3-61 Chambre 329,
3ème étage - N3-62 Salle de douche,
3ème étage - N3-63 Cuisine,
3ème étage - N3-64 Chambre,
3ème étage - N3-65 Salle de douche,
3ème étage - N3-66 Chambre 331,
3ème étage - N3-67 Salle de douche,
3ème étage - N3-68 Palier,
3ème étage - N3-69 Palier,
4ème étage - N4-1 Palier,
4ème étage - N4-2 Palier,
4ème étage - N4-3 Chambre,
4ème étage - N4-4 Salle de douche,
4ème étage - N4-5 Chambre 414,
4ème étage - N4-6 Salle de douche,
4ème étage - N4-7 Chambre,
4ème étage - N4-8 Salle de douche,
4ème étage - N4-9 Chambre 411,
4ème étage - N4-10 Salle de douche,
4ème étage - N4-11 Chambre,
4ème étage - N4-12 Salle de douche,
4ème étage - N4-13 Chambre 416,
4ème étage - N4-14 Salle de douche,
4ème étage - N4-15 Chambre,
4ème étage - N4-16 Salle de douche,
4ème étage - N4-17 Chambre 409,
4ème étage - N4-18 Salle de douche,
4ème étage - N4-19 Chambre,
4ème étage - N4-20 Salle de douche,
4ème étage - N4-21 Chambre 418,
4ème étage - N4-22 Salle de douche,
4ème étage - N4-23 Chambre,

8ème étage - N8-50 Chambre 801,
8ème étage - N8-51 Salle de douche,
8ème étage - N8-52 Chambre,
8ème étage - N8-53 Salle de douche,
8ème étage - N8-54 Chambre 826,
8ème étage - N8-55 Salle de douche,
8ème étage - N8-56 Cuisine,
8ème étage - N8-57 Chambre,
8ème étage - N8-58 Salle de douche,
8ème étage - N8-59 Chambre 828,
8ème étage - N8-60 Salle de douche,
8ème étage - N8-61 Chambre,
8ème étage - N8-62 Salle de douche,
8ème étage - N8-63 Cuisine,
8ème étage - N8-64 Chambre 830,
8ème étage - N8-65 Salle de douche,
8ème étage - N8-66 Chambre,
8ème étage - N8-67 Salle de douche,
8ème étage - N8-68 Palier,
8ème étage - N8-69 Palier,
9ème étage - N9-1 Palier,
9ème étage - N9-2 Palier,
9ème étage - N9-3 Chambre 913,
9ème étage - N9-4 Salle de douche,
9ème étage - N9-5 Chambre,
9ème étage - N9-6 Salle de douche,
9ème étage - N9-7 Chambre 912,
9ème étage - N9-8 Salle de douche,
9ème étage - N9-9 Chambre,
9ème étage - N9-10 Salle de douche,
9ème étage - N9-11 Chambre 915,
9ème étage - N9-12 Salle de douche,
9ème étage - N9-13 Chambre,
9ème étage - N9-14 Salle de douche,
9ème étage - N9-15 Chambre 910,
9ème étage - N9-16 Salle de douche,
9ème étage - N9-17 Chambre,
9ème étage - N9-18 Salle de douche,
9ème étage - N9-19 Chambre 917,
9ème étage - N9-20 Salle de douche,
9ème étage - N9-21 Chambre,
9ème étage - N9-22 Salle de douche,
9ème étage - N9-23 Chambre 908,
9ème étage - N9-24 Salle de douche,
9ème étage - N9-25 Chambre,
9ème étage - N9-26 Salle de douche,
9ème étage - N9-27 Chambre 919,
9ème étage - N9-28 Salle de douche,
9ème étage - N9-29 Chambre,
9ème étage - N9-30 Salle de douche,
9ème étage - N9-31 Chambre 906,
9ème étage - N9-32 Salle de douche,
9ème étage - N9-33 Chambre,
9ème étage - N9-34 Salle de douche,
9ème étage - N9-35 Chambre 921,
9ème étage - N9-36 Salle de douche,
9ème étage - N9-37 Chambre,
9ème étage - N9-38 Salle de douche,
9ème étage - N9-39 Chambre 904,
9ème étage - N9-40 Salle de douche,
9ème étage - N9-41 Circulation,
9ème étage - N9-42 Chambre 923,
9ème étage - N9-43 Salle de douche,

4ème étage - N4-24 Salle de douche,
4ème étage - N4-25 Chambre 407,
4ème étage - N4-26 Salle de douche,
4ème étage - N4-27 Chambre,
4ème étage - N4-28 Salle de douche,
4ème étage - N4-29 Chambre 420,
4ème étage - N4-30 Salle de douche,
4ème étage - N4-31 Chambre,
4ème étage - N4-32 Salle de douche,
4ème étage - N4-33 Chambre 405,
4ème étage - N4-34 Salle de douche,
4ème étage - N4-35 Chambre,
4ème étage - N4-36 Salle de douche,
4ème étage - N4-37 Chambre 422,
4ème étage - N4-38 Salle de douche,
4ème étage - N4-39 Chambre,
4ème étage - N4-40 Salle de douche,
4ème étage - N4-41 Circulation,
4ème étage - N4-42 Chambre,
4ème étage - N4-43 Salle de douche,
4ème étage - N4-44 Chambre 424,
4ème étage - N4-45 Salle de douche,
4ème étage - N4-46 Chambre 403,
4ème étage - N4-47 Salle de douche,
4ème étage - N4-48 Chambre,
4ème étage - N4-49 Salle de douche,
4ème étage - N4-50 Chambre 401,
4ème étage - N4-51 Salle de douche,
4ème étage - N4-52 Chambre,
4ème étage - N4-53 Salle de douche,
4ème étage - N4-54 Chambre 426,
4ème étage - N4-55 Salle de douche,
4ème étage - N4-56 Cuisine,
4ème étage - N4-57 Chambre,
4ème étage - N4-58 Salle de douche,
4ème étage - N4-59 Chambre 428,
4ème étage - N4-60 Salle de douche,
4ème étage - N4-61 Chambre,
4ème étage - N4-62 Salle de douche,
4ème étage - N4-63 Cuisine,
4ème étage - N4-64 Chambre 430,
4ème étage - N4-65 Salle de douche,
4ème étage - N4-66 Chambre,
4ème étage - N4-67 Salle de douche,
4ème étage - N4-68 Palier,
4ème étage - N4-69 Palier,
5ème étage - N5-1 Palier,
5ème étage - N5-2 Palier,
5ème étage - N5-3 Chambre 513,
5ème étage - N5-4 Salle de douche,
5ème étage - N5-5 Chambre,
5ème étage - N5-6 Salle de douche,
5ème étage - N5-7 Chambre 512,
5ème étage - N5-8 Salle de douche,
5ème étage - N5-9 Chambre,
5ème étage - N5-10 Salle de douche,
5ème étage - N5-11 Chambre 515,
5ème étage - N5-12 Salle de douche,
5ème étage - N5-13 Chambre,
5ème étage - N5-14 Salle de douche,
5ème étage - N5-15 Chambre 510,
5ème étage - N5-16 Salle de douche,
5ème étage - N5-17 Chambre,

9ème étage - N9-44 Chambre,
9ème étage - N9-45 Salle de douche,
9ème étage - N9-46 Chambre,
9ème étage - N9-47 Salle de douche,
9ème étage - N9-48 Chambre 902,
9ème étage - N9-49 Salle de douche,
9ème étage - N9-50 Chambre,
9ème étage - N9-51 Salle de douche,
9ème étage - N9-52 Chambre 925,
9ème étage - N9-53 Salle de douche,
9ème étage - N9-54 Chambre,
9ème étage - N9-55 Salle de douche,
9ème étage - N9-56 Cuisine,
9ème étage - N9-58 Chambre 927,
9ème étage - N9-58 Salle de douche,
9ème étage - N9-59 Chambre,
9ème étage - N9-60 Salle de douche,
9ème étage - N9-61 Chambre 929,
9ème étage - N9-62 Salle de douche,
9ème étage - N9-63 Cuisine,
9ème étage - N9-64 Chambre,
9ème étage - N9-65 Salle de douche,
9ème étage - N9-66 Chambre 931,
9ème étage - N9-67 Salle de douche,
9ème étage - N9-68 Palier,
9ème étage - N9-69 Palier,
10ème étage - N10-1 Palier,
10ème étage - N10-2 Palier,
10ème étage - N10-3 Chambre,
10ème étage - N10-4 Salle de douche,
10ème étage - N10-5 Chambre 1014,
10ème étage - N10-6 Salle de douche,
10ème étage - N10-7 Chambre,
10ème étage - N10-8 Salle de douche,
10ème étage - N10-9 Chambre 1011,
10ème étage - N10-10 Salle de douche,
10ème étage - N10-11 Chambre,
10ème étage - N10-12 Salle de douche,
10ème étage - N10-13 Chambre 1016,
10ème étage - N10-14 Salle de douche,
10ème étage - N10-15 Chambre,
10ème étage - N10-16 Salle de douche,
10ème étage - N10-17 Chambre 1009,
10ème étage - N10-18 Salle de douche,
10ème étage - N10-19 Chambre,
10ème étage - N10-20 Salle de douche,
10ème étage - N10-21 Chambre 1018,
10ème étage - N10-22 Salle de douche,
10ème étage - N10-23 Chambre,
10ème étage - N10-24 Salle de douche,
10ème étage - N10-25 Chambre 1007,
10ème étage - N10-26 Salle de douche,
10ème étage - N10-27 Chambre 1019,
10ème étage - N10-28 Salle de douche,
10ème étage - N10-29 Chambre 1020,
10ème étage - N10-30 Salle de douche,
10ème étage - N10-31 Chambre,
10ème étage - N10-32 Salle de douche,
10ème étage - N10-33 Chambre 1005,
10ème étage - N10-34 Salle de douche,
10ème étage - N10-35 Chambre,
10ème étage - N10-36 Salle de douche,
10ème étage - N10-37 Chambre 1022,

5ème étage - N5-18 Salle de douche,
 5ème étage - N5-19 Chambre 517,
 5ème étage - N5-20 Salle de douche,
 5ème étage - N5-21 Chambre,
 5ème étage - N5-22 Salle de douche,
 5ème étage - N5-23 Chambre 508,
 5ème étage - N5-24 Salle de douche,
 5ème étage - N5-25 Chambre,
 5ème étage - N5-26 Salle de douche,
 5ème étage - N5-27 Chambre 519,
 5ème étage - N5-28 Salle de douche,
 5ème étage - N5-29 Chambre,
 5ème étage - N5-30 Salle de douche,
 5ème étage - N5-31 Chambre 506,
 5ème étage - N5-32 Salle de douche,
 5ème étage - N5-33 Chambre,
 5ème étage - N5-34 Salle de douche,
 5ème étage - N5-35 Chambre 521,
 5ème étage - N5-36 Salle de douche,
 5ème étage - N5-37 Chambre,
 5ème étage - N5-38 Salle de douche,
 5ème étage - N5-39 Chambre 504,
 5ème étage - N5-40 Salle de douche,
 5ème étage - N5-41 Circulation,
 5ème étage - N5-42 Chambre 523,
 5ème étage - N5-43 Salle de douche,
 5ème étage - N5-44 Chambre,
 5ème étage - N5-45 Salle de douche,
 5ème étage - N5-46 Chambre,
 5ème étage - N5-47 Salle de douche,
 5ème étage - N5-48 Chambre 502,
 5ème étage - N5-49 Salle de douche,
 5ème étage - N5-50 Chambre,
 5ème étage - N5-51 Salle de douche,
 5ème étage - N5-52 Chambre 525,
 5ème étage - N5-53 Salle de douche,
 5ème étage - N5-54 Chambre,
 5ème étage - N5-55 Salle de douche,
 5ème étage - N5-56 Cuisine,
 5ème étage - N5-58 Chambre 527,
 5ème étage - N5-58 Salle de douche,
 5ème étage - N5-59 Chambre,
 5ème étage - N5-60 Salle de douche,
 5ème étage - N5-61 Chambre 529,

10ème étage - N10-38 Salle de douche,
 10ème étage - N10-39 Circulation,
 10ème étage - N10-40 Chambre,
 10ème étage - N10-41 Salle de douche,
 10ème étage - N10-42 Chambre 1003,
 10ème étage - N10-43 Salle de douche,
 10ème étage - N10-44 Chambre 1023,
 10ème étage - N10-45 Salle de douche,
 10ème étage - N10-46 Chambre 1024,
 10ème étage - N10-47 Salle de douche,
 10ème étage - N10-48 Chambre,
 10ème étage - N10-49 Salle de douche,
 10ème étage - N10-50 Chambre 1001,
 10ème étage - N10-51 Salle de douche,
 10ème étage - N10-52 Chambre,
 10ème étage - N10-53 Salle de douche,
 10ème étage - N10-54 Chambre 1026,
 10ème étage - N10-55 Salle de douche,
 10ème étage - N10-56 Chambre 1027,
 10ème étage - N10-57 Salle de douche,
 10ème étage - N10-58 Chambre 1028,
 10ème étage - N10-59 Salle de douche,
 10ème étage - N10-60 Chambre,
 10ème étage - N10-61 Salle de douche,
 10ème étage - N10-62 Cuisine,
 10ème étage - N10-63 Cuisine,
 10ème étage - N10-64 Chambre 1030,
 10ème étage - N10-65 Salle de douche,
 10ème étage - N10-66 Chambre,
 10ème étage - N10-67 Salle de douche,
 10ème étage - N10-68 Palier,
 10ème étage - N10-69 Palier,
 Sous-Sol 1 - N-1-1 Stockage,
 Sous-Sol 1 - N-1-2 Stockage,
 Sous-Sol 1 - N-1-3 Circulation,
 Sous-Sol 1 - N-1-4 Stockage,
 Sous-Sol 1 - N-1-5 Stockage,
 Sous-Sol 1 - N-1-6 Local technique,
 Sous-Sol 1 - N-1-7 Circulation,
 Sous-Sol 1 - N-1-8 Stockage,
 Sous-Sol 1 - N-1-9 Stockage,
 Sous-Sol 1 - N-1-10 Palier,
 Sous-Sol 1 - N-1-11 Palier,
 Toiture - Toiture

Localisation	Description
Néant	-

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Dernier rapport Amiante existant	Rapport amiante n° 19405871/S3.12.4.R daté du 21/08/2023
Dernier rapport Amiante existant	Rapport amiante n° PYR-CROUSCRETEIL-1307 daté du 25/10/2015
Dossier de plans	Oui

Observations :

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 04/03/2025

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 07/04/2025

Heure d'arrivée : 09 h 00

Durée du repérage :

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Service technique

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés.

Remarques :

La mise en œuvre des prescriptions de la norme NF X 46-020 : août 2017 « Repérage amiante – Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie », dans ses parties afférentes au repérage avant travaux de l'amiante, est réputée satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 2019, à l'exception des articles 4, 7, 11 et 14.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Vide sanitaire accessible	-	-	X
Combles ou toiture accessibles et visitables	X		

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste A

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche	Identifiant: M003-P003 Description: Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: M004-P004 Description: Matériau (bleu) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: M004-2-P004-2 Description: Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	Identifiant: M007-P007 Description: Enduit + peinture poutre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: M008-P008 Description: Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
1er étage - N1-7 Chambre 112	Identifiant: M015-P015 Description: Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
10ème étage - N10-39 Circulation	Identifiant: M187-P187 Description: Armaflex	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Rez de chaussée - N0-29 WC	Identifiant: M239-P239 Description: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: M239-2-P239-2 Description: Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Rez de chaussée - N0-6 Rangement	Identifiant: M260-P260 Description: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: M260-2-P260-2 Description: Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Sous-Sol 1 - N-1-8 Stockage	Identifiant: M267 Description: Calorifugeages	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
	Identifiant: M268 Description: Flocages	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Sous-Sol 1 - N-1-10 Palier	Identifiant: M269 Description: Calorifugeages	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
Sous-Sol 1 - N-1-7 Circulation	Identifiant: M270 Description: Calorifugeages	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6



5.0.2 Identification des matériaux repérés de la liste B





Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
10ème étage - N10-68 Palier	Identifiant: M226-P226 Description: Filasse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
7ème étage - N7-2 Palier	Identifiant: M232-P232 Description: Filasse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Toiture - Toiture	Identifiant: M266 Description: Conduits de fumée en amiante-ciment	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	Bon état	





Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6





5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)





Matériaux ou produits contenant de l'amiante





Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	Identifiant: M005-4-P005-4 Description: Matériau de type colle bitumineux (noir)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
1er étage - N1-7 Chambre 112	Identifiant: M013-P013 Description: Ragréage + colle noire	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		





Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
1er étage - N1-11 Chambre 115	<u>Identifiant:</u> M016-2-P016-2 <u>Description:</u> Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> M017-P017 <u>Description:</u> Ragréage + colle noire	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
1er étage - N1-27 Chambre 119	<u>Identifiant:</u> M021-P021 <u>Description:</u> Ragréage + colle noire	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
1er étage - N1-31 Chambre 106	<u>Identifiant:</u> M024-P024 <u>Description:</u> Ragréage + colle noire	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		





Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
1er étage - N1-42 Chambre 123	<p><u>Identifiant:</u> M026-2-P026-2</p> <p><u>Description:</u> Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris)</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<p><u>Identifiant:</u> M027-P027</p> <p><u>Description:</u> Enduit + peinture</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
1er étage - N1-41 Circulation	<p><u>Identifiant:</u> M031-2-P031-2</p> <p><u>Description:</u> Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (pulvérulent) (beige)</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<p><u>Identifiant:</u> M032-P032</p> <p><u>Description:</u> Enduit + peinture</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		





Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
2ème étage - N2-46 Chambre 203	<u>Identifiant:</u> M035-P035 <u>Description:</u> Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> M036-P036 <u>Description:</u> Ragréage + colle noire	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
2ème étage - N2-5 Chambre 214	<u>Identifiant:</u> M042-P042 <u>Description:</u> Ragréage + colle noire	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> M043-P043 <u>Description:</u> Enduit + peinture	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		





Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
2ème étage - N2-21 Chambre 218	<u>Identifiant:</u> M047-P047 <u>Description:</u> Ragréage + colle noire	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
2ème étage - N2-37 Chambre 222	<u>Identifiant:</u> M051-P051 <u>Description:</u> Ragréage + colle noire	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
3ème étage - N3-39 Chambre 304	<u>Identifiant:</u> M058-P058 <u>Description:</u> Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
3ème étage - N3-27 Chambre 319	<u>Identifiant:</u> M064-2-P064-2 <u>Description:</u> Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		





Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
3ème étage - N3-41 Circulation	Identifiant: M066-P066 Description: Ragréage + colle noire	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
3ème étage - N3-3 Chambre 313	Identifiant: M070-P070 Description: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: M071-P071 Description: Enduit + peinture	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
3ème étage - N3-35 Chambre 321	Identifiant: M073-2-P073-2 Description: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		





Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
3ème étage - N3-66 Chambre 331	Identifiant: M076-2-P076-2 Description: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
4ème étage - N4-50 Chambre 401	Identifiant: M079-2-P079-2 Description: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
4ème étage - N4-17 Chambre 409	Identifiant: M084-2-P084-2 Description: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
4ème étage - N4-9 Chambre 411	Identifiant: M087-2-P087-2 Description: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		


Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
4ème étage - N4-13 Chambre 416	Identifiant: M090-2-P090-2 Description: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau souple (vert) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
4ème étage - N4-29 Chambre 420	Identifiant: M093-3-P093-3 Description: Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
5ème étage - N5-31 Chambre 506	Identifiant: M100-2-P100-2 Description: Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
5ème étage - N5-15 Chambre 510	Identifiant: M103-2-P103-2 Description: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (blanc)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
5ème étage - N5-19 Chambre 517	<u>Identifiant:</u> M108-P108 <u>Description:</u> Lino + colle + ragréage + colle noire	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
5ème étage - N5-42 Chambre 523	<u>Identifiant:</u> M111-2-P111-2 <u>Description:</u> Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (blanc)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
5ème étage - N5-64 Chambre 530	<u>Identifiant:</u> M114-P114 <u>Description:</u> Lino + colle + ragréage + colle noire	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
6ème étage - N6-33 Chambre 605	<u>Identifiant:</u> M121-P121 <u>Description:</u> Enduit + peinture	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
6ème étage - N6-17 Chambre 609	Identifiant: M123-2-P123-2 Description: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (cimenteux) (gris) en traces	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
6ème étage - N6-59 Chambre 628	Identifiant: M136-P136 Description: Enduit + peinture	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
7ème étage - N7-11 Chambre 715	Identifiant: M152-P152 Description: Enduit + peinture	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
8ème étage - N8-54 Chambre 826	Identifiant: M181-P181 Description: Enduit + peinture	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		


Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
10ème étage - N10-39 Circulation	Identifiant: M184-P184 Description: Enduit + peinture	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Rez de chaussée - N0-16 Bureau	Identifiant: M250-P250 Description: Matériau de type colle bitumineux (noir)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: M250-2-P250-2 Description: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: M250-3-P250-3 Description: Matériau souple de type dalle de sol (gris)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
Rez de chaussée - N0-18 Stokage	Identifiant: M252-P252 Description: Enduit + peinture	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Rez de chaussée - N0-6 Rangement	Identifiant: M258-P258 Description: Enduit + peinture	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
1er étage - N1-58 Chambre	Identifiant: M261-2-P261-2 Description: Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: M263-P263 Description: Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
	Identifiant: M264-P264 Description: Enduit + peinture	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Toiture - Toiture	Identifiant: M266 Description: Conduits de fumée en amiante-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: B	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	


* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport
 ** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport




Listes des matériaux pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués :




Localisation	Identifiant + Description	Justification	Etat de conservation et préconisations	Photo
9ème étage - N9-31 Chambre 906	Identifiant: M192-P192 Description: Enduit + peinture	Calcination et attaque chimique et mécanique		




* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport
 ** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport




5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse




Localisation	Identifiant + Description	Photo
Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche	Identifiant: M001-P001 Description: Carrelage + colle + joint	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<div>Identifiant: M002-P002</div> <div>Description: Faïence + colle + joint</div>	
	<div>Identifiant: M003-P003</div> <div>Description: Enduit + peinture</div> <div>Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</div>	
	<div>Identifiant: M004-P004</div> <div>Description: Matériau (bleu) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris)</div> <div>Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</div>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M004-2-P004-2 Description: Matériau fibreux de type isolant (jaune) Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</p>	
Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	<p>Identifiant: M005-P005 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (beige)</p>	
	<p>Identifiant: M005-2-P005-2 Description: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p><u>Identifiant:</u> M005-3-P005-3</p> <p><u>Description:</u> Matériau souple (orange)</p>	
	<p><u>Identifiant:</u> M006-P006</p> <p><u>Description:</u> Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces</p>	
	<p><u>Identifiant:</u> M006-2-P006-2</p> <p><u>Description:</u> Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M007-P007 Description: Enduit + peinture poutre Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</p>	
	<p>Identifiant: M008-P008 Description: Enduit + peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</p>	
1er étage - N1-3 Chambre 113	<p>Identifiant: M009-P009 Description: Lino 1 + colle</p>	


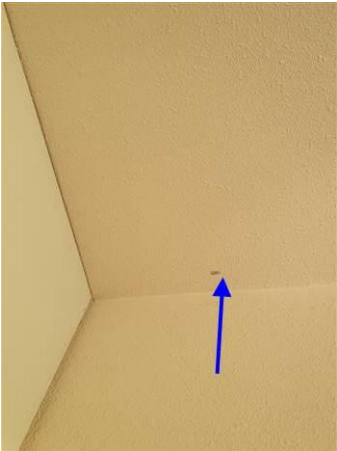

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M010-P010 Description: Lino 2 + colle + ragréage</p>	
	<p>Identifiant: M011-P011 Description: Enduit + peinture</p>	
1er étage - N1-7 Chambre 112	<p>Identifiant: M012-P012 Description: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M012-2-P012-2 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (tacheté)</p>	
	<p>Identifiant: M014-P014 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M015-P015 Description: Enduit + peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
1er étage - N1-11 Chambre 115	<p>Identifiant: M016-P016 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (orange)</p>	
	<p>Identifiant: M018-P018 Description: Enduit + peinture</p>	
1er étage - N1-15 Chambre 110	<p>Identifiant: M019-P019 Description: Enduit + peinture</p>	

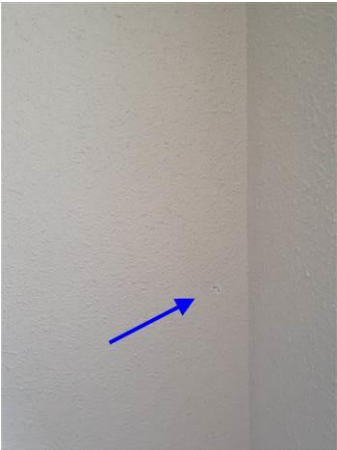


Localisation	Identifiant + Description	Photo
1er étage - N1-27 Chambre 119	<p>Identifiant: M020-P020 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (tacheté)</p>	
	<p>Identifiant: M020-2-P020-2 Description: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	
	<p>Identifiant: M022-P022 Description: Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
1er étage - N1-31 Chambre 106	<p>Identifiant: M023-P023 Description: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	
	<p>Identifiant: M023-2-P023-2 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (orange)</p>	
	<p>Identifiant: M025-P025 Description: Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
1er étage - N1-42 Chambre 123	<u>Identifiant:</u> M026-P026 <u>Description:</u> Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (orange)	
	<u>Identifiant:</u> M028-P028 <u>Description:</u> Enduit + peinture	
1er étage - N1-48 Chambre 102	<u>Identifiant:</u> M029-P029 <u>Description:</u> Enduit + peinture	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
1er étage - N1-56 Chambre 127	<p>Identifiant: M030-P030</p> <p>Description: Enduit + peinture</p>	
1er étage - N1-41 Circulation	<p>Identifiant: M031-P031</p> <p>Description: Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté)</p>	
	<p>Identifiant: M033-P033</p> <p>Description: Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p><u>Identifiant:</u> M034-P034 <u>Description:</u> Enduit</p>	
2ème étage - N2-46 Chambre 203	<p><u>Identifiant:</u> M035-2-P035-2 <u>Description:</u> Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)</p>	
	<p><u>Identifiant:</u> M037-P037 <u>Description:</u> Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
2ème étage - N2-25 Chambre 207	<p>Identifiant: M038-P038 Description: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (cimenteux) (gris) en traces</p>	
	<p>Identifiant: M038-2-P038-2 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)</p>	
	<p>Identifiant: M039-P039 Description: Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M039-2-P039-2 Description: Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)</p>	
	<p>Identifiant: M040-P040 Description: Enduit + peinture</p>	
2ème étage - N2-5 Chambre 214	<p>Identifiant: M041-P041 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p><u>Identifiant:</u> M041-2-P041-2 <u>Description:</u> Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	
	<p><u>Identifiant:</u> M044-P044 <u>Description:</u> Enduit + peinture</p>	
<p>2ème étage - N2-13 Chambre 216</p>	<p><u>Identifiant:</u> M045-P045 <u>Description:</u> Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
2ème étage - N2-21 Chambre 218	<p><u>Identifiant:</u> M046-P046 <u>Description:</u> Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) (clair)</p>	
	<p><u>Identifiant:</u> M046-2-P046-2 <u>Description:</u> Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	
	<p><u>Identifiant:</u> M048-P048 <u>Description:</u> Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<div>Identifiant: M049-P049</div> <div>Description: Enduit + peinture</div>	
2ème étage - N2-37 Chambre 222	<div>Identifiant: M050-P050</div> <div>Description: Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)</div>	
	<div>Identifiant: M050-2-P050-2</div> <div>Description: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</div>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M052-P052 Description: Enduit + peinture</p>	
2ème étage - N2-54 Chambre 226	<p>Identifiant: M053-P053 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M054-P054 Description: Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
2ème étage - N2-59 Chambre 228	<u>Identifiant:</u> M055-P055 <u>Description:</u> Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	
	<u>Identifiant:</u> M055-2-P055-2 <u>Description:</u> Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)	
3ème étage - N3-48 Chambre 302	<u>Identifiant:</u> M056-P056 <u>Description:</u> Enduit + peinture	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M057-P057 Description: Enduit + peinture</p>	
3ème étage - N3-39 Chambre 304	<p>Identifiant: M058-2-P058-2 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)</p>	
	<p>Identifiant: M059-P059 Description: Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p><u>Identifiant:</u> M060-P060 <u>Description:</u> Enduit + peinture</p>	
3ème étage - N3-23 Chambre 308	<p><u>Identifiant:</u> M061-P061 <u>Description:</u> Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	
	<p><u>Identifiant:</u> M061-2-P061-2 <u>Description:</u> Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M062-P062</p> <p>Description: Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p>	
	<p>Identifiant: M062-2-P062-2</p> <p>Description: Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)</p>	
	<p>Identifiant: M063-P063</p> <p>Description: Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p><u>Identifiant:</u> M063-2-P063-2</p> <p><u>Description:</u> Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces</p>	
3ème étage - N3-27 Chambre 319	<p><u>Identifiant:</u> M064-P064</p> <p><u>Description:</u> Matériau souple de type revêtement de sol (marbré)</p>	
3ème étage - N3-41 Circulation	<p><u>Identifiant:</u> M065-P065</p> <p><u>Description:</u> Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M065-2-P065-2 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)</p>	
	<p>Identifiant: M067-P067 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M068-P068 Description: Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M069-P069 Description: Enduit</p>	
3ème étage - N3-3 Chambre 313	<p>Identifiant: M070-2-P070-2 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)</p>	
	<p>Identifiant: M072-P072 Description: Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
3ème étage - N3-35 Chambre 321	<u>Identifiant:</u> M073-P073 <u>Description:</u> Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)	
	<u>Identifiant:</u> M074-P074 <u>Description:</u> Enduit + peinture	
	<u>Identifiant:</u> M075-P075 <u>Description:</u> Enduit + peinture	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
3ème étage - N3-66 Chambre 331	<p><u>Identifiant:</u> M076-P076 <u>Description:</u> Matériau souple de type revêtement de sol (tacheté) (gris)</p>	
	<p><u>Identifiant:</u> M077-P077 <u>Description:</u> Enduit + peinture</p>	
	<p><u>Identifiant:</u> M078-P078 <u>Description:</u> Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
4ème étage - N4-50 Chambre 401	<u>Identifiant:</u> M079-P079 <u>Description:</u> Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	
	<u>Identifiant:</u> M080-P080 <u>Description:</u> Enduit + peinture	
	<u>Identifiant:</u> M081-P081 <u>Description:</u> Enduit + peinture	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
4ème étage - N4-33 Chambre 405	<u>Identifiant:</u> M082-P082 <u>Description:</u> Enduit + peinture	
	<u>Identifiant:</u> M083-P083 <u>Description:</u> Enduit + peinture	
4ème étage - N4-17 Chambre 409	<u>Identifiant:</u> M084-P084 <u>Description:</u> Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M085-P085 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M086-P086 Description: Enduit + peinture</p>	
4ème étage - N4-9 Chambre 411	<p>Identifiant: M087-P087 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (marron)</p>	

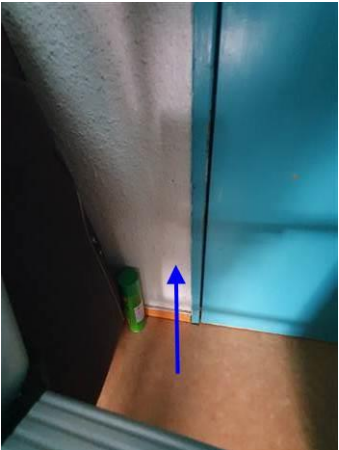


Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p><u>Identifiant:</u> M088-P088 <u>Description:</u> Enduit + peinture</p>	
	<p><u>Identifiant:</u> M089-P089 <u>Description:</u> Enduit + peinture</p>	
<p>4ème étage - N4-13 Chambre 416</p>	<p><u>Identifiant:</u> M090-P090 <u>Description:</u> Matériau souple de type revêtement de sol (beige)</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M091-P091 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M092-P092 Description: Enduit + peinture</p>	
4ème étage - N4-29 Chambre 420	<p>Identifiant: M093-P093 Description: Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M093-2-P093-2 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (beige)</p>	
	<p>Identifiant: M094-P094 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M095-P095 Description: Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
4ème étage - N4-54 Chambre 426	<u>Identifiant:</u> M096-P096 <u>Description:</u> Enduit + peinture	
	<u>Identifiant:</u> M097-P097 <u>Description:</u> Enduit + peinture	
5ème étage - N5-48 Chambre 502	<u>Identifiant:</u> M098-P098 <u>Description:</u> Enduit + peinture	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M099-P099 Description: Enduit + peinture</p>	
5ème étage - N5-31 Chambre 506	<p>Identifiant: M100-P100 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (vert)</p>	
	<p>Identifiant: M101-P101 Description: Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M102-P102 Description: Enduit + peinture</p>	
5ème étage - N5-15 Chambre 510	<p>Identifiant: M103-P103 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (vert)</p>	
	<p>Identifiant: M104-P104 Description: Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M105-P105 Description: Enduit + peinture</p>	
5ème étage - N5-3 Chambre 513	<p>Identifiant: M106-P106 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M107-P107 Description: Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
5ème étage - N5-19 Chambre 517	<u>Identifiant:</u> M109-P109 <u>Description:</u> Enduit + peinture	
	<u>Identifiant:</u> M110-P110 <u>Description:</u> Enduit + peinture	
5ème étage - N5-42 Chambre 523	<u>Identifiant:</u> M111-P111 <u>Description:</u> Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M112-P112 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M113-P113 Description: Enduit + peinture</p>	
5ème étage - N5-64 Chambre 530	<p>Identifiant: M115-P115 Description: Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M116-P116 Description: Enduit + peinture</p>	
6ème étage - N6-50 Chambre 601	<p>Identifiant: M117-P117 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (gris)</p>	
	<p>Identifiant: M117-2-P117-2 Description: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (blanc)</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M118-P118 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M119-P119 Description: Enduit + peinture</p>	
6ème étage - N6-33 Chambre 605	<p>Identifiant: M120-P120 Description: Lino + colle + ragréage</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M122-P122 Description: Enduit + peinture</p>	
6ème étage - N6-17 Chambre 609	<p>Identifiant: M123-P123 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté)</p>	
	<p>Identifiant: M124-P124 Description: Enduit + peinture</p>	

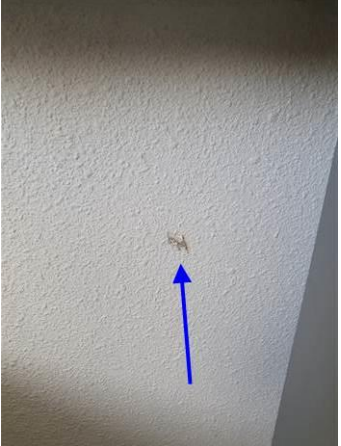


Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p><u>Identifiant:</u> M125-P125 <u>Description:</u> Enduit + peinture</p>	
6ème étage - N6-5 Chambre 614	<p><u>Identifiant:</u> M126-P126 <u>Description:</u> Lino + colle + ragréage + colle</p>	
	<p><u>Identifiant:</u> M127-P127 <u>Description:</u> Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M128-P128 Description: Enduit + peinture</p>	
6ème étage - N6-29 Chambre 620	<p>Identifiant: M129-P129 Description: Lino + colle + ragréage + colle noire</p>	
	<p>Identifiant: M130-P130 Description: Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M131-P131 Description: Enduit + peinture</p>	
6ème étage - N6-44 Chambre 624	<p>Identifiant: M132-P132 Description: Lino + colle + ragréage + colle</p>	
	<p>Identifiant: M133-P133 Description: Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p><u>Identifiant:</u> M134-P134 <u>Description:</u> Enduit + peinture</p>	
6ème étage - N6-59 Chambre 628	<p><u>Identifiant:</u> M135-P135 <u>Description:</u> Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc)</p>	
	<p><u>Identifiant:</u> M135-2-P135-2 <u>Description:</u> Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p><u>Identifiant:</u> M137-P137 <u>Description:</u> Enduit + peinture</p>	
6ème étage - N6-41 Circulation	<p><u>Identifiant:</u> M138-P138 <u>Description:</u> Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	
	<p><u>Identifiant:</u> M138-2-P138-2 <u>Description:</u> Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté)</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<div>Identifiant: M139-P139</div> <div>Description: Enduit + peinture</div>	
	<div>Identifiant: M140-P140</div> <div>Description: Enduit + peinture</div>	
	<div>Identifiant: M141-P141</div> <div>Description: Scellement plâtre</div>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
7ème étage - N7-39 Chambre 704	<u>Identifiant:</u> M142-P142 <u>Description:</u> Lino + colle + ragréage	
	<u>Identifiant:</u> M143-P143 <u>Description:</u> Enduit + peinture	
	<u>Identifiant:</u> M144-P144 <u>Description:</u> Enduit + peinture	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
7ème étage - N7-23 Chambre 708	<u>Identifiant:</u> M145-P145 <u>Description:</u> Lino + colle + ragréage	
	<u>Identifiant:</u> M146-P146 <u>Description:</u> Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	
	<u>Identifiant:</u> M146-2-P146-2 <u>Description:</u> Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M147-P147 Description: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p>	
	<p>Identifiant: M147-2-P147-2 Description: Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)</p>	
	<p>Identifiant: M147-3-P147-3 Description: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
7ème étage - N7-15 Chambre 710	<u>Identifiant:</u> M148-P148 <u>Description:</u> Lino + colle + ragréage	
	<u>Identifiant:</u> M149-P149 <u>Description:</u> Enduit + peinture	
	<u>Identifiant:</u> M150-P150 <u>Description:</u> Enduit + peinture	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
7ème étage - N7-11 Chambre 715	<p>Identifiant: M151-P151</p> <p>Description: Lino + colle + ragréage</p>	
	<p>Identifiant: M153-P153</p> <p>Description: Enduit + peinture</p>	
7ème étage - N7-27 Chambre 719	<p>Identifiant: M154-P154</p> <p>Description: Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M155-P155 Description: Enduit + peinture</p>	
7ème étage - N7-42 Chambre 723	<p>Identifiant: M156-P156 Description: Lino + colle + ragréage</p>	
	<p>Identifiant: M157-P157 Description: Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<div>Identifiant: M158-P158</div> <div>Description: Enduit + peinture</div>	
7ème étage - N7-58 Chambre 727	<div>Identifiant: M159-P159</div> <div>Description: Matériau souple de type revêtement de sol (rayé) (gris)</div>	
	<div>Identifiant: M159-2-P159-2</div> <div>Description: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (foncé)</div>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M160-P160 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M161-P161 Description: Enduit + peinture</p>	
8ème étage - N8-50 Chambre 801	<p>Identifiant: M162-P162 Description: Lino + colle + ragréage</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M163-P163 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M164-P164 Description: Enduit + peinture</p>	
8ème étage - N8-33 Chambre 805	<p>Identifiant: M165-P165 Description: Lino + colle + ragréage</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M166-P166 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M167-P167 Description: Enduit + peinture</p>	
<p>8ème étage - N8-17 Chambre 809</p>	<p>Identifiant: M168-P168 Description: Lino + colle + ragréage</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M169-P169 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M170-P170 Description: Enduit + peinture</p>	
8ème étage - N8-5 Chambre 814	<p>Identifiant: M171-P171 Description: Lino + colle + ragréage</p>	


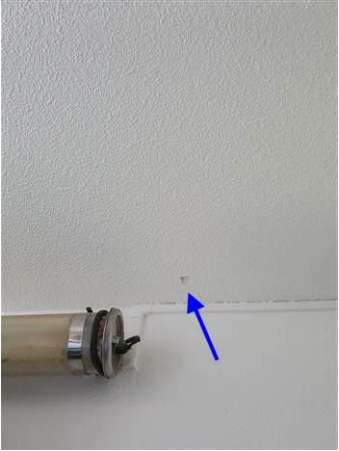

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M172-P172 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M173-P173 Description: Enduit + peinture</p>	
<p>8ème étage - N8-21 Chambre 818</p>	<p>Identifiant: M174-P174 Description: Lino + colle + ragréage</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M175-P175 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M176-P176 Description: Enduit + peinture</p>	
8ème étage - N8-37 Chambre 822	<p>Identifiant: M177-P177 Description: Lino + colle + ragréage</p>	


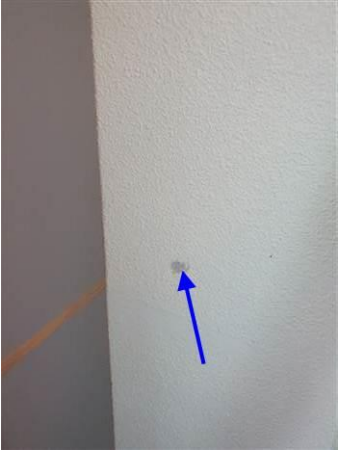

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M178-P178 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M179-P179 Description: Enduit + peinture</p>	
8ème étage - N8-54 Chambre 826	<p>Identifiant: M180-P180 Description: Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p><u>Identifiant:</u> M182-P182 <u>Description:</u> Enduit + peinture</p>	
10ème étage - N10-39 Circulation	<p><u>Identifiant:</u> M183-P183 <u>Description:</u> Lino + colle + ragréage</p>	
	<p><u>Identifiant:</u> M185-P185 <u>Description:</u> Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M186-P186 Description: Scellement plâtre</p>	
	<p>Identifiant: M187-P187 Description: Armaflex Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</p>	
<p>9ème étage - N9-48 Chambre 902</p>	<p>Identifiant: M188-P188 Description: Lino + colle + ragréage</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M189-P189 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M190-P190 Description: Enduit + peinture</p>	
9ème étage - N9-31 Chambre 906	<p>Identifiant: M191-P191 Description: Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p><u>Identifiant:</u> M191-2-P191-2</p> <p><u>Description:</u> Matériau souple de type revêtement de sol (orange)</p>	
	<p><u>Identifiant:</u> M193-P193</p> <p><u>Description:</u> Enduit + peinture</p>	
<p>9ème étage - N9-15</p> <p>Chambre 910</p>	<p><u>Identifiant:</u> M194-P194</p> <p><u>Description:</u> Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<div>Identifiant: M194-2-P194-2</div> <div>Description: Matériau souple de type revêtement de sol (orange)</div>	
	<div>Identifiant: M195-P195</div> <div>Description: Enduit + peinture</div>	
	<div>Identifiant: M196-P196</div> <div>Description: Enduit + peinture</div>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
9ème étage - N9-11 Chambre 915	<p><u>Identifiant:</u> M197-P197 <u>Description:</u> Matériau souple de type revêtement de sol (orange)</p>	
	<p><u>Identifiant:</u> M197-2-P197-2 <u>Description:</u> Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	
	<p><u>Identifiant:</u> M197-3-P197-3 <u>Description:</u> Matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	

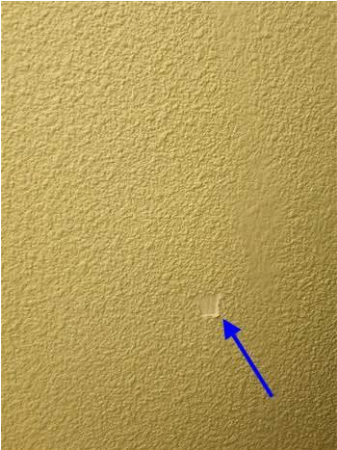


Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M198-P198 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M199-P199 Description: Enduit + peinture</p>	
<p>9ème étage - N9-35 Chambre 921</p>	<p>Identifiant: M200-P200 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)</p>	

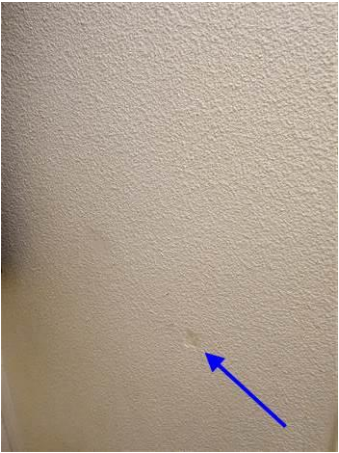


Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M200-2-P200-2 Description: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	
	<p>Identifiant: M201-P201 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M202-P202 Description: Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
9ème étage - N9-52 Chambre 925	<p>Identifiant: M203-P203 Description: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces</p>	
	<p>Identifiant: M203-2-P203-2 Description: Matériau (collant) (transparent) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune)</p>	
	<p>Identifiant: M204-P204 Description: Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M205-P205</p> <p>Description: Enduit + peinture</p>	
10ème étage - N10-39 Circulation	<p>Identifiant: M206-P206</p> <p>Description: Scellement plâtre</p>	
10ème étage - N10-50 Chambre 1001	<p>Identifiant: M207-P207</p> <p>Description: Lino + colle + ragréage</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M208-P208 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M209-P209 Description: Enduit + peinture</p>	
10ème étage - N10-33 Chambre 1005	<p>Identifiant: M210-P210 Description: Lino + ragréage + colle</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M211-P211 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M212-P212 Description: Enduit + peinture</p>	
10ème étage - N10-27 Chambre 1019	<p>Identifiant: M213-P213 Description: Lino + colle + ragréage</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M214-P214 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M215-P215 Description: Enduit + peinture</p>	
10ème étage - N10-44 Chambre 1023	<p>Identifiant: M216-P216 Description: Lino + colle + ragréage</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M217-P217 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M218-P218 Description: Enduit + peinture</p>	
10ème étage - N10-56 Chambre 1027	<p>Identifiant: M219-P219 Description: Lino + colle + ragréage</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M220-P220 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M221-P221 Description: Enduit + peinture</p>	
10ème étage - N10-68 Palier	<p>Identifiant: M222-P222 Description: Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire) ; matériau dur (gris) (clair)</p>	

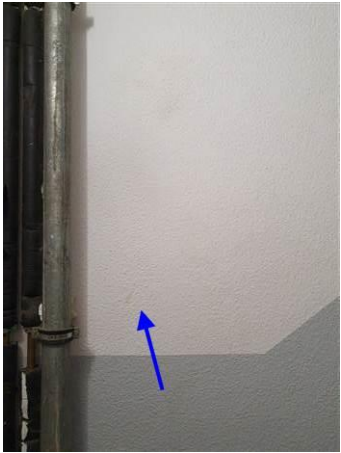


Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M222-2-P222-2</p> <p>Description: Matériau dur de type joint ciment (gris)</p>	
	<p>Identifiant: M223-P223</p> <p>Description: Matériau (pulvérulent) (noir) (vert) ; matériau dur de type joint ciment (gris)</p>	
	<p>Identifiant: M223-2-P223-2</p> <p>Description: Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)</p>	

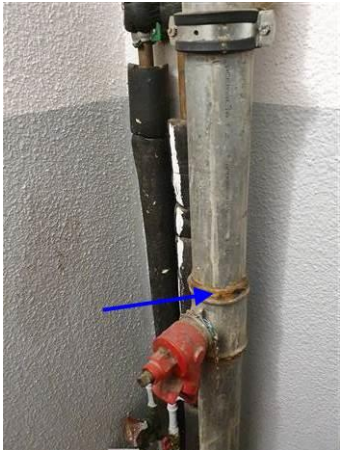


Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M224-P224 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M225-P225 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M226-P226 Description: Filasse Liste selon annexe.13-9 du CSP: B</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
7ème étage - N7-2 Palier	<div>Identifiant: M227-P227</div> <div>Description: Carrelage + colle</div>	
	<div>Identifiant: M228-P228</div> <div>Description: Matériau dur de type joint ciment (gris)</div>	
	<div>Identifiant: M228-2-P228-2</div> <div>Description: Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)</div>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M229-P229 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M230-P230 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M231-P231 Description: Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M232-P232 Description: Filasse Liste selon annexe.13-9 du CSP: B</p>	
Rez de chaussée - N0-27 Bureau	<p>Identifiant: M233-P233 Description: Matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>	
	<p>Identifiant: M233-2-P233-2 Description: Matériau de type colle (jaune) n°2 ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M233-3-P233-3 Description: Matériau souple de type dalle de sol (gris)</p>	
	<p>Identifiant: M233-4-P233-4 Description: Matériau de type colle (jaune) n°1</p>	
Rez de chaussée - N0-25 Bureau	<p>Identifiant: M234-P234 Description: Enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
Rez de chaussée - N0-24 Bureau	Identifiant: M235-P235 Description: Enduit + peinture	
Rez de chaussée - N0-27 Bureau	Identifiant: M236-P236 Description: Enduit + peinture	
Rez de chaussée - N0-29 WC	Identifiant: M237-P237 Description: Enduit + peinture	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M238-P238 Description: Faïence + colle</p>	
	<p>Identifiant: M239-P239 Description: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</p>	
	<p>Identifiant: M239-2-P239-2 Description: Matériau fibreux de type isolant (jaune) Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	<p>Identifiant: M240-P240 Description: Carrelage + colle</p>	
	<p>Identifiant: M241-P241 Description: Matériau semi-dur de type enduit (blanc)</p>	
	<p>Identifiant: M241-2-P241-2 Description: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M241-3-P241-3 Description: Matériau dur de type mortier, béton, chape (cémenteux) (gris)</p>	
	<p>Identifiant: M241-4-P241-4 Description: Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)</p>	
	<p>Identifiant: M242-P242 Description: Toile de verre + colle + enduit + peinture</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M243-P243 Description: Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)</p>	
	<p>Identifiant: M243-2-P243-2 Description: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type tresse de fibres (blanc)</p>	
Rez de chaussée - N0-20 Circulation	<p>Identifiant: M244-P244 Description: Carrelage + colle</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M245-P245 Description: Plinthe carrelage + colle</p>	
Rez de chaussée - N0-19 WC	<p>Identifiant: M246-P246 Description: Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)</p>	
	<p>Identifiant: M246-2-P246-2 Description: Matériau dur de type joint ciment (gris)</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M247-P247 Description: Plinthe carrelage + colle</p>	
	<p>Identifiant: M248-P248 Description: Faïence + colle</p>	
Rez de chaussée - N0-18 Stokage	<p>Identifiant: M249-P249 Description: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)</p>	




Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M249-2-P249-2</p> <p>Description: Matériau dur de type joint ciment (gris)</p>	
	<p>Identifiant: M251-P251</p> <p>Description: Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)</p>	
	<p>Identifiant: M251-2-P251-2</p> <p>Description: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)</p>	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M253-P253 Description: Enduit + peinture</p>	
Rez de chaussée - N0-32 Entrée	<p>Identifiant: M254-P254 Description: Carrelage + colle</p>	
	<p>Identifiant: M255-P255 Description: Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)</p>	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M255-2-P255-2</p> <p>Description: Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris)</p>	
Rez de chaussée - N0-6 Rangement	<p>Identifiant: M256-P256</p> <p>Description: Carrelage + colle</p>	
	<p>Identifiant: M257-P257</p> <p>Description: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)</p>	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M257-2-P257-2 Description: Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (friable) (blanc) en traces</p>	
	<p>Identifiant: M259-P259 Description: Enduit + peinture</p>	
	<p>Identifiant: M260-P260 Description: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</p>	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M260-2-P260-2 Description: Matériau fibreux de type isolant (jaune) Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</p>	
1er étage - N1-58 Chambre	<p>Identifiant: M261-P261 Description: Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)</p>	
	<p>Identifiant: M262-P262 Description: Matériau dur de type joint ciment (gris)</p>	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: M262-2-P262-2</p> <p>Description: Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (friable) (blanc) en traces</p>	
	<p>Identifiant: M263-2-P263-2</p> <p>Description: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)</p>	
	<p>Identifiant: M265-P265</p> <p>Description: Enduit + peinture</p>	

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif

Localisation	Identifiant + Description	Justification
Sous-Sol 1 - N-1-8 Stockage	<p>Identifiant: M267</p> <p>Description: Calorifugeages</p> <p>Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</p> <p>Justificatif: Sur anciennes analyses</p>	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)
	<p>Identifiant: M268</p> <p>Description: Flocages</p> <p>Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</p> <p>Justificatif: Sur anciennes analyses</p>	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)
Sous-Sol 1 - N-1-10 Palier	<p>Identifiant: M269</p> <p>Description: Calorifugeages</p> <p>Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</p> <p>Justificatif: Sur anciennes analyses</p>	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)

Localisation	Identifiant + Description	Justification
Sous-Sol 1 - N-1-7 Circulation	Identifiant: M270 Description: Calorifugeages Liste selon annexe.13-9 du CSP: A Justificatif: Sur anciennes analyses	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)

6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **GINGER CATED** 12 avenue Gay Lussac ZAC LA CLEF ST PIERRE 78990 ELANCOURT (détail sur www.info-certif.fr)

Fait à **ST DENIS**, le **07/04/2025**

Par : **SUPERSAC** **Samy**



Signature du représentant :

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° B-25-0083/2

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.


Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.









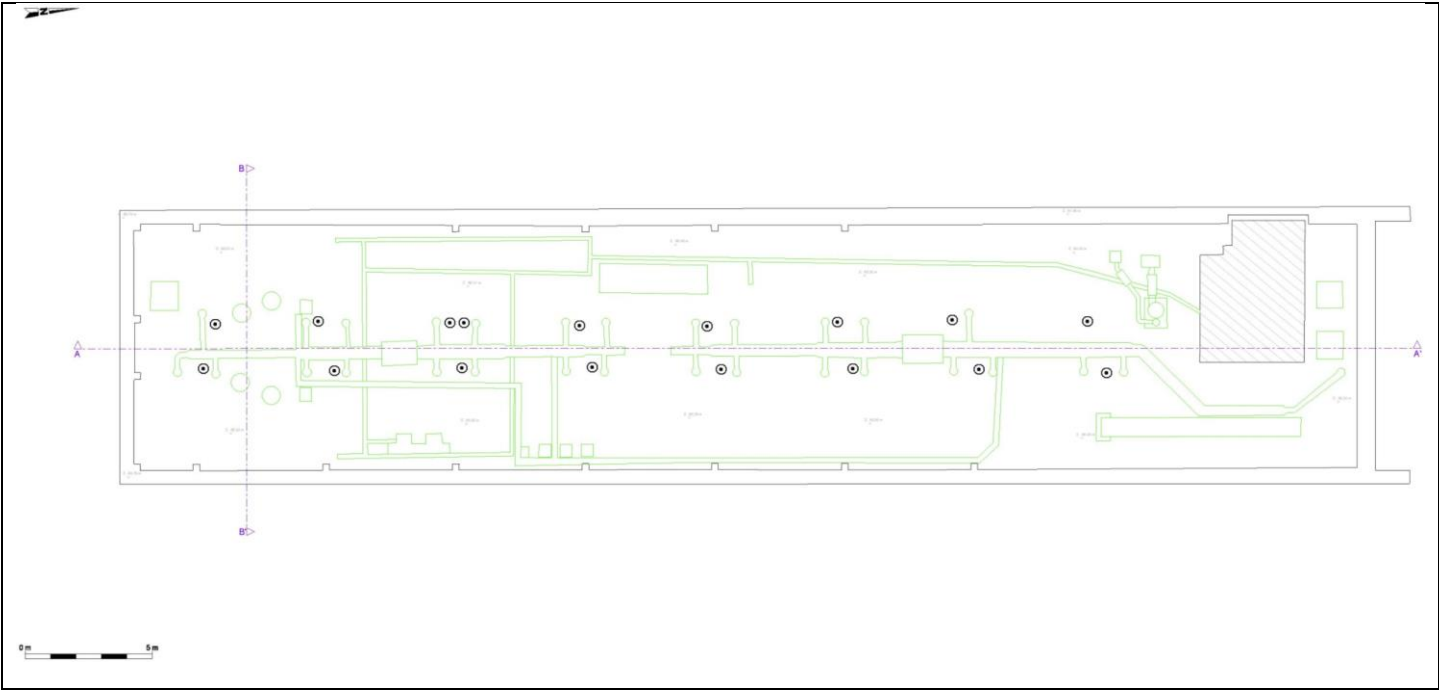



Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes**7 Annexes****7.1 Schéma de repérage****7.2 Rapports d'essais****7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante****7.4 Conséquences réglementaires et recommandations****7.5 Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante****7.6 Documents annexés au présent rapport**

7.1 - Annexe - Schéma de repérage



Légende

	Conduit en fibro-ciment		Dalles de sol	<p>Nom du propriétaire :</p> <p>Adresse du bien : place du 8 Mai 1945 93200 ST DENIS (France)</p>
	Conduit autre que fibro-ciment		Carrelage	
	Brides		Colle de revêtement	
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond	
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibro-ciment	
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites	

Photos



Photo n° PhA001
Localisation : Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Carrelage + colle + joint



Photo n° PhA002
Localisation : Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche
Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de mur
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Faïence + colle + joint



Photo n° PhA003
Localisation : Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche
Ouvrage : 4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA004
Localisation : Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche
Ouvrage : 4. Plafonds et faux-plafonds - Faux-plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Matériau (bleu) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris)



Photo n° PhA005
Localisation : Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Matériau souple de type revêtement de sol (beige)







Photo n° PhA006
Localisation : Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3
Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs
Partie d'ouvrage : Poteau
Description : Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces



Photo n° PhA007
Localisation : Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3
Ouvrage : 4. Plafonds et faux-plafonds - Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)
Partie d'ouvrage : Poutre
Description : Enduit + peinture poutre



Photo n° PhA008
Localisation : Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3
Ouvrage : 4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture

	<p>Photo n° PhA010 Localisation : 1er étage - N1-3 Chambre 113 Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA009 Localisation : 1er étage - N1-3 Chambre 113 Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino 1 + colle</p>
	<p>Photo n° PhA013 Localisation : 1er étage - N1-7 Chambre 112 Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Description : Ragraéage + colle noire</p>
	<p>Photo n° PhA011 Localisation : 1er étage - N1-3 Chambre 113 Ouvrage : 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>





	<p>Photo n° PhA012 Localisation : 1er étage - N1-7 Chambre 112 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>
	<p>Photo n° PhA014 Localisation : 1er étage - N1-3 Chambre 113 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino 2 + colle + ragréage</p>
	<p>Photo n° PhA015 Localisation : 1er étage - N1-7 Chambre 112 Ouvrage : 4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA016 Localisation : 1er étage - N1-7 Chambre 112 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Ragréage + colle noire</p>



Photo n° PhA017
Localisation : 1er étage - N1-11 Chambre 115
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Ragréage + colle noire



Photo n° PhA018
Localisation : 1er étage - N1-11 Chambre 115
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA019
Localisation : 1er étage - N1-15 Chambre 110
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA020
Localisation : 1er étage - N1-27 Chambre 119
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (tacheté)



Photo n° PhA021
Localisation : 1er étage - N1-27 Chambre 119
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Ragréage + colle noire



Photo n° PhA022
Localisation : 1er étage - N1-27 Chambre 119
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA023
Localisation : 1er étage - N1-31 Chambre 106
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)



Photo n° PhA024
Localisation : 1er étage - N1-31 Chambre 106
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Ragréage + colle noire




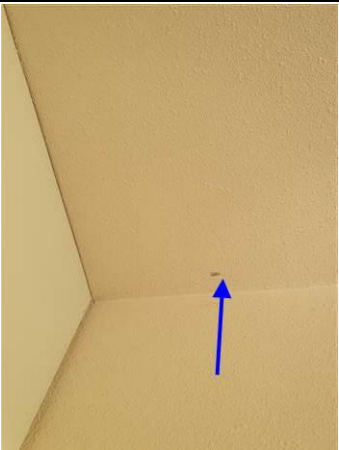
	<p>Photo n° PhA025 Localisation : 1er étage - N1-31 Chambre 106 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA026 Localisation : 1er étage - N1-42 Chambre 123 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (orange)</p>
	<p>Photo n° PhA027 Localisation : 1er étage - N1-42 Chambre 123 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA028 Localisation : 1er étage - N1-42 Chambre 123 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>



Photo n° PhA029
Localisation : 1er étage - N1-48 Chambre 102
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture

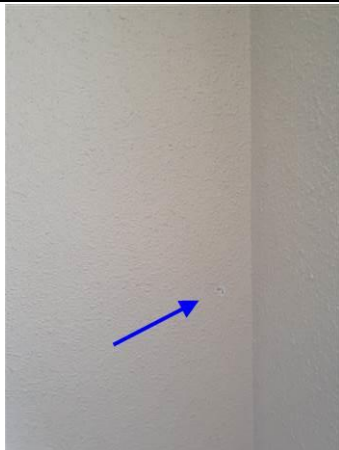


Photo n° PhA030
Localisation : 1er étage - N1-56 Chambre 127
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA031
Localisation : 1er étage - N1-41 Circulation
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté)

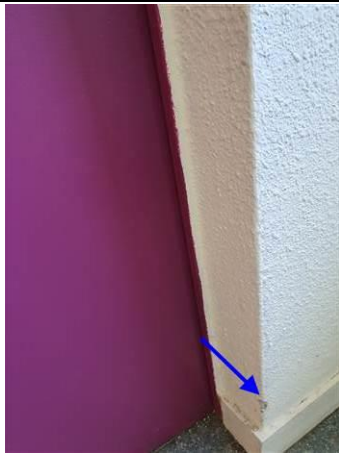


Photo n° PhA032
Localisation : 1er étage - N1-41 Circulation
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA033
Localisation : 1er étage - N1-41 Circulation
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA034
Localisation : 1er étage - N1-41 Circulation
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit



Photo n° PhA035
Localisation : 2ème étage - N2-46 Chambre 203
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)



Photo n° PhA036
Localisation : 2ème étage - N2-46 Chambre 203
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Ragréage + colle noire



Photo n° PhA037
Localisation : 2ème étage - N2-46 Chambre 203
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA038
Localisation : 2ème étage - N2-25 Chambre 207
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (cimenteux) (gris) en traces



Photo n° PhA039
Localisation : 2ème étage - N2-25 Chambre 207
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)



Photo n° PhA040
Localisation : 2ème étage - N2-25 Chambre 207
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA041
Localisation : 2ème étage - N2-5 Chambre 214
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)



Photo n° PhA042
Localisation : 2ème étage - N2-5 Chambre 214
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Ragréage + colle noire







Photo n° PhA043
Localisation : 2ème étage - N2-5 Chambre 214
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture







Photo n° PhA044
Localisation : 2ème étage - N2-5 Chambre 214
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture

	<p>Photo n° PhA045 Localisation : 2ème étage - N2-13 Chambre 216 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA046 Localisation : 2ème étage - N2-21 Chambre 218 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) (clair)</p>
	<p>Photo n° PhA047 Localisation : 2ème étage - N2-21 Chambre 218 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Ragréage + colle noire</p>
	<p>Photo n° PhA048 Localisation : 2ème étage - N2-21 Chambre 218 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA049 Localisation : 2ème étage - N2-21 Chambre 218 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA050 Localisation : 2ème étage - N2-37 Chambre 222 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)</p>
	<p>Photo n° PhA051 Localisation : 2ème étage - N2-37 Chambre 222 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Ragraéage + colle noire</p>
	<p>Photo n° PhA052 Localisation : 2ème étage - N2-37 Chambre 222 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA053 Localisation : 2ème étage - N2-54 Chambre 226 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA054 Localisation : 2ème étage - N2-54 Chambre 226 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA055 Localisation : 2ème étage - N2-59 Chambre 228 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>
	<p>Photo n° PhA056 Localisation : 3ème étage - N3-48 Chambre 302 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA057 Localisation : 3ème étage - N3-48 Chambre 302 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA058 Localisation : 3ème étage - N3-39 Chambre 304 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)</p>
	<p>Photo n° PhA059 Localisation : 3ème étage - N3-39 Chambre 304 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA060 Localisation : 3ème étage - N3-39 Chambre 304 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>





	<p>Photo n° PhA061 Localisation : 3ème étage - N3-23 Chambre 308 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>
	<p>Photo n° PhA062 Localisation : 3ème étage - N3-23 Chambre 308 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie d'ouvrage : Mur Description : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p>
	<p>Photo n° PhA063 Localisation : 3ème étage - N3-23 Chambre 308 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)</p>
	<p>Photo n° PhA064 Localisation : 3ème étage - N3-27 Chambre 319 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré)</p>



Photo n° PhA065
Localisation : 3ème étage - N3-41 Circulation
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)







Photo n° PhA066
Localisation : 3ème étage - N3-41 Circulation
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Ragréage + colle noire



Photo n° PhA067
Localisation : 3ème étage - N3-41 Circulation
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA068
Localisation : 3ème étage - N3-41 Circulation
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture

	<p>Photo n° PhA069 Localisation : 3ème étage - N3-41 Circulation Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit</p>
	<p>Photo n° PhA070 Localisation : 3ème étage - N3-3 Chambre 313 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir)</p>
	<p>Photo n° PhA071 Localisation : 3ème étage - N3-3 Chambre 313 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA072 Localisation : 3ème étage - N3-3 Chambre 313 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA073 Localisation : 3ème étage - N3-35 Chambre 321 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)</p>
	<p>Photo n° PhA074 Localisation : 3ème étage - N3-35 Chambre 321 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA075 Localisation : 3ème étage - N3-35 Chambre 321 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA076 Localisation : 3ème étage - N3-66 Chambre 331 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (tacheté) (gris)</p>



Photo n° PhA077
Localisation : 3ème étage - N3-66 Chambre 331
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA078
Localisation : 3ème étage - N3-66 Chambre 331
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA079
Localisation : 4ème étage - N4-50 Chambre 401
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Matériau souple de type revêtement de sol (marron)



Photo n° PhA080
Localisation : 4ème étage - N4-50 Chambre 401
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA081
Localisation : 4ème étage - N4-50 Chambre 401
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA082
Localisation : 4ème étage - N4-33 Chambre 405
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA083
Localisation : 4ème étage - N4-33 Chambre 405
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA084
Localisation : 4ème étage - N4-17 Chambre 409
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Matériau souple de type revêtement de sol (beige)



Photo n° PhA085
Localisation : 4ème étage - N4-17 Chambre 409
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA086
Localisation : 4ème étage - N4-17 Chambre 409
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA087
Localisation : 4ème étage - N4-9 Chambre 411
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Matériau souple de type revêtement de sol (marron)



Photo n° PhA088
Localisation : 4ème étage - N4-9 Chambre 411
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture

	<p>Photo n° PhA089 Localisation : 4ème étage - N4-9 Chambre 411 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA090 Localisation : 4ème étage - N4-13 Chambre 416 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (beige)</p>
	<p>Photo n° PhA091 Localisation : 4ème étage - N4-13 Chambre 416 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA092 Localisation : 4ème étage - N4-13 Chambre 416 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>



Photo n° PhA093

Localisation : 4ème étage - N4-29 Chambre 420

Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols

Partie d'ouvrage : Sol

Description : Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)

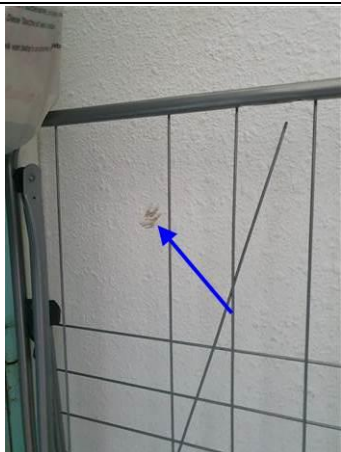


Photo n° PhA094

Localisation : 4ème étage - N4-29 Chambre 420

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés

Partie d'ouvrage : Mur

Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA095

Localisation : 4ème étage - N4-29 Chambre 420

Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds

Partie d'ouvrage : Plafond

Description : Enduit + peinture

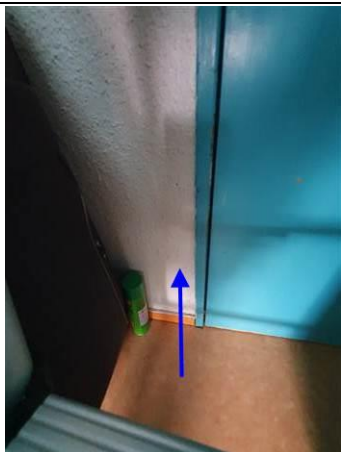


Photo n° PhA096

Localisation : 4ème étage - N4-54 Chambre 426

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés

Partie d'ouvrage : Mur

Description : Enduit + peinture

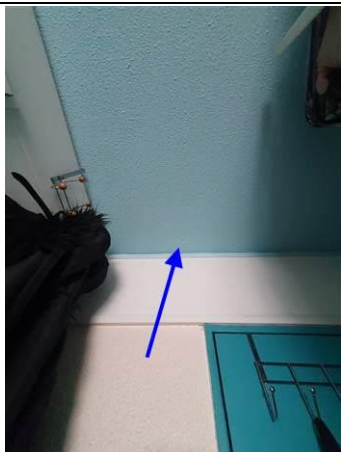


Photo n° PhA097
Localisation : 4ème étage - N4-54 Chambre 426
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture







Photo n° PhA098
Localisation : 5ème étage - N5-48 Chambre 502
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA099
Localisation : 5ème étage - N5-48 Chambre 502
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA100
Localisation : 5ème étage - N5-31 Chambre 506
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Matériau souple de type revêtement de sol (vert)

	<p>Photo n° PhA101 Localisation : 5ème étage - N5-31 Chambre 506 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA102 Localisation : 5ème étage - N5-31 Chambre 506 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA103 Localisation : 5ème étage - N5-15 Chambre 510 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (vert)</p>
	<p>Photo n° PhA104 Localisation : 5ème étage - N5-15 Chambre 510 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>





	<p>Photo n° PhA105 Localisation : 5ème étage - N5-15 Chambre 510 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA106 Localisation : 5ème étage - N5-3 Chambre 513 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA107 Localisation : 5ème étage - N5-3 Chambre 513 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA108 Localisation : 5ème étage - N5-19 Chambre 517 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage + colle noire</p>



Photo n° PhA109
Localisation : 5ème étage - N5-19 Chambre 517
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA110
Localisation : 5ème étage - N5-19 Chambre 517
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA111
Localisation : 5ème étage - N5-42 Chambre 523
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Matériau souple de type revêtement de sol (vert)



Photo n° PhA112
Localisation : 5ème étage - N5-42 Chambre 523
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA113
Localisation : 5ème étage - N5-42 Chambre 523
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA114
Localisation : 5ème étage - N5-64 Chambre 530
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Lino + colle + ragréage + colle noire



Photo n° PhA115
Localisation : 5ème étage - N5-64 Chambre 530
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA116
Localisation : 5ème étage - N5-64 Chambre 530
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA117
Localisation : 6ème étage - N6-50 Chambre 601
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Matériau souple de type revêtement de sol (gris)



Photo n° PhA118
Localisation : 6ème étage - N6-50 Chambre 601
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA119
Localisation : 6ème étage - N6-50 Chambre 601
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA120
Localisation : 6ème étage - N6-33 Chambre 605
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Lino + colle + ragréage


	<p>Photo n° PhA121 Localisation : 6ème étage - N6-33 Chambre 605 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA122 Localisation : 6ème étage - N6-33 Chambre 605 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA123 Localisation : 6ème étage - N6-17 Chambre 609 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté)</p>
	<p>Photo n° PhA124 Localisation : 6ème étage - N6-17 Chambre 609 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>



Photo n° PhA125
Localisation : 6ème étage - N6-17 Chambre 609
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture







Photo n° PhA126
Localisation : 6ème étage - N6-5 Chambre 614
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Lino + colle + ragréage + colle

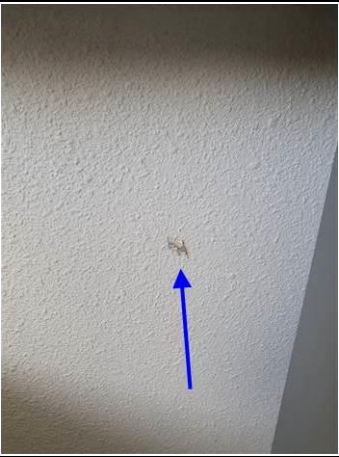









Photo n° PhA127
Localisation : 6ème étage - N6-5 Chambre 614
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA128
Localisation : 6ème étage - N6-5 Chambre 614
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture

	<p>Photo n° PhA129 Localisation : 6ème étage - N6-29 Chambre 620 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage + colle noire</p>
	<p>Photo n° PhA130 Localisation : 6ème étage - N6-29 Chambre 620 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA131 Localisation : 6ème étage - N6-29 Chambre 620 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA132 Localisation : 6ème étage - N6-44 Chambre 624 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage + colle</p>

	<p>Photo n° PhA133 Localisation : 6ème étage - N6-44 Chambre 624 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA134 Localisation : 6ème étage - N6-44 Chambre 624 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA135 Localisation : 6ème étage - N6-59 Chambre 628 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc)</p>
	<p>Photo n° PhA136 Localisation : 6ème étage - N6-59 Chambre 628 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA137 Localisation : 6ème étage - N6-59 Chambre 628 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA138 Localisation : 6ème étage - N6-41 Circulation Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>
	<p>Photo n° PhA139 Localisation : 6ème étage - N6-41 Circulation Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA140 Localisation : 6ème étage - N6-41 Circulation Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA141 Localisation : 6ème étage - N6-41 Circulation Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Scellement plâtre</p>
	<p>Photo n° PhA142 Localisation : 7ème étage - N7-39 Chambre 704 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage</p>
	<p>Photo n° PhA143 Localisation : 7ème étage - N7-39 Chambre 704 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA144 Localisation : 7ème étage - N7-39 Chambre 704 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>



Photo n° PhA145
Localisation : 7ème étage - N7-23 Chambre 708
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Lino + colle + ragréage



Photo n° PhA146
Localisation : 7ème étage - N7-23 Chambre 708
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)



Photo n° PhA147
Localisation : 7ème étage - N7-23 Chambre 708
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)



Photo n° PhA148
Localisation : 7ème étage - N7-15 Chambre 710
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Lino + colle + ragréage





	<p>Photo n° PhA149 Localisation : 7ème étage - N7-15 Chambre 710 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA150 Localisation : 7ème étage - N7-15 Chambre 710 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA151 Localisation : 7ème étage - N7-11 Chambre 715 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage</p>
	<p>Photo n° PhA152 Localisation : 7ème étage - N7-11 Chambre 715 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>



Photo n° PhA153
Localisation : 7ème étage - N7-11 Chambre 715
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture

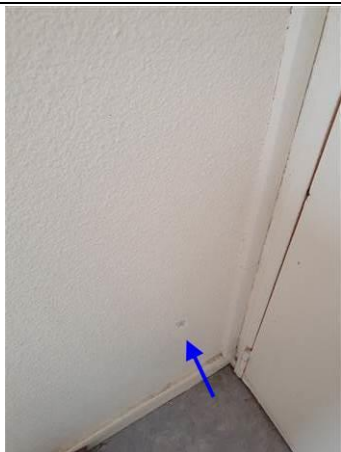



Photo n° PhA154
Localisation : 7ème étage - N7-27 Chambre 719
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture










Photo n° PhA155
Localisation : 7ème étage - N7-27 Chambre 719
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA156
Localisation : 7ème étage - N7-42 Chambre 723
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Lino + colle + ragréage

	<p>Photo n° PhA157 Localisation : 7ème étage - N7-42 Chambre 723 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA158 Localisation : 7ème étage - N7-42 Chambre 723 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA159 Localisation : 7ème étage - N7-58 Chambre 727 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (rayé) (gris)</p>
	<p>Photo n° PhA160 Localisation : 7ème étage - N7-58 Chambre 727 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA161 Localisation : 7ème étage - N7-58 Chambre 727 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA162 Localisation : 8ème étage - N8-50 Chambre 801 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage</p>
	<p>Photo n° PhA163 Localisation : 8ème étage - N8-50 Chambre 801 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA164 Localisation : 8ème étage - N8-50 Chambre 801 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA165 Localisation : 8ème étage - N8-33 Chambre 805 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage</p>
	<p>Photo n° PhA166 Localisation : 8ème étage - N8-33 Chambre 805 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA167 Localisation : 8ème étage - N8-33 Chambre 805 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA168 Localisation : 8ème étage - N8-17 Chambre 809 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage</p>




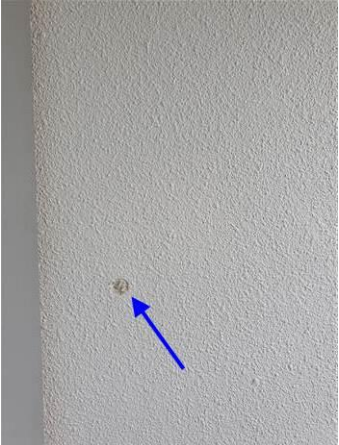
	<p>Photo n° PhA169 Localisation : 8ème étage - N8-17 Chambre 809 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA170 Localisation : 8ème étage - N8-17 Chambre 809 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA171 Localisation : 8ème étage - N8-5 Chambre 814 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage</p>
	<p>Photo n° PhA172 Localisation : 8ème étage - N8-5 Chambre 814 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>



Photo n° PhA173
Localisation : 8ème étage - N8-5 Chambre 814
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA174
Localisation : 8ème étage - N8-21 Chambre 818
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Lino + colle + ragréage



Photo n° PhA175
Localisation : 8ème étage - N8-21 Chambre 818
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA176
Localisation : 8ème étage - N8-21 Chambre 818
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture

	<p>Photo n° PhA177 Localisation : 8ème étage - N8-37 Chambre 822 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Lino + colle + ragréage</p>
	<p>Photo n° PhA178 Localisation : 8ème étage - N8-37 Chambre 822 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA179 Localisation : 8ème étage - N8-37 Chambre 822 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA180 Localisation : 8ème étage - N8-54 Chambre 826 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Enduit + peinture</p>



Photo n° PhA181
Localisation : 8ème étage - N8-54 Chambre 826
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA182
Localisation : 8ème étage - N8-54 Chambre 826
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA183
Localisation : 10ème étage - N10-39 Circulation
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Lino + colle + ragréage



Photo n° PhA184
Localisation : 10ème étage - N10-39 Circulation
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA185
Localisation : 10ème étage - N10-39 Circulation
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA186
Localisation : 10ème étage - N10-39 Circulation
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Scellement plâtre



Photo n° PhA187
Localisation : 10ème étage - N10-39 Circulation
Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)
Description : Armaflex



Photo n° PhA188
Localisation : 9ème étage - N9-48 Chambre 902
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Lino + colle + ragréage

	<p>Photo n° PhA189 Localisation : 9ème étage - N9-48 Chambre 902 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA190 Localisation : 9ème étage - N9-48 Chambre 902 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA191 Localisation : 9ème étage - N9-31 Chambre 906 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>
	<p>Photo n° PhA192 Localisation : 9ème étage - N9-31 Chambre 906 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA193 Localisation : 9ème étage - N9-31 Chambre 906 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA194 Localisation : 9ème étage - N9-15 Chambre 910 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>
	<p>Photo n° PhA195 Localisation : 9ème étage - N9-15 Chambre 910 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA196 Localisation : 9ème étage - N9-15 Chambre 910 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>

	<p>Photo n° PhA197 Localisation : 9ème étage - N9-11 Chambre 915 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (orange)</p>
	<p>Photo n° PhA198 Localisation : 9ème étage - N9-11 Chambre 915 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA199 Localisation : 9ème étage - N9-11 Chambre 915 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA200 Localisation : 9ème étage - N9-35 Chambre 921 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)</p>

	<p>Photo n° PhA201 Localisation : 9ème étage - N9-35 Chambre 921 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA202 Localisation : 9ème étage - N9-35 Chambre 921 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA203 Localisation : 9ème étage - N9-52 Chambre 925 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces</p>
	<p>Photo n° PhA204 Localisation : 9ème étage - N9-52 Chambre 925 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>



Photo n° PhA205
Localisation : 9ème étage - N9-52 Chambre 925
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA206
Localisation : 10ème étage - N10-39 Circulation
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Scellement plâtre



Photo n° PhA207
Localisation : 10ème étage - N10-50 Chambre 1001
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Lino + colle + ragréage

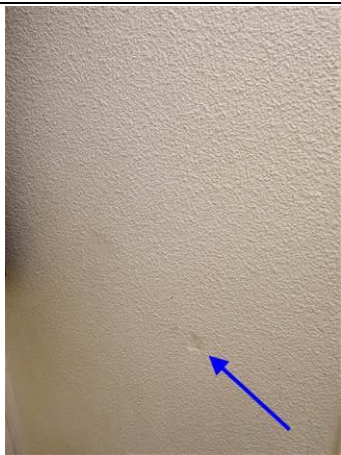


Photo n° PhA208
Localisation : 10ème étage - N10-50 Chambre 1001
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA209
Localisation : 10ème étage - N10-50 Chambre 1001
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA210
Localisation : 10ème étage - N10-33 Chambre 1005
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Lino + ragréage + colle

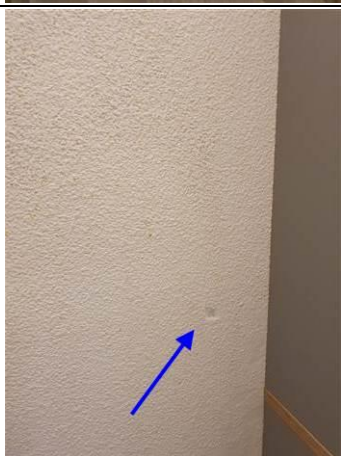


Photo n° PhA211
Localisation : 10ème étage - N10-33 Chambre 1005
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA212
Localisation : 10ème étage - N10-33 Chambre 1005
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA213
Localisation : 10ème étage - N10-27 Chambre 1019
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Lino + colle + ragréage



Photo n° PhA214
Localisation : 10ème étage - N10-27 Chambre 1019
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA215
Localisation : 10ème étage - N10-27 Chambre 1019
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA216
Localisation : 10ème étage - N10-44 Chambre 1023
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Lino + colle + ragréage



Photo n° PhA217
Localisation : 10ème étage - N10-44 Chambre 1023
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA218
Localisation : 10ème étage - N10-44 Chambre 1023
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA219
Localisation : 10ème étage - N10-56 Chambre 1027
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Lino + colle + ragréage



Photo n° PhA220
Localisation : 10ème étage - N10-56 Chambre 1027
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA221
Localisation : 10ème étage - N10-56 Chambre 1027
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA222
Localisation : 10ème étage - N10-68 Palier
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire) ; matériau dur (gris) (clair)



Photo n° PhA223
Localisation : 10ème étage - N10-68 Palier
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Plinthe
Description : Matériau (pulvérulent) (noir) (vert) ; matériau dur de type joint ciment (gris)



Photo n° PhA224
Localisation : 10ème étage - N10-68 Palier
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA225
Localisation : 10ème étage - N10-68 Palier
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA226
Localisation : 10ème étage - N10-68 Palier
Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduit
Description : Filasse



Photo n° PhA227
Localisation : 7ème étage - N7-2 Palier
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Carrelage + colle



Photo n° PhA228
Localisation : 7ème étage - N7-2 Palier
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Plinthe
Description : Matériau dur de type joint ciment (gris)

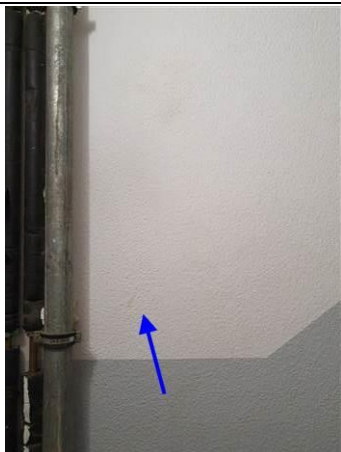


Photo n° PhA229
Localisation : 7ème étage - N7-2 Palier
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA230
Localisation : 7ème étage - N7-2 Palier
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA231
Localisation : 7ème étage - N7-2 Palier
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Paillasse
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA232
Localisation : 7ème étage - N7-2 Palier
Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduit
Description : Filasse

	<p>Photo n° PhA233 Localisation : Rez de chaussée - N0-27 Bureau Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p>
	<p>Photo n° PhA234 Localisation : Rez de chaussée - N0-25 Bureau Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA235 Localisation : Rez de chaussée - N0-24 Bureau Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>
	<p>Photo n° PhA236 Localisation : Rez de chaussée - N0-27 Bureau Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>



Photo n° PhA237
Localisation : Rez de chaussée - N0-29 WC
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA238
Localisation : Rez de chaussée - N0-29 WC
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Mur
Description : Faïence + colle



Photo n° PhA239
Localisation : Rez de chaussée - N0-29 WC
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces



Photo n° PhA240
Localisation : Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Carrelage + colle



Photo n° PhA241
Localisation : Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Plinthe
Description : Matériau semi-dur de type enduit (blanc)



Photo n° PhA242
Localisation : Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux
Partie d'ouvrage : Poteau
Description : Toile de verre + colle + enduit + peinture



Photo n° PhA243
Localisation : Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes
Partie d'ouvrage : Poutre
Description : Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)



Photo n° PhA244
Localisation : Rez de chaussée - N0-20 Circulation
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Carrelage + colle



Photo n° PhA245
Localisation : Rez de chaussée - N0-20 Circulation
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Plinthe
Description : Plinthe carrelage + colle



Photo n° PhA246
Localisation : Rez de chaussée - N0-19 WC
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)



Photo n° PhA247
Localisation : Rez de chaussée - N0-19 WC
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Plinthe
Description : Plinthe carrelage + colle



Photo n° PhA248
Localisation : Rez de chaussée - N0-19 WC
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Faïence
Description : Faïence + colle



Photo n° PhA249

Localisation : Rez de chaussée - N0-18 Stokage

Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols

Partie d'ouvrage : Sol

Description : Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)



Photo n° PhA250

Localisation : Rez de chaussée - N0-16 Bureau

Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols

Partie d'ouvrage : Sol

Description : Matériau de type colle bitumineux (noir)



Photo n° PhA251

Localisation : Rez de chaussée - N0-18 Stokage

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés

Partie d'ouvrage : Mur

Description : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)



Photo n° PhA252

Localisation : Rez de chaussée - N0-18 Stokage

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés

Partie d'ouvrage : Mur

Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA253
Localisation : Rez de chaussée - N0-18 Stokage
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Plafond
Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA254
Localisation : Rez de chaussée - N0-32 Entrée
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Carrelage + colle



Photo n° PhA255
Localisation : Rez de chaussée - N0-32 Entrée
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés
Partie d'ouvrage : Plinthe
Description : Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)



Photo n° PhA256
Localisation : Rez de chaussée - N0-6 Rangement
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Sol
Description : Carrelage + colle



Photo n° PhA257

Localisation : Rez de chaussée - N0-6 Rangement

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés

Partie d'ouvrage : Plinthe

Description : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)



Photo n° PhA258

Localisation : Rez de chaussée - N0-6 Rangement

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés

Partie d'ouvrage : Mur

Description : Enduit + peinture



Photo n° PhA259

Localisation : Rez de chaussée - N0-6 Rangement

Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds

Partie d'ouvrage : Plafond

Description : Enduit + peinture







Photo n° PhA260


Localisation : Rez de chaussée - N0-6 Rangement

Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds

Partie d'ouvrage : Plafond




Description : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces





	<p>Photo n° PhA261 Localisation : 1er étage - N1-58 Chambre Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol Description : Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)</p>
	<p>Photo n° PhA262 Localisation : 1er étage - N1-58 Chambre Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Plinthe Description : Matériau dur de type joint ciment (gris)</p>
	<p>Photo n° PhA263 Localisation : 1er étage - N1-58 Chambre Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)</p>
	<p>Photo n° PhA264 Localisation : 1er étage - N1-58 Chambre Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Mur Description : Enduit + peinture</p>






	<p>Photo n° PhA265 Localisation : 1er étage - N1-58 Chambre Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Plafond Description : Enduit + peinture</p>
---	---




7.2 - Annexe - Rapports d'essais





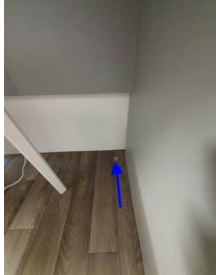

Identification des prélèvements :







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M001-P001	Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Carrelage + colle + joint Réf. laboratoire: 25N019945-001 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M002-P002	Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de mur	Mur	Faïence + colle + joint Réf. laboratoire: 25N019945-002 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M003-P003	Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche	4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-003 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	






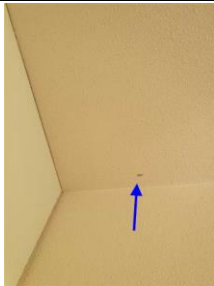
Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M004-P004	Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche	4. Plafonds et faux-plafonds - Faux-plafonds	Plafond	Matériau (bleu) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris) Commentaires prélèvement: Faux-plafond Envoyé au labo en tant que : Faux-plafond Réf. laboratoire: 25N019945-004 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique4 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M004-2-P004-2	Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche	4. Plafonds et faux-plafonds - Faux-plafonds	Plafond	Matériau fibreux de type isolant (jaune) Commentaires prélèvement: Faux-plafond Envoyé au labo en tant que : Faux-plafond Réf. laboratoire: 25N019945-004 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M005-P005	Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-005 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M005-2-P005-2	Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-005 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M005-3-P005-3	Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple (orange) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-005 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M005-4-P005-4	Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle bitumineux (noir) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-005 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M006-P006	Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Poteau	Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Commentaires prélèvement: Enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + peinture poteau Réf. laboratoire: 25N019945-006 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M006-2-P006-2	Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Poteau	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Commentaires prélèvement: Enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + peinture poteau Réf. laboratoire: 25N019945-006 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M007-P007	Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	4. Plafonds et faux-plafonds - Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)	Poutre	Enduit + peinture poutre Réf. laboratoire: 25N019945-007 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M008-P008	Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-008 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M009-P009	1er étage - N1-3 Chambre 113	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Sol	Lino 1 + colle Réf. laboratoire: 25N019945-009 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	






Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M010-P010	1er étage - N1-3 Chambre 113	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino 2 + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-010 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M011-P011	1er étage - N1-3 Chambre 113	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-011 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M012-P012	1er étage - N1-7 Chambre 112	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-012 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M012-2-P012-2	1er étage - N1-7 Chambre 112	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (tacheté) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-012 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M013-P013	1er étage - N1-7 Chambre 112	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-013 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M014-P014	1er étage - N1-7 Chambre 112	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-014 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	


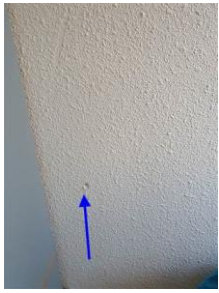
Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M015-P015	1er étage - N1-7 Chambre 112	4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-015 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M016-P016	1er étage - N1-11 Chambre 115	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-016 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M016-2-P016-2	1er étage - N1-11 Chambre 115	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-016 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M017-P017	1er étage - N1-11 Chambre 115	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-017 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M018-P018	1er étage - N1-11 Chambre 115	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-018 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M019-P019	1er étage - N1-15 Chambre 110	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-019 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M020-P020	1er étage - N1-27 Chambre 119	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (tacheté) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-020 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M020-2-P020-2	1er étage - N1-27 Chambre 119	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-020 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M021-P021	1er étage - N1-27 Chambre 119	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-021 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M022-P022	1er étage - N1-27 Chambre 119	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-022 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M023-P023	1er étage - N1-31 Chambre 106	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-023 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M023-2-P023-2	1er étage - N1-31 Chambre 106	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (orange) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-023 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M024-P024	1er étage - N1-31 Chambre 106	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-024 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M025-P025	1er étage - N1-31 Chambre 106	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-025 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M026-P026	1er étage - N1-42 Chambre 123	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (orange) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-026 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M026-2-P026-2	1er étage - N1-42 Chambre 123	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-026 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M027-P027	1er étage - N1-42 Chambre 123	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-027 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M028-P028	1er étage - N1-42 Chambre 123	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-028 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M029-P029	1er étage - N1-48 Chambre 102	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-029 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M030-P030	1er étage - N1-56 Chambre 127	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-030 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M031-P031	1er étage - N1-41 Circulation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-031 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M031-2-P031-2	1er étage - N1-41 Circulation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (pulvérulent) (beige) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-031 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M032-P032	1er étage - N1-41 Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-032 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M033-P033	1er étage - N1-41 Circulation	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-033 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M034-P034	1er étage - N1-41 Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit Réf. laboratoire: 25N019945-034 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M035-P035	2ème étage - N2-46 Chambre 203	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-035 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M035-2-P035-2	2ème étage - N2-46 Chambre 203	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-035 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M036-P036	2ème étage - N2-46 Chambre 203	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-036 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M037-P037	2ème étage - N2-46 Chambre 203	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-037 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M038-P038	2ème étage - N2-25 Chambre 207	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (cémenteux) (gris) en traces Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-038 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	


Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M038-2-P038-2	2ème étage - N2-25 Chambre 207	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-038 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M039-P039	2ème étage - N2-25 Chambre 207	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Commentaires prélèvement: Enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-039 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M039-2-P039-2	2ème étage - N2-25 Chambre 207	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Commentaires prélèvement: Enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-039 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M040-P040	2ème étage - N2-25 Chambre 207	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-040 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M041-P041	2ème étage - N2-5 Chambre 214	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-041 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	






Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M041-2-P041-2	2ème étage - N2-5 Chambre 214	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-041 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M042-P042	2ème étage - N2-5 Chambre 214	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-042 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M043-P043	2ème étage - N2-5 Chambre 214	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-043 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique3 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M044-P044	2ème étage - N2-5 Chambre 214	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-044 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M045-P045	2ème étage - N2- 13 Chambre 216	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-045 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique3 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M046-P046	2ème étage - N2- 21 Chambre 218	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) (clair) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-046 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M046-2-P046-2	2ème étage - N2-21 Chambre 218	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-046 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M047-P047	2ème étage - N2-21 Chambre 218	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-047 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M048-P048	2ème étage - N2-21 Chambre 218	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-048 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M049-P049	2ème étage - N2-21 Chambre 218	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-049 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M050-P050	2ème étage - N2-37 Chambre 222	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-050 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M050-2-P050-2	2ème étage - N2-37 Chambre 222	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-050 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M051-P051	2ème étage - N2-37 Chambre 222	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-051 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M052-P052	2ème étage - N2-37 Chambre 222	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-052 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique3 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M053-P053	2ème étage - N2-54 Chambre 226	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-053 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M054-P054	2ème étage - N2-54 Chambre 226	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-054 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M055-P055	2ème étage - N2-59 Chambre 228	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-055 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M055-2-P055-2	2ème étage - N2-59 Chambre 228	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-055 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M056-P056	3ème étage - N3-48 Chambre 302	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-056 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M057-P057	3ème étage - N3-48 Chambre 302	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-057 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M058-P058	3ème étage - N3-39 Chambre 304	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-058 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M058-2-P058-2	3ème étage - N3-39 Chambre 304	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-058 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M059-P059	3ème étage - N3-39 Chambre 304	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-059 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M060-P060	3ème étage - N3-39 Chambre 304	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-060 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	






Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M061-P061	3ème étage - N3-23 Chambre 308	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-061 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M061-2-P061-2	3ème étage - N3-23 Chambre 308	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-061 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M062-P062	3ème étage - N3-23 Chambre 308	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Commentaires prélèvement: Enduits + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduits + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-062 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M062-2-P062-2	3ème étage - N3-23 Chambre 308	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Commentaires prélèvement: Enduits + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduits + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-062 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M063-P063	3ème étage - N3-23 Chambre 308	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Commentaires prélèvement: Enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-063 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M063-2-P063-2	3ème étage - N3-23 Chambre 308	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	<p>Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces</p> <p>Commentaires prélèvement: Enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-063 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M064-P064	3ème étage - N3-27 Chambre 319	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	<p>Matériau souple de type revêtement de sol (marbré)</p> <p>Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-064 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M064-2-P064-2	3ème étage - N3-27 Chambre 319	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	<p>Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)</p> <p>Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-064 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M065-P065	3ème étage - N3-41 Circulation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	<p>Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</p> <p>Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-065 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M065-2-P065-2	3ème étage - N3-41 Circulation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	<p>Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)</p> <p>Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-065 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	






Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M066-P066	3ème étage - N3-41 Circulation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-066 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M067-P067	3ème étage - N3-41 Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-067 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M068-P068	3ème étage - N3-41 Circulation	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-068 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M069-P069	3ème étage - N3-41 Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit Réf. laboratoire: 25N019945-069 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M070-P070	3ème étage - N3-3 Chambre 313	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-070 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M070-2-P070-2	3ème étage - N3-3 Chambre 313	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-070 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	






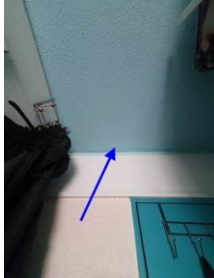
Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M071-P071	3ème étage - N3-3 Chambre 313	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-071 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique3 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M072-P072	3ème étage - N3-3 Chambre 313	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-072 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M073-P073	3ème étage - N3- 35 Chambre 321	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-073 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M073-2-P073-2	3ème étage - N3- 35 Chambre 321	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-073 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M074-P074	3ème étage - N3- 35 Chambre 321	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-074 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M075-P075	3ème étage - N3- 35 Chambre 321	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-075 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M076-P076	3ème étage - N3-66 Chambre 331	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (tacheté) (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-076 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M076-2-P076-2	3ème étage - N3-66 Chambre 331	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-076 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M077-P077	3ème étage - N3-66 Chambre 331	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-077 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M078-P078	3ème étage - N3-66 Chambre 331	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-078 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M079-P079	4ème étage - N4-50 Chambre 401	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-079 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M079-2-P079-2	4ème étage - N4-50 Chambre 401	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-079 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M080-P080	4ème étage - N4-50 Chambre 401	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-080 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique3 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M081-P081	4ème étage - N4-50 Chambre 401	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-081 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M082-P082	4ème étage - N4-33 Chambre 405	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-082 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique3 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M083-P083	4ème étage - N4-33 Chambre 405	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-083 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M084-P084	4ème étage - N4-17 Chambre 409	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-084 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M084-2-P084-2	4ème étage - N4-17 Chambre 409	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-084 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M085-P085	4ème étage - N4-17 Chambre 409	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-085 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M086-P086	4ème étage - N4-17 Chambre 409	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-086 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M087-P087	4ème étage - N4-9 Chambre 411	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-087 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M087-2-P087-2	4ème étage - N4-9 Chambre 411	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-087 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M088-P088	4ème étage - N4-9 Chambre 411	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-088 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M089-P089	4ème étage - N4-9 Chambre 411	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-089 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M090-P090	4ème étage - N4-13 Chambre 416	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-090 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M090-2-P090-2	4ème étage - N4-13 Chambre 416	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau souple (vert) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-090 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M091-P091	4ème étage - N4-13 Chambre 416	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-091 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M092-P092	4ème étage - N4-13 Chambre 416	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-092 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M093-P093	4ème étage - N4-29 Chambre 420	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-093 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	


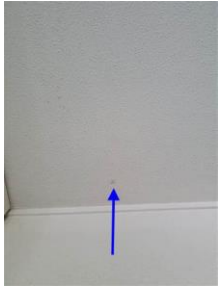




Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M093-2-P093-2	4ème étage - N4-29 Chambre 420	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-093 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M093-3-P093-3	4ème étage - N4-29 Chambre 420	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-093 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M094-P094	4ème étage - N4-29 Chambre 420	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-094 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M095-P095	4ème étage - N4-29 Chambre 420	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-095 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M096-P096	4ème étage - N4-54 Chambre 426	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-096 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M097-P097	4ème étage - N4-54 Chambre 426	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-097 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M098-P098	5ème étage - N5-48 Chambre 502	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-098 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M099-P099	5ème étage - N5-48 Chambre 502	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-099 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M100-P100	5ème étage - N5-31 Chambre 506	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-100 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M100-2-P100-2	5ème étage - N5-31 Chambre 506	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-100 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M101-P101	5ème étage - N5-31 Chambre 506	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-101 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M102-P102	5ème étage - N5-31 Chambre 506	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-102 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M103-P103	5ème étage - N5-15 Chambre 510	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-103 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M103-2-P103-2	5ème étage - N5-15 Chambre 510	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (blanc) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-103 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M104-P104	5ème étage - N5-15 Chambre 510	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-104 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M105-P105	5ème étage - N5-15 Chambre 510	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-105 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M106-P106	5ème étage - N5-3 Chambre 513	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-106 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M107-P107	5ème étage - N5-3 Chambre 513	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-107 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M108-P108	5ème étage - N5-19 Chambre 517	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-108 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M109-P109	5ème étage - N5-19 Chambre 517	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-109 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M110-P110	5ème étage - N5-19 Chambre 517	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-110 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M111-P111	5ème étage - N5-42 Chambre 523	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-111 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M111-2-P111-2	5ème étage - N5-42 Chambre 523	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (blanc) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-111 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M112-P112	5ème étage - N5-42 Chambre 523	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-112 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M113-P113	5ème étage - N5-42 Chambre 523	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-113 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M114-P114	5ème étage - N5-64 Chambre 530	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-114 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M115-P115	5ème étage - N5-64 Chambre 530	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-115 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M116-P116	5ème étage - N5-64 Chambre 530	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-116 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M117-P117	6ème étage - N6-50 Chambre 601	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-117 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M117-2-P117-2	6ème étage - N6-50 Chambre 601	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (blanc) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-117 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	




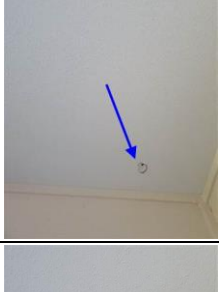

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M118-P118	6ème étage - N6-50 Chambre 601	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-118 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M119-P119	6ème étage - N6-50 Chambre 601	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-119 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M120-P120	6ème étage - N6-33 Chambre 605	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-120 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M121-P121	6ème étage - N6-33 Chambre 605	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-121 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M122-P122	6ème étage - N6-33 Chambre 605	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-122 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M123-P123	6ème étage - N6-17 Chambre 609	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-123 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M123-2-P123-2	6ème étage - N6-17 Chambre 609	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	<p>Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (cémenteux) (gris) en traces</p> <p>Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-123 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M124-P124	6ème étage - N6-17 Chambre 609	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	<p>Enduit + peinture</p> <p>Réf. laboratoire: 25N019945-124 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M125-P125	6ème étage - N6-17 Chambre 609	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	<p>Enduit + peinture</p> <p>Réf. laboratoire: 25N019945-125 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M126-P126	6ème étage - N6-5 Chambre 614	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	<p>Lino + colle + ragréage + colle</p> <p>Réf. laboratoire: 25N019945-126 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M127-P127	6ème étage - N6-5 Chambre 614	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	<p>Enduit + peinture</p> <p>Réf. laboratoire: 25N019945-127 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
M128-P128	6ème étage - N6-5 Chambre 614	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	<p>Enduit + peinture</p> <p>Réf. laboratoire: 25N019945-128 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M129-P129	6ème étage - N6-29 Chambre 620	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N019945-129 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M130-P130	6ème étage - N6-29 Chambre 620	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-130 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M131-P131	6ème étage - N6-29 Chambre 620	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-131 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M132-P132	6ème étage - N6-44 Chambre 624	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-132 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M133-P133	6ème étage - N6-44 Chambre 624	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-133 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M134-P134	6ème étage - N6-44 Chambre 624	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-134 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	






Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M135-P135	6ème étage - N6-59 Chambre 628	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-135 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M135-2-P135-2	6ème étage - N6-59 Chambre 628	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-135 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M136-P136	6ème étage - N6-59 Chambre 628	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-136 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique3 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M137-P137	6ème étage - N6-59 Chambre 628	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-137 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique3 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M138-P138	6ème étage - N6-41 Circulation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-138 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M138-2-P138-2	6ème étage - N6-41 Circulation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-138 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M139-P139	6ème étage - N6-41 Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-139 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M140-P140	6ème étage - N6-41 Circulation	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-140 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M141-P141	6ème étage - N6-41 Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Scellement plâtre Réf. laboratoire: 25N019945-141 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M142-P142	7ème étage - N7-39 Chambre 704	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-142 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M143-P143	7ème étage - N7-39 Chambre 704	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-143 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M144-P144	7ème étage - N7-39 Chambre 704	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-144 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M145-P145	7ème étage - N7-23 Chambre 708	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-145 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M146-P146	7ème étage - N7-23 Chambre 708	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) Commentaires prélèvement: Enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-146 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M146-2-P146-2	7ème étage - N7-23 Chambre 708	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Commentaires prélèvement: Enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-146 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M147-P147	7ème étage - N7-23 Chambre 708	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Commentaires prélèvement: Enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-147 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M147-2-P147-2	7ème étage - N7-23 Chambre 708	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Commentaires prélèvement: Enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-147 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M147-3-P147-3	7ème étage - N7-23 Chambre 708	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Commentaires prélèvement: Enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-147 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M148-P148	7ème étage - N7-15 Chambre 710	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-148 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M149-P149	7ème étage - N7-15 Chambre 710	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-149 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M150-P150	7ème étage - N7-15 Chambre 710	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-150 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M151-P151	7ème étage - N7-11 Chambre 715	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-151 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M152-P152	7ème étage - N7-11 Chambre 715	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-152 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M153-P153	7ème étage - N7-11 Chambre 715	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-153 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M154-P154	7ème étage - N7-27 Chambre 719	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-154 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M155-P155	7ème étage - N7-27 Chambre 719	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-155 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M156-P156	7ème étage - N7-42 Chambre 723	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-156 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M157-P157	7ème étage - N7-42 Chambre 723	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-157 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	


Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M158-P158	7ème étage - N7-42 Chambre 723	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-158 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M159-P159	7ème étage - N7-58 Chambre 727	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (rayé) (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-159 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M159-2-P159-2	7ème étage - N7-58 Chambre 727	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (foncé) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-159 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M160-P160	7ème étage - N7-58 Chambre 727	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-160 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M161-P161	7ème étage - N7-58 Chambre 727	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-161 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	






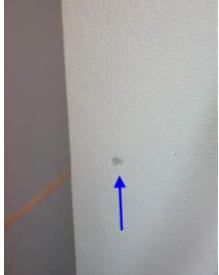
Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M162-P162	8ème étage - N8-50 Chambre 801	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-162 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M163-P163	8ème étage - N8-50 Chambre 801	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-163 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M164-P164	8ème étage - N8-50 Chambre 801	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-164 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M165-P165	8ème étage - N8-33 Chambre 805	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-165 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M166-P166	8ème étage - N8-33 Chambre 805	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-166 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M167-P167	8ème étage - N8-33 Chambre 805	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-167 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M168-P168	8ème étage - N8-17 Chambre 809	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-168 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M169-P169	8ème étage - N8-17 Chambre 809	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-169 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M170-P170	8ème étage - N8-17 Chambre 809	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-170 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M171-P171	8ème étage - N8-5 Chambre 814	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-171 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M172-P172	8ème étage - N8-5 Chambre 814	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-172 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M173-P173	8ème étage - N8-5 Chambre 814	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-173 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	






Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M174-P174	8ème étage - N8-21 Chambre 818	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-174 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M175-P175	8ème étage - N8-21 Chambre 818	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-175 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M176-P176	8ème étage - N8-21 Chambre 818	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-176 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M177-P177	8ème étage - N8-37 Chambre 822	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-177 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M178-P178	8ème étage - N8-37 Chambre 822	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-178 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M179-P179	8ème étage - N8-37 Chambre 822	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-179 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	


Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M180-P180	8ème étage - N8-54 Chambre 826	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-180 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M181-P181	8ème étage - N8-54 Chambre 826	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-181 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M182-P182	8ème étage - N8-54 Chambre 826	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-182 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M183-P183	10ème étage - N10-39 Circulation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-183 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M184-P184	10ème étage - N10-39 Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-184 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M185-P185	10ème étage - N10-39 Circulation	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-185 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M186-P186	10ème étage - N10-39 Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Scellement plâtre Réf. laboratoire: 25N019945-186 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M187-P187	10ème étage - N10-39 Circulation	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Armaflex Réf. laboratoire: 25N019945-187 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M188-P188	9ème étage - N9-48 Chambre 902	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-188 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M189-P189	9ème étage - N9-48 Chambre 902	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-189 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M190-P190	9ème étage - N9-48 Chambre 902	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-190 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M191-P191	9ème étage - N9-31 Chambre 906	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-191 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	


Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M191-2-P191-2	9ème étage - N9-31 Chambre 906	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-191 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M192-P192	9ème étage - N9-31 Chambre 906	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-192 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M193-P193	9ème étage - N9-31 Chambre 906	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-193 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M194-P194	9ème étage - N9-15 Chambre 910	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-194 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M194-2-P194-2	9ème étage - N9-15 Chambre 910	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-194 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M195-P195	9ème étage - N9-15 Chambre 910	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-195 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M196-P196	9ème étage - N9-15 Chambre 910	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-196 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M197-P197	9ème étage - N9-11 Chambre 915	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-197 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M197-2-P197-2	9ème étage - N9-11 Chambre 915	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-197 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M197-3-P197-3	9ème étage - N9-11 Chambre 915	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-197 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M198-P198	9ème étage - N9-11 Chambre 915	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-198 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M199-P199	9ème étage - N9-11 Chambre 915	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-199 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	


Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M200-P200	9ème étage - N9-35 Chambre 921	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-200 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M200-2-P200-2	9ème étage - N9-35 Chambre 921	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-200 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M201-P201	9ème étage - N9-35 Chambre 921	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-201 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M202-P202	9ème étage - N9-35 Chambre 921	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-202 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M203-P203	9ème étage - N9-52 Chambre 925	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-203 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M203-2-P203-2	9ème étage - N9-52 Chambre 925	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau (collant) (transparent) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-203 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M204-P204	9ème étage - N9-52 Chambre 925	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-204 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M205-P205	9ème étage - N9-52 Chambre 925	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-205 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M206-P206	10ème étage - N10-39 Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur	Scellement plâtre Réf. laboratoire: 25N019945-206 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M207-P207	10ème étage - N10-50 Chambre 1001	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-207 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M208-P208	10ème étage - N10-50 Chambre 1001	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-208 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M209-P209	10ème étage - N10-50 Chambre 1001	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-209 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M210-P210	10ème étage - N10-53 Chambre 1005	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + ragréage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-210 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M211-P211	10ème étage - N10-33 Chambre 1005	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-211 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M212-P212	10ème étage - N10-33 Chambre 1005	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-212 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M213-P213	10ème étage - N10-27 Chambre 1019	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-213 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M214-P214	10ème étage - N10-27 Chambre 1019	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-214 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M215-P215	10ème étage - N10-27 Chambre 1019	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-215 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M216-P216	10ème étage - N10-44 Chambre 1023	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-216 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M217-P217	10ème étage - N10-44 Chambre 1023	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-217 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M218-P218	10ème étage - N10-44 Chambre 1023	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-218 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M219-P219	10ème étage - N10-56 Chambre 1027	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N019945-219 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M220-P220	10ème étage - N10-56 Chambre 1027	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-220 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M221-P221	10ème étage - N10-56 Chambre 1027	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-221 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M222-P222	10ème étage - N10-68 Palier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire) ; matériau dur (gris) (clair) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-222 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M222-2-P222-2	10ème étage - N10-68 Palier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau dur de type joint ciment (gris) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-222 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M223-P223	10ème étage - N10-68 Palier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau (pulvérulent) (noir) (vert) ; matériau dur de type joint ciment (gris) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-223 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M223-2-P223-2	10ème étage - N10-68 Palier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-223 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M224-P224	10ème étage - N10-68 Palier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-224 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M225-P225	10ème étage - N10-68 Palier	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-225 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M226-P226	10ème étage - N10-68 Palier	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit	Filasse Réf. laboratoire: 25N019945-226 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M227-P227	7ème étage - N7-2 Palier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-227 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M228-P228	7ème étage - N7-2 Palier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau dur de type joint ciment (gris) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-228 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M228-2-P228-2	7ème étage - N7-2 Palier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N019945-228 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M229-P229	7ème étage - N7-2 Palier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-229 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	






Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M230-P230	7ème étage - N7-2 Palier	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-230 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M231-P231	7ème étage - N7-2 Palier	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Paillasse	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N019945-231 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M232-P232	7ème étage - N7-2 Palier	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit	Filasse Réf. laboratoire: 25N019945-232 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M233-P233	Rez de chaussée - N0-27 Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N020208-001 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M233-2-P233-2	Rez de chaussée - N0-27 Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) n°2 ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N020208-001 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M233-3-P233-3	Rez de chaussée - N0-27 Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type dalle de sol (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N020208-001 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M233-4-P233-4	Rez de chaussée - N0-27 Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) n°1 Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25N020208-001 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M234-P234	Rez de chaussée - N0-25 Bureau	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-002 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M235-P235	Rez de chaussée - N0-24 Bureau	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-003 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M236-P236	Rez de chaussée - N0-27 Bureau	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-004 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M237-P237	Rez de chaussée - N0-29 WC	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-005 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M238-P238	Rez de chaussée - N0-29 WC	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Faïence + colle Réf. laboratoire: 25N020208-006 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M239-P239	Rez de chaussée - N0-29 WC	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Commentaires prélèvement: Panneaux et plaques Envoyé au labo en tant que : Panneaux et plaques Réf. laboratoire: 25N020208-007 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M239-2-P239-2	Rez de chaussée - N0-29 WC	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Plafond	Matériau fibreux de type isolant (jaune) Commentaires prélèvement: Panneaux et plaques Envoyé au labo en tant que : Panneaux et plaques Réf. laboratoire: 25N020208-007 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M240-P240	Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-008 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M241-P241	Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Commentaires prélèvement: Plinthe carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-009 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M241-2-P241-2	Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) Commentaires prélèvement: Plinthe carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-009 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M241-3-P241-3	Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau dur de type mortier, béton, chape (cimenteux) (gris) Commentaires prélèvement: Plinthe carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-009 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M241-4-P241-4	Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Commentaires prélèvement: Plinthe carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-009 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M242-P242	Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	Poteau	Toile de verre + colle + enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-010 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M243-P243	Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	Poutre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) Commentaires prélèvement: Toile de verre + colle + enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Toile de verre + colle + enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-011 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M243-2-P243-2	Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	Poutre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type tresse de fibres (blanc) Commentaires prélèvement: Toile de verre + colle + enduit + peinture Envoyé au labo en tant que : Toile de verre + colle + enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-011 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M244-P244	Rez de chaussée - N0-20 Circulation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-012 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M245-P245	Rez de chaussée - N0-20 Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-013 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	




Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M246-P246	Rez de chaussée - N0-19 WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-014 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M246-2-P246-2	Rez de chaussée - N0-19 WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau dur de type joint ciment (gris) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-014 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M247-P247	Rez de chaussée - N0-19 WC	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-015 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M248-P248	Rez de chaussée - N0-19 WC	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Faïence	Faïence + colle Réf. laboratoire: 25N020208-016 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M249-P249	Rez de chaussée - N0-18 Stokage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-017 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M249-2-P249-2	Rez de chaussée - N0-18 Stokage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau dur de type joint ciment (gris) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-017 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M250-P250	Rez de chaussée - N0-16 Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle bitumineux (noir) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N020208-018 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M250-2-P250-2	Rez de chaussée - N0-16 Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N020208-018 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M250-3-P250-3	Rez de chaussée - N0-16 Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau souple de type dalle de sol (gris) Commentaires prélèvement: Lino + colle + ragréage + colle noire Envoyé au labo en tant que : Lino + colle + ragréage + colle noire Réf. laboratoire: 25N020208-018 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M251-P251	Rez de chaussée - N0-18 Stokage	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Commentaires prélèvement: Faïence + colle Envoyé au labo en tant que : Faïence + colle Réf. laboratoire: 25N020208-019 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M251-2-P251-2	Rez de chaussée - N0-18 Stokage	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) Commentaires prélèvement: Faïence + colle Envoyé au labo en tant que : Faïence + colle Réf. laboratoire: 25N020208-019 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M252-P252	Rez de chaussée - N0-18 Stokage	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-020 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M253-P253	Rez de chaussée - N0-18 Stokage	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-021 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M254-P254	Rez de chaussée - N0-32 Entrée	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-022 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M255-P255	Rez de chaussée - N0-32 Entrée	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) Commentaires prélèvement: Plinthe carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-023 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M255-2-P255-2	Rez de chaussée - N0-32 Entrée	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) Commentaires prélèvement: Plinthe carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-023 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M256-P256	Rez de chaussée - N0-6 Rangement	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-024 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M257-P257	Rez de chaussée - N0-6 Rangement	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) Commentaires prélèvement: Plinthe carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-025 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M257-2-P257-2	Rez de chaussée - N0-6 Rangement	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (friable) (blanc) en traces Commentaires prélèvement: Plinthe carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-025 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M258-P258	Rez de chaussée - N0-6 Rangement	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-026 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M259-P259	Rez de chaussée - N0-6 Rangement	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-027 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M260-P260	Rez de chaussée - N0-6 Rangement	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Commentaires prélèvement: Panneaux et plaques Envoyé au labo en tant que : Panneaux et plaques Réf. laboratoire: 25N020208-028 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M260-2-P260-2	Rez de chaussée - N0-6 Rangement	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Plafond	Matériau fibreux de type isolant (jaune) Commentaires prélèvement: Panneaux et plaques Envoyé au labo en tant que : Panneaux et plaques Réf. laboratoire: 25N020208-028 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M261-P261	1er étage - N1-58 Chambre	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-029 Commentaires Laboratoire: Calcinat et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M261-2-P261-2	1er étage - N1-58 Chambre	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Commentaires prélèvement: Carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-029 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M262-P262	1er étage - N1-58 Chambre	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau dur de type joint ciment (gris) Commentaires prélèvement: Plinthe carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-030 Commentaires Laboratoire: Calcinat et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M262-2-P262-2	1er étage - N1-58 Chambre	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (friable) (blanc) en traces Commentaires prélèvement: Plinthe carrelage + colle Envoyé au labo en tant que : Plinthe carrelage + colle Réf. laboratoire: 25N020208-030 Commentaires Laboratoire: Calcinat et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M263-P263	1er étage - N1-58 Chambre	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Commentaires prélèvement: Faïence + colle Envoyé au labo en tant que : Faïence + colle Réf. laboratoire: 25N020208-031 Commentaires Laboratoire: Calcinat et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M263-2-P263-2	1er étage - N1-58 Chambre	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) Commentaires prélèvement: Faïence + colle Envoyé au labo en tant que : Faïence + colle Réf. laboratoire: 25N020208-031 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M264-P264	1er étage - N1-58 Chambre	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-032 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M265-P265	1er étage - N1-58 Chambre	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond	Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N020208-033 Commentaires Laboratoire: Calcination et attaque chimique et mécanique2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Copie des rapports d'essais :



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-007 - Référence P007 - 4. Plafonds et faux-plafonds - Poutres et charpentes (peripheriques et interieures) - Poutre - Enduit + peinture poutre - Rez de chaussee - N0-2 Chambre 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-008 - Référence P008 - 4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - Rez de chaussee - N0-2 Chambre 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-009 - Référence P009 - 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) - Sol - Lino 1 + colle - 1er etage - N1-3 Chambre 113, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-010 - Référence P010 - 5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino 2 + colle + ragreage - 1er etage - N1-3 Chambre 113, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-011 - Référence P011 - 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs - Mur - Enduit + peinture - 1er etage - N1-3 Chambre 113, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-012 - Référence P012 - 5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragreage - 1er etage - N1-7 Chambre 112, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-013 - Référence P013 - 5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragreage + colle noire - 1er etage - N1-7 Chambre 112, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-014 - Référence P014 - 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs - Mur - Enduit + peinture - 1er etage - N1-7 Chambre 112, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-015 - Référence P015 - 4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er etage - N1-7 Chambre 112, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-016 - Référence P016 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 1er étage - N1-11 Chambre 115, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 25N019945-017 - Référence P017 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 1er étage - N1-11 Chambre 115, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 25N019945-018 - Référence P018 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-11 Chambre 115, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 25N019945-019 - Référence P019 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er étage - N1-15 Chambre 110, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 25N019945-020 - Référence P020 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 1er étage - N1-27 Chambre 119, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 25N019945-021 - Référence P021 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 1er étage - N1-27 Chambre 119, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 25N019945-022 - Référence P022 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-27 Chambre 119, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 25N019945-023 - Référence P023 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 1er étage - N1-31 Chambre 106, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 25N019945-024 - Référence P024 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 1er étage - N1-31 Chambre 106, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-025 - Référence P025 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er étage - N1-31 Chambre 106, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-026 - Référence P026 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 1er étage - N1-42 Chambre 123, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-027 - Référence P027 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-42 Chambre 123, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-028 - Référence P028 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er étage - N1-42 Chambre 123, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-029 - Référence P029 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-48 Chambre 102, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-030 - Référence P030 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-56 Chambre 127, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-031 - Référence P031 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 1er étage - N1-41 Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-032 - Référence P032 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-41 Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-033 - Référence P033 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er étage - N1-41 Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-034 - Référence P034 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit - 1er étage - N1-41 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-035 - Référence P035 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 2ème étage - N2-46 Chambre 203*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-036 - Référence P036 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 2ème étage - N2-46 Chambre 203*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-037 - Référence P037 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-46 Chambre 203*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-038 - Référence P038 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 2ème étage - N2-25 Chambre 207*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-039 - Référence P039 - 3 - *Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Mur - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-25 Chambre 207*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-040 - Référence P040 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-25 Chambre 207*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-041 - Référence P041 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 2ème étage - N2-5 Chambre 214*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-042 - Référence P042 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 2ème étage - N2-5 Chambre 214*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-043 - Référence P043 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-5 Chambre 214*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-044 - Référence P044 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-5 Chambre 214*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-045 - Référence P045 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-13 Chambre 216*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-046 - Référence P046 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 2ème étage - N2-21 Chambre 218*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-047 - Référence P047 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 2ème étage - N2-21 Chambre 218*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-048 - Référence P048 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-21 Chambre 218*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-049 - Référence P049 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-21 Chambre 218*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-050 - Référence P050 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 2ème étage - N2-37 Chambre 222*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-051 - Référence P051 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 2ème étage - N2-37 Chambre 222*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

CONTROLE G
Monsieur Samy SUPERSAC
125 Rue de Tourcoing
59100 ROUBAIX

Notre référence : AR-25-HB-053921-01

Numéro de dossier : 25N019945

Référence de dossier : NeantDossier: B-25-0083/2

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N019945-001 - Référence *P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle + joint - Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-002 - Référence *P002 - 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de mur - Mur - Faïence + colle + joint - Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-003 - Référence *P003 - 4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-004 - Référence *P004 - 4. Plafonds et faux-plafonds - Faux-plafonds - Plafond - Faux-plafond - Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-005 - Référence *P005 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-006 - Référence *P006 - 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs - Poteau - Enduit + peinture poteau - Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-052 - Référence P052 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-37 Chambre 222*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-053 - Référence P053 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-54 Chambre 226*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-054 - Référence P054 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 2ème étage - N2-54 Chambre 226*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-055 - Référence P055 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 2ème étage - N2-59 Chambre 228*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-056 - Référence P056 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 3ème étage - N3-48 Chambre 302*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-057 - Référence P057 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3ème étage - N3-48 Chambre 302*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-058 - Référence P058 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 3ème étage - N3-39 Chambre 304*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-059 - Référence P059 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 3ème étage - N3-39 Chambre 304*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-060 - Référence P060 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3ème étage - N3-39 Chambre 304*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-061 - Référence P061 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 3eme etage - N3-23 Chambre 308, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-062 - Référence P062 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Mur - Enduits + peinture - 3eme etage - N3-23 Chambre 308, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-063 - Référence P063 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-23 Chambre 308, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-064 - Référence P064 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 3eme etage - N3-27 Chambre 319, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-065 - Référence P065 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 3eme etage - N3-41 Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-066 - Référence P066 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 3eme etage - N3-41 Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-067 - Référence P067 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-41 Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-068 - Référence P068 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-41 Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-069 - Référence P069 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit - 3eme etage - N3-41 Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-070 - Référence P070 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 3eme etage - N3-3 Chambre 313, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-071 - Référence P071 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-3 Chambre 313, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-072 - Référence P072 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-3 Chambre 313, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-073 - Référence P073 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 3eme etage - N3-35 Chambre 321, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-074 - Référence P074 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-35 Chambre 321, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-075 - Référence P075 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-35 Chambre 321, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-076 - Référence P076 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 3eme etage - N3-66 Chambre 331, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-077 - Référence P077 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-66 Chambre 331, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-078 - Référence P078 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-66 Chambre 331, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-079 - Référence P079 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 4ème étage - N4-50 Chambre 401, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-080 - Référence P080 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-50 Chambre 401, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-081 - Référence P081 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-50 Chambre 401, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-082 - Référence P082 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-33 Chambre 405, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-083 - Référence P083 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-33 Chambre 405, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-084 - Référence P084 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 4ème étage - N4-17 Chambre 409, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-085 - Référence P085 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-17 Chambre 409, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-086 - Référence P086 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-17 Chambre 409, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-087 - Référence P087 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 4ème étage - N4-9 Chambre 411, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-088 - Référence P088 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-9 Chambre 411*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-089 - Référence P089 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-9 Chambre 411*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-090 - Référence P090 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 4ème étage - N4-13 Chambre 416*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-091 - Référence P091 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-13 Chambre 416*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-092 - Référence P092 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-13 Chambre 416*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-093 - Référence P093 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 4ème étage - N4-29 Chambre 420*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-094 - Référence P094 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-29 Chambre 420*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-095 - Référence P095 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-29 Chambre 420*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-096 - Référence P096 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-54 Chambre 426*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-097 - Référence P097 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4ème étage - N4-54 Chambre 426, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-098 - Référence P098 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-48 Chambre 502, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-099 - Référence P099 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-48 Chambre 502, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-100 - Référence P100 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 5ème étage - N5-31 Chambre 506, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-101 - Référence P101 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-31 Chambre 506, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-102 - Référence P102 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-31 Chambre 506, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-103 - Référence P103 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 5ème étage - N5-15 Chambre 510, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-104 - Référence P104 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-15 Chambre 510, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-105 - Référence P105 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-15 Chambre 510, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-106 - Référence P106 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-3 Chambre 513*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-107 - Référence P107 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-3 Chambre 513*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-108 - Référence P108 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 5ème étage - N5-19 Chambre 517*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-109 - Référence P109 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-19 Chambre 517*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-110 - Référence P110 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-19 Chambre 517*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-111 - Référence P111 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 5ème étage - N5-42 Chambre 523*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-112 - Référence P112 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-42 Chambre 523*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-113 - Référence P113 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-42 Chambre 523*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-114 - Référence P114 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 5ème étage - N5-64 Chambre 530*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-115 - Référence P115 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-64 Chambre 530*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-116 - Référence P116 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5ème étage - N5-64 Chambre 530*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-117 - Référence P117 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 6ème étage - N6-50 Chambre 601*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-118 - Référence P118 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-50 Chambre 601*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-119 - Référence P119 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-50 Chambre 601*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-120 - Référence P120 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 6ème étage - N6-33 Chambre 605*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-121 - Référence P121 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-33 Chambre 605*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-122 - Référence P122 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-33 Chambre 605*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-123 - Référence P123 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 6ème étage - N6-17 Chambre 609*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-124 - Référence P124 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-17 Chambre 609*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-125 - Référence P125 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-17 Chambre 609*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-126 - Référence P126 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle - 6ème étage - N6-5 Chambre 614*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-127 - Référence P127 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-5 Chambre 614*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-128 - Référence P128 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-5 Chambre 614*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-129 - Référence P129 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 6ème étage - N6-29 Chambre 620*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-130 - Référence P130 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-29 Chambre 620*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-131 - Référence P131 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-29 Chambre 620*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-132 - Référence P132 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle - 6ème étage - N6-44 Chambre 624*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-133 - Référence P133 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-44 Chambre 624*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-134 - Référence P134 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-44 Chambre 624*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-135 - Référence P135 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle - 6ème étage - N6-59 Chambre 628*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-136 - Référence P136 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-59 Chambre 628*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-137 - Référence P137 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-59 Chambre 628*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-138 - Référence P138 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle - 6ème étage - N6-41 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-139 - Référence P139 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-41 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-140 - Référence P140 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6ème étage - N6-41 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-141 - Référence P141 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Scellement plâtre - 6ème étage - N6-41 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-142 - Référence P142 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 7eme etage - N7-39 Chambre 704, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-143 - Référence P143 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-39 Chambre 704, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-144 - Référence P144 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-39 Chambre 704, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-145 - Référence P145 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 7eme etage - N7-23 Chambre 708, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-146 - Référence P146 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Mur - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-23 Chambre 708, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-147 - Référence P147 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-23 Chambre 708, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-148 - Référence P148 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 7eme etage - N7-15 Chambre 710, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-149 - Référence P149 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-15 Chambre 710, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-150 - Référence P150 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-15 Chambre 710, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-151 - Référence P151 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 7ème étage - N7-11 Chambre 715, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-152 - Référence P152 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-11 Chambre 715, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-153 - Référence P153 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-11 Chambre 715, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-154 - Référence P154 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-27 Chambre 719, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-155 - Référence P155 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-27 Chambre 719, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-156 - Référence P156 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 7ème étage - N7-42 Chambre 723, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-157 - Référence P157 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-42 Chambre 723, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-158 - Référence P158 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-42 Chambre 723, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-159 - Référence P159 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 7ème étage - N7-58 Chambre 727, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-160 - Référence P160 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-58 Chambre 727*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-161 - Référence P161 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-58 Chambre 727*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-162 - Référence P162 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8ème étage - N8-50 Chambre 801*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-163 - Référence P163 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-50 Chambre 801*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-164 - Référence P164 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-50 Chambre 801*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-165 - Référence P165 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8ème étage - N8-33 Chambre 805*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-166 - Référence P166 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-33 Chambre 805*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-167 - Référence P167 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-33 Chambre 805*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-168 - Référence P168 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8ème étage - N8-17 Chambre 809*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-169 - Référence P169 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-17 Chambre 809*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-170 - Référence P170 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-17 Chambre 809*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-171 - Référence P171 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8ème étage - N8-5 Chambre 814*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-172 - Référence P172 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-5 Chambre 814*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-173 - Référence P173 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-5 Chambre 814*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-174 - Référence P174 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8ème étage - N8-21 Chambre 818*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-175 - Référence P175 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-21 Chambre 818*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-176 - Référence P176 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-21 Chambre 818*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-177 - Référence P177 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8ème étage - N8-37 Chambre 822*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-178 - Référence *P178 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-37 Chambre 822*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-179 - Référence *P179 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-37 Chambre 822*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-180 - Référence *P180 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-54 Chambre 826*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-181 - Référence *P181 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-54 Chambre 826*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-182 - Référence *P182 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8ème étage - N8-54 Chambre 826*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-183 - Référence *P183 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 10ème étage - N10-39 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-184 - Référence *P184 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-39 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-185 - Référence *P185 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-39 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-186 - Référence *P186 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Scellement plâtre - 10ème étage - N10-39 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-187 - Référence *P187 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Armaflex - 10ème étage - N10-39 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-188 - Référence *P188 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 9ème étage - N9-48 Chambre 902*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-189 - Référence *P189 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 9ème étage - N9-48 Chambre 902*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-190 - Référence *P190 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9ème étage - N9-48 Chambre 902*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-191 - Référence *P191 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 9ème étage - N9-31 Chambre 906*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-192 - Référence *P192 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 9ème étage - N9-31 Chambre 906*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-193 - Référence *P193 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9ème étage - N9-31 Chambre 906*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-194 - Référence *P194 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 9ème étage - N9-15 Chambre 910*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-195 - Référence *P195 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 9ème étage - N9-15 Chambre 910*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-196 - Référence P196 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-15 Chambre 910, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-197 - Référence P197 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragreage - 9eme etage - N9-11 Chambre 915, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-198 - Référence P198 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-11 Chambre 915, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-199 - Référence P199 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-11 Chambre 915, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-200 - Référence P200 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragreage - 9eme etage - N9-35 Chambre 921, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-201 - Référence P201 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-35 Chambre 921, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-202 - Référence P202 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-35 Chambre 921, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-203 - Référence P203 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragreage - 9eme etage - N9-52 Chambre 925, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-204 - Référence P204 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-52 Chambre 925, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-205 - Référence P205 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-52 Chambre 925, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-206 - Référence P206 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Mur - Scellement platre - 10eme etage - N10-39 Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-207 - Référence P207 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + colle + ragreage - 10eme etage - N10-50 Chambre 1001, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-208 - Référence P208 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-50 Chambre 1001, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-209 - Référence P209 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-50 Chambre 1001, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-210 - Référence P210 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + ragreage + colle - 10eme etage - N10-33 Chambre 1005, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-211 - Référence P211 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-33 Chambre 1005, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-212 - Référence P212 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-33 Chambre 1005, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-213 - Référence P213 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + colle + ragreage - 10eme etage - N10-27 Chambre 1019, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-214 - Référence P214 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-27 Chambre 1019*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-215 - Référence P215 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-27 Chambre 1019*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-216 - Référence P216 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 10ème étage - N10-44 Chambre 1023*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-217 - Référence P217 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-44 Chambre 1023*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-218 - Référence P218 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-44 Chambre 1023*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-219 - Référence P219 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 10ème étage - N10-56 Chambre 1027*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-220 - Référence P220 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-56 Chambre 1027*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-221 - Référence P221 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-56 Chambre 1027*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-222 - Référence P222 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - 10ème étage - N10-68 Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-223 - Référence P223 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Plinthe - Carrelage + colle - 10ème étage - N10-68 Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-224 - Référence P224 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-68 Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-225 - Référence P225 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10ème étage - N10-68 Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-226 - Référence P226 - 6 - *Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit - Filasse - 10ème étage - N10-68 Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-227 - Référence P227 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - 7ème étage - N7-2 Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-228 - Référence P228 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Plinthe - Carrelage + colle - 7ème étage - N7-2 Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-229 - Référence P229 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-2 Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-230 - Référence P230 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-2 Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25N019945-231 - Référence P231 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Paillassse - Enduit + peinture - 7ème étage - N7-2 Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N019945-232 - Référence P232 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit - Filasse - 7ème étage - N7-2 Palier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

567, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT NORD SAS

Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 1/82
Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
Date d'analyse : 30/04/2025
Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25N019945-001 - P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle + joint - Rez de chaussée - NO-13 Salle de douche	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	25N019945-002 - P002 - 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de mur - Mur - Faïence + colle + joint - Rez de chaussée - NO-13 Salle de douche	Matériau (pulvérulent) (jaune) (clair) ; matériau (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 2/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	25N019945-003 - P003 - 4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche	Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (poudreux) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	25N019945-004 - P004 - 4. Plafonds et faux-plafonds - Faux-plafonds - Plafond - Faux-plafond - Rez de chaussée - N0-13 Salle de douche	Matériau (bleu) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
005 (1)	25N019945-005 - P005 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	Matériau souple (orange) (i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 3/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
006	25N019945-006 - P006 - 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs - Poteau - Enduit + peinture poteau - Rez de chaussée - N0-2 Chambre 3	Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 4/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	25N019945-007 - P007 - 4. Plafonds et faux-plafonds - Poutres et charpentes (peripheriques et interieures) - Poutre - Enduit + peinture poutre - Rez de chaussee - N0-2 Chambre 3	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	25N019945-008 - P008 - 4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - Rez de chaussee - N0-2 Chambre 3	Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	25N019945-009 - P009 - 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) - Sol - Lino 1 + colle - 1er étage - N1-3 Chambre 113	Matériau (pulvérulent) (blanc) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) (rayé) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 5/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	25N019945-010 - P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino 2 + colle + ragréage - 1er étage - N1-3 Chambre 113	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (orange) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (pulvérulent) (noir) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	25N019945-011 - P011 - 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-3 Chambre 113	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (jaune) (clair)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	25N019945-012 - P012 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 1er étage - N1-7 Chambre 112	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (tacheté)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 6/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013 (1)	25N019945-013 - P013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 1er étage - N1-7 Chambre 112	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
014	25N019945-014 - P014 - 5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de murs - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-7 Chambre 112	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	25N019945-015 - P015 - 4. Plafonds et faux-plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er étage - N1-7 Chambre 112	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 7/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016 (1)	25N019945-016 - P016 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 1er étage - N1-11 Chambre 115	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
017 (1)	25N019945-017 - P017 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 1er étage - N1-11 Chambre 115	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
018	25N019945-018 - P018 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-11 Chambre 115	Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 8/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	25N019945-019 - P019 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er étage - N1-15 Chambre 110	Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (cimenteux) (poudreux) (gris) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	25N019945-020 - P020 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 1er étage - N1-27 Chambre 119	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (tacheté)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021 (2)	25N019945-021 - P021 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 1er étage - N1-27 Chambre 119	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 9/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	25N019945-022 - P022 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-27 Chambre 119	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	25N019945-023 - P023 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 1er étage - N1-31 Chambre 106	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (orange)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024 (1)	25N019945-024 - P024 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 1er étage - N1-31 Chambre 106	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 10/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	25N019945-025 - P025 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er étage - N1-31 Chambre 106	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026 (1)	25N019945-026 - P026 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 1er étage - N1-42 Chambre 123	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (orange)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
027	25N019945-027 - P027 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-42 Chambre 123	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 11/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	25N019945-028 - P028 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er étage - N1-42 Chambre 123	Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (cimenteux) (gris) en traces	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	25N019945-029 - P029 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-48 Chambre 102	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	25N019945-030 - P030 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-56 Chambre 127	Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 12/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031 (1)	25N019945-031 - P031 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 1er étage - N1-41 Circulation	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (pulvérulent) (beige)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
032	25N019945-032 - P032 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-41 Circulation	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
033	25N019945-033 - P033 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er étage - N1-41 Circulation	Matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 13/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	25N019945-034 - P034 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit - 1er étage - N1-41 Circulation	Matériau (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035 (1)	25N019945-035 - P035 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 2ème étage - N2-46 Chambre 203	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
036 (3)	25N019945-036 - P036 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 2ème étage - N2-46 Chambre 203	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 14/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	25N019945-037 - P037 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 2eme etage - N2-46 Chambre 203	Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	25N019945-038 - P038 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 2eme etage - N2-25 Chambre 207	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (cémenteux) (gris) en traces	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	25N019945-039 - P039 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Mur - Enduit + peinture - 2eme etage - N2-25 Chambre 207	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 15/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040 (4)	25N019945-040 - P040 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 2eme etage - N2-25 Chambre 207	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	25N019945-041 - P041 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 2eme etage - N2-5 Chambre 214	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	25N019945-042 - P042 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 2eme etage - N2-5 Chambre 214	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 16/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	25N019945-043 - P043 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 2eme etage - N2-5 Chambre 214	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige) ; matériau semi-dur (cimenteux) (gris)(i) (ii)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
044	25N019945-044 - P044 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 2eme etage - N2-5 Chambre 214	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	25N019945-045 - P045 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 2eme etage - N2-13 Chambre 216	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)(i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 17/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046 (4)	25N019945-046 - P046 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 2eme etage - N2-21 Chambre 218	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris) (clair)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	25N019945-047 - P047 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Ragraage + colle noire - 2eme etage - N2-21 Chambre 218	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
048	25N019945-048 - P048 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 2eme etage - N2-21 Chambre 218	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 18/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	25N019945-049 - P049 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 2eme etage - N2-21 Chambre 218	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	25N019945-050 - P050 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 2eme etage - N2-37 Chambre 222	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	25N019945-051 - P051 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 2eme etage - N2-37 Chambre 222	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 19/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	25N019945-052 - P052 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 2eme etage - N2-37 Chambre 222	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)(i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	25N019945-053 - P053 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 2eme etage - N2-54 Chambre 226	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	25N019945-054 - P054 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 2eme etage - N2-54 Chambre 226	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 20/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	25N019945-055 - P055 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 2eme etage - N2-59 Chambre 228	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
056	25N019945-056 - P056 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-48 Chambre 302	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
057	25N019945-057 - P057 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-48 Chambre 302	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 21/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	25N019945-058 - P058 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 3eme etage - N3-39 Chambre 304	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
059	25N019945-059 - P059 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-39 Chambre 304	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060	25N019945-060 - P060 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-39 Chambre 304	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 22/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061	25N019945-061 - P061 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 3eme etage - N3-23 Chambre 308	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062 (4)	25N019945-062 - P062 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Mur - Enduits + peinture - 3eme etage - N3-23 Chambre 308	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
063 (4)	25N019945-063 - P063 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-23 Chambre 308	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 23/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
064	25N019945-064 - P064 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 3eme etage - N3-27 Chambre 319	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
065	25N019945-065 - P065 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 3eme etage - N3-41 Circulation	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 24/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
066	25N019945-066 - P066 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Ragréage + colle noire - 3eme etage - N3-41 Circulation	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
067	25N019945-067 - P067 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-41 Circulation	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (jaune) (clair) ; matériau dur (cémenteux) (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
068	25N019945-068 - P068 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-41 Circulation	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (jaune) (clair)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 25/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069	25N019945-069 - P069 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit - 3eme etage - N3-41 Circulation	Matériau semi-dur (cémenteux) (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
070	25N019945-070 - P070 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 3eme etage - N3-3 Chambre 313	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
071	25N019945-071 - P071 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-3 Chambre 313	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 26/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
072	25N019945-072 - P072 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-3 Chambre 313	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
073	25N019945-073 - P073 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 3eme etage - N3-35 Chambre 321	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
074	25N019945-074 - P074 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-35 Chambre 321	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 27/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
075	25N019945-075 - P075 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-35 Chambre 321	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
076	25N019945-076 - P076 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 3eme etage - N3-66 Chambre 331	Matériau souple de type revêtement de sol (tacheté) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
077	25N019945-077 - P077 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-66 Chambre 331	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 28/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
078	25N019945-078 - P078 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 3eme etage - N3-66 Chambre 331	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
079	25N019945-079 - P079 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 4eme etage - N4-50 Chambre 401	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(iii)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
080 (4)	25N019945-080 - P080 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-50 Chambre 401	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 29/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
081	25N019945-081 - P081 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-50 Chambre 401	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc) ; matériau (gris) en traces	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
082 (4)	25N019945-082 - P082 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-33 Chambre 405	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
083	25N019945-083 - P083 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-33 Chambre 405	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (cémenteux) (gris) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 30/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
084	25N019945-084 - P084 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 4eme etage - N4-17 Chambre 409	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(IV)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
085	25N019945-085 - P085 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-17 Chambre 409	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
086	25N019945-086 - P086 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-17 Chambre 409	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531 +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 31/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
087	25N019945-087 - P087 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 4eme etage - N4-9 Chambre 411	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (iv)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
088	25N019945-088 - P088 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-9 Chambre 411	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
089	25N019945-089 - P089 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-9 Chambre 411	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (cémenteux) (gris) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 32/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
090	25N019945-090 - P090 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 4eme etage - N4-13 Chambre 416	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau souple (vert) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces(i)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
091	25N019945-091 - P091 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-13 Chambre 416	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc) ; matériau (cémenteux) (gris)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
092	25N019945-092 - P092 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-13 Chambre 416	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 33/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
093	25N019945-093 - P093 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 4eme etage - N4-29 Chambre 420	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(iv)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
094	25N019945-094 - P094 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-29 Chambre 420	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 34/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
095	25N019945-095 - P095 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-29 Chambre 420	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
096	25N019945-096 - P096 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-54 Chambre 426	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
097	25N019945-097 - P097 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 4eme etage - N4-54 Chambre 426	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau (cémenteux) (gris) en traces	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
098	25N019945-098 - P098 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-48 Chambre 502	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 35/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
099	25N019945-099 - P099 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-48 Chambre 502	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
100 (5)	25N019945-100 - P100 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 5eme etage - N5-31 Chambre 506	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)(v)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
101	25N019945-101 - P101 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-31 Chambre 506	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 36/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
102	25N019945-102 - P102 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-31 Chambre 506	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
103	25N019945-103 - P103 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 5eme etage - N5-15 Chambre 510	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (blanc)(v)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
104	25N019945-104 - P104 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-15 Chambre 510	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 37/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
105	25N019945-105 - P105 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-15 Chambre 510	Matériau de type peinture (blanc) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (foncé)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
106	25N019945-106 - P106 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-3 Chambre 513	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type maillage de fibres (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
107	25N019945-107 - P107 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-3 Chambre 513	Matériau de type peinture (blanc) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 38/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
108 (6)	25N019945-108 - P108 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 5eme etage - N5-19 Chambre 517	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
109	25N019945-109 - P109 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-19 Chambre 517	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
110	25N019945-110 - P110 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-19 Chambre 517	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 39/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
111 (6)	25N019945-111 - P111 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + colle + ragreage + colle noire - 5eme etage - N5-42 Chambre 523	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (blanc)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
112	25N019945-112 - P112 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-42 Chambre 523	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
113	25N019945-113 - P113 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-42 Chambre 523	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 40/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
114 (6)	25N019945-114 - P114 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 5eme etage - N5-64 Chambre 530	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
115	25N019945-115 - P115 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-64 Chambre 530	Matériau de type peinture (blanc) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
116	25N019945-116 - P116 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 5eme etage - N5-64 Chambre 530	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 41/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
117	25N019945-117 - P117 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 6eme etage - N6-50 Chambre 601	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
118	25N019945-118 - P118 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-50 Chambre 601	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (gris)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
119	25N019945-119 - P119 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-50 Chambre 601	Matériau de type peinture (beige) + (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 42/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
120	25N019945-120 - P120 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 6eme etage - N6-33 Chambre 605	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
121	25N019945-121 - P121 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-33 Chambre 605	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
122	25N019945-122 - P122 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-33 Chambre 605	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 43/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
123	25N019945-123 - P123 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 6eme etage - N6-17 Chambre 609	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (cimenteux) (gris) en traces	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
124	25N019945-124 - P124 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-17 Chambre 609	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
125	25N019945-125 - P125 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-17 Chambre 609	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 44/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
126	25N019945-126 - P126 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle - 6eme etage - N6-5 Chambre 614	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / T9KWV	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
127	25N019945-127 - P127 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-5 Chambre 614	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET * / T9KWV	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
128	25N019945-128 - P128 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-5 Chambre 614	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET * / T9KWV	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 45/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
129	25N019945-129 - P129 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - 6eme etage - N6-29 Chambre 620	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
130	25N019945-130 - P130 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-29 Chambre 620	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
131	25N019945-131 - P131 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-29 Chambre 620	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 46/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
132	25N019945-132 - P132 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle - 6eme etage - N6-44 Chambre 624	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
133	25N019945-133 - P133 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-44 Chambre 624	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
134	25N019945-134 - P134 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-44 Chambre 624	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 47/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
135	25N019945-135 - P135 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle - 6eme etage - N6-59 Chambre 628	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
136 (4)	25N019945-136 - P136 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-59 Chambre 628	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)(ii)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
137	25N019945-137 - P137 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-59 Chambre 628	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 48/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
138	25N019945-138 - P138 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle - 6eme etage - N6-41 Circulation	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (tacheté)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
139	25N019945-139 - P139 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-41 Circulation	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige) ; matériau (cimenteux) (gris) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
140	25N019945-140 - P140 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 6eme etage - N6-41 Circulation	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 49/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
141	25N019945-141 - P141 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Scellement platre - 6eme etage - N6-41 Circulation	Matériau semi-dur (plâtreux) (beige) (clair)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
142	25N019945-142 - P142 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 7eme etage - N7-39 Chambre 704	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
143	25N019945-143 - P143 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-39 Chambre 704	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 50/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
144	25N019945-144 - P144 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-39 Chambre 704	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
145	25N019945-145 - P145 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 7eme etage - N7-23 Chambre 708	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
146	25N019945-146 - P146 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Mur - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-23 Chambre 708	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 51/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
147	25N019945-147 - P147 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-23 Chambre 708	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
148	25N019945-148 - P148 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 7eme etage - N7-15 Chambre 710	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 52/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
149	25N019945-149 - P149 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-15 Chambre 710	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
150	25N019945-150 - P150 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-15 Chambre 710	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
151	25N019945-151 - P151 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 7eme etage - N7-11 Chambre 715	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 53/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
152	25N019945-152 - P152 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-11 Chambre 715	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
153	25N019945-153 - P153 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-11 Chambre 715	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
154	25N019945-154 - P154 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-27 Chambre 719	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
155	25N019945-155 - P155 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-27 Chambre 719	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur (cémenteux) (granulaire) (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 54/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
156	25N019945-156 - P156 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 7eme etage - N7-42 Chambre 723	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (gris) ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
157	25N019945-157 - P157 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-42 Chambre 723	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
158	25N019945-158 - P158 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-42 Chambre 723	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 55/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
159	25N019945-159 - P159 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 7eme etage - N7-58 Chambre 727	Matériau souple de type revêtement de sol (rayé) (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (foncé)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
160	25N019945-160 - P160 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-58 Chambre 727	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
161	25N019945-161 - P161 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-58 Chambre 727	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 56/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
162	25N019945-162 - P162 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8eme etage - N8-50 Chambre 801	Matériau de type peinture (rose) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
163	25N019945-163 - P163 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-50 Chambre 801	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
164	25N019945-164 - P164 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-50 Chambre 801	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 57/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
165	25N019945-165 - P165 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8eme etage - N8-33 Chambre 805	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (vert)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
166	25N019945-166 - P166 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-33 Chambre 805	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
167	25N019945-167 - P167 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-33 Chambre 805	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 58/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
168	25N019945-168 - P168 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8eme etage - N8-17 Chambre 809	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
169	25N019945-169 - P169 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-17 Chambre 809	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
170	25N019945-170 - P170 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-17 Chambre 809	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 59/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
171	25N019945-171 - P171 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8eme etage - N8-5 Chambre 814	Matériau souple de type revêtement de sol (brillant) (fibreuse) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
172	25N019945-172 - P172 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-5 Chambre 814	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
173	25N019945-173 - P173 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-5 Chambre 814	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 60/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
174	25N019945-174 - P174 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8eme etage - N8-21 Chambre 818	Matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
175	25N019945-175 - P175 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-21 Chambre 818	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
176	25N019945-176 - P176 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-21 Chambre 818	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 61/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
177	25N019945-177 - P177 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 8eme etage - N8-37 Chambre 822	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
178	25N019945-178 - P178 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-37 Chambre 822	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
179	25N019945-179 - P179 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-37 Chambre 822	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 62/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
180	25N019945-180 - P180 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-54 Chambre 826	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
181	25N019945-181 - P181 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-54 Chambre 826	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
182	25N019945-182 - P182 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 8eme etage - N8-54 Chambre 826	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 63/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
183	25N019945-183 - P183 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 10eme etage - N10-39 Circulation	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (bleu) (tacheté) (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
184	25N019945-184 - P184 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-39 Circulation	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
185	25N019945-185 - P185 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-39 Circulation	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 64/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
186	25N019945-186 - P186 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Scellement platre - 10eme etage - N10-39 Circulation	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
187	25N019945-187 - P187 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Amaflex - 10eme etage - N10-39 Circulation	Matériau de type mousse (noir)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
188	25N019945-188 - P188 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 9eme etage - N9-48 Chambre 902	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531 +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 65/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
189	25N019945-189 - P189 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-48 Chambre 902	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
190	25N019945-190 - P190 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-48 Chambre 902	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
191	25N019945-191 - P191 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 9eme etage - N9-31 Chambre 906	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 66/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
192 (7)	25N019945-192 - P192 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-31 Chambre 906	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (blanc)(i)	MOLP * / LJL4	- / - *	- *	Quantité insuffisante *
193	25N019945-193 - P193 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-31 Chambre 906	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
194	25N019945-194 - P194 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + colle + ragreage - 9eme etage - N9-15 Chambre 910	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 67/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
195	25N019945-195 - P195 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-15 Chambre 910	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
196	25N019945-196 - P196 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-15 Chambre 910	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
197	25N019945-197 - P197 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 9eme etage - N9-11 Chambre 915	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 68/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
198	25N019945-198 - P198 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 9ème étage - N9-11 Chambre 915	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
199	25N019945-199 - P199 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9ème étage - N9-11 Chambre 915	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
200	25N019945-200 - P200 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 9ème étage - N9-35 Chambre 921	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1-1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 69/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
201	25N019945-201 - P201 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-35 Chambre 921	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
202	25N019945-202 - P202 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-35 Chambre 921	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
203	25N019945-203 - P203 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 9eme etage - N9-52 Chambre 925	Matériau (collant) (transparent) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 70/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
204	25N019945-204 - P204 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-52 Chambre 925	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
205	25N019945-205 - P205 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 9eme etage - N9-52 Chambre 925	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 71/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
206 (8)	25N019945-206 - P206 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Mur - Scellement platre - 10eme etage - N10-39 Circulation	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
207	25N019945-207 - P207 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 10eme etage - N10-50 Chambre 1001	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
208	25N019945-208 - P208 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-50 Chambre 1001	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 72/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
209	25N019945-209 - P209 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-50 Chambre 1001	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
210	25N019945-210 - P210 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + ragréage + colle - 10eme etage - N10-33 Chambre 1005	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
211	25N019945-211 - P211 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-33 Chambre 1005	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 73/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
212	25N019945-212 - P212 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-33 Chambre 1005	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
213	25N019945-213 - P213 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 10eme etage - N10-27 Chambre 1019	Matériau souple de type revêtement de sol (brillant) (fibreuse) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
214	25N019945-214 - P214 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-27 Chambre 1019	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 74/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
215	25N019945-215 - P215 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-27 Chambre 1019	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
216 (8)	25N019945-216 - P216 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 10eme etage - N10-44 Chambre 1023	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
217	25N019945-217 - P217 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-44 Chambre 1023	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 75/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
218	25N019945-218 - P218 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-44 Chambre 1023	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
219	25N019945-219 - P219 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - 10eme etage - N10-56 Chambre 1027	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
220	25N019945-220 - P220 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-56 Chambre 1027	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 76/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
221	25N019945-221 - P221 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-56 Chambre 1027	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
222	25N019945-222 - P222 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - 10eme etage - N10-68 Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire) ; matériau dur (gris) (clair)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
223	25N019945-223 - P223 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Plinthe - Carrelage + colle - 10eme etage - N10-68 Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 77/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (pulvérulent) (noir) + (vert) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
224	25N019945-224 - P224 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-68 Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
225	25N019945-225 - P225 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 10eme etage - N10-68 Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (beige)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 78/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
226	25N019945-226 - P226 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit - Filasse - 10ème étage - N10-68 Palier	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
227	25N019945-227 - P227 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - 7ème étage - N7-2 Palier	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
228	25N019945-228 - P228 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Plinthe - Carrelage + colle - 7ème étage - N7-2 Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 79/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
229	25N019945-229 - P229 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Mur - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-2 Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
230	25N019945-230 - P230 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-2 Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (beige)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
231	25N019945-231 - P231 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Paillasse - Enduit + peinture - 7eme etage - N7-2 Palier	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 80/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: Neant Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
232	25N019945-232 - P232 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit - Filasse - 7eme etage - N7-2 Palier	Matériau de type tresse de fibres (beige) ; matériau semi-dur (beige) (marron) ; matériau de type peinture (blanc)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 81/82
 Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
 Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
 Date d'analyse : 30/04/2025
 Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « la colle noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « la colle noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « la colle noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (4) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (5) Un matériau de type peinture orange est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (6) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « la colle bitumineuse noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (7) Nous ne pouvons pas rendre de résultat représentatif car l'analyse nécessite plusieurs prises d'essai complémentaires que nous n'avons pas pu réaliser par faute de quantité.
- (8) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
- (iii) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau colle noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (iv) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau colle noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (v) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « la colle bitumineuse noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tel: +33388916531 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



**Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT****RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-034688-01 Date d'émission de rapport : 03/05/2025 1:59 Page 82/82
Dossier N° : 25NM016795 Date de réception : 30/04/2025 Date d'analyse : 30/04/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM016795 Référence de suivi du dossier N° : 25N019945
Reçu au laboratoire le : 30/04/2025 Date de réception : 29/04/2025
Date d'analyse : 30/04/2025
Référence dossier Client: NeantDossier: B-25-0083/2
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Corentin Guffroy
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 82 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE

Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Analyses pour le Bâtiment

CONTROLE G
Monsieur Samy SUPERSAC
125 Rue de Tourcoing
59100 ROUBAIX

Notre référence : AR-25-HB-054493-01

Numéro de dossier : 25N020208

Référence de dossier : Dossier: B-25-0083/2

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N020208-001 - Référence *P233 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - Rez de chaussée - N0-27 Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-002 - Référence *P234 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-25 Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-003 - Référence *P235 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-24 Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-004 - Référence *P236 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-27 Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-005 - Référence *P237 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-29 WC*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-006 - Référence *P238 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Faïence + colle - Rez de chaussée - N0-29 WC*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N020208-007 - Référence P239 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Plafond - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - NO-29 WC, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-008 - Référence P240 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - NO-26 Salle de réunion, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-009 - Référence P241 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - Rez de chaussée - NO-26 Salle de réunion, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-010 - Référence P242 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Poteau - Toile de verre + colle + enduit + peinture - Rez de chaussée - NO-26 Salle de réunion, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-011 - Référence P243 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes - Poutre - Toile de verre + colle + enduit + peinture - Rez de chaussée - NO-26 Salle de réunion, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-012 - Référence P244 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - NO-20 Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-013 - Référence P245 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - Rez de chaussée - NO-20 Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-014 - Référence P246 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - NO-19 WC, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-015 - Référence P247 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - Rez de chaussée - NO-19 WC, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N020208-016 - Référence P248 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Faïence - Faïence + colle - Rez de chaussée - N0-19 WC*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-017 - Référence P249 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-18 Stokage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-018 - Référence P250 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - Rez de chaussée - N0-16 Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-019 - Référence P251 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Faïence + colle - Rez de chaussée - N0-18 Stokage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-020 - Référence P252 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-18 Stokage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-021 - Référence P253 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-18 Stokage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-022 - Référence P254 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-32 Entrée*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-023 - Référence P255 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-32 Entrée*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-024 - Référence P256 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-6 Rangement*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N020208-025 - Référence P257 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-6 Rangement*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-026 - Référence P258 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-6 Rangement*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-027 - Référence P259 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-6 Rangement*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-028 - Référence P260 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Plafond - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - N0-6 Rangement*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-029 - Référence P261 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - 1er étage - N1-58 Chambre*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-030 - Référence P262 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - 1er étage - N1-58 Chambre*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-031 - Référence P263 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Faïence + colle - 1er étage - N1-58 Chambre*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-032 - Référence P264 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-58 Chambre*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25N020208-033 - Référence P265 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er étage - N1-58 Chambre*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



GEA (GRAND EST ANALYSES)

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT NORD SAS

Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 1/14
Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
Date d'analyse : 05/05/2025
Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25N020208-001 - P233 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage - Rez de chaussée - N0-27 Bureau	Matériau de type colle (jaune) n°1	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) n°2 ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 2/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
002	25N020208-002 - P234 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-25 Bureau	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	25N020208-003 - P235 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-24 Bureau	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	25N020208-004 - P236 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-27 Bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 3/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	25N020208-005 - P237 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-29 WC	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	25N020208-006 - P238 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Faïence + colle - Rez de chaussée - N0-29 WC	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces ; matériau semi-dur (bleu)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	25N020208-007 - P239 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Plafond - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - N0-29 WC	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 4/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25N020208-008 - P240 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	25N020208-009 - P241 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (cimenteux) (gris)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 5/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	25N020208-010 - P242 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Poteau - Toile de verre + colle + enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type tresse de fibres (blanc)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	25N020208-011 - P243 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes - Poutre - Toile de verre + colle + enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-26 Salle de réunion	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type tresse de fibres (blanc)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)(i)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	25N020208-012 - P244 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-20 Circulation	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 6/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	25N020208-013 - P245 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-20 Circulation	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	25N020208-014 - P246 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-19 WC	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	25N020208-015 - P247 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-19 WC	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 7/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	25N020208-016 - P248 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Faïence - Faïence + colle - Rez de chaussée - N0-19 WC	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	25N020208-017 - P249 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-18 Stokage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (ii)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	25N020208-018 - P250 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Lino + colle + ragréage + colle noire - Rez de chaussée - N0-16 Bureau	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 8/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
019	25N020208-019 - P251 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Faïence + colle - Rez de chaussée - N0-18 Stokage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	25N020208-020 - P252 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-18 Stokage	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 9/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	25N020208-021 - P253 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-18 Stokage	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	25N020208-022 - P254 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-32 Entree	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	25N020208-023 - P255 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-32 Entree	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 10/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	25N020208-024 - P256 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-6 Rangement	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	25N020208-025 - P257 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - Rez de chaussée - N0-6 Rangement	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (friable) (blanc) en traces	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	25N020208-026 - P258 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Mur - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-6 Rangement	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 11/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	25N020208-027 - P259 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - Rez de chaussée - N0-6 Rangement	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	25N020208-028 - P260 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Plafond - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - N0-6 Rangement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
029 (1)	25N020208-029 - P261 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol - Carrelage + colle - 1er étage - N1-58 Chambre	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 12/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	25N020208-030 - P262 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Plinthe - Plinthe carrelage + colle - 1er étage - N1-58 Chambre	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (friable) (blanc) en traces	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	25N020208-031 - P263 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Faïence + colle - 1er étage - N1-58 Chambre	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01 Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43 Page 13/14
 Dossier N° : 25GE003954 Date de réception : 02/05/2025 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954 Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
 Reçu au laboratoire le : 02/05/2025 Date de réception : 30/04/2025
 Date d'analyse : 05/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	25N020208-032 - P264 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Mur - Enduit + peinture - 1er étage - N1-58 Chambre	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
033	25N020208-033 - P265 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond - Enduit + peinture - 1er étage - N1-58 Chambre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau de type colle bitumineux noir ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
 (ii) La totalité du matériau dur de type ciment-colle blanc a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



**GEA (GRAND EST ANALYSES)****RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-010951-01
Dossier N° : 25GE003954
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE003954
Reçu au laboratoire le : 02/05/2025
Date d'analyse : 05/05/2025
Référence dossier Client: Dossier: B-25-0083/2
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 06/05/2025 8:43
Date de réception : 02/05/2025
Référence de suivi du dossier N° : 25N020208
Date de réception : 30/04/2025
Page 14/14
Date d'analyse : 05/05/2025

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Marie Christelle Pierrevélein
Chef(fe) de Groupe Technicienne
META

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de : 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

**7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante****Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A****Aucune évaluation n'a été réalisée**

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

Conduits de fumée en amiante-ciment (Toiture - Toiture)	EP
--	-----------

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risques sont probables ou avérés ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage.

amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

- Réalisation d'une « évaluation périodique »,** lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- Réalisation d'une « action corrective de premier niveau »,** lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
 - Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
 - Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
 - b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
 - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
- En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Autres documents



189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024
Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr
www.euromaf.fr
Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme
au capital de 33 750 000 € - R.C.S. Paris B 429 599 509

F075487F3C

9AC4C034FE

ATTESTATION D'ASSURANCE

2025

La société d'assurance soussignée atteste avoir délivré à :

7910004

N° d'identification : 7380885/B/110
Une police N° : 7002176/S
couvrant ses responsabilités professionnelles spécifiques pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025

SAS CONTROLE G
Ingénieur

N° d'édition d'attestation : 20252004567
La garantie du contrat s'applique aux opérations réalisées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et dont le coût prévisionnel des travaux hors honoraires n'excède pas 30 000 000,00 € hors taxes sous réserve qu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale bénéficiant à l'adhérent soit souscrit pour les opérations dont le coût prévisionnel des travaux est égal ou supérieur à 20 000 000,00 € hors taxes.

125 rue de Tourcoing
59100 ROUBAIX
France

Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez dans votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée : <https://cons-attest-extra.prd.maf.local>) ou en vous rendant sur <https://cons-attest-extra.prd.maf.local> muni de ce code de sécurité : 1426271c
La vérification de la concordance des données s'effectue sous votre seul contrôle.



Cette police actuellement en vigueur satisfait à l'obligation d'assurance édictée par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Elle est conforme aux clauses-types énoncées à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances. La présente attestation ne peut engager la société d'assurance au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère.


Activités assurées :

- B.6.2 Missions de coordination des systèmes de sécurité incendie
- SPS Missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers dans le cadre des articles L 4532-2 et suivants du Code du travail
- A.M.O Missions d'assistance et/ou de conseil auprès de maîtres d'ouvrage à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre
- B.5.1a Missions de diagnostic thermique, d'audit énergétique sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations pouvant servir de base à la réalisation des travaux, d'infiltrométrie, de thermographie infrarouge
- B.5.1b Missions de diagnostic de performance énergétique confiées par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier en application des articles L 134-1 à L 134-5 et R 134-1 à R 134-5 du code de la construction et de l'habitation
- B.5.4 Missions de diagnostic d'installations électriques, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation des travaux
- B.5.3 Missions d'audit acoustique, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation de travaux
- EXP A Missions d'expertises amiables comportant l'étude des désordres et la description sommaire des travaux de réparation, sans délégation de gestion et à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre (étude et/ou la direction des travaux de reprise)
- B.5.5 Missions de recherche de matériaux et produits de la construction contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis, confiées en application des articles L 1334-13 et R 1334-14 à R 1334-29 du code de la santé publique
- B.5.8 Missions d'état des lieux, diagnostic de bâtiments à l'exclusion de la maîtrise d'œuvre générale
- B.5.9 Missions de diagnostic saturnisme, de contrôle après travaux ou d'établissement de constat de risque d'exposition au plomb à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle, en application des articles L 1334-1 à L 1334-12 et R 1334-1 à R 1334-13 du code de la santé publique
- B.5.14 Missions d'établissement d'un état des installations intérieures de gaz réalisées lors des ventes de tout ou partie de biens immobiliers à usage d'habitation en application des articles L 134-6 et R 134-6 à R 134-9 du code de la construction et de l'habitation
- B.5.17 Missions de diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments en application des articles R.111-43 à R.111-47 du Code de la construction et de l'habitation
- CONT TE Missions de contrôle technique portant sur les ouvrages de bâtiments ou de génie civil

Fin de liste

Fait à Paris, le 01 janvier 2025


EUROMAF SA



F40FE8DAE

41D283F46



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI7744 Version 000

Je soussigné, Olivier Perez, Président d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SUPERSAC Samy

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 05/08/2020 - Date d'expiration : 04/08/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 05/08/2020 - Date d'expiration : 04/08/2027
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 09/10/2020 - Date d'expiration : 08/10/2027
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 11/06/2020 - Date d'expiration : 10/06/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 14/03/2025.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev20

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible