



APAVE  
AGENCE D' ARRAS  
ZA du 14 juillet rue Pierre et Marie  
Curie CS 90075  
62052 SAINT-LAURENT-BLANGY  
CEDEX  
N° SIRET : 90386907100469

DONNEUR D'ORDRE  
CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE  
PLACE LEROUX DE FAUQUEMONT  
59014 LILLE CEDEX  
CONTACT : Monsieur VANRULLEN FABRICE



## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents Version 2



Numéro d'offre : **C24193418**  
Numéro de contrat : **2552550-LILLE CCI**  
**GRAND LILLE PORTS DE LILLE BAT Q**  
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T241637057**  
Date : **20/12/2024**

Lieu d'intervention :

**Bâtiment bureaux et entrepot BAT Q**  
**CS 9134 PORTS DE LILLE BAT Q**  
**place LEROUX DE FAUQUEMONT**  
**59014 LILLE CEDEX**

Destinataire rapport :  
**CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE**  
**CCIL PORTS DE LILLE**

Date d'intervention :  
Du **13/12/2024** au **13/12/2024**

Intervenant : **Monsieur Frédéric POMMELET**

Signature :

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité*  
**Nombre de pages total du document : 117 pages**

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| <b>1</b> | <b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b> |
|----------|-------------------------------|

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| <b>1.1</b> | <b>DESIGNATION DU BATIMENT</b> |
|------------|--------------------------------|

Adresse : **CS 9134 PORTS DE LILLE BAT Q**  
**place LEROUX DE FAUQUEMONT**  
**59014 LILLE CEDEX**

Numéro de Lot :  
Référence Cadastrale : **Non communiqué**  
Date du Permis de Construire : **Non communiquée**

Étage :  
Bâtiment :

Nature du bâtiment : **Bâtiment bureaux et entrepot BAT Q**  
Cat. du bâtiment : **Industrie**

|            |                                       |                                    |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1.2</b> | <b>DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE</b> | <b>DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE</b> |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------|

Nom : **CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL PORTS DE LILLE**

Nom: **CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL PORTS DE LILLE**

Adresse : **PLACE LEROUX DE FAUQUEMONT**  
**59014 LILLE CEDEX**

Adresse : **PLACE LEROUX DE FAUQUEMONT**  
**59014 LILLE CEDEX**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| <b>1.3</b> | <b>EXÉCUTION DE LA MISSION</b> |
|------------|--------------------------------|

Repérage réalisé par : **POMMELET Frédéric**  
N° certificat de qualification : **N°CPDI 0758 VERSION 006**  
Date d'obtention : **26/09/2022**

Laboratoire d'Analyses : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT**  
Adresse laboratoire : **ZI de Petite Synthe Bâtiment B1 1294 rue Achille Peres , Z.I. de Petite Synthe 59640 Dunkerque 1-1935**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :  
**ICERT Parc d'Affaires Espace Performance-Bat K- 35760 SAINT-GREGOIRE**

Numéro d'accréditation :

Date de la commande : **21/11/2024**  
Accompagnateur : **Aucun**

Organisme d'assurance professionnelle : **AXA FRANCE IARD**  
Adresse assurance : **313 Terrasse de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX**  
N° de contrat d'assurance : **Contrat n° 10800807204**  
Date de validité : **31/12/2024**

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.4</b> | <b>REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------|

Nature des travaux envisagés : Pas de programme de travaux précis (sols,murs,plafonds intérieur et extérieur)

|            |                                        |                                        |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1.5</b> | <b>VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE</b> | <b>DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT</b> |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|

Nom de l'opérateur : **POMMELET Frédéric**  
**AGENCE D' ARRAS ZA du 14 juillet rue Pierre et Marie Curie CS 90075**  
**62052 SAINT-LAURENT-BLANGY CEDEX**

Lieu et date d'établissement du rapport

Fait à **SAINT-LAURENT-BLANGY CEDEX** le **20/12/2024**

Signature



|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| <b>1.6</b> | <b>CONCLUSION(S) DU RAPPORT</b> |
|------------|---------------------------------|

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

**SOMMAIRE :**

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>INFORMATIONS GÉNÉRALES .....</b>                                                  | <b>2</b>   |
| DESIGNATION DU BATIMENT .....                                                        | 2          |
| DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....                                                 | 2          |
| DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE .....                                                    | 2          |
| EXÉCUTION DE LA MISSION .....                                                        | 2          |
| REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....                | 2          |
| VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE .....                                                | 2          |
| <b>CONCLUSION(S) DU RAPPORT .....</b>                                                | <b>2</b>   |
| <b>RESULTATS DU REPERAGE.....</b>                                                    | <b>4</b>   |
| MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX .....          | 4          |
| MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE .....                               | 4          |
| <b>INVESTIGATIONS NON REALISEES .....</b>                                            | <b>10</b>  |
| MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....                   | 10         |
| INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE ..... | 10         |
| <b>COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION .....</b>                                   | <b>10</b>  |
| OBJECTIF .....                                                                       | 10         |
| REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES.....                                         | 10         |
| CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....                                          | 11         |
| <b>PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION .....</b>                                    | <b>12</b>  |
| PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....                             | 12         |
| PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE .....         | 12         |
| <b>RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) .....</b>                                                 | <b>17</b>  |
| <b>OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI .....</b>                          | <b>17</b>  |
| <b>PRECONISATIONS .....</b>                                                          | <b>17</b>  |
| <b>ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>                           | <b>18</b>  |
| <b>ANNEXE CROQUIS.....</b>                                                           | <b>80</b>  |
| <b>ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....</b>                                         | <b>85</b>  |
| <b>ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....</b>                                   | <b>112</b> |
| <b>ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE .....</b>                         | <b>113</b> |
| <b>ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>                                          | <b>114</b> |
| <b>CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS .....</b>                    | <b>116</b> |

## 2 RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

### 2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

| Etage | Local | Composant                    | Matériau / Produit    | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|-------|-------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|----------|
| R+1   | dégt  | Porte coupe-feu, pare flamme | joint de porte - Brut | Résultat d'analyse (P026)            | S026        | Z019     |

### 2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| Etage | Local                   | Composant                    | Matériau / Produit                  | Critères(s) ayant permis de conclure                         | Réf sondage | Réf ZPSO |
|-------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| R+1   | Escalier                | Marches                      | colle de nez de marche - Sol souple | Résultat d'analyse (P029)                                    | S029        | Z022     |
| R+1   | Palier                  | Plancher                     | lino noir+colle - Sol souple        | Résultat d'analyse (P031)                                    | S031        | Z024     |
|       |                         | faux plafond                 | plaques - Brut                      | Marquage du matériau                                         | S053        | Z039     |
|       |                         | Murs                         | enduit et calicot - Peinture        | Résultat d'analyse (P041 - idem)                             | S108        | Z031     |
|       |                         | plafond                      | Isolant fibreux - Brut              | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | S069        | Z040     |
| R+1   | bureau archives douanes | faux plafond                 | plaques - Brut                      | Marquage du matériau                                         | S054        | Z039     |
|       |                         | plafond                      | Isolant fibreux - Brut              | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | S070        | Z040     |
|       |                         | Plancher                     | lino noir+colle - Sol souple        | Résultat d'analyse (P031 - idem)                             | S095        | Z024     |
|       |                         | Murs                         | enduit et calicot - Peinture        | Résultat d'analyse (P041 - idem)                             | S107        | Z031     |
| R+1   | salle de réunion        | faux plafond                 | plaques - Brut                      | Marquage du matériau                                         | S055        | Z039     |
|       |                         | plafond                      | Isolant fibreux - Brut              | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | S071        | Z040     |
|       |                         | Plancher                     | lino noir+colle - Sol souple        | Résultat d'analyse (P031 - idem)                             | S094        | Z024     |
|       |                         | Murs                         | enduit et calicot - Peinture        | Résultat d'analyse (P041 - idem)                             | S106        | Z031     |
| R+1   | open space1             | Porte coupe-feu, pare flamme | joint de porte - Brut               | Résultat d'analyse (P033)                                    | S033        | Z025     |
|       |                         | faux plafond                 | plaques - Brut                      | Marquage du matériau                                         | S056        | Z039     |
|       |                         | plafond                      | Isolant fibreux - Brut              | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | S072        | Z040     |
|       |                         | Plancher                     | lino noir+colle - Sol souple        | Résultat d'analyse (P031 - idem)                             | S093        | Z024     |
|       |                         | Murs                         | enduit et calicot - Peinture        | Résultat d'analyse (P041 - idem)                             | S105        | Z031     |
| R+1   | bureau HL               | Plancher                     | lino noir+colle - Sol souple        | Résultat d'analyse (P032)                                    | S032        | Z024     |
|       |                         | faux plafond                 | plaques - Brut                      | Marquage du matériau                                         | S057        | Z039     |
|       |                         | plafond                      | Isolant fibreux - Brut              | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | S073        | Z040     |
|       |                         | Murs                         | enduit et calicot - Peinture        | Résultat d'analyse (P041 - idem)                             | S104        | Z031     |

| Etage | Local       | Composant    | Matériau / Produit                     | Critères(s) ayant permis de conclure                         | Réf sondage | Réf ZPSO |
|-------|-------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| R+1   | open space2 | Plancher     | colle de dalles de moquette - Moquette | Résultat d'analyse (P034)                                    | S034        | Z026     |
|       |             | faux plafond | plaques - Brut                         | Marquage du matériau                                         | S058        | Z039     |
|       |             | plafond      | Isolant fibreux - Brut                 | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | S074        | Z040     |
|       |             | Murs         | enduit et calicot - Peinture           | Résultat d'analyse (P041 - idem)                             | S103        | Z031     |
| R+1   | bureau1     | faux plafond | plaques - Brut                         | Marquage du matériau                                         | S059        | Z039     |
|       |             | plafond      | Isolant fibreux - Brut                 | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | S075        | Z040     |
|       |             | Plancher     | colle de dalles de moquette - Moquette | Résultat d'analyse (P034 - idem)                             | S096        | Z026     |
|       |             | Murs         | enduit et calicot - Peinture           | Résultat d'analyse (P041 - idem)                             | S102        | Z031     |
| R+1   | bureau2     | faux plafond | plaques - Brut                         | Marquage du matériau                                         | S060        | Z039     |
|       |             | plafond      | Isolant fibreux - Brut                 | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | S076        | Z040     |
|       |             | Plancher     | colle de dalles de moquette - Moquette | Résultat d'analyse (P034 - idem)                             | S097        | Z026     |
|       |             | Murs         | enduit et calicot - Peinture           | Résultat d'analyse (P041 - idem)                             | S101        | Z031     |
| R+1   | cafétéria   | Plancher     | lino noir+colle - Sol souple           | Résultat d'analyse (P035)                                    | S035        | Z027     |
|       |             | évier        | bitume sous évier - Brut               | Résultat d'analyse (P036)                                    | S036        | Z028     |
|       |             | faux plafond | plaques - Brut                         | Marquage du matériau                                         | S061        | Z039     |
|       |             | plafond      | Isolant fibreux - Brut                 | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | S077        | Z040     |
|       |             | Murs         | colle de faïence - Faïence             | Résultat d'analyse (P038 - idem)                             | S098        | Z030     |
|       |             | Murs         | enduit et calicot - Peinture           | Résultat d'analyse (P041 - idem)                             | S100        | Z031     |
| R+1   | wcF         | Plancher     | lino beige+colle - Sol souple          | Résultat d'analyse (P037)                                    | S037        | Z029     |
|       |             | faux plafond | plaques - Brut                         | Marquage du matériau                                         | S062        | Z039     |
|       |             | plafond      | Isolant fibreux - Brut                 | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | S078        | Z040     |
|       |             | Murs         | enduit et calicot - Peinture           | Résultat d'analyse (P041 - idem)                             | S099        | Z031     |

| Etage | Local       | Composant            | Matériau / Produit                   | Critères(s) ayant permis de conclure                         | Réf sondage | Réf ZPSO |
|-------|-------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|       |             | Murs                 | colle de faïence - Faïence           | Résultat d'analyse (P038)                                    | S038        | Z030     |
| R+1   | wcH         | Plancher             | lino beige+colle - Sol souple        | Résultat d'analyse (P039)                                    | S039        | Z029     |
|       |             | faux plafond         | plaques - Brut                       | Marquage du matériau                                         | S063        | Z039     |
|       |             | plafond              | Isolant fibreux - Brut               | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | S079        | Z040     |
|       |             | Murs                 | colle de faïence - Faïence           | Résultat d'analyse (P040)                                    | S040        | Z030     |
|       |             | Murs                 | enduit et calicot - Peinture         | Résultat d'analyse (P041)                                    | S041        | Z031     |
| R+1   | IT          | Plancher             | lino noir+colle - Sol souple         | Résultat d'analyse (P042)                                    | S042        | Z017     |
|       |             | faux plafond         | plaques - Brut                       | Marquage du matériau                                         | S064        | Z039     |
|       |             | plafond              | Isolant fibreux - Brut               | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | S080        | Z040     |
|       |             | Murs                 | enduit et calicot - Peinture         | Résultat d'analyse (P041 - idem)                             | S109        | Z031     |
| R+1   | bureau JBD  | faux plafond         | plaques - Brut                       | Marquage du matériau                                         | S065        | Z039     |
|       |             | plafond              | Isolant fibreux - Brut               | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | S081        | Z040     |
|       |             | Murs                 | enduit et calicot - Peinture         | Résultat d'analyse (P041 - idem)                             | S110        | Z031     |
|       |             | Plancher             | colle de dalles moquettes - Moquette | Résultat d'analyse (P034 - idem)                             | S114        | Z026     |
| R+1   | bureau3     | faux plafond         | plaques - Brut                       | Marquage du matériau                                         | S066        | Z039     |
|       |             | plafond              | Isolant fibreux - Brut               | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | S082        | Z040     |
|       |             | Murs                 | enduit et calicot - Peinture         | Résultat d'analyse (P041 - idem)                             | S111        | Z031     |
|       |             | Plancher             | colle de dalles moquettes - Moquette | Résultat d'analyse (P034 - idem)                             | S115        | Z026     |
|       |             | fenêtre coté parking | joint de vitrage - Brut              | Résultat d'analyse (P060)                                    | S123        | Z048     |
|       |             | fenêtre coté parking | isolant doublage - Brut              | Résultat d'analyse (P061)                                    | S124        | Z049     |
| R+1   | photocopies | Plancher             | colle de dalles moquettes - Moquette | Résultat d'analyse (P043)                                    | S043        | Z026     |
|       |             | faux plafond         | plaques - Brut                       | Marquage du matériau                                         | S067        | Z039     |

| Etage | Local      | Composant             | Matériau / Produit                 | Critères(s) ayant permis de conclure                         | Réf sondage | Réf ZPSO |
|-------|------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|       |            | plafond               | Isolant fibreux - Brut             | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | S083        | Z040     |
|       |            | Murs                  | enduit et calicot - Peinture       | Résultat d'analyse (P041 - idem)                             | S112        | Z031     |
| R+1   | dégt       | Plancher              | lino noir+colle - Sol souple       | Résultat d'analyse (P024)                                    | S024        | Z017     |
|       |            | faux plafond          | plaques - Brut                     | Marquage du matériau                                         | S068        | Z039     |
|       |            | plafond               | Isolant fibreux - Brut             | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | S084        | Z040     |
|       |            | Murs                  | enduit et calicot - Peinture       | Résultat d'analyse (P025)                                    | S025        | Z018     |
| R+1   | palier2    | Plancher              | lino noir+colle - Sol souple       | Résultat d'analyse (P022)                                    | S022        | Z015     |
|       |            | fenêtre               | joint noir - Brut                  | Résultat d'analyse (P023)                                    | S023        | Z016     |
|       |            | plafond               | Isolant fibreux - Brut             | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | S085        | Z040     |
|       |            | Murs                  | enduit et calicot - Peinture       | Résultat d'analyse (P041 - idem)                             | S113        | Z031     |
| RDC   | Entrée     | plinthes              | colle de plinthes - Faïence        | Résultat d'analyse (P028)                                    | S028        | Z021     |
|       |            | Plancher              | Colle de carrelage - Faïence       | Résultat d'analyse (P007 - idem)                             | S091        | Z004     |
|       |            | Murs                  | enduit et calicot - Peinture       | Résultat d'analyse (P030)                                    | S030        | Z023     |
| RDC   | dégt2      | Plancher              | Colle de carrelage - Faïence       | Résultat d'analyse (P013)                                    | S013        | Z004     |
|       |            | Murs                  | joint de lithong - Brut            | Résultat d'analyse (P011 - idem)                             | S088        | Z008     |
|       |            | plinthes              | colle de plinthes - Faïence        | Résultat d'analyse (P016)                                    | S016        | Z010     |
|       |            | Murs                  | enduit et calicot - Peinture       | Résultat d'analyse (P017)                                    | S017        | Z007     |
|       |            | plafond sous escalier | Enduit - Peinture                  | Résultat d'analyse (P018)                                    | S018        | Z011     |
| RDC   | sanitaires | Murs                  | colle de faïence blanche - Faïence | Résultat d'analyse (P012)                                    | S012        | Z009     |
|       |            | faux plafond blanc    | plaques - Brut                     | Marquage du matériau                                         | S087        | Z041     |
|       |            | Plancher              | Colle de carrelage - Faïence       | Résultat d'analyse (P007 - idem)                             | S090        | Z004     |
|       |            | plinthes              | Colle de plinthes - Faïence        | Résultat d'analyse (P014)                                    | S014        | Z005     |

| Etage     | Local          | Composant            | Matériau / Produit                                     | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|-----------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|
|           |                | Murs                 | colle de faïence - Faïence                             | Résultat d'analyse (P015)            | S015        | Z006     |
| RDC       | salle de repos | Plancher             | Colle de carrelage - Faïence                           | Résultat d'analyse (P007)            | S007        | Z004     |
|           |                | faux plafond         | plaques - Brut                                         | Résultat d'analyse (P052)            | S052        | Z038     |
|           |                | faux plafond blanc   | plaques - Brut                                         | Marquage du matériau                 | S086        | Z041     |
|           |                | Plancher             | Colle de carrelage - Faïence                           | Résultat d'analyse (P007 - idem)     | S089        | Z004     |
|           |                | plinthes             | Colle de plinthes - Faïence                            | Résultat d'analyse (P008 - idem)     | S092        | Z005     |
|           |                | plinthes             | colle de plinthes - Faïence                            | Résultat d'analyse (P008)            | S008        | Z005     |
|           |                | Murs                 | colle de faïence - Faïence                             | Résultat d'analyse (P009)            | S009        | Z006     |
|           |                | Murs                 | enduit et calicot - Peinture                           | Résultat d'analyse (P010)            | S010        | Z007     |
| RDC       | bureau magasin | Plancher             | lino+colle - Sol souple                                | Résultat d'analyse (P019)            | S019        | Z012     |
|           |                | porte vitrée         | joint noir - Brut                                      | Résultat d'analyse (P020)            | S020        | Z013     |
|           |                | fenêtre              | joint noir - Brut                                      | Résultat d'analyse (P021)            | S021        | Z014     |
| RDC       | entrepot       | Plancher             | dalle béton - Brut                                     | Résultat d'analyse (P001)            | S001        | Z001     |
|           |                | Plancher             | dalle béton - Brut                                     | Résultat d'analyse (P002)            | S002        | Z001     |
|           |                | Murs bas             | béton - Brut                                           | Résultat d'analyse (P003)            | S003        | Z002     |
|           |                | Murs bas             | béton - Brut                                           | Résultat d'analyse (P004)            | S004        | Z002     |
|           |                | plancher poteau      | béton - Brut                                           | Résultat d'analyse (P005)            | S005        | Z003     |
|           |                | plancher poteau      | béton - Brut                                           | Résultat d'analyse (P006)            | S006        | Z003     |
|           |                | Murs                 | joint de lithong - Brut                                | Résultat d'analyse (P011)            | S011        | Z008     |
|           |                | plot poteau          | béton - Brut                                           | Résultat d'analyse (P027)            | S027        | Z020     |
| Extérieur | avant          | Escalier             | Colle de carrelage - Faïence                           | Résultat d'analyse (P044)            | S044        | Z032     |
|           |                | Escalier             | béton - Brut                                           | Résultat d'analyse (P045)            | S045        | Z033     |
|           |                | bardage              | métal - Peinture                                       | Résultat d'analyse (P046)            | S046        | Z034     |
|           |                | murs bas             | Béton+joint - Peinture                                 | Résultat d'analyse (P047)            | S047        | Z035     |
| Extérieur | Pignon gauche  | bardage              | Métal - Brut                                           | Résultat d'analyse (P048)            | S048        | Z034     |
|           |                | murs bas             | béton+joint - Peinture                                 | Résultat d'analyse (P049)            | S049        | Z035     |
| Extérieur | arrière        | muret                | béton - Peinture                                       | Résultat d'analyse (P050)            | S050        | Z036     |
|           |                | plancher rampe       | béton - Brut                                           | Résultat d'analyse (P051)            | S051        | Z037     |
| Extérieur | toiture        | toiture partie plane | étanchéité bitumineuse+isolant - Revêtement bitumineux | Résultat d'analyse (P053)            | S116        | Z042     |

| Etage | Local | Composant              | Matériau / Produit                                      | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|-------|-------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|
|       |       | toiture partie plane   | étanchéité bitumineuse+isolant - Revêtement bitumineux  | Résultat d'analyse (P054)            | S117        | Z042     |
|       |       | toiture relevé skydome | étanchéité bitumineuse - Revêtement bitumineux          | Résultat d'analyse (P055)            | S118        | Z043     |
|       |       | toiture relevé skydome | étanchéité pax alu - Revêtement bitumineux              | Résultat d'analyse (P056)            | S119        | Z044     |
|       |       | toiture relevé         | étanchéité pax alu périphérique - Revêtement bitumineux | Résultat d'analyse (P057)            | S120        | Z045     |
|       |       | toiture relevé conduit | étanchéité bande à froid - Revêtement bitumineux        | Résultat d'analyse (P058)            | S121        | Z046     |
|       |       | toiture relevé conduit | étanchéité pax alu - Revêtement bitumineux              | Résultat d'analyse (P059)            | S122        | Z047     |

**2.3 Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante non prélevés**

Sans objet

**3 INVESTIGATIONS NON REALISEES**
**3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre**

Néant

**3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre**

Néant

**4 COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION**
**4.1 Objectif**

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

**4.2 Références réglementaires et normatives**

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,  
 Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,  
 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,  
 Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,  
 Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,  
 Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,  
 Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

## 4.3 Conditions de réalisation du repérage

### Date(s) et nature des visites sur site

| Date(s) de la ou des visites | Objet                              |
|------------------------------|------------------------------------|
| 19/11/2024                   | repérage amiante avant travaux     |
| 13/12/2024                   | compléments toiture et menuiseries |

### Documents remis :

| Titre                | Objet                            | Référence                                                                         | Date       | Auteur / Société                                     |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Programme de travaux | Diagnostic amiante avant travaux | pas de programme de travaux précis (sols,murs,plafonds en intérieur et extérieur) | 19/11/2024 | CCI GRAND LILLE<br>HAUTS DE FRANCE<br>PORTS DE LILLE |

**Ecarts par rapport à la norme NF X 46-020 :** Néant

**Conditions du repérage :** Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

**Moyens mis à disposition de l'opérateur :** Néant

**Commentaire :** Les réseaux enterrés ne sont pas concernés par les travaux .

A l'intérieur de chaque cloison de l'étage, on retrouve des plaques d'agglomérées et de l'isolant laine de verre (matériaux récents)

à l'intérieur des plaques de bardages métalliques on retrouve de la laine de verre, ainsi qu'au niveau du bardage du bungalows(bureau magasin)

Absence de joint compribande sous les menuiseries coté parking et hangar

**5 PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION****5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre**

Pas de programme de travaux précis  
(sols,murs,plafonds intérieur et extérieur)

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

**5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage**

**Périmètre de repérage :** Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

| Etage     | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|-----------|----------------------------------------------------|---------|---------------|
| R+1       | Escalier                                           | OUI     |               |
| R+1       | Palier                                             | OUI     |               |
| R+1       | bureau archives douanes                            | OUI     |               |
| R+1       | salle de réunion                                   | OUI     |               |
| R+1       | open space1                                        | OUI     |               |
| R+1       | bureau HL                                          | OUI     |               |
| R+1       | open space2                                        | OUI     |               |
| R+1       | bureau1                                            | OUI     |               |
| R+1       | bureau2                                            | OUI     |               |
| R+1       | cafétéria                                          | OUI     |               |
| R+1       | wcF                                                | OUI     |               |
| R+1       | wcH                                                | OUI     |               |
| R+1       | IT                                                 | OUI     |               |
| R+1       | bureau JBD                                         | OUI     |               |
| R+1       | bureau3                                            | OUI     |               |
| R+1       | photocopies                                        | OUI     |               |
| R+1       | dégt                                               | OUI     |               |
| R+1       | palier2                                            | OUI     |               |
| R+1       | escalier2                                          | OUI     |               |
| R+1       | escalier3                                          | OUI     |               |
| RDC       | Entrée                                             | OUI     |               |
| RDC       | entrée2                                            | OUI     |               |
| RDC       | dégt2                                              | OUI     |               |
| RDC       | sanitaires                                         | OUI     |               |
| RDC       | salle de repos                                     | OUI     |               |
| RDC       | bureau magasin                                     | OUI     |               |
| RDC       | entrepot                                           | OUI     |               |
| Extérieur | avant                                              | OUI     |               |
| Extérieur | Pignon gauche                                      | OUI     |               |
| Extérieur | arrière                                            | OUI     |               |
| Extérieur | toiture                                            | OUI     |               |
| RDC       | extérieur                                          | OUI     |               |

**Programme de repérage :** Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

| Ouvrages ou composants de la construction                  | Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder | Matériau ou Produit | Commentaire |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités</b> |                                                             |                     |             |

|                                                                   |                                                                                                            |   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Plaques ondulées et planes</b>                                 | Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)                                               | P |
|                                                                   | Plaques en matériaux bitumineux                                                                            | P |
|                                                                   | Revêtements anti condensation sous bac acier                                                               | M |
| <b>Ardoises, bardeaux bitumineux</b>                              | Ardoises composites hors fibro ciment                                                                      | P |
|                                                                   | Ardoises en fibro ciment                                                                                   | P |
|                                                                   | Bardeaux bitumineux (« shingles »)                                                                         | P |
| <b>Éléments associés à la toiture</b>                             | Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation                                                             | P |
|                                                                   | Conduits d'eaux pluviales                                                                                  | P |
|                                                                   | Garnissage des joints de dilatation                                                                        | M |
|                                                                   | Joints de dilatation                                                                                       | M |
|                                                                   | Couvre-joints                                                                                              | P |
|                                                                   | Tresses d'étanchéité à l'air                                                                               | P |
|                                                                   | Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)         | P |
|                                                                   | Jonctions bitumineuses                                                                                     | M |
|                                                                   | Solins en fibre ciment                                                                                     | P |
|                                                                   | Colle des solins en fibre ciment                                                                           | M |
| <b>Éléments sous toiture</b>                                      | Pare-vapeur, pare pluie                                                                                    | P |
|                                                                   | Isolants fibreux en sous toiture                                                                           | P |
|                                                                   | Flocages, enduits projetés                                                                                 | M |
| <b>Étanchéité de toiture terrasse</b>                             | Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur         | P |
|                                                                   | Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)                                                          | P |
|                                                                   | Parties planes ou relevés : complexes asphaltés                                                            | M |
|                                                                   | Colles, produits d'accrochage                                                                              | M |
| <b>Fenêtres de toit, lanternaux, verrières</b>                    | Mastics (vitriers, bitumineux...)                                                                          | M |
|                                                                   | Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature                                                           | M |
|                                                                   | Garnitures de friction sur fenêtres basculantes                                                            | P |
| <b>2 - Parois verticales extérieures et Façades</b>               |                                                                                                            |   |
| <b>Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich</b> | Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage                                          | P |
|                                                                   | Ardoises composites hors fibro ciment                                                                      | P |
|                                                                   | Ardoises en fibro ciment                                                                                   | P |
|                                                                   | Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses                                                      | M |
|                                                                   | Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)                                                  | P |
|                                                                   | Peintures des bardages métalliques                                                                         | M |
| <b>Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage</b> | Flocages, enduits projetés                                                                                 | M |
|                                                                   | Carton-amiante                                                                                             | M |
| <b>Façades lourdes y compris poteaux</b>                          | Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs                                       | M |
|                                                                   | Revêtements plastiques épais (RPE)                                                                         | M |
|                                                                   | Peintures sur béton                                                                                        | M |
|                                                                   | Enduits pelliculaires de lissage/débullage                                                                 | M |
|                                                                   | Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants | M |
|                                                                   | Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire                        | P |
|                                                                   | Garnissage des joints de dilatation                                                                        | M |
|                                                                   | Joints de dilatation                                                                                       | M |
|                                                                   | Couvre-joints                                                                                              | P |
|                                                                   | Appuis de fenêtres en fibres-ciment                                                                        | P |
| <b>Menuiseries extérieures</b>                                    | Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)                                                  | M |
|                                                                   | Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure                                                          | P |
|                                                                   | Garnitures de friction sur fenêtres basculantes                                                            | P |
|                                                                   | Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)                                                          | P |
|                                                                   | Peintures décoratives                                                                                      | M |
| <b>Éléments associés aux façades</b>                              | Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation                                                            | P |

|                                                                    |                                                                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                    | Conduits d'eaux (pluviales et usées)                                                                                     | P |
|                                                                    | Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches                                                                          | P |
| <b>3 - Parois verticales intérieures</b>                           |                                                                                                                          |   |
| <b>Murs et cloisons maçonnés</b>                                   | Flocages                                                                                                                 | M |
|                                                                    | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés                                                          | M |
|                                                                    | Enduits de ragréage, débullage, lissage                                                                                  | M |
|                                                                    | Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu                                                                      | M |
|                                                                    | Fourreaux (carton, fibres-ciment...)                                                                                     | P |
| <b>Poteaux</b>                                                     | Flocages                                                                                                                 | M |
|                                                                    | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés                                                                    | M |
|                                                                    | Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)                                              | M |
|                                                                    | Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison                                                                       | M |
|                                                                    | Entourages de poteau (carton-amiante, fibrespiment, matériaux sandwich...), coffrages perdus                             | P |
| <b>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</b>                 | Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non                                                           | P |
|                                                                    | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés                                                          | M |
|                                                                    | Flocages                                                                                                                 | M |
|                                                                    | Plots de colle fixant les cloisons au mur                                                                                | M |
|                                                                    | Bandes calicot                                                                                                           | M |
|                                                                    | enduits de jointoiement des plaques de plâtre                                                                            | M |
|                                                                    | Sous couches des tissus muraux                                                                                           | P |
|                                                                    | Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac                                                                              | M |
|                                                                    | Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment | P |
| <b>Gaines et coffres verticaux</b>                                 | Flocages                                                                                                                 | M |
|                                                                    | Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)                                                                  | M |
|                                                                    | Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)                                              | M |
|                                                                    | Bandes calicot                                                                                                           | M |
|                                                                    | enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné                                                                   | M |
|                                                                    | Panneaux (fibres-ciment, ...)                                                                                            | P |
|                                                                    | Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)                                                            | P |
| <b>Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques</b> | Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)     | P |
|                                                                    | Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite                                                                 | P |
|                                                                    | Isolants intérieurs des portes                                                                                           | P |
| <b>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</b>     | Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles                                                         | P |
|                                                                    | Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment                                         | P |
|                                                                    | Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage                                             | M |
|                                                                    | Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)                                                                    | M |
|                                                                    | Revêtements bitumineux                                                                                                   | M |
|                                                                    | Peintures intumescents                                                                                                   | M |
| <b>4 - Plafonds et faux plafonds</b>                               |                                                                                                                          |   |
| <b>Plafonds</b>                                                    | Flocages                                                                                                                 | P |
|                                                                    | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés                                                          | M |
|                                                                    | Panneaux collés vissés ou cloués                                                                                         | P |
|                                                                    | Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)                                                              | M |
|                                                                    | Bandes calicot                                                                                                           | M |

|                                                                        |                                                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                        | Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre                                        | M |
|                                                                        | Sous couches des tissus muraux                                                                         | M |
|                                                                        | Peintures intumescentes                                                                                | M |
|                                                                        | Revêtements bitumineux                                                                                 | M |
|                                                                        | Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)                                                    | M |
|                                                                        | Résines                                                                                                | M |
|                                                                        | Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage                          | M |
| <b>Poutres et charpentes</b>                                           | Flocages                                                                                               | M |
|                                                                        | Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)                                      | M |
|                                                                        | Entourages de poutres (carton-amiante, fibreciment, matériaux sandwich)                                | P |
|                                                                        | Peintures intumescentes                                                                                | M |
|                                                                        | Revêtements bitumineux                                                                                 | M |
|                                                                        | Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)                                                    | M |
|                                                                        | Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)             | M |
| <b>Gaines et coffres horizontaux</b>                                   | Flocages                                                                                               | M |
|                                                                        | Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)                                      | M |
|                                                                        | Bandes calicot                                                                                         | P |
|                                                                        | Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné                                                 | M |
|                                                                        | Panneaux (fibres-ciment, ...)                                                                          | P |
|                                                                        | Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)                                          | M |
| <b>Faux plafonds</b>                                                   | Panneaux et plaques                                                                                    | P |
|                                                                        | Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux                                       | P |
|                                                                        | Pare vapeur                                                                                            | P |
|                                                                        | Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond                                     | P |
|                                                                        | Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur) | P |
| <b>Suspentes et contrevents</b>                                        | Flocages                                                                                               | M |
|                                                                        | Protections en plâtre                                                                                  | M |
|                                                                        | Peintures intumescentes                                                                                | M |
| <b>5 - Planchers et planchers techniques</b>                           |                                                                                                        |   |
| <b>Revêtements de sols</b>                                             | Dalles de sol                                                                                          | P |
|                                                                        | Nez de marche                                                                                          | P |
|                                                                        | Dalles moquettes avec entrecouche noire                                                                | P |
|                                                                        | Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples                                             | M |
|                                                                        | Colles bitumineuses                                                                                    | M |
|                                                                        | Colles non bitumineuses                                                                                | M |
|                                                                        | Moquette                                                                                               | M |
|                                                                        | Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)                                                          | P |
|                                                                        | Peintures de sol                                                                                       | M |
|                                                                        | Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage                                       | M |
|                                                                        | Revêtements de sols sportifs                                                                           | P |
|                                                                        | Joints de dilatation et d'assemblage                                                                   | P |
|                                                                        | Joints de cantonnement sur faux planchers                                                              | P |
|                                                                        | Enduit de cuvelage                                                                                     | M |
|                                                                        | Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment       | M |
| <b>8 - Équipements divers et accessoires</b>                           |                                                                                                        |   |
| <b>Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz</b> | Flocages                                                                                               | M |
|                                                                        | Bourres                                                                                                | M |

|                                                                          |                                                           |   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|
| <b>modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes</b> | Tresses                                                   | M |
|                                                                          | Calorifugeages                                            | M |
|                                                                          | Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides | M |
|                                                                          | Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.)    | M |
|                                                                          | Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques                | P |
| <b>Convecteurs et radiateurs électriques</b>                             | Isolants thermiques cartonnés                             | P |
|                                                                          | Tresses des diffuseurs                                    | M |
| <b>Fusibles à broche</b>                                                 | Carton, tresse                                            | P |
| <b>Canalisations électriques préfabriquées</b>                           | Isolants                                                  | P |
| <b>Coffres-forts</b>                                                     | Portes et parois                                          | P |
| <b>Portes de placard, baignoires et éviers métalliques</b>               | Plaques souples bitumineuses antivibratiles               | P |
| <b>Jardinières, bac à sable incendie</b>                                 | Éléments en fibres-ciment                                 | P |

## 6 RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

### Rapports précédents :

Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

## 7 OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## 8 PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

## ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

### ELEMENT : faux plafond blanc

#### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage     |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - salle de repos |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur   |
| plaques - Brut                                    |                     | POMMELET Frédéric    |
| Localisation                                      |                     |                      |
| faux plafond blanc - Plafond                      |                     |                      |
| Résultat amiante                                  |                     |                      |
| Absence d'amiante                                 |                     |                      |
| Commentaires                                      |                     |                      |
| faux plafond de 2024                              |                     |                      |

### ELEMENT : faux plafond

#### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | R+1 - Palier       |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| plaques - Brut                                    |                     | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| faux plafond - Plafond                            |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |

## PRELEVEMENT : P001

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - entrepot     |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| dalle béton - Brut                                | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Plancher - Sol                                    |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| dalle béton / Brut                                |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P002

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - entrepot     |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| dalle béton - Brut                                | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Plancher - Sol                                    |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| dalle béton / Brut                                |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P003

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - entrepot     |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| béton - Brut                                      | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Murs bas - Murs                                   |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| béton / Brut                                      |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau semi-dur (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; (noir) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P004

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - entrepot     |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| béton - Brut                                      | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Murs bas - Murs                                   |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| béton / Brut                                      |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| 002-COUCHE       | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)          |
| J01-COUCHE       | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (noir) |
| 001-COUCHE       | Matériau dur (gris)                                        |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| 002-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P005

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - entrepot     |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| béton - Brut                                      | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| plancher poteau - Sol                             |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| béton / Brut                                      |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (noir) |
| 001-COUCHE       | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (noir)                            |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P006

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - entrepot     |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| béton - Brut                                      | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| plancher poteau - Sol                             |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| béton / Brut                                      |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (noir) |
| 001-COUCHE       | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (noir)                            |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P007

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage     |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - salle de repos |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur   |
| Colle de carrelage - Faïence                      | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric    |
| Localisation                                      |                     |                      |
| Plancher - Sol                                    |                     |                      |
| Résultat amiante                                  |                     |                      |
| Absence d'amiante                                 |                     |                      |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                      |
| Objet                                             |                     |                      |
| Colle de carrelage / Faïence                      |                     |                      |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P008

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage     |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - salle de repos |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur   |
| colle de plinthes - Faïence                       | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric    |
| Localisation                                      |                     |                      |
| plinthes - Murs                                   |                     |                      |
| Résultat amiante                                  |                     |                      |
| Absence d'amiante                                 |                     |                      |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                      |
| Objet                                             |                     |                      |
| colle de plinthes / Faïence                       |                     |                      |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ;<br>matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P009

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage     |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - salle de repos |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur   |
| colle de faïence - Faïence                        | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric    |
| Localisation                                      |                     |                      |
| Murs - Murs                                       |                     |                      |
| Résultat amiante                                  |                     |                      |
| Absence d'amiante                                 |                     |                      |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                      |
| Objet                                             |                     |                      |
| colle de faïence / Faïence                        |                     |                      |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P010

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage     |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - salle de repos |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur   |
| enduit et calicot - Peinture                      | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric    |
| Localisation                                      |                     |                      |
| Murs - Murs                                       |                     |                      |
| Résultat amiante                                  |                     |                      |
| Absence d'amiante                                 |                     |                      |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                      |
| Objet                                             |                     |                      |
| enduit et calicot / Peinture                      |                     |                      |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001-COUCHE       | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)                                                                                                                                                                                  |
| J01-COUCHE       | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P011

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - entrepot     |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| joint de lithong - Brut                           | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Murs - Murs                                       |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| joint de lithong / Brut                           |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001-COUCHE       | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                                                |
| J01-COUCHE       | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P012

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - sanitaires   |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| colle de faïence blanche - Faïence                | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Murs - Murs                                       |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| colle de faïence blanche / Faïence                |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P013

### Emplacement

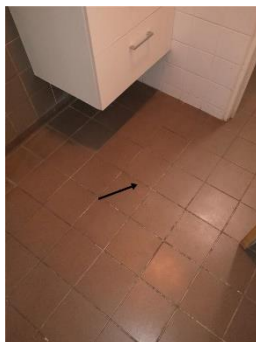

| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - dégt2        |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle de carrelage - Faïence                      | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Plancher - Sol                                    |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| Colle de carrelage / Faïence                      |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P014

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - sanitaires   |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle de plinthes - Faïence                       | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| plinthes - Murs                                   |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| Colle de plinthes / Faïence                       |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P015

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - sanitaires   |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| colle de faïence - Faïence                        | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Murs - Murs                                       |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| colle de faïence / Faïence                        |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

**PRELEVEMENT : P016**
**Emplacement**


| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - dégt2        |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| colle de plinthes - Faïence                       | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| plinthes - Murs                                   |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| colle de plinthes / Faïence                       |                     |                    |

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) |
| 001-COUCHE       | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)                                                                                                                                 |

**DETAIL DES RESULTATS :**

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P017

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - dégt2        |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| enduit et calicot - Peinture                      | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Murs - Murs                                       |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| enduit et calicot / Peinture                      |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001-COUCHE       | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)                                                                                                                           |
| J01-COUCHE       | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P018

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - dégt2        |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit - Peinture                                 | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |

### Localisation

plafond sous escalier - Plafond

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Enduit / Peinture

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P019

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage     |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - bureau magasin |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur   |
| lino+colle - Sol souple                           | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric    |
| Localisation                                      |                     |                      |
| Plancher - Sol                                    |                     |                      |
| Résultat amiante                                  |                     |                      |
| Absence d'amiante                                 |                     |                      |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                      |
| Objet                                             |                     |                      |
| lino+colle / Sol souple                           |                     |                      |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001-COUCHE       | Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ;<br>matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) |
| J01-COUCHE       | Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu) ; matériau de type colle (jaune)                                                      |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse<br>Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01    | Fibres d'amiante non détectées |
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01    | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P020

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage     |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - bureau magasin |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur   |
| joint noir - Brut                                 | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric    |

### Localisation

porte vitrée - A

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

joint noir / Brut

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                 |
|------------------|--------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau souple de type joint (noir) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P021

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage     |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - bureau magasin |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur   |
| joint noir - Brut                                 | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric    |
| Localisation                                      |                     |                      |
| fenêtre - A                                       |                     |                      |
| Résultat amiante                                  |                     |                      |
| Absence d'amiante                                 |                     |                      |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                      |
| Objet                                             |                     |                      |
| joint noir / Brut                                 |                     |                      |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau souple de type joint (noir) ; matériau (gris) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P022

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | R+1 - palier2      |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| lino noir+colle - Sol souple                      | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Plancher - Sol                                    |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| lino noir+colle / Sol souple                      |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 001-COUCHE       | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) |
| J01-COUCHE       | Matériau souple de type revêtement de sol (noir)                           |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P023

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | R+1 - palier2      |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| joint noir - Brut                                 | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |

### Localisation

fenêtre - B

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

joint noir / Brut

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


| Référence Couche | Description visuelle                 |
|------------------|--------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau souple de type joint (noir) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P024

### Emplacement

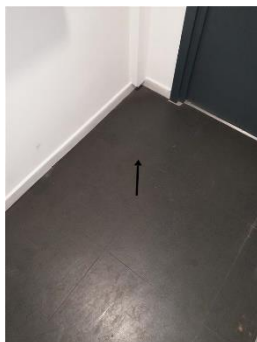

| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | R+1 - dégt         |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| lino noir+colle - Sol souple                      | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Plancher - Sol                                    |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| lino noir+colle / Sol souple                      |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001-COUCHE       | Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) |
| J01-COUCHE       | Matériau souple de type revêtement de sol (noir)                                                               |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P025

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | R+1 - dégt         |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| enduit et calicot - Peinture                      | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Murs - Murs                                       |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| enduit et calicot / Peinture                      |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (rose) |
| 001-COUCHE       | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)                                                                                                                                                     |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P026

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | R+1 - dégt         |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| joint de porte - Brut                             | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |

### Localisation

Porte coupe-feu, pare flamme - A

### Résultat amiante

**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

joint de porte / Brut

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle               |
|------------------|------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau souple (fibreuse) (beige) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante                  |
|------------------|--------------------|-------------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante de type chrysotile |

## PRELEVEMENT : P027

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - entrepot     |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| béton - Brut                                      | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| plot poteau - Toutes zones                        |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| béton / Brut                                      |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                              |
|------------------|---------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P028

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - Entrée       |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| colle de plinthes - Faïence                       | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| plinthes - Murs A B C D                           |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| colle de plinthes / Faïence                       |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ;<br>matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (beige) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P029

### Emplacement

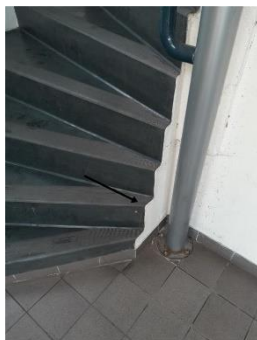

| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | R+1 - Escalier     |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| colle de nez de marche - Sol souple               | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Marches - Sol                                     |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| colle de nez de marche / Sol souple               |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau souple (gris) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P030

### Emplacement

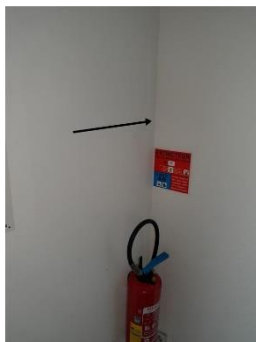

| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - Entrée       |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| enduit et calicot - Peinture                      | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Murs - Murs A B C D                               |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| enduit et calicot / Peinture                      |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


| Référence Couche | Description visuelle                               |
|------------------|----------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P031

### Emplacement

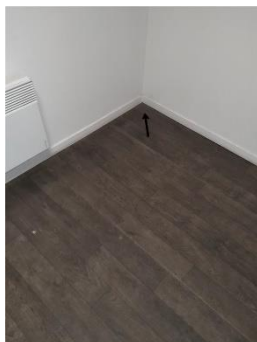

| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | R+1 - Palier       |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| lino noir+colle - Sol souple                      | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Plancher - Sol                                    |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| lino noir+colle / Sol souple                      |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau souple de type revêtement de sol (gris)                                                              |
| 001-COUCHE       | Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P032

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | R+1 - bureau HL    |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| lino noir+colle - Sol souple                      | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Plancher - Sol                                    |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| lino noir+colle / Sol souple                      |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 001-COUCHE       | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) |
| J01-COUCHE       | Matériau souple de type revêtement de sol (gris)                            |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P033

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | R+1 - open space1  |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| joint de porte - Brut                             | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Porte coupe-feu, pare flamme - E                  |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| joint de porte / Brut                             |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle              |
|------------------|-----------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau souple (fibreuse) (noir) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P034

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | R+1 - open space2  |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| colle de dalles de moquette - Moquette            | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |

### Localisation

Plancher - Sol

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

colle de dalles de moquette / Moquette

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001-COUCHE       | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)                                                                     |
| J01-COUCHE       | Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P035

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | R+1 - cafétéria    |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| lino noir+colle - Sol souple                      | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |

### Localisation

Plancher - Sol

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

lino noir+colle / Sol souple

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 001-COUCHE       | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)           |
| J01-COUCHE       | Matériau souple de type revêtement de sol (noir) ; matériau de type peinture (rouge) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P036

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | R+1 - cafétéria    |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| bitume sous évier - Brut                          | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| évier - Toutes zones                              |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| bitume sous évier / Brut                          |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                             |
|------------------|--------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau semi-dur (fibreuse) (bitumineux) (noir) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P037

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | R+1 - wcF          |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| lino beige+colle - Sol souple                     | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Plancher - Sol                                    |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| lino beige+colle / Sol souple                     |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau souple de type revêtement de sol (marron)                          |
| 001-COUCHE       | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P038

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | R+1 - wcF          |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| colle de faïence - Faïence                        | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Murs - Murs                                       |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| colle de faïence / Faïence                        |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P039

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | R+1 - wcH          |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| lino beige+colle - Sol souple                     | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Plancher - Sol                                    |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| lino beige+colle / Sol souple                     |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau souple de type revêtement de sol (marron)                                                                              |
| 001-COUCHE       | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P040

### Emplacement

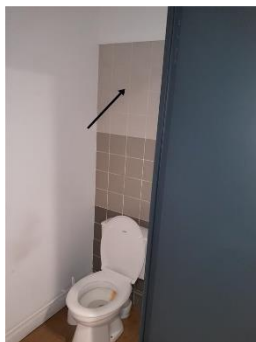

| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | R+1 - wcH          |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| colle de faïence - Faïence                        | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Murs - Murs                                       |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| colle de faïence / Faïence                        |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) + (marron) |
| 001-COUCHE       | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P041

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | R+1 - wcH          |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| enduit et calicot - Peinture                      | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Murs - Murs                                       |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| enduit et calicot / Peinture                      |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) + (marron) |
| 001-COUCHE       | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)                                                                                                                                                                 |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P042

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | R+1 - IT           |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| lino noir+colle - Sol souple                      | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Plancher - Sol                                    |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| lino noir+colle / Sol souple                      |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (noir)                                                                                                            |
| 001-COUCHE       | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P043

### Emplacement

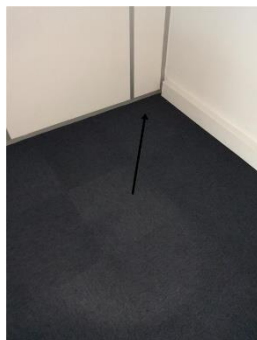

| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | R+1 - photocopies  |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| colle de dalles moquettes - Moquette              | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Plancher - Sol                                    |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| colle de dalles moquettes / Moquette              |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) |
| 001-COUCHE       | Matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)                           |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P044

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | Extérieur - avant  |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle de carrelage - Faïence                      | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| Escalier - Sol                                    |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| Colle de carrelage / Faïence                      |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 001-COUCHE       | Matériau dur (beige) + (gris)                                               |
| J01-COUCHE       | Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P045

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | Extérieur - avant  |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| béton - Brut                                      | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |

### Localisation

Escalier - Sol

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

béton / Brut

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (noir) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P046

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | Extérieur - avant  |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| métal - Peinture                                  | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| bardage - Murs                                    |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| métal / Peinture                                  |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                              |
|------------------|---------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P047

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | Extérieur - avant  |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Béton+joint - Peinture                            | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| murs bas - Murs                                   |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| Béton+joint / Peinture                            |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001-COUCHE       | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris)                                                          |
| J01-COUCHE       | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P048

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage          |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | Extérieur - Pignon gauche |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur        |
| Métal - Brut                                      | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric         |

### Localisation

bardage - Murs

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Métal / Brut

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P049

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage          |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | Extérieur - Pignon gauche |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur        |
| béton+joint - Peinture                            | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric         |

### Localisation

murs bas - Murs

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

béton+joint / Peinture

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur (noir) |
| 001-COUCHE       | Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc)                                                                                 |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P050

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage    |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | Extérieur - arrière |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur  |
| béton - Peinture                                  | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric   |
| Localisation                                      |                     |                     |
| muret - Murs                                      |                     |                     |
| Résultat amiante                                  |                     |                     |
| Absence d'amiante                                 |                     |                     |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                     |
| Objet                                             |                     |                     |
| béton / Peinture                                  |                     |                     |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 001-COUCHE       | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                    |
| J01-COUCHE       | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| 001-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P051

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage    |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | Extérieur - arrière |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur  |
| béton - Brut                                      | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric   |

### Localisation

plancher rampe - Sol

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

béton / Brut

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                              |
|------------------|---------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P052

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage     |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | RDC - salle de repos |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur   |
| plaques - Brut                                    | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric    |

### Localisation

faux plafond - Plafond

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

plaques / Brut

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ;<br>matériau semi-dur (blanc) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-NM-079950-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P053

### Emplacement



| Nom du client                                             | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE         | T241637057          | Extérieur - toiture |
| Matériau                                                  | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur  |
| étanchéité bitumineuse+isolant -<br>Revêtement bitumineux | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric   |

### Localisation

toiture partie plane - Toiture

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

étanchéité bitumineuse+isolant / Revêtement bitumineux

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces |
| 001-COUCHE       | Matériau fibreux de type isolant (jaune)                                                            |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-HB-197942-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE       | AR-24-HB-197942-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P054

### Emplacement



| Nom du client                                             | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE         | T241637057          | Extérieur - toiture |
| Matériau                                                  | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur  |
| étanchéité bitumineuse+isolant -<br>Revêtement bitumineux | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric   |

### Localisation

toiture partie plane - Toiture

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

étanchéité bitumineuse+isolant / Revêtement bitumineux

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001-COUCHE       | Matériau fibreux de type isolant (jaune)                                                             |
| J01-COUCHE       | Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| 001-COUCHE       | AR-24-HB-197942-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| J01-COUCHE       | AR-24-HB-197942-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P055

### Emplacement



|                                                   |                                                                                                                           |                      |                                |                     |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| Nom du client                                     |                                                                                                                           | Numéro de dossier    |                                | Partie d'ouvrage    |  |
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE |                                                                                                                           | T241637057           |                                | Extérieur - toiture |  |
| Matériau                                          |                                                                                                                           | Date de prélèvement  |                                | Nom de l'opérateur  |  |
| étanchéité bitumineuse - Revêtement<br>bitumineux |                                                                                                                           | 19/11/2024           |                                | POMMELET Frédéric   |  |
| Localisation                                      |                                                                                                                           |                      |                                |                     |  |
| toiture relevé skydome - Toiture                  |                                                                                                                           |                      |                                |                     |  |
| Résultat amiante                                  |                                                                                                                           |                      |                                |                     |  |
| Absence d'amiante                                 |                                                                                                                           |                      |                                |                     |  |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                                                                                                                           |                      |                                |                     |  |
| Objet                                             |                                                                                                                           |                      |                                |                     |  |
| étanchéité bitumineuse / Revêtement bitumineux    |                                                                                                                           |                      |                                |                     |  |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :               |                                                                                                                           |                      |                                |                     |  |
| Référence Couche                                  |                                                                                                                           | Description visuelle |                                |                     |  |
| J01-COUCHE                                        | Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) |                      |                                |                     |  |
| DETAIL DES RESULTATS :                            |                                                                                                                           |                      |                                |                     |  |
| Référence Couche                                  |                                                                                                                           | PV analyse Amiante   | Conclusion amiante             |                     |  |
| J01-COUCHE                                        |                                                                                                                           | AR-24-HB-197942-01   | Fibres d'amiante non détectées |                     |  |

## PRELEVEMENT : P056

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage    |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | Extérieur - toiture |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur  |
| étanchéité pax alu - Revêtement bitumineux        | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric   |

### Localisation

toiture relevé skydome - Toiture

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

étanchéité pax alu / Revêtement bitumineux

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                           |
|------------------|------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-HB-197942-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P057

### Emplacement



|                                                            |                                                                                   |                                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nom du client                                              | Numéro de dossier                                                                 | Partie d'ouvrage               |
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE          | T241637057                                                                        | Extérieur - toiture            |
| Matériau                                                   | Date de prélèvement                                                               | Nom de l'opérateur             |
| étanchéité pax alu périphérique -<br>Revêtement bitumineux | 19/11/2024                                                                        | POMMELET Frédéric              |
| Localisation                                               |                                                                                   |                                |
| toiture relevé - Toiture                                   |                                                                                   |                                |
| Résultat amiante                                           |                                                                                   |                                |
| Absence d'amiante                                          |                                                                                   |                                |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                               |                                                                                   |                                |
| Objet                                                      |                                                                                   |                                |
| étanchéité pax alu périphérique / Revêtement bitumineux    |                                                                                   |                                |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :                        |                                                                                   |                                |
| Référence Couche                                           | Description visuelle                                                              |                                |
| J01-COUCHE                                                 | Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) |                                |
| DETAIL DES RESULTATS :                                     |                                                                                   |                                |
| Référence Couche                                           | PV analyse<br>Amiante                                                             | Conclusion amiante             |
| J01-COUCHE                                                 | AR-24-HB-197942-01                                                                | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P058

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier                                                                      | Partie d'ouvrage               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057                                                                             | Extérieur - toiture            |
| Matériau                                          | Date de prélèvement                                                                    | Nom de l'opérateur             |
| étanchéité bande à froid - Revêtement bitumineux  | 19/11/2024                                                                             | POMMELET Frédéric              |
| Localisation                                      |                                                                                        |                                |
| toiture relevé conduit - Toiture                  |                                                                                        |                                |
| Résultat amiante                                  |                                                                                        |                                |
| Absence d'amiante                                 |                                                                                        |                                |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                                                                                        |                                |
| Objet                                             |                                                                                        |                                |
| étanchéité bande à froid / Revêtement bitumineux  |                                                                                        |                                |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :               |                                                                                        |                                |
| Référence Couche                                  |                                                                                        | Description visuelle           |
| J01-COUCHE                                        | Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (collant) (gris) ; matériau (noir) |                                |
| DETAIL DES RESULTATS :                            |                                                                                        |                                |
| Référence Couche                                  | PV analyse Amiante                                                                     | Conclusion amiante             |
| J01-COUCHE                                        | AR-24-HB-197942-01                                                                     | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P059

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage    |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | Extérieur - toiture |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur  |
| étanchéité pax alu - Revêtement bitumineux        | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric   |

### Localisation

toiture relevé conduit - Toiture

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

étanchéité pax alu / Revêtement bitumineux

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-HB-197942-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P060

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | R+1 - bureau3      |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| joint de vitrage - Brut                           | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |

### Localisation

fenêtre coté parking - Murs

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

joint de vitrage / Brut

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                 |
|------------------|--------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau souple de type joint (noir) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-HB-197942-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P061

### Emplacement



| Nom du client                                     | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL<br>PORTS DE LILLE | T241637057          | R+1 - bureau3      |
| Matériau                                          | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| isolant doublage - Brut                           | 19/11/2024          | POMMELET Frédéric  |
| Localisation                                      |                     |                    |
| fenêtre coté parking - Murs                       |                     |                    |
| Résultat amiante                                  |                     |                    |
| Absence d'amiante                                 |                     |                    |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                      |                     |                    |
| Objet                                             |                     |                    |
| isolant doublage / Brut                           |                     |                    |

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


| Référence Couche | Description visuelle                     |
|------------------|------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau fibreux de type isolant (jaune) |

### DETAIL DES RESULTATS :


| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-24-HB-197942-01 | Fibres d'amiante non détectées |

### ANNEXE CROQUIS


|                                                                                 |                                                |                       |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                | Planche de repérage   |                                                                                 |
| Client :                                                                        | CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL PORTS DE LILLE | Titre :               | RDC                                                                             |
| N° rapport :                                                                    | T241637057                                     | Lieu d'intervention : | CS 9134 PORTS DE LILLE BAT Q<br>place LEROUX DE FAUQUEMONT<br>59014 LILLE CEDEX |
| N° planche :                                                                    | 1/4                                            |                       |                                                                                 |
| Type :                                                                          | Croquis                                        |                       |                                                                                 |
| Date :                                                                          | 29/11/2024                                     | Bâtiment :            |                                                                                 |
| Intervenant :                                                                   | POMMELET Frédéric                              | Etage :               |                                                                                 |
| Origine du plan :                                                               |                                                | Commentaire :         |                                                                                 |

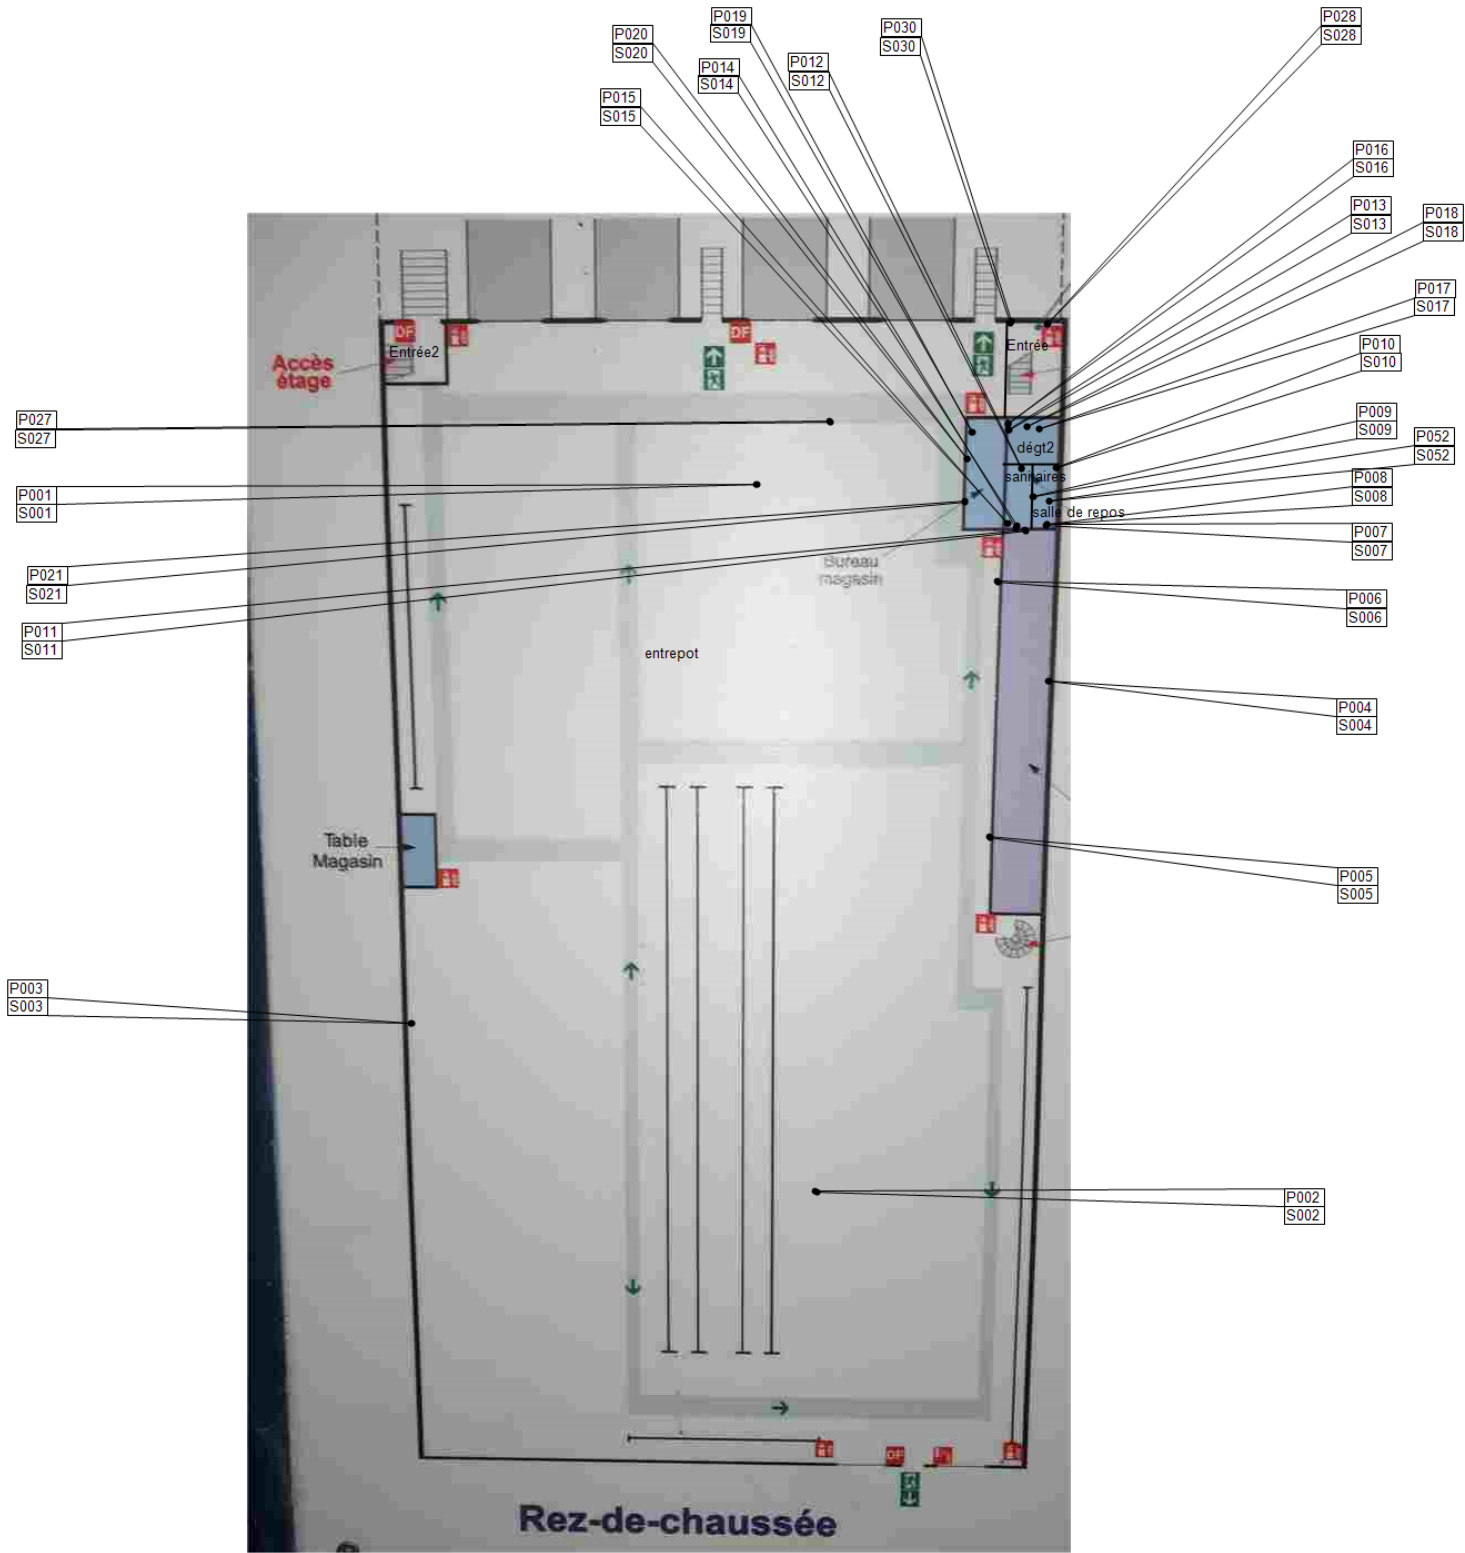


|                                        |                                                |                       |                                                                                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>apave</div></div> |                                                | Planche de repérage   |                                                                                 |
| Client :                               | CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL PORTS DE LILLE | Titre :               | R+1                                                                             |
| N° rapport :                           | T241637057                                     | Lieu d'intervention : | CS 9134 PORTS DE LILLE BAT Q<br>place LEROUX DE FAUQUEMONT<br>59014 LILLE CEDEX |
| N° planche :                           | 2/4                                            |                       |                                                                                 |
| Type :                                 | Croquis                                        |                       |                                                                                 |
| Date :                                 | 29/11/2024                                     | Bâtiment :            |                                                                                 |
| Intervenant :                          | POMMELET Frédéric                              | Etage :               |                                                                                 |
| Origine du plan :                      |                                                | Commentaire :         |                                                                                 |

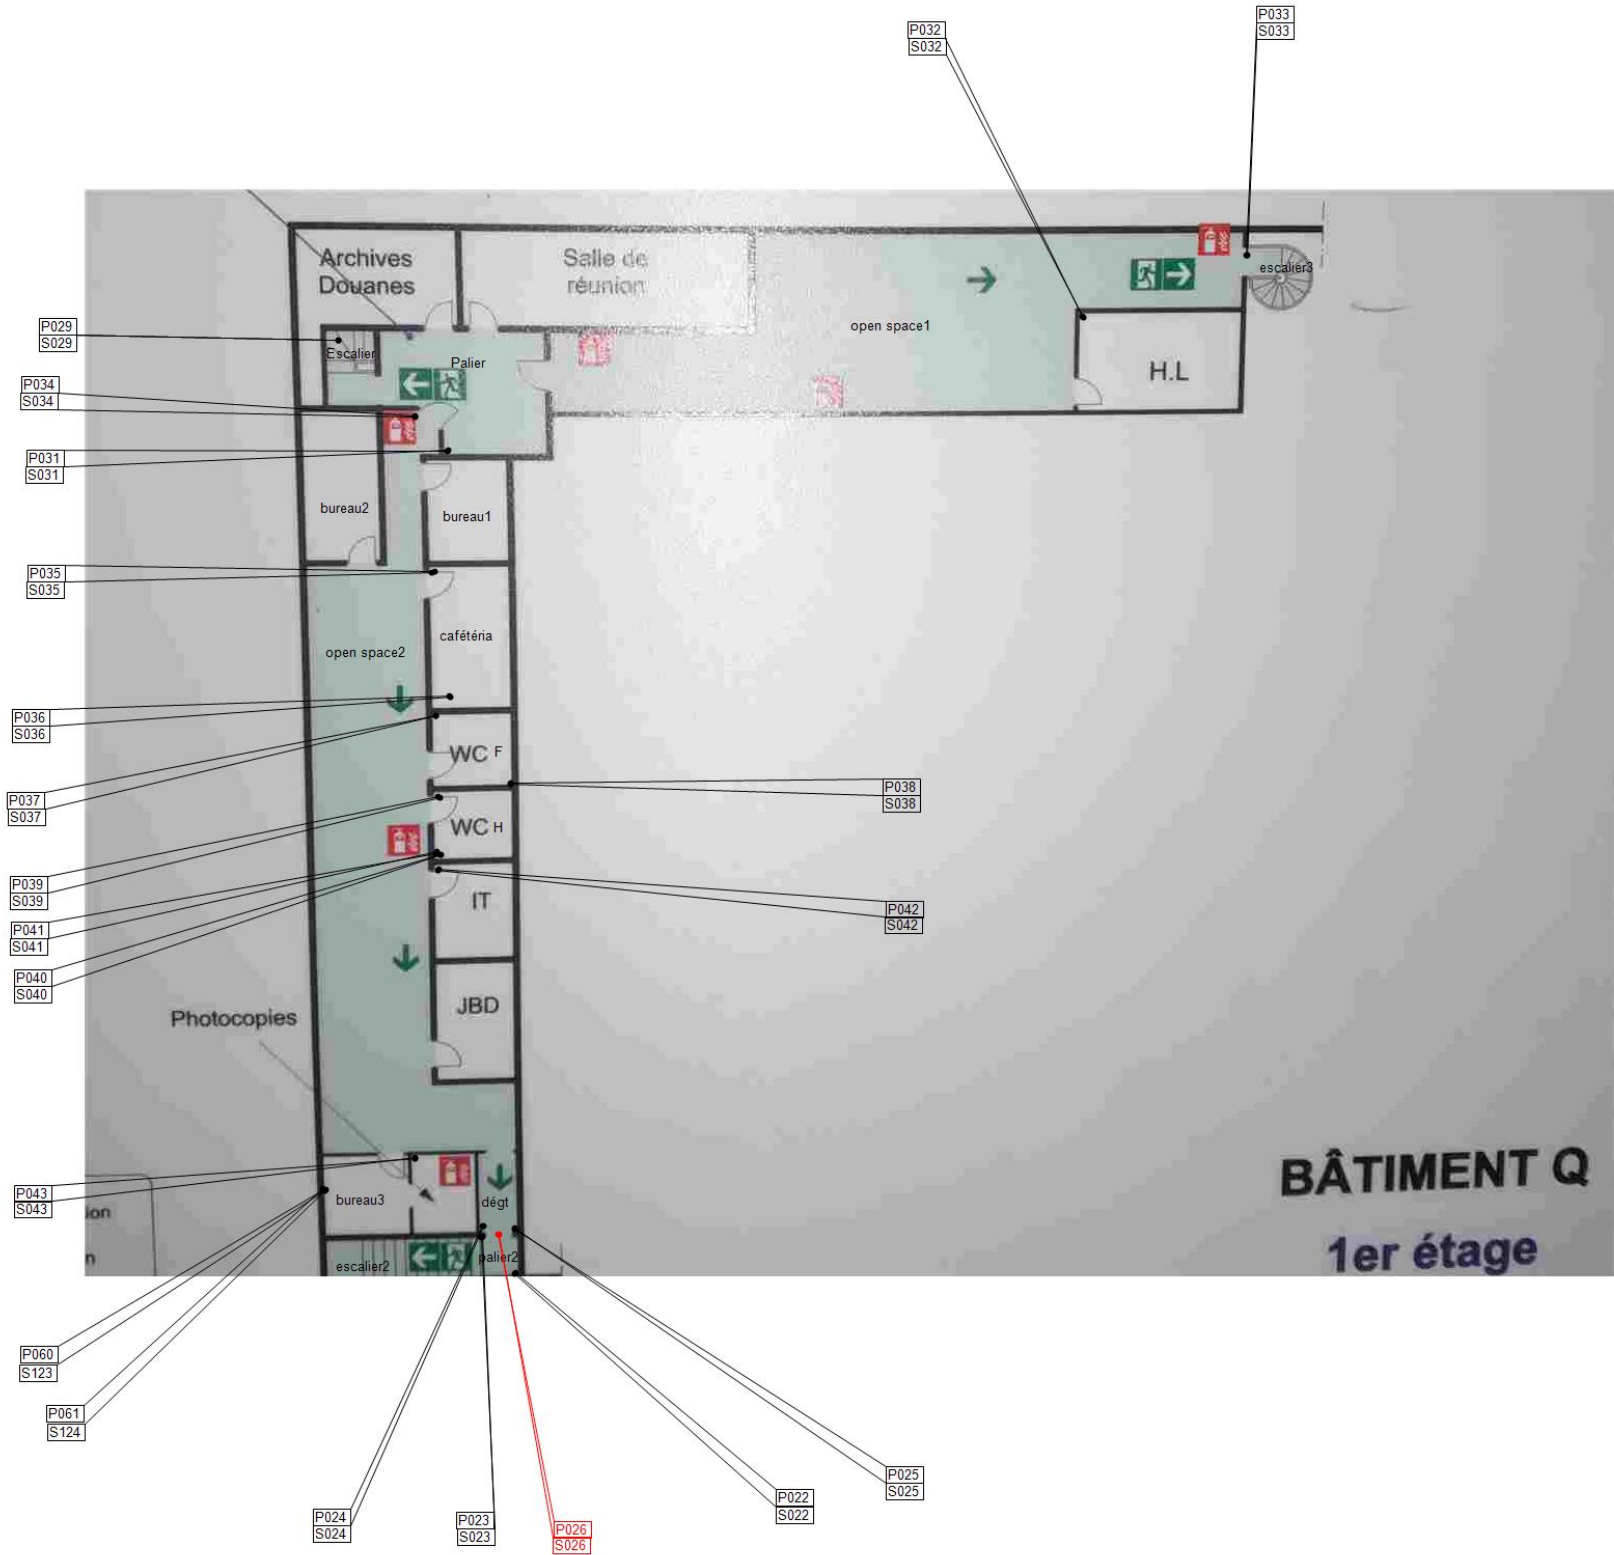

|                   |                                                |                       |                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <div>apave</div>  |                                                | Planche de repérage   |                                                                                 |
| Client :          | CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL PORTS DE LILLE | Titre :               | EXTERIEUR                                                                       |
| N° rapport :      | T241637057                                     | Lieu d'intervention : | CS 9134 PORTS DE LILLE BAT Q<br>place LEROUX DE FAUQUEMONT<br>59014 LILLE CEDEX |
| N° planche :      | 3/4                                            |                       |                                                                                 |
| Type :            | Croquis                                        |                       |                                                                                 |
| Date :            | 29/11/2024                                     | Bâtiment :            |                                                                                 |
| Intervenant :     | POMMELET Frédéric                              | Etage :               |                                                                                 |
| Origine du plan : |                                                | Commentaire :         |                                                                                 |

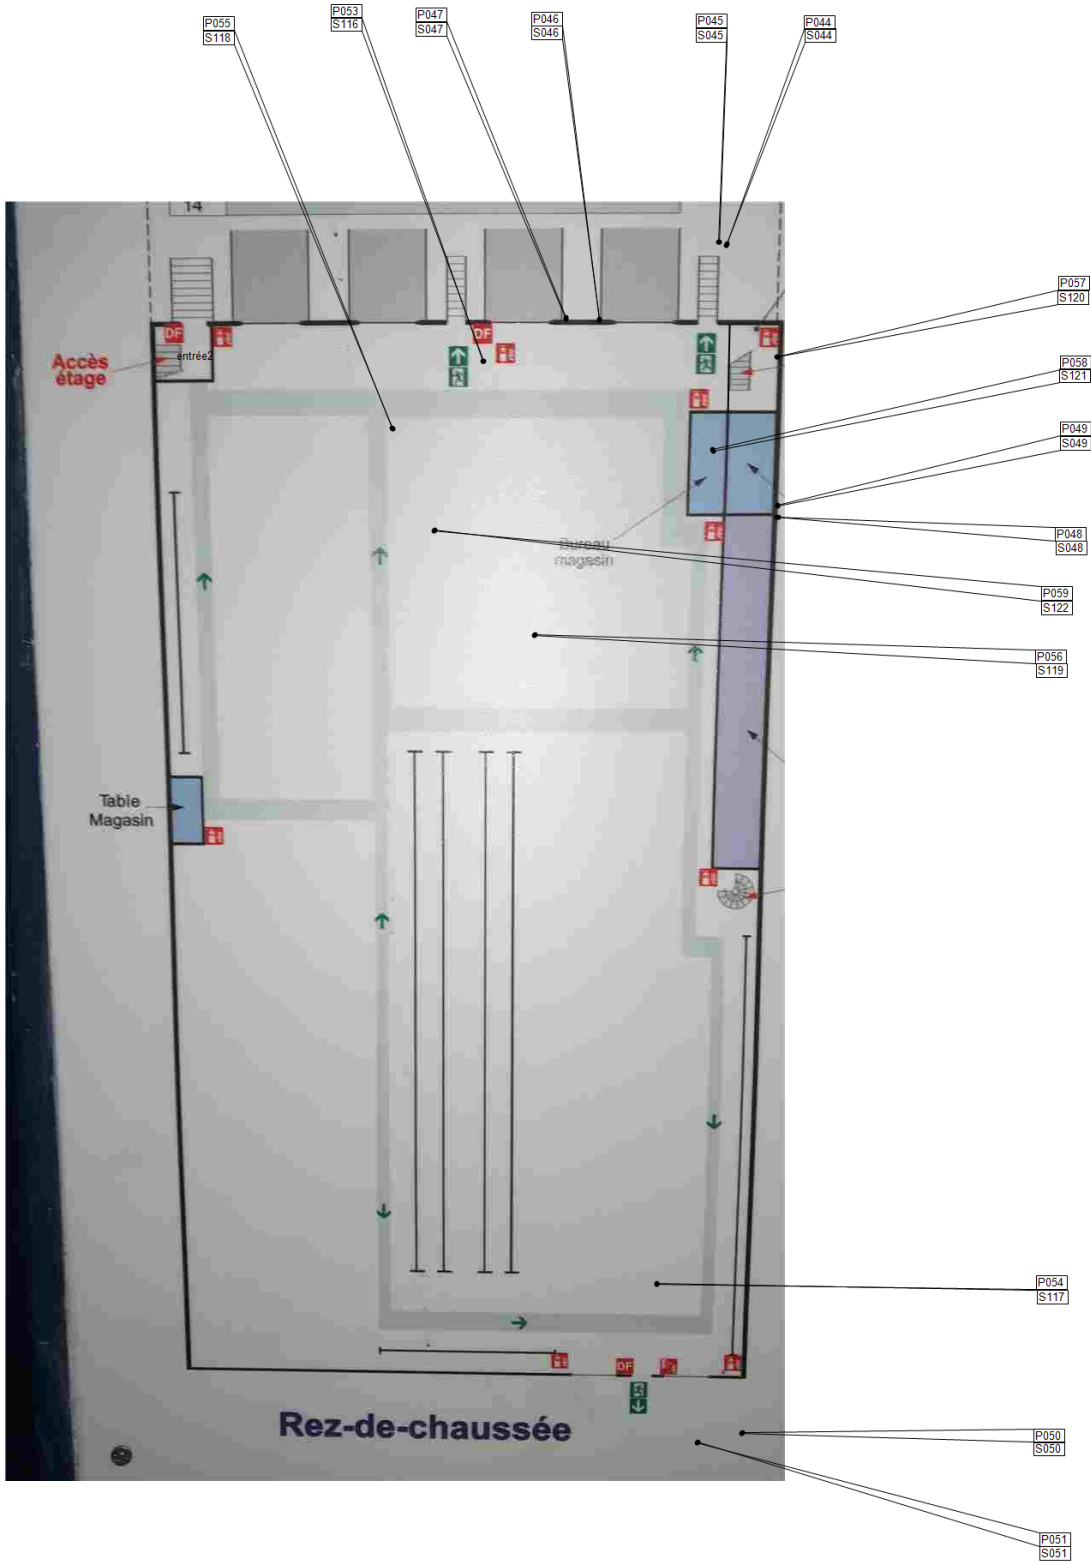

|                                                                                 |                                                |                       |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                | Planche de repérage   |                                                                                 |
| Client :                                                                        | CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL PORTS DE LILLE | Titre :               | R+1 MATERIAUX AMIANTES                                                          |
| N° rapport :                                                                    | T241637057                                     | Lieu d'intervention : | CS 9134 PORTS DE LILLE BAT Q<br>place LEROUX DE FAUQUEMONT<br>59014 LILLE CEDEX |
| N° planche :                                                                    | 4/4                                            |                       |                                                                                 |
| Type :                                                                          | Croquis                                        |                       |                                                                                 |
| Date :                                                                          | 29/11/2024                                     | Bâtiment :            |                                                                                 |
| Intervenant :                                                                   | POMMELET Frédéric                              | Etage :               |                                                                                 |
| Origine du plan :                                                               |                                                | Commentaire :         |                                                                                 |

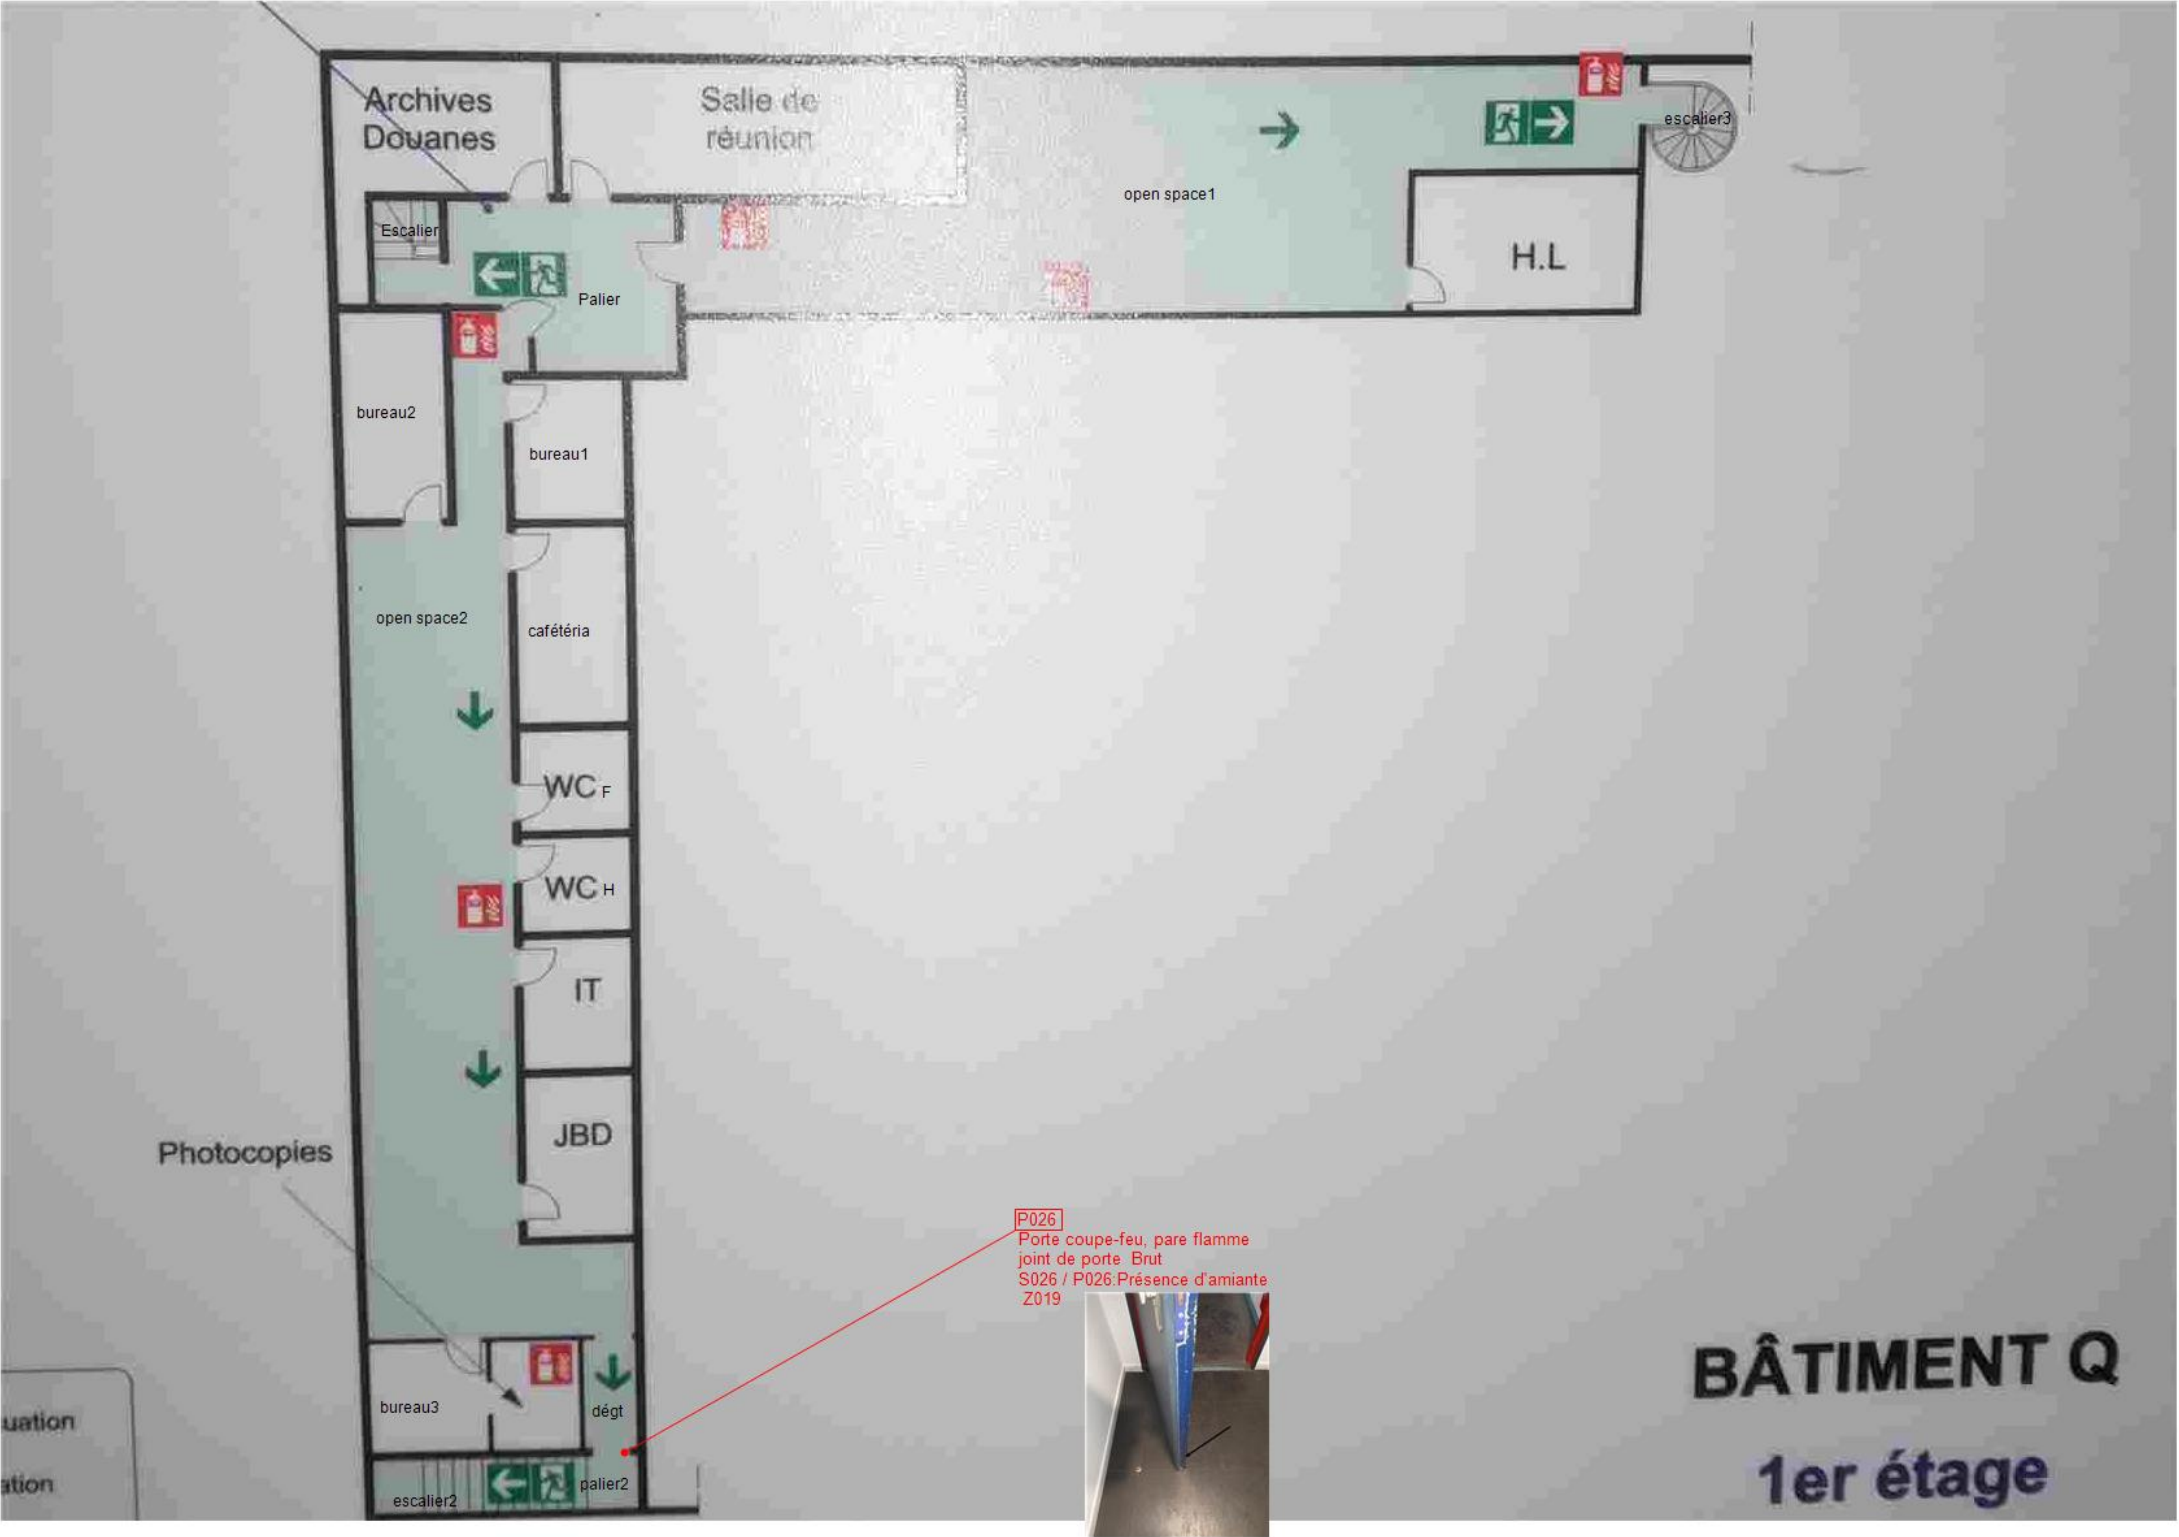

**ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES****PV\_00720241101445717****Analyses pour le Bâtiment**

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI  
Monsieur Frédéric POMMELET  
Rue Pierre et Marie Curie - ZA du 14 juillet  
62223 SAINT-LAURENT-BLANGY

Notre référence : AR-24-NM-079950-01

Numéro de dossier : 24NM043519

Référence de dossier :

2552550-LILLE CCI GRAND LILLE PORTS DE LILLE BAT Q A - CS 9134 PORTS  
DE LILLE BAT Q place LEROUX DE FAUQUEMONT 59014 LILLE CEDEX - CCI  
REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL PORTS DE LILLE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24NM043519-001 - Référence *P001-RDC - entrepot - Sol - Plancher - dalle béton - Brut*, prélevé par  
vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-002 - Référence *P002-RDC - entrepot - Sol - Plancher - dalle béton - Brut*, prélevé par  
vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-003 - Référence *P003-RDC - entrepot - Murs - Murs bas - béton - Brut*, prélevé par  
vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-004 - Référence *P004-RDC - entrepot - Murs - Murs bas - béton - Brut*, prélevé par  
vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-005 - Référence *P005-RDC - entrepot - Sol - plancher poteau - béton - Brut*, prélevé  
par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-006 - Référence *P006-RDC - entrepot - Sol - plancher poteau - béton - Brut*, prélevé  
par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1

F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 24NM043519-007 - Référence *P007-RDC - salle de repos - Sol - Plancher - Colle de carrelage - Faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24NM043519-008 - Référence *P008-RDC - salle de repos - Murs - plinthes - colle de plinthes - Faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24NM043519-009 - Référence *P009-RDC - salle de repos - Murs - Murs - colle de faïence - Faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24NM043519-010 - Référence *P010-RDC - salle de repos - Murs - Murs - enduit et calicot - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24NM043519-011 - Référence *P011-RDC - entrepot - Murs - Murs - joint de lithong - Brut*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24NM043519-012 - Référence *P012-RDC - sanitaires - Murs - Murs - colle de faïence blanche - Faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24NM043519-013 - Référence *P013-RDC - dégt2 - Sol - Plancher - Colle de carrelage - Faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24NM043519-014 - Référence *P014-RDC - sanitaires - Murs - plinthes - Colle de plinthes - Faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24NM043519-015 - Référence *P015-RDC - sanitaires - Murs - Murs - colle de faïence - Faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24NM043519-016 - Référence *P016-RDC - dégt2 - Murs - plinthes - colle de plinthes - Faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24NM043519-017 - Référence *P017-RDC - dégt2 - Murs - Murs - enduit et calicot - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24NM043519-018 - Référence *P018-RDC - dégt2 - Plafond - plafond sous escalier - Enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment 81

F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 24NM043519-019 - Référence *P019-RDC - bureau magasin - Sol - Plancher - lino+colle - Sol souple*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-020 - Référence *P020-RDC - bureau magasin - A - porte vitrée - joint noir - Brut*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-021 - Référence *P021-RDC - bureau magasin - A - fenêtre - joint noir - Brut*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-022 - Référence *P022-R+1 - palier2 - Sol - Plancher - lino noir+colle - Sol souple*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-023 - Référence *P023-R+1 - palier2 - B - fenêtre - joint noir - Brut*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-024 - Référence *P024-R+1 - dégt - Sol - Plancher - lino noir+colle - Sol souple*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-025 - Référence *P025-R+1 - dégt - Murs - Murs - enduit et calicot - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-026 - Référence *P026-R+1 - dégt - A - Porte coupe-feu, pare flamme - joint de porte - Brut*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-027 - Référence *P027-RDC - entrepot - Toutes zones - plot poteau - béton - Brut*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-028 - Référence *P028-RDC - Entrée - Murs A B C D - plinthes - colle de plinthes - Faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-029 - Référence *P029-R+1 - Escalier - Sol - Marches - colle de nez de marche - Sol souple*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-030 - Référence *P030-RDC - Entrée - Murs A B C D - Murs - enduit et calicot - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT  
Bâtiment 81

F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 24NM043519-031 - Référence P031-R+1 - Palier - Sol - Plancher - lino noir+colle - Sol souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24NM043519-032 - Référence P032-R+1 - bureau HL - Sol - Plancher - lino noir+colle - Sol souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24NM043519-033 - Référence P033-R+1 - open space1 - E - Porte coupe-feu, pare flamme - joint de porte - Brut, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24NM043519-034 - Référence P034-R+1 - open space2 - Sol - Plancher - colle de dalles de moquette - Moquette, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24NM043519-035 - Référence P035-R+1 - cafétéria - Sol - Plancher - lino noir+colle - Sol souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24NM043519-036 - Référence P036-R+1 - cafétéria - Toutes zones - évier - bitume sous évier - Brut, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24NM043519-037 - Référence P037-R+1 - wcF - Sol - Plancher - lino beige+colle - Sol souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24NM043519-038 - Référence P038-R+1 - wcF - Murs - Murs - colle de faïence - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24NM043519-039 - Référence P039-R+1 - wcH - Sol - Plancher - lino beige+colle - Sol souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24NM043519-040 - Référence P040-R+1 - wcH - Murs - Murs - colle de faïence - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24NM043519-041 - Référence P041-R+1 - wcH - Murs - Murs - enduit et calicot - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24NM043519-042 - Référence P042-R+1 - IT - Sol - Plancher - lino noir+colle - Sol souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment 81

F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 24NM043519-043 - Référence *P043-R+1 - photocopies - Sol - Plancher - colle de dalles moquettes - Moquette*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-044 - Référence *P044-Extérieur - avant - Sol - Escalier - Colle de carrelage - Faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-045 - Référence *P045-Extérieur - avant - Sol - Escalier - béton - Brut*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-046 - Référence *P046-Extérieur - avant - Murs - bardage - métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-047 - Référence *P047-Extérieur - avant - Murs - murs bas - Béton+joint - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-048 - Référence *P048-Extérieur - Pignon gauche - Murs - bardage - Métal - Brut*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-049 - Référence *P049-Extérieur - Pignon gauche - Murs - murs bas - béton+joint - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-050 - Référence *P050-Extérieur - arrière - Murs - muret - béton - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-051 - Référence *P051-Extérieur - arrière - Sol - plancher rampe - béton - Brut*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24NM043519-052 - Référence *P052-RDC - salle de repos - Plafond - faux plafond - plaques - Brut*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT  
Bâtiment 81

F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

**Analyses pour le Bâtiment**

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT  
Bâtiment 81  
F-59640 DUNKERQUE  
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



## Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

### Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

**Analyse**  
Bât. B1 - 1294 Rue Achille Peres  
ZI de Petite Synthe  
59640 Dunkerque

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-059578-01 Date d'émission de rapport : 27/11/2024 17:55 Page 1/16  
Référence laboratoire N° : 24EK060386 Référence de suivi du dossier N° : 24NM043519  
Reçu au laboratoire le : 22/11/2024 Date de réception : 21/11/2024  
Date d'analyse : 26/11/2024  
Référence dossier Client: 24NM043519 - 2552550-LILLE CCI GRAND LILLE PORTS DE LILLE BAT Q A - CS 9134 PORTS DE LILLE BAT Q place LEROUX DE FAUQUEMONT 59014 LILLE CEDEX - CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL  
PORTS DE LILLE

| N° éch. | Référence client                                                           | Description visuelle                                                                  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                            |                                                                                       |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 001     | 24NM043519-001 - P001-RDC - entrepot - Sol - Plancher - dalle béton - Brut | Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)         | MET / K6ZI                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 002     | 24NM043519-002 - P002-RDC - entrepot - Sol - Plancher - dalle béton - Brut | Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)  | MET / K6ZI                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 003     | 24NM043519-003 - P003-RDC - entrepot - Murs - Murs bas - béton - Brut      | Matériau semi-dur (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; (noir) | MET / K6ZI                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 004     | 24NM043519-004 - P004-RDC - entrepot - Murs - Murs bas - béton - Brut      | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (noir)                            | MET / K6ZI                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                            | Matériau dur (gris)                                                                   | MET / K6ZI                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alem, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-059578-01 Date d'émission de rapport : 27/11/2024 17:55 Page2/16  
 Référence laboratoire N° : 24EK060386 Référence de suivi du dossier N° : 24NM043519  
 Reçu au laboratoire le : 22/11/2024 Date de réception :21/11/2024  
 Date d'analyse : 26/11/2024  
 Référence dossier Client:24NM043519 - 2552550-LILLE CCI GRAND LILLE PORTS DE LILLE BAT Q A - CS 9134 PORTS DE LILLE BAT Q place LEROUX DE FAUQUEMONT 59014 LILLE CEDEX - CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL  
 PORTS DE LILLE

| N° éch. | Référence client                                                                           | Description visuelle                                                                      | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                            |                                                                                           |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
|         |                                                                                            | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                         | MET / K6ZI                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 005     | 24NM043519-005 - P005-RDC - entrepot - Sol - plancher poteau - béton - Brut                | Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (noir)     | MET / K6ZI                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                            | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (noir)                                | MET / K6ZI                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 006     | 24NM043519-006 - P006-RDC - entrepot - Sol - plancher poteau - béton - Brut                | Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (noir)     | MET / K6ZI                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                            | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (noir)                                | MET / K6ZI                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 007     | 24NM043519-007 - P007-RDC - salle de repos - Sol - Plancher - Colle de carrelage - Faïence | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET / K6ZI                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-059578-01 Date d'émission de rapport : 27/11/2024 17:55 Page3/16  
 Référence laboratoire N° : 24EK060386 Référence de suivi du dossier N° : 24NM043519  
 Reçu au laboratoire le : 22/11/2024 Date de réception :21/11/2024  
 Date d'analyse : 26/11/2024  
 Référence dossier Client:24NM043519 - 2552550-LILLE CCI GRAND LILLE PORTS DE LILLE BAT Q A - CS 9134 PORTS DE LILLE BAT Q place LEROUX DE FAUQUEMONT 59014 LILLE CEDEX - CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL PORTS DE LILLE

| N° éch. | Référence client                                                                           | Description visuelle                                                                                                                                                                                                                    | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 008     | 24NM043519-008 - P008-RDC - salle de repos - Murs - plinthes - colle de plinthes - Faïence | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)                                                                       | MET / K6ZI                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 009     | 24NM043519-009 - P009-RDC - salle de repos - Murs - Murs - colle de faïence - Faïence      | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)                                                                      | MET / K6ZI                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 010     | 24NM043519-010 - P010-RDC - salle de repos - Murs - Murs - enduit et calicot - Peinture    | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | MET / LWK3                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                            | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)                                                                                                                                                                                  | MOLP / X9IC                   | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées |
| 011     | 24NM043519-011 - P011-RDC - entrepot - Murs - Murs - joint de lithong - Brut               | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                                                                        | MET / LWK3                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-059578-01 Date d'émission de rapport : 27/11/2024 17:55 Page4/16  
 Référence laboratoire N° : 24EK060386 Référence de suivi du dossier N° : 24NM043519  
 Reçu au laboratoire le : 22/11/2024 Date de réception :21/11/2024  
 Date d'analyse : 26/11/2024  
 Référence dossier Client:24NM043519 - 2552550-LILLE CCI GRAND LILLE PORTS DE LILLE BAT Q A - CS 9134 PORTS DE LILLE BAT Q place LEROUX DE FAUQUEMONT 59014 LILLE CEDEX - CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL PORTS DE LILLE

| N° éch. | Référence client                                                                          | Description visuelle                                                                                                                                                                       | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
|         |                                                                                           | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                                                                                                          | MET / LWK3                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 012     | 24NM043519-012 - P012-RDC - sanitaires - Murs - Murs - colle de faïence blanche - Faïence | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)                                                            | MET / LWK3                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 013     | 24NM043519-013 - P013-RDC - dégt2 - Sc - Plancher - Colle de carrelage - Faïence          | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                                                         | MET / LWK3                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 014     | 24NM043519-014 - P014-RDC - sanitaires - Murs - plinthes - Colle de plinthes - Faïence    | Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / LWK3                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 015     | 24NM043519-015 - P015-RDC - sanitaires - Murs - Murs - colle de faïence - Faïence         | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / LWK3                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-059578-01

Date d'émission de rapport : 27/11/2024 17:55

Page 5/16

Référence laboratoire N° : 24EK060386

Référence de suivi du dossier N° : 24NM043519

Reçu au laboratoire le : 22/11/2024

Date de réception :21/11/2024

Date d'analyse : 26/11/2024

Référence dossier Client:24NM043519 - 2552550-LILLE CCI GRAND LILLE PORTS DE LILLE BAT Q A - CS 9134 PORTS

DE LILLE BAT Q place LEROUX DE FAUQUEMONT 59014 LILLE CEDEX - CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL

PORTS DE LILLE

| N° éch. | Référence client                                                                        | Description visuelle                                                                                                                                                             | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 016     | 24NM043519-016 - P016-RDC - dégt2 - Murs - plinthes - colle de plinthes - Faïence       | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)         | MET / LWK3                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                         | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)                                                                                                                                         | MET / LWK3                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 017     | 24NM043519-017 - P017-RDC - dégt2 - Murs - Murs - enduit et calicot - Peinture          | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / LWK3                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                         | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)                                                                                                                           | MOLP / X9/C                   | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées |
| 018     | 24NM043519-018 - P018-RDC - dégt2 - Plafond - plafond sous escalier - Enduit - Peinture | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                                                            | MET / LWK3                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 019     | 24NM043519-019 - P019-RDC - bureau magasin - Sol - Plancher - lino+colle - Sol souple   | Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu) ; matériau de type colle (jaune)                                                                                      | MET / BO2V                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Rua Monte de Alem, 62

4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-059578-01      Date d'émission de rapport : 27/11/2024 17:55      Page 6/16  
 Référence laboratoire N° : 24EK060386      Référence de suivi du dossier N° : 24NM043519  
 Reçu au laboratoire le : 22/11/2024      Date de réception :21/11/2024  
 Date d'analyse : 26/11/2024  
 Référence dossier Client:24NM043519 - 2552550-LILLE CCI GRAND LILLE PORTS DE LILLE BAT Q A - CS 9134 PORTS  
 DE LILLE BAT Q place LEROUX DE FAUQUEMONT 59014 LILLE CEDEX - CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL  
 PORTS DE LILLE

| N°<br>éch. | Référence client                                                                             | Description visuelle                                                                                                                                             | Technique<br>utilisée /<br>Analyste | Préparation                         |                                                                                | Résultats                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|            |                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                     | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type                                                                           |                                   |
|            |                                                                                              | Matériau souple de type<br>revêtement de sol<br>(marron) ; matériau de<br>type colle (jaune) ;<br>matériau semi-dur<br>fibreuse de type bois,<br>copeaux (beige) | <b>MET</b><br>/ BO2V                | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 020        | 24NM043519-020 -<br>P020-RDC - bureau<br>magasin - A - porte<br>vitrée - joint noir - Brut   | Matériau souple de type<br>joint (noir)                                                                                                                          | <b>MET</b><br>/ LWK3                | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 021        | 24NM043519-021 -<br>P021-RDC - bureau<br>magasin - A - fenêtre -<br>joint noir - Brut        | Matériau souple de type<br>joint (noir) ; matériau<br>(gris)                                                                                                     | <b>MET</b><br>/ LWK3                | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 022        | 24NM043519-022 -<br>P022-R+1 - palier2 -<br>Sol - Plancher - lino<br>noir+colle - Sol souple | Matériau souple de type<br>revêtement de sol (noir)                                                                                                              | <b>MET</b><br>/ LWK3                | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
|            |                                                                                              | Matériau de type colle<br>(jaune) ; matériau<br>semi-dur de type<br>ragréage (gris)                                                                              | <b>MET</b><br>/ LWK3                | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 023        | 24NM043519-023 -<br>P023-R+1 - palier2 - B<br>- fenêtre - joint noir -<br>Brut               | Matériau souple de type<br>joint (noir)                                                                                                                          | <b>MET</b><br>/ LWK3                | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-059578-01

Date d'émission de rapport : 27/11/2024 17:55

Page 7/16

Référence laboratoire N° : 24EK060386

Référence de suivi du dossier N° : 24NM043519

Reçu au laboratoire le : 22/11/2024

Date de réception :21/11/2024

Date d'analyse : 26/11/2024

Référence dossier Client:24NM043519 - 2552550-LILLE CCI GRAND LILLE PORTS DE LILLE BAT Q A - CS 9134 PORTS

DE LILLE BAT Q place LEROUX DE FAUQUEMONT 59014 LILLE CEDEX - CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL

PORTS DE LILLE

| N° éch.    | Référence client                                                                            | Description visuelle                                                                                                                                                                                       | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                     |
| 024        | 24NM043519-024 - P024-R+1 - dégt - Sol - Plancher - lino noir+colle - Sol souple            | Matériau souple de type revêtement de sol (noir)                                                                                                                                                           | MET /LWK3                     | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |
|            |                                                                                             | Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)                                                                                             | MET /LWK3                     | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |
| 025        | 24NM043519-025 - P025-R+1 - dégt - Murs - Murs - enduit et calicot - Peinture               | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (rose) | MET /LWK3                     | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |
|            |                                                                                             | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)                                                                                                                                                     | MOLP /X4ED                    | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées      |
| 026<br>(1) | 24NM043519-026 - P026-R+1 - dégt - A - Porte coupe-feu, pare flamme - joint de porte - Brut | Matériau souple (fibreux) (beige)                                                                                                                                                                          | MET /PS4R                     | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 027        | 24NM043519-027 - P027-RDC - entrepot - Toutes zones - plot poteau - béton - Brut            | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                                                                                                                          | MET /LWK3                     | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Rua Monte de Alem, 62

4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-059578-01 Date d'émission de rapport : 27/11/2024 17:55 Page8/16  
 Référence laboratoire N° : 24EK060386 Référence de suivi du dossier N° : 24NM043519  
 Reçu au laboratoire le : 22/11/2024 Date de réception :21/11/2024  
 Date d'analyse : 26/11/2024  
 Référence dossier Client:24NM043519 - 2552550-LILLE CCI GRAND LILLE PORTS DE LILLE BAT Q A - CS 9134 PORTS DE LILLE BAT Q place LEROUX DE FAUQUEMONT 59014 LILLE CEDEX - CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL PORTS DE LILLE

| N° éch. | Référence client                                                                           | Description visuelle                                                                                                                                              | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 028     | 24NM043519-028 - P028-RDC - Entrée - Murs A B C D - plinthes - colle de plinthes - Faïence | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (beige) | MET /LWK3                     | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 029     | 24NM043519-029 - P029-R+1 - Escalier - Sol - Marches - colle de nez de marche - So souple  | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau souple (gris)                   | MET /LWK3                     | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 030     | 24NM043519-030 - P030-RDC - Entrée - Murs A B C D - Murs - enduit et calicot - Peinture    | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)                                                                                                                | MET /ZYS7                     | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 031     | 24NM043519-031 - P031-R+1 - Palier - Sol - Plancher - lino noir+colle - Sol souple         | Matériau souple de type revêtement de sol (gris)                                                                                                                  | MET /ZYS7                     | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                            | Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)                                                     | MET /ZYS7                     | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 032     | 24NM043519-032 - P032-R+1 - bureau HL - Sol - Plancher - lino noir+colle - Sol souple      |                                                                                                                                                                   |                               |                               |                                                                 |                                |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-059578-01 Date d'émission de rapport : 27/11/2024 17:55 Page 9/16  
 Référence laboratoire N° : 24EK060386 Référence de suivi du dossier N° : 24NM043519  
 Reçu au laboratoire le : 22/11/2024 Date de réception : 21/11/2024  
 Date d'analyse : 26/11/2024  
 Référence dossier Client: 24NM043519 - 2552550-LILLE CCI GRAND LILLE PORTS DE LILLE BAT Q A - CS 9134 PORTS DE LILLE BAT Q place LEROUX DE FAUQUEMONT 59014 LILLE CEDEX - CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL PORTS DE LILLE

| N° éch. | Référence client                                                                                  | Description visuelle                                                                                                                             | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
|         |                                                                                                   | Matériau souple de type revêtement de sol (gris)                                                                                                 | MET / ZYS7                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                   | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)                                                                      | MET / ZYS7                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 033     | 24NM043519-033 - P033-R+1 - open space1 - E - Porte coupe-feu, pare flamm - joint de porte - Brut | Matériau souple (fibreuse) (noir)                                                                                                                | MET / ZYS7                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 034     | 24NM043519-034 - P034-R+1 - open space2 - Sol - Plancher - colle de dalles de moquette - Moquette | Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (bitumineux) (noir) | MET / ZYS7                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                   | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)(i)                                                                   | MET / ZYS7                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 035     | 24NM043519-035 - P035-R+1 - cafétéria - Sol - Plancher - lino noir+colle - Sol souple             | Matériau souple de type revêtement de sol (noir) ; matériau de type peinture (rouge)                                                             | MET / ZYS7                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





## Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-059578-01 Date d'émission de rapport : 27/11/2024 17:55 Page 10/16  
 Référence laboratoire N° : 24EK060386 Référence de suivi du dossier N° : 24NM043519  
 Reçu au laboratoire le : 22/11/2024 Date de réception : 21/11/2024  
 Date d'analyse : 26/11/2024  
 Référence dossier Client: 24NM043519 - 2552550-LILLE CCI GRAND LILLE PORTS DE LILLE BAT Q A - CS 9134 PORTS DE LILLE BAT Q place LEROUX DE FAUQUEMONT 59014 LILLE CEDEX - CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL PORTS DE LILLE

| N° éch. | Référence client                                                                        | Description visuelle                                                                                                           | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                         |                                                                                                                                |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
|         |                                                                                         | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)                                                  | MET / ZYS7                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 036 (2) | 24NM043519-036 - P036-R+1 - cafétéria - Toutes zones - évier - bitume sous évier - Brut | Matériau semi-dur (fibreuse) (bitumineux) (noir)                                                                               | MET / ZYS7                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 037     | 24NM043519-037 - P037-R+1 - wcF - Sol - Plancher - lino beige+colle - Sol souple        | Matériau souple de type revêtement de sol (marron)                                                                             | MET / ZYS7                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                         | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)                                                    | MET / ZYS7                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 038     | 24NM043519-038 - P038-R+1 - wcF - Murs - Murs - colle de faïence - Faïence              | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) | MET / ZYS7                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 039     | 24NM043519-039 - P039-R+1 - wcH - Sol - Plancher - lino beige+colle - Sol souple        | Matériau souple de type revêtement de sol (marron)                                                                             | MET / ZYS7                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





## Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-059578-01 Date d'émission de rapport : 27/11/2024 17:55 Page11/16  
 Référence laboratoire N° : 24EK060386 Référence de suivi du dossier N° : 24NM043519  
 Reçu au laboratoire le : 22/11/2024 Date de réception :21/11/2024  
 Date d'analyse : 26/11/2024  
 Référence dossier Client:24NM043519 - 2552550-LILLE CCI GRAND LILLE PORTS DE LILLE BAT Q A - CS 9134 PORTS  
 DE LILLE BAT Q place LEROUX DE FAUQUEMONT 59014 LILLE CEDEX - CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL  
 PORTS DE LILLE

| N°<br>éch. | Référence client                                                                      | Description visuelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Technique<br>utilisée /<br>Analyste | Préparation                         |                                                                                | Résultats                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type                                                                           |                                   |
|            |                                                                                       | Matériau de type colle<br>(jaune) ; matériau<br>semi-dur de type<br>ragréage (beige) ;<br>matériau dur de type<br>mortier, béton, chape<br>(gris)                                                                                                                                                                                                                         | <b>MET</b><br>/ ZYS7                | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 040        | 24NM043519-040 -<br>P040-R+1 - wcH - Murs<br>- Murs - colle de<br>faïence - Faïence   | Matériau dur de type<br>carrelage, faïence (gris) ;<br>matériau de type<br>peinture (blanc) ;<br>matériau dur de type<br>ciment-colle (beige) ;<br>matériau semi-dur<br>(blanc) ; matériau souple<br>fibreuse de type papier,<br>carton (beige) ; matériau<br>semi-dur de type enduit<br>(blanc) ; matériau<br>semi-dur de type plaque<br>(plâtreux) (vert) +<br>(marron) | <b>MET</b><br>/ FF2S                | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
|            |                                                                                       | Matériau souple fibreuse<br>de type papier, carton<br>(beige)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>MOLP</b><br>/ XA4P               | 2 / 2                               | -                                                                              | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 041        | 24NM043519-041 -<br>P041-R+1 - wcH - Murs<br>- Murs - enduit et<br>calicot - Peinture | Matériau de type<br>système d'enduit<br>peinture (blanc) ;<br>matériau souple fibreuse<br>de type papier, carton<br>(beige) ; matériau<br>semi-dur de type enduit<br>(blanc) ; matériau<br>semi-dur de type plaque<br>(plâtreux) (vert) +<br>(marron)                                                                                                                     | <b>MET</b><br>/ FF2S                | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-059578-01 Date d'émission de rapport : 27/11/2024 17:55 Page12/16  
 Référence laboratoire N° : 24EK060386 Référence de suivi du dossier N° : 24NM043519  
 Reçu au laboratoire le : 22/11/2024 Date de réception :21/11/2024  
 Date d'analyse : 26/11/2024  
 Référence dossier Client:24NM043519 - 2552550-LILLE CCI GRAND LILLE PORTS DE LILLE BAT Q A - CS 9134 PORTS DE LILLE BAT Q place LEROUX DE FAUQUEMONT 59014 LILLE CEDEX - CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL  
 PORTS DE LILLE

| N° éch. | Référence client                                                                                | Description visuelle                                                                                                                                                  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
|         |                                                                                                 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)                                                                                                                | MOLP / XA4P                   | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées |
| 042     | 24NM043519-042 - P042-R+1 - IT - Sol - Plancher - lino noir+colle - Sol souple                  | Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (noir)                                                                                                            | MET / FF2S                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                 | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) | MET / FF2S                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 043     | 24NM043519-043 - P043-R+1 - photocopies - Sol - Plancher - colle de dalles moquettes - Moquette | Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)                                                                       | MET / FF2S                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                 | Matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)                                                                                                 | MET / FF2S                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 044     | 24NM043519-044 - P044-Extérieur - avant Sol - Escalier - Colle de carrelage - Faïence           | Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)                                                                                           | MET / FF2S                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





## Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-059578-01 Date d'émission de rapport : 27/11/2024 17:55 Page 13/16  
 Référence laboratoire N° : 24EK060386 Référence de suivi du dossier N° : 24NM043519  
 Reçu au laboratoire le : 22/11/2024 Date de réception : 21/11/2024  
 Date d'analyse : 26/11/2024  
 Référence dossier Client: 24NM043519 - 2552550-LILLE CCI GRAND LILLE PORTS DE LILLE BAT Q A - CS 9134 PORTS DE LILLE BAT Q place LEROUX DE FAUQUEMONT 59014 LILLE CEDEX - CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL  
 PORTS DE LILLE

| N° éch.    | Référence client                                                                 | Description visuelle                                                                                                                                            | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|            |                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
|            |                                                                                  | Matériau dur (beige) + (gris)                                                                                                                                   | MET / FF2S                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 045        | 24NM043519-045 - P045-Extérieur - avant Sol - Escalier - béton - Brut            | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (noir)                                                                                                      | MET / FF2S                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 046<br>(3) | 24NM043519-046 - P046-Extérieur - avant Murs - bardage - métal - Peinture        | Matériau de type système d'enduit peinture (bleu)                                                                                                               | MET / FF2S                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 047        | 24NM043519-047 - P047-Extérieur - avant Murs - murs bas - Béton+joint - Peinture | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / FF2S                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|            |                                                                                  | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris)                                                          | MET / FF2S                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 048<br>(3) | 24NM043519-048 - P048-Extérieur - Pignon gauche - Murs - bardage - Métal - Brut  |                                                                                                                                                                 |                               |                               |                                                                 |                                |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





## Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-059578-01 Date d'émission de rapport : 27/11/2024 17:55 Page14/16  
 Référence laboratoire N° : 24EK060386 Référence de suivi du dossier N° : 24NM043519  
 Reçu au laboratoire le : 22/11/2024 Date de réception :21/11/2024  
 Date d'analyse : 26/11/2024  
 Référence dossier Client:24NM043519 - 2552550-LILLE CCI GRAND LILLE PORTS DE LILLE BAT Q A - CS 9134 PORTS  
 DE LILLE BAT Q place LEROUX DE FAUQUEMONT 59014 LILLE CEDEX - CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL  
 PORTS DE LILLE

| N°<br>éch. | Référence client                                                                                       | Description visuelle                                                                                                                                | Technique<br>utilisée /<br>Analyste | Préparation                         |                                                                                | Résultats                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|            |                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                     | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type                                                                           |                                   |
|            |                                                                                                        | Matériau de type peinture<br>(gris) ; matériau de type<br>peinture (blanc) ;<br>matériau semi-dur<br>(blanc)                                        | MET<br>/ FF2S                       | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 049        | 24NM043519-049 -<br>P049-Extérieur -<br>Pignon gauche - Murs -<br>murs bas - béton+joint<br>- Peinture | Matériau de type peinture<br>(gris) ; matériau de type<br>peinture (blanc) ;<br>matériau semi-dur de<br>type ciment (gris) ;<br>matériau dur (noir) | MET<br>/ FF2S                       | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
|            |                                                                                                        | Matériau semi-dur (gris)<br>; matériau semi-dur<br>(blanc)                                                                                          | MET<br>/ FF2S                       | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 050        | 24NM043519-050 -<br>P050-Extérieur - arrière<br>- Murs - muret - béton<br>- Peinture                   | Matériau de type peinture<br>(bleu) ; matériau dur de<br>type mortier, béton,<br>chape (gris)                                                       | MET<br>/ K&Zl                       | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
|            |                                                                                                        | Matériau dur de type<br>mortier, béton, chape<br>(gris)                                                                                             | MET<br>/ FF2S                       | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 051        | 24NM043519-051 -<br>P051-Extérieur - arrière<br>- Sol - plancher rampe<br>béton - Brut                 | Matériau dur de type<br>mortier, béton, chape<br>(gris)                                                                                             | MET<br>/ LWK3                       | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





## Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-059578-01 Date d'émission de rapport : 27/11/2024 17:55 Page15/16  
 Référence laboratoire N° : 24EK060386 Référence de suivi du dossier N° : 24NM043519  
 Reçu au laboratoire le : 22/11/2024 Date de réception :21/11/2024  
 Date d'analyse : 26/11/2024  
 Référence dossier Client:24NM043519 - 2552550-LILLE CCI GRAND LILLE PORTS DE LILLE BAT Q A - CS 9134 PORTS  
 DE LILLE BAT Q place LEROUX DE FAUQUEMONT 59014 LILLE CEDEX - CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL  
 PORTS DE LILLE

| N°<br>éch. | Référence client                                                                                 | Description visuelle                                                                                                                   | Technique<br>utilisée /<br>Analyste | Préparation                         |                                                                                | Résultats                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|            |                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                     | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type                                                                           |                                   |
| 052        | 24NM043519-052 -<br>P052-RDC - salle de<br>repos - Plafond - faux<br>plafond - plaques -<br>Brut | Matériau de type peinture<br>(blanc) ; matériau<br>semi-dur fibreux de type<br>faux-plafonds (beige) ;<br>matériau semi-dur<br>(blanc) | MET<br>/LWK3                        | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |

#### Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

#### Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

#### Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

**MOLP:** Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

**MET:** Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-059578-01 Date d'émission de rapport : 27/11/2024 17:55 Page16/16  
Référence laboratoire N° : 24EK060386 Référence de suivi du dossier N° : 24NM043519  
Reçu au laboratoire le : 22/11/2024 Date de réception :21/11/2024  
Date d'analyse : 26/11/2024

Référence dossier Client:24NM043519 - 2552550-LILLE CCI GRAND LILLE PORTS DE LILLE BAT Q A - CS 9134 PORTS DE LILLE BAT Q place LEROUX DE FAUQUEMONT 59014 LILLE CEDEX - CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL PORTS DE LILLE

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0.2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Beatriz Monteiro  
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alem, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**PV\_00720241201459968****Analyses pour le Bâtiment**

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI  
Monsieur Frédéric POMMELET  
Rue Pierre et Marie Curie - ZA du 14 juillet  
62223 SAINT-LAURENT-BLANGY

Notre référence : AR-24-HB-197942-01

Numéro de dossier : 24N050323

Référence de dossier :

2552550-LILLE CCI GRAND LILLE PORTS DE LILLE BAT Q A - CS 9134 PORTS  
DE LILLE BAT Q place LEROUX DE FAUQUEMONT 59014 LILLE CEDEX - CCI  
REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL PORTS DE LILLE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N050323-001 - Référence *P053-Extérieur - toiture - Toiture - toiture partie plane - étanchéité  
bitumineuse+isolant - Revêtement bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab  
Environment Testing Portugal

- N° 24N050323-002 - Référence *P054-Extérieur - toiture - Toiture - toiture partie plane - étanchéité  
bitumineuse+isolant - Revêtement bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab  
Environment Testing Portugal

- N° 24N050323-003 - Référence *P055-Extérieur - toiture - Toiture - toiture relevé skydome - étanchéité  
bitumineuse - Revêtement bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment  
Testing Portugal

- N° 24N050323-004 - Référence *P056-Extérieur - toiture - Toiture - toiture relevé skydome - étanchéité  
pax alu - Revêtement bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing  
Portugal

- N° 24N050323-005 - Référence *P057-Extérieur - toiture - Toiture - toiture relevé - étanchéité pax alu  
périphérique - Revêtement bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment  
Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 24N050323-006 - Référence *P058-Extérieur - toiture - Toiture - toiture relevé conduit - étanchéité bande à froid - Revêtement bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N050323-007 - Référence *P059-Extérieur - toiture - Toiture - toiture relevé conduit - étanchéité pax alu - Revêtement bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N050323-008 - Référence *P060-R+1 - bureau3 - Murs - fenêtre coté parking - joint de vitrage - Brut*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N050323-009 - Référence *P061-R+1 - bureau3 - Murs - fenêtre coté parking - isolant doublage - Brut*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Norc SAS**

**Réception résultat**

557 Route de Noyelles

PA du Pommier

62110 Hénin Beaumont

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-063309-01 Date d'émission de rapport : 20/12/2024 14:26 Page1/3

Référence laboratoire N° : 24EK064081

Reçu au laboratoire le : 17/12/2024

Date d'analyse : 19/12/2024

Référence de suivi du dossier N° : 24N050323

Date de réception :16/12/2024

Référence dossier Client:24N050323 - 2552550-LILLE CCI GRAND LILLE PORTS DE LILLE BAT Q A - CS 9134 PORTS DE LILLE BAT Q place LEROUX DE FAUQUEMONT 59014 LILLE CEDEX - CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL PORTS DE LILLE

| N° éch.    | Référence client                                                                                                                    | Description visuelle                                                                                                       | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|            |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 001        | 24N050323-001 - P053-Extérieur - toiture - Toiture - toiture partie plane - étanchéité bitumineuse+isolant - Revêtement bitumineux; | Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces                        | MET / QKC3                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|            |                                                                                                                                     | Matériau fibreux de type isolant (jaune)                                                                                   | MOLP / D4S4                   | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées |
| 002        | 24N050323-002 - P054-Extérieur - toiture - Toiture - toiture partie plane - étanchéité bitumineuse+isolant - Revêtement bitumineux; | Matériau semi-dur (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces                      | MET / QKC3                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|            |                                                                                                                                     | Matériau fibreux de type isolant (jaune)                                                                                   | MOLP / D4S4                   | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées |
| 003<br>(1) | 24N050323-003 - P055-Extérieur - toiture - Toiture - toiture relevé skydome - étanchéité bitumineuse - Revêtement bitumineux;       | Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) | MET / QKC3                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 004<br>(1) | 24N050323-004 - P056-Extérieur - toiture - Toiture - toiture relevé skydome - étanchéité pax alu - Revêtement bitumineux            | Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)                                                                             | MET / QKC3                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Alem, 52  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-063309-01 Date d'émission de rapport : 20/12/2024 14:26 Page2/3  
 Référence laboratoire N° : 24EK064081 Référence de suivi du dossier N° : 24N050323  
 Reçu au laboratoire le : 17/12/2024 Date de réception :16/12/2024  
 Date d'analyse : 19/12/2024  
 Référence dossier Client:24N050323 - 2552550-LILLE CCI GRAND LILLE PORTS DE LILLE BAT Q A - CS 9134 PORTS DE LILLE BAT Q place LEROUX DE FAUQUEMONT 59014 LILLE CEDEX - CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL PORTS DE LILLE

| N° éch.    | Référence client                                                                                                                | Description visuelle                                                                   | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|            |                                                                                                                                 |                                                                                        |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 005<br>(1) | 24N050323-005 - P057-Extérieur - toiture - Toiture - toiture relevé - étanchéité pax alu périphérique - Revêtement bitumineux;  | Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)      | MET / QKC3                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 006<br>(1) | 24N050323-006 - P058-Extérieur - toiture - Toiture - toiture relevé conduit - étanchéité bande à froid - Revêtement bitumineux; | Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (collant) (gris) ; matériau (noir) | MET / QKC3                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 007<br>(1) | 24N050323-007 - P059-Extérieur - toiture - Toiture - toiture relevé conduit - étanchéité pax alu - Revêtement bitumineux        | Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)      | MET / QKC3                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 008        | 24N050323-008 - P060-R+1 - bureau3 - Murs - fenêtre coté parking - joint de vitrage - Brut                                      | Matériau souple de type joint (noir)                                                   | MET / QKC3                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 009<br>(2) | 24N050323-009 - P061-R+1 - bureau3 - Murs - fenêtre coté parking - isolant doublage - Brut                                      | Matériau fibreux de type isolant (jaune)                                               | MOLP / D4S4                   | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées |

### Observation(s) échantillon(s)

- (1) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
- (2) La totalité du matériau semi-dur (blanc) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

|                                                                                                                                                                                                                         |                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-063309-01                                                                                                                                                                            | Date d'émission de rapport : 20/12/2024 14:26 | Page 3/3 |
| Référence laboratoire N° : 24EK064081                                                                                                                                                                                   | Référence de suivi du dossier N° : 24N050323  |          |
| Reçu au laboratoire le : 17/12/2024                                                                                                                                                                                     | Date de réception : 16/12/2024                |          |
| Date d'analyse : 19/12/2024                                                                                                                                                                                             |                                               |          |
| Référence dossier Client: 24N050323 - 2552550-LILLE CCI GRAND LILLE PORTS DE LILLE BAT Q A - CS 9134 PORTS DE LILLE BAT Q place LEROUX DE FAUQUEMONT 59014 LILLE CEDEX - CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE CCIL PORTS DE LILLE |                                               |          |

### Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

**MOLP:** Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

**MET:** Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Beatriz Monteiro  
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alem, 52  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

| Etage | Local | Composant                    | Matériau ou produit contenant de l'amiante | Estimation des quantités | Observations |
|-------|-------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| R+1   | dégt  | Porte coupe-feu, pare flamme | joint de porte - Brut                      | 4 ml                     |              |

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

- ☐ Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- ☐ Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- ☐ La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

## ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



### Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI0758 Version 007

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur POMMELET Frédéric**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention (1)<br>Date d'effet : 26/09/2022 - Date d'expiration : 25/09/2029 |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention (1)<br>Date d'effet : 26/09/2022 - Date d'expiration : 25/09/2029 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>  
Valable à partir du 01/09/2024.

*Etienne Lamy*

(1) Arrêté du 1er juillet 2014 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnosticteur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K  
35760 Saint-Grégoire

**cofrac**  
ACCREDITATION  
N° 4-0522  
PORTÉE  
DISPONIBLE SUR  
[WWW.COFRAC.FR](http://WWW.COFRAC.FR)

CPE DIFR 11 rev19

## ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE

### Votre Assurance

► **RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE**



### COURTIER

**VERLINGUE  
(Agence d'Ilizach)  
12 Rue de Kerogan CS 44012  
29335 QUIMPER CEDEX**

**APAVE  
Immeuble Canopy  
6 rue du Général Audran  
92400 COURBEVOIE**

**ATTESTATION**

### Vos références :

**Contrat n° 10800807204**

AXA France IARD, atteste que :

**APAVE  
Immeuble Canopy  
6 rue du Général Audran  
92400 COURBEVOIE**

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale française **APAVE INFRASTRUCTURES  
CONSTRUCTION France**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

#### **Activités assurées :**

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ Bâtiment et génie civil
- ☐ Essais, mesures et métrologie
- ☐ Laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ Conseils
- ☐ Formation
- ☐ Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités, à destination de tous les secteurs d'activité.

#### **A l'exclusion :**

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

**Cette attestation est notamment délivrée dans le cadre des missions CSPS (Coordination, Sécurité, Protection de la Santé).**

**AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.**

**Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92277 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.**



Contrat : 10800807204

## TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

| Nature des garanties                                                                                               | Limites des garanties               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle                                             |                                     |
| Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus<br>Sans pouvoir excéder pour :     | 5 000 000 € par année d'assurance   |
| a) les dommages immatériels non consécutifs                                                                        | 5 000 000 € par année d'assurance   |
| b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement | 2 500 000 € par année d'assurance   |
| c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada<br>sous-limités :                              | 5 000 000 € par année d'assurance   |
| c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA                                                                           | 1 000 000 € par année d'assurance   |
| d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *                                                                | 2 500 000 € par année d'assurance * |

\*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période **du 01/01/2024 au 31/12/2024** inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 11 janvier 2024

Pour la société  
**Mathieu GODART**  
Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

2

## CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

### Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

### Les familles de déchets




### Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

| Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification                 | Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection) | Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés |

### A CHAQUE DECHET SA FILIERE

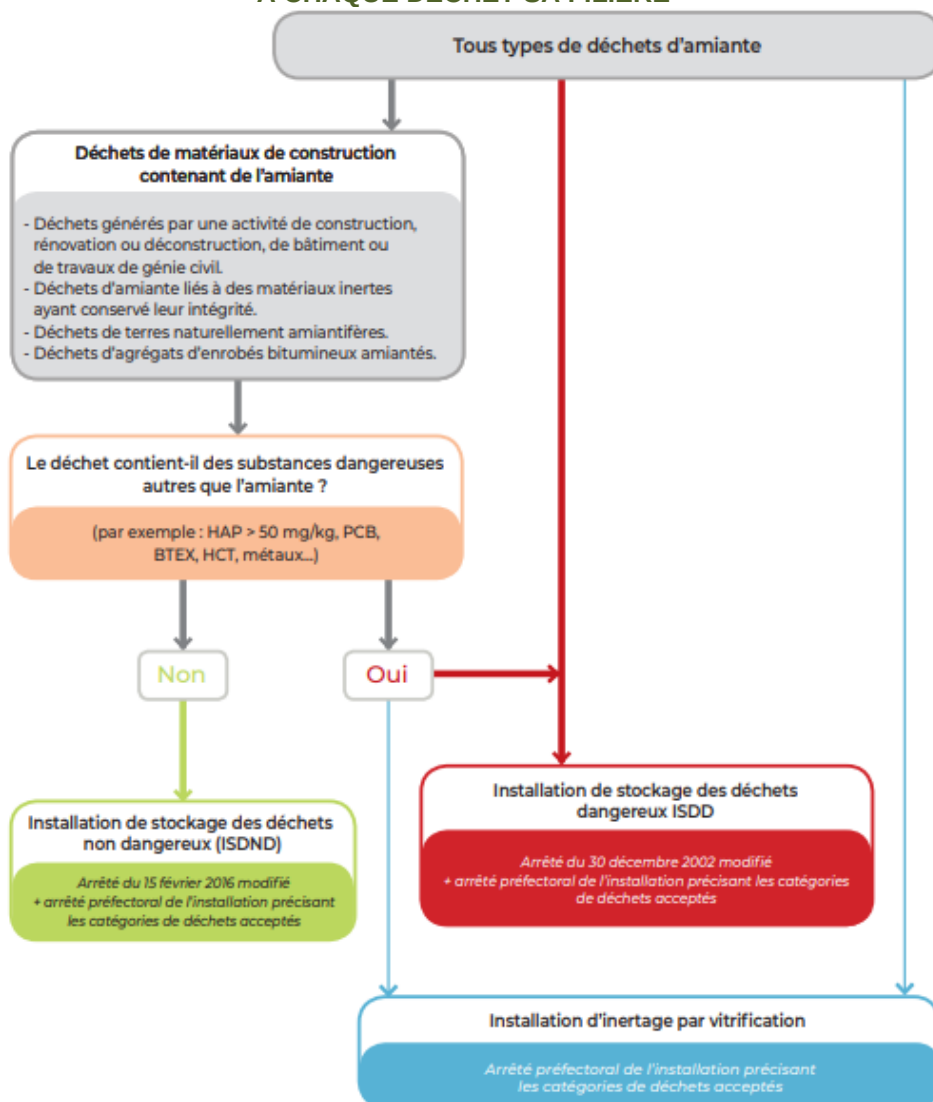

Document INRS

#### Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

#### Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

**Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante** peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>