

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Version : V02

Numéro de dossier : EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01
Norme employée : AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)
Date du repérage : 29/11/2024
Heure d'arrivée : 09 h 30
Date émission : 10/12/2024



Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition, conformément à l'arrêté du 26 juin 2013, de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la note de la DGT de juin 2021. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **ANCIEN COLLEGE SKOL AN AOD
BATIMENT A
RUE CHANOINE ETIENNE RANNOU
29880 GUISSENY**

Référence cadastrale : **806**
Périmètre de repérage : **Ensemble du bâtiment**

Propriétaire

Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (Sur déclaration de l'intéressé) : **Propriétaire**
Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité : **7627751904 / 01/07/2025**

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	HELORET Franck	Diagnostiqueur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 26/03/2024 Échéance : 25/03/2031 N° de certification : 23-2291
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	HELORET Franck	Diagnostiqueur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 26/03/2024 Échéance : 25/03/2031 N° de certification : 23-2291

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	3
D.	Résultats détaillés du repérage.....	4
	D.1. Listes des locaux visités.....	4
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	5
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	11
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	63
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante.	63
	D.6. Zones non visitées.....	64
E.	Annexes au rapport.....	65
	E.1. Consignes générales de sécurité.....	65
	E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	67
	E.3. Planches de repérage.....	72
	E.4. Résultats d'analyses.....	78

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **29/11/2024**

Type de bâtiment : **Bâtiment**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Aucun accompagnateur

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

Bâtiment fortement encombré en intérieur et extérieure, éventuellement des prélèvements complémentaires seront à prévoir après nettoyage du bâtiment et défrichage des extérieurs. Réseau enterré, des prélèvements complémentaires seront éventuellement à prévoir si découverte de nouveaux matériaux.

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecarts par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
EUROFINS	Parc de la Lormandiere Rue Maryse Bastie Batiment C Campus de Ker Lann - 35170 BRUZ	1-6491

C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

Conduit fibres-ciment (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Sous-sol - Pièce 1	Conduit fibres-ciment (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Sous-sol - Pièce 3
Plaque plane (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Sous-sol - Pièce 3	Conduit fibres-ciment (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Pièce 1
Plaque plane (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Pièce 2	Plaque fibres-ciment (A) (en vrac) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Pièce 2
Conduit fibres-ciment (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Pièce 3	Conduit fibres-ciment (A) (résidus en vrac) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Pièce 7
Conduit fibres-ciment (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Pièce 7	Conduit fibres-ciment (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Pièce 8
Colle de faïence (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Pièce 8	Plaque plane (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage - Pièce 2
Colle moquette (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage - Pièce 5	Conduit fibres-ciment (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Pièce 9; Étage - Pièce 6
Conduit ciment (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage - Pièce 6	Colle de plinthe carrelage (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage - Pièce 6
Colle de faïence (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage - Pièce 6	Conduit fibres-ciment (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage - Pièce 6
Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Appentis	Conduit fibres-ciment (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Parties extérieures
Conduit fibres-ciment de coffrage (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Parties extérieures	Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Parties extérieures
Colle de faïence en vrac (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage - Pièce 6	Colle de faïence en vrac (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage - Pièce 6
Colle de faïence en vrac (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage - Pièce 6	Colle de faïence en vrac (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage - Pièce 6

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

- ❖ Sous-sol - Pièce 1
- ❖ Sous-sol - Pièce 4
- ❖ RDC - Pièce 3
- ❖ RDC - Pièce 5
- ❖ RDC - Pièce 8
- ❖ RDC - Appentis
- ❖ Étage - Pièce 3
- ❖ Étage - WC 1
- ❖ Étage - Pièce 6

- ❖ Sous-sol - Pièce 2
- ❖ RDC - Pièce 1
- ❖ RDC - Pièce 4
- ❖ RDC - Pièce 6
- ❖ RDC - Pièce 9
- ❖ Étage - Pièce 1
- ❖ Étage - Pièce 4
- ❖ Étage - WC 2
- ❖ Toit

- ❖ Sous-sol - Pièce 3
- ❖ RDC - Pièce 2
- ❖ RDC - Escalier 1
- ❖ RDC - Pièce 7
- ❖ RDC - Escalier 2
- ❖ Étage - Pièce 2
- ❖ Étage - Pièce 5
- ❖ Étage - WC 3

D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

- (1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante
- (2) : Conformément à note de la DGT de juin 2021, le tableau ci-dessous comporte les informations nécessaires à l'évaluation de la quantité de matériaux contenant de l'amiante. Les informations collectées (nombre d'unités, linéaires, surfaces) sont fournies sans précision de marge d'erreur, aucune imprécision ne peut donc être opposée à la société AED Expertises. Ces relevés ne visent en aucun cas à permettre un chiffrage des interventions en sous-section 3 ou 4, ni de traitement des déchets contenant de l'amiante. La responsabilité de la société AED Expertises ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo	Quantité estimée ⁽²⁾
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : M0012 Description : Conduit fibres-ciment (A)	Après analyse en laboratoire (P0012)		1 U
Sous-sol - Pièce 3	Identifiant : M0030 Description : Conduit fibres-ciment (A)	Après analyse en laboratoire (P0030)		1 U
Sous-sol - Pièce 3	Identifiant : M0033 Description : Plaque plane (A)	Après analyse en laboratoire (P0033)		3 U
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0042 Description : Conduit fibres-ciment (A)	Après analyse en laboratoire (P0042)		1 U

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo	Quantité estimée ⁽²⁾
RDC - Pièce 2	Identifiant : M0057 Description : Plaque plane (A)	Après analyse en laboratoire (P0057)		1 U
RDC - Pièce 2	Identifiant : M0060 Description : Plaque fibres-ciment (A) (en vrac)	Après analyse en laboratoire (P0060)		
RDC - Pièce 3	Identifiant : M0064 Description : Conduit fibres-ciment (A)	Après analyse en laboratoire (P0064)		
RDC - Pièce 7	Identifiant : M0082 Description : Conduit fibres-ciment (A) (résidus en vrac)	Après analyse en laboratoire (P0082)		
RDC - Pièce 7	Identifiant : M0083 Description : Conduit fibres-ciment (A)	Après analyse en laboratoire (P0083)		1 U

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo	Quantité estimée ⁽²⁾
RDC - Pièce 8	Identifiant : M0090 Description : Conduit fibres-ciment (A)	Après analyse en laboratoire (P0090)		1 U
RDC - Pièce 8	Identifiant : M0092 Description : Colle de faïence (A)	Après analyse en laboratoire (P0092)		4 m2
Étage - Pièce 2	Identifiant : M0112 Description : Plaque plane (A)	Après analyse en laboratoire (P0112)		4 U
Étage - Pièce 5	Identifiant : M0134 Description : Colle moquette (A)	Après analyse en laboratoire (P0134)		20 m2
RDC - Pièce 9; Étage - Pièce 6	Identifiant : M0152 Description : Conduit fibres-ciment (A)	Après analyse en laboratoire (P0152)		4 U

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo	Quantité estimée ⁽²⁾
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0153 Description : Conduit ciment (A)	Après analyse en laboratoire (P0153)		2 U
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0159 Description : Colle de plinthe carrelage (A)	Après analyse en laboratoire (P0159)		4,3 ml
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0163 Description : Colle de faïence (A)	Après analyse en laboratoire (P0163)		5 m2
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0168 Description : Conduit fibres-ciment (A)	Après analyse en laboratoire (P0168)		1 U
RDC - Appentis	Identifiant : M0174 Description : Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture (A)	Après analyse en laboratoire (P0174)		13 m2

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo	Quantité estimée ⁽²⁾
Parties extérieures	Identifiant : M0178 Description : Conduit fibres-ciment (A)	Après analyse en laboratoire (P0178)		1 U
Parties extérieures	Identifiant : M0190 Description : Conduit fibres-ciment de coffrage (A)	Après analyse en laboratoire (P0190)		1 U
Parties extérieures	Identifiant : M0193 Description : Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture (A)	Après analyse en laboratoire (P0193)		13 m2
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0226 Description : Colle de faïence en vrac	Après analyse en laboratoire (P0226)		
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0227 Description : Colle de faïence en vrac	Après analyse en laboratoire (P0227)		



Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo	Quantité estimée ⁽²⁾
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0228 Description : Colle de faïence en vrac	Après analyse en laboratoire (P0228)		
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0229 Description : Colle de faïence en vrac	Après analyse en laboratoire (P0229)		


D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau	Photo
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : M0001 (P0001) Description : Chape maigre	
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : M0002 (P0002) Description : Béton	
Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 3; Sous-sol - Pièce 4	Identifiant : M0003 (P0003) Description : Béton	
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : M0004 (P0004) Description : Calorifugeage	

Localisation	Description du matériau	Photo
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : M0005 (P0005) Description : Béton	
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : M0006 (P0006) Description : Enduit plâtre sur mur brique	
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : M0007 (P0007) Description : Enduit plâtre de scellement	
Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 2; Sous-sol - Pièce 3	Identifiant : M0008 (P0008) Description : Enduit plâtre de scellement	



Localisation	Description du matériau	Photo
Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 2	Identifiant : M0009 (P0009) Description : Enduit ciment mural	
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : M0010 (P0010) Description : Appui de fenêtre	
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : M0011 (P0011) Description : Enduit ciment mural calfeutrement	
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : M0013 (P0013) Description : Béton	

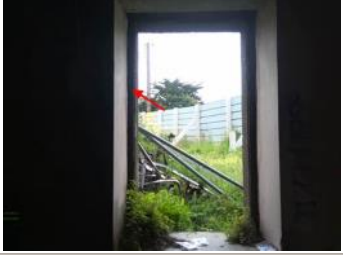Localisation	Description du matériau	Photo
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : M0014 (P0014) Description : Enduit ciment peint mural	
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : M0015 (P0015) Description : Enduit ciment peint mural	
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : M0016 (P0016) Description : Joint compribande chassis-maçonnerie	
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : M0017 (P0017) Description : Joint chassis-maçonnerie	

Localisation	Description du matériau	Photo
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : M0018 (P0018) Description : Enduit plâtre de scellement	
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : M0019 (P0019) Description : Joint d'étanchéité mousse	
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : M0020 (P0020) Description : Hourdis	
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : M0021 (P0021) Description : Béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : M0022 (P0022) Description : Mastic vitrier	
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : M0023 (P0023) Description : brique rouge en vrac	
Sous-sol - Pièce 2	Identifiant : M0024 (P0024) Description : Enduit ciment peint mural	
Sous-sol - Pièce 2; Sous-sol - Pièce 3; Sous-sol - Pièce 4	Identifiant : M0025 (P0025) Description : Béton	



Localisation	Description du matériau	Photo
Sous-sol - Pièce 2	Identifiant : M0026 (P0026) Description : Enduit ciment de scellement	
Sous-sol - Pièce 2	Identifiant : M0027 (P0027) Description : Béton	
Sous-sol - Pièce 2	Identifiant : M0028 (P0028) Description : Enduit ciment mural de calfeutrement	
Sous-sol - Pièce 2	Identifiant : M0029 (P0029) Description : Chape maigre	

Localisation	Description du matériau	Photo
Sous-sol - Pièce 3	Identifiant : M0031 (P0031) Description : Enduit ciment joint de mur parpaing	
Sous-sol - Pièce 3	Identifiant : M0032 (P0032) Description : Calorifugeage	
Sous-sol - Pièce 3	Identifiant : M0034 (P0034) Description : Panneaux de fibralith plafond	
Sous-sol - Pièce 3	Identifiant : M0035 (P0035) Description : Enduit plâtre sur mur brique	



Localisation	Description du matériau	Photo
Sous-sol - Pièce 3	Identifiant : M0036 (P0036) Description : Enduit ciment mural	
Sous-sol - Pièce 4	Identifiant : M0037 (P0037) Description : Enduit ciment mural de calfeutrement	
Sous-sol - Pièce 4	Identifiant : M0038 (P0038) Description : Enduit ciment peint mural	
Sous-sol - Pièce 4	Identifiant : M0039 (P0039) Description : Enduit ciment peint mural	

Localisation	Description du matériau	Photo
Sous-sol - Pièce 4	Identifiant : M0040 (P0040) Description : Béton	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0041 (P0041) Description : Mastic vitrier	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0043 (P0043) Description : Enduit plâtre sur mur lourd	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0044 (P0044) Description : Enduit plâtre sur mur lourd	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0045 (P0045) Description : Béton	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0046 (P0046) Description : brique	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0047 (P0047) Description : Enduit plâtre sur mur brique	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0048 (P0048) Description : Béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 2	Identifiant : M0049 (P0049) Description : Peinture murale	
RDC - Pièce 2	Identifiant : M0050 (P0050) Description : Enduit ciment peint mural sur mur brique	
RDC - Pièce 2; RDC - Pièce 3; RDC - Pièce 4	Identifiant : M0051 (P0051) Description : Enduit ciment peint mural	
RDC - Pièce 2; RDC - Pièce 3; RDC - Pièce 4	Identifiant : M0052 (P0052) Description : Enduit ciment peint mural	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 2	Identifiant : M0053 (P0053) Description : Isolant	
RDC - Pièce 2	Identifiant : M0054 (P0054) Description : Colle de carrelage de sol	
RDC - Pièce 2	Identifiant : M0055 (P0055) Description : Mastic vitrier	
RDC - Pièce 2	Identifiant : M0056 (P0056) Description : Calorifugeage	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 2	Identifiant : M0058 (P0058) Description : Plaque fibres	
RDC - Pièce 2	Identifiant : M0059 (P0059) Description : Enduit plâtre sur mur brique (en vrac)	
RDC - Pièce 2	Identifiant : M0061 (P0061) Description : Linoleum + colle	
RDC - Pièce 2	Identifiant : M0062 (P0062) Description : Joint ciment vitrage	



Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 3	Identifiant : M0063 (P0063) Description : Joint chassis-maçonnerie	
RDC - Pièce 3	Identifiant : M0065 (P0065) Description : Enduit ciment mural	
RDC - Pièce 3	Identifiant : M0066 (P0066) Description : Béton	
RDC - Pièce 2	Identifiant : M0067 (P0067) Description : Béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 3	Identifiant : M0068 (P0068) Description : Enduit ciment peint mural	
RDC - Pièce 3	Identifiant : M0069 (P0069) Description : Peinture murale	
RDC - Pièce 3	Identifiant : M0070 (P0070) Description : Calorifugeage	
RDC - Pièce 3	Identifiant : M0071 (P0071) Description : Placoplâtre mural	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 3	Identifiant : M0072 (P0072) Description : Mastic vitrier	
RDC - Pièce 5; RDC - Pièce 6	Identifiant : M0073 (P0073) Description : Linoleum + colle	
RDC - Pièce 2; RDC - Pièce 3; RDC - Pièce 4; RDC - Pièce 5; RDC - Pièce 6	Identifiant : M0074 (P0074) Description : Enduit plâtre sur mur brique	
RDC - Pièce 4; RDC - Pièce 6	Identifiant : M0075 (P0075) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 6	Identifiant : M0076 (P0076) Description : Mastic vitrier	
RDC - Pièce 6	Identifiant : M0077 (P0077) Description : Mastic vitrier	
RDC - Pièce 5; RDC - Pièce 6	Identifiant : M0078 (P0078) Description : Enduit plâtre sur mur lourd	
RDC - Pièce 7; RDC - Pièce 9	Identifiant : M0079 (P0079) Description : Enduit ciment peint mural	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 7; RDC - Pièce 9	Identifiant : M0080 (P0080) Description : Béton	
RDC - Pièce 7	Identifiant : M0081 (P0081) Description : Mastic vitrier	
RDC - Pièce 9	Identifiant : M0084 (P0084) Description : Enduit ciment mural joints mur parpaings	
RDC - Pièce 9	Identifiant : M0085 (P0085) Description : Enduit plâtre sur mur béton	



Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 8	Identifiant : M0086 (P0086) Description : Enduit ciment mural joints mur parpaings	
RDC - Pièce 8	Identifiant : M0087 (P0087) Description : Colle de carrelage de sol	
RDC - Pièce 8	Identifiant : M0088 (P0088) Description : Enduit plâtre sur mur parpaing	
RDC - Pièce 8	Identifiant : M0089 (P0089) Description : Enduit ciment peint mural	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 8	Identifiant : M0091 (P0091) Description : Colle de faïence	
RDC - Pièce 8	Identifiant : M0093 (P0093) Description : Isolant	
RDC - Pièce 8	Identifiant : M0094 (P0094) Description : Calorifugeage	
RDC - Pièce 4	Identifiant : M0095 (P0095) Description : Enduit plâtre sur mur brique (résidu au sol)	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 4	Identifiant : M0096 (P0096) Description : Placoplâtre plafond	
RDC - Escalier 1	Identifiant : M0097 (P0097) Description : Linoleum + colle	
RDC - Pièce 4	Identifiant : M0098 (P0098) Description : Nez de marche	
Étage - Pièce 2; Étage - Pièce 5	Identifiant : M0099 (P0099) Description : Linoleum + colle	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage - Pièce 2	Identifiant : M0100 (P0100) Description : Colle + ragréage	
Étage - Pièce 2	Identifiant : M0101 (P0101) Description : Linoleum + colle	
Étage - Pièce 2	Identifiant : M0102 (P0102) Description : Appui de fenêtre	
Étage - Pièce 2	Identifiant : M0103 (P0103) Description : Enduit ciment mural (joints parpaing)	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage - Pièce 2	Identifiant : M0104 (P0104) Description : Enduit plâtre sur mur lourd	
Étage - Pièce 2	Identifiant : M0105 (P0105) Description : Béton	
Étage - Pièce 2	Identifiant : M0106 (P0106) Description : Chape maigre	
Étage - Pièce 2	Identifiant : M0107 (P0107) Description : Enduit plâtre sur mur brique	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage - Pièce 2	Identifiant : M0108 (P0108) Description : Béton	
Étage - Pièce 2	Identifiant : M0109 (P0109) Description : Nez de marche	
Étage - Pièce 2	Identifiant : M0110 (P0110) Description : Béton	
Étage - Pièce 2	Identifiant : M0111 (P0111) Description : Mastic vitrier	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage - Pièce 3	Identifiant : M0113 (P0113) Description : Mastic vitrier	
Étage - Pièce 2; Étage - Pièce 4; Étage - WC 2; Étage - WC 3	Identifiant : M0114 (P0114) Description : Colle moquette	
Étage - Pièce 4; Étage - WC 2; Étage - WC 3	Identifiant : M0115 (P0115) Description : Colle de carrelage de sol	
Étage - Pièce 4	Identifiant : M0116 (P0116) Description : Isolant	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage - Pièce 4	Identifiant : M0117 (P0117) Description : Plaque plane	
Étage - Pièce 3; Étage - Pièce 4; Étage - Pièce 5; Étage - WC 1; Étage - WC 2; Étage - WC 3	Identifiant : M0118 (P0118) Description : Enduit ciments sur mur brique	
Étage - WC 3	Identifiant : M0119 (P0119) Description : Colle de faïence	
Étage - WC 3	Identifiant : M0120 (P0120) Description : Colle de faïence	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage - WC 3	Identifiant : M0121 (P0121) Description : Colle de plinthe carrelage	
Étage - WC 2	Identifiant : M0122 (P0122) Description : Colle de faïence	
Étage - WC 2	Identifiant : M0123 (P0123) Description : Colle de plinthe carrelage	
Étage - Pièce 3; Étage - WC 1	Identifiant : M0124 (P0124) Description : Colle de carrelage de sol	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage - Pièce 3; Étage - WC 1	Identifiant : M0125 (P0125) Description : Colle de plinthe carrelage	
Étage - Pièce 3	Identifiant : M0126 (P0126) Description : Colle de faïence	
Étage - WC 1	Identifiant : M0127 (P0127) Description : Colle de faïence	
Étage - WC 1	Identifiant : M0128 (P0128) Description : Colle de faïence	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage - WC 1	Identifiant : M0129 (P0129) Description : Faux plafond	
Étage - WC 1	Identifiant : M0130 (P0130) Description : Enduit plâtre sur mur brique	
Étage - Pièce 3; Étage - Pièce 4; Étage - Pièce 5; Étage - WC 1; Étage - WC 2; Étage - WC 3	Identifiant : M0131 (P0131) Description : Enduit plâtre peint plafond	
Étage - Pièce 3	Identifiant : M0132 (P0132) Description : Enduit projeté sur mur brique	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage - Pièce 2	Identifiant : M0133 (P0133) Description : Peinture murale	
Étage - Pièce 5	Identifiant : M0135 (P0135) Description : Enduit plâtre peint plafond	
Étage - Pièce 2; Étage - Pièce 5	Identifiant : M0136 (P0136) Description : Colle de faïence	
Étage - Pièce 5	Identifiant : M0137 (P0137) Description : Conduit fibres-ciment	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0138 (P0138) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0139 (P0139) Description : Linoleum + colle	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0140 (P0140) Description : Colle + ragréage	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0141 (P0141) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	




Localisation	Description du matériau	Photo
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0142 (P0142) Description : Linoleum + colle	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0143 (P0143) Description : Colle + ragréage	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0144 (P0144) Description : Colle de faïence	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0145 (P0145) Description : Joint d'étanchéité	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0146 (P0146) Description : Enduit plâtre sur mur lourd	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0147 (P0147) Description : Linoleum + colle	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0148 (P0148) Description : Colle + ragréage	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0149 (P0149) Description : Enduit ciment peint mural	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0150 (P0150) Description : Enduit ciment mural (joints pierres)	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0151 (P0151) Description : Béton	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0154 (P0154) Description : Colle de carrelage de sol	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0155 (P0155) Description : Colle de carrelage de sol	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0156 (P0156) Description : Colle de carrelage de sol	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0157 (P0157) Description : Colle de carrelage de sol	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0158 (P0158) Description : Colle de carrelage de sol	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0160 (P0160) Description : Colle de plinthe carrelage	

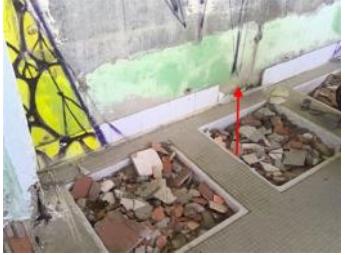Localisation	Description du matériau	Photo
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0161 (P0161) Description : Colle de faïence	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0162 (P0162) Description : Colle de faïence	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0164 (P0164) Description : Mousse	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0165 (P0165) Description : Faux plafond résidus	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0166 (P0166) Description : Plaque plane + colle	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0167 (P0167) Description : Joints ciment vitrier	
RDC - Escalier 2	Identifiant : M0169 (P0169) Description : Enduit ciment mural	
RDC - Escalier 2	Identifiant : M0170 (P0170) Description : Béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Escalier 2	Identifiant : M0171 (P0171) Description : Béton	
RDC - Escalier 2	Identifiant : M0172 (P0172) Description : Joint de dilatation	
RDC - Appentis	Identifiant : M0173 (P0173) Description : Joint de maçonnerie	
Parties extérieures	Identifiant : M0175 (P0175) Description : Enduit de façade	

Localisation	Description du matériau	Photo
Parties extérieures	Identifiant : M0176 (P0176) Description : Lé bitumineux d'étanchéité pare-vapeur	
Parties extérieures	Identifiant : M0177 (P0177) Description : Lé bitumineux d'étanchéité pare-vapeur	
Parties extérieures	Identifiant : M0179 (P0179) Description : Enduit de façade sur Conduit fibres-ciment	
Parties extérieures	Identifiant : M0180 (P0180) Description : Lé bitumineux d'étanchéité pare-vapeur	

Localisation	Description du matériau	Photo
Parties extérieures	Identifiant : M0181 (P0181) Description : Ardoises	
Parties extérieures	Identifiant : M0182 (P0182) Description : Ardoises	
Parties extérieures	Identifiant : M0183 (P0183) Description : Enduit de façade	
Parties extérieures	Identifiant : M0184 (P0184) Description : Enduit ciment cheminé	

Localisation	Description du matériau	Photo
Parties extérieures	Identifiant : M0185 (P0185) Description : Enduit béton cheminée	
Parties extérieures	Identifiant : M0186 (P0186) Description : Enduit plâtre de scellement	
Parties extérieures	Identifiant : M0187 (P0187) Description : Béton	
Parties extérieures	Identifiant : M0188 (P0188) Description : Enduit de façade	



Localisation	Description du matériau	Photo
Parties extérieures	Identifiant : M0189 (P0189) Description : Appui de fenêtre pré-fabriquée	
Parties extérieures	Identifiant : M0191 (P0191) Description : Enduit ciment	
Parties extérieures	Identifiant : M0192 (P0192) Description : Béton	
Parties extérieures	Identifiant : M0194 (P0194) Description : Enduit de façade (rose)	



Localisation	Description du matériau	Photo
Parties extérieures	Identifiant : M0195 (P0195) Description : Enduit de façade	
Parties extérieures	Identifiant : M0196 (P0196) Description : Appui de fenêtre pré-fabriquée	
Parties extérieures	Identifiant : M0197 (P0197) Description : Béton	
Parties extérieures	Identifiant : M0198 (P0198) Description : Béton	


Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 9	Identifiant : M0199 (P0199) Description : Béton	
Parties extérieures	Identifiant : M0200 (P0200) Description : Joint chassis-vitrage (ensemble des fenêtres PVC)	
Parties extérieures	Identifiant : M0201 (P0201) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre (ensemble des fenêtres. PVC)	
Parties extérieures	Identifiant : M0202 (P0202) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre noir	

Localisation	Description du matériau	Photo
Parties extérieures	Identifiant : M0203 (P0203) Description : Joint compribande châssis-maçonnerie (ensemble des fenêtres)	
RDC - Pièce 4	Identifiant : M0204 (P0204) Description : Enduit plâtre peint plafond	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0205 (P0205) Description : Enduit plâtre peint plafond	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0206 (P0206) Description : Placoplâtre mural	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0207 (P0207) Description : Enduit plâtre peint plafond	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0208 (P0208) Description : Enduit ciment calfeutrements mural	
Parties extérieures	Identifiant : M0209 (P0209) Description : Joint chassis-vitrage	
Parties extérieures	Identifiant : M0210 (P0210) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	

Localisation	Description du matériau	Photo
Parties extérieures	Identifiant : M0211 (P0211) Description : Joint compribande châssis-maçonnerie (ensemble des fenêtres)	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0212 (P0212) Description : Isolant + colle	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0213 (P0213) Description : Enduit ciment mural	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0214 (P0214) Description : Joint étanchéité siphon	

Localisation	Description du matériau	Photo
Parties extérieures	Identifiant : M0215 (P0215) Description : Joint chassis-vitrage	
Parties extérieures	Identifiant : M0216 (P0216) Description : Joint chassis-vitrage	
RDC - Pièce 9	Identifiant : M0217 (P0217) Description : Enduit plâtre sur mur Béton (calfeutrement)	
RDC - Pièce 9	Identifiant : M0218 (P0218) Description : Enduit ciment mural (calfeutrement)	

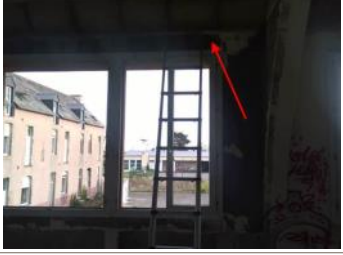Localisation	Description du matériau	Photo
Toit	Identifiant : M0219 (P0219) Description : Mastic ventilation	
Étage - Pièce 3; Étage - Pièce 4; Étage - WC 2; Étage - WC 3	Identifiant : M0220 (P0220) Description : Colle moquette (bleu)	
Étage - Pièce 2	Identifiant : M0221 (P0221) Description : Colle moquette	
Étage - Pièce 2	Identifiant : M0222 (P0222) Description : Colle moquette	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0223 (P0223) Description : Colle moquette	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0224 (P0224) Description : Colle de plinthe carrelage	
Étage - Pièce 6	Identifiant : M0225 (P0225) Description : Colle de plinthe carrelage	
Étage - Pièce 2; Étage - Pièce 6	Identifiant : M0230 (P0230) Description : Joint compribande chassis-maçonnerie	



Localisation	Description du matériau	Photo
Étage - Pièce 2; Étage - Pièce 6	Identifiant : M0231 (P0231) Description : Joint compribande chassis-maçonnerie	
RDC - Pièce 2; RDC - Pièce 7	Identifiant : M0232 (P0232) Description : Joint compribande chassis-maçonnerie	
RDC - Pièce 2; RDC - Pièce 7	Identifiant : M0233 (P0233) Description : Joint compribande chassis-maçonnerie	



D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-



D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Fait à **GUISSENY**, le **10/12/2024**
Par : **HELORET Franck**

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - 102, route de Limours - Bat A6 - 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE**

E. Annexes au rapport

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 :

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épandements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

E.1. Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0001	Chape maigre	Sous-sol - Pièce 1
P0002	Béton	Sous-sol - Pièce 1
P0003	Béton	Sous-sol - Pièce 1
P0004	Calorifugeage	Sous-sol - Pièce 1
P0005	Béton	Sous-sol - Pièce 1
P0006	Enduit plâtre sur mur brique	Sous-sol - Pièce 1
P0007	Enduit plâtre de scellement	Sous-sol - Pièce 1
P0008	Enduit plâtre de scellement	Sous-sol - Pièce 1
P0009	Enduit ciment mural	Sous-sol - Pièce 1
P0010	Appui de fenêtre	Sous-sol - Pièce 1
P0011	Enduit ciment mural calfeutrement	Sous-sol - Pièce 1
P0012	Conduit fibres-ciment (A)	Sous-sol - Pièce 1
P0013	Béton	Sous-sol - Pièce 1
P0014	Enduit ciment peint mural	Sous-sol - Pièce 1
P0015	Enduit ciment peint mural	Sous-sol - Pièce 1
P0016	Joint compribande chassis-maçonnerie	Sous-sol - Pièce 1
P0017	Joint chassis-maçonnerie	Sous-sol - Pièce 1
P0018	Enduit plâtre de scellement	Sous-sol - Pièce 1
P0019	Joint d'étanchéité mousse	Sous-sol - Pièce 1
P0020	Hourdis	Sous-sol - Pièce 1
P0021	Béton	Sous-sol - Pièce 1
P0022	Mastic vitrier	Sous-sol - Pièce 1
P0023	brique rouge en vrac	Sous-sol - Pièce 1
P0024	Enduit ciment peint mural	Sous-sol - Pièce 2
P0025	Béton	Sous-sol - Pièce 2
P0026	Enduit ciment de scellement	Sous-sol - Pièce 2
P0027	Béton	Sous-sol - Pièce 2
P0028	Enduit ciment mural de calfeutrement	Sous-sol - Pièce 2
P0029	Chape maigre	Sous-sol - Pièce 2
P0030	Conduit fibres-ciment (A)	Sous-sol - Pièce 3
P0031	Enduit ciment joint de mur parpaing	Sous-sol - Pièce 3
P0032	Calorifugeage	Sous-sol - Pièce 3
P0033	Plaque plane (A)	Sous-sol - Pièce 3
P0034	Panneaux de fibralith plafond	Sous-sol - Pièce 3
P0035	Enduit plâtre sur mur brique	Sous-sol - Pièce 3
P0036	Enduit ciment mural	Sous-sol - Pièce 3
P0037	Enduit ciment mural de calfeutrement	Sous-sol - Pièce 4
P0038	Enduit ciment peint mural	Sous-sol - Pièce 4
P0039	Enduit ciment peint mural	Sous-sol - Pièce 4
P0040	Béton	Sous-sol - Pièce 4
P0041	Mastic vitrier	RDC - Pièce 1
P0042	Conduit fibres-ciment (A)	RDC - Pièce 1
P0043	Enduit plâtre sur mur lourd	RDC - Pièce 1
P0044	Enduit plâtre sur mur lourd	RDC - Pièce 1
P0045	Béton	RDC - Pièce 1
P0046	brique	RDC - Pièce 1
P0047	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Pièce 1
P0048	Béton	RDC - Pièce 1
P0049	Peinture murale	RDC - Pièce 2
P0050	Enduit ciment peint mural sur mur brique	RDC - Pièce 2
P0051	Enduit ciment peint mural	RDC - Pièce 2
P0052	Enduit ciment peint mural	RDC - Pièce 2
P0053	Isolant	RDC - Pièce 2
P0054	Colle de carrelage de sol	RDC - Pièce 2

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0055	Mastic vitrier	RDC - Pièce 2
P0056	Calorifugeage	RDC - Pièce 2
P0057	Plaque plane (A)	RDC - Pièce 2
P0058	Plaque fibres	RDC - Pièce 2
P0059	Enduit plâtre sur mur brique (en vrac)	RDC - Pièce 2
P0060	Plaque fibres-ciment (A) (en vrac)	RDC - Pièce 2
P0061	Linoleum + colle	RDC - Pièce 2
P0062	Joint ciment vitrage	RDC - Pièce 2
P0063	Joint chassis-maçonnerie	RDC - Pièce 3
P0064	Conduit fibres-ciment (A)	RDC - Pièce 3
P0065	Enduit ciment mural	RDC - Pièce 3
P0066	Béton	RDC - Pièce 3
P0067	Béton	RDC - Pièce 2
P0068	Enduit ciment peint mural	RDC - Pièce 3
P0069	Peinture murale	RDC - Pièce 3
P0070	Calorifugeage	RDC - Pièce 3
P0071	Placoplâtre mural	RDC - Pièce 3
P0072	Mastic vitrier	RDC - Pièce 3
P0073	Linoleum + colle	RDC - Pièce 5
P0074	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Pièce 5
P0075	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	RDC - Pièce 6
P0076	Mastic vitrier	RDC - Pièce 6
P0077	Mastic vitrier	RDC - Pièce 6
P0078	Enduit plâtre sur mur lourd	RDC - Pièce 6
P0079	Enduit ciment peint mural	RDC - Pièce 7
P0080	Béton	RDC - Pièce 7
P0081	Mastic vitrier	RDC - Pièce 7
P0082	Conduit fibres-ciment (A) (résidus en vrac)	RDC - Pièce 7
P0083	Conduit fibres-ciment (A)	RDC - Pièce 7
P0084	Enduit ciment mural joints mur parpaings	RDC - Pièce 9
P0085	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Pièce 9
P0086	Enduit ciment mural joints mur parpaings	RDC - Pièce 8
P0087	Colle de carrelage de sol	RDC - Pièce 8
P0088	Enduit plâtre sur mur parpaing	RDC - Pièce 8
P0089	Enduit ciment peint mural	RDC - Pièce 8
P0090	Conduit fibres-ciment (A)	RDC - Pièce 8
P0091	Colle de faïence	RDC - Pièce 8
P0092	Colle de faïence (A)	RDC - Pièce 8
P0093	Isolant	RDC - Pièce 8
P0094	Calorifugeage	RDC - Pièce 8
P0095	Enduit plâtre sur mur brique (résidu au sol)	RDC - Pièce 4
P0096	Placoplâtre plafond	RDC - Pièce 4
P0097	Linoleum + colle	RDC - Escalier 1
P0098	Nez de marche	RDC - Pièce 4
P0099	Linoleum + colle	Étage - Pièce 2
P0100	Colle + ragréage	Étage - Pièce 2
P0101	Linoleum + colle	Étage - Pièce 2
P0102	Appui de fenêtre	Étage - Pièce 2
P0103	Enduit ciment mural (joints parpaing)	Étage - Pièce 2
P0104	Enduit plâtre sur mur lourd	Étage - Pièce 2
P0105	Béton	Étage - Pièce 2
P0106	Chape maigre	Étage - Pièce 2
P0107	Enduit plâtre sur mur brique	Étage - Pièce 2
P0108	Béton	Étage - Pièce 2
P0109	Nez de marche	Étage - Pièce 2
P0110	Béton	Étage - Pièce 2


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0111	Mastic vitrier	Étage - Pièce 2
P0112	Plaque plane (A)	Étage - Pièce 2
P0113	Mastic vitrier	Étage - Pièce 3
P0114	Colle moquette	Étage - Pièce 2
P0115	Colle de carrelage de sol	Étage - Pièce 4
P0116	Isolant	Étage - Pièce 4
P0117	Plaque plane	Étage - Pièce 4
P0118	Enduit ciments sur mur brique	Étage - Pièce 4
P0119	Colle de faïence	Étage - WC 3
P0120	Colle de faïence	Étage - WC 3
P0121	Colle de plinthe carrelage	Étage - WC 3
P0122	Colle de faïence	Étage - WC 2
P0123	Colle de plinthe carrelage	Étage - WC 2
P0124	Colle de carrelage de sol	Étage - Pièce 3
P0125	Colle de plinthe carrelage	Étage - Pièce 3
P0126	Colle de faïence	Étage - Pièce 3
P0127	Colle de faïence	Étage - WC 1
P0128	Colle de faïence	Étage - WC 1
P0129	Faux plafond	Étage - WC 1
P0130	Enduit plâtre sur mur brique	Étage - WC 1
P0131	Enduit plâtre peint plafond	Étage - Pièce 3
P0132	Enduit projeté sur mur brique	Étage - Pièce 3
P0133	Peinture murale	Étage - Pièce 2
P0134	Colle moquette (A)	Étage - Pièce 5
P0135	Enduit plâtre peint plafond	Étage - Pièce 5
P0136	Colle de faïence	Étage - Pièce 5
P0137	Conduit fibres-ciment	Étage - Pièce 5
P0138	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	Étage - Pièce 6
P0139	Linoleum + colle	Étage - Pièce 6
P0140	Colle + ragréage	Étage - Pièce 6
P0141	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	Étage - Pièce 6
P0142	Linoleum + colle	Étage - Pièce 6
P0143	Colle + ragréage	Étage - Pièce 6
P0144	Colle de faïence	Étage - Pièce 6
P0145	Joint d'étanchéité	Étage - Pièce 6
P0146	Enduit plâtre sur mur lourd	Étage - Pièce 6
P0147	Linoleum + colle	Étage - Pièce 6
P0148	Colle + ragréage	Étage - Pièce 6
P0149	Enduit ciment peint mural	Étage - Pièce 6
P0150	Enduit ciment mural (joints pierres)	Étage - Pièce 6
P0151	Béton	Étage - Pièce 6
P0152	Conduit fibres-ciment (A)	Étage - Pièce 6
P0153	Conduit ciment (A)	Étage - Pièce 6
P0154	Colle de carrelage de sol	Étage - Pièce 6
P0155	Colle de carrelage de sol	Étage - Pièce 6
P0156	Colle de carrelage de sol	Étage - Pièce 6
P0157	Colle de carrelage de sol	Étage - Pièce 6
P0158	Colle de carrelage de sol	Étage - Pièce 6
P0159	Colle de plinthe carrelage (A)	Étage - Pièce 6
P0160	Colle de plinthe carrelage	Étage - Pièce 6
P0161	Colle de faïence	Étage - Pièce 6
P0162	Colle de faïence	Étage - Pièce 6
P0163	Colle de faïence (A)	Étage - Pièce 6
P0164	Mousse	Étage - Pièce 6
P0165	Faux plafond résidus	Étage - Pièce 6
P0166	Plaque plane + colle	Étage - Pièce 6

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0167	Joints ciment vitrier	Étage - Pièce 6
P0168	Conduit fibres-ciment (A)	Étage - Pièce 6
P0169	Enduit ciment mural	RDC - Escalier 2
P0170	Béton	RDC - Escalier 2
P0171	Béton	RDC - Escalier 2
P0172	Joint de dilatation	RDC - Escalier 2
P0173	Joint de maçonnerie	RDC - Appentis
P0174	Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture (A)	RDC - Appentis
P0175	Enduit de façade	Parties extérieures
P0176	Lé bitumineux d'étanchéité pare-vapeur	Parties extérieures
P0177	Lé bitumineux d'étanchéité pare-vapeur	Parties extérieures
P0178	Conduit fibres-ciment (A)	Parties extérieures
P0179	Enduit de façade sur Conduit fibres-ciment	Parties extérieures
P0180	Lé bitumineux d'étanchéité pare-vapeur	Parties extérieures
P0181	Ardoises	Parties extérieures
P0182	Ardoises	Parties extérieures
P0183	Enduit de façade	Parties extérieures
P0184	Enduit ciment cheminé	Parties extérieures
P0185	Enduit béton cheminée	Parties extérieures
P0186	Enduit plâtre de scellement	Parties extérieures
P0187	Béton	Parties extérieures
P0188	Enduit de façade	Parties extérieures
P0189	Appui de fenêtre pré-fabriqu	Parties extérieures
P0190	Conduit fibres-ciment de coffrage (A)	Parties extérieures
P0191	Enduit ciment	Parties extérieures
P0192	Béton	Parties extérieures
P0193	Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture (A)	Parties extérieures
P0194	Enduit de façade (rose)	Parties extérieures
P0195	Enduit de façade	Parties extérieures
P0196	Appui de fenêtre pré-fabriqu	Parties extérieures
P0197	Béton	Parties extérieures
P0198	Béton	Parties extérieures
P0199	Béton	RDC - Pièce 9
P0200	Joint chassis-vitrage (ensemble des fenêtres PVC)	Parties extérieures
P0201	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre (ensemble des fenêtres. PVC)	Parties extérieures
P0202	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre noir	Parties extérieures
P0203	Joint compribande chassis-maçonnerie (ensemble des fenêtres)	Parties extérieures
P0204	Enduit plâtre peint plafond	RDC - Pièce 4
P0205	Enduit plâtre peint plafond	Étage - Pièce 6
P0206	Placoplâtre mural	Étage - Pièce 6
P0207	Enduit plâtre peint plafond	Étage - Pièce 6
P0208	Enduit ciment calfeutremments mural	Étage - Pièce 6
P0209	Joint chassis-vitrage	Parties extérieures
P0210	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	Parties extérieures
P0211	Joint compribande chassis-maçonnerie (ensemble des fenêtres)	Parties extérieures
P0212	Isolant + colle	Étage - Pièce 6
P0213	Enduit ciment mural	Étage - Pièce 6
P0214	Joint étanchéité siphon	Étage - Pièce 6
P0215	Joint chassis-vitrage	Parties extérieures
P0216	Joint chassis-vitrage	Parties extérieures
P0217	Enduit plâtre sur mur Béton (calfeutrement)	RDC - Pièce 9
P0218	Enduit ciment mural (calfeutrement)	RDC - Pièce 9
P0219	Mastic ventilation	Toit
P0220	Colle moquette (bleu)	Étage - Pièce 3
P0221	Colle moquette	Étage - Pièce 2
P0222	Colle moquette	Étage - Pièce 2



Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0223	Colle moquette	Étage - Pièce 6
P0224	Colle de plinthe carrelage	Étage - Pièce 6
P0225	Colle de plinthe carrelage	Étage - Pièce 6
P0226	Colle de faïence en vrac	Étage - Pièce 6
P0227	Colle de faïence en vrac	Étage - Pièce 6
P0228	Colle de faïence en vrac	Étage - Pièce 6
P0229	Colle de faïence en vrac	Étage - Pièce 6
P0230	Joint compribande chassis-maçonnerie	Étage - Pièce 6
P0231	Joint compribande chassis-maçonnerie	Étage - Pièce 2
P0232	Joint compribande chassis-maçonnerie	RDC - Pièce 7
P0233	Joint compribande chassis-maçonnerie	RDC - Pièce 2

E.3. Planches de repérage

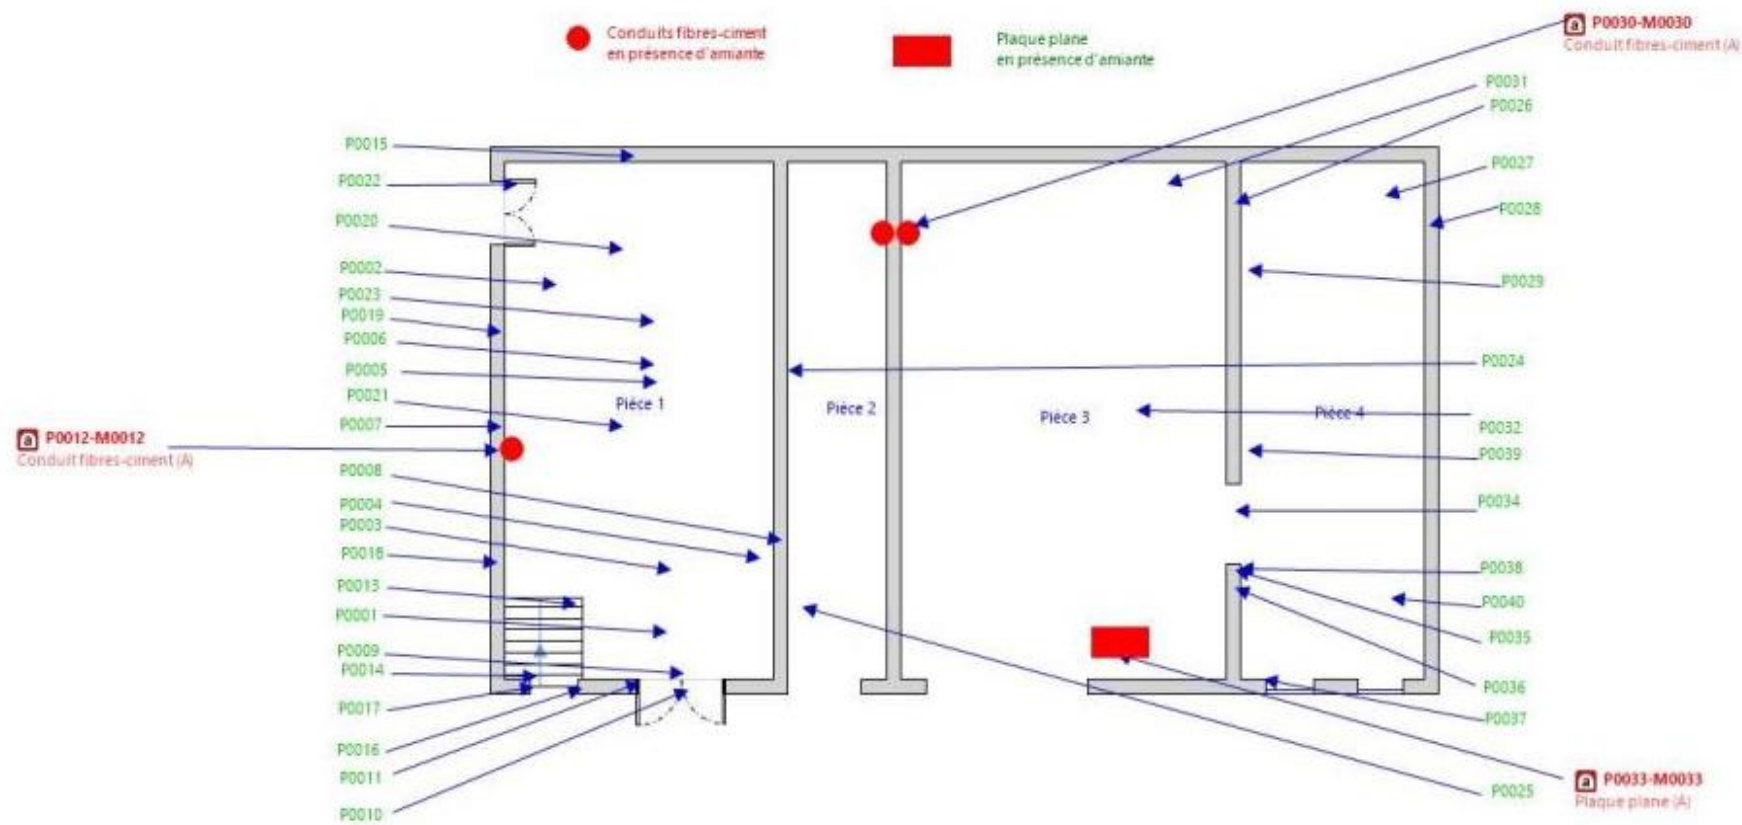



Bâtiment B sous sol

Annexe au rapport : EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : ANCIEN COLLEGE SKOL AN AOD
BATIMENT A
RUE CHANOINE ETIENNE RANNOU
29880 GUISSENYEtabli par : HELORET Franck
Société : AED Groupe
Le : 10/12/2024Croquis 1 / 6
Version : V02
du : 10/12/2024

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

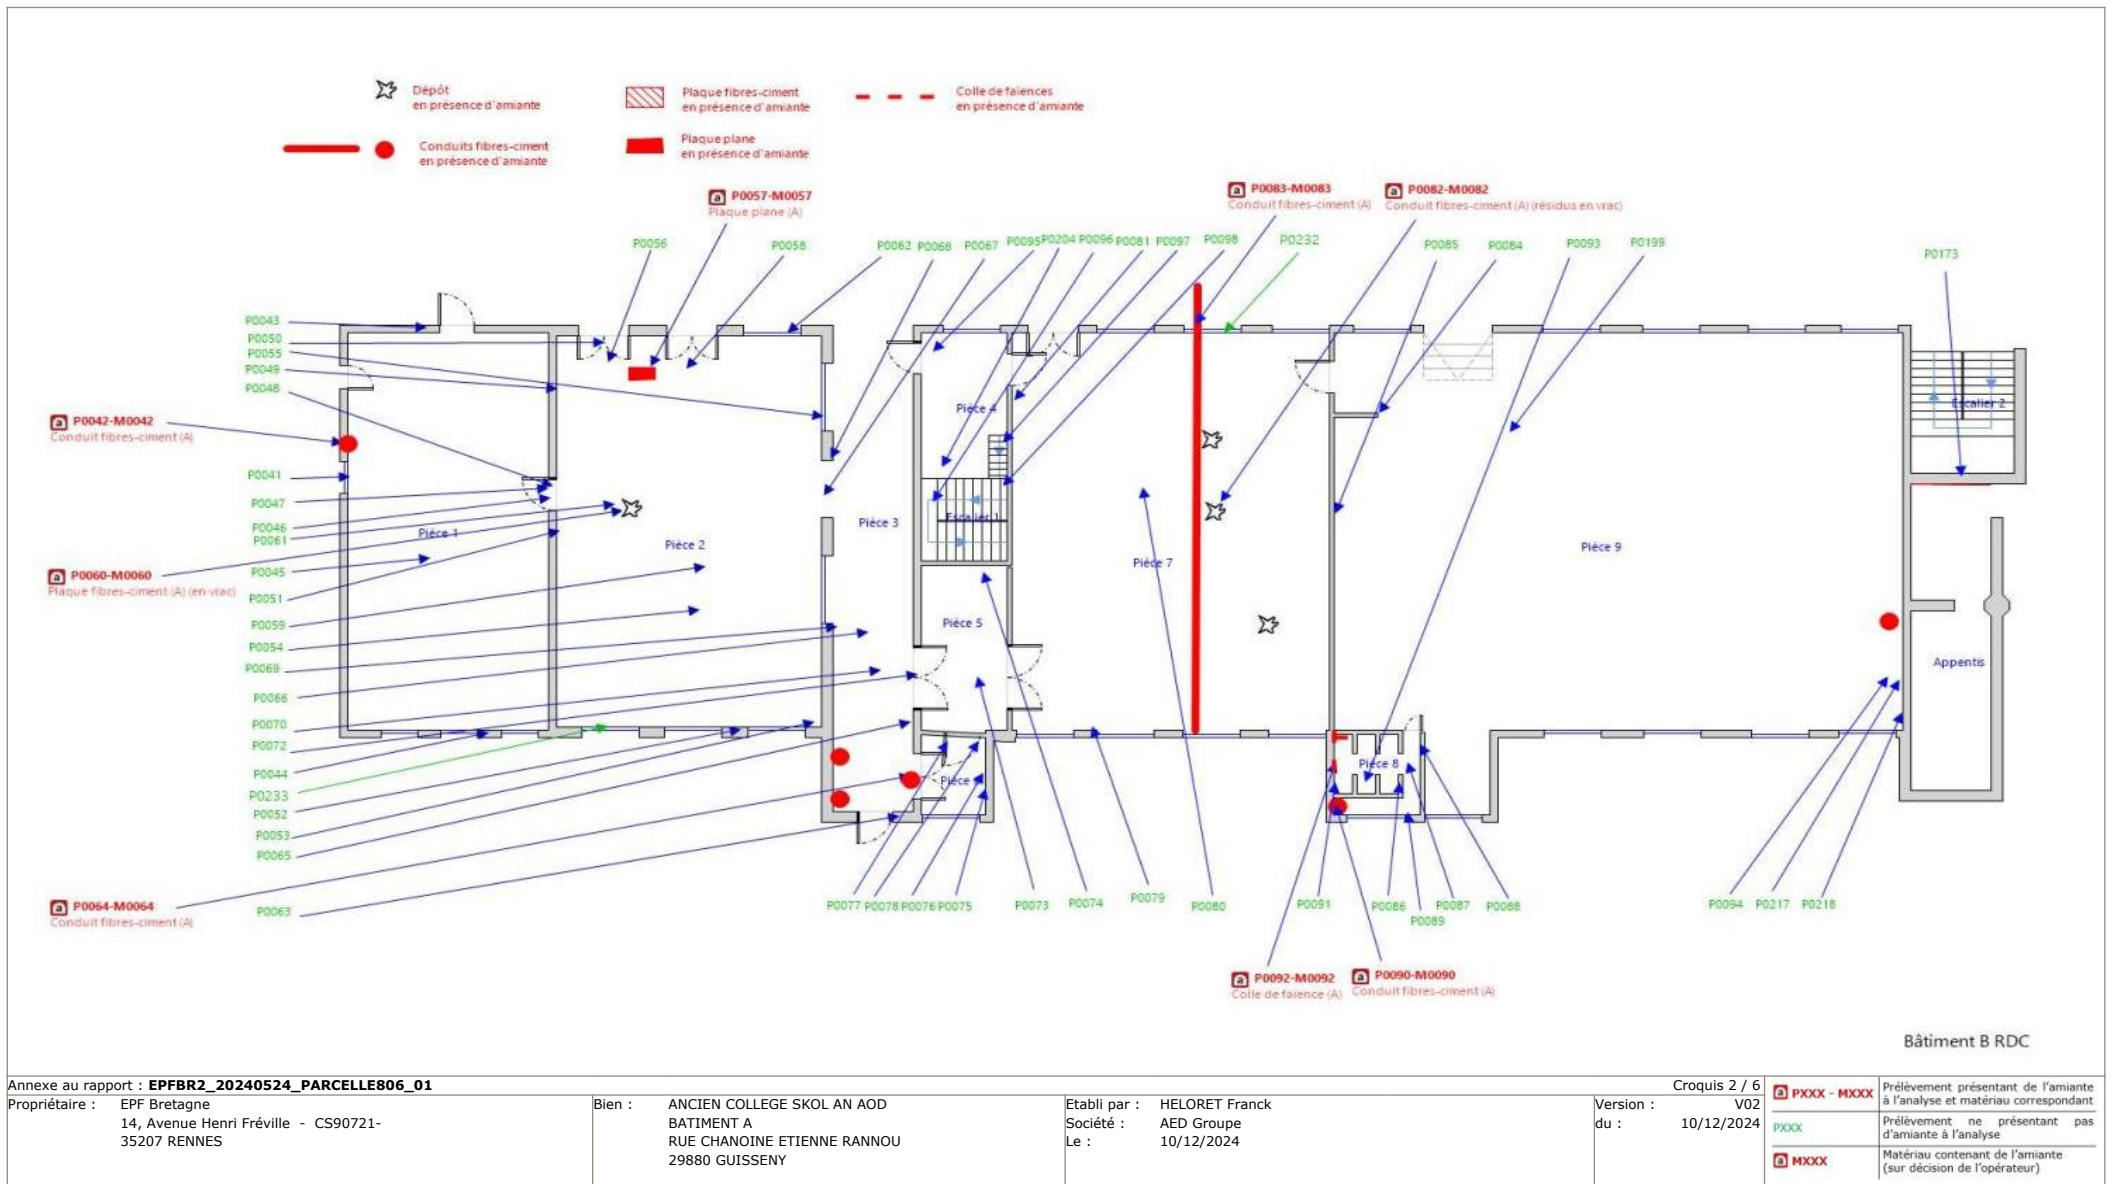

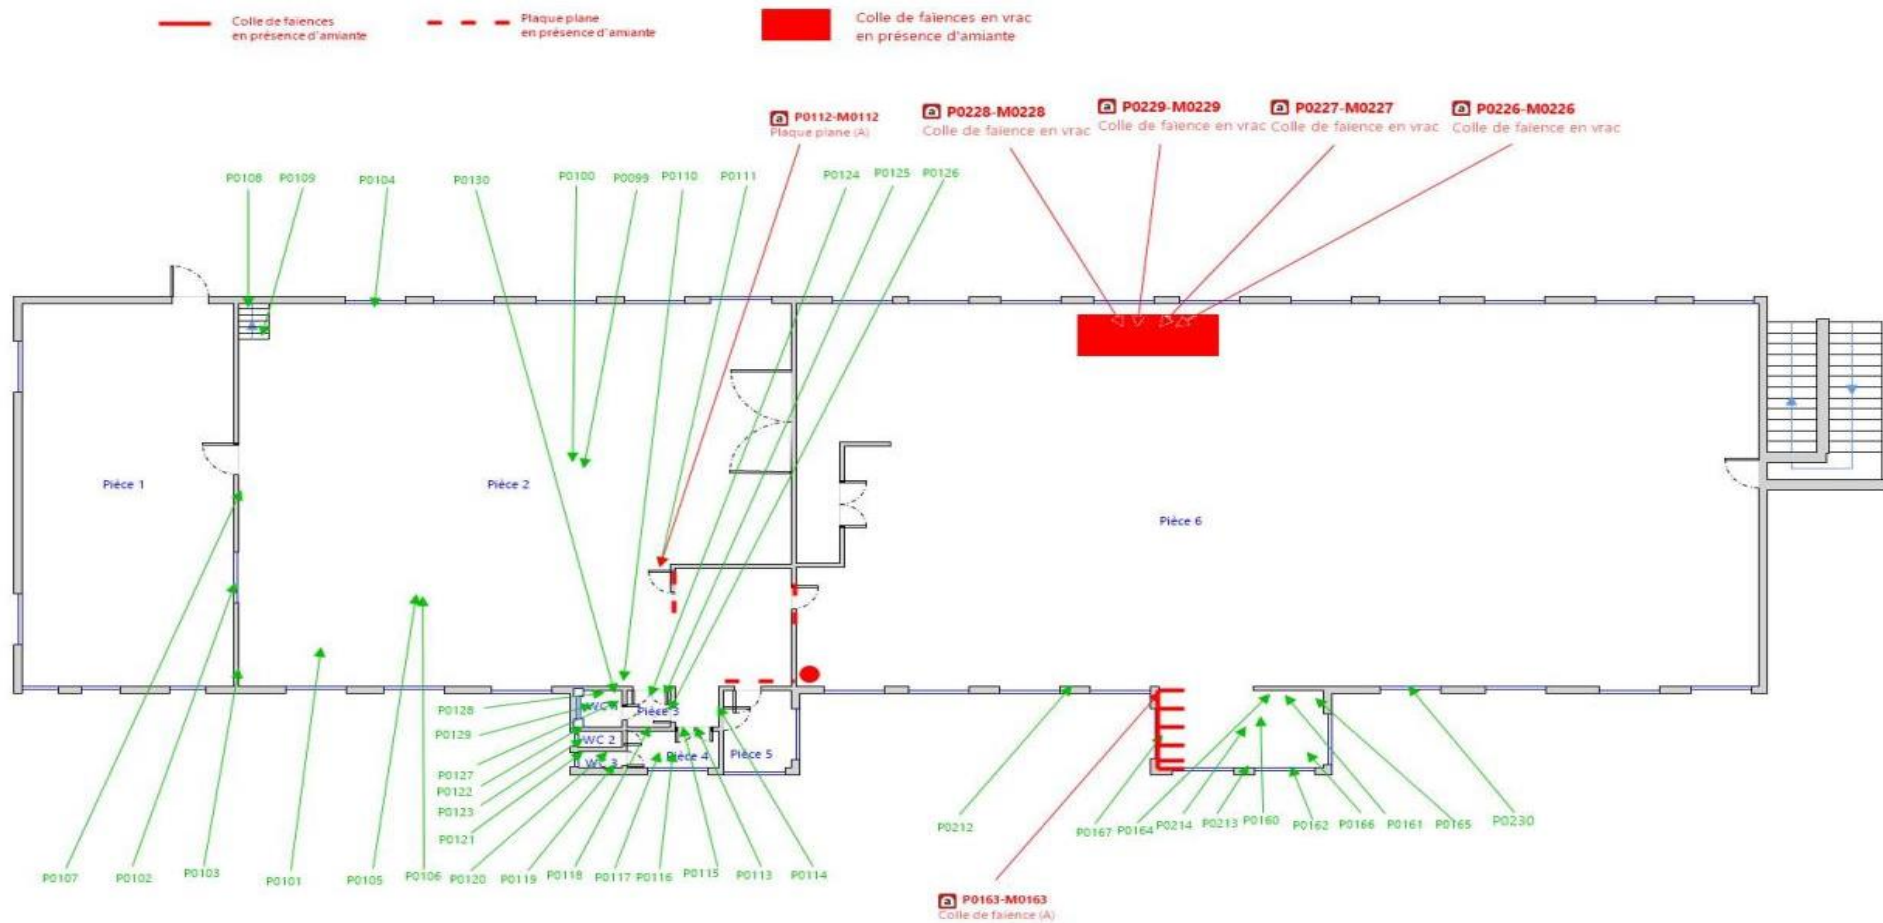


Bâtiment B étage

Annexe au rapport : EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : ANCIEN COLLEGE SKOL AN AOD
BATIMENT A
RUE CHANOINE ETIENNE RANNOU
29880 GUISSENYEtabli par : HELORET Franck
Société : AED Groupe
Le : 10/12/2024Croquis 3 / 6
Version : V02
du : 10/12/2024


A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

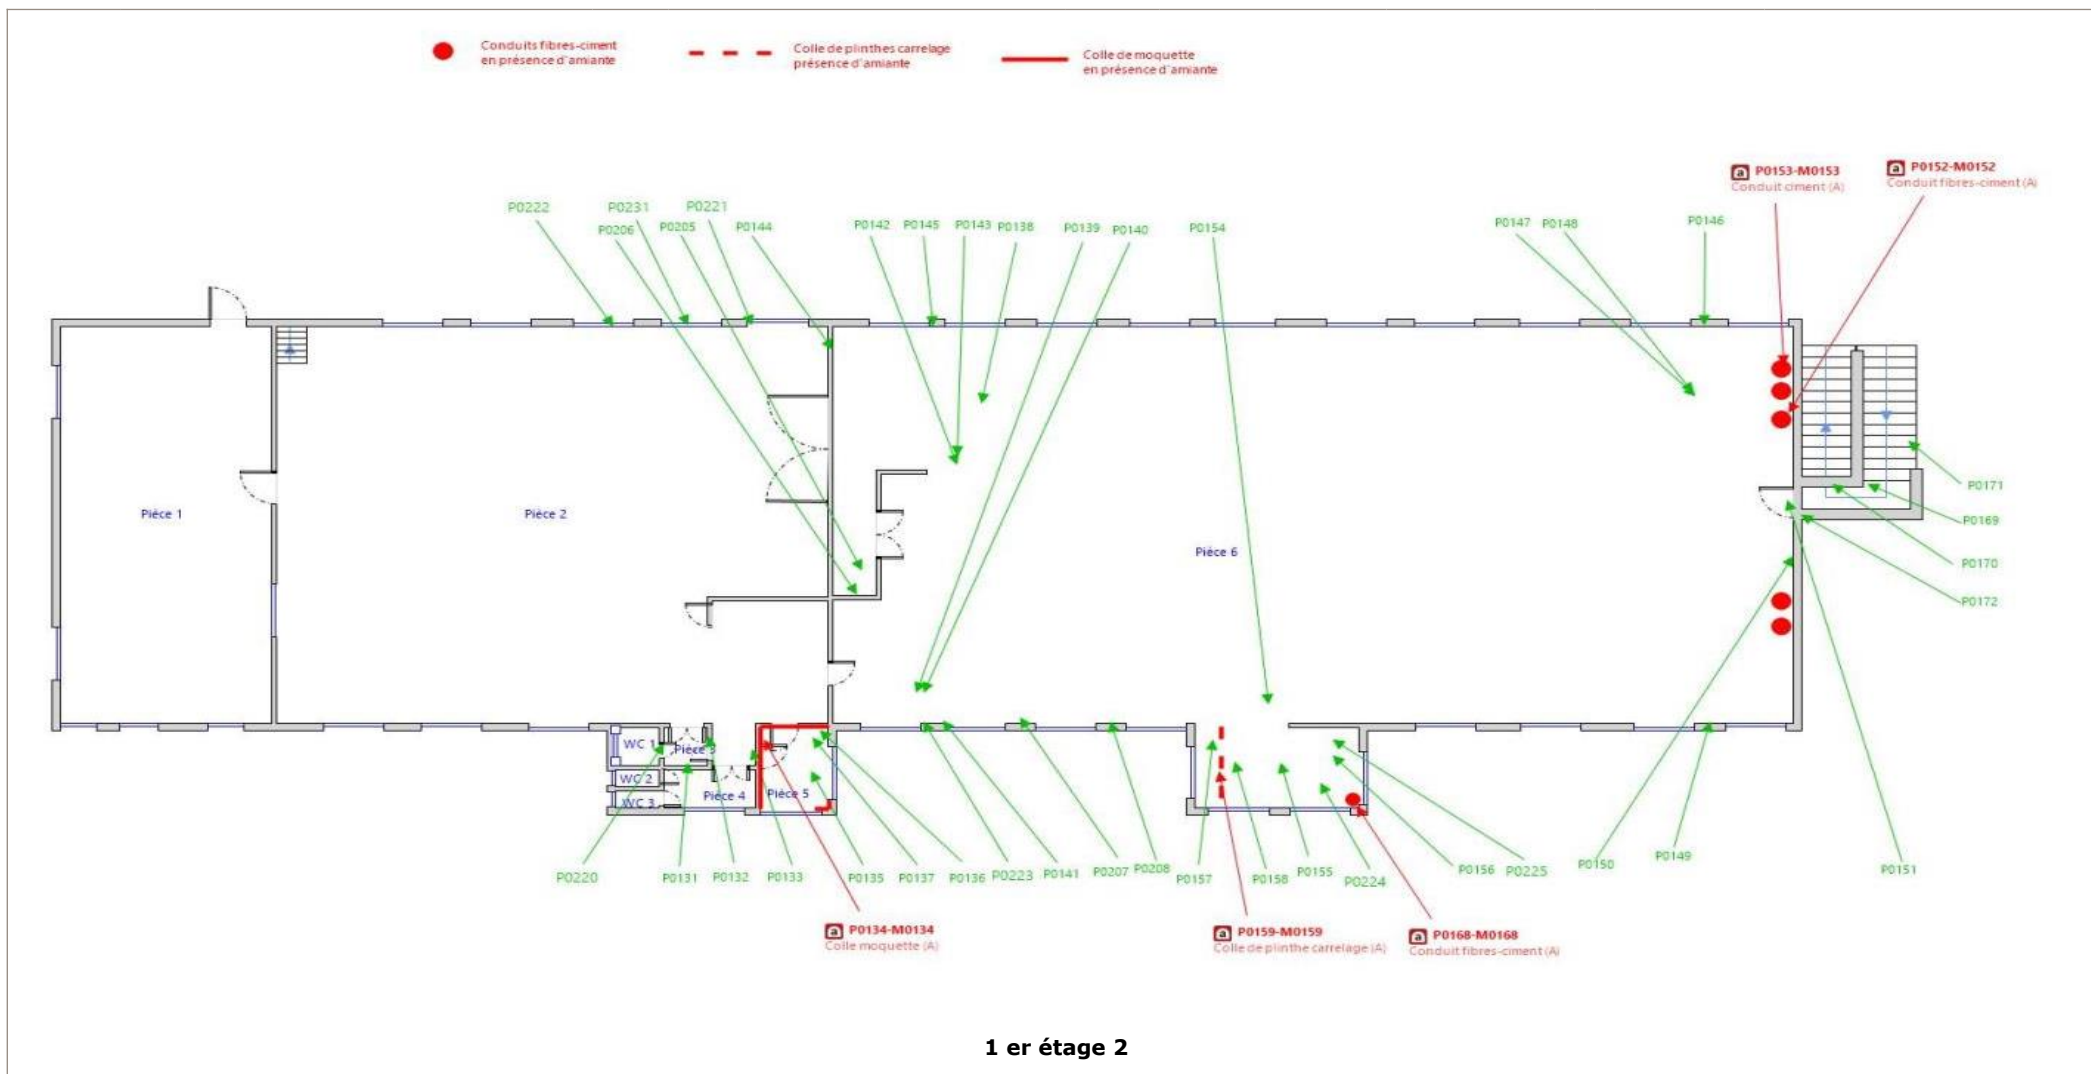

Annexe au rapport : EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : ANCIEN COLLEGE SKOL AN AOD
BATIMENT A
RUE CHANOINE ETIENNE RANNOU
29880 GUISSENYEtabli par : HELORET Franck
Société : AED Groupe
Le : 10/12/2024Croquis 4 / 6
Version : V02
du : 10/12/2024

a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

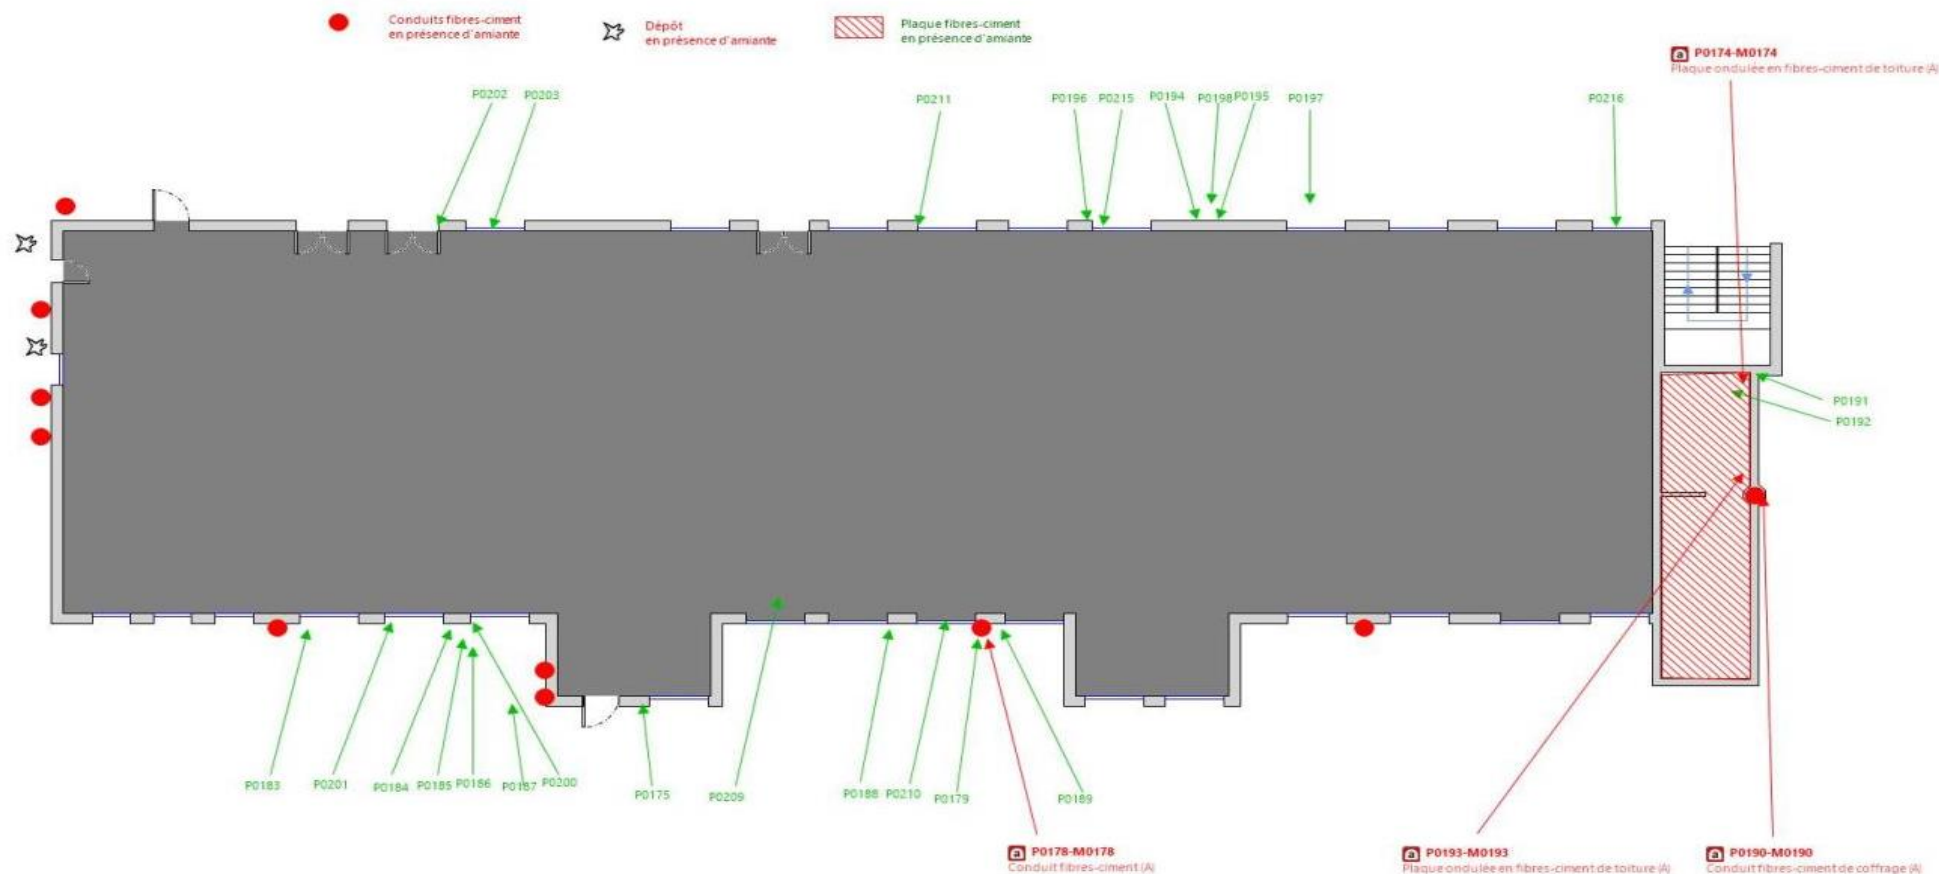


Extérieur

Annexe au rapport : EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : ANCIEN COLLEGE SKOL AN AOD
BATIMENT A
RUE CHANOINE ETIENNE RANNOU
29880 GUISSENYEtabli par : HELORET Franck
Société : AED Groupe
Le : 10/12/2024Croquis 5 / 6
Version : V02
du : 10/12/2024

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

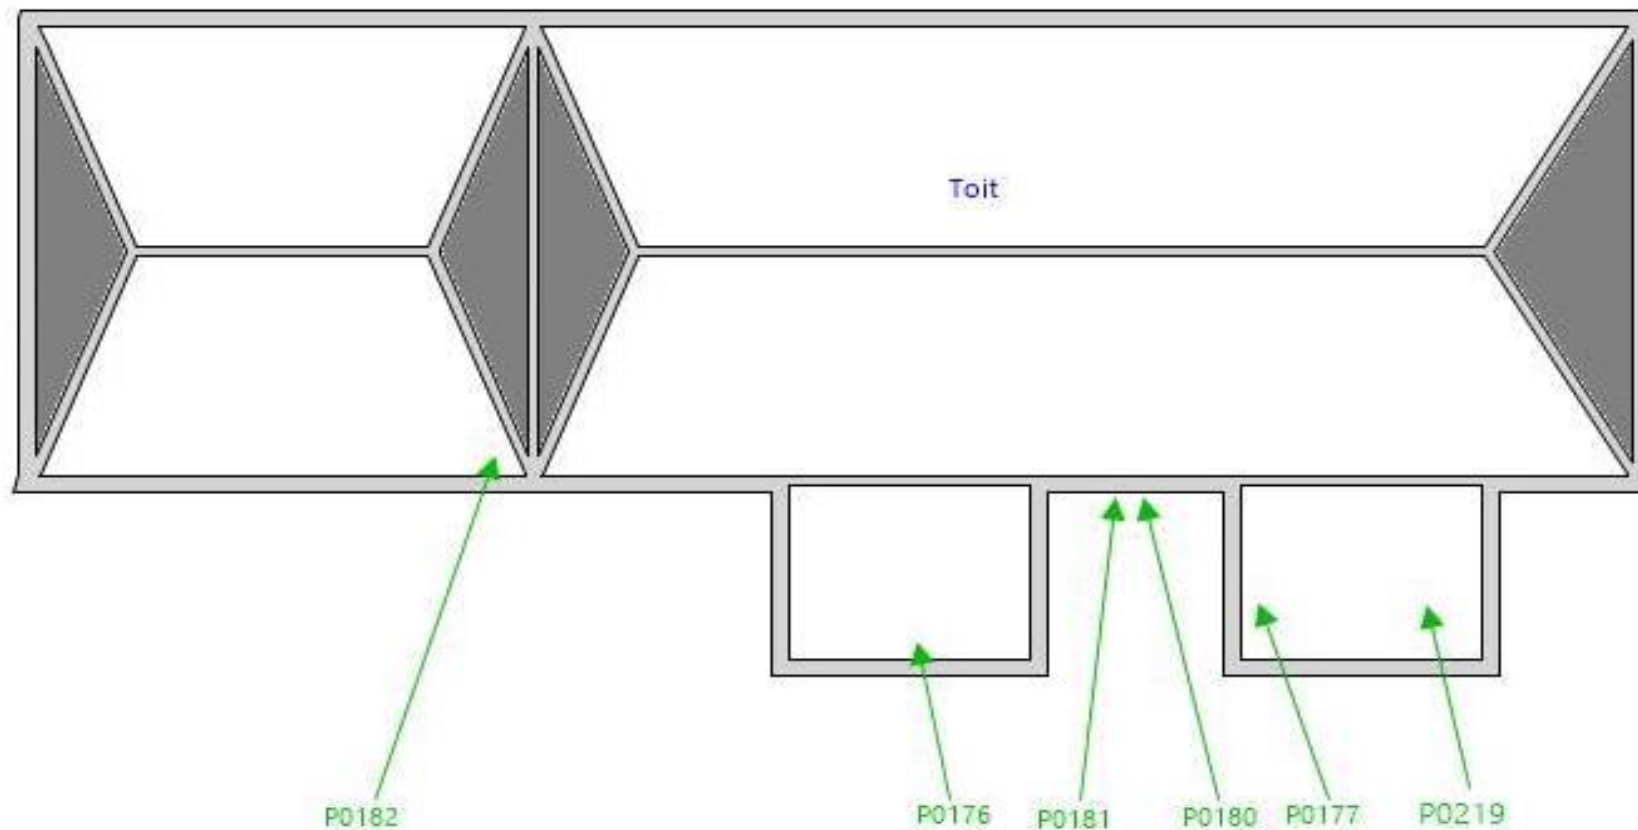

Toiture

Annexe au rapport : EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : ANCIEN COLLEGE SKOL AN AOD
BATIMENT A
RUE CHANOINE ETIENNE RANNOU
29880 GUISSENYEtabli par : HELORET Franck
Société : AED Groupe
Le : 10/12/2024Croquis 6 / 6
Version : V02
du : 10/12/2024

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



E.4. Résultats d'analyses

SARL AED EXPERTISES

Franck HELORET

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017445-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2024 23:56

Page1/16

Dossier N° : 24SE012626

Date de réception : 10/06/2024

Date d'analyse : 11/06/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0001 - Planchers - Chape maigre - Chape maigre - Sous-sol - Piece 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P0002 - Escalier - Maconnerie - Beton - Sous-sol - Piece 1	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P0003 - Planchers - Dalle - Beton - Sous-sol - Piece 1	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004 (1)	P0004 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - Sous-sol - Piece 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (noir) (friable) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière

35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017445-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2024 23:56

Page2/16

Dossier N° : 24SE012626

Date de réception : 10/06/2024

Date d'analyse : 11/06/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P0005 - Socle - Dalle - Beton - Sous-sol - Piece 1	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006 (1)	P0006 - Vrac au sol - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - Sous-sol - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau de type peinture (jaune) (clair)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007 (1)	P0007 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre de scellement - Sous-sol - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (noir)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P0008 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre de scellement - Sous-sol - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009 (1)	P0009 - Bassin - Enduits projetés - Enduit ciment mural - Sous-sol - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé) ; matériau de type peinture (gris) (clair)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017445-01 Date d'émission de rapport : 12/06/2024 23:56 Page3/16
 Dossier N° : 24SE012626 Date de réception : 10/06/2024 Date d'analyse : 11/06/2024
 Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P0010 - Appuis de fenetres - Appuis de fenetres - Appui de fenetre - Sous-sol - Piece 1	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P0011 - Fenetre - Enduits projetes - Enduit ciment mural calfeutrement - Sous-sol - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P0012 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Sous-sol - Piece 1	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / J3TD	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
013 (1)	P0013 - Escalier - Maconnerie - Beton - Sous-sol - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type béton (gris)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014 (1)	P0014 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural - Sous-sol - Piece 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
 Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
 35170 BRUZ, FRANCE
 Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
 1-6491
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017445-01 Date d'émission de rapport : 12/06/2024 23:56 Page4/16
Dossier N° : 24SE012626 Date de réception : 10/06/2024 Date d'analyse : 11/06/2024
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015 (1)	P0015 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint mural - Sous-sol - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit matériau semi-dur de type ragréage ; matériau de type peinture (blanc)	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P0016 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint compribande chassis-maçonnerie - Sous-sol - Piece 1	Matériau souple de type joint (noir)	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P0017 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-maçonnerie - Sous-sol - Piece 1	Matériau souple de type joint (blanc)	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018 (1)	P0018 - Plafond - Enduits projetés - Enduit platre de scellement - Sous-sol - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019 (1)	P0019 - Murs et plafond - Joint - Joint d'étanchéité mousse - Sous-sol - Piece 1	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau (jaune)	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017445-01 Date d'émission de rapport : 12/06/2024 23:56 Page5/16
Dossier N° : 24SE012626 Date de réception : 10/06/2024 Date d'analyse : 11/06/2024
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	P0020 - Plafonds - Maçonnerie - Hourdis - Sous-sol - Piece 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P0021 - Poutre - Maçonnerie - Béton - Sous-sol - Piece 1	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P0022 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Sous-sol - Piece 1	Matériau semi-dur de type mastic (blanc)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P0023 - Murs et cloisons - Enduits projetes - brique rouge en vrac - Sous-sol - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type brique (rouge)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024 (1)	P0024 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural - Sous-sol - Piece 2	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau (marron)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017445-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2024 23:56

Page6/16

Dossier N° : 24SE012626

Date de réception : 10/06/2024

Date d'analyse : 11/06/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	P0025 - Plafonds - Maçonnerie - Beton - Sous-sol - Piece 2	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P0026 - Murs - Enduits projetés - Enduit ciment de scellement - Sous-sol - Piece 2	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027 (1)	P0027 - Plafonds - Maçonnerie - Beton - Sous-sol - Piece 2	Matériau dur de type béton (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P0028 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural de calfeutrement - Sous-sol - Piece 2	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	P0029 - Solin - Chape maigre - Chape maigre - Sous-sol - Piece 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) + (marron)(i)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017445-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2024 23:56

Page 7/16

Dossier N° : 24SE012626

Date de réception : 10/06/2024

Date d'analyse : 11/06/2024

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	P0030 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Sous-sol - Piece 3	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / J3TD	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
031	P0031 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment joint de mur parpaing - Sous-so - Piece 3	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
032 (1)	P0032 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - Sous-sol - Piece 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
033	P0033 - Sol - Revêtements durs - Plaque plane - Sous-sol - Piece 3	Matériau dur de type plaque (beige)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
034 (1)	P0034 - Sol - Panneaux colles ou visser - Panneaux de fibralith plafond - Sous-sol - Piece 3	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau (noir)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017445-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2024 23:56

Page8/16

Dossier N° : 24SE012626

Date de réception : 10/06/2024

Date d'analyse : 11/06/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035 (1)	P0035 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur brique - Sous-sol - Piece 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P0036 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - Sous-sol - Piece 3	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)(i)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	P0037 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural de calfeutrement - Sous-sol - Piece 4	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038 (1)	P0038 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint mural - Sous-sol - Piece 4	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039 (1)	P0039 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint mural - Sous-sol - Piece 4	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017445-01 Date d'émission de rapport : 12/06/2024 23:56 Page9/16
 Dossier N° : 24SE012626 Date de réception : 10/06/2024 Date d'analyse : 11/06/2024
 Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	P0040 - Planchers - Dalle - Beton - Sous-sol - Piece 4	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	P0041 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - Piece 1	Matériau semi-dur de type mastic (blanc)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	P0042 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - RDC - Piece 1	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (blanc)	MOLP * / J3TD	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
043	P0043 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur lourc - RDC - Piece 1	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	P0044 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur lourc - RDC - Piece 1	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
 Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
 35170 BRUZ, FRANCE
 Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
 1-6491
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017445-01 Date d'émission de rapport : 12/06/2024 23:56 Page10/16
Dossier N° : 24SE012626 Date de réception : 10/06/2024 Date d'analyse : 11/06/2024
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	P0045 - Planchers - Dalle - Béton - RDC - Piece 1	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046 (1)	P0046 - Murs et cloisons - Brique - brique - RDC - Piece 1	Matériau dur de type brique (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	P0047 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur brique - RDC - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	P0048 - Planchers - Seuil de porte - Béton - RDC - Piece 1	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	P0049 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - RDC - Piece 2	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017445-01 Date d'émission de rapport : 12/06/2024 23:56 Page11/16
Dossier N° : 24SE012626 Date de réception : 10/06/2024 Date d'analyse : 11/06/2024
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050 (1)	P0050 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint mural sur mur brique - RDC - Piece 2	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type brique (rouge)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051 (1)	P0051 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint mural - RDC - Piece 2	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux) ; matériau de type peinture (bleu)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052 (1)	P0052 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint mural - RDC - Piece 2	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux) ; matériau de type peinture (vert) + (bleu) + (jaune)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053 (1)	P0053 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant - RDC - Piece 2	Matériau fibreux de type isolant (blanc) ; matériau (noir) + (blanc) (friable)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054 (1)	P0054 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Piece 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (noir)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017445-01 Date d'émission de rapport : 12/06/2024 23:56 Page12/16
Dossier N° : 24SE012626 Date de réception : 10/06/2024 Date d'analyse : 11/06/2024
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	P0055 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - Piece 2	Matériau semi-dur de type mastic (blanc)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
056 (1)	P0056 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - RDC - Piece 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau fibreux de type isolant (orange)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
057	P0057 - Fenetre - Revêtements durs - Plaque plane - RDC - Piece 2	Matériau dur de type plaque (blanc)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
058	P0058 - Murs et cloisons - Revêtements durs - Plaque fibres - RDC - Piece 2	Matériau souple de type plaque (gris) (fibreux)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
059	P0059 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique (en vrac) - RDC - Piece 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017445-01 Date d'émission de rapport : 12/06/2024 23:56 Page13/16
 Dossier N° : 24SE012626 Date de réception : 10/06/2024 Date d'analyse : 11/06/2024
 Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
060	P0060 - Murs et cloisons - Revêtements durs - Plaque fibres-ciment (en vrac) - RDC - Piece 2	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / J3TD	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
061 (1)	P0061 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - RDC - Piece 2	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062 (1)	P0062 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint ciment vitrage - RDC - Piece 2	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
063 (1)	P0063 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-maçonnerie - RDC - Piece 3	Matériau souple de type joint (marron) ; matériau de type peinture (blanc) en traces(i)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
064	P0064 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - RDC - Piece 3	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / J3TD	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017445-01 Date d'émission de rapport : 12/06/2024 23:56 Page14/16
Dossier N° : 24SE012626 Date de réception : 10/06/2024 Date d'analyse : 11/06/2024
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
065	P0065 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - RDC - Piece 3	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
066	P0066 - Planchers - Dalle - Béton - RDC - Piece 3	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
067	P0067 - Planchers - Dalle - Béton - RDC - Piece 2	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
068	P0068 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint mural - RDC - Piece 3	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
069	P0069 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - RDC - Piece 3	Matériau de type peinture (blanc) + (noir) + (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017445-01 Date d'émission de rapport : 12/06/2024 23:56 Page15/16
Dossier N° : 24SE012626 Date de réception : 10/06/2024 Date d'analyse : 11/06/2024
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
070 (1)	P0070 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - RDC - Piece 3	Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
071 (1)	P0071 - Murs et cloisons - Panneaux colles ou visses - Placoplatre mural - RDC - Piece 3	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
072 (1)	P0072 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - Piece 3	Matériau souple de type mastic (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscop Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017445-01 Date d'émission de rapport : 12/06/2024 23:56 Page 16/16
Dossier N° : 24SE012626 Date de réception : 10/06/2024 Date d'analyse : 11/06/2024
Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Antoine Herve
Chef de Groupe Eurofins Eichrom
Amiante SAS

SARL AED EXPERTISES

Franck HELORET

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017822-01

Date d'émission de rapport : 16/06/2024 1:40

Page1/23

Dossier N° : 24SE012909

Date de réception : 12/06/2024

Date d'analyse : 12/06/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0073 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - RDC - Piece 5	Matériau souple de type revêtement de sol (transparent) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune) + (marron) ; matériau de type colle (marron)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P0074 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - RDC - Piece 5	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P0075 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - RDC - Piece 6	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P0076 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - Piece 6	Matériau (marron) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière

35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017822-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2024 1:40 Page2/23
Dossier N° : 24SE012909 Date de réception : 12/06/2024 Date d'analyse : 12/06/2024
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P0077 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - Piece 6	Matériau de type peinture (blanc) + (marron) ; matériau semi-dur de type joint (marron)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P0078 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur lourc - RDC - Piece 6	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P0079 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural - RDC - Piece 7	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P0080 - Planchers - Dalle - Beton - RDC - Piece 7	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur de type béton (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P0081 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - Piece 7	Matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau (poudreux) (noir) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017822-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2024 1:40 Page3/23
Dossier N° : 24SE012909 Date de réception : 12/06/2024 Date d'analyse : 12/06/2024
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P0082 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment (residus en vrac) - RDC - Piece 7	Matériau (poudreux) (gris) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / KC6K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
011	P0083 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - RDC - Piece 7	Matériau (poudreux) (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / KC6K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
012	P0084 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural joints mur parpaings - RDC - Piece 9	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P0085 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur beton - RDC - Piece 9	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P0086 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural joints mur parpaings - RDC - Piece 8	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017822-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2024 1:40 Page4/23
Dossier N° : 24SE012909 Date de réception : 12/06/2024 Date d'analyse : 12/06/2024
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	P0087 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Piece 8	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P0088 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur parpaing - RDC - Piece 8	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P0089 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint mural - RDC - Piece 8	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P0090 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - RDC - Piece 8	Matériau (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / KC6K	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
019	P0091 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - Piece 8	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017822-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2024 1:40 Page5/23
 Dossier N° : 24SE012909 Date de réception : 12/06/2024 Date d'analyse : 12/06/2024
 Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	P0092 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - Piece 8	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (ii)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
021	P0093 - Sol - Isolants - Isolant - RDC - Piece 8	Matériau souple (fibreuse) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P0094 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - RDC - Piece 8	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P0095 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique (résidu au sol) - RDC - Piece 4	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type brique (rouge)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P0096 - Plafonds - Panneaux colles ou visées - Placoplâtre plafond - RDC - Piece 4	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017822-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2024 1:40 Page6/23
Dossier N° : 24SE012909 Date de réception : 12/06/2024 Date d'analyse : 12/06/2024
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	P0097 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - RDC - Escalier 1	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc) + (noir) ; matériau (fibreuse) (marron) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P0098 - Escalier - Nez de marche - Nez de marche - RDC - Piece 4	Matériau (poudreuse) (gris) ; matériau souple de type joint (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type tresse de fibres (marron)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P0099 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - Etage - Piece 2	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P0100 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage - Piece 2	Matériau de type colle (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau (vert) + (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	P0101 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - Etage - Piece 2	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (noir) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017822-01

Date d'émission de rapport : 16/06/2024 1:40

Page 7/23

Dossier N° : 24SE012909

Date de réception : 12/06/2024

Date d'analyse : 12/06/2024

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	P0102 - Appuis de fenestres - Appuis de fenestres - Appui de fenetre - Etage - Piece 2	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P0103 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural (joints parpaing) - Etage - Piece 2	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	P0104 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur lourd - Etage - Piece 2	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	P0105 - Planchers - Dalle - Béton - Etage - Piece 2	Matériau dur de type béton (gris)	MET * /N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	P0106 - Planchers - Chape maigre - Chape maigre - Etage - Piece 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017822-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2024 1:40 Page8/23
Dossier N° : 24SE012909 Date de réception : 12/06/2024 Date d'analyse : 12/06/2024
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	P0107 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - Etage - Piece 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (poudreux) (rouge) en traces	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P0108 - Escalier - Maçonnerie - Béton - Etage - Piece 2	Matériau dur de type béton (gris)	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	P0109 - Escalier - Nez de marche - Nez de marche - Etage - Piece 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (noir) ; matériau (poudreux) (blanc)	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	P0110 - Murs et charpentes - Maçonnerie - Béton - Etage - Piece 2	Matériau dur de type béton (gris)	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	P0111 - Chassis de fenêtre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Etage - Piece 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (marron)	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017822-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2024 1:40 Page9/23
Dossier N° : 24SE012909 Date de réception : 12/06/2024 Date d'analyse : 12/06/2024
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	P0112 - Murs et cloisons - Revêtements durs - Plaque plane - Etage - Piece 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (fibreuse) (blanc)	MOLP * / KC6K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
041	P0113 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Etage - Piece 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (marron)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042 (1)	P0114 - Revêtements de murs - Colles - Colle moquette - Etage - Piece 2	Matériau de type colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type moquette (rose)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043 (1)	P0115 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage - Piece 4	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (noir)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044 (1)	P0116 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant - Etage - Piece 4	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017822-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2024 1:40 Page 10/23
 Dossier N° : 24SE012909 Date de réception : 12/06/2024 Date d'analyse : 12/06/2024
 Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045 (1)	P0117 - Murs et cloisons - Revetements durs - Plaque plane - Etagé - Piece 4	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type plaque (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	P0118 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciments sur mur brique - Etagé - Piece 4	Matériau semi-dur de type enduit (gris)(i)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047 (1)	P0119 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etagé - WC 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	P0120 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etagé - WC 3	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049 (1)	P0121 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etagé - WC 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017822-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2024 1:40 Page 11/23
 Dossier N° : 24SE012909 Date de réception : 12/06/2024 Date d'analyse : 12/06/2024
 Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050 (1)	P0122 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage - WC 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	P0123 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage - WC 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052	P0124 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage - Piece 3	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	P0125 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage - Piece 3	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (poudreux) (blanc)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	P0126 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage - Piece 3	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces ; matériau dur de type béton (gris)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
 Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
 35170 BRUZ, FRANCE
 Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
 1-6491
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017822-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2024 1:40 Page12/23
Dossier N° : 24SE012909 Date de réception : 12/06/2024 Date d'analyse : 12/06/2024
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	P0127 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage - WC 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
056	P0128 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage - WC 1	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
057	P0129 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - Etage - WC 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058	P0130 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - Etage - WC 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i)	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
059	P0131 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond - Etage - Piece 3	Matériau de type peinture (gris) + (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017822-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2024 1:40 Page13/23
Dossier N° : 24SE012909 Date de réception : 12/06/2024 Date d'analyse : 12/06/2024
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
060	P0132 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit projeté sur mur brique - Etage - Piece 3	Matériau dur de type brique (rouge)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
061	P0133 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - Etage - Piece 2	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062 (1)	P0134 - Revêtements de murs - Colles - Colle moquette - Etage - Piece 5	Matériau souple fibreux de type moquette (orange) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
063 (1)	P0135 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond - Etage - Piece 5	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
064 (1)	P0136 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage - Piece 5	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017822-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2024 1:40 Page14/23
Dossier N° : 24SE012909 Date de réception : 12/06/2024 Date d'analyse : 12/06/2024
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
065	P0137 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Etage - Piece 5	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
066	P0138 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - Etage - Piece 6	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
067	P0139 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - Etage - Piece 6	Matériau souple (transparent) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (poudreux) (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
068 (1)	P0140 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage - Piece 6	Matériau souple (transparent) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune) + (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017822-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2024 1:40 Page 15/23
 Dossier N° : 24SE012909 Date de réception : 12/06/2024 Date d'analyse : 12/06/2024
 Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069	P0141 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - Etage - Piece 6	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
070	P0142 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - Etage - Piece 6	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
071	P0143 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage - Piece 6	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017822-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2024 1:40 Page16/23
Dossier N° : 24SE012909 Date de réception : 12/06/2024 Date d'analyse : 12/06/2024
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
072	P0144 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage - Piece 6	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (jaune) + (blanc)(i)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
073	P0145 - Murs - Joints mousse - Joint d'étanchéité - Etage - Piece 6	Matériau (poudreux) (gris) ; matériau de type mousse (jaune) + (orange)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
074 (1)	P0146 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur lourd - Etage - Piece 6	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
075 (1)	P0147 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoléum + colle - Etage - Piece 6	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
076 (1)	P0148 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage - Piece 6	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017822-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2024 1:40 Page 17/23
 Dossier N° : 24SE012909 Date de réception : 12/06/2024 Date d'analyse : 12/06/2024
 Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
077	P0149 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint mural - Etage - Piece 6	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (friable) ; matériau de type peinture (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
078	P0150 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural (joints pierres) - Etage - Piece 6	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
079	P0151 - Planchers - Dalle - Béton - Etage - Piece 6	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
080	P0152 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Etage - Piece 6	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / J3TD	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
 Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
 35170 BRUZ, FRANCE
 Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
 1-6491
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017822-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2024 1:40 Page 18/23
Dossier N° : 24SE012909 Date de réception : 12/06/2024 Date d'analyse : 12/06/2024
Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
081	P0153 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit ciment - Etage - Piece 6	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / J3TD	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
082	P0154 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage - Piece 6	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
083 (1)	P0155 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage - Piece 6	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
084 (1)	P0156 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage - Piece 6	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
085	P0157 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage - Piece 6	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)(i)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017822-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2024 1:40 Page 19/23
Dossier N° : 24SE012909 Date de réception : 12/06/2024 Date d'analyse : 12/06/2024
Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
086 (1)	P0158 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage - Piece 6	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
087	P0159 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage - Piece 6	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
088	P0160 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage - Piece 6	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (blanc) + (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (noir)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
089	P0161 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage - Piece 6	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
090	P0162 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage - Piece 6	Matériau (poudreux) (orange) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017822-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2024 1:40 Page20/23
Dossier N° : 24SE012909 Date de réception : 12/06/2024 Date d'analyse : 12/06/2024
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
091	P0163 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage - Piece 6	Matériau dur de type ciment-colle (beige)(ii)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
092	P0164 - Murs - Murs - Mousse - Etage - Piece 6	Matériau (poudreux) (rouge) ; matériau de type mousse (rouge) + (jaune)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
093	P0165 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond residus - Etage - Piece 6	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
094	P0166 - Murs et cloisons - Revêtements durs - Plaque plane + colle - Etage - Piece 6	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
095	P0167 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joints ciment vitrier - Etage - Piece 6	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017822-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2024 1:40 Page 21/23
 Dossier N° : 24SE012909 Date de réception : 12/06/2024 Date d'analyse : 12/06/2024
 Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
096	P0168 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Etage - Piece 6	Matériau (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / KC6K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
097	P0169 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - RDC - Escalier 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
098	P0170 - Plafonds - Maçonnerie - Béton - RDC - Escalier 2	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
099	P0171 - Escalier - Maçonnerie - Béton - RDC - Escalier 2	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
100	P0172 - Facades - Joints - Joint de dilatation - RDC - Escalier 2	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple de type joint (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017822-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2024 1:40 Page 22/23
 Dossier N° : 24SE012909 Date de réception : 12/06/2024 Date d'analyse : 12/06/2024
 Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
101	P0173 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - RDC - Appentis	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
102	P0174 - Plaques ondules - Plaques en fibres-ciment - Plaque ondulee en fibres-ciment de toiture - RDC - Appentis	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / KC6K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-017822-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2024 1:40 Page 23/23
Dossier N° : 24SE012909 Date de réception : 12/06/2024 Date d'analyse : 12/06/2024
Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Fabrice Malumba
Technicien Analyste Microscopie

SARL AED EXPERTISES

Franck HELORET

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-018106-01

Date d'émission de rapport : 18/06/2024 10:56

Page1/11

Dossier N° : 24SE013073

Date de réception : 13/06/2024

Date d'analyse : 14/06/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0175 - Facades - Enduits - Enduit de facade - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type enduit (gris)(i)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P0176 - Toitures et etancheite - Revêtements et colles - Le bitumineux d'etancheite pare-vapeur - Parties exterieures	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium (gris)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P0177 - Toitures et etancheite - Revêtements et colles - Le bitumineux d'etancheite pare-vapeur - Parties exterieures	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium (gris)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P0178 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Parties exterieures	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / J7UH	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière

35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-018106-01

Date d'émission de rapport : 18/06/2024 10:56

Page2/11

Dossier N° : 24SE013073

Date de réception : 13/06/2024

Date d'analyse : 14/06/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005 (1)	P0179 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Enduit de facade sur Conduit fibres-ciment - Parties exterieures	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P0180 - Toitures et etancheite - Revêtements et colles - Le bitumineux d'etancheite pare-vapeur - Parties exterieures	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium (gris)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P0181 - Toitures - Ardoises (composites) - Ardoises - Parties exterieures	Matériau dur de type ardoise (noir)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P0182 - Toitures - Ardoises (composites) - Ardoises - Parties exterieures	Matériau dur de type ardoise (noir)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P0183 - Facades - Enduits - Enduit de facade - Parties exterieures					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-018106-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2024 10:56 Page3/11
Dossier N° : 24SE013073 Date de réception : 13/06/2024 Date d'analyse : 14/06/2024
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P0184 - Facades - Enduits - Enduit ciment chemine - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P0185 - Facades - Enduits - Enduit beton cheminee - Parties exterieures	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P0186 - Facades - Enduits - Enduit platre de scellement - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type enduit (gris) + (blanc)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P0187 - Planchers - Dalle - Beton - Parties exterieures	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-018106-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2024 10:56 Page4/11
Dossier N° : 24SE013073 Date de réception : 13/06/2024 Date d'analyse : 14/06/2024
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	P0188 - Facades - Enduits - Enduit de facade - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P0189 - Appuis de fenetres - Appuis de fenetres pre-fabriques - Appui de fenetre pre-fabrique - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (vert)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P0190 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment de coffrage - Parties exterieures	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / J7UH	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
017	P0191 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (blanc) + (gris)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P0192 - Planchers - Dalle - Beton - Parties exterieures	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-018106-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2024 10:56 Page5/11
 Dossier N° : 24SE013073 Date de réception : 13/06/2024 Date d'analyse : 14/06/2024
 Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	P0193 - Plaques ondulees - Plaques en fibres-ciment - Plaque ondulee en fibres-ciment de toiture - Parties exterieures	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / J7UH	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
020	P0194 - Facades - Enduits - Enduit de facade (rose) - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type enduit (rose) + (gris)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
021	P0195 - Facades - Enduits - Enduit de facade - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type enduit (rose) + (gris)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
022	P0196 - Appuis de fenetres - Appuis de fenetres pre-fabriques - Appui de fenetre pre-fabrique - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023	P0197 - Planchers - Dalle - Beton - Parties exterieures	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
 Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
 35170 BRUZ, FRANCE
 Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
 1-6491
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-018106-01

Date d'émission de rapport : 18/06/2024 10:56

Page6/11

Dossier N° : 24SE013073

Date de réception : 13/06/2024

Date d'analyse : 14/06/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	P0198 - Planchers - Dalle - Beton - Parties exterieures	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P0199 - Planchers - Dalle - Beton - RDC - Piece 9	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P0200 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage (ensemble des fenetres PVC) - Parties exterieures	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (gris)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P0201 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de fenetre (ensemble des fenetres. PVC) - Parties exterieures	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (gris)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-018106-01

Date d'émission de rapport : 18/06/2024 10:56

Page7/11

Dossier N° : 24SE013073

Date de réception : 13/06/2024

Date d'analyse : 14/06/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	P0202 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de fenetre noir - Parties exterieures	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	P0203 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint compribande chassis-maçonnerie (ensemble des fenetres) - Parties exterieures	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P0204 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - RDC - Piece 4	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P0205 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - Etage - Piece 6	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	P0206 - Murs et cloisons - Panneaux colles ou vissees - Placoplatre mural - Etage - Piece 6	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-018106-01

Date d'émission de rapport : 18/06/2024 10:56

Page8/11

Dossier N° : 24SE013073

Date de réception : 13/06/2024

Date d'analyse : 14/06/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	P0207 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond - Etage - Piece 6	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	P0208 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment calfeutremments mural - Etage - Piece 6	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P0209 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - Parties exterieures	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (vert)	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P0210 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de fenetre - Parties exterieures	Matériau souple de type joint (noir)	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	P0211 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint compribande chassis-maçonnerie (ensemble des fenetres) - Parties exterieures	Matériau souple de type joint (gris)	MET * /E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-018106-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2024 10:56 Page9/11
Dossier N° : 24SE013073 Date de réception : 13/06/2024 Date d'analyse : 14/06/2024
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	P0212 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant + colle - Etage - Piece 6	Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type peinture (vert) + (beige) ; matériau (marron)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	P0213 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - Etage - Piece 6	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	P0214 - siphon - Joints - Joint étanchéité siphon - Etage - Piece 6	Matériau semi-dur de type joint (gris)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	P0215 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - Parties exterieures	Matériau souple de type joint (blanc)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	P0216 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-018106-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2024 10:56 Page 10/11
 Dossier N° : 24SE013073 Date de réception : 13/06/2024 Date d'analyse : 14/06/2024
 Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	P0217 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur Béton (calfeutrement) - RDC - Piece 9	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (gris)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	P0218 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural (calfeutrement) - RDC - Piece 9	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (bleu)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Description client non-cohérente avec l'échantillon physiquement présent.

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-018106-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2024 10:56 Page 11/11
Dossier N° : 24SE013073 Date de réception : 13/06/2024 Date d'analyse : 14/06/2024
Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Antoine Herve
Chef de Groupe Eurofins Eichrom
Amiante SAS

SARL AED EXPERTISES

Franck HELORET

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042401-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:15

Page 1/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0219 - Ventilation - Mastics et joints - Mastic ventilation - Toit	Matériau souple (noir) + (jaune)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type joint (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042401-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:15

Page2/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Jade Pokorski
Cheffe de Groupe Technicien
Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



SARL AED EXPERTISES

Franck HELORET

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042402-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:15

Page1/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
002	P0220 - Revetements de murs - Colles - Colle moquette (bleu) - Etage - Piece 3	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr


RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042402-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:15

Page2/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01



Jade Pokorski
Cheffe de Groupe Technicien
Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



SARL AED EXPERTISES

Franck HELORET

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042403-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:16

Page 1/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	P0221 - Revetements de murs - Colles - Colle moquette - Etagé - Piece 2	Matériau (poudreux) (gris) en traces ; matériau souple fibreux de type moquette (rose) ; matériau de type colle (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042403-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:16

Page2/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01



Jade Pokorski
Cheffe de Groupe Technicien
Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



SARL AED EXPERTISES

Franck HELORET

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042404-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:16

Page1/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	P0222 - Revetements de murs - Colles - Colle moquette - Etage - Piece 2	Matériau souple fibreux de type moquette (blanc) + (noir) ; matériau de type colle (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr


RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042404-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:16

Page2/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01



Jade Pokorski
Cheffe de Groupe Technicien
Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



SARL AED EXPERTISES

Franck HELORET

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042405-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:16

Page1/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P0223 - Revetements de murs - Colles - Colle moquette - Etage - Piece 6	Matériau souple fibreux de type moquette (beige)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) + (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042405-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:16

Page2/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Jade Pokorski
Cheffe de Groupe Technicien
Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



SARL AED EXPERTISES

Franck HELORET

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042406-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:16

Page1/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006 (1)	P0224 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage - Piece 6	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Description client non-cohérente avec l'échantillon physiquement présent.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr


RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042406-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:16

Page2/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01



Jade Pokorski
Cheffe de Groupe Technicien
Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



SARL AED EXPERTISES

Franck HELORET

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042407-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:16

Page1/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	P0225 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage - Piece 6	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042407-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:16

Page 2/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01



Jade Pokorski
Cheffe de Groupe Technicien
Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



SARL AED EXPERTISES

Franck HELORET

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042408-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:17

Page1/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	P0226 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence en vrac - Etage - Piece 6	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr


RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042408-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:17

Page 2/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01



Jade Pokorski
Cheffe de Groupe Technicien
Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



SARL AED EXPERTISES

Franck HELORET

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042409-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:17

Page1/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	P0227 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence en vrac - Etage - Piece 6	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type brique (orange)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr


RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042409-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:17

Page 2/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01



Jade Pokorski
Cheffe de Groupe Technicien
Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



SARL AED EXPERTISES

Franck HELORET

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042410-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:17

Page1/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P0228 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence en vrac - Etage - Piece 6	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type brique (orange)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042410-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:17

Page2/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01



Jade Pokorski
Cheffe de Groupe Technicien
Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



SARL AED EXPERTISES

Franck HELORET

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042411-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:17

Page1/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	P0229 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence en vrac - Etage - Piece 6	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type brique (orange)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042411-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:17

Page2/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01



Jade Pokorski
Cheffe de Groupe Technicien
Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



SARL AED EXPERTISES

Franck HELORET

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042412-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:17

Page1/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	P0230 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint compribande chassis-maçonnerie - Etage - Piece 6	Matériau dur (blanc)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type joint (blanc) + (gris)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042412-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:17

Page2/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Jade Pokorski
Cheffe de Groupe Technicien
Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

SARL AED EXPERTISES

Franck HELORET

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042413-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:18

Page1/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	P0231 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint compribande chassis-maçonnerie - Etage - Piece 2	Matériau souple de type joint (noir) + (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042413-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:18

Page2/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01



Jade Pokorski
Cheffe de Groupe Technicien
Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



SARL AED EXPERTISES

Franck HELORET

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042414-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:18

Page1/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	P0232 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint compribande chassis-maçonnerie - RDC - Piece 7	Matériau dur (blanc)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type joint (gris) + (blanc)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042414-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:18

Page2/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Jade Pokorski
Cheffe de Groupe Technicien
Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

SARL AED EXPERTISES

Franck HELORET

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042415-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:18

Page 1/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	P0233 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint compribande chassis-maçonnerie - RDC - Piece 2	Matériau souple de type joint (blanc) + (gris)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-042415-01

Date d'émission de rapport : 09/12/2024 7:18

Page2/2

Dossier N° : 24SE028556

Date de réception : 04/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20240524_PARCELLE806_01



Jade Pokorski
Cheffe de Groupe Technicien
Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

HELORET Franck
sous le numéro 23-2291

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :



Amiante sans mention

Prise d'effet : 26/03/2024

Validité : 25/03/2031

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



Amiante avec mention

Prise d'effet : 26/03/2024

Validité : 25/03/2031

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



DPE individuel

Prise d'effet : 24/01/2024

Validité : 23/01/2031

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



DPE Tous types de
bâtiments

Prise d'effet : 24/01/2024

Validité : 23/01/2031

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



Gaz

Prise d'effet : 27/10/2023

Validité : 26/10/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



CREP

Prise d'effet : 27/10/2023

Validité : 26/10/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



Electricité

Prise d'effet : 27/10/2023

Validité : 26/10/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

23-2291 - v5 - 26/03/2024



AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES

Tél : 0557341313

Fax : 05 57 34 06 62

Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR

Portefeuille : 0033074244

SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC FR

Vos références :

Contrat n° 7627751904

Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/07/2024** et garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber, tant pour son compte, que pour celui de ses assurés additionnels :

AED EXPERTISES
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED EXPERTISE CENTRE AUVERGNE
1 ALLEE ALAN TURING
63170 AUBIERE

AED SERVICES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

Pour l'ensemble des activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ **En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



2/ **En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'**amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure d'**électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,.

Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.

Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.

Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.

Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2024** au **01/07/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES
		par sinistre
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance	
Dont :		
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance	NEANT
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance	450 €
• Dommages immatériels non consécutifs	150 000 € par année d'assurance	10 % Mini : 400 €
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre	Maxi : 2.500 €
Autres garanties :		
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre	380 €
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre	3 200 €
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :		
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :	1.000.000 € par année d'assurance	400 €
Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	100.000 € par année d'assurance	400 €
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige	Seuil d'intervention : 380 €

Fait à TRESSES le 4 juillet 2024
Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance