

**Bureau Veritas Exploitation SAS**

SAINT HERBLAIN  
4 rue Duguay Trouin  
44800 SAINT-HERBLAIN France  
Téléphone : 02 40 92 06 89  
Mail : andreas.leroux@bureauveritas.com

**A l'attention de Liébard Christophe**

ACADEMIE DE NANTES RECTORAT  
8 RUE DU GENERAL MARGUERITTE  
44326 NANTES

**Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti**

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017



**Date(s) du repérage :** le 16/12/2024  
du 20/08/2024 au 21/08/2024


**Nom du site :** CUD LA ROCHE SUR YON

**Immeuble bâti objet du repérage :**

CUD LA ROCHE SUR YON  
221 rue Hubert Cailler  
Campus de La Roche Sur Yon  
85000 LA ROCHE SUR YON

**Numéro d'affaire :** 23063510  
**Référence du rapport :** 23063510/S2.2.3.rev2.R  
**Rédigé le :** 06/01/2025  
**Par l'opérateur de repérage :** Andreas LEROUX  
**Date de la commande :** 12/08/2024

**Certification de compétence :** Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION 60 avenue Général De Gaulle - Immeuble Le Guillaumet --- 92046 PARIS LA DEFENSE Certificat n° 15042964

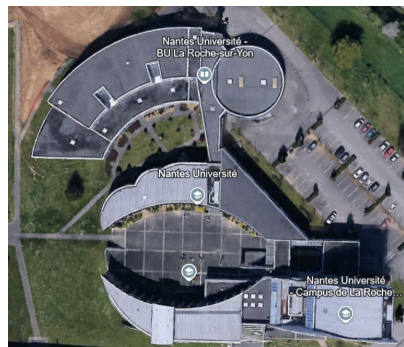

|                      | Date de début de validité | Date de fin de validité |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Amiante sans mention | 11/09/2022                | 10/09/2029              |
| Amiante avec mention | 11/09/2022                | 10/09/2029              |

Ce rapport contient **120** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

**Signature du rédacteur :**

# SOMMAIRE

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION.....</b>                                     | <b>3</b>  |
| 1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre.....                             | 3         |
| 1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage.....                       | 3         |
| 1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage.....                       | 3         |
| <b>2. CONCLUSIONS.....</b>                                                               | <b>4</b>  |
| 2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante.....                                   | 4         |
| 2.2. Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre..... | 8         |
| 2.3. Obligation d'information.....                                                       | 8         |
| <b>3. INFORMATIONS GENERALES.....</b>                                                    | <b>9</b>  |
| 3.1. Immeuble bâti objet de la mission.....                                              | 9         |
| 3.2. Intervenants.....                                                                   | 9         |
| 3.3. Opérateur(s) de repérage.....                                                       | 9         |
| 3.4. Laboratoire(s).....                                                                 | 9         |
| <b>4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....</b>                                     | <b>10</b> |
| 4.1. Textes réglementaires.....                                                          | 10        |
| 4.2. Méthodologie de la mission.....                                                     | 10        |
| 4.3. Limites de la mission.....                                                          | 10        |
| <b>5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....</b>                                     | <b>12</b> |
| 5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite.....        | 12        |
| 5.2. Conditions de visite.....                                                           | 12        |
| <b>6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....</b>                                           | <b>12</b> |
| 6.1. Résultats détaillés.....                                                            | 12        |
| 6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante.....                                      | 24        |
| <b>7. ANNEXES.....</b>                                                                   | <b>24</b> |
| 7.1. Parties d'immeuble bâti visitées.....                                               | 24        |
| 7.2. Croquis de repérage.....                                                            | 27        |
| 7.3. Photos.....                                                                         | 41        |
| 7.4. Attestation d'assurance.....                                                        | 65        |
| 7.5. Certificat de compétence.....                                                       | 66        |
| 7.6. Rapports d'essais de laboratoire.....                                               | 67        |

# 1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

## 1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

| Description succincte du programme des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnostic global du bâtiment sans sondages destructifs, complément du rapport 7231200/S2.4.2.R du 06/06/2019<br>Demande de prelevement sur la toiture complète du BAT E pour refecton, demande de prelevement sur toiture BAT F et G seulement la partie revetement etanchéité pour pose de panneaux solaires (nota la zone CTA du BAT F est inondé et inaccessible) |

## 1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de composant de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

*Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus*

| Ouvrages ou composants de la construction                                  | Parties d'ouvrages ou composants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revêtements de sol                                                         | Dalles de sol, Nez de marche, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Sous-couches (carton, feutre, .) des revêtements souples, Colles bitumineuses, Colles non bitumineuses, Moquette, Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.), Peintures de sol, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, Revêtements de sols sportifs, Joints de dilatation et d'assemblage, Joints de contournement sur faux planchers, Enduit de cuvelage, Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres                    | Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles, Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment, Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes, .), Revêtements bitumineux, Peintures intumescentes                                                                                                                                                                                                                            |
| Plafonds                                                                   | Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Panneaux collés, vissés ou cloués, Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite), Bandes calicot, Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre, Sous couches des tissus muraux, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes, .), Résines, Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage, Joint de dilatation                                                     |
| Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Calorifuges (tresses, coquilles, matelas), Matelas, Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage, Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides, Rubans adhésifs, Mastics, Conduits en fibres-ciment, manchons, Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage), Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu                                                                                                                                               |
| Éléments associés à la toiture                                             | Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation, Conduits d'eau pluviale, Garnissage des joints de dilatation, Joints de dilatation, Couvre-joints, Tresses d'étanchéité à l'air, Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.), Jonctions bitumineuses, Solins en fibre ciment, Colle des solins en fibre ciment                                                                                                                                                                                            |

## 1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- totalité du bâtiment

## **2. CONCLUSIONS**

**L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et/ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.**

**Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

### **2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante**

# Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus

| Localisation             | Ouvrage           | Matériau ou produit       | Description                                             |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| E / SS / ESPACE DETENTE  | Moquette          | Colle                     | jaune, jaune                                            |
| E / SS / ESPACE DETENTE  | Plinthe           | Colle                     | jaune, jaune, MOQUETTE                                  |
| E / SS / ESPACE DETENTE  | Plinthe           | Colle                     | jaune, jaune, MOQUETTE                                  |
| E / SS / ESPACE DETENTE  | Mur               | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / SS / ESPACE DETENTE  | Moquette          | Colle                     | jaune, jaune                                            |
| E / SS / ESPACE DETENTE  | Poutre            | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / SS / ESPACE DETENTE  | Poteau            | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / RDC / ESPACE DETENTE | Plinthe           | Colle                     | jaune, jaune, MOQUETTE                                  |
| E / RDC / ESPACE DETENTE | Moquette          | Colle                     | jaune, jaune                                            |
| E / RDC / ESPACE DETENTE | Plinthe           | Colle                     | jaune, jaune, MOQUETTE                                  |
| E / RDC / ESPACE DETENTE | Poteau            | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / R+1 / ESPACE DETENTE | Moquette          | Colle                     | jaune, jaune                                            |
| E / R+1 / ESPACE DETENTE | Plinthe           | Colle                     | jaune, jaune, MOQUETTE                                  |
| E / R+1 / ESPACE DETENTE | Moquette          | Colle                     | jaune, jaune                                            |
| E / R+1 / ESPACE DETENTE | Plinthe           | Colle                     | jaune, jaune, MOQUETTE                                  |
| E / R+1 / ESPACE DETENTE | Mur               | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / RDC / WC HALL        | Cloison           | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)                                       |
| E / RDC / WC SERVICE     | Mur               | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / RDC / WC SERVICE     | Mur               | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / RDC / WC SERVICE     | Cloison           | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)                                       |
| E / R+1 / WC             | Cloison           | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)                                       |
| E / R+1 / WC             | Cloison           | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)                                       |
| E / R+1 / WC             | Cloison           | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)                                       |
| E / R+4 / WC             | Mur               | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / R+4 / WC             | Mur               | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / R+4 / WC             | Cloison           | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)                                       |
| E / R+4 / E403           | Revêtement de sol | Peinture sur béton        | décorative, gris(e)                                     |
| E / R+4 / E401           | Revêtement de sol | Peinture sur béton        | décorative, gris(e)                                     |
| E / R+4 / E401           | Revêtement de sol | Peinture sur béton        | décorative, gris(e)                                     |
| E / RDC / SANITAIRE      | Cloison           | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)                                       |
| E / RDC / SANITAIRE      | Mur               | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / RDC / SANITAIRE      | Porte             | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| E / RDC / SALLE REUNION  | Mur               | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / RDC / SALLE REUNION  | Porte             | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| E / RDC / ENTREE ST      | Mur               | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / RDC / ENTREE ST      | Porte             | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| E / RDC / CAGE ESCALIER  | Mur               | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / RDC / CAGE ESCALIER  | Plafond           | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / RDC / CAGE ESCALIER  | Poutre            | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / RDC / CAGE ESCALIER  | Porte             | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| E / RDC / DGT ESCALIER 1 | Mur               | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / RDC / DGT ESCALIER 1 | Poteau            | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |

# Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus

| Localisation                   | Ouvrage                      | Matériau ou produit       | Description                                             |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| E / RDC / DGT ESCALIER 2       | Mur                          | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / R+1 / SANITAIRE            | Cloison                      | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)                                       |
| E / R+1 / SANITAIRE            | Mur                          | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / R+1 / SANITAIRE            | Mur                          | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / R+1 / SANITAIRE            | Porte                        | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| E / R+1 / SANITAIRE 2          | Cloison                      | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)                                       |
| E / R+1 / SANITAIRE 2          | Mur                          | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / R+1 / CAGE ESCALIER        | Mur                          | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / R+1 / CAGE ESCALIER        | Plafond                      | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / R+1 / CAGE ESCALIER        | Poutre                       | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / R+1 / CAGE ESCALIER        | Poteau                       | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / R+2 / CIRC 1               | Mur                          | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / R+3 / CIRC 1               | Mur                          | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / R+3 / CAGE ESCALIER        | Mur                          | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / R+3 / CAGE ESCALIER        | Plafond                      | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / R+4 / CAGE ESCALIER        | Mur                          | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / R+2 / CAGE ESCALIER        | Mur                          | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / RDC / HALL ENTREE          | Poteau                       | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / RDC / HALL ENTREE          | Porte                        | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| E / RDC / CIRC ACCUEIL         | Poteau                       | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / RDC / CIRC                 | Porte                        | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| E / RDC / SALLE E001           | Porte                        | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| E / RDC / SALLE E002           | Porte                        | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| E / RDC / RGT                  | Porte                        | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| E / RDC / LOCAL MENAGE         | Plafond                      | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| E / RDC / LOCAL MENAGE         | Porte                        | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| E / RDC / BUREAU ST            | Porte                        | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| E / R+1 / DGT ESCALIER 1       | Porte                        | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| E / R+1 / CIRC                 | Porte                        | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| E / R+1 / E101                 | Porte                        | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| E / R+1 / E102                 | Porte                        | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| E / R+1 / E103                 | Porte                        | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| E / RDC / LOCAL ELECT          | Porte                        | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| E / RDC / LOCAL TGBT           | /                            | Plaque de caniveau        | fibres-ciment, gris(e)                                  |
| E / R+3 / CHAUFFERIE           | Chaudière                    | Joint de bride            | compact, beige                                          |
| E / RDC / MACHINERIE ASCENSEUR | Elément associé à la toiture | Conduit de ventilation    | fibres-ciment, gris(e)                                  |

# Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus

| Localisation          | Ouvrage | Matériau ou produit       | Description                                             |
|-----------------------|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| F / RDC / CIRC 1      | Poteau  | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| F / RDC / CIRC 1      | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| F / RDC / ESC         | Poteau  | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| F / RDC / F012        | Poteau  | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| F / RDC / F012        | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| F / R+1 / F109        | Poteau  | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| F / R+1 / F109        | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| F / RDC / CIRC 2      | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| F / RDC / SANITAIRE 1 | Cloison | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)                                       |
| F / RDC / SANITAIRE 1 | Mur     | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| F / RDC / SANITAIRE 1 | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| F / RDC / SANITAIRE 2 | Cloison | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)                                       |
| F / RDC / SANITAIRE 2 | Mur     | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| F / RDC / SANITAIRE 2 | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| F / RDC / F005        | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| F / RDC / F006        | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| F / RDC / F007        | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| F / RDC / F008        | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| F / RDC / F009        | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| F / RDC / F010        | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| F / RDC / F011        | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| F / R+1 / CIRC 1      | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| F / R+1 / CIRC 2      | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| F / R+1 / ESC         | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| F / R+1 / SANITAIRE 1 | Cloison | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)                                       |
| F / R+1 / SANITAIRE 1 | Mur     | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| F / R+1 / SANITAIRE 1 | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| F / R+1 / SANITAIRE 2 | Cloison | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)                                       |
| F / R+1 / SANITAIRE 2 | Mur     | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                |
| F / R+1 / SANITAIRE 2 | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| F / R+1 / F105        | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| F / R+1 / F106        | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| F / R+1 / F107        | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e), ENTOURAGE                          |

## Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus

| Localisation              | Ouvrage         | Matériau ou produit | Description                                             |
|---------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
|                           |                 |                     | MENUISERIE PORTE/FENETRE                                |
| F / R+1 / F108            | Porte           | Peinture            | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| F / R+1 / F110            | Porte           | Peinture            | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| F / R+1 / F111            | Porte           | Peinture            | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| F / R+1 / F112            | Porte           | Peinture            | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE |
| G / SS / CIRC TECH        | Porte coupe feu | Joint coupe-feu     | compact, beige                                          |
| G / SS / LOCAL CTA        | Porte coupe feu | Joint coupe-feu     | compact, beige                                          |
| G / SS / CHAUFFERIE       | Porte coupe feu | Joint coupe-feu     | compact, beige                                          |
| G / SS / LOCAL ELECTRIQUE | Porte coupe feu | Joint coupe-feu     | compact, beige                                          |
| G / SS / LOCAL BATTERIE   | Porte coupe feu | Joint coupe-feu     | compact, beige                                          |
| G / SS / MACHINERIE ASC   | Porte coupe feu | Joint coupe-feu     | compact, beige                                          |
| G / SS / RGT              | Porte coupe feu | Joint coupe-feu     | compact, beige                                          |

### 2.2. Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

| Volumes, ouvrages, matériaux ou produits restant à investiguer | Motifs                                                                  | Investigations approfondies à réaliser par le donneur d'ordre |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| E / Chaufferie / IA1                                           | En fonctionnement                                                       | Réseau à consigner                                            |
| E / Gaine ventilation CTA / IA2                                | Présence de faux plafond avec isolant dans le plenum, gaine non visible | Prévoir dépose total du faux plafond avec isolant             |

### 2.3. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

### 3. INFORMATIONS GENERALES

#### 3.1. Immeuble bâti objet de la mission

**Adresse:** CUD LA ROCHE SUR YON  
221 rue Hubert Cailler  
Campus de La Roche Sur Yon  
85000 LA ROCHE SUR YON

| Bâtiment             | Fonction principale              | Classement          | Date du permis de construire ou année de construction | Année de réhabilitation ou description des modifications : |
|----------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| CUD LA ROCHE SUR YON | Enseignement supérieur/recherche | ERP catégorie 1 à 4 | non communiqué                                        | non communiqué                                             |

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe  
Parties d'immeubles bâti visitées

#### 3.2. Intervenants

| Partie prenante           | Société                                              | Adresse                                         | Coordonnées                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Commanditaire du repérage | ACADEMIE DE NANTES<br>RECTORAT<br>Christophe Liébard | 8 RUE DU GENERAL<br>MARGUERITTE<br>44326 NANTES | 0251863069<br>christophe.liebard@ac-<br>nantes.fr |
| Propriétaire              | ACADEMIE DE NANTES<br>RECTORAT<br>Christophe Liébard | 8 RUE DU GENERAL<br>MARGUERITTE<br>44326 NANTES | 0251863069<br>christophe.liebard@ac-<br>nantes.fr |
| Pas d'accompagnateur      | /                                                    | /                                               | /                                                 |

#### 3.3. Opérateur(s) de repérage

| Société                                          | Nom            | Organisme de certification      | N° de certification* | Date d'obtention de la certification | Date de validité de la certification |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| BUREAU VERITAS<br>EXPLOITATION<br>79018467500938 | Andreas LEROUX | BUREAU VERITAS<br>CERTIFICATION | 15042964             | 11/09/2022                           | 10/09/2029                           |

#### 3.4. Laboratoire(s)

| Société                                     | N° d'accréditation | Adresse                                                             | Coordonnées       |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Eurofins Analyses pour le<br>Batiment Ouest | 1-5597             | 7, Rue Pierre Adolphe BobierreCS 90827<br>44323NANTES CEDEX 3France | +33 2 51 83 49 48 |

## **4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE**

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

### **4.1. Textes réglementaires**

Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

### **4.2. Méthodologie de la mission**

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
- de sondages,

- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

### **4.3. Limites de la mission**

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.

La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne

prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.  
Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

## 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : le 16/12/2024  
du 20/08/2024 au 21/08/2024

### 5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

| Références rapport de repérage | Date rapport | Auteur rapport                    | Objet du repérage      | Principales conclusions                                |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 7231200/S2.4.2.R               | 06/06/2019   | R.FERDINAND ---<br>BUREAU VERITAS | Repérage avant travaux | Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante |

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

Autres documents :

Aucun document nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

### 5.2. Conditions de visite

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absence d'accompagnement par une personne préalablement désignée par le donneur d'ordre                           |
| Absence de documents décrivant les ouvrages (plans, croquis)                                                      |
| Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire                                          |
| Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place                  |
| Absence de communication par écrit des zones dans lesquelles sont réalisés les travaux et la nature de ceux-ci    |
| Absence d'informations sur les techniques génératrices de nuisances (vibrations, etc.) utilisées lors des travaux |
| Impossibilité d'accéder à certains locaux, parties de locaux, composants ou parties de composant                  |

## 6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

### 6.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)

Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px

S = sondage en complément de l'inspection visuelle

| Localisation             | Ouvrage               | Matériau ou produit | Description                        | N° Prél. | Critère de décision                       | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| E / R+3 / TOITURE CTA    | Conduit               | Mastic              | silicone, beige                    | P1       | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE CTA    | Conduit               | Mastic              | silicone, beige                    | P2       | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE CTA    | Paroi des équipements | Isolant             | laine de verre, jaune, CONDUIT CTA | P3       | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE CTA    | Paroi des équipements | Isolant             | laine de verre, jaune, CONDUIT CTA | P4       | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / SS / ESPACE DETENTE  | Revêtement en lé      | Colle               | jaune, jaune, LINO PVC GRIS        | P5       | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / SS / ESPACE DETENTE  | Revêtement en lé      | Colle               | jaune, jaune, LINO PVC GRIS        | P6       | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / SS / ESPACE DETENTE  | Plinthe               | Colle               | jaune, jaune, LINO PVC             | P7       | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / SS / ESPACE DETENTE  | Plinthe               | Colle               | jaune, jaune, LINO PVC GRIS        | P8       | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / SS / ESPACE DETENTE  | Moquette              | Colle               | jaune, jaune                       | P9       | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / SS / ESPACE DETENTE  | Moquette              | Colle               | jaune, jaune                       | P10      | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / SS / ESPACE DETENTE  | Plinthe               | Colle               | jaune, jaune, MOQUETTE             | P11      | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / SS / ESPACE DETENTE  | Plinthe               | Colle               | jaune, jaune, MOQUETTE             | P12      | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / SS / ESPACE DETENTE  | Mur                   | Enduit              | peint, plâtre, blanc(he)           | idem P23 | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / SS / ESPACE DETENTE  | Moquette              | Colle               | jaune, jaune                       | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV1                   | OUI                |
| E / SS / ESPACE DETENTE  | Poutre                | Enduit              | peint, plâtre, blanc(he)           | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV9                   | OUI                |
| E / SS / ESPACE DETENTE  | Poteau                | Enduit              | peint, plâtre, blanc(he)           | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV3                   | OUI                |
| E / RDC / ESPACE DETENTE | Moquette              | Colle               | jaune, jaune                       | P13      | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / RDC / ESPACE DETENTE | Plinthe               | Colle               | jaune, jaune, MOQUETTE             | P14      | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / RDC / ESPACE DETENTE | Moquette              | Colle               | jaune, jaune                       | idem P10 | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / RDC / ESPACE DETENTE | Plinthe               | Colle               | jaune, jaune, MOQUETTE             | idem P11 | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |

| Localisation             | Ouvrage           | Matériau ou produit       | Description                 | N° Prél. | Critère de décision                       | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| E / RDC / ESPACE DETENTE | Poteau            | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)    | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV3                   | OUI                |
| E / R+1 / ESPACE DETENTE | Moquette          | Colle                     | jaune, jaune                | P15      | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / R+1 / ESPACE DETENTE | Plinthe           | Colle                     | jaune, jaune, MOQUETTE      | P16      | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / R+1 / ESPACE DETENTE | Moquette          | Colle                     | jaune, jaune                | idem P10 | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / R+1 / ESPACE DETENTE | Plinthe           | Colle                     | jaune, jaune, MOQUETTE      | idem P11 | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / R+1 / ESPACE DETENTE | Mur               | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)    | idem P23 | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / RDC / WC HALL        | Cloison           | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)           | P19      | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / RDC / WC HALL        | Cloison           | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)           | P20      | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / RDC / LABO PHOTOS    | Revêtement de sol | Colle de carrelage        | ciment, gris(e), 20X20 GRIS | P21      | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / RDC / LABO PHOTOS    | Revêtement de sol | Colle de carrelage        | ciment, gris(e), 20X20 GRIS | P22      | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / RDC / WC SERVICE     | Mur               | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)    | P23      | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / RDC / WC SERVICE     | Mur               | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)    | P24      | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / RDC / WC SERVICE     | Cloison           | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)           | idem P19 | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / R+1 / WC             | Cloison           | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)           | P25      | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / R+1 / WC             | Cloison           | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)           | P26      | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / R+1 / WC             | Cloison           | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)           | idem P19 | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / R+4 / WC             | Mur               | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)    | P27      | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / R+4 / WC             | Mur               | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)    | P28      | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / R+4 / WC             | Cloison           | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)           | idem P19 | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / R+4 / E403           | Revêtement de sol | Peinture sur béton        | décorative, gris(e)         | P29      | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / R+4 / E401           | Revêtement de sol | Peinture sur béton        | décorative, gris(e)         | P30      | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / R+4 / E401           | Revêtement de sol | Peinture sur béton        | décorative, gris(e)         | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV10                  | OUI                |
| E / R+4 / E402           | Moquette          | Colle                     | jaune, jaune                | P31      | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+4 / E402           | Moquette          | Colle                     | jaune, jaune                | P32      | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+4 / GN400          | Mur               | Isolant                   | laine de verre, jaune       | P33      | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |

| Localisation                | Ouvrage               | Matériau ou produit     | Description                            | N° Prél. | Critère de décision                  | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| E / R+4 / GN400             | Mur                   | Isolant                 | laine de verre, jaune                  | P34      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |
| E / COMBLES AMPHI / COMBLES | Equipement            | Bourre                  | fibreux, beige                         | P35      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |
| E / COMBLES AMPHI / COMBLES | Equipement            | Bourre                  | fibreux, beige                         | P36      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |
| E / COMBLES AMPHI / COMBLES | Plancher              | Isolant                 | laine de verre, jaune                  | P37      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |
| E / COMBLES AMPHI / COMBLES | Plancher              | Isolant                 | laine de verre, jaune                  | P38      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |
| E / COMBLES AMPHI / COMBLES | Paroi des équipements | Isolant                 | laine de verre, jaune, CALO CTA        | P39      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |
| E / COMBLES AMPHI / COMBLES | Paroi des équipements | Isolant                 | laine de verre, jaune, CTA CALO        | P40      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |
| E / COMBLES AMPHI / COMBLES | Bardage               | Isolant sous bardage    | laine de verre, jaune                  | P41      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |
| E / COMBLES AMPHI / COMBLES | Bardage               | Isolant sous bardage    | laine de verre, jaune                  | P42      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / TOITURE     | Conduit               | Mastic                  | silicone, beige, CTA                   | P43      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / TOITURE     | Conduit               | Mastic                  | silicone, beige, CTA                   | P44      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / TOITURE     | Conduit               | Calorifuge bourrelet    | tissu, noir(e)                         | P45      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / TOITURE     | Conduit               | Calorifuge bourrelet    | tissu, noir(e)                         | P46      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / TOITURE     | Toiture terrasse      | Revêtement d'étanchéité | souple, gris(e), MEMBRANE PVC SUR BOIS | /        | Ne contient pas d'amiante par nature | S2                    | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES     | Façade                | Joint d'assemblage      | mastic, gris(e), FENETRE 1             | P47      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES     | /                     | Joint d'assemblage      | mastic, blanc(he), FENETRE 1           | P48      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES     | Façade                | Joint d'assemblage      | mastic, noir(e), FENETRE 1             | P49      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES     | Façade                | Joint d'assemblage      | mastic, gris(e), PORTE 2               | P50      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES     | Façade                | Joint d'assemblage      | mastic, blanc(he), PORTE 2             | P51      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES     | Façade                | Joint d'assemblage      | mastic, noir(e), PORTE 2               | P52      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES     | Façade                | Joint d'étanchéité      | mastic, gris(e)                        | P53      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES     | Façade                | Joint d'étanchéité      | mastic, gris(e)                        | P54      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES     | Façade                | Joint d'assemblage      | mastic, noir(e), FENETRE 3             | P55      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES     | Façade                | Joint d'assemblage      | mastic, noir(e), FENETRE 3             | P56      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES     | Façade                | Joint d'assemblage      | mastic, noir(e), FENETRE 4             | P57      | Résultat d'analyse                   | /                     | NON                |

| Localisation            | Ouvrage               | Matériau ou produit                              | Description                     | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| E / EXTERIEUR / FACADES | Façade                | Joint d'assemblage                               | mastic, noir(e), FENETRE 4      | P58      | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES | Façade                | Joint d'assemblage                               | mastic, beige, FEENTRE 4        | P59      | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES | Façade                | Joint d'assemblage                               | mastic, beige, FENETRE 4        | P60      | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES | Façade                | Joint d'assemblage                               | mastic, noir(e), FENETRE 1      | P61      | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES | Façade                | Joint d'assemblage                               | mastic, blanc(he), FENETRE 1    | P62      | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES | Façade                | Joint d'assemblage                               | mastic, gris(e), FENETRE 1      | P63      | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES | Menuiserie extérieure | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | silicone, blanc(he)             | P79      | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES | Menuiserie extérieure | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | silicone, blanc(he)             | P80      | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES | Menuiserie extérieure | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | silicone, blanc(he)             | P81      | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES | Menuiserie extérieure | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | silicone, blanc(he)             | P82      | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES | Mur                   | Isolant                                          | laine de verre, jaune           | P83      | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES | Mur                   | Isolant                                          | laine de verre, jaune           | P84      | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES | Paroi des équipements | Isolant                                          | laine de verre, jaune           | P85      | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES | Paroi des équipements | Isolant                                          | laine de verre, jaune           | P86      | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES | Menuiserie extérieure | Joint                                            | compact, blanc(he), COMPRIBANDE | P87      | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES | Menuiserie extérieure | Joint                                            | compact, blanc(he), COMPRIBANDE | P88      | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES | Menuiserie extérieure | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | silicone, blanc(he)             | P89      | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES | Menuiserie extérieure | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | silicone, blanc(he)             | P90      | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES | Mur                   | Isolant                                          | laine de verre, jaune           | P91      | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES | Mur                   | Isolant                                          | laine de verre, jaune           | P92      | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES | Mur                   | Isolant                                          | laine de verre, jaune           | P93      | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES | Mur                   | Isolant                                          | laine de verre, jaune           | P94      | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES | Bardage               | Isolant                                          | laine de verre, jaune           | P95      | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |

| Localisation             | Ouvrage               | Matériau ou produit                              | Description                                                   | N° Prél. | Critère de décision                             | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| E / EXTERIEUR / FACADES  | Bardage               | Isolant                                          | laine de verre, jaune                                         | P96      | Résultat d'analyse                              | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES  | Mur                   | Isolant                                          | laine de verre, jaune                                         | P97      | Résultat d'analyse                              | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES  | Mur                   | Isolant                                          | laine de verre, jaune                                         | P98      | Résultat d'analyse                              | /                     | NON                |
| E / EXTERIEUR / FACADES  | Menuiserie extérieure | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | S1 - ABSENCE DE JOINTS                                        | /        | Ne contient pas d'amiante par nature            | S1                    | NON                |
| E / RDC / ATELIER        | Conduit               | Mastic                                           | compact, jaune, BANDE                                         | P77      | Résultat d'analyse                              | /                     | NON                |
| E / RDC / ATELIER        | Conduit               | Mastic                                           | compact, jaune, BANDE                                         | P78      | Résultat d'analyse                              | /                     | NON                |
| E / RDC / SANITAIRE      | Cloison               | Bande de plaque de plâtre                        | plâtre, blanc(he)                                             | idem P19 | Résultat d'analyse                              | /                     | OUI                |
| E / RDC / SANITAIRE      | Mur                   | Enduit                                           | peint, plâtre, blanc(he)                                      | idem P23 | Résultat d'analyse                              | /                     | OUI                |
| E / RDC / SANITAIRE      | Porte                 | Peinture                                         | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté<br>(Réf.<br>7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| E / RDC / SALLE REUNION  | Mur                   | Enduit                                           | peint, plâtre, blanc(he)                                      | idem P23 | Résultat d'analyse                              | /                     | OUI                |
| E / RDC / SALLE REUNION  | Porte                 | Peinture                                         | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté<br>(Réf.<br>7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| E / RDC / ENTREE ST      | Mur                   | Enduit                                           | peint, plâtre, blanc(he)                                      | idem P23 | Résultat d'analyse                              | /                     | OUI                |
| E / RDC / ENTREE ST      | Porte                 | Peinture                                         | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté<br>(Réf.<br>7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| E / RDC / CAGE ESCALIER  | Mur                   | Enduit                                           | peint, plâtre, blanc(he)                                      | idem P23 | Résultat d'analyse                              | /                     | OUI                |
| E / RDC / CAGE ESCALIER  | Plafond               | Enduit                                           | peint, plâtre, blanc(he)                                      | /        | Document consulté<br>(Réf.<br>7231200/S2.4.2.R) | IV7                   | OUI                |
| E / RDC / CAGE ESCALIER  | Poutre                | Enduit                                           | peint, plâtre, blanc(he)                                      | /        | Document consulté<br>(Réf.<br>7231200/S2.4.2.R) | IV9                   | OUI                |
| E / RDC / CAGE ESCALIER  | Porte                 | Peinture                                         | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté<br>(Réf.<br>7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| E / RDC / DGT ESCALIER 1 | Mur                   | Enduit                                           | peint, plâtre, blanc(he)                                      | idem P23 | Résultat d'analyse                              | /                     | OUI                |
| E / RDC / DGT ESCALIER 1 | Poteau                | Enduit                                           | peint, plâtre, blanc(he)                                      | /        | Document consulté<br>(Réf.<br>7231200/S2.4.2.R) | IV3                   | OUI                |
| E / RDC / DGT ESCALIER 2 | Mur                   | Enduit                                           | peint, plâtre, blanc(he)                                      | idem P23 | Résultat d'analyse                              | /                     | OUI                |
| E / R+1 / SANITAIRE      | Cloison               | Bande de plaque de plâtre                        | plâtre, blanc(he)                                             | idem P19 | Résultat d'analyse                              | /                     | OUI                |
| E / R+1 / SANITAIRE      | Mur                   | Enduit                                           | peint, plâtre, blanc(he)                                      | idem P23 | Résultat d'analyse                              | /                     | OUI                |

| Localisation            | Ouvrage | Matériau ou produit       | Description                                                   | N° Prél. | Critère de décision                       | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|-------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| E / R+1 / SANITAIRE     | Mur     | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                      | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV2                   | OUI                |
| E / R+1 / SANITAIRE     | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| E / R+1 / SANITAIRE 2   | Cloison | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)                                             | idem P19 | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / R+1 / SANITAIRE 2   | Mur     | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                      | idem P23 | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / R+1 / CAGE ESCALIER | Mur     | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                      | idem P23 | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / R+1 / CAGE ESCALIER | Plafond | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                      | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV7                   | OUI                |
| E / R+1 / CAGE ESCALIER | Poutre  | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                      | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV9                   | OUI                |
| E / R+1 / CAGE ESCALIER | Poteau  | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                      | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV3                   | OUI                |
| E / R+2 / CIRC 1        | Mur     | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                      | idem P23 | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / R+3 / CIRC 1        | Mur     | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                      | idem P23 | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / R+3 / CAGE ESCALIER | Mur     | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                      | idem P23 | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / R+3 / CAGE ESCALIER | Plafond | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                      | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV7                   | OUI                |
| E / R+4 / CAGE ESCALIER | Mur     | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                      | idem P23 | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / R+2 / CAGE ESCALIER | Mur     | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                      | idem P23 | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| E / RDC / HALL ENTREE   | Poteau  | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                      | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV3                   | OUI                |
| E / RDC / HALL ENTREE   | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| E / RDC / CIRC ACCUEIL  | Poteau  | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                      | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV3                   | OUI                |
| E / RDC / CIRC          | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| E / RDC / SALLE E001    | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| E / RDC / SALLE E002    | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| E / RDC / RGT           | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |

| Localisation                   | Ouvrage                      | Matériau ou produit     | Description                                                   | N° Prél. | Critère de décision                       | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| E / RDC / LOCAL MENAGE         | Plafond                      | Enduit                  | peint, plâtre, blanc(he)                                      | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV7                   | OUI                |
| E / RDC / LOCAL MENAGE         | Porte                        | Peinture                | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| E / RDC / BUREAU ST            | Porte                        | Peinture                | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| E / R+1 / DGT ESCALIER 1       | Porte                        | Peinture                | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| E / R+1 / CIRC                 | Porte                        | Peinture                | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| E / R+1 / E101                 | Porte                        | Peinture                | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| E / R+1 / E102                 | Porte                        | Peinture                | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| E / R+1 / E103                 | Porte                        | Peinture                | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| E / RDC / LOCAL ELECT          | Porte                        | Peinture                | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| E / RDC / LOCAL TGBT           | /                            | Plaque de caniveau      | fibre-ciment, gris(e)                                         | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV6                   | OUI                |
| E / R+3 / CHAUFFERIE           | Chaudière                    | Joint de bride          | compact, beige                                                | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV8                   | OUI                |
| E / RDC / MACHINERIE ASCENSEUR | Elément associé à la toiture | Conduit de ventilation  | fibre-ciment, gris(e)                                         | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV4                   | OUI                |
| E / R+3 / TOITURE              | Toiture                      | Revêtement d'étanchéité | bitumineux, noir(e)                                           | P99      | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE              | complexe d'étanchéité        | Pare-vapeur             | bitumineux, noir(e)                                           | P100     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE              | Toiture terrasse             | Relevé d'étanchéité     | bitumineux, noir(e)                                           | P101     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE              | Toiture terrasse             | Revêtement d'étanchéité | souple, jaune, POLYANE + ISOLANT POLYANE                      | P102     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE              | Toiture                      | Revêtement d'étanchéité | souple, jaune, POLYANE + ISOLANT POLY                         | P103     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE              | complexe d'étanchéité        | Pare-vapeur             | bitumineux, noir(e)                                           | P104     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE              | complexe d'étanchéité        | Pare-vapeur             | bitumineux, noir(e)                                           | P105     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE              | Toiture terrasse             | Relevé d'étanchéité     | bitumineux, noir(e)                                           | P106     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE              | Toiture terrasse             | Relevé d'étanchéité     | bitumineux, noir(e)                                           | P107     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |

| Localisation            | Ouvrage               | Matériau ou produit     | Description                               | N° Prél. | Critère de décision                       | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| E / R+3 / TOITURE       | Toiture               | Revêtement d'étanchéité | bitumineux, noir(e)                       | P108     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE       | Toiture               | Revêtement d'étanchéité | bitumineux, noir(e)                       | P109     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE       | Toiture terrasse      | Relevé d'étanchéité     | bitumineux, noir(e)                       | P110     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE       | Toiture terrasse      | Relevé d'étanchéité     | bitumineux, noir(e)                       | P111     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE       | Toiture               | Revêtement d'étanchéité | bitumineux, noir(e)                       | P112     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE       | Toiture               | Revêtement d'étanchéité | bitumineux, noir(e)                       | P113     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE       | complexe d'étanchéité | Pare-vapeur             | bitumineux, noir(e)                       | P114     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE       | complexe d'étanchéité | Pare-vapeur             | bitumineux, noir(e)                       | P115     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE       | Toiture terrasse      | Relevé d'étanchéité     | bitumineux, noir(e)                       | P116     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE       | Toiture terrasse      | Relevé d'étanchéité     | bitumineux, noir(e)                       | P117     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE       | Paroi des équipements | Isolant                 | mousse expansée, noir(e), CTA             | P118     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE       | Equipement            | Mastic                  | compact, beige, CTA                       | P119     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE       | Equipement            | Mastic                  | compact, beige, CTA                       | P120     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| E / R+3 / TOITURE       | Toiture               | Revêtement d'étanchéité | souple, noir(e), PVC SUR PANNEAUX BOIS    | /        | Ne contient pas d'amiante par nature      | S1                    | NON                |
| F / EXTERIEUR / FACADES | Façade                | Joint d'assemblage      | mastic, noir(e), PORTE 5                  | P64      | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| F / EXTERIEUR / FACADES | Façade                | Joint d'assemblage      | mastic, beige, PORTE 5                    | P65      | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| F / EXTERIEUR / FACADES | Façade                | Joint d'assemblage      | mastic, gris(e), PORTE 5                  | P66      | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| F / EXTERIEUR / FACADES | Façade                | Joint d'assemblage      | mastic, noir(e), FENETRE 6                | P67      | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| F / EXTERIEUR / FACADES | Façade                | Joint d'assemblage      | mastic, beige, FENETRE 6                  | P68      | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| F / EXTERIEUR / FACADES | Façade                | Joint d'étanchéité      | mastic, gris(e)                           | P69      | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| F / EXTERIEUR / FACADES | Façade                | Joint d'étanchéité      | mastic, gris(e)                           | P70      | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| F / EXTERIEUR / FACADES | Façade                | Joint d'assemblage      | mastic, noir(e), FENETRE 7                | P71      | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| F / EXTERIEUR / FACADES | Façade                | Joint d'assemblage      | mastic, gris(e), FENETRE 7                | P72      | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| F / RDC / CIRC 1        | Poteau                | Enduit                  | peint, plâtre, blanc(he)                  | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV3                   | OUI                |
| F / RDC / CIRC 1        | Porte                 | Peinture                | décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE | /        | Document consulté (Réf.)                  | IV5                   | OUI                |

| Localisation          | Ouvrage | Matériau ou produit       | Description                                                   | N° Prél. | Critère de décision                       | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|-----------------------|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                       |         |                           | PORTE/FENETRE                                                 |          | 7231200/S2.4.2.R)                         |                       |                    |
| F / RDC / ESC         | Poteau  | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                      | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV3                   | OUI                |
| F / RDC / F012        | Poteau  | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                      | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV3                   | OUI                |
| F / RDC / F012        | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| F / R+1 / F109        | Poteau  | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                      | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV3                   | OUI                |
| F / R+1 / F109        | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| F / RDC / CIRC 2      | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| F / RDC / SANITAIRE 1 | Cloison | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)                                             | idem P19 | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| F / RDC / SANITAIRE 1 | Mur     | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                      | idem P23 | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| F / RDC / SANITAIRE 1 | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| F / RDC / SANITAIRE 2 | Cloison | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)                                             | idem P19 | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| F / RDC / SANITAIRE 2 | Mur     | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                      | idem P23 | Résultat d'analyse                        | /                     | OUI                |
| F / RDC / SANITAIRE 2 | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| F / RDC / F005        | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| F / RDC / F006        | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| F / RDC / F007        | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| F / RDC / F008        | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| F / RDC / F009        | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| F / RDC / F010        | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| F / RDC / F011        | Porte   | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |

| Localisation            | Ouvrage               | Matériau ou produit       | Description                                                   | N° Prél. | Critère de décision                             | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| F / R+1 / CIRC 1        | Porte                 | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté<br>(Réf.<br>7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| F / R+1 / CIRC 2        | Porte                 | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté<br>(Réf.<br>7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| F / R+1 / ESC           | Porte                 | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté<br>(Réf.<br>7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| F / R+1 / SANITAIRE 1   | Cloison               | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)                                             | idem P19 | Résultat d'analyse                              | /                     | OUI                |
| F / R+1 / SANITAIRE 1   | Mur                   | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                      | idem P23 | Résultat d'analyse                              | /                     | OUI                |
| F / R+1 / SANITAIRE 1   | Porte                 | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté<br>(Réf.<br>7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| F / R+1 / SANITAIRE 2   | Cloison               | Bande de plaque de plâtre | plâtre, blanc(he)                                             | idem P19 | Résultat d'analyse                              | /                     | OUI                |
| F / R+1 / SANITAIRE 2   | Mur                   | Enduit                    | peint, plâtre, blanc(he)                                      | idem P23 | Résultat d'analyse                              | /                     | OUI                |
| F / R+1 / SANITAIRE 2   | Porte                 | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté<br>(Réf.<br>7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| F / R+1 / F105          | Porte                 | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté<br>(Réf.<br>7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| F / R+1 / F106          | Porte                 | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté<br>(Réf.<br>7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| F / R+1 / F107          | Porte                 | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté<br>(Réf.<br>7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| F / R+1 / F108          | Porte                 | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté<br>(Réf.<br>7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| F / R+1 / F110          | Porte                 | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté<br>(Réf.<br>7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| F / R+1 / F111          | Porte                 | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté<br>(Réf.<br>7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| F / R+1 / F112          | Porte                 | Peinture                  | décorative, bleu(e),<br>ENTOURAGE MENUISERIE<br>PORTE/FENETRE | /        | Document consulté<br>(Réf.<br>7231200/S2.4.2.R) | IV5                   | OUI                |
| F / EXTERIEUR / TOITURE | Toiture terrasse      | Revêtement d'étanchéité   | bitumineux, noir(e)                                           | P121     | Résultat d'analyse                              | /                     | NON                |
| F / EXTERIEUR / TOITURE | Toiture               | Revêtement d'étanchéité   | bitumineux, noir(e)                                           | P122     | Résultat d'analyse                              | /                     | NON                |
| F / EXTERIEUR / TOITURE | Paroi des équipements | Isolant                   | mousse expansée, noir(e),<br>CTA                              | P123     | Résultat d'analyse                              | /                     | NON                |
| F / EXTERIEUR / TOITURE | Equipement            | Mastic                    | compact, beige, CTA                                           | P124     | Résultat d'analyse                              | /                     | NON                |
| F / EXTERIEUR / TOITURE | Equipement            | Mastic                    | compact, beige, CTA                                           | P125     | Résultat d'analyse                              | /                     | NON                |

| Localisation              | Ouvrage               | Matériau ou produit     | Description                            | N° Prél. | Critère de décision                       | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| F / EXTERIEUR / TOITURE   | Toiture terrasse      | Revêtement d'étanchéité | souple, gris(e), MEMBRANE PVC SUR BOIS | /        | Ne contient pas d'amiante par nature      | S2                    | NON                |
| F / EXTERIEUR / TOITURE   | Toiture               | Revêtement d'étanchéité | souple, noir(e), PVC SUR PANNEAUX BOIS | /        | Ne contient pas d'amiante par nature      | S1                    | NON                |
| G / EXTERIEUR / FACADES   | Façade                | Joint d'assemblage      | mastic, noir(e), PORTE 8               | P73      | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| G / EXTERIEUR / FACADES   | Façade                | Joint d'assemblage      | mastic, blanc(he), PORTE 8             | P74      | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| G / EXTERIEUR / FACADES   | Façade                | Joint d'assemblage      | mastic, noir(e), PORTE 9               | P75      | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| G / EXTERIEUR / FACADES   | Façade                | Joint d'assemblage      | mastic, blanc(he), PORTE 9             | P76      | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| G / SS / CIRC TECH        | Porte coupe feu       | Joint coupe-feu         | compact, beige                         | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV11                  | OUI                |
| G / SS / LOCAL CTA        | Porte coupe feu       | Joint coupe-feu         | compact, beige                         | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV11                  | OUI                |
| G / SS / CHAUFFERIE       | Porte coupe feu       | Joint coupe-feu         | compact, beige                         | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV11                  | OUI                |
| G / SS / LOCAL ELECTRIQUE | Porte coupe feu       | Joint coupe-feu         | compact, beige                         | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV11                  | OUI                |
| G / SS / LOCAL BATTERIE   | Porte coupe feu       | Joint coupe-feu         | compact, beige                         | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV11                  | OUI                |
| G / SS / MACHINERIE ASC   | Porte coupe feu       | Joint coupe-feu         | compact, beige                         | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV11                  | OUI                |
| G / SS / RGT              | Porte coupe feu       | Joint coupe-feu         | compact, beige                         | /        | Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R) | IV11                  | OUI                |
| G / EXTERIEUR / TOITURE   | Toiture               | Revêtement d'étanchéité | bitumineux, noir(e)                    | P126     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| G / EXTERIEUR / TOITURE   | Toiture               | Revêtement d'étanchéité | bitumineux, noir(e)                    | P127     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| G / EXTERIEUR / TOITURE   | complexe d'étanchéité | Pare-vapeur             | bitumineux, noir(e)                    | P128     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| G / EXTERIEUR / TOITURE   | Toiture               | Revêtement d'étanchéité | bitumineux, noir(e)                    | P129     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |
| G / EXTERIEUR / TOITURE   | Revêtement bitumineux | Pare-vapeur             | bitumineux, noir(e)                    | P130     | Résultat d'analyse                        | /                     | NON                |

## 6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante

| N° MPCA | Ouvrage                      | Produit/matériau          | Quantité estimée |
|---------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| 1       | Moquette                     | Colle                     | Surface : 200 m2 |
| 2       | Mur                          | Enduit                    | Surface : 920 m2 |
| 3       | Poteau                       | Enduit                    | Unite : 77       |
| 4       | Elément associé à la toiture | Conduit de ventilation    | Unite : 1        |
| 5       | Porte                        | Peinture                  | Unite : 86       |
| 8       | Plinthe                      | Colle                     | Longueur : 300 m |
| 9       | Chaudière                    | Joint de bride            | Unite : 1        |
| 10      | Cloison                      | Bande de plaque de plâtre | Surface : 150 m2 |
| 11      | Poutre                       | Enduit                    | Unite : 80       |
| 12      | Revêtement de sol            | Peinture sur béton        | Surface : 15 m2  |
| 13      | Porte coupe feu              | Joint coupe-feu           | Unite : 5        |

## 7. ANNEXES

### 7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.


| Localisation                | Commentaires |
|-----------------------------|--------------|
| E / R+3 / TOITURE CTA       | /            |
| E / SS / ESPACE DETENTE     | /            |
| E / RDC / ESPACE DETENTE    | /            |
| E / R+1 / ESPACE DETENTE    | /            |
| E / RDC / WC HALL           | /            |
| E / RDC / LABO PHOTOS       | /            |
| E / RDC / WC SERVICE        | /            |
| E / R+1 / WC                | /            |
| E / R+4 / WC                | /            |
| E / R+4 / E403              | /            |
| E / R+4 / E401              | /            |
| E / R+4 / E402              | /            |
| E / R+4 / GN400             | /            |
| E / COMBLES AMPHI / COMBLES | /            |
| E / EXTERIEUR / TOITURE     | /            |
| E / EXTERIEUR / FACADES     | /            |
| E / RDC / ATELIER           | /            |
| E / RDC / SANITAIRE         | /            |
| E / RDC / SALLE REUNION     | /            |
| E / RDC / ENTREE ST         | /            |
| E / RDC / CAGE ESCALIER     | /            |
| E / RDC / DGT ESCALIER 1    | /            |
| E / RDC / DGT ESCALIER 2    | /            |
| E / R+1 / SANITAIRE         | /            |

| <b>Localisation</b>            | <b>Commentaires</b> |
|--------------------------------|---------------------|
| E / R+1 / SANITAIRE 2          | /                   |
| E / R+1 / CAGE ESCALIER        | /                   |
| E / R+2 / CIRC 1               | /                   |
| E / R+3 / CIRC 1               | /                   |
| E / R+3 / CAGE ESCALIER        | /                   |
| E / R+4 / CAGE ESCALIER        | /                   |
| E / R+2 / CAGE ESCALIER        | /                   |
| E / RDC / HALL ENTREE          | /                   |
| E / RDC / CIRC ACCUEIL         | /                   |
| E / RDC / CIRC                 | /                   |
| E / RDC / SALLE E001           | /                   |
| E / RDC / SALLE E002           | /                   |
| E / RDC / RGT                  | /                   |
| E / RDC / LOCAL MENAGE         | /                   |
| E / RDC / BUREAU ST            | /                   |
| E / R+1 / DGT ESCALIER 1       | /                   |
| E / R+1 / CIRC                 | /                   |
| E / R+1 / E101                 | /                   |
| E / R+1 / E102                 | /                   |
| E / R+1 / E103                 | /                   |
| E / RDC / LOCAL ELECT          | /                   |
| E / RDC / LOCAL TGBT           | /                   |
| E / R+4 / AMPHI D              | /                   |
| E / R+3 / CAGE ESC             | /                   |
| E / R+3 / CHAUFFERIE           | /                   |
| E / RDC / ACCUEIL              | /                   |
| E / R+2 / RGT                  | /                   |
| E / R+4 / ACCES AMPHI 2        | /                   |
| E / RDC / MACHINERIE ASCENSEUR | /                   |
| E / R+3 / TOITURE              | /                   |
| F / EXTERIEUR / FACADES        | /                   |
| F / RDC / CIRC 1               | /                   |
| F / RDC / ESC                  | /                   |
| F / RDC / F012                 | /                   |
| F / RDC / F012                 | /                   |
| F / R+1 / F109                 | /                   |
| F / R+1 / F109                 | /                   |
| F / RDC / CIRC 2               | /                   |
| F / RDC / SANITAIRE 1          | /                   |
| F / RDC / SANITAIRE 2          | /                   |
| F / RDC / F005                 | /                   |
| F / RDC / F006                 | /                   |
| F / RDC / F007                 | /                   |
| F / RDC / F008                 | /                   |
| F / RDC / F009                 | /                   |
| F / RDC / F010                 | /                   |

| <b>Localisation</b>       | <b>Commentaires</b> |
|---------------------------|---------------------|
| F / RDC / F011            | /                   |
| F / R+1 / CIRC 1          | /                   |
| F / R+1 / CIRC 2          | /                   |
| F / R+1 / ESC             | /                   |
| F / R+1 / SANITAIRE 1     | /                   |
| F / R+1 / SANITAIRE 2     | /                   |
| F / R+1 / F105            | /                   |
| F / R+1 / F106            | /                   |
| F / R+1 / F107            | /                   |
| F / R+1 / F108            | /                   |
| F / R+1 / F110            | /                   |
| F / R+1 / F111            | /                   |
| F / R+1 / F112            | /                   |
| F / EXTERIEUR / TOITURE   | /                   |
| G / EXTERIEUR / FACADES   | /                   |
| G / SS / CIRC TECH        | /                   |
| G / SS / LOCAL CTA        | /                   |
| G / SS / CHAUFFERIE       | /                   |
| G / SS / LOCAL ELECTRIQUE | /                   |
| G / SS / LOCAL BATTERIE   | /                   |
| G / SS / MACHINERIE ASC   | /                   |
| G / SS / RGT              | /                   |
| G / EXTERIEUR / TOITURE   | /                   |


## **7.2. Croquis de repérage**

| Planche de repérage technique |                                                                |            | Légende                                                             | Situation du bien                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresse                       | UNIVERSITE<br>221 Rue Hubert Cailler<br>85000 LA ROCHE SUR YON |            | <div>Px</div> → Prélèvement n°X contenant de l'amiante              | <div> <div></div> <div>Colle de moquette + ragréage blanc (moquette<br/>plinthes a prendre en compte)<br/>P10/P11/P12/P14/P15/P16/IV1</div> <div> <div></div> <div>Peinture + enduit (Mur)<br/>P23/P24/P27/P28/IV2</div> <div> <div></div> <div>Peinture + enduit poteaux<br/>IV3</div> </div> </div> </div> |
| SS BAT E                      | Date de visite                                                 | 20/08/2024 | <div>Px</div> → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               | Auteur                                                         | A.LEROUX   | <div>S</div> → Sondage                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               | N° Dossier                                                     | 23063510   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               | Planche                                                        | 1/         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Plan/Elevation                | Indice                                                         | 0          | <div>N V</div> Non visité <div>HTx</div> Hors périmètre de repérage |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

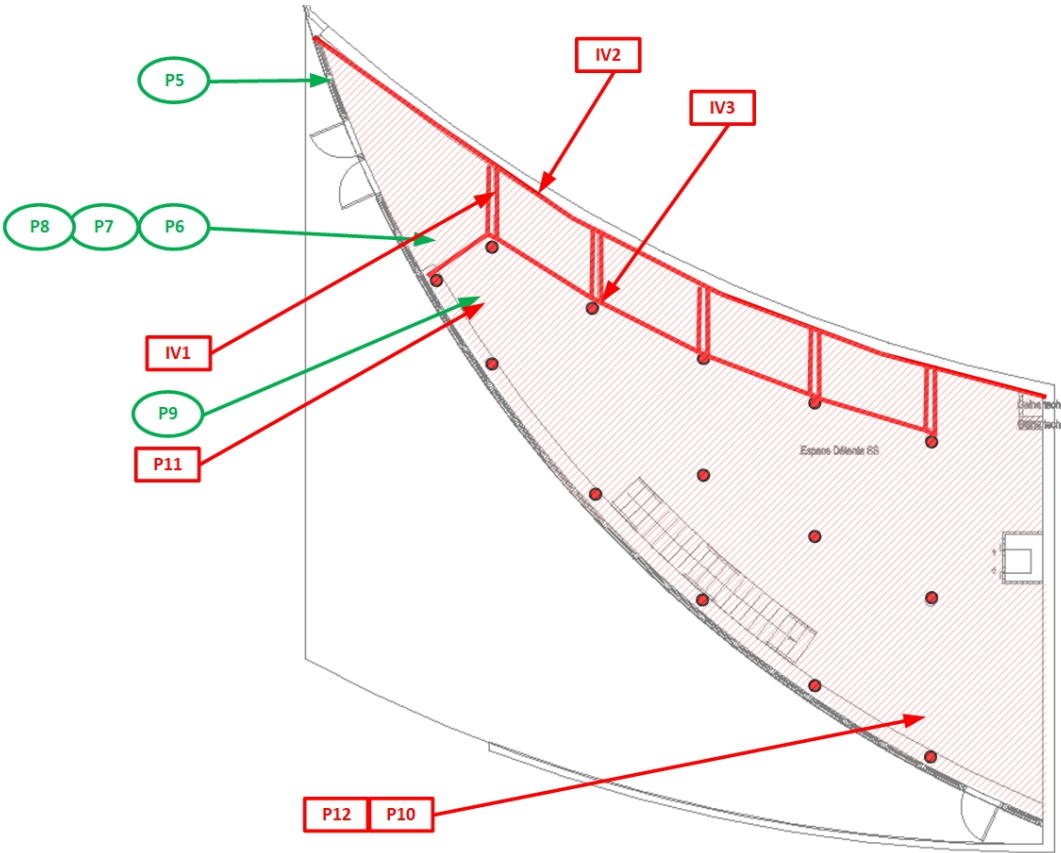


|                                                                                  |                                                                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Planche de repérage</b> (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                                                                    |                  |
| Site : CUD LA ROCHE SUR YON                                                      | Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON | Localisation : E |
| Réalisé par : Andreas LEROUX                                                     | N° de planche : 1 / 13                                                             |                  |

| Planche de repérage technique |                                                                |            | Légende                                                                 |                                                                                                            | Situation du bien                                                                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresse                       | UNIVERSITE<br>221 Rue Hubert Cailler<br>85000 LA ROCHE SUR YON |            | <span>Px</span> → Prélèvement n°X contenant de l'amiante                | ★ Conduit amiante ciment IV4                                                                               |  |
| RDC BAT E                     | Date de visite                                                 | 20/08/2024 | <span>Px</span> → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante            | ● Peinture + enduit (Poteaux) IV3                                                                          |                                                                                     |
|                               | Auteur                                                         | A/LEROUX   | ○ S → Sondage                                                           | — Peinture + enduit (Mur) P23/P24/P27/P28/IV2                                                              |                                                                                     |
|                               | N° Dossier                                                     | 23063510   |                                                                         | ■ Plaque de caniveau IV6                                                                                   |                                                                                     |
| Plan/Elevation                | Planche                                                        | 3/         |                                                                         | — Bande plaque de plâtre (PH) P19/P25/P26                                                                  | ★ Plaque bitu sous evier IV12                                                       |
|                               | Indice                                                         | 0          | <span>N V</span> Non visité <span>HTx</span> Hors périmètre de repérage | /// Colle de moquette + ragréage blanc (moquette plinthes a prendre en compte) P10/P11/P12/P14/P15/P16/IV1 |                                                                                     |

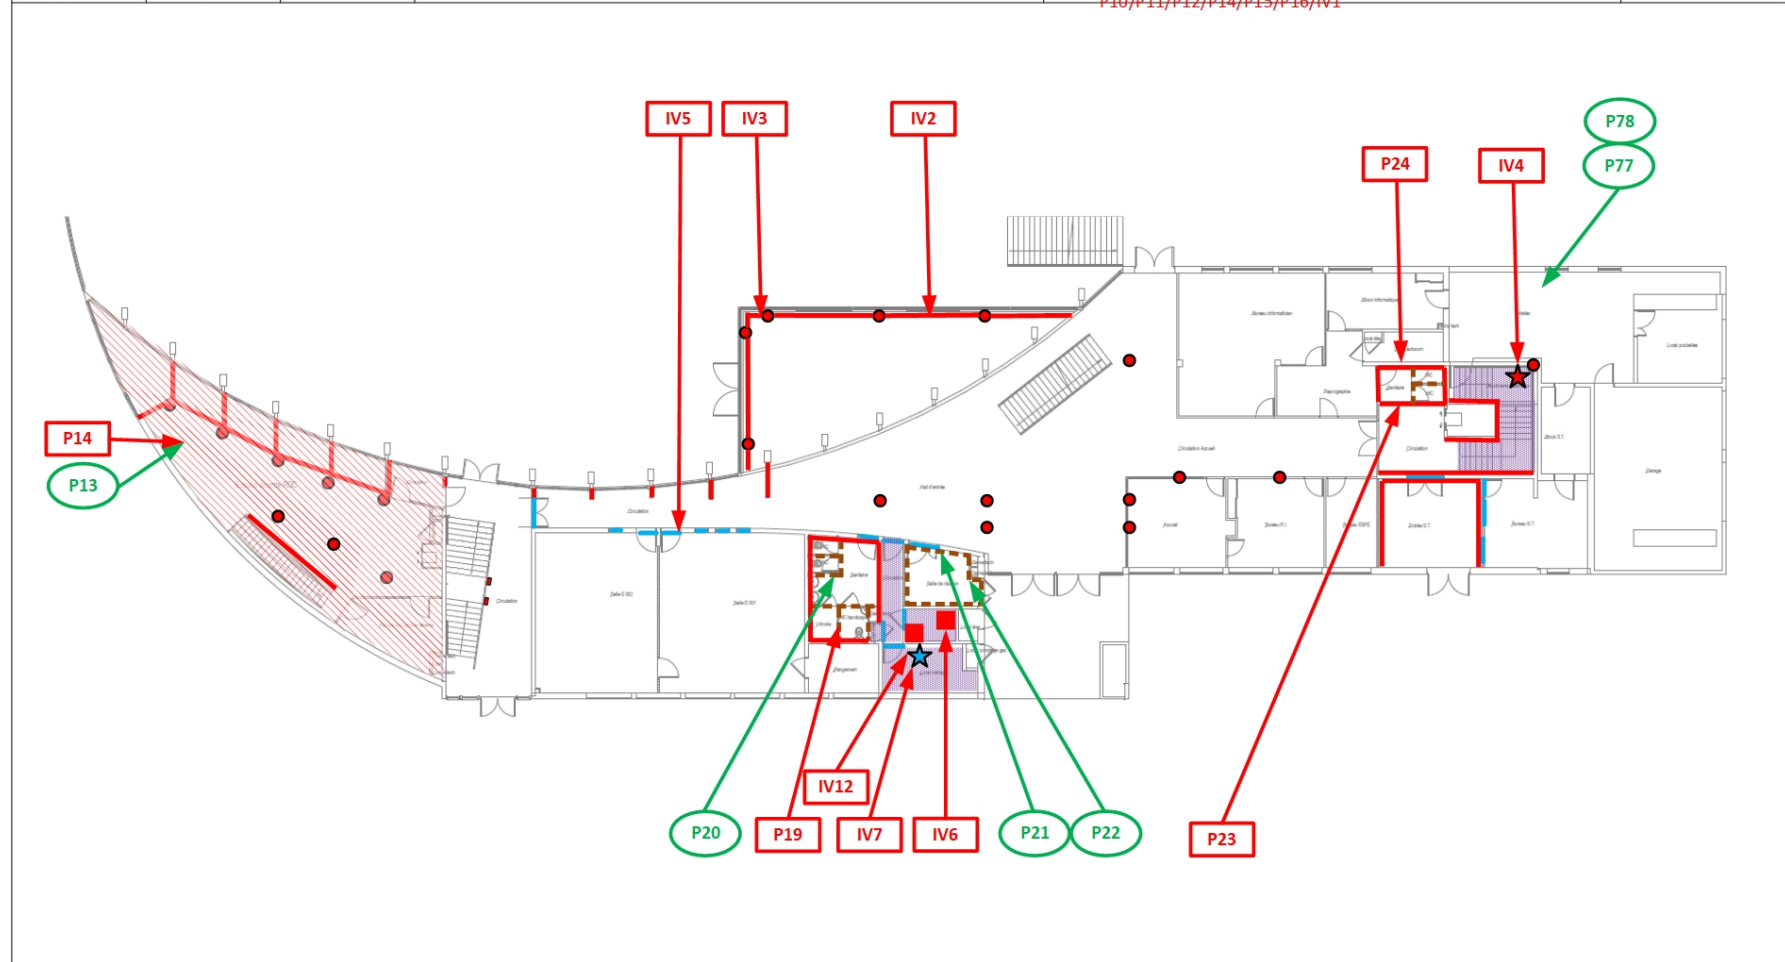


|                                                                                  |                                                                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Planche de repérage</b> (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                                                                    |                  |
| Site : CUD LA ROCHE SUR YON                                                      | Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON | Localisation : E |
| Réalisé par : Andreas LEROUX                                                     | N° de planche : 2 / 13                                                             |                  |

| Planche de repérage technique |                                                                |            | Légende                                                     |                                                                                                             | Situation du bien                                                                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresse                       | UNIVERSITE<br>221 Rue Hubert Cailler<br>85000 LA ROCHE SUR YON |            | <b>Px</b> → Prélèvement n°X contenant de l'amiante          | ● Peinture + enduit (Poteaux)<br>IV3                                                                        |  |
| ETAGE 1 BAT E                 | Date de visite                                                 | 20/08/2024 | <b>Px</b> → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante      | — Peinture + enduit (Mur)<br>P23/P24/P27/P28/IV2                                                            |                                                                                     |
|                               | Auteur                                                         | A/LEROUX   | <b>S</b> → Sondage                                          | — Peinture + enduit (Boiserie)<br>IV5                                                                       |                                                                                     |
|                               | N° Dossier                                                     | 23063510   | <b>N V</b> Non visité <b>HTa</b> Hors périmètre de repérage | — Bande plaque de plâtre (PH)<br>P19/P25/P26                                                                |                                                                                     |
| Plan/Elevation                | Indice                                                         | 0          |                                                             | — Colle de moquette + ragréage blanc (moquette plinthes à prendre en compte)<br>P10/P11/P12/P14/P15/P16/IV1 |                                                                                     |

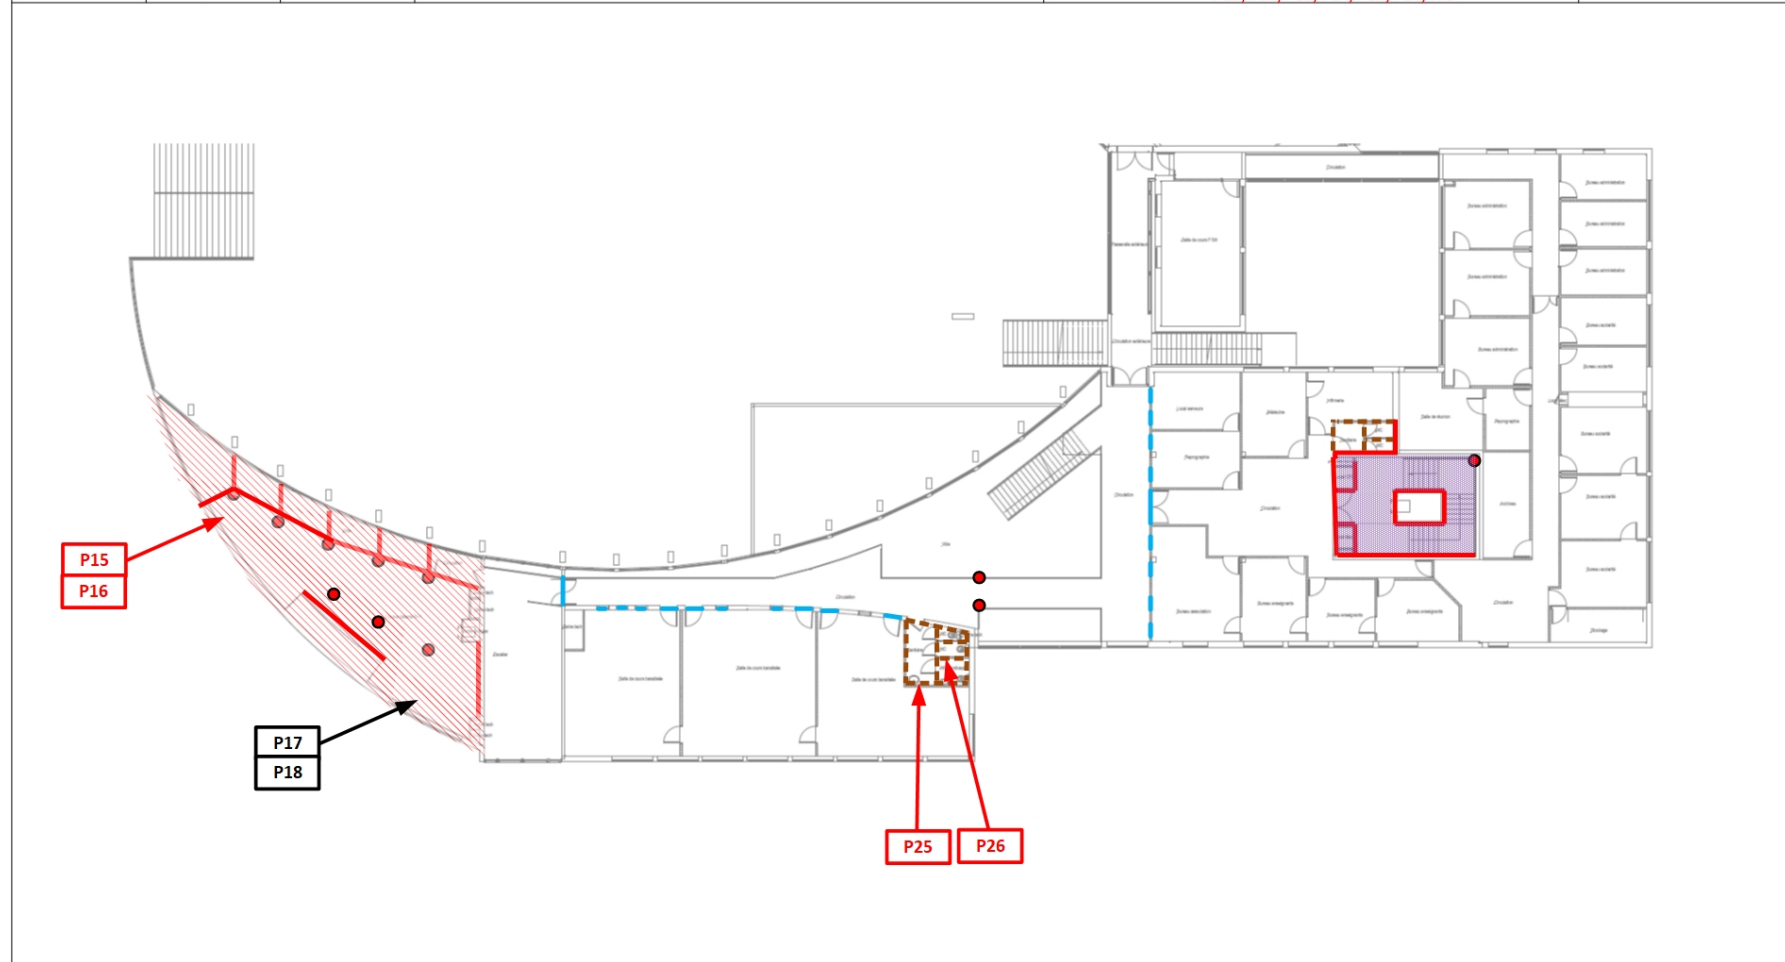



|                                                                                  |                                                                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Planche de repérage</b> (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                                                                    |                  |
| Site : CUD LA ROCHE SUR YON                                                      | Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON | Localisation : E |
| Réalisé par : Andreas LEROUX                                                     | N° de planche : 3 / 13                                                             |                  |

| Planche de repérage technique |                                                                |            | Légende                                                                 |                                                  | Situation du bien |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Adresse                       | UNIVERSITE<br>221 Rue Hubert Cailler<br>85000 LA ROCHE SUR YON |            | <span>Px</span> → Prélèvement n°X contenant de l'amiante                | — Peinture + enduit (Mur)<br>P23/P24/P27/P28/IV2 |                   |
| ETAGE 2 BAT E                 | Date de visite                                                 | 20/08/2024 | <span>Px</span> → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante            | ■ Peinture (Plafond)<br>IV7                      |                   |
|                               | Auteur                                                         | A.LEROUX   | <span>S</span> → Sondage                                                | ● Peinture + enduit (Poteaux)<br>IV3             |                   |
|                               | N° Dossier                                                     | 23063510   |                                                                         | --- Bande plaque de plâtre (PH)<br>P19/P25/P26   |                   |
| Plan/Elevation                | Indice                                                         | 0          | <span>N V</span> Non visité <span>HTa</span> Hors périmètre de repérage |                                                  |                   |

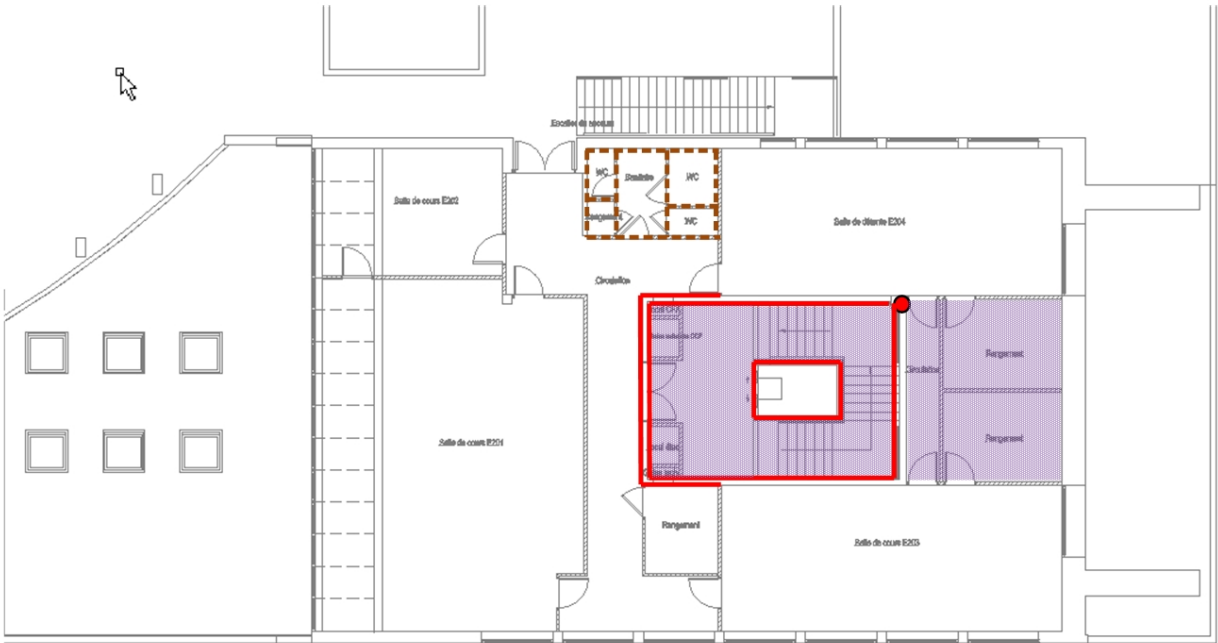


|                                                                                  |                                                                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Planche de repérage</b> (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                                                                    |                  |
| Site : CUD LA ROCHE SUR YON                                                      | Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON | Localisation : E |
| Réalisé par : Andreas LEROUX                                                     | N° de planche : 4 / 13                                                             |                  |
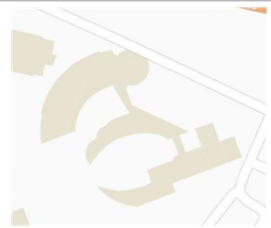
| Planche de repérage technique |                                                                |                | Légende                                                                                                       |                                                                                  | Situation du bien                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresse                       | UNIVERSITE<br>221 Rue Hubert Cailler<br>85000 LA ROCHE SUR YON |                | <div><div>Px</div><div></div></div> Prélèvement n°X contenant de l'amiante                                    | <div><div></div><div>Peinture + enduit (Mur)<br/>P23/P24/P27/P28/IV2</div></div> |  |
|                               | ETAGE 3 BAT E                                                  | Date de visite | 20/08/2024                                                                                                    | <div><div>Px</div><div></div></div> Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante   |                                                                                    |
| Auteur                        |                                                                | A/LEROUX       | <div><div>S</div><div></div></div> Sondage                                                                    | <div><div></div><div>Peinture + enduit (Poteaux)<br/>IV3</div></div>             |                                                                                    |
| N° Dossier                    |                                                                | 23063510       | <div><div>N V</div><div>Non visité</div></div> <div><div>HTx</div><div>Hors périmètre de repérage</div></div> | <div><div></div><div>Joint bride<br/>IV8</div></div>                             |                                                                                    |
| Plan/Elevation                |                                                                | Indice         | 0                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                    |

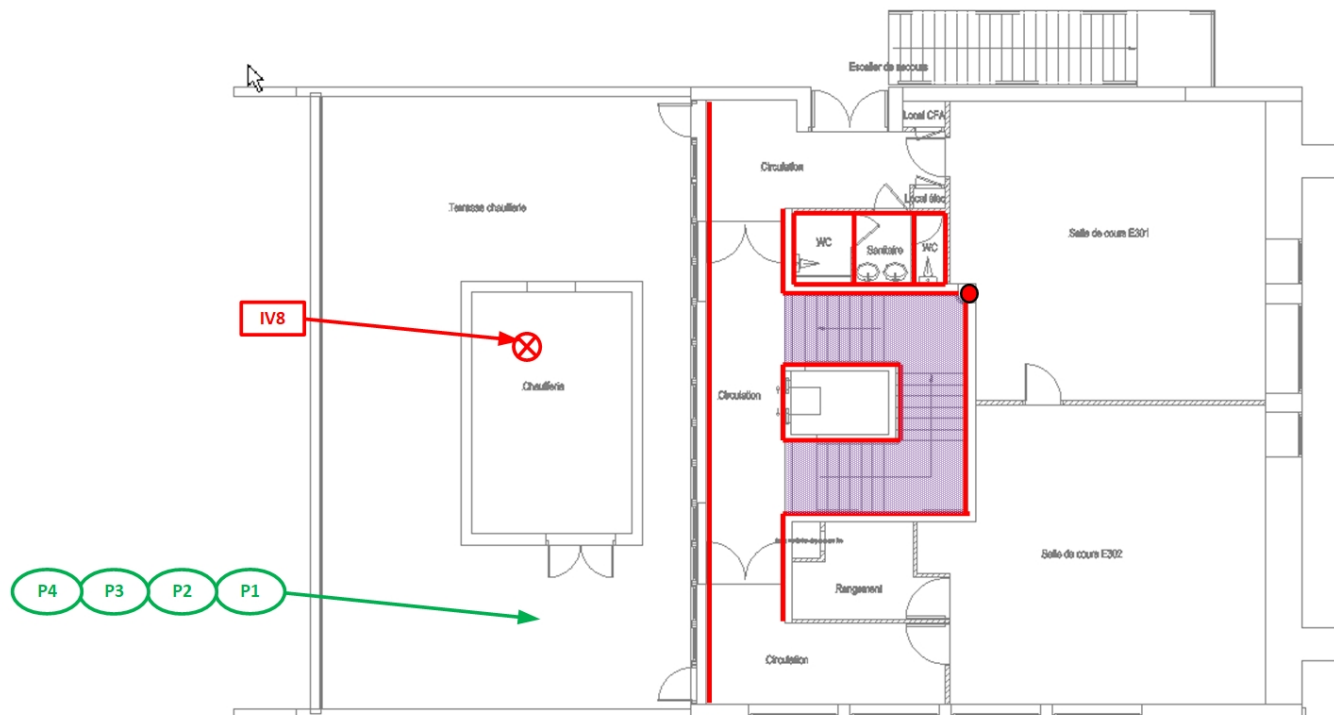

| Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                                                                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Site : CUD LA ROCHE SUR YON                                               | Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON | Localisation : E |
| Réalisé par : Andreas LEROUX                                              | N° de planche : 5 / 13                                                             |                  |

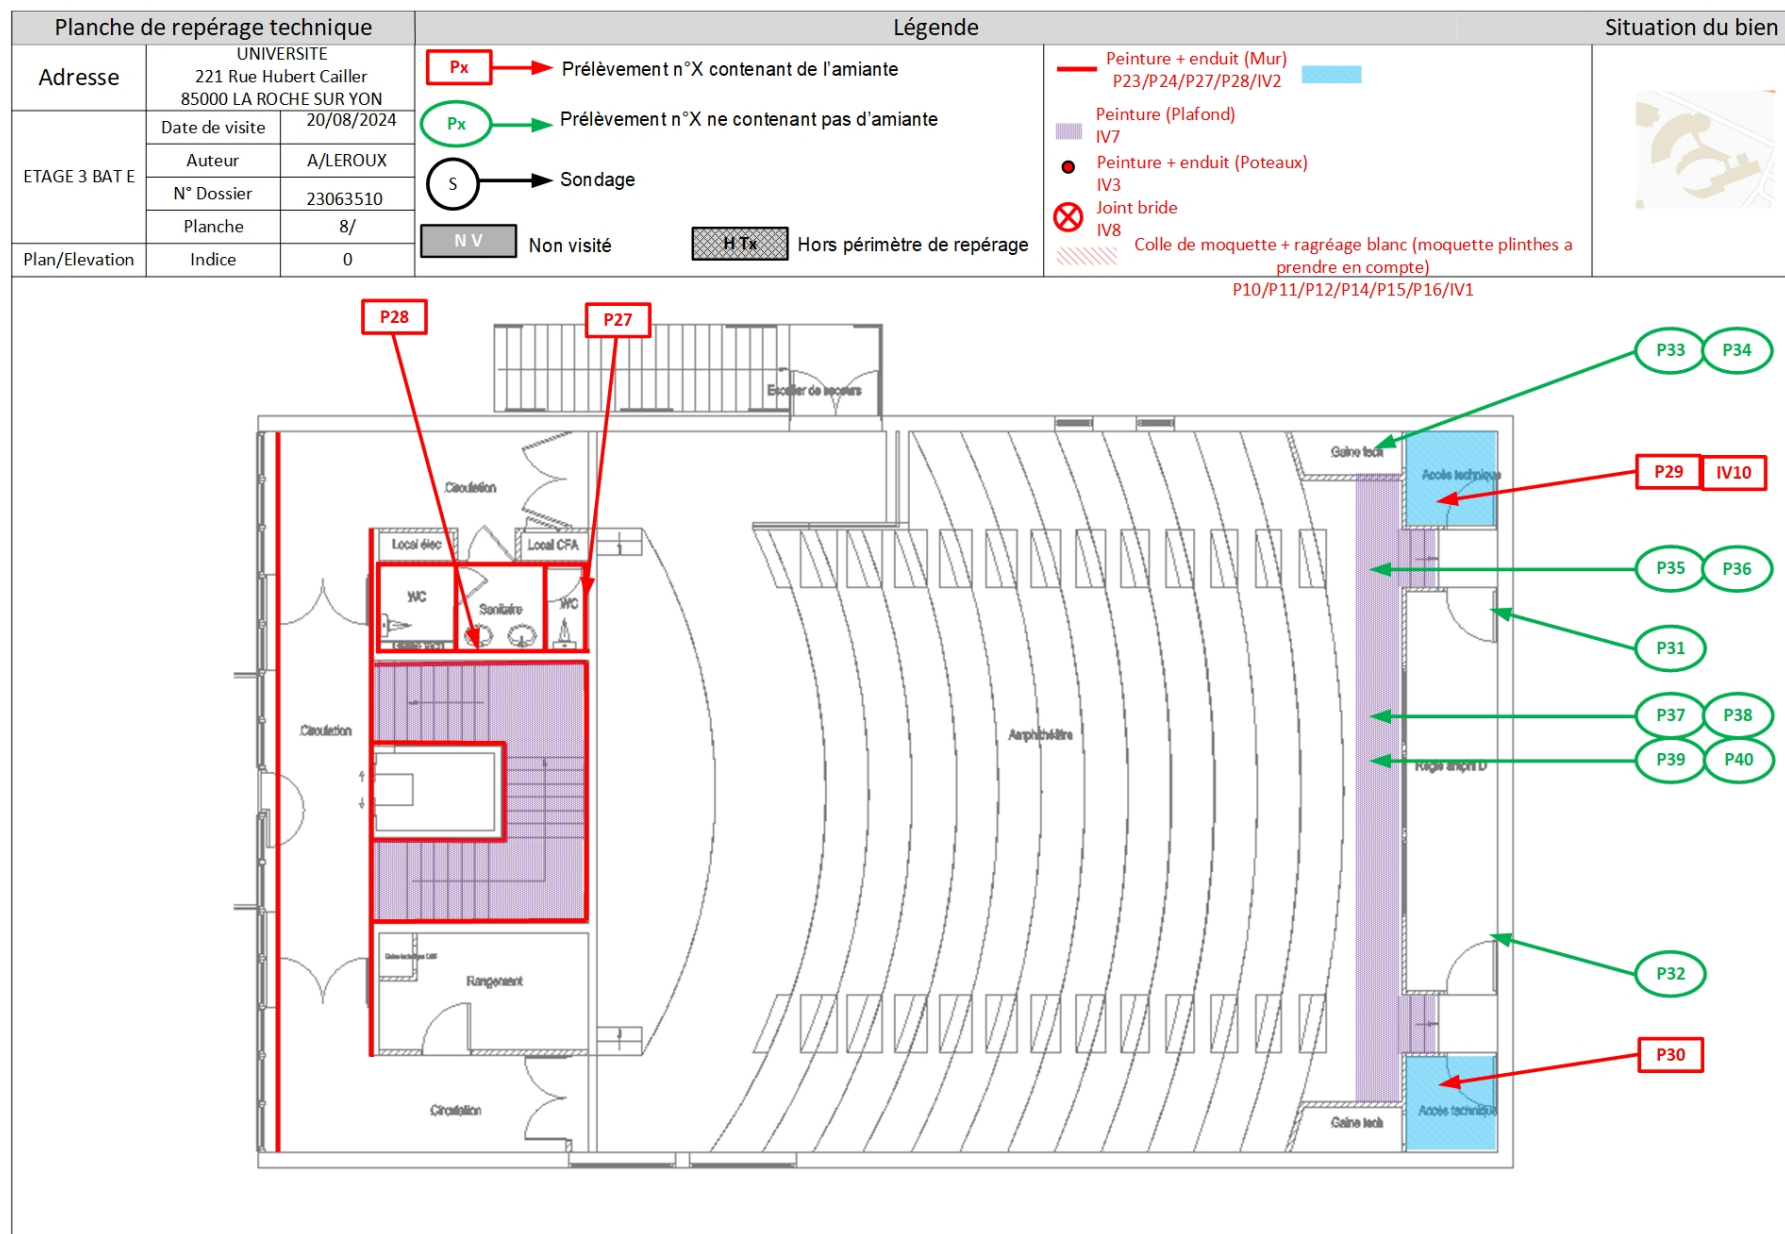


|                                                                           |                                                                                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                                                                    |                  |
| Site : CUD LA ROCHE SUR YON                                               | Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON | Localisation : E |
| Réalisé par : Andreas LEROUX                                              | N° de planche : 6 / 13                                                             |                  |

| Planche de repérage technique |                                                                |            | Légende                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Situation du bien |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Adresse                       | UNIVERSITE<br>221 Rue Hubert Cailler<br>85000 LA ROCHE SUR YON |            | <span>Px</span> → Prélèvement n°X contenant de l'amiante                | <div> <div>Peinture + enduit (Mur)<br/>P23/P24/P27/P28/IV2</div> <div>Peinture (Plafond)<br/>IV7</div> <div>● Peinture + enduit (Poteaux)<br/>IV3</div> <div>— Peinture + enduit (Boiserie)<br/>IV5</div> <div>--- Bande plaque de plâtre (PH)<br/>P19/P25/P26</div> </div> |                   |
| RDC BAT F                     | Date de visite                                                 | 20/08/2024 | <span>Px</span> → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|                               | Auteur                                                         | A/LEROUX   | <span>S</span> → Sondage                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|                               | N° Dossier                                                     | 23063510   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Plan/Elevation                | Indice                                                         | 0          | <span>N V</span> Non visité <span>HTx</span> Hors périmètre de repérage |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |




|                                                                                  |                                                                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Planche de repérage</b> (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                                                                    |                  |
| Site : CUD LA ROCHE SUR YON                                                      | Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON | Localisation : E |
| Réalisé par : Andreas LEROUX                                                     | N° de planche : 7 / 13                                                             |                  |

| Planche de repérage technique |                                                                |            | Légende                                                      |                                                  | Situation du bien |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Adresse                       | UNIVERSITE<br>221 Rue Hubert Cailler<br>85000 LA ROCHE SUR YON |            | <span>Px</span> → Prélèvement n°X contenant de l'amiante     | — Peinture + enduit (Mur)<br>P23/P24/P27/P28/IV2 |                   |
|                               | Date de visite                                                 | 20/08/2024 | <span>Px</span> → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante | ■ Peinture (Plafond)<br>IV7                      |                   |
| ETAGE 1 BAT F                 | Auteur                                                         | A/LEROUX   | ○ S → Sondage                                                | ● Peinture + enduit (Poteaux)<br>IV3             |                   |
|                               | N° Dossier                                                     | 23063510   | <span>N V</span> Non visité                                  | — Peinture + enduit (Boiserie)<br>IV5            |                   |
|                               | Planche                                                        | 10/        | <span>HTa</span> Hors périmètre de repérage                  | - - - Bande plaque de plâtre (PH)<br>P19/P25/P26 |                   |
| Plan/Elevation                | Indice                                                         | 0          |                                                              |                                                  |                   |

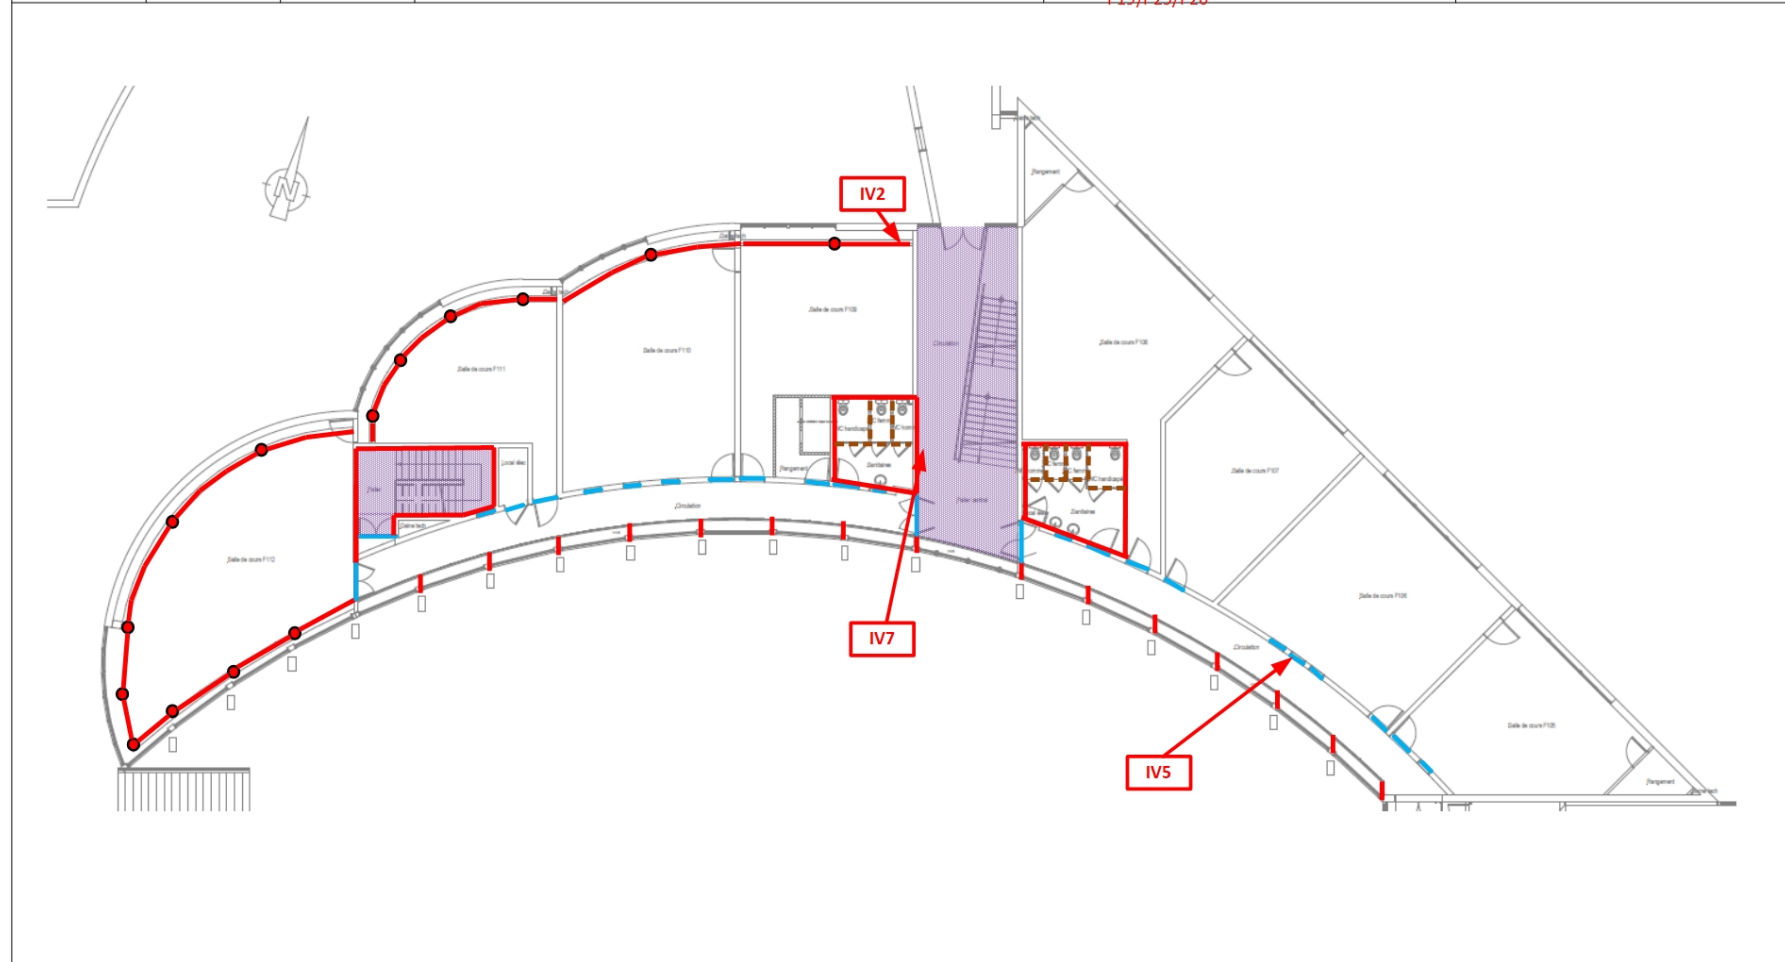



|                                                                                  |                                                                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Planche de repérage</b> (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                                                                    |                  |
| Site : CUD LA ROCHE SUR YON                                                      | Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON | Localisation : E |
| Réalisé par : Andreas LEROUX                                                     | N° de planche : 8 / 13                                                             |                  |

| Planche de repérage technique |                                                                |            | Légende                                                      |                                                                                                                | Situation du bien                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresse                       | UNIVERSITE<br>221 Rue Hubert Cailler<br>85000 LA ROCHE SUR YON |            | <span>Px</span> → Prélèvement n°X contenant de l'amiante     |                                                                                                                |  |
| SS BAT G                      | Date de visite                                                 | 20/08/2024 | <span>Px</span> → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante |  Joint coupe feu porte IV11 |                                                                                    |
|                               | Auteur                                                         | A.LEROUX   | <span>S</span> → Sondage                                     |                                                                                                                |                                                                                    |
|                               | N° Dossier                                                     | 23063510   |                                                              |                                                                                                                |                                                                                    |
|                               | Planche                                                        | 13/        | <span>N V</span> Non visité                                  | <span>HTx</span> Hors périmètre de repérage                                                                    |                                                                                    |
| Plan/Elevation                | Indice                                                         | 0          |                                                              |                                                                                                                |                                                                                    |

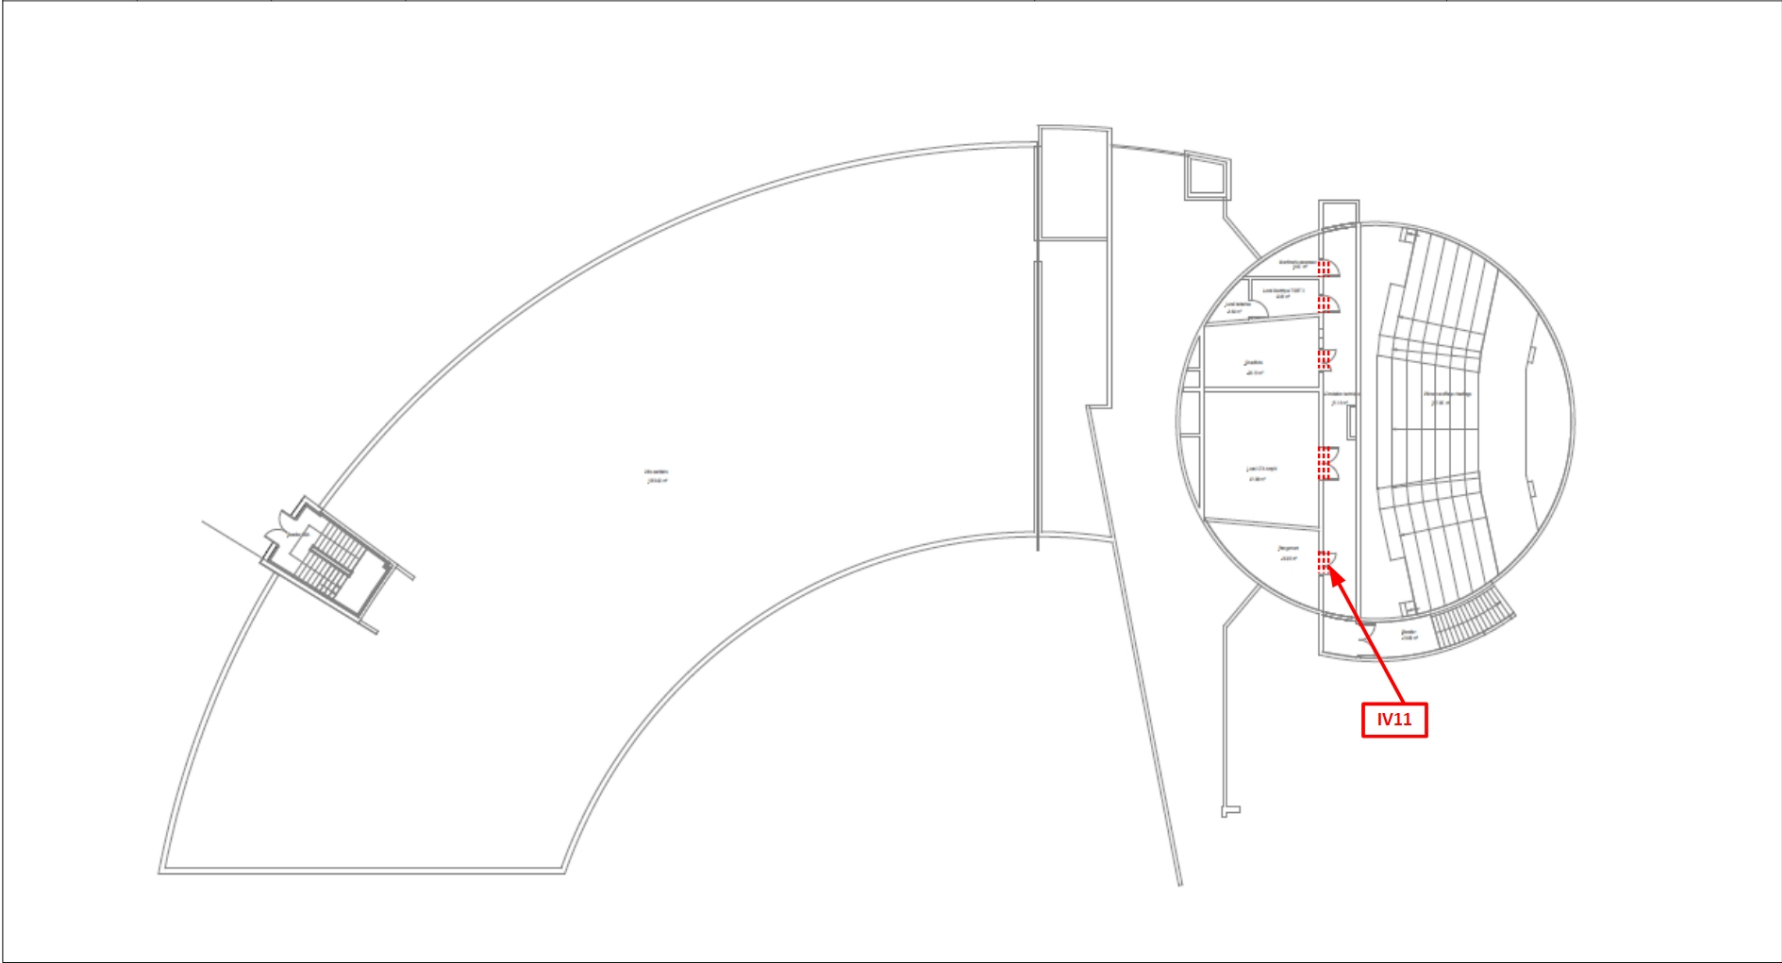



|                                                                           |                                                                                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                                                                    |                  |
| Site : CUD LA ROCHE SUR YON                                               | Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON | Localisation : E |
| Réalisé par : Andreas LEROUX                                              | N° de planche : 9 / 13                                                             |                  |
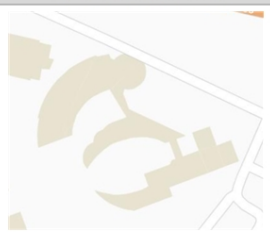
| Planche de repérage technique |                                                                |            | Légende                                                                 | Situation du bien                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresse                       | UNIVERSITE<br>221 Rue Hubert Cailler<br>85000 LA ROCHE SUR YON |            | <span>Px</span> → Prélèvement n°X contenant de l'amiante                |  |
| RDC BAT G                     | Date de visite                                                 | 20/08/2024 | <span>Px</span> → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante            |                                                                                    |
|                               | Auteur                                                         | A.LEROUX   | <span>S</span> → Sondage                                                |                                                                                    |
|                               | N° Dossier                                                     | 23063510   |                                                                         |                                                                                    |
| Plan/Elevation                | Indice                                                         | 0          | <span>N V</span> Non visité <span>HTx</span> Hors périmètre de repérage |                                                                                    |

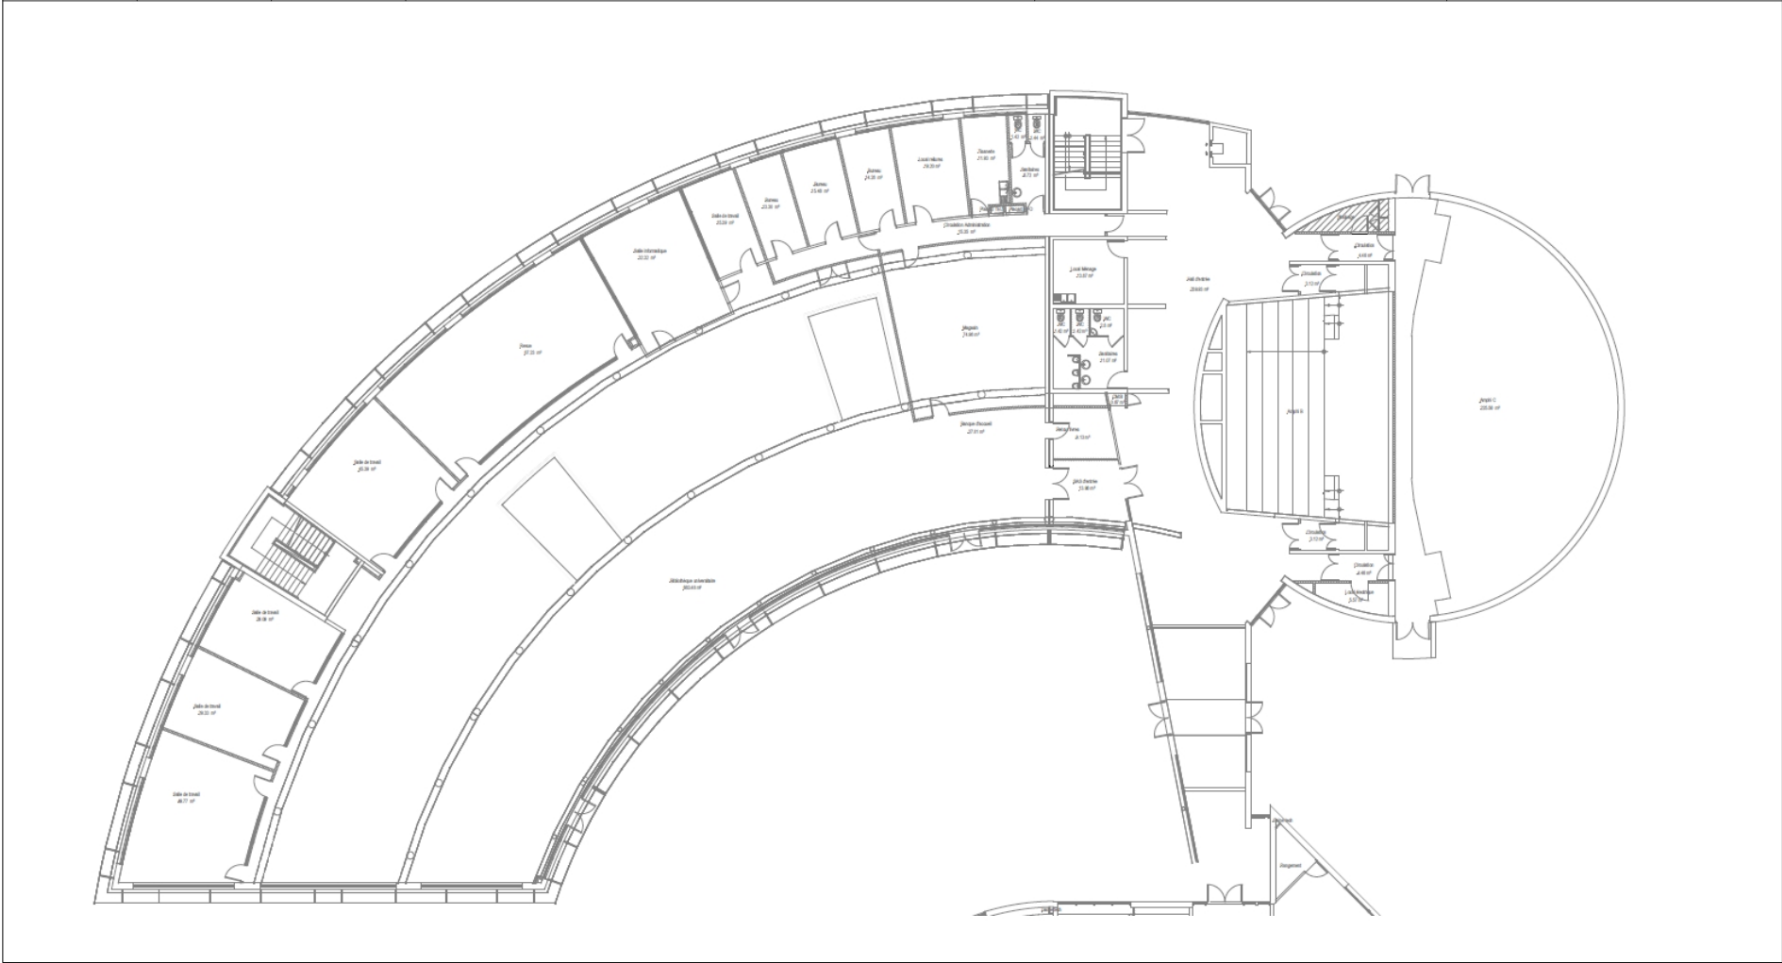


|                                                                                  |                                                                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Planche de repérage</b> (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                                                                    |                  |
| Site : CUD LA ROCHE SUR YON                                                      | Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON | Localisation : E |
| Réalisé par : Andreas LEROUX                                                     | N° de planche : 10 / 13                                                            |                  |
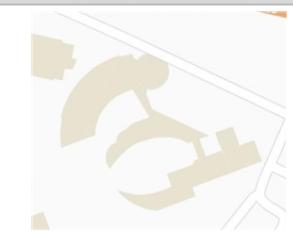
| Planche de repérage technique |                                                                |            | Légende                                                               | Situation du bien                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresse                       | UNIVERSITE<br>221 Rue Hubert Cailler<br>85000 LA ROCHE SUR YON |            | <div>Px</div> → Prélèvement n°X contenant de l'amiante                |  |
| ETAGE 1 BAT G                 | Date de visite                                                 | 20/08/2024 | <div>Px</div> → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante            |                                                                                    |
|                               | Auteur                                                         | A/LEROUX   | <div>S</div> → Sondage                                                |                                                                                    |
|                               | N° Dossier                                                     | 23063510   |                                                                       |                                                                                    |
|                               | Planche                                                        | 11/        |                                                                       |                                                                                    |
| Plan/Elevation                | Indice                                                         | 0          | <div>N V</div> Non visité <div>H T x</div> Hors périmètre de repérage |                                                                                    |

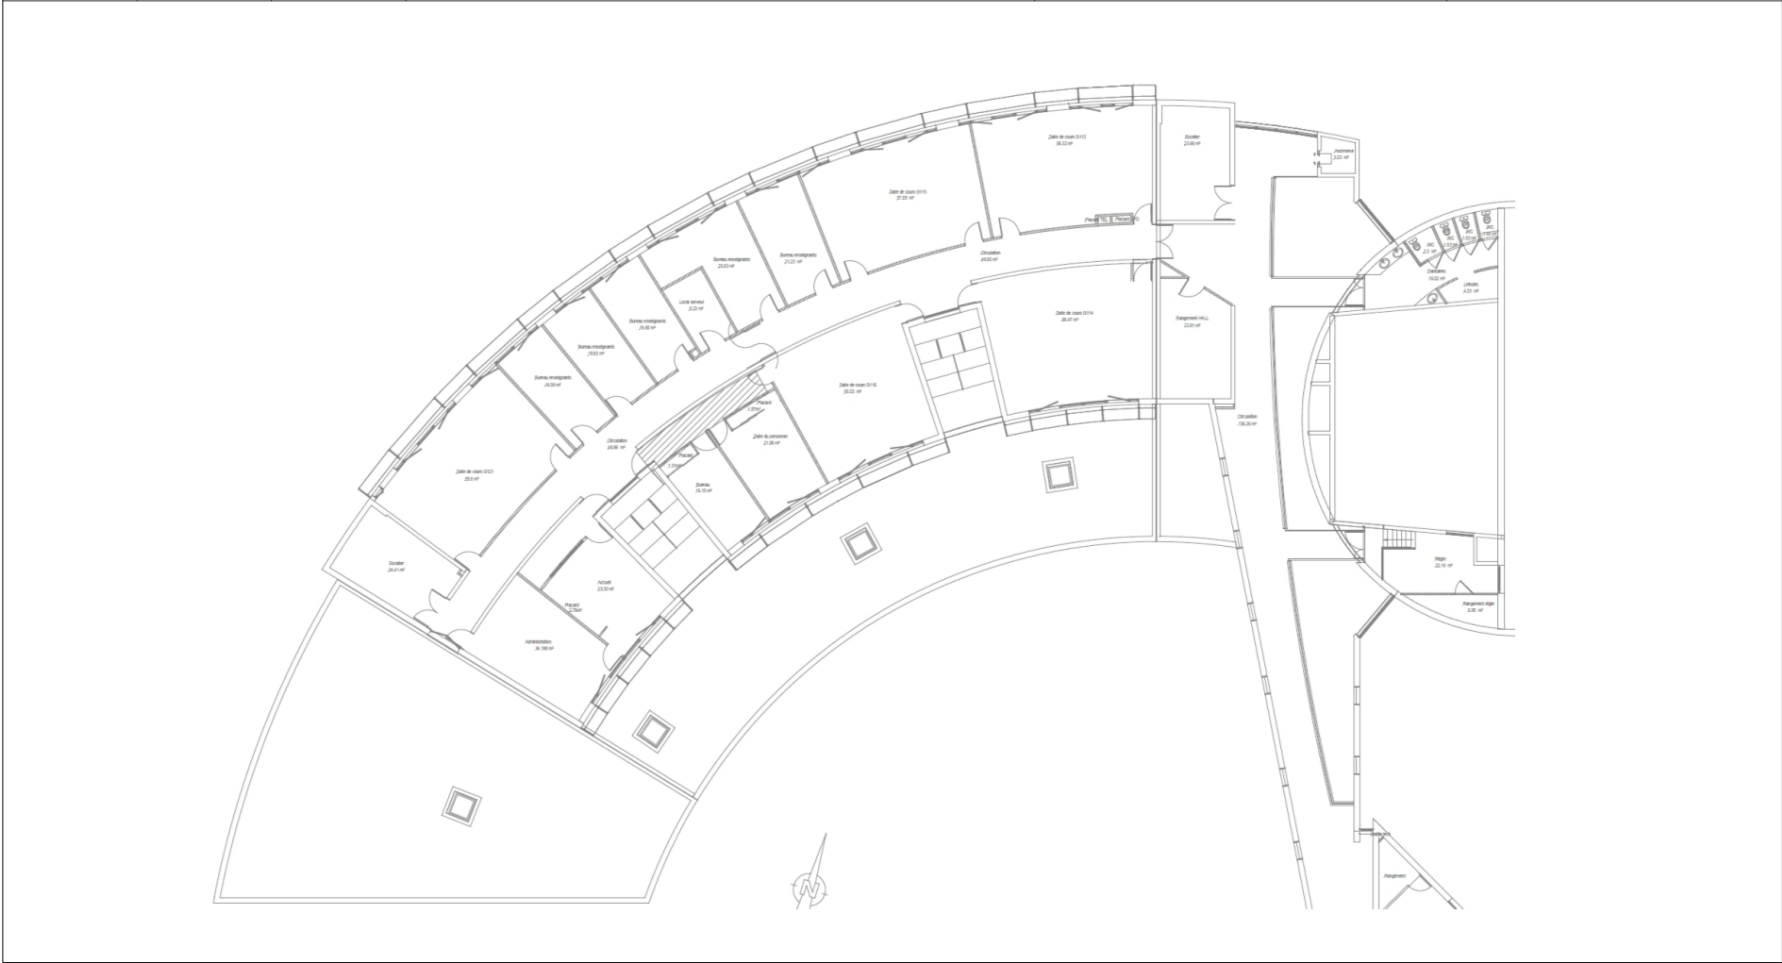


| Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                                                                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Site : CUD LA ROCHE SUR YON                                               | Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON | Localisation : E |
| Réalisé par : Andreas LEROUX                                              | N° de planche : 11 / 13                                                            |                  |

| Planche de repérage technique |                                                                                        |            | Légende     |                                            | Situation du bien                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresse                       | EI 775 – MAISON DE QUARTIER AVALIX<br>3 Rue du docteur Calmette<br>44600 SAINT NAZAIRE |            | <b>Px</b> → | Prélèvement n°X contenant de l'amiante     |  |
| FACADES                       | Date de visite                                                                         | 20/08/2024 | <b>Px</b> → | Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante |                                                                                    |
|                               | Auteur                                                                                 | A/LEROUX   | <b>S</b> →  | Sondage                                    |                                                                                    |
|                               | N° Dossier                                                                             | 23063510   | <b>N V</b>  | Non visité                                 |                                                                                    |
| Plan/Elevation                | Indice                                                                                 | 0          | <b>HTx</b>  | Hors périmètre de repérage                 |                                                                                    |

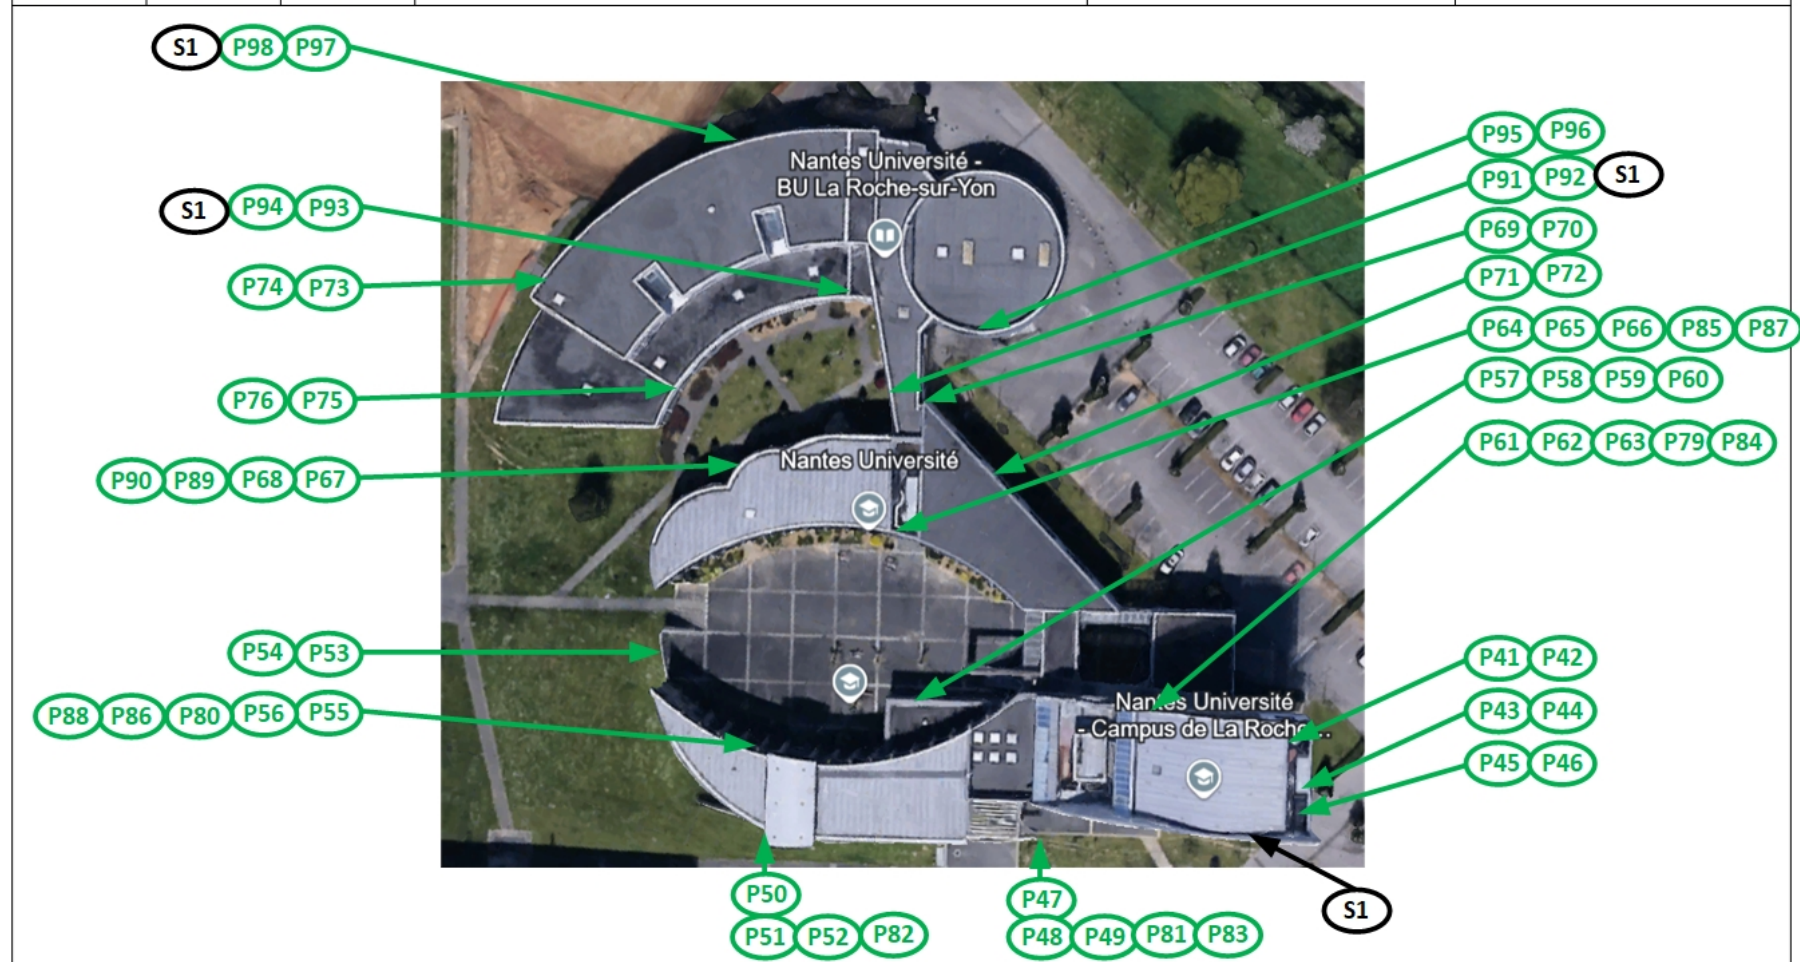

| Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                                                                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Site : CUD LA ROCHE SUR YON                                               | Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON | Localisation : E |
| Réalisé par : Andreas LEROUX                                              | N° de planche : 12 / 13                                                            |                  |

| Planche de repérage technique |                                                                                        |            | Légende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Situation du bien                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresse                       | EI 775 – MAISON DE QUARTIER AVALIX<br>3 Rue du docteur Calmette<br>44600 SAINT NAZAIRE |            | <div> <div>Px</div> <div>→</div> <div>Prélèvement n°X contenant de l'amiante</div> </div> <div> <div>Px</div> <div>→</div> <div>Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante</div> </div> <div> <div>S</div> <div>→</div> <div>Sondage</div> </div> <div> <div>N V</div> <div>Non visité</div> </div> <div> <div>HTx</div> <div>Hors périmètre de repérage</div> </div> |  |
| TOITURE                       | Date de visite                                                                         | 20/08/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
|                               | Auteur                                                                                 | A/LEROUX   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
|                               | N° Dossier                                                                             | 23063510   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
| Plan/Elevation                | Indice                                                                                 | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |

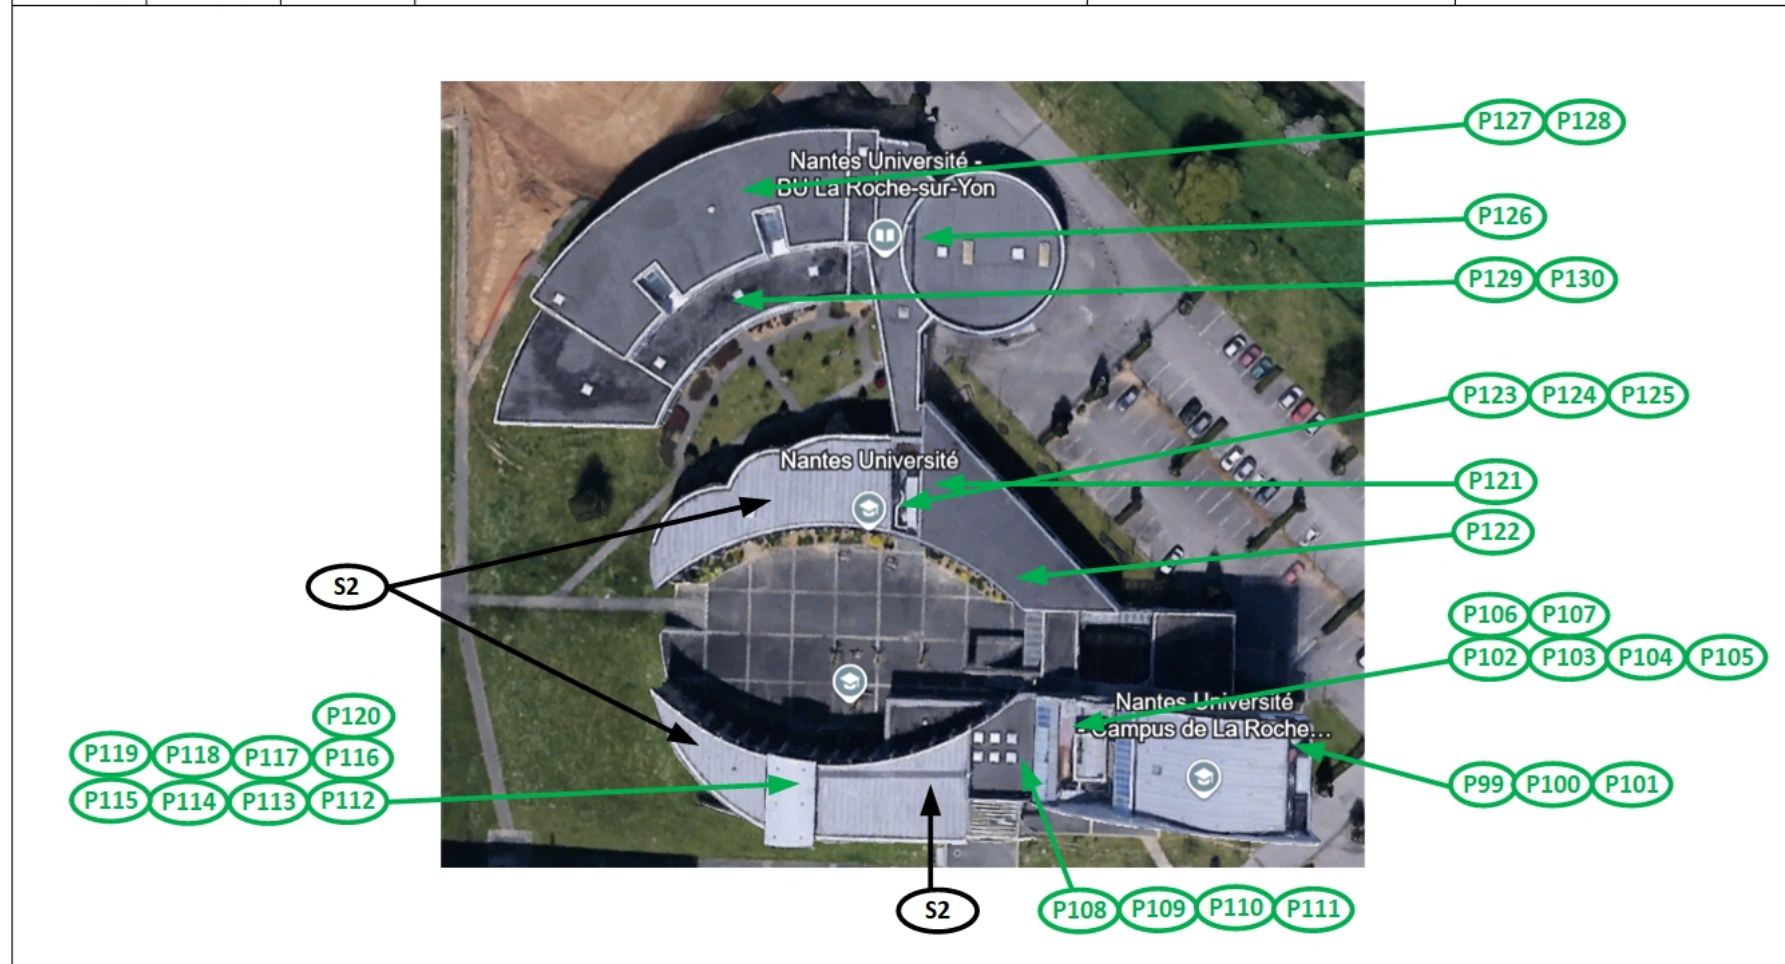

|                                                                                  |                                                                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Planche de repérage</b> (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                                                                    |                  |
| Site : CUD LA ROCHE SUR YON                                                      | Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON | Localisation : E |
| Réalisé par : Andreas LEROUX                                                     | N° de planche : 13 / 13                                                            |                  |

### 7.3. Photos



Prélèvement - P1 : E / R+3 / TOITURE CTA - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P2 : E / R+3 / TOITURE CTA - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P3 : E / R+3 / TOITURE CTA - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4 : E / R+3 / TOITURE CTA - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P5 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P6 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P7 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle-  
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P8 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P9 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P10 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle-  
(Présence d'amiante)

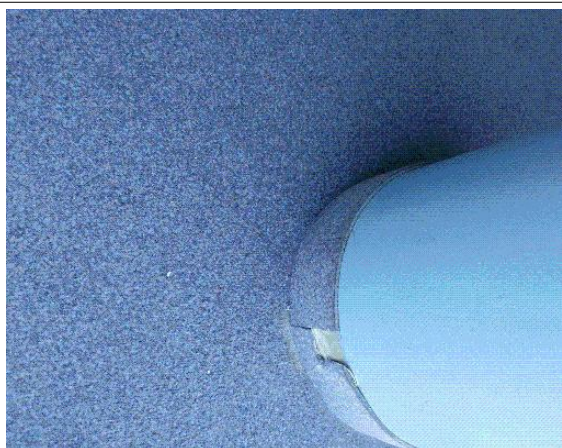

Prélèvement - P11 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle-  
(Présence d'amiante)




Prélèvement - P12 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle-  
(Présence d'amiante)



Prélèvement - P13 : E / RDC / ESPACE DETENTE - Colle-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P14 : E / RDC / ESPACE DETENTE - Colle-  
(Présence d'amiante)

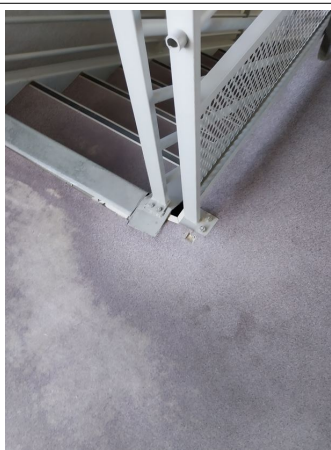


Prélèvement - P15 : E / R+1 / ESPACE DETENTE - Colle-  
(Présence d'amiante)



Prélèvement - P16 : E / R+1 / ESPACE DETENTE - Colle-  
(Présence d'amiante)



Prélèvement - P19 : E / RDC / WC HALL - Bande de plaque de  
plâtre- (Présence d'amiante)

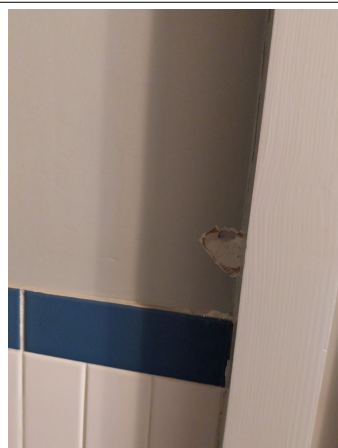

Prélèvement - P20 : E / RDC / WC HALL - Bande de plaque de  
plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P21 : E / RDC / LABO PHOTOS - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P22 : E / RDC / LABO PHOTOS - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P23 : E / RDC / WC SERVICE - Enduit- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P24 : E / RDC / WC SERVICE - Enduit- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P25 : E / R+1 / WC - Bande de plaque de plâtre- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P26 : E / R+1 / WC - Bande de plaque de plâtre- (Présence d'amiante)

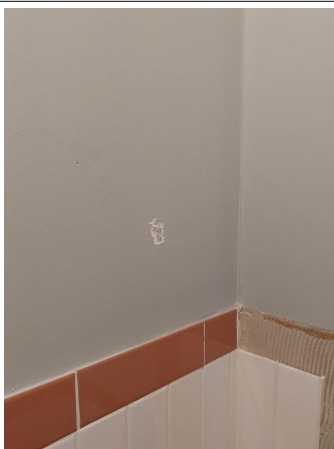

Prélèvement - P27 : E / R+4 / WC - Enduit- (Présence d'amiante)

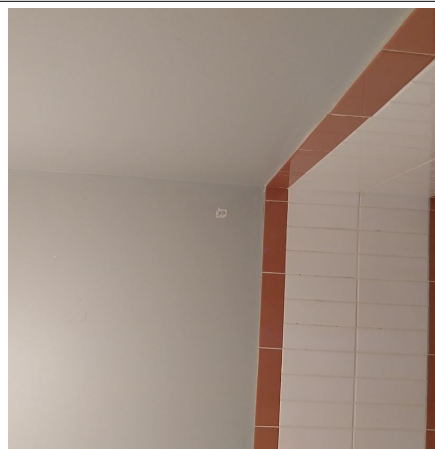

Prélèvement - P28 : E / R+4 / WC - Enduit- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P29 : E / R+4 / E403 - Peinture sur béton- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P30 : E / R+4 / E401 - Peinture sur béton- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P31 : E / R+4 / E402 - Colle- (Absence d'amiante)

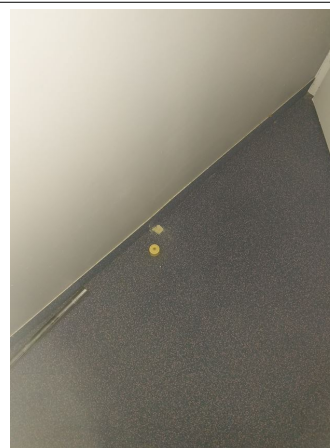

Prélèvement - P32 : E / R+4 / E402 - Colle- (Absence d'amiante)

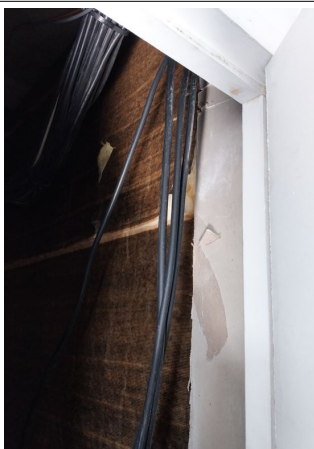

Prélèvement - P33 : E / R+4 / GN400 - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P34 : E / R+4 / GN400 - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P35 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES - Bourre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P36 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES - Bourre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P37 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P38 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P39 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES -  
Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P40 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES -  
Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P41 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES -  
Isolant sous bardage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P42 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES -  
Isolant sous bardage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P43 : E / EXTERIEUR / TOITURE - Mastic-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P44 : E / EXTERIEUR / TOITURE - Mastic-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P45 : E / EXTERIEUR / TOITURE - Calorifuge bourrelet- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P46 : E / EXTERIEUR / TOITURE - Calorifuge bourrelet- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P47 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P48 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P49 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P50 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P51 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P52 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P53 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P54 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P55 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P56 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P57 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P58 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P59 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P60 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P61 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P62 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P63 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P64 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P65 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P66 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P67 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P68 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P69 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P70 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P71 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P72 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P73 : G / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P74 : G / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P75 : G / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P76 : G / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P77 : E / RDC / ATELIER - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P78 : E / RDC / ATELIER - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P79 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P80 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P81 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P82 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P83 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P84 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P85 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P86 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P87 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P88 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P89 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint  
d'étanchéité entre menuiserie et structure- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P90 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint  
d'étanchéité entre menuiserie et structure- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P91 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P92 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P93 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P94 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P95 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P96 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P97 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P98 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P99 : E / R+3 / TOITURE - Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P100 : E / R+3 / TOITURE - Pare-vapeur- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P101 : E / R+3 / TOITURE - Relevé d'étanchéité- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P102 : E / R+3 / TOITURE - Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)

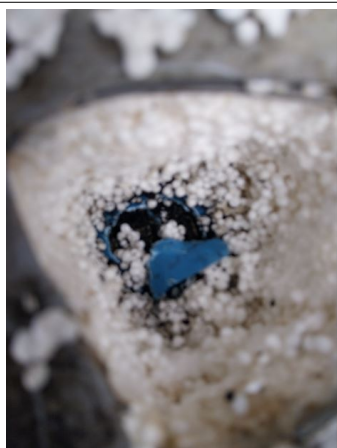

Prélèvement - P103 : E / R+3 / TOITURE - Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P104 : E / R+3 / TOITURE - Pare-vapeur- (Absence d'amiante)

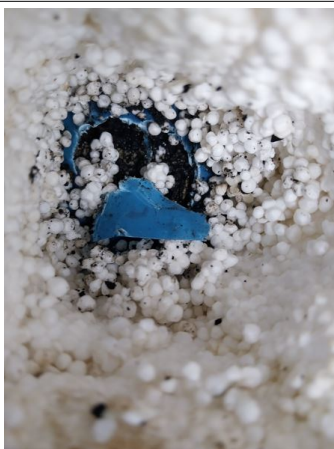


Prélèvement - P105 : E / R+3 / TOITURE - Pare-vapeur-  
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P106 : E / R+3 / TOITURE - Relevé d'étanchéité-  
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P107 : E / R+3 / TOITURE - Relevé d'étanchéité-  
(Absence d'amiante)

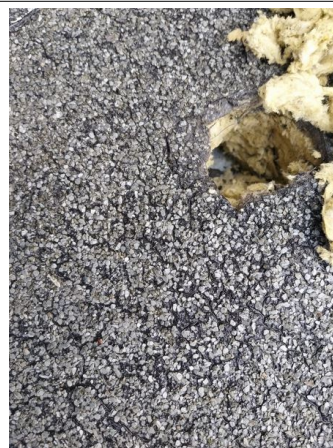

Prélèvement - P108 : E / R+3 / TOITURE - Revêtement  
d'étanchéité- (Absence d'amiante)

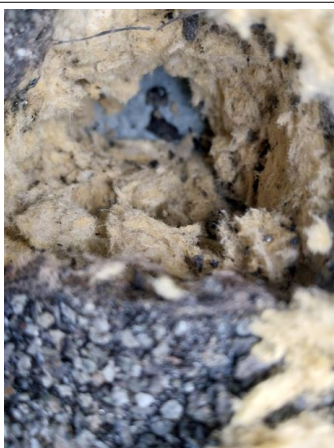

Prélèvement - P109 : E / R+3 / TOITURE - Revêtement  
d'étanchéité- (Absence d'amiante)

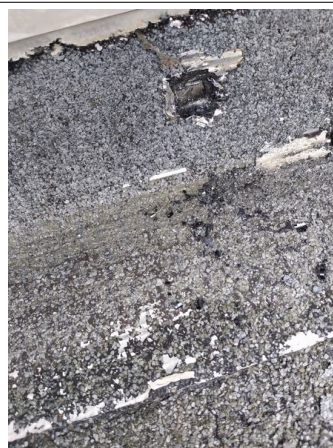

Prélèvement - P110 : E / R+3 / TOITURE - Relevé d'étanchéité-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P111 : E / R+3 / TOITURE - Relevé d'étanchéité-  
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P112 : E / R+3 / TOITURE - Revêtement  
d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P113 : E / R+3 / TOITURE - Revêtement  
d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P114 : E / R+3 / TOITURE - Pare-vapeur-  
(Absence d'amiante)

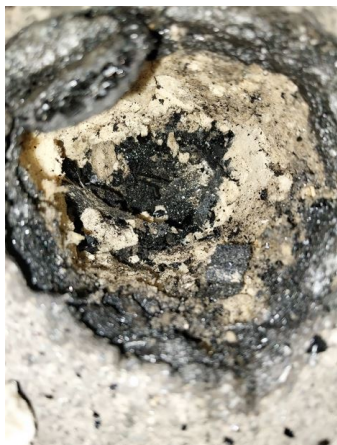

Prélèvement - P115 : E / R+3 / TOITURE - Pare-vapeur-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P116 : E / R+3 / TOITURE - Relevé d'étanchéité-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P117 : E / R+3 / TOITURE - Relevé d'étanchéité-  
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P118 : E / R+3 / TOITURE - Isolant- (Absence  
d'amiante)




Prélèvement - P119 : E / R+3 / TOITURE - Mastic- (Absence  
d'amiante)



Prélèvement - P120 : E / R+3 / TOITURE - Mastic- (Absence  
d'amiante)

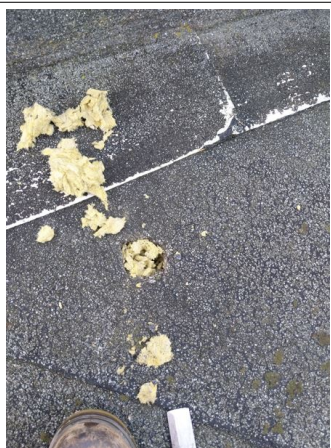

Prélèvement - P121 : F / EXTERIEUR / TOITURE -  
Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)

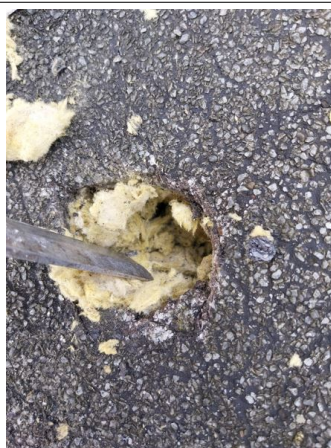

Prélèvement - P122 : F / EXTERIEUR / TOITURE -  
Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P123 : F / EXTERIEUR / TOITURE - Isolant-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P124 : F / EXTERIEUR / TOITURE - Mastic-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P125 : F / EXTERIEUR / TOITURE - Mastic-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P126 : G / EXTERIEUR / TOITURE -  
Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P127 : G / EXTERIEUR / TOITURE -  
Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P128 : G / EXTERIEUR / TOITURE - Pare-  
vapeur- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P129 : G / EXTERIEUR / TOITURE -  
Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)

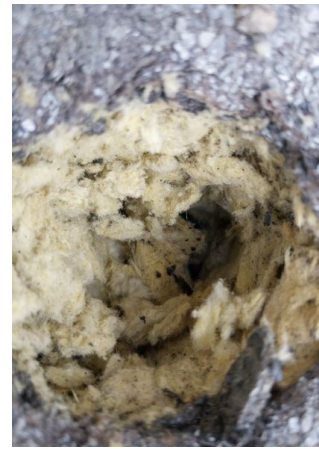

Prélèvement - P130 : G / EXTERIEUR / TOITURE - Pare-  
vapeur- (Absence d'amiante)



Déclaré - : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle- (Présence  
d'amiante)



Déclaré - : E / SS / ESPACE DETENTE - Enduit- (Présence  
d'amiante)



Déclaré - : E / SS / ESPACE DETENTE - Enduit- (Présence  
d'amiante)



Déclaré - : E / R+4 / E401 - Peinture sur béton- (Présence  
d'amiante)



Déclaré - : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure- (Absence d'amiante)



Déclaré - : E / R+1 / SANITAIRE - Enduit- (Présence d'amiante)



Déclaré - : E / RDC / CIRC - Peinture- (Présence d'amiante)



Déclaré - : E / RDC / LOCAL MENAGE - Enduit- (Présence d'amiante)



Déclaré - : E / RDC / LOCAL TGBT - Plaque de caniveau- (Présence d'amiante)



Déclaré - : E / R+3 / CHAUFFERIE - Joint de bride- (Présence d'amiante)



Déclaré - : BATIMENT E / RDC / MACHINERIE ASCENSEUR  
- Conduit- (Présence d'amiante)

Déclaré - : E / RDC / MACHINERIE ASCENSEUR - Conduit de ventilation- (Présence d'amiante)



Déclaré - : E / R+3 / TOITURE - Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Déclaré - : G / SS / CIRC TECH - Joint coupe-feu- (Présence d'amiante)

## 7.4. Attestation d'assurance



### Attestation d'Assurance

Nous soussignés, Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

Bureau Veritas S.A.  
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc  
92200 Neuilly sur Seine  
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.  
4 place des Saisons  
92400 Courbevoie  
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° FRL00157524 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui Incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Responsabilité Civile Professionnelle.

Tous dommages confondus ( corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non)

1 000 000 EUR Par sinistre et par année d'assurance

La garantie s'exerce dans le respect de la législation locale.

Période d'assurance du 01/01/2024 au 31/12/2024

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 15/12/2023

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the Insurer :

Signature autorisée/ Authorised signatory :



## 7.5. Certificat de compétence



**BUREAU VERITAS**  
Certification

**Certificat**  
Attribué à  
**Andréas LEROUX**

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

**DOMAINES TECHNIQUES**

|                      | Références des arrêtés                                                                                                                                                                        | Date de Certification originale | Validité du Certificat* |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Amiante avec mention | Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification | 11/09/2022                      | 10/09/2029              |
| Amiante sans mention | Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification | 11/09/2022                      | 10/09/2029              |

Date : 05/09/2022

**Laurent Croguennec, Président**



Numéro de certificat : 15042964



**BUREAU VERITAS**

\* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.  
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur [www.bureauveritas.fr/certification-diaq](http://www.bureauveritas.fr/certification-diaq)

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France  
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



**cofrac**

**CERTIFICATION DE PERSONNES**  
ACCREDITATION  
N°4-0087  
Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## **7.6. Rapports d'essais de laboratoire**

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

**Monsieur Andreas LEROUX**

Bâtiment OXANE – 4, rue Duguay Trouin

44800 SAINT HERBLAIN

Notre référence : AR-24-NS-049782-01

**Numéro de dossier : 24W022903**

**Référence de dossier : 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24W022903-001 - Référence *BV3LM7101* Réf. prél : *P1 E/ R+3/ TOITURE CTA/Conduit - Mastic - (silicone/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-002 - Référence *BV3LM7102* Réf. prél : *P2 E/ R+3/ TOITURE CTA/Conduit - Mastic - (silicone/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-003 - Référence *BV3LM7103* Réf. prél : *P3 E/ R+3/ TOITURE CTA/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CONDUIT CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-004 - Référence *BV3LM7104* Réf. prél : *P4 E/ R+3/ TOITURE CTA/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CONDUIT CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-005 - Référence *BV3LM7105* Réf. prél : *P5 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Revêtement en lé - Colle - (jaune/jaune/LINO PVC GRIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-006 - Référence *BV3LM7106* Réf. prél : *P6 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Revêtement en lé - Colle - (jaune/jaune/LINO PVC GRIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-007 - Référence *BV3LM7107 Réf. prél : P7 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/LINO PVC)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W022903-008 - Référence *BV3LM7108 Réf. prél : P8 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/LINO PVC GRIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W022903-009 - Référence *BV3LM7109 Réf. prél : P9 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (jaune/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W022903-010 - Référence *BV3LM7110 Réf. prél : P10 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (jaune/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W022903-011 - Référence *BV3LM7111 Réf. prél : P11 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/MOQUETTE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W022903-012 - Référence *BV3LM7112 Réf. prél : P12 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/MOQUETTE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W022903-013 - Référence *BV3LM7113 Réf. prél : P13 E/ RDC/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (jaune/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W022903-014 - Référence *BV3LM7114 Réf. prél : P14 E/ RDC/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/MOQUETTE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W022903-015 - Référence *BV3LM7115 Réf. prél : P15 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (jaune/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W022903-016 - Référence *BV3LM7116 Réf. prél : P16 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/MOQUETTE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-017 - Référence *BV3LM7117 Réf. prél : P17 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (blanche/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-018 - Référence *BV3LM7118 Réf. prél : P18 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (blanche/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-019 - Référence *BV3LM7119 Réf. prél : P19 E/ RDC/ WC HALL/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-020 - Référence *BV3LM7120 Réf. prél : P20 E/ RDC/ WC HALL/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-021 - Référence *BV3LM7121 Réf. prél : P21 E/ RDC/ LABO PHOTOS/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)/20X20 GRIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-022 - Référence *BV3LM7122 Réf. prél : P22 E/ RDC/ LABO PHOTOS/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)/20X20 GRIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-023 - Référence *BV3LM7123 Réf. prél : P23 E/ RDC/ WC SERVICE/Mur - Enduit - (peint-plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-024 - Référence *BV3LM7124 Réf. prél : P24 E/ RDC/ WC SERVICE/Mur - Enduit - (peint-plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-025 - Référence *BV3LM7125 Réf. prél : P25 E/ R+1/ WC/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-026 - Référence *BV3LM7126 Réf. prél : P26 E/ R+1/ WC/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-027 - Référence *BV3LM7127 Réf. prél : P27 E/ R+4/ WC/Mur - Enduit - (peint-plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W022903-028 - Référence *BV3LM7128 Réf. prél : P28 E/ R+4/ WC/Mur - Enduit - (peint-plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W022903-029 - Référence *BV3LM7129 Réf. prél : P29 E/ R+4/ E403/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (décorative/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W022903-030 - Référence *BV3LM7130 Réf. prél : P30 E/ R+4/ E401/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (décorative/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W022903-031 - Référence *BV3LM7131 Réf. prél : P31 E/ R+4/ E402/Moquette - Colle - (jaune/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W022903-032 - Référence *BV3LM7132 Réf. prél : P32 E/ R+4/ E402/Moquette - Colle - (jaune/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W022903-033 - Référence *BV3LM7133 Réf. prél : P33 E/ R+4/ GN400/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W022903-034 - Référence *BV3LM7134 Réf. prél : P34 E/ R+4/ GN400/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W022903-035 - Référence *BV3LM7135 Réf. prél : P35 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Equipement - Bourre - (fibreuse/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W022903-036 - Référence *BV3LM7136 Réf. prél : P36 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Equipement - Bourre - (fibreuse/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W022903-037 - Référence *BV3LM7137 Réf. prél : P37 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Plancher - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-038 - Référence *BV3LM7138 Réf. prél : P38 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Plancher - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-039 - Référence *BV3LM7139 Réf. prél : P39 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CALO CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-040 - Référence *BV3LM7140 Réf. prél : P40 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CTA CALO)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-041 - Référence *BV3LM7141 Réf. prél : P41 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Bardage - Isolant sous bardage - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-042 - Référence *BV3LM7142 Réf. prél : P42 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Bardage - Isolant sous bardage - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-043 - Référence *BV3LM7143 Réf. prél : P43 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Mastic - (silicone/beige/CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-044 - Référence *BV3LM7144 Réf. prél : P44 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Mastic - (silicone/beige/CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-045 - Référence *BV3LM7145 Réf. prél : P45 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Calorifuge bourrelet - (tissu/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-046 - Référence *BV3LM7146 Réf. prél : P46 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Calorifuge bourrelet - (tissu/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-047 - Référence BV3LM7147 Réf. prél : P47 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/gris(e)/FENETRE 1), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-048 - Référence BV3LM7148 Réf. prél : P48 E/ EXTERIEUR/ FACADES - Joint d'assemblage - (mastic/blanc(he)/FENETRE 1), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-049 - Référence BV3LM7149 Réf. prél : P49 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 1), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-050 - Référence BV3LM7150 Réf. prél : P50 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/gris(e)/PORTE 2), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-051 - Référence BV3LM7151 Réf. prél : P51 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/blanc(he)/PORTE 2), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-052 - Référence BV3LM7152 Réf. prél : P52 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/PORTE 2), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-053 - Référence BV3LM7153 Réf. prél : P53 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'étanchéité - (mastic/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-054 - Référence BV3LM7154 Réf. prél : P54 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'étanchéité - (mastic/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-055 - Référence BV3LM7155 Réf. prél : P55 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 3), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-056 - Référence BV3LM7156 Réf. prél : P56 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 3), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-057 - Référence BV3LM7157 Réf. prél : P57 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 4), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-058 - Référence BV3LM7158 Réf. prél : P58 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 4), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-059 - Référence BV3LM7159 Réf. prél : P59 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/beige/FEENTRE 4), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-060 - Référence BV3LM7160 Réf. prél : P60 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/beige/FENETRE 4), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-061 - Référence BV3LM7161 Réf. prél : P61 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 1), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-062 - Référence BV3LM7162 Réf. prél : P62 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/blanc(he)/FENETRE 1), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-063 - Référence BV3LM7163 Réf. prél : P63 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/gris(e)/FENETRE 1), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-064 - Référence BV3LM7164 Réf. prél : P64 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/PORTE 5), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-065 - Référence BV3LM7165 Réf. prél : P65 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/beige/PORTE 5), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-066 - Référence BV3LM7166 Réf. prél : P66 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/gris(e)/PORTE 5), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-067 - Référence BV3LM7167 Réf. prél : P67 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 6), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-068 - Référence BV3LM7168 Réf. prél : P68 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/beige/FENETRE 6), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-069 - Référence BV3LM7169 Réf. prél : P69 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'étanchéité - (mastic/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-070 - Référence BV3LM7170 Réf. prél : P70 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'étanchéité - (mastic/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-071 - Référence BV3LM7171 Réf. prél : P71 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 7), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-072 - Référence BV3LM7172 Réf. prél : P72 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/gris(e)/FENETRE 7), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-073 - Référence BV3LM7173 Réf. prél : P73 G/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/PORTE 8), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-074 - Référence BV3LM7174 Réf. prél : P74 G/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/blanc(he)/PORTE 8), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-075 - Référence BV3LM7175 Réf. prél : P75 G/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/PORTE 9), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-076 - Référence BV3LM7176 Réf. prél : P76 G/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/blanc(he)/PORTE 9), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-077 - Référence BV3LM7177 Réf. prél : P77 E/ RDC/ ATELIER/Conduit - Mastic - (compact/jaune/BANDE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-078 - Référence BV3LM7178 Réf. prél : P78 E/ RDC/ ATELIER/Conduit - Mastic - (compact/jaune/BANDE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE  
BATIMENT OUEST SAS**  
**Laboratoire Analyses Nantes**  
EUROFINS ABO  
Site de la Géraudière  
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827  
44300 NANTES

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 Page1/20  
Référence laboratoire N° : 24RB026091 Référence de suivi du dossier N° : 24W022903  
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 Date de réception :26/08/2024  
Date d'analyse : 28/08/2024  
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N°<br>éch. | Référence client                                                                                                                                       | Description visuelle                                                           | Technique<br>utilisée /<br>Analyste | Préparation                         |                                                                          | Résultats                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|            |                                                                                                                                                        |                                                                                |                                     | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type                                                                     |                                   |
| 001        | 24W022903-001 -<br>BV3LM7101 Réf. prél :<br>P1 E/ R+3/ TOITURE<br>CTA/Conduit - Mastic -<br>(silicone/beige)                                           | Matériau souple de type<br>joint (gris) ; matériau<br>(pulvérulent) (noir)     | <b>MET</b><br>/X2YQ                 | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 002        | 24W022903-002 -<br>BV3LM7102 Réf. prél :<br>P2 E/ R+3/ TOITURE<br>CTA/Conduit - Mastic -<br>(silicone/beige)                                           | Matériau souple de type<br>joint (gris) ; matériau<br>semi-dur (gris)          | <b>MET</b><br>/X2YQ                 | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 003        | 24W022903-003 -<br>BV3LM7103 Réf. prél :<br>P3 E/ R+3/ TOITURE<br>CTA/Paroi des<br>équipements - Isolant -<br>(laine de<br>verre/jaune/CONDUIT<br>CTA) | Matériau fibreux de type<br>isolant (blanc) ; matériau<br>(pulvérulent) (gris) | <b>MET</b><br>/R6EW                 | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
|            |                                                                                                                                                        | Matériau fibreux de type<br>isolant (blanc)                                    | <b>MOLP</b><br>/R5SV                | 2 / 2                               | -                                                                        | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 004        | 24W022903-004 -<br>BV3LM7104 Réf. prél :<br>P4 E/ R+3/ TOITURE<br>CTA/Paroi des<br>équipements - Isolant -<br>(laine de<br>verre/jaune/CONDUIT<br>CTA) | Matériau fibreux de type<br>isolant (blanc) ; matériau<br>(pulvérulent) (gris) | <b>MET</b><br>/X2YQ                 | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
|            |                                                                                                                                                        | Matériau fibreux de type<br>isolant (blanc)                                    | <b>MOLP</b><br>/R5SV                | 2 / 2                               | -                                                                        | Fibres d'amiante non<br>détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18

Page2/20

Référence laboratoire N° : 24RB026091

Référence de suivi du dossier N° : 24W022903

Reçu au laboratoire le : 27/08/2024

Date de réception : 26/08/2024

Date d'analyse : 28/08/2024

Référence dossier Client: 24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N°<br>éch. | Référence client                                                                                                                        | Description visuelle                                                                                                  | Technique<br>utilisée /<br>Analyste | Préparation                         |                                                                          | Résultats                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|            |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                     | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type                                                                     |                                   |
| 005        | 24W022903-005 -<br>BV3LM7105 Réf. prél :<br>P5 E/ SS/ ESPACE<br>DETENTE/Revêtement<br>en lé - Colle -<br>(jaune/jaune/LINO PVC<br>GRIS) | Matériau semi-dur de<br>type revêtement de sol<br>(fibreux) (gris)                                                    | <b>MET</b><br>/ X2YQ                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
|            |                                                                                                                                         | Matériau de type colle<br>(jaune) ; matériau<br>semi-dur de type<br>ragréage (rose)                                   | <b>MET</b><br>/ FJY3                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 006        | 24W022903-006 -<br>BV3LM7106 Réf. prél :<br>P6 E/ SS/ ESPACE<br>DETENTE/Revêtement<br>en lé - Colle -<br>(jaune/jaune/LINO PVC<br>GRIS) | Matériau semi-dur de<br>type revêtement de sol<br>(fibreux) (gris)                                                    | <b>MET</b><br>/ X2YQ                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
|            |                                                                                                                                         | Matériau de type colle<br>(jaune) ; matériau<br>semi-dur de type<br>ragréage (gris) ;<br>matériau semi-dur<br>(blanc) | <b>MET</b><br>/ X2YQ                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 007        | 24W022903-007 -<br>BV3LM7107 Réf. prél :<br>P7 E/ SS/ ESPACE<br>DETENTE/Plinthe -<br>Colle -<br>(jaune/jaune/LINO<br>PVC)               | Matériau souple de type<br>revêtement de sol<br>(fibreux) (gris)                                                      | <b>MET</b><br>/ UZZ6                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
|            |                                                                                                                                         | Matériau de type colle<br>(jaune) ; matériau de<br>type peinture (gris)                                               | <b>MET</b><br>/ A4KE                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18

Page3/20

Référence laboratoire N° : 24RB026091

Référence de suivi du dossier N° : 24W022903

Reçu au laboratoire le : 27/08/2024

Date de réception : 26/08/2024

Date d'analyse : 28/08/2024

Référence dossier Client: 24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N° éch.    | Référence client                                                                                             | Description visuelle                                                                                                                                       | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                              | Résultats                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            |                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                         |                                     |
| 008        | 24W022903-008 - BV3LM7108 Réf. prél : P8 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/LINO PVC GRIS) | Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibreux) (gris)                                                                                               | <b>MET</b> / X2YQ             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |
|            |                                                                                                              | Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau de type peinture (gris)                                                                     | <b>MET</b> / VT6S             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |
| 009<br>(1) | 24W022903-009 - BV3LM7109 Réf. prél : P9 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (jaune/jaune)              | Matériau souple fibreux de type moquette (violet) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) | <b>MET</b> / A4KE             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |
| 010        | 24W022903-010 - BV3LM7110 Réf. prél : P10 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (jaune/jaune)             | Matériau souple fibreux de type moquette (violet) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)                                   | <b>MET</b> / GX4E             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 011<br>(2) | 24W022903-011 - BV3LM7111 Réf. prél : P11 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/MOQUETTE)     | Matériau souple fibreux de type moquette (gris) + (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) (blanc)                                | <b>MET</b> / R6EW             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**  
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District  
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18

Page4/20

Référence laboratoire N° : 24RB026091

Référence de suivi du dossier N° : 24W022903

Reçu au laboratoire le : 27/08/2024

Date de réception : 26/08/2024

Date d'analyse : 28/08/2024

Référence dossier Client: 24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N°<br>éch. | Référence client                                                                                                             | Description visuelle                                                                                                                                                                                             | Technique<br>utilisée /<br>Analyste | Préparation                         |                                                                          | Résultats                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                     | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type                                                                     |                                        |
| 012<br>(2) | 24W022903-012 -<br>BV3LM7112 Réf. prél :<br>P12 E/ SS/ ESPACE<br>DETENTE/Plinthe -<br>Colle -<br>(jaune/jaune/MOQUET<br>TE)  | Matériau souple fibreux<br>de type moquette (gris) +<br>(beige) ; matériau de<br>type colle (jaune) ;<br>matériau semi-dur<br>(blanc) en traces                                                                  | <b>MET</b><br>/ X2YQ                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante de type<br>chrysotile |
| 013<br>(1) | 24W022903-013 -<br>BV3LM7113 Réf. prél :<br>P13 E/ RDC/ ESPACE<br>DETENTE/Moquette -<br>Colle - (jaune/jaune)                | Matériau souple fibreux<br>de type moquette (de<br>différentes couleurs) ;<br>matériau de type colle<br>(jaune) ; matériau<br>semi-dur (blanc) ;<br>matériau semi-dur de<br>type ragréage (gris)                 | <b>MET</b><br>/ PUU9                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées      |
| 014<br>(2) | 24W022903-014 -<br>BV3LM7114 Réf. prél :<br>P14 E/ RDC/ ESPACE<br>DETENTE/Plinthe -<br>Colle -<br>(jaune/jaune/MOQUET<br>TE) | Matériau souple fibreux<br>de type moquette (de<br>différentes couleurs) ;<br>matériau de type colle<br>(jaune) en traces ;<br>matériau semi-dur<br>(blanc) en traces ;<br>matériau semi-dur (gris)<br>en traces | <b>MET</b><br>/ A4KE                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante de type<br>chrysotile |
| 015<br>(2) | 24W022903-015 -<br>BV3LM7115 Réf. prél :<br>P15 E/ R+1/ ESPACE<br>DETENTE/Moquette -<br>Colle - (jaune/jaune)                | Matériau souple fibreux<br>de type moquette (de<br>différentes couleurs) ;<br>matériau de type colle<br>(jaune) ; matériau<br>semi-dur (blanc) ;<br>matériau semi-dur de<br>type ragréage (gris)                 | <b>MET</b><br>/ GX4E                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante de type<br>chrysotile |

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18

Page5/20

Référence laboratoire N° : 24RB026091

Référence de suivi du dossier N° : 24W022903

Reçu au laboratoire le : 27/08/2024

Date de réception :26/08/2024

Date d'analyse : 28/08/2024

Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N°<br>éch. | Référence client                                                                                                                  | Description visuelle                                                                                                                                                                                                | Technique<br>utilisée /<br>Analyste | Préparation                         |                                                                          | Résultats                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                     | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type                                                                     |                                        |
| 016<br>(3) | 24W022903-016 -<br>BV3LM7116 Réf. prél :<br>P16 E/ R+1/ ESPACE<br>DETENTE/Plinthe -<br>Colle -<br>(jaune/jaune/MOQUET<br>TE)      | Matériau souple fibreux<br>de type moquette (de<br>différentes couleurs) ;<br>matériau de type colle<br>(jaune) ; matériau<br>semi-dur (blanc) ;<br>matériau semi-dur (gris)<br>en traces                           | <b>MET</b><br>/X2YQ                 | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante de type<br>chrysotile |
| 017<br>(4) | 24W022903-017 -<br>BV3LM7117 Réf. prél :<br>P17 E/ R+1/ ESPACE<br>DETENTE/Moquette -<br>Colle -<br>(blanche/blanc(he))            | Matériau dur de type<br>ciment-colle (blanc) ;<br>matériau semi-dur<br>(fibreux) (beige) ;<br>matériau semi-dur (gris)                                                                                              | <b>MOLP</b><br>/FN5U                | 3 / 3                               | -                                                                        | Quantité insuffisante                  |
| 018<br>(4) | 24W022903-018 -<br>BV3LM7118 Réf. prél :<br>P18 E/ R+1/ ESPACE<br>DETENTE/Moquette -<br>Colle -<br>(blanche/blanc(he))            | Matériau dur de type<br>ciment-colle (blanc) ;<br>matériau semi-dur<br>(fibreux) (beige) ;<br>matériau semi-dur (gris)                                                                                              | <b>MOLP</b><br>/FN5U                | 3 / 3                               | -                                                                        | Quantité insuffisante                  |
| 019        | 24W022903-019 -<br>BV3LM7119 Réf. prél :<br>P19 E/ RDC/ WC<br>HALL/Cloison - Bande<br>de plaque de plâtre -<br>(plâtre/blanc(he)) | Matériau de type peinture<br>(blanc) ; matériau<br>semi-dur de type enduit<br>(blanc) ; matériau souple<br>fibreux de type papier,<br>carton (marron) ;<br>matériau semi-dur de<br>type plâtre (blanc) en<br>traces | <b>MET</b><br>/GX4E                 | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante de type<br>chrysotile |
|            |                                                                                                                                   | Matériau souple fibreux<br>de type papier, carton<br>(marron)                                                                                                                                                       | <b>MOLP</b><br>/FK6R                | 2 / 2                               | -                                                                        | Fibres d'amiante non<br>détectées      |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18

Page6/20

Référence laboratoire N° : 24RB026091

Référence de suivi du dossier N° : 24W022903

Reçu au laboratoire le : 27/08/2024

Date de réception :26/08/2024

Date d'analyse : 28/08/2024

Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N°<br>éch. | Référence client                                                                                                                                        | Description visuelle                                                                                                                                                      | Technique<br>utilisée /<br>Analyste | Préparation                         |                                                                          | Résultats                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type                                                                     |                                                |
|            |                                                                                                                                                         | Matériau semi-dur de<br>type plâtre (blanc)                                                                                                                               | <b>MET</b><br>/ MA8A                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées              |
| 020<br>(5) | 24W022903-020 -<br>BV3LM7120 Réf. prél :<br>P20 E/ RDC/ WC<br>HALL/Cloison - Bande<br>de plaque de plâtre -<br>(plâtre/blanc(he))                       | Matériau souple fibreux<br>de type papier, carton<br>(marron)                                                                                                             | <b>MOLP</b><br>/ FK6R               | 2 / 2                               | -                                                                        | Fibres d'amiante non<br>détectées              |
| 021        | 24W022903-021 -<br>BV3LM7121 Réf. prél :<br>P21 E/ RDC/ LABO<br>PHOTOS/Revêtement<br>de sol - Colle de<br>carrelage -<br>(ciment/gris(e)/20X20<br>GRIS) | Matériau dur de type<br>carrelage, faïence<br>(beige) + (noir) ;<br>matériau dur de type<br>ciment-colle (beige) ;<br>matériau semi-dur<br>(blanc) en traces              | <b>MET</b><br>/ GX4E                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées              |
| 022        | 24W022903-022 -<br>BV3LM7122 Réf. prél :<br>P22 E/ RDC/ LABO<br>PHOTOS/Revêtement<br>de sol - Colle de<br>carrelage -<br>(ciment/gris(e)/20X20<br>GRIS) | Matériau dur de type<br>carrelage, faïence<br>(beige) + (noir) ;<br>matériau dur de type<br>ciment-colle (fibreux)<br>(beige) ; matériau<br>semi-dur (blanc) en<br>traces | <b>MET</b><br>/ CH9R                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées              |
| 023<br>(3) | 24W022903-023 -<br>BV3LM7123 Réf. prél :<br>P23 E/ RDC/ WC<br>SERVICE/Mur - Enduit<br>-<br>(peint-plâtre/blanc(he))                                     | Matériau de type peinture<br>(gris) ; matériau<br>semi-dur (fibreux)<br>(blanc)                                                                                           | <b>MET</b><br>/ CH9R                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | <b>Fibres d'amiante de type<br/>chrysotile</b> |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18

Page 7/20

Référence laboratoire N° : 24RB026091

Référence de suivi du dossier N° : 24W022903

Reçu au laboratoire le : 27/08/2024

Date de réception : 26/08/2024

Date d'analyse : 28/08/2024

Référence dossier Client: 24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N° éch.    | Référence client                                                                                              | Description visuelle                                                                                                                                                        | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                              | Résultats                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                         |                                     |
| 024<br>(3) | 24W022903-024 - BV3LM7124 Réf. prél : P24 E/ RDC/ WC SERVICE/Mur - Enduit - (peint-plâtre/blanc(he))          | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)                                                                                                      | <b>MET</b> / CH9R             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 025        | 24W022903-025 - BV3LM7125 Réf. prél : P25 E/ R+1/ WC/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/blanc(he)) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | <b>MET</b> / CH9R             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |
|            |                                                                                                               | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)                                                                                                                     | <b>MOLP</b> / FK6R            | 2 / 2                         | -                                                            | Fibres d'amiante non détectées      |
|            |                                                                                                               | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)                                                                                                                                    | <b>MET</b> / CH9R             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |
| 026        | 24W022903-026 - BV3LM7126 Réf. prél : P26 E/ R+1/ WC/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/blanc(he)) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | <b>MET</b> / CH9R             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |
|            |                                                                                                               | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)                                                                                                                     | <b>MOLP</b> / FK6R            | 2 / 2                         | -                                                            | Fibres d'amiante non détectées      |

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18

Page8/20

Référence laboratoire N° : 24RB026091

Référence de suivi du dossier N° : 24W022903

Reçu au laboratoire le : 27/08/2024

Date de réception : 26/08/2024

Date d'analyse : 28/08/2024

Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N°<br>éch.        | Référence client                                                                                                                    | Description visuelle                                                                                                                                                         | Technique<br>utilisée /<br>Analyste | Préparation                         |                                                                          | Résultats                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                     | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type                                                                     |                                        |
|                   |                                                                                                                                     | Matériau semi-dur de<br>type plâtre (blanc)                                                                                                                                  | <b>MET</b><br>/CH9R                 | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées      |
| 027<br>(3)        | 24W022903-027 -<br>BV3LM7127 Réf. prél :<br>P27 E/ R+4/ WC/Mur -<br>Enduit -<br>(peint-plâtre/blanc(he))                            | Matériau de type peinture<br>(gris) ; matériau<br>semi-dur (fibreuse)<br>(blanc)                                                                                             | <b>MET</b><br>/CH9R                 | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante de type<br>chrysotile |
| 028<br>(3)        | 24W022903-028 -<br>BV3LM7128 Réf. prél :<br>P28 E/ R+4/ WC/Mur -<br>Enduit -<br>(peint-plâtre/blanc(he))                            | Matériau de type peinture<br>(gris) ; matériau<br>semi-dur (fibreuse)<br>(blanc)                                                                                             | <b>MET</b><br>/CH9R                 | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante de type<br>chrysotile |
| 029               | 24W022903-029 -<br>BV3LM7129 Réf. prél :<br>P29 E/ R+4/<br>E403/Revêtement de<br>sol - Peinture sur béton<br>- (décorative/gris(e)) | Matériau de type peinture<br>(gris) ; matériau<br>semi-dur (fibreuse)<br>(blanc) ; matériau<br>semi-dur de type ciment<br>(gris) ; matériau<br>semi-dur (beige) en<br>traces | <b>MET</b><br>/CH9R                 | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante de type<br>chrysotile |
| 030<br>(2)<br>(3) | 24W022903-030 -<br>BV3LM7130 Réf. prél :<br>P30 E/ R+4/<br>E401/Revêtement de<br>sol - Peinture sur béton<br>- (décorative/gris(e)) | Matériau de type peinture<br>(gris) ; matériau<br>semi-dur de type<br>ragréage (gris) ;<br>matériau semi-dur<br>(blanc) en traces                                            | <b>MET</b><br>/GX4E                 | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante de type<br>chrysotile |
| 031               | 24W022903-031 -<br>BV3LM7131 Réf. prél :<br>P31 E/ R+4/<br>E402/Moquette - Colle<br>- (jaune/jaune)                                 | Matériau souple fibreuse<br>de type moquette (bleu) ;<br>matériau de type colle<br>(jaune) ; matériau<br>semi-dur de type<br>ragréage (gris)                                 | <b>MET</b><br>/MA8A                 | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées      |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18

Page9/20

Référence laboratoire N° : 24RB026091

Référence de suivi du dossier N° : 24W022903

Reçu au laboratoire le : 27/08/2024

Date de réception :26/08/2024

Date d'analyse : 28/08/2024

Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N° éch. | Référence client                                                                                          | Description visuelle                                                                                                                                     | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                              | Résultats                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                         |                                |
| 032     | 24W022903-032 - BV3LM7132 Réf. prél : P32 E/ R+4/ E402/Moquette - Colle - (jaune/jaune)                   | Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) | <b>MET</b> / MA8A             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 033     | 24W022903-033 - BV3LM7133 Réf. prél : P33 E/ R+4/ GN400/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)            | Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)                                          | <b>MET</b> / MA8A             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                           | Matériau fibreux de type isolant (jaune)                                                                                                                 | <b>MOLP</b> / QZM8            | 2 / 2                         | -                                                            | Fibres d'amiante non détectées |
| 034     | 24W022903-034 - BV3LM7134 Réf. prél : P34 E/ R+4/ GN400/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)            | Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)                                          | <b>MET</b> / MA8A             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                           | Matériau fibreux de type isolant (jaune)                                                                                                                 | <b>MOLP</b> / QZM8            | 2 / 2                         | -                                                            | Fibres d'amiante non détectées |
| 035     | 24W022903-035 - BV3LM7135 Réf. prél : P35 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Equipement - Bourre - (fibreux/beige) | Matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces                                                                                 | <b>MET</b> / MA8A             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 Page 10/20  
Référence laboratoire N° : 24RB026091 Référence de suivi du dossier N° : 24W022903  
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 Date de réception : 26/08/2024  
Date d'analyse : 28/08/2024  
Référence dossier Client: 24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N°<br>éch. | Référence client                                                                                                                  | Description visuelle                                                                                                                              | Technique<br>utilisée /<br>Analyste | Préparation                         |                                                                          | Résultats                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                     | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type                                                                     |                                   |
| 036        | 24W022903-036 -<br>BV3LM7136 Réf. prél :<br>P36 E/ COMBLES<br>AMPHI/<br>COMBLES/Equipemen<br>t - Bourre -<br>(fibreux/beige)      | Matériau semi-dur<br>(fibreux) (blanc) ;<br>matériau semi-dur (gris)<br>en traces                                                                 | <b>MET</b><br>/ MA8A                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 037        | 24W022903-037 -<br>BV3LM7137 Réf. prél :<br>P37 E/ COMBLES<br>AMPHI/<br>COMBLES/Plancher -<br>Isolant - (laine de<br>verre/jaune) | Matériau souple fibreux<br>de type papier, carton<br>(marron) ; matériau<br>fibreux de type isolant<br>(jaune) ; matériau<br>(pulvérulent) (noir) | <b>MET</b><br>/ PUU9                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
|            |                                                                                                                                   | Matériau souple fibreux<br>de type papier, carton<br>(marron)                                                                                     | <b>MOLP</b><br>/ MM9M               | 2 / 2                               | -                                                                        | Fibres d'amiante non<br>détectées |
|            |                                                                                                                                   | Matériau fibreux de type<br>isolant (jaune)                                                                                                       | <b>MOLP</b><br>/ MM9M               | 2 / 2                               | -                                                                        | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 038        | 24W022903-038 -<br>BV3LM7138 Réf. prél :<br>P38 E/ COMBLES<br>AMPHI/<br>COMBLES/Plancher -<br>Isolant - (laine de<br>verre/jaune) | Matériau souple fibreux<br>de type papier, carton<br>(marron) ; matériau<br>fibreux de type isolant<br>(jaune) ; matériau<br>(pulvérulent) (noir) | <b>MET</b><br>/ PUU9                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
|            |                                                                                                                                   | Matériau souple fibreux<br>de type papier, carton<br>(marron)                                                                                     | <b>MOLP</b><br>/ MM9M               | 2 / 2                               | -                                                                        | Fibres d'amiante non<br>détectées |
|            |                                                                                                                                   | Matériau fibreux de type<br>isolant (jaune)                                                                                                       | <b>MOLP</b><br>/ MM9M               | 2 / 2                               | -                                                                        | Fibres d'amiante non<br>détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 Page 11/20  
Référence laboratoire N° : 24RB026091 Référence de suivi du dossier N° : 24W022903  
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 Date de réception : 26/08/2024  
Date d'analyse : 28/08/2024  
Référence dossier Client: 24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N° éch. | Référence client                                                                                                                     | Description visuelle                                                                                                                   | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                              | Résultats                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                         |                                |
| 039     | 24W022903-039 - BV3LM7139 Réf. prél : P39 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CALO CTA | Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) | <b>MET</b> / PUU9             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                                                      | Matériau fibreux de type isolant (jaune)                                                                                               | <b>MOLP</b> / MM9M            | 2 / 2                         | -                                                            | Fibres d'amiante non détectées |
| 040     | 24W022903-040 - BV3LM7140 Réf. prél : P40 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CTA CALO | Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) | <b>MET</b> / A4KE             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                                                      | Matériau fibreux de type isolant (jaune)                                                                                               | <b>MOLP</b> / S7PM            | 2 / 2                         | -                                                            | Fibres d'amiante non détectées |
| 041     | 24W022903-041 - BV3LM7141 Réf. prél : P41 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Bardage - Isolant sous bardage - (laine de verre/jaune)          | Matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)                                                               | <b>MET</b> / A4KE             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                                                      | Matériau fibreux de type isolant (beige)                                                                                               | <b>MOLP</b> / S7PM            | 2 / 2                         | -                                                            | Fibres d'amiante non détectées |
| 042     | 24W022903-042 - BV3LM7142 Réf. prél : P42 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Bardage - Isolant sous bardage - (laine de verre/jaune)          | Matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)                                                               | <b>MET</b> / VT6S             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                                                      | Matériau fibreux de type isolant (beige)                                                                                               | <b>MOLP</b> / S7PM            | 2 / 2                         | -                                                            | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

# Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 Page 12/20  
 Référence laboratoire N° : 24RB026091 Référence de suivi du dossier N° : 24W022903  
 Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 Date de réception : 26/08/2024  
 Date d'analyse : 28/08/2024  
 Référence dossier Client: 24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N° éch. | Référence client                                                                                                         | Description visuelle                                                                | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                              | Résultats                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                          |                                                                                     |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                         |                                |
| 043     | 24W022903-043 - BV3LM7143 Réf. prél : P43 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Mastic - (silicone/beige/CTA)                  | Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (gris)                     | <b>MET / A4KE</b>             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 044     | 24W022903-044 - BV3LM7144 Réf. prél : P44 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Mastic - (silicone/beige/CTA)                  | Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (gris)                     | <b>MET / A4KE</b>             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 045     | 24W022903-045 - BV3LM7145 Réf. prél : P45 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Calorifuge bourrelet - (tissu/noir(e))         | Matériau de type peinture (gris) ; matériau (vert) ; matériau de type mousse (noir) | <b>MET / A4KE</b>             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 046     | 24W022903-046 - BV3LM7146 Réf. prél : P46 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Calorifuge bourrelet - (tissu/noir(e))         | Matériau de type peinture (gris) ; matériau (vert) ; matériau de type mousse (noir) | <b>MET / W4WA</b>             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 047     | 24W022903-047 - BV3LM7147 Réf. prél : P47 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/gris(e)/FENETRE 1) | Matériau souple de type joint (gris)                                                | <b>MET / A4KE</b>             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18

Page 13/20

Référence laboratoire N° : 24RB026091

Référence de suivi du dossier N° : 24W022903

Reçu au laboratoire le : 27/08/2024

Date de réception : 26/08/2024

Date d'analyse : 28/08/2024

Référence dossier Client: 24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N°<br>éch. | Référence client                                                                                                                            | Description visuelle                                                                  | Technique<br>utilisée /<br>Analyste | Préparation                         |                                                                          | Résultats                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|            |                                                                                                                                             |                                                                                       |                                     | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type                                                                     |                                   |
| 048        | 24W022903-048 -<br>BV3LM7148 Réf. prél :<br>P48 E/ EXTERIEUR/<br>FACADES - Joint<br>d'assemblage -<br>(mastic/blanc(he)/FEN<br>ETRE 1)      | Matériau souple de type<br>joint (gris)                                               | <b>MET</b><br>/ A4KE                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 049        | 24W022903-049 -<br>BV3LM7149 Réf. prél :<br>P49 E/ EXTERIEUR/<br>FACADES/Façade -<br>Joint d'assemblage -<br>(mastic/noir(e)/FENET<br>RE 1) | Matériau souple de type<br>joint (noir)                                               | <b>MET</b><br>/ MA8A                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 050        | 24W022903-050 -<br>BV3LM7150 Réf. prél :<br>P50 E/ EXTERIEUR/<br>FACADES/Façade -<br>Joint d'assemblage -<br>(mastic/gris(e)/PORTE<br>2)    | Matériau souple de type<br>joint (transparent) ;<br>matériau (pulvérulent)<br>(gris)  | <b>MET</b><br>/ MA8A                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 051<br>(3) | 24W022903-051 -<br>BV3LM7151 Réf. prél :<br>P51 E/ EXTERIEUR/<br>FACADES/Façade -<br>Joint d'assemblage -<br>(mastic/blanc(he)/POR<br>TE 2) | Matériau souple de type<br>joint (gris)                                               | <b>MET</b><br>/ MA8A                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 052        | 24W022903-052 -<br>BV3LM7152 Réf. prél :<br>P52 E/ EXTERIEUR/<br>FACADES/Façade -<br>Joint d'assemblage -<br>(mastic/noir(e)/PORTE<br>2)    | Matériau souple de type<br>joint (noir) ; matériau<br>semi-dur (granulaire)<br>(gris) | <b>MET</b><br>/ MA8A                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18

Page 14/20

Référence laboratoire N° : 24RB026091

Référence de suivi du dossier N° : 24W022903

Reçu au laboratoire le : 27/08/2024

Date de réception : 26/08/2024

Date d'analyse : 28/08/2024

Référence dossier Client: 24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N° éch. | Référence client                                                                                                          | Description visuelle                                                                | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                              | Résultats                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                           |                                                                                     |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                         |                                |
| 053     | 24W022903-053 - BV3LM7153 Réf. prél : P53 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'étanchéité - (mastic/gris(e))            | Matériau souple de type joint (gris)                                                | <b>MET</b> / MA8A             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 054     | 24W022903-054 - BV3LM7154 Réf. prél : P54 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'étanchéité - (mastic/gris(e))            | Matériau souple de type joint (gris)                                                | <b>MET</b> / MA8A             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 055     | 24W022903-055 - BV3LM7155 Réf. prél : P55 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENET RE 3) | Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces en traces | <b>MET</b> / MA8A             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 056     | 24W022903-056 - BV3LM7156 Réf. prél : P56 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENET RE 3) | Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces           | <b>MET</b> / MA8A             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 057     | 24W022903-057 - BV3LM7157 Réf. prél : P57 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENET RE 4) | Matériau souple de type joint (noir)                                                | <b>MET</b> / MA8A             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18

Page 15/20

Référence laboratoire N° : 24RB026091

Référence de suivi du dossier N° : 24W022903

Reçu au laboratoire le : 27/08/2024

Date de réception : 26/08/2024

Date d'analyse : 28/08/2024

Référence dossier Client: 24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N° éch. | Référence client                                                                                                           | Description visuelle                                                        | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                              | Résultats                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                            |                                                                             |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                         |                                |
| 058     | 24W022903-058 - BV3LM7158 Réf. prél : P58 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 4)   | Matériau souple de type joint (noir)                                        | <b>MET</b> / MA8A             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 059     | 24W022903-059 - BV3LM7159 Réf. prél : P59 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/beige/FEENTRE 4)     | Matériau souple de type joint (transparent) ; matériau (pulvérulent) (noir) | <b>MET</b> / MA8A             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 060     | 24W022903-060 - BV3LM7160 Réf. prél : P60 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/beige/FENETRE 4)     | Matériau souple de type joint (transparent) ; matériau (pulvérulent) (noir) | <b>MET</b> / MA8A             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 061     | 24W022903-061 - BV3LM7161 Réf. prél : P61 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 1)   | Matériau souple de type joint (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris)        | <b>MET</b> / MA8A             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 062     | 24W022903-062 - BV3LM7162 Réf. prél : P62 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/blanc(he)/FENETRE 1) | Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces   | <b>MET</b> / MA8A             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18

Page 16/20

Référence laboratoire N° : 24RB026091

Référence de suivi du dossier N° : 24W022903

Reçu au laboratoire le : 27/08/2024

Date de réception : 26/08/2024

Date d'analyse : 28/08/2024

Référence dossier Client: 24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N° éch. | Référence client                                                                                                         | Description visuelle                                                      | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                              | Résultats                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                          |                                                                           |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                         |                                |
| 063     | 24W022903-063 - BV3LM7163 Réf. prél : P63 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/gris(e)/FENETRE 1) | Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (gris)      | <b>MET</b> / MA8A             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 064     | 24W022903-064 - BV3LM7164 Réf. prél : P64 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/PORTE 5)   | Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces | <b>MET</b> / MA8A             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 065     | 24W022903-065 - BV3LM7165 Réf. prél : P65 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/beige/PORTE 5)     | Matériau souple de type joint (transparent) ; matériau (noir)             | <b>MET</b> / MA8A             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 066     | 24W022903-066 - BV3LM7166 Réf. prél : P66 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/gris(e)/PORTE 5)   | Matériau souple de type joint (gris)                                      | <b>MET</b> / MA8A             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 067     | 24W022903-067 - BV3LM7167 Réf. prél : P67 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 6) | Matériau souple de type joint (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris)      | <b>MET</b> / MA8A             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18

Page 17/20

Référence laboratoire N° : 24RB026091

Référence de suivi du dossier N° : 24W022903

Reçu au laboratoire le : 27/08/2024

Date de réception : 26/08/2024

Date d'analyse : 28/08/2024

Référence dossier Client: 24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N° éch. | Référence client                                                                                                          | Description visuelle                                                 | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                              | Résultats                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                           |                                                                      |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                         |                                |
| 068     | 24W022903-068 - BV3LM7168 Réf. prél : P68 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/beige/FENETR E 6)   | Matériau souple de type joint (transparent) ; matériau (noir)        | <b>MET</b> / MA8A             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 069     | 24W022903-069 - BV3LM7169 Réf. prél : P69 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'étanchéité - (mastic/gris(e))            | Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (gris)      | <b>MET</b> / MA8A             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 070     | 24W022903-070 - BV3LM7170 Réf. prél : P70 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'étanchéité - (mastic/gris(e))            | Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (gris)      | <b>MET</b> / X2YQ             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 071     | 24W022903-071 - BV3LM7171 Réf. prél : P71 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETR E 7) | Matériau souple de type joint (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris) | <b>MET</b> / X2YQ             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 072     | 24W022903-072 - BV3LM7172 Réf. prél : P72 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/gris(e)/FENETR E 7) | Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (gris)      | <b>MET</b> / X2YQ             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18

Page 18/20

Référence laboratoire N° : 24RB026091

Référence de suivi du dossier N° : 24W022903

Reçu au laboratoire le : 27/08/2024

Date de réception : 26/08/2024

Date d'analyse : 28/08/2024

Référence dossier Client: 24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N°<br>éch. | Référence client                                                                                                                            | Description visuelle                                                                   | Technique<br>utilisée /<br>Analyste | Préparation                         |                                                                          | Résultats                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|            |                                                                                                                                             |                                                                                        |                                     | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type                                                                     |                                   |
| 073        | 24W022903-073 -<br>BV3LM7173 Réf. prél :<br>P73 G/ EXTERIEUR/<br>FACADES/Façade -<br>Joint d'assemblage -<br>(mastic/noir(e)/PORTE<br>8)    | Matériau souple de type<br>joint (fibreuse) (noir)                                     | <b>MET</b><br>/ X2YQ                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 074        | 24W022903-074 -<br>BV3LM7174 Réf. prél :<br>P74 G/ EXTERIEUR/<br>FACADES/Façade -<br>Joint d'assemblage -<br>(mastic/blanc(he)/POR<br>TE 8) | Matériau souple de type<br>joint (gris) ; matériau<br>(pulvérulent) (gris)             | <b>MET</b><br>/ X2YQ                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 075        | 24W022903-075 -<br>BV3LM7175 Réf. prél :<br>P75 G/ EXTERIEUR/<br>FACADES/Façade -<br>Joint d'assemblage -<br>(mastic/noir(e)/PORTE<br>9)    | Matériau souple de type<br>joint (fibreuse) (noir)                                     | <b>MET</b><br>/ X2YQ                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 076        | 24W022903-076 -<br>BV3LM7176 Réf. prél :<br>P76 G/ EXTERIEUR/<br>FACADES/Façade -<br>Joint d'assemblage -<br>(mastic/blanc(he)/POR<br>TE 9) | Matériau souple de type<br>joint (gris) ; matériau<br>(pulvérulent) (gris)             | <b>MET</b><br>/ X2YQ                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 077        | 24W022903-077 -<br>BV3LM7177 Réf. prél :<br>P77 E/ RDC/<br>ATELIER/Conduit -<br>Mastic -<br>(compact/jaune/BAND<br>E)                       | Matériau souple (gris) ;<br>matériau de type<br>maillage de fibres et<br>liant (beige) | <b>MET</b><br>/ A4KE                | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 Page 19/20  
Référence laboratoire N° : 24RB026091 Référence de suivi du dossier N° : 24W022903  
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 Date de réception : 26/08/2024  
Date d'analyse : 28/08/2024  
Référence dossier Client: 24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N° éch. | Référence client                                                                                    | Description visuelle                                                          | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                              | Résultats                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                     |                                                                               |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                         |                                |
| 078     | 24W022903-078 - BV3LM7178 Réf. prél : P78 E/ RDC/ ATELIER/Conduit - Mastic - (compact/jaune/BAND E) | Matériau souple (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) | <b>MET</b> / A4KE             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

#### Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (3) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (4) Nous ne pouvons pas rendre de résultat représentatif car l'analyse nécessite plusieurs prises d'essai complémentaires que nous n'avons pas pu réaliser par faute de quantité.
- (5) Un matériau de type peinture (gris); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) est présent en trop faible quantité dans l'échantillon. Une prise d'essai a bien pu être effectuée mais d'autres auraient été nécessaires pour finaliser l'analyse et rendre un résultat représentatif de ce matériau.

#### Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

**MOLP** : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

**MET** : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01

Référence laboratoire N° : 24RB026091

Reçu au laboratoire le : 27/08/2024

Date d'analyse : 28/08/2024

Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18

Référence de suivi du dossier N° : 24W022903

Date de réception :26/08/2024

Page20/20

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Raluca Floricel  
Tehnician laborator CRO 007

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

**Monsieur Andreas LEROUX**

Bâtiment OXANE – 4, rue Duguay Trouin

44800 SAINT HERBLAIN

Notre référence : AR-24-NS-070535-01

**Numéro de dossier : 24W032167****Référence de dossier : 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24W032167-001 - Référence *BV3ML6054* Réf. prél : *P79 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - (silicone/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-002 - Référence *BV3ML6055* Réf. prél : *P80 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - (silicone/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-003 - Référence *BV3ML6056* Réf. prél : *P81 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - (silicone/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-004 - Référence *BV3ML6057* Réf. prél : *P82 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - (silicone/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-005 - Référence *BV3ML6058* Réf. prél : *P83 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-006 - Référence *BV3ML6059* Réf. prél : *P84 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-007 - Référence *BV3ML6060 Réf. prél : P85 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
  
- N° 24W032167-008 - Référence *BV3ML6061 Réf. prél : P86 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
  
- N° 24W032167-009 - Référence *BV3ML6062 Réf. prél : P87 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint - (compact/blanc(he)/COMPRIBANDE)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
  
- N° 24W032167-010 - Référence *BV3ML6063 Réf. prél : P88 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint - (compact/blanc(he)/COMPRIBANDE)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
  
- N° 24W032167-011 - Référence *BV3ML6064 Réf. prél : P89 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - (silicone/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
  
- N° 24W032167-012 - Référence *BV3ML6065 Réf. prél : P90 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - (silicone/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
  
- N° 24W032167-013 - Référence *BV3ML6066 Réf. prél : P91 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
  
- N° 24W032167-014 - Référence *BV3ML6067 Réf. prél : P92 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
  
- N° 24W032167-015 - Référence *BV3ML6068 Réf. prél : P93 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
  
- N° 24W032167-016 - Référence *BV3ML6069 Réf. prél : P94 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-017 - Référence *BV3ML6070 Réf. prél : P95 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Bardage - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-018 - Référence *BV3ML6071 Réf. prél : P96 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Bardage - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-019 - Référence *BV3ML6072 Réf. prél : P97 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-020 - Référence *BV3ML6073 Réf. prél : P98 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

## EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT OUEST SAS

Sous-traitance Bâtiment Nantes

EUROFINS ABO

Site de la Géraudière

Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827

44300 NANTES

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-030836-01 Date d'émission de rapport : 06/12/2024 16:56 Page1/8  
 Dossier N° : 24GE011048 Date de réception : 03/12/2024 Date d'analyse : 05/12/2024  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE011048 Référence de suivi du dossier N° : 24W032167  
 Reçu au laboratoire le : 03/12/2024 Date de réception : 02/12/2024  
 Date d'analyse : 05/12/2024  
 Référence dossier Client:1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

| N°<br>éch. | Référence client                                                                                                                                                                            | Description visuelle                    | Technique<br>utilisée /<br>Analyste | Préparation                         |                                                                                                | Résultats                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                             |                                         |                                     | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type                                                                                           |                                     |
| 001        | 24W032167-001 -<br>BV3ML6054 Réf.<br>prél : P79 E/<br>EXTERIEUR/<br>FACADES/Menuiseri<br>e extérieure - Joint<br>d"étanchéité entre<br>menuiserie et<br>structure -<br>(silicone/blanc(he)) | Matériau souple de type<br>joint (gris) | <b>MET *</b><br>/ NH6R              | 1 / 1 *                             | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 002        | 24W032167-002 -<br>BV3ML6055 Réf.<br>prél : P80 E/<br>EXTERIEUR/<br>FACADES/Menuiseri<br>e extérieure - Joint<br>d"étanchéité entre<br>menuiserie et<br>structure -<br>(silicone/blanc(he)) | Matériau souple de type<br>joint (gris) | <b>MET *</b><br>/ NH6R              | 1 / 1 *                             | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s).  
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations  
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-030836-01  
 Dossier N° : 24GE011048  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE011048  
 Reçu au laboratoire le : 03/12/2024  
 Date d'analyse : 05/12/2024  
 Référence dossier Client:1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

Date d'émission de rapport : 06/12/2024 16:56  
 Date de réception : 03/12/2024  
 Référence de suivi du dossier N° : 24W032167  
 Date de réception : 02/12/2024

Page2/8

Date d'analyse : 05/12/2024

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                               | Description visuelle                                                                                                                 | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 003     | 24W032167-003 - BV3ML6056 Réf. pré : P81 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - (silicone/blanc(he)) | Matériau souple de type joint (collant) (gris) + (marron)                                                                            | <b>MET</b> * / Q2FS           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 004     | 24W032167-004 - BV3ML6057 Réf. pré : P82 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - (silicone/blanc(he)) | Matériau souple de type joint (collant) (gris) + (marron)                                                                            | <b>MET</b> * / Q2FS           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 005     | 24W032167-005 - BV3ML6058 Réf. pré : P83 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)                                                          | Matériau semi-dur (friable) (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces           | <b>MET</b> * / Q2FS           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 006     | 24W032167-006 - BV3ML6059 Réf. pré : P84 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)                                                          | Matériau semi-dur (friable) (marron) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces | <b>MET</b> * / Q2FS           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

|                                                                             |                                               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-030836-01                                | Date d'émission de rapport : 06/12/2024 16:56 | Page 3/8                    |
| Dossier N° : 24GE011048                                                     | Date de réception : 03/12/2024                | Date d'analyse : 05/12/2024 |
| Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE011048                         | Référence de suivi du dossier N° : 24W032167  |                             |
| Reçu au laboratoire le : 03/12/2024                                         | Date de réception : 02/12/2024                |                             |
| Date d'analyse : 05/12/2024                                                 |                                               |                             |
| Référence dossier Client: 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5           |                                               |                             |
| Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS. |                                               |                             |

| N° éch. | Référence client                                                                                                                | Description visuelle                                                                                                                                  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 007     | 24W032167-007 - BV3ML6060 Réf. pré : P85 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune)         | Matériau souple fibreux de type papier, carton (friable) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces | <b>MET</b> * / Q2FS           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 008     | 24W032167-008 - BV3ML6061 Réf. pré : P86 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune)         | Matériau souple fibreux de type papier, carton (friable) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces | <b>MET</b> * / Q2FS           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 009     | 24W032167-009 - BV3ML6062 Réf. pré : P87 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint - (compact/blanc(he)/C OMPRIBANDE) | Matériau semi-dur (friable) (gris) + (marron)                                                                                                         | <b>MET</b> * / Q2FS           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 010     | 24W032167-010 - BV3ML6063 Réf. pré : P88 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint - (compact/blanc(he)/C OMPRIBANDE) | Matériau semi-dur (friable) (gris) + (marron)                                                                                                         | <b>MET</b> * / Q2FS           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-030836-01      Date d'émission de rapport : 06/12/2024 16:56      Page4/8  
 Dossier N° : 24GE011048      Date de réception : 03/12/2024      Date d'analyse : 05/12/2024  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE011048      Référence de suivi du dossier N° : 24W032167  
 Reçu au laboratoire le : 03/12/2024      Date de réception : 02/12/2024  
 Date d'analyse : 05/12/2024  
 Référence dossier Client:1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                               | Description visuelle                                                      | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                |                                                                           |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 011     | 24W032167-011 - BV3ML6064 Réf. pré : P89 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - (silicone/blanc(he)) | Matériau souple de type joint (gris)                                      | <b>MET</b> * / Q2FS           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 012     | 24W032167-012 - BV3ML6065 Réf. pré : P90 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - (silicone/blanc(he)) | Matériau souple de type joint (gris)                                      | <b>MET</b> * / Q2FS           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 013     | 24W032167-013 - BV3ML6066 Réf. pré : P91 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)                                                          | Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron)      | <b>MET</b> * / Q2FS           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
|         |                                                                                                                                                                | Matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) | <b>MET</b> * / Q2FS           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-030836-01 Date d'émission de rapport : 06/12/2024 16:56 Page5/8  
Dossier N° : 24GE011048 Date de réception : 03/12/2024 Date d'analyse : 05/12/2024  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE011048 Référence de suivi du dossier N° : 24W032167  
Reçu au laboratoire le : 03/12/2024 Date de réception : 02/12/2024  
Date d'analyse : 05/12/2024  
Référence dossier Client:1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

| N° éch. | Référence client                                                                                      | Description visuelle                                                      | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                       |                                                                           |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 014     | 24W032167-014 - BV3ML6067 Réf. pré : P92 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune) | Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron)      | <b>MET</b> * / Q2FS           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
|         |                                                                                                       | Matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) | <b>MET</b> * / Q2FS           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 015     | 24W032167-015 - BV3ML6068 Réf. pré : P93 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune) | Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron)      | <b>MET</b> * / Q2FS           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
|         |                                                                                                       | Matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) | <b>MET</b> * / Q2FS           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 016     | 24W032167-016 - BV3ML6069 Réf. pré : P94 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune) | Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir)        | <b>MET</b> * / Q2FS           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-030836-01  
 Dossier N° : 24GE011048  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE011048  
 Reçu au laboratoire le : 03/12/2024  
 Date d'analyse : 05/12/2024  
 Référence dossier Client:1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

Date d'émission de rapport : 06/12/2024 16:56  
 Date de réception : 03/12/2024  
 Référence de suivi du dossier N° : 24W032167  
 Date de réception : 02/12/2024

Page6/8  
Date d'analyse : 05/12/2024

| N° éch. | Référence client                                                                                          | Description visuelle                                                         | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                           |                                                                              |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
|         |                                                                                                           | Matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)    | <b>MET</b> * / NH6R           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 017     | 24W032167-017 - BV3ML6070 Réf. pré : P95 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Bardage - Isolant - (laine de verre/jaune) | Matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)    | <b>MET</b> * / NH6R           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 018     | 24W032167-018 - BV3ML6071 Réf. pré : P96 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Bardage - Isolant - (laine de verre/jaune) | Matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)    | <b>MET</b> * / NH6R           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 019     | 24W032167-019 - BV3ML6072 Réf. pré : P97 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)     | Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron)         | <b>MET</b> * / NH6R           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
|         |                                                                                                           | Matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)(i) | <b>MET</b> * / NH6R           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-030836-01 Date d'émission de rapport : 06/12/2024 16:56 Page 7/8  
 Dossier N° : 24GE011048 Date de réception : 03/12/2024 Date d'analyse : 05/12/2024  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE011048 Référence de suivi du dossier N° : 24W032167  
 Reçu au laboratoire le : 03/12/2024 Date de réception : 02/12/2024  
 Date d'analyse : 05/12/2024  
 Référence dossier Client: 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

| N° éch. | Référence client                                                                                      | Description visuelle                                                      | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                       |                                                                           |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 020     | 24W032167-020 - BV3ML6073 Réf. pré : P98 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune) | Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir)        | <b>MET</b> * / NH6R           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
|         |                                                                                                       | Matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) | <b>MET</b> * / NH6R           | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

### Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

### **Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

---

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-030836-01

Date d'émission de rapport : 06/12/2024 16:56

Page 8/8

Dossier N° : 24GE011048

Date de réception : 03/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE011048

Référence de suivi du dossier N° : 24W032167

Reçu au laboratoire le : 03/12/2024

Date de réception : 02/12/2024

Date d'analyse : 05/12/2024

Référence dossier Client: 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

**Alexandre Conte**

Chef de Groupe Technicien META

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**GRAND EST ANALYSES**

42 rue des Tisserands

68124 Wintzenheim, FRANCE

Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>

S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°  
1-6977Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

**Monsieur Andreas LEROUX**

Bâtiment OXANE – 4, rue Duguay Trouin

44800 SAINT HERBLAIN

Notre référence : AR-25-NS-000078-01

**Numéro de dossier : 24W034616****Référence de dossier : 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24W034616-001 - Référence *BV3ML6340* Réf. prél : *P99 E/ R+3/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-002 - Référence *BV3ML6341* Réf. prél : *P100 E/ R+3/ TOITURE/Complexe d'étanchéité - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-003 - Référence *BV3ML6342* Réf. prél : *P101 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-004 - Référence *BV3ML6343* Réf. prél : *P102 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Revêtement d'étanchéité - (souple/jaune/POLYANE + ISOLANT POLYANE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-005 - Référence *BV3ML6344* Réf. prél : *P103 E/ R+3/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (souple/jaune/POLYANE + ISOLANT POLY)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-006 - Référence *BV3ML6345* Réf. prél : *P104 E/ R+3/ TOITURE/Complexe d'étanchéité - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-007 - Référence *BV3ML6346 Réf. prél : P105 E/ R+3/ TOITURE/Complexe d'étanchéité - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24W034616-008 - Référence *BV3ML6347 Réf. prél : P106 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24W034616-009 - Référence *BV3ML6348 Réf. prél : P107 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24W034616-010 - Référence *BV3ML6349 Réf. prél : P108 E/ R+3/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24W034616-011 - Référence *BV3ML6350 Réf. prél : P109 E/ R+3/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24W034616-012 - Référence *BV3ML6351 Réf. prél : P110 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24W034616-013 - Référence *BV3ML6352 Réf. prél : P111 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24W034616-014 - Référence *BV3ML6353 Réf. prél : P112 E/ R+3/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24W034616-015 - Référence *BV3ML6354 Réf. prél : P113 E/ R+3/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-016 - Référence *BV3ML6355 Réf. prél : P114 E/ R+3/ TOITURE/Complexe d'étanchéité - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-017 - Référence *BV3ML6356 Réf. prél : P115 E/ R+3/ TOITURE/Complexe d'étanchéité - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-018 - Référence *BV3ML6357 Réf. prél : P116 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-019 - Référence *BV3ML6358 Réf. prél : P117 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-020 - Référence *BV3ML6359 Réf. prél : P118 E/ R+3/ TOITURE/Paroi des équipements - Isolant - (mousse expansée/noir(e)/CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-021 - Référence *BV3ML6360 Réf. prél : P119 E/ R+3/ TOITURE/Equipement - Mastic - (compact/beige/CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-022 - Référence *BV3ML6361 Réf. prél : P120 E/ R+3/ TOITURE/Equipement - Mastic - (compact/beige/CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-023 - Référence *BV3ML6362 Réf. prél : P121 F/ EXTERIEUR/ TOITURE/Toiture terrasse - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-024 - Référence *BV3ML6363 Réf. prél : P122 F/ EXTERIEUR/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-025 - Référence *BV3ML6364 Réf. prél : P123 F/ EXTERIEUR/ TOITURE/Paroi des équipements - Isolant - (mousse expansée/noir(e)/CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-026 - Référence *BV3ML6365 Réf. prél : P124 F/ EXTERIEUR/ TOITURE/Equipement - Mastic - (compact/beige/CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-027 - Référence *BV3ML6366 Réf. prél : P125 F/ EXTERIEUR/ TOITURE/Equipement - Mastic - (compact/beige/CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-028 - Référence *BV3ML6367 Réf. prél : P126 G/ EXTERIEUR/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-029 - Référence *BV3ML6368 Réf. prél : P127 G/ EXTERIEUR/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-030 - Référence *BV3ML6369 Réf. prél : P128 G/ EXTERIEUR/ TOITURE/Complexe d'étanchéité - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-031 - Référence *BV3ML6370 Réf. prél : P129 G/ EXTERIEUR/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-032 - Référence *BV3ML6371 Réf. prél : P130 G/ EXTERIEUR/ TOITURE/Revêtement bitumineux - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE  
BATIMENT OUEST SAS**

**Sous-traitance Bâtiment Nantes**  
EUROFINS ABO  
Site de la Géraudière  
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827  
44300 NANTES

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-000027-01      Date d'émission de rapport : 02/01/2025 11:16      Page 1/9  
Référence laboratoire N° : 24RI078616      Référence de suivi du dossier N° : 24W034616  
Reçu au laboratoire le : 27/12/2024      Date de réception : 24/12/2024  
Date d'analyse : 30/12/2024  
Référence dossier Client: 24W034616 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N°<br>éch. | Référence client                                                                                                                           | Description visuelle                                                                     | Technique<br>utilisée /<br>Analyste | Préparation                         |                                                                                | Résultats                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|            |                                                                                                                                            |                                                                                          |                                     | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type                                                                           |                                   |
| 001        | 24W034616-001 -<br>BV3ML6340 Réf. prél :<br>P99 E/ R+3/<br>TOITURE/Toiture -<br>Revêtement<br>d"étanchéité -<br>(bitumineux/noir(e))       | Matériau de type<br>mousse (blanc) ;<br>matériau souple (fibreux)<br>(bitumineux) (noir) | <b>MET</b><br>/ NN4R                | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 002        | 24W034616-002 -<br>BV3ML6341 Réf. prél :<br>P100 E/ R+3/<br>TOITURE/Complexe<br>d"étanchéité -<br>Pare-vapeur -<br>(bitumineux/noir(e))    | Matériau souple (fibreux)<br>(bitumineux) (noir)                                         | <b>MET</b><br>/ NN4R                | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 003        | 24W034616-003 -<br>BV3ML6342 Réf. prél :<br>P101 E/ R+3/<br>TOITURE/Toiture<br>terrasse - Relevé<br>d"étanchéité -<br>(bitumineux/noir(e)) | Matériau de type<br>aluminium ; matériau<br>souple (fibreux)<br>(bitumineux) (noir)      | <b>MET</b><br>/ NN4R                | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
|            |                                                                                                                                            |                                                                                          |                                     |                                     |                                                                                |                                   |

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-000027-01

Date d'émission de rapport : 02/01/2025 11:16

Page 2/9

Référence laboratoire N° : 24RI078616

Référence de suivi du dossier N° : 24W034616

Reçu au laboratoire le : 27/12/2024

Date de réception : 24/12/2024

Date d'analyse : 30/12/2024

Référence dossier Client: 24W034616 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                  | Description visuelle                                                                                                                                                          | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 004     | 24W034616-004 - BV3ML6343 Réf. prél : P102 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Revêtement d"étanchéité - (souple/jaune/POLYAN E + ISOLANT POLYANE) | Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau souple de type plaque (bleu) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau souple de type dalle de sol (fibreuse) (gris) | <b>MET</b> / NN4R             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 005     | 24W034616-005 - BV3ML6344 Réf. prél : P103 E/ R+3/ TOITURE/Toiture - Revêtement d"étanchéité - (souple/jaune/POLYAN E + ISOLANT POLY)             | Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau souple (gris) ; matériau souple (bleu)                                                                                        | <b>MET</b> / NN4R             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 006     | 24W034616-006 - BV3ML6345 Réf. prél : P104 E/ R+3/ TOITURE/Complexe d"étanchéité - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))                             | Matériau de type polystyrène (blanc) en traces ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)                                                                               | <b>MET</b> / NN4R             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 007     | 24W034616-007 - BV3ML6346 Réf. prél : P105 E/ R+3/ TOITURE/Complexe d"étanchéité - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))                             | Matériau de type polystyrène (blanc) en traces ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)                                                                               | <b>MET</b> / NN4R             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-000027-01

Date d'émission de rapport : 02/01/2025 11:16

Page3/9

Référence laboratoire N° : 24RI078616

Référence de suivi du dossier N° : 24W034616

Reçu au laboratoire le : 27/12/2024

Date de réception :24/12/2024

Date d'analyse : 30/12/2024

Référence dossier Client:24W034616 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N° éch. | Référence client                                                                                                         | Description visuelle                                                                                                                          | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 008     | 24W034616-008 - BV3ML6347 Réf. prél : P106 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d"étanchéité - (bitumineux/noir(e)) | Matériau de type colle (beige) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau de type aluminium                                  | <b>MET</b> / NN4R             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 009     | 24W034616-009 - BV3ML6348 Réf. prél : P107 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d"étanchéité - (bitumineux/noir(e)) | Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse) ; matériau (gris)                                                   | <b>MET</b> / KYN6             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 010     | 24W034616-010 - BV3ML6349 Réf. prél : P108 E/ R+3/ TOITURE/Toiture - Revêtement d"étanchéité - (bitumineux/noir(e))      | Matériau semi-dur (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) | <b>MET</b> / NN4R             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                                          | Matériau fibreux de type isolant (jaune)                                                                                                      | <b>MOLP</b> / OTG9            | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées |
| 011     | 24W034616-011 - BV3ML6350 Réf. prél : P109 E/ R+3/ TOITURE/Toiture - Revêtement d"étanchéité - (bitumineux/noir(e))      | Matériau semi-dur (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces | <b>MET</b> / KYN6             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                                          | Matériau fibreux de type isolant (jaune)                                                                                                      | <b>MOLP</b> / OTG9            | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées |

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-000027-01

Date d'émission de rapport : 02/01/2025 11:16

Page 4/9

Référence laboratoire N° : 24RI078616

Référence de suivi du dossier N° : 24W034616

Reçu au laboratoire le : 27/12/2024

Date de réception : 24/12/2024

Date d'analyse : 30/12/2024

Référence dossier Client: 24W034616 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N° éch.    | Référence client                                                                                                         | Description visuelle                                                      | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|            |                                                                                                                          |                                                                           |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 012        | 24W034616-012 - BV3ML6351 Réf. prél : P110 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d'étanchéité - (bitumineux/noir(e)) | Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (fibresux) | <b>MET</b> / KYN6             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 013        | 24W034616-013 - BV3ML6352 Réf. prél : P111 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d'étanchéité - (bitumineux/noir(e)) | Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)            | <b>MET</b> / KYN6             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 014<br>(1) | 24W034616-014 - BV3ML6353 Réf. prél : P112 E/ R+3/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))      | Matériau souple bitumineux (noir)                                         | <b>MET</b> / KYN6             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 015        | 24W034616-015 - BV3ML6354 Réf. prél : P113 E/ R+3/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))      | Matériau souple bitumineux (noir)                                         | <b>MET</b> / KYN6             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-000027-01

Date d'émission de rapport : 02/01/2025 11:16

Page5/9

Référence laboratoire N° : 24RI078616

Référence de suivi du dossier N° : 24W034616

Reçu au laboratoire le : 27/12/2024

Date de réception :24/12/2024

Date d'analyse : 30/12/2024

Référence dossier Client:24W034616 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N° éch. | Référence client                                                                                                         | Description visuelle                                                                      | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                          |                                                                                           |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 016     | 24W034616-016 - BV3ML6355 Réf. prél : P114 E/ R+3/ TOITURE/Complexe d"étanchéité - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))    | Matériau souple bitumineux (noir)                                                         | <b>MET</b> / KYN6             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 017     | 24W034616-017 - BV3ML6356 Réf. prél : P115 E/ R+3/ TOITURE/Complexe d"étanchéité - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))    | Matériau souple bitumineux (noir)                                                         | <b>MET</b> / KYN6             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 018     | 24W034616-018 - BV3ML6357 Réf. prél : P116 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d"étanchéité - (bitumineux/noir(e)) | Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)                 | <b>MET</b> / KYN6             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 019     | 24W034616-019 - BV3ML6358 Réf. prél : P117 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d"étanchéité - (bitumineux/noir(e)) | Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) | <b>MET</b> / KYN6             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-000027-01

Date d'émission de rapport : 02/01/2025 11:16

Page6/9

Référence laboratoire N° : 24RI078616

Référence de suivi du dossier N° : 24W034616

Reçu au laboratoire le : 27/12/2024

Date de réception :24/12/2024

Date d'analyse : 30/12/2024

Référence dossier Client:24W034616 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N° éch. | Référence client                                                                                                                   | Description visuelle                                                                                                              | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 020     | 24W034616-020 - BV3ML6359 Réf. prél : P118 E/ R+3/ TOITURE/Paroi des équipements - Isolant - (mousse expansée/noir(e)/CTA)         | Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type mousse (noir)                                                                 | <b>MET</b> / KYN6             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 021     | 24W034616-021 - BV3ML6360 Réf. prél : P119 E/ R+3/ TOITURE/Equipement Mastic - (compact/beige/CTA)                                 | Matériau souple de type mastic (gris)                                                                                             | <b>MET</b> / KYN6             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 022     | 24W034616-022 - BV3ML6361 Réf. prél : P120 E/ R+3/ TOITURE/Equipement Mastic - (compact/beige/CTA)                                 | Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (transparent) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type mousse (noir) | <b>MET</b> / NN4R             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 023     | 24W034616-023 - BV3ML6362 Réf. prél : P121 F/ EXTERIEUR/ TOITURE/Toiture terrasse - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e)) | Matériau (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces            | <b>MET</b> / NN4R             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 024     | 24W034616-024 - BV3ML6363 Réf. prél : P122 F/ EXTERIEUR/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))          | Matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)                                                                                      | <b>MET</b> / KYN6             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-000027-01

Date d'émission de rapport : 02/01/2025 11:16

Page 7/9

Référence laboratoire N° : 24RI078616

Référence de suivi du dossier N° : 24W034616

Reçu au laboratoire le : 27/12/2024

Date de réception : 24/12/2024

Date d'analyse : 30/12/2024

Référence dossier Client: 24W034616 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N° éch.    | Référence client                                                                                                                 | Description visuelle                                                                                                           | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 025        | 24W034616-025 - BV3ML6364 Réf. prél : P123 F/ EXTERIEUR/ TOITURE/Paroi des équipements - Isolant - (mousse expansée/noir(e)/CTA) | Matériau de type mousse (noir)                                                                                                 | <b>MET</b> / KYN6             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 026<br>(2) | 24W034616-026 - BV3ML6365 Réf. prél : P124 F/ EXTERIEUR/ TOITURE/Equipement Mastic - (compact/beige/CTA)                         | Matériau (marron) ; matériau souple de type joint (gris)                                                                       | <b>MET</b> / VC7D             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 027<br>(2) | 24W034616-027 - BV3ML6366 Réf. prél : P125 F/ EXTERIEUR/ TOITURE/Equipement Mastic - (compact/beige/CTA)                         | Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (noir)                                     | <b>MET</b> / KYN6             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 028        | 24W034616-028 - BV3ML6367 Réf. prél : P126 G/ EXTERIEUR/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))        | Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)                                                      | <b>MET</b> / NN4R             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 029        | 24W034616-029 - BV3ML6368 Réf. prél : P127 G/ EXTERIEUR/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))        | Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces | <b>MET</b> / NN4R             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                               |                               |                                                                 |                                |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-000027-01

Date d'émission de rapport : 02/01/2025 11:16

Page 8/9

Référence laboratoire N° : 24RI078616

Référence de suivi du dossier N° : 24W034616

Reçu au laboratoire le : 27/12/2024

Date de réception : 24/12/2024

Date d'analyse : 30/12/2024

Référence dossier Client: 24W034616 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

| N° éch. | Référence client                                                                                                            | Description visuelle                                                                                                           | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                             |                                                                                                                                |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
|         |                                                                                                                             | Matériau fibreux de type isolant (jaune)                                                                                       | <b>MOLP</b> / OTG9            | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées |
| 030     | 24W034616-030 - BV3ML6369 Réf. prél : P128 G/ EXTERIEUR/ TOITURE/Complexe d'étanchéité - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e)) | Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces | <b>MET</b> / NN4R             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                                             | Matériau fibreux de type isolant (jaune)                                                                                       | <b>MOLP</b> / OTG9            | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées |
| 031     | 24W034616-031 - BV3ML6370 Réf. prél : P129 G/ EXTERIEUR/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))   | Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces                                         | <b>MET</b> / NN4R             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                                             | Matériau fibreux de type isolant (jaune)                                                                                       | <b>MOLP</b> / OTG9            | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées |
| 032     | 24W034616-032 - BV3ML6371 Réf. prél : P130 G/ EXTERIEUR/ TOITURE/Revêtement bitumineux - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e)) | Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces | <b>MET</b> / NN4R             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                                             | Matériau fibreux de type isolant (jaune)                                                                                       | <b>MOLP</b> / OTG9            | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées |

### Observation(s) échantillon(s)

(1) Echantillon mouillé.

(2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

### Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-000027-01

Date d'émission de rapport : 02/01/2025 11:16

Page 9/9

Référence laboratoire N° : 24RI078616

Référence de suivi du dossier N° : 24W034616

Reçu au laboratoire le : 27/12/2024

Date de réception : 24/12/2024

Date d'analyse : 30/12/2024

Référence dossier Client: 24W034616 - 1510797435/23063510/S2/2/2\_23063510/4/5

**MOLP:** Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

**MET:** Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Małgorzata Tomala  
Chef d'équipe suppléant