

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

Résidence universitaire du Panorama / 29 – 31, Boulevard
André Siegfried
76130 MONT SAINT AIGNAN

Propriétaire

CROUS NORMANDIE
135 BOULEVARD DE L EUROPE
76100 ROUEN

Demandeur

CROUS NORMANDIE
135 BOULEVARD DE L EUROPE
76100 ROUEN

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 08/01/2026

Date de visite : 09/12/2025

Nombre de pages : 120

Fait à : 76230 ISNEAUVILLE

Référence du dossier : 2512CHNRO -
BI1436000001786

Nombre de prélèvements : 117

Nombre d'analyses réalisées : 171 **

Le présent rapport est établi par :
CHRISTOPHE DUMOULIN

dont les compétences sont certifiées par :
SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy
Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX
sur la durée de validité du : 29/07/2020 au
28/07/2027

Certificat de compétence :
n° DTI/2002-016

Contrat d'assurance :
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2025

** Compteur valide uniquement pour les analyses réalisées après le 10/09/25

Révision	Date	Objet
Version initiale	08/01/2026	Edition initiale

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE.....	3
1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE	3
II. CONCLUSIONS	3
III. OBJET DE LA MISSION	5
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	5
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	5
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	8
1. PRESTATIONS REALISEES.....	8
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	8
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	8
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	10
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION	10
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	11
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE.....	14
3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.....	25
VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE.....	26
1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT	26
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT.....	26
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....	27
1. PRELEVEMENTS	28
2. COMPOSANTS.....	61
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	72
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	83
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS	118
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	119
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE	120

I. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Référence du programme de travaux transmis : Néant

Réfection sol murs plafond dans les chambres, cuisine ,circulation.

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :

Logement et circulation et cuisine RDC R+1 R+2 R+3 R+4

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Matériau ou produit
Rez de chaussée - sanitaire 010; Rez de chaussée - sanitaire 011; Rez de chaussée - sanitaire 012 (Sol)	colle revêtement souple
Rez de chaussée - chambre 008; Rez de chaussée - chambre 009; Rez de chaussée - chambre 010 (Sol)	Colle bitumineuse
Rez de chaussée - sanitaire 008; Rez de chaussée - sanitaire 009	Colle bitumineuse
Rez de chaussée - chambre 011; Rez de chaussée - chambre 012 (Sol)	Colle bitumineuse
Rez de chaussée - chambre 005; Rez de chaussée - chambre 006; Rez de chaussée - chambre 007; Rez de chaussée - sanitaire 005; Rez de chaussée - sanitaire 006; Rez de chaussée - sanitaire 007 (Sol)	Colle bitumineuse
Rez de chaussée - chambre 001; Rez de chaussée - chambre 002; Rez de chaussée - chambre 003; Rez de chaussée - chambre 004 (Sol)	Colle bitumineuse
Rez de chaussée - sanitaire 001; Rez de chaussée - sanitaire 002; Rez de chaussée - sanitaire 003; Rez de chaussée - sanitaire 004 (Sol)	Colle bitumineuse
1er étage - chambre 101; 1er étage - chambre 102; 1er étage - chambre 103 (Sol)	Colle bitumineuse
1er étage - Sanitaire 101; 1er étage - Sanitaire 102; 1er étage - Sanitaire 103; 1er étage - Sanitaire 104 (Sol)	Colle bitumineuse
1er étage - chambre 104; 1er étage - chambre 105; 1er étage - chambre 106; 1er étage - chambre 107; 1er étage - chambre 108; 1er étage - chambre 109; 1er étage - Sanitaire 104; 1er étage - Sanitaire 105; 1er étage - Sanitaire 106; 1er étage - Sanitaire 107; 1er étage - Sanitaire 108; 1er étage - Sanitaire 109 (Sol)	Colle bitumineuse
1er étage - chambre 110; 1er étage - chambre 111; 1er étage - chambre 112; 1er étage - chambre 113; 1er étage - chambre 114; 1er étage - chambre 115; 1er étage - chambre 116; 1er étage - Sanitaire 110; 1er étage - Sanitaire 111; 1er étage - Sanitaire 112; 1er étage - Sanitaire 113; 1er étage - Sanitaire 114; 1er étage - Sanitaire 115; 1er étage - Sanitaire 116 (Sol)	Colle bitumineuse
2ème étage - Chambre 213; 2ème étage - Chambre 214; 2ème étage - Chambre 215; 2ème étage - Chambre 216;	Colle bitumineuse

2ème étage - Sanitaire 213; 2ème étage - Sanitaire 214; 2ème étage - Sanitaire 215; 2ème étage - Sanitaire 216 (Sol)	
2ème étage - Chambre 201; 2ème étage - Chambre 202; 2ème étage - Chambre 203; 2ème étage - Chambre 204; 2ème étage - Chambre 205; 2ème étage - Chambre 206; 2ème étage - Chambre 207; 2ème étage - Chambre 208; 2ème étage - Chambre 209; 2ème étage - Chambre 210; 2ème étage - Sanitaire 201; 2ème étage - Sanitaire 202; 2ème étage - Sanitaire 203; 2ème étage - Sanitaire 204; 2ème étage - Sanitaire 205; 2ème étage - Sanitaire 206; 2ème étage - Sanitaire 207; 2ème étage - Sanitaire 208; 2ème étage - Sanitaire 209; 2ème étage - Sanitaire 210; 2ème étage - Sanitaire 211 (Sol)	Colle bitumineuse
3ème étage - Chambre 301; 3ème étage - Chambre 302; 3ème étage - Chambre 303; 3ème étage - Chambre 304; 3ème étage - sanitaire 301; 3ème étage - sanitaire 302; 3ème étage - sanitaire 303; 3ème étage - sanitaire 304 (Sol)	Colle bitumineuse
3ème étage - Chambre 301; 3ème étage - Chambre 302; 3ème étage - Chambre 303; 3ème étage - Chambre 304; 3ème étage - Chambre 305; 3ème étage - sanitaire 301; 3ème étage - sanitaire 302; 3ème étage - sanitaire 303; 3ème étage - sanitaire 304; 3ème étage - sanitaire 305	Colle bitumineuse
3ème étage - Chambre 310; 3ème étage - Chambre 311; 3ème étage - Chambre 312; 3ème étage - Chambre 313; 3ème étage - Chambre 314; 3ème étage - Chambre 315; 3ème étage - Chambre 316; 3ème étage - sanitaire 310; 3ème étage - sanitaire 311; 3ème étage - sanitaire 312; 3ème étage - sanitaire 313; 3ème étage - sanitaire 314; 3ème étage - sanitaire 315; 3ème étage - sanitaire 316 (Sol)	Colle bitumineuse
4ème étage - Chambre 407; 4ème étage - Chambre 408; 4ème étage - Chambre 409; 4ème étage - Chambre 410; 4ème étage - Chambre 411; 4ème étage - Chambre 412; 4ème étage - Chambre 413; 4ème étage - Chambre 414; 4ème étage - Chambre 415; 4ème étage - Sanitaire 407; 4ème étage - Sanitaire 408; 4ème étage - Sanitaire 409; 4ème étage - Sanitaire 410; 4ème étage - Sanitaire 411; 4ème étage - Sanitaire 412; 4ème étage - Sanitaire 413; 4ème étage - Sanitaire 414; 4ème étage - Sanitaire 415 (Sol)	Colle bitumineuse
4ème étage - Chambre 401; 4ème étage - Chambre 402; 4ème étage - Chambre 403; 4ème étage - Chambre 404; 4ème étage - Chambre 405; 4ème étage - Chambre 406; 4ème étage - Sanitaire 401; 4ème étage - Sanitaire 402; 4ème étage - Sanitaire 403; 4ème étage - Sanitaire 404; 4ème étage - Sanitaire 405; 4ème étage - Sanitaire 406 (Sol)	Colle bitumineuse

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire et normatif:

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Rez de chaussée	chambre 001
Rez de chaussée	chambre 002
Rez de chaussée	chambre 003
Rez de chaussée	chambre 004
Rez de chaussée	chambre 005
Rez de chaussée	chambre 006
Rez de chaussée	chambre 007
Rez de chaussée	chambre 008
Rez de chaussée	chambre 009
Rez de chaussée	chambre 010
Rez de chaussée	chambre 011
Rez de chaussée	chambre 012

Rez de chaussée	sanitaire 001
Rez de chaussée	sanitaire 002
Rez de chaussée	sanitaire 003
Rez de chaussée	sanitaire 004
Rez de chaussée	sanitaire 005
Rez de chaussée	sanitaire 006
Rez de chaussée	sanitaire 007
Rez de chaussée	sanitaire 008
Rez de chaussée	sanitaire 009
Rez de chaussée	sanitaire 010
Rez de chaussée	sanitaire 011
Rez de chaussée	sanitaire 012
Rez de chaussée	circulation
1er étage	chambre 101
1er étage	chambre 102
1er étage	chambre 103
1er étage	chambre 104
1er étage	chambre 105
1er étage	chambre 106
1er étage	chambre 107
1er étage	chambre 108
1er étage	chambre 109
1er étage	chambre 110
1er étage	chambre 111
1er étage	chambre 112
1er étage	chambre 113
1er étage	chambre 114
1er étage	chambre 115
1er étage	chambre 116
1er étage	Sanitaire 101
1er étage	Sanitaire 102
1er étage	Sanitaire 103
1er étage	Sanitaire 104
1er étage	Sanitaire 105
1er étage	Sanitaire 106
1er étage	Sanitaire 107
1er étage	Sanitaire 108
1er étage	Sanitaire 109
1er étage	Sanitaire 110
1er étage	Sanitaire 111
1er étage	Sanitaire 112
1er étage	Sanitaire 113
1er étage	Sanitaire 114
1er étage	Sanitaire 115
1er étage	Sanitaire 116
1er étage	Circulaton 1
2ème étage	Chambre 201
2ème étage	Chambre 202
2ème étage	Chambre 203
2ème étage	Chambre 204
2ème étage	Chambre 205
2ème étage	Chambre 206
2ème étage	Chambre 207
2ème étage	Chambre 208
2ème étage	Chambre 209
2ème étage	Chambre 210
2ème étage	Chambre 211
2ème étage	Chambre 212
2ème étage	Chambre 213
2ème étage	Chambre 214
2ème étage	Chambre 215
2ème étage	Chambre 216
2ème étage	Sanitaire 201
2ème étage	Sanitaire 202

2ème étage	Sanitaire 203
2ème étage	Sanitaire 204
2ème étage	Sanitaire 205
2ème étage	Sanitaire 206
2ème étage	Sanitaire 207
2ème étage	Sanitaire 208
2ème étage	Sanitaire 209
2ème étage	Sanitaire 210
2ème étage	Sanitaire 211
2ème étage	Sanitaire 212
2ème étage	Sanitaire 213
2ème étage	Sanitaire 214
2ème étage	Sanitaire 215
2ème étage	Sanitaire 216
2ème étage	Circulation 2
3ème étage	Chambre 301
3ème étage	Chambre 302
3ème étage	Chambre 303
3ème étage	Chambre 304
3ème étage	Chambre 305
3ème étage	Chambre 306
3ème étage	Chambre 307
3ème étage	Chambre 308
3ème étage	Chambre 309
3ème étage	Chambre 310
3ème étage	Chambre 311
3ème étage	Chambre 312
3ème étage	Chambre 313
3ème étage	Chambre 314
3ème étage	Chambre 315
3ème étage	Chambre 316
3ème étage	sanitaire 301
3ème étage	sanitaire 302
3ème étage	sanitaire 303
3ème étage	sanitaire 304
3ème étage	sanitaire 305
3ème étage	sanitaire 306
3ème étage	sanitaire 307
3ème étage	sanitaire 308
3ème étage	sanitaire 309
3ème étage	sanitaire 310
3ème étage	sanitaire 311
3ème étage	sanitaire 312
3ème étage	sanitaire 313
3ème étage	sanitaire 314
3ème étage	sanitaire 315
3ème étage	sanitaire 316
3ème étage	Circulation
4ème étage	Chambre 401
4ème étage	Chambre 402
4ème étage	Chambre 403
4ème étage	Chambre 404
4ème étage	Chambre 405
4ème étage	Chambre 406
4ème étage	Chambre 407
4ème étage	Chambre 408
4ème étage	Chambre 409
4ème étage	Chambre 410
4ème étage	Chambre 411
4ème étage	Chambre 412
4ème étage	Chambre 413
4ème étage	Chambre 414
4ème étage	Chambre 415
4ème étage	Sanitaire 401

4ème étage	Sanitaire 402
4ème étage	Sanitaire 403
4ème étage	Sanitaire 404
4ème étage	Sanitaire 405
4ème étage	Sanitaire 406
4ème étage	Sanitaire 407
4ème étage	Sanitaire 408
4ème étage	Sanitaire 409
4ème étage	Sanitaire 410
4ème étage	Sanitaire 411
4ème étage	Sanitaire 412
4ème étage	Sanitaire 413
4ème étage	Sanitaire 414
4ème étage	Sanitaire 415
4ème étage	Circulation 4
Rez de chaussée	Cuisine
1er étage	Cuisine 1
2ème étage	Cuisine 2
3ème étage	Cuisine 3
4ème étage	Cuisine 4
4ème étage	cuisine 5

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA Rennes BAT R (Cofrac : 1-5967)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :

> Nom: CONTACT SUR PLACE : M. TIRMARCH

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Vide sanitaire accessible et visitable			X
Combles accessibles et visitables			X
Toiture accessible et visitable			X
Bâtiment vide d'occupants		X	
Bâtiment vide de mobiliers		X	

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Equipements en fonctionnement	X		

Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Localisation	Parties du local	Raison	Moyens à mettre en œuvre
Néant	-		

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Occupé

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Rapport amiante n° BATFLAUBERT daté du 20/04/2022
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Observations :

Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
RDC SOL PLAFOND	RDC SOL PLAFOND
R+1 murs	R+1 murs
Rez-de-chaussée murs	Rez-de-chaussée murs
1er Etage sol plafond	1er Etage sol plafond
2ème Etage murs	2ème Etage murs
2ème Etage sol plafond	2ème Etage sol plafond
3ème Etage SOL PLAFOND	3ème Etage SOL PLAFOND
3ème Etage MURS	3ème Etage MURS
R+4 sol plafond	R+4 sol plafond
R+4 murs	R+4 murs

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§V.2 et V.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-005	Rez de chaussée - sanitaire 010; Rez de chaussée - sanitaire 011; Rez de chaussée - sanitaire 012 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol	colle revêtement souple	P005 (Rez de chaussée - sanitaire 010 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-007	Rez de chaussée - chambre 008; Rez de chaussée - chambre 009; Rez de chaussée - chambre 010 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P007 (Rez de chaussée - chambre 008 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-011	Rez de chaussée - sanitaire 008; Rez de chaussée - sanitaire 009	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P011 (Rez de chaussée - sanitaire 008)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-013	Rez de chaussée - chambre 011; Rez de chaussée - chambre 012 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P013 (Rez de chaussée - chambre 011 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-023	Rez de chaussée - chambre 005; Rez de chaussée - chambre 006; Rez de chaussée - chambre 007; Rez de chaussée - sanitaire 005; Rez de chaussée - sanitaire 006; Rez de chaussée - sanitaire 007 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P023 (Rez de chaussée - sanitaire 005 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-025	Rez de chaussée - chambre 001; Rez de chaussée - chambre 002; Rez de chaussée - chambre 003; Rez de chaussée - chambre 004 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P025 (Rez de chaussée - chambre 001 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-029	Rez de chaussée - sanitaire 001; Rez de chaussée - sanitaire 002; Rez de chaussée - sanitaire 003; Rez de chaussée - sanitaire 004 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P029 (Rez de chaussée - sanitaire 001 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-037	1er étage - chambre 101; 1er étage - chambre 102; 1er étage - chambre 103 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P037 (1er étage - chambre 101 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-041	1er étage - Sanitaire 101; 1er étage - Sanitaire 102; 1er étage - Sanitaire 103; 1er étage - Sanitaire 104 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P041 (1er étage - Sanitaire 101 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-043	1er étage - chambre 104; 1er étage - chambre 105; 1er étage - chambre 106; 1er étage - chambre 107; 1er étage - chambre 108; 1er étage - chambre 109; 1er étage - Sanitaire 104; 1er étage - Sanitaire 105; 1er étage - Sanitaire 106; 1er étage - Sanitaire 107; 1er étage - Sanitaire 108; 1er étage - Sanitaire 109 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P043 (1er étage - chambre 104 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-055	1er étage - chambre 110; 1er étage - chambre 111; 1er étage - chambre 112; 1er étage - chambre 113; 1er étage - chambre 114; 1er étage - chambre 115; 1er étage - chambre 116; 1er étage - Sanitaire 110; 1er étage - Sanitaire 111; 1er étage - Sanitaire 112; 1er étage - Sanitaire 113; 1er étage - Sanitaire 114; 1er étage - Sanitaire 115; 1er étage - Sanitaire 116 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P055 (1er étage - chambre 110 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-059	2ème étage - Chambre 213; 2ème étage - Chambre 214; 2ème étage - Chambre 215; 2ème étage - Chambre 216; 2ème étage - Sanitaire 213; 2ème étage - Sanitaire 214; 2ème étage - Sanitaire 215; 2ème étage - Sanitaire 216 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P059 (2ème étage - Chambre 215 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-063	2ème étage - Chambre 201; 2ème étage - Chambre 202; 2ème étage - Chambre 203; 2ème étage - Chambre 204; 2ème étage - Chambre 205; 2ème étage - Chambre 206; 2ème étage - Chambre 207; 2ème étage - Chambre 208; 2ème étage - Chambre 209; 2ème étage - Chambre 210; 2ème étage - Sanitaire 201; 2ème étage - Sanitaire 202; 2ème étage - Sanitaire 203; 2ème étage - Sanitaire 204; 2ème étage - Sanitaire 205; 2ème étage - Sanitaire 206; 2ème étage - Sanitaire 207; 2ème étage - Sanitaire 208; 2ème étage - Sanitaire 209; 2ème étage - Sanitaire 210; 2ème étage - Sanitaire 211 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P063 (2ème étage - Sanitaire 211 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-075	3ème étage - Chambre 301; 3ème étage - Chambre 302; 3ème étage - Chambre 303; 3ème étage - Chambre 304; 3ème étage - sanitaire 301; 3ème étage - sanitaire 302; 3ème étage - sanitaire 303; 3ème étage - sanitaire 304 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P075 (3ème étage - Chambre 301 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-079	3ème étage - Chambre 301; 3ème étage - Chambre 302; 3ème étage - Chambre 303;	5 - Planchers et planchers techniques -	Colle bitumineuse	P079 (3ème étage - sanitaire 305)	Présence d'amiante	

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)	Quantité*2
	3ème étage - Chambre 304; 3ème étage - Chambre 305; 3ème étage - sanitaire 301; 3ème étage - sanitaire 302; 3ème étage - sanitaire 303; 3ème étage - sanitaire 304; 3ème étage - sanitaire 305	Revêtements de sols - Colle bitumineuse			(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-083	3ème étage - Chambre 310; 3ème étage - Chambre 311; 3ème étage - Chambre 312; 3ème étage - Chambre 313; 3ème étage - Chambre 314; 3ème étage - Chambre 315; 3ème étage - Chambre 316; 3ème étage - sanitaire 310; 3ème étage - sanitaire 311; 3ème étage - sanitaire 312; 3ème étage - sanitaire 313; 3ème étage - sanitaire 314; 3ème étage - sanitaire 315; 3ème étage - sanitaire 316 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P083 (3ème étage - Chambre 310 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-091	4ème étage - Chambre 407; 4ème étage - Chambre 408; 4ème étage - Chambre 409; 4ème étage - Chambre 410; 4ème étage - Chambre 411; 4ème étage - Chambre 412; 4ème étage - Chambre 413; 4ème étage - Chambre 414; 4ème étage - Chambre 415; 4ème étage - Sanitaire 407; 4ème étage - Sanitaire 408; 4ème étage - Sanitaire 409; 4ème étage - Sanitaire 410; 4ème étage - Sanitaire 411; 4ème étage - Sanitaire 412; 4ème étage - Sanitaire 413; 4ème étage - Sanitaire 414; 4ème étage - Sanitaire 415 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P091 (4ème étage - Chambre 407 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-095	4ème étage - Chambre 401; 4ème étage - Chambre 402; 4ème étage - Chambre 403; 4ème étage - Chambre 404; 4ème étage - Chambre 405; 4ème étage - Chambre 406; 4ème étage - Sanitaire 401; 4ème étage - Sanitaire 402; 4ème étage - Sanitaire 403; 4ème étage - Sanitaire 404; 4ème étage - Sanitaire 405; 4ème étage - Sanitaire 406 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P095 (4ème étage - Sanitaire 401 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

*2 : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	Rez de chaussée - chambre 010 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Colle DALLE DE SOL	P001 (Rez de chaussée - chambre 010 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Rez de chaussée - chambre 010	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P002 (Rez de chaussée - chambre 010)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Rez de chaussée - chambre 010	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P003 (Rez de chaussée - chambre 010)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Rez de chaussée - chambre 009; Rez de chaussée - chambre 010; Rez de chaussée - sanitaire 009; Rez de chaussée - sanitaire 010 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P004 (Rez de chaussée - chambre 010 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	Rez de chaussée - sanitaire 010	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P006 (Rez de chaussée - sanitaire 010)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	Rez de chaussée - chambre 007; Rez de chaussée - chambre 008; Rez de chaussée - chambre 009	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P008 (Rez de chaussée - chambre 008)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	Rez de chaussée - chambre 007; Rez de chaussée - chambre 008; Rez de chaussée - chambre 009	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P009 (Rez de chaussée - chambre 008)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	Rez de chaussée - chambre 006; Rez de chaussée - chambre 007; Rez de chaussée - chambre 008; Rez de chaussée - sanitaire 006; Rez de chaussée - sanitaire 007; Rez de chaussée - sanitaire 008 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P010 (Rez de chaussée - chambre 008)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	Rez de chaussée - sanitaire 007; Rez de chaussée - sanitaire 008; Rez de chaussée - sanitaire 009	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P012 (Rez de chaussée - sanitaire 008)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	Rez de chaussée - chambre 011	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P014 (Rez de chaussée - chambre 011)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	Rez de chaussée - chambre 011	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P015 (Rez de chaussée - chambre 011)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	Rez de chaussée - chambre 011; Rez de chaussée - sanitaire 011 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P016 (Rez de chaussée - chambre 011)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	Rez de chaussée - sanitaire 011 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P017 (Rez de chaussée - sanitaire 011 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-018	Rez de chaussée - sanitaire 011	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P018 (Rez de chaussée - sanitaire 011)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	Rez de chaussée - chambre 005 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P019 (Rez de chaussée - chambre 005 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	Rez de chaussée - chambre 005	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P020 (Rez de chaussée - chambre 005)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	Rez de chaussée - chambre 005; Rez de chaussée - chambre 006	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduits	P021 (Rez de chaussée - chambre 005)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	Rez de chaussée - chambre 003; Rez de chaussée - chambre 004; Rez de chaussée - chambre 005; Rez de chaussée - sanitaire 003; Rez de chaussée - sanitaire 004; Rez de chaussée - sanitaire 005 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P022 (Rez de chaussée - chambre 005 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	Rez de chaussée - sanitaire 005; Rez de chaussée - sanitaire 006	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P024 (Rez de chaussée - sanitaire 005)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	Rez de chaussée - chambre 001; Rez de chaussée - chambre 002; Rez de chaussée - chambre 003; Rez de chaussée - sanitaire 001; Rez de chaussée - sanitaire 002; Rez de chaussée - sanitaire 003	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P026 (Rez de chaussée - chambre 001)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	Rez de chaussée - chambre 001; Rez de chaussée - chambre 002; Rez de chaussée - chambre 003	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P027 (Rez de chaussée - chambre 001)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	Rez de chaussée - chambre 001; Rez de chaussée - chambre 002; Rez de chaussée - sanitaire 001; Rez de chaussée - sanitaire 002 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P028 (Rez de chaussée - chambre 001 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	Rez de chaussée - sanitaire 001; Rez de chaussée - sanitaire 002; Rez de chaussée - sanitaire 003; Rez de chaussée - sanitaire 004	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P030 (Rez de chaussée - sanitaire 001)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	Rez de chaussée - sanitaire 012 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P031 (Rez de chaussée - sanitaire 012 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	Rez de chaussée - sanitaire 012	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P032 (Rez de chaussée - sanitaire 012)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	Rez de chaussée - chambre 012 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques -	Colle bitumineuse	P033 (Rez de chaussée -	Absence d'amiante

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
		Revêtements de sols - Colle bitumineuse		chambre 012 - Sol)	(Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	Rez de chaussée - chambre 012	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P034 (Rez de chaussée - chambre 012)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	Rez de chaussée - chambre 012	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P035 (Rez de chaussée - chambre 012)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	Rez de chaussée - chambre 012; Rez de chaussée - sanitaire 012 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P036 (Rez de chaussée - chambre 012 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038	1er étage - chambre 101; 1er étage - chambre 102; 1er étage - chambre 103	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P038 (1er étage - chambre 101)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-039	1er étage - chambre 101; 1er étage - chambre 102; 1er étage - chambre 103	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P039 (1er étage - chambre 101)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-040	1er étage - chambre 101; 1er étage - chambre 102; 1er étage - chambre 103; 1er étage - Sanitaire 101; 1er étage - Sanitaire 102; 1er étage - Sanitaire 103 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P040 (1er étage - chambre 101 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-042	1er étage - Sanitaire 101; 1er étage - Sanitaire 102; 1er étage - Sanitaire 103	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P042 (1er étage - Sanitaire 101)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-044	1er étage - chambre 104; 1er étage - chambre 105; 1er étage - chambre 106; 1er étage - chambre 107; 1er étage - chambre 108; 1er étage - chambre 109; 1er étage - Sanitaire 104; 1er étage - Sanitaire 105; 1er étage - Sanitaire 106; 1er étage - Sanitaire 107; 1er étage - Sanitaire 108; 1er étage - Sanitaire 109	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P044 (1er étage - chambre 104)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-045	1er étage - chambre 104; 1er étage - chambre 105; 1er étage - chambre 106; 1er étage - chambre 107; 1er étage - chambre 108; 1er étage - chambre 109; 1er étage - Sanitaire 104; 1er étage - Sanitaire 105; 1er étage - Sanitaire 106; 1er étage - Sanitaire 107; 1er étage - Sanitaire 108; 1er étage - Sanitaire 109	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P045 (1er étage - chambre 104)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-046	1er étage - chambre 104; 1er étage - chambre 105; 1er étage - chambre 106; 1er étage - chambre 107; 1er étage - chambre 108; 1er étage - chambre 109; 1er	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P046 (1er étage - chambre 104 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	étage - Sanitaire 104; 1er étage - Sanitaire 105; 1er étage - Sanitaire 106; 1er étage - Sanitaire 107; 1er étage - Sanitaire 108; 1er étage - Sanitaire 109 (Plafond)				
ZPSO-047	1er étage - Sanitaire 104 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P047 (1er étage - Sanitaire 104 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-048	1er étage - Sanitaire 104	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P048 (1er étage - Sanitaire 104)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-049	1er étage - chambre 116 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P049 (1er étage - chambre 116 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-050	1er étage - chambre 116	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot	P050 (1er étage - chambre 116)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-051	1er étage - chambre 116; 1er étage - Sanitaire 116	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P051 (1er étage - chambre 116)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-052	1er étage - Sanitaire 116	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P052 (1er étage - Sanitaire 116)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-053	1er étage - Sanitaire 116	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P053 (1er étage - Sanitaire 116)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-054	1er étage - Sanitaire 116 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P054 (1er étage - Sanitaire 116 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-056	1er étage - chambre 110; 1er étage - chambre 111; 1er étage - chambre 112; 1er étage - chambre 113; 1er étage - chambre 114; 1er étage - chambre 115; 1er étage - Sanitaire 110; 1er étage - Sanitaire 111; 1er étage - Sanitaire 112; 1er étage - Sanitaire 113; 1er étage - Sanitaire 114; 1er étage - Sanitaire 115	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P056 (1er étage - chambre 110)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-057	1er étage - chambre 110; 1er étage - chambre 111; 1er étage - chambre 112; 1er étage - chambre 113; 1er étage - chambre 114; 1er étage - chambre 115; 1er étage - Sanitaire 110; 1er étage - Sanitaire 111; 1er étage - Sanitaire 112; 1er étage - Sanitaire 113; 1er étage - Sanitaire 114; 1er étage - Sanitaire 115	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P057 (1er étage - chambre 110)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-058	1er étage - chambre 110; 1er étage - chambre 111; 1er étage - chambre 112; 1er étage - chambre 113; 1er étage - chambre 114; 1er étage - chambre 115; 1er étage - Sanitaire 110; 1er étage - Sanitaire 111; 1er étage - Sanitaire 112; 1er étage - Sanitaire 113; 1er étage - Sanitaire 114; 1er étage - Sanitaire 115 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P058 (1er étage - chambre 110)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-060	2ème étage - Chambre 212; 2ème étage - Chambre 213; 2ème étage - Chambre 214; 2ème étage - Chambre 215; 2ème étage - Sanitaire 212; 2ème étage - Sanitaire 213; 2ème étage - Sanitaire 214; 2ème étage - Sanitaire 215; 2ème étage - Sanitaire 216	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P060 (2ème étage - Chambre 215)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-061	2ème étage - Chambre 212; 2ème étage - Chambre 213; 2ème étage - Chambre 214; 2ème étage - Chambre 215; 2ème étage - Sanitaire 212; 2ème étage - Sanitaire 213; 2ème étage - Sanitaire 214; 2ème étage - Sanitaire 215	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P061 (2ème étage - Chambre 215)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-062	2ème étage - Chambre 212; 2ème étage - Chambre 213; 2ème étage - Chambre 214; 2ème étage - Chambre 215; 2ème étage - Sanitaire 212; 2ème étage - Sanitaire 213; 2ème étage - Sanitaire 214; 2ème étage - Sanitaire 215 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P062 (2ème étage - Chambre 215)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-064	2ème étage - Chambre 208; 2ème étage - Chambre 209; 2ème étage - Chambre 210; 2ème étage - Chambre 211; 2ème étage - Sanitaire 208; 2ème étage - Sanitaire 209; 2ème étage - Sanitaire 210; 2ème étage - Sanitaire 211	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P064 (2ème étage - Sanitaire 211)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-065	2ème étage - Chambre 208; 2ème étage - Chambre 209; 2ème étage - Chambre 210; 2ème étage - Chambre 211; 2ème étage - Sanitaire 208; 2ème étage - Sanitaire 209; 2ème étage - Sanitaire 210; 2ème étage - Sanitaire 211	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P065 (2ème étage - Sanitaire 211)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-066	2ème étage - Chambre 208; 2ème étage - Chambre 209; 2ème étage - Chambre 210; 2ème étage - Chambre 211; 2ème étage - Sanitaire 208; 2ème étage - Sanitaire 209; 2ème étage - Sanitaire 210; 2ème étage - Sanitaire 211 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P066 (2ème étage - Sanitaire 211 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-067	2ème étage - Chambre 207 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P067 (2ème étage - Chambre 207 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-068	2ème étage - Chambre 201; 2ème étage - Chambre 202; 2ème étage - Chambre 203; 2ème étage - Chambre 204; 2ème étage - Chambre 205; 2ème étage - Chambre 206; 2ème étage - Chambre 207; 2ème étage - Sanitaire 201; 2ème étage - Sanitaire 202; 2ème étage - Sanitaire 203; 2ème étage - Sanitaire 204; 2ème étage - Sanitaire 205; 2ème étage - Sanitaire 206; 2ème étage - Sanitaire 207	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P068 (2ème étage - Chambre 207)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-069	2ème étage - Chambre 201; 2ème étage - Chambre 202; 2ème étage - Chambre 203; 2ème étage - Chambre 204; 2ème étage - Chambre 205; 2ème étage - Chambre 206; 2ème étage - Chambre 207; 2ème étage - Sanitaire 201; 2ème étage - Sanitaire 202; 2ème étage - Sanitaire 203; 2ème étage - Sanitaire 204; 2ème étage - Sanitaire 205; 2ème étage - Sanitaire 206; 2ème étage - Sanitaire 207	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P069 (2ème étage - Chambre 207)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-070	2ème étage - Chambre 201; 2ème étage - Chambre 202; 2ème étage - Chambre 203; 2ème étage - Chambre 204; 2ème étage - Chambre 205; 2ème étage - Chambre 206; 2ème étage - Chambre 207; 2ème étage - Sanitaire 201; 2ème étage - Sanitaire 202; 2ème étage - Sanitaire 203; 2ème étage - Sanitaire 204; 2ème étage - Sanitaire 205; 2ème étage - Sanitaire 206; 2ème étage - Sanitaire 207 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P070 (2ème étage - Chambre 207)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-071	2ème étage - Sanitaire 216 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P071 (2ème étage - Sanitaire 216 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-072	2ème étage - Chambre 216; 2ème étage - Sanitaire 216	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P072 (2ème étage - Sanitaire 216)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-073	2ème étage - Chambre 216; 2ème étage - Sanitaire 216	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P073 (2ème étage - Sanitaire 216)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-074	2ème étage - Chambre 216; 2ème étage - Sanitaire 216 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P074 (2ème étage - Sanitaire 216 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-076	3ème étage - Chambre 301; 3ème étage - Chambre 302; 3ème étage - Chambre 303; 3ème étage - Chambre 304; 3ème étage - sanitaire 301; 3ème étage - sanitaire 302;	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P076 (3ème étage - Chambre 301)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	3ème étage - sanitaire 303; 3ème étage - sanitaire 304				
ZPSO-077	3ème étage - Chambre 301; 3ème étage - Chambre 302; 3ème étage - Chambre 303; 3ème étage - Chambre 304; 3ème étage - sanitaire 301; 3ème étage - sanitaire 302; 3ème étage - sanitaire 303; 3ème étage - sanitaire 304	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P077 (3ème étage - Chambre 301)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-078	3ème étage - Chambre 301; 3ème étage - Chambre 302; 3ème étage - Chambre 303; 3ème étage - Chambre 304; 3ème étage - sanitaire 301; 3ème étage - sanitaire 302; 3ème étage - sanitaire 303; 3ème étage - sanitaire 304 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P078 (3ème étage - Chambre 301 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-080	3ème étage - Chambre 301; 3ème étage - Chambre 302; 3ème étage - Chambre 303; 3ème étage - Chambre 304; 3ème étage - Chambre 305; 3ème étage - Chambre 306; 3ème étage - Chambre 307; 3ème étage - Chambre 308; 3ème étage - Chambre 309; 3ème étage - Chambre 316; 3ème étage - sanitaire 301; 3ème étage - sanitaire 302; 3ème étage - sanitaire 303; 3ème étage - sanitaire 304; 3ème étage - sanitaire 305; 3ème étage - sanitaire 306; 3ème étage - sanitaire 307; 3ème étage - sanitaire 308; 3ème étage - sanitaire 309; 3ème étage - sanitaire 316	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P080 (3ème étage - sanitaire 305)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-081	3ème étage - Chambre 301; 3ème étage - Chambre 302; 3ème étage - Chambre 303; 3ème étage - Chambre 304; 3ème étage - Chambre 305; 3ème étage - Chambre 306; 3ème étage - Chambre 307; 3ème étage - Chambre 308; 3ème étage - Chambre 309; 3ème étage - Chambre 316; 3ème étage - sanitaire 301; 3ème étage - sanitaire 302; 3ème étage - sanitaire 303; 3ème étage - sanitaire 304; 3ème étage - sanitaire 305; 3ème étage - sanitaire 306; 3ème étage - sanitaire 307; 3ème étage - sanitaire 308; 3ème étage - sanitaire 309; 3ème étage - sanitaire 316	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P081 (3ème étage - sanitaire 305)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-082	3ème étage - Chambre 301; 3ème étage - Chambre 302; 3ème étage - Chambre 303; 3ème étage - Chambre 304; 3ème étage - Chambre 305; 3ème étage - Chambre 306; 3ème étage - Chambre 307; 3ème étage - Chambre 308; 3ème étage - Chambre 309; 3ème étage - sanitaire 301;	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P082 (3ème étage - sanitaire 305)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	3ème étage - sanitaire 302; 3ème étage - sanitaire 303; 3ème étage - sanitaire 304; 3ème étage - sanitaire 305; 3ème étage - sanitaire 306; 3ème étage - sanitaire 307; 3ème étage - sanitaire 308; 3ème étage - sanitaire 309				
ZPSO-084	3ème étage - Chambre 310; 3ème étage - Chambre 311; 3ème étage - Chambre 312; 3ème étage - Chambre 313; 3ème étage - Chambre 314; 3ème étage - Chambre 315; 3ème étage - sanitaire 310; 3ème étage - sanitaire 311; 3ème étage - sanitaire 312; 3ème étage - sanitaire 313; 3ème étage - sanitaire 314; 3ème étage - sanitaire 315	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P084 (3ème étage - Chambre 310)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-085	3ème étage - Chambre 310; 3ème étage - Chambre 311; 3ème étage - Chambre 312; 3ème étage - Chambre 313; 3ème étage - Chambre 314; 3ème étage - Chambre 315; 3ème étage - sanitaire 310; 3ème étage - sanitaire 311; 3ème étage - sanitaire 312; 3ème étage - sanitaire 313; 3ème étage - sanitaire 314; 3ème étage - sanitaire 315	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P085 (3ème étage - Chambre 310)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-086	3ème étage - Chambre 310; 3ème étage - Chambre 311; 3ème étage - Chambre 312; 3ème étage - Chambre 313; 3ème étage - Chambre 314; 3ème étage - Chambre 315; 3ème étage - Chambre 316; 3ème étage - sanitaire 310; 3ème étage - sanitaire 311; 3ème étage - sanitaire 312; 3ème étage - sanitaire 313; 3ème étage - sanitaire 314; 3ème étage - sanitaire 315; 3ème étage - sanitaire 316 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P086 (3ème étage - Chambre 310 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-087	4ème étage - Chambre 415; 4ème étage - Sanitaire 415 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	P087 (4ème étage - Sanitaire 415 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-088	4ème étage - Chambre 415; 4ème étage - Sanitaire 415	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduits	P088 (4ème étage - Sanitaire 415)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-089	4ème étage - Chambre 415	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P089 (4ème étage - Chambre 415)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-090	4ème étage - Chambre 415; 4ème étage - Sanitaire 415 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P090 (4ème étage - Sanitaire 415 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-092	4ème étage - Chambre 407; 4ème étage - Chambre 408; 4ème étage - Chambre 409;	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées,	Bandes calicot plus enduit	P092 (4ème étage - Chambre 407)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	4ème étage - Chambre 410; 4ème étage - Chambre 411; 4ème étage - Chambre 412; 4ème étage - Chambre 413; 4ème étage - Chambre 414; 4ème étage - Sanitaire 407; 4ème étage - Sanitaire 408; 4ème étage - Sanitaire 409; 4ème étage - Sanitaire 410; 4ème étage - Sanitaire 411; 4ème étage - Sanitaire 412; 4ème étage - Sanitaire 413; 4ème étage - Sanitaire 414	préfabriquées) - Bandes calicot			
ZPSO-093	4ème étage - Chambre 407; 4ème étage - Chambre 408; 4ème étage - Chambre 409; 4ème étage - Chambre 410; 4ème étage - Chambre 411; 4ème étage - Chambre 412; 4ème étage - Chambre 413; 4ème étage - Chambre 414; 4ème étage - Sanitaire 407; 4ème étage - Sanitaire 408; 4ème étage - Sanitaire 409; 4ème étage - Sanitaire 410; 4ème étage - Sanitaire 411; 4ème étage - Sanitaire 412; 4ème étage - Sanitaire 413; 4ème étage - Sanitaire 414	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P093 (4ème étage - Chambre 407)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-094	4ème étage - Chambre 407; 4ème étage - Chambre 408; 4ème étage - Chambre 409; 4ème étage - Chambre 410; 4ème étage - Chambre 411; 4ème étage - Chambre 412; 4ème étage - Chambre 413; 4ème étage - Chambre 414; 4ème étage - Sanitaire 407; 4ème étage - Sanitaire 408; 4ème étage - Sanitaire 409; 4ème étage - Sanitaire 410; 4ème étage - Sanitaire 411; 4ème étage - Sanitaire 412; 4ème étage - Sanitaire 413; 4ème étage - Sanitaire 414 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P094 (4ème étage - Chambre 407 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-096	4ème étage - Chambre 401; 4ème étage - Chambre 402; 4ème étage - Chambre 403; 4ème étage - Chambre 404; 4ème étage - Chambre 405; 4ème étage - Chambre 406; 4ème étage - Sanitaire 401; 4ème étage - Sanitaire 402; 4ème étage - Sanitaire 403; 4ème étage - Sanitaire 404; 4ème étage - Sanitaire 405; 4ème étage - Sanitaire 406	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P096 (4ème étage - Sanitaire 401)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-097	4ème étage - Chambre 401; 4ème étage - Chambre 402; 4ème étage - Chambre 403; 4ème étage - Chambre 404; 4ème étage - Chambre 405; 4ème étage - Chambre 406; 4ème étage - Sanitaire 401; 4ème étage - Sanitaire 402; 4ème étage - Sanitaire 403; 4ème étage - Sanitaire 404;	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P097 (4ème étage - Sanitaire 401)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	4ème étage - Sanitaire 405; 4ème étage - Sanitaire 406				
ZPSO-098	4ème étage - Chambre 401; 4ème étage - Chambre 402; 4ème étage - Chambre 403; 4ème étage - Chambre 404; 4ème étage - Chambre 405; 4ème étage - Chambre 406; 4ème étage - Sanitaire 401; 4ème étage - Sanitaire 402; 4ème étage - Sanitaire 403; 4ème étage - Sanitaire 404; 4ème étage - Sanitaire 405; 4ème étage - Sanitaire 406 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P098 (4ème étage - Sanitaire 401 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-099	Rez de chaussée - Cuisine; 1er étage - Cuisine 1 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P099 (Rez de chaussée - Cuisine - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-100	Rez de chaussée - Cuisine; 1er étage - Cuisine 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Mur	peinture béton	P100 (Rez de chaussée - Cuisine)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-101	Rez de chaussée - circulation; 1er étage - Circulation 1 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P101 (Rez de chaussée - circulation - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-102	Rez de chaussée - circulation; 1er étage - Circulation 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre	P102 (Rez de chaussée - circulation)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-103	Rez de chaussée - circulation; 1er étage - Circulation 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre	P103 (Rez de chaussée - circulation)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-104	Rez de chaussée - circulation; 1er étage - Circulation 1; 2ème étage - Circulation 2; 3ème étage - Circulation; 4ème étage - Circulation 4 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques		Absence d'amiante (Suivant documentation consultée)
ZPSO-105	2ème étage - Circulation 2; 3ème étage - Circulation (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P104 (2ème étage - Circulation 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-106	2ème étage - Circulation 2; 3ème étage - Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre	P105 (2ème étage - Circulation 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-107	2ème étage - Circulation 2; 3ème étage - Circulation (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre	P106 (2ème étage - Circulation 2 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-108	2ème étage - Cuisine 2; 3ème étage - Cuisine 3 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P107 (2ème étage - Cuisine 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-109	2ème étage - Cuisine 2; 3ème étage - Cuisine 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Mur	peinture béton	P108 (2ème étage - Cuisine 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-110	2ème étage - Cuisine 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot	P109 (2ème étage - Cuisine 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-111	2ème étage - Cuisine 2 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P110 (2ème étage - Cuisine 2 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-112	4ème étage - Circulation 4 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P111 (4ème étage - Circulation 4 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-113	4ème étage - Circulation 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre	P112 (4ème étage - Circulation 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-114	4ème étage - Circulation 4 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P113 (4ème étage - Circulation 4 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-115	4ème étage - Cuisine 4; 4ème étage - cuisine 5 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P114 (4ème étage - Cuisine 4 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-116	4ème étage - Cuisine 4; 4ème étage - cuisine 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre	P115 (4ème étage - Cuisine 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-117	4ème étage - Cuisine 4; 4ème étage - cuisine 5	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot	P116 (4ème étage - Cuisine 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-118	4ème étage - Cuisine 4; 4ème étage - cuisine 5 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot plus enduit	P117 (4ème étage - Cuisine 4 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

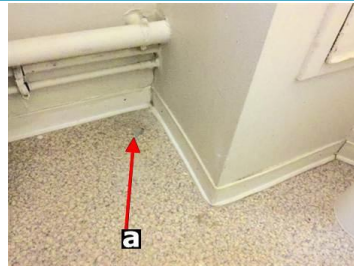
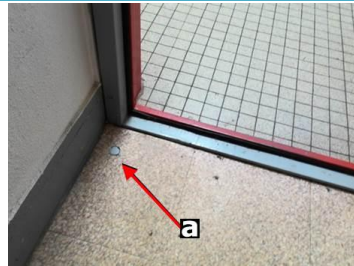
Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

1. PRELEVEMENTS

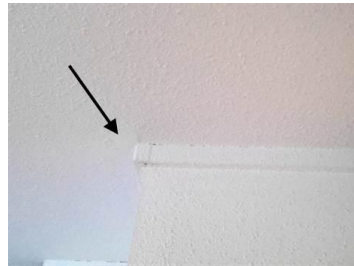
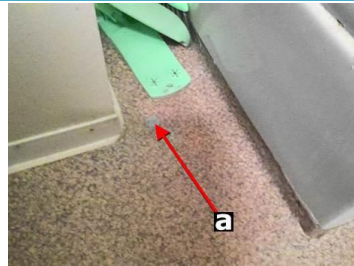
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO-001 <u>Description:</u> Colle DALLE DE SOL	Rez de chaussée - chambre 010	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Absence d'amiante	
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO-002 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté	Rez de chaussée - chambre 010	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO-003 <u>Description:</u> Bandes calicot plus enduit	Rez de chaussée - chambre 010	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	

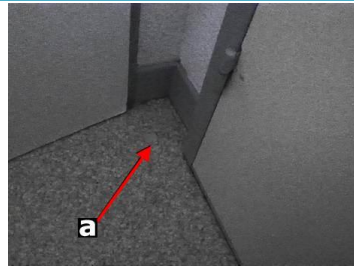
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P004	Identifiant: ZPSO-004 Description: Bandes calicot plus enduit	Rez de chaussée - chambre 010	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	
P005	Identifiant: ZPSO-005 Description: colle revêtement souple	Rez de chaussée - sanitaire 010	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Présence d'amiante	
P006	Identifiant: ZPSO-006 Description: Bandes calicot plus enduit	Rez de chaussée - sanitaire 010	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P007	Identifiant: ZPSO-007 Description: Colle bitumineuse	Rez de chaussée - chambre 008	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Présence d'amiante	

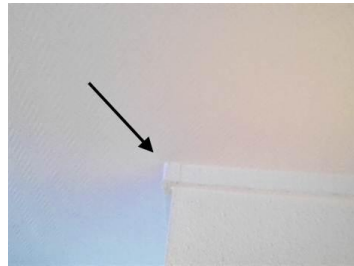
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P008	Identifiant: ZPSO-008 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Rez de chaussée - chambre 008	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P009	Identifiant: ZPSO-009 Description: Bandes calicot plus enduit	Rez de chaussée - chambre 008	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P010	Identifiant: ZPSO-010 Description: Bandes calicot plus enduit	Rez de chaussée - chambre 008	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	
P011	Identifiant: ZPSO-011 Description: Colle bitumineuse	Rez de chaussée - sanitaire 008	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Présence d'amiante	

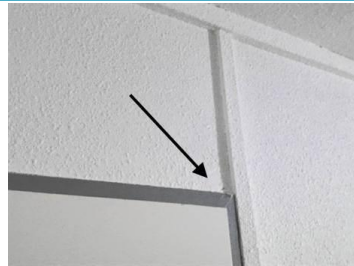
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P012	Identifiant: ZPSO-012 Description: Bandes calicot plus enduit	Rez de chaussée - sanitaire 008	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P013	Identifiant: ZPSO-013 Description: Colle bitumineuse	Rez de chaussée - chambre 011	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Présence d'amiante	
P014	Identifiant: ZPSO-014 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Rez de chaussée - chambre 011	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P015	Identifiant: ZPSO-015 Description: Bandes calicot plus enduit	Rez de chaussée - chambre 011	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	

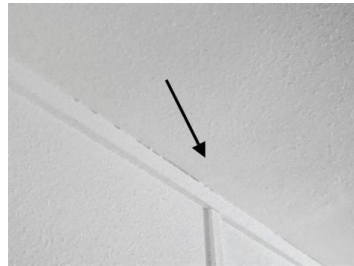
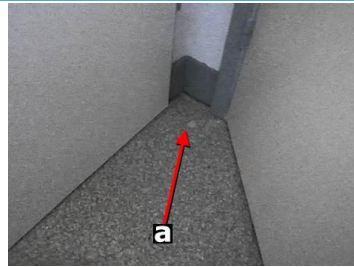
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P016	Identifiant: ZPSO-016 Description: Bandes calicot plus enduit	Rez de chaussée - chambre 011	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	
P017	Identifiant: ZPSO-017 Description: Colle bitumineuse	Rez de chaussée - sanitaire 011	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Absence d'amiante	
P018	Identifiant: ZPSO-018 Description: Bandes calicot plus enduit	Rez de chaussée - sanitaire 011	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P019	Identifiant: ZPSO-019 Description: Colle bitumineuse	Rez de chaussée - chambre 005	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Absence d'amiante	

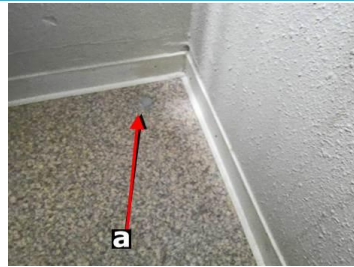
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P020	Identifiant: ZPSO-020 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Rez de chaussée - chambre 005	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P021	Identifiant: ZPSO-021 Description: Bandes calicot plus enduits	Rez de chaussée - chambre 005	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P022	Identifiant: ZPSO-022 Description: Bandes calicot plus enduit	Rez de chaussée - chambre 005	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	
P023	Identifiant: ZPSO-023 Description: Colle bitumineuse	Rez de chaussée - sanitaire 005	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Présence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P024	Identifiant: ZPSO-024 Description: Bandes calicot plus enduit	Rez de chaussée - sanitaire 005	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P025	Identifiant: ZPSO-025 Description: Colle bitumineuse	Rez de chaussée - chambre 001	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Présence d'amiante	
P026	Identifiant: ZPSO-026 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Rez de chaussée - chambre 001	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P027	Identifiant: ZPSO-027 Description: Bandes calicot plus enduit	Rez de chaussée - chambre 001	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P028	Identifiant: ZPSO-028 Description: Bandes calicot plus enduit	Rez de chaussée - chambre 001	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	
P029	Identifiant: ZPSO-029 Description: Colle bitumineuse	Rez de chaussée - sanitaire 001	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Présence d'amiante	
P030	Identifiant: ZPSO-030 Description: Bandes calicot plus enduit	Rez de chaussée - sanitaire 001	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P031	Identifiant: ZPSO-031 Description: Colle bitumineuse	Rez de chaussée - sanitaire 012	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Absence d'amiante	

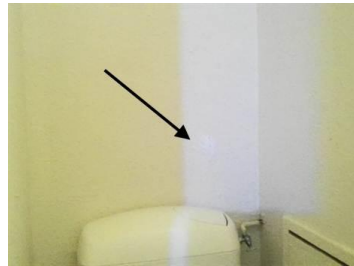
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P032	Identifiant: ZPSO-032 Description: Bandes calicot plus enduit	Rez de chaussée - sanitaire 012	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P033	Identifiant: ZPSO-033 Description: Colle bitumineuse	Rez de chaussée - chambre 012	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Absence d'amiante	
P034	Identifiant: ZPSO-034 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Rez de chaussée - chambre 012	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P035	Identifiant: ZPSO-035 Description: Bandes calicot plus enduit	Rez de chaussée - chambre 012	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	

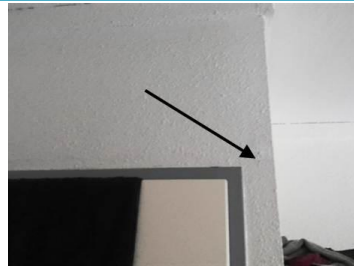
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P036	Identifiant: ZPSO-036 Description: Bandes calicot plus enduit	Rez de chaussée - chambre 012	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	
P037	Identifiant: ZPSO-037 Description: Colle bitumineuse	1er étage - chambre 101	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Présence d'amiante	
P038	Identifiant: ZPSO-038 Description: Enduit à base de plâtre projeté	1er étage - chambre 101	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P039	Identifiant: ZPSO-039 Description: Bandes calicot plus enduit	1er étage - chambre 101	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	

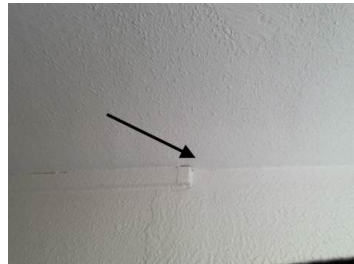
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P040	Identifiant: ZPSO-040 Description: Bandes calicot plus enduit	1er étage - chambre 101	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	
P041	Identifiant: ZPSO-041 Description: Colle bitumineuse	1er étage - Sanitaire 101	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Présence d'amiante	
P042	Identifiant: ZPSO-042 Description: Bandes calicot plus enduit	1er étage - Sanitaire 101	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P043	Identifiant: ZPSO-043 Description: Colle bitumineuse	1er étage - chambre 104	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Présence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO-044 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté	1er étage - chambre 104	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO-045 <u>Description:</u> Bandes calicot plus enduit	1er étage - chambre 104	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO-046 <u>Description:</u> Bandes calicot plus enduit	1er étage - chambre 104	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	
P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO-047 <u>Description:</u> Colle bitumineuse	1er étage - Sanitaire 104	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Absence d'amiante	

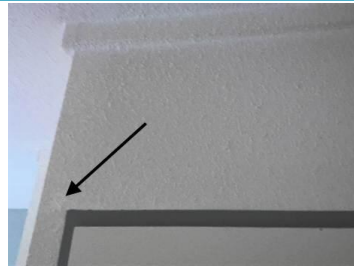
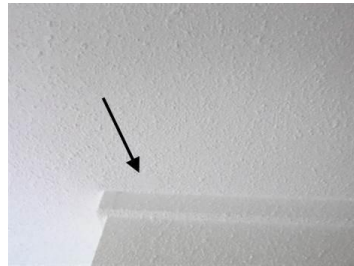
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P048	Identifiant: ZPSO-048 Description: Bandes calicot plus enduit	1er étage - Sanitaire 104	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P049	Identifiant: ZPSO-049 Description: Colle bitumineuse	1er étage - chambre 116	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Absence d'amiante	
P050	Identifiant: ZPSO-050 Description: Bandes calicot	1er étage - chambre 116	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P051	Identifiant: ZPSO-051 Description: Bandes calicot plus enduit	1er étage - chambre 116	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P052	<u>Identifiant:</u> ZPSO-052 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté	1er étage - Sanitaire 116	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO-053 <u>Description:</u> Bandes calicot plus enduit	1er étage - Sanitaire 116	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P054	<u>Identifiant:</u> ZPSO-054 <u>Description:</u> Colle bitumineuse	1er étage - Sanitaire 116	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Absence d'amiante	
P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO-055 <u>Description:</u> Colle bitumineuse	1er étage - chambre 110	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Présence d'amiante	

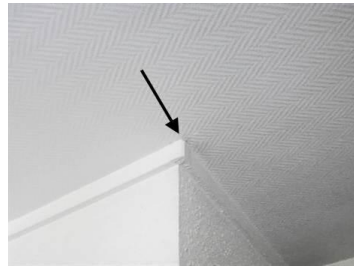
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO-056 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté	1er étage - chambre 110	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO-057 <u>Description:</u> Bandes calicot plus enduit	1er étage - chambre 110	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P058	<u>Identifiant:</u> ZPSO-058 <u>Description:</u> Bandes calicot plus enduit	1er étage - chambre 110	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	
P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO-059 <u>Description:</u> Colle bitumineuse	2ème étage - Chambre 215	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Présence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO-060 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté	2ème étage - Chambre 215	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P061	<u>Identifiant:</u> ZPSO-061 <u>Description:</u> Bandes calicot plus enduit	2ème étage - Chambre 215	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P062	<u>Identifiant:</u> ZPSO-062 <u>Description:</u> Bandes calicot plus enduit	2ème étage - Chambre 215	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	
P063	<u>Identifiant:</u> ZPSO-063 <u>Description:</u> Colle bitumineuse	2ème étage - Sanitaire 211	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Présence d'amiante	

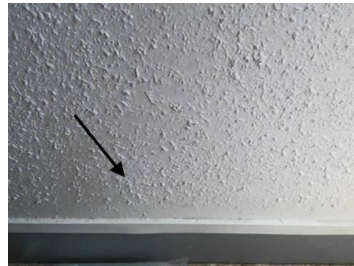
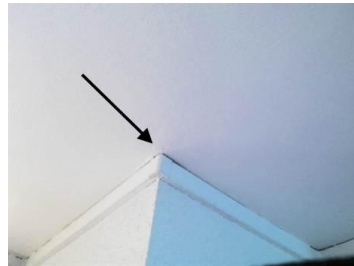
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P064	Identifiant: ZPSO-064 Description: Bandes calicot plus enduit	2ème étage - Sanitaire 211	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P065	Identifiant: ZPSO-065 Description: Enduit à base de plâtre projeté	2ème étage - Sanitaire 211	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P066	Identifiant: ZPSO-066 Description: Bandes calicot plus enduit	2ème étage - Sanitaire 211	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	
P067	Identifiant: ZPSO-067 Description: Colle bitumineuse	2ème étage - Chambre 207	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Absence d'amiante	

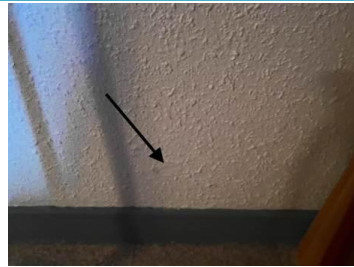
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO-068 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté	2ème étage - Chambre 207	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO-069 <u>Description:</u> Bandes calicot plus enduit	2ème étage - Chambre 207	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO-070 <u>Description:</u> Bandes calicot plus enduit	2ème étage - Chambre 207	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	
P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO-071 <u>Description:</u> Colle bitumineuse	2ème étage - Sanitaire 216	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P072	Identifiant: ZPSO-072 Description: Enduit à base de plâtre projeté	2ème étage - Sanitaire 216	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P073	Identifiant: ZPSO-073 Description: Bandes calicot plus enduit	2ème étage - Sanitaire 216	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P074	Identifiant: ZPSO-074 Description: Bandes calicot plus enduit	2ème étage - Sanitaire 216	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	
P075	Identifiant: ZPSO-075 Description: Colle bitumineuse	3ème étage - Chambre 301	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Présence d'amiante	

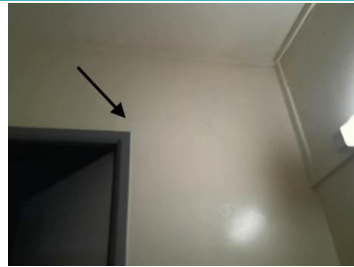
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P076	Identifiant: ZPSO-076 Description: Enduit à base de plâtre projeté	3ème étage - Chambre 301	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P077	Identifiant: ZPSO-077 Description: Bandes calicot plus enduit	3ème étage - Chambre 301	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P078	Identifiant: ZPSO-078 Description: Bandes calicot plus enduit	3ème étage - Chambre 301	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	
P079	Identifiant: ZPSO-079 Description: Colle bitumineuse	3ème étage - sanitaire 305	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Présence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P080	<u>Identifiant:</u> ZPSO-080 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté	3ème étage - sanitaire 305	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P081	<u>Identifiant:</u> ZPSO-081 <u>Description:</u> Bandes calicot plus enduit	3ème étage - sanitaire 305	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P082	<u>Identifiant:</u> ZPSO-082 <u>Description:</u> Bandes calicot plus enduit	3ème étage - sanitaire 305	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	
P083	<u>Identifiant:</u> ZPSO-083 <u>Description:</u> Colle bitumineuse	3ème étage - Chambre 310	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Présence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P084	<u>Identifiant:</u> ZPSO-084 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté	3ème étage - Chambre 310	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P085	<u>Identifiant:</u> ZPSO-085 <u>Description:</u> Bandes calicot plus enduit	3ème étage - Chambre 310	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P086	<u>Identifiant:</u> ZPSO-086 <u>Description:</u> Bandes calicot plus enduit	3ème étage - Chambre 310	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	
P087	<u>Identifiant:</u> ZPSO-087 <u>Description:</u> Colle bitumineuse	4ème étage - Sanitaire 415	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P088	Identifiant: ZPSO-088 Description: Bandes calicot plus enduits	4ème étage - Sanitaire 415	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P089	Identifiant: ZPSO-089 Description: Enduit à base de plâtre projeté	4ème étage - Chambre 415	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P090	Identifiant: ZPSO-090 Description: Bandes calicot plus enduit	4ème étage - Sanitaire 415	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	
P091	Identifiant: ZPSO-091 Description: Colle bitumineuse	4ème étage - Chambre 407	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Présence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P092	Identifiant: ZPSO-092 Description: Bandes calicot plus enduit	4ème étage - Chambre 407	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P093	Identifiant: ZPSO-093 Description: Enduit à base de plâtre projeté	4ème étage - Chambre 407	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P094	Identifiant: ZPSO-094 Description: Bandes calicot plus enduit	4ème étage - Chambre 407	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	
P095	Identifiant: ZPSO-095 Description: Colle bitumineuse	4ème étage - Sanitaire 401	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Présence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P096	Identifiant: ZPSO-096 Description: Enduit à base de plâtre projeté	4ème étage - Sanitaire 401	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P097	Identifiant: ZPSO-097 Description: Bandes calicot plus enduit	4ème étage - Sanitaire 401	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	
P098	Identifiant: ZPSO-098 Description: Bandes calicot plus enduit	4ème étage - Sanitaire 401	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P099	<u>Identifiant:</u> ZPSO-099 <u>Description:</u> Colle de carrelage	Rez de chaussée - Cuisine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Absence d'amiante	
P100	<u>Identifiant:</u> ZPSO-100 <u>Description:</u> peinture béton	Rez de chaussée - Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P101	<u>Identifiant:</u> ZPSO-101 <u>Description:</u> Colle de carrelage	Rez de chaussée - circulation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P102	Identifiant: ZPSO-102 Description: Enduit à base de plâtre	Rez de chaussée - circulation	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P103	Identifiant: ZPSO-103 Description: Enduit à base de plâtre	Rez de chaussée - circulation	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	
P104	Identifiant: ZPSO-105 Description: Colle de carrelage	2ème étage - Circulation 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P105	Identifiant: ZPSO-106 Description: Enduit à base de plâtre	2ème étage - Circulation 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P106	Identifiant: ZPSO-107 Description: Enduit à base de plâtre	2ème étage - Circulation 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	
P107	Identifiant: ZPSO-108 Description: Colle de carrelage	2ème étage - Cuisine 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P108	<u>Identifiant:</u> ZPSO-109 <u>Description:</u> peinture béton	2ème étage - Cuisine 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P109	<u>Identifiant:</u> ZPSO-110 <u>Description:</u> Bandes calicot	2ème étage - Cuisine 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P110	<u>Identifiant:</u> ZPSO-111 <u>Description:</u> Bandes calicot plus enduit	2ème étage - Cuisine 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	
P111	<u>Identifiant:</u> ZPSO-112 <u>Description:</u> Colle de carrelage	4ème étage - Circulation 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Absence d'amiante	
P112	<u>Identifiant:</u> ZPSO-113 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre	4ème étage - Circulation 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P113	<u>Identifiant:</u> ZPSO-114 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté	4ème étage - Circulation 4	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	
P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO-115 <u>Description:</u> Colle de carrelage	4ème étage - Cuisine 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/12/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO-116 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre	4ème étage - Cuisine 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/12/2025	Absence d'amiante	
P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO-117 <u>Description:</u> Bandes calicot	4ème étage - Cuisine 4	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/12/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO-118 <u>Description:</u> Bandes calicot plus enduit	4ème étage - Cuisine 4	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/12/2025	Absence d'amiante	

2. COMPOSANTS

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-001	chambre 010	Colle DALLE DE SOL	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-002	chambre 010	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-003	chambre 010	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-004	chambre 009; chambre 010; sanitaire 009; sanitaire 010	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-005	sanitaire 010; sanitaire 011; sanitaire 012	colle revêtement souple	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-006	sanitaire 010	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-007	chambre 008; chambre 009; chambre 010	Colle bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-008	chambre 007; chambre 008; chambre 009	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-009	chambre 007; chambre 008; chambre 009	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-010	chambre 006; chambre 007; chambre 008; sanitaire 006; sanitaire 007; sanitaire 008	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-011	sanitaire 008; sanitaire 009	Colle bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-012	sanitaire 007; sanitaire 008; sanitaire 009	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-013	chambre 011; chambre 012	Colle bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-014	chambre 011	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
			(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-015	chambre 011	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-016	chambre 011; sanitaire 011	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-017	sanitaire 011	Colle bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-018	sanitaire 011	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-019	chambre 005	Colle bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-020	chambre 005	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-021	chambre 005; chambre 006	Bandes calicot plus enduits	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-022	chambre 003; chambre 004; chambre 005; sanitaire 003; sanitaire 004; sanitaire 005	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-023	chambre 005; chambre 006; chambre 007; sanitaire 005; sanitaire 006; sanitaire 007	Colle bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-024	sanitaire 005; sanitaire 006	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-025	chambre 001; chambre 002; chambre 003; chambre 004	Colle bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-026	chambre 001; chambre 002; chambre 003; sanitaire 001; sanitaire 002; sanitaire 003	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-027	chambre 001; chambre 002; chambre 003	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-028	chambre 001; chambre 002; sanitaire 001; sanitaire 002	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-029	sanitaire 001; sanitaire 002; sanitaire 003; sanitaire 004	Colle bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-030	sanitaire 001; sanitaire 002; sanitaire 003; sanitaire 004	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-031	sanitaire 012	Colle bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-032	sanitaire 012	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-033	chambre 012	Colle bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-034	chambre 012	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-035	chambre 012	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-036	chambre 012; sanitaire 012	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-037	chambre 101; chambre 102; chambre 103	Colle bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-038	chambre 101; chambre 102; chambre 103	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-039	chambre 101; chambre 102; chambre 103	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-040	chambre 101; chambre 102; chambre 103; Sanitaire 101; Sanitaire 102; Sanitaire 103	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-041	Sanitaire 101; Sanitaire 102; Sanitaire 103; Sanitaire 104	Colle bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-042	Sanitaire 101; Sanitaire 102; Sanitaire 103	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-043	chambre 104; chambre 105; chambre 106; chambre 107; chambre 108; chambre 109; Sanitaire 104; Sanitaire 105; Sanitaire 106; Sanitaire 107; Sanitaire 108; Sanitaire 109	Colle bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-044	chambre 104; chambre 105; chambre 106; chambre 107; chambre 108; chambre 109; Sanitaire 104; Sanitaire 105; Sanitaire 106; Sanitaire 107; Sanitaire 108; Sanitaire 109	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-045	chambre 104; chambre 105; chambre 106; chambre 107; chambre 108; chambre 109; Sanitaire 104; Sanitaire 105; Sanitaire 106; Sanitaire 107; Sanitaire 108; Sanitaire 109	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-046	chambre 104; chambre 105; chambre 106; chambre 107; chambre 108; chambre 109; Sanitaire 104; Sanitaire 105; Sanitaire 106; Sanitaire 107; Sanitaire 108; Sanitaire 109	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-047	Sanitaire 104	Colle bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-048	Sanitaire 104	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-049	chambre 116	Colle bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-050	chambre 116	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-051	chambre 116; Sanitaire 116	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-052	Sanitaire 116	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-053	Sanitaire 116	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
			(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-054	Sanitaire 116	Colle bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-055	chambre 110; chambre 111; chambre 112; chambre 113; chambre 114; chambre 115; chambre 116; Sanitaire 110; Sanitaire 111; Sanitaire 112; Sanitaire 113; Sanitaire 114; Sanitaire 115; Sanitaire 116	Colle bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-056	chambre 110; chambre 111; chambre 112; chambre 113; chambre 114; chambre 115; Sanitaire 110; Sanitaire 111; Sanitaire 112; Sanitaire 113; Sanitaire 114; Sanitaire 115	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-057	chambre 110; chambre 111; chambre 112; chambre 113; chambre 114; chambre 115; Sanitaire 110; Sanitaire 111; Sanitaire 112; Sanitaire 113; Sanitaire 114; Sanitaire 115	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-058	chambre 110; chambre 111; chambre 112; chambre 113; chambre 114; chambre 115; Sanitaire 110; Sanitaire 111; Sanitaire 112; Sanitaire 113; Sanitaire 114; Sanitaire 115	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-059	Chambre 213; Chambre 214; Chambre 215; Chambre 216; Sanitaire 213; Sanitaire 214; Sanitaire 215; Sanitaire 216	Colle bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-060	Chambre 212; Chambre 213; Chambre 214; Chambre 215; Sanitaire 212; Sanitaire 213; Sanitaire 214; Sanitaire 215; Sanitaire 216	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-061	Chambre 212; Chambre 213; Chambre 214; Chambre 215; Sanitaire 212; Sanitaire 213; Sanitaire 214; Sanitaire 215	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-062	Chambre 212; Chambre 213; Chambre 214; Chambre 215; Sanitaire 212; Sanitaire 213; Sanitaire 214; Sanitaire 215	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-063	Chambre 201; Chambre 202; Chambre 203; Chambre 204; Chambre 205; Chambre 206; Chambre 207; Chambre 208; Chambre 209; Chambre 210; Sanitaire 201; Sanitaire 202; Sanitaire	Colle bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
	203; Sanitaire 204; Sanitaire 205; Sanitaire 206; Sanitaire 207; Sanitaire 208; Sanitaire 209; Sanitaire 210; Sanitaire 211			
ZPSO-064	Chambre 208; Chambre 209; Chambre 210; Chambre 211; Sanitaire 208; Sanitaire 209; Sanitaire 210; Sanitaire 211	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-065	Chambre 208; Chambre 209; Chambre 210; Chambre 211; Sanitaire 208; Sanitaire 209; Sanitaire 210; Sanitaire 211	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-066	Chambre 208; Chambre 209; Chambre 210; Chambre 211; Sanitaire 208; Sanitaire 209; Sanitaire 210; Sanitaire 211	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-067	Chambre 207	Colle bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-068	Chambre 201; Chambre 202; Chambre 203; Chambre 204; Chambre 205; Chambre 206; Chambre 207; Sanitaire 201; Sanitaire 202; Sanitaire 203; Sanitaire 204; Sanitaire 205; Sanitaire 206; Sanitaire 207	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-069	Chambre 201; Chambre 202; Chambre 203; Chambre 204; Chambre 205; Chambre 206; Chambre 207; Sanitaire 201; Sanitaire 202; Sanitaire 203; Sanitaire 204; Sanitaire 205; Sanitaire 206; Sanitaire 207	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-070	Chambre 201; Chambre 202; Chambre 203; Chambre 204; Chambre 205; Chambre 206; Chambre 207; Sanitaire 201; Sanitaire 202; Sanitaire 203; Sanitaire 204; Sanitaire 205; Sanitaire 206; Sanitaire 207	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-071	Sanitaire 216	Colle bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-072	Chambre 216; Sanitaire 216	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-073	Chambre 216; Sanitaire 216	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-074	Chambre 216; Sanitaire 216	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-075	Chambre 301; Chambre 302; Chambre 303; Chambre 304; sanitaire 301; sanitaire 302; sanitaire 303; sanitaire 304	Colle bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-076	Chambre 301; Chambre 302; Chambre 303; Chambre 304; sanitaire 301; sanitaire 302; sanitaire 303; sanitaire 304	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-077	Chambre 301; Chambre 302; Chambre 303; Chambre 304; sanitaire 301; sanitaire 302; sanitaire 303; sanitaire 304	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-078	Chambre 301; Chambre 302; Chambre 303; Chambre 304; sanitaire 301; sanitaire 302; sanitaire 303; sanitaire 304	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-079	Chambre 301; Chambre 302; Chambre 303; Chambre 304; Chambre 305; sanitaire 301; sanitaire 302; sanitaire 303; sanitaire 304; sanitaire 305	Colle bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-080	Chambre 301; Chambre 302; Chambre 303; Chambre 304; Chambre 305; Chambre 306; Chambre 307; Chambre 308; Chambre 309; Chambre 316; sanitaire 301; sanitaire 302; sanitaire 303; sanitaire 304; sanitaire 305; sanitaire 306; sanitaire 307; sanitaire 308; sanitaire 309; sanitaire 316	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-081	Chambre 301; Chambre 302; Chambre 303; Chambre 304; Chambre 305; Chambre 306; Chambre 307; Chambre 308; Chambre 309; Chambre 316; sanitaire 301; sanitaire 302; sanitaire 303; sanitaire 304; sanitaire 305; sanitaire 306; sanitaire 307; sanitaire 308; sanitaire 309; sanitaire 316	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-082	Chambre 301; Chambre 302; Chambre 303; Chambre 304; Chambre 305; Chambre 306; Chambre 307; Chambre 308; Chambre 309; sanitaire 301; sanitaire 302; sanitaire 303; sanitaire 304; sanitaire 305; sanitaire 306; sanitaire 307; sanitaire 308; sanitaire 309	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-083	Chambre 310; Chambre 311; Chambre 312; Chambre 313; Chambre 314; Chambre 315; Chambre 316; sanitaire 310; sanitaire 311; sanitaire 312; sanitaire 313; sanitaire 314; sanitaire 315; sanitaire 316	Colle bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-084	Chambre 310; Chambre 311; Chambre 312; Chambre 313; Chambre 314; Chambre 315; sanitaire 310; sanitaire 311; sanitaire 312; sanitaire 313; sanitaire 314; sanitaire 315	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-085	Chambre 310; Chambre 311; Chambre 312; Chambre 313; Chambre 314; Chambre 315; sanitaire 310; sanitaire 311; sanitaire 312; sanitaire 313; sanitaire 314; sanitaire 315	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-086	Chambre 310; Chambre 311; Chambre 312; Chambre 313; Chambre 314; Chambre 315; Chambre 316; sanitaire 310; sanitaire 311; sanitaire 312; sanitaire 313; sanitaire 314; sanitaire 315; sanitaire 316	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-087	Chambre 415; Sanitaire 415	Colle bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-088	Chambre 415; Sanitaire 415	Bandes calicot plus enduits	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-089	Chambre 415	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-090	Chambre 415; Sanitaire 415	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-091	Chambre 407; Chambre 408; Chambre 409; Chambre 410; Chambre 411; Chambre 412; Chambre 413; Chambre 414; Chambre 415; Sanitaire 407; Sanitaire 408; Sanitaire 409; Sanitaire 410; Sanitaire 411; Sanitaire 412; Sanitaire 413; Sanitaire 414; Sanitaire 415	Colle bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-092	Chambre 407; Chambre 408; Chambre 409; Chambre 410; Chambre 411;	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
	Chambre 412; Chambre 413; Chambre 414; Sanitaire 407; Sanitaire 408; Sanitaire 409; Sanitaire 410; Sanitaire 411; Sanitaire 412; Sanitaire 413; Sanitaire 414		(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-093	Chambre 407; Chambre 408; Chambre 409; Chambre 410; Chambre 411; Chambre 412; Chambre 413; Chambre 414; Sanitaire 407; Sanitaire 408; Sanitaire 409; Sanitaire 410; Sanitaire 411; Sanitaire 412; Sanitaire 413; Sanitaire 414	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-094	Chambre 407; Chambre 408; Chambre 409; Chambre 410; Chambre 411; Chambre 412; Chambre 413; Chambre 414; Sanitaire 407; Sanitaire 408; Sanitaire 409; Sanitaire 410; Sanitaire 411; Sanitaire 412; Sanitaire 413; Sanitaire 414	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-095	Chambre 401; Chambre 402; Chambre 403; Chambre 404; Chambre 405; Chambre 406; Sanitaire 401; Sanitaire 402; Sanitaire 403; Sanitaire 404; Sanitaire 405; Sanitaire 406	Colle bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-096	Chambre 401; Chambre 402; Chambre 403; Chambre 404; Chambre 405; Chambre 406; Sanitaire 401; Sanitaire 402; Sanitaire 403; Sanitaire 404; Sanitaire 405; Sanitaire 406	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-097	Chambre 401; Chambre 402; Chambre 403; Chambre 404; Chambre 405; Chambre 406; Sanitaire 401; Sanitaire 402; Sanitaire 403; Sanitaire 404; Sanitaire 405; Sanitaire 406	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-098	Chambre 401; Chambre 402; Chambre 403; Chambre 404; Chambre 405; Chambre 406; Sanitaire 401; Sanitaire 402; Sanitaire 403; Sanitaire 404; Sanitaire 405; Sanitaire 406	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-099	Cuisine -- Cuisine 1	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-100	Cuisine --	peinture béton	Absence d'amiante	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
	Cuisine 1		(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-101	circulation -- Circulaton 1	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-102	circulation -- Circulaton 1	Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-103	circulation -- Circulaton 1	Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-104	circulation -- Circulaton 1 -- Circulation 2 -- Circulation 4	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Suivant documentation consultée)	
ZPSO-105	Circulation 2 -- Circulation	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-106	Circulation 2 -- Circulation	Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-107	Circulation 2 -- Circulation	Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-108	Cuisine 2 -- Cuisine 3	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-109	Cuisine 2 -- Cuisine 3	peinture béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-110	Cuisine 2	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-111	Cuisine 2	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-112	Circulation 4	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-113	Circulation 4	Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-114	Circulation 4	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-115	Cuisine 4; cuisine 5	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-116	Cuisine 4; cuisine 5	Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-117	Cuisine 4; cuisine 5	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-118	Cuisine 4; cuisine 5	Bandes calicot plus enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

Planche de repérage technique

N° planche : 1/10

Nom du plan :
RDC SOL PLAFOND

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

Adresse du bien :

Résidence universitaire du Panorama / 29 –
31, Boulevard André Siegfried
76130 MONT SAINT AIGNAN

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2512CHNRO -
BI14360000001786
Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN
Date : 08/01/2026

Commentaires :

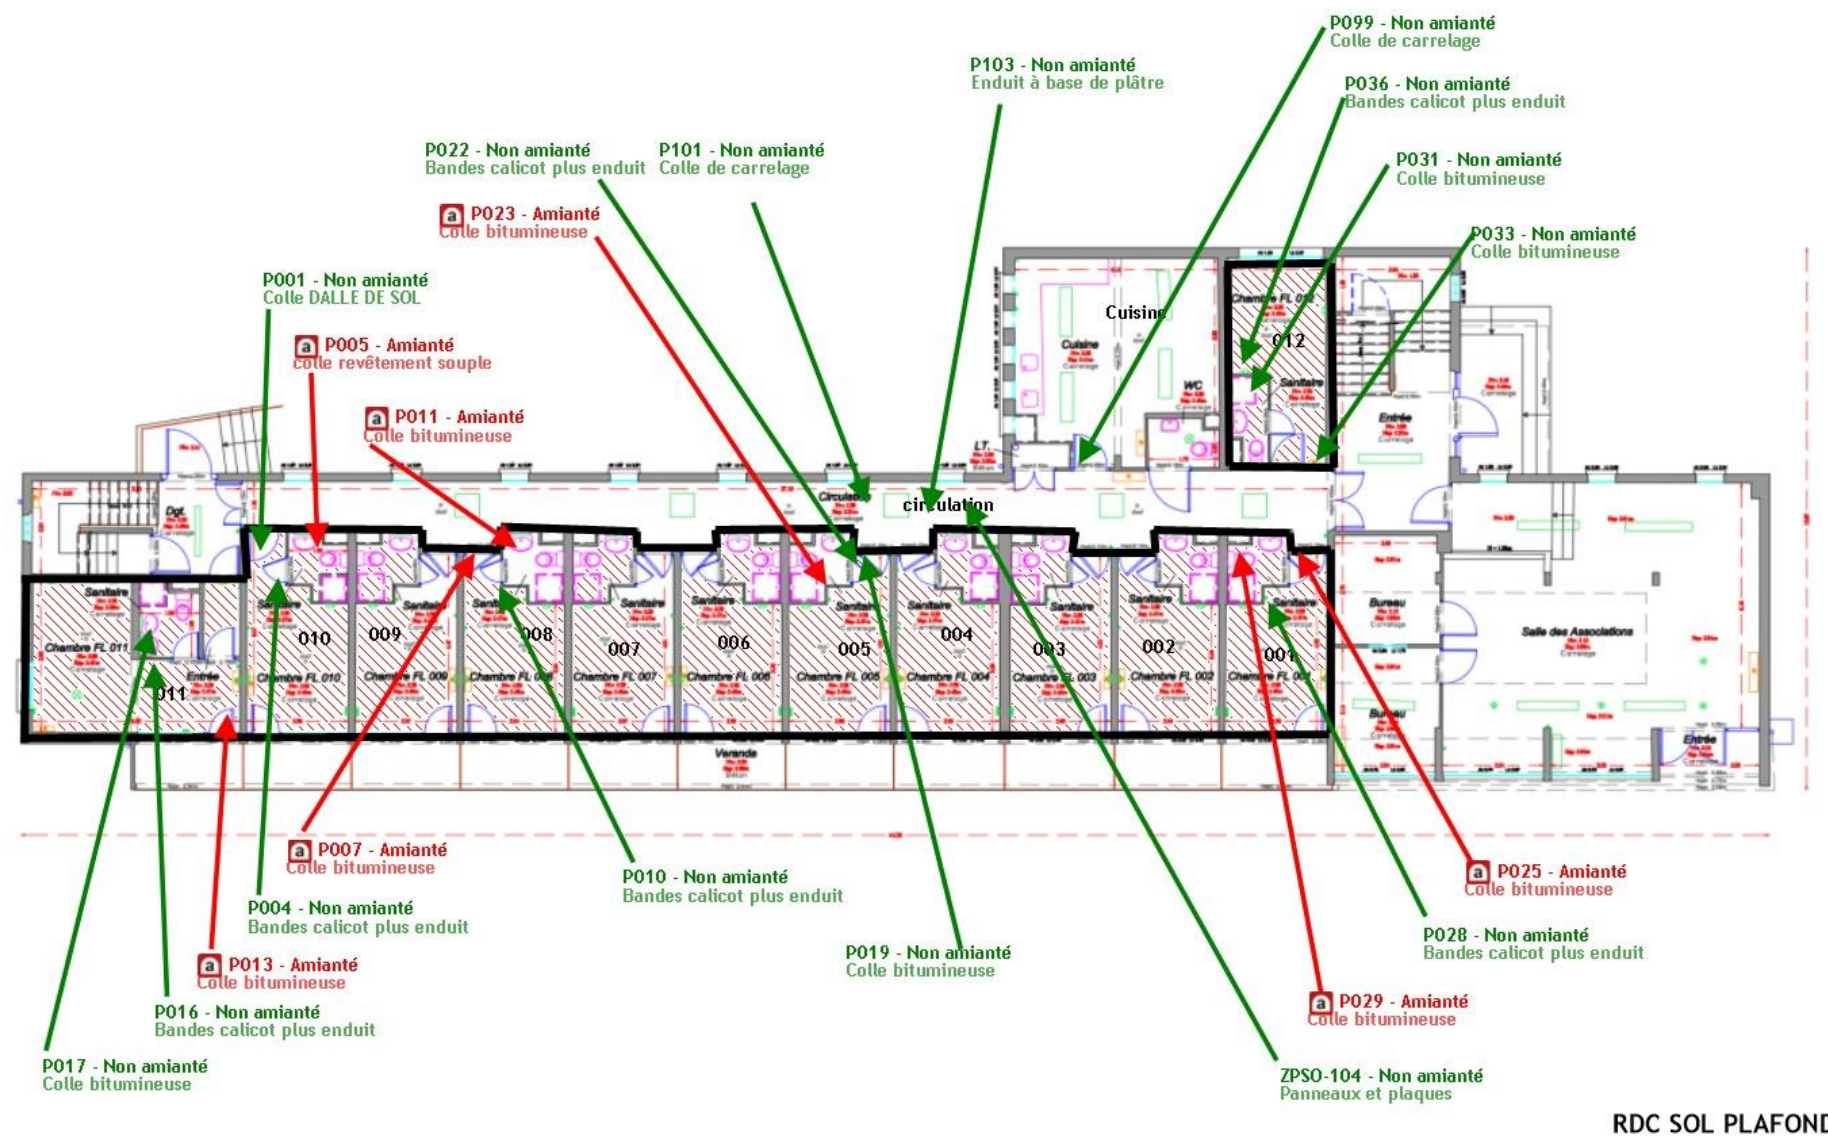


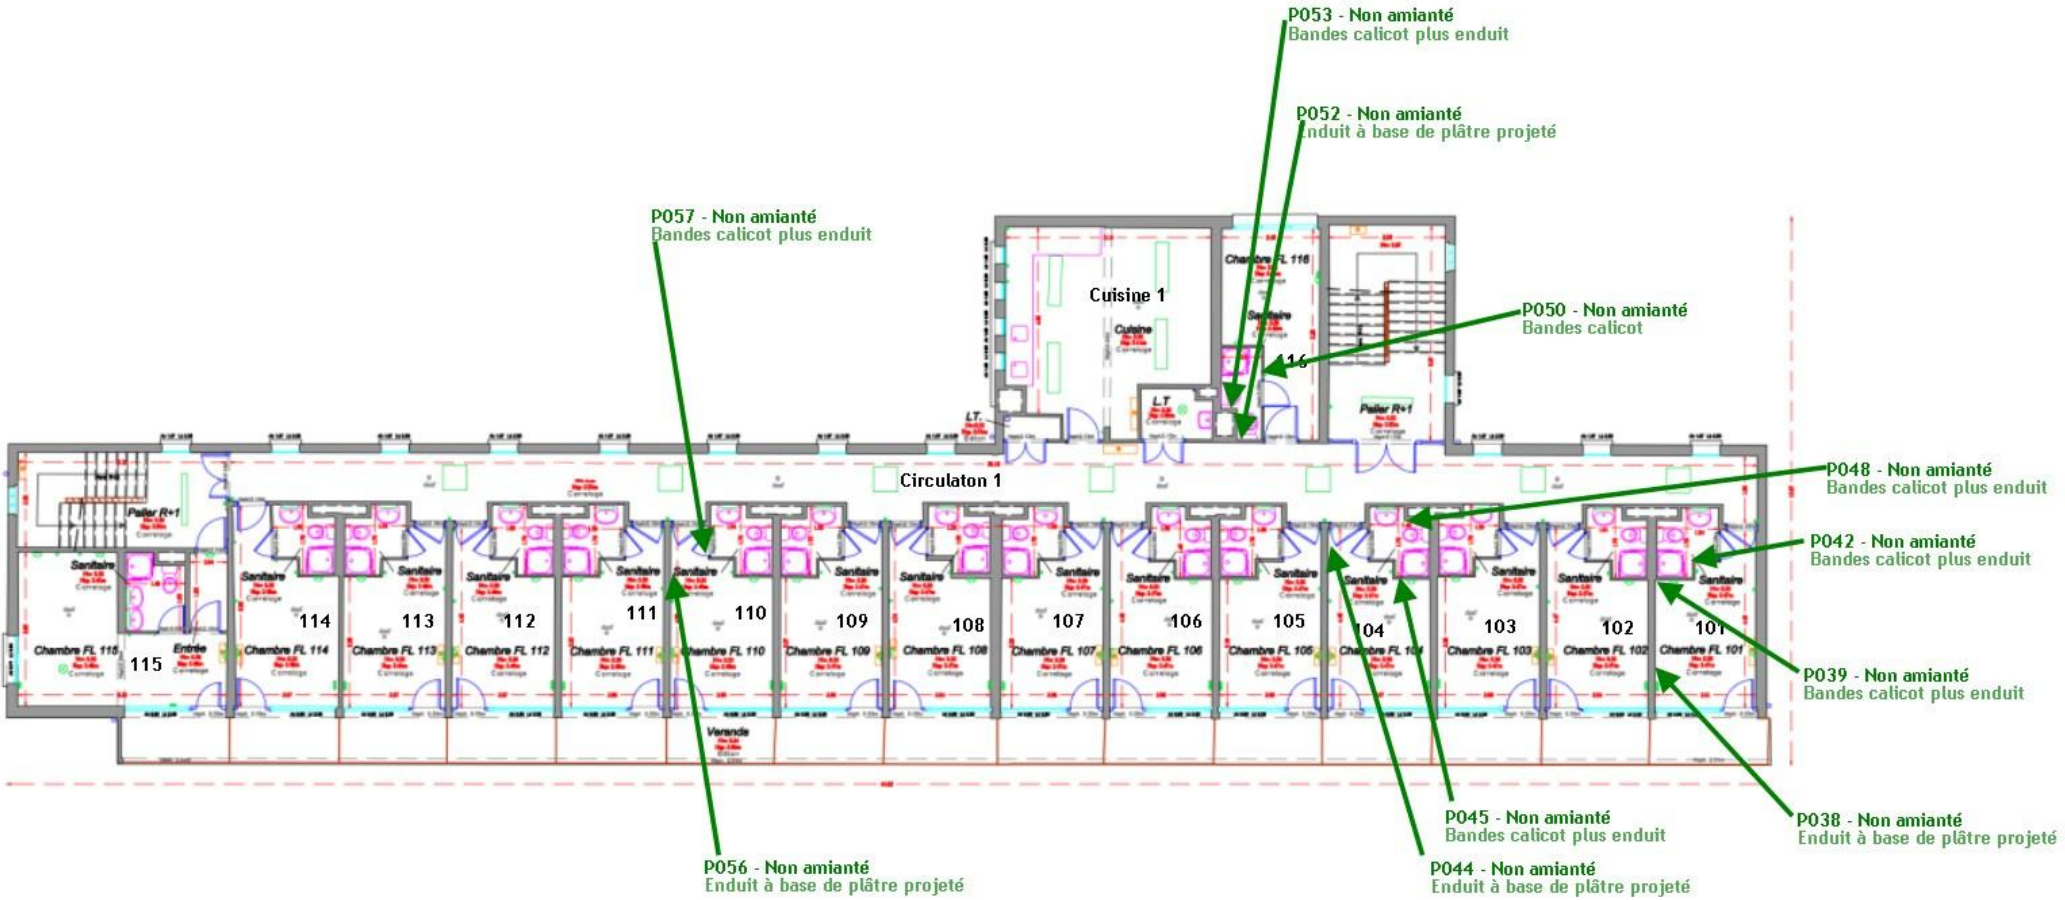
	Planche de repérage technique
	N° planche :2/10
	Nom du plan : R+1 murs
	Entrepise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Rouen 97 RUE FRANCOIS JACOB - 76230 ISNEAUVILLE
	Adresse du bien : Résidence universitaire du Panorama / 29 – 31, Boulevard André Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2512CHNRO - BI14360000001786 Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN Date : 08/01/2026
	Commentaires :

Planche de repérage technique

N° planche : 3/10

Nom du plan :
Rez-de-chaussée murs

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

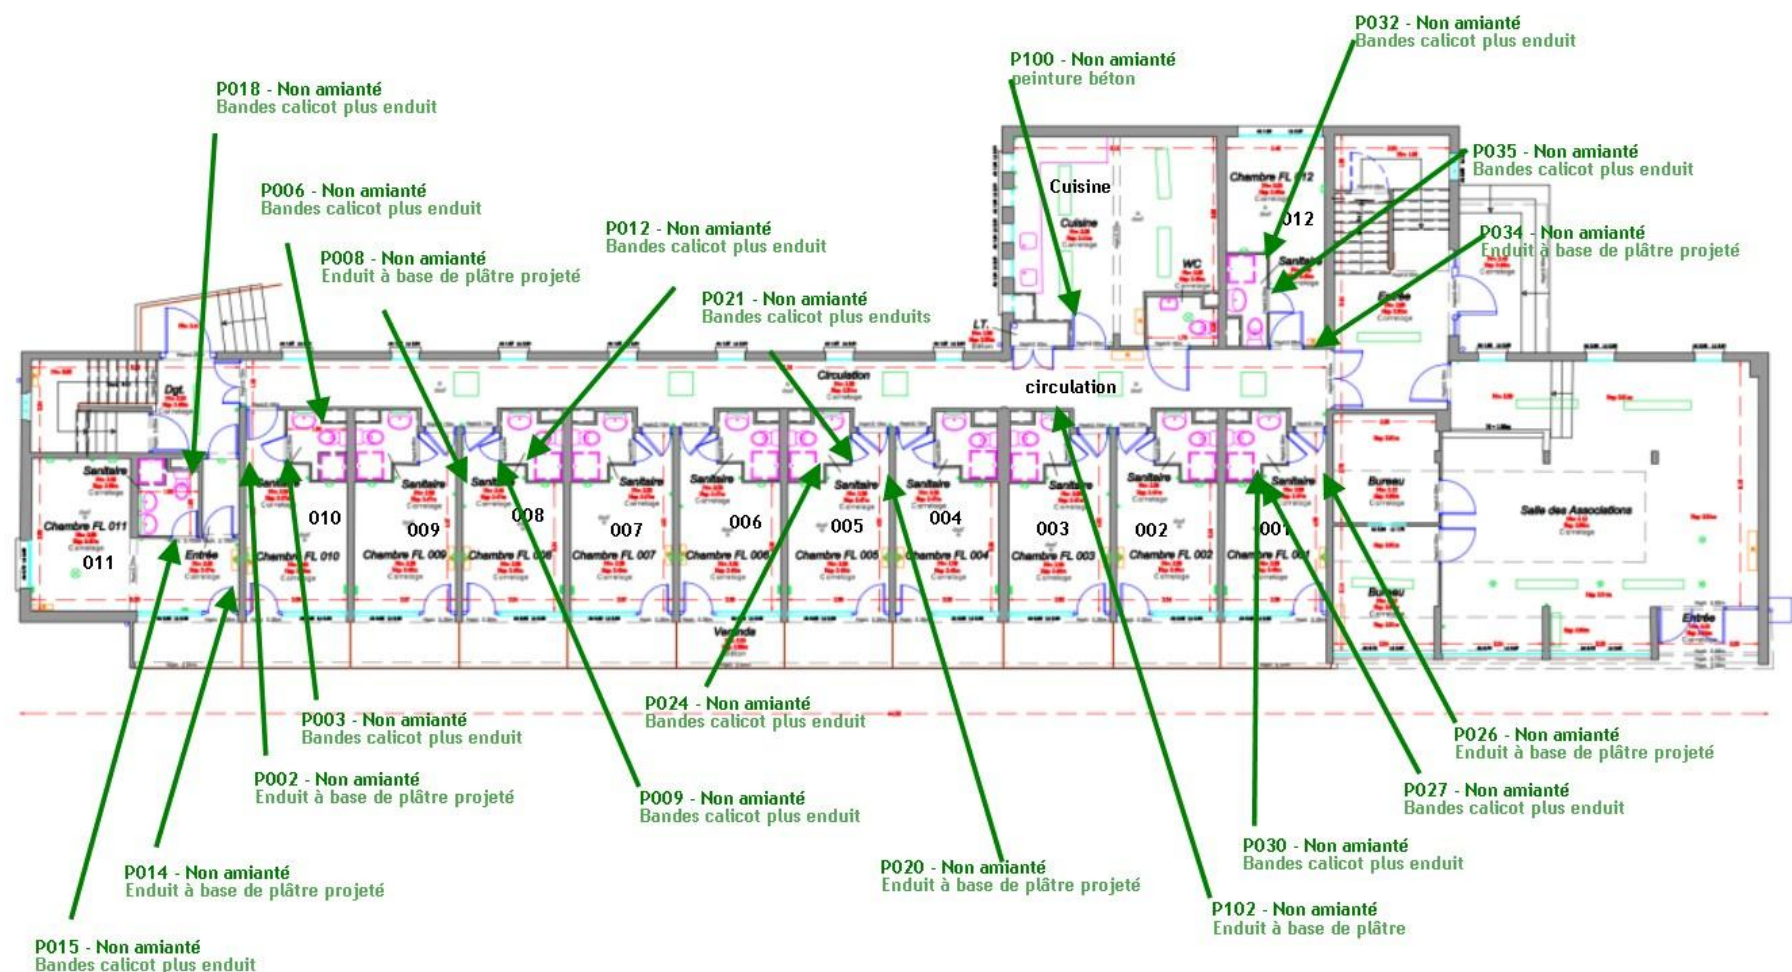
Adresse du bien :

Résidence universitaire du Panorama / 29 –
31, Boulevard André Siegfried
76130 MONT SAINT AIGNAN

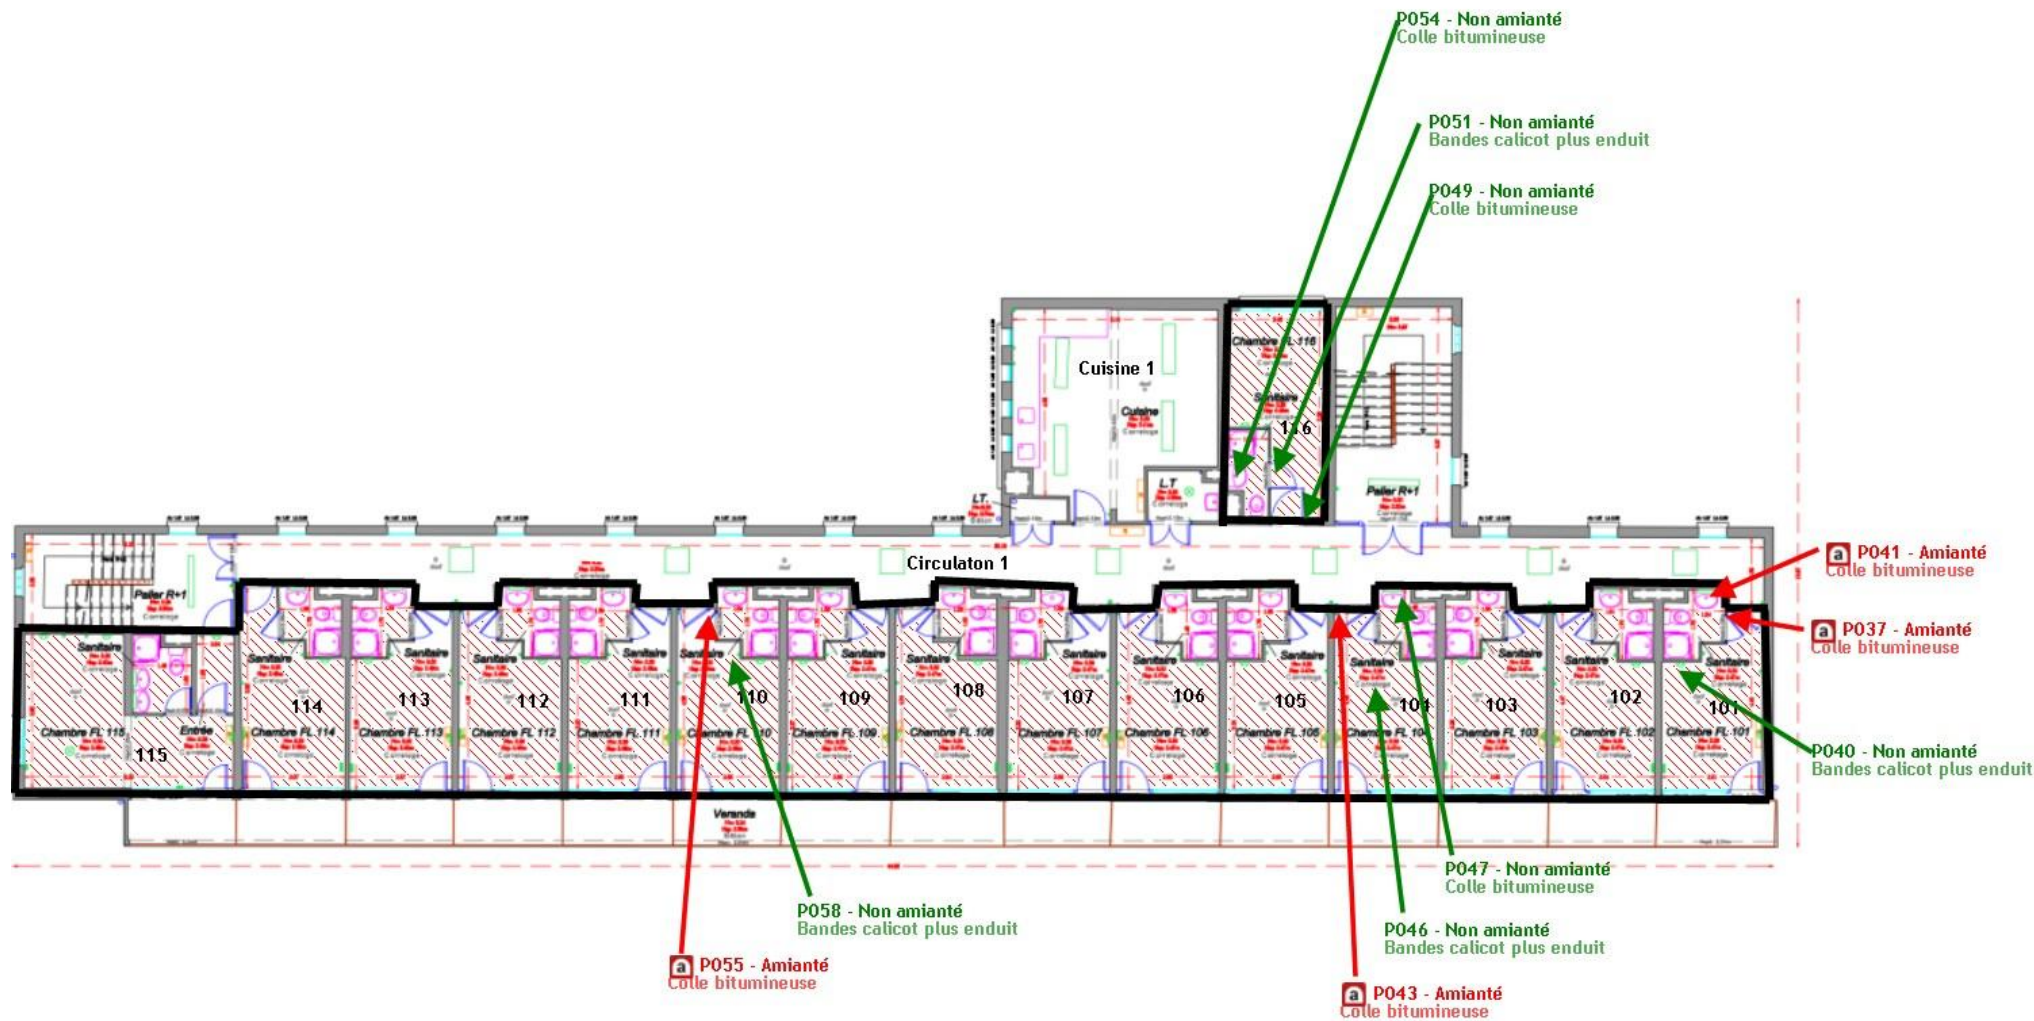
Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2512CHNRO -
BI14360000001786
Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN
Date : 08/01/2026

Commentaires :



Rez-de-chaussée murs



1er Etage sol plafond

Planche de repérage technique

N° planche :4/10

Nom du plan :
1er Etage sol plafond

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

Adresse du bien :

Résidence universitaire du Panorama / 29 –
31, Boulevard André Siegfried
76130 MONT SAINT AIGNAN

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2512CHNRO -
BI14360000001786
Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN
Date : 08/01/2026

Commentaires :

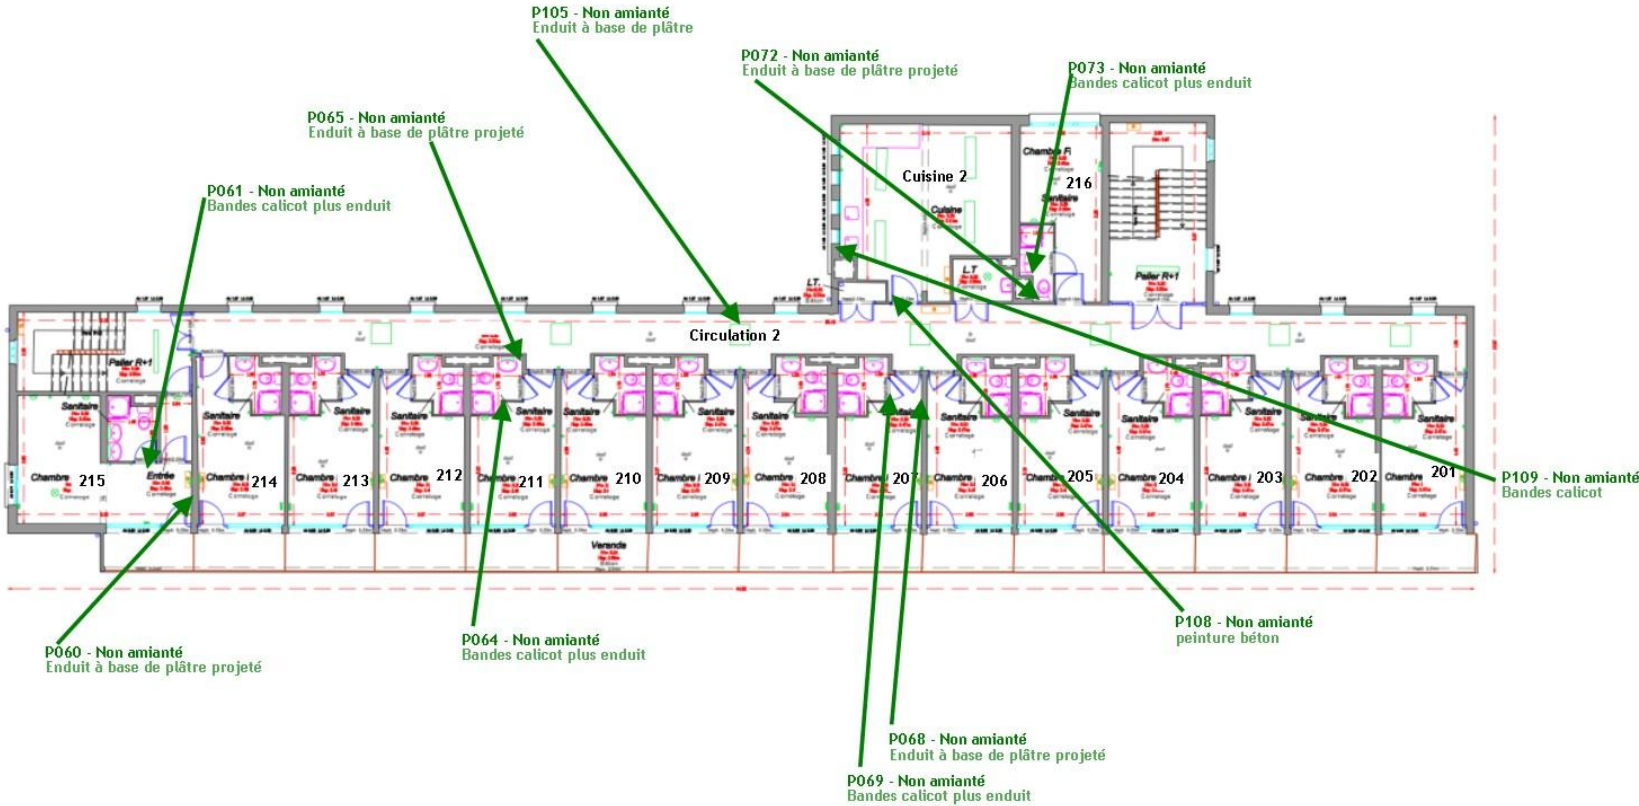
	Planche de repérage technique
	N° planche :5/10
	Nom du plan : 2ème Etage murs
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Rouen 97 RUE FRANCOIS JACOB - 76230 ISNEAUVILLE
	Adresse du bien : Résidence universitaire du Panorama / 29 – 31, Boulevard André Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN
2ème Etage murs	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2512CHNRO - BI14360000001786 Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN Date : 08/01/2026
	Commentaires :

Planche de repérage technique

N° planche :6/10

Nom du plan :
2ème Etage sol plafond

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

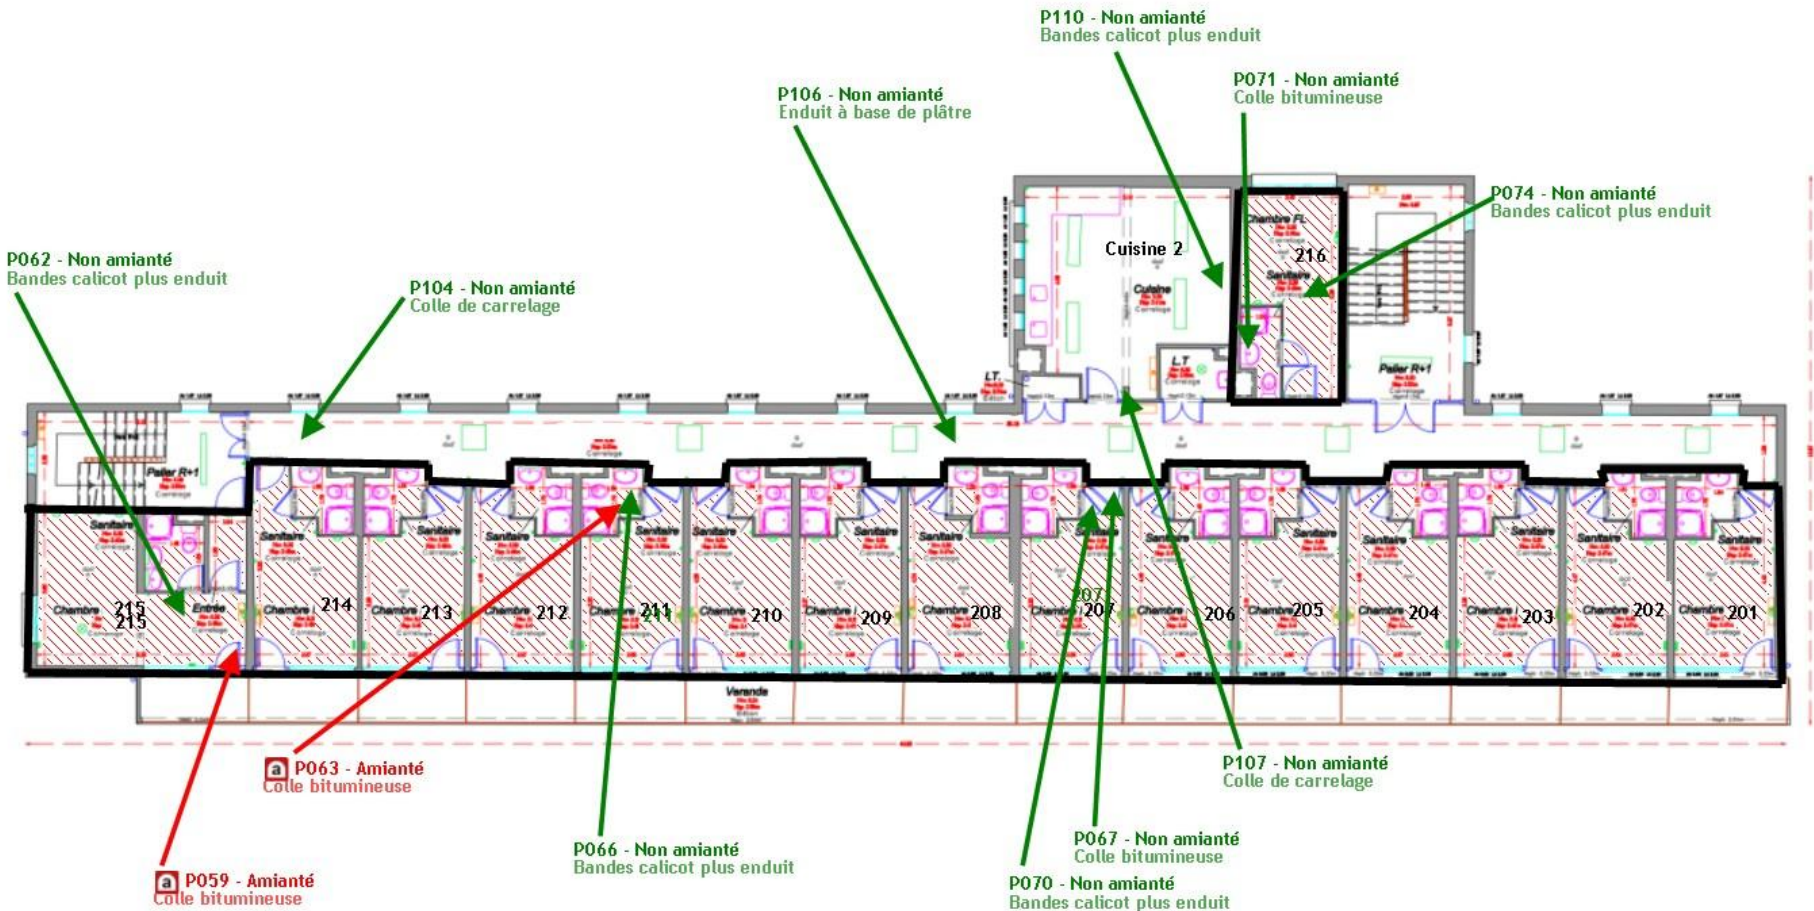
Adresse du bien :

Résidence universitaire du Panorama / 29 –
31, Boulevard André Siegfried
76130 MONT SAINT AIGNAN

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2512CHNRO -
BI14360000001786
Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN
Date : 08/01/2026

Commentaires :



2ème Etage sol plafond

Planche de repérage technique

N° planche : 7/10

Nom du plan :
3ème Etage SOL PLAFOND

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

Adresse du bien :

Résidence universitaire du Panorama / 29 –
31, Boulevard André Siegfried
76130 MONT SAINT AIGNAN

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2512CHNRO -
BI14360000001786
Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN
Date : 08/01/2026

Commentaires :



 sol amiante

3ème Etage SOL PLAFOND

Planche de repérage technique

N° planche :8/10

Nom du plan :
3ème Etage MURS

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

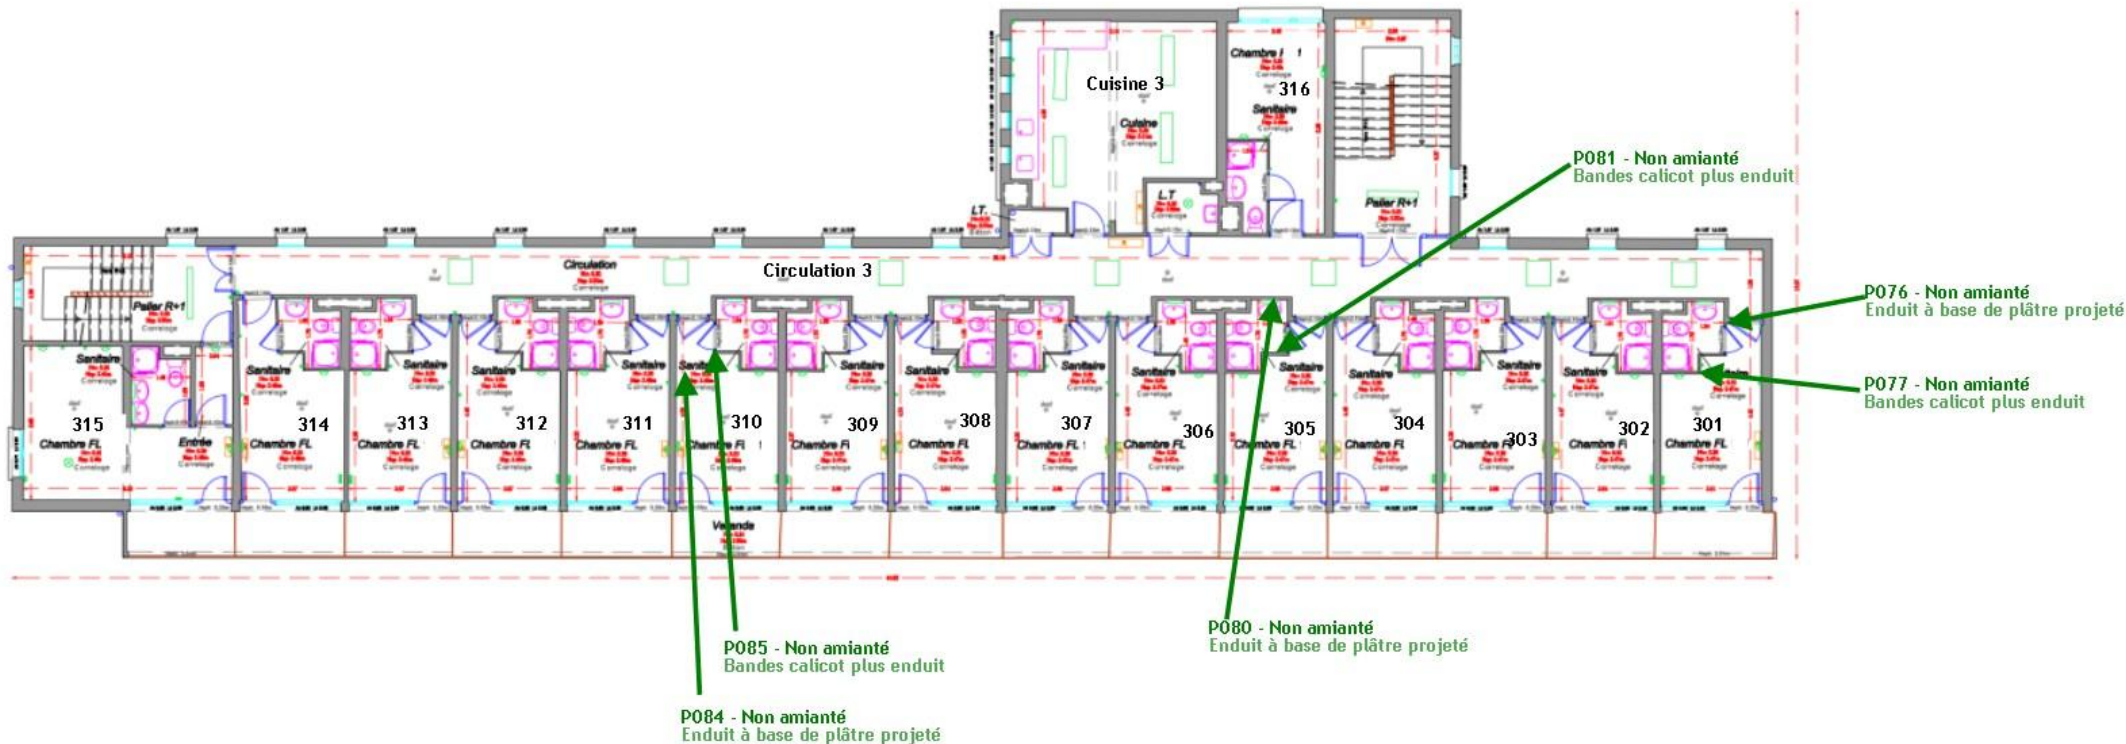
Adresse du bien :

Résidence universitaire du Panorama / 29 –
31, Boulevard André Siegfried
76130 MONT SAINT AIGNAN

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2512CHNRO -
BI14360000001786
Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN
Date : 08/01/2026

Commentaires :



3ème Etage MURS

Planche de repérage technique

N° planche :9/10

Nom du plan :

R+4 sol plafond

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

Adresse du bien :

Résidence universitaire du Panorama / 29 –
31, Boulevard André Siegfried
76130 MONT SAINT AIGNAN

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2512CHNRO -
BI14360000001786
Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN
Date : 08/01/2026

Commentaires :



R+4 sol plafond

Planche de repérage technique

N° planche : 10/10

Nom du plan :
R+4 murs

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

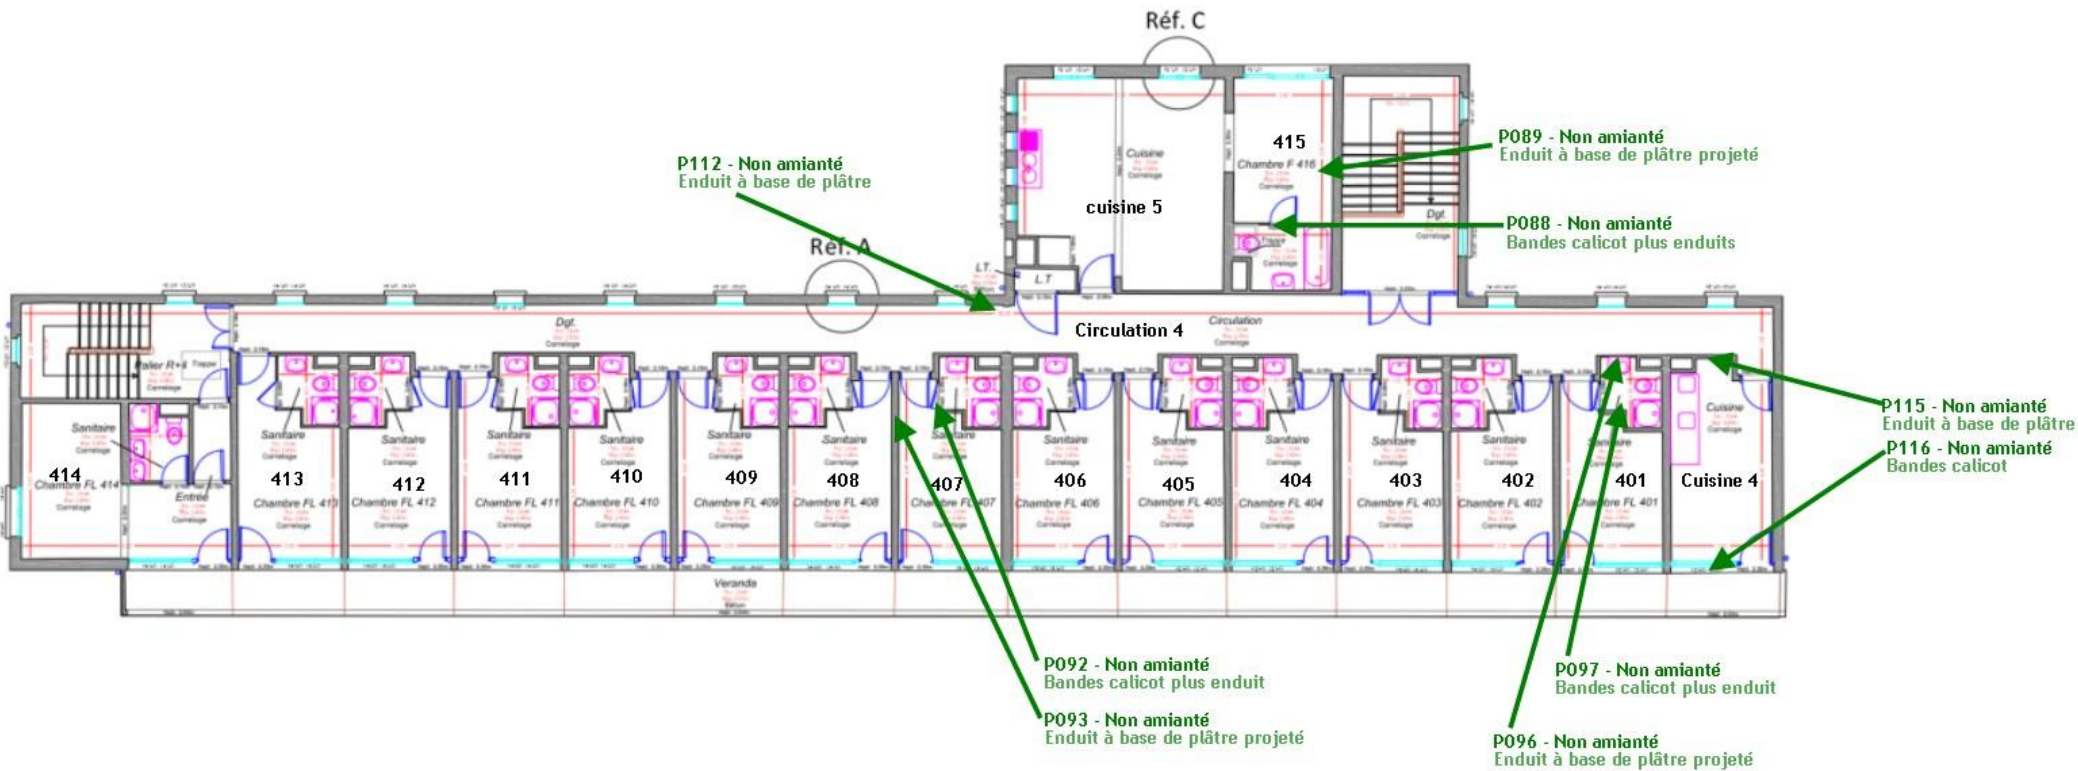
Adresse du bien :

Résidence universitaire du Panorama / 29 –
31, Boulevard André Siegfried
76130 MONT SAINT AIGNAN

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2512CHNRO -
BI14360000001786
Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN
Date : 08/01/2026

Commentaires :



R+4 murs

ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av
de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D' ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC ROUEN (CHNRO) BAT D ZAC PLAINE LA RONCE NEXTOFFICE 97 Rue François Jacob 76230 Isneauville	Réf. Commande ITGA : IT0725-51824 Réf. Commande Client : 2512CHNRO_-_BI1436000001786_2025_12_11_1910_11 63
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 17/12/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI1436000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709		Réf échantillon ITGA : IT072512-31219	
Réf échantillon client : P001 - Colle DALLE DE SOL - Rez de chaussee - chambre 010 ITM-LBVXJ-3103467		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 1/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P002 - Enduit a base de platre projete - Rez de chaussee - chambre 010 I TM-LNFMO-3103469		Réf échantillon ITGA : IT072512-31220 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (4) Analyste : NME (5)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P003 - Bandes calicot plus enduit - Rez de chaussee - chambre 010 I TM-XDKWD-3103470		Réf échantillon ITGA : IT072512-31221 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
* Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (5)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P004 - Bandes calicot plus enduit - Rez de chaussee - chambre 010 I TM-OMURK-3103471		Réf échantillon ITGA : IT072512-31222 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 2/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P005 - colle revêtement souple - Rez de chaussée - sanitaire 010 ITM-AGATC-3103466 Réf échantillon ITGA : IT072512-31223 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrée rose / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragrée gris hétérogène			
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragrée rose (1)	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (6)
▸ Dalle dure cassante grise	META (B) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BDM
▸ Colle bitumineuse noire + Ragrée gris hétérogène non séparable (1)	MOLP le 22/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NRE (6)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P006 - Bandes calicot plus enduit - Rez de chaussée - sanitaire 010 ITM-YGZMR-3103472 Réf échantillon ITGA : IT072512-31224 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée			
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 3/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P007 - Colle bitumineuse - Rez de chaussée - chambre 008 ITM-BPYA-3103474			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31225	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris
▸ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable (1)	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (6)
▸ Dalle dure cassante grise	META (B) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA
▸ Colle bitumineuse noire + Ragréage gris non séparable (1)	MOLP le 22/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NFE (6)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P008 - Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée - chambre 008 ITM-NZYNC-3103478			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31226	
		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (5)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P009 - Bandes calicot plus enduit - Rez de chaussée - chambre 008 ITM-PAIRY-3103473			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31227	
		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (5)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P010 - Bandes calicot plus enduit - Rez de chaussée - chambre 008 ITM-RSKHU-3103476			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31228	
		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 4/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P011 - Colle bitumineuse - Rez de chaussée - sanitaire 008 ITM-NUFHH-3103475			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31229	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Colle bitumineuse noire (1)	MOLP le 22/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NRE (6)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P012 - Bandes calicot plus enduit - Rez de chaussée - sanitaire 008 ITM-WBSRE-3103988			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31230	
		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (5)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P013 - Colle bitumineuse - Rez de chaussée - chambre 011 ITM-ARNSX-3104000			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31231	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact hétérogène / Colle bitumineuse noire
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO
▸ Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (6)
▸ Matériau compact hétérogène	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO
▸ Colle bitumineuse noire	MOLP le 22/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NRE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 5/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard André Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P014 - Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée - chambre 011 ITM-XWMQK-3103998		Réf échantillon ITGA : IT072512-31232 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D/A (4) Analyste : NME (5)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard André Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P015 - Bandes calicot plus enduit - Rez de chaussée - chambre 011 ITM-LUULU-3077274		Réf échantillon ITGA : IT072512-31233 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (5)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard André Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P016 - Bandes calicot plus enduit - Rez de chaussée - chambre 011 ITM-SRAEO-3104001		Réf échantillon ITGA : IT072512-31234 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LCN (5)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard André Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P017 - Colle bitumineuse - Rez de chaussée - sanitaire 011 ITM-OWKOU-3103985		Réf échantillon ITGA : IT072512-31235 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Ragréage gris hétérogène	
▶ Revêtement souple beige (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (6)
▶ Ragréage gris hétérogène (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 6/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI1436000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P018 - Bandes calicot plus enduit - Rez de chaussée - sanitaire 011 ITM-RJXXL-3103997		Réf échantillon ITGA : IT072512-31236 Description ITGA : Peinture avec couche en papier / Enduit plâtreux blanc	
▶ Peinture avec couche en papier non séparable + Enduit plâtreux blanc (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (6)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI1436000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P019 - Colle bitumineuse - Rez de chaussée - chambre 005 ITM-WLCHX-3109336		Réf échantillon ITGA : IT072512-31237 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère / Ragréage gris	
▶ Revêtement bicouche souple beige et noir (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO
▶ Colle polymère non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (6)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI1436000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P020 - Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée - chambre 005 ITM-ONVUR-3109688		Réf échantillon ITGA : IT072512-31238 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (5)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI1436000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P021 - Bandes calicot plus enduits - Rez de chaussée - chambre 005 ITM-KAQOG-3109334		Réf échantillon ITGA : IT072512-31239 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 7/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P022 - Bandes calicot plus enduit - Rez de chaussée - chambre 005 ITM-QJTBK-3109335		Réf échantillon ITGA : IT072512-31240 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (5)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P023 - Colle bitumineuse - Rez de chaussée - sanitaire 005 ITM-YVGGG-3109360		Réf échantillon ITGA : IT072512-31241 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire	
Revêtement souple beige	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE
Colle polymère non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (6)
Colle bitumineuse noire	MOLP le 22/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NRE
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P024 - Bandes calicot plus enduit - Rez de chaussée - sanitaire 005 ITM-GXIKI-3103852		Réf échantillon ITGA : IT072512-31242 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 8/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI 14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P025 - Colle bitumineuse - Rez de chaussee - chambre 001 ITM-PGHSB-3109339			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31243	
		Description ITGA :	Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère avec poussières / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris
▶ Revêtement bicouche souple beige et noir + Colle polymère avec poussières non séparable (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (6)
▶ Dalle dure cassante grise	META (B) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NME
▶ Colle bitumineuse noire + Ragréage gris non séparable (1)	MOLP le 22/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NME (6)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI 14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P026 - Enduit a base de platre projete - Rez de chaussee - chambre 001 ITM-ITQHD-3077272			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31244	
		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (6)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI 14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P027 - Bandes calicot plus enduit - Rez de chaussee - chambre 001 ITM-QFDUX-3109340			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31245	
		Description ITGA :	Peinture avec couche en papier / Enduit plâtreux blanc en vrac
▶ Peinture avec couche en papier non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (5)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI 14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P028 - Bandes calicot plus enduit - Rez de chaussee - chambre 001 ITM-NQBWM-3109687			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31246	
		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 9/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSIXC-39709 Réf échantillon client : P029 - Colle bitumineuse - Rez de chaussee - sanitaire 001 ITM-XBSDO-3077271			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31247	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage beige / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage beige (1)	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SHE (6)
▸ Dalle dure cassante beige	META (B) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LCN
▸ Colle bitumineuse noire + Ragréage gris non séparable (1)	MOLP le 23/12/2025 Nombre de préparations : 6 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EBF (6)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSIXC-39709 Réf échantillon client : P030 - Bandes calicot plus enduit - Rez de chaussee - sanitaire 001 ITM-ZSSWS-3109342			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31248	
		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (4) Analyste : NME (5)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSIXC-39709 Réf échantillon client : P031 - Colle bitumineuse - Rez de chaussee - sanitaire 012 ITM-JQTX-3109338			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31249	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère / Ragréage gris hétérogène
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO
▸ Colle polymère non séparable + Ragréage gris hétérogène (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 10/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI 14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P032 - Bandes calicot plus enduit - Rez de chaussée - sanitaire 012 ITM-WDPYY-3103850		Réf échantillon ITGA : IT072512-31250 Description ITGA : Peinture avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche cartonnée non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (5)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI 14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P033 - Colle bitumineuse - Rez de chaussée - chambre 012 ITM-HNKN-3109337		Réf échantillon ITGA : IT072512-31251 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène	
Revêtement souple beige (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris hétérogène (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (6)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI 14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P034 - Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée - chambre 012 ITM-LBYLU-3109333		Réf échantillon ITGA : IT072512-31252 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (5)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI 14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P035 - Bandes calicot plus enduit - Rez de chaussée - chambre 012 ITM-VJHTF-3109328		Réf échantillon ITGA : IT072512-31253 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 11/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZXSC-39709 Réf échantillon client : P036 - Bandes calicot plus enduit - Rez de chaussée - chambre 012 ITM-VSBCY-3109326			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31254	
		Description ITGA : Peinture avec couche en papier / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en papier non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (5)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZXSC-39709 Réf échantillon client : P037 - Colle bitumineuse - 1er étage - chambre 101 ITM-TAPPU-3103835			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31255	
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	
Revêtement bicouche souple beige et noir + Colle polymère jaune non séparable (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NME (6)
Dalle dure cassante grise	META (B) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MWO
Colle bitumineuse noire + Ragréage gris non séparable (1)	MOLP le 22/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NRE (6)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZXSC-39709 Réf échantillon client : P038 - Enduit a base de platre projeté - 1er étage - chambre 101 ITM-TQUYW-3103987			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31256	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (5)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZXSC-39709 Réf échantillon client : P039 - Bandes calicot plus enduit - 1er étage - chambre 101 ITM-JQAGE-3103989			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31257	
		Description ITGA : Peinture avec couche en papier / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en papier non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 12/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Segfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P040 - Bandes calicot plus enduit - 1er etage - chambre 101 ITM-RLYCB-3103990			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31258	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	(1) META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (5)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Segfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P041 - Colle bitumineuse - 1er etage - Sanitaire 101 ITM-XBYJH-3103984			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31259	
		Description ITGA : Revêtement souple gris et rouge / Colle polymère / Ragréage rose / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	
▶ Revêtement souple gris et rouge	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YYC
▶ Colle polymère non séparable + Ragréage rose	(1) META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YYC (6)
▶ Dalle dure cassante grise	META (B) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA
▶ Colle bitumineuse noire + Ragréage gris non séparable	(1) MOLP le 22/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFI (6)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Segfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P042 - Bandes calicot plus enduit - 1er etage - Sanitaire 101 ITM-XQAGS-3103986			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31260	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	(1) META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 13/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZXSC-39709 Réf échantillon client : P043 - Colle bitumineuse - 1er étage - chambre 104 ITM-IRAIQ-3103407 Réf échantillon ITGA : IT072512-31261 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère avec poussières / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris hétérogène			
▸ Revêtement bicouche souple beige et noir + Colle polymère avec poussières non séparable (1)	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (6)
▸ Dalle dure cassante grise	META (B) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LCN
▸ Colle bitumineuse noire + Ragréage gris hétérogène non séparable (1)	MOLP le 22/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NRE (6)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZXSC-39709 Réf échantillon client : P044 - Enduit à base de plâtre projeté - 1er étage - chambre 104 ITM-NRHUC-3103406 Réf échantillon ITGA : IT072512-31262 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (5)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZXSC-39709 Réf échantillon client : P045 - Bandes calicot plus enduit - 1er étage - chambre 104 ITM-LFYGA-3103403 Réf échantillon ITGA : IT072512-31263 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (5)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZXSC-39709 Réf échantillon client : P046 - Bandes calicot plus enduit - 1er étage - chambre 104 ITM-IUQWR-3103404 Réf échantillon ITGA : IT072512-31264 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac			
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 14/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P047 - Colle bitumineuse - 1er étage - Sanitaire 104 ITM-PDTKH-3103402			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31265	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige et gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris
▸ Revêtement souple beige et gris	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO
▸ Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (6)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P048 - Bandes calicot plus enduit - 1er étage - Sanitaire 104 ITM-HURPP-3103405			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31266	
		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (5)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P049 - Colle bitumineuse - 1er étage - chambre 116 ITM-NPONN-3103401			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31267	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Carrelage
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (6)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P050 - Bandes calicot - 1er étage - chambre 116 ITM-LHNBT-3103400			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31268	
		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 15/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P051 - Bandes calicot plus enduit - 1er étage - chambre 116 ITM-AKKQE-3103399		Réf échantillon ITGA : IT072512-31269 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LCN (5)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P052 - Enduit a base de platre projete - 1er étage - Sanitaire 116 ITM-GOSYW-3103889		Réf échantillon ITGA : IT072512-31270 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (5)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P053 - Bandes calicot plus enduit - 1er étage - Sanitaire 116 ITM-AWSDR-3103397		Réf échantillon ITGA : IT072512-31271 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (5)
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P054 - Colle bitumineuse - 1er étage - Sanitaire 116 ITM-HVFOV-3103398		Réf échantillon ITGA : IT072512-31272 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Carrelage / Colle grise	
▶ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (6)
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 16/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P055 - Colle bitumineuse - 1er étage - chambre 110 ITM-GUEUS-3103395			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31273	
		Description ITGA :	Revêtement bicouche souple blanc et noir / Colle polymère avec poussières / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris
▸ Revêtement bicouche souple blanc et noir + Colle polymère avec poussières non séparable (1)	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LCN (6)
▸ Dalle dure cassante beige	META (B) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LCN
▸ Colle bitumineuse noire	MOLP le 23/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NRE
▸ Ragréage gris	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LCN
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P056 - Enduit à base de plâtre projeté - 1er étage - chambre 110 ITM-CJHVO-3103396			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31274	
		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P057 - Bandes calicot plus enduit - 1er étage - chambre 110 ITM-DJFZE-3103394			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31275	
		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : NME

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 17/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P058 - Bandes calicot plus enduit - 1er etage - chambre 110 ITM-MZJXP-3103427		Réf échantillon ITGA : IT072512-31276 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P059 - Colle bitumineuse - 2eme etage - Chambre 215 ITM-XSCIE-3103428		Réf échantillon ITGA : IT072512-31277 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	
▸ Revêtement bicouche souple beige et noir non séparable + Colle polymère non séparable + Dalle dure cassante grise	META (B) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LCN
▸ Colle bitumineuse noire + Ragréage gris non séparable	MOLP le 23/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NRE
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P060 - Enduit a base de platre projete - 2eme etage - Chambre 215 ITM-FBEJW-3103426		Réf échantillon ITGA : IT072512-31278 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par D/A Analyste : NME
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P061 - Bandes calicot plus enduit - 2eme etage - Chambre 215 ITM-MYQKI-3103424		Réf échantillon ITGA : IT072512-31279 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 18/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P062 - Bandes calicot plus enduit - 2eme etage - Chambre 215 ITM-BMKOD-3103425			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31280	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P063 - Colle bitumineuse - 2eme etage - Sanitaire 211 ITM-REEGG-3103423			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31281	
		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris hétérogène	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
▸ Dalle dure cassante beige	META (B) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA
▸ Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris hétérogène	MOLP le 22/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFI
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P064 - Bandes calicot plus enduit - 2eme etage - Sanitaire 211 ITM-KVLWC-3103422			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31283	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par D/A. Analyste : NME

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 19/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P065 - Enduit a base de platre projete - 2eme etage - Sanitaire 211 ITM-EJORA-3103421		Réf échantillon ITGA : IT072512-31284 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par A. Analyste : NME
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P066 - Bandes calicot plus enduit - 2eme etage - Sanitaire 211 ITM-AYEHF-3103420		Réf échantillon ITGA : IT072512-31285 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. Analyste : NME
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P067 - Colle bitumineuse - 2eme etage - Chambre 207 ITM-NEBUK-3103419		Réf échantillon ITGA : IT072512-31286 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère / Ragréage gris	
Revêtement souple beige	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Colle polymère non séparable + Ragréage gris	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P068 - Enduit a base de platre projete - 2eme etage - Chambre 207 ITM-YFTCI-3103389		Réf échantillon ITGA : IT072512-31287 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 20/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P069 - Bandes calicot plus enduit - 2eme etage - Chambre 207 ITM-ZRGVS-3103782		Réf échantillon ITGA : IT072512-31288 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P070 - Bandes calicot plus enduit - 2eme etage - Chambre 207 ITM-HVACH-3103785		Réf échantillon ITGA : IT072512-31289 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P071 - Colle bitumineuse - 2eme etage - Sanitaire 216 ITM-CXDLR-3103418		Réf échantillon ITGA : IT072512-31290 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple beige	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P072 - Enduit a base de platre projete - 2eme etage - Sanitaire 216 ITM-JOEGB-3103417		Réf échantillon ITGA : IT072512-31291 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 21/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZXSC-39709 Réf échantillon client : P073 - Bandes calicot plus enduit - 2eme etage - Sanitaire 216 ITM-AOPHC-3103416		Réf échantillon ITGA : IT072512-31292 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZXSC-39709 Réf échantillon client : P074 - Bandes calicot plus enduit - 2eme etage - Sanitaire 216 ITM-YNWNM-3103415		Réf échantillon ITGA : IT072512-31293 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZXSC-39709 Réf échantillon client : P075 - Colle bitumineuse - 3eme etage - Chambre 301 ITM-MGPUZ-3103438		Réf échantillon ITGA : IT072512-31294 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire / Dalle dure cassante beige	
Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Colle polymère non séparable + Ragréage gris non séparable + Colle bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BDM
Dalle dure cassante beige	META (B) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BDM
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZXSC-39709 Réf échantillon client : P076 - Enduit a base de platre projete - 3eme etage - Chambre 301 ITM-VETMX-3103413		Réf échantillon ITGA : IT072512-31295 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 22/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P077 - Bandes calicot plus enduit - 3eme etage - Chambre 301 ITM-BTAWY-3103412		Réf échantillon ITGA : IT072512-31296 Description ITGA : Peinture avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture avec couche cartonnée non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P078 - Bandes calicot plus enduit - 3eme etage - Chambre 301 ITM-UUUTJ-3103414		Réf échantillon ITGA : IT072512-31297 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P079 - Colle bitumineuse - 3eme etage - sanitaire 305 ITM-PGWOL-3103410		Réf échantillon ITGA : IT072512-31298 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère / Ragrée rose / Ragrée gris / Dalle dure cassante bleue / Colle bitumineuse noire	
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
▶ Colle polymère non séparable + Ragrée rose + Ragrée gris non séparable	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : BDM
▶ Dalle dure cassante bleue	META (B) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BDM
▶ Colle bitumineuse noire	MOLP le 23/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NRE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 23/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P080 - Enduit a base de platre projete - 3eme etage - sanitaire 305 ITM-HQNUK-3103409		Réf échantillon ITGA : IT072512-31299 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P081 - Bandes calicot plus enduit - 3eme etage - sanitaire 305 ITM-LJGCW-3103089		Réf échantillon ITGA : IT072512-31300 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P082 - Bandes calicot plus enduit - 3eme etage - sanitaire 305 ITM-UULSO-3103090		Réf échantillon ITGA : IT072512-31301 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P083 - Colle bitumineuse - 3eme etage - Chambre 310 ITM-CPWRQ-3103436		Réf échantillon ITGA : IT072512-31302 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère avec poussières / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragrée gris	
Revêtement bicouche souple beige et noir + Colle polymère avec poussières non séparable	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Dalle dure cassante beige	META (B) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LCN
Colle bitumineuse noire + Ragrée gris non séparable	MOLP le 23/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NRE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 24/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P084 - Enduit a base de platre projete - 3eme etage - Chambre 310 ITM-GPRL-3103408		Réf échantillon ITGA : IT072512-31303 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P085 - Bandes calicot plus enduit - 3eme etage - Chambre 310 ITM-RMVPT-3103088		Réf échantillon ITGA : IT072512-31304 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P086 - Bandes calicot plus enduit - 3eme etage - Chambre 310 ITM-IARQA-3103783		Réf échantillon ITGA : IT072512-31305 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P087 - Colle bitumineuse - 4eme etage - Sanitaire 415 ITM-ZVOZL-3103896		Réf échantillon ITGA : IT072512-31306 Description ITGA : Revêtement souple / Colle polymère / Ragréage gris	
Revêtement souple	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Colle polymère non séparable + Ragréage gris	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 25/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P088 - Bandes calicot plus enduits - 4eme etage - Sanitaire 415 ITM-GHYFE-3103897		Réf échantillon ITGA : IT072512-31307 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche en papier	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche en papier	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P089 - Enduit a base de platre projete - 4eme etage - Chambre 415 ITM-DRKTI-3103887		Réf échantillon ITGA : IT072512-31308 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P090 - Bandes calicot plus enduit - 4eme etage - Sanitaire 415 ITM-JDYZR-3103888		Réf échantillon ITGA : IT072512-31309 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LCN
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P091 - Colle bitumineuse - 4eme etage - Chambre 407 ITM-PSKBZ-3103081		Réf échantillon ITGA : IT072512-31310 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère avec poussières / Dalle dure cassante bleue / Colle bitumineuse noire / Ragrée gris	
▶ Revêtement bicouche souple beige et noir + Colle polymère avec poussières non séparable	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
▶ Dalle dure cassante bleue	META (B) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LCN
▶ Colle bitumineuse noire + Ragrée gris non séparable	MOLP le 23/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NRE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 26/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P092 - Bandes calicot plus enduit - 4eme etage - Chambre 407 ITM-ALGUX-3103082		Réf échantillon ITGA : IT072512-31311 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P093 - Enduit a base de platre projete - 4eme etage - Chambre 407 ITM-RKPIU-3103087		Réf échantillon ITGA : IT072512-31312 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P094 - Bandes calicot plus enduit - 4eme etage - Chambre 407 ITM-EQIIR-3103086		Réf échantillon ITGA : IT072512-31313 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 27/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P095 - Colle bitumineuse - 4eme etage - Sanitaire 401 ITM-LOTOB-3103085			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31314	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrée rose / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragrée gris hétérogène
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YYC
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragrée rose	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YYC
▸ Dalle dure cassante beige	META (B) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA
▸ Colle bitumineuse noire non séparable + Ragrée gris hétérogène	MOLP le 22/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFI
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P096 - Enduit a base de platre projete - 4eme etage - Sanitaire 401 ITM-VBCTN-3103898			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31315	
		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJQ
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P097 - Bandes calicot plus enduit - 4eme etage - Sanitaire 401 ITM-QAITU-3103083			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31316	
		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJQ

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 28/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSIXC-39709 Réf échantillon client : P098 - Bandes calicot plus enduit - 4eme etage - Sanitaire 401 ITM-VQOPT-3103084			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31317	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LCN
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSIXC-39709 Réf échantillon client : P099 - Colle de carrelage - Rez de chaussee - Cuisine ITM-EFTKZ-3109330			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31318	
		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSIXC-39709 Réf échantillon client : P100 - peinture beton - Rez de chaussee - Cuisine ITM-MKZAC-3109343			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31319	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSIXC-39709 Réf échantillon client : P101 - Colle de carrelage - Rez de chaussee - circulation ITM-ZNVZU-3103411			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31320	
		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 29/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P102 - Enduit a base de platre - Rez de chaussée - circulation ITM-KCPYK-3103832		Réf échantillon ITGA : IT072512-31321 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P103 - Enduit a base de platre - Rez de chaussée - circulation ITM-DGDBD-3103899		Réf échantillon ITGA : IT072512-31322 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P104 - Colle de carrelage - 2eme etage - Circulation 2 ITM-YDNND-3103831		Réf échantillon ITGA : IT072512-31323 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P105 - Enduit a base de platre - 2eme etage - Circulation 2 ITM-UHBNN-3103833		Réf échantillon ITGA : IT072512-31324 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 30/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Segfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P106 - Enduit a base de platre - 2eme etage - Circulation 2 ITC-DHUYU-3103834		Réf échantillon ITGA : IT072512-31325 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Segfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P107 - Colle de carrelage - 2eme etage - Cuisine 2 ITC-JHFK-3103830		Réf échantillon ITGA : IT072512-31326 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Segfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P108 - peinture beton - 2eme etage - Cuisine 2 ITC-DFNE-3103829		Réf échantillon ITGA : IT072512-31327 Description ITGA : Enduit plâtreux en vrac / Peinture	
Enduit plâtreux en vrac + Peinture non séparable	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Segfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P109 - Bandes calicot - 2eme etage - Cuisine 2 ITC-XDCKP-3104002		Réf échantillon ITGA : IT072512-31328 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 31/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI 14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P110 - Bandes calicot plus enduit - 2eme etage - Cuisine 2 ITC-HCYCC-3103849		Réf échantillon ITGA : IT072512-31329 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI 14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P111 - Colle de carrelage - 4eme etage - Circulation 4 ITC-CKETP-3103839		Réf échantillon ITGA : IT072512-31330 Description ITGA : Colle grise	
Colle grise	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI 14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P112 - Enduit a base de platre - 4eme etage - Circulation 4 ITC-GDLBW-3103994		Réf échantillon ITGA : IT072512-31331 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LCN
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI 14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P113 - Enduit a base de platre projete - 4eme etage - Circulation 4 ITC-SXDVB-3103841		Réf échantillon ITGA : IT072512-31332 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LCN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 32/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P114 - Colle de carrelage - 4eme etage - Cuisine 4 ITM-OKCPQ-3103842			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31333	
		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P115 - Enduit a base de platre - 4eme etage - Cuisine 4 ITM-JCYFD-3103837			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31334	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LCN
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P116 - Bandes calicot - 4eme etage - Cuisine 4 ITM-PAYQM-3103838			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31335	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac	META (A) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LCN
Réf dossier client : 2512CHNRO - BI14360000001786 - Residence universitaire du Panorama / 29 - 31, Boulevard Andre Siegfried 76130 MONT SAINT AIGNAN ITC-WTZSXC-39709 Réf échantillon client : P117 - Bandes calicot plus enduit - 4eme etage - Cuisine 4 ITM-NHJLY-3103840			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-31336	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO

- (1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
- (2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
- (3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
- (4) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
- (5) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
- (6) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 33/34

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0725-51824 EN DATE DU 23/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

Validé par : Matthias SIX Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 34/34

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

Néant

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



CERTIFICAT

N° DTI / 2002-016

Certifie par la présente que :

Christophe DUMOULIN

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	29/07/2020	28/07/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	29/07/2020	28/07/2027
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	20/04/2023	19/04/2030
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	28/04/2023	27/04/2030
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	20/04/2023	19/04/2030

qui ont été réalisées par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification


 Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr
 SOCOTEC Certification France - 13, cours Volmy 93977 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 450 954 309 - www.socotec-certification-international.fr


Thomas Hennion, Directeur opérationnel

