

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier : **EPFBR2_20250522_BATIMENTA2**
Norme employée : **AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)**
Date du repérage : **03/06/2025**
Heure d'arrivée : **09 h 30**
Date émission : **20/06/2025**



Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition, conformément à l'arrêté du 26 juin 2013, de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la note de la DGT de juin 2021. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **BATIMENT A2
1 RUE GUILLAUME DE BERRIC
56230 BERRIC**

Référence cadastrale : **Non communiquée**
Périmètre de repérage : **Ensemble du bâtiment**

Propriétaire

Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **72 boulevard Albert 1er
35207 RENNES**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) : **Propriétaire**
Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **72 boulevard Albert 1er
35207 RENNES**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité : **7627751904 / 01/07/2025**

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	JOSSO Olivier	Diagnostiqueur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 02/02/2024 Échéance : 01/02/2031 N° de certification : 18-1154
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	JOSSO Olivier	Diagnostiqueur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 02/02/2024 Échéance : 01/02/2031 N° de certification : 18-1154

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	3
D.	Résultats détaillés du repérage.....	4
	D.1. Listes des locaux visités.....	4
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	5
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	6
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	27
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante.....	27
	D.6. Zones non visitées.....	28
E.	Annexes au rapport.....	29
	E.1. Consignes générales de sécurité.....	29
	E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	31
	E.3. Planches de repérage.....	33
	E.4. Résultats d'analyses.....	40

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **03/06/2025**

Type de bâtiment : **Habitation**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Aucun accompagnateur

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

L'espace sous la dalle du bâtiment peut comporter des matériaux et/ou produits susceptibles de contenir de l'amiante. Ces éléments de construction ne peuvent être investigués sans travaux lourds de destruction et/ou de terrassement. Lors de ces travaux, il conviendra de faire appel à un diagnostiqueur dès lors qu'un doute serait émis sur la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés dans le présent rapport. Ceci ne donne pas lieu à un pré-rapport.

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecart par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
EUROFINS	Parc de la Lormandiere Rue Maryse Bastie Batiment C Campus de Ker Lann - 35170 BRUZ	1-6491



C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

Enduit plâtre sur mur béton (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - WC	Peinture murale (beige) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - WC
Plaque fibres-ciment (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - SAS; RDC - WC	Plaque fibres-ciment (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - WC

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.



D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

- ❖ RDC - Pièce 1
- ❖ RDC - Escalier
- ❖ Étage 1 - Pièce 1
- ❖ Étage 1 - Cheminée
- ❖ Extérieur - Toiture 1

- ❖ RDC - Pièce 2
- ❖ RDC - SAS
- ❖ Étage 1 - Pièce 2
- ❖ Étage 2 - Pièce 1
- ❖ Extérieur - Toiture. 2

- ❖ RDC - Cheminée
- ❖ RDC - WC
- ❖ Étage 1 - Escalier
- ❖ Étage 2 - Pièce 2
- ❖ Jardin - Fosse

D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

- (1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante
- (2) : Conformément à note de la DGT de juin 2021, le tableau ci-dessous comporte les informations nécessaires à l'évaluation de la quantité de matériaux contenant de l'amiante. Les informations collectées (nombre d'unités, linéaires, surfaces) sont fournies sans précision de marge d'erreur, aucune imprécision ne peut donc être opposée à la société AED Expertises. Ces relevés ne visent en aucun cas à permettre un chiffrage des interventions en sous-section 3 ou 4, ni de traitement des déchets contenant de l'amiante. La responsabilité de la société AED Expertises ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo	Quantité estimée ⁽²⁾
RDC - WC	Identifiant : M0007 Description : Enduit plâtre sur mur béton	Après analyse en laboratoire (P0007)		2.5 m2
RDC - WC	Identifiant : M0008 Description : Peinture murale (beige)	Après analyse en laboratoire (P0008)		2.5 m2
RDC - SAS; RDC - WC	Identifiant : M0014 Description : Plaque fibres-ciment	Après analyse en laboratoire (P0014)		8 m2
RDC - WC	Identifiant : M0015 Description : Plaque fibres-ciment	Après analyse en laboratoire (P0015)		8 m2


D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - WC	Identifiant : M0001 (P0001) Description : Enduit ciment mural	
RDC - WC	Identifiant : M0002 (P0002) Description : Enduit ciment mural	
RDC - WC	Identifiant : M0003 (P0003) Description : Mastic vitrier	
RDC - WC	Identifiant : M0004 (P0004) Description : Peinture murale (vert)	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - WC	Identifiant : M0005 (P0005) Description : Enduit ciment peint mural (blanc)	
RDC - WC	Identifiant : M0006 (P0006) Description : Plaque plane	
RDC - WC	Identifiant : M0009 (P0009) Description : Joint mousse	
RDC - WC	Identifiant : M0010 (P0010) Description : Enduit plâtre wde calfeutrement	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - WC	Identifiant : M0011 (P0011) Description : Linoleum + colle	
RDC - WC	Identifiant : M0012 (P0012) Description : Colle + ragréage	
RDC - WC	Identifiant : M0013 (P0013) Description : Béton	
RDC - SAS	Identifiant : M0016 (P0016) Description : Béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - SAS	Identifiant : M0017 (P0017) Description : Béton (galets)	
RDC - SAS; Parties extérieures	Identifiant : M0018 (P0018) Description : Enduit ciment mural	
RDC - SAS	Identifiant : M0019 (P0019) Description : Enduit plâtre	
RDC - SAS	Identifiant : M0020 (P0020) Description : Mastic vitrier	

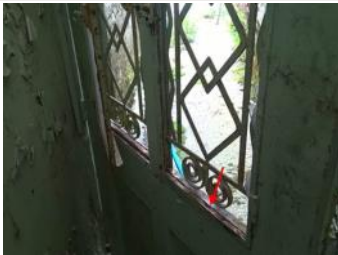Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - SAS	Identifiant : M0021 (P0021) Description : Peinture murale (bleu)	
RDC - SAS	Identifiant : M0022 (P0022) Description : Mastic vitrier	
Parties extérieures	Identifiant : M0023 (P0023) Description : Plaque ondulée en fibres de toiture	
Parties extérieures	Identifiant : M0024 (P0024) Description : Joint d'étanchéité de vis (noir)	

Localisation	Description du matériau	Photo
Parties extérieures	Identifiant : M0025 (P0025) Description : Enduit ciment mural des solins	
Parties extérieures	Identifiant : M0026 (P0026) Description : Enduit ciment de calfeutrement	
Parties extérieures	Identifiant : M0027 (P0027) Description : Enduit ciment de calfeutrement	
Parties extérieures	Identifiant : M0028 (P0028) Description : Enduit de façade	

Localisation	Description du matériau	Photo
Parties extérieures	Identifiant : M0029 (P0029) Description : Enduit ciment mural	
Parties extérieures	Identifiant : M0030 (P0030) Description : Enduit ciment mural de calfeutrement	
Parties extérieures	Identifiant : M0031 (P0031) Description : Enduit plâtre de scellement	
RDC - Pièce 2	Identifiant : M0032 (P0032) Description : Béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 2	Identifiant : M0033 (P0033) Description : Béton	
RDC - Pièce 1; RDC - Pièce 2; Étage 1 - Pièce 1; Étage 1 - Pièce 2; Étage 2 - Pièce 1; Étage 2 - Pièce 2	Identifiant : M0034 (P0034) Description : Joint de maçonnerie	
RDC - Pièce 2	Identifiant : M0035 (P0035) Description : Béton (linteau)	
RDC - Pièce 1; RDC - Pièce 2; Étage 1 - Pièce 1; Étage 1 - Pièce 2; Étage 2 - Pièce 1; Étage 2 - Pièce 2	Identifiant : M0036 (P0036) Description : Enduit ciment mural	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0037 (P0037) Description : Peinture porte (vert)	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0038 (P0038) Description : Mastic vitrier	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0039 (P0039) Description : Béton	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0040 (P0040) Description : Seuil de porte	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0041 (P0041) Description : Peinture porte (beige)	
RDC - Cheminée	Identifiant : M0042 (P0042) Description : Béton	
RDC - Cheminée	Identifiant : M0043 (P0043) Description : Béton	
RDC - Cheminée; Étage 1 - Cheminée	Identifiant : M0044 (P0044) Description : Béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Cheminée	Identifiant : M0045 (P0045) Description : Enduit ciment mural	
RDC - Cheminée	Identifiant : M0046 (P0046) Description : Joint de maçonnerie	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0047 (P0047) Description : Enduit ciment mural	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0048 (P0048) Description : Colle de faïence	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0049 (P0049) Description : Enduit plâtre	
RDC - Pièce 1; Étage 1 - Pièce 1; Étage 1 - Pièce 2; Étage 2 - Pièce 1; Étage 2 - Pièce 2	Identifiant : M0050 (P0050) Description : Enduit ciment mural	
RDC - Pièce 1; Étage 1 - Pièce 1; Étage 2 - Pièce 1	Identifiant : M0051 (P0051) Description : Béton	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0052 (P0052) Description : Enduit plâtre	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0053 (P0053) Description : Joint de maçonnerie	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0054 (P0054) Description : Béton	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0055 (P0055) Description : Enduit ciment mural	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0056 (P0056) Description : Béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0057 (P0057) Description : Béton	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0058 (P0058) Description : Enduit ciment mural	
RDC - SAS	Identifiant : M0059 (P0059) Description : Plaque plane	
Étage 1 - Pièce 2	Identifiant : M0060 (P0060) Description : Enduit plâtre	



Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Pièce 1	Identifiant : M0061 (P0061) Description : Enduit plâtre	
Étage 1 - Pièce 1	Identifiant : M0062 (P0062) Description : Enduit plâtre de scellement	
Étage 1 - Cheminée	Identifiant : M0063 (P0063) Description : Béton	
Étage 1 - Cheminée	Identifiant : M0064 (P0064) Description : Joint de maçonnerie	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Pièce 1; Étage 1 - Pièce 2; Étage 2 - Pièce 1; Étage 2 - Pièce 2	Identifiant : M0065 (P0065) Description : Joints mousse	
Étage 1 - Pièce 1; Étage 2 - Pièce 2	Identifiant : M0066 (P0066) Description : Béton	
Étage 1 - Pièce 1; Étage 1 - Pièce 2; Étage 2 - Pièce 2	Identifiant : M0067 (P0067) Description : Joint chassis-maçonnerie	
Étage 1 - Pièce 1; Étage 1 - Pièce 2; Étage 2 - Pièce 2	Identifiant : M0068 (P0068) Description : Joint chassis-vitrage	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Pièce 1; Étage 1 - Pièce 2; Étage 2 - Pièce 2	Identifiant : M0069 (P0069) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	
Étage 1 - Pièce 1; Étage 1 - Pièce 2	Identifiant : M0070 (P0070) Description : Béton	
Étage 1 - Pièce 1; Étage 1 - Pièce 2; Étage 2 - Pièce 1; Étage 2 - Pièce 2	Identifiant : M0071 (P0071) Description : Peinture plafond	
Parties extérieures	Identifiant : M0072 (P0072) Description : Lé bitumineux d'étanchéité	

Localisation	Description du matériau	Photo
Parties extérieures	Identifiant : M0073 (P0073) Description : Enduit ciment mural de solin	
Parties extérieures	Identifiant : M0074 (P0074) Description : Enduit ciment de jambage	
Parties extérieures	Identifiant : M0075 (P0075) Description : Enduit ciment mural appui de fenêtres	
RDC - Pièce 1; Étage 1 - Pièce 1	Identifiant : M0076 (P0076) Description : Béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
Extérieur - Toiture 1	Identifiant : M0077 (P0077) Description : Ardoises	
Parties extérieures	Identifiant : M0078 (P0078) Description : Peinture porte	
Parties extérieures	Identifiant : M0079 (P0079) Description : Enduit ciment mural de calfeutrement	
Parties extérieures	Identifiant : M0080 (P0080) Description : Joint de maçonnerie	

Localisation	Description du matériau	Photo
Parties extérieures	Identifiant : M0081 (P0081) Description : Joint de maçonnerie	
Parties extérieures	Identifiant : M0082 (P0082) Description : Joint de maçonnerie	
Parties extérieures	Identifiant : M0083 (P0083) Description : Joint de maçonnerie	
Parties extérieures	Identifiant : M0084 (P0084) Description : Enduit ciment mural de scellement	



Localisation	Description du matériau	Photo
Parties extérieures	Identifiant : M0085 (P0085) Description : Enduit plâtre	
Parties extérieures	Identifiant : M0086 (P0086) Description : Béton	
Parties extérieures	Identifiant : M0087 (P0087) Description : Béton	
Jardin - Fosse	Identifiant : M0088 (P0088) Description : Béton	



D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-



D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Fait à **BERRIC**, le **20/06/2025**
Par : **JOSSO Olivier**

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - 102, route de Limours - Bat A6 - 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE**

E. Annexes au rapport

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 :

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épandements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

E.1. Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangers de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.


Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0001	Enduit ciment mural	RDC - WC
P0002	Enduit ciment mural	RDC - WC
P0003	Mastic vitrier	RDC - WC
P0004	Peinture murale (vert)	RDC - WC
P0005	Enduit ciment peint mural (blanc)	RDC - WC
P0006	Plaque plane	RDC - WC
P0007	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - WC
P0008	Peinture murale (beige)	RDC - WC
P0009	Joint mousse	RDC - WC
P0010	Enduit plâtre wde calfeutrement	RDC - WC
P0011	Linoleum + colle	RDC - WC
P0012	Colle + ragréage	RDC - WC
P0013	Béton	RDC - WC
P0014	Plaque fibres-ciment	RDC - SAS
P0015	Plaque fibres-ciment	RDC - WC
P0016	Béton	RDC - SAS
P0017	Béton (galets)	RDC - SAS
P0018	Enduit ciment mural	RDC - SAS
P0019	Enduit plâtre	RDC - SAS
P0020	Mastic vitrier	RDC - SAS
P0021	Peinture murale (bleu)	RDC - SAS
P0022	Mastic vitrier	RDC - SAS
P0023	Plaque ondulée en fibres de toiture	Parties extérieures
P0024	Joint d'étanchéité de vis (noir)	Parties extérieures
P0025	Enduit ciment mural des solins	Parties extérieures
P0026	Enduit ciment de calfeutrement	Parties extérieures
P0027	Enduit ciment de calfeutrement	Parties extérieures
P0028	Enduit de façade	Parties extérieures
P0029	Enduit ciment mural	Parties extérieures
P0030	Enduit ciment mural de calfeutrement	Parties extérieures
P0031	Enduit plâtre de scellement	Parties extérieures
P0032	Béton	RDC - Pièce 2
P0033	Béton	RDC - Pièce 2
P0034	Joint de maçonnerie	RDC - Pièce 2
P0035	Béton (linteau)	RDC - Pièce 2
P0036	Enduit ciment mural	RDC - Pièce 2
P0037	Peinture porte (vert)	RDC - Pièce 1
P0038	Mastic vitrier	RDC - Pièce 1
P0039	Béton	RDC - Pièce 1
P0040	Seuil de porte	RDC - Pièce 1
P0041	Peinture porte (beige)	RDC - Pièce 1
P0042	Béton	RDC - Cheminée
P0043	Béton	RDC - Cheminée
P0044	Béton	RDC - Cheminée
P0045	Enduit ciment mural	RDC - Cheminée
P0046	Joint de maçonnerie	RDC - Cheminée
P0047	Enduit ciment mural	RDC - Pièce 1
P0048	Colle de faïence	RDC - Pièce 1
P0049	Enduit plâtre	RDC - Pièce 1
P0050	Enduit ciment mural	RDC - Pièce 1
P0051	Béton	RDC - Pièce 1
P0052	Enduit plâtre	RDC - Pièce 1
P0053	Joint de maçonnerie	RDC - Pièce 1
P0054	Béton	RDC - Pièce 1

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0055	Enduit ciment mural	RDC - Pièce 1
P0056	Béton	RDC - Pièce 1
P0057	Béton	RDC - Pièce 1
P0058	Enduit ciment mural	RDC - Pièce 1
P0059	Plaque plane	RDC - SAS
P0060	Enduit plâtre	Étage 1 - Pièce 2
P0061	Enduit plâtre	Étage 1 - Pièce 1
P0062	Enduit plâtre de scellement	Étage 1 - Pièce 1
P0063	Béton	Étage 1 - Cheminée
P0064	Joint de maçonnerie	Étage 1 - Cheminée
P0065	Joints mousse	Étage 1 - Pièce 1
P0066	Béton	Étage 1 - Pièce 1
P0067	Joint chassis-maçonnerie	Étage 1 - Pièce 1
P0068	Joint chassis-vitrage	Étage 1 - Pièce 1
P0069	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	Étage 1 - Pièce 1
P0070	Béton	Étage 1 - Pièce 1
P0071	Peinture plafond	Étage 1 - Pièce 1
P0072	Lé bitumineux d'étanchéité	Parties extérieures
P0073	Enduit ciment mural de solin	Parties extérieures
P0074	Enduit ciment de jambage	Parties extérieures
P0075	Enduit ciment mural appui de fenêtres	Parties extérieures
P0076	Béton	Étage 1 - Pièce 1
P0077	Ardoises	Extérieur - Toiture 1
P0078	Peinture porte	Parties extérieures
P0079	Enduit ciment mural de calfeutrement	Parties extérieures
P0080	Joint de maçonnerie	Parties extérieures
P0081	Joint de maçonnerie	Parties extérieures
P0082	Joint de maçonnerie	Parties extérieures
P0083	Joint de maçonnerie	Parties extérieures
P0084	Enduit ciment mural de scellement	Parties extérieures
P0085	Enduit plâtre	Parties extérieures
P0086	Béton	Parties extérieures
P0087	Béton	Parties extérieures
P0088	Béton	Jardin - Fosse


E.3. Planches de repérage

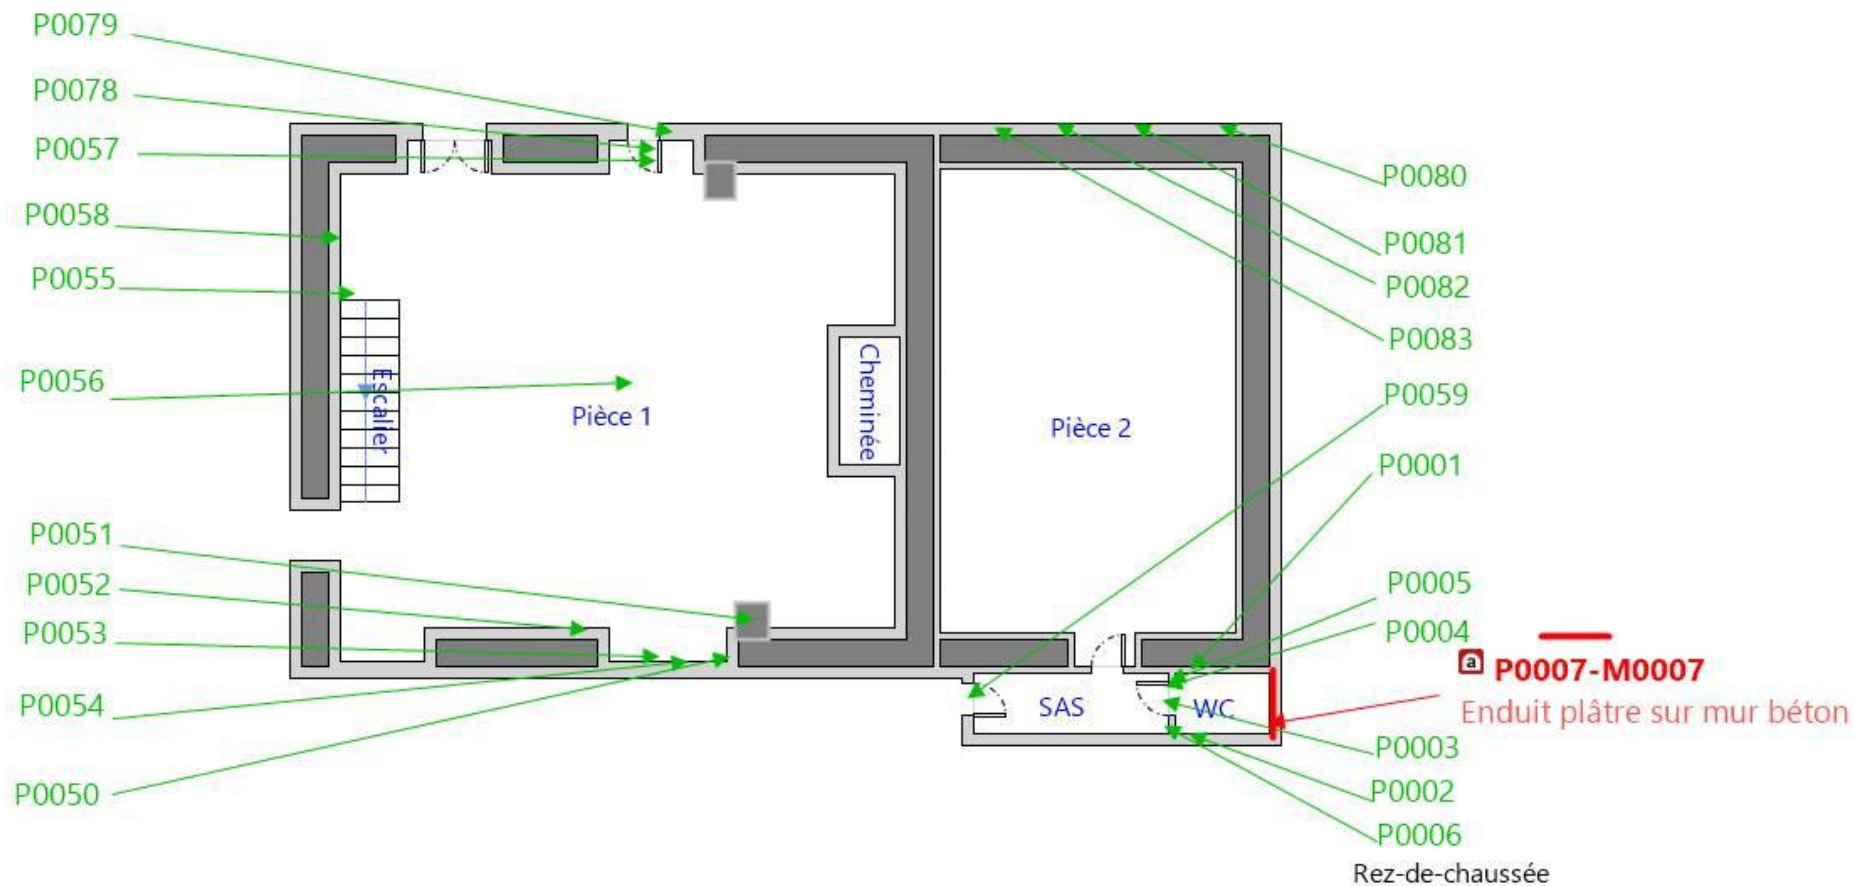

Annexe au rapport : EPFBR2_20250522_BATIMENTA2

Propriétaire : EPF Bretagne
72 boulevard Albert 1er
35207 RENNESBien : BATIMENT A2
1 RUE GUILLAUME DE BERRIC
56230 BERRICEtabli par : JOSSO Olivier
Société : AED Groupe
Le : 20/06/2025Croquis 1 / 7
Version : V01
du : 20/06/2025


a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

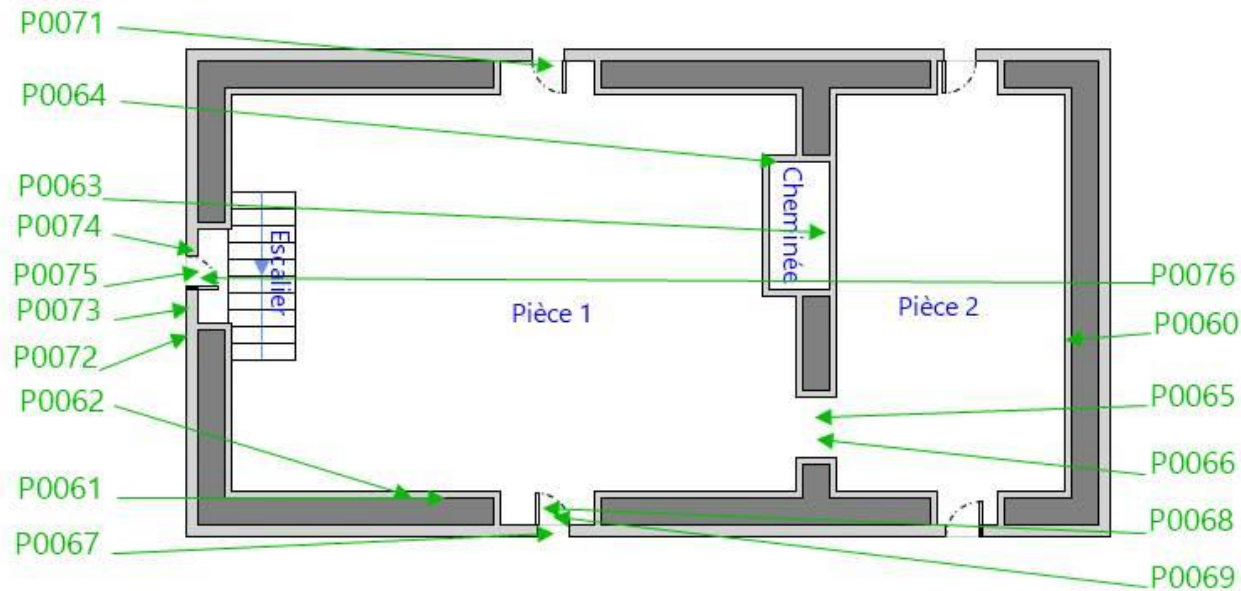

1er Etage

Annexe au rapport : **EPFBR2_20250522_BATIMENTA2**Propriétaire : EPF Bretagne
72 boulevard Albert 1er
35207 RENNESBien : BATIMENT A2
1 RUE GUILLAUME DE BERRIC
56230 BERRICÉtabli par : JOSSO Olivier
Société : AED Groupe
Le : 20/06/2025Croquis 2 / 7
Version : V01
du : 20/06/2025

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

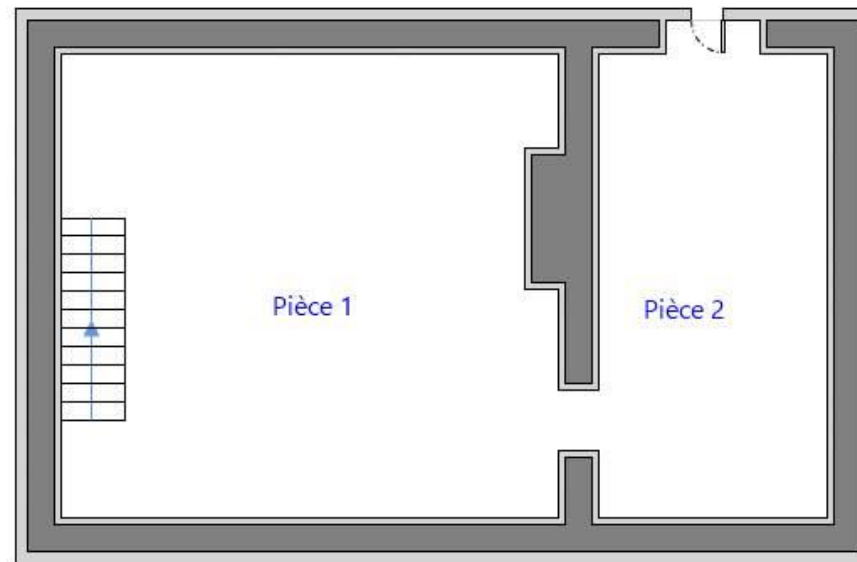

2ème Etage

Annexe au rapport : **EPFBR2_20250522_BATIMENTA2**


Propriétaire : EPF Bretagne
72 boulevard Albert 1er
35207 RENNES

Bien : BATIMENT A2
1 RUE GUILLAUME DE BERRIC
56230 BERRIC

Etabli par : JOSSO Olivier
Société : AED Groupe
Le : 20/06/2025

Croquis 3 / 7
Version : V01
du : 20/06/2025

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

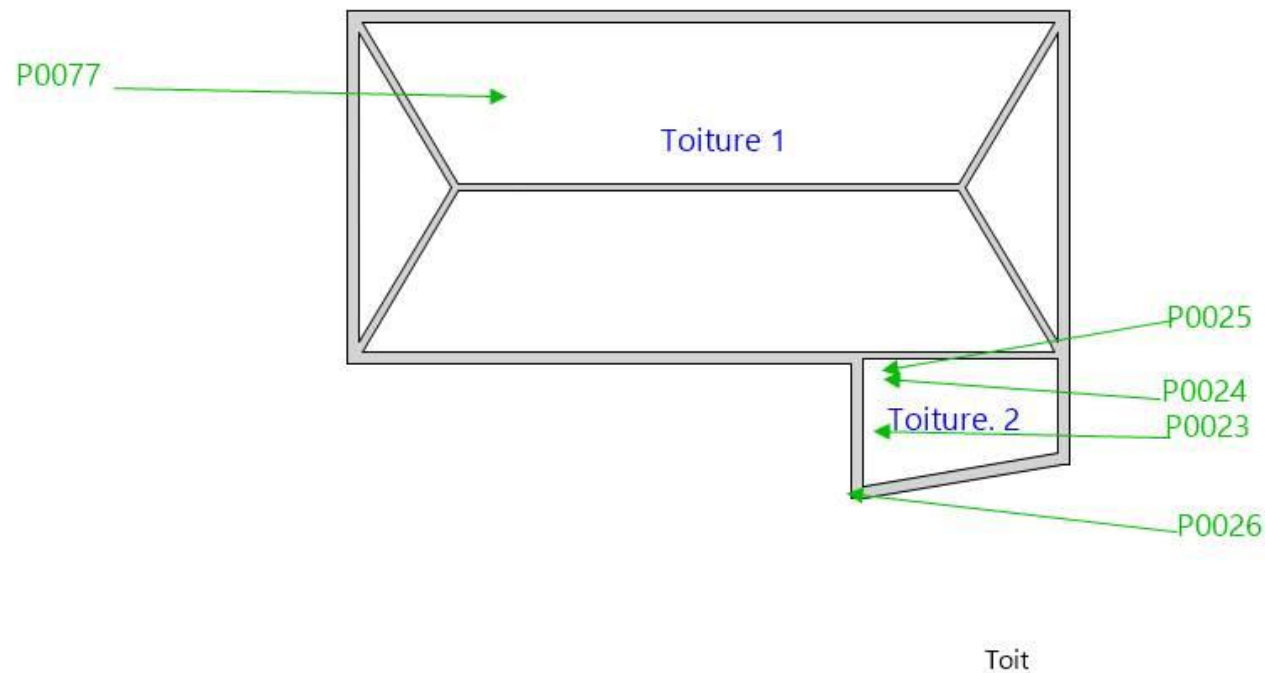

Annexe au rapport : **EPFBR2_20250522_BATIMENTA2**


Propriétaire : EPF Bretagne
72 boulevard Albert 1er
35207 RENNES

Bien : BATIMENT A2
1 RUE GUILLAUME DE BERRIC
56230 BERRIC

Établi par : JOSSO Olivier
Société : AED Groupe
Le : 20/06/2025

Croquis 4 / 7
Version : V01
du : 20/06/2025


PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

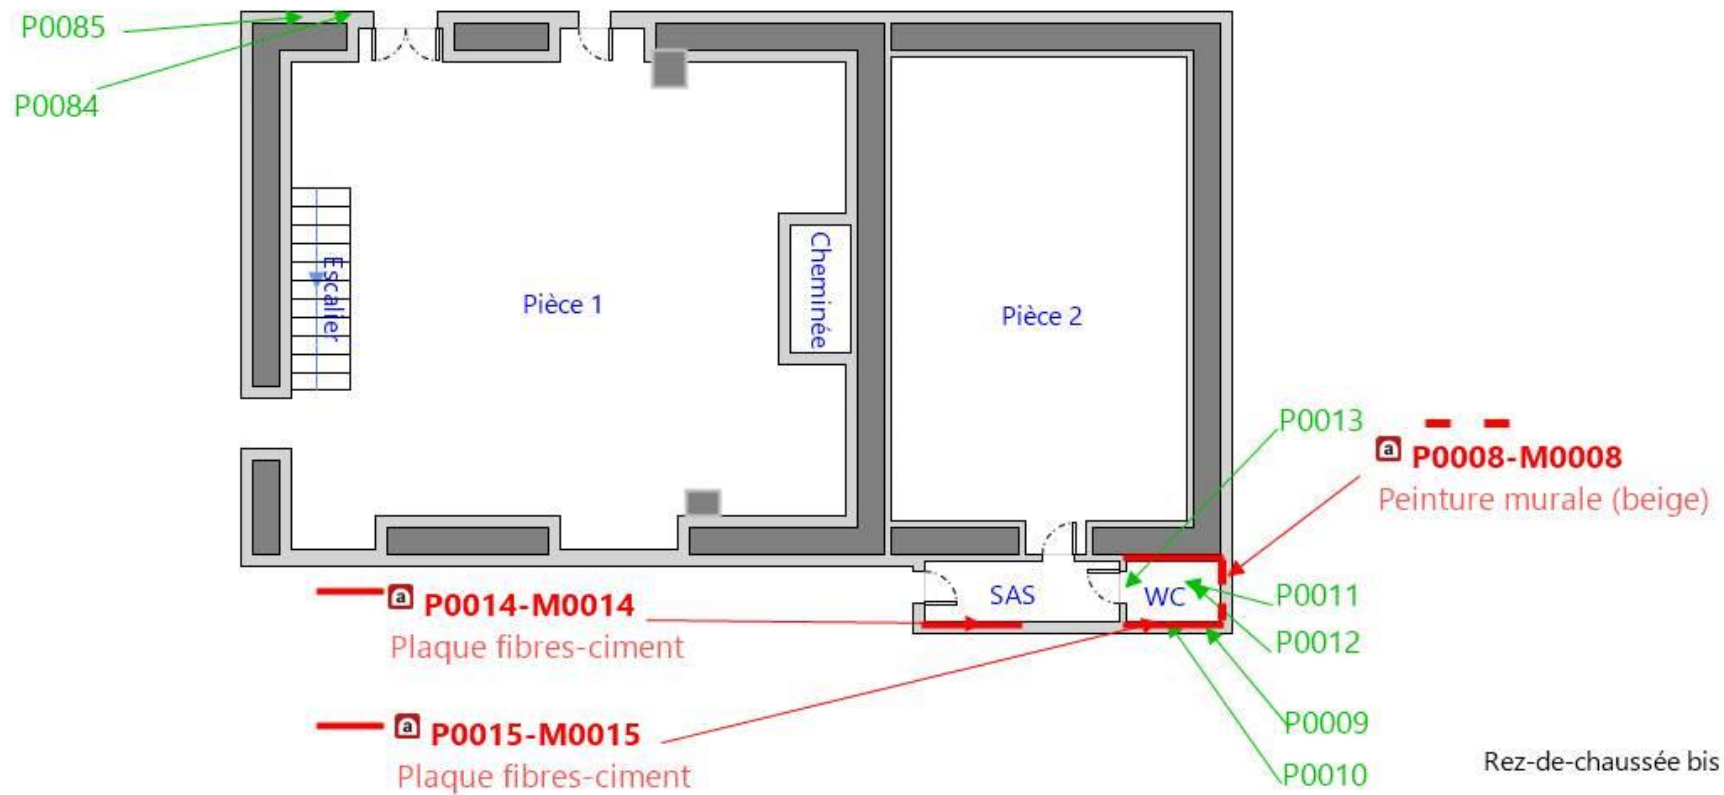

Annexe au rapport : EPFBR2_20250522_BATIMENTA2

Propriétaire : EPF Bretagne
72 boulevard Albert 1er
35207 RENNESBien : BATIMENT A2
1 RUE GUILLAUME DE BERRIC
56230 BERRICEtabli par : JOSSO Olivier
Société : AED Groupe
Le : 20/06/2025Croquis 5 / 7
Version : V01
du : 20/06/2025


a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

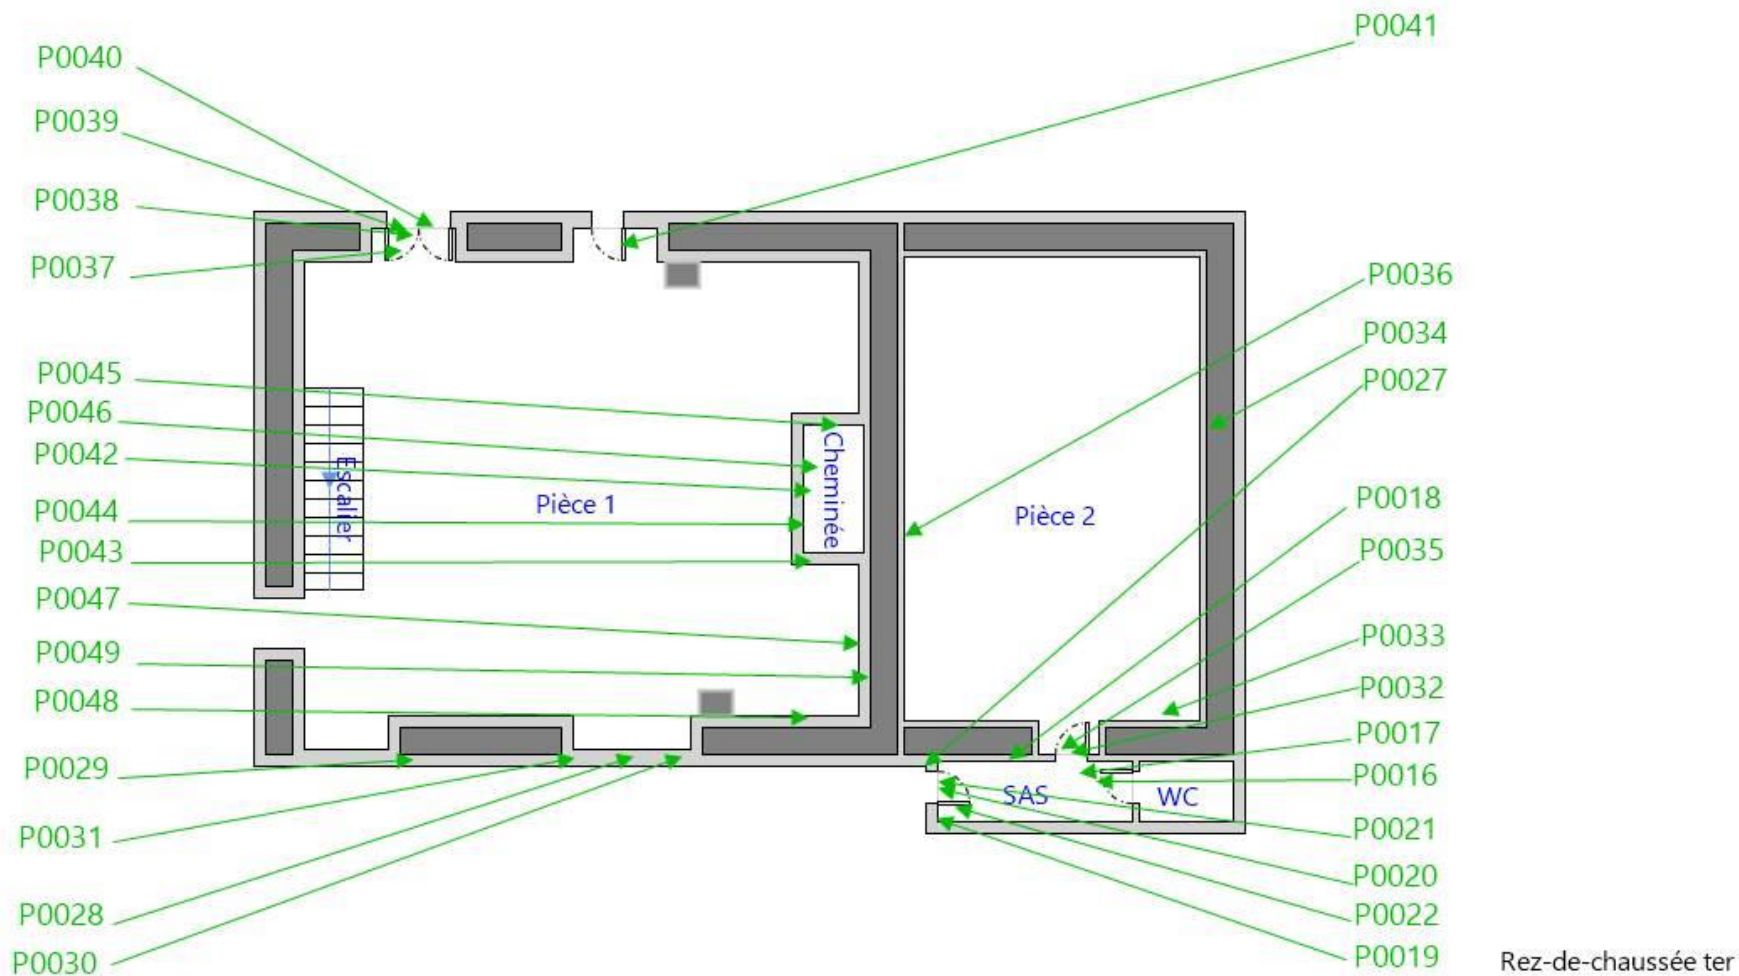

Annexe au rapport : EPFBR2_20250522_BATIMENTA2

Propriétaire : EPF Bretagne
72 boulevard Albert 1er
35207 RENNESBien : BATIMENT A2
1 RUE GUILLAUME DE BERRIC
56230 BERRICEtabli par : JOSSO Olivier
Société : AED Groupe
Le : 20/06/2025Croquis 6 / 7
Version : V01
du : 20/06/2025

PXXXX - MXXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

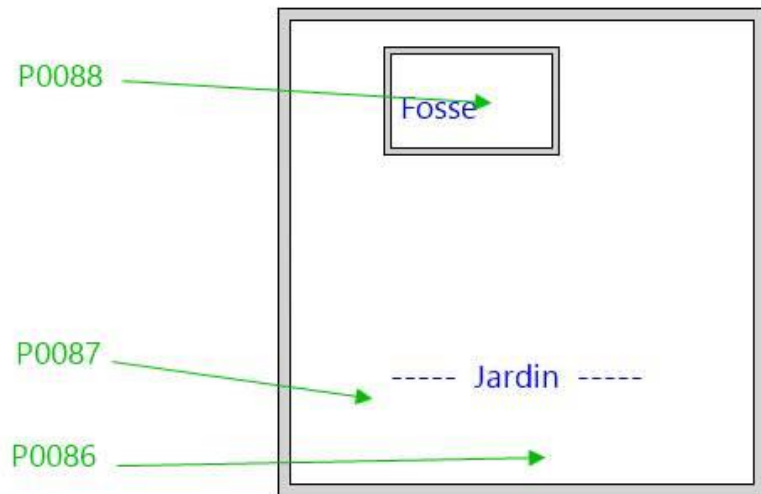

Jardin

Annexe au rapport : **EPFBR2_20250522_BATIMENTA2**

Propriétaire : EPF Bretagne
72 boulevard Albert 1er
35207 RENNES

Bien : BATIMENT A2
1 RUE GUILLAUME DE BERRIC
56230 BERRIC

Établi par : JOSSO Olivier
Société : AED Groupe
Le : 20/06/2025

Croquis 7 / 7
Version : V01
du : 20/06/2025

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



E.4. Résultats d'analyses

SARL AED EXPERTISES

Monsieur Olivier JOSSO

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029163-01

Date d'émission de rapport : 13/06/2025 21:44

Page 1/20

Dossier N° : 25SE014629

Date de réception : 10/06/2025

Date d'analyse : 12/06/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20250522_BATIMENTA2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0001 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - RDC - WC	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P0002 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - RDC - WC	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux) ; matériau de type peinture (beige) en traces	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P0003 - Chassis de fenêtre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - WC	Matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau de type peinture (vert) en traces	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P0004 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale (vert) - RDC - WC	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029163-01

Date d'émission de rapport : 13/06/2025 21:44

Page 2/20

Dossier N° : 25SE014629

Date de réception : 10/06/2025

Date d'analyse : 12/06/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20250522_BATIMENTA2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P0005 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint mural (blanc) - RDC - WC	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P0006 - Plafonds - Panneaux colles ou visées - Plaque plane - RDC - WC	Matériau semi-dur de type plaque (marron) (fibreuse) ; matériau de type peinture (vert) en traces	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P0007 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - RDC - WC	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
008	P0008 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale (beige) - RDC - WC	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
009	P0009 - Mur - Mastics et joints - Joint mousse - RDC - WC	Matériau de type mousse (blanc)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029163-01

Date d'émission de rapport : 13/06/2025 21:44

Page 3/20

Dossier N° : 25SE014629

Date de réception : 10/06/2025

Date d'analyse : 12/06/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20250522_BATIMENTA2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P0010 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre wde calfeutrement - RDC - WC	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P0011 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoléum + colle - RDC - WC	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) (rayé) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc) en traces	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P0012 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - RDC - WC	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P0013 - Planchers - Dalle - Béton - RDC - WC	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029163-01

Date d'émission de rapport : 13/06/2025 21:44

Page 4/20

Dossier N° : 25SE014629

Date de réception : 10/06/2025

Date d'analyse : 12/06/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20250522_BATIMENTA2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	P0014 - Murs et cloisons - Revêtements durs - Plaque fibres-ciment - RDC - SAS	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type peinture (rouge) en traces	MOLP * / J3TD	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
015	P0015 - Murs et cloisons - Revêtements durs - Plaque fibres-ciment - RDC - WC	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type peinture (beige) en traces	MOLP * / J3TD	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
016	P0016 - Planchers - Dalle - Béton - RDC - SAS	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017	P0017 - Planchers - Dalle - Béton (galets) - RDC - SAS	Matériau dur de type béton (gris) (granulaire)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	P0018 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - RDC - SAS	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029163-01

Date d'émission de rapport : 13/06/2025 21:44

Page 5/20

Dossier N° : 25SE014629

Date de réception : 10/06/2025

Date d'analyse : 12/06/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20250522_BATIMENTA2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	P0019 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre - RDC - SAS	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) en traces	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P0020 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - SAS	Matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau de type peinture (vert) (clair) en traces	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P0021 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale (bleu) - RDC - SAS	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) en traces(i)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022 (1)	P0022 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - SAS	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (noir) en traces	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P0023 - Plaques ondulees - Plaques en fibres-ciment - Plaque ondulee en fibres de toiture - Parties exterieures	Matériau dur de type plaque (blanc) (fibreuse) ; matériau (marron) + (bleu) en traces	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029163-01

Date d'émission de rapport : 13/06/2025 21:44

Page6/20

Dossier N° : 25SE014629

Date de réception : 10/06/2025

Date d'analyse : 12/06/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20250522_BATIMENTA2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	P0024 - Toiture - Joints - Joint d'etancheite de vis (noir) - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type joint (noir)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P0025 - Toiture - Enduits projetes - Enduit ciment mural des solins - Parties exterieures	Matériau dur de type résine matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux) ; matériau (noir) en traces	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P0026 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment de calfeutrement - Parties exterieures	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P0027 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment de calfeutrement - Parties exterieures	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P0028 - Facades - Enduits - Enduit de facade - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029163-01

Date d'émission de rapport : 13/06/2025 21:44

Page 7/20

Dossier N° : 25SE014629

Date de réception : 10/06/2025

Date d'analyse : 12/06/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20250522_BATIMENTA2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	P0029 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - Parties extérieures	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P0030 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural de calfeutrement - Parties extérieures	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P0031 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre de scellement - Parties extérieures	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	P0032 - Planchers - Dalle - Béton - RDC - Piece 2	Matériau dur de type béton (gris) (granulaire)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	P0033 - Planchers - Dalle - Béton - RDC - Piece 2	Matériau dur de type béton (gris) (fibreuse)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029163-01

Date d'émission de rapport : 13/06/2025 21:44

Page8/20

Dossier N° : 25SE014629

Date de réception : 10/06/2025

Date d'analyse : 12/06/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20250522_BATIMENTA2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	P0034 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - RDC - Piece 2	Matériau semi-dur de type joint (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P0035 - Plafonds - Maçonnerie - Béton (linteau) - RDC - Piece 2	Matériau dur de type béton (gris) (granulaire)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P0036 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - RDC - Piece 2	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	P0037 - Porte - Peinture - Peinture porte (vert) - RDC - Piece 1	Matériau de type peinture (gris) + (vert) (clair)(i)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	P0038 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - Piece 1	Matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau de type peinture (vert) (foncé) en traces	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029163-01

Date d'émission de rapport : 13/06/2025 21:44

Page9/20

Dossier N° : 25SE014629

Date de réception : 10/06/2025

Date d'analyse : 12/06/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20250522_BATIMENTA2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	P0039 - Planchers - Dalle - Beton - RDC - Piece 1	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	P0040 - Seuil de porte - Seuil de porte - Seuil de porte - RDC - Piece 1	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	P0041 - Porte - Peinture - Peinture porte (beige) - RDC - Piece 1	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type peinture (blanc) + (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	P0042 - Planchers - Dalle - Beton - RDC - Cheminee	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	P0043 - Planchers - Dalle - Beton - RDC - Cheminee	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029163-01

Date d'émission de rapport : 13/06/2025 21:44

Page10/20

Dossier N° : 25SE014629

Date de réception : 10/06/2025

Date d'analyse : 12/06/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20250522_BATIMENTA2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	P0044 - Plafonds - Maçonnerie - Beton - RDC - Cheminee	Matériau dur de type béton (blanc)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	P0045 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - RDC - Cheminee	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	P0046 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - RDC - Cheminee	Matériau semi-dur de type joint (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	P0047 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - RDC - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	P0048 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - Piece 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029163-01

Date d'émission de rapport : 13/06/2025 21:44

Page 11/20

Dossier N° : 25SE014629

Date de réception : 10/06/2025

Date d'analyse : 12/06/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20250522_BATIMENTA2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	P0049 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre - RDC - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	P0050 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - RDC - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	P0051 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Béton - RDC - Piece 1	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052	P0052 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre - RDC - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	P0053 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - RDC - Piece 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029163-01

Date d'émission de rapport : 13/06/2025 21:44

Page12/20

Dossier N° : 25SE014629

Date de réception : 10/06/2025

Date d'analyse : 12/06/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20250522_BATIMENTA2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054	P0054 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton - RDC - Piece 1	Matériau dur de type béton (gris) (foncé)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
055	P0055 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - RDC - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
056	P0056 - Planchers - Dalle - Beton - RDC - Piece 1	Matériau dur de type béton (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
057	P0057 - Escalier - Maçonnerie - Beton - RDC - Piece 1	Matériau dur de type béton (gris) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058	P0058 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - RDC - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029163-01

Date d'émission de rapport : 13/06/2025 21:44

Page13/20

Dossier N° : 25SE014629

Date de réception : 10/06/2025

Date d'analyse : 12/06/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20250522_BATIMENTA2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059	P0059 - Murs et cloisons - Revêtements durs - Plaque plane - RDC - SAS	Matériau dur de type plaque (marron) (fibreuse) ; matériau de type peinture (vert) (clair) en traces	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060	P0060 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre - Etage 1 - Piece 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
061	P0061 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre - Etage 1 - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062	P0062 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre de scellement - Etage 1 - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
063 (1)	P0063 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Béton - Etage 1 - Cheminée	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029163-01

Date d'émission de rapport : 13/06/2025 21:44

Page14/20

Dossier N° : 25SE014629

Date de réception : 10/06/2025

Date d'analyse : 12/06/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20250522_BATIMENTA2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064	P0064 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - Etage 1 - Cheminee	Matériau semi-dur de type joint (gris)(i)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
065	P0065 - Linteau - Mastics et joints - Joints mousse - Etage 1 - Piece 1	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
066	P0066 - Planchers - Dalle - Beton - Etage 1 - Piece 1	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
067	P0067 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-maçonnerie - Etage 1 - Piece 1	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
068	P0068 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - Etage 1 - Piece 1	Matériau souple de type mastic (blanc)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029163-01

Date d'émission de rapport : 13/06/2025 21:44

Page 15/20

Dossier N° : 25SE014629

Date de réception : 10/06/2025

Date d'analyse : 12/06/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20250522_BATIMENTA2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069	P0069 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de fenetre - Etage 1 - Piece 1	Matériau souple de type mastic (blanc)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
070	P0070 - Linteau - Maçonnerie - Beton - Etage 1 - Piece 1	Matériau dur de type béton (gris) (granulaire)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
071	P0071 - Plafonds - Peinture - Peinture plafond - Etage 1 - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau de type peinture (beige) (clair) en traces	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
072	P0072 - Toitures et etancheite - Revetements et colles - Le bitumineux d'etancheite - Parties exterieures	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029163-01 Date d'émission de rapport : 13/06/2025 21:44 Page16/20
Dossier N° : 25SE014629 Date de réception : 10/06/2025 Date d'analyse : 12/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20250522_BATIMENTA2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
073	P0073 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural de solin - Parties extérieures	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux) ; matériau (noir)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
074	P0074 - Chassis de fenêtre - Mastics et joints - Enduit ciment de jambage - Parties extérieures	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
075	P0075 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural appui de fenêtres - Parties extérieures	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
076	P0076 - Linteaux - Maçonnerie - Béton - Etage 1 - Pièce 1	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
077	P0077 - Toitures - Ardoises - Ardoises - Extérieur - Toiture 1	Matériau dur de type ardoise (noir)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029163-01

Date d'émission de rapport : 13/06/2025 21:44

Page 17/20

Dossier N° : 25SE014629

Date de réception : 10/06/2025

Date d'analyse : 12/06/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20250522_BATIMENTA2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
078	P0078 - Porte - Peinture - Peinture porte - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) en traces(i)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
079	P0079 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural de calfeutrement - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
080	P0080 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type joint (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
081	P0081 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau de type peinture (noir) en traces	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
082	P0082 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type joint (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029163-01

Date d'émission de rapport : 13/06/2025 21:44

Page18/20

Dossier N° : 25SE014629

Date de réception : 10/06/2025

Date d'analyse : 12/06/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2_20250522_BATIMENTA2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
083	P0083 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type joint (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
084	P0084 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural de scellement - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
085	P0085 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
086	P0086 - Planchers - Dalle - Beton - Parties exterieures	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
087	P0087 - Planchers - Dalle - Beton - Parties exterieures	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029163-01

Date d'émission de rapport : 13/06/2025 21:44

Page 19/20

Dossier N° : 25SE014629

Date de réception : 10/06/2025

Date d'analyse : 12/06/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20250522_BATIMENTA2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
088	P0088 - Planchers - Dalle - Béton - Jardin - Fosse	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Description client non-cohérente avec l'échantillon physiquement présent.

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029163-01

Date d'émission de rapport : 13/06/2025 21:44

Page 20/20

Dossier N° : 25SE014629

Date de réception : 10/06/2025

Date d'analyse : 12/06/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2_20250522_BATIMENTA2



Antoine Herve
Chef de Groupe Eurofins Eichrom
Amiante SAS

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

JOSSO Olivier
sous le numéro 18-1154

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :



Amiante sans mention

Prise d'effet : 02/02/2024

Validité : 01/02/2031

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



Amiante avec mention

Prise d'effet : 02/02/2024

Validité : 01/02/2031

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



DPE individuel

Prise d'effet : 24/01/2023

Validité : 23/01/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



DPE Tous types de
bâtiments

Prise d'effet : 24/01/2023

Validité : 23/01/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



CREP

Prise d'effet : 17/02/2023

Validité : 16/02/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

18-1154 - v7 - 20/02/2024



Accréditation :
n°4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR20 V10 du 02 décembre 2021



SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC FR

AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES
Tél : 0557341313
Fax : 05 57 34 06 62
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR
Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

AED Expertises
4 allée Pierre Gilles de Gennes
33700 Mérignac

AED Services
4 allée Pierre Gilles de Gennes
33700 Mérignac

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **27/12/2024**, garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

2/ En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de **l'amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termite** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

- Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique.
- Repérages et examens visuels avant travaux, avant démolitions dans les différents types d'établissements (tels ERP Catégories 1 à 4, IGH....) comme le prévoit le Code du travail.
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.
- Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.
- Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique.

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGETIQUE

DIAGNOSTICS PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX

Les garanties s'exercent à concurrence des montants des garanties du tableau ci-après.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **27/12/2024** au **01/07/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 9 janvier 2025

Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	150 000 € par année d'assurance
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :	
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance