

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400
TOULOUSE

Référence client : Rangueil - Internat de pharmacie

Désignation : Rangueil - Internat de pharmacie

Date de construction : Avant 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : COLINET JULIEN

Accompagnateur : CHU - M BERGES Patrick (05 61 32 34 05)

Date de repérage : 01/03/2021

Numéro attestation : CPDI4560 V5

Délivré le : 23/12/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE
Hôtel Dieu Saint Jacques - 2, Rue Viguerie - TSA 80035
31059 TOULOUSE CEDEX 9

Donneur d'ordre :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE
Hôtel Dieu Saint Jacques - 2, Rue Viguerie - TSA 80035
31059 TOULOUSE CEDEX 9

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 11/03/2021

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 11/03/2021

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - Vol 1 (RIP0C2)	RDC - Vol 2 (RIP001)
RDC - Vol 3 (RIP002)	RDC - Vol 4 (RIP003)
RDC - Vol 5 (RIP004)	RDC - Vol 6 (RIP017)
RDC - Vol 7 (RIP016)	RDC - Vol 8 (RIP015)
RDC - Vol 9 (RIP014)	RDC - Vol 10 (RIP005)
RDC - Vol 11 (RIP006)	RDC - Vol 12 (RIP007)
RDC - Vol 13 (RIP008)	RDC - Vol 14 (RIP0E1)
RDC - Vol 15 (RIP009)	RDC - Vol 16 (RIP010)
RDC - Vol 17 (RIP011)	RDC - Vol 18 (RIP0C1)
R-1 - Vol 19 (RIPA01)	R-1 - Vol 20 (RIPAE1)
R-1 - Vol 21 (RIPA02)	R+1 - Vol 22 (RIP101)
R+1 - Vol 23 (RIP102)	R+1 - Vol 24 (RIP103)
R+1 - Vol 25 (RIP104)	R+1 - Vol 26 (RIP105)
R+1 - Vol 27 (RIP106)	R+1 - Vol 28 (RIP107)

R+1 - Vol 29 (RIP108)	R+1 - Vol 30 (RIP109)
R+1 - Vol 31 (RIP110)	R+1 - Vol 32 (RIP111)
R+1 - Vol 33 (RIP112)	R+1 - Vol 34 (RIP113)
R+1 - Vol 35 (RIP114)	R+1 - Vol 36 (RIP115)
R+1 - Vol 37 (RIP116)	R+1 - Vol 38 (RIP117)
R+1 - Vol 39 (RIP118)	R+1 - Vol 40 (RIP1C1)
R+1 - Vol 41 (RIP1E1)	R+2 - Vol 42 (RIP201)
R+2 - Vol 43 (RIP202)	R+2 - Vol 44 (RIP203)
R+2 - Vol 45 (RIP204)	R+2 - Vol 46 (RIP205)
R+2 - Vol 47 (RIP206)	R+2 - Vol 48 (RIP207)
R+2 - Vol 49 (RIP208)	R+2 - Vol 50 (RIP209)
R+2 - Vol 51 (RIP210)	R+2 - Vol 52 (RIP211)
R+2 - Vol 53 (RIP212)	R+2 - Vol 54 (RIP213)
R+2 - Vol 55 (RIP214)	R+2 - Vol 56 (RIP215)
R+2 - Vol 57 (RIP216)	R+2 - Vol 58 (RIP217)
R+2 - Vol 59 (RIP218)	R+2 - Vol 60 (RIP2C1)
R+2 - Vol 61 (RIP2E1)	Toiture - Vol 63 (Toiture)
RDC - Vol 64 (Extérieur)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412-97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies.

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le programme des travaux (en annexe) à l'origine de ce repérage, a été défini par le document de référence FO ACTI 005-2 rédigé par M JULIAN Eric le 25/02/2021.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

RIP002 RIP001 RIP002 RIP003 RIP004 RIP017 RIP016 RIP015
RIP014 RIP005 RIP006 RIP007 RIP008 RIP0E1 RIP009 RIP010
RIP011 RIP0C1 RIPA01 RIPA02 RIP101 RIP102 RIP103
RIP104 RIP105 RIP106 RIP107 RIP108 RIP109 RIP110 RIP111
RIP112 RIP113 RIP114 RIP115 RIP116 RIP117 RIP118 RIP1C1
RIP1E1 RIP201 RIP202 RIP203 RIP204 RIP205 RIP206 RIP207
RIP208 RIP209 RIP210 RIP211 RIP212 RIP213 RIP214 RIP215
RIP216 RIP217 RIP218 RIP2C1 RIP2E1 Toiture Extérieur

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

DTA - A
531957733_9445951-001-3_CHU-RANGUEIL-BAT.-INTERNAT-PHARMACIE_K16
1-1_2017_03 - Apave - 26/12/2018

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction suivants :

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 1 (RIP0C2) - Vol 2 (RIP001) - Vol 3 (RIP002) - Vol 4 (RIP003) - Vol 5 (RIP004) - Vol 6 (RIP017) - Vol 7 (RIP016) - Vol 8 (RIP015) - Vol 9 (RIP014) - Vol 10 (RIP005) - Vol 11 (RIP006) - Vol 12 (RIP007) - Vol 13 (RIP008) - Vol 14 (RIP0E1) - Vol 15 (RIP009) - Vol 16 (RIP010) - Vol 17 (RIP011) - Vol 18 (RIP0C1)	
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 1 (RIP0C2) - Vol 2 (RIP001) - Vol 3 (RIP002) - Vol 4 (RIP003) - Vol 5 (RIP004) - Vol 6 (RIP017) - Vol 7 (RIP016) - Vol 8 (RIP015) - Vol 9 (RIP014) - Vol 10 (RIP005) - Vol 11 (RIP006) - Vol 14 (RIP0E1) - Vol 15 (RIP009) - Vol 16 (RIP010) - Vol 17 (RIP011) - Vol 18 (RIP0C1)	

Revêtement de mur	RDC	Vol 1 (RIP0C2) - Vol 2 (RIP001) - Vol 3 (RIP002) - Vol 4 (RIP003) - Vol 5 (RIP004) - Vol 6 (RIP017) - Vol 7 (RIP016) - Vol 8 (RIP015) - Vol 9 (RIP014) - Vol 10 (RIP005) - Vol 11 (RIP006) - Vol 12 (RIP007) - Vol 13 (RIP008) - Vol 14 (RIP0E1) - Vol 15 (RIP009) - Vol 16 (RIP010) - Vol 17 (RIP011) - Vol 18 (RIP0C1)
Revêtement de sol	RDC	Vol 1 (RIP0C2) - Vol 2 (RIP001) - Vol 3 (RIP002) - Vol 4 (RIP003) - Vol 5 (RIP004) - Vol 6 (RIP017) - Vol 7 (RIP016) - Vol 8 (RIP015) - Vol 9 (RIP014) - Vol 10 (RIP005) - Vol 11 (RIP006) - Vol 12 (RIP007) - Vol 13 (RIP008) - Vol 14 (RIP0E1) - Vol 15 (RIP009) - Vol 16 (RIP010) - Vol 17 (RIP011) - Vol 18 (RIP0C1)
Conduits, canalisations et équipements	R-1	Vol 19 (RIPA01) - Vol 21 (RIPA02)
Parois verticales intérieures et enduits	R-1	Vol 19 (RIPA01) - Vol 20 (RIPAE1) - Vol 21 (RIPA02)
Plafond et faux-plafonds	R-1	Vol 19 (RIPA01) - Vol 21 (RIPA02)
Revêtement de sol	R-1	Vol 19 (RIPA01) - Vol 20 (RIPAE1) - Vol 21 (RIPA02)
Revêtement de mur	R-1	Vol 21 (RIPA02)
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 22 (RIP101) - Vol 23 (RIP102) - Vol 24 (RIP103) - Vol 25 (RIP104) - Vol 26 (RIP105) - Vol 27 (RIP106) - Vol 28 (RIP107) - Vol 29 (RIP108) - Vol 30 (RIP109) - Vol 31 (RIP110) - Vol 32 (RIP111) - Vol 33 (RIP112) - Vol 34 (RIP113) - Vol 35 (RIP114) - Vol 36 (RIP115) - Vol 37 (RIP116) - Vol 38 (RIP117) - Vol 39 (RIP118) - Vol 40 (RIP1C1) - Vol 41 (RIP1E1)

Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 22 (RIP101) - Vol 23 (RIP102) - Vol 24 (RIP103) - Vol 25 (RIP104) - Vol 26 (RIP105) - Vol 27 (RIP106) - Vol 28 (RIP107) - Vol 29 (RIP108) - Vol 30 (RIP109) - Vol 31 (RIP110) - Vol 32 (RIP111) - Vol 33 (RIP112) - Vol 34 (RIP113) - Vol 35 (RIP114) - Vol 36 (RIP115) - Vol 37 (RIP116) - Vol 38 (RIP117) - Vol 39 (RIP118) - Vol 41 (RIP1E1)
Revêtement de mur	R+1	Vol 22 (RIP101) - Vol 23 (RIP102) - Vol 24 (RIP103) - Vol 25 (RIP104) - Vol 26 (RIP105) - Vol 27 (RIP106) - Vol 28 (RIP107) - Vol 29 (RIP108) - Vol 30 (RIP109) - Vol 31 (RIP110) - Vol 32 (RIP111) - Vol 33 (RIP112) - Vol 34 (RIP113) - Vol 35 (RIP114) - Vol 36 (RIP115) - Vol 37 (RIP116) - Vol 38 (RIP117) - Vol 39 (RIP118) - Vol 40 (RIP1C1) - Vol 41 (RIP1E1)
Revêtement de sol	R+1	Vol 22 (RIP101) - Vol 23 (RIP102) - Vol 24 (RIP103) - Vol 25 (RIP104) - Vol 26 (RIP105) - Vol 27 (RIP106) - Vol 28 (RIP107) - Vol 29 (RIP108) - Vol 30 (RIP109) - Vol 31 (RIP110) - Vol 32 (RIP111) - Vol 33 (RIP112) - Vol 34 (RIP113) - Vol 35 (RIP114) - Vol 36 (RIP115) - Vol 37 (RIP116) - Vol 38 (RIP117) - Vol 39 (RIP118) - Vol 40 (RIP1C1) - Vol 41 (RIP1E1)
Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 42 (RIP201) - Vol 43 (RIP202) - Vol 44 (RIP203) - Vol 45 (RIP204) - Vol 46 (RIP205) - Vol 47 (RIP206) - Vol 48 (RIP207) - Vol 49 (RIP208) - Vol 50 (RIP209) - Vol 51 (RIP210) - Vol 52 (RIP211) - Vol 53 (RIP212) - Vol 54 (RIP213) - Vol 55 (RIP214) - Vol 56 (RIP215) - Vol 57 (RIP216) - Vol 58 (RIP217) - Vol 59 (RIP218) - Vol 60 (RIP2C1) - Vol 61 (RIP2E1)

Plafond et faux-plafonds	R+2	Vol 42 (RIP201) - Vol 43 (RIP202) - Vol 44 (RIP203) - Vol 45 (RIP204) - Vol 46 (RIP205) - Vol 47 (RIP206) - Vol 48 (RIP207) - Vol 49 (RIP208) - Vol 50 (RIP209) - Vol 51 (RIP210) - Vol 52 (RIP211) - Vol 53 (RIP212) - Vol 54 (RIP213) - Vol 55 (RIP214) - Vol 56 (RIP215) - Vol 57 (RIP216) - Vol 58 (RIP217) - Vol 59 (RIP218) - Vol 61 (RIP2E1)
Revêtement de mur	R+2	Vol 42 (RIP201) - Vol 43 (RIP202) - Vol 44 (RIP203) - Vol 45 (RIP204) - Vol 46 (RIP205) - Vol 47 (RIP206) - Vol 48 (RIP207) - Vol 49 (RIP208) - Vol 50 (RIP209) - Vol 51 (RIP210) - Vol 52 (RIP211) - Vol 53 (RIP212) - Vol 54 (RIP213) - Vol 55 (RIP214) - Vol 56 (RIP215) - Vol 57 (RIP216) - Vol 58 (RIP217) - Vol 59 (RIP218) - Vol 60 (RIP2C1) - Vol 61 (RIP2E1)
Revêtement de sol	R+2	Vol 42 (RIP201) - Vol 43 (RIP202) - Vol 44 (RIP203) - Vol 45 (RIP204) - Vol 46 (RIP205) - Vol 47 (RIP206) - Vol 48 (RIP207) - Vol 49 (RIP208) - Vol 50 (RIP209) - Vol 51 (RIP210) - Vol 52 (RIP211) - Vol 53 (RIP212) - Vol 54 (RIP213) - Vol 55 (RIP214) - Vol 56 (RIP215) - Vol 57 (RIP216) - Vol 58 (RIP217) - Vol 59 (RIP218) - Vol 60 (RIP2C1) - Vol 61 (RIP2E1)
Toiture et étanchéité	Toiture	Vol 63 (Toiture)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 5 (RIP004)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P5
Vol 4 (RIP003)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P5
Vol 3 (RIP002)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P5
Vol 2 (RIP001)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P5
Vol 6 (RIP017)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P5
Vol 8 (RIP015)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P5
Vol 9 (RIP014)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P5
Vol 17 (RIP011)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P5
Vol 7 (RIP016)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P5
Vol 5 (RIP004)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8
Vol 4 (RIP003)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8
Vol 3 (RIP002)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8
Vol 2 (RIP001)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8
Vol 6 (RIP017)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8
Vol 8 (RIP015)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8
Vol 9 (RIP014)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8
Vol 10 (RIP005)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8
Vol 7 (RIP016)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8
Vol 5 (RIP004)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P10
Vol 4 (RIP003)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P10
Vol 3 (RIP002)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P10
Vol 2 (RIP001)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P10

Vol 6 (RIP017)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P10
Vol 8 (RIP015)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P10
Vol 9 (RIP014)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P10
Vol 7 (RIP016)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P10
Vol 5 (RIP004)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P12
Vol 2 (RIP001)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14
Vol 3 (RIP002)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P15 Phase 3
Vol 4 (RIP003)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16
Vol 11 (RIP006)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P28
Vol 18 (RIP0C1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P28
Vol 17 (RIP011)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P28
Vol 13 (RIP008)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P28
Vol 14 (RIP0E1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P28
Vol 10 (RIP005)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P28
Vol 39 (RIP118)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P60 Phase 3
Vol 39 (RIP118)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P61 Phase 2
Vol 38 (RIP117)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P61 Phase 2
Vol 35 (RIP114)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P61 Phase 2
Vol 34 (RIP113)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P61 Phase 2
Vol 33 (RIP112)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P61 Phase 2
Vol 32 (RIP111)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P61 Phase 2
Vol 29 (RIP108)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P61 Phase 2
Vol 28 (RIP107)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P61 Phase 2
Vol 27 (RIP106)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P61 Phase 2
Vol 26 (RIP105)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P61 Phase 2
Vol 23 (RIP102)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P61 Phase 2

Vol 22 (RIP101)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P61 Phase 2
Vol 39 (RIP118)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62 Phase 2
Vol 38 (RIP117)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62 Phase 2
Vol 37 (RIP116)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62 Phase 2
Vol 36 (RIP115)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62 Phase 2
Vol 35 (RIP114)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62 Phase 2
Vol 34 (RIP113)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62 Phase 2
Vol 33 (RIP112)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62 Phase 2
Vol 32 (RIP111)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62 Phase 2
Vol 29 (RIP108)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62 Phase 2
Vol 28 (RIP107)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62 Phase 2
Vol 27 (RIP106)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62 Phase 2
Vol 26 (RIP105)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62 Phase 2
Vol 25 (RIP104)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62 Phase 2
Vol 24 (RIP103)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62 Phase 2
Vol 23 (RIP102)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62 Phase 2
Vol 22 (RIP101)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62 Phase 2
Vol 40 (RIP1C1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62 Phase 2
Vol 41 (RIP1E1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62 Phase 2
Vol 30 (RIP109)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62 Phase 2
Vol 31 (RIP110)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62 Phase 2
Vol 37 (RIP116)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P63 Phase 3
Vol 35 (RIP114)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P64 Phase 3
Vol 34 (RIP113)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P65
Vol 33 (RIP112)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P66 Phase 3
Vol 32 (RIP111)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P67 Phase 3
Vol 28 (RIP107)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P71 Phase 2

Vol 27 (RIP106)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P72 Phase 3
Vol 26 (RIP105)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P73 Phase 4
Vol 23 (RIP102)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P74
Vol 22 (RIP101)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P76 Phase 4
Vol 40 (RIP1C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P78
Vol 40 (RIP1C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P79
Vol 31 (RIP110)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P81
Vol 30 (RIP109)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P81
Vol 41 (RIP1E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P81
Vol 31 (RIP110)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P82
Vol 30 (RIP109)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P82
Vol 41 (RIP1E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P82
Vol 31 (RIP110)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre)	P83
Vol 30 (RIP109)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre)	P83
Vol 41 (RIP1E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre)	P83
Vol 7 (RIP016)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P90
Vol 41 (RIP1E1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P92
Vol 14 (RIP0E1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P92
Vol 61 (RIP2E1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P92
Vol 59 (RIP218)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P100
Vol 58 (RIP217)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P100
Vol 57 (RIP216)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P100
Vol 56 (RIP215)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P100
Vol 55 (RIP214)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P100
Vol 54 (RIP213)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P100
Vol 53 (RIP212)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P100

Vol 52 (RIP211)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P100
Vol 51 (RIP210)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P100
Vol 50 (RIP209)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P100
Vol 61 (RIP2E1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P100
Vol 60 (RIP2C1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P100
Vol 49 (RIP208)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P100
Vol 48 (RIP207)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P100
Vol 47 (RIP206)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P100
Vol 46 (RIP205)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P100
Vol 45 (RIP204)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P100
Vol 44 (RIP203)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P100
Vol 43 (RIP202)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P100
Vol 42 (RIP201)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P100
Vol 55 (RIP214)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P109
Vol 49 (RIP208)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P112
Vol 48 (RIP207)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P113 Phase 2
Vol 47 (RIP206)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P114 Phase 3
Vol 46 (RIP205)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P115 Phase 2
Vol 43 (RIP202)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P117
Vol 53 (RIP212)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P121 Phase 3
Vol 63 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	P128
Vol 52 (RIP211)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P129

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Pas de repérage sur la chaudière et machinerie ascenseur, en fonctionnement lors de la visite de repérage.



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 40 (RIP1C1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC080087 n°36 - 1	P36	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RIP1E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC080087 n°36 - 1	P36	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RIP1C1) - Vol 41 (RIP1E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S295 - S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC080087 n°36 - 1	P36	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIP101)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S114	Réalisation d'un sondage		S114 - 1				Négatif sur document Se référer au Dossier Technique Amiante de l'Apave n°A531957733
Vol 22 (RIP101)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S114	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S114		S114 - 1				Négatif sur document Se référer au Dossier Technique Amiante de l'Apave n°A531957733
Vol 39 (RIP118)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P51	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 23 (RIP102)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RIP103)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RIP104)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIP105)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIP106)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIP107)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIP111)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIP112)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIP113)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 35 (RIP114)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RIP115)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RIP116)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIP117)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RIP1C1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RIP110)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RIP109)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 39 (RIP118) - Vol 23 (RIP102) - Vol 24 (RIP103) - Vol 25 (RIP104) - Vol 26 (RIP105) - Vol 27 (RIP106) - Vol 28 (RIP107) - Vol 32 (RIP111) - Vol 33 (RIP112) - Vol 34 (RIP113) - Vol 35 (RIP114) - Vol 36 (RIP115) - Vol 37 (RIP116) - Vol 38 (RIP117) - Vol 40 (RIP1C1) - Vol 31 (RIP110) - Vol 30 (RIP109)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P51 - S240 - S241 - S242 - S243 - S244 - S245 - S246 - S247 - S248 - S249 - S250 - S251 - S252 - S253 - S298 - S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC0 80087 n °51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P51	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 80087 n °51 - 1	P51 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC0 80087 n °51 - 1	P51 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIP102)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC0 80087 n °51 - 1	P51 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 24 (RIP103)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RIP104)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIP105)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIP106)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIP107)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 32 (RIP111)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIP112)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIP113)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIP114)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RIP115)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 37 (RIP116)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIP117)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RIP1C1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RIP110)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RIP109)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC080087 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 39 (RIP118) - Vol 23 (RIP102) - Vol 24 (RIP103) - Vol 25 (RIP104) - Vol 26 (RIP105) - Vol 27 (RIP106) - Vol 28 (RIP107) - Vol 32 (RIP111) - Vol 33 (RIP112) - Vol 34 (RIP113) - Vol 35 (RIP114) - Vol 36 (RIP115) - Vol 37 (RIP116) - Vol 38 (RIP117) - Vol 40 (RIP1C1) - Vol 31 (RIP110) - Vol 30 (RIP109)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P51 - S240 - S241 - S242 - S243 - S244 - S245 - S246 - S247 - S248 - S249 - S250 - S251 - S252 - S253 - S298 - S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC0 80087 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P52	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n°52 - 1	P52	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n°52 - 1	P52	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIP117)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n°52 - 1	P52	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RIP116)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n°52 - 1	P52	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 38 (RIP117)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°52 - 1	P52	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RIP115)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°52 - 1	P52	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIP114)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°52 - 1	P52	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIP113)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°52 - 1	P52	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIP112)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°52 - 1	P52	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIP111)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°52 - 1	P52	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RIP110)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°52 - 1	P52	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 30 (RIP109)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°52 - 1	P52	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIP108)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°52 - 1	P52	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIP107)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°52 - 1	P52	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIP106)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°52 - 1	P52	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIP105)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°52 - 1	P52	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIP105)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°52 - 1	P52	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RIP104)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°52 - 1	P52	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 24 (RIP103)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °52 - 1	P52	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIP102)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °52 - 1	P52	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIP101)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °52 - 1	P52	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIP118) - Vol 38 (RIP117) - Vol 37 (RIP116) - Vol 36 (RIP115) - Vol 35 (RIP114) - Vol 34 (RIP113) - Vol 33 (RIP112) - Vol 32 (RIP111) - Vol 31 (RIP110) - Vol 30 (RIP109) - Vol 29 (RIP108) - Vol 28 (RIP107) - Vol 27 (RIP106) - Vol 26 (RIP105) - Vol 25 (RIP104) - Vol 24 (RIP103) - Vol 23 (RIP102) - Vol 22 (RIP101)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P52 - S115 - S116 - S117 - S118 - S119 - S120 - S121 - S122 - S123 - S124 - S125 - S126 - S127 - S128 - S129 - S130 - S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °52 - 1	P52	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P53	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002AC0 80087 n °53 - 1	P53	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 38 (RIP117)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mur de refend	002AC080087 n°53 - 1	P53	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RIP116)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mur de refend	002AC080087 n°53 - 1	P53	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RIP115)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mur de refend	002AC080087 n°53 - 1	P53	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIP114)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mur de refend	002AC080087 n°53 - 1	P53	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIP113)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mur de refend	002AC080087 n°53 - 1	P53	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIP112)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mur de refend	002AC080087 n°53 - 1	P53	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIP111)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mur de refend	002AC080087 n°53 - 1	P53	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RIP110)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mur de refend	002AC080087 n°53 - 1	P53	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RIP109)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mur de refend	002AC080087 n°53 - 1	P53	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 29 (RIP108)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mur de refend	002AC080087 n°53 - 1	P53	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIP107)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mur de refend	002AC080087 n°53 - 1	P53	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIP106)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mur de refend	002AC080087 n°53 - 1	P53	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIP106)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mur de refend	002AC080087 n°53 - 1	P53	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIP105)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mur de refend	002AC080087 n°53 - 1	P53	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RIP104)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mur de refend	002AC080087 n°53 - 1	P53	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIP105)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mur de refend	002AC080087 n°53 - 1	P53	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RIP103)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mur de refend	002AC080087 n°53 - 1	P53	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIP102)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mur de refend	002AC080087 n°53 - 1	P53	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 22 (RIP101)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mur de refend	002AC0 80087 n °53 - 1	P53	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIP117) - Vol 37 (RIP116) - Vol 36 (RIP115) - Vol 35 (RIP114) - Vol 34 (RIP113) - Vol 33 (RIP112) - Vol 32 (RIP111) - Vol 31 (RIP110) - Vol 30 (RIP109) - Vol 29 (RIP108) - Vol 28 (RIP107) - Vol 27 (RIP106) - Vol 26 (RIP105) - Vol 25 (RIP104) - Vol 24 (RIP103) - Vol 23 (RIP102) - Vol 22 (RIP101)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S132 - S133 - S134 - S135 - S136 - S137 - S138 - S139 - S140 - S141 - S142 - S143 - P53 - S144 - S145 - S146 - S147 - S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mur de refend	002AC0 80087 n °53 - 1	P53	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P54	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002AC0 80087 n °54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur de refend	002AC0 80087 n °54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIP117)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur de refend	002AC0 80087 n °54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 37 (RIP116)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur de refend	002AC080087 n°54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RIP115)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur de refend	002AC080087 n°54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIP114)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur de refend	002AC080087 n°54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIP113)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur de refend	002AC080087 n°54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIP112)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur de refend	002AC080087 n°54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIP111)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur de refend	002AC080087 n°54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RIP110)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur de refend	002AC080087 n°54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 30 (RIP109)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur de refend	002AC080087 n°54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIP108)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur de refend	002AC080087 n°54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIP107)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur de refend	002AC080087 n°54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIP106)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur de refend	002AC080087 n°54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIP105)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur de refend	002AC080087 n°54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RIP104)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur de refend	002AC080087 n°54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RIP103)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur de refend	002AC080087 n°54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 23 (RIP102)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur de refend	002AC080087 n°54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIP101)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur de refend	002AC080087 n°54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIP118) - Vol 38 (RIP117) - Vol 37 (RIP116) - Vol 36 (RIP115) - Vol 35 (RIP114) - Vol 34 (RIP113) - Vol 33 (RIP112) - Vol 32 (RIP111) - Vol 31 (RIP110) - Vol 30 (RIP109) - Vol 29 (RIP108) - Vol 28 (RIP107) - Vol 27 (RIP106) - Vol 26 (RIP105) - Vol 25 (RIP104) - Vol 24 (RIP103) - Vol 23 (RIP102) - Vol 22 (RIP101)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P54 - S149 - S150 - S151 - S152 - S153 - S154 - S155 - S156 - S157 - S158 - S159 - S160 - S161 - S162 - S163 - S164 - S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur de refend	002AC080087 n°54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P55	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIP117)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC080087 n°55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 37 (RIP116)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC080087 n°55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RIP115)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC080087 n°55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIP114)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC080087 n°55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIP113)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC080087 n°55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIP112)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC080087 n°55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIP111)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC080087 n°55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIP108)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC080087 n°55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 28 (RIP107)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC080087 n°55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIP106)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC080087 n°55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIP105)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC080087 n°55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RIP104)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC080087 n°55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RIP103)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC080087 n°55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIP102)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC080087 n°55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIP101)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC080087 n°55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 31 (RIP110)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC080087 n°55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RIP109)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC080087 n°55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIP117) - Vol 37 (RIP116) - Vol 36 (RIP115) - Vol 35 (RIP114) - Vol 34 (RIP113) - Vol 33 (RIP112) - Vol 32 (RIP111) - Vol 29 (RIP108) - Vol 28 (RIP107) - Vol 27 (RIP106) - Vol 26 (RIP105) - Vol 25 (RIP104) - Vol 24 (RIP103) - Vol 23 (RIP102) - Vol 22 (RIP101) - Vol 31 (RIP110) - Vol 30 (RIP109)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S166 - S167 - S168 - S169 - S170 - S171 - S172 - S173 - S174 - S175 - S176 - S177 - S178 - S179 - S180 - S265 - S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC080087 n°55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P56	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIP117)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIP114)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 34 (RIP113)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIP112)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIP111)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIP107)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIP106)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIP105)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIP102)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIP101)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 38 (RIP117) - Vol 35 (RIP114) - Vol 34 (RIP113) - Vol 33 (RIP112) - Vol 32 (RIP111) - Vol 28 (RIP107) - Vol 27 (RIP106) - Vol 26 (RIP105) - Vol 23 (RIP102) - Vol 22 (RIP101)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S254 - S255 - S256 - S257 - S258 - S259 - S260 - S261 - S262 - S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P56	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 2	Colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIP117)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 2	Colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIP114)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 2	Colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIP113)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 2	Colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 33 (RIP112)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 2	Colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIP111)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 2	Colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIP107)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 2	Colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIP106)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 2	Colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIP105)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 2	Colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 23 (RIP102)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 2	Colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIP101)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 2	Colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIP117) - Vol 35 (RIP114) - Vol 34 (RIP113) - Vol 33 (RIP112) - Vol 32 (RIP111) - Vol 28 (RIP107) - Vol 27 (RIP106) - Vol 26 (RIP105) - Vol 23 (RIP102) - Vol 22 (RIP101)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S254 - S255 - S256 - S257 - S258 - S259 - S260 - S261 - S262 - S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC080087 n°56 - 1	P56 Phase 2	Colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P57	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002AC080087 n°57 - 1	P57	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIP117)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Mur de refend	002AC080087 n°57 - 1	P57	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 35 (RIP114)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Mur de refend	002AC080087 n°57 - 1	P57	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIP113)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Mur de refend	002AC080087 n°57 - 1	P57	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIP112)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Mur de refend	002AC080087 n°57 - 1	P57	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIP111)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Mur de refend	002AC080087 n°57 - 1	P57	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIP108)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Mur de refend	002AC080087 n°57 - 1	P57	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIP107)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Mur de refend	002AC080087 n°57 - 1	P57	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIP106)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Mur de refend	002AC080087 n°57 - 1	P57	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 26 (RIP105)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Mur de refend	002AC080087 n°57 - 1	P57	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIP102)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Mur de refend	002AC080087 n°57 - 1	P57	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIP101)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Mur de refend	002AC080087 n°57 - 1	P57	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIP117) - Vol 35 (RIP114) - Vol 34 (RIP113) - Vol 33 (RIP112) - Vol 32 (RIP111) - Vol 29 (RIP108) - Vol 28 (RIP107) - Vol 27 (RIP106) - Vol 26 (RIP105) - Vol 23 (RIP102) - Vol 22 (RIP101)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S181 - S182 - S183 - S184 - S185 - S186 - S187 - S188 - S189 - S190 - S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Mur de refend	002AC080087 n°57 - 1	P57	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P58	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°58 - 1	P58	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIP117)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC080087 n°58 - 1	P58	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 35 (RIP114)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC080087 n°58 - 1	P58	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIP113)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC080087 n°58 - 1	P58	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIP112)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC080087 n°58 - 1	P58	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIP111)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC080087 n°58 - 1	P58	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIP108)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC080087 n°58 - 1	P58	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIP107)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC080087 n°58 - 1	P58	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIP106)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC080087 n°58 - 1	P58	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 26 (RIP105)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC080087 n°58 - 1	P58	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIP102)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC080087 n°58 - 1	P58	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIP101)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC080087 n°58 - 1	P58	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIP117) - Vol 35 (RIP114) - Vol 34 (RIP113) - Vol 33 (RIP112) - Vol 32 (RIP111) - Vol 29 (RIP108) - Vol 28 (RIP107) - Vol 27 (RIP106) - Vol 26 (RIP105) - Vol 23 (RIP102) - Vol 22 (RIP101)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S192 - S193 - S194 - S195 - S196 - S197 - S198 - S199 - S200 - S201 - S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC080087 n°58 - 1	P58	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P59	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°59 - 1	P59	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIP117)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC080087 n°59 - 1	P59	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 35 (RIP114)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC080087 n°59 - 1	P59	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIP113)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC080087 n°59 - 1	P59	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIP112)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC080087 n°59 - 1	P59	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIP111)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC080087 n°59 - 1	P59	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIP108)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC080087 n°59 - 1	P59	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIP107)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC080087 n°59 - 1	P59	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIP106)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC080087 n°59 - 1	P59	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 26 (RIP105)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC080087 n°59 - 1	P59	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIP102)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC080087 n°59 - 1	P59	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIP101)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC080087 n°59 - 1	P59	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIP117) - Vol 35 (RIP114) - Vol 34 (RIP113) - Vol 33 (RIP112) - Vol 32 (RIP111) - Vol 29 (RIP108) - Vol 28 (RIP107) - Vol 27 (RIP106) - Vol 26 (RIP105) - Vol 23 (RIP102) - Vol 22 (RIP101)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S203 - S204 - S205 - S206 - S207 - S208 - S209 - S210 - S211 - S212 - S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC080087 n°59 - 1	P59	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P60	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°60 - 1	P60 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC080087 n°60 - 1	P60 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P60	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°60 - 1	P60 Phase 3	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche	Positif	Présence sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 39 (RIP118)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC080087 n°60 - 1	P60 Phase 3	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche	Positif	Présence sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P61	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 38 (RIP117)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S214 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 35 (RIP114)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S215 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 34 (RIP113)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S216 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 33 (RIP112)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S217 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 32 (RIP111)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S218 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 29 (RIP108)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S219 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 28 (RIP107)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S220 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 27 (RIP106)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S221 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 26 (RIP105)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S222 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 23 (RIP102)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S223 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 22 (RIP101)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S224 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P61	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 3	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 3	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIP117)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S214 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 3	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIP114)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S215 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 3	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 34 (RIP113)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S216 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 3	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIP112)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S217 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 3	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIP111)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S218 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 3	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIP108)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S219 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 3	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIP107)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S220 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 3	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIP106)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S221 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 3	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIP105)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S222 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 3	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIP102)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S223 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 3	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIP101)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S224 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 3	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 39 (RIP118)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P61	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 4	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 4	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIP117)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S214 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 4	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIP114)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S215 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 4	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIP113)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S216 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 4	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIP112)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S217 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 4	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIP111)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S218 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 4	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIP108)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S219 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 4	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIP107)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S220 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 4	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 27 (RIP106)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S221 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 4	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIP105)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S222 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 4	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIP102)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S223 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 4	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIP101)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S224 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC080087 n°61 - 1	P61 Phase 4	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 38 (RIP117)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S225 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 37 (RIP116)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S226 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 36 (RIP115)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S227 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 35 (RIP114)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S228 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 34 (RIP113)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S229 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 33 (RIP112)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S230 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 32 (RIP111)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S231 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 29 (RIP108)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S232 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 28 (RIP107)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S233 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 27 (RIP106)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S234 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 26 (RIP105)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S235 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 25 (RIP104)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S236 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 24 (RIP103)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S237 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 23 (RIP102)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S238 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 22 (RIP101)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S239 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 40 (RIP1C1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S264 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 41 (RIP1E1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S282 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 30 (RIP109)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S283 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 31 (RIP110)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S284 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIP118)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 38 (RIP117)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S225 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RIP116)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S226 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RIP115)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S227 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIP114)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S228 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIP113)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S229 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIP112)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S230 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIP111)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S231 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIP108)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S232 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIP107)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S233 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 27 (RIP106)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S234 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIP105)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S235 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RIP104)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S236 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RIP103)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S237 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIP102)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S238 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIP101)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S239 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RIP1C1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S264 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RIP1E1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S282 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RIP109)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S283 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 31 (RIP110)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S284 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC080087 n°62 - 1	P62 Phase 3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RIP116)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P63	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°63 - 1	P63 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RIP116)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002AC080087 n°63 - 1	P63 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RIP116)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P63	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°63 - 1	P63 Phase 3	Colle grise non séparable + couche plâtruse blanche	Positif	Présence sur analyse
Vol 37 (RIP116)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002AC080087 n°63 - 1	P63 Phase 3	Colle grise non séparable + couche plâtruse blanche	Positif	Présence sur analyse
Vol 35 (RIP114)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P64	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°64 - 1	P64 Phase 1	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIP114)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P64	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°64 - 1	P64 Phase 3	Colle grise non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 34 (RIP113)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P65	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°65 - 1	P65	Colle grise + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 34 (RIP113)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002AC080087 n°65 - 1	P65	Colle grise + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 33 (RIP112)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P66	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°66 - 1	P66 Phase 1	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 33 (RIP112)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002AC080087 n°66 - 1	P66 Phase 1	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIP112)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P66	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°66 - 1	P66 Phase 3	Colle grise + couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 33 (RIP112)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002AC080087 n°66 - 1	P66 Phase 3	Colle grise + couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 32 (RIP111)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P67	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°67 - 1	P67 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIP111)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002AC080087 n°67 - 1	P67 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIP111)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P67	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°67 - 1	P67 Phase 3	Colle grise en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 32 (RIP111)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002AC080087 n°67 - 1	P67 Phase 3	Colle grise en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 29 (RIP108)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P68	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°68 - 1	P68 Phase 1	Revêtement cassant gris avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIP108)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P68	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°68 - 1	P68 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 29 (RIP108)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P69	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°69 - 1	P69 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIP108)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P69	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°69 - 1	P69 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIP108)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P70	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°70 - 1	P70 Phase 1	Peinture avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIP108)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P70	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°70 - 1	P70 Phase 3	Joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIP108)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P70	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°70 - 1	P70 Phase 4	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIP107)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P71	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°71 - 1	P71 Phase 2	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 28 (RIP107)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002AC080087 n°71 - 1	P71 Phase 2	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 28 (RIP107)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P71	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°71 - 1	P71 Phase 3	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIP107)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002AC080087 n°71 - 1	P71 Phase 3	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIP106)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P72	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°72 - 1	P72 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 27 (RIP106)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002AC080087 n°72 - 1	P72 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIP106)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P72	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°72 - 1	P72 Phase 3	Colle grise + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 27 (RIP106)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002AC080087 n°72 - 1	P72 Phase 3	Colle grise + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 26 (RIP105)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P73	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°73 - 1	P73 Phase 1	Matériau souple incolore avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIP105)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002AC080087 n°73 - 1	P73 Phase 1	Matériau souple incolore avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIP105)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P73	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°73 - 1	P73 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIP105)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002AC080087 n°73 - 1	P73 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIP105)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P73	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°73 - 1	P73 Phase 4	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 26 (RIP105)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002AC080087 n°73 - 1	P73 Phase 4	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 23 (RIP102)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P74	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°74 - 1	P74	Colle beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 23 (RIP102)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002AC080087 n°74 - 1	P74	Colle beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 23 (RIP102)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P75	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°75 - 1	P75 Phase 2	Joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIP102)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P75	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°75 - 1	P75 Phase 3	Colle beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIP101)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P76	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°76 - 1	P76 Phase 1	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIP101)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002AC080087 n°76 - 1	P76 Phase 1	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIP101)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P76	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°76 - 1	P76 Phase 2	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIP101)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002AC080087 n°76 - 1	P76 Phase 2	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 22 (RIP101)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P76	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°76 - 1	P76 Phase 4	Colle grise non séparable + matériau plâtreux blanc	Positif	Présence sur analyse
Vol 22 (RIP101)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002AC080087 n°76 - 1	P76 Phase 4	Colle grise non séparable + matériau plâtreux blanc	Positif	Présence sur analyse
Vol 22 (RIP101)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P77	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°77 - 1	P77 Phase 1	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIP101)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P77	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°77 - 1	P77 Phase 3	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RIP1C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P78	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°78 - 1	P78	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 40 (RIP1C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P79	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°79 - 1	P79	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 40 (RIP1C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002AC080087 n°79 - 1	P79	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 40 (RIP1C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P80	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°80 - 1	P80	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 40 (RIP1C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002AC080087 n°80 - 1	P80	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RIP1E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002AC080087 n°80 - 1	P80	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RIP1C1) - Vol 41 (RIP1E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P80 - S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002AC080087 n°80 - 1	P80	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RIP110)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P81	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°81 - 1	P81	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 30 (RIP109)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S267 (P81)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°81 - 1	P81	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 41 (RIP1E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S290 (P81)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°81 - 1	P81	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 31 (RIP110)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P82	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002AC080087 n°82 - 1	P82	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 30 (RIP109)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S268 (P82)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Mur de refend	002AC080087 n°82 - 1	P82	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 41 (RIP1E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S291 (P82)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Mur de refend	002AC080087 n°82 - 1	P82	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 31 (RIP110)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre)	P83	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002AC080087 n°83 - 1	P83	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 30 (RIP109)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre)	S269 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Mur de refend	002AC080087 n°83 - 1	P83	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 41 (RIP1E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre)	S292 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Mur de refend	002AC080087 n°83 - 1	P83	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 41 (RIP1E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P91	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°91 - 1	P91 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RIP1E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P91	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°91 - 1	P91 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 41 (RIP1E1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P92	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°92 - 1	P92	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 41 (RIP1E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P93	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°93 - 1	P93	Matériau gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 60 (RIP2C1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC080087 n°36 - 1	P36	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIP2C1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC080087 n°36 - 1	P36	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (RIP2E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC080087 n°36 - 1	P36	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIP2C1) - Vol 61 (RIP2E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S328 - P36 - S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC080087 n°36 - 1	P36	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (RIP2E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC080087 n°91 - 1	P91 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 61 (RIP2E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC080087 n°91 - 1	P91 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (RIP2E1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S289 (P92)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002AC080087 n°92 - 1	P92	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 61 (RIP2E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002AC080087 n°93 - 1	P93	Matériau gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIP218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P94	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°94 - 1	P94 Phase 1	Revêtement cassant rose avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIP212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002AC080087 n°94 - 1	P94 Phase 1	Revêtement cassant rose avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIP207)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002AC080087 n°94 - 1	P94 Phase 1	Revêtement cassant rose avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIP201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002AC080087 n°94 - 1	P94 Phase 1	Revêtement cassant rose avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIP212) - Vol 48 (RIP207) - Vol 42 (RIP201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S302 - S303 - S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002AC080087 n°94 - 1	P94 Phase 1	Revêtement cassant rose avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 59 (RIP218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P94	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°94 - 1	P94 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage beige + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIP212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002AC080087 n°94 - 1	P94 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage beige + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIP207)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002AC080087 n°94 - 1	P94 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage beige + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIP201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002AC080087 n°94 - 1	P94 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage beige + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 53 (RIP212) - Vol 48 (RIP207) - Vol 42 (RIP201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S302 - S303 - S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002AC080087 n°94 - 1	P94 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage beige + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIP218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P95	Réalisation d'un prélèvement	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIP201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RIP215)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIP214)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIP213)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (RIP211)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RIP209)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 51 (RIP210)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S314	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIP208)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIP206)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIP205)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S317	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (RIP204)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RIP203)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIP202)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIP2C1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 42 (RIP201) - Vol 56 (RIP215) - Vol 55 (RIP214) - Vol 54 (RIP213) - Vol 52 (RIP211) - Vol 50 (RIP209) - Vol 51 (RIP210) - Vol 49 (RIP208) - Vol 47 (RIP206) - Vol 46 (RIP205) - Vol 45 (RIP204) - Vol 44 (RIP203) - Vol 43 (RIP202) - Vol 60 (RIP2C1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S308 - S309 - S310 - S311 - S312 - S313 - S314 - S315 - S316 - S317 - S318 - S319 - S320 - S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC0 80087 n°95 - 1	P95 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIP218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P95	Réalisation d'un prélèvement	Seuil de porte	002AC0 80087 n°95 - 1	P95 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIP201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC0 80087 n°95 - 1	P95 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RIP215)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC0 80087 n°95 - 1	P95 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIP214)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC0 80087 n°95 - 1	P95 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 54 (RIP213)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (RIP211)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RIP209)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (RIP210)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S314	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIP208)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIP206)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIP205)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S317	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 45 (RIP204)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RIP203)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIP202)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIP2C1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIP201) - Vol 56 (RIP215) - Vol 55 (RIP214) - Vol 54 (RIP213) - Vol 52 (RIP211) - Vol 50 (RIP209) - Vol 51 (RIP210) - Vol 49 (RIP208) - Vol 47 (RIP206) - Vol 46 (RIP205) - Vol 45 (RIP204) - Vol 44 (RIP203) - Vol 43 (RIP202) - Vol 60 (RIP2C1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S308 - S309 - S310 - S311 - S312 - S313 - S314 - S315 - S316 - S317 - S318 - S319 - S320 - S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Seuil de porte	002AC080087 n°95 - 1	P95 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 59 (RIP218)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P96	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °96 - 1	P96	Peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIP218)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °96 - 1	P96	Peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIP217)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °96 - 1	P96	Peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIP216)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °96 - 1	P96	Peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 56 (RIP215)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °96 - 1	P96	Peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIP214)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °96 - 1	P96	Peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIP213)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °96 - 1	P96	Peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIP212)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °96 - 1	P96	Peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 52 (RIP211)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °96 - 1	P96	Peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIP208)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °96 - 1	P96	Peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIP207)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S338	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °96 - 1	P96	Peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIP206)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °96 - 1	P96	Peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 46 (RIP205)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °96 - 1	P96	Peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIP205)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °96 - 1	P96	Peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (RIP204)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °96 - 1	P96	Peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RIP203)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °96 - 1	P96	Peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 43 (RIP202)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °96 - 1	P96	Peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIP201)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °96 - 1	P96	Peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIP218) - Vol 58 (RIP217) - Vol 57 (RIP216) - Vol 56 (RIP215) - Vol 55 (RIP214) - Vol 54 (RIP213) - Vol 53 (RIP212) - Vol 52 (RIP211) - Vol 49 (RIP208) - Vol 48 (RIP207) - Vol 47 (RIP206) - Vol 46 (RIP205) - Vol 45 (RIP204) - Vol 44 (RIP203) - Vol 43 (RIP202) - Vol 42 (RIP201)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P96 - S330 - S331 - S332 - S333 - S334 - S335 - S336 - S337 - S338 - S339 - S340 - S341 - S342 - S343 - S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °96 - 1	P96	Peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 59 (RIP218)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P97	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002AC0 80087 n °97 - 1	P97	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIP217)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S345	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Mur de refend	002AC0 80087 n °97 - 1	P97	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIP216)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Mur de refend	002AC0 80087 n °97 - 1	P97	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 56 (RIP215)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Mur de refend	002AC0 80087 n °97 - 1	P97	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIP214)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S348	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Mur de refend	002AC0 80087 n °97 - 1	P97	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIP213)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S349	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Mur de refend	002AC0 80087 n °97 - 1	P97	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 53 (RIP212)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Mur de refend	002AC0 80087 n °97 - 1	P97	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (RIP211)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Mur de refend	002AC0 80087 n °97 - 1	P97	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIP208)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Mur de refend	002AC0 80087 n °97 - 1	P97	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 49 (RIP208)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Mur de refend	002AC0 80087 n °97 - 1	P97	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIP207)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S353	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Mur de refend	002AC0 80087 n °97 - 1	P97	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIP206)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Mur de refend	002AC0 80087 n °97 - 1	P97	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 46 (RIP205)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Mur de refend	002AC0 80087 n °97 - 1	P97	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (RIP204)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Mur de refend	002AC0 80087 n °97 - 1	P97	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RIP203)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Mur de refend	002AC0 80087 n °97 - 1	P97	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 43 (RIP202)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Mur de refend	002AC0 80087 n °97 - 1	P97	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIP201)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S359	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Mur de refend	002AC0 80087 n °97 - 1	P97	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIP217) - Vol 57 (RIP216) - Vol 56 (RIP215) - Vol 55 (RIP214) - Vol 54 (RIP213) - Vol 53 (RIP212) - Vol 52 (RIP211) - Vol 49 (RIP208) - Vol 48 (RIP207) - Vol 47 (RIP206) - Vol 46 (RIP205) - Vol 45 (RIP204) - Vol 44 (RIP203) - Vol 43 (RIP202) - Vol 42 (RIP201)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S345 - S346 - S347 - S348 - S349 - S350 - S351 - S352 - P97 - S353 - S354 - S355 - S356 - S357 - S358 - S359	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Mur de refend	002AC0 80087 n °97 - 1	P97	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 59 (RIP218)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P98	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°98 - 1	P98	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIP218)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC080087 n°98 - 1	P98	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIP217)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC080087 n°98 - 1	P98	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIP216)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC080087 n°98 - 1	P98	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RIP215)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S362	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC080087 n°98 - 1	P98	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIP214)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S363	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC080087 n°98 - 1	P98	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIP213)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC080087 n°98 - 1	P98	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIP212)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S365	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC080087 n°98 - 1	P98	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (RIP211)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC080087 n°98 - 1	P98	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 49 (RIP208)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC080087 n°98 - 1	P98	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIP207)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC080087 n°98 - 1	P98	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIP206)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC080087 n°98 - 1	P98	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIP205)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC080087 n°98 - 1	P98	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (RIP204)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC080087 n°98 - 1	P98	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RIP203)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S372	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC080087 n°98 - 1	P98	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIP202)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC080087 n°98 - 1	P98	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIP201)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC080087 n°98 - 1	P98	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 59 (RIP218) - Vol 58 (RIP217) - Vol 57 (RIP216) - Vol 56 (RIP215) - Vol 55 (RIP214) - Vol 54 (RIP213) - Vol 53 (RIP212) - Vol 52 (RIP211) - Vol 49 (RIP208) - Vol 48 (RIP207) - Vol 47 (RIP206) - Vol 46 (RIP205) - Vol 45 (RIP204) - Vol 44 (RIP203) - Vol 43 (RIP202) - Vol 42 (RIP201)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P98 - S360 - S361 - S362 - S363 - S364 - S365 - S366 - S367 - S368 - S369 - S370 - S371 - S372 - S373 - S374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC0 80087 n °98 - 1	P98	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIP218)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P99	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 80087 n °99 - 1	P99	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIP217)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S375	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002AC0 80087 n °99 - 1	P99	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIP216)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002AC0 80087 n °99 - 1	P99	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RIP215)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S377	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002AC0 80087 n °99 - 1	P99	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 55 (RIP214)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002AC080087 n°99 - 1	P99	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIP213)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S379	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002AC080087 n°99 - 1	P99	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIP212)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S380	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002AC080087 n°99 - 1	P99	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (RIP211)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S381	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002AC080087 n°99 - 1	P99	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (RIP210)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S382	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002AC080087 n°99 - 1	P99	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RIP209)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S383	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002AC080087 n°99 - 1	P99	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIP208)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S384	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002AC080087 n°99 - 1	P99	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 48 (RIP207)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S385	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002AC080087 n°99 - 1	P99	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIP206)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002AC080087 n°99 - 1	P99	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIP205)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002AC080087 n°99 - 1	P99	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (RIP204)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002AC080087 n°99 - 1	P99	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RIP203)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002AC080087 n°99 - 1	P99	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIP202)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S390	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002AC080087 n°99 - 1	P99	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIP201)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002AC080087 n°99 - 1	P99	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 58 (RIP217) - Vol 57 (RIP216) - Vol 56 (RIP215) - Vol 55 (RIP214) - Vol 54 (RIP213) - Vol 53 (RIP212) - Vol 52 (RIP211) - Vol 51 (RIP210) - Vol 50 (RIP209) - Vol 49 (RIP208) - Vol 48 (RIP207) - Vol 47 (RIP206) - Vol 46 (RIP205) - Vol 45 (RIP204) - Vol 44 (RIP203) - Vol 43 (RIP202) - Vol 42 (RIP201)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S375 - S376 - S377 - S378 - S379 - S380 - S381 - S382 - S383 - S384 - S385 - S386 - S387 - S388 - S389 - S390 - S391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002AC080087 n°99 - 1	P99	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIP218)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P100	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°100 - 1	P100	Colle grise avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Vol 59 (RIP218)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC080087 n°100 - 1	P100	Colle grise avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Vol 58 (RIP217)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S392 (P100)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC080087 n°100 - 1	P100	Colle grise avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Vol 57 (RIP216)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S393 (P100)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC080087 n°100 - 1	P100	Colle grise avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Vol 56 (RIP215)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S394 (P100)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC080087 n°100 - 1	P100	Colle grise avec poussières	Positif	Présence sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 55 (RIP214)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S395 (P100)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC080087 n°100 - 1	P100	Colle grise avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Vol 54 (RIP213)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S396 (P100)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC080087 n°100 - 1	P100	Colle grise avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Vol 53 (RIP212)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S397 (P100)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC080087 n°100 - 1	P100	Colle grise avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Vol 53 (RIP212)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC080087 n°100 - 1	P100	Colle grise avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Vol 52 (RIP211)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S398 (P100)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC080087 n°100 - 1	P100	Colle grise avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Vol 51 (RIP210)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S399 (P100)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC080087 n°100 - 1	P100	Colle grise avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Vol 50 (RIP209)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S400 (P100)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC080087 n°100 - 1	P100	Colle grise avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Vol 61 (RIP2E1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S401 (P100)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC080087 n°100 - 1	P100	Colle grise avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Vol 60 (RIP2C1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S402 (P100)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC080087 n°100 - 1	P100	Colle grise avec poussières	Positif	Présence sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 49 (RIP208)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S403 (P100)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC080087 n°100 - 1	P100	Colle grise avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Vol 48 (RIP207)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S404 (P100)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC080087 n°100 - 1	P100	Colle grise avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Vol 47 (RIP206)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S405 (P100)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC080087 n°100 - 1	P100	Colle grise avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Vol 46 (RIP205)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S406 (P100)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC080087 n°100 - 1	P100	Colle grise avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Vol 45 (RIP204)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S407 (P100)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC080087 n°100 - 1	P100	Colle grise avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Vol 44 (RIP203)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S408 (P100)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC080087 n°100 - 1	P100	Colle grise avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Vol 43 (RIP202)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S409 (P100)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC080087 n°100 - 1	P100	Colle grise avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Vol 42 (RIP201)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S410 (P100)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC080087 n°100 - 1	P100	Colle grise avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Vol 59 (RIP218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P101	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 1	Matériau souple incolore non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 53 (RIP212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 1	Matériau souple incolore non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIP207)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 1	Matériau souple incolore non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIP201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 1	Matériau souple incolore non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIP212) - Vol 48 (RIP207) - Vol 42 (RIP201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S301 - S304 - S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 1	Matériau souple incolore non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIP218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P101	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 2	Revêtement cassant beige avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIP212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 2	Revêtement cassant beige avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIP207)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 2	Revêtement cassant beige avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIP201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 2	Revêtement cassant beige avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 53 (RIP212) - Vol 48 (RIP207) - Vol 42 (RIP201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S301 - S304 - S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 2	Revêtement cassant beige avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIP218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P101	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 3	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIP212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 3	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIP207)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 3	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIP201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 3	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIP212) - Vol 48 (RIP207) - Vol 42 (RIP201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S301 - S304 - S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 3	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIP218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P101	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 4	Ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIP212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 4	Ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIP207)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 4	Ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIP201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 4	Ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 53 (RIP212) - Vol 48 (RIP207) - Vol 42 (RIP201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S301 - S304 - S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 4	Ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIP218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P101	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 5	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + couche blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIP212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 5	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + couche blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIP207)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 5	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + couche blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIP201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 5	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + couche blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 53 (RIP212) - Vol 48 (RIP207) - Vol 42 (RIP201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S301 - S304 - S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 5	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + couche blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIP218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P101	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 6	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIP212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 6	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIP207)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 6	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIP201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 6	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIP212) - Vol 48 (RIP207) - Vol 42 (RIP201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S301 - S304 - S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC080087 n°101 - 1	P101 Phase 6	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIP218)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P102	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002AC080087 n°102 - 1	P102	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 58 (RIP217)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102	Mur de refend	002AC0 80087 n °102 - 1	P102	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIP214)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102	Mur de refend	002AC0 80087 n °102 - 1	P102	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIP213)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102	Mur de refend	002AC0 80087 n °102 - 1	P102	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 53 (RIP212)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S428	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102	Mur de refend	002AC0 80087 n °102 - 1	P102	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (RIP211)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102	Mur de refend	002AC0 80087 n °102 - 1	P102	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIP208)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102	Mur de refend	002AC0 80087 n °102 - 1	P102	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 48 (RIP207)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102	Mur de refend	002AC0 80087 n °102 - 1	P102	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIP206)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S432	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102	Mur de refend	002AC0 80087 n °102 - 1	P102	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIP205)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S433	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102	Mur de refend	002AC0 80087 n °102 - 1	P102	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 43 (RIP202)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102	Mur de refend	002AC0 80087 n °102 - 1	P102	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIP201)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S435	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102	Mur de refend	002AC0 80087 n °102 - 1	P102	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIP217) - Vol 55 (RIP214) - Vol 54 (RIP213) - Vol 53 (RIP212) - Vol 52 (RIP211) - Vol 49 (RIP208) - Vol 48 (RIP207) - Vol 47 (RIP206) - Vol 46 (RIP205) - Vol 43 (RIP202) - Vol 42 (RIP201)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S425 - S426 - S427 - S428 - S429 - S430 - S431 - S432 - S433 - S434 - S435	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102	Mur de refend	002AC0 80087 n °102 - 1	P102	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIP218)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P103	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 80087 n °103 - 1	P103	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 58 (RIP217)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC080087 n°103 - 1	P103	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIP214)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC080087 n°103 - 1	P103	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIP213)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S438	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC080087 n°103 - 1	P103	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIP212)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S439	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC080087 n°103 - 1	P103	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (RIP211)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S440	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC080087 n°103 - 1	P103	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIP208)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC080087 n°103 - 1	P103	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIP207)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC080087 n°103 - 1	P103	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIP206)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC080087 n°103 - 1	P103	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIP205)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S444	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC080087 n°103 - 1	P103	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 43 (RIP202)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S445	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC0 80087 n °103 - 1	P103	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIP201)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S446	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC0 80087 n °103 - 1	P103	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIP217) - Vol 55 (RIP214) - Vol 54 (RIP213) - Vol 53 (RIP212) - Vol 52 (RIP211) - Vol 49 (RIP208) - Vol 48 (RIP207) - Vol 47 (RIP206) - Vol 46 (RIP205) - Vol 43 (RIP202) - Vol 42 (RIP201)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S436 - S437 - S438 - S439 - S440 - S441 - S442 - S443 - S444 - S445 - S446	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC0 80087 n °103 - 1	P103	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIP218)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P104	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 80087 n °104 - 1	P104	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIP217)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S447	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC0 80087 n °104 - 1	P104	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIP214)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S448	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC0 80087 n °104 - 1	P104	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 54 (RIP213)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S449	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC080087 n°104 - 1	P104	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIP212)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S450	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC080087 n°104 - 1	P104	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (RIP211)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S451	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC080087 n°104 - 1	P104	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIP208)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S452	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC080087 n°104 - 1	P104	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIP207)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S453	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC080087 n°104 - 1	P104	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIP206)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S454	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC080087 n°104 - 1	P104	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIP205)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S455	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC080087 n°104 - 1	P104	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 43 (RIP202)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S456	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC080087 n°104 - 1	P104	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIP201)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S457	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC080087 n°104 - 1	P104	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIP217) - Vol 55 (RIP214) - Vol 54 (RIP213) - Vol 53 (RIP212) - Vol 52 (RIP211) - Vol 49 (RIP208) - Vol 48 (RIP207) - Vol 47 (RIP206) - Vol 46 (RIP205) - Vol 43 (RIP202) - Vol 42 (RIP201)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S447 - S448 - S449 - S450 - S451 - S452 - S453 - S454 - S455 - S456 - S457	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC080087 n°104 - 1	P104	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIP218)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P105	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°105 - 1	P105	Colle grise + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIP217)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S458	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002AC080087 n°105 - 1	P105	Colle grise + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 55 (RIP214)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S459	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002AC080087 n°105 - 1	P105	Colle grise + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIP213)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S460	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002AC080087 n°105 - 1	P105	Colle grise + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIP212)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S461	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002AC080087 n°105 - 1	P105	Colle grise + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (RIP211)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S462	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002AC080087 n°105 - 1	P105	Colle grise + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIP208)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S463	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002AC080087 n°105 - 1	P105	Colle grise + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIP207)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S464	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002AC080087 n°105 - 1	P105	Colle grise + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 47 (RIP206)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002AC080087 n°105 - 1	P105	Colle grise + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIP205)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S466	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002AC080087 n°105 - 1	P105	Colle grise + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIP202)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S467	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002AC080087 n°105 - 1	P105	Colle grise + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIP201)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S468	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002AC080087 n°105 - 1	P105	Colle grise + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIP217) - Vol 55 (RIP214) - Vol 54 (RIP213) - Vol 53 (RIP212) - Vol 52 (RIP211) - Vol 49 (RIP208) - Vol 48 (RIP207) - Vol 47 (RIP206) - Vol 46 (RIP205) - Vol 43 (RIP202) - Vol 42 (RIP201)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S458 - S459 - S460 - S461 - S462 - S463 - S464 - S465 - S466 - S467 - S468	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002AC080087 n°105 - 1	P105	Colle grise + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIP218)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P106	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°106 - 1	P106 Phase 2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 59 (RIP218)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC080087 n°106 - 1	P106 Phase 2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIP218)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P106	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°106 - 1	P106 Phase 3	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIP218)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC080087 n°106 - 1	P106 Phase 3	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIP218)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P106	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°106 - 1	P106 Phase 4	Joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIP218)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC080087 n°106 - 1	P106 Phase 4	Joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIP217)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P107	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°107 - 1	P107 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIP216)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC080087 n°107 - 1	P107 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIP217)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P107	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°107 - 1	P107 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIP216)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC080087 n°107 - 1	P107 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIP217)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P107	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°107 - 1	P107 Phase 3	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 57 (RIP216)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC080087 n°107 - 1	P107 Phase 3	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIP217)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P107	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°107 - 1	P107 Phase 4	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIP216)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC080087 n°107 - 1	P107 Phase 4	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIP217)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P108	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°108 - 1	P108 Phase 2	Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtrée blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIP217)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P108	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°108 - 1	P108 Phase 3	Joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIP214)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P109	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°109 - 1	P109	Colle beige + peintures multiples en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 55 (RIP214)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002AC080087 n°109 - 1	P109	Colle beige + peintures multiples en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 54 (RIP213)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P110	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°110 - 1	P110 Phase 1	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIP213)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002AC080087 n°110 - 1	P110 Phase 1	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 54 (RIP213)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P110	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°110 - 1	P110 Phase 3	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIP213)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002AC080087 n°110 - 1	P110 Phase 3	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIP213)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P111	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°111 - 1	P111 Phase 2	Joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIP213)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P111	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°111 - 1	P111 Phase 3	Colle beige avec couche en toile non séparable + peinture non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIP208)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P112	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°112 - 1	P112	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtruse blanche non séparable + peinture	Positif	Présence sur analyse
Vol 49 (RIP208)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002AC080087 n°112 - 1	P112	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtruse blanche non séparable + peinture	Positif	Présence sur analyse
Vol 48 (RIP207)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P113	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°113 - 1	P113 Phase 2	Colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 48 (RIP207)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002AC080087 n°113 - 1	P113 Phase 2	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 48 (RIP207)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P113	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°113 - 1	P113 Phase 3	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIP207)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002AC080087 n°113 - 1	P113 Phase 3	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIP206)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P114	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°114 - 1	P114 Phase 1	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIP206)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002AC080087 n°114 - 1	P114 Phase 1	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIP206)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P114	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°114 - 1	P114 Phase 3	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 47 (RIP206)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002AC080087 n°114 - 1	P114 Phase 3	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 47 (RIP206)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P114	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°114 - 1	P114 Phase 4	Joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIP206)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002AC080087 n°114 - 1	P114 Phase 4	Joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 46 (RIP205)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P115	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°115 - 1	P115 Phase 2	Joint cassant blanc non séparable + peinture + colle beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 46 (RIP205)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002AC080087 n°115 - 1	P115 Phase 2	Joint cassant blanc non séparable + peinture + colle beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 46 (RIP205)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P115	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°115 - 1	P115 Phase 3	Matériau souple incolore	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIP205)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002AC080087 n°115 - 1	P115 Phase 3	Matériau souple incolore	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (RIP204)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P116	Réalisation d'un prélèvement	Seuil de porte	002AC080087 n°116 - 1	P116 Phase 1	Revêtement cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIP205)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116	Seuil de porte	002AC080087 n°116 - 1	P116 Phase 1	Revêtement cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (RIP204)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P116	Réalisation d'un prélèvement	Seuil de porte	002AC080087 n°116 - 1	P116 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIP205)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116	Seuil de porte	002AC080087 n°116 - 1	P116 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 43 (RIP202)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P117	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°117 - 1	P117	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 43 (RIP202)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002AC080087 n°117 - 1	P117	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 42 (RIP201)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P118	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°118 - 1	P118	Colle beige + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIP206)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P119	Réalisation d'un prélèvement	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIP205)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIP202)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIP214)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIP213)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 52 (RIP211)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIP208)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIP205) - Vol 43 (RIP202) - Vol 55 (RIP214) - Vol 54 (RIP213) - Vol 52 (RIP211) - Vol 49 (RIP208)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S322 - S323 - S324 - S325 - S326 - S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIP206)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P119	Réalisation d'un prélèvement	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIP205)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIP202)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIP214)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIP213)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (RIP211)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 49 (RIP208)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIP205) - Vol 43 (RIP202) - Vol 55 (RIP214) - Vol 54 (RIP213) - Vol 52 (RIP211) - Vol 49 (RIP208)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S322 - S323 - S324 - S325 - S326 - S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIP206)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P119	Réalisation d'un prélèvement	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 3	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIP205)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 3	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIP202)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 3	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIP214)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 3	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIP213)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 3	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (RIP211)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 3	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIP208)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 3	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 46 (RIP205) - Vol 43 (RIP202) - Vol 55 (RIP214) - Vol 54 (RIP213) - Vol 52 (RIP211) - Vol 49 (RIP208)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S322 - S323 - S324 - S325 - S326 - S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Seuil de porte	002AC080087 n°119 - 1	P119 Phase 3	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIP2C1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P120	Réalisation d'un prélèvement	Seuil de porte	002AC080087 n°120 - 1	P120 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIP2C1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P120	Réalisation d'un prélèvement	Seuil de porte	002AC080087 n°120 - 1	P120 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIP2C1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P120	Réalisation d'un prélèvement	Seuil de porte	002AC080087 n°120 - 1	P120 Phase 3	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIP212)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P121	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°121 - 1	P121 Phase 3	Colle beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 53 (RIP212)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P121	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°121 - 1	P121 Phase 4	Joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIP2C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P122	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°122 - 1	P122	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIP2C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P123	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°123 - 1	P123	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 60 (RIP2C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002AC080087 n°123 - 1	P123	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIP2C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P124	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°124 - 1	P124	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIP2C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002AC080087 n°124 - 1	P124	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (RIP2E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S411	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002AC080087 n°124 - 1	P124	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIP2C1) - Vol 61 (RIP2E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P124 - S411	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002AC080087 n°124 - 1	P124	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (RIP210)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P125	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°125 - 1	P125	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (RIP210)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°125 - 1	P125	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 50 (RIP209)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S412	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°125 - 1	P125	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (RIP2E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S413	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°125 - 1	P125	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (RIP210) - Vol 50 (RIP209) - Vol 61 (RIP2E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P125 - S412 - S413	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°125 - 1	P125	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (RIP210)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P126	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002AC080087 n°126 - 1	P126	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (RIP210)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126	Mur de refend	002AC080087 n°126 - 1	P126	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 50 (RIP209)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S414	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126	Mur de refend	002AC080087 n°126 - 1	P126	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (RIP2E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S415	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126	Mur de refend	002AC080087 n°126 - 1	P126	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (RIP210) - Vol 50 (RIP209) - Vol 61 (RIP2E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P126 - S414 - S415	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126	Mur de refend	002AC080087 n°126 - 1	P126	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (RIP210)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre)	P127	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°127 - 1	P127	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RIP209)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre)	S416	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°127 - 1	P127	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (RIP2E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre)	S417	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°127 - 1	P127	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RIP209) - Vol 61 (RIP2E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre)	S416 - S417	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°127 - 1	P127	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (RIP211)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P129	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°129 - 2	P129	Colle beige + joint cassant blanc non séparable	Positif	Présence sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 52 (RIP211)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		002AC080087 n°129 - 2	P129	Colle beige + joint cassant blanc non séparable	Positif	Présence sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 21 (RIPA02)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P39	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°39 - 1	P39	Colle beige + colle grise non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIPA02)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P40	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°40 - 1	P40	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIPA02)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°40 - 1	P40	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 20 (RIPAE1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °40 - 1	P40	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIPA02) - Vol 20 (RIPAE1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P40 - S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °40 - 1	P40	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIPA02)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P41	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002AC0 80087 n °41 - 1	P41	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIPA02)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Mur de refend	002AC0 80087 n °41 - 1	P41	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (RIPAE1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Mur de refend	002AC0 80087 n °41 - 1	P41	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIPA02) - Vol 20 (RIPAE1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P41 - S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Mur de refend	002AC0 80087 n °41 - 1	P41	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 20 (RIPAE1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P42	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°42 - 1	P42	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIPA02)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (ciment)	P43	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°43 - 2	P43	Peinture non séparable + matériau gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (RIPA01)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (ciment)	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002AC080087 n°43 - 2	P43	Peinture non séparable + matériau gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIPA02)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P44	Réalisation d'un prélèvement	Réparti aléatoirement sur l'ensemble de la zone	002AC080087 n°44 - 1	P44	Peinture non séparable + couche bitumineuse noire non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières + matériau fibreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIPA02)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P45	Réalisation d'un prélèvement	Réparti aléatoirement sur l'ensemble de la zone	002AC080087 n°45 - 1	P45	Matériau fibreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 21 (RIPA02)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P46	Réalisation d'un prélèvement	Réparti aléatoirement sur l'ensemble de la zone	002AC080087 n°46 - 1	P46	Matériau plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux multicolore en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIPA02)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P47	Réalisation d'un prélèvement	Réparti aléatoirement sur l'ensemble de la zone	002AC080087 n°47 - 1	P47	Matériau bitumineux noir + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (RIPAE1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P48	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°48 - 1	P48	Matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (RIPAE1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P49	Réalisation d'un prélèvement	Doublage mur	002AC080087 n°49 - 1	P49	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIPA02)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P50	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°50 - 1	P50	Colle beige en vrac avec poussières non séparable + bois sous forme de fibres en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 19 (RIPA01)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P84	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°84 - 1	P84	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (RIPA01)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P85	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°85 - 1	P85	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (RIPA01)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P86	Réalisation d'un prélèvement	Réparti aléatoirement sur l'ensemble de la zone	002AC080087 n°86 - 1	P86	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (RIPA01)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P87	Réalisation d'un prélèvement	Réparti aléatoirement sur l'ensemble de la zone	002AC080087 n°87 - 1	P87	Peinture en faible quantité non séparable + couche fibreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (RIPA01)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P88	Réalisation d'un prélèvement	Réparti aléatoirement sur l'ensemble de la zone	002AC080087 n°88 - 1	P88	Couche bitumineuse noire en faible quantité non séparable + peinture non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 19 (RIPA01)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P89	Réalisation d'un prélèvement	Réparti aléatoirement sur l'ensemble de la zone	002AC080087 n°89 - 1	P89	Matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (RIP0C2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Négatif sur document Se référer au Dossier Technique Amiante de l'Apave n°A531957733
Vol 5 (RIP004)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°1 - 1	P1 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIP004)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC080087 n°1 - 1	P1 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIP002)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC080087 n°1 - 1	P1 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIP001)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC080087 n°1 - 1	P1 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RIP0C2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC080087 n°1 - 1	P1 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 15 (RIP009)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC080087 n°1 - 1	P1 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RIP016)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC080087 n°1 - 1	P1 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIP004) - Vol 3 (RIP002) - Vol 2 (RIP001) - Vol 1 (RIP0C2) - Vol 15 (RIP009) - Vol 7 (RIP016)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1 - S7 - S8 - S32 - S70 - S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC080087 n°1 - 1	P1 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIP004)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°1 - 1	P1 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIP004)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC080087 n°1 - 1	P1 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIP002)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC080087 n°1 - 1	P1 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIP001)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC080087 n°1 - 1	P1 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RIP0C2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC080087 n°1 - 1	P1 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 15 (RIP009)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC080087 n°1 - 1	P1 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RIP016)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC080087 n°1 - 1	P1 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIP004) - Vol 3 (RIP002) - Vol 2 (RIP001) - Vol 1 (RIP0C2) - Vol 15 (RIP009) - Vol 7 (RIP016)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1 - S7 - S8 - S32 - S70 - S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC080087 n°1 - 1	P1 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIP004)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIP003)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIP002)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°2 - 1	P2	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (RIP017)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °2 - 1	P2	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIP015)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °2 - 1	P2	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RIP014)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °2 - 1	P2	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RIP017)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °2 - 1	P2	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RIP016)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °2 - 1	P2	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 16 (RIP010)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °2 - 1	P2	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (RIP009)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °2 - 1	P2	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIP003) - Vol 3 (RIP002) - Vol 6 (RIP017) - Vol 8 (RIP015) - Vol 9 (RIP014) - Vol 7 (RIP016) - Vol 16 (RIP010) - Vol 15 (RIP009)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - P2 - S272 - S96 - S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °2 - 1	P2	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIP004)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002AC0 80087 n °3 - 1	P3	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIP004)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002AC0 80087 n °3 - 1	P3	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (RIP003)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002AC0 80087 n °3 - 1	P3	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIP002)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002AC0 80087 n °3 - 1	P3	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIP001)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002AC0 80087 n °3 - 1	P3	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RIP017)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002AC0 80087 n °3 - 1	P3	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIP015)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002AC0 80087 n °3 - 1	P3	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (RIP014)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002AC0 80087 n °3 - 1	P3	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIP015)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002AC0 80087 n °3 - 1	P3	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (RIP009)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002AC0 80087 n °3 - 1	P3	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RIP010)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002AC0 80087 n °3 - 1	P3	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RIP016)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002AC0 80087 n °3 - 1	P3	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (RIP004) - Vol 4 (RIP003) - Vol 3 (RIP002) - Vol 2 (RIP001) - Vol 6 (RIP017) - Vol 8 (RIP015) - Vol 9 (RIP014) - Vol 15 (RIP009) - Vol 16 (RIP010) - Vol 7 (RIP016)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S98 - S99 - S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002AC080087 n°3 - 1	P3	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIP004)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative	002AC080087 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIP004)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Cloisons séparative	002AC080087 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIP003)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Cloisons séparative	002AC080087 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIP002)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Cloisons séparative	002AC080087 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIP001)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Cloisons séparative	002AC080087 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RIP017)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Cloisons séparative	002AC080087 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIP015)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Cloisons séparative	002AC080087 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (RIP014)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Cloisons séparative	002AC080087 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (RIP009)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Cloisons séparative	002AC080087 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RIP010)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Cloisons séparative	002AC080087 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RIP016)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Cloisons séparative	002AC080087 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIP004) - Vol 4 (RIP003) - Vol 3 (RIP002) - Vol 2 (RIP001) - Vol 6 (RIP017) - Vol 8 (RIP015) - Vol 9 (RIP014) - Vol 15 (RIP009) - Vol 16 (RIP010) - Vol 7 (RIP016)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P4 - S20 - S21 - S22 - S23 - S24 - S25 - S94 - S95 - S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Cloisons séparative	002AC080087 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIP004)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°5 - 1	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (RIP004)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC080087 n°5 - 1	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 4 (RIP003)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S26 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC080087 n°5 - 1	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac	Positif	Présence sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (RIP002)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S27 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC080087 n°5 - 1	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (RIP001)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S28 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC080087 n°5 - 1	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (RIP017)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S29 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC080087 n°5 - 1	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 8 (RIP015)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S30 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC080087 n°5 - 1	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 9 (RIP014)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S31 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC080087 n°5 - 1	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 17 (RIP011)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S100 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC080087 n°5 - 1	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 7 (RIP016)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S275 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC080087 n°5 - 1	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (RIP004)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°6 - 1	P6	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIP004)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC080087 n°6 - 1	P6	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (RIP0C2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC080087 n°6 - 1	P6	Colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIP003)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC080087 n°6 - 1	P6	Colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIP002)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC080087 n°6 - 1	P6	Colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIP001)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC080087 n°6 - 1	P6	Colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RIP017)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC080087 n°6 - 1	P6	Colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIP015)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC080087 n°6 - 1	P6	Colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RIP014)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC080087 n°6 - 1	P6	Colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (RIP006)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC080087 n°6 - 1	P6	Colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (RIP009)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC080087 n°6 - 1	P6	Colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RIP010)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC080087 n°6 - 1	P6	Colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RIP016)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC080087 n°6 - 1	P6	Colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIP0E1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC080087 n°6 - 1	P6	Colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIP004) - Vol 1 (RIP0C2) - Vol 4 (RIP003) - Vol 3 (RIP002) - Vol 2 (RIP001) - Vol 6 (RIP017) - Vol 8 (RIP015) - Vol 9 (RIP014) - Vol 11 (RIP006) - Vol 15 (RIP009) - Vol 16 (RIP010) - Vol 7 (RIP016) - Vol 14 (RIP0E1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P6 - S2 - S33 - S34 - S35 - S36 - S37 - S38 - S71 - S76 - S77 - S276 - S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC080087 n°6 - 1	P6	Colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (RIP004)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P7	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 80087 n°7 - 1	P7 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIP002)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 80087 n°7 - 1	P7 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIP001)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 80087 n°7 - 1	P7 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RIP016)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 80087 n°7 - 1	P7 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIP002) - Vol 2 (RIP001) - Vol 7 (RIP016)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S39 - S40 - S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 80087 n°7 - 1	P7 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIP004)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P7	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 80087 n°7 - 1	P7 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIP002)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 80087 n°7 - 1	P7 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIP001)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 80087 n°7 - 1	P7 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (RIP016)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC080087 n°7 - 1	P7 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIP002) - Vol 2 (RIP001) - Vol 7 (RIP016)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S39 - S40 - S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC080087 n°7 - 1	P7 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIP004)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002AC080087 n°8 - 1	P8	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 4 (RIP003)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S41 (P8)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Mur de refend	002AC080087 n°8 - 1	P8	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 3 (RIP002)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42 (P8)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Mur de refend	002AC080087 n°8 - 1	P8	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (RIP001)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S43 (P8)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Mur de refend	002AC080087 n°8 - 1	P8	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (RIP017)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S44 (P8)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Mur de refend	002AC080087 n°8 - 1	P8	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (RIP015)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S45 (P8)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Mur de refend	002AC080087 n°8 - 1	P8	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 9 (RIP014)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S46 (P8)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Mur de refend	002AC080087 n°8 - 1	P8	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 10 (RIP005)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S81 (P8)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Mur de refend	002AC080087 n°8 - 1	P8	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 7 (RIP016)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S278 (P8)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Mur de refend	002AC080087 n°8 - 1	P8	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (RIP004)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P9	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative	002AC080087 n°9 - 1	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIP003)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparative	002AC080087 n°9 - 1	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIP002)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparative	002AC080087 n°9 - 1	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIP001)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparative	002AC080087 n°9 - 1	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (RIP017)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparative	002AC0 80087 n °9 - 1	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIP015)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparative	002AC0 80087 n °9 - 1	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RIP014)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparative	002AC0 80087 n °9 - 1	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RIP005)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparative	002AC0 80087 n °9 - 1	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RIP016)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparative	002AC0 80087 n °9 - 1	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIP003) - Vol 3 (RIP002) - Vol 2 (RIP001) - Vol 6 (RIP017) - Vol 8 (RIP015) - Vol 9 (RIP014) - Vol 10 (RIP005) - Vol 7 (RIP016)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S47 - S48 - S49 - S50 - S51 - S52 - S82 - S279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparative	002AC0 80087 n °9 - 1	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIP004)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 80087 n °10 - 1	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 4 (RIP003)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S53 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC0 80087 n °10 - 1	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac	Positif	Présence sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (RIP002)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S54 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC080087 n°10 - 1	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (RIP001)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S55 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC080087 n°10 - 1	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (RIP017)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S56 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC080087 n°10 - 1	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 8 (RIP015)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S57 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC080087 n°10 - 1	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 9 (RIP014)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S58 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC080087 n°10 - 1	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 7 (RIP016)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S280 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC080087 n°10 - 1	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (RIP004)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°11 - 1	P11	Peinture non séparable + colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIP004)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002AC080087 n°11 - 1	P11	Peinture non séparable + colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (RIP003)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002AC080087 n°11 - 1	P11	Peinture non séparable + colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIP002)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002AC080087 n°11 - 1	P11	Peinture non séparable + colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIP001)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002AC080087 n°11 - 1	P11	Peinture non séparable + colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RIP017)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002AC080087 n°11 - 1	P11	Peinture non séparable + colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIP015)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002AC080087 n°11 - 1	P11	Peinture non séparable + colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (RIP014)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002AC080087 n°11 - 1	P11	Peinture non séparable + colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RIP016)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002AC080087 n°11 - 1	P11	Peinture non séparable + colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIP004) - Vol 4 (RIP003) - Vol 3 (RIP002) - Vol 2 (RIP001) - Vol 6 (RIP017) - Vol 8 (RIP015) - Vol 9 (RIP014) - Vol 7 (RIP016)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P11 - S59 - S60 - S61 - S62 - S63 - S64 - S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002AC080087 n°11 - 1	P11	Peinture non séparable + colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIP004)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°12 - 1	P12	Colle beige non séparable + matériau blanc avec couche en toile non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (RIP004)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC080087 n°12 - 1	P12	Colle beige non séparable + matériau blanc avec couche en toile non séparable	Positif	Présence sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (RIP001)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P13	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°13 - 1	P13	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIP001)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°14 - 1	P14	Colle beige en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (RIP001)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC080087 n°14 - 1	P14	Colle beige en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 3 (RIP002)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°15 - 1	P15 Phase 1	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIP002)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002AC080087 n°15 - 1	P15 Phase 1	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIP002)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°15 - 1	P15 Phase 3	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 3 (RIP002)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002AC080087 n°15 - 1	P15 Phase 3	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (RIP003)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°16 - 1	P16	Peinture non séparable + colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 4 (RIP003)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002AC080087 n°16 - 1	P16	Peinture non séparable + colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 4 (RIP003)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P17	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°17 - 1	P17 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIP003)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002AC080087 n°17 - 1	P17 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIP003)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P17	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°17 - 1	P17 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIP003)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002AC080087 n°17 - 1	P17 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RIP017)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P18	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°18 - 1	P18 Phase 1	Revêtement souple rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIP015)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002AC080087 n°18 - 1	P18 Phase 1	Revêtement souple rose	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (RIP014)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002AC080087 n°18 - 1	P18 Phase 1	Revêtement souple rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIP015) - Vol 9 (RIP014)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S3 - S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002AC080087 n°18 - 1	P18 Phase 1	Revêtement souple rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RIP017)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P18	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°18 - 1	P18 Phase 2	Toile fibreuse beige non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIP015)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002AC080087 n°18 - 1	P18 Phase 2	Toile fibreuse beige non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RIP014)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002AC080087 n°18 - 1	P18 Phase 2	Toile fibreuse beige non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIP015) - Vol 9 (RIP014)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S3 - S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002AC080087 n°18 - 1	P18 Phase 2	Toile fibreuse beige non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (RIP017)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P19	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°19 - 1	P19 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RIP017)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P19	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°19 - 1	P19 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RIP017)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P20	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°20 - 1	P20	Peintures multiples non séparable + colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RIP017)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002AC080087 n°20 - 1	P20	Peintures multiples non séparable + colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIP015)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P21	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°21 - 1	P21 Phase 2	Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (RIP015)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002AC080087 n°21 - 1	P21 Phase 2	Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIP015)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P21	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°21 - 1	P21 Phase 3	Peinture non séparable + joint cassant blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIP015)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002AC080087 n°21 - 1	P21 Phase 3	Peinture non séparable + joint cassant blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RIP014)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P22	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°22 - 1	P22	Peintures multiples non séparable + colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche + joint cassant blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RIP014)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002AC080087 n°22 - 1	P22	Peintures multiples non séparable + colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche + joint cassant blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (RIP0C2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P23	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°23 - 1	P23	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RIP0C2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P24	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°24 - 1	P24	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RIP0C2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Lames métal	S5	Réalisation d'un sondage						Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 1 (RIP0C2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton	S6	Réalisation d'un sondage						Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 11 (RIP006)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P25	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°25 - 1	P25	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RIP007)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002AC080087 n°25 - 1	P25	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIP008)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002AC080087 n°25 - 1	P25	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (RIP0C1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002AC080087 n°25 - 1	P25	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 17 (RIP011)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002AC080087 n°25 - 1	P25	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIP0E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002AC080087 n°25 - 1	P25	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RIP005)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002AC080087 n°25 - 1	P25	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RIP007) - Vol 13 (RIP008) - Vol 18 (RIP0C1) - Vol 17 (RIP011) - Vol 14 (RIP0E1) - Vol 10 (RIP005)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S65 - S66 - S67 - S68 - S69 - S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002AC080087 n°25 - 1	P25	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIP006)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P26	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°26 - 1	P26 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIP006)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P26	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°26 - 1	P26 Phase 2	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RIP010)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P27	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°27 - 1	P27	Moquette grise non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (RIP006)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P28	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°28 - 1	P28	Colle beige en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + matériau noir en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 11 (RIP006)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002AC080087 n°28 - 1	P28	Colle beige en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + matériau noir en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 18 (RIP0C1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S72 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002AC080087 n°28 - 1	P28	Colle beige en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + matériau noir en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 17 (RIP011)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S73 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002AC080087 n°28 - 1	P28	Colle beige en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + matériau noir en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (RIP008)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S74 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002AC080087 n°28 - 1	P28	Colle beige en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + matériau noir en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 14 (RIP0E1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S75 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002AC080087 n°28 - 1	P28	Colle beige en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + matériau noir en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 10 (RIP005)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S79 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002AC080087 n°28 - 1	P28	Colle beige en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + matériau noir en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 11 (RIP006)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P29	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002AC080087 n°29 - 1	P29	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtres blancs en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (RIP006)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °29 - 1	P29	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RIP005)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °29 - 1	P29	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RIP007)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °29 - 1	P29	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIP008)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °29 - 1	P29	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 14 (RIP0E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °29 - 1	P29	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIP006) - Vol 10 (RIP005) - Vol 12 (RIP007) - Vol 13 (RIP008) - Vol 14 (RIP0E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P29 - S80 - S83 - S84 - S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Donnant sur l'extérieur	002AC0 80087 n °29 - 1	P29	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIP006)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P30	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002AC0 80087 n °30 - 1	P30	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIP006)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Mur de refend	002AC0 80087 n °30 - 1	P30	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RIP007)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Mur de refend	002AC0 80087 n °30 - 1	P30	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIP008)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Mur de refend	002AC0 80087 n °30 - 1	P30	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 18 (RIP0C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Mur de refend	002AC080087 n°30 - 1	P30	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (RIP011)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Mur de refend	002AC080087 n°30 - 1	P30	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIP0E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Mur de refend	002AC080087 n°30 - 1	P30	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIP006) - Vol 12 (RIP007) - Vol 13 (RIP008) - Vol 18 (RIP0C1) - Vol 17 (RIP011) - Vol 14 (RIP0E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P30 - S86 - S87 - S88 - S89 - S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Mur de refend	002AC080087 n°30 - 1	P30	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIP006)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P31	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative	002AC080087 n°31 - 1	P31	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RIP007)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Cloisons séparative	002AC080087 n°31 - 1	P31	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIP0E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Cloisons séparative	002AC080087 n°31 - 1	P31	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (RIP007) - Vol 14 (RIP0E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S91 - S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Cloisons séparative	002AC080087 n°31 - 1	P31	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RIP007)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P32	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°32 - 1	P32	Colle beige + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIP008)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P33	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°33 - 1	P33 Phase 2	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIP008)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P33	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°33 - 1	P33 Phase 3	Joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RIP005)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P34	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°34 - 1	P34	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RIP005)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002AC080087 n°34 - 1	P34	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RIP005)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P35	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°35 - 1	P35	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RIP0C2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P36	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°36 - 1	P36	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RIP0C2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC080087 n°36 - 1	P36	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (RIP006)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC080087 n°36 - 1	P36	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIP0E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC080087 n°36 - 1	P36	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RIP0C2) - Vol 11 (RIP006) - Vol 14 (RIP0E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P36 - S101 - S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC080087 n°36 - 1	P36	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RIP0C2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P37	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°37 - 1	P37	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RIP0C2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002AC080087 n°37 - 1	P37	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIP006)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002AC080087 n°37 - 1	P37	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIP006)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002AC080087 n°37 - 1	P37	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (RIP0C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002AC080087 n°37 - 1	P37	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIP0E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002AC080087 n°37 - 1	P37	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (RIP0C2) - Vol 11 (RIP006) - Vol 18 (RIP0C1) - Vol 14 (RIP0E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P37 - S103 - S104 - S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002AC080087 n°37 - 1	P37	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIP006)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P38	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°38 - 2	P38	Matériau plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (RIP0C1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC080087 n°38 - 2	P38	Matériau plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (RIP011)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC080087 n°38 - 2	P38	Matériau plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIP0E1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC080087 n°38 - 2	P38	Matériau plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (RIP009)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC080087 n°38 - 2	P38	Matériau plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RIP010)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC080087 n°38 - 2	P38	Matériau plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (RIP0C1) - Vol 17 (RIP011) - Vol 14 (RIP0E1) - Vol 15 (RIP009) - Vol 16 (RIP010)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S106 - S107 - S108 - S109 - S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC080087 n°38 - 2	P38	Matériau plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIP0E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002AC080087 n°48 - 1	P48	Matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (RIP016)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P90	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°90 - 1	P90	Colle grise + couche plâtrée blanche avec poussières non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 7 (RIP016)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002AC080087 n°90 - 1	P90	Colle grise + couche plâtrée blanche avec poussières non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 14 (RIP0E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC080087 n°91 - 1	P91 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIP0E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC080087 n°91 - 1	P91 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIP0E1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S288 (P92)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002AC080087 n°92 - 1	P92	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 14 (RIP0E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002AC080087 n°93 - 1	P93	Matériau gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Toiture

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 63 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	P128	Réalisation d'un prélèvement		002AC080087 n°128 - 1	P128	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse



Amiante

Toiture

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 63 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	S418 (P128)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002AC080087 n°128 - 1	P128	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Vol 63 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	S419 (P128)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002AC080087 n°128 - 1	P128	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Vol 63 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	S420 (P128)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002AC080087 n°128 - 1	P128	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Vol 63 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	S421 (P128)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002AC080087 n°128 - 1	P128	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Vol 63 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	S422 (P128)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002AC080087 n°128 - 1	P128	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Vol 63 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	S423 (P128)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002AC080087 n°128 - 1	P128	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Vol 63 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	S424 (P128)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002AC080087 n°128 - 1	P128	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
				R+1			
P60 Phase 3	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche	Vol 39 (RIP118) - Vol 39 (RIP118)	2,89 m			2 unité(s)
P61 Phase 2	Revêtement de mur	Colle grise	Vol 39 (RIP118) - Vol 39 (RIP118) - Vol 38 (RIP117) - Vol 38 (RIP117) - Vol 35 (RIP114) - Vol 34 (RIP113) - Vol 33 (RIP112) - Vol 32 (RIP111) - Vol 32 (RIP111) - Vol 29 (RIP108) - Vol 28 (RIP107) - Vol 27 (RIP106) - Vol 26 (RIP105) - Vol 23 (RIP102) - Vol 22 (RIP101)	75,4 m			15 unité(s)

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
				R+1			
P62 Phase 2	Revêtement de mur	Colle grise	Vol 39 (RIP118) - Vol 39 (RIP118) - Vol 38 (RIP117) - Vol 38 (RIP117) - Vol 37 (RIP116) - Vol 37 (RIP116) - Vol 36 (RIP115) - Vol 36 (RIP115) - Vol 35 (RIP114) - Vol 35 (RIP114) - Vol 34 (RIP113) - Vol 34 (RIP113) - Vol 33 (RIP112) - Vol 33 (RIP112) - Vol 32 (RIP111) - Vol 32 (RIP111) - Vol 29 (RIP108) - Vol 29 (RIP108) - Vol 28 (RIP107) - Vol 28 (RIP107) - Vol 27 (RIP106) - Vol 27 (RIP106) - Vol 26 (RIP105) - Vol 26 (RIP105) - Vol 25 (RIP104) - Vol 25 (RIP104) - Vol 24 (RIP103) - Vol 24 (RIP103) - Vol 23 (RIP102) - Vol 23 (RIP102) - Vol 22 (RIP101) - Vol 22 (RIP101) - Vol 40 (RIP1C1) - Vol 41 (RIP1E1) - Vol 30 (RIP109) - Vol 31 (RIP110)	480,61 m			36 unité(s)
P63 Phase 3	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche	Vol 37 (RIP116) - Vol 37 (RIP116)	2,85 m			2 unité(s)

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
R+1							
P64 Phase 3	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Vol 35 (RIP114)	2,18 m			1 unité(s)
P65	Revêtement de mur	Colle grise + peintures multiples non séparable	Vol 34 (RIP113) - Vol 34 (RIP113)	2,7 m			2 unité(s)
P66 Phase 3	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Vol 33 (RIP112) - Vol 33 (RIP112)	2,85 m			2 unité(s)
P67 Phase 3	Revêtement de mur	Colle grise en vrac	Vol 32 (RIP111) - Vol 32 (RIP111)	2,65 m			2 unité(s)
P71 Phase 2	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Vol 28 (RIP107) - Vol 28 (RIP107)	2,85 m			2 unité(s)
P72 Phase 3	Revêtement de mur	Colle grise + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	Vol 27 (RIP106) - Vol 27 (RIP106)	2,78 m			2 unité(s)
P73 Phase 4	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Vol 26 (RIP105) - Vol 26 (RIP105)	2,67 m			2 unité(s)
P74	Revêtement de mur	Colle beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Vol 23 (RIP102) - Vol 23 (RIP102)	2,83 m			2 unité(s)
P76 Phase 4	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + matériau plâtreux blanc	Vol 22 (RIP101) - Vol 22 (RIP101)	2,79 m			2 unité(s)

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
R+1							
P78	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Vol 40 (RIP1C1)	1,5 m	2,5 m		1 unité(s)
P79	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Vol 40 (RIP1C1) - Vol 40 (RIP1C1)	57,99 m	2,5 m		2 unité(s)
P81	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Vol 31 (RIP110) - Vol 30 (RIP109) - Vol 41 (RIP1E1)	19,99 m	2,5 m		3 unité(s)
P82	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Vol 31 (RIP110) - Vol 30 (RIP109) - Vol 41 (RIP1E1) - Vol 41 (RIP1E1)	17,48 m	2,5 m		4 unité(s)
P83	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Vol 31 (RIP110) - Vol 30 (RIP109) - Vol 30 (RIP109) - Vol 41 (RIP1E1) - Vol 41 (RIP1E1)	11,06 m	2,5 m		6 unité(s)
P92	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Vol 41 (RIP1E1) - Vol 14 (RIP0E1) - Vol 61 (RIP2E1)	64,53 m		74,37 m²	3 unité(s)
Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)

R+2

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
R+2							
P100	Revêtement de mur	Colle grise avec poussières	Vol 59 (RIP218) - Vol 59 (RIP218) - Vol 58 (RIP217) - Vol 58 (RIP217) - Vol 57 (RIP216) - Vol 57 (RIP216) - Vol 56 (RIP215) - Vol 56 (RIP215) - Vol 56 (RIP215) - Vol 55 (RIP214) - Vol 55 (RIP214) - Vol 54 (RIP213) - Vol 54 (RIP213) - Vol 53 (RIP212) - Vol 53 (RIP212) - Vol 52 (RIP211) - Vol 52 (RIP211) - Vol 51 (RIP210) - Vol 50 (RIP209) - Vol 61 (RIP2E1) - Vol 60 (RIP2C1) - Vol 60 (RIP2C1) - Vol 49 (RIP208) - Vol 49 (RIP208) - Vol 48 (RIP207) - Vol 48 (RIP207) - Vol 47 (RIP206) - Vol 47 (RIP206) - Vol 46 (RIP205) - Vol 46 (RIP205) - Vol 45 (RIP204) - Vol 45 (RIP204) - Vol 44 (RIP203) - Vol 44 (RIP203) - Vol 43 (RIP202) - Vol 43 (RIP202) - Vol 43 (RIP202) - Vol 42 (RIP201) - Vol 42 (RIP201)	421,93 m			

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
R+2							
P109	Revêtement de mur	Colle beige + peintures multiples en vrac non séparable	Vol 55 (RIP214) - Vol 55 (RIP214)	2,5 m			
P112	Revêtement de mur	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture	Vol 49 (RIP208) - Vol 49 (RIP208)	2,55 m			
P113 Phase 2	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Vol 48 (RIP207) - Vol 48 (RIP207)	2,5 m			
P114 Phase 3	Revêtement de mur	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Vol 47 (RIP206) - Vol 47 (RIP206)	2,57 m			
P115 Phase 2	Revêtement de mur	Joint cassant blanc non séparable + peinture + colle beige	Vol 46 (RIP205) - Vol 46 (RIP205)	2,45 m			
P117	Revêtement de mur	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Vol 43 (RIP202) - Vol 43 (RIP202)	2,43 m			
P121 Phase 3	Revêtement de mur	Colle beige	Vol 53 (RIP212)	2,95 m			
P129	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant blanc non séparable	Vol 52 (RIP211) - Vol 52 (RIP211)	2,41 m			
Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)

RDC

P5	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac	Vol 5 (RIP004) - Vol 5 (RIP004) - Vol 4 (RIP003) - Vol 3 (RIP002) - Vol 2 (RIP001) - Vol 6 (RIP017) - Vol 8 (RIP015) - Vol 9 (RIP014) - Vol 17 (RIP011) - Vol 7 (RIP016)	167,29 m		131,58 m²	10 unité(s)
----	----------	---------------------------------	--	----------	--	-----------	-------------

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
RDC							
P8	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Vol 5 (RIP004) - Vol 4 (RIP003) - Vol 3 (RIP002) - Vol 2 (RIP001) - Vol 6 (RIP017) - Vol 8 (RIP015) - Vol 9 (RIP014) - Vol 10 (RIP005) - Vol 10 (RIP005) - Vol 7 (RIP016)	18,34 m	3,3 m		10 unité(s)
P10	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac	Vol 5 (RIP004) - Vol 4 (RIP003) - Vol 3 (RIP002) - Vol 2 (RIP001) - Vol 6 (RIP017) - Vol 8 (RIP015) - Vol 9 (RIP014) - Vol 7 (RIP016)	64,72 m		24,73 m²	8 unité(s)
P12	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + matériau blanc avec couche en toile non séparable	Vol 5 (RIP004) - Vol 5 (RIP004)	2,78 m			2 unité(s)
P14	Revêtement de mur	Colle beige en vrac	Vol 2 (RIP001) - Vol 2 (RIP001)	2,77 m			2 unité(s)
P15 Phase 3	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Vol 3 (RIP002) - Vol 3 (RIP002)	2,73 m			2 unité(s)
P16	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Vol 4 (RIP003) - Vol 4 (RIP003)	2,72 m			2 unité(s)

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
RDC							
P28	Revêtement de mur	Colle beige en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + matériau noir en vrac non séparable	Vol 11 (RIP006) - Vol 11 (RIP006) - Vol 11 (RIP006) - Vol 18 (RIP0C1) - Vol 17 (RIP011) - Vol 17 (RIP011) - Vol 13 (RIP008) - Vol 14 (RIP0E1) - Vol 10 (RIP005) - Vol 10 (RIP005) - Vol 10 (RIP005) - Vol 10 (RIP005) - Vol 10 (RIP005) - Vol 10 (RIP005)	113,84 m			16 unité(s)
P90	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche avec poussières non séparable	Vol 7 (RIP016) - Vol 7 (RIP016)	2,67 m			2 unité(s)

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	R-1	R-1 - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	RDC	RDC - MPCA Plafond et faux-plafonds
	RDC	RDC - MPCA Revêtement de mur
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+1	R+1 - MPCA Plafond et faux-plafonds
	R+1	R+1 - MPCA Revêtement de mur
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - MPCA Plafond et faux-plafonds
	R+2	R+2 - MPCA Revêtement de mur
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture	Toiture - MPCA Toiture et étanchéité


R-1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002AC080087							
				Légende							
					Localisation dun prélèvement négatif						
					Localisation dun sondage négatif						
					Volume non visité						
				Adresse du bien		Désignation		Date intervention		Technicien intervenant	
				1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE		Rangueil - Internat de pharmacie		01/03/2021		COLINET JULIEN	

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC080087

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

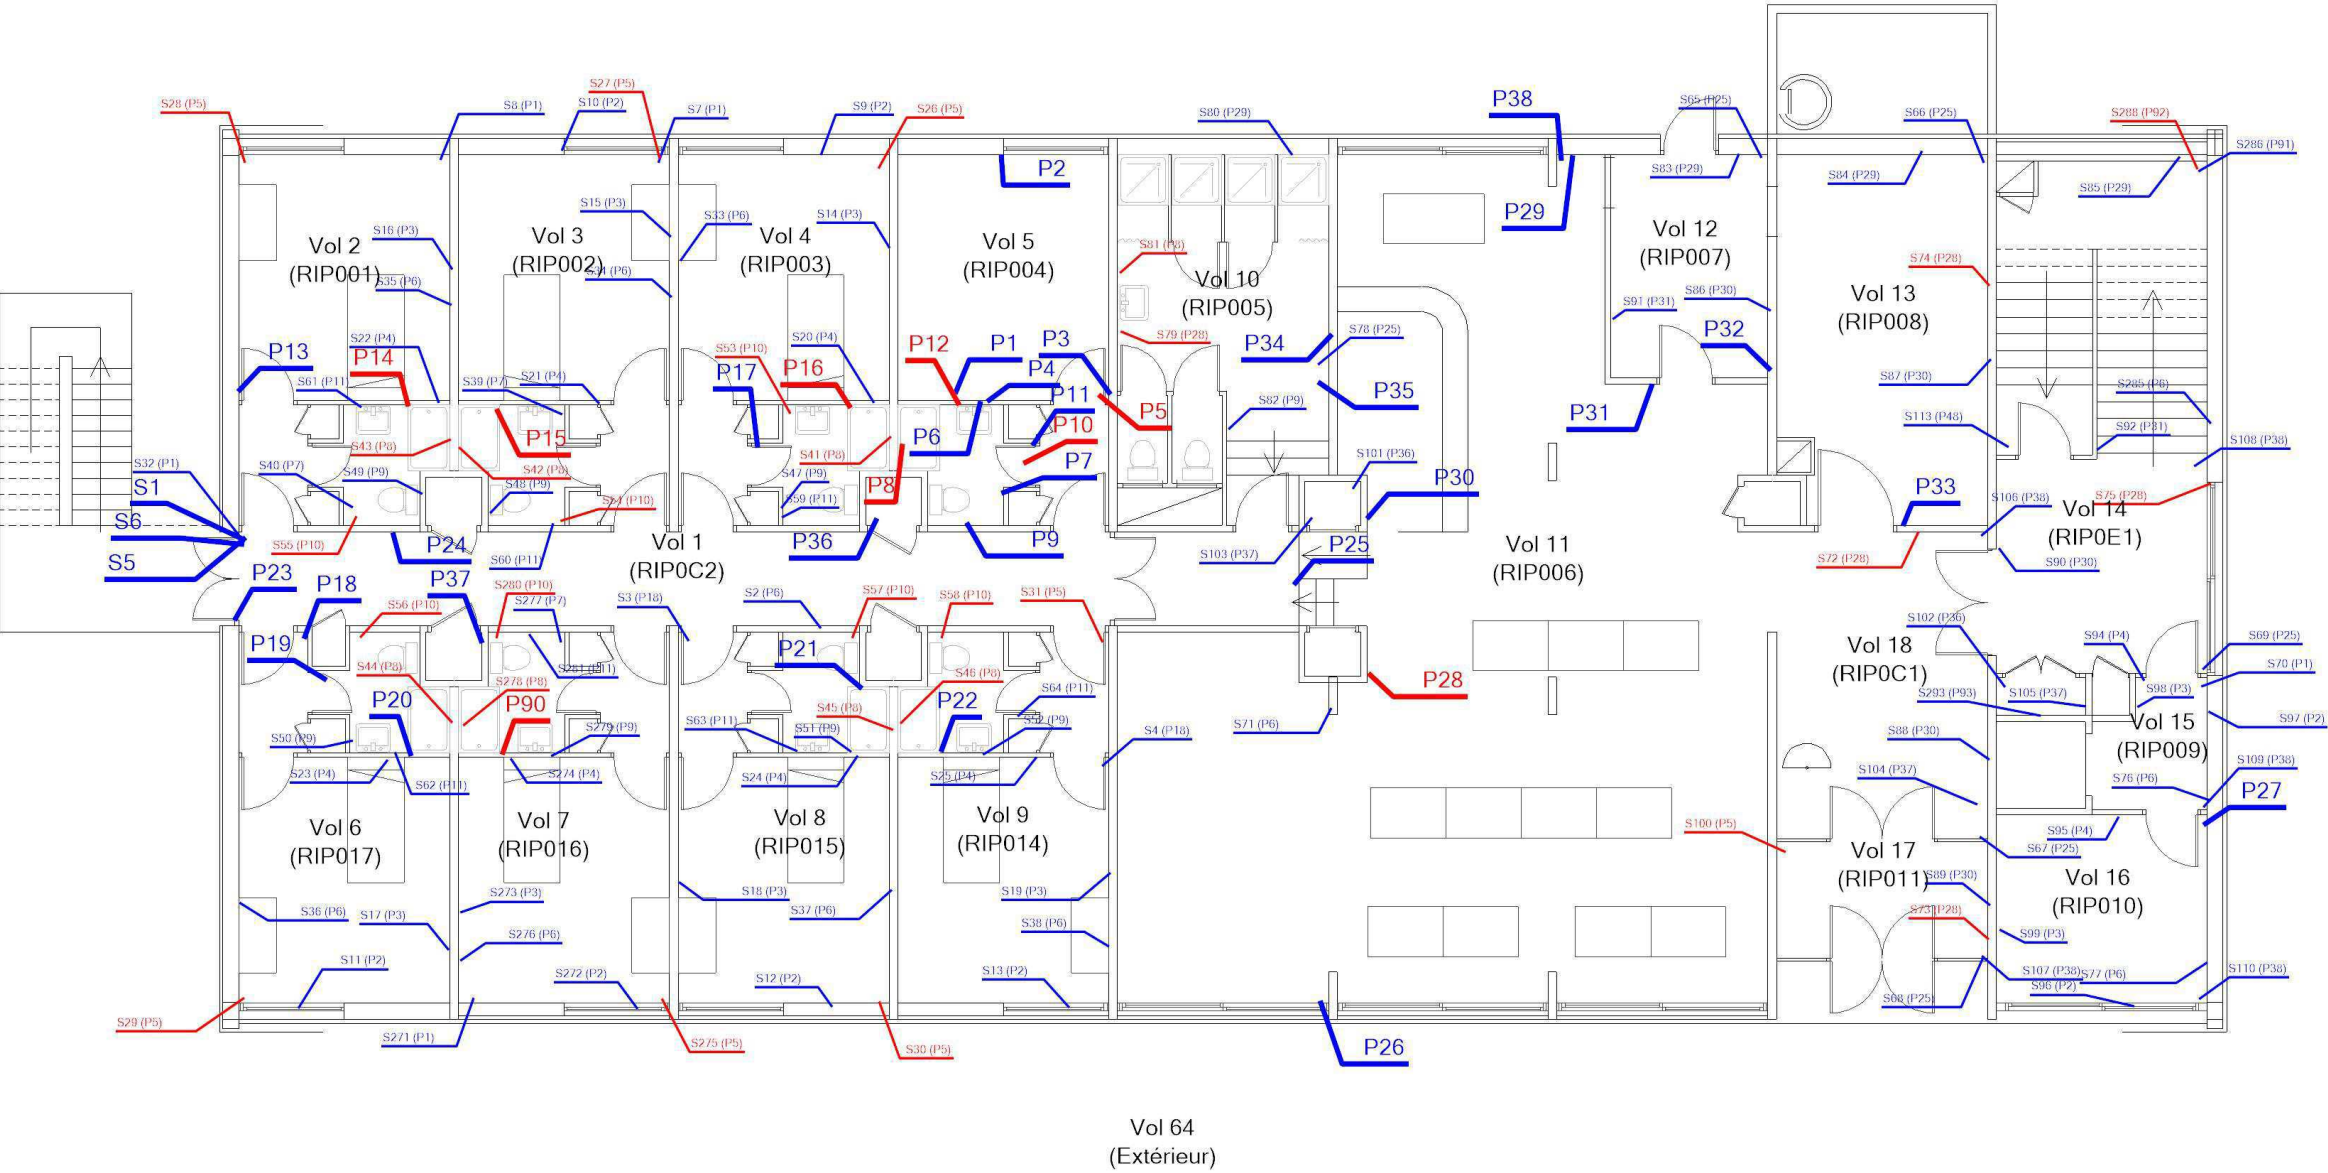

Adresse du bien

1 Avenue du Professeur Jean Poulhes
31400 TOULOUSE

Désignation

Rangueil - Internat de pharmacie

Date intervention

01/03/2021


Technicien intervenant

COLINET JULIEN

Légende



P8 : Enduits plâtre

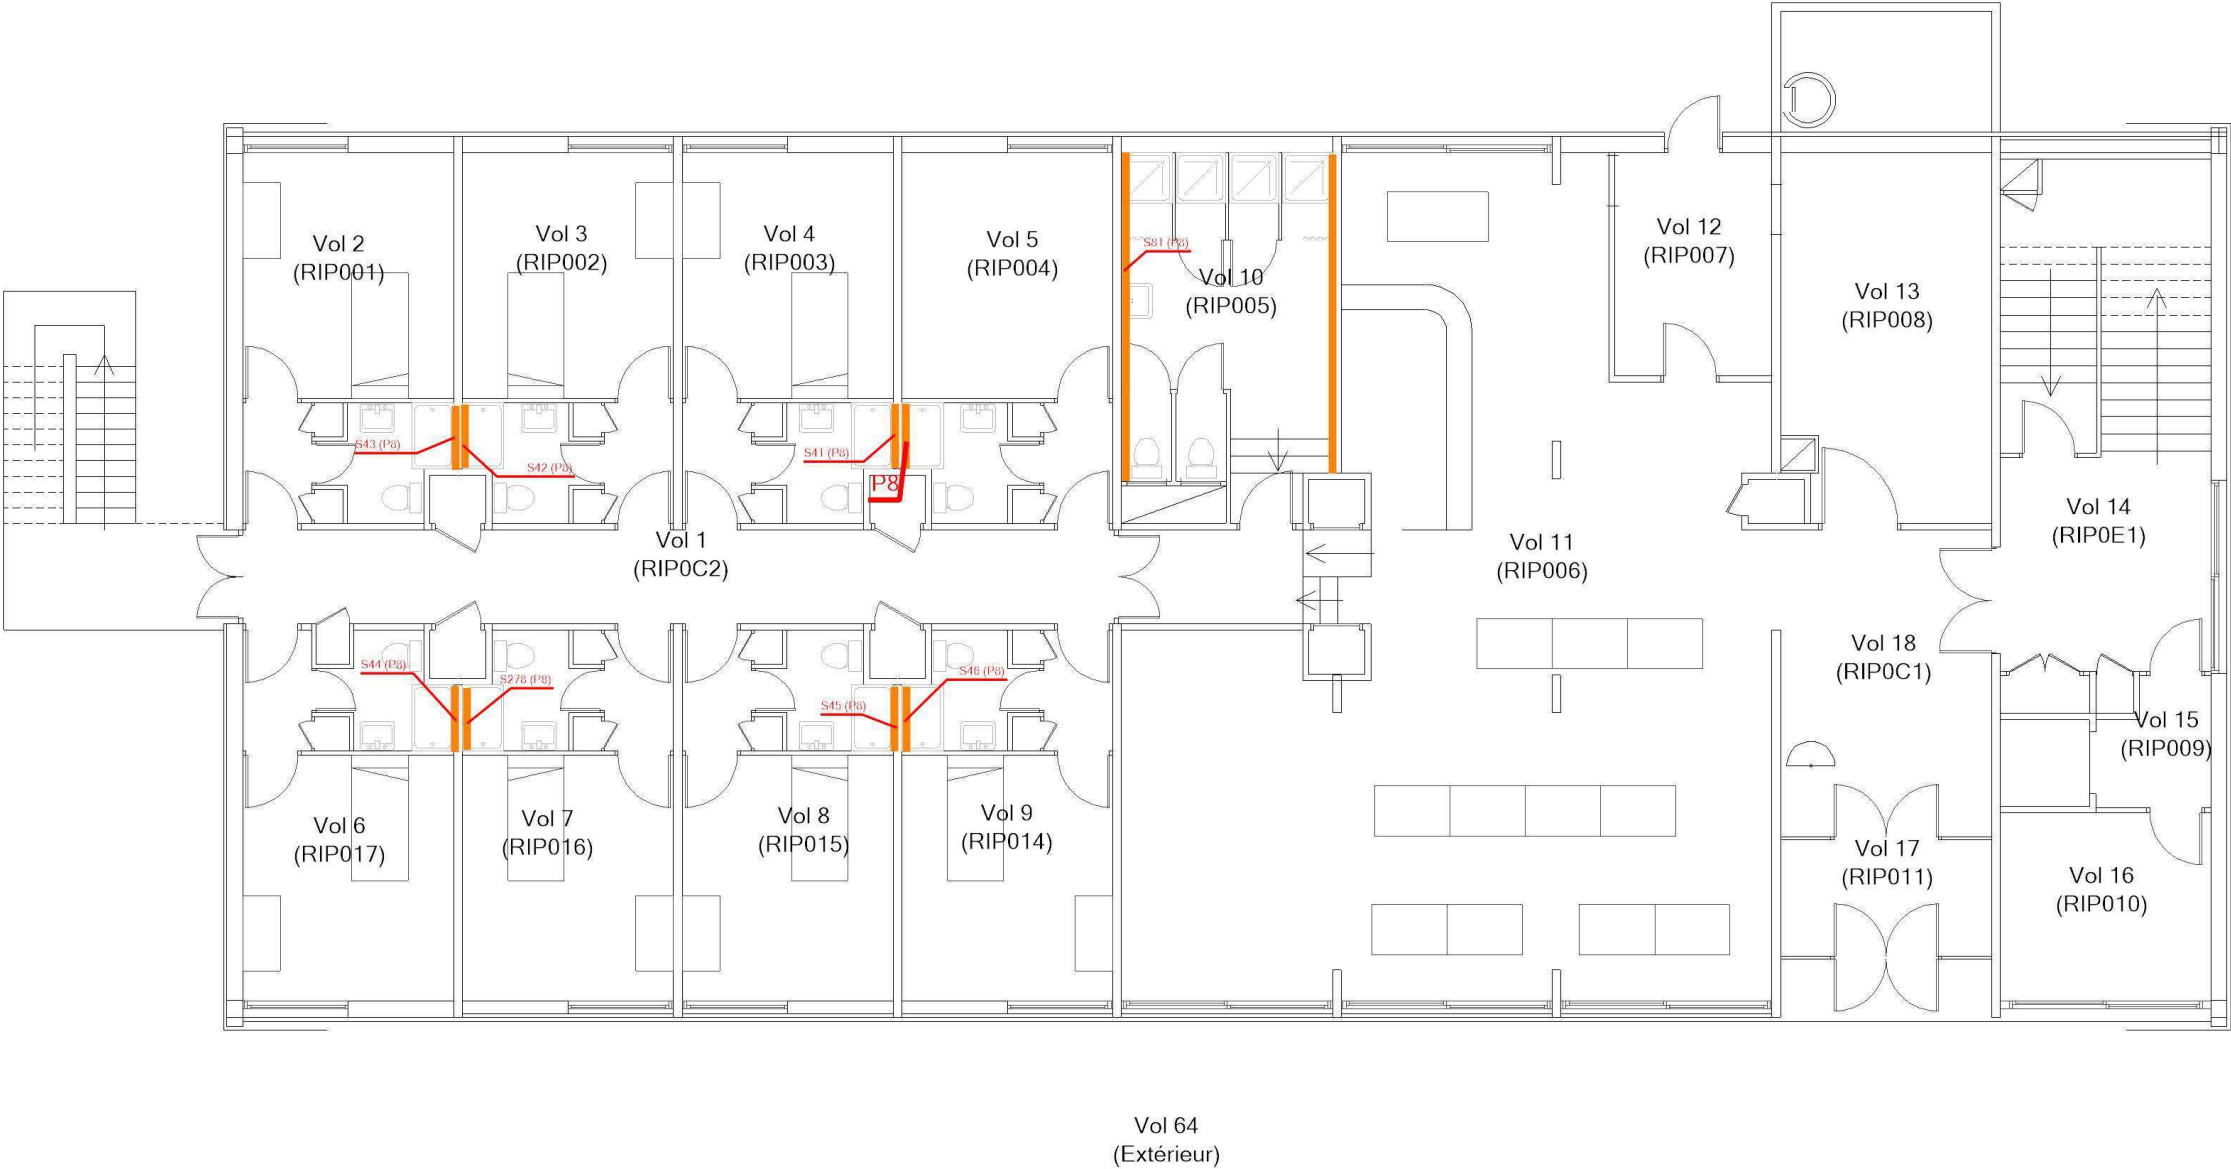

RDC - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS


Référence:
002AC080087

Légende

P10 : Enduits projetés (plâtre)

P5 : Enduits projetés (plâtre)

P92 : Enduits projetés (plâtre)

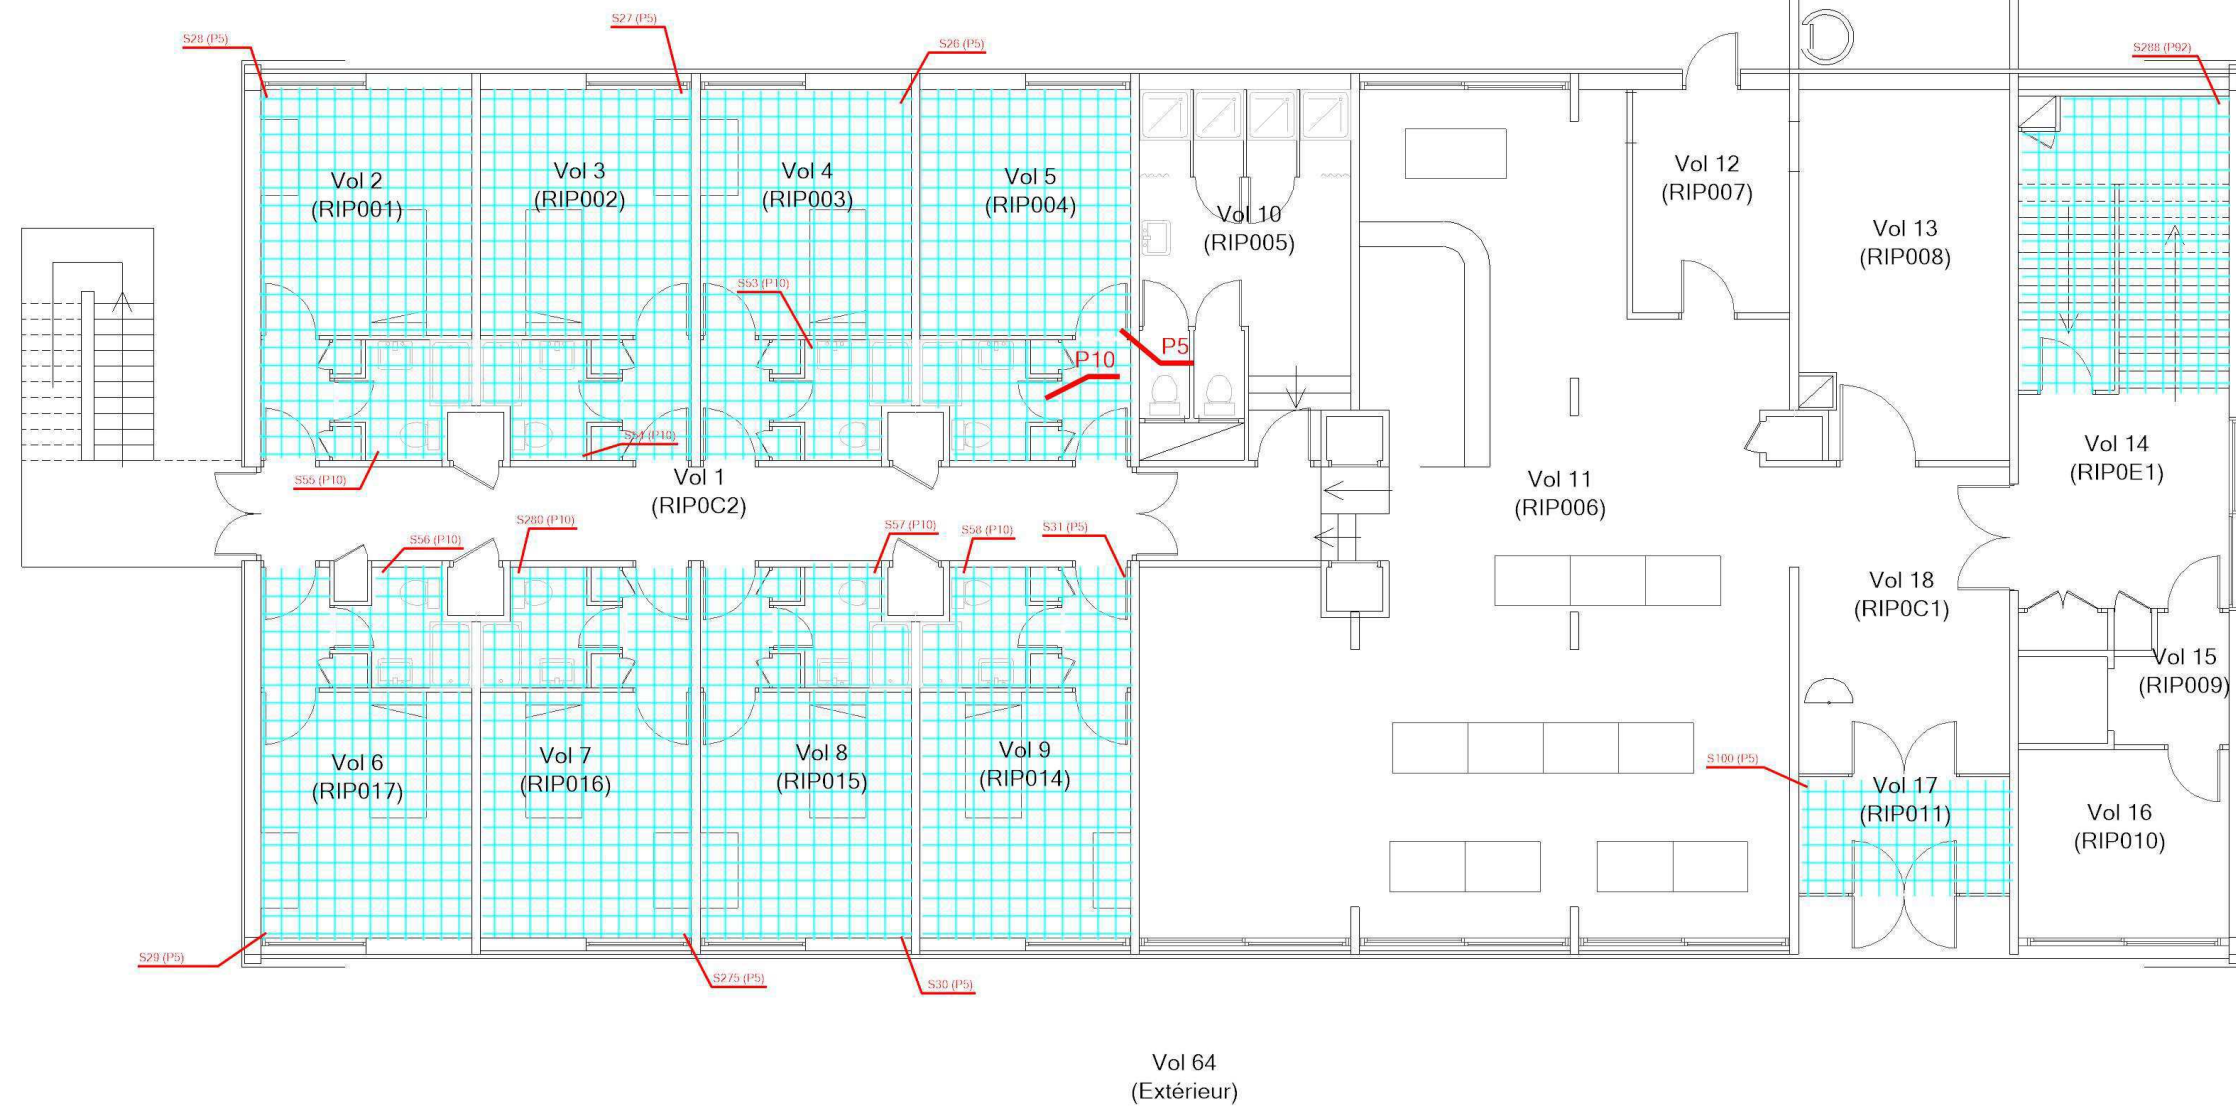

Adresse du bien

1 Avenue du Professeur Jean Poulhes
31400 TOULOUSE

Désignation


Rangueil - Internat de pharmacie

Date intervention

01/03/2021

Techniciens intervenant

COLINET JULIEN

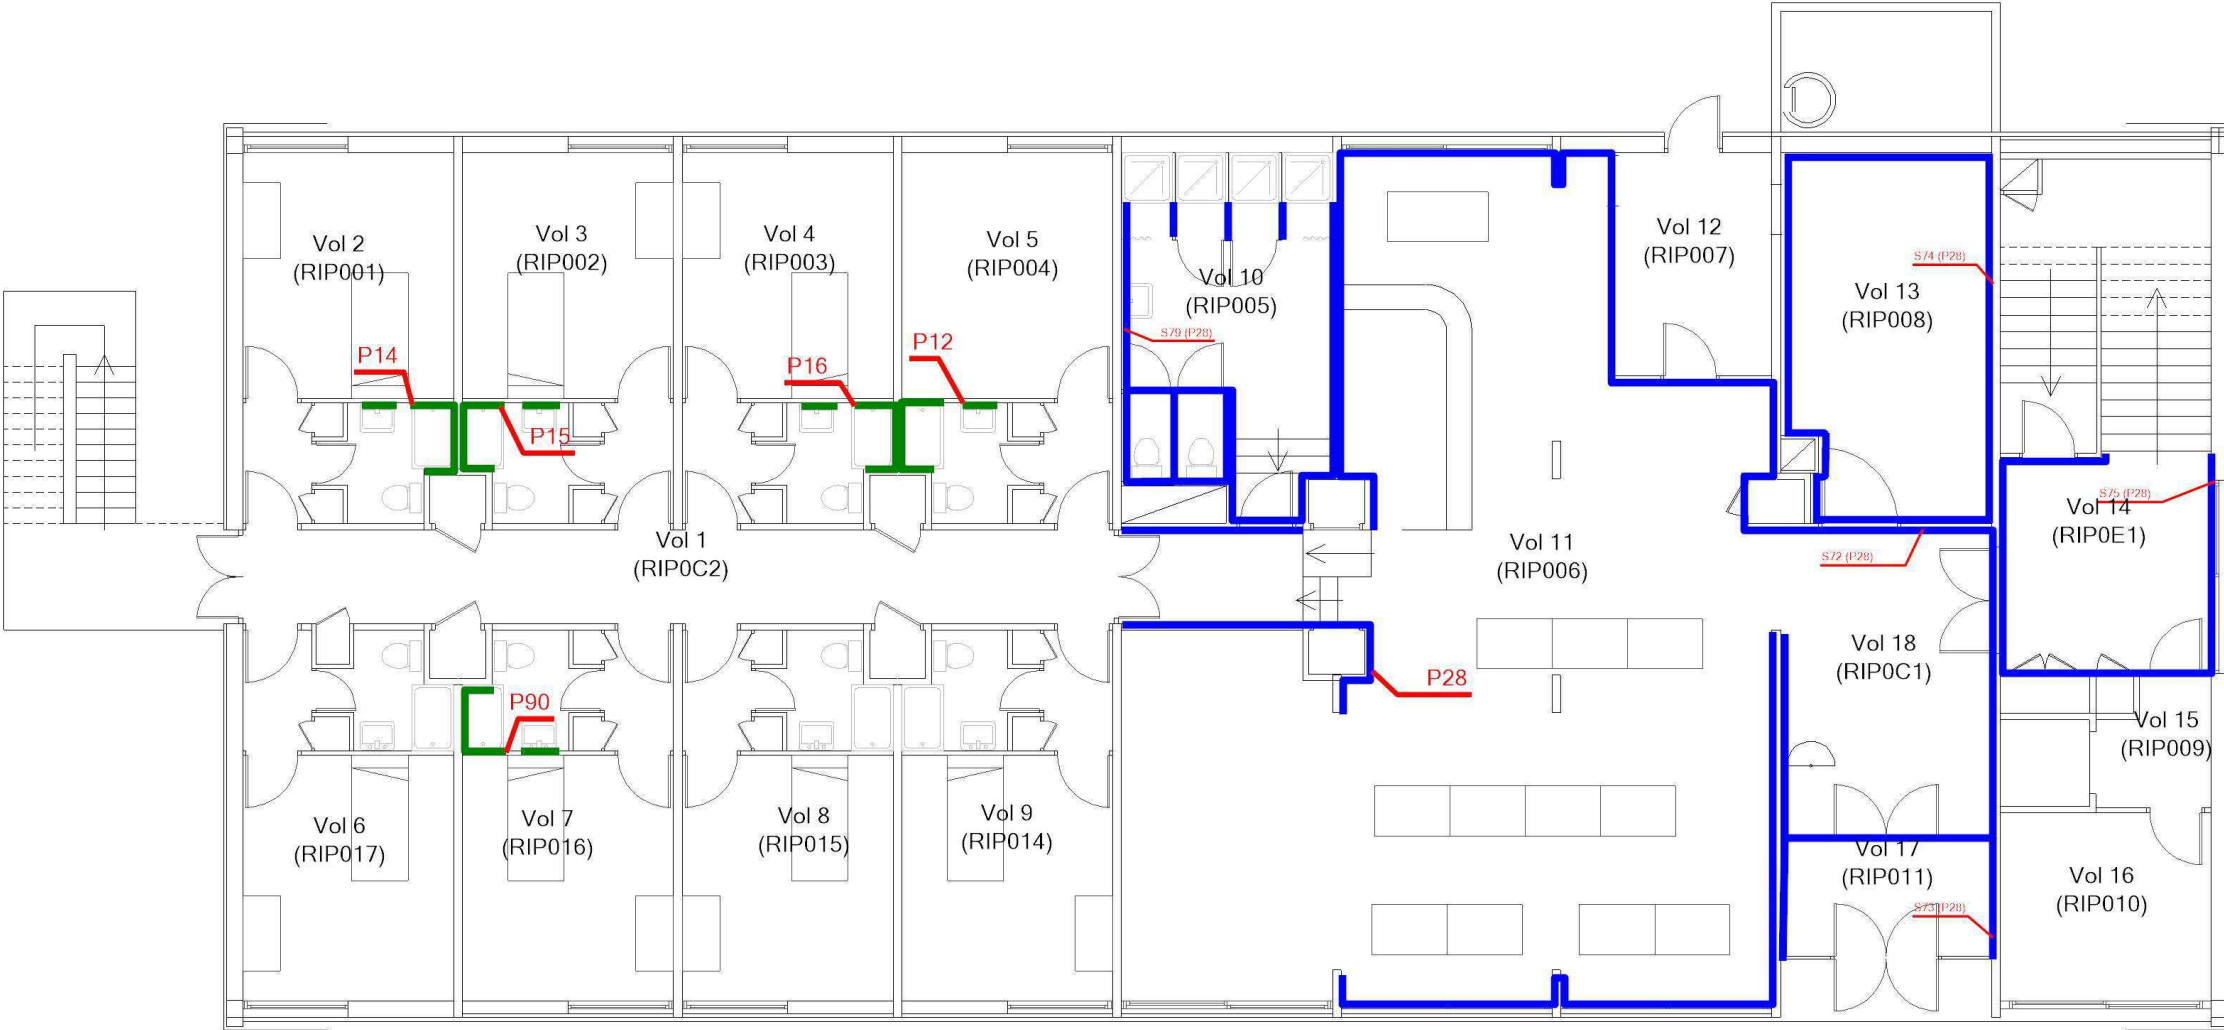RDC - MPCA REVÊTEMENT DE MUR				Référence: 002AC080087
	Légende			
		P90 : Colle de carrelage (faïence)		
		P15 : Colle beige non séparable + couche plâtrée blanche non séparable		
		P16 : Colle de carrelage (faïence)		
		P12 : Colle de carrelage (faïence)		
		P28 : Colle de carrelage (plinthe)		
		P14 : Colle de carrelage (faïence)		
				
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE		Rangueil - Internat de pharmacie	01/03/2021	COLINET JULIEN

[illegible]

Référence:
002AC080087


Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
---	--------------------------------------

	Localisation dun sondage positif
---	----------------------------------

--	--

Techniciens intervenant	
COLINET JULIEN	

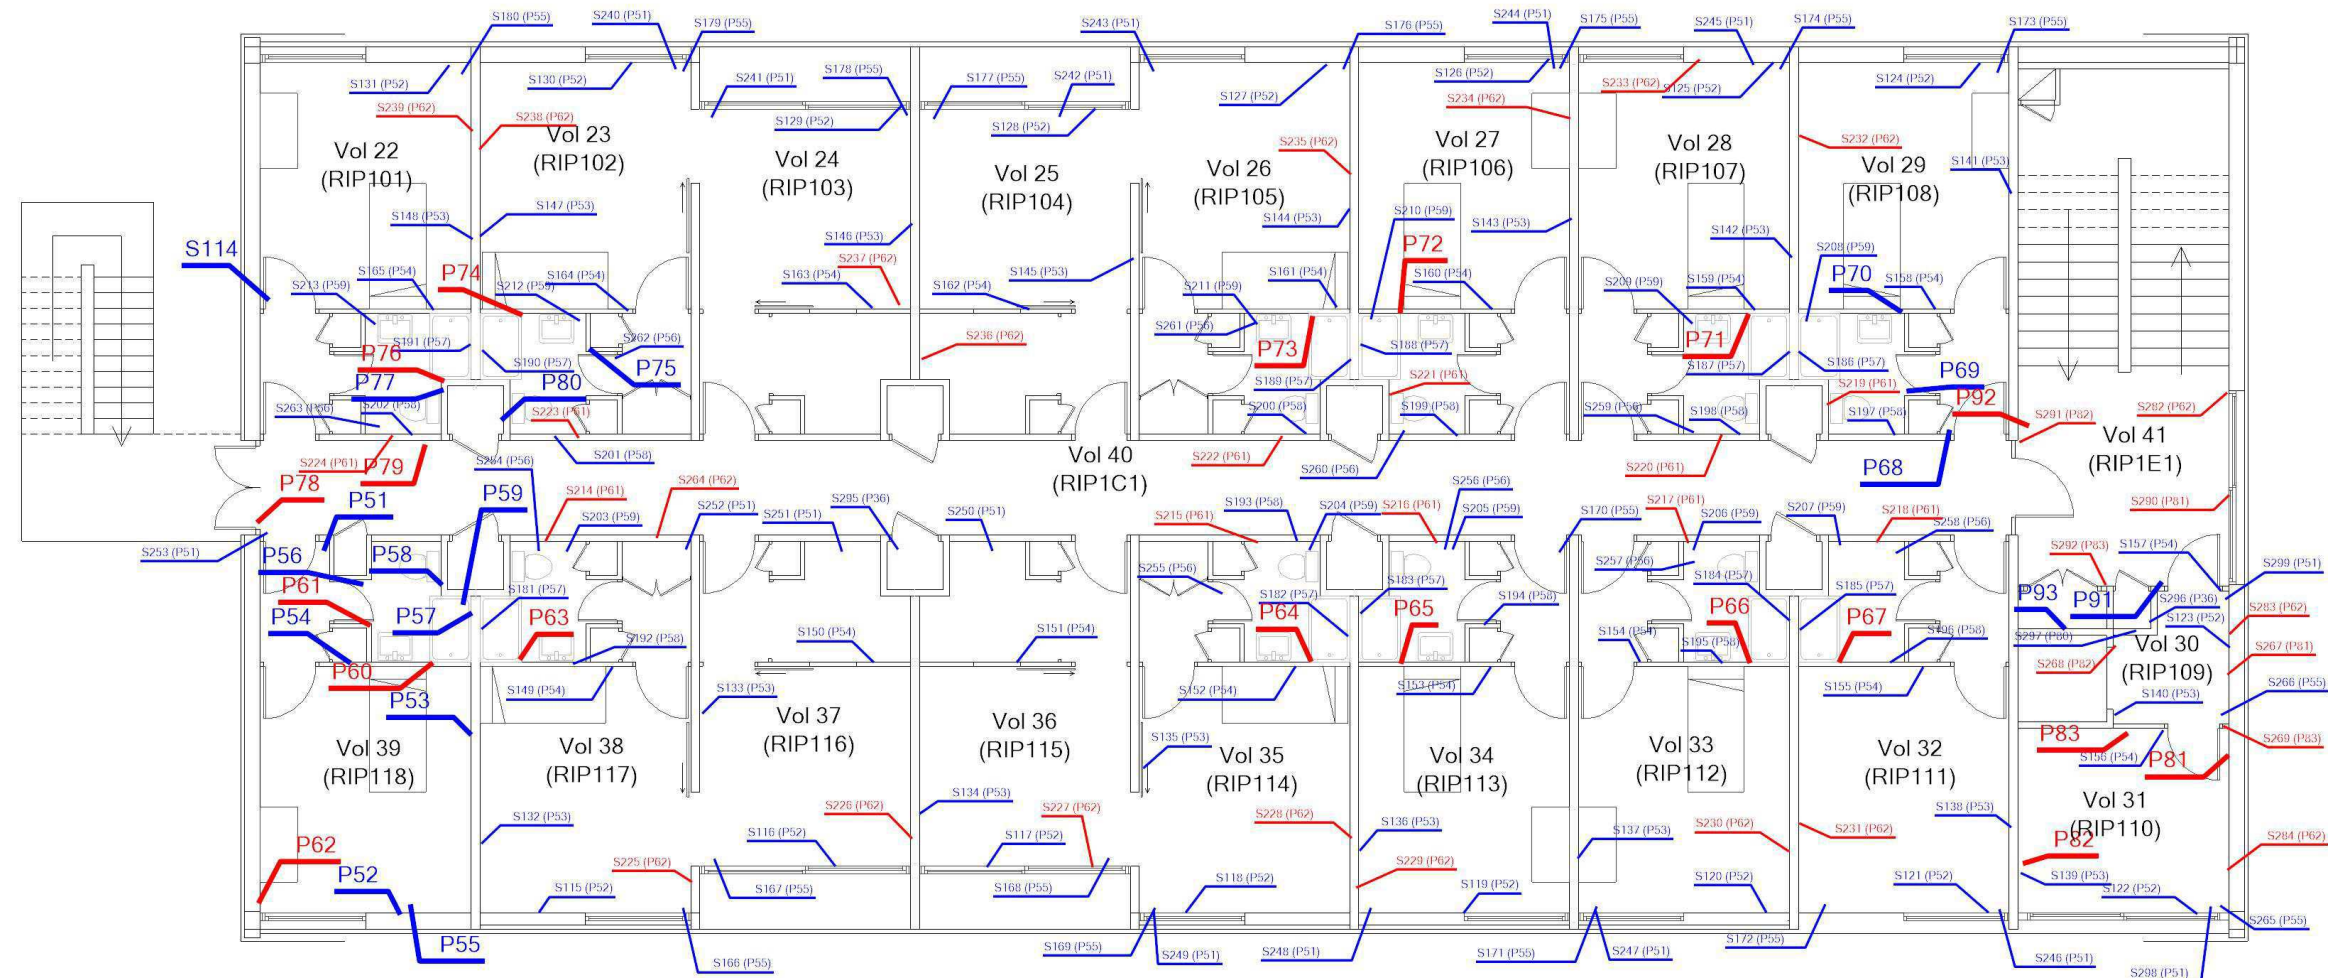

Adresse du bien	

1 Avenue du Professeur Jean Poulhes
31400 TOULOUSE

Désignation

Rangueil - Internat de pharmacie

Date intervention

01/03/2021

Techniciens intervenant

COLINET JULIEN

Légende



P78 : Enduits projetés (plâtre)



P82 : Enduits projetés (plâtre)




P79 : Enduits projetés (plâtre)



P83 : Enduits projetés (plâtre)




P81 : Enduits projetés (plâtre)

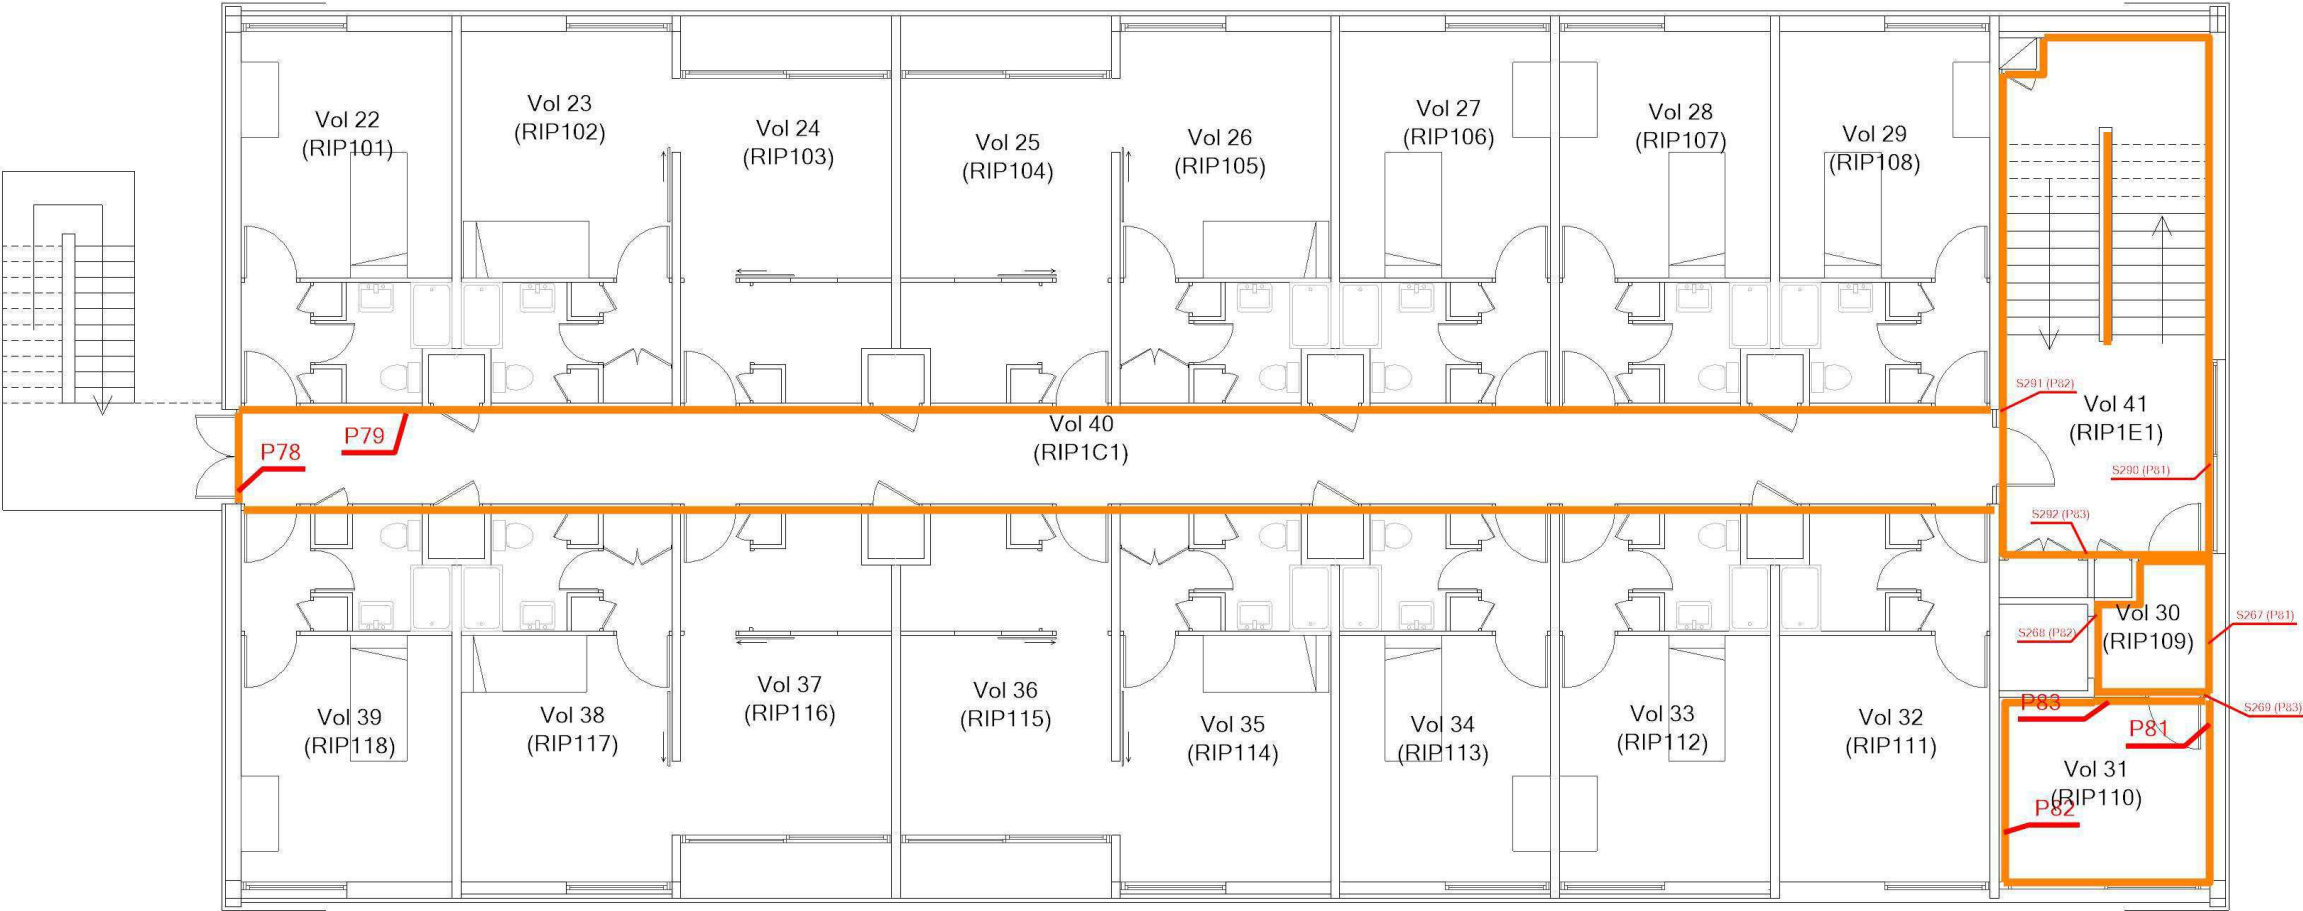


Légende



P92 : Enduits projetés (plâtre)

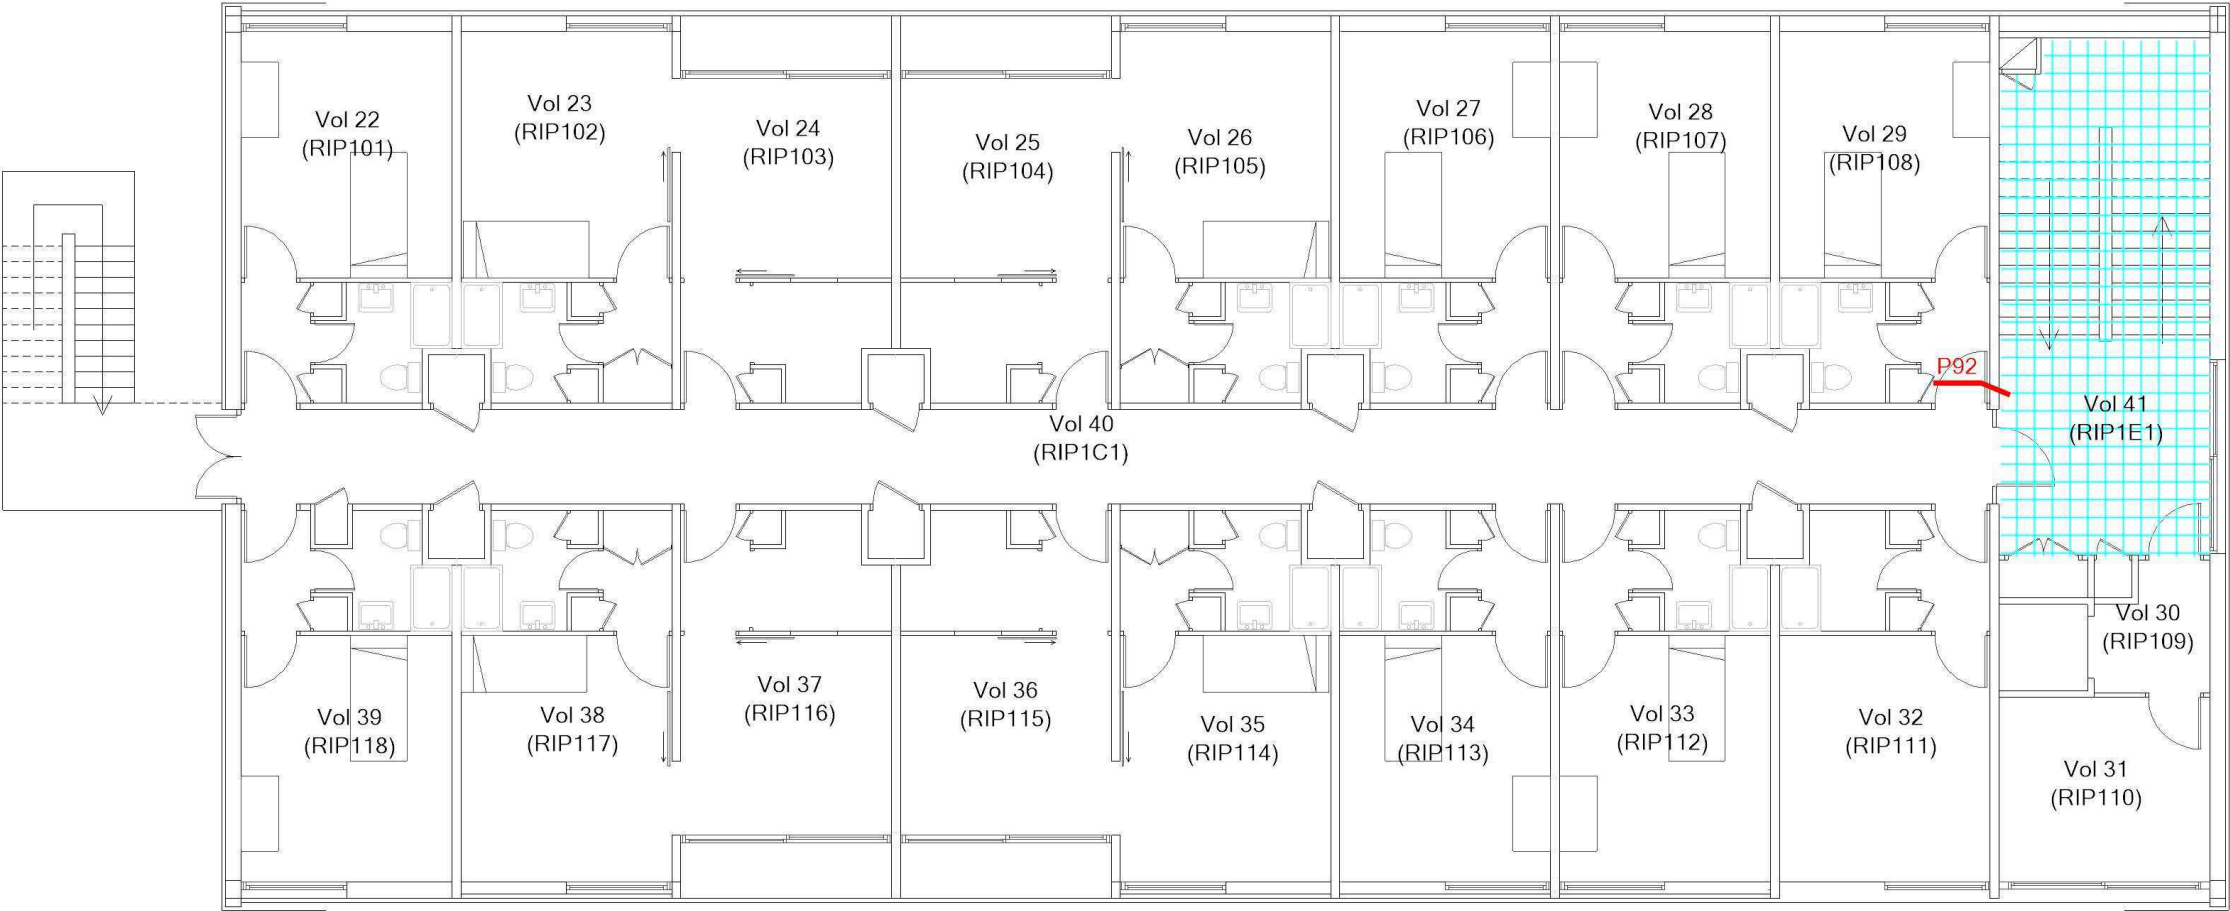

Légende			
			P62 : Colle grise
			P72 : Colle grise + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable
			P60 : Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche
			P64 : Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable
			P67 : Colle grise en vrac
			P76 : Colle grise non séparable + matériau plâtreux blanc
			P66 : Colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable
			P73 : Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable
			P65 : Colle de carrelage (faïence)
			P61 : Colle grise
			P74 : Colle de carrelage (faïence)
			P71 : Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable
			P63 : Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche

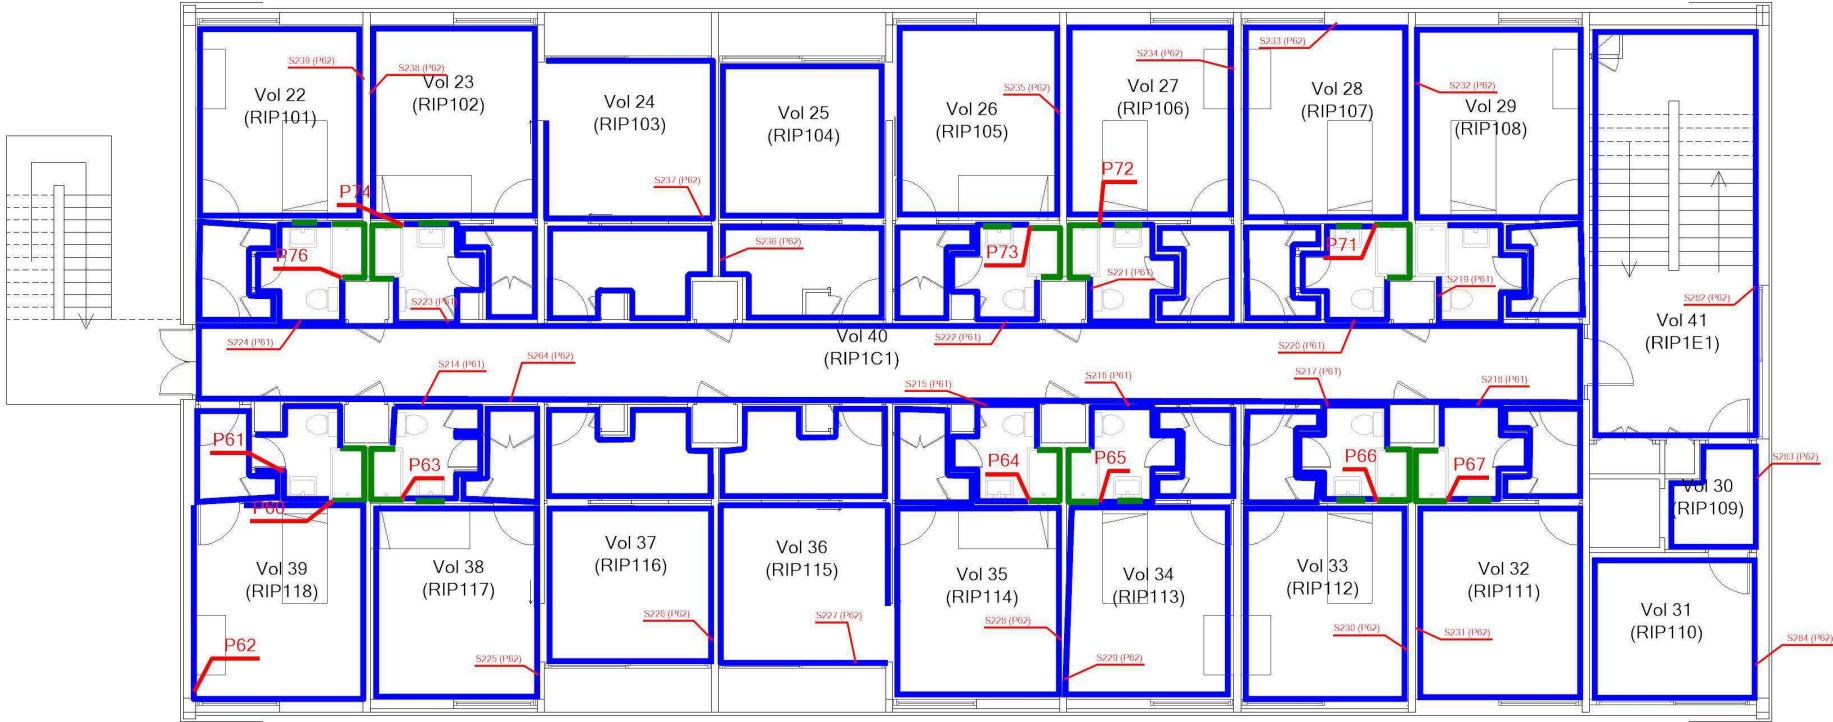


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - Internat de pharmacie	01/03/2021	COLINET JULIEN

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC080087

Légende

A graph showing a constant value S_0 over time t . The vertical axis is labeled S and the horizontal axis is labeled t . The curve is a horizontal line at the level of S_0 .

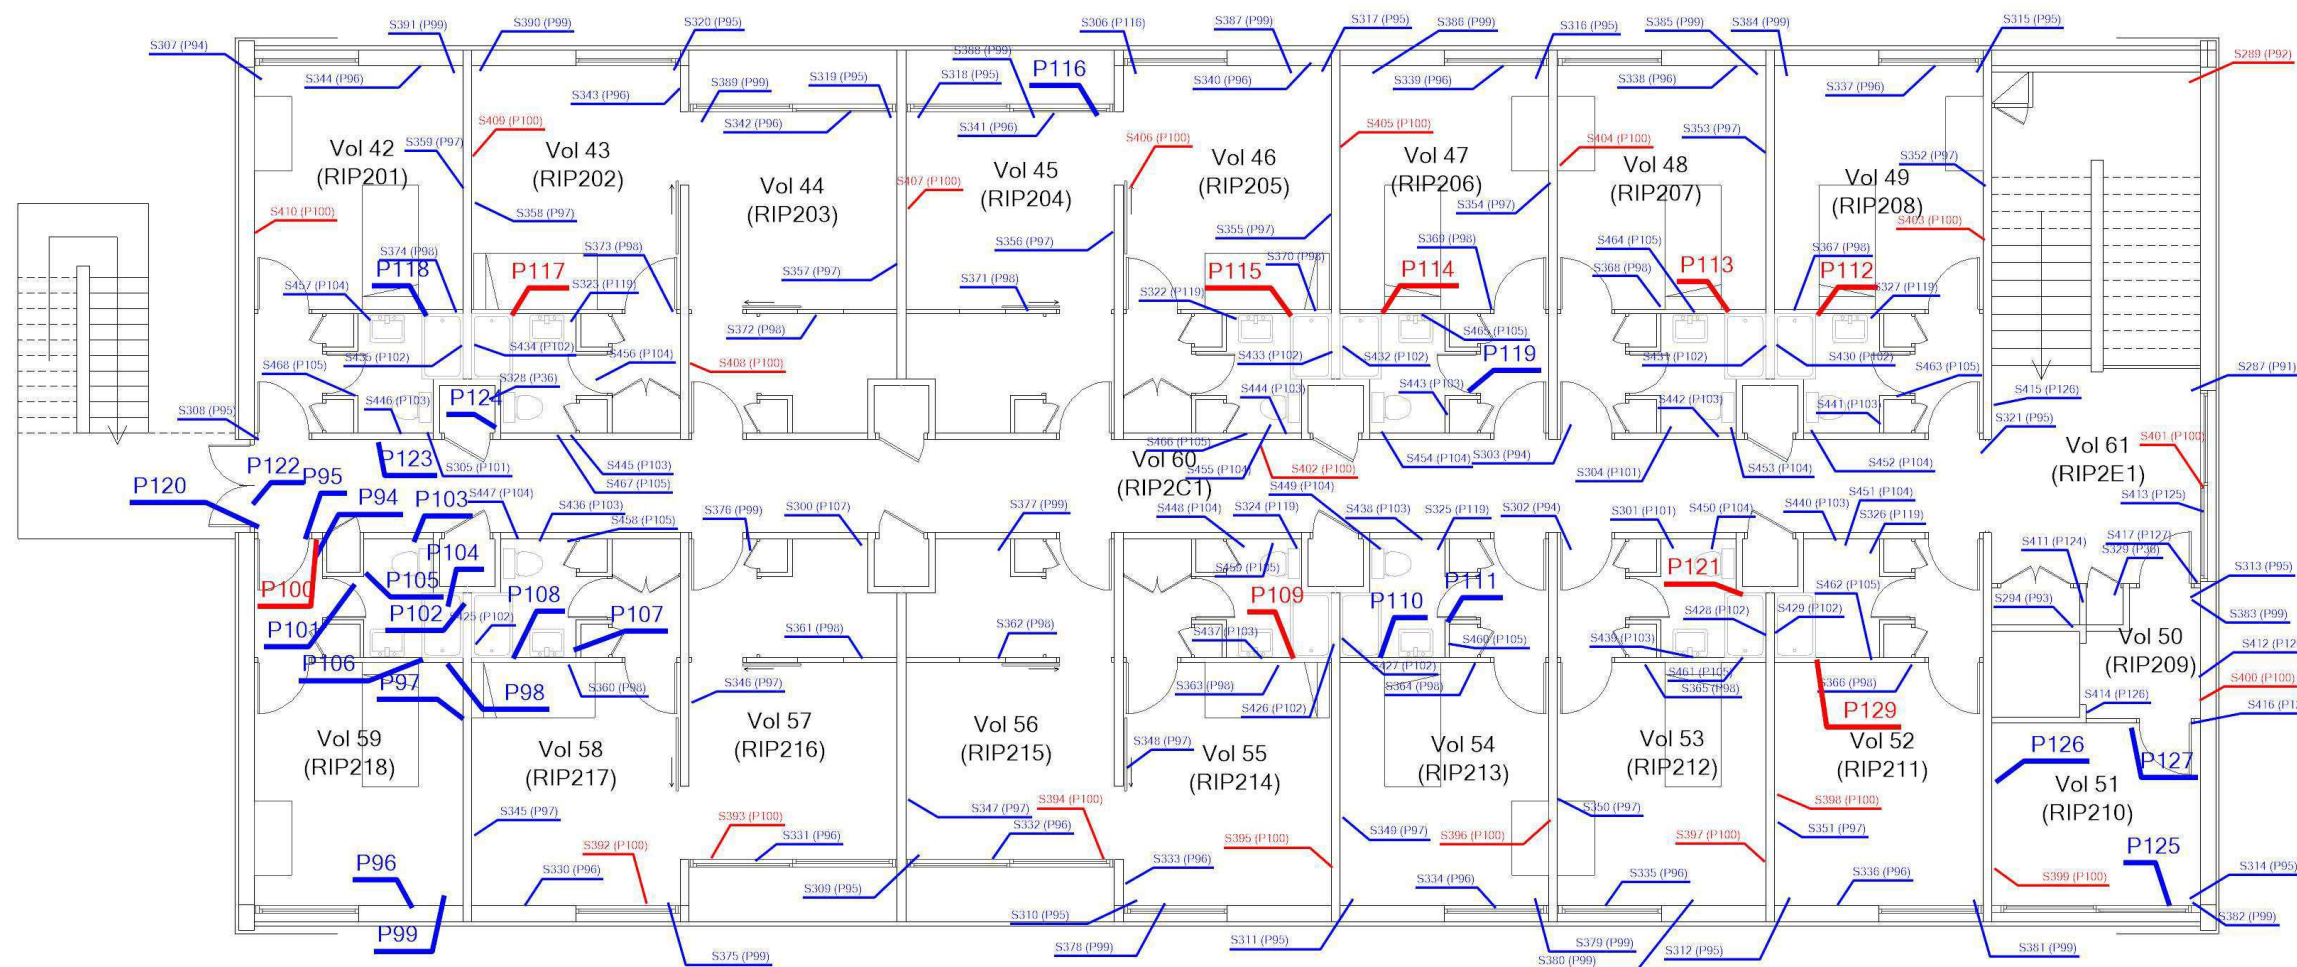

Adresse du bien	

1 Avenue du Professeur Jean Poulhes
31400 TOULOUSE

Désignation

Rangueil - Internat de pharmacie

Date intervention

01/03/2021


Techniciens intervenant

COLINET JULIEN

Légende



P92 : Enduits projetés (plâtre)

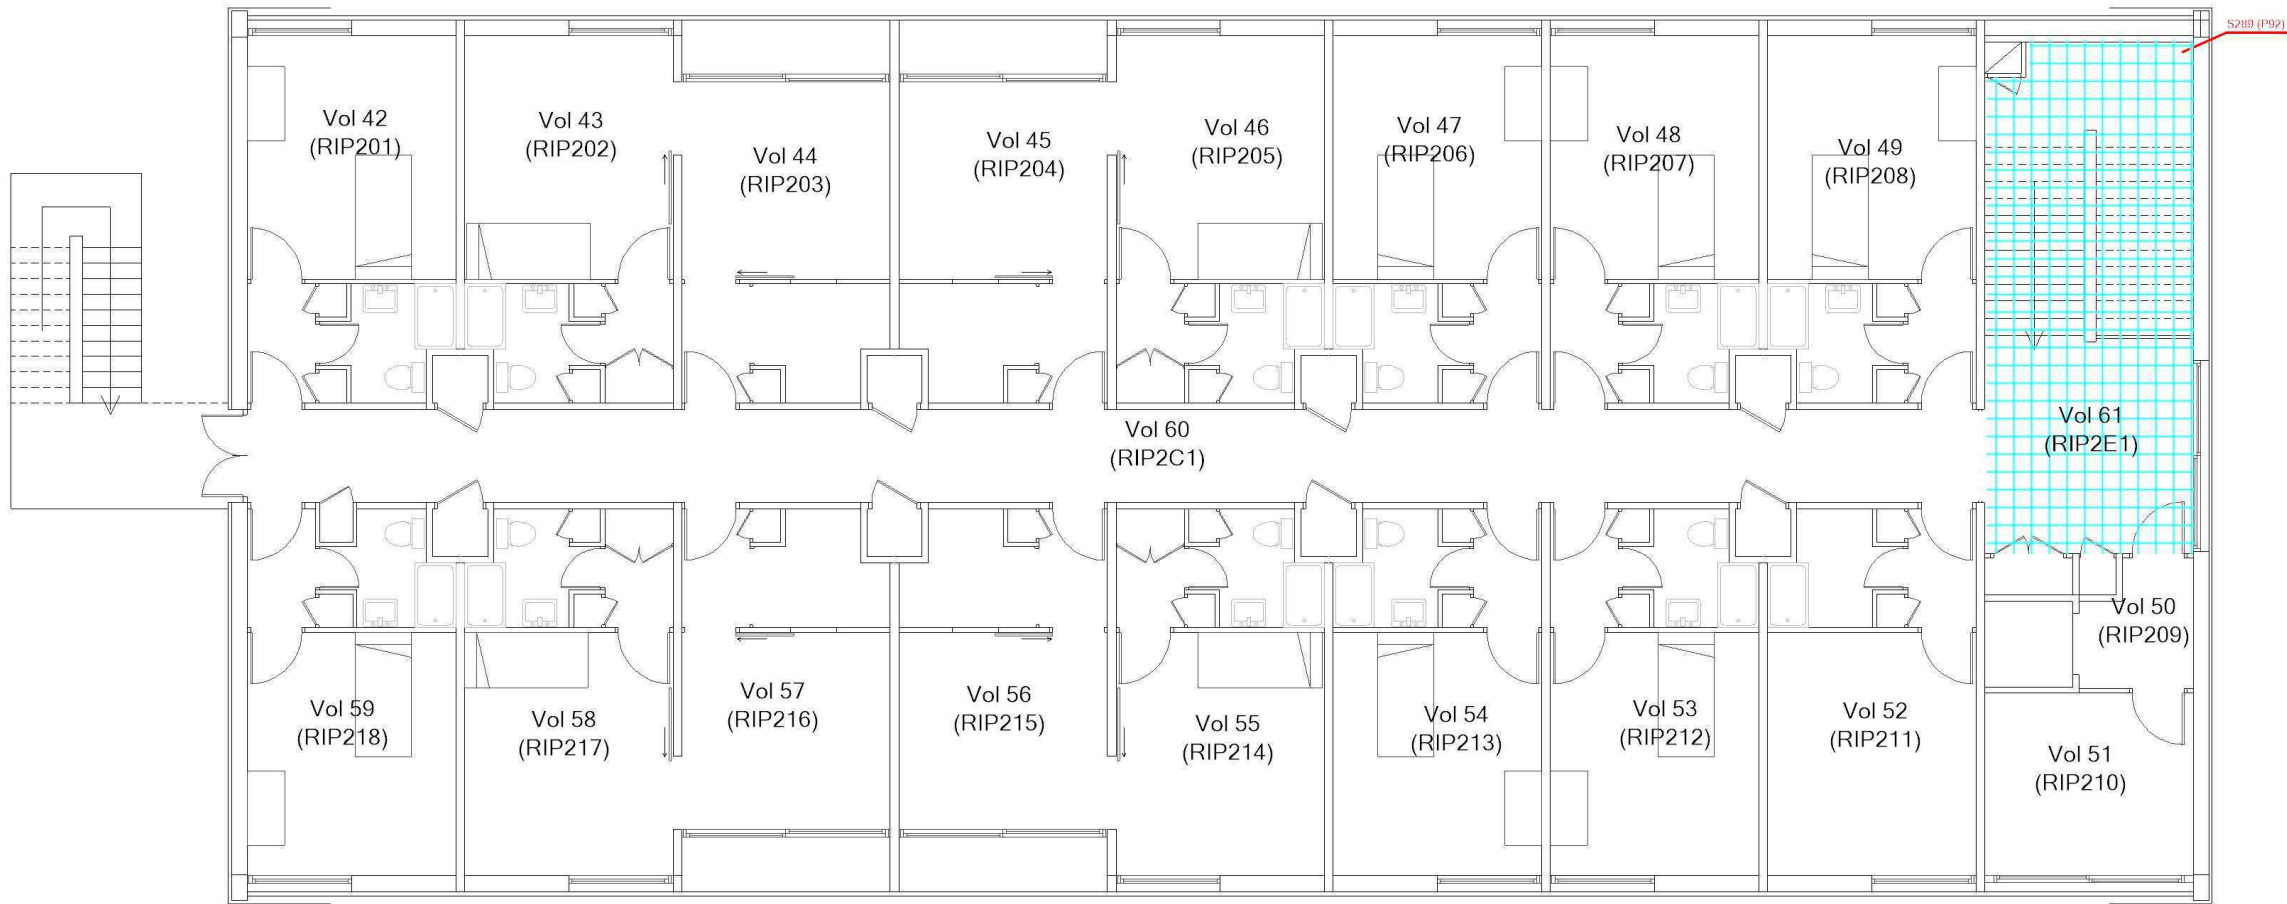


R+2 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002AC080087

Légende

	P114 : Colle beige en vrac non séparable + couche plâtréuse blanche non séparable
	P113 : Colle beige non séparable + couche plâtréuse blanche non séparable
	P112 : Colle de carrelage (faïence)
	P109 : Colle de carrelage (faïence)
	P115 : Joint cassant blanc non séparable + peinture + colle beige
	P100 : Colle de carrelage (plinthe)
	P129 : Colle de carrelage (faïence)
	P121 : Colle beige
	P117 : Colle de carrelage (faïence)

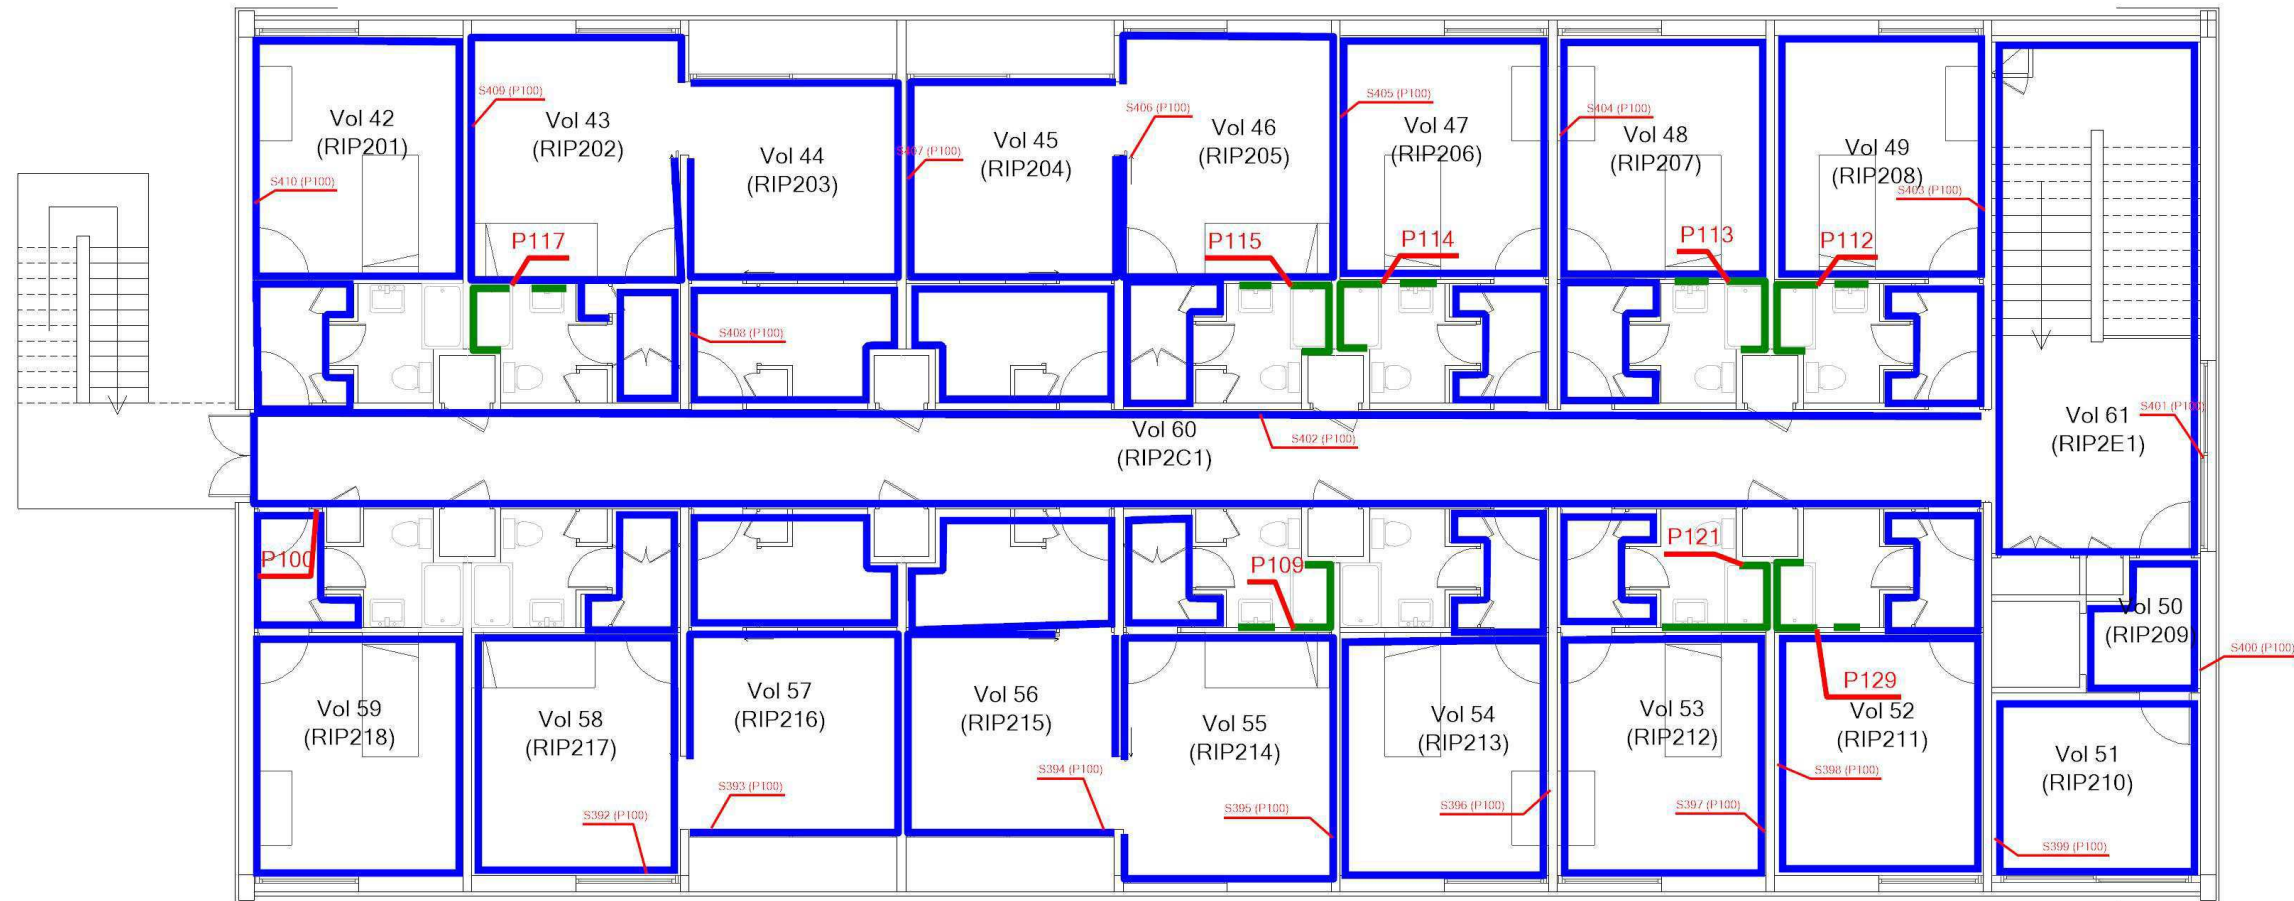

Adresse du bien	

1 Avenue du Professeur Jean Poulhes
31400 TOULOUSE

Désignation

Rangueil - Internat de pharmacie

Date intervention

01/03/2021


Techniciens intervenant

COLINET JULIEN


Légende



Localisation dun prélèvement positif



Localisation dun sondage positif

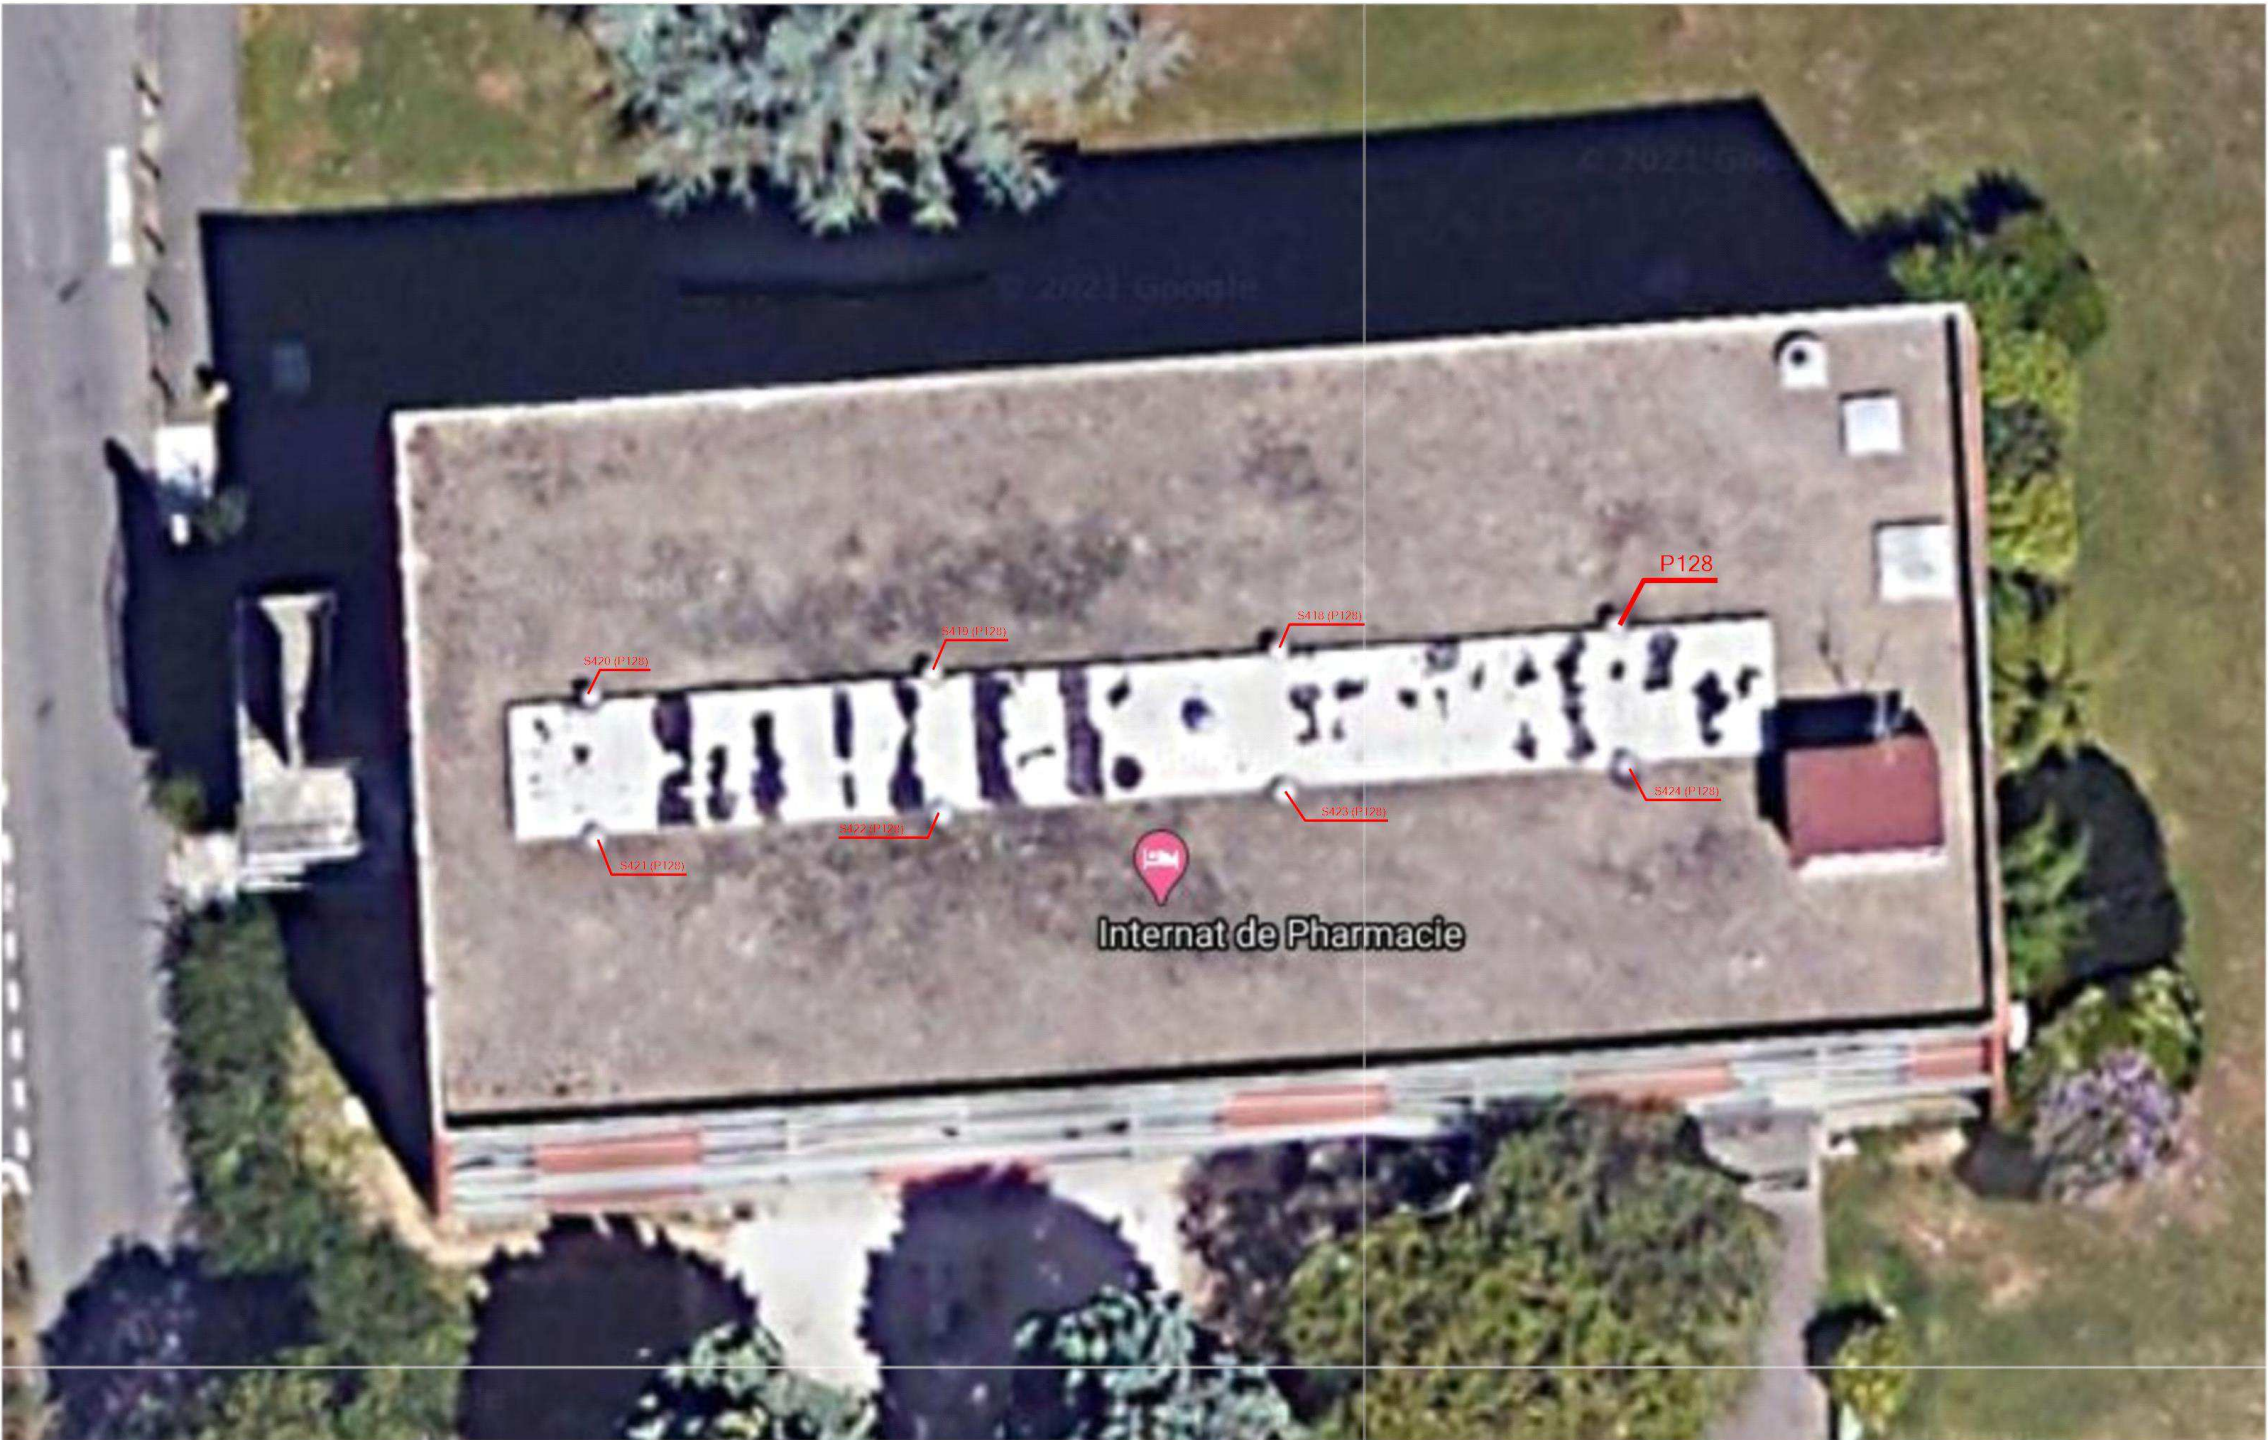


Vol 63
(Toiture)

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - Internat de pharmacie	01/03/2021	COLINET JULIEN

Légende



P128 : Conduit

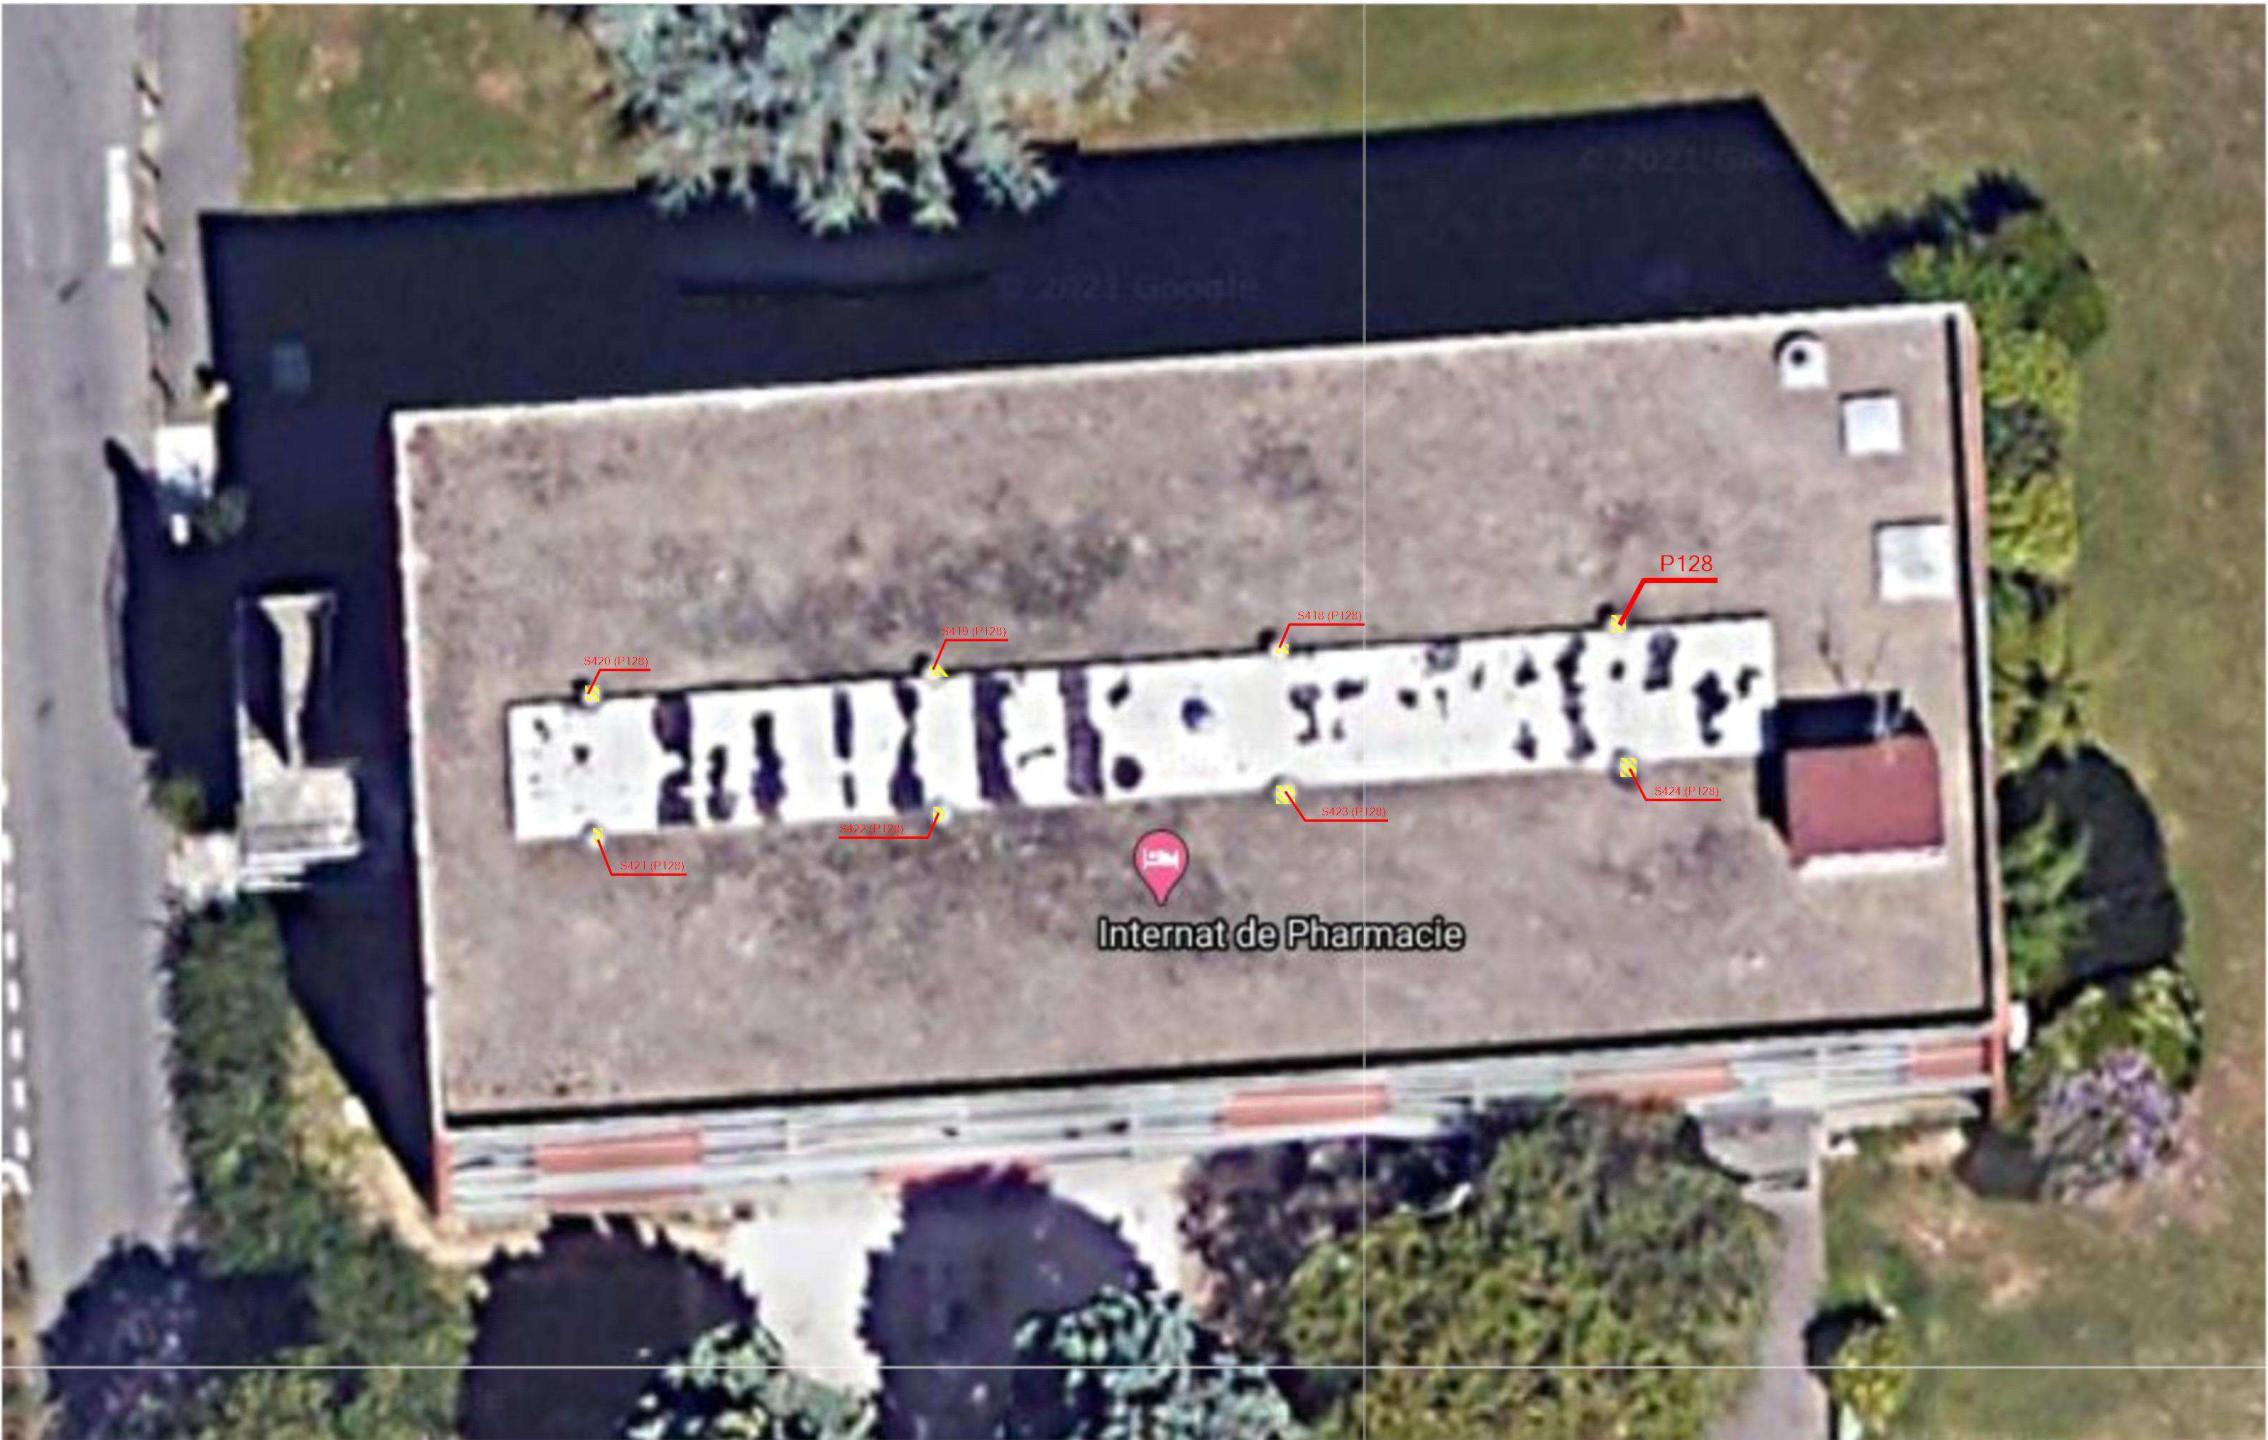

Vol 63
(Toiture)

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - Internat de pharmacie	01/03/2021	COLINET JULIEN

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002AC080087 n°51 - 1 (P51)	R+1 - Vol 39 (RIP118)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°52 - 1 (P52)	R+1 - Vol 39 (RIP118)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°53 - 1 (P53)	R+1 - Vol 39 (RIP118)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°54 - 1 (P54)	R+1 - Vol 39 (RIP118)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°55 - 1 (P55)	R+1 - Vol 39 (RIP118)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°56 - 1 (P56)	R+1 - Vol 39 (RIP118)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°57 - 1 (P57)	R+1 - Vol 39 (RIP118)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°58 - 1 (P58)	R+1 - Vol 39 (RIP118)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°59 - 1 (P59)	R+1 - Vol 39 (RIP118)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°60 - 1 (P60)	R+1 - Vol 39 (RIP118)	Prélèvement positif
002AC080087 n°61 - 1 (P61)	R+1 - Vol 39 (RIP118)	Prélèvement positif
002AC080087 n°62 - 1 (P62)	R+1 - Vol 39 (RIP118)	Prélèvement positif
002AC080087 n°63 - 1 (P63)	R+1 - Vol 37 (RIP116)	Prélèvement positif
002AC080087 n°64 - 1 (P64)	R+1 - Vol 35 (RIP114)	Prélèvement positif
002AC080087 n°65 - 1 (P65)	R+1 - Vol 34 (RIP113)	Prélèvement positif
002AC080087 n°66 - 1 (P66)	R+1 - Vol 33 (RIP112)	Prélèvement positif
002AC080087 n°67 - 1 (P67)	R+1 - Vol 32 (RIP111)	Prélèvement positif
002AC080087 n°68 - 1 (P68)	R+1 - Vol 29 (RIP108)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°69 - 1 (P69)	R+1 - Vol 29 (RIP108)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°70 - 1 (P70)	R+1 - Vol 29 (RIP108)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°71 - 1 (P71)	R+1 - Vol 28 (RIP107)	Prélèvement positif
002AC080087 n°72 - 1 (P72)	R+1 - Vol 27 (RIP106)	Prélèvement positif
002AC080087 n°73 - 1 (P73)	R+1 - Vol 26 (RIP105)	Prélèvement positif
002AC080087 n°74 - 1 (P74)	R+1 - Vol 23 (RIP102)	Prélèvement positif
002AC080087 n°75 - 1 (P75)	R+1 - Vol 23 (RIP102)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°76 - 1 (P76)	R+1 - Vol 22 (RIP101)	Prélèvement positif
002AC080087 n°77 - 1 (P77)	R+1 - Vol 22 (RIP101)	Prélèvement négatif

002AC080087 n°78 - 1 (P78)	R+1 - Vol 40 (RIP1C1)	Prélèvement positif
002AC080087 n°79 - 1 (P79)	R+1 - Vol 40 (RIP1C1)	Prélèvement positif
002AC080087 n°80 - 1 (P80)	R+1 - Vol 40 (RIP1C1)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°81 - 1 (P81)	R+1 - Vol 31 (RIP110)	Prélèvement positif
002AC080087 n°82 - 1 (P82)	R+1 - Vol 31 (RIP110)	Prélèvement positif
002AC080087 n°83 - 1 (P83)	R+1 - Vol 31 (RIP110)	Prélèvement positif
002AC080087 n°91 - 1 (P91)	R+1 - Vol 41 (RIP1E1)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°92 - 1 (P92)	R+1 - Vol 41 (RIP1E1)	Prélèvement positif
002AC080087 n°93 - 1 (P93)	R+1 - Vol 41 (RIP1E1)	Prélèvement négatif
S114 - 1 (S114)	R+1 - Vol 22 (RIP101)	Absence sur présentation de documents
002AC080087 n°94 - 1 (P94)	R+2 - Vol 59 (RIP218)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°95 - 1 (P95)	R+2 - Vol 59 (RIP218)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°96 - 1 (P96)	R+2 - Vol 59 (RIP218)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°97 - 1 (P97)	R+2 - Vol 59 (RIP218)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°98 - 1 (P98)	R+2 - Vol 59 (RIP218)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°99 - 1 (P99)	R+2 - Vol 59 (RIP218)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°100 - 1 (P100)	R+2 - Vol 59 (RIP218)	Prélèvement positif
002AC080087 n°101 - 1 (P101)	R+2 - Vol 59 (RIP218)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°102 - 1 (P102)	R+2 - Vol 59 (RIP218)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°103 - 1 (P103)	R+2 - Vol 59 (RIP218)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°104 - 1 (P104)	R+2 - Vol 59 (RIP218)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°105 - 1 (P105)	R+2 - Vol 59 (RIP218)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°106 - 1 (P106)	R+2 - Vol 59 (RIP218)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°107 - 1 (P107)	R+2 - Vol 58 (RIP217)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°108 - 1 (P108)	R+2 - Vol 58 (RIP217)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°109 - 1 (P109)	R+2 - Vol 55 (RIP214)	Prélèvement positif
002AC080087 n°110 - 1 (P110)	R+2 - Vol 54 (RIP213)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°111 - 1 (P111)	R+2 - Vol 54 (RIP213)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°112 - 1 (P112)	R+2 - Vol 49 (RIP208)	Prélèvement positif
002AC080087 n°113 - 1 (P113)	R+2 - Vol 48 (RIP207)	Prélèvement positif

002AC080087 n°114 - 1 (P114)	R+2 - Vol 47 (RIP206)	Prélevement positif
002AC080087 n°115 - 1 (P115)	R+2 - Vol 46 (RIP205)	Prélevement positif
002AC080087 n°116 - 1 (P116)	R+2 - Vol 45 (RIP204)	Prélevement négatif
002AC080087 n°117 - 1 (P117)	R+2 - Vol 43 (RIP202)	Prélevement positif
002AC080087 n°118 - 1 (P118)	R+2 - Vol 42 (RIP201)	Prélevement négatif
002AC080087 n°119 - 1 (P119)	R+2 - Vol 47 (RIP206)	Prélevement négatif
002AC080087 n°120 - 1 (P120)	R+2 - Vol 60 (RIP2C1)	Prélevement négatif
002AC080087 n°121 - 1 (P121)	R+2 - Vol 53 (RIP212)	Prélevement positif
002AC080087 n°122 - 1 (P122)	R+2 - Vol 60 (RIP2C1)	Prélevement négatif
002AC080087 n°123 - 1 (P123)	R+2 - Vol 60 (RIP2C1)	Prélevement négatif
002AC080087 n°124 - 1 (P124)	R+2 - Vol 60 (RIP2C1)	Prélevement négatif
002AC080087 n°125 - 1 (P125)	R+2 - Vol 51 (RIP210)	Prélevement négatif
002AC080087 n°126 - 1 (P126)	R+2 - Vol 51 (RIP210)	Prélevement négatif
002AC080087 n°127 - 1 (P127)	R+2 - Vol 51 (RIP210)	Prélevement négatif
002AC080087 n°129 - 2 (P129)	R+2 - Vol 52 (RIP211)	Prélevement positif
002AC080087 n°39 - 1 (P39)	R-1 - Vol 21 (RIPA02)	Prélevement négatif
002AC080087 n°40 - 1 (P40)	R-1 - Vol 21 (RIPA02)	Prélevement négatif
002AC080087 n°41 - 1 (P41)	R-1 - Vol 21 (RIPA02)	Prélevement négatif
002AC080087 n°42 - 1 (P42)	R-1 - Vol 20 (RIPAE1)	Prélevement négatif
002AC080087 n°43 - 2 (P43)	R-1 - Vol 21 (RIPA02)	Prélevement négatif
002AC080087 n°44 - 1 (P44)	R-1 - Vol 21 (RIPA02)	Prélevement négatif
002AC080087 n°45 - 1 (P45)	R-1 - Vol 21 (RIPA02)	Prélevement négatif
002AC080087 n°46 - 1 (P46)	R-1 - Vol 21 (RIPA02)	Prélevement négatif
002AC080087 n°47 - 1 (P47)	R-1 - Vol 21 (RIPA02)	Prélevement négatif
002AC080087 n°48 - 1 (P48)	R-1 - Vol 20 (RIPAE1)	Prélevement négatif
002AC080087 n°49 - 1 (P49)	R-1 - Vol 20 (RIPAE1)	Prélevement négatif
002AC080087 n°50 - 1 (P50)	R-1 - Vol 21 (RIPA02)	Prélevement négatif
002AC080087 n°84 - 1 (P84)	R-1 - Vol 19 (RIPA01)	Prélevement négatif
002AC080087 n°85 - 1 (P85)	R-1 - Vol 19 (RIPA01)	Prélevement négatif
002AC080087 n°86 - 1 (P86)	R-1 - Vol 19 (RIPA01)	Prélevement négatif

002AC080087 n°87 - 1 (P87)	R-1 - Vol 19 (RIPA01)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°88 - 1 (P88)	R-1 - Vol 19 (RIPA01)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°89 - 1 (P89)	R-1 - Vol 19 (RIPA01)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 5 (RIP004)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 5 (RIP004)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 5 (RIP004)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 5 (RIP004)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 5 (RIP004)	Prélèvement positif
002AC080087 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 5 (RIP004)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 5 (RIP004)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 5 (RIP004)	Prélèvement positif
002AC080087 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 5 (RIP004)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 5 (RIP004)	Prélèvement positif
002AC080087 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 5 (RIP004)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 5 (RIP004)	Prélèvement positif
002AC080087 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 2 (RIP001)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 2 (RIP001)	Prélèvement positif
002AC080087 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 3 (RIP002)	Prélèvement positif
002AC080087 n°16 - 1 (P16)	RDC - Vol 4 (RIP003)	Prélèvement positif
002AC080087 n°17 - 1 (P17)	RDC - Vol 4 (RIP003)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°18 - 1 (P18)	RDC - Vol 6 (RIP017)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°19 - 1 (P19)	RDC - Vol 6 (RIP017)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°20 - 1 (P20)	RDC - Vol 6 (RIP017)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°21 - 1 (P21)	RDC - Vol 8 (RIP015)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°22 - 1 (P22)	RDC - Vol 9 (RIP014)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°23 - 1 (P23)	RDC - Vol 1 (RIP0C2)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°24 - 1 (P24)	RDC - Vol 1 (RIP0C2)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°25 - 1 (P25)	RDC - Vol 11 (RIP006)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°26 - 1 (P26)	RDC - Vol 11 (RIP006)	Prélèvement négatif
002AC080087 n°27 - 1 (P27)	RDC - Vol 16 (RIP010)	Prélèvement négatif

002AC080087 n°28 - 1 (P28)	RDC - Vol 11 (RIP006)	Prélevement positif
002AC080087 n°29 - 1 (P29)	RDC - Vol 11 (RIP006)	Prélevement négatif
002AC080087 n°30 - 1 (P30)	RDC - Vol 11 (RIP006)	Prélevement négatif
002AC080087 n°31 - 1 (P31)	RDC - Vol 11 (RIP006)	Prélevement négatif
002AC080087 n°32 - 1 (P32)	RDC - Vol 12 (RIP007)	Prélevement négatif
002AC080087 n°33 - 1 (P33)	RDC - Vol 13 (RIP008)	Prélevement négatif
002AC080087 n°34 - 1 (P34)	RDC - Vol 10 (RIP005)	Prélevement négatif
002AC080087 n°35 - 1 (P35)	RDC - Vol 10 (RIP005)	Prélevement négatif
002AC080087 n°36 - 1 (P36)	RDC - Vol 1 (RIP0C2)	Prélevement négatif
002AC080087 n°37 - 1 (P37)	RDC - Vol 1 (RIP0C2)	Prélevement négatif
002AC080087 n°38 - 2 (P38)	RDC - Vol 11 (RIP006)	Prélevement négatif
002AC080087 n°90 - 1 (P90)	RDC - Vol 7 (RIP016)	Prélevement positif
S1 - 1 (S1)	RDC - Vol 1 (RIP0C2)	Absence sur présentation de documents
002AC080087 n°128 - 1 (P128)	Toiture - Vol 63 (Toiture)	Prélevement positif



002AC080087 n°1 - 1 (P1) - RDC - Vol 5 (RIP004)



002AC080087 n°2 - 1 (P2) - RDC - Vol 5 (RIP004)



002AC080087 n°3 - 1 (P3) - RDC - Vol 5 (RIP004)



002AC080087 n°4 - 1 (P4) - RDC - Vol 5 (RIP004)



002AC080087 n°5 - 1 (P5) - RDC - Vol 5 (RIP004)



002AC080087 n°6 - 1 (P6) - RDC - Vol 5 (RIP004)



002AC080087 n°7 - 1 (P7) - RDC - Vol 5 (RIP004)



002AC080087 n°8 - 1 (P8) - RDC - Vol 5 (RIP004)



002AC080087 n°9 - 1 (P9) - RDC - Vol 5 (RIP004)



002AC080087 n°10 - 1 (P10) - RDC - Vol 5 (RIP004)



002AC080087 n°11 - 1 (P11) - RDC - Vol 5 (RIP004)



002AC080087 n°12 - 1 (P12) - RDC - Vol 5 (RIP004)



002AC080087 n°13 - 1 (P13) - RDC - Vol 2 (RIP001)



002AC080087 n°14 - 1 (P14) - RDC - Vol 2 (RIP001)



002AC080087 n°15 - 1 (P15) - RDC - Vol 3 (RIP002)



002AC080087 n°16 - 1 (P16) - RDC - Vol 4 (RIP003)



002AC080087 n°17 - 1 (P17) - RDC - Vol 4 (RIP003)



002AC080087 n°18 - 1 (P18) - RDC - Vol 6 (RIP017)



002AC080087 n°19 - 1 (P19) - RDC - Vol 6 (RIP017)



002AC080087 n°20 - 1 (P20) - RDC - Vol 6 (RIP017)



002AC080087 n°21 - 1 (P21) - RDC - Vol 8 (RIP015)



002AC080087 n°22 - 1 (P22) - RDC - Vol 9 (RIP014)



002AC080087 n°23 - 1 (P23) - RDC - Vol 1 (RIP0C2)



002AC080087 n°24 - 1 (P24) - RDC - Vol 1 (RIP0C2)



002AC080087 n°25 - 1 (P25) - RDC - Vol 11 (RIP006)



002AC080087 n°26 - 1 (P26) - RDC - Vol 11 (RIP006)



002AC080087 n°27 - 1 (P27) - RDC - Vol 16 (RIP010)



002AC080087 n°28 - 1 (P28) - RDC - Vol 11 (RIP006)



002AC080087 n°29 - 1 (P29) - RDC - Vol 11 (RIP006)



002AC080087 n°30 - 1 (P30) - RDC - Vol 11 (RIP006)



002AC080087 n°31 - 1 (P31) - RDC - Vol 11 (RIP006)



002AC080087 n°32 - 1 (P32) - RDC - Vol 12 (RIP007)



002AC080087 n°33 - 1 (P33) - RDC - Vol 13 (RIP008)



002AC080087 n°34 - 1 (P34) - RDC - Vol 10 (RIP005)



002AC080087 n°35 - 1 (P35) - RDC - Vol 10 (RIP005)




002AC080087 n°36 - 1 (P36) - RDC - Vol 1 (RIP0C2)



002AC080087 n°37 - 1 (P37) - RDC - Vol 1 (RIP0C2)



002AC080087 n°38 - 2 (P38) - RDC - Vol 11 (RIP006)

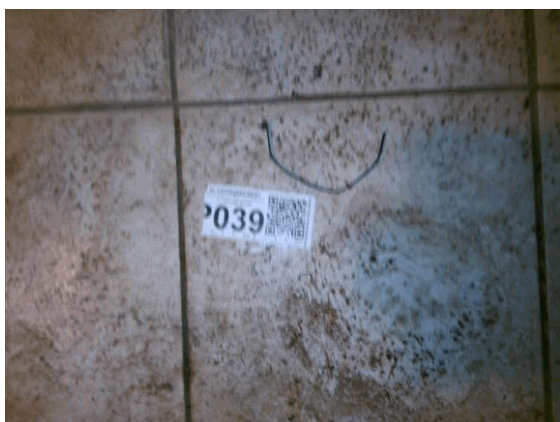

002AC080087 n°39 - 1 (P39) - R-1 - Vol 21 (RIPA02)



002AC080087 n°40 - 1 (P40) - R-1 - Vol 21 (RIPA02)



002AC080087 n°41 - 1 (P41) - R-1 - Vol 21 (RIPA02)



002AC080087 n°42 - 1 (P42) - R-1 - Vol 20 (RIPAE1)



002AC080087 n°43 - 2 (P43) - R-1 - Vol 21 (RIPA02)



002AC080087 n°44 - 1 (P44) - R-1 - Vol 21 (RIPA02)



002AC080087 n°45 - 1 (P45) - R-1 - Vol 21 (RIPA02)



002AC080087 n°46 - 1 (P46) - R-1 - Vol 21 (RIPA02)



002AC080087 n°47 - 1 (P47) - R-1 - Vol 21 (RIPA02)



002AC080087 n°48 - 1 (P48) - R-1 - Vol 20 (RIPAE1)




002AC080087 n°49 - 1 (P49) - R-1 - Vol 20 (RIPAE1)



002AC080087 n°50 - 1 (P50) - R-1 - Vol 21 (RIPA02)



002AC080087 n°51 - 1 (P51) - R+1 - Vol 39 (RIP118)

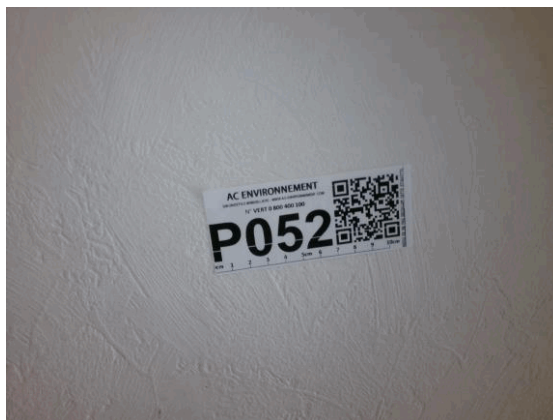

002AC080087 n°52 - 1 (P52) - R+1 - Vol 39 (RIP118)



002AC080087 n°53 - 1 (P53) - R+1 - Vol 39 (RIP118)



002AC080087 n°54 - 1 (P54) - R+1 - Vol 39 (RIP118)




002AC080087 n°55 - 1 (P55) - R+1 - Vol 39 (RIP118)



002AC080087 n°56 - 1 (P56) - R+1 - Vol 39 (RIP118)



002AC080087 n°57 - 1 (P57) - R+1 - Vol 39 (RIP118)

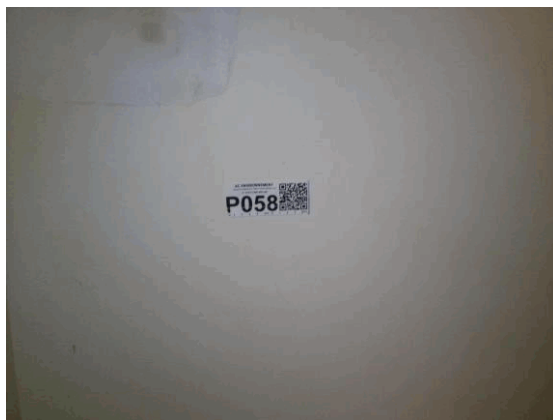

002AC080087 n°58 - 1 (P58) - R+1 - Vol 39 (RIP118)



002AC080087 n°59 - 1 (P59) - R+1 - Vol 39 (RIP118)



002AC080087 n°60 - 1 (P60) - R+1 - Vol 39 (RIP118)



002AC080087 n°61 - 1 (P61) - R+1 - Vol 39 (RIP118)



002AC080087 n°62 - 1 (P62) - R+1 - Vol 39 (RIP118)



002AC080087 n°63 - 1 (P63) - R+1 - Vol 37 (RIP116)



002AC080087 n°64 - 1 (P64) - R+1 - Vol 35 (RIP114)



002AC080087 n°65 - 1 (P65) - R+1 - Vol 34 (RIP113)



002AC080087 n°66 - 1 (P66) - R+1 - Vol 33 (RIP112)



002AC080087 n°67 - 1 (P67) - R+1 - Vol 32 (RIP111)



002AC080087 n°68 - 1 (P68) - R+1 - Vol 29 (RIP108)



002AC080087 n°69 - 1 (P69) - R+1 - Vol 29 (RIP108)



002AC080087 n°70 - 1 (P70) - R+1 - Vol 29 (RIP108)



002AC080087 n°71 - 1 (P71) - R+1 - Vol 28 (RIP107)



002AC080087 n°72 - 1 (P72) - R+1 - Vol 27 (RIP106)



002AC080087 n°73 - 1 (P73) - R+1 - Vol 26 (RIP105)



002AC080087 n°74 - 1 (P74) - R+1 - Vol 23 (RIP102)



002AC080087 n°75 - 1 (P75) - R+1 - Vol 23 (RIP102)



002AC080087 n°76 - 1 (P76) - R+1 - Vol 22 (RIP101)



002AC080087 n°77 - 1 (P77) - R+1 - Vol 22 (RIP101)



002AC080087 n°78 - 1 (P78) - R+1 - Vol 40 (RIP1C1)



002AC080087 n°79 - 1 (P79) - R+1 - Vol 40 (RIP1C1)



002AC080087 n°80 - 1 (P80) - R+1 - Vol 40 (RIP1C1)



002AC080087 n°81 - 1 (P81) - R+1 - Vol 31 (RIP110)



002AC080087 n°82 - 1 (P82) - R+1 - Vol 31 (RIP110)



002AC080087 n°83 - 1 (P83) - R+1 - Vol 31 (RIP110)



002AC080087 n°84 - 1 (P84) - R-1 - Vol 19 (RIPA01)



002AC080087 n°85 - 1 (P85) - R-1 - Vol 19 (RIPA01)



002AC080087 n°86 - 1 (P86) - R-1 - Vol 19 (RIPA01)



002AC080087 n°87 - 1 (P87) - R-1 - Vol 19 (RIPA01)



002AC080087 n°88 - 1 (P88) - R-1 - Vol 19 (RIPA01)



002AC080087 n°89 - 1 (P89) - R-1 - Vol 19 (RIPA01)



002AC080087 n°90 - 1 (P90) - RDC - Vol 7 (RIP016)



002AC080087 n°91 - 1 (P91) - R+1 - Vol 41 (RIP1E1)



002AC080087 n°92 - 1 (P92) - R+1 - Vol 41 (RIP1E1)



002AC080087 n°93 - 1 (P93) - R+1 - Vol 41 (RIP1E1)



002AC080087 n°94 - 1 (P94) - R+2 - Vol 59 (RIP218)



002AC080087 n°95 - 1 (P95) - R+2 - Vol 59 (RIP218)



002AC080087 n°96 - 1 (P96) - R+2 - Vol 59 (RIP218)



002AC080087 n°97 - 1 (P97) - R+2 - Vol 59 (RIP218)



002AC080087 n°98 - 1 (P98) - R+2 - Vol 59 (RIP218)



002AC080087 n°99 - 1 (P99) - R+2 - Vol 59 (RIP218)



002AC080087 n°100 - 1 (P100) - R+2 - Vol 59 (RIP218)



002AC080087 n°101 - 1 (P101) - R+2 - Vol 59 (RIP218)



002AC080087 n°102 - 1 (P102) - R+2 - Vol 59 (RIP218)



002AC080087 n°103 - 1 (P103) - R+2 - Vol 59 (RIP218)



002AC080087 n°104 - 1 (P104) - R+2 - Vol 59 (RIP218)



002AC080087 n°105 - 1 (P105) - R+2 - Vol 59 (RIP218)



002AC080087 n°106 - 1 (P106) - R+2 - Vol 59 (RIP218)



002AC080087 n°107 - 1 (P107) - R+2 - Vol 58 (RIP217)




002AC080087 n°108 - 1 (P108) - R+2 - Vol 58 (RIP217)



002AC080087 n°109 - 1 (P109) - R+2 - Vol 55 (RIP214)



002AC080087 n°110 - 1 (P110) - R+2 - Vol 54 (RIP213)

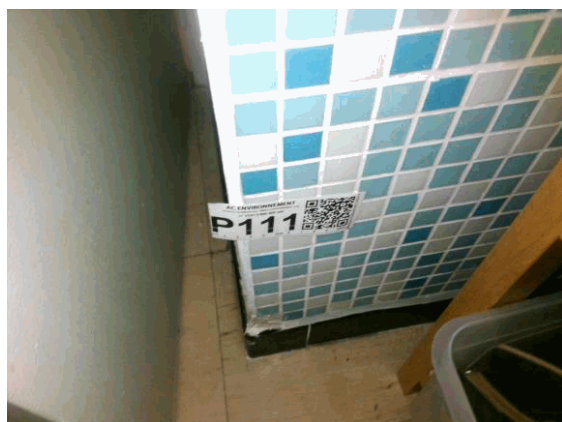

002AC080087 n°111 - 1 (P111) - R+2 - Vol 54 (RIP213)



002AC080087 n°112 - 1 (P112) - R+2 - Vol 49 (RIP208)



002AC080087 n°113 - 1 (P113) - R+2 - Vol 48 (RIP207)



002AC080087 n°114 - 1 (P114) - R+2 - Vol 47 (RIP206)



002AC080087 n°115 - 1 (P115) - R+2 - Vol 46 (RIP205)




002AC080087 n°116 - 1 (P116) - R+2 - Vol 45 (RIP204)



002AC080087 n°117 - 1 (P117) - R+2 - Vol 43 (RIP202)



002AC080087 n°118 - 1 (P118) - R+2 - Vol 42 (RIP201)

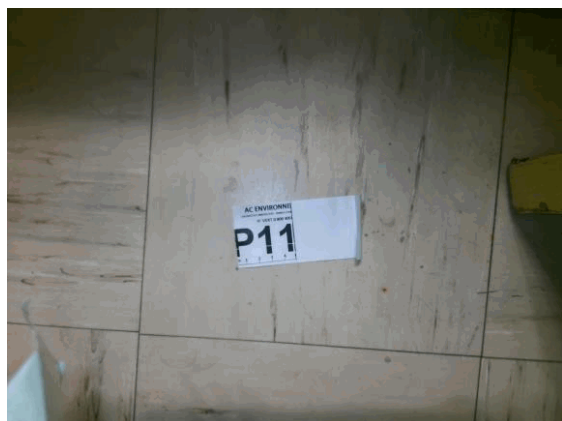

002AC080087 n°119 - 1 (P119) - R+2 - Vol 47 (RIP206)



002AC080087 n°120 - 1 (P120) - R+2 - Vol 60 (RIP2C1)



002AC080087 n°121 - 1 (P121) - R+2 - Vol 53 (RIP212)



002AC080087 n°122 - 1 (P122) - R+2 - Vol 60 (RIP2C1)



002AC080087 n°123 - 1 (P123) - R+2 - Vol 60 (RIP2C1)



002AC080087 n°124 - 1 (P124) - R+2 - Vol 60 (RIP2C1)



002AC080087 n°125 - 1 (P125) - R+2 - Vol 51 (RIP210)




002AC080087 n°126 - 1 (P126) - R+2 - Vol 51 (RIP210)



002AC080087 n°127 - 1 (P127) - R+2 - Vol 51 (RIP210)



002AC080087 n°128 - 1 (P128) - Toiture - Vol 63
(Toiture)

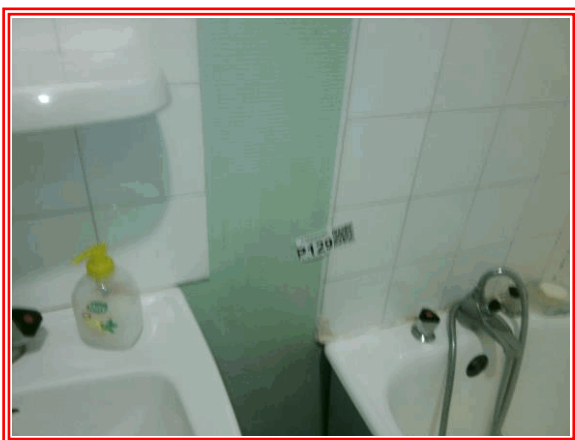

002AC080087 n°129 - 2 (P129) - R+2 - Vol 52 (RIP211)



S1 - 1 (S1) - RDC - Vol 1 (RIP0C2)



S114 - 1 (S114) - R+1 - Vol 22 (RIP101)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	RDC - Vol 5 (RIP004)	
P1 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - -	RDC - Vol 5 (RIP004)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable - Donnant sur l'extérieur -	RDC - Vol 5 (RIP004)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable - Mur de refend -	RDC - Vol 5 (RIP004)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac - Cloisons séparative -	RDC - Vol 5 (RIP004)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac - -	RDC - Vol 5 (RIP004)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	RDC - Vol 5 (RIP004)	
P7 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	RDC - Vol 5 (RIP004)	
P7 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - -	RDC - Vol 5 (RIP004)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable - Mur de refend -	RDC - Vol 5 (RIP004)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac - Cloisons séparative -	RDC - Vol 5 (RIP004)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac - -	RDC - Vol 5 (RIP004)	

P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable - -	RDC - Vol 5 (RIP004)
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + matériau blanc avec couche en toile non séparable - -	RDC - Vol 5 (RIP004)
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Donnant sur l'extérieur -	RDC - Vol 2 (RIP001)
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac - -	RDC - Vol 2 (RIP001)
P15 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peintures multiples - -	RDC - Vol 3 (RIP002)
P15 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable - -	RDC - Vol 3 (RIP002)
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable - -	RDC - Vol 4 (RIP003)
P17 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - -	RDC - Vol 4 (RIP003)
P17 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - -	RDC - Vol 4 (RIP003)
P18 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple rose - -	RDC - Vol 6 (RIP017)
P18 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Toile fibreuse beige non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - -	RDC - Vol 6 (RIP017)
P19 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - -	RDC - Vol 6 (RIP017)
P19 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - -	RDC - Vol 6 (RIP017)

P20	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peintures multiples non séparable + colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable - -	RDC - Vol 6 (RIP017)
P21 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	RDC - Vol 8 (RIP015)
P21 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + joint cassant blanc non séparable - -	RDC - Vol 8 (RIP015)
P22	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peintures multiples non séparable + colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche + joint cassant blanc en vrac non séparable - -	RDC - Vol 9 (RIP014)
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Donnant sur l'extérieur -	RDC - Vol 1 (RIP0C2)
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	RDC - Vol 1 (RIP0C2)
P25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène - -	RDC - Vol 11 (RIP006)
P26 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - -	RDC - Vol 11 (RIP006)
P26 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	RDC - Vol 11 (RIP006)
P27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette grise non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable - -	RDC - Vol 16 (RIP010)

P28	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + matériau noir en vrac non séparable - -	RDC - Vol 11 (RIP006)
P29	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Donnant sur l'extérieur -	RDC - Vol 11 (RIP006)
P30	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Mur de refend -	RDC - Vol 11 (RIP006)
P31	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Cloisons séparative -	RDC - Vol 11 (RIP006)
P32	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + matériau gris non séparable - -	RDC - Vol 12 (RIP007)
P33 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	RDC - Vol 13 (RIP008)
P33 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant blanc - -	RDC - Vol 13 (RIP008)
P34	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	RDC - Vol 10 (RIP005)
P35	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable - -	RDC - Vol 10 (RIP005)
P36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène - -	RDC - Vol 1 (RIP0C2)
P37	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - -	RDC - Vol 1 (RIP0C2)
P38	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc avec poussières - -	RDC - Vol 11 (RIP006)
P39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle beige + colle grise non séparable - -	R-1 - Vol 21 (RIPA02)

P40	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Donnant sur l'extérieur -	R-1 - Vol 21 (RIPA02)
P41	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène - Mur de refend -	R-1 - Vol 21 (RIPA02)
P42	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R-1 - Vol 20 (RIPAE1)
P43	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau gris hétérogène - -	R-1 - Vol 21 (RIPA02)
P44	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Peinture non séparable + couche bitumineuse noire non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières + matériau fibreux blanc non séparable - -	R-1 - Vol 21 (RIPA02)
P45	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau fibreux blanc avec poussières - -	R-1 - Vol 21 (RIPA02)
P46	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux multicolore en faible quantité non séparable - -	R-1 - Vol 21 (RIPA02)
P47	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau bitumineux noir + carton non séparable - -	R-1 - Vol 21 (RIPA02)
P48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris - -	R-1 - Vol 20 (RIPAE1)

P49	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable - Doublage mur -	R-1 - Vol 20 (RIPAE1)
P50	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac avec poussières non séparable + bois sous forme de fibres en vrac non séparable - -	R-1 - Vol 21 (RIPA02)
P51 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige - -	R+1 - Vol 39 (RIP118)
P51 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris - -	R+1 - Vol 39 (RIP118)
P52	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Donnant sur l'extérieur -	R+1 - Vol 39 (RIP118)
P53	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - Mur de refend -	R+1 - Vol 39 (RIP118)
P54	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - Mur de refend -	R+1 - Vol 39 (RIP118)
P55	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R+1 - Vol 39 (RIP118)
P56 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige - -	R+1 - Vol 39 (RIP118)
P56 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable - -	R+1 - Vol 39 (RIP118)

P57	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - Mur de refend -	R+1 - Vol 39 (RIP118)
P58	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable -	R+1 - Vol 39 (RIP118)
P59	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable -	R+1 - Vol 39 (RIP118)
P60 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture - -	R+1 - Vol 39 (RIP118)
P60 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche -	R+1 - Vol 39 (RIP118)
P61 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise - -	R+1 - Vol 39 (RIP118)
P61 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture - -	R+1 - Vol 39 (RIP118)
P61 Phase 4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau plâtreux blanc - -	R+1 - Vol 39 (RIP118)
P62 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise - -	R+1 - Vol 39 (RIP118)
P62 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau compact gris - -	R+1 - Vol 39 (RIP118)
P63 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture - -	R+1 - Vol 37 (RIP116)
P63 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche -	R+1 - Vol 37 (RIP116)
P64 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peintures multiples -	R+1 - Vol 35 (RIP114)
P64 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	R+1 - Vol 35 (RIP114)
P65	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + peintures multiples non séparable - -	R+1 - Vol 34 (RIP113)
P66 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple blanc avec poussières - -	R+1 - Vol 33 (RIP112)
P66 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable - -	R+1 - Vol 33 (RIP112)
P67 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture - -	R+1 - Vol 32 (RIP111)
P67 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac -	R+1 - Vol 32 (RIP111)

P68 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant gris avec couche en toile - -	R+1 - Vol 29 (RIP108)
P68 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	R+1 - Vol 29 (RIP108)
P69 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - -	R+1 - Vol 29 (RIP108)
P69 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	R+1 - Vol 29 (RIP108)
P70 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture avec poussières - -	R+1 - Vol 29 (RIP108)
P70 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant blanc - -	R+1 - Vol 29 (RIP108)
P70 Phase 4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	R+1 - Vol 29 (RIP108)
P71 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	R+1 - Vol 28 (RIP107)
P71 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peintures multiples - -	R+1 - Vol 28 (RIP107)
P72 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture - -	R+1 - Vol 27 (RIP106)
P72 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable - -	R+1 - Vol 27 (RIP106)
P73 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple incolore avec poussières - -	R+1 - Vol 26 (RIP105)
P73 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture - -	R+1 - Vol 26 (RIP105)
P73 Phase 4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	R+1 - Vol 26 (RIP105)
P74	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable - -	R+1 - Vol 23 (RIP102)
P75 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant blanc - -	R+1 - Vol 23 (RIP102)
P75 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture non séparable - -	R+1 - Vol 23 (RIP102)
P76 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple blanc - -	R+1 - Vol 22 (RIP101)
P76 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peintures multiples - -	R+1 - Vol 22 (RIP101)

P76 Phase 4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + matériau plâtreux blanc - -	R+1 - Vol 22 (RIP101)
P77 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peintures multiples - -	R+1 - Vol 22 (RIP101)
P77 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable - -	R+1 - Vol 22 (RIP101)
P78	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Donnant sur l'extérieur -	R+1 - Vol 40 (RIP1C1)
P79	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R+1 - Vol 40 (RIP1C1)
P80	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R+1 - Vol 40 (RIP1C1)
P81	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - Donnant sur l'extérieur -	R+1 - Vol 31 (RIP110)
P82	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - Mur de refend -	R+1 - Vol 31 (RIP110)
P83	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Mur de refend -	R+1 - Vol 31 (RIP110)
P84	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	R-1 - Vol 19 (RIPA01)
P85	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable - -	R-1 - Vol 19 (RIPA01)
P86	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac - -	R-1 - Vol 19 (RIPA01)

P87	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Peinture en faible quantité non séparable + couche fibreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières - -	R-1 - Vol 19 (RIPA01)
P88	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Couche bitumineuse noire en faible quantité non séparable + peinture non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac - -	R-1 - Vol 19 (RIPA01)
P89	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau fibreux beige avec poussières - -	R-1 - Vol 19 (RIPA01)
P90	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche avec poussières non séparable - -	RDC - Vol 7 (RIP016)
P91 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu - -	R+1 - Vol 41 (RIP1E1)
P91 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en vrac non séparable - -	R+1 - Vol 41 (RIP1E1)
P92	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R+1 - Vol 41 (RIP1E1)
P93	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	R+1 - Vol 41 (RIP1E1)
P94 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant rose avec couche en toile - -	R+2 - Vol 59 (RIP218)
P94 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage beige + matériau gris en faible quantité non séparable - -	R+2 - Vol 59 (RIP218)

P95 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige - -	R+2 - Vol 59 (RIP218)
P95 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac - -	R+2 - Vol 59 (RIP218)
P96	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Donnant sur l'extérieur -	R+2 - Vol 59 (RIP218)
P97	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Mur de refend -	R+2 - Vol 59 (RIP218)
P98	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac - -	R+2 - Vol 59 (RIP218)
P99	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R+2 - Vol 59 (RIP218)
P100	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise avec poussières - -	R+2 - Vol 59 (RIP218)
P101 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple incolore non séparable + peinture non séparable - -	R+2 - Vol 59 (RIP218)
P101 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige avec couche en toile - -	R+2 - Vol 59 (RIP218)
P101 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune - -	R+2 - Vol 59 (RIP218)
P101 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage rose - -	R+2 - Vol 59 (RIP218)
P101 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + couche blanche non séparable - -	R+2 - Vol 59 (RIP218)
P101 Phase 6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	R+2 - Vol 59 (RIP218)

P102	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Mur de refend -	R+2 - Vol 59 (RIP218)
P103	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac - -	R+2 - Vol 59 (RIP218)
P104	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R+2 - Vol 59 (RIP218)
P105	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable - -	R+2 - Vol 59 (RIP218)
P106 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	R+2 - Vol 59 (RIP218)
P106 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable - -	R+2 - Vol 59 (RIP218)
P106 Phase 4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant blanc - -	R+2 - Vol 59 (RIP218)
P107 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	R+2 - Vol 58 (RIP217)
P107 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune - -	R+2 - Vol 58 (RIP217)
P107 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris - -	R+2 - Vol 58 (RIP217)
P107 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène - -	R+2 - Vol 58 (RIP217)
P108 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	R+2 - Vol 58 (RIP217)
P108 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant blanc - -	R+2 - Vol 58 (RIP217)
P109	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peintures multiples en vrac non séparable - -	R+2 - Vol 55 (RIP214)
P110 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple blanc - -	R+2 - Vol 54 (RIP213)
P110 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac - -	R+2 - Vol 54 (RIP213)
P111 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant blanc - -	R+2 - Vol 54 (RIP213)

P111 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche en toile non séparable + peinture non séparable + couche plâtrée blanche non séparable - -	R+2 - Vol 54 (RIP213)
P112	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtrée blanche non séparable + peinture - -	R+2 - Vol 49 (RIP208)
P113 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtrée blanche non séparable - -	R+2 - Vol 48 (RIP207)
P113 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture - -	R+2 - Vol 48 (RIP207)
P114 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peintures multiples - -	R+2 - Vol 47 (RIP206)
P114 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtrée blanche non séparable - -	R+2 - Vol 47 (RIP206)
P114 Phase 4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant blanc - -	R+2 - Vol 47 (RIP206)
P115 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant blanc non séparable + peinture + colle beige - -	R+2 - Vol 46 (RIP205)
P115 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple incolore - -	R+2 - Vol 46 (RIP205)
P116 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant blanc - -	R+2 - Vol 45 (RIP204)
P116 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	R+2 - Vol 45 (RIP204)
P117	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtrée blanche non séparable - -	R+2 - Vol 43 (RIP202)
P118	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peintures multiples non séparable + matériau plâtré blanc en vrac non séparable - -	R+2 - Vol 42 (RIP201)
P119 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige - -	R+2 - Vol 47 (RIP206)
P119 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune - -	R+2 - Vol 47 (RIP206)

P119 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris hétérogène - -	R+2 - Vol 47 (RIP206)
P120 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige - -	R+2 - Vol 60 (RIP2C1)
P120 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - -	R+2 - Vol 60 (RIP2C1)
P120 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable - -	R+2 - Vol 60 (RIP2C1)
P121 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	R+2 - Vol 53 (RIP212)
P121 Phase 4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant blanc - -	R+2 - Vol 53 (RIP212)
P122	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable - Donnant sur l'extérieur -	R+2 - Vol 60 (RIP2C1)
P123	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable - -	R+2 - Vol 60 (RIP2C1)
P124	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac - -	R+2 - Vol 60 (RIP2C1)
P125	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Donnant sur l'extérieur -	R+2 - Vol 51 (RIP210)
P126	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable - Mur de refend -	R+2 - Vol 51 (RIP210)
P127	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - Donnant sur l'extérieur -	R+2 - Vol 51 (RIP210)
P128	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Fibrociment gris avec fibres visibles - -	Toiture - Vol 63 (Toiture)
P129	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant blanc non séparable - -	R+2 - Vol 52 (RIP211)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-7130 EN DATE DU 11/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT1421-7130 Réf. Commande Client : 002AC080087
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie	Réf échantillon ITGA : IT142103-12655			
Réf échantillon client : 002AC080087001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 5 (RIP004)	Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris			
▶ Revêtement souple beige	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie	Réf échantillon ITGA : IT142103-12656			
Réf échantillon client : 002AC080087002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 5 (RIP004)	Description ITGA : Papier peint / Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac			
▶ Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-7130 EN DATE DU 11/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 5 (RIP004)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12657 Description ITGA : Papier peint / Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac		
▶ Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	2	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087004 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 5 (RIP004)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12658 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	2	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits projetés (plâtre) / Vol 5 (RIP004)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12659 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	3	11/03/2021	Présence de fibres d'amiante (*) / Trémolite
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 5 (RIP004)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12660 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche		
Carrelage	---			Non analysé
▶ Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	2	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 5 (RIP004)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12661 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
▶ Revêtement souple beige	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-7130 EN DATE DU 11/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 5 (RIP004)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12662 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087009 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 5 (RIP004)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12663 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac		
Matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits projetés (plâtre) / Vol 5 (RIP004)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12664 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac		
Matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	4	11/03/2021	Présence de fibres d'amiante (*) / Trémolite
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 5 (RIP004)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12665 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche		
Peinture non séparable + colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 5 (RIP004)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12666 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau blanc avec couche en toile		
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige non séparable + matériau blanc avec couche en toile non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-7130 EN DATE DU 11/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 2 (RIP001)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12667 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac / Matériau gris en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087014 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 2 (RIP001)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12668 Description ITGA : Colle beige en vrac		
Colle beige en vrac	META (1)	1	10/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087015 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 3 (RIP002)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12669 Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche		
Peintures multiples	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087016 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 4 (RIP003)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12670 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche		
Peinture non séparable + colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Carrelage	---			Non analysé

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-7130 EN DATE DU 11/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol4 (RIP003)				
Réf échantillon ITGA : IT142103-12671 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris				
▶ Revêtement souple gris	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol6 (RIP017)				
Réf échantillon ITGA : IT142103-12672 Description ITGA : Revêtement souple rose / Toile fibreuse beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris				
▶ Revêtement souple rose	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
▶ Toile fibreuse beige non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol6 (RIP017)				
Réf échantillon ITGA : IT142103-12673 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris				
▶ Revêtement souple gris	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087020 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol6 (RIP017)				
Réf échantillon ITGA : IT142103-12674 Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche / Joint cassant blanc				
▶ Peintures multiples non séparable + colle beige non séparable + couche plâtrée blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable	META (1)	2	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-7130 EN DATE DU 11/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087021 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 8 (RIP015)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12675 Description ITGA : Peinture / Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige / Peinture / Couche plâtreuse blanche		
Peinture non séparable + joint cassant blanc non séparable	META (1)	3	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087022 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 9 (RIP014)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12676 Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc en vrac		
Peintures multiples non séparable + colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche + joint cassant blanc en vrac non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087023 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (plâtre) / Vol 1 (RIP0C2)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12677 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac / Matériau gris en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	2	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087024 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (plâtre) / Vol 1 (RIP0C2)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12678 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	2	11/03/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-7130 EN DATE DU 11/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087025 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 11 (RIP006)				
Réf échantillon ITGA : IT142103-12679		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène		
Matériau gris en vrac hétérogène	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087026 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 11 (RIP006)				
Réf échantillon ITGA : IT142103-12680		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Revêtement souple beige	META (1)	2	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087027 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 16 (RIP010)				
Réf échantillon ITGA : IT142103-12681		Description ITGA : Moquette grise / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en vrac hétérogène		
Moquette grise non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087028 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 11 (RIP006)				
Réf échantillon ITGA : IT142103-12682		Description ITGA : Colle beige en vrac / Matériau blanc en vrac / Matériau noir en vrac		
Colle beige en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + matériau noir en vrac non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-7130 EN DATE DU 11/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087029 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (plâtre) / Vol 11 (RIP006)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12683 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087030 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (plâtre) / Vol 11 (RIP006)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12684 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087031 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 11 (RIP006)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12685 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087032 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 12 (RIP007)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12686 Description ITGA : Colle beige / Matériau gris		
Colle beige + matériau gris non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087033 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 13 (RIP008)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12687 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche / Joint cassant blanc		
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige non séparable + couche plâtrée blanche non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Joint cassant blanc	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-7130 EN DATE DU 11/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087034 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 10 (RIP005)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12688 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche		
Carrelage	---			Non analysé
▶ Colle beige non séparable + couche plâtrée blanche non séparable	META (1)	2	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087035 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 10 (RIP005)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12689 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtré beige en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + matériau plâtré beige en vrac non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087036 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 1 (RIP0C2)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12690 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène		
▶ Matériau gris en vrac hétérogène	META (1)	2	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087037 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 1 (RIP0C2)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12691 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtré blanc		
▶ Peinture non séparable + matériau plâtré blanc	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087038 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 11 (RIP006)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12692 Description ITGA : Matériau plâtré blanc avec poussières		
▶ Matériau plâtré blanc avec poussières	META (1)	2	11/03/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-7130 EN DATE DU 11/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087039 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 21 (RIPA02)	Réf échantillon ITGA : IT142103-12693		Description ITGA : Colle beige / Colle grise	
Colle beige + colle grise non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087040 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 21 (RIPA02)	Réf échantillon ITGA : IT142103-12694		Description ITGA : Papier peint / Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac / Matériau gris en vrac	
Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	2	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087041 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 21 (RIPA02)	Réf échantillon ITGA : IT142103-12695		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087042 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 20 (RIPAE1)	Réf échantillon ITGA : IT142103-12696		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087043 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits projetés (ciment) / Vol 21 (RIPA02)	Réf échantillon ITGA : IT142103-12697		Description ITGA : Peinture / Matériau gris hétérogène	
Peinture non séparable + matériau gris hétérogène	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-7130 EN DATE DU 11/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087044 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Enveloppe de calorifuge / Vol 21 (RIPA02)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12698 Description ITGA : Peinture / Couche bitumineuse noire / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières / Matériau fibreux blanc		
 Peinture non séparable + couche bitumineuse noire non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières + matériau fibreux blanc non séparable	META (2)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087045 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage / Vol 21 (RIPA02)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12699 Description ITGA : Matériau fibreux blanc avec poussières		
 Matériau fibreux blanc avec poussières	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087046 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Enveloppe de calorifuge / Vol 21 (RIPA02)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12700 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Matériau fibreux multicolore en faible quantité		
 Matériau plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux multicolore en faible quantité non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087047 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Enveloppe de calorifuge / Vol 21 (RIPA02)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12701 Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Carton		
 Matériau bitumineux noir + carton non séparable	META (2)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087048 / Revêtement de sol / Revêtement de sol/ Chape maigre (base ciment)/ Vol 20 (RIPAE1)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-12702 Description ITGA : Matériau gris		
 Matériau gris	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-7130 EN DATE DU 11/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087049 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 20 (RIPAE1) Description ITGA : Papier peint / Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée				
Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087050 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 21 (RIPA02) Description ITGA : Colle beige en vrac avec poussières / Bois sous forme de fibres en vrac				
Colle beige en vrac avec poussières non séparable + bois sous forme de fibres en vrac non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -

(*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées

Validé par : Fabien HADO - Analyste



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-7132 EN DATE DU 11/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT1421-7132 Réf. Commande Client : 002AC080087
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
ou diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087101 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 59 (RIP218)				
Réf échantillon ITGA : IT142103-13053 Description ITGA : Matériau souple incolore / Peinture / Revêtement cassant beige avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche blanche / Matériau compact gris hétérogène				
Matériau souple incolore non séparable + peinture non séparable	META (2)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Revêtement cassant beige avec couche en toile	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune	META (2)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Ragréage rose	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + couche blanche non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-7132 EN DATE DU 11/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087102 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 59 (RIP218)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-13054 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc / Matériau gris en vrac		
 Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087103 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 59 (RIP218)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-13055 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac		
 Enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	2	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087104 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits projetés (plâtre) / Vol 59 (RIP218)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-13057 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
 Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087105 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 59 (RIP218)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-13059 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau plâtreux blanc / Peinture		
Carrelage	---			Non analysé
 Colle grise + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-7132 EN DATE DU 11/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087106 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol59 (RIP218)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-13061 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Joint cassant blanc		
Carrelage	---			Non analysé
▶ Colle beige	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
▶ Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
▶ Joint cassant blanc	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087107 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol58 (RIP217)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-13063 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris en vrac hétérogène		
▶ Revêtement souple beige	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
▶ Colle polymère jaune	META (2)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
▶ Ragréage gris	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
▶ Matériau gris en vrac hétérogène	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087108 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol58 (RIP217)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-13065 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture / Couche plâtrée blanche / Joint cassant blanc		
Carrelage	---			Non analysé
▶ Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtrée blanche non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
▶ Joint cassant blanc	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087109 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol55 (RIP214)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-13067 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peintures multiples en vrac		
Carrelage	---			Non analysé
▶ Colle beige + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-7132 EN DATE DU 11/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087110 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol54 (RIP213)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-13069 Description ITGA : Matériau souple blanc / Carrelage / Colle beige en vrac		
▶ Matériau souple blanc	META (2)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
▶ Colle beige en vrac	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087111 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol54 (RIP213)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-13070 Description ITGA : Carrelage / Colle beige avec couche en toile / Peinture / Couche plâtrée blanche / Joint cassant blanc		
Carrelage	---			Non analysé
▶ Colle beige avec couche en toile non séparable + peinture non séparable + couche plâtrée blanche non séparable	META (1)	3	11/03/2021	Amiante non détecté / -
▶ Joint cassant blanc	META (1)	2	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087112 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol49 (RIP208)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-13071 Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac / Couche plâtrée blanche / Peinture		
Carrelage	---			Non analysé
▶ Colle beige en vrac non séparable + couche plâtrée blanche non séparable + peinture	META (1)	1	11/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087113 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol48 (RIP207)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-13072 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche		
▶ Peinture	META (1)	2	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
▶ Colle beige non séparable + couche plâtrée blanche non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-7132 EN DATE DU 11/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087114 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol47 (RIP206)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-13073 Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige en vrac / Couche plâtruse blanche / Joint cassant blanc		
Peintures multiples	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige en vrac non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Joint cassant blanc	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087115 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol46 (RIP205)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-13074 Description ITGA : Matériau souple incolore / Joint cassant blanc / Peinture / Carrelage / Colle beige		
Matériau souple incolore	META (2)	2	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Joint cassant blanc non séparable + peinture + colle beige	META (1)	1	10/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087116 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol45 (RIP204)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-13075 Description ITGA : Revêtement cassant blanc / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène		
Revêtement cassant blanc	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087117 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol43 (RIP202)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-13076 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige en vrac / Couche plâtruse blanche		
Peinture en faible quantité	---			Quantité insuffisante pour analyse
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige en vrac non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-7132 EN DATE DU 11/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087118 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 42 (RIP201)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-13077 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Carrelage	---			Non analysé
▶ Colle beige + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	2	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087119 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 47 (RIP206)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-13078 Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène		
▶ Revêtement cassant beige	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
▶ Colle polymère jaune	META (2)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
▶ Ragréage gris hétérogène	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087120 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 60 (RIP2C1)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-13079 Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène		
▶ Revêtement cassant beige	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
▶ Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087121 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 53 (RIP212)				
		Réf échantillon ITGA : IT142103-13080 Description ITGA : Matériau souple incolore en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Joint cassant blanc		
Matériau souple incolore en faible quantité	---			Quantité insuffisante pour analyse
Carrelage	---			Non analysé
▶ Colle beige	META (1)	1	10/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Joint cassant blanc	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-7132 EN DATE DU 11/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087122 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (plâtre) / Vol 60 (RIP2C1)	Réf échantillon ITGA : IT142103-13081		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
 Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087123 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (plâtre) / Vol 60 (RIP2C1)	Réf échantillon ITGA : IT142103-13082		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
 Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	META (1)	2	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087124 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 60 (RIP2C1)	Réf échantillon ITGA : IT142103-13083		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
 Enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087125 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (plâtre) / Vol 51 (RIP210)	Réf échantillon ITGA : IT142103-13084		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc / Matériau gris en vrac	
 Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087126 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (plâtre) / Vol 51 (RIP210)	Réf échantillon ITGA : IT142103-13085		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc	
 Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-7132 EN DATE DU 11/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087127 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits projetés (plâtre) / Vol 51 (RIP210)				
Réf échantillon ITGA : IT142103-13086		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087128 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Conduit / Vol 63 (Toiture)				
Réf échantillon ITGA : IT142103-13087		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles		
Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP	2	09/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite
Réf dossier client : Rangueil - Internat de pharmacie 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - Internat de pharmacie Réf échantillon client : 002AC080087129 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 52 (RIP211)				
Réf échantillon ITGA : IT142103-13088		Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Joint cassant blanc		
Peintures multiples en faible quantité	---			Quantité insuffisante pour analyse
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige + joint cassant blanc non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Loic DESPAUX - Analyste



ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 01/03

Assurance 02/03

Tour Opus 12 - Défense 9
77 Esplanade du Général de Gaulle
92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX
T : +33 (0) 1 44 95 56 50
F : +33 (0) 1 44 95 56 56



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR, dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannover - Allemagne - Registre de commerce de Hannover sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grauhendörfer Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également toutes ses filiales dont :

- **SYNAPPS ;**
- **AC ENVIRONNEMENT ;**
- **AC AGENCEMENT ;**
- **ALM ENVIRONNEMENT ;**
- **ATLANTIC DEVELOPPEMENT ;**
- **AC RESEAU.**

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP) ;
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition ;
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante ;
- Recherche d'amiante dans l'air ;
- Caractérisation des échantillons bitumineux : recherche d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ;
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante ;
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites ;
- Diagnostic légionelle ;
- Etat parasitaire ;
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) ;
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) ;
- Recherche de plomb avant travaux/démolition ;
- Diagnostic plomb étroit recherche de plomb après travaux ;
- Diagnostic de performance énergétique ;
- Diagnostic des déchets issus de la démolition/réhabilitation des bâtiments et Diagnostic « ressources » ;
- Carottage de voiries et réseaux routiers ;
- Diagnostic électrique - télétravail ;
- Information sur la présence d'un risque de mûrerie ;
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Correz") ;
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance) ;
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété ;
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5804 2909
F +49 511 5804 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhendörfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstraße 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Walter/Chairman
Executive Board Ralfin Bräuer/Chairman, Andreas
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5804 2909
F +49 511 5804 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhendörfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstraße 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Walter/Chairman
Executive Board Ralfin Bräuer/Chairman, Andreas
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Assurance 03/03



Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES
Tous Dommages ConforDus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR par sinistre
Dont	
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE	
Tous Dommages ConforDus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance
Dont	
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2021 au 31/12/2021, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 24 décembre 2020 - 08/11/21



HDI Global Specialty SE
T +49 511 5804 2909
F +49 511 5804 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhendörfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstraße 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Walter/Chairman
Executive Board Ralfin Bräuer/Chairman, Andreas
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Attestation sur l'honneur



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **M. Denis MORA**, gérant de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret **441 355 914 00298**), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L271-4, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du Code de la santé publique ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.133-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L.134-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L.134-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est soussignée d'une assurance responsabilité civile professionnelle n° **76208471-30015** souscrit auprès de la compagnie d'assurance **HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 04 Janvier 2021

Denis MORA



AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL

64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES

04 77 44 92 44 - 04 81 17 01 15 - contact@ac-environnement.com

S.A.S. au capital de 1 000 000 € - 50471 - 44135591400298 - 704 ac-environnement - FR 041355914 - APE : 7020B - Assurée par HDI Global SE - RC 041355914

0 800 400 100

www.ac-environnement.com



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR0344135591400298 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
0 800 400 100
www.ac-environnement.com

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI4560 V5

Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI4560 Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur COLINET Julien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention**
Date d'effet : 23/12/2020 - Date d'expiration : 22/12/2027

Amiante sans mention Amiante Sans Mention*
Date d'effet : 23/12/2020 - Date d'expiration : 22/12/2027

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique
Date d'effet : 12/07/2019 - Date d'expiration : 11/07/2024

Energie sans mention Energie sans mention
Date d'effet : 01/10/2020 - Date d'expiration : 30/09/2027

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 03/06/2019 - Date d'expiration : 02/06/2024

Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 26/06/2019 - Date d'expiration : 25/06/2024

Termites Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine
Date d'effet : 21/06/2019 - Date d'expiration : 20/06/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 23/12/2020.

[illegible]

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR ss reva6

FORMULAIRE Patrimoine Immobilier et Services Techniques	Page n°1 sur 1
DEMANDE de devis de REPERAGE AMIANTE avant intervention/travaux	Indexation : FO ACTI 005-2 Version : 4 Date d'application : 09/07/2020

En lien avec la procédure [Conduite à tenir en cas d'intervention dans un bâtiment soumis à la réglementation amiante](#), (Id. session Windows/Outlook) ce formulaire est à compléter pour fournir tous les éléments nécessaires au chiffrage du devis de repérage de matériau amianté, avant une intervention ou des travaux.

Pour rappel, en amont le DTA est consulté et n'apporte pas d'information sur le caractère amianté des matériaux, équipements et matériels.

1 – Compléter les éléments ci-dessous :

Identification précise du local/lieu à vérifier	Site : RANGUEIL - Bâtiment : Internat de pharmacie - Etage/aile : RDC + 1 ^{er} étage + 2 ^{ème} étage - N° pièce ou lieu : RDC : de RIP001 à RIP005 ; De RIP014 à RIP017 ; RIP0C2 1 ^{er} : de RIP101 à RIP118 ; RIP1C1 ; RIP1E1 2 ^{ème} : de RIP201 à RIP218 ; RIP2C1 ; RIP2E1
Code Opération ou bon GMAO	2009583246
Surface (en m ²) impactée par l'intervention	963m ²
Demande URGENTE (sous 48h) ?	OUI ☐ NON ☒
Date max. d'intervention souhaitée (Contractuellement ; délai max 10 jours)	Semaine 08-09
Périmètre et programme des travaux précis	Repérage avant travaux suite levées de réserves électriques criticité 1. Changement des coffrets avec disjoncteurs différentiels 30ma + les luminaires en plafond sur toutes les chambres de l'internat de pharmacie de RANGUEIL. Chaque coffret et luminaires seront installer fixations après perçage sur les murs et les plafonds de toutes les chambres.
	☒ À cocher dans le cas d'une demande de repérage exhaustive de l'enveloppe (<i>Parois verticales intérieures et enduits / Plafonds et faux plafonds / Revêtements de sol et de murs / Conduits, canalisations et équipements</i>)
Contact ; nom, prénom + N° de téléphone à 10 chiffres	Donneur d'ordre : JULIAN Eric Tel 05 61 32 21 37 Accompagnateur : BERGES Patrick Tel 05 61 32 34 05
Pièces à fournir	- Ce formulaire dûment complété - Plan de situation (cf. page suivante : si autre site l'ajouter) - Plan de masse - Photos

2 – Envoyer la demande de devis par mail à :

1- Société AC Environnement ; chu@ac-environnement.com

Si besoin, interlocuteur AC Environnement ; **M. Florent Keller 06 60 58 95 04**


2- Société DEKRA ; refamiante.fr@dekra.com

FORMULAIRE Patrimoine Immobilier et Services Techniques	Page n°1 sur 1
DEMANDE de devis de REPERAGE AMIANTE avant intervention/travaux	Indexation : FO ACTI 005-2 Version : 4 Date d'application : 09/07/2020


Possibilité de solliciter DEKRA, dans le cas où AC Environnement ne garantit pas le délai souhaité.
 Si besoin, interlocuteur DEKRA ; **M. Guillaume Salafia 06 17 01 62 82**

3 - A la réception de l'offre/devis, passer la demande de bon de commande (DBC) sur CASPER

HOPITAL PURPAN - PLAN DE MASSE


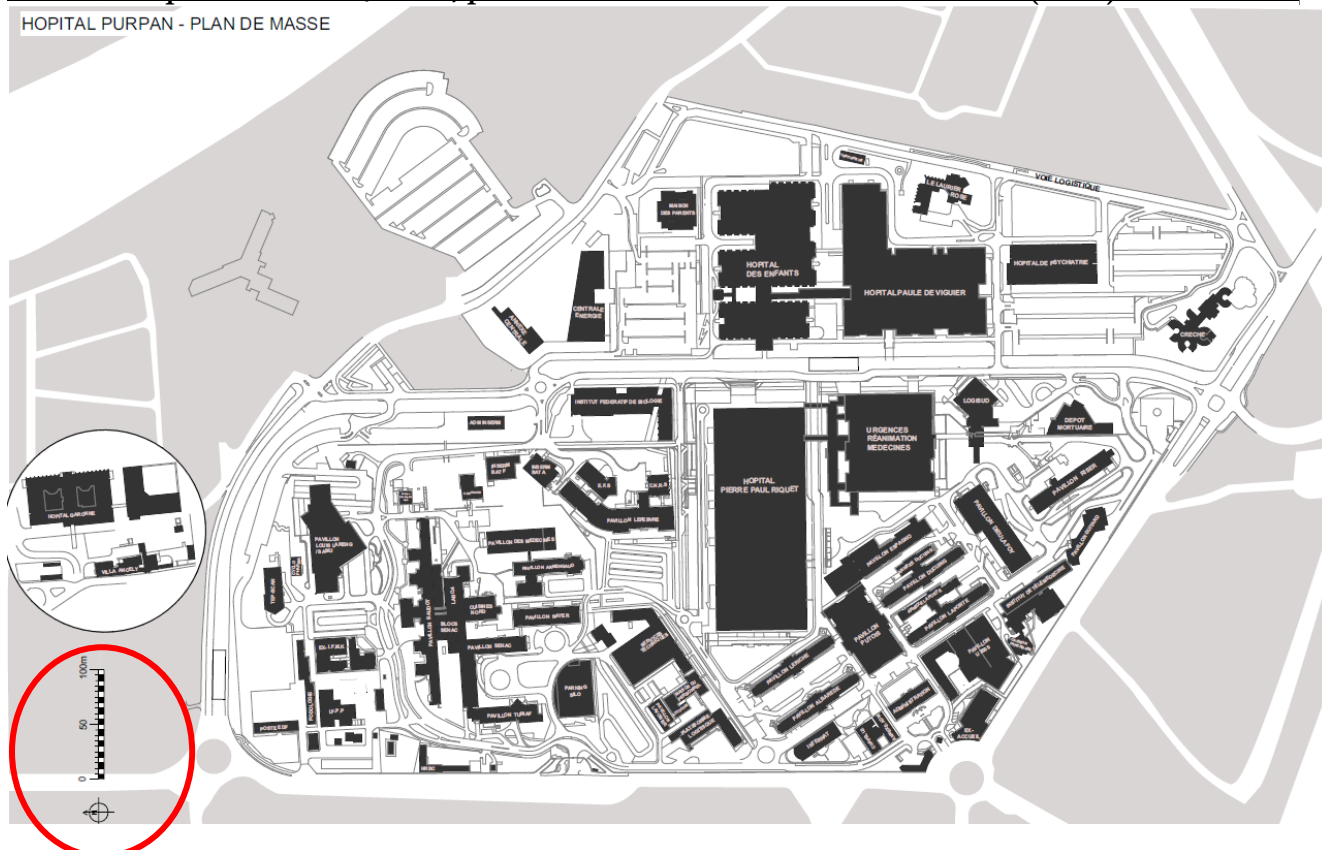


Site de Rangueil

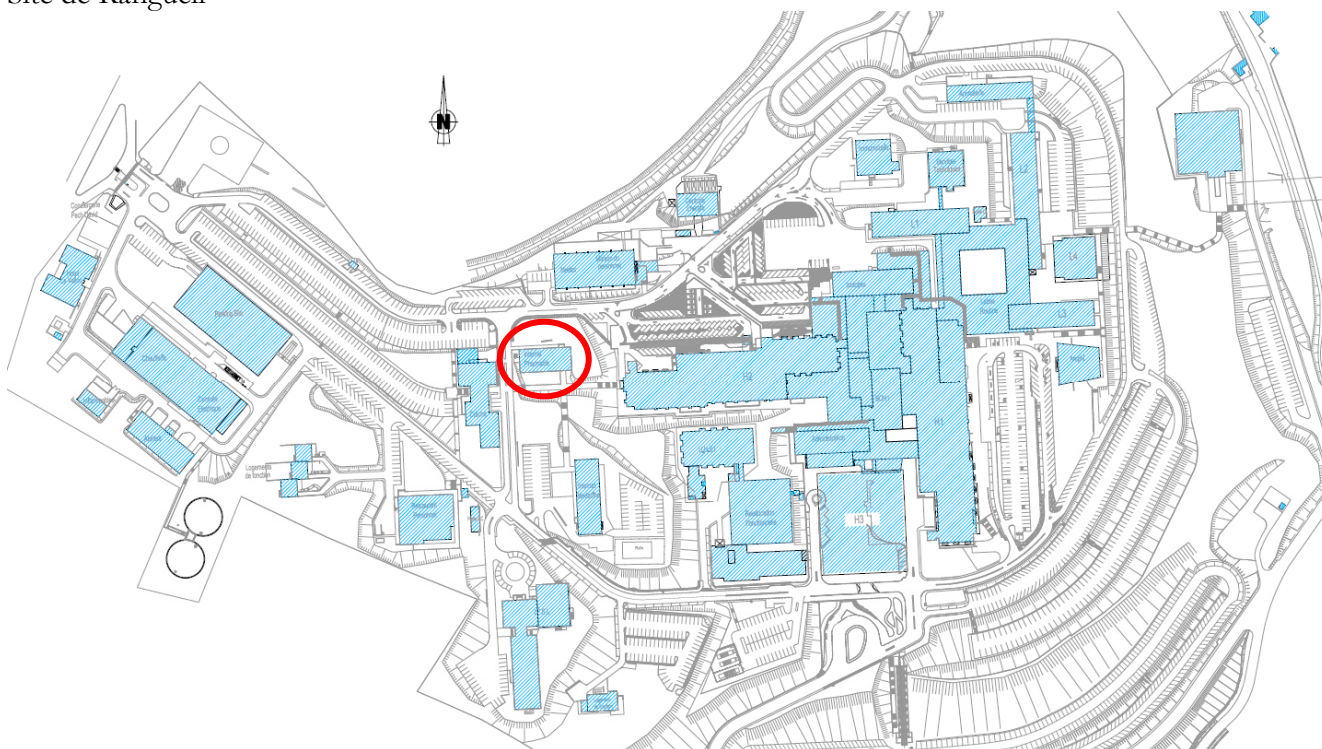

FORMULAIRE Patrimoine Immobilier et Services Techniques	Page n°1 sur 1
DEMANDE de devis de REPERAGE AMIANTE avant intervention/travaux	Indexation : FO ACTI 005-2 Version : 4 Date d'application : 09/07/2020

|

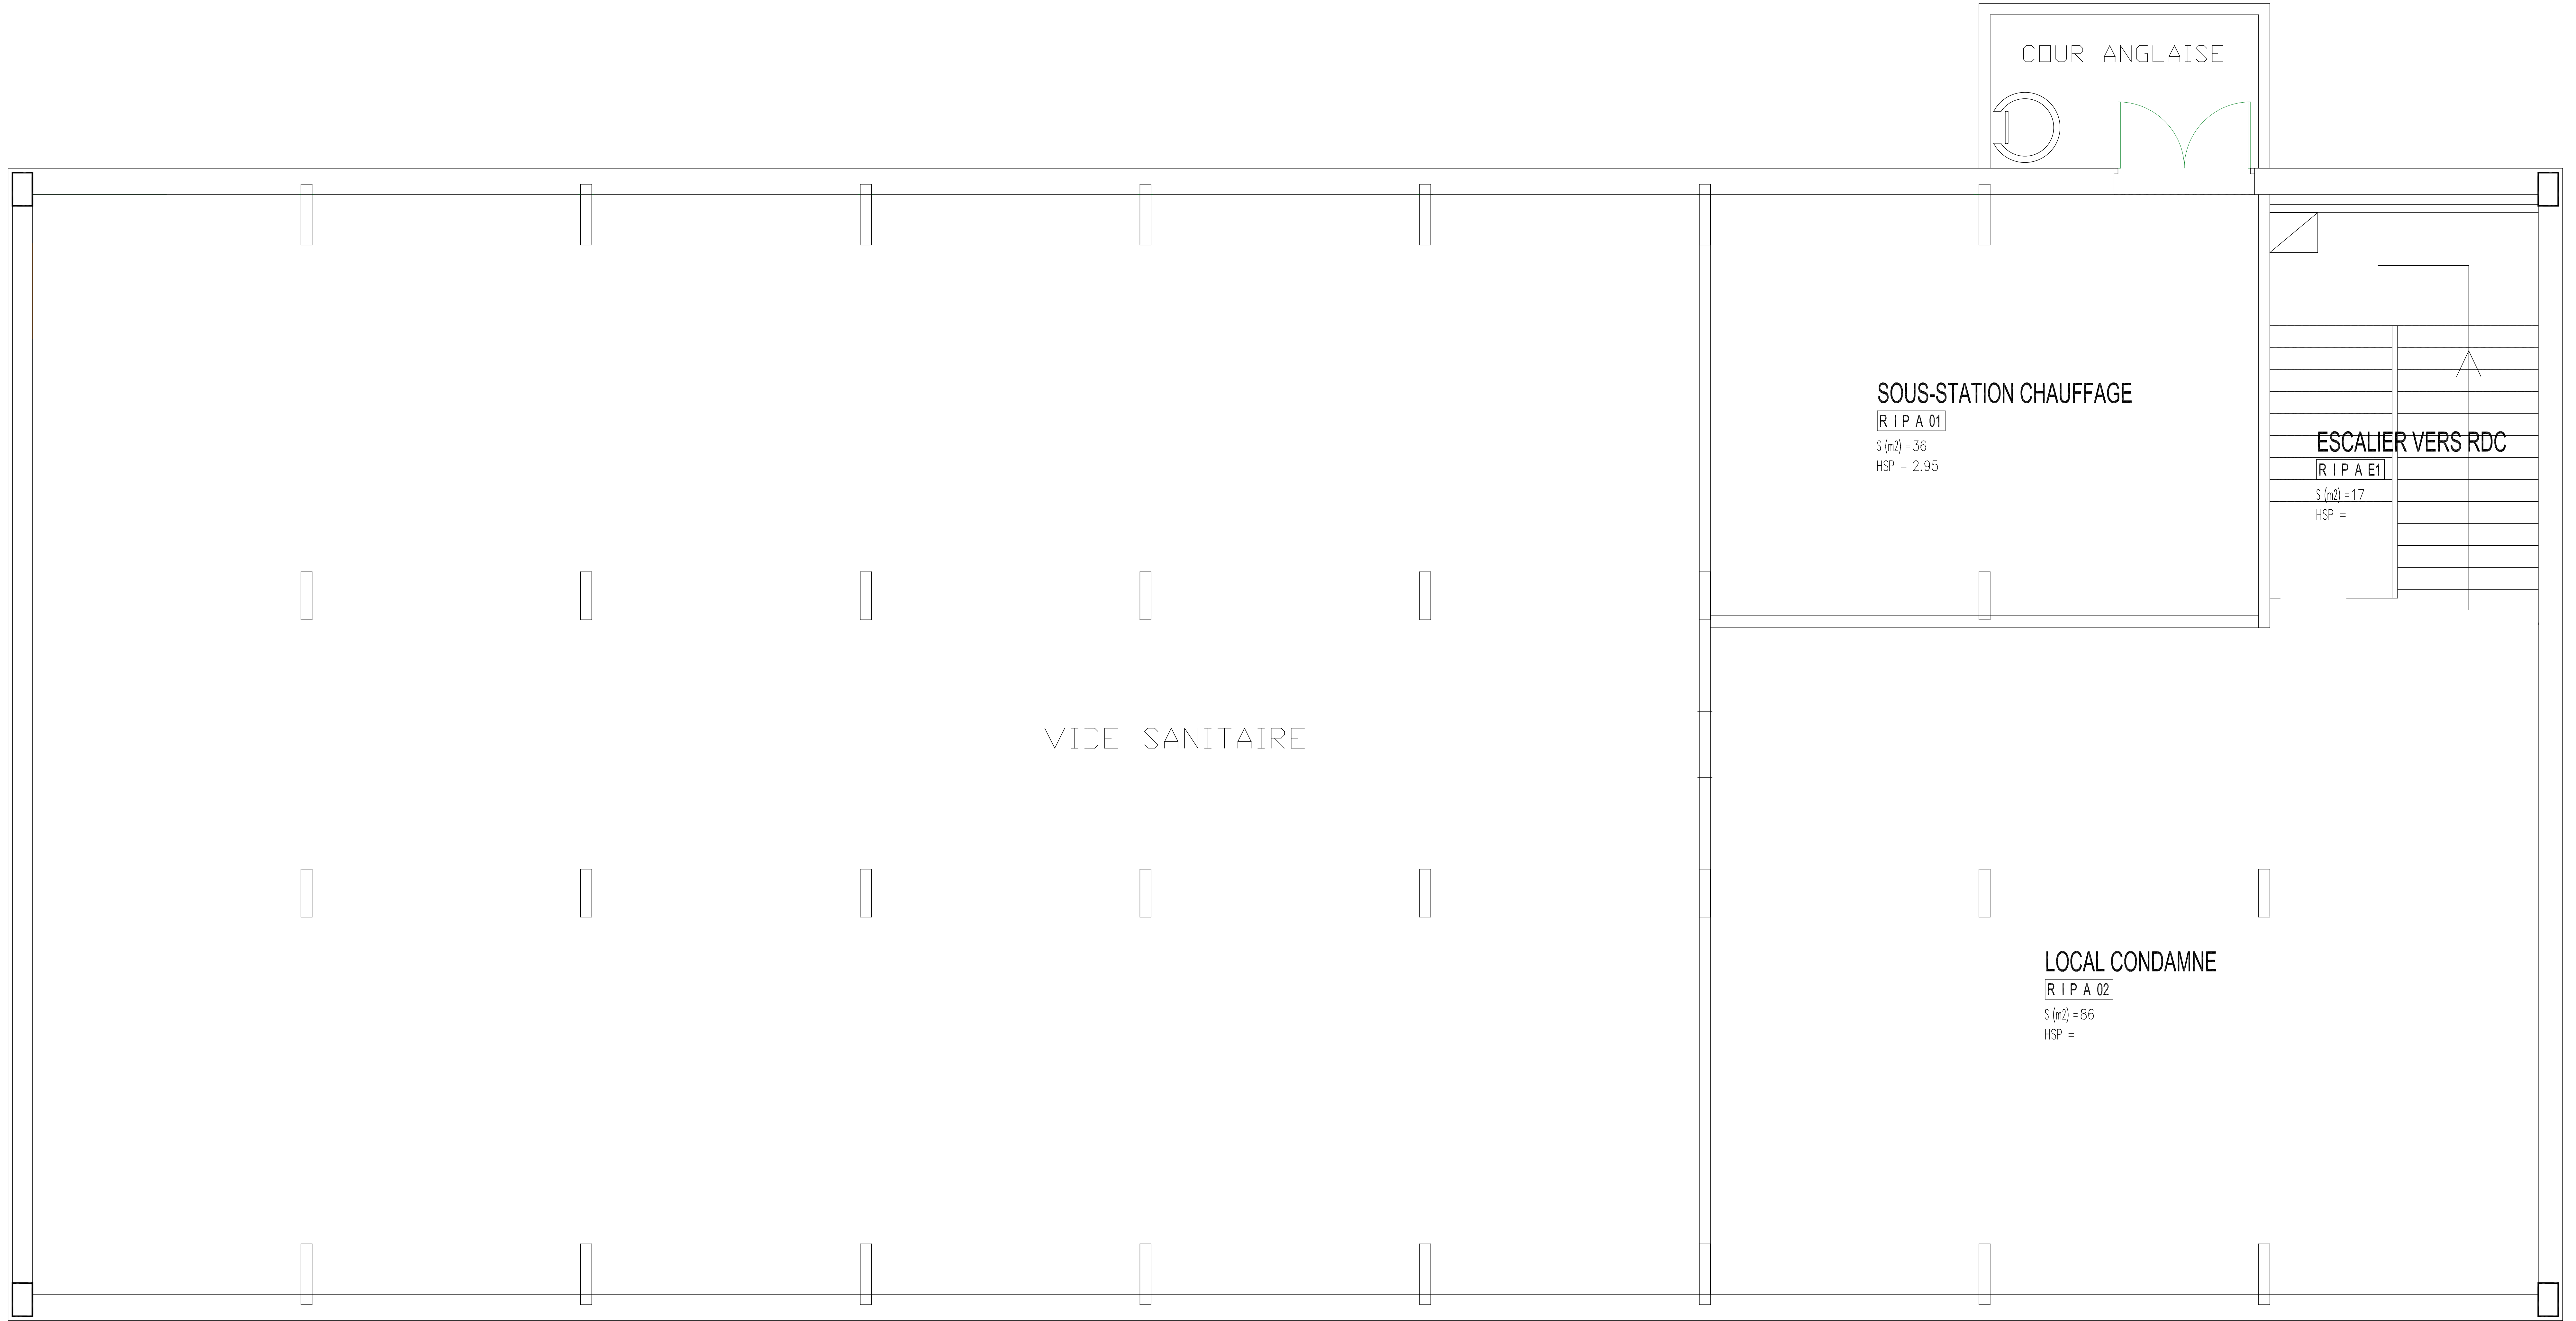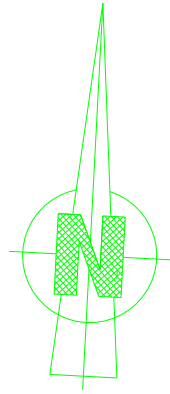

SOUS-STATION CHAUFFAGE
R I P A 01
S (m²) = 36
HSP = 2.95


ESCALIER VERS RDC
R I P A E1
S (m²) = 17
HSP =

LOCAL CONDAMNE
R I P A 02
S (m²) = 86
HSP =

VIDE SANITAIRE

COUR ANGLAISE

INTERNAT DE PHARMACIE
SOUS-SOL - RANGUEIL



0 5 10m