

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."



A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400
TOULOUSE

Référence client : Rangueil - Internat de médecine
e

Désignation : Rangueil - Internat de médecine

Date de construction : Avant 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : COLINET JULIEN

Accompagnateur : CHU - M BERGES Patrick (05 61 32 34 05)

Date de repérage : 25/03/2021

Numéro attestation : CPDI4560 V5

Délivré le : 23/12/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE
Hôtel Dieu Saint Jacques - 2, Rue Viguerie - TSA 80035
31059 TOULOUSE CEDEX 9

Donneur d'ordre :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE
Hôtel Dieu Saint Jacques - 2, Rue Viguerie - TSA 80035
31059 TOULOUSE CEDEX 9

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 17/04/2021

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 17/04/2021

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+3 - Vol 1 (RIM3C1)	R+3 - Vol 2 (RIM312)
R+3 - Vol 3 (RIM311)	R+3 - Vol 4 (RIM323)
R+3 - Vol 5 (RIM308)	R+3 - Vol 6 (RIM307)
R+3 - Vol 7 (RIM306)	R+3 - Vol 8 (RIM305)
R+3 - Vol 9 (RIM304)	R+3 - Vol 10 (RIM303)
R+3 - Vol 11 (RIM302)	R+3 - Vol 12 (RIM301)
R+3 - Vol 13 (RIM324)	R+3 - Vol 14 (RIM322)
R+3 - Vol 15 (RIM321)	R+3 - Vol 16 (RIM320)
R+3 - Vol 17 (RIM319)	R+3 - Vol 18 (RIM318)
R+3 - Vol 19 (RIM317)	R+3 - Vol 20 (RIM315)
R+2 - Vol 21 (RIM224)	R+2 - Vol 22 (RIM215)
R+2 - Vol 23 (RIM217)	R+2 - Vol 24 (RIM218)
R+2 - Vol 25 (RIM219)	R+2 - Vol 26 (RIM220)
R+2 - Vol 27 (RIM221)	R+2 - Vol 28 (RIM222)

R+2 - Vol 29 (RIM223)	R+2 - Vol 30 (RIM212)
R+2 - Vol 31 (RIM210)	R+2 - Vol 32 (RIM201)
R+2 - Vol 33 (RIM202)	R+2 - Vol 34 (RIM203)
R+2 - Vol 35 (RIM204)	R+2 - Vol 36 (RIM205)
R+2 - Vol 37 (RIM206)	R+2 - Vol 38 (RIM207)
R+2 - Vol 39 (RIM208)	R+1 - Vol 40 (RIM115)
R+1 - Vol 41 (RIM117)	R+1 - Vol 42 (RIM118)
R+1 - Vol 43 (RIM119)	R+1 - Vol 44 (RIM120)
R+1 - Vol 45 (RIM121)	R+1 - Vol 46 (RIM122)
R+1 - Vol 47 (RIM123)	R+1 - Vol 48 (RIM124)
R+1 - Vol 49 (RIM112)	R+1 - Vol 50 (RIM101)
R+1 - Vol 51 (RIM102)	R+1 - Vol 52 (RIM103)
R+1 - Vol 53 (RIM104)	R+1 - Vol 54 (RIM105)
R+1 - Vol 55 (RIM106)	R+1 - Vol 56 (RIM107)
R+1 - Vol 57 (RIM108)	R+1 - Vol 58 (RIM110)
R+3 - Vol 59 (RIM325)	R+3 - Vol 60 (RIM3E1)
R+3 - Vol 61 (RIM3E2)	R+3 - Vol 62 (RIM313)
R+3 - Vol 63 (RIM314)	R+2 - Vol 64 (RIM2C2)
R+2 - Vol 65 (RIM225)	R+2 - Vol 66 (RIM213)
R+2 - Vol 67 (RIM214)	R+1 - Vol 68 (RIM1C1)
R+1 - Vol 69 (RIM213)	R+1 - Vol 70 (RIM214)
R+1 - Vol 71 (RIM125)	R+1 - Vol 72 (RIM1E1)
R+2 - Vol 73 (RIM2E1)	R+2 - Vol 74 (RIM2E2)
R+1 - Vol 75 (RIM1E2)	Toiture - Vol 76 (Toiture)
RDC - Vol 77 (RIM011)	RDC - Vol 78 (RIM007)
RDC - Vol 79 (RIM008)	RDC - Vol 80 (RIM006)
RDC - Vol 81 (RIM0C2)	RDC - Vol 82 (RIM013)
RDC - Vol 83 (RIM0E2)	RDC - Vol 84 (RIM012)
RDC - Vol 85 (RIM005)	RDC - Vol 86 (RIM014)
RDC - Vol 87 (RIM015)	RDC - Vol 88 (RIM016)
RDC - Vol 89 (RIM003)	RDC - Vol 90 (RIM018)
RDC - Vol 91 (RIM019)	RDC - Vol 92 (RIM002)
RDC - Vol 93 (RIM004)	RDC - Vol 94 (RIM001)
R-1 - Vol 95 (RIMA04)	R-1 - Vol 96 (RIMA02)
R-1 - Vol 97 (RIMA03)	R-1 - Vol 98 (Vide sanitaire)
R-1 - Vol 99 (RIMA01)	RDC - Vol 100 (Extérieur)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412-97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies.

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le programme des travaux (en annexe) à l'origine de ce repérage, a été défini par le document de référence FO ACTI 005-2 rédigé par M JULIAN Eric le 25/02/2021.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

RIM3C1 RIM312 RIM311 RIM323 RIM308 RIM307 RIM306
RIM305 RIM304 RIM303 RIM302 RIM301 RIM324 RIM322
RIM321 RIM320 RIM319 RIM318 RIM317 RIM315 RIM224
RIM215 RIM217 RIM218 RIM219 RIM220 RIM221 RIM222
RIM223 RIM212 RIM210 RIM201 RIM202 RIM203 RIM204
RIM205 RIM206 RIM207 RIM208 RIM115 RIM117 RIM118
RIM119 RIM120 RIM121 RIM122 RIM123 RIM124 RIM112
RIM101 RIM102 RIM103 RIM104 RIM105 RIM106 RIM107
RIM108 RIM110 RIM325 RIM3E1 RIM3E2 RIM313 RIM314
RIM2C2 RIM225 RIM213 RIM214 RIM1C1 RIM213 RIM214
RIM125 RIM1E1 RIM2E1 RIM2E2 RIM1E2 Toiture RIM011
RIM007 RIM008 RIM006 RIM0C2 RIM013 RIM0E2 RIM012
RIM005 RIM014 RIM015 RIM016 RIM003 RIM018 RIM019
RIM002 RIM004 RIM001 RIMA04 RIMA02 RIMA03 Vide
sanitaire RIMA01 Extérieur

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

DTA -
A531957733_9445952-001-1_CHU-RANGUEIL-INTERNAT-MEDECINE_K161-1_
2017_01 - Apave - 18/05/2017

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction suivants :

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	R+3	Vol 1 (RIM3C1) - Vol 2 (RIM312) - Vol 3 (RIM311) - Vol 4 (RIM323) - Vol 5 (RIM308) - Vol 6 (RIM307) - Vol 7 (RIM306) - Vol 8 (RIM305) - Vol 9 (RIM304) - Vol 10 (RIM303) - Vol 11 (RIM302) - Vol 12 (RIM301) - Vol 13 (RIM324) - Vol 14 (RIM322) - Vol 15 (RIM321) - Vol 16 (RIM320) - Vol 17 (RIM319) - Vol 18 (RIM318) - Vol 19 (RIM317) - Vol 20 (RIM315) - Vol 59 (RIM325) - Vol 60 (RIM3E1) - Vol 61 (RIM3E2) - Vol 62 (RIM313) - Vol 63 (RIM314)	

Revêtement de mur	R+3	Vol 1 (RIM3C1) - Vol 2 (RIM312) - Vol 3 (RIM311) - Vol 4 (RIM323) - Vol 5 (RIM308) - Vol 6 (RIM307) - Vol 7 (RIM306) - Vol 8 (RIM305) - Vol 9 (RIM304) - Vol 10 (RIM303) - Vol 11 (RIM302) - Vol 12 (RIM301) - Vol 13 (RIM324) - Vol 14 (RIM322) - Vol 15 (RIM321) - Vol 16 (RIM320) - Vol 17 (RIM319) - Vol 18 (RIM318) - Vol 19 (RIM317) - Vol 20 (RIM315) - Vol 59 (RIM325) - Vol 60 (RIM3E1) - Vol 61 (RIM3E2) - Vol 62 (RIM313) - Vol 63 (RIM314)
Revêtement de sol	R+3	Vol 1 (RIM3C1) - Vol 2 (RIM312) - Vol 3 (RIM311) - Vol 4 (RIM323) - Vol 5 (RIM308) - Vol 6 (RIM307) - Vol 7 (RIM306) - Vol 8 (RIM305) - Vol 9 (RIM304) - Vol 10 (RIM303) - Vol 11 (RIM302) - Vol 12 (RIM301) - Vol 13 (RIM324) - Vol 14 (RIM322) - Vol 15 (RIM321) - Vol 16 (RIM320) - Vol 17 (RIM319) - Vol 18 (RIM318) - Vol 19 (RIM317) - Vol 20 (RIM315) - Vol 59 (RIM325) - Vol 60 (RIM3E1) - Vol 61 (RIM3E2) - Vol 62 (RIM313) - Vol 63 (RIM314)
Plafond et faux-plafonds	R+3	Vol 2 (RIM312) - Vol 3 (RIM311) - Vol 4 (RIM323) - Vol 5 (RIM308) - Vol 6 (RIM307) - Vol 7 (RIM306) - Vol 8 (RIM305) - Vol 9 (RIM304) - Vol 10 (RIM303) - Vol 11 (RIM302) - Vol 12 (RIM301) - Vol 13 (RIM324) - Vol 14 (RIM322) - Vol 15 (RIM321) - Vol 16 (RIM320) - Vol 17 (RIM319) - Vol 18 (RIM318) - Vol 19 (RIM317) - Vol 20 (RIM315) - Vol 59 (RIM325) - Vol 60 (RIM3E1) - Vol 61 (RIM3E2) - Vol 62 (RIM313) - Vol 63 (RIM314)

Parois verticales intérieures
et enduits

R+2

Vol 21 (RIM224) - Vol 22
(RIM215) - Vol 23 (RIM217) -
Vol 24 (RIM218) - Vol 25
(RIM219) - Vol 26 (RIM220) -
Vol 27 (RIM221) - Vol 28
(RIM222) - Vol 29 (RIM223) -
Vol 30 (RIM212) - Vol 31
(RIM210) - Vol 32 (RIM201) -
Vol 33 (RIM202) - Vol 34
(RIM203) - Vol 35 (RIM204) -
Vol 36 (RIM205) - Vol 37
(RIM206) - Vol 38 (RIM207) -
Vol 39 (RIM208) - Vol 64
(RIM2C2) - Vol 65 (RIM225) -
Vol 66 (RIM213) - Vol 67
(RIM214) - Vol 73 (RIM2E1) -
Vol 74 (RIM2E2)

Plafond et faux-plafonds

R+2

Vol 21 (RIM224) - Vol 22
(RIM215) - Vol 23 (RIM217) -
Vol 24 (RIM218) - Vol 25
(RIM219) - Vol 26 (RIM220) -
Vol 27 (RIM221) - Vol 28
(RIM222) - Vol 29 (RIM223) -
Vol 30 (RIM212) - Vol 31
(RIM210) - Vol 32 (RIM201) -
Vol 33 (RIM202) - Vol 34
(RIM203) - Vol 35 (RIM204) -
Vol 36 (RIM205) - Vol 37
(RIM206) - Vol 38 (RIM207) -
Vol 39 (RIM208) - Vol 65
(RIM225) - Vol 66 (RIM213) -
Vol 67 (RIM214) - Vol 73
(RIM2E1) - Vol 74 (RIM2E2)

Revêtement de mur

R+2

Vol 21 (RIM224) - Vol 22
(RIM215) - Vol 23 (RIM217) -
Vol 24 (RIM218) - Vol 25
(RIM219) - Vol 26 (RIM220) -
Vol 27 (RIM221) - Vol 28
(RIM222) - Vol 29 (RIM223) -
Vol 30 (RIM212) - Vol 31
(RIM210) - Vol 32 (RIM201) -
Vol 33 (RIM202) - Vol 34
(RIM203) - Vol 35 (RIM204) -
Vol 36 (RIM205) - Vol 37
(RIM206) - Vol 38 (RIM207) -
Vol 39 (RIM208) - Vol 64
(RIM2C2) - Vol 65 (RIM225) -
Vol 66 (RIM213) - Vol 67
(RIM214) - Vol 74 (RIM2E2)

Revêtement de sol	R+2	Vol 21 (RIM224) - Vol 22 (RIM215) - Vol 23 (RIM217) - Vol 24 (RIM218) - Vol 25 (RIM219) - Vol 26 (RIM220) - Vol 27 (RIM221) - Vol 28 (RIM222) - Vol 29 (RIM223) - Vol 30 (RIM212) - Vol 31 (RIM210) - Vol 32 (RIM201) - Vol 33 (RIM202) - Vol 34 (RIM203) - Vol 35 (RIM204) - Vol 36 (RIM205) - Vol 37 (RIM206) - Vol 38 (RIM207) - Vol 39 (RIM208) - Vol 64 (RIM2C2) - Vol 65 (RIM225) - Vol 66 (RIM213) - Vol 67 (RIM214) - Vol 73 (RIM2E1) - Vol 74 (RIM2E2)
Equipements divers et accessoires	R+2	Vol 39 (RIM208)
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 40 (RIM115) - Vol 41 (RIM117) - Vol 42 (RIM118) - Vol 43 (RIM119) - Vol 44 (RIM120) - Vol 45 (RIM121) - Vol 46 (RIM122) - Vol 47 (RIM123) - Vol 48 (RIM124) - Vol 49 (RIM112) - Vol 50 (RIM101) - Vol 51 (RIM102) - Vol 52 (RIM103) - Vol 53 (RIM104) - Vol 54 (RIM105) - Vol 55 (RIM106) - Vol 56 (RIM107) - Vol 57 (RIM108) - Vol 58 (RIM110) - Vol 68 (RIM1C1) - Vol 69 (RIM213) - Vol 70 (RIM214) - Vol 71 (RIM125) - Vol 72 (RIM1E1) - Vol 75 (RIM1E2)
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 40 (RIM115) - Vol 41 (RIM117) - Vol 42 (RIM118) - Vol 43 (RIM119) - Vol 44 (RIM120) - Vol 45 (RIM121) - Vol 46 (RIM122) - Vol 47 (RIM123) - Vol 48 (RIM124) - Vol 49 (RIM112) - Vol 50 (RIM101) - Vol 51 (RIM102) - Vol 52 (RIM103) - Vol 53 (RIM104) - Vol 54 (RIM105) - Vol 55 (RIM106) - Vol 56 (RIM107) - Vol 57 (RIM108) - Vol 58 (RIM110) - Vol 69 (RIM213) - Vol 70 (RIM214) - Vol 71 (RIM125) - Vol 72 (RIM1E1) - Vol 75 (RIM1E2)

Revêtement de mur	R+1	Vol 40 (RIM115) - Vol 41 (RIM117) - Vol 42 (RIM118) - Vol 43 (RIM119) - Vol 44 (RIM120) - Vol 45 (RIM121) - Vol 46 (RIM122) - Vol 47 (RIM123) - Vol 48 (RIM124) - Vol 49 (RIM112) - Vol 50 (RIM101) - Vol 51 (RIM102) - Vol 52 (RIM103) - Vol 53 (RIM104) - Vol 54 (RIM105) - Vol 55 (RIM106) - Vol 56 (RIM107) - Vol 57 (RIM108) - Vol 58 (RIM110) - Vol 68 (RIM1C1) - Vol 75 (RIM1E2)
Revêtement de sol	R+1	Vol 40 (RIM115) - Vol 41 (RIM117) - Vol 42 (RIM118) - Vol 43 (RIM119) - Vol 44 (RIM120) - Vol 45 (RIM121) - Vol 46 (RIM122) - Vol 47 (RIM123) - Vol 48 (RIM124) - Vol 49 (RIM112) - Vol 50 (RIM101) - Vol 53 (RIM104) - Vol 54 (RIM105) - Vol 55 (RIM106) - Vol 56 (RIM107) - Vol 57 (RIM108) - Vol 58 (RIM110) - Vol 68 (RIM1C1) - Vol 69 (RIM213) - Vol 71 (RIM125) - Vol 72 (RIM1E1) - Vol 75 (RIM1E2)
Equipements divers et accessoires	R+1	Vol 41 (RIM117) - Vol 57 (RIM108) - Vol 58 (RIM110)
Toiture et étanchéité	Toiture	Vol 76 (Toiture)
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 77 (RIM011) - Vol 78 (RIM007) - Vol 79 (RIM008) - Vol 80 (RIM006) - Vol 81 (RIM0C2) - Vol 82 (RIM013) - Vol 83 (RIM0E2) - Vol 84 (RIM012) - Vol 85 (RIM005) - Vol 86 (RIM014) - Vol 87 (RIM015) - Vol 88 (RIM016) - Vol 89 (RIM003) - Vol 90 (RIM018) - Vol 91 (RIM019) - Vol 92 (RIM002) - Vol 93 (RIM004) - Vol 94 (RIM001)
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 77 (RIM011) - Vol 78 (RIM007) - Vol 79 (RIM008) - Vol 80 (RIM006) - Vol 81 (RIM0C2) - Vol 82 (RIM013) - Vol 83 (RIM0E2) - Vol 84 (RIM012) - Vol 85 (RIM005) - Vol 86 (RIM014) - Vol 87 (RIM015) - Vol 88 (RIM016) - Vol 89 (RIM003) - Vol 90 (RIM018) - Vol 91 (RIM019) - Vol 92 (RIM002) - Vol 93 (RIM004) - Vol 94 (RIM001)

Revêtement de mur	RDC	Vol 77 (RIM011) - Vol 78 (RIM007) - Vol 80 (RIM006) - Vol 81 (RIM0C2) - Vol 82 (RIM013) - Vol 83 (RIM0E2) - Vol 85 (RIM005) - Vol 86 (RIM014) - Vol 87 (RIM015) - Vol 88 (RIM016) - Vol 89 (RIM003) - Vol 90 (RIM018) - Vol 91 (RIM019) - Vol 92 (RIM002) - Vol 93 (RIM004) - Vol 94 (RIM001)
Revêtement de sol	RDC	Vol 77 (RIM011) - Vol 78 (RIM007) - Vol 79 (RIM008) - Vol 80 (RIM006) - Vol 81 (RIM0C2) - Vol 82 (RIM013) - Vol 83 (RIM0E2) - Vol 84 (RIM012) - Vol 85 (RIM005) - Vol 86 (RIM014) - Vol 87 (RIM015) - Vol 88 (RIM016) - Vol 89 (RIM003) - Vol 90 (RIM018) - Vol 91 (RIM019) - Vol 92 (RIM002) - Vol 93 (RIM004) - Vol 94 (RIM001)
Conduits, canalisations et équipements	R-1	Vol 95 (RIMA04) - Vol 97 (RIMA03) - Vol 98 (Vide sanitaire) - Vol 99 (RIMA01)
Parois verticales intérieures et enduits	R-1	Vol 95 (RIMA04) - Vol 96 (RIMA02) - Vol 97 (RIMA03)
Revêtement de mur	R-1	Vol 95 (RIMA04)
Plafond et faux-plafonds	R-1	Vol 96 (RIMA02) - Vol 97 (RIMA03)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (RIM3C1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1
Vol 7 (RIM306)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P22
Vol 13 (RIM324)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P42
Vol 4 (RIM323)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P42
Vol 14 (RIM322)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P42
Vol 15 (RIM321)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P42
Vol 16 (RIM320)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P42
Vol 17 (RIM319)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P42
Vol 18 (RIM318)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P42
Vol 19 (RIM317)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P42
Vol 20 (RIM315)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P42
Vol 59 (RIM325)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P42
Vol 63 (RIM314)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P42
Vol 62 (RIM313)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P42
Vol 17 (RIM319)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P47
Vol 19 (RIM317)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P49
Vol 20 (RIM315)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P50
Vol 38 (RIM207)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P96
Vol 32 (RIM201)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P96
Vol 33 (RIM202)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P96
Vol 34 (RIM203)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P96
Vol 35 (RIM204)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P96

Vol 36 (RIM205)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P96
Vol 37 (RIM206)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P96
Vol 39 (RIM208)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P96
Vol 31 (RIM210)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P96
Vol 30 (RIM212)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P96
Vol 36 (RIM205)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P98
Vol 34 (RIM203)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P100
Vol 44 (RIM120)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P118
Vol 43 (RIM119)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P121
Vol 42 (RIM118)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P122
Vol 41 (RIM117)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P125
Vol 40 (RIM115)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P127
Vol 49 (RIM112)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P139
Vol 58 (RIM110)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P139
Vol 57 (RIM108)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P139
Vol 56 (RIM107)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P139
Vol 55 (RIM106)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P139
Vol 54 (RIM105)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P139
Vol 52 (RIM103)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P139
Vol 51 (RIM102)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P139
Vol 50 (RIM101)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P139
Vol 53 (RIM104)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P139
Vol 61 (RIM3E2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P168 Phase 3
Vol 74 (RIM2E2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P168 Phase 3
Vol 75 (RIM1E2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P168 Phase 3
Vol 83 (RIM0E2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P168 Phase 3
Vol 64 (RIM2C2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S494

Vol 64 (RIM2C2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P171
Vol 68 (RIM1C1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S524
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	P177
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Mitron	P178
Vol 86 (RIM014)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P195
Vol 93 (RIM004)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P196 Phase 2
Vol 89 (RIM003)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P196 Phase 2
Vol 88 (RIM016)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P196 Phase 2
Vol 93 (RIM004)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P198
Vol 88 (RIM016)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P198
Vol 91 (RIM019)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P198
Vol 95 (RIMA04)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S757
Vol 32 (RIM201)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S767
Vol 35 (RIM204)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S767
Vol 37 (RIM206)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S767
Vol 25 (RIM219)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S767
Vol 52 (RIM103)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S767
Vol 51 (RIM102)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S767

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Au vu des résultats hétérogènes concernant les colles de plinthes, nous préconisons une intervention complémentaire avec des prélèvements complémentaires pour obtenir plus de cohérence des zones amiantées/non amiantées.

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 48 (RIM124)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P103	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°103 - 1	P103 Phase 1	Plaque semi rigide, Colle jaune, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIM123)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC082677 n°103 - 1	P103 Phase 1	Plaque semi rigide, Colle jaune, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIM122)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC082677 n°103 - 1	P103 Phase 1	Plaque semi rigide, Colle jaune, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (RIM121)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC082677 n°103 - 1	P103 Phase 1	Plaque semi rigide, Colle jaune, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (RIM125)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S551	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC082677 n°103 - 1	P103 Phase 1	Plaque semi rigide, Colle jaune, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIM123) - Vol 46 (RIM122) - Vol 45 (RIM121) - Vol 71 (RIM125)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S296 - S297 - S298 - S551	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC082677 n°103 - 1	P103 Phase 1	Plaque semi rigide, Colle jaune, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIM124)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P103	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°103 - 1	P103 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIM123)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC082677 n°103 - 1	P103 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIM122)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC082677 n°103 - 1	P103 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 45 (RIM121)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC082677 n°103 - 1	P103 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (RIM125)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S551	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC082677 n°103 - 1	P103 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIM123) - Vol 46 (RIM122) - Vol 45 (RIM121) - Vol 71 (RIM125)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S296 - S297 - S298 - S551	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC082677 n°103 - 1	P103 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIM124)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P104	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°104 - 1	P104	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIM124)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC082677 n°104 - 1	P104	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIM123)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC082677 n°104 - 1	P104	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIM122)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC082677 n°104 - 1	P104	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (RIM121)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC082677 n°104 - 1	P104	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RIM120)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC082677 n°104 - 1	P104	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 43 (RIM119)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC082677 n°104 - 1	P104	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIM118)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC082677 n°104 - 1	P104	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RIM117)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC082677 n°104 - 1	P104	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RIM115)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC082677 n°104 - 1	P104	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (RIM125)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S552	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC082677 n°104 - 1	P104	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 70 (RIM214)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S553	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC082677 n°104 - 1	P104	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 69 (RIM213)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S554	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC082677 n°104 - 1	P104	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 48 (RIM124) - Vol 47 (RIM123) - Vol 46 (RIM122) - Vol 45 (RIM121) - Vol 44 (RIM120) - Vol 43 (RIM119) - Vol 42 (RIM118) - Vol 41 (RIM117) - Vol 40 (RIM115) - Vol 71 (RIM125) - Vol 70 (RIM214) - Vol 69 (RIM213)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P104 - S303 - S304 - S305 - S306 - S307 - S308 - S309 - S310 - S552 - S553 - S554	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC0 82677 n °104 - 1	P104	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIM124)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P105	Réalisation d'un prélèvement	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °105 - 1	P105	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIM123)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °105 - 1	P105	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIM122)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °105 - 1	P105	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (RIM121)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °105 - 1	P105	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RIM120)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S314	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °105 - 1	P105	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIM119)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °105 - 1	P105	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 42 (RIM118)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °105 - 1	P105	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RIM117)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S317	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °105 - 1	P105	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RIM115)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °105 - 1	P105	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 70 (RIM214)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S555	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °105 - 1	P105	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (RIM125)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S556	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °105 - 1	P105	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIM123) - Vol 46 (RIM122) - Vol 45 (RIM121) - Vol 44 (RIM120) - Vol 43 (RIM119) - Vol 42 (RIM118) - Vol 41 (RIM117) - Vol 40 (RIM115) - Vol 70 (RIM214) - Vol 71 (RIM125)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S311 - S312 - S313 - S314 - S315 - S316 - S317 - S318 - S555 - S556	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °105 - 1	P105	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIM124)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P106	Réalisation d'un prélevement		002AC0 82677 n °106 - 1	P106	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIM124)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC0 82677 n °106 - 1	P106	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 47 (RIM123)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC082677 n°106 - 1	P106	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIM122)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC082677 n°106 - 1	P106	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (RIM121)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC082677 n°106 - 1	P106	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RIM120)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC082677 n°106 - 1	P106	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIM119)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC082677 n°106 - 1	P106	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIM118)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC082677 n°106 - 1	P106	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RIM117)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC082677 n°106 - 1	P106	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RIM115)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC082677 n°106 - 1	P106	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (RIM125)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S557	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC082677 n°106 - 1	P106	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 69 (RIM213)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S558	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC082677 n°106 - 1	P106	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 70 (RIM214)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S559	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC082677 n°106 - 1	P106	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIM124) - Vol 47 (RIM123) - Vol 46 (RIM122) - Vol 45 (RIM121) - Vol 44 (RIM120) - Vol 43 (RIM119) - Vol 42 (RIM118) - Vol 41 (RIM117) - Vol 40 (RIM115) - Vol 71 (RIM125) - Vol 69 (RIM213) - Vol 70 (RIM214)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P106 - S319 - S320 - S321 - S322 - S323 - S324 - S325 - S326 - S557 - S558 - S559	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC082677 n°106 - 1	P106	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIM124)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P107	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°107 - 1	P107	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIM123)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC082677 n°107 - 1	P107	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIM122)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC082677 n°107 - 1	P107	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (RIM121)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC082677 n°107 - 1	P107	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 44 (RIM120)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC082677 n°107 - 1	P107	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIM119)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC082677 n°107 - 1	P107	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIM118)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC082677 n°107 - 1	P107	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RIM117)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC082677 n°107 - 1	P107	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RIM115)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC082677 n°107 - 1	P107	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 70 (RIM214)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S560	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC082677 n°107 - 1	P107	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 69 (RIM213)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S561	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC082677 n°107 - 1	P107	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (RIM125)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S562	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC082677 n°107 - 1	P107	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 47 (RIM123) - Vol 46 (RIM122) - Vol 45 (RIM121) - Vol 44 (RIM120) - Vol 43 (RIM119) - Vol 42 (RIM118) - Vol 41 (RIM117) - Vol 40 (RIM115) - Vol 70 (RIM214) - Vol 69 (RIM213) - Vol 71 (RIM125)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S327 - S328 - S329 - S330 - S331 - S332 - S333 - S334 - S560 - S561 - S562	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC0 82677 n °107 - 1	P107	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIM124)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P108	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °108 - 1	P108	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIM124)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC0 82677 n °108 - 1	P108	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIM123)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC0 82677 n °108 - 1	P108	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIM122)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC0 82677 n °108 - 1	P108	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (RIM121)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC0 82677 n °108 - 1	P108	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RIM120)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S338	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC0 82677 n °108 - 1	P108	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIM119)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC0 82677 n °108 - 1	P108	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 42 (RIM118)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC082677 n°108 - 1	P108	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RIM117)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC082677 n°108 - 1	P108	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RIM115)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC082677 n°108 - 1	P108	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIM124) - Vol 47 (RIM123) - Vol 46 (RIM122) - Vol 45 (RIM121) - Vol 44 (RIM120) - Vol 43 (RIM119) - Vol 42 (RIM118) - Vol 41 (RIM117) - Vol 40 (RIM115)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P108 - S335 - S336 - S337 - S338 - S339 - S340 - S341 - S342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC082677 n°108 - 1	P108	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIM124)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P109	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°109 - 1	P109 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIM123)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002AC082677 n°109 - 1	P109 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIM122)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002AC082677 n°109 - 1	P109 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (RIM121)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002AC082677 n°109 - 1	P109 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 47 (RIM123) - Vol 46 (RIM122) - Vol 45 (RIM121)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S293 - S294 - S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002AC0 82677 n °109 - 1	P109 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIM124)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P109	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °109 - 1	P109 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIM123)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002AC0 82677 n °109 - 1	P109 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIM122)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002AC0 82677 n °109 - 1	P109 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (RIM121)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002AC0 82677 n °109 - 1	P109 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIM123) - Vol 46 (RIM122) - Vol 45 (RIM121)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S293 - S294 - S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002AC0 82677 n °109 - 1	P109 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIM124)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P109	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °109 - 1	P109 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIM123)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002AC0 82677 n °109 - 1	P109 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIM122)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002AC0 82677 n °109 - 1	P109 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (RIM121)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002AC0 82677 n °109 - 1	P109 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse





Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 47 (RIM123) - Vol 46 (RIM122) - Vol 45 (RIM121)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S293 - S294 - S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002AC082677 n°109 - 1	P109 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIM124)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P110	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°110 - 1	P110	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIM123)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S345	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002AC082677 n°110 - 1	P110	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIM122)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002AC082677 n°110 - 1	P110	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (RIM121)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002AC082677 n°110 - 1	P110	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RIM120)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S348	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002AC082677 n°110 - 1	P110	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIM119)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S349	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002AC082677 n°110 - 1	P110	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIM118)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002AC082677 n°110 - 1	P110	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RIM117)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002AC082677 n°110 - 1	P110	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 40 (RIM115)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002AC082677 n°110 - 1	P110	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIM123) - Vol 46 (RIM122) - Vol 45 (RIM121) - Vol 44 (RIM120) - Vol 43 (RIM119) - Vol 42 (RIM118) - Vol 41 (RIM117) - Vol 40 (RIM115)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S345 - S346 - S347 - S348 - S349 - S350 - S351 - S352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002AC082677 n°110 - 1	P110	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIM124)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P111	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°111 - 1	P111	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIM123)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S353	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002AC082677 n°111 - 1	P111	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIM122)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002AC082677 n°111 - 1	P111	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (RIM121)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002AC082677 n°111 - 1	P111	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RIM120)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002AC082677 n°111 - 1	P111	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIM119)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002AC082677 n°111 - 1	P111	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 42 (RIM118)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002AC082677 n°111 - 1	P111	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RIM117)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S359	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002AC082677 n°111 - 1	P111	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RIM117)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002AC082677 n°111 - 1	P111	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RIM115)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002AC082677 n°111 - 1	P111	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIM123) - Vol 46 (RIM122) - Vol 45 (RIM121) - Vol 44 (RIM120) - Vol 43 (RIM119) - Vol 42 (RIM118) - Vol 41 (RIM117) - Vol 40 (RIM115)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S353 - S354 - S355 - S356 - S357 - S358 - S359 - S360 - S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002AC082677 n°111 - 1	P111	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIM124)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P112	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°112 - 1	P112	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIM124)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002AC082677 n°112 - 1	P112	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIM123)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S362	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002AC082677 n°112 - 1	P112	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 46 (RIM122)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S363	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002AC082677 n°112 - 1	P112	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (RIM121)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002AC082677 n°112 - 1	P112	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RIM120)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S365	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002AC082677 n°112 - 1	P112	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIM119)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002AC082677 n°112 - 1	P112	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIM118)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002AC082677 n°112 - 1	P112	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RIM117)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002AC082677 n°112 - 1	P112	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RIM115)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002AC082677 n°112 - 1	P112	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIM124) - Vol 47 (RIM123) - Vol 46 (RIM122) - Vol 45 (RIM121) - Vol 44 (RIM120) - Vol 43 (RIM119) - Vol 42 (RIM118) - Vol 41 (RIM117) - Vol 40 (RIM115)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P112 - S362 - S363 - S364 - S365 - S366 - S367 - S368 - S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002AC082677 n°112 - 1	P112	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 48 (RIM124)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P113	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°113 - 1	P113	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIM123)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002AC082677 n°113 - 1	P113	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIM122)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002AC082677 n°113 - 1	P113	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (RIM121)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S372	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002AC082677 n°113 - 1	P113	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RIM120)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002AC082677 n°113 - 1	P113	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIM119)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002AC082677 n°113 - 1	P113	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIM118)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S375	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002AC082677 n°113 - 1	P113	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RIM117)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002AC082677 n°113 - 1	P113	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RIM115)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S377	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002AC082677 n°113 - 1	P113	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 47 (RIM123) - Vol 46 (RIM122) - Vol 45 (RIM121) - Vol 44 (RIM120) - Vol 43 (RIM119) - Vol 42 (RIM118) - Vol 41 (RIM117) - Vol 40 (RIM115)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S370 - S371 - S372 - S373 - S374 - S375 - S376 - S377	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002AC082677 n°113 - 1	P113	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIM124)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P114	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°114 - 1	P114	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (RIM124)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002AC082677 n°114 - 1	P114	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIM123)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P115	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°115 - 1	P115	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RIM123)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002AC082677 n°115 - 1	P115	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (RIM121)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P116	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°116 - 1	P116	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (RIM121)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002AC082677 n°116 - 1	P116	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIM122)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P117	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°117 - 1	P117	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RIM122)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002AC082677 n°117 - 1	P117	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 44 (RIM120)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P118	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°118 - 1	P118	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 44 (RIM120)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002AC082677 n°118 - 1	P118	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 44 (RIM120)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P119	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°119 - 1	P119 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIM119)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC082677 n°119 - 1	P119 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIM118)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC082677 n°119 - 1	P119 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RIM117)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC082677 n°119 - 1	P119 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RIM115)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC082677 n°119 - 1	P119 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIM119) - Vol 42 (RIM118) - Vol 41 (RIM117) - Vol 40 (RIM115)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S292 - S300 - S302 - S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC082677 n°119 - 1	P119 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RIM120)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P119	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°119 - 1	P119 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIM119)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC082677 n°119 - 1	P119 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 42 (RIM118)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC082677 n°119 - 1	P119 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RIM117)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC082677 n°119 - 1	P119 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RIM115)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC082677 n°119 - 1	P119 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIM119) - Vol 42 (RIM118) - Vol 41 (RIM117) - Vol 40 (RIM115)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S292 - S300 - S302 - S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC082677 n°119 - 1	P119 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RIM120)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P119	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°119 - 1	P119 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIM119)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC082677 n°119 - 1	P119 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIM118)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC082677 n°119 - 1	P119 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RIM117)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC082677 n°119 - 1	P119 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RIM115)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC082677 n°119 - 1	P119 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 43 (RIM119) - Vol 42 (RIM118) - Vol 41 (RIM117) - Vol 40 (RIM115)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S292 - S300 - S302 - S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC082677 n°119 - 1	P119 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RIM120)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P120	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°120 - 1	P120 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIM119)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC082677 n°120 - 1	P120 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIM118)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC082677 n°120 - 1	P120 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RIM117)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC082677 n°120 - 1	P120 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RIM115)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC082677 n°120 - 1	P120 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 69 (RIM213)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S563	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC082677 n°120 - 1	P120 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIM119) - Vol 42 (RIM118) - Vol 41 (RIM117) - Vol 40 (RIM115) - Vol 69 (RIM213)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S291 - S299 - S301 - S343 - S563	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC082677 n°120 - 1	P120 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RIM120)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P120	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°120 - 1	P120 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 43 (RIM119)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC082677 n°120 - 1	P120 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RIM118)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC082677 n°120 - 1	P120 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RIM117)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC082677 n°120 - 1	P120 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RIM115)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC082677 n°120 - 1	P120 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 69 (RIM213)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S563	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC082677 n°120 - 1	P120 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIM119) - Vol 42 (RIM118) - Vol 41 (RIM117) - Vol 40 (RIM115) - Vol 69 (RIM213)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S291 - S299 - S301 - S343 - S563	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC082677 n°120 - 1	P120 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RIM119)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P121	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°121 - 1	P121	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 43 (RIM119)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002AC082677 n°121 - 1	P121	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 42 (RIM118)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P122	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°122 - 1	P122	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 42 (RIM118)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		002AC082677 n°122 - 1	P122	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 41 (RIM117)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P123	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°123 - 1	P123	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RIM117)	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture	P124	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°124 - 1	P124	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RIM117)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P125	Réalisation d'un prélèvement	SdB	002AC082677 n°125 - 1	P125	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 41 (RIM117)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125	SdB	002AC082677 n°125 - 1	P125	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 41 (RIM117)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P126	Réalisation d'un prélèvement	Orange	002AC082677 n°126 - 1	P126 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RIM117)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P126	Réalisation d'un prélèvement	Orange	002AC082677 n°126 - 1	P126 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RIM117)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P126	Réalisation d'un prélèvement	Orange	002AC082677 n°126 - 1	P126 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RIM115)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P127	Réalisation d'un prélèvement	SdB	002AC082677 n°127 - 1	P127	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 40 (RIM115)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127	SdB	002AC082677 n°127 - 1	P127	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 49 (RIM112)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P128	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°128 - 1	P128 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 57 (RIM108)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002AC082677 n°128 - 1	P128 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIM106)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002AC082677 n°128 - 1	P128 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIM108) - Vol 55 (RIM106)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S425 - S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002AC082677 n°128 - 1	P128 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIM112)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P128	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°128 - 1	P128 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIM108)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002AC082677 n°128 - 1	P128 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIM106)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002AC082677 n°128 - 1	P128 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIM108) - Vol 55 (RIM106)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S425 - S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002AC082677 n°128 - 1	P128 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIM112)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P128	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°128 - 1	P128 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIM108)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002AC082677 n°128 - 1	P128 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIM106)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002AC082677 n°128 - 1	P128 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 57 (RIM108) - Vol 55 (RIM106)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S425 - S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002AC082677 n°128 - 1	P128 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIM112)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P129	Réalisation d'un prélèvement	Porteur Extérieur	002AC082677 n°129 - 1	P129	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIM112)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129	Porteur Extérieur	002AC082677 n°129 - 1	P129	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIM110)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129	Porteur Extérieur	002AC082677 n°129 - 1	P129	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIM108)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S390	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129	Porteur Extérieur	002AC082677 n°129 - 1	P129	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RIM107)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129	Porteur Extérieur	002AC082677 n°129 - 1	P129	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIM106)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S392	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129	Porteur Extérieur	002AC082677 n°129 - 1	P129	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIM105)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S393	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129	Porteur Extérieur	002AC082677 n°129 - 1	P129	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIM104)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S394	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129	Porteur Extérieur	002AC082677 n°129 - 1	P129	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 52 (RIM103)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °129 - 1	P129	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (RIM102)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °129 - 1	P129	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RIM101)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S397	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °129 - 1	P129	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIM112) - Vol 58 (RIM110) - Vol 57 (RIM108) - Vol 56 (RIM107) - Vol 55 (RIM106) - Vol 54 (RIM105) - Vol 53 (RIM104) - Vol 52 (RIM103) - Vol 51 (RIM102) - Vol 50 (RIM101)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P129 - S389 - S390 - S391 - S392 - S393 - S394 - S395 - S396 - S397	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °129 - 1	P129	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIM112)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P130	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °130 - 1	P130	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIM110)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		002AC0 82677 n °130 - 1	P130	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIM108)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		002AC0 82677 n °130 - 1	P130	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RIM107)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S399	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		002AC0 82677 n °130 - 1	P130	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 55 (RIM106)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S400	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		002AC082677 n°130 - 1	P130	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIM105)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S401	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		002AC082677 n°130 - 1	P130	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIM104)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S402	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		002AC082677 n°130 - 1	P130	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (RIM103)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S403	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		002AC082677 n°130 - 1	P130	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (RIM102)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S404	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		002AC082677 n°130 - 1	P130	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RIM101)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S405	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		002AC082677 n°130 - 1	P130	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIM110) - Vol 57 (RIM108) - Vol 56 (RIM107) - Vol 55 (RIM106) - Vol 54 (RIM105) - Vol 53 (RIM104) - Vol 52 (RIM103) - Vol 51 (RIM102) - Vol 50 (RIM101)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S388 - S398 - S399 - S400 - S401 - S402 - S403 - S404 - S405	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		002AC082677 n°130 - 1	P130	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIM112)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P131	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°131 - 1	P131	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 49 (RIM112)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002AC082677 n°131 - 1	P131	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIM110)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002AC082677 n°131 - 1	P131	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIM108)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S406	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002AC082677 n°131 - 1	P131	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RIM107)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S407	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002AC082677 n°131 - 1	P131	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIM106)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S408	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002AC082677 n°131 - 1	P131	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIM105)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S409	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002AC082677 n°131 - 1	P131	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIM104)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S410	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002AC082677 n°131 - 1	P131	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (RIM103)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S411	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002AC082677 n°131 - 1	P131	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (RIM102)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S412	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002AC082677 n°131 - 1	P131	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 50 (RIM101)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S413	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002AC082677 n°131 - 1	P131	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIM112) - Vol 58 (RIM110) - Vol 57 (RIM108) - Vol 56 (RIM107) - Vol 55 (RIM106) - Vol 54 (RIM105) - Vol 53 (RIM104) - Vol 52 (RIM103) - Vol 51 (RIM102) - Vol 50 (RIM101)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P131 - S387 - S406 - S407 - S408 - S409 - S410 - S411 - S412 - S413	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002AC082677 n°131 - 1	P131	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIM112)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P132	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°132 - 1	P132	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIM110)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002AC082677 n°132 - 1	P132	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIM108)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S414	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002AC082677 n°132 - 1	P132	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIM106)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S416	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002AC082677 n°132 - 1	P132	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIM105)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S417	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002AC082677 n°132 - 1	P132	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIM104)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S418	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002AC082677 n°132 - 1	P132	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 52 (RIM103)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S419	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002AC082677 n°132 - 1	P132	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (RIM102)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002AC082677 n°132 - 1	P132	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RIM101)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S421	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002AC082677 n°132 - 1	P132	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RIM107)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S466	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002AC082677 n°132 - 1	P132	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIM110) - Vol 57 (RIM108) - Vol 55 (RIM106) - Vol 54 (RIM105) - Vol 53 (RIM104) - Vol 52 (RIM103) - Vol 51 (RIM102) - Vol 50 (RIM101) - Vol 56 (RIM107)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S386 - S414 - S416 - S417 - S418 - S419 - S420 - S421 - S466	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002AC082677 n°132 - 1	P132	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIM112)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P133	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°133 - 1	P133	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIM112)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002AC082677 n°133 - 1	P133	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIM110)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S385	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002AC082677 n°133 - 1	P133	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 57 (RIM108)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002AC082677 n°133 - 1	P133	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RIM107)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002AC082677 n°133 - 1	P133	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIM106)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S428	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002AC082677 n°133 - 1	P133	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIM105)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002AC082677 n°133 - 1	P133	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIM104)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002AC082677 n°133 - 1	P133	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (RIM103)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002AC082677 n°133 - 1	P133	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (RIM102)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S432	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002AC082677 n°133 - 1	P133	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RIM101)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S433	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002AC082677 n°133 - 1	P133	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 49 (RIM112) - Vol 58 (RIM110) - Vol 57 (RIM108) - Vol 56 (RIM107) - Vol 55 (RIM106) - Vol 54 (RIM105) - Vol 53 (RIM104) - Vol 52 (RIM103) - Vol 51 (RIM102) - Vol 50 (RIM101)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P133 - S385 - S426 - S427 - S428 - S429 - S430 - S431 - S432 - S433	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002AC082677 n°133 - 1	P133	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIM112)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P134	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°134 - 1	P134 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIM110)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002AC082677 n°134 - 1	P134 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIM108)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002AC082677 n°134 - 1	P134 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIM108)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S424	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002AC082677 n°134 - 1	P134 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIM106)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S464	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002AC082677 n°134 - 1	P134 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIM104)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S473	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002AC082677 n°134 - 1	P134 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIM110) - Vol 57 (RIM108) - Vol 55 (RIM106) - Vol 53 (RIM104)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S378 - S423 - S424 - S464 - S473	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002AC082677 n°134 - 1	P134 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 49 (RIM112)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P134	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°134 - 1	P134 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIM110)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002AC082677 n°134 - 1	P134 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIM108)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002AC082677 n°134 - 1	P134 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIM108)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S424	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002AC082677 n°134 - 1	P134 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIM106)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S464	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002AC082677 n°134 - 1	P134 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIM104)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S473	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002AC082677 n°134 - 1	P134 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIM110) - Vol 57 (RIM108) - Vol 55 (RIM106) - Vol 53 (RIM104)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S378 - S423 - S424 - S464 - S473	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002AC082677 n°134 - 1	P134 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIM112)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P134	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°134 - 1	P134 Phase 3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIM110)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002AC082677 n°134 - 1	P134 Phase 3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 57 (RIM108)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002AC082677 n°134 - 1	P134 Phase 3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIM108)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S424	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002AC082677 n°134 - 1	P134 Phase 3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIM106)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S464	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002AC082677 n°134 - 1	P134 Phase 3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIM104)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S473	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002AC082677 n°134 - 1	P134 Phase 3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIM110) - Vol 57 (RIM108) - Vol 55 (RIM106) - Vol 53 (RIM104)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S378 - S423 - S424 - S464 - S473	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002AC082677 n°134 - 1	P134 Phase 3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIM112)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P135	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°135 - 1	P135	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIM110)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S379	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002AC082677 n°135 - 1	P135	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIM108)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002AC082677 n°135 - 1	P135	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RIM107)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S435	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002AC082677 n°135 - 1	P135	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 55 (RIM106)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002AC082677 n°135 - 1	P135	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIM105)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002AC082677 n°135 - 1	P135	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (RIM103)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S438	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002AC082677 n°135 - 1	P135	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (RIM102)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S439	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002AC082677 n°135 - 1	P135	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RIM101)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S440	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002AC082677 n°135 - 1	P135	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIM104)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S471	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002AC082677 n°135 - 1	P135	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIM110) - Vol 57 (RIM108) - Vol 56 (RIM107) - Vol 55 (RIM106) - Vol 54 (RIM105) - Vol 52 (RIM103) - Vol 51 (RIM102) - Vol 50 (RIM101) - Vol 53 (RIM104)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S379 - S434 - S435 - S436 - S437 - S438 - S439 - S440 - S471	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002AC082677 n°135 - 1	P135	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIM112)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P136	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°136 - 1	P136	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 58 (RIM110)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S380	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002AC082677 n°136 - 1	P136	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIM110)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S381	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002AC082677 n°136 - 1	P136	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIM108)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002AC082677 n°136 - 1	P136	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIM108)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002AC082677 n°136 - 1	P136	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RIM107)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002AC082677 n°136 - 1	P136	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIM106)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S444	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002AC082677 n°136 - 1	P136	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIM105)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S445	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002AC082677 n°136 - 1	P136	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (RIM103)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S446	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002AC082677 n°136 - 1	P136	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (RIM102)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S447	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002AC082677 n°136 - 1	P136	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 50 (RIM101)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S448	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002AC082677 n°136 - 1	P136	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIM104)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S470	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002AC082677 n°136 - 1	P136	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIM110) - Vol 57 (RIM108) - Vol 56 (RIM107) - Vol 55 (RIM106) - Vol 54 (RIM105) - Vol 52 (RIM103) - Vol 51 (RIM102) - Vol 50 (RIM101) - Vol 53 (RIM104)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S380 - S381 - S441 - S442 - S443 - S444 - S445 - S446 - S447 - S448 - S470	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002AC082677 n°136 - 1	P136	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIM112)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P137	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°137 - 1	P137	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIM110)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S382	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002AC082677 n°137 - 1	P137	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIM110)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S383	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002AC082677 n°137 - 1	P137	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIM108)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S449	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002AC082677 n°137 - 1	P137	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIM108)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S450	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002AC082677 n°137 - 1	P137	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 55 (RIM106)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S451	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002AC082677 n°137 - 1	P137	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIM105)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S452	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002AC082677 n°137 - 1	P137	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (RIM103)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S453	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002AC082677 n°137 - 1	P137	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (RIM102)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S454	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002AC082677 n°137 - 1	P137	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RIM101)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S455	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002AC082677 n°137 - 1	P137	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIM104)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S469	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002AC082677 n°137 - 1	P137	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIM110) - Vol 57 (RIM108) - Vol 55 (RIM106) - Vol 54 (RIM105) - Vol 52 (RIM103) - Vol 51 (RIM102) - Vol 50 (RIM101) - Vol 53 (RIM104)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S382 - S383 - S449 - S450 - S451 - S452 - S453 - S454 - S455 - S469	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002AC082677 n°137 - 1	P137	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIM112)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P138	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°138 - 1	P138	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 49 (RIM112)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138		002AC082677 n°138 - 1	P138	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RIM112)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P139	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°139 - 1	P139	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 58 (RIM110)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S384 (P139)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002AC082677 n°139 - 1	P139	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 57 (RIM108)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S456 (P139)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002AC082677 n°139 - 1	P139	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 57 (RIM108)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S457 (P139)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002AC082677 n°139 - 1	P139	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 56 (RIM107)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S458 (P139)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002AC082677 n°139 - 1	P139	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 55 (RIM106)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S459 (P139)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002AC082677 n°139 - 1	P139	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 54 (RIM105)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S460 (P139)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002AC082677 n°139 - 1	P139	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 52 (RIM103)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S461 (P139)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002AC082677 n°139 - 1	P139	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 51 (RIM102)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S462 (P139)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002AC082677 n°139 - 1	P139	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 50 (RIM101)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S463 (P139)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002AC082677 n°139 - 1	P139	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 53 (RIM104)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S472 (P139)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002AC082677 n°139 - 1	P139	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 58 (RIM110)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P140	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°140 - 1	P140	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIM110)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P141	Réalisation d'un prélèvement	SdB	002AC082677 n°141 - 1	P141	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIM110)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	SdB	002AC082677 n°141 - 1	P141	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RIM110)	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture	P142	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°142 - 1	P142	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIM108)	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture	S422	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142		002AC082677 n°142 - 1	P142	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIM108)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P143	Réalisation d'un prélèvement	SdB	002AC082677 n°143 - 1	P143	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIM108)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P143	SdB	002AC082677 n°143 - 1	P143	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 57 (RIM108)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P144	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°144 - 1	P144	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RIM108)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144		002AC082677 n°144 - 1	P144	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RIM107)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P145	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°145 - 1	P145	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIM105)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S467	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145		002AC082677 n°145 - 1	P145	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RIM107)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P146	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°146 - 1	P146 Phase 1	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIM105)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S468	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002AC082677 n°146 - 1	P146 Phase 1	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RIM107)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P146	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°146 - 1	P146 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIM105)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S468	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002AC082677 n°146 - 1	P146 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RIM107)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P147	Réalisation d'un prélèvement	SdB	002AC082677 n°147 - 1	P147	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RIM107)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	SdB	002AC082677 n°147 - 1	P147	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RIM107)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P148	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°148 - 1	P148	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 55 (RIM106)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P149	Réalisation d'un prélèvement	SdB	002AC082677 n°149 - 1	P149	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RIM106)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P149	SdB	002AC082677 n°149 - 1	P149	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIM105)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P150	Réalisation d'un prélèvement	SdB	002AC082677 n°150 - 1	P150	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RIM105)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	SdB	002AC082677 n°150 - 1	P150	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIM104)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P151	Réalisation d'un prélèvement	SdB	002AC082677 n°151 - 1	P151	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIM104)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151	SdB	002AC082677 n°151 - 1	P151	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIM104)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P152	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°152 - 1	P152 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIM104)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P152	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°152 - 1	P152 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RIM104)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P152	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°152 - 1	P152 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RIM101)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P153	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°153 - 1	P153 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RIM101)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P153	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°153 - 1	P153 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 50 (RIM101)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P153	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°153 - 1	P153 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RIM101)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P154	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°154 - 1	P154 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RIM101)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P154	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°154 - 1	P154 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RIM101)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P154	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°154 - 1	P154 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RIM101)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P155	Réalisation d'un prélèvement	SdB	002AC082677 n°155 - 1	P155	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RIM101)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155	SdB	002AC082677 n°155 - 1	P155	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 72 (RIM1E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S547	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	GT	002AC082677 n°157 - 1	P157	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 68 (RIM1C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S548	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	GT	002AC082677 n°157 - 1	P157	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 72 (RIM1E1) - Vol 68 (RIM1C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S547 - S548	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	GT	002AC082677 n°157 - 1	P157	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 72 (RIM1E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S544	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Extérieur	002AC082677 n°158 - 1	P158 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 72 (RIM1E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S544	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Extérieur	002AC082677 n°158 - 1	P158 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 72 (RIM1E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S542	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		002AC082677 n°159 - 1	P159 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 72 (RIM1E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S542	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		002AC082677 n°159 - 1	P159 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 72 (RIM1E1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S540	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002AC082677 n°160 - 1	P160	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 72 (RIM1E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S550	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002AC082677 n°161 - 1	P161 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 72 (RIM1E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S550	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002AC082677 n°161 - 1	P161 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 72 (RIM1E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S550	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002AC082677 n°161 - 1	P161 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (RIM1E2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S538	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163		002AC082677 n°163 - 1	P163	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (RIM1E2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S536	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Extérieur	002AC082677 n°164 - 1	P164 Phase 1	Plâtre, Ciment, Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 75 (RIM1E2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S536	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Extérieur	002AC082677 n°164 - 1	P164 Phase 2	Peinture, Plâtre, Ciment, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (RIM1E2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S534	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002AC082677 n°165 - 1	P165 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (RIM1E2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S534	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002AC082677 n°165 - 1	P165 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (RIM1E2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre)	S532	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002AC082677 n°166 - 1	P166 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (RIM1E2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre)	S532	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002AC082677 n°166 - 1	P166 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (RIM1E2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S530	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P167		002AC082677 n°167 - 1	P167	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (RIM1E2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S528 (P168)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002AC082677 n°168 - 1	P168 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (RIM1E2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S528 (P168)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002AC082677 n°168 - 1	P168 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (RIM1E2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S528 (P168)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002AC082677 n°168 - 1	P168 Phase 3	Colle noire et ragréage indissociables	Positif	Présence sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 75 (RIM1E2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S528 (P168)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002AC082677 n°168 - 1	P168 Phase 4	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 68 (RIM1C1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S524	Réalisation d'un sondage						Présence sur document Se référer au DTA A531957733_9445952-001-1_CHURANGU EIL-INTERNAT-MEDECINE
Vol 68 (RIM1C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P173	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°173 - 1	P173	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 68 (RIM1C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P174	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°174 - 1	P174	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 68 (RIM1C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002AC082677 n°174 - 1	P174	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 68 (RIM1C1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P175	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°175 - 1	P175	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 72 (RIM1E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P176	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°176 - 1	P176	Matériau fibreux	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 52 (RIM103)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S767	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S767						Présence sur document Inaccessible pour prélèvement lors du repérage, statué positif au cas le plus défavorable à la demande de M Zafra.
Vol 51 (RIM102)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S767	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S767						Présence sur document Inaccessible pour prélèvement lors du repérage, statué positif au cas le plus défavorable à la demande de M Zafra.

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 21 (RIM224)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P53	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°53 - 1	P53	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIM223)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002AC082677 n°53 - 1	P53	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIM222)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002AC082677 n°53 - 1	P53	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 31 (RIM210)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002AC082677 n°53 - 1	P53	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RIM205)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002AC082677 n°53 - 1	P53	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RIM219)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002AC082677 n°53 - 1	P53	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIM215)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002AC082677 n°53 - 1	P53	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIM223) - Vol 28 (RIM222) - Vol 31 (RIM210) - Vol 36 (RIM205) - Vol 25 (RIM219) - Vol 22 (RIM215)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S199 - S211 - S245 - S246 - S287 - S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002AC082677 n°53 - 1	P53	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIM224)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P54	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°54 - 1	P54	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIM223)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002AC082677 n°54 - 1	P54	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIM222)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S564	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002AC082677 n°54 - 1	P54	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIM221)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S565	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002AC082677 n°54 - 1	P54	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 26 (RIM220)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S566	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002AC082677 n°54 - 1	P54	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RIM219)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S567	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002AC082677 n°54 - 1	P54	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RIM218)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S568	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002AC082677 n°54 - 1	P54	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIM217)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S569	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002AC082677 n°54 - 1	P54	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIM215)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S570	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002AC082677 n°54 - 1	P54	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIM223) - Vol 28 (RIM222) - Vol 27 (RIM221) - Vol 26 (RIM220) - Vol 25 (RIM219) - Vol 24 (RIM218) - Vol 23 (RIM217) - Vol 22 (RIM215)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S200 - S564 - S565 - S566 - S567 - S568 - S569 - S570	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002AC082677 n°54 - 1	P54	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIM224)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P55	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°55 - 1	P55	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIM224)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC082677 n°55 - 1	P55	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 29 (RIM223)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC082677 n°55 - 1	P55	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIM215)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S571	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC082677 n°55 - 1	P55	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIM217)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S572	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC082677 n°55 - 1	P55	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RIM218)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S573	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC082677 n°55 - 1	P55	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RIM219)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S574	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC082677 n°55 - 1	P55	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIM220)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S575	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC082677 n°55 - 1	P55	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIM221)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S576	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC082677 n°55 - 1	P55	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIM222)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S577	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC082677 n°55 - 1	P55	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 21 (RIM224) - Vol 29 (RIM223) - Vol 22 (RIM215) - Vol 23 (RIM217) - Vol 24 (RIM218) - Vol 25 (RIM219) - Vol 26 (RIM220) - Vol 27 (RIM221) - Vol 28 (RIM222)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P55 - S201 - S571 - S572 - S573 - S574 - S575 - S576 - S577	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC0 82677 n °55 - 1	P55	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIM224)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P56	Réalisation d'un prélèvement	Lisse	002AC0 82677 n °56 - 1	P56	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIM223)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Lisse	002AC0 82677 n °56 - 1	P56	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIM222)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Lisse	002AC0 82677 n °56 - 1	P56	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RIM218)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Lisse	002AC0 82677 n °56 - 1	P56	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RIM219)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Lisse	002AC0 82677 n °56 - 1	P56	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIM223) - Vol 28 (RIM222) - Vol 24 (RIM218) - Vol 25 (RIM219)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S202 - S212 - S233 - S290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Lisse	002AC0 82677 n °56 - 1	P56	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIM224)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P57	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °57 - 1	P57	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 29 (RIM223)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC082677 n°57 - 1	P57	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIM222)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC082677 n°57 - 1	P57	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIM221)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC082677 n°57 - 1	P57	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIM220)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC082677 n°57 - 1	P57	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RIM219)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S578	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC082677 n°57 - 1	P57	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RIM218)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S579	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC082677 n°57 - 1	P57	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIM217)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S580	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC082677 n°57 - 1	P57	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIM215)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S581	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC082677 n°57 - 1	P57	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 29 (RIM223) - Vol 28 (RIM222) - Vol 27 (RIM221) - Vol 26 (RIM220) - Vol 25 (RIM219) - Vol 24 (RIM218) - Vol 23 (RIM217) - Vol 22 (RIM215)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S203 - S230 - S231 - S232 - S578 - S579 - S580 - S581	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC082677 n°57 - 1	P57	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIM224)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P58	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°58 - 1	P58	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIM224)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC082677 n°58 - 1	P58	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIM224)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P59	Réalisation d'un prélèvement	Porteur Extérieur	002AC082677 n°59 - 1	P59	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIM223)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Porteur Extérieur	002AC082677 n°59 - 1	P59	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIM220)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Porteur Extérieur	002AC082677 n°59 - 1	P59	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIM221)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Porteur Extérieur	002AC082677 n°59 - 1	P59	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIM222)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Porteur Extérieur	002AC082677 n°59 - 1	P59	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 65 (RIM225)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S495	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °59 - 1	P59	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 67 (RIM214)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S496	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °59 - 1	P59	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIM215)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S503	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °59 - 1	P59	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIM217)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S504	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °59 - 1	P59	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RIM218)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S505	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °59 - 1	P59	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RIM219)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S506	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °59 - 1	P59	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIM223) - Vol 26 (RIM220) - Vol 27 (RIM221) - Vol 28 (RIM222) - Vol 65 (RIM225) - Vol 67 (RIM214) - Vol 22 (RIM215) - Vol 23 (RIM217) - Vol 24 (RIM218) - Vol 25 (RIM219)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S204 - S227 - S228 - S229 - S495 - S496 - S503 - S504 - S505 - S506	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °59 - 1	P59	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIM224)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P60	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °60 - 1	P60	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 21 (RIM224)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC082677 n°60 - 1	P60	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIM223)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC082677 n°60 - 1	P60	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIM222)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC082677 n°60 - 1	P60	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIM221)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC082677 n°60 - 1	P60	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIM220)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC082677 n°60 - 1	P60	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RIM219)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S497	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC082677 n°60 - 1	P60	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RIM218)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S498	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC082677 n°60 - 1	P60	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIM217)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S499	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC082677 n°60 - 1	P60	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIM217)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S500	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC082677 n°60 - 1	P60	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 22 (RIM215)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S501	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC082677 n°60 - 1	P60	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 67 (RIM214)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S502	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC082677 n°60 - 1	P60	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 65 (RIM225)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S507	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC082677 n°60 - 1	P60	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66 (RIM213)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S515	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC082677 n°60 - 1	P60	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIM224) - Vol 29 (RIM223) - Vol 28 (RIM222) - Vol 27 (RIM221) - Vol 26 (RIM220) - Vol 25 (RIM219) - Vol 24 (RIM218) - Vol 23 (RIM217) - Vol 22 (RIM215) - Vol 67 (RIM214) - Vol 65 (RIM225) - Vol 66 (RIM213)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P60 - S205 - S224 - S225 - S226 - S497 - S498 - S499 - S500 - S501 - S502 - S507 - S515	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC082677 n°60 - 1	P60	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIM224)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P61	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°61 - 1	P61	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIM224)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC082677 n°61 - 1	P61	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 29 (RIM223)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC082677 n°61 - 1	P61	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIM223)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC082677 n°61 - 1	P61	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIM222)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC082677 n°61 - 1	P61	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIM221)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC082677 n°61 - 1	P61	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIM222)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC082677 n°61 - 1	P61	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIM220)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC082677 n°61 - 1	P61	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 65 (RIM225)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S508	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC082677 n°61 - 1	P61	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RIM219)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S509	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC082677 n°61 - 1	P61	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RIM218)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S510	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC082677 n°61 - 1	P61	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 23 (RIM217)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S511	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC082677 n°61 - 1	P61	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIM215)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S512	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC082677 n°61 - 1	P61	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 67 (RIM214)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S513	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC082677 n°61 - 1	P61	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66 (RIM213)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S514	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC082677 n°61 - 1	P61	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIM224) - Vol 29 (RIM223) - Vol 28 (RIM222) - Vol 27 (RIM221) - Vol 26 (RIM220) - Vol 65 (RIM225) - Vol 25 (RIM219) - Vol 24 (RIM218) - Vol 23 (RIM217) - Vol 22 (RIM215) - Vol 67 (RIM214) - Vol 66 (RIM213)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P61 - S206 - S218 - S219 - S223 - S508 - S509 - S510 - S511 - S512 - S513 - S514	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC082677 n°61 - 1	P61	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIM224)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P62	Réalisation d'un prélèvement	Lisse	002AC082677 n°62 - 1	P62	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIM223)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Lisse	002AC082677 n°62 - 1	P62	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 28 (RIM222)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Lisse	002AC082677 n°62 - 1	P62	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RIM219)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S289	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Lisse	002AC082677 n°62 - 1	P62	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 67 (RIM214)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S516	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Lisse	002AC082677 n°62 - 1	P62	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66 (RIM213)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S517	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Lisse	002AC082677 n°62 - 1	P62	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 65 (RIM225)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S518	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Lisse	002AC082677 n°62 - 1	P62	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIM223) - Vol 28 (RIM222) - Vol 25 (RIM219) - Vol 67 (RIM214) - Vol 66 (RIM213) - Vol 65 (RIM225)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S207 - S209 - S289 - S516 - S517 - S518	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Lisse	002AC082677 n°62 - 1	P62	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIM224)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P63	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°63 - 1	P63	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIM224)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002AC082677 n°63 - 1	P63	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIM223)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002AC082677 n°63 - 1	P63	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 28 (RIM222)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002AC082677 n°63 - 1	P63	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIM221)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002AC082677 n°63 - 1	P63	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIM220)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002AC082677 n°63 - 1	P63	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 67 (RIM214)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S521	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002AC082677 n°63 - 1	P63	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66 (RIM213)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S522	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002AC082677 n°63 - 1	P63	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 65 (RIM225)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S523	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002AC082677 n°63 - 1	P63	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIM224) - Vol 29 (RIM223) - Vol 28 (RIM222) - Vol 27 (RIM221) - Vol 26 (RIM220) - Vol 67 (RIM214) - Vol 66 (RIM213) - Vol 65 (RIM225)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P63 - S208 - S220 - S221 - S222 - S521 - S522 - S523	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002AC082677 n°63 - 1	P63	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIM224)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P64	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°64 - 1	P64 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 29 (RIM223)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002AC082677 n°64 - 1	P64 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIM222)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002AC082677 n°64 - 1	P64 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RIM218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002AC082677 n°64 - 1	P64 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIM221)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002AC082677 n°64 - 1	P64 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RIM219)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002AC082677 n°64 - 1	P64 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIM223) - Vol 28 (RIM222) - Vol 24 (RIM218) - Vol 27 (RIM221) - Vol 25 (RIM219)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S198 - S210 - S235 - S285 - S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002AC082677 n°64 - 1	P64 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIM224)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P64	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°64 - 1	P64 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIM223)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002AC082677 n°64 - 1	P64 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIM222)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002AC082677 n°64 - 1	P64 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 24 (RIM218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002AC082677 n°64 - 1	P64 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIM221)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002AC082677 n°64 - 1	P64 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RIM219)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002AC082677 n°64 - 1	P64 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIM223) - Vol 28 (RIM222) - Vol 24 (RIM218) - Vol 27 (RIM221) - Vol 25 (RIM219)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S198 - S210 - S235 - S285 - S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002AC082677 n°64 - 1	P64 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RIM224)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P64	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°64 - 1	P64 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIM223)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002AC082677 n°64 - 1	P64 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIM222)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002AC082677 n°64 - 1	P64 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RIM218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002AC082677 n°64 - 1	P64 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIM221)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002AC082677 n°64 - 1	P64 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 25 (RIM219)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002AC082677 n°64 - 1	P64 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIM223) - Vol 28 (RIM222) - Vol 24 (RIM218) - Vol 27 (RIM221) - Vol 25 (RIM219)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S198 - S210 - S235 - S285 - S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002AC082677 n°64 - 1	P64 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIM223)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P65	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°65 - 1	P65	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RIM223)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002AC082677 n°65 - 1	P65	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIM222)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P66	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°66 - 1	P66	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RIM222)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002AC082677 n°66 - 1	P66	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIM221)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P67	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°67 - 1	P67	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIM221)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002AC082677 n°67 - 1	P67	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIM220)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P68	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°68 - 1	P68	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIM220)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002AC082677 n°68 - 1	P68	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 24 (RIM218)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P70	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°70 - 1	P70	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RIM218)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002AC082677 n°70 - 1	P70	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIM217)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P71	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°71 - 1	P71	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIM217)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002AC082677 n°71 - 1	P71	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIM215)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P72	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°72 - 1	P72	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIM215)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002AC082677 n°72 - 1	P72	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIM221)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P73	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°73 - 1	P73 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIM220)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002AC082677 n°73 - 1	P73 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RIM218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002AC082677 n°73 - 1	P73 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIM217)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002AC082677 n°73 - 1	P73 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 26 (RIM220) - Vol 24 (RIM218) - Vol 23 (RIM217)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S217 - S236 - S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002AC082677 n°73 - 1	P73 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIM221)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P73	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°73 - 1	P73 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIM220)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002AC082677 n°73 - 1	P73 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RIM218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002AC082677 n°73 - 1	P73 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIM217)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002AC082677 n°73 - 1	P73 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIM220) - Vol 24 (RIM218) - Vol 23 (RIM217)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S217 - S236 - S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002AC082677 n°73 - 1	P73 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIM221)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P73	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°73 - 1	P73 Phase 3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIM220)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002AC082677 n°73 - 1	P73 Phase 3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RIM218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002AC082677 n°73 - 1	P73 Phase 3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIM217)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002AC082677 n°73 - 1	P73 Phase 3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 26 (RIM220) - Vol 24 (RIM218) - Vol 23 (RIM217)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S217 - S236 - S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002AC082677 n°73 - 1	P73 Phase 3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIM221)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P74	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°74 - 1	P74 Phase 1	Plaque semi rigide, Colle, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIM220)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002AC082677 n°74 - 1	P74 Phase 1	Plaque semi rigide, Colle, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RIM218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002AC082677 n°74 - 1	P74 Phase 1	Plaque semi rigide, Colle, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIM217)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002AC082677 n°74 - 1	P74 Phase 1	Plaque semi rigide, Colle, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIM215)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002AC082677 n°74 - 1	P74 Phase 1	Plaque semi rigide, Colle, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66 (RIM213)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S519	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002AC082677 n°74 - 1	P74 Phase 1	Plaque semi rigide, Colle, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 67 (RIM214)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S520	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002AC082677 n°74 - 1	P74 Phase 1	Plaque semi rigide, Colle, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIM220) - Vol 24 (RIM218) - Vol 23 (RIM217) - Vol 22 (RIM215) - Vol 66 (RIM213) - Vol 67 (RIM214)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S216 - S237 - S242 - S243 - S519 - S520	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002AC082677 n°74 - 1	P74 Phase 1	Plaque semi rigide, Colle, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 27 (RIM221)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P74	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°74 - 1	P74 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIM220)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002AC082677 n°74 - 1	P74 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RIM218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002AC082677 n°74 - 1	P74 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIM217)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002AC082677 n°74 - 1	P74 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIM215)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002AC082677 n°74 - 1	P74 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66 (RIM213)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S519	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002AC082677 n°74 - 1	P74 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 67 (RIM214)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S520	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002AC082677 n°74 - 1	P74 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIM220) - Vol 24 (RIM218) - Vol 23 (RIM217) - Vol 22 (RIM215) - Vol 66 (RIM213) - Vol 67 (RIM214)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S216 - S237 - S242 - S243 - S519 - S520	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002AC082677 n°74 - 1	P74 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIM221)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P75	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°75 - 1	P75	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 26 (RIM220)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002AC082677 n°75 - 1	P75	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIM217)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002AC082677 n°75 - 1	P75	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIM215)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002AC082677 n°75 - 1	P75	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIM220) - Vol 23 (RIM217) - Vol 22 (RIM215)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S214 - S239 - S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002AC082677 n°75 - 1	P75	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RIM221)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P76	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°76 - 1	P76	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RIM220)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002AC082677 n°76 - 1	P76	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RIM218)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002AC082677 n°76 - 1	P76	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIM217)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002AC082677 n°76 - 1	P76	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RIM215)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002AC082677 n°76 - 1	P76	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 26 (RIM220) - Vol 24 (RIM218) - Vol 23 (RIM217) - Vol 22 (RIM215)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S213 - S234 - S238 - S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002AC082677 n°76 - 1	P76	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RIM217)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P77	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°77 - 1	P77	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RIM212)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P78	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°78 - 1	P78	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RIM212)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002AC082677 n°78 - 1	P78	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RIM210)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P79	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°79 - 1	P79	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RIM210)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P80	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°80 - 1	P80	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RIM210)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P81	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°81 - 1	P81	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RIM210)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002AC082677 n°81 - 1	P81	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIM208)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P82	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°82 - 1	P82	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIM208)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P83	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°83 - 1	P83	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIM208)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002AC082677 n°83 - 1	P83	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 39 (RIM208)	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture	P84	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°84 - 1	P84	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIM207)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P85	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIM208)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIM208)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RIM206)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIM204)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S582	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIM203)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S583	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIM202)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S584	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIM202)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S585	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 31 (RIM210)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S592	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RIM212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S593	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIM208) - Vol 37 (RIM206) - Vol 35 (RIM204) - Vol 34 (RIM203) - Vol 33 (RIM202) - Vol 31 (RIM210) - Vol 30 (RIM212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S247 - S248 - S249 - S582 - S583 - S584 - S585 - S592 - S593	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIM207)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P85	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIM208)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIM208)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RIM206)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIM204)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S582	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 34 (RIM203)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S583	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIM202)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S584	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIM202)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S585	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RIM210)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S592	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RIM212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S593	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIM208) - Vol 37 (RIM206) - Vol 35 (RIM204) - Vol 34 (RIM203) - Vol 33 (RIM202) - Vol 31 (RIM210) - Vol 30 (RIM212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S247 - S248 - S249 - S582 - S583 - S584 - S585 - S592 - S593	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIM207)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P85	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIM208)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 39 (RIM208)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RIM206)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIM204)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S582	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIM203)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S583	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIM202)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S584	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIM202)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S585	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RIM210)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S592	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RIM212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S593	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 39 (RIM208) - Vol 37 (RIM206) - Vol 35 (RIM204) - Vol 34 (RIM203) - Vol 33 (RIM202) - Vol 31 (RIM210) - Vol 30 (RIM212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S247 - S248 - S249 - S582 - S583 - S584 - S585 - S592 - S593	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002AC082677 n°85 - 1	P85 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIM207)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P86	Réalisation d'un prélèvement			P86	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIM208)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86			P86	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIM208)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86			P86	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RIM210)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86			P86	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RIM210)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86			P86	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RIM212)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86			P86	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RIM206)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S586	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86			P86	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 36 (RIM205)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S587	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86			P86	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIM204)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S588	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86			P86	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIM203)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S589	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86			P86	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIM202)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S590	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86			P86	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIM201)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S591	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86			P86	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIM208) - Vol 31 (RIM210) - Vol 30 (RIM212) - Vol 37 (RIM206) - Vol 36 (RIM205) - Vol 35 (RIM204) - Vol 34 (RIM203) - Vol 33 (RIM202) - Vol 32 (RIM201)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S250 - S251 - S252 - S253 - S254 - S586 - S587 - S588 - S589 - S590 - S591	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86			P86	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIM207)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P87	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°87 - 1	P87	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 39 (RIM208)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002AC082677 n°87 - 1	P87	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RIM210)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002AC082677 n°87 - 1	P87	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RIM212)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002AC082677 n°87 - 1	P87	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RIM206)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002AC082677 n°87 - 1	P87	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RIM205)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002AC082677 n°87 - 1	P87	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIM204)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S594	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002AC082677 n°87 - 1	P87	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIM203)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S595	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002AC082677 n°87 - 1	P87	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIM202)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S596	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002AC082677 n°87 - 1	P87	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIM201)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S597	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002AC082677 n°87 - 1	P87	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 39 (RIM208) - Vol 31 (RIM210) - Vol 30 (RIM212) - Vol 37 (RIM206) - Vol 36 (RIM205) - Vol 35 (RIM204) - Vol 34 (RIM203) - Vol 33 (RIM202) - Vol 32 (RIM201)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S255 - S256 - S257 - S258 - S259 - S594 - S595 - S596 - S597	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002AC082677 n°87 - 1	P87	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIM207)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P88	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°88 - 1	P88	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIM208)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002AC082677 n°88 - 1	P88	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RIM210)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002AC082677 n°88 - 1	P88	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RIM212)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002AC082677 n°88 - 1	P88	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RIM206)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002AC082677 n°88 - 1	P88	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RIM205)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002AC082677 n°88 - 1	P88	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIM201)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S598	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002AC082677 n°88 - 1	P88	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 33 (RIM202)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S599	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002AC082677 n°88 - 1	P88	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIM203)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S600	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002AC082677 n°88 - 1	P88	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIM204)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S601	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002AC082677 n°88 - 1	P88	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIM208) - Vol 31 (RIM210) - Vol 30 (RIM212) - Vol 37 (RIM206) - Vol 36 (RIM205) - Vol 32 (RIM201) - Vol 33 (RIM202) - Vol 34 (RIM203) - Vol 35 (RIM204)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S260 - S261 - S262 - S269 - S270 - S598 - S599 - S600 - S601	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002AC082677 n°88 - 1	P88	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIM207)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P89	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°89 - 1	P89	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIM208)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002AC082677 n°89 - 1	P89	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIM208)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002AC082677 n°89 - 1	P89	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RIM210)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002AC082677 n°89 - 1	P89	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 31 (RIM210)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002AC082677 n°89 - 1	P89	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RIM212)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002AC082677 n°89 - 1	P89	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RIM206)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002AC082677 n°89 - 1	P89	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RIM205)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S602	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002AC082677 n°89 - 1	P89	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIM204)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S603	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002AC082677 n°89 - 1	P89	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIM203)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S604	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002AC082677 n°89 - 1	P89	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIM202)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S605	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002AC082677 n°89 - 1	P89	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIM201)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S606	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002AC082677 n°89 - 1	P89	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 39 (RIM208) - Vol 31 (RIM210) - Vol 30 (RIM212) - Vol 37 (RIM206) - Vol 36 (RIM205) - Vol 35 (RIM204) - Vol 34 (RIM203) - Vol 33 (RIM202) - Vol 32 (RIM201)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S263 - S264 - S265 - S266 - S267 - S268 - S602 - S603 - S604 - S605 - S606	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002AC0 82677 n °89 - 1	P89	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIM207)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P90	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °90 - 1	P90	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIM207)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002AC0 82677 n °90 - 1	P90	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIM207)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P91	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °91 - 1	P91 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RIM206)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC0 82677 n °91 - 1	P91 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RIM205)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC0 82677 n °91 - 1	P91 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIM208)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC0 82677 n °91 - 1	P91 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RIM212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC0 82677 n °91 - 1	P91 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 35 (RIM204)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S607	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIM203)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S608	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIM202)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S609	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIM201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S610	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RIM206) - Vol 36 (RIM205) - Vol 39 (RIM208) - Vol 30 (RIM212) - Vol 35 (RIM204) - Vol 34 (RIM203) - Vol 33 (RIM202) - Vol 32 (RIM201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S271 - S272 - S273 - S274 - S607 - S608 - S609 - S610	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIM207)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P91	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RIM206)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RIM205)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 39 (RIM208)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RIM212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIM204)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S607	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIM203)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S608	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIM202)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S609	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIM201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S610	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RIM206) - Vol 36 (RIM205) - Vol 39 (RIM208) - Vol 30 (RIM212) - Vol 35 (RIM204) - Vol 34 (RIM203) - Vol 33 (RIM202) - Vol 32 (RIM201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S271 - S272 - S273 - S274 - S607 - S608 - S609 - S610	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIM207)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P91	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 37 (RIM206)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RIM205)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIM208)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RIM212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIM204)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S607	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIM203)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S608	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIM202)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S609	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIM201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S610	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 37 (RIM206) - Vol 36 (RIM205) - Vol 39 (RIM208) - Vol 30 (RIM212) - Vol 35 (RIM204) - Vol 34 (RIM203) - Vol 33 (RIM202) - Vol 32 (RIM201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S271 - S272 - S273 - S274 - S607 - S608 - S609 - S610	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC082677 n°91 - 1	P91 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIM207)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P92	Réalisation d'un prélèvement	Porteur Extérieur	002AC082677 n°92 - 1	P92	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RIM212)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92	Porteur Extérieur	002AC082677 n°92 - 1	P92	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RIM210)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92	Porteur Extérieur	002AC082677 n°92 - 1	P92	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIM208)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92	Porteur Extérieur	002AC082677 n°92 - 1	P92	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RIM206)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92	Porteur Extérieur	002AC082677 n°92 - 1	P92	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RIM205)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92	Porteur Extérieur	002AC082677 n°92 - 1	P92	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIM204)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S611	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92	Porteur Extérieur	002AC082677 n°92 - 1	P92	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 34 (RIM203)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S612	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °92 - 1	P92	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIM202)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S613	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °92 - 1	P92	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIM201)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S614	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °92 - 1	P92	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RIM212) - Vol 31 (RIM210) - Vol 39 (RIM208) - Vol 37 (RIM206) - Vol 36 (RIM205) - Vol 35 (RIM204) - Vol 34 (RIM203) - Vol 33 (RIM202) - Vol 32 (RIM201)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S275 - S276 - S277 - S278 - S279 - S611 - S612 - S613 - S614	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °92 - 1	P92	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIM207)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P93	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °93 - 1	P93	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIM207)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002AC0 82677 n °93 - 1	P93	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIM208)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002AC0 82677 n °93 - 1	P93	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RIM210)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002AC0 82677 n °93 - 1	P93	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 30 (RIM212)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002AC082677 n°93 - 1	P93	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RIM206)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002AC082677 n°93 - 1	P93	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RIM205)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002AC082677 n°93 - 1	P93	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIM204)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S615	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002AC082677 n°93 - 1	P93	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIM203)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S616	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002AC082677 n°93 - 1	P93	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIM202)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S617	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002AC082677 n°93 - 1	P93	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIM201)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S618	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002AC082677 n°93 - 1	P93	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIM201)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S619	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002AC082677 n°93 - 1	P93	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 38 (RIM207) - Vol 39 (RIM208) - Vol 31 (RIM210) - Vol 30 (RIM212) - Vol 37 (RIM206) - Vol 36 (RIM205) - Vol 35 (RIM204) - Vol 34 (RIM203) - Vol 33 (RIM202) - Vol 32 (RIM201)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P93 - S280 - S281 - S282 - S283 - S284 - S615 - S616 - S617 - S618 - S619	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002AC0 82677 n °93 - 1	P93	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIM207)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P94	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °94 - 1	P94	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIM207)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002AC0 82677 n °94 - 1	P94	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIM201)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S620	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002AC0 82677 n °94 - 1	P94	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIM202)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S621	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002AC0 82677 n °94 - 1	P94	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIM203)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S622	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002AC0 82677 n °94 - 1	P94	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIM204)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S623	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002AC0 82677 n °94 - 1	P94	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 36 (RIM205)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S624	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002AC082677 n°94 - 1	P94	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RIM206)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S625	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002AC082677 n°94 - 1	P94	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIM208)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S626	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002AC082677 n°94 - 1	P94	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RIM210)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S627	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002AC082677 n°94 - 1	P94	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RIM212)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S628	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002AC082677 n°94 - 1	P94	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIM207) - Vol 32 (RIM201) - Vol 33 (RIM202) - Vol 34 (RIM203) - Vol 35 (RIM204) - Vol 36 (RIM205) - Vol 37 (RIM206) - Vol 39 (RIM208) - Vol 31 (RIM210) - Vol 30 (RIM212)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P94 - S620 - S621 - S622 - S623 - S624 - S625 - S626 - S627 - S628	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002AC082677 n°94 - 1	P94	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIM207)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P95	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°95 - 1	P95	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RIM212)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S629	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002AC082677 n°95 - 1	P95	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 31 (RIM210)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S630	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002AC082677 n°95 - 1	P95	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RIM208)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S631	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002AC082677 n°95 - 1	P95	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RIM206)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S632	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002AC082677 n°95 - 1	P95	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RIM205)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S633	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002AC082677 n°95 - 1	P95	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RIM204)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S634	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002AC082677 n°95 - 1	P95	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RIM203)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S635	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002AC082677 n°95 - 1	P95	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIM202)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S636	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002AC082677 n°95 - 1	P95	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIM201)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S637	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002AC082677 n°95 - 1	P95	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 30 (RIM212) - Vol 31 (RIM210) - Vol 39 (RIM208) - Vol 37 (RIM206) - Vol 36 (RIM205) - Vol 35 (RIM204) - Vol 34 (RIM203) - Vol 33 (RIM202) - Vol 32 (RIM201)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S629 - S630 - S631 - S632 - S633 - S634 - S635 - S636 - S637	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002AC082677 n°95 - 1	P95	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RIM207)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P96	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°96 - 1	P96	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 38 (RIM207)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002AC082677 n°96 - 1	P96	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 32 (RIM201)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S638 (P96)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002AC082677 n°96 - 1	P96	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 33 (RIM202)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S639 (P96)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002AC082677 n°96 - 1	P96	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 34 (RIM203)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S640 (P96)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002AC082677 n°96 - 1	P96	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 35 (RIM204)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S641 (P96)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002AC082677 n°96 - 1	P96	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 36 (RIM205)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S642 (P96)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002AC082677 n°96 - 1	P96	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 37 (RIM206)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S643 (P96)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002AC082677 n°96 - 1	P96	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 39 (RIM208)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S644 (P96)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002AC082677 n°96 - 1	P96	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 31 (RIM210)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S645 (P96)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002AC082677 n°96 - 1	P96	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 30 (RIM212)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S646 (P96)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002AC082677 n°96 - 1	P96	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 36 (RIM205)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P98	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°98 - 1	P98	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 36 (RIM205)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC082677 n°98 - 1	P98	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 34 (RIM203)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P100	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°100 - 1	P100	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 34 (RIM203)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC082677 n°100 - 1	P100	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 33 (RIM202)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P101	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°101 - 1	P101	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RIM202)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC082677 n°101 - 1	P101	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 73 (RIM2E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S545	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	GT	002AC082677 n°157 - 1	P157	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 64 (RIM2C2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S546	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	GT	002AC082677 n°157 - 1	P157	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73 (RIM2E1) - Vol 64 (RIM2C2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S545 - S546	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	GT	002AC082677 n°157 - 1	P157	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73 (RIM2E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S543	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Extérieur	002AC082677 n°158 - 1	P158 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73 (RIM2E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S543	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Extérieur	002AC082677 n°158 - 1	P158 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73 (RIM2E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S541	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		002AC082677 n°159 - 1	P159 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73 (RIM2E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S541	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		002AC082677 n°159 - 1	P159 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73 (RIM2E1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S539	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002AC082677 n°160 - 1	P160	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73 (RIM2E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S549	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002AC082677 n°161 - 1	P161 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 73 (RIM2E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S549	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002AC082677 n°161 - 1	P161 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73 (RIM2E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S549	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002AC082677 n°161 - 1	P161 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (RIM2E2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S537	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163		002AC082677 n°163 - 1	P163	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (RIM2E2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S535	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Extérieur	002AC082677 n°164 - 1	P164 Phase 1	Plâtre, Ciment, Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (RIM2E2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S535	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Extérieur	002AC082677 n°164 - 1	P164 Phase 2	Peinture, Plâtre, Ciment, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (RIM2E2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S533	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002AC082677 n°165 - 1	P165 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (RIM2E2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S533	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002AC082677 n°165 - 1	P165 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (RIM2E2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre)	S531	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002AC082677 n°166 - 1	P166 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (RIM2E2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre)	S531	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002AC082677 n°166 - 1	P166 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 74 (RIM2E2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S529	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P167		002AC082677 n°167 - 1	P167	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (RIM2E2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S527 (P168)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002AC082677 n°168 - 1	P168 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (RIM2E2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S527 (P168)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002AC082677 n°168 - 1	P168 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (RIM2E2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S527 (P168)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002AC082677 n°168 - 1	P168 Phase 3	Colle noire et ragréage indissociables	Positif	Présence sur analyse
Vol 74 (RIM2E2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S527 (P168)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002AC082677 n°168 - 1	P168 Phase 4	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 64 (RIM2C2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S494	Réalisation d'un sondage		S494 - 1				Présence sur document Se référer au DTA A531957733_9445952-001-1_CHURANGU EIL-INTERNAT-MEDECINE
Vol 64 (RIM2C2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P169	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°169 - 1	P169	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 64 (RIM2C2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P170	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°170 - 1	P170	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 64 (RIM2C2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002AC082677 n°170 - 1	P170	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 64 (RIM2C2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P171	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°171 - 1	P171	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 65 (RIM225)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P172	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°172 - 1	P172 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 65 (RIM225)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P172	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°172 - 1	P172 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 65 (RIM225)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P172	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°172 - 1	P172 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73 (RIM2E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S526	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P176		002AC082677 n°176 - 1	P176	Matériau fibreux	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RIM201)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S767	Réalisation d'un sondage						Présence sur document Inaccessible pour prélèvement lors du repérage, statué positif au cas le plus défavorable à la demande de M Zaïra.



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 32 (RIM201)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S767	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S767						Présence sur document Inaccessible pour prélèvement lors du repérage, statué positif au cas le plus défavorable à la demande de M Zafra.
Vol 35 (RIM204)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S767	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S767						Présence sur document Inaccessible pour prélèvement lors du repérage, statué positif au cas le plus défavorable à la demande de M Zafra.
Vol 37 (RIM206)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S767	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S767						Présence sur document Inaccessible pour prélèvement lors du repérage, statué positif au cas le plus défavorable à la demande de M Zafra.



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 25 (RIM219)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S767	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S767						Présence sur document Inaccessible pour prélèvement lors du repérage, statué positif au cas le plus défavorable à la demande de M Zafr.

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (RIM3C1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Réalisation d'un sondage						Présence sur document Se référer au DTA A531957733_9445952-001-1_CHURANGU EIL-INTERNAT-MEDECINE
Vol 1 (RIM3C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P1	Réalisation d'un prélèvement	Porteur extérieur	002AC082677 n°1 - 1	P1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RIM3C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P2	Réalisation d'un prélèvement	Cloison	002AC082677 n°2 - 1	P2	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RIM3C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Cloison	002AC082677 n°2 - 1	P2	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RIM3C1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°3 - 1	P3	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (RIM3C1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002AC082677 n°3 - 1	P3	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIM312)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIM308)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIM308)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RIM307)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RIM306)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIM305)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RIM304)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (RIM303)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIM302)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RIM301)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311) - Vol 5 (RIM308) - Vol 6 (RIM307) - Vol 7 (RIM306) - Vol 8 (RIM305) - Vol 9 (RIM304) - Vol 10 (RIM303) - Vol 11 (RIM302) - Vol 12 (RIM301)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S13 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIM312)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIM308)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIM308)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (RIM307)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RIM306)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIM305)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RIM304)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RIM303)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIM302)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RIM301)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311) - Vol 5 (RIM308) - Vol 6 (RIM307) - Vol 7 (RIM306) - Vol 8 (RIM305) - Vol 9 (RIM304) - Vol 10 (RIM303) - Vol 11 (RIM302) - Vol 12 (RIM301)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S13 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (RIM312)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIM308)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIM308)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RIM307)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RIM306)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIM305)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RIM304)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RIM303)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (RIM302)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RIM301)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311) - Vol 5 (RIM308) - Vol 6 (RIM307) - Vol 7 (RIM306) - Vol 8 (RIM305) - Vol 9 (RIM304) - Vol 10 (RIM303) - Vol 11 (RIM302) - Vol 12 (RIM301)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S13 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC082677 n°4 - 1	P4 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIM312)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P5	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°5 - 1	P5	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC082677 n°5 - 1	P5	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIM308)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC082677 n°5 - 1	P5	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RIM307)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC082677 n°5 - 1	P5	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RIM306)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC082677 n°5 - 1	P5	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (RIM305)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC082677 n°5 - 1	P5	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RIM304)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC082677 n°5 - 1	P5	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RIM303)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC082677 n°5 - 1	P5	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIM302)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC082677 n°5 - 1	P5	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RIM301)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC082677 n°5 - 1	P5	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311) - Vol 5 (RIM308) - Vol 6 (RIM307) - Vol 7 (RIM306) - Vol 8 (RIM305) - Vol 9 (RIM304) - Vol 10 (RIM303) - Vol 11 (RIM302) - Vol 12 (RIM301)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S12 - S24 - S25 - S26 - S27 - S28 - S29 - S30 - S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC082677 n°5 - 1	P5	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIM312)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°6 - 1	P6	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIM312)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC082677 n°6 - 1	P6	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (RIM311)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC082677 n°6 - 1	P6	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIM308)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC082677 n°6 - 1	P6	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIM308)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC082677 n°6 - 1	P6	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RIM307)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC082677 n°6 - 1	P6	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RIM306)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC082677 n°6 - 1	P6	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIM305)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC082677 n°6 - 1	P6	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RIM304)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC082677 n°6 - 1	P6	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RIM303)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC082677 n°6 - 1	P6	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIM302)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC082677 n°6 - 1	P6	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (RIM301)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC0 82677 n °6 - 1	P6	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIM312) - Vol 3 (RIM311) - Vol 5 (RIM308) - Vol 6 (RIM307) - Vol 7 (RIM306) - Vol 8 (RIM305) - Vol 9 (RIM304) - Vol 10 (RIM303) - Vol 11 (RIM302) - Vol 12 (RIM301)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P6 - S11 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36 - S37 - S38 - S39 - S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC0 82677 n °6 - 1	P6	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIM312)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °7 - 1	P7	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 82677 n °7 - 1	P7	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 82677 n °7 - 1	P7	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIM308)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 82677 n °7 - 1	P7	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIM308)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 82677 n °7 - 1	P7	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RIM307)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 82677 n °7 - 1	P7	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (RIM306)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC082677 n°7 - 1	P7	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIM305)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC082677 n°7 - 1	P7	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RIM304)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC082677 n°7 - 1	P7	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RIM303)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC082677 n°7 - 1	P7	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIM302)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC082677 n°7 - 1	P7	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311) - Vol 5 (RIM308) - Vol 6 (RIM307) - Vol 7 (RIM306) - Vol 8 (RIM305) - Vol 9 (RIM304) - Vol 10 (RIM303) - Vol 11 (RIM302)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S9 - S10 - S41 - S42 - S43 - S44 - S45 - S46 - S47 - S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC082677 n°7 - 1	P7	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIM312)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°8 - 1	P8	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002AC082677 n°8 - 1	P8	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (RIM308)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002AC082677 n°8 - 1	P8	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIM308)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002AC082677 n°8 - 1	P8	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RIM307)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002AC082677 n°8 - 1	P8	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RIM306)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002AC082677 n°8 - 1	P8	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIM305)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002AC082677 n°8 - 1	P8	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RIM304)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002AC082677 n°8 - 1	P8	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RIM303)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002AC082677 n°8 - 1	P8	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIM302)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002AC082677 n°8 - 1	P8	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RIM301)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002AC082677 n°8 - 1	P8	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (RIM311) - Vol 5 (RIM308) - Vol 6 (RIM307) - Vol 7 (RIM306) - Vol 8 (RIM305) - Vol 9 (RIM304) - Vol 10 (RIM303) - Vol 11 (RIM302) - Vol 12 (RIM301)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S8 - S50 - S51 - S52 - S53 - S54 - S55 - S56 - S57 - S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002AC082677 n°8 - 1	P8	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIM312)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P9	Réalisation d'un prélèvement			P9	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIM312)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9			P9	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIM312)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°10 - 1	P10 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC082677 n°10 - 1	P10 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIM308)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC082677 n°10 - 1	P10 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RIM307)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC082677 n°10 - 1	P10 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RIM306)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC082677 n°10 - 1	P10 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (RIM305)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC082677 n°10 - 1	P10 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RIM304)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC082677 n°10 - 1	P10 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RIM303)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC082677 n°10 - 1	P10 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIM302)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC082677 n°10 - 1	P10 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RIM301)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC082677 n°10 - 1	P10 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311) - Vol 5 (RIM308) - Vol 6 (RIM307) - Vol 7 (RIM306) - Vol 8 (RIM305) - Vol 9 (RIM304) - Vol 10 (RIM303) - Vol 11 (RIM302) - Vol 12 (RIM301)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S7 - S59 - S60 - S61 - S62 - S63 - S64 - S65 - S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC082677 n°10 - 1	P10 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIM312)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC082677 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (RIM308)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC082677 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RIM307)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC082677 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RIM306)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC082677 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIM305)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC082677 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RIM304)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC082677 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RIM303)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC082677 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIM302)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC082677 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RIM301)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC082677 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (RIM311) - Vol 5 (RIM308) - Vol 6 (RIM307) - Vol 7 (RIM306) - Vol 8 (RIM305) - Vol 9 (RIM304) - Vol 10 (RIM303) - Vol 11 (RIM302) - Vol 12 (RIM301)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S7 - S59 - S60 - S61 - S62 - S63 - S64 - S65 - S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC082677 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIM312)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement	Porteur intérieur	002AC082677 n°11 - 1	P11	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Porteur intérieur	002AC082677 n°11 - 1	P11	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIM308)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Porteur intérieur	002AC082677 n°11 - 1	P11	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RIM307)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Porteur intérieur	002AC082677 n°11 - 1	P11	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RIM306)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Porteur intérieur	002AC082677 n°11 - 1	P11	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIM305)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Porteur intérieur	002AC082677 n°11 - 1	P11	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RIM304)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Porteur intérieur	002AC082677 n°11 - 1	P11	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (RIM303)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Porteur intérieur	002AC082677 n°11 - 1	P11	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIM302)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Porteur intérieur	002AC082677 n°11 - 1	P11	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RIM301)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Porteur intérieur	002AC082677 n°11 - 1	P11	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311) - Vol 5 (RIM308) - Vol 6 (RIM307) - Vol 7 (RIM306) - Vol 8 (RIM305) - Vol 9 (RIM304) - Vol 10 (RIM303) - Vol 11 (RIM302) - Vol 12 (RIM301)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S6 - S67 - S68 - S69 - S70 - S71 - S72 - S73 - S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Porteur intérieur	002AC082677 n°11 - 1	P11	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIM312)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°12 - 1	P12	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIM312)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC082677 n°12 - 1	P12	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC082677 n°12 - 1	P12	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIM308)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC082677 n°12 - 1	P12	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (RIM307)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC082677 n°12 - 1	P12	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RIM306)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC082677 n°12 - 1	P12	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIM305)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC082677 n°12 - 1	P12	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RIM304)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC082677 n°12 - 1	P12	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RIM303)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC082677 n°12 - 1	P12	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIM302)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC082677 n°12 - 1	P12	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RIM301)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC082677 n°12 - 1	P12	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIM312) - Vol 3 (RIM311) - Vol 5 (RIM308) - Vol 6 (RIM307) - Vol 7 (RIM306) - Vol 8 (RIM305) - Vol 9 (RIM304) - Vol 10 (RIM303) - Vol 11 (RIM302) - Vol 12 (RIM301)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P12 - S5 - S75 - S76 - S77 - S78 - S79 - S80 - S81 - S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC082677 n°12 - 1	P12	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (RIM312)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°13 - 1	P13	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC082677 n°13 - 1	P13	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIM308)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC082677 n°13 - 1	P13	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RIM307)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC082677 n°13 - 1	P13	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RIM306)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC082677 n°13 - 1	P13	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIM305)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC082677 n°13 - 1	P13	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RIM304)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC082677 n°13 - 1	P13	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RIM303)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC082677 n°13 - 1	P13	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIM302)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC082677 n°13 - 1	P13	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (RIM301)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC082677 n°13 - 1	P13	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311) - Vol 5 (RIM308) - Vol 6 (RIM307) - Vol 7 (RIM306) - Vol 8 (RIM305) - Vol 9 (RIM304) - Vol 10 (RIM303) - Vol 11 (RIM302) - Vol 12 (RIM301)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S3 - S83 - S84 - S85 - S86 - S87 - S88 - S89 - S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC082677 n°13 - 1	P13	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIM312)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°14 - 1	P14	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIM312)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC082677 n°14 - 1	P14	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC082677 n°14 - 1	P14	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIM308)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC082677 n°14 - 1	P14	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RIM307)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC082677 n°14 - 1	P14	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RIM306)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC082677 n°14 - 1	P14	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (RIM305)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC082677 n°14 - 1	P14	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RIM304)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC082677 n°14 - 1	P14	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RIM303)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC082677 n°14 - 1	P14	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIM302)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC082677 n°14 - 1	P14	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RIM301)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC082677 n°14 - 1	P14	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIM312) - Vol 3 (RIM311) - Vol 5 (RIM308) - Vol 6 (RIM307) - Vol 7 (RIM306) - Vol 8 (RIM305) - Vol 9 (RIM304) - Vol 10 (RIM303) - Vol 11 (RIM302) - Vol 12 (RIM301)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P14 - S2 - S91 - S92 - S93 - S94 - S95 - S96 - S97 - S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC082677 n°14 - 1	P14	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (RIM312)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P15	Réalisation d'un prélèvement	Porteur Extérieur	002AC082677 n°15 - 1	P15	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Porteur Extérieur	002AC082677 n°15 - 1	P15	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (RIM308)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Porteur Extérieur	002AC082677 n°15 - 1	P15	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RIM307)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Porteur Extérieur	002AC082677 n°15 - 1	P15	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RIM306)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Porteur Extérieur	002AC082677 n°15 - 1	P15	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIM305)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Porteur Extérieur	002AC082677 n°15 - 1	P15	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RIM304)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Porteur Extérieur	002AC082677 n°15 - 1	P15	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RIM303)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Porteur Extérieur	002AC082677 n°15 - 1	P15	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIM302)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Porteur Extérieur	002AC082677 n°15 - 1	P15	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RIM301)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Porteur Extérieur	002AC082677 n°15 - 1	P15	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (RIM311) - Vol 5 (RIM308) - Vol 6 (RIM307) - Vol 7 (RIM306) - Vol 8 (RIM305) - Vol 9 (RIM304) - Vol 10 (RIM303) - Vol 11 (RIM302) - Vol 12 (RIM301)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S4 - S99 - S100 - S101 - S102 - S103 - S104 - S105 - S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °15 - 1	P15	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311)	Revêtement t de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °16 - 1	P16	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311)	Revêtement t de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002AC0 82677 n °16 - 1	P16	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (RIM311)	Revêtement t de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P17	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °17 - 1	P17	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIM323)	Revêtement t de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P18	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °18 - 1	P18	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIM323)	Revêtement t de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002AC0 82677 n °18 - 1	P18	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIM308)	Revêtement t de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P19	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °19 - 1	P19	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIM308)	Revêtement t de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002AC0 82677 n °19 - 1	P19	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RIM308)	Revêtement t de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P20	Réalisation d'un prélèvement	Cuisine	002AC0 82677 n °20 - 1	P20	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (RIM307)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P21	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°21 - 1	P21	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RIM307)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002AC082677 n°21 - 1	P21	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RIM306)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P22	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°22 - 1	P22	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 7 (RIM306)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002AC082677 n°22 - 1	P22	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 8 (RIM305)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P23	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°23 - 1	P23	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RIM305)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002AC082677 n°23 - 1	P23	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RIM304)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P24	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°24 - 1	P24	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RIM304)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002AC082677 n°24 - 1	P24	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RIM303)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P25	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°25 - 1	P25	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RIM303)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002AC082677 n°25 - 1	P25	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIM302)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°26 - 1	P26	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (RIM302)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P27	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°27 - 1	P27 Phase 1	Plaque souple, Colle jaune, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIM302)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC082677 n°27 - 1	P27 Phase 1	Plaque souple, Colle jaune, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIM302)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P27	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°27 - 1	P27 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RIM302)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC082677 n°27 - 1	P27 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RIM301)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P28	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°28 - 1	P28	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RIM301)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002AC082677 n°28 - 1	P28	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RIM301)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P29	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°29 - 1	P29	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIM324)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P30	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIM323)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIM322)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 15 (RIM321)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RIM320)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (RIM319)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (RIM318)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (RIM317)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (RIM315)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIM323) - Vol 14 (RIM322) - Vol 15 (RIM321) - Vol 16 (RIM320) - Vol 17 (RIM319) - Vol 18 (RIM318) - Vol 19 (RIM317) - Vol 20 (RIM315)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S107 - S108 - S109 - S110 - S111 - S112 - S113 - S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIM324)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P30	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (RIM323)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIM322)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (RIM321)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RIM320)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (RIM319)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (RIM318)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (RIM317)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (RIM315)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (RIM323) - Vol 14 (RIM322) - Vol 15 (RIM321) - Vol 16 (RIM320) - Vol 17 (RIM319) - Vol 18 (RIM318) - Vol 19 (RIM317) - Vol 20 (RIM315)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S107 - S108 - S109 - S110 - S111 - S112 - S113 - S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIM324)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P30	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIM323)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIM322)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (RIM321)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RIM320)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (RIM319)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (RIM318)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 19 (RIM317)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (RIM315)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIM323) - Vol 14 (RIM322) - Vol 15 (RIM321) - Vol 16 (RIM320) - Vol 17 (RIM319) - Vol 18 (RIM318) - Vol 19 (RIM317) - Vol 20 (RIM315)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S107 - S108 - S109 - S110 - S111 - S112 - S113 - S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC082677 n°30 - 1	P30 Phase 3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIM324)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P31	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°31 - 1	P31	Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIM323)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC082677 n°31 - 1	P31	Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIM322)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC082677 n°31 - 1	P31	Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (RIM321)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC082677 n°31 - 1	P31	Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RIM320)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC082677 n°31 - 1	P31	Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 17 (RIM319)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC082677 n°31 - 1	P31	Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (RIM318)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC082677 n°31 - 1	P31	Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (RIM317)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC082677 n°31 - 1	P31	Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (RIM317)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC082677 n°31 - 1	P31	Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (RIM315)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC082677 n°31 - 1	P31	Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIM323) - Vol 14 (RIM322) - Vol 15 (RIM321) - Vol 16 (RIM320) - Vol 17 (RIM319) - Vol 18 (RIM318) - Vol 19 (RIM317) - Vol 20 (RIM315)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S115 - S116 - S117 - S118 - S119 - S120 - S121 - S122 - S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC082677 n°31 - 1	P31	Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIM324)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P32	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°32 - 1	P32	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIM323)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002AC082677 n°32 - 1	P32	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 14 (RIM322)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002AC082677 n°32 - 1	P32	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (RIM321)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002AC082677 n°32 - 1	P32	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RIM320)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002AC082677 n°32 - 1	P32	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (RIM319)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002AC082677 n°32 - 1	P32	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (RIM318)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002AC082677 n°32 - 1	P32	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (RIM317)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002AC082677 n°32 - 1	P32	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (RIM317)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002AC082677 n°32 - 1	P32	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (RIM315)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002AC082677 n°32 - 1	P32	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (RIM323) - Vol 14 (RIM322) - Vol 15 (RIM321) - Vol 16 (RIM320) - Vol 17 (RIM319) - Vol 18 (RIM318) - Vol 19 (RIM317) - Vol 20 (RIM315)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S125 - S126 - S127 - S128 - S129 - S130 - S131 - S132 - S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002AC0 82677 n °32 - 1	P32	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIM324)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P33	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °33 - 1	P33	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIM323)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002AC0 82677 n °33 - 1	P33	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIM322)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002AC0 82677 n °33 - 1	P33	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (RIM319)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002AC0 82677 n °33 - 1	P33	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (RIM318)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002AC0 82677 n °33 - 1	P33	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (RIM317)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002AC0 82677 n °33 - 1	P33	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (RIM317)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002AC0 82677 n °33 - 1	P33	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 20 (RIM315)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002AC082677 n°33 - 1	P33	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIM323) - Vol 14 (RIM322) - Vol 17 (RIM319) - Vol 18 (RIM318) - Vol 19 (RIM317) - Vol 20 (RIM315)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S134 - S135 - S136 - S137 - S138 - S139 - S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002AC082677 n°33 - 1	P33	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIM324)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P34	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°34 - 1	P34	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIM323)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002AC082677 n°34 - 1	P34	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIM322)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002AC082677 n°34 - 1	P34	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (RIM321)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002AC082677 n°34 - 1	P34	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RIM320)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002AC082677 n°34 - 1	P34	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (RIM319)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002AC082677 n°34 - 1	P34	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (RIM318)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002AC082677 n°34 - 1	P34	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 19 (RIM317)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002AC082677 n°34 - 1	P34	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (RIM315)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002AC082677 n°34 - 1	P34	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIM323) - Vol 14 (RIM322) - Vol 15 (RIM321) - Vol 16 (RIM320) - Vol 17 (RIM319) - Vol 18 (RIM318) - Vol 19 (RIM317) - Vol 20 (RIM315)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S141 - S142 - S143 - S144 - S145 - S146 - S147 - S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002AC082677 n°34 - 1	P34	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIM324)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P35	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°35 - 1	P35	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIM324)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002AC082677 n°35 - 1	P35	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIM324)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P36	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°36 - 1	P36 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIM323)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC082677 n°36 - 1	P36 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIM322)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC082677 n°36 - 1	P36 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (RIM321)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC082677 n°36 - 1	P36 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 16 (RIM320)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC082677 n°36 - 1	P36 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (RIM319)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC082677 n°36 - 1	P36 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (RIM318)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC082677 n°36 - 1	P36 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (RIM317)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC082677 n°36 - 1	P36 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (RIM315)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC082677 n°36 - 1	P36 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIM325)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S474	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC082677 n°36 - 1	P36 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 63 (RIM314)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S485	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC082677 n°36 - 1	P36 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 62 (RIM313)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S486	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC082677 n°36 - 1	P36 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (RIM323) - Vol 14 (RIM322) - Vol 15 (RIM321) - Vol 16 (RIM320) - Vol 17 (RIM319) - Vol 18 (RIM318) - Vol 19 (RIM317) - Vol 20 (RIM315) - Vol 59 (RIM325) - Vol 63 (RIM314) - Vol 62 (RIM313)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S149 - S150 - S151 - S152 - S153 - S154 - S155 - S156 - S474 - S485 - S486	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC0 82677 n °36 - 1	P36 Phase 1	Plaque semi rigide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIM324)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P36	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °36 - 1	P36 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIM323)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC0 82677 n °36 - 1	P36 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIM322)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC0 82677 n °36 - 1	P36 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (RIM321)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC0 82677 n °36 - 1	P36 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RIM320)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC0 82677 n °36 - 1	P36 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (RIM319)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC0 82677 n °36 - 1	P36 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (RIM318)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC0 82677 n °36 - 1	P36 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 19 (RIM317)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC082677 n°36 - 1	P36 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (RIM315)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC082677 n°36 - 1	P36 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIM325)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S474	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC082677 n°36 - 1	P36 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 63 (RIM314)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S485	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC082677 n°36 - 1	P36 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 62 (RIM313)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S486	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC082677 n°36 - 1	P36 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIM323) - Vol 14 (RIM322) - Vol 15 (RIM321) - Vol 16 (RIM320) - Vol 17 (RIM319) - Vol 18 (RIM318) - Vol 19 (RIM317) - Vol 20 (RIM315) - Vol 59 (RIM325) - Vol 63 (RIM314) - Vol 62 (RIM313)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S149 - S150 - S151 - S152 - S153 - S154 - S155 - S156 - S474 - S485 - S486	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC082677 n°36 - 1	P36 Phase 2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIM324)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P37	Réalisation d'un prélèvement	Entrée	002AC082677 n°37 - 1	P37	Plaque semi rigide, Colle, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIM324)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P38	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°38 - 1	P38	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (RIM324)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC082677 n°38 - 1	P38	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIM323)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC082677 n°38 - 1	P38	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIM322)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC082677 n°38 - 1	P38	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (RIM321)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC082677 n°38 - 1	P38	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RIM320)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC082677 n°38 - 1	P38	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (RIM319)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC082677 n°38 - 1	P38	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (RIM318)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC082677 n°38 - 1	P38	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (RIM317)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC082677 n°38 - 1	P38	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (RIM315)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC082677 n°38 - 1	P38	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 59 (RIM325)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S475	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC082677 n°38 - 1	P38	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 63 (RIM314)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S483	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC082677 n°38 - 1	P38	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 62 (RIM313)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S484	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC082677 n°38 - 1	P38	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIM324) - Vol 4 (RIM323) - Vol 14 (RIM322) - Vol 15 (RIM321) - Vol 16 (RIM320) - Vol 17 (RIM319) - Vol 18 (RIM318) - Vol 19 (RIM317) - Vol 20 (RIM315) - Vol 59 (RIM325) - Vol 63 (RIM314) - Vol 62 (RIM313)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P38 - S165 - S166 - S167 - S168 - S169 - S170 - S171 - S172 - S475 - S483 - S484	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC082677 n°38 - 1	P38	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIM324)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P39	Réalisation d'un prélèvement	Porteur Extérieur	002AC082677 n°39 - 1	P39	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIM323)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Porteur Extérieur	002AC082677 n°39 - 1	P39	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIM322)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Porteur Extérieur	002AC082677 n°39 - 1	P39	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 15 (RIM321)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Porteur Extérieur	002AC082677 n°39 - 1	P39	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RIM320)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Porteur Extérieur	002AC082677 n°39 - 1	P39	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (RIM319)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Porteur Extérieur	002AC082677 n°39 - 1	P39	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (RIM318)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Porteur Extérieur	002AC082677 n°39 - 1	P39	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (RIM317)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Porteur Extérieur	002AC082677 n°39 - 1	P39	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (RIM315)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Porteur Extérieur	002AC082677 n°39 - 1	P39	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIM325)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S476	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Porteur Extérieur	002AC082677 n°39 - 1	P39	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 63 (RIM314)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S491	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Porteur Extérieur	002AC082677 n°39 - 1	P39	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (RIM323) - Vol 14 (RIM322) - Vol 15 (RIM321) - Vol 16 (RIM320) - Vol 17 (RIM319) - Vol 18 (RIM318) - Vol 19 (RIM317) - Vol 20 (RIM315) - Vol 59 (RIM325) - Vol 63 (RIM314)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S157 - S158 - S159 - S160 - S161 - S162 - S163 - S164 - S476 - S491	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Porteur Extérieur	002AC0 82677 n °39 - 1	P39	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIM324)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P40	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °40 - 1	P40	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIM324)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002AC0 82677 n °40 - 1	P40	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIM323)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002AC0 82677 n °40 - 1	P40	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIM322)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002AC0 82677 n °40 - 1	P40	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (RIM321)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002AC0 82677 n °40 - 1	P40	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RIM320)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002AC0 82677 n °40 - 1	P40	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (RIM319)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002AC0 82677 n °40 - 1	P40	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 18 (RIM318)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002AC082677 n°40 - 1	P40	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (RIM317)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002AC082677 n°40 - 1	P40	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (RIM315)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002AC082677 n°40 - 1	P40	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIM325)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S477	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002AC082677 n°40 - 1	P40	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 62 (RIM313)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S487	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002AC082677 n°40 - 1	P40	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 63 (RIM314)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S488	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002AC082677 n°40 - 1	P40	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIM324) - Vol 4 (RIM323) - Vol 14 (RIM322) - Vol 15 (RIM321) - Vol 16 (RIM320) - Vol 17 (RIM319) - Vol 18 (RIM318) - Vol 19 (RIM317) - Vol 20 (RIM315) - Vol 59 (RIM325) - Vol 62 (RIM313) - Vol 63 (RIM314)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P40 - S173 - S174 - S175 - S176 - S177 - S178 - S179 - S180 - S477 - S487 - S488	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002AC082677 n°40 - 1	P40	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse


R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (RIM324)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P41	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°41 - 1	P41	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIM323)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002AC082677 n°41 - 1	P41	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIM324)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002AC082677 n°41 - 1	P41	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIM322)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002AC082677 n°41 - 1	P41	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (RIM321)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002AC082677 n°41 - 1	P41	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RIM320)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002AC082677 n°41 - 1	P41	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (RIM319)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002AC082677 n°41 - 1	P41	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (RIM318)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002AC082677 n°41 - 1	P41	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (RIM317)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002AC082677 n°41 - 1	P41	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 20 (RIM315)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002AC082677 n°41 - 1	P41	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RIM325)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S478	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002AC082677 n°41 - 1	P41	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 63 (RIM314)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S489	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002AC082677 n°41 - 1	P41	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 62 (RIM313)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S490	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002AC082677 n°41 - 1	P41	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RIM323) - Vol 13 (RIM324) - Vol 14 (RIM322) - Vol 15 (RIM321) - Vol 16 (RIM320) - Vol 17 (RIM319) - Vol 18 (RIM318) - Vol 19 (RIM317) - Vol 20 (RIM315) - Vol 59 (RIM325) - Vol 63 (RIM314) - Vol 62 (RIM313)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S181 - S182 - S183 - S184 - S185 - S186 - S187 - S188 - S189 - S478 - S489 - S490	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002AC082677 n°41 - 1	P41	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RIM324)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P42	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°42 - 1	P42	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 13 (RIM324)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC082677 n°42 - 1	P42	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse


R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (RIM323)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S190 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC082677 n°42 - 1	P42	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 14 (RIM322)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S191 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC082677 n°42 - 1	P42	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 15 (RIM321)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S192 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC082677 n°42 - 1	P42	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 16 (RIM320)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S193 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC082677 n°42 - 1	P42	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 17 (RIM319)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S194 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC082677 n°42 - 1	P42	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 18 (RIM318)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S195 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC082677 n°42 - 1	P42	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 19 (RIM317)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S196 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC082677 n°42 - 1	P42	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 20 (RIM315)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S197 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC082677 n°42 - 1	P42	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 59 (RIM325)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S479 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC082677 n°42 - 1	P42	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 63 (RIM314)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S492 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC082677 n°42 - 1	P42	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 62 (RIM313)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S493 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC082677 n°42 - 1	P42	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 13 (RIM324)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P43	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°43 - 1	P43	Plaque semi rigide, Colle, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIM322)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P44	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°44 - 1	P44	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RIM322)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002AC082677 n°44 - 1	P44	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (RIM321)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P45	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°45 - 1	P45	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (RIM321)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002AC082677 n°45 - 1	P45	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RIM320)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P46	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°46 - 1	P46	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RIM320)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002AC082677 n°46 - 1	P46	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (RIM319)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P47	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°47 - 1	P47	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 17 (RIM319)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002AC082677 n°47 - 1	P47	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 19 (RIM317)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P49	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°49 - 1	P49	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 19 (RIM317)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002AC082677 n°49 - 1	P49	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 20 (RIM315)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P50	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°50 - 1	P50	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 20 (RIM315)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002AC082677 n°50 - 1	P50	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 15 (RIM321)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P51	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°51 - 1	P51	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RIM320)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC082677 n°51 - 1	P51	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (RIM317)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P52	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°52 - 1	P52	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIM3E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P156	Réalisation d'un prélèvement	GT	002AC082677 n°156 - 1	P156	Matériau dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RIM3C1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	S480	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156	GT	002AC082677 n°156 - 1	P156	Matériau dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 60 (RIM3E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P157	Réalisation d'un prélèvement	GT	002AC082677 n°157 - 1	P157	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIM3E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	GT	002AC082677 n°157 - 1	P157	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RIM3C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S481	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	GT	002AC082677 n°157 - 1	P157	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIM3E1) - Vol 1 (RIM3C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P157 - S481	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	GT	002AC082677 n°157 - 1	P157	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIM3E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P158	Réalisation d'un prélèvement	Extérieur	002AC082677 n°158 - 1	P158 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIM3E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P158	Réalisation d'un prélèvement	Extérieur	002AC082677 n°158 - 1	P158 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIM3E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P159	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°159 - 1	P159 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIM3E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S482	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		002AC082677 n°159 - 1	P159 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIM3E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P159	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°159 - 1	P159 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 60 (RIM3E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S482	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		002AC082677 n°159 - 1	P159 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIM3E1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P160	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°160 - 1	P160	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIM3E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P161	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°161 - 1	P161 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIM3E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002AC082677 n°161 - 1	P161 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIM3E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P161	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°161 - 1	P161 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIM3E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002AC082677 n°161 - 1	P161 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIM3E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P161	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°161 - 1	P161 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIM3E1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002AC082677 n°161 - 1	P161 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIM3E1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P162	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°162 - 1	P162	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIM3E1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002AC082677 n°162 - 1	P162	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (RIM3E2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P163	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°163 - 1	P163	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 61 (RIM3E2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P164	Réalisation d'un prélèvement	Extérieur	002AC082677 n°164 - 1	P164 Phase 1	Plâtre, Ciment, Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (RIM3E2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P164	Réalisation d'un prélèvement	Extérieur	002AC082677 n°164 - 1	P164 Phase 2	Peinture, Plâtre, Ciment, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (RIM3E2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P165	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°165 - 1	P165 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (RIM3E2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P165	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°165 - 1	P165 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (RIM3E2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre)	P166	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°166 - 1	P166 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (RIM3E2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre)	P166	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°166 - 1	P166 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (RIM3E2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P167	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°167 - 1	P167	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (RIM3E2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P168	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°168 - 1	P168 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (RIM3E2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P168	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°168 - 1	P168 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (RIM3E2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P168	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°168 - 1	P168 Phase 3	Colle noire et ragréage indissociables	Positif	Présence sur analyse



Amiante

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 61 (RIM3E2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P168	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °168 - 1	P168 Phase 4	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RIM3E1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S525	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P176		002AC0 82677 n °176 - 1	P176	Matériau fibreux	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 95 (RIMA04)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S765	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163		002AC0 82677 n °163 - 1	P163	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (RIMA04)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S757	Réalisation d'un sondage		S757 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Amiante ciment
Vol 95 (RIMA04)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P205	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °205 - 1	P205	Plâtre, toile, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (RIMA04)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P205		002AC0 82677 n °205 - 1	P205	Plâtre, toile, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (RIMA04)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P206	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °206 - 1	P206	Matériau textile hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 95 (RIMA04)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P207	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°207 - 1	P207 Phase 1	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (RIMA04)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002AC082677 n°207 - 1	P207 Phase 1	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 97 (RIMA03)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	S758	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002AC082677 n°207 - 1	P207 Phase 1	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 98 (Vide sanitaire)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	S764	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002AC082677 n°207 - 1	P207 Phase 1	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (RIMA04) - Vol 97 (RIMA03) - Vol 98 (Vide sanitaire)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P207 - S758 - S764	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002AC082677 n°207 - 1	P207 Phase 1	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (RIMA04)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P207	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°207 - 1	P207 Phase 2	toile	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (RIMA04)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002AC082677 n°207 - 1	P207 Phase 2	toile	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 97 (RIMA03)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	S758	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002AC082677 n°207 - 1	P207 Phase 2	toile	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 98 (Vide sanitaire)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	S764	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002AC082677 n°207 - 1	P207 Phase 2	toile	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (RIMA04) - Vol 97 (RIMA03) - Vol 98 (Vide sanitaire)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P207 - S758 - S764	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002AC082677 n°207 - 1	P207 Phase 2	toile	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (RIMA04)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P208	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°208 - 1	P208	Laine de verre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (RIMA04)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002AC082677 n°208 - 1	P208	Laine de verre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (RIMA04)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P209	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°209 - 1	P209	Plâtre, toile, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (RIMA04)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P210	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°210 - 1	P210	Laine de verre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 96 (RIMA02)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P211	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002AC082677 n°211 - 1	P211	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (RIMA04)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S759	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P211	Mur de refend	002AC082677 n°211 - 1	P211	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 97 (RIMA03)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S760	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P211	Mur de refend	002AC082677 n°211 - 1	P211	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (RIMA04) - Vol 97 (RIMA03)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S759 - S760	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P211	Mur de refend	002AC082677 n°211 - 1	P211	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (RIMA04)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P212	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002AC082677 n°212 - 1	P212	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (RIMA04)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212	Donnant sur l'extérieur	002AC082677 n°212 - 1	P212	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 97 (RIMA03)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S761	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212	Donnant sur l'extérieur	002AC082677 n°212 - 1	P212	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 96 (RIMA02)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S762	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212	Donnant sur l'extérieur	002AC082677 n°212 - 1	P212	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (RIMA04) - Vol 97 (RIMA03) - Vol 96 (RIMA02)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P212 - S761 - S762	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212	Donnant sur l'extérieur	002AC082677 n°212 - 1	P212	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 96 (RIMA02)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	P213	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°213 - 1	P213	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 97 (RIMA03)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S763	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002AC082677 n°213 - 1	P213	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 99 (RIMA01)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S766	Réalisation d'un sondage	Présent aléatoirement sur l'ensemble de la zone	S766 - 1				Négatif sur marquage
Vol 99 (RIMA01)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P214	Réalisation d'un prélèvement	Présent aléatoirement sur l'ensemble de la zone	002AC082677 n°214 - 1	P214 Phase 1	Plâtre, toile, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 99 (RIMA01)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P214	Réalisation d'un prélèvement	Présent aléatoirement sur l'ensemble de la zone	002AC082677 n°214 - 1	P214 Phase 2	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 99 (RIMA01)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P215	Réalisation d'un prélèvement	Présent aléatoirement sur l'ensemble de la zone	002AC082677 n°215 - 1	P215	Laine de verre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 99 (RIMA01)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P216	Réalisation d'un prélèvement	Présent aléatoirement sur l'ensemble de la zone	002AC082677 n°216 - 1	P216 Phase 1	Plâtre, toile, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 99 (RIMA01)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P216	Réalisation d'un prélèvement	Présent aléatoirement sur l'ensemble de la zone	002AC082677 n°216 - 1	P216 Phase 2	Laine de verre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 89 (RIM003)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S739	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Extérieur	002AC082677 n°158 - 1	P158 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 94 (RIM001)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S740	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Extérieur	002AC082677 n°158 - 1	P158 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003) - Vol 94 (RIM001)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S739 - S740	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Extérieur	002AC082677 n°158 - 1	P158 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S739	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Extérieur	002AC082677 n°158 - 1	P158 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 94 (RIM001)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S740	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Extérieur	002AC082677 n°158 - 1	P158 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003) - Vol 94 (RIM001)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S739 - S740	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Extérieur	002AC082677 n°158 - 1	P158 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 94 (RIM001)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S741	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		002AC082677 n°159 - 1	P159 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S742	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		002AC082677 n°159 - 1	P159 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 94 (RIM001) - Vol 89 (RIM003)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S741 - S742	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		002AC082677 n°159 - 1	P159 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 94 (RIM001)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S741	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		002AC082677 n°159 - 1	P159 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S742	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		002AC082677 n°159 - 1	P159 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 94 (RIM001) - Vol 89 (RIM003)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S741 - S742	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		002AC082677 n°159 - 1	P159 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S743	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002AC082677 n°160 - 1	P160	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 94 (RIM001)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S744	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002AC082677 n°160 - 1	P160	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003) - Vol 94 (RIM001)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S743 - S744	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002AC082677 n°160 - 1	P160	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S745	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002AC082677 n°161 - 1	P161 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S745	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002AC082677 n°161 - 1	P161 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S745	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002AC082677 n°161 - 1	P161 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 89 (RIM003)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S746	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002AC082677 n°162 - 1	P162	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 83 (RIM0E2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S748	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163		002AC082677 n°163 - 1	P163	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 83 (RIM0E2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S749	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Extérieur	002AC082677 n°164 - 1	P164 Phase 1	Plâtre, Ciment, Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 83 (RIM0E2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S749	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Extérieur	002AC082677 n°164 - 1	P164 Phase 2	Peinture, Plâtre, Ciment, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 83 (RIM0E2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S750	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002AC082677 n°165 - 1	P165 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 83 (RIM0E2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S750	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002AC082677 n°165 - 1	P165 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 83 (RIM0E2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S751	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P167		002AC082677 n°167 - 1	P167	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 83 (RIM0E2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S747 (P168)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002AC082677 n°168 - 1	P168 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 83 (RIM0E2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S747 (P168)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002AC082677 n°168 - 1	P168 Phase 2	Colle jaune, Ragréage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 83 (RIM0E2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S747 (P168)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002AC082677 n°168 - 1	P168 Phase 3	Colle noire et ragréage indissociables	Positif	Présence sur analyse
Vol 83 (RIM0E2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S747 (P168)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002AC082677 n°168 - 1	P168 Phase 4	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 77 (RIM011)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P179	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°179 - 1	P179	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 78 (RIM007)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S668	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002AC082677 n°179 - 1	P179	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 79 (RIM008)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S669	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002AC082677 n°179 - 1	P179	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 80 (RIM006)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S670	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002AC082677 n°179 - 1	P179	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 (RIM0C2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S671	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002AC082677 n°179 - 1	P179	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 82 (RIM013)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S672	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002AC082677 n°179 - 1	P179	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 84 (RIM012)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S673	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002AC082677 n°179 - 1	P179	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 78 (RIM007) - Vol 79 (RIM008) - Vol 80 (RIM006) - Vol 81 (RIM0C2) - Vol 82 (RIM013) - Vol 84 (RIM012)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S668 - S669 - S670 - S671 - S672 - S673	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002AC082677 n°179 - 1	P179	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 (RIM0C2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P180	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°180 - 1	P180	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 (RIM0C2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P180		002AC082677 n°180 - 1	P180	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 80 (RIM006)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S674	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P180		002AC082677 n°180 - 1	P180	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 82 (RIM013)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S675	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P180		002AC082677 n°180 - 1	P180	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 78 (RIM007)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S676	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P180		002AC082677 n°180 - 1	P180	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 77 (RIM011)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S677	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P180		002AC082677 n°180 - 1	P180	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 (RIM0C2) - Vol 80 (RIM006) - Vol 82 (RIM013) - Vol 78 (RIM007) - Vol 77 (RIM011)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P180 - S674 - S675 - S676 - S677	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P180		002AC082677 n°180 - 1	P180	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 77 (RIM011)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P181	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002AC082677 n°181 - 1	P181	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 80 (RIM006)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S678	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181	Donnant sur l'extérieur	002AC082677 n°181 - 1	P181	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 82 (RIM013)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S679	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181	Donnant sur l'extérieur	002AC082677 n°181 - 1	P181	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 80 (RIM006) - Vol 82 (RIM013)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S678 - S679	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181	Donnant sur l'extérieur	002AC082677 n°181 - 1	P181	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 (RIM0C2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P182	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002AC082677 n°182 - 1	P182	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 (RIM0C2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182	Mur de refend	002AC082677 n°182 - 1	P182	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 82 (RIM013)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S680	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182	Mur de refend	002AC082677 n°182 - 1	P182	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 80 (RIM006)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S681	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182	Mur de refend	002AC082677 n°182 - 1	P182	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 78 (RIM007)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S682	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182	Mur de refend	002AC082677 n°182 - 1	P182	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 79 (RIM008)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S683	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182	Mur de refend	002AC082677 n°182 - 1	P182	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 77 (RIM011)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S684	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182	Mur de refend	002AC0 82677 n °182 - 1	P182	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 77 (RIM011)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182	Mur de refend	002AC0 82677 n °182 - 1	P182	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 78 (RIM007)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S685	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182	Mur de refend	002AC0 82677 n °182 - 1	P182	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 (RIM0C2) - Vol 82 (RIM013) - Vol 80 (RIM006) - Vol 78 (RIM007) - Vol 79 (RIM008) - Vol 77 (RIM011)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P182 - S680 - S681 - S682 - S683 - S684 - S685	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182	Mur de refend	002AC0 82677 n °182 - 1	P182	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 (RIM0C2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P183	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative	002AC0 82677 n °183 - 1	P183	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 (RIM0C2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183	Cloisons séparative	002AC0 82677 n °183 - 1	P183	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 82 (RIM013)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S686	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183	Cloisons séparative	002AC0 82677 n °183 - 1	P183	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 80 (RIM006)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S687	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183	Cloisons séparative	002AC0 82677 n °183 - 1	P183	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 78 (RIM007)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S688	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183	Cloisons séparative	002AC0 82677 n °183 - 1	P183	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 79 (RIM008)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S689	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183	Cloisons séparative	002AC0 82677 n °183 - 1	P183	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 77 (RIM011)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S690	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183	Cloisons séparative	002AC0 82677 n °183 - 1	P183	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 (RIM0C2) - Vol 82 (RIM013) - Vol 80 (RIM006) - Vol 78 (RIM007) - Vol 79 (RIM008) - Vol 77 (RIM011)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P183 - S686 - S687 - S688 - S689 - S690	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183	Cloisons séparative	002AC0 82677 n °183 - 1	P183	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 84 (RIM012)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Métal	S691	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 77 (RIM011)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Métal	S691	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S691						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 79 (RIM008)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Métal	S691	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S691						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 81 (RIM0C2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P184	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °184 - 1	P184 Phase 1	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 (RIM0C2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P184	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °184 - 1	P184 Phase 2	Carton	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 81 (RIM0C2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P184	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°184 - 1	P184 Phase 3	Papier	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 (RIM0C2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P185	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°185 - 1	P185	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 (RIM0C2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002AC082677 n°185 - 1	P185	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 (RIM0C2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S692	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002AC082677 n°185 - 1	P185	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 85 (RIM005)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S754	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002AC082677 n°185 - 1	P185	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S755	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002AC082677 n°185 - 1	P185	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 86 (RIM014)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S756	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002AC082677 n°185 - 1	P185	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002AC082677 n°185 - 1	P185	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 (RIM0C2) - Vol 85 (RIM005) - Vol 89 (RIM003) - Vol 86 (RIM014)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P185 - S692 - S754 - S755 - S756	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002AC082677 n°185 - 1	P185	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 81 (RIM0C2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P186	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °186 - 1	P186	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 (RIM0C2)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P187	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °187 - 1	P187	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 (RIM0C2)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002AC0 82677 n °187 - 1	P187	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S752	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002AC0 82677 n °187 - 1	P187	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002AC0 82677 n °187 - 1	P187	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 85 (RIM005)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S753	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002AC0 82677 n °187 - 1	P187	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 (RIM0C2) - Vol 89 (RIM003) - Vol 85 (RIM005)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P187 - S752 - S753	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002AC0 82677 n °187 - 1	P187	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 80 (RIM006)	Revêtement t de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P188	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 82677 n °188 - 1	P188	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 (RIM0C2)	Revêtement t de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S693	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002AC0 82677 n °188 - 1	P188	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 82 (RIM013)	Revêtement t de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S694	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002AC0 82677 n °188 - 1	P188	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 77 (RIM011)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S695	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002AC082677 n°188 - 1	P188	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 78 (RIM007)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S696	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002AC082677 n°188 - 1	P188	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 (RIM0C2) - Vol 82 (RIM013) - Vol 77 (RIM011) - Vol 78 (RIM007)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S693 - S694 - S695 - S696	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002AC082677 n°188 - 1	P188	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 77 (RIM011)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Métal	S697	Réalisation d'un sondage						Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 78 (RIM007)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Métal	S697	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S697						Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 79 (RIM008)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Métal	S697	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S697						Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 80 (RIM006)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Métal	S697	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S697						Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 82 (RIM013)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Métal	S697	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S697						Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 84 (RIM012)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Métal	S697	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S697						Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 85 (RIM005)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P189	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°189 - 1	P189	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 86 (RIM014)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S698	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002AC082677 n°189 - 1	P189	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 87 (RIM015)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S699	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002AC082677 n°189 - 1	P189	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S700	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002AC082677 n°189 - 1	P189	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92 (RIM002)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S701	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002AC082677 n°189 - 1	P189	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 94 (RIM001)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S702	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002AC082677 n°189 - 1	P189	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 90 (RIM018)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S733	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002AC082677 n°189 - 1	P189	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 86 (RIM014) - Vol 87 (RIM015) - Vol 89 (RIM003) - Vol 92 (RIM002) - Vol 94 (RIM001) - Vol 90 (RIM018)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S698 - S699 - S700 - S701 - S702 - S733	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002AC082677 n°189 - 1	P189	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 85 (RIM005)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P190	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°190 - 2	P190	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 85 (RIM005)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190		002AC082677 n°190 - 2	P190	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 94 (RIM001)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S703	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190		002AC082677 n°190 - 2	P190	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 86 (RIM014)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S734	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190		002AC082677 n°190 - 2	P190	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 90 (RIM018)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S735	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190		002AC082677 n°190 - 2	P190	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S736	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190		002AC082677 n°190 - 2	P190	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 87 (RIM015)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S737	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190		002AC082677 n°190 - 2	P190	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92 (RIM002)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S738	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190		002AC082677 n°190 - 2	P190	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 85 (RIM005) - Vol 94 (RIM001) - Vol 86 (RIM014) - Vol 90 (RIM018) - Vol 89 (RIM003) - Vol 87 (RIM015) - Vol 92 (RIM002)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P190 - S703 - S734 - S735 - S736 - S737 - S738	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190		002AC082677 n°190 - 2	P190	Colle, Dur	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 85 (RIM005)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P191	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002AC082677 n°191 - 1	P191	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 85 (RIM005)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191	Mur de refend	002AC082677 n°191 - 1	P191	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 93 (RIM004)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S724	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191	Mur de refend	002AC082677 n°191 - 1	P191	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 86 (RIM014)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S725	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191	Mur de refend	002AC082677 n°191 - 1	P191	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 87 (RIM015)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S726	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191	Mur de refend	002AC082677 n°191 - 1	P191	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 88 (RIM016)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S727	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191	Mur de refend	002AC082677 n°191 - 1	P191	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 91 (RIM019)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S728	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191	Mur de refend	002AC082677 n°191 - 1	P191	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 90 (RIM018)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S729	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191	Mur de refend	002AC082677 n°191 - 1	P191	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92 (RIM002)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S730	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191	Mur de refend	002AC082677 n°191 - 1	P191	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 89 (RIM003)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S731	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191	Mur de refend	002AC082677 n°191 - 1	P191	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 85 (RIM005) - Vol 93 (RIM004) - Vol 86 (RIM014) - Vol 87 (RIM015) - Vol 88 (RIM016) - Vol 91 (RIM019) - Vol 90 (RIM018) - Vol 92 (RIM002) - Vol 89 (RIM003)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P191 - S724 - S725 - S726 - S727 - S728 - S729 - S730 - S731	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191	Mur de refend	002AC082677 n°191 - 1	P191	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 85 (RIM005)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P192	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°192 - 1	P192	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 91 (RIM019)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S708	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002AC082677 n°192 - 1	P192	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 86 (RIM014)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S709	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002AC082677 n°192 - 1	P192	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 87 (RIM015)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S710	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002AC082677 n°192 - 1	P192	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 88 (RIM016)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S711	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002AC082677 n°192 - 1	P192	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 91 (RIM019) - Vol 86 (RIM014) - Vol 87 (RIM015) - Vol 88 (RIM016)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S708 - S709 - S710 - S711	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002AC082677 n°192 - 1	P192	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 85 (RIM005)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P193	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°193 - 1	P193 Phase 1	Laine de verre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 85 (RIM005)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002AC082677 n°193 - 1	P193 Phase 1	Laine de verre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 93 (RIM004)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S712	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002AC082677 n°193 - 1	P193 Phase 1	Laine de verre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S713	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002AC082677 n°193 - 1	P193 Phase 1	Laine de verre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002AC082677 n°193 - 1	P193 Phase 1	Laine de verre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 85 (RIM005) - Vol 93 (RIM004) - Vol 89 (RIM003)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P193 - S712 - S713	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002AC082677 n°193 - 1	P193 Phase 1	Laine de verre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 85 (RIM005)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P193	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°193 - 1	P193 Phase 2	Enduit, toile, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 85 (RIM005)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002AC082677 n°193 - 1	P193 Phase 2	Enduit, toile, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 93 (RIM004)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S712	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002AC082677 n°193 - 1	P193 Phase 2	Enduit, toile, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S713	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002AC082677 n°193 - 1	P193 Phase 2	Enduit, toile, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 89 (RIM003)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002AC082677 n°193 - 1	P193 Phase 2	Enduit, toile, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 85 (RIM005) - Vol 93 (RIM004) - Vol 89 (RIM003)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P193 - S712 - S713	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002AC082677 n°193 - 1	P193 Phase 2	Enduit, toile, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 85 (RIM005)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P194	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°194 - 1	P194	Matériau fibreux	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S714	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P194		002AC082677 n°194 - 1	P194	Matériau fibreux	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92 (RIM002)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S715	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P194		002AC082677 n°194 - 1	P194	Matériau fibreux	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003) - Vol 92 (RIM002)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S714 - S715	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P194		002AC082677 n°194 - 1	P194	Matériau fibreux	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 86 (RIM014)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P195	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°195 - 1	P195	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 86 (RIM014)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195		002AC082677 n°195 - 1	P195	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 93 (RIM004)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P196	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°196 - 1	P196 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S704 (P196)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002AC082677 n°196 - 1	P196 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 88 (RIM016)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S705 (P196)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002AC082677 n°196 - 1	P196 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 93 (RIM004)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P196	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°196 - 1	P196 Phase 2	Colle, Dur, Ragréage, Analyse globale	Positif	Présence sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S704 (P196)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002AC082677 n°196 - 1	P196 Phase 2	Colle, Dur, Ragréage, Analyse globale	Positif	Présence sur analyse
Vol 88 (RIM016)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S705 (P196)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002AC082677 n°196 - 1	P196 Phase 2	Colle, Dur, Ragréage, Analyse globale	Positif	Présence sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P197	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°197 - 1	P197	Plaque souple, Colle jaune, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 93 (RIM004)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P198	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°198 - 1	P198	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 93 (RIM004)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002AC082677 n°198 - 1	P198	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 88 (RIM016)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S706 (P198)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002AC082677 n°198 - 1	P198	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 91 (RIM019)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S707 (P198)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002AC082677 n°198 - 1	P198	Colle, Dur	Positif	Présence sur analyse
Vol 91 (RIM019)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P199	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°199 - 1	P199 Phase 1	Plaque souple	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 91 (RIM019)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P199	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°199 - 1	P199 Phase 2	Colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 91 (RIM019)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P199	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°199 - 1	P199 Phase 3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 91 (RIM019)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P199	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°199 - 1	P199 Phase 4	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 90 (RIM018)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P200	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°200 - 1	P200	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P201	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°201 - 1	P201	Matériau fibreux	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P202	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002AC082677 n°202 - 1	P202	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 88 (RIM016)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S716	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202	Donnant sur l'extérieur	002AC082677 n°202 - 1	P202	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 87 (RIM015)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S717	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202	Donnant sur l'extérieur	002AC082677 n°202 - 1	P202	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 86 (RIM014)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S718	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202	Donnant sur l'extérieur	002AC082677 n°202 - 1	P202	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 85 (RIM005)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S719	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202	Donnant sur l'extérieur	002AC082677 n°202 - 1	P202	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 93 (RIM004)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S720	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202	Donnant sur l'extérieur	002AC082677 n°202 - 1	P202	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S721	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202	Donnant sur l'extérieur	002AC082677 n°202 - 1	P202	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92 (RIM002)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S722	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202	Donnant sur l'extérieur	002AC082677 n°202 - 1	P202	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 91 (RIM019)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S723	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202	Donnant sur l'extérieur	002AC082677 n°202 - 1	P202	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 88 (RIM016) - Vol 87 (RIM015) - Vol 86 (RIM014) - Vol 85 (RIM005) - Vol 93 (RIM004) - Vol 89 (RIM003) - Vol 92 (RIM002) - Vol 91 (RIM019)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S716 - S717 - S718 - S719 - S720 - S721 - S722 - S723	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202	Donnant sur l'extérieur	002AC082677 n°202 - 1	P202	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 86 (RIM014)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P203	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°203 - 1	P203	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 86 (RIM014)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002AC082677 n°203 - 1	P203	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92 (RIM002)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P204	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°204 - 1	P204 Phase 1	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 89 (RIM003)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S732	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002AC082677 n°204 - 1	P204 Phase 1	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92 (RIM002)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P204	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°204 - 1	P204 Phase 2	Carton	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S732	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002AC082677 n°204 - 1	P204 Phase 2	Carton	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92 (RIM002)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P204	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°204 - 1	P204 Phase 3	Papier	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RIM003)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S732	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002AC082677 n°204 - 1	P204 Phase 3	Papier	Négatif	Négatif sur analyse

Toiture

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	P177	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°177 - 1	P177	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	S647 (P177)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002AC082677 n°177 - 1	P177	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	S648 (P177)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002AC082677 n°177 - 1	P177	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	S649 (P177)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002AC082677 n°177 - 1	P177	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse



Amiante

Toiture

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	S650 (P177)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002AC082677 n°177 - 1	P177	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	S651 (P177)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002AC082677 n°177 - 1	P177	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	S652 (P177)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002AC082677 n°177 - 1	P177	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	S653 (P177)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002AC082677 n°177 - 1	P177	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	S654 (P177)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002AC082677 n°177 - 1	P177	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	S655 (P177)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002AC082677 n°177 - 1	P177	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	S656 (P177)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002AC082677 n°177 - 1	P177	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	S657 (P177)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002AC082677 n°177 - 1	P177	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Mitron	P178	Réalisation d'un prélèvement		002AC082677 n°178 - 1	P178	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse



Amiante

Toiture

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Mitron	S658 (P178)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P178		002AC082677 n°178 - 1	P178	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Mitron	S659 (P178)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P178		002AC082677 n°178 - 1	P178	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Mitron	S660 (P178)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P178		002AC082677 n°178 - 1	P178	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Mitron	S661 (P178)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P178		002AC082677 n°178 - 1	P178	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Mitron	S662 (P178)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P178		002AC082677 n°178 - 1	P178	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Mitron	S663 (P178)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P178		002AC082677 n°178 - 1	P178	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Mitron	S664 (P178)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P178		002AC082677 n°178 - 1	P178	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Mitron	S665 (P178)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P178		002AC082677 n°178 - 1	P178	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Mitron	S666 (P178)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P178		002AC082677 n°178 - 1	P178	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse



Amiante

Toiture

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 76 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Mitron	S667 (P178)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P178		002AC0 82677 n °178 - 1	P178	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés à titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
R+1							
P118	Revêtement de mur	Colle, Dur	Vol 44 (RIM120) - Vol 44 (RIM120)	2,84 m			
P121	Revêtement de mur	Colle, Dur	Vol 43 (RIM119) - Vol 43 (RIM119)	2,98 m			
P122	Revêtement de mur	Colle, Dur	Vol 42 (RIM118) - Vol 42 (RIM118)	2,96 m			
P125	Revêtement de mur	Colle, Dur	Vol 41 (RIM117) - Vol 41 (RIM117)	2,71 m			
P127	Revêtement de mur	Colle, Dur	Vol 40 (RIM115) - Vol 40 (RIM115)	2,48 m			
P139	Revêtement de mur	Colle, Dur	Vol 49 (RIM112) - Vol 58 (RIM110) - Vol 58 (RIM110) - Vol 57 (RIM108) - Vol 57 (RIM108) - Vol 56 (RIM107) - Vol 55 (RIM106) - Vol 54 (RIM105) - Vol 52 (RIM103) - Vol 51 (RIM102) - Vol 50 (RIM101) - Vol 53 (RIM104)	93,72 m			
S524	Revêtement de sol	Dalles plastiques	Vol 68 (RIM1C1)	90,4 m		69,01 m²	
Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)

R+2

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
R+2							
P96	Revêtement de mur	Colle, Dur	Vol 38 (RIM207) - Vol 38 (RIM207) - Vol 38 (RIM207) - Vol 38 (RIM207) - Vol 32 (RIM201) - Vol 32 (RIM201) - Vol 33 (RIM202) - Vol 33 (RIM202) - Vol 34 (RIM203) - Vol 34 (RIM203) - Vol 35 (RIM204) - Vol 35 (RIM204) - Vol 36 (RIM205) - Vol 36 (RIM205) - Vol 37 (RIM206) - Vol 37 (RIM206) - Vol 39 (RIM208) - Vol 39 (RIM208) - Vol 39 (RIM208) - Vol 39 (RIM208) - Vol 39 (RIM208) - Vol 31 (RIM210) - Vol 31 (RIM210) - Vol 31 (RIM210) - Vol 31 (RIM210) - Vol 30 (RIM212) - Vol 30 (RIM212)	285,81 m			
P98	Revêtement de mur	Colle, Dur	Vol 36 (RIM205) - Vol 36 (RIM205)	3,26 m			
P100	Revêtement de mur	Colle, Dur	Vol 34 (RIM203) - Vol 34 (RIM203)	3,07 m			
S494	Revêtement de sol	Dalles plastiques	Vol 64 (RIM2C2)	100,23 m		85,88 m²	
P171	Revêtement de mur	Colle, Dur	Vol 64 (RIM2C2)	98,39 m			
S767	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	Vol 32 (RIM201)	17,07 m			
Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
R+3							
S1	Revêtement de sol	Dalles plastiques	Vol 1 (RIM3C1)	99,06 m		88,74 m²	

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
				R+3			
P22	Revêtement de mur	Colle, Dur	Vol 7 (RIM306) - Vol 7 (RIM306)	3,11 m			

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
R+3							
P42	Revêtement de mur	Colle, Dur	Vol 13 (RIM324) - Vol 13 (RIM324) - Vol 13 (RIM324) - Vol 13 (RIM324) - Vol 13 (RIM324) - Vol 4 (RIM323) - Vol 4 (RIM323) - Vol 4 (RIM323) - Vol 14 (RIM322) - Vol 14 (RIM322) - Vol 14 (RIM322) - Vol 15 (RIM321) - Vol 15 (RIM321) - Vol 15 (RIM321) - Vol 16 (RIM320) - Vol 16 (RIM320) - Vol 16 (RIM320) - Vol 17 (RIM319) - Vol 17 (RIM319) - Vol 17 (RIM319) - Vol 18 (RIM318) - Vol 18 (RIM318) - Vol 18 (RIM318) - Vol 18 (RIM318) - Vol 19 (RIM317) - Vol 19 (RIM31				

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
R+3							
P47	Revêtement de mur	Colle, Dur	Vol 17 (RIM319) - Vol 17 (RIM319)	2,95 m			
P49	Revêtement de mur	Colle, Dur	Vol 19 (RIM317) - Vol 19 (RIM317)	2,54 m			
P50	Revêtement de mur	Colle, Dur	Vol 20 (RIM315) - Vol 20 (RIM315)	2,99 m			
P168 Phase 3	Revêtement de sol	Colle noire et ragréage indissociables	Vol 61 (RIM3E2) - Vol 74 (RIM2E2) - Vol 75 (RIM1E2) - Vol 83 (RIM0E2)	76,7 m		84,33 m²	
Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
RDC							
P195	Revêtement de mur	Colle, Dur	Vol 86 (RIM014) - Vol 86 (RIM014) - Vol 86 (RIM014)	8,53 m			
P196 Phase 2	Revêtement de sol	Colle, Dur, Ragréage, Analyse globale	Vol 93 (RIM004) - Vol 89 (RIM003) - Vol 88 (RIM016)	60,8 m		70,65 m²	
P198	Revêtement de mur	Colle, Dur	Vol 93 (RIM004) - Vol 93 (RIM004) - Vol 88 (RIM016) - Vol 91 (RIM019) - Vol 91 (RIM019)	46,15 m			

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	R-1	R-1 - Plan de repérage - Actions menées
	R-1	R-1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3	R+3 - MPCA Toutes catégories confondues
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture	Toiture - MPCA Toiture et étanchéité

R-1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES


Référence:
002AC082677

Légende

Localisation dun prélèvement négatif

Localisation dun sondage négatif

Localisation dun sondage positif

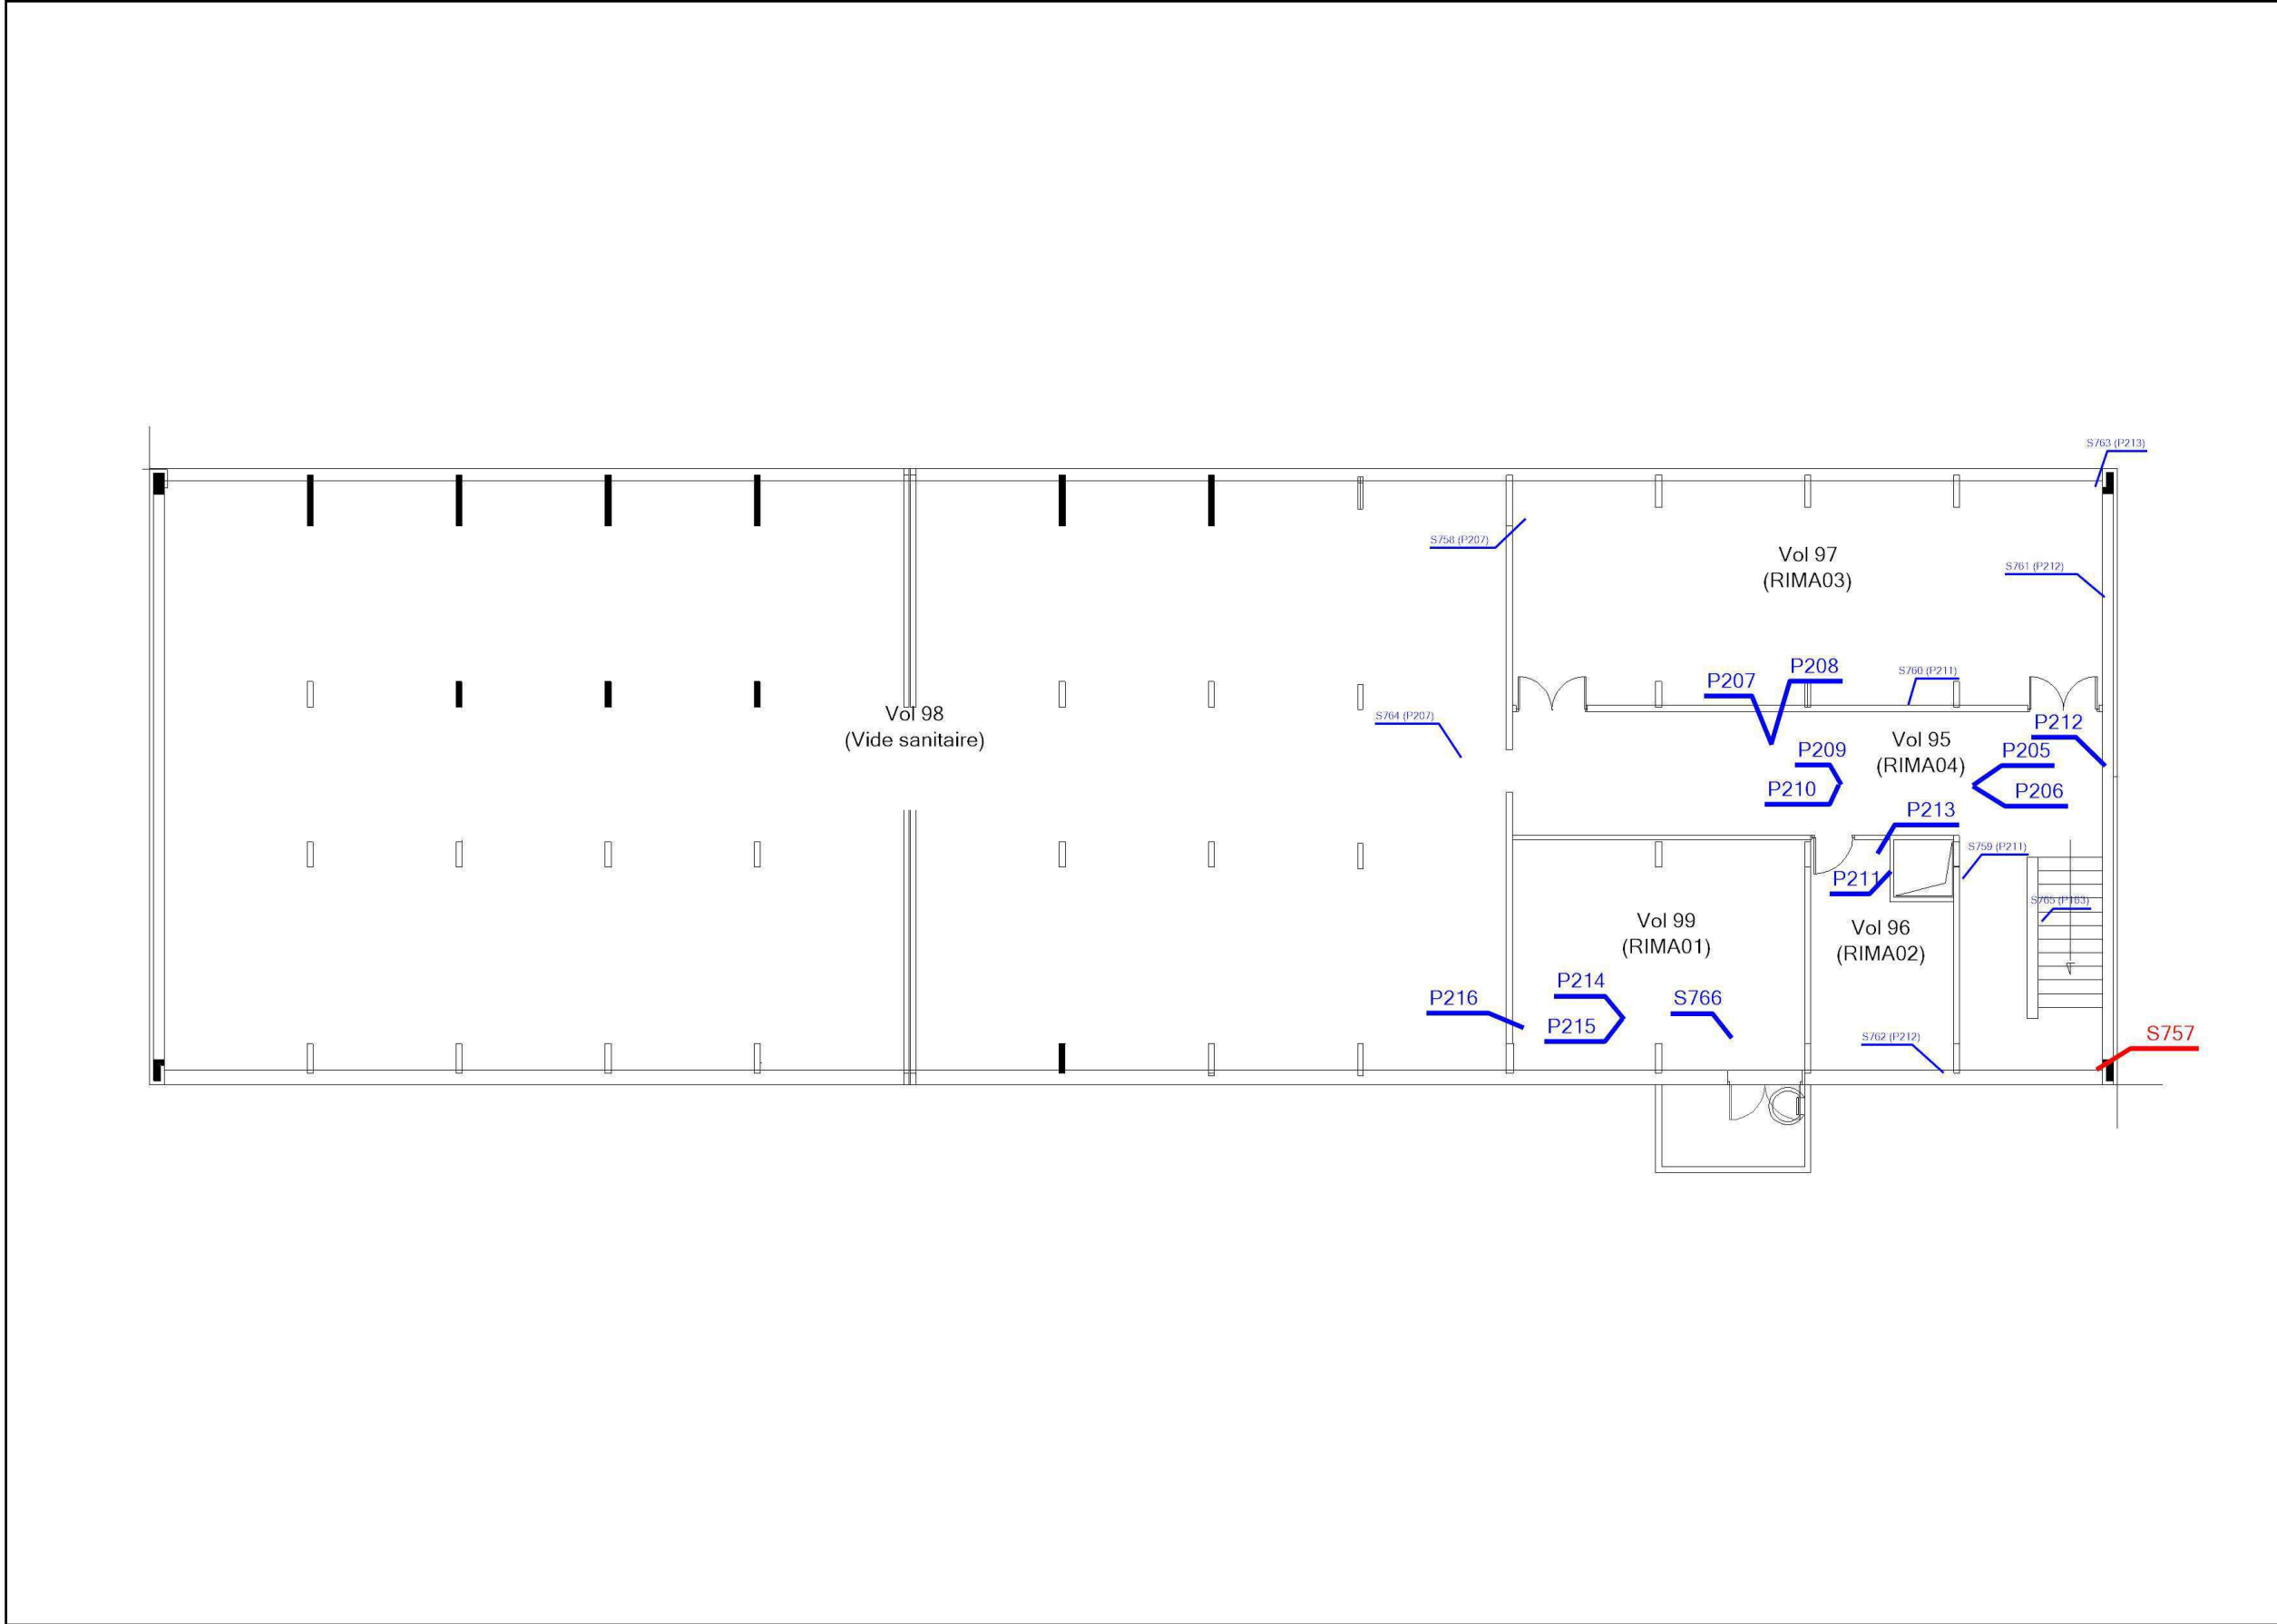

Adresse du bien

1 Avenue du Professeur Jean Poulhes
31400 TOULOUSE

Désignation

Rangueil - Internat de médecine

Date intervention

25/03/2021


Techniciens intervenant

COLINET JULIEN

Légende



S757: Conduit en fibres-ciment

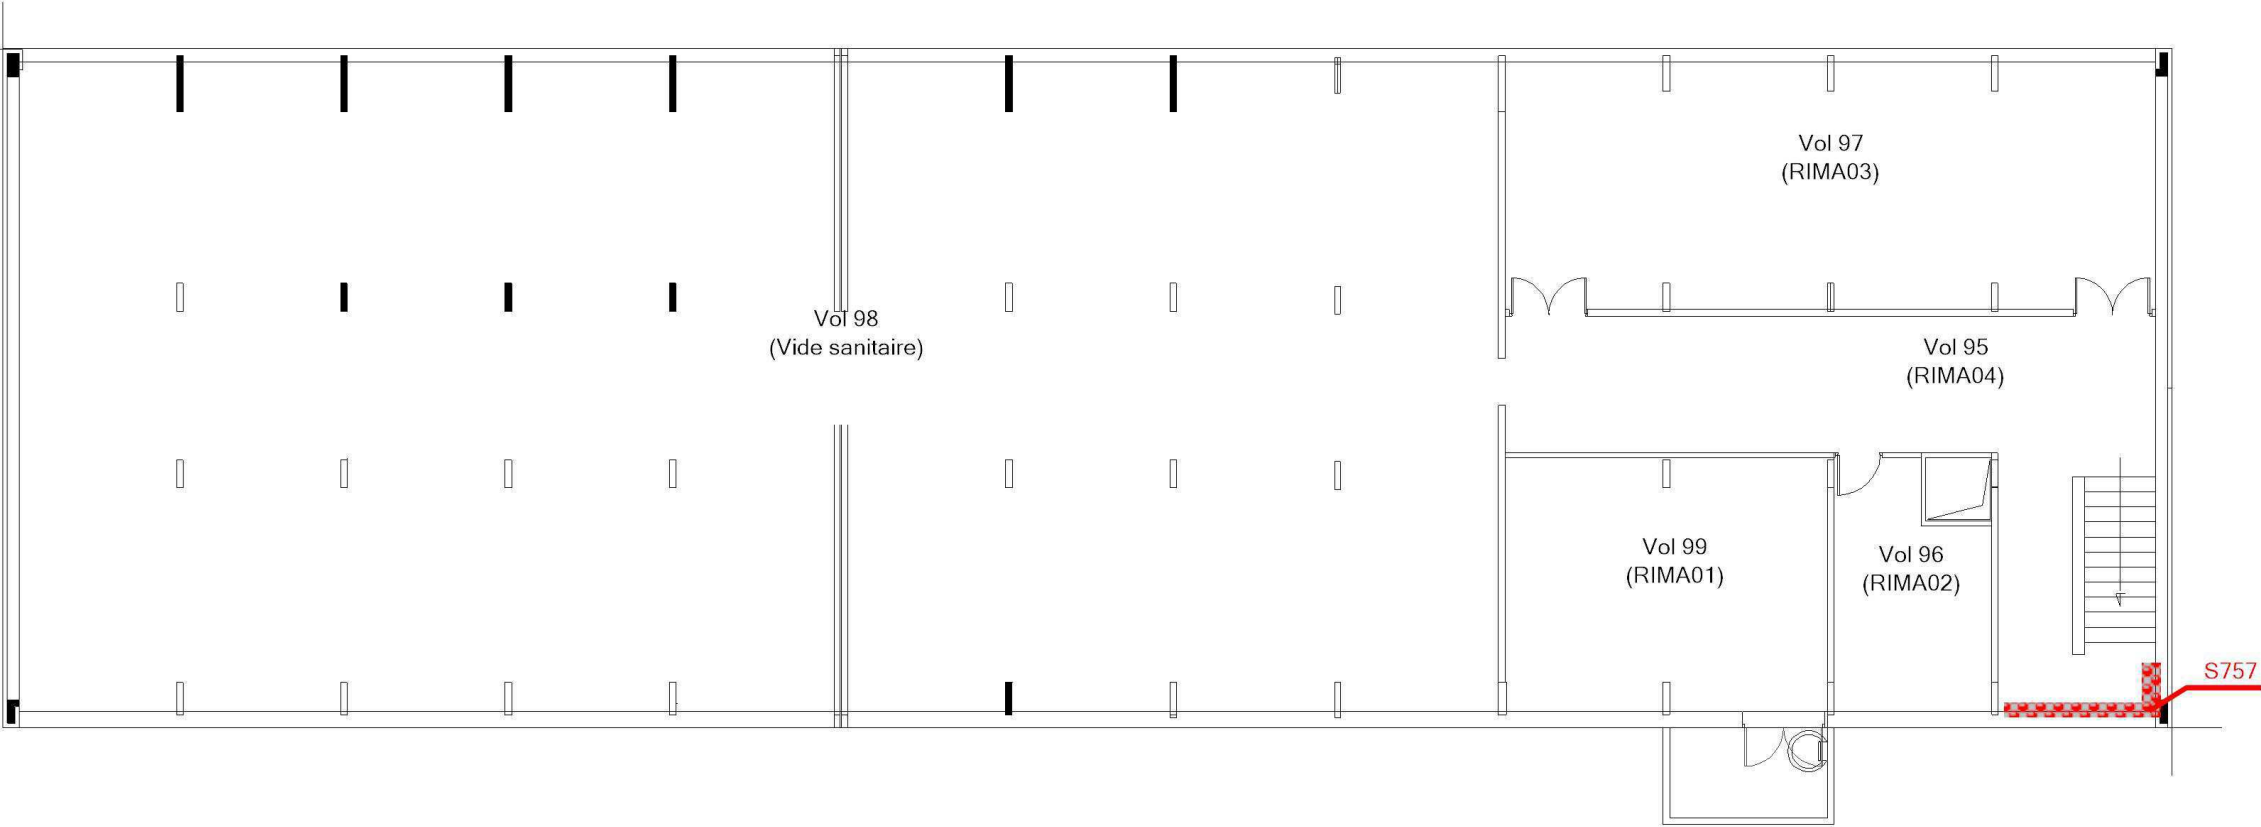

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC082677


Légende

Localisation d'un prélèvement positif

Localisation d'un prélèvement négatif

Localisation dun sondage négatif

Localisation dun sondage positif

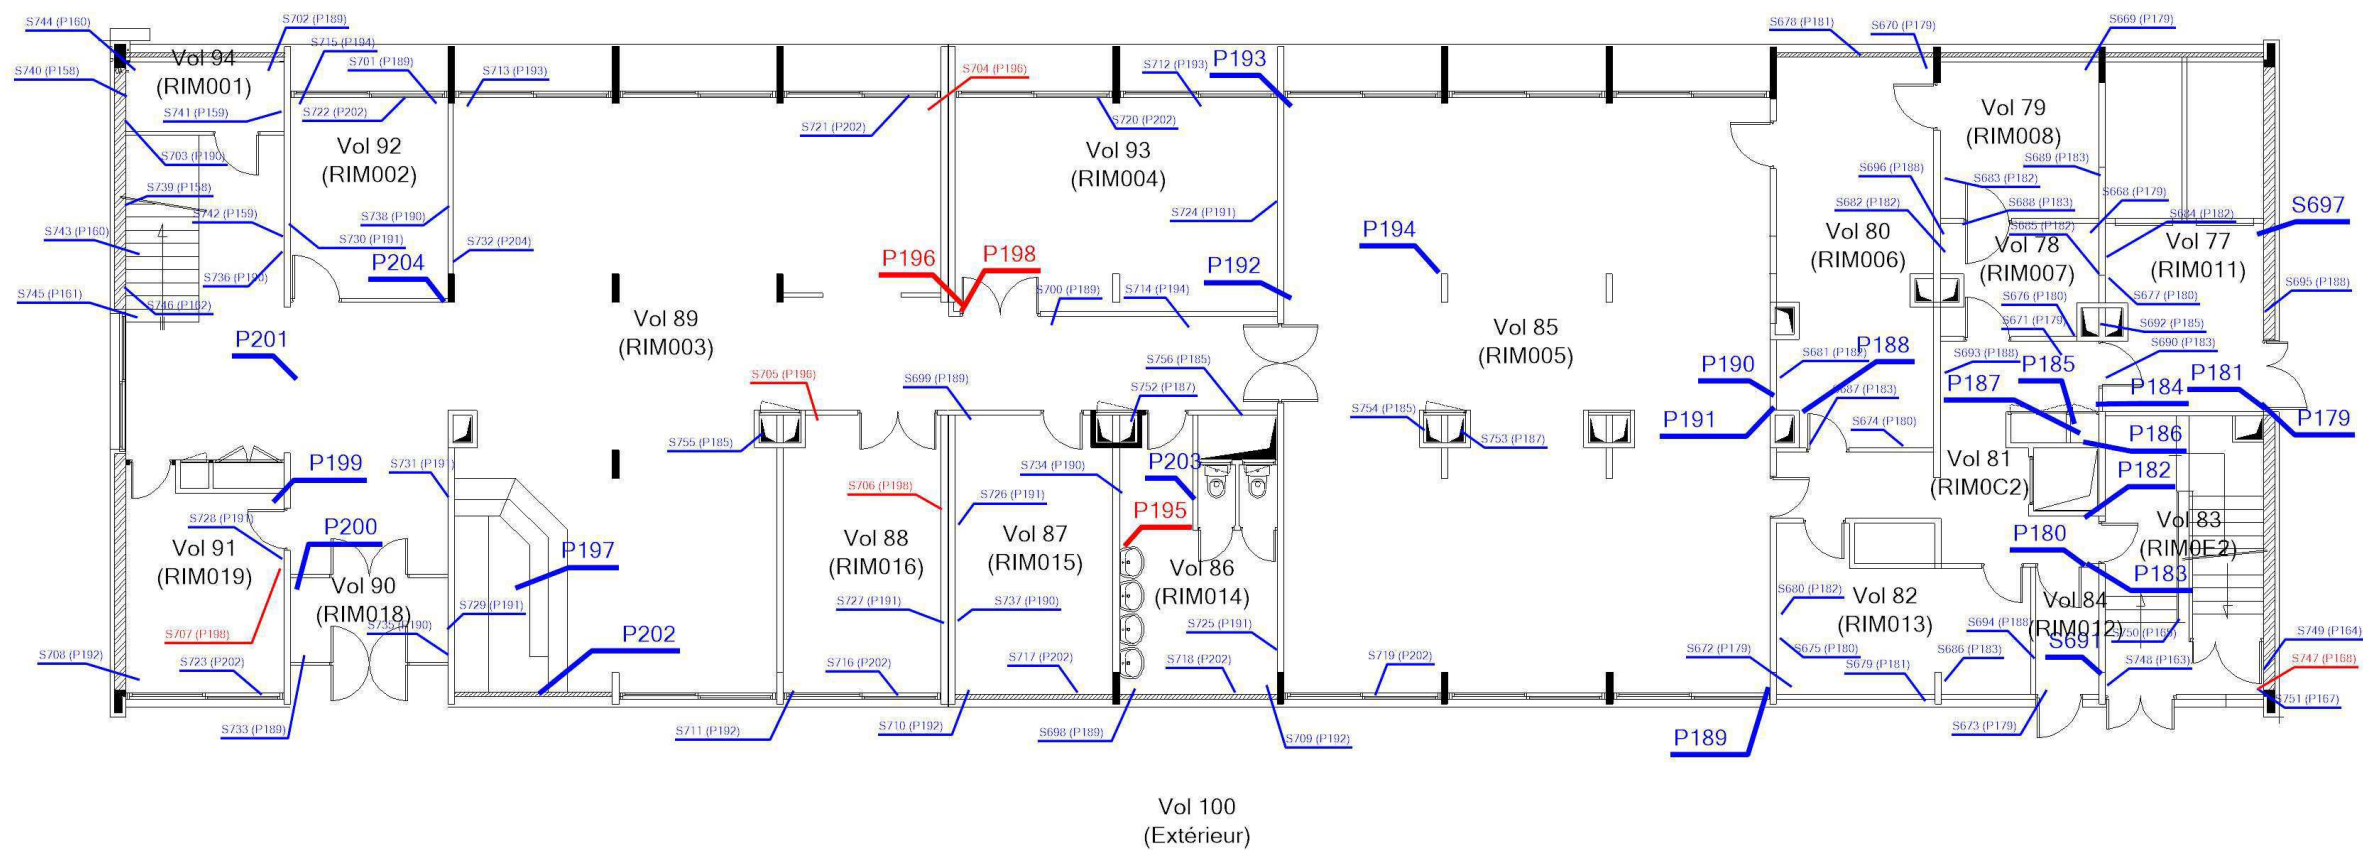

Adresse du bien

1 Avenue du Professeur Jean Poulhes
31400 TOULOUSE

Désignation

Rangueil - Internat de médecine

Date intervention

25/03/2021

Techniciens intervenant

COLINET JULIEN

Légende



P196 : Colle, Dur, Ragréage,
Analyse globale




P195 : Colle de carrelage (faïence)



P198 : Colle de carrelage (plinthe)




P168 : Colle noire et ragréage
indissociables

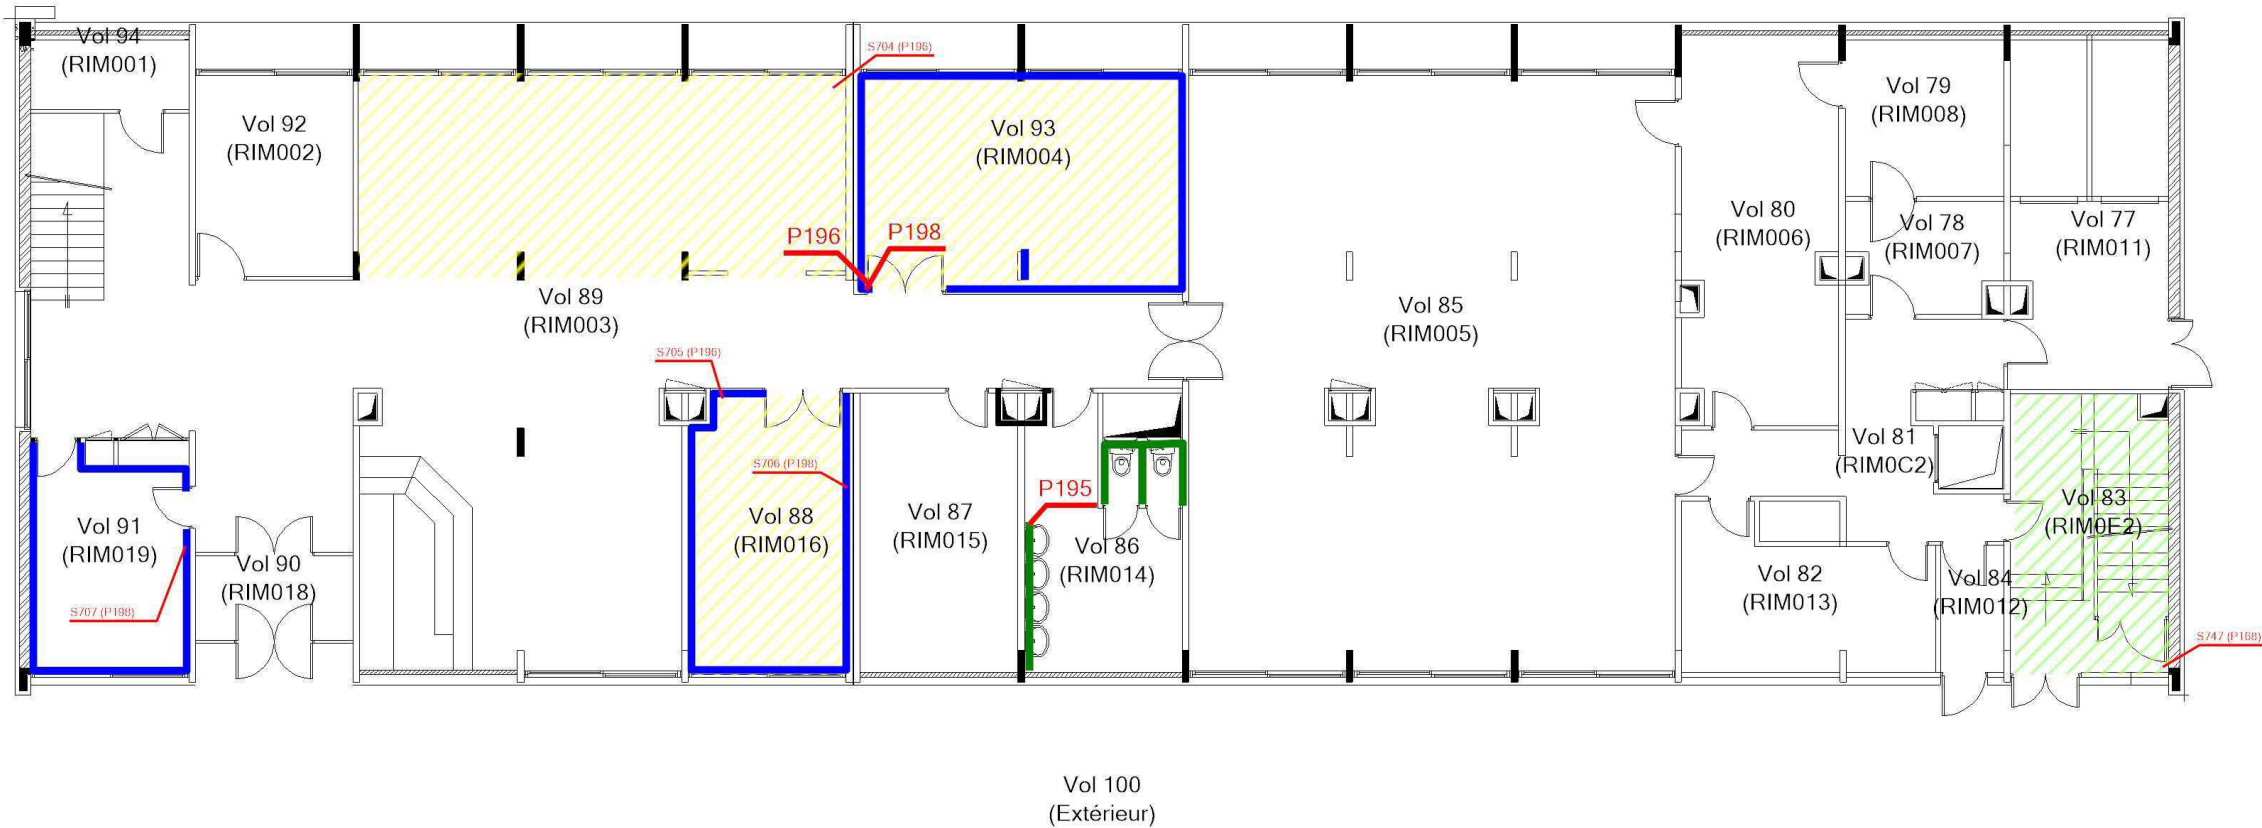

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC082677

Légende

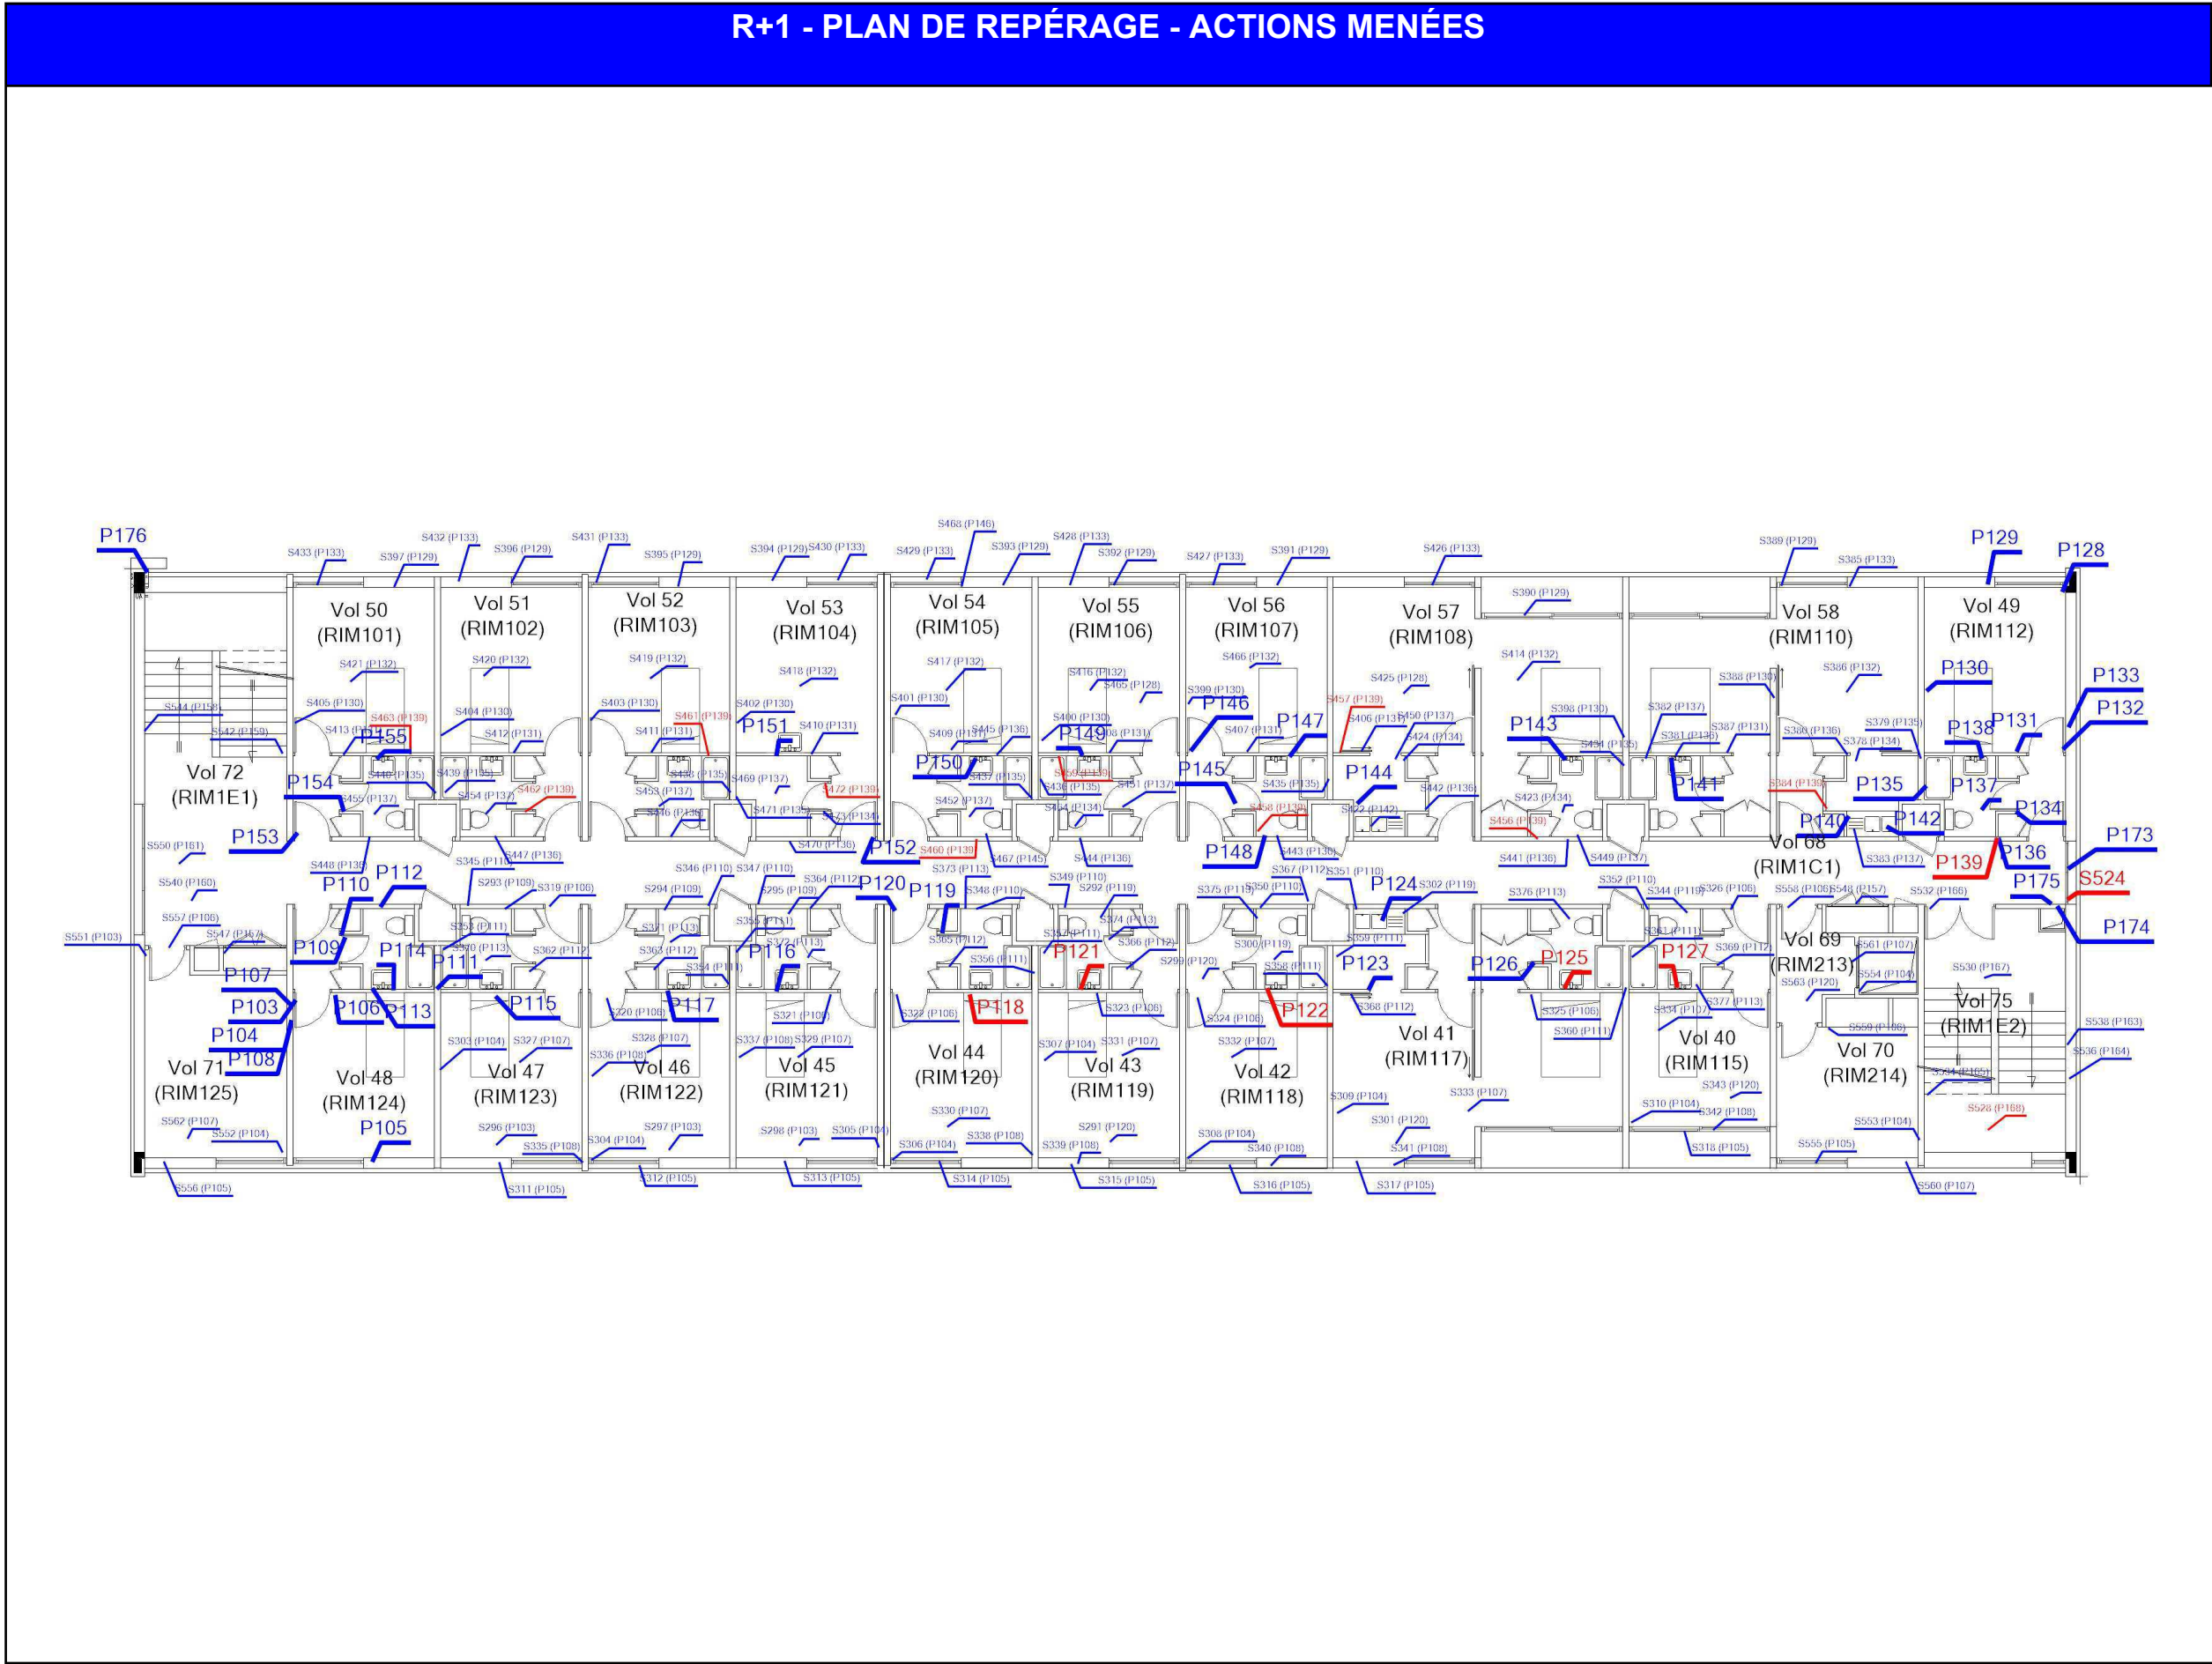

Adresse du bien

1 Avenue du Professeur Jean Poulhes
31400 TOULOUSE

Désignation

Rangueil - Internat de médecine

Date intervention
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100


25/03/2021

Techniciens intervenant

COLINET JULIEN

Légende

	P118 : Colle de carrelage (faïence)
	P121 : Colle de carrelage (faïence)
	P122 : Colle de carrelage (faïence)
	P139 : Colle de carrelage (plinthe)
	S524: Dalles plastiques
	P168 : Colle noire et ragréage indissociables
	P127 : Colle de carrelage (faïence)
	P125 : Colle de carrelage (faïence)
	S767: Colle de carrelage (faïence)

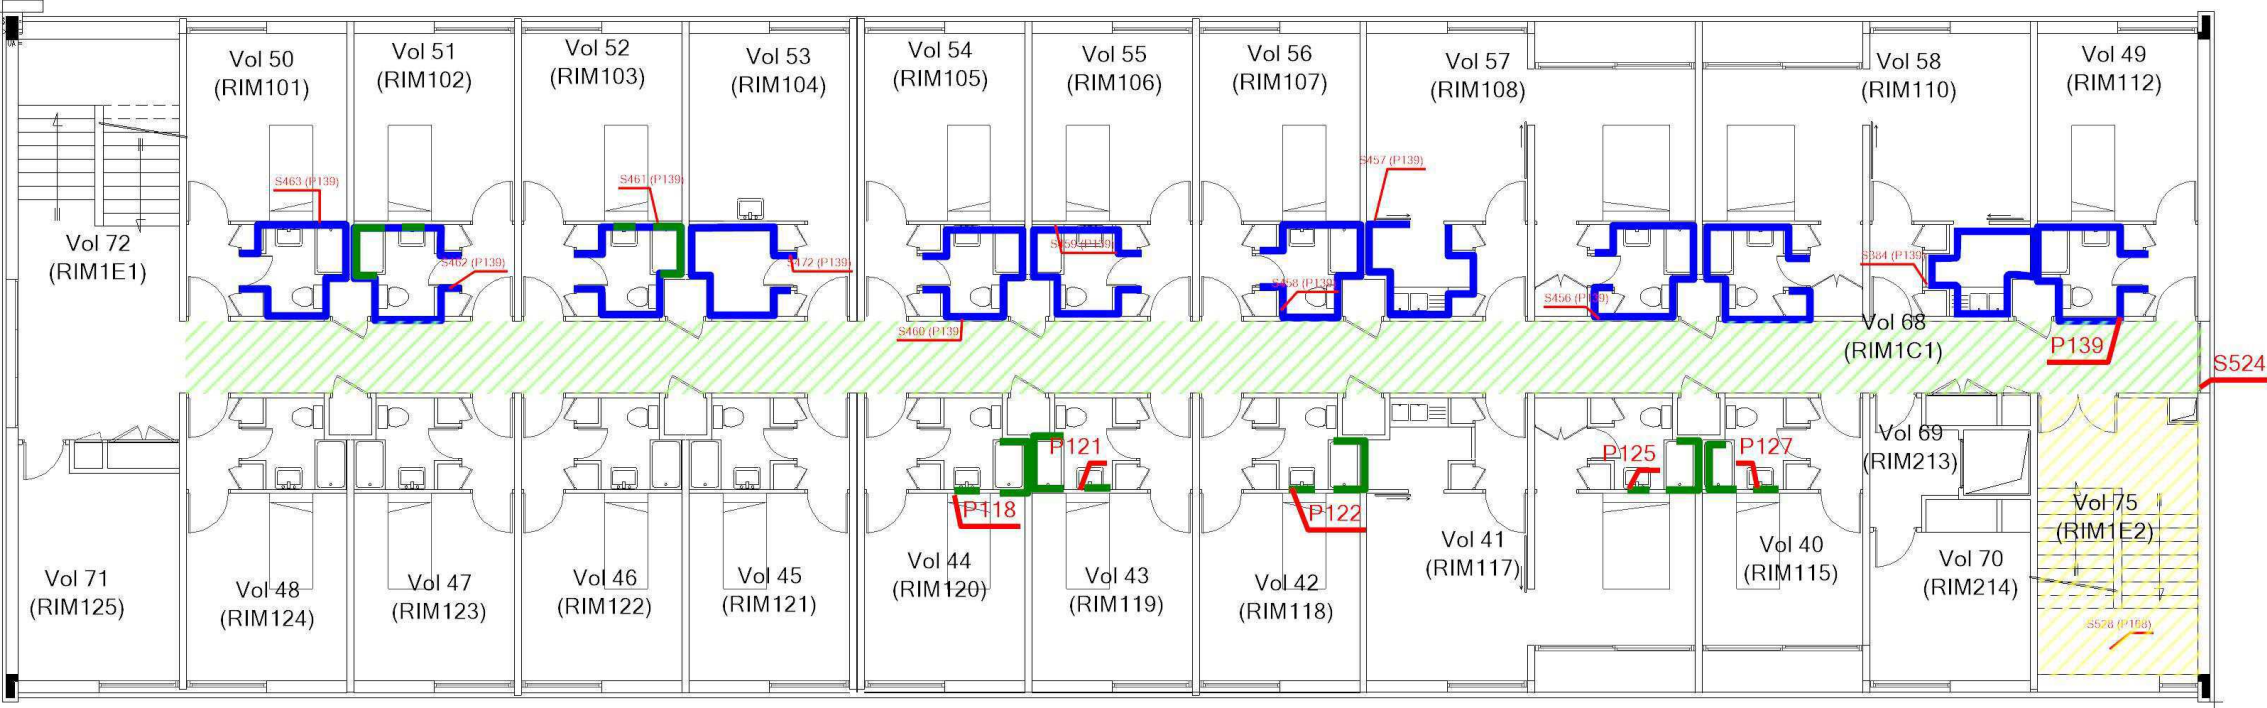


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - Internat de médecine	25/03/2021	COLINET JULIEN

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC082677

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

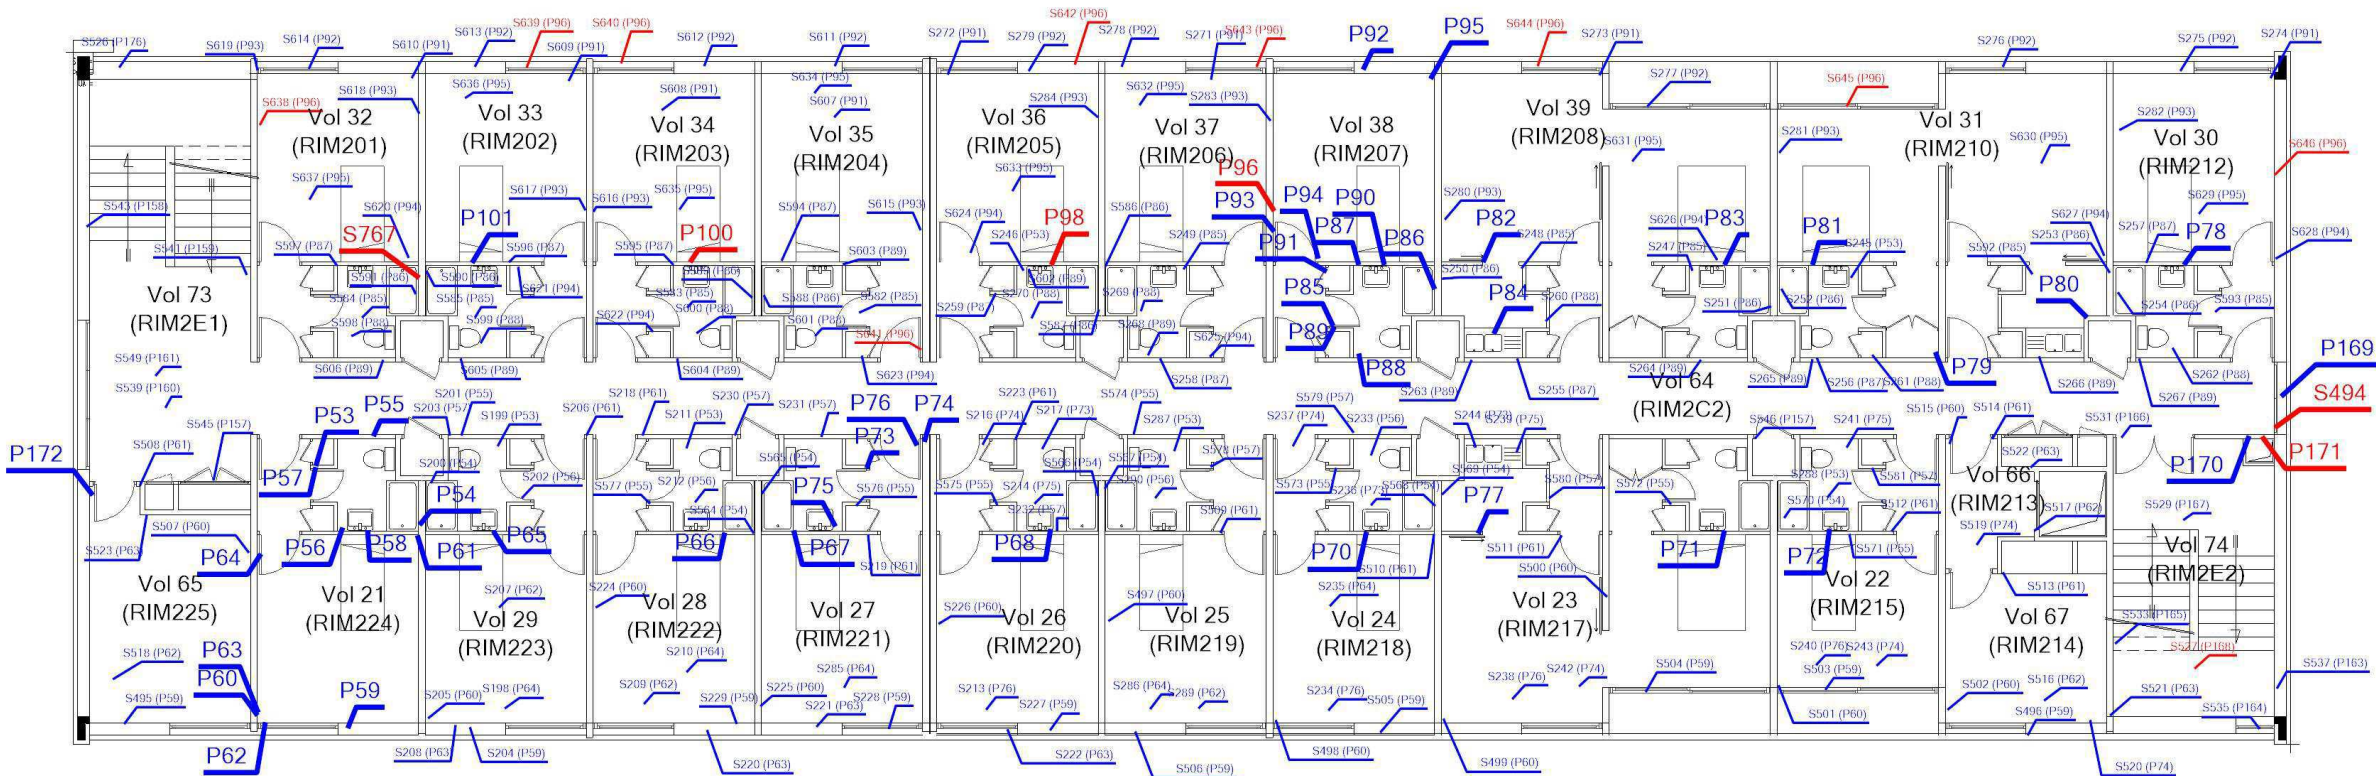

Adresse du bien

1 Avenue du Professeur Jean Poulhes
31400 TOULOUSE

Désignation

Rangueil - Internat de médecine


Date intervention


25/03/2021

Technicien intervenant

COLINET JULIEN

Légende

	S494: Dalles plastiques
	P100 : Colle de carrelage (faïence)
	P96 : Colle de carrelage (plinthe)
	P171 : Colle de carrelage (plinthe)
	P98 : Colle de carrelage (faïence)
	P168 : Colle noire et ragréage indissociables
	S767: Colle de carrelage (faïence)

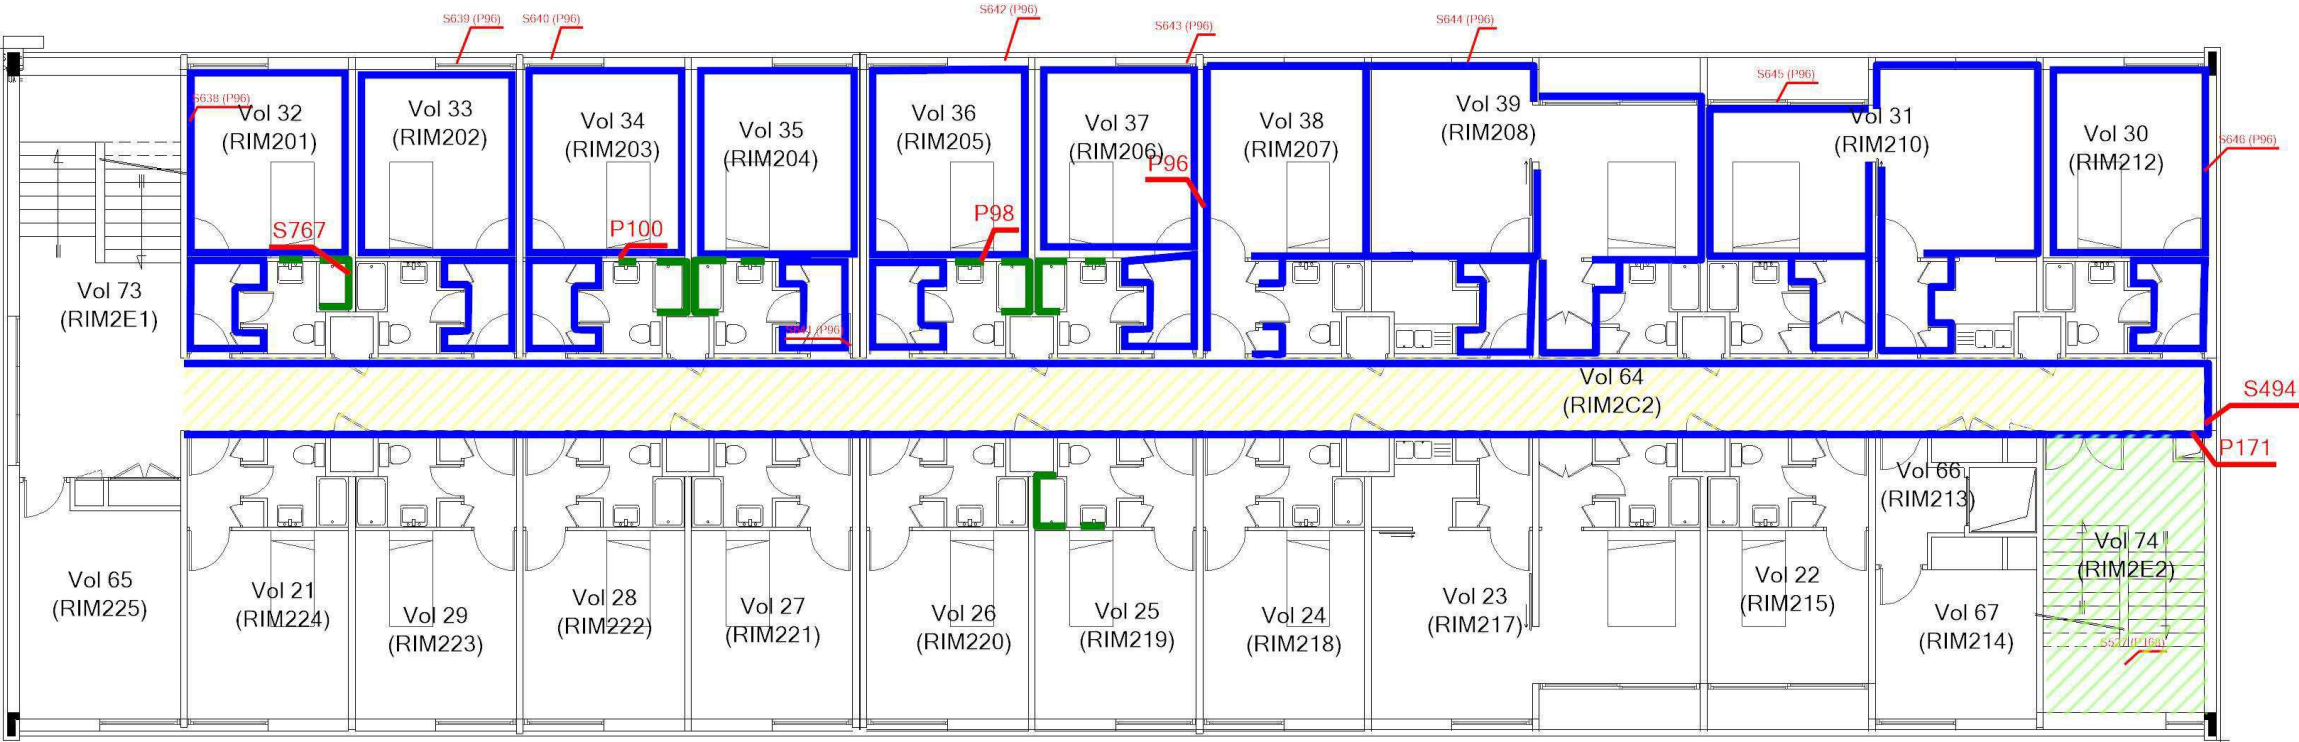


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - Internat de médecine	25/03/2021	COLINET JULIEN


R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC082677


Légende




Localisation dun prélèvement positif




Localisation dun prélèvement négatif



Localisation dun sondage négatif



Localisation dun sondage positif

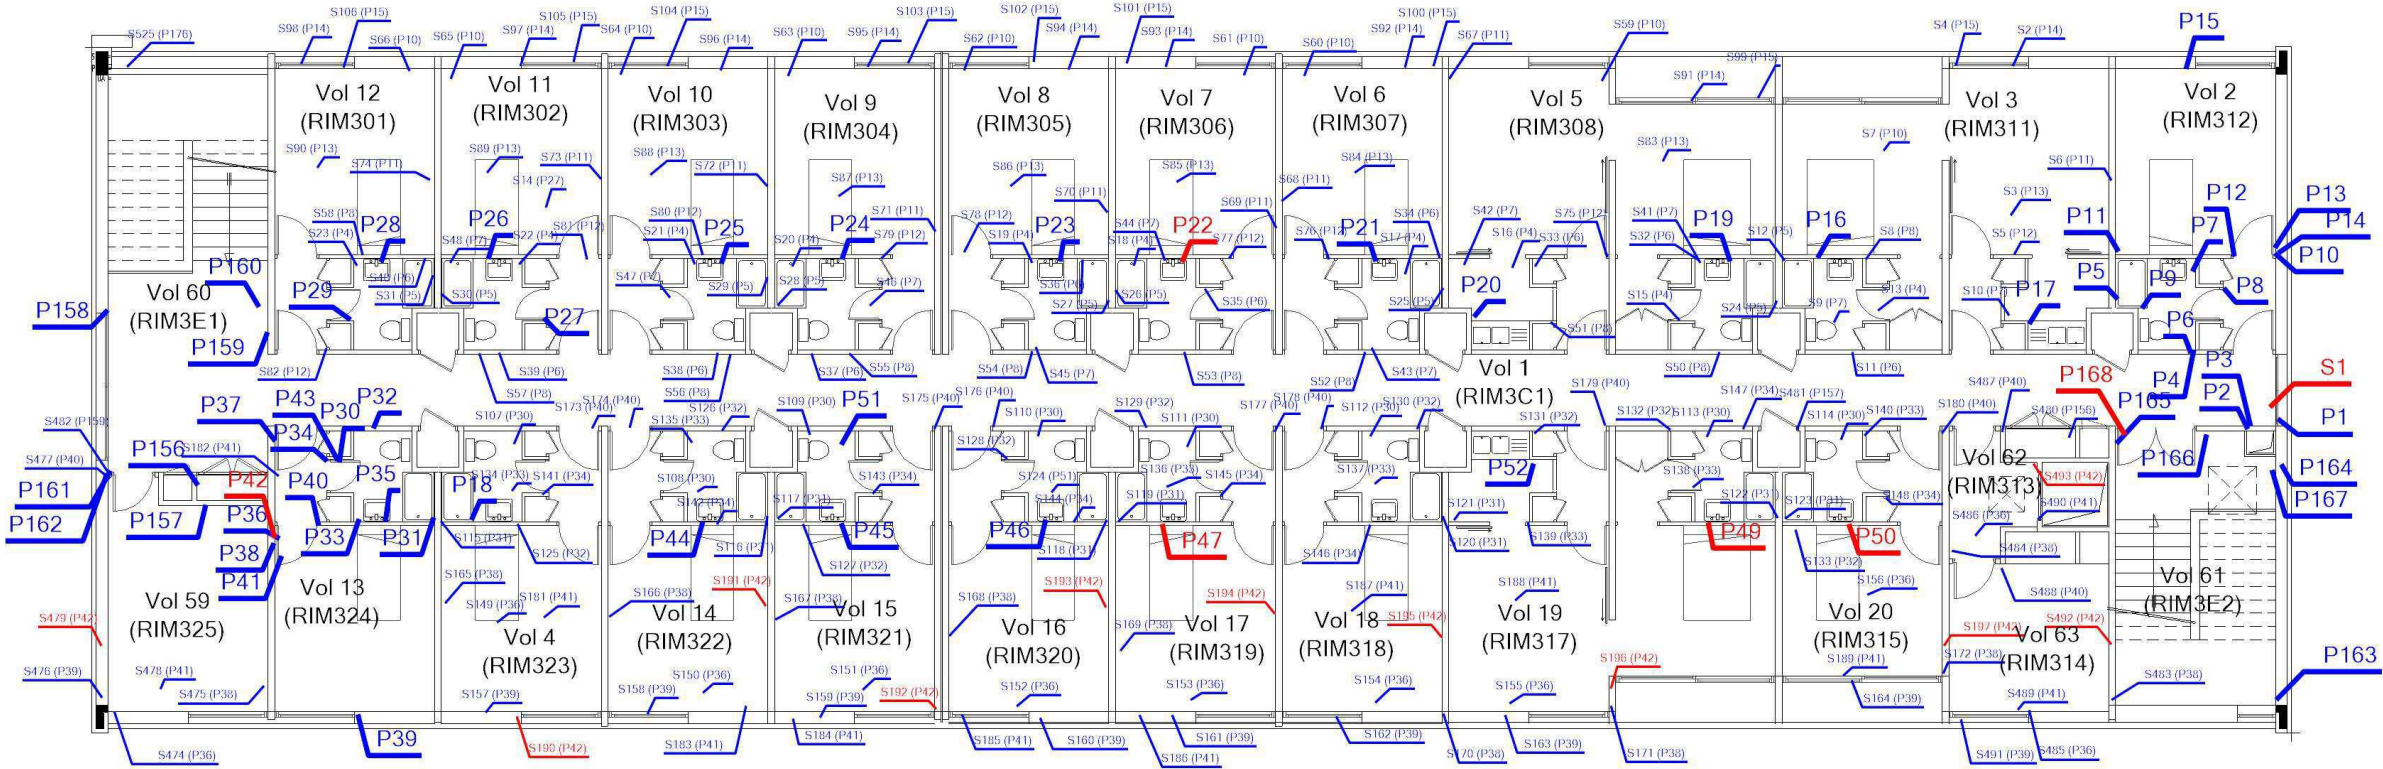

Adresse du bien

1 Avenue du Professeur Jean Poulhes
31400 TOULOUSE

Désignation

Rangueil - Internat de médecine

Date intervention

25/03/2021

Technicien intervenant

COLINET JULIEN

Légende



P47 : Colle de carrelage (faïence)



S1: Dalles plastiques



P22 : Colle de carrelage (faïence)



P49 : Colle de carrelage (faïence)




P168 : Colle noire et ragréage indissociables



P50 : Colle de carrelage (faïence)



P42 : Colle de carrelage (plinthe)

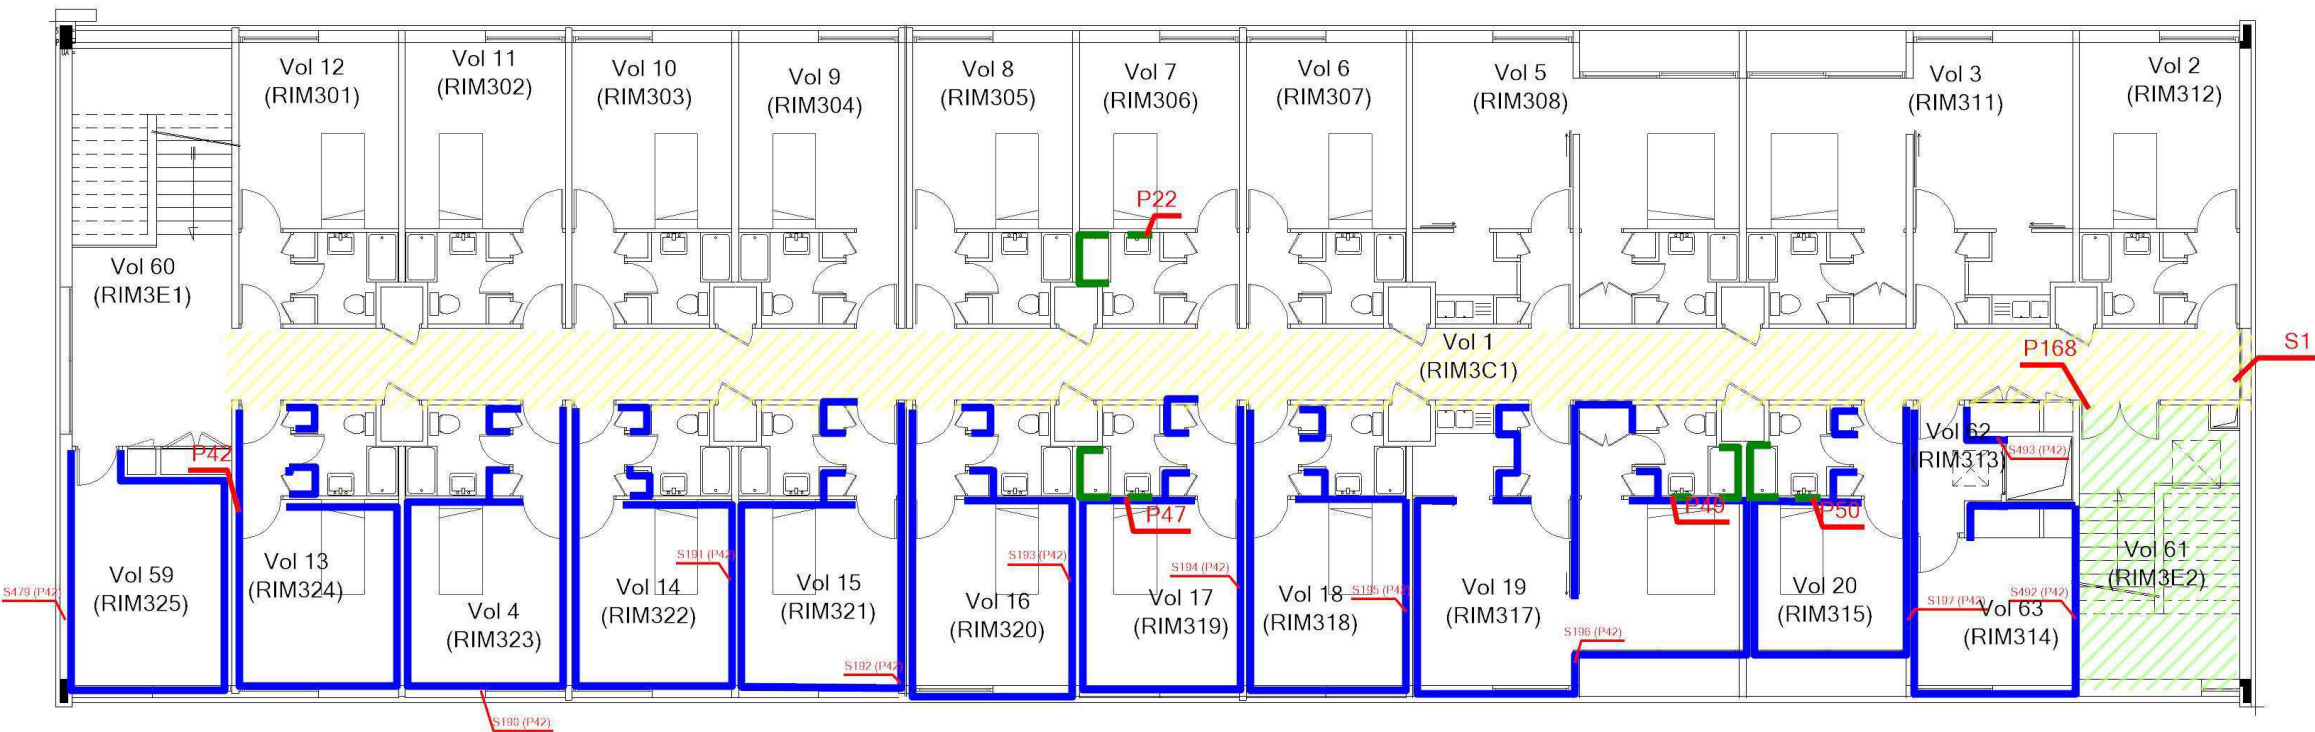

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002AC082677	
Vol 76 (Toiture)	Légende				
		Localisation dun prélèvement positif			
		Localisation dun sondage positif			
	Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE		Rangueil - Internat de médecine	25/03/2021	COLINET JULIEN


Légende



P177 : Conduit



P178 : Mitron

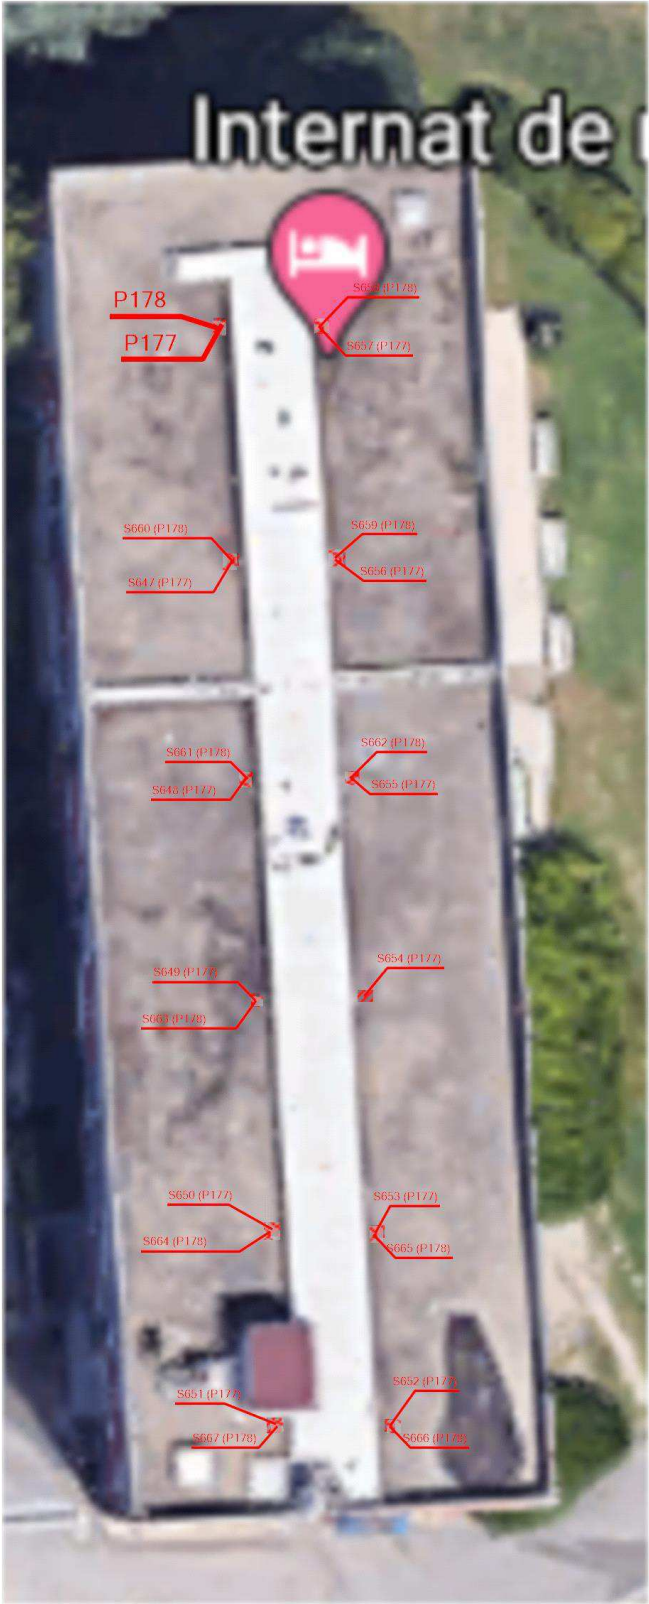

Vol 76
(Toiture)

Adresse du bien

1 Avenue du Professeur Jean Poulhes
31400 TOULOUSE

Désignation

Rangueil - Internat de médecine

Date intervention

25/03/2021

Technicien intervenant

COLINET JULIEN

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002AC082677 n°103 - 1 (P103)	R+1 - Vol 48 (RIM124)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°104 - 1 (P104)	R+1 - Vol 48 (RIM124)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°105 - 1 (P105)	R+1 - Vol 48 (RIM124)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°106 - 1 (P106)	R+1 - Vol 48 (RIM124)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°107 - 1 (P107)	R+1 - Vol 48 (RIM124)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°108 - 1 (P108)	R+1 - Vol 48 (RIM124)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°109 - 1 (P109)	R+1 - Vol 48 (RIM124)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°110 - 1 (P110)	R+1 - Vol 48 (RIM124)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°111 - 1 (P111)	R+1 - Vol 48 (RIM124)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°112 - 1 (P112)	R+1 - Vol 48 (RIM124)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°113 - 1 (P113)	R+1 - Vol 48 (RIM124)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°114 - 1 (P114)	R+1 - Vol 48 (RIM124)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°115 - 1 (P115)	R+1 - Vol 47 (RIM123)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°116 - 1 (P116)	R+1 - Vol 45 (RIM121)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°117 - 1 (P117)	R+1 - Vol 46 (RIM122)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°118 - 1 (P118)	R+1 - Vol 44 (RIM120)	Prélèvement positif
002AC082677 n°119 - 1 (P119)	R+1 - Vol 44 (RIM120)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°120 - 1 (P120)	R+1 - Vol 44 (RIM120)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°121 - 1 (P121)	R+1 - Vol 43 (RIM119)	Prélèvement positif
002AC082677 n°122 - 1 (P122)	R+1 - Vol 42 (RIM118)	Prélèvement positif
002AC082677 n°123 - 1 (P123)	R+1 - Vol 41 (RIM117)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°124 - 1 (P124)	R+1 - Vol 41 (RIM117)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°125 - 1 (P125)	R+1 - Vol 41 (RIM117)	Prélèvement positif
002AC082677 n°126 - 1 (P126)	R+1 - Vol 41 (RIM117)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°127 - 1 (P127)	R+1 - Vol 40 (RIM115)	Prélèvement positif
002AC082677 n°128 - 1 (P128)	R+1 - Vol 49 (RIM112)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°129 - 1 (P129)	R+1 - Vol 49 (RIM112)	Prélèvement négatif

002AC082677 n°130 - 1 (P130)	R+1 - Vol 49 (RIM112)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°131 - 1 (P131)	R+1 - Vol 49 (RIM112)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°132 - 1 (P132)	R+1 - Vol 49 (RIM112)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°133 - 1 (P133)	R+1 - Vol 49 (RIM112)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°134 - 1 (P134)	R+1 - Vol 49 (RIM112)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°135 - 1 (P135)	R+1 - Vol 49 (RIM112)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°136 - 1 (P136)	R+1 - Vol 49 (RIM112)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°137 - 1 (P137)	R+1 - Vol 49 (RIM112)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°138 - 1 (P138)	R+1 - Vol 49 (RIM112)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°139 - 1 (P139)	R+1 - Vol 49 (RIM112)	Prélèvement positif
002AC082677 n°140 - 1 (P140)	R+1 - Vol 58 (RIM110)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°141 - 1 (P141)	R+1 - Vol 58 (RIM110)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°142 - 1 (P142)	R+1 - Vol 58 (RIM110)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°143 - 1 (P143)	R+1 - Vol 57 (RIM108)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°144 - 1 (P144)	R+1 - Vol 57 (RIM108)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°145 - 1 (P145)	R+1 - Vol 56 (RIM107)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°146 - 1 (P146)	R+1 - Vol 56 (RIM107)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°147 - 1 (P147)	R+1 - Vol 56 (RIM107)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°148 - 1 (P148)	R+1 - Vol 56 (RIM107)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°149 - 1 (P149)	R+1 - Vol 55 (RIM106)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°150 - 1 (P150)	R+1 - Vol 54 (RIM105)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°151 - 1 (P151)	R+1 - Vol 53 (RIM104)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°152 - 1 (P152)	R+1 - Vol 53 (RIM104)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°153 - 1 (P153)	R+1 - Vol 50 (RIM101)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°154 - 1 (P154)	R+1 - Vol 50 (RIM101)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°155 - 1 (P155)	R+1 - Vol 50 (RIM101)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°173 - 1 (P173)	R+1 - Vol 68 (RIM1C1)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°174 - 1 (P174)	R+1 - Vol 68 (RIM1C1)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°175 - 1 (P175)	R+1 - Vol 68 (RIM1C1)	Prélèvement négatif
002AC082677 n°176 - 1 (P176)	R+1 - Vol 72 (RIM1E1)	Prélèvement négatif

002AC082677 n°53 - 1 (P53)	R+2 - Vol 21 (RIM224)	Prélevement négatif
002AC082677 n°54 - 1 (P54)	R+2 - Vol 21 (RIM224)	Prélevement négatif
002AC082677 n°55 - 1 (P55)	R+2 - Vol 21 (RIM224)	Prélevement négatif
002AC082677 n°56 - 1 (P56)	R+2 - Vol 21 (RIM224)	Prélevement négatif
002AC082677 n°57 - 1 (P57)	R+2 - Vol 21 (RIM224)	Prélevement négatif
002AC082677 n°58 - 1 (P58)	R+2 - Vol 21 (RIM224)	Prélevement négatif
002AC082677 n°59 - 1 (P59)	R+2 - Vol 21 (RIM224)	Prélevement négatif
002AC082677 n°60 - 1 (P60)	R+2 - Vol 21 (RIM224)	Prélevement négatif
002AC082677 n°61 - 1 (P61)	R+2 - Vol 21 (RIM224)	Prélevement négatif
002AC082677 n°62 - 1 (P62)	R+2 - Vol 21 (RIM224)	Prélevement négatif
002AC082677 n°63 - 1 (P63)	R+2 - Vol 21 (RIM224)	Prélevement négatif
002AC082677 n°64 - 1 (P64)	R+2 - Vol 21 (RIM224)	Prélevement négatif
002AC082677 n°65 - 1 (P65)	R+2 - Vol 29 (RIM223)	Prélevement négatif
002AC082677 n°66 - 1 (P66)	R+2 - Vol 28 (RIM222)	Prélevement négatif
002AC082677 n°67 - 1 (P67)	R+2 - Vol 27 (RIM221)	Prélevement négatif
002AC082677 n°68 - 1 (P68)	R+2 - Vol 26 (RIM220)	Prélevement négatif
002AC082677 n°70 - 1 (P70)	R+2 - Vol 24 (RIM218)	Prélevement négatif
002AC082677 n°71 - 1 (P71)	R+2 - Vol 23 (RIM217)	Prélevement négatif
002AC082677 n°72 - 1 (P72)	R+2 - Vol 22 (RIM215)	Prélevement négatif
002AC082677 n°73 - 1 (P73)	R+2 - Vol 27 (RIM221)	Prélevement négatif
002AC082677 n°74 - 1 (P74)	R+2 - Vol 27 (RIM221)	Prélevement négatif
002AC082677 n°75 - 1 (P75)	R+2 - Vol 27 (RIM221)	Prélevement négatif
002AC082677 n°76 - 1 (P76)	R+2 - Vol 27 (RIM221)	Prélevement négatif
002AC082677 n°77 - 1 (P77)	R+2 - Vol 23 (RIM217)	Prélevement négatif
002AC082677 n°78 - 1 (P78)	R+2 - Vol 30 (RIM212)	Prélevement négatif
002AC082677 n°79 - 1 (P79)	R+2 - Vol 31 (RIM210)	Prélevement négatif
002AC082677 n°80 - 1 (P80)	R+2 - Vol 31 (RIM210)	Prélevement négatif
002AC082677 n°81 - 1 (P81)	R+2 - Vol 31 (RIM210)	Prélevement négatif
002AC082677 n°82 - 1 (P82)	R+2 - Vol 39 (RIM208)	Prélevement négatif
002AC082677 n°83 - 1 (P83)	R+2 - Vol 39 (RIM208)	Prélevement négatif

002AC082677 n°84 - 1 (P84)	R+2 - Vol 39 (RIM208)	Prélevement négatif
002AC082677 n°85 - 1 (P85)	R+2 - Vol 38 (RIM207)	Prélevement négatif
002AC082677 n°87 - 1 (P87)	R+2 - Vol 38 (RIM207)	Prélevement négatif
002AC082677 n°88 - 1 (P88)	R+2 - Vol 38 (RIM207)	Prélevement négatif
002AC082677 n°89 - 1 (P89)	R+2 - Vol 38 (RIM207)	Prélevement négatif
002AC082677 n°90 - 1 (P90)	R+2 - Vol 38 (RIM207)	Prélevement négatif
002AC082677 n°91 - 1 (P91)	R+2 - Vol 38 (RIM207)	Prélevement négatif
002AC082677 n°92 - 1 (P92)	R+2 - Vol 38 (RIM207)	Prélevement négatif
002AC082677 n°93 - 1 (P93)	R+2 - Vol 38 (RIM207)	Prélevement négatif
002AC082677 n°94 - 1 (P94)	R+2 - Vol 38 (RIM207)	Prélevement négatif
002AC082677 n°95 - 1 (P95)	R+2 - Vol 38 (RIM207)	Prélevement négatif
002AC082677 n°96 - 1 (P96)	R+2 - Vol 38 (RIM207)	Prélevement positif
002AC082677 n°98 - 1 (P98)	R+2 - Vol 36 (RIM205)	Prélevement positif
002AC082677 n°100 - 1 (P100)	R+2 - Vol 34 (RIM203)	Prélevement positif
002AC082677 n°101 - 1 (P101)	R+2 - Vol 33 (RIM202)	Prélevement négatif
002AC082677 n°169 - 1 (P169)	R+2 - Vol 64 (RIM2C2)	Prélevement négatif
002AC082677 n°170 - 1 (P170)	R+2 - Vol 64 (RIM2C2)	Prélevement négatif
002AC082677 n°171 - 1 (P171)	R+2 - Vol 64 (RIM2C2)	Prélevement positif
002AC082677 n°172 - 1 (P172)	R+2 - Vol 65 (RIM225)	Prélevement négatif
S494 - 1 (S494)	R+2 - Vol 64 (RIM2C2)	Présence sur présentation de documents
002AC082677 n°1 - 1 (P1)	R+3 - Vol 1 (RIM3C1)	Prélevement négatif
002AC082677 n°2 - 1 (P2)	R+3 - Vol 1 (RIM3C1)	Prélevement négatif
002AC082677 n°3 - 1 (P3)	R+3 - Vol 1 (RIM3C1)	Prélevement négatif
002AC082677 n°4 - 1 (P4)	R+3 - Vol 2 (RIM312)	Prélevement négatif
002AC082677 n°5 - 1 (P5)	R+3 - Vol 2 (RIM312)	Prélevement négatif
002AC082677 n°6 - 1 (P6)	R+3 - Vol 2 (RIM312)	Prélevement négatif
002AC082677 n°7 - 1 (P7)	R+3 - Vol 2 (RIM312)	Prélevement négatif
002AC082677 n°8 - 1 (P8)	R+3 - Vol 2 (RIM312)	Prélevement négatif
002AC082677 n°10 - 1 (P10)	R+3 - Vol 2 (RIM312)	Prélevement négatif
002AC082677 n°11 - 1 (P11)	R+3 - Vol 2 (RIM312)	Prélevement négatif

002AC082677 n°12 - 1 (P12)	R+3 - Vol 2 (RIM312)	Prélevement négatif
002AC082677 n°13 - 1 (P13)	R+3 - Vol 2 (RIM312)	Prélevement négatif
002AC082677 n°14 - 1 (P14)	R+3 - Vol 2 (RIM312)	Prélevement négatif
002AC082677 n°15 - 1 (P15)	R+3 - Vol 2 (RIM312)	Prélevement négatif
002AC082677 n°16 - 1 (P16)	R+3 - Vol 3 (RIM311)	Prélevement négatif
002AC082677 n°17 - 1 (P17)	R+3 - Vol 3 (RIM311)	Prélevement négatif
002AC082677 n°18 - 1 (P18)	R+3 - Vol 4 (RIM323)	Prélevement négatif
002AC082677 n°19 - 1 (P19)	R+3 - Vol 5 (RIM308)	Prélevement négatif
002AC082677 n°20 - 1 (P20)	R+3 - Vol 5 (RIM308)	Prélevement négatif
002AC082677 n°21 - 1 (P21)	R+3 - Vol 6 (RIM307)	Prélevement négatif
002AC082677 n°22 - 1 (P22)	R+3 - Vol 7 (RIM306)	Prélevement positif
002AC082677 n°23 - 1 (P23)	R+3 - Vol 8 (RIM305)	Prélevement négatif
002AC082677 n°24 - 1 (P24)	R+3 - Vol 9 (RIM304)	Prélevement négatif
002AC082677 n°25 - 1 (P25)	R+3 - Vol 10 (RIM303)	Prélevement négatif
002AC082677 n°26 - 1 (P26)	R+3 - Vol 11 (RIM302)	Prélevement négatif
002AC082677 n°27 - 1 (P27)	R+3 - Vol 11 (RIM302)	Prélevement négatif
002AC082677 n°28 - 1 (P28)	R+3 - Vol 12 (RIM301)	Prélevement négatif
002AC082677 n°29 - 1 (P29)	R+3 - Vol 12 (RIM301)	Prélevement négatif
002AC082677 n°30 - 1 (P30)	R+3 - Vol 13 (RIM324)	Prélevement négatif
002AC082677 n°31 - 1 (P31)	R+3 - Vol 13 (RIM324)	Prélevement négatif
002AC082677 n°32 - 1 (P32)	R+3 - Vol 13 (RIM324)	Prélevement négatif
002AC082677 n°33 - 1 (P33)	R+3 - Vol 13 (RIM324)	Prélevement négatif
002AC082677 n°34 - 1 (P34)	R+3 - Vol 13 (RIM324)	Prélevement négatif
002AC082677 n°35 - 1 (P35)	R+3 - Vol 13 (RIM324)	Prélevement négatif
002AC082677 n°36 - 1 (P36)	R+3 - Vol 13 (RIM324)	Prélevement négatif
002AC082677 n°37 - 1 (P37)	R+3 - Vol 13 (RIM324)	Prélevement négatif
002AC082677 n°38 - 1 (P38)	R+3 - Vol 13 (RIM324)	Prélevement négatif
002AC082677 n°39 - 1 (P39)	R+3 - Vol 13 (RIM324)	Prélevement négatif
002AC082677 n°40 - 1 (P40)	R+3 - Vol 13 (RIM324)	Prélevement négatif
002AC082677 n°41 - 1 (P41)	R+3 - Vol 13 (RIM324)	Prélevement négatif

002AC082677 n°42 - 1 (P42)	R+3 - Vol 13 (RIM324)	Prélevement positif
002AC082677 n°43 - 1 (P43)	R+3 - Vol 13 (RIM324)	Prélevement négatif
002AC082677 n°44 - 1 (P44)	R+3 - Vol 14 (RIM322)	Prélevement négatif
002AC082677 n°45 - 1 (P45)	R+3 - Vol 15 (RIM321)	Prélevement négatif
002AC082677 n°46 - 1 (P46)	R+3 - Vol 16 (RIM320)	Prélevement négatif
002AC082677 n°47 - 1 (P47)	R+3 - Vol 17 (RIM319)	Prélevement positif
002AC082677 n°49 - 1 (P49)	R+3 - Vol 19 (RIM317)	Prélevement positif
002AC082677 n°50 - 1 (P50)	R+3 - Vol 20 (RIM315)	Prélevement positif
002AC082677 n°51 - 1 (P51)	R+3 - Vol 15 (RIM321)	Prélevement négatif
002AC082677 n°52 - 1 (P52)	R+3 - Vol 19 (RIM317)	Prélevement négatif
002AC082677 n°156 - 1 (P156)	R+3 - Vol 60 (RIM3E1)	Prélevement négatif
002AC082677 n°157 - 1 (P157)	R+3 - Vol 60 (RIM3E1)	Prélevement négatif
002AC082677 n°158 - 1 (P158)	R+3 - Vol 60 (RIM3E1)	Prélevement négatif
002AC082677 n°159 - 1 (P159)	R+3 - Vol 60 (RIM3E1)	Prélevement négatif
002AC082677 n°160 - 1 (P160)	R+3 - Vol 60 (RIM3E1)	Prélevement négatif
002AC082677 n°161 - 1 (P161)	R+3 - Vol 60 (RIM3E1)	Prélevement négatif
002AC082677 n°162 - 1 (P162)	R+3 - Vol 60 (RIM3E1)	Prélevement négatif
002AC082677 n°163 - 1 (P163)	R+3 - Vol 61 (RIM3E2)	Prélevement négatif
002AC082677 n°164 - 1 (P164)	R+3 - Vol 61 (RIM3E2)	Prélevement négatif
002AC082677 n°165 - 1 (P165)	R+3 - Vol 61 (RIM3E2)	Prélevement négatif
002AC082677 n°166 - 1 (P166)	R+3 - Vol 61 (RIM3E2)	Prélevement négatif
002AC082677 n°167 - 1 (P167)	R+3 - Vol 61 (RIM3E2)	Prélevement négatif
002AC082677 n°168 - 1 (P168)	R+3 - Vol 61 (RIM3E2)	Prélevement positif
002AC082677 n°205 - 1 (P205)	R-1 - Vol 95 (RIMA04)	Prélevement négatif
002AC082677 n°206 - 1 (P206)	R-1 - Vol 95 (RIMA04)	Prélevement négatif
002AC082677 n°207 - 1 (P207)	R-1 - Vol 95 (RIMA04)	Prélevement négatif
002AC082677 n°208 - 1 (P208)	R-1 - Vol 95 (RIMA04)	Prélevement négatif
002AC082677 n°209 - 1 (P209)	R-1 - Vol 95 (RIMA04)	Prélevement négatif
002AC082677 n°210 - 1 (P210)	R-1 - Vol 95 (RIMA04)	Prélevement négatif
002AC082677 n°211 - 1 (P211)	R-1 - Vol 96 (RIMA02)	Prélevement négatif

002AC082677 n°212 - 1 (P212)	R-1 - Vol 95 (RIMA04)	Prélevement négatif
002AC082677 n°213 - 1 (P213)	R-1 - Vol 96 (RIMA02)	Prélevement négatif
002AC082677 n°214 - 1 (P214)	R-1 - Vol 99 (RIMA01)	Prélevement négatif
002AC082677 n°215 - 1 (P215)	R-1 - Vol 99 (RIMA01)	Prélevement négatif
002AC082677 n°216 - 1 (P216)	R-1 - Vol 99 (RIMA01)	Prélevement négatif
S757 - 1 (S757)	R-1 - Vol 95 (RIMA04)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S766 - 1 (S766)	R-1 - Vol 99 (RIMA01)	Absence sur marquage du matériau
002AC082677 n°179 - 1 (P179)	RDC - Vol 77 (RIM011)	Prélevement négatif
002AC082677 n°180 - 1 (P180)	RDC - Vol 81 (RIM0C2)	Prélevement négatif
002AC082677 n°181 - 1 (P181)	RDC - Vol 77 (RIM011)	Prélevement négatif
002AC082677 n°182 - 1 (P182)	RDC - Vol 81 (RIM0C2)	Prélevement négatif
002AC082677 n°183 - 1 (P183)	RDC - Vol 81 (RIM0C2)	Prélevement négatif
002AC082677 n°184 - 1 (P184)	RDC - Vol 81 (RIM0C2)	Prélevement négatif
002AC082677 n°185 - 1 (P185)	RDC - Vol 81 (RIM0C2)	Prélevement négatif
002AC082677 n°186 - 1 (P186)	RDC - Vol 81 (RIM0C2)	Prélevement négatif
002AC082677 n°187 - 1 (P187)	RDC - Vol 81 (RIM0C2)	Prélevement négatif
002AC082677 n°188 - 1 (P188)	RDC - Vol 80 (RIM006)	Prélevement négatif
002AC082677 n°189 - 1 (P189)	RDC - Vol 85 (RIM005)	Prélevement négatif
002AC082677 n°190 - 2 (P190)	RDC - Vol 85 (RIM005)	Prélevement négatif
002AC082677 n°191 - 1 (P191)	RDC - Vol 85 (RIM005)	Prélevement négatif
002AC082677 n°192 - 1 (P192)	RDC - Vol 85 (RIM005)	Prélevement négatif
002AC082677 n°193 - 1 (P193)	RDC - Vol 85 (RIM005)	Prélevement négatif
002AC082677 n°194 - 1 (P194)	RDC - Vol 85 (RIM005)	Prélevement négatif
002AC082677 n°195 - 1 (P195)	RDC - Vol 86 (RIM014)	Prélevement positif
002AC082677 n°196 - 1 (P196)	RDC - Vol 93 (RIM004)	Prélevement positif
002AC082677 n°197 - 1 (P197)	RDC - Vol 89 (RIM003)	Prélevement négatif
002AC082677 n°198 - 1 (P198)	RDC - Vol 93 (RIM004)	Prélevement positif
002AC082677 n°199 - 1 (P199)	RDC - Vol 91 (RIM019)	Prélevement négatif
002AC082677 n°200 - 1 (P200)	RDC - Vol 90 (RIM018)	Prélevement négatif
002AC082677 n°201 - 1 (P201)	RDC - Vol 89 (RIM003)	Prélevement négatif

002AC082677 n°202 - 1 (P202)	RDC - Vol 89 (RIM003)	Prélevement négatif
002AC082677 n°203 - 1 (P203)	RDC - Vol 86 (RIM014)	Prélevement négatif
002AC082677 n°204 - 1 (P204)	RDC - Vol 92 (RIM002)	Prélevement négatif
002AC082677 n°177 - 1 (P177)	Toiture - Vol 76 (Toiture)	Prélevement positif
002AC082677 n°178 - 1 (P178)	Toiture - Vol 76 (Toiture)	Prélevement positif



002AC082677 n°1 - 1 (P1) - R+3 - Vol 1 (RIM3C1)



002AC082677 n°2 - 1 (P2) - R+3 - Vol 1 (RIM3C1)



002AC082677 n°3 - 1 (P3) - R+3 - Vol 1 (RIM3C1)



002AC082677 n°4 - 1 (P4) - R+3 - Vol 2 (RIM312)



002AC082677 n°5 - 1 (P5) - R+3 - Vol 2 (RIM312)



002AC082677 n°6 - 1 (P6) - R+3 - Vol 2 (RIM312)



002AC082677 n°7 - 1 (P7) - R+3 - Vol 2 (RIM312)



002AC082677 n°8 - 1 (P8) - R+3 - Vol 2 (RIM312)



002AC082677 n°10 - 1 (P10) - R+3 - Vol 2 (RIM312)



002AC082677 n°11 - 1 (P11) - R+3 - Vol 2 (RIM312)



002AC082677 n°12 - 1 (P12) - R+3 - Vol 2 (RIM312)



002AC082677 n°13 - 1 (P13) - R+3 - Vol 2 (RIM312)



002AC082677 n°14 - 1 (P14) - R+3 - Vol 2 (RIM312)



002AC082677 n°15 - 1 (P15) - R+3 - Vol 2 (RIM312)



002AC082677 n°16 - 1 (P16) - R+3 - Vol 3 (RIM311)




002AC082677 n°17 - 1 (P17) - R+3 - Vol 3 (RIM311)



002AC082677 n°18 - 1 (P18) - R+3 - Vol 4 (RIM323)



002AC082677 n°19 - 1 (P19) - R+3 - Vol 5 (RIM308)

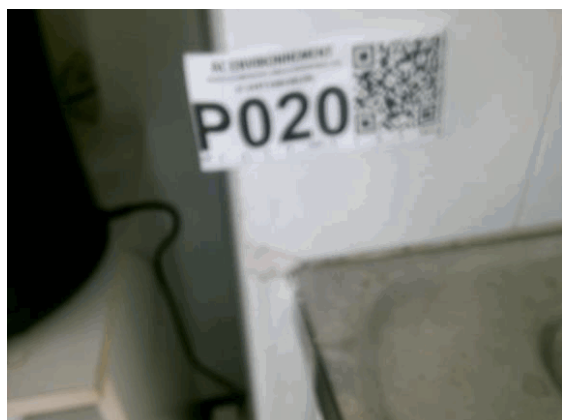

002AC082677 n°20 - 1 (P20) - R+3 - Vol 5 (RIM308)



002AC082677 n°21 - 1 (P21) - R+3 - Vol 6 (RIM307)



002AC082677 n°22 - 1 (P22) - R+3 - Vol 7 (RIM306)



002AC082677 n°23 - 1 (P23) - R+3 - Vol 8 (RIM305)



002AC082677 n°24 - 1 (P24) - R+3 - Vol 9 (RIM304)



002AC082677 n°25 - 1 (P25) - R+3 - Vol 10 (RIM303)



002AC082677 n°26 - 1 (P26) - R+3 - Vol 11 (RIM302)



002AC082677 n°27 - 1 (P27) - R+3 - Vol 11 (RIM302)



002AC082677 n°28 - 1 (P28) - R+3 - Vol 12 (RIM301)



002AC082677 n°29 - 1 (P29) - R+3 - Vol 12 (RIM301)




002AC082677 n°30 - 1 (P30) - R+3 - Vol 13 (RIM324)



002AC082677 n°31 - 1 (P31) - R+3 - Vol 13 (RIM324)



002AC082677 n°32 - 1 (P32) - R+3 - Vol 13 (RIM324)

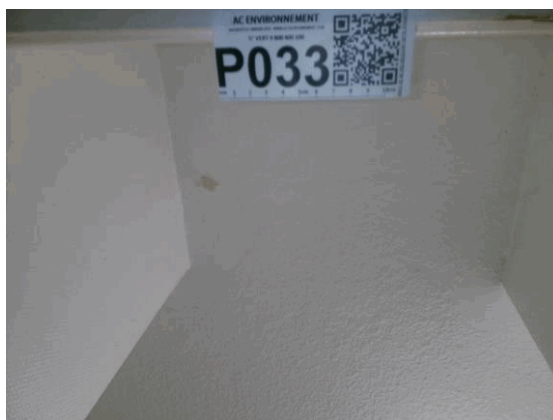

002AC082677 n°33 - 1 (P33) - R+3 - Vol 13 (RIM324)



002AC082677 n°34 - 1 (P34) - R+3 - Vol 13 (RIM324)



002AC082677 n°35 - 1 (P35) - R+3 - Vol 13 (RIM324)



002AC082677 n°36 - 1 (P36) - R+3 - Vol 13 (RIM324)



002AC082677 n°37 - 1 (P37) - R+3 - Vol 13 (RIM324)



002AC082677 n°38 - 1 (P38) - R+3 - Vol 13 (RIM324)



002AC082677 n°39 - 1 (P39) - R+3 - Vol 13 (RIM324)



002AC082677 n°40 - 1 (P40) - R+3 - Vol 13 (RIM324)



002AC082677 n°41 - 1 (P41) - R+3 - Vol 13 (RIM324)



002AC082677 n°42 - 1 (P42) - R+3 - Vol 13 (RIM324)



002AC082677 n°43 - 1 (P43) - R+3 - Vol 13 (RIM324)



002AC082677 n°44 - 1 (P44) - R+3 - Vol 14 (RIM322)



002AC082677 n°45 - 1 (P45) - R+3 - Vol 15 (RIM321)



002AC082677 n°46 - 1 (P46) - R+3 - Vol 16 (RIM320)



002AC082677 n°47 - 1 (P47) - R+3 - Vol 17 (RIM319)



002AC082677 n°49 - 1 (P49) - R+3 - Vol 19 (RIM317)



002AC082677 n°50 - 1 (P50) - R+3 - Vol 20 (RIM315)



002AC082677 n°51 - 1 (P51) - R+3 - Vol 15 (RIM321)



002AC082677 n°52 - 1 (P52) - R+3 - Vol 19 (RIM317)



002AC082677 n°53 - 1 (P53) - R+2 - Vol 21 (RIM224)



002AC082677 n°54 - 1 (P54) - R+2 - Vol 21 (RIM224)



002AC082677 n°55 - 1 (P55) - R+2 - Vol 21 (RIM224)



002AC082677 n°56 - 1 (P56) - R+2 - Vol 21 (RIM224)



002AC082677 n°57 - 1 (P57) - R+2 - Vol 21 (RIM224)



002AC082677 n°58 - 1 (P58) - R+2 - Vol 21 (RIM224)



002AC082677 n°59 - 1 (P59) - R+2 - Vol 21 (RIM224)



002AC082677 n°60 - 1 (P60) - R+2 - Vol 21 (RIM224)



002AC082677 n°61 - 1 (P61) - R+2 - Vol 21 (RIM224)



002AC082677 n°62 - 1 (P62) - R+2 - Vol 21 (RIM224)



002AC082677 n°63 - 1 (P63) - R+2 - Vol 21 (RIM224)



002AC082677 n°64 - 1 (P64) - R+2 - Vol 21 (RIM224)



002AC082677 n°65 - 1 (P65) - R+2 - Vol 29 (RIM223)



002AC082677 n°66 - 1 (P66) - R+2 - Vol 28 (RIM222)



002AC082677 n°67 - 1 (P67) - R+2 - Vol 27 (RIM221)



002AC082677 n°68 - 1 (P68) - R+2 - Vol 26 (RIM220)



002AC082677 n°70 - 1 (P70) - R+2 - Vol 24 (RIM218)



002AC082677 n°71 - 1 (P71) - R+2 - Vol 23 (RIM217)



002AC082677 n°72 - 1 (P72) - R+2 - Vol 22 (RIM215)




002AC082677 n°73 - 1 (P73) - R+2 - Vol 27 (RIM221)



002AC082677 n°74 - 1 (P74) - R+2 - Vol 27 (RIM221)



002AC082677 n°75 - 1 (P75) - R+2 - Vol 27 (RIM221)

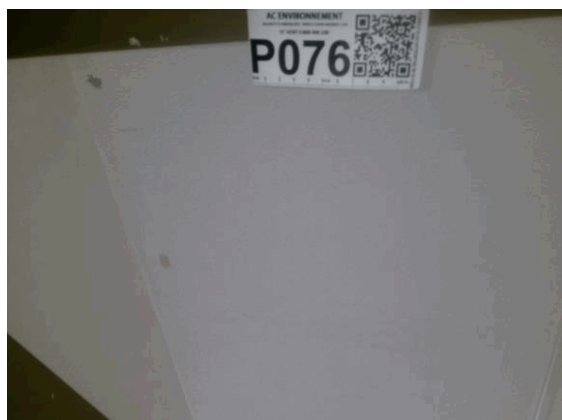

002AC082677 n°76 - 1 (P76) - R+2 - Vol 27 (RIM221)



002AC082677 n°77 - 1 (P77) - R+2 - Vol 23 (RIM217)



002AC082677 n°78 - 1 (P78) - R+2 - Vol 30 (RIM212)



002AC082677 n°79 - 1 (P79) - R+2 - Vol 31 (RIM210)



002AC082677 n°80 - 1 (P80) - R+2 - Vol 31 (RIM210)



002AC082677 n°81 - 1 (P81) - R+2 - Vol 31 (RIM210)



002AC082677 n°82 - 1 (P82) - R+2 - Vol 39 (RIM208)




002AC082677 n°83 - 1 (P83) - R+2 - Vol 39 (RIM208)



002AC082677 n°84 - 1 (P84) - R+2 - Vol 39 (RIM208)



002AC082677 n°85 - 1 (P85) - R+2 - Vol 38 (RIM207)

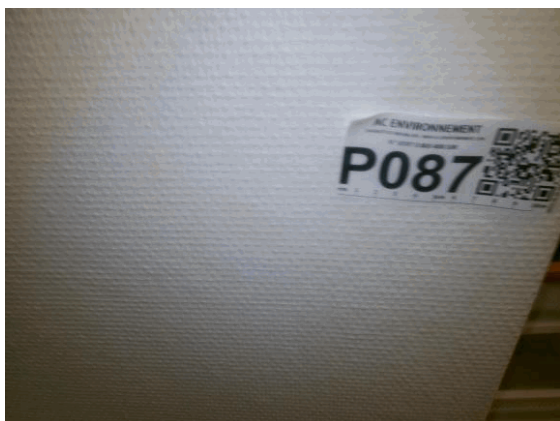

002AC082677 n°87 - 1 (P87) - R+2 - Vol 38 (RIM207)



002AC082677 n°88 - 1 (P88) - R+2 - Vol 38 (RIM207)



002AC082677 n°89 - 1 (P89) - R+2 - Vol 38 (RIM207)



002AC082677 n°90 - 1 (P90) - R+2 - Vol 38 (RIM207)



002AC082677 n°91 - 1 (P91) - R+2 - Vol 38 (RIM207)




002AC082677 n°92 - 1 (P92) - R+2 - Vol 38 (RIM207)



002AC082677 n°93 - 1 (P93) - R+2 - Vol 38 (RIM207)



002AC082677 n°94 - 1 (P94) - R+2 - Vol 38 (RIM207)

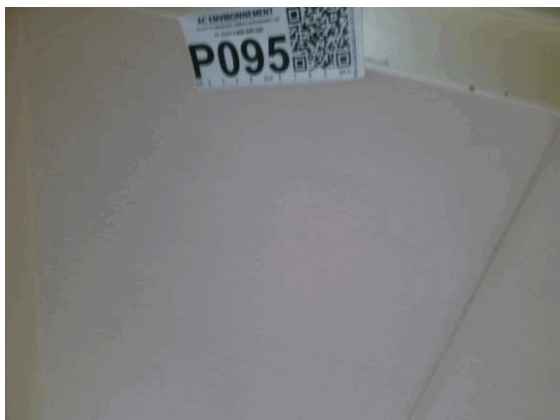

002AC082677 n°95 - 1 (P95) - R+2 - Vol 38 (RIM207)



002AC082677 n°96 - 1 (P96) - R+2 - Vol 38 (RIM207)



002AC082677 n°98 - 1 (P98) - R+2 - Vol 36 (RIM205)



002AC082677 n°100 - 1 (P100) - R+2 - Vol 34 (RIM203)



002AC082677 n°101 - 1 (P101) - R+2 - Vol 33 (RIM202)



002AC082677 n°103 - 1 (P103) - R+1 - Vol 48 (RIM124)



002AC082677 n°104 - 1 (P104) - R+1 - Vol 48 (RIM124)



002AC082677 n°105 - 1 (P105) - R+1 - Vol 48 (RIM124)



002AC082677 n°106 - 1 (P106) - R+1 - Vol 48 (RIM124)



002AC082677 n°107 - 1 (P107) - R+1 - Vol 48 (RIM124)



002AC082677 n°108 - 1 (P108) - R+1 - Vol 48 (RIM124)



002AC082677 n°109 - 1 (P109) - R+1 - Vol 48 (RIM124)



002AC082677 n°110 - 1 (P110) - R+1 - Vol 48 (RIM124)



002AC082677 n°111 - 1 (P111) - R+1 - Vol 48 (RIM124)



002AC082677 n°112 - 1 (P112) - R+1 - Vol 48 (RIM124)



002AC082677 n°113 - 1 (P113) - R+1 - Vol 48 (RIM124)



002AC082677 n°114 - 1 (P114) - R+1 - Vol 48 (RIM124)



002AC082677 n°115 - 1 (P115) - R+1 - Vol 47 (RIM123)



002AC082677 n°116 - 1 (P116) - R+1 - Vol 45 (RIM121)



002AC082677 n°117 - 1 (P117) - R+1 - Vol 46 (RIM122)



002AC082677 n°118 - 1 (P118) - R+1 - Vol 44 (RIM120)



002AC082677 n°119 - 1 (P119) - R+1 - Vol 44 (RIM120)



002AC082677 n°120 - 1 (P120) - R+1 - Vol 44 (RIM120)



002AC082677 n°121 - 1 (P121) - R+1 - Vol 43 (RIM119)



002AC082677 n°122 - 1 (P122) - R+1 - Vol 42 (RIM118)



002AC082677 n°123 - 1 (P123) - R+1 - Vol 41 (RIM117)



002AC082677 n°124 - 1 (P124) - R+1 - Vol 41 (RIM117)



002AC082677 n°125 - 1 (P125) - R+1 - Vol 41 (RIM117)



002AC082677 n°126 - 1 (P126) - R+1 - Vol 41 (RIM117)



002AC082677 n°127 - 1 (P127) - R+1 - Vol 40 (RIM115)



002AC082677 n°128 - 1 (P128) - R+1 - Vol 49 (RIM112)



002AC082677 n°129 - 1 (P129) - R+1 - Vol 49 (RIM112)



002AC082677 n°130 - 1 (P130) - R+1 - Vol 49 (RIM112)



002AC082677 n°131 - 1 (P131) - R+1 - Vol 49 (RIM112)



002AC082677 n°132 - 1 (P132) - R+1 - Vol 49 (RIM112)



002AC082677 n°133 - 1 (P133) - R+1 - Vol 49 (RIM112)



002AC082677 n°134 - 1 (P134) - R+1 - Vol 49 (RIM112)



002AC082677 n°135 - 1 (P135) - R+1 - Vol 49 (RIM112)



002AC082677 n°136 - 1 (P136) - R+1 - Vol 49 (RIM112)




002AC082677 n°137 - 1 (P137) - R+1 - Vol 49 (RIM112)




002AC082677 n°138 - 1 (P138) - R+1 - Vol 49 (RIM112)



002AC082677 n°139 - 1 (P139) - R+1 - Vol 49 (RIM112)

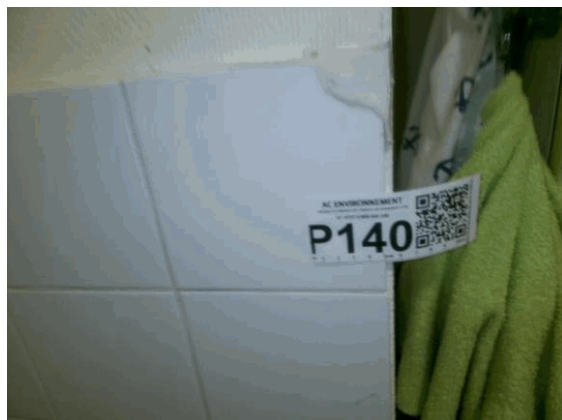

002AC082677 n°140 - 1 (P140) - R+1 - Vol 58 (RIM110)

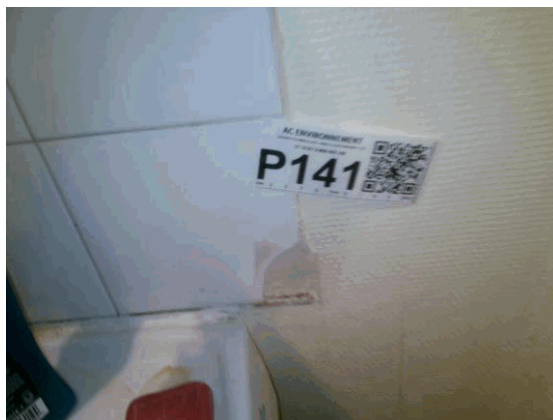

002AC082677 n°141 - 1 (P141) - R+1 - Vol 58 (RIM110)



002AC082677 n°142 - 1 (P142) - R+1 - Vol 58 (RIM110)



002AC082677 n°143 - 1 (P143) - R+1 - Vol 57 (RIM108)



002AC082677 n°144 - 1 (P144) - R+1 - Vol 57 (RIM108)



002AC082677 n°145 - 1 (P145) - R+1 - Vol 56 (RIM107)



002AC082677 n°146 - 1 (P146) - R+1 - Vol 56 (RIM107)



002AC082677 n°147 - 1 (P147) - R+1 - Vol 56 (RIM107)



002AC082677 n°148 - 1 (P148) - R+1 - Vol 56 (RIM107)



002AC082677 n°149 - 1 (P149) - R+1 - Vol 55 (RIM106)



002AC082677 n°150 - 1 (P150) - R+1 - Vol 54 (RIM105)



002AC082677 n°151 - 1 (P151) - R+1 - Vol 53 (RIM104)



002AC082677 n°152 - 1 (P152) - R+1 - Vol 53 (RIM104)



002AC082677 n°153 - 1 (P153) - R+1 - Vol 50 (RIM101)



002AC082677 n°154 - 1 (P154) - R+1 - Vol 50 (RIM101)



002AC082677 n°155 - 1 (P155) - R+1 - Vol 50 (RIM101)



002AC082677 n°156 - 1 (P156) - R+3 - Vol 60 (RIM3E1)



002AC082677 n°157 - 1 (P157) - R+3 - Vol 60
(RIM3E1)



002AC082677 n°158 - 1 (P158) - R+3 - Vol 60 (RIM3E1)



002AC082677 n°159 - 1 (P159) - R+3 - Vol 60 (RIM3E1)



002AC082677 n°160 - 1 (P160) - R+3 - Vol 60 (RIM3E1)



002AC082677 n°161 - 1 (P161) - R+3 - Vol 60 (RIM3E1)



002AC082677 n°162 - 1 (P162) - R+3 - Vol 60 (RIM3E1)



002AC082677 n°163 - 1 (P163) - R+3 - Vol 61 (RIM3E2)



002AC082677 n°164 - 1 (P164) - R+3 - Vol 61 (RIM3E2)



002AC082677 n°165 - 1 (P165) - R+3 - Vol 61 (RIM3E2)



002AC082677 n°166 - 1 (P166) - R+3 - Vol 61 (RIM3E2)



002AC082677 n°167 - 1 (P167) - R+3 - Vol 61 (RIM3E2)



002AC082677 n°168 - 1 (P168) - R+3 - Vol 61 (RIM3E2)



002AC082677 n°169 - 1 (P169) - R+2 - Vol 64 (RIM2C2)



002AC082677 n°170 - 1 (P170) - R+2 - Vol 64 (RIM2C2)



002AC082677 n°171 - 1 (P171) - R+2 - Vol 64 (RIM2C2)



002AC082677 n°172 - 1 (P172) - R+2 - Vol 65 (RIM225)



002AC082677 n°173 - 1 (P173) - R+1 - Vol 68 (RIM1C1)



002AC082677 n°174 - 1 (P174) - R+1 - Vol 68 (RIM1C1)



002AC082677 n°175 - 1 (P175) - R+1 - Vol 68 (RIM1C1)



002AC082677 n°176 - 1 (P176) - R+1 - Vol 72 (RIM1E1)



002AC082677 n°177 - 1 (P177) - Toiture - Vol 76 (Toiture)



002AC082677 n°178 - 1 (P178) - Toiture - Vol 76 (Toiture)



002AC082677 n°179 - 1 (P179) - RDC - Vol 77 (RIM011)



002AC082677 n°180 - 1 (P180) - RDC - Vol 81 (RIM0C2)



002AC082677 n°181 - 1 (P181) - RDC - Vol 77 (RIM011)



002AC082677 n°182 - 1 (P182) - RDC - Vol 81 (RIM0C2)



002AC082677 n°183 - 1 (P183) - RDC - Vol 81 (RIM0C2)



002AC082677 n°184 - 1 (P184) - RDC - Vol 81 (RIM0C2)



002AC082677 n°185 - 1 (P185) - RDC - Vol 81 (RIM0C2)



002AC082677 n°186 - 1 (P186) - RDC - Vol 81 (RIM0C2)



002AC082677 n°187 - 1 (P187) - RDC - Vol 81 (RIM0C2)



002AC082677 n°188 - 1 (P188) - RDC - Vol 80 (RIM006)



002AC082677 n°189 - 1 (P189) - RDC - Vol 85 (RIM005)



002AC082677 n°190 - 2 (P190) - RDC - Vol 85 (RIM005)




002AC082677 n°191 - 1 (P191) - RDC - Vol 85 (RIM005)



002AC082677 n°192 - 1 (P192) - RDC - Vol 85 (RIM005)



002AC082677 n°193 - 1 (P193) - RDC - Vol 85 (RIM005)

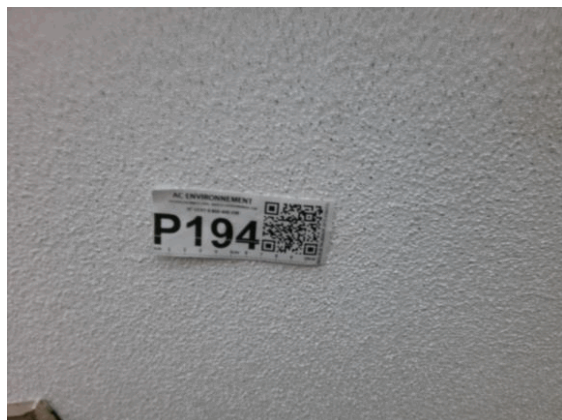

002AC082677 n°194 - 1 (P194) - RDC - Vol 85 (RIM005)



002AC082677 n°195 - 1 (P195) - RDC - Vol 86 (RIM014)



002AC082677 n°196 - 1 (P196) - RDC - Vol 93 (RIM004)




002AC082677 n°197 - 1 (P197) - RDC - Vol 89 (RIM003)



002AC082677 n°198 - 1 (P198) - RDC - Vol 93 (RIM004)



002AC082677 n°199 - 1 (P199) - RDC - Vol 91 (RIM019)

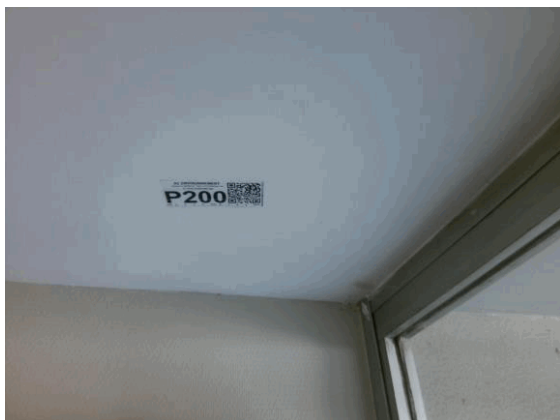

002AC082677 n°200 - 1 (P200) - RDC - Vol 90 (RIM018)



002AC082677 n°201 - 1 (P201) - RDC - Vol 89 (RIM003)



002AC082677 n°202 - 1 (P202) - RDC - Vol 89 (RIM003)



002AC082677 n°203 - 1 (P203) - RDC - Vol 86 (RIM014)



002AC082677 n°204 - 1 (P204) - RDC - Vol 92 (RIM002)



002AC082677 n°205 - 1 (P205) - R-1 - Vol 95 (RIMA04)



002AC082677 n°206 - 1 (P206) - R-1 - Vol 95 (RIMA04)



002AC082677 n°207 - 1 (P207) - R-1 - Vol 95 (RIMA04)



002AC082677 n°208 - 1 (P208) - R-1 - Vol 95 (RIMA04)



002AC082677 n°209 - 1 (P209) - R-1 - Vol 95 (RIMA04)



002AC082677 n°210 - 1 (P210) - R-1 - Vol 95 (RIMA04)



002AC082677 n°211 - 1 (P211) - R-1 - Vol 96 (RIMA02)



002AC082677 n°212 - 1 (P212) - R-1 - Vol 95 (RIMA04)



002AC082677 n°213 - 1 (P213) - R-1 - Vol 96 (RIMA02)



002AC082677 n°214 - 1 (P214) - R-1 - Vol 99 (RIMA01)



002AC082677 n°215 - 1 (P215) - R-1 - Vol 99 (RIMA01)



002AC082677 n°216 - 1 (P216) - R-1 - Vol 99 (RIMA01)



S494 - 1 (S494) - R+2 - Vol 64 (RIM2C2)



S757 - 1 (S757) - R-1 - Vol 95 (RIMA04)



S766 - 1 (S766) - R-1 - Vol 99 (RIMA01)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - Porteur extérieur -	R+3 - Vol 1 (RIM3C1)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Cloison -	R+3 - Vol 1 (RIM3C1)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 1 (RIM3C1)	
P4 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque semi rigide - -	R+3 - Vol 2 (RIM312)	
P4 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle jaune - -	R+3 - Vol 2 (RIM312)	
P4 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - -	R+3 - Vol 2 (RIM312)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Peinture, Indissociables - -	R+3 - Vol 2 (RIM312)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+3 - Vol 2 (RIM312)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - -	R+3 - Vol 2 (RIM312)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 2 (RIM312)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 2 (RIM312)	
P10 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque semi rigide - -	R+3 - Vol 2 (RIM312)	
P10 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle jaune, Ragréage, Analyse globale - -	R+3 - Vol 2 (RIM312)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Porteur intérieur -	R+3 - Vol 2 (RIM312)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - -	R+3 - Vol 2 (RIM312)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+3 - Vol 2 (RIM312)	
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 2 (RIM312)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Peinture, Indissociables - Porteur Extérieur -	R+3 - Vol 2 (RIM312)	
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 3 (RIM311)	
P17	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 3 (RIM311)	
P18	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 4 (RIM323)	
P19	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 5 (RIM308)	
P20	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - Cuisine -	R+3 - Vol 5 (RIM308)	
P21	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 6 (RIM307)	
P22	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 7 (RIM306)	

P23	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 8 (RIM305)
P24	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 9 (RIM304)
P25	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 10 (RIM303)
P26	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 11 (RIM302)
P27 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque souple, Colle jaune, Analyse globale - -	R+3 - Vol 11 (RIM302)
P27 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - -	R+3 - Vol 11 (RIM302)
P28	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 12 (RIM301)
P29	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+3 - Vol 12 (RIM301)
P30 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque semi rigide - -	R+3 - Vol 13 (RIM324)
P30 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle jaune, Ragréage, Indissociables - -	R+3 - Vol 13 (RIM324)
P30 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage, Colle jaune, Indissociables - -	R+3 - Vol 13 (RIM324)
P31	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale - -	R+3 - Vol 13 (RIM324)
P32	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - -	R+3 - Vol 13 (RIM324)
P33	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - -	R+3 - Vol 13 (RIM324)
P34	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 13 (RIM324)
P35	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 13 (RIM324)
P36 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque semi rigide - -	R+3 - Vol 13 (RIM324)
P36 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - -	R+3 - Vol 13 (RIM324)
P37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque semi rigide, Colle, Analyse globale - Entrée -	R+3 - Vol 13 (RIM324)
P38	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Peinture, Indissociables - -	R+3 - Vol 13 (RIM324)
P39	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Peinture, Indissociables - Porteur Extérieur -	R+3 - Vol 13 (RIM324)
P40	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+3 - Vol 13 (RIM324)
P41	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+3 - Vol 13 (RIM324)
P42	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 13 (RIM324)
P43	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque semi rigide, Colle, Indissociables - -	R+3 - Vol 13 (RIM324)

P44	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 14 (RIM322)
P45	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 15 (RIM321)
P46	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 16 (RIM320)
P47	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 17 (RIM319)
P49	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 19 (RIM317)
P50	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 20 (RIM315)
P51	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+3 - Vol 15 (RIM321)
P52	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 19 (RIM317)
P53	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 21 (RIM224)
P54	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Peinture, Indissociables - -	R+2 - Vol 21 (RIM224)
P55	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - -	R+2 - Vol 21 (RIM224)
P56	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - Lisse -	R+2 - Vol 21 (RIM224)
P57	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 21 (RIM224)
P58	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 21 (RIM224)
P59	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Porteur Extérieur -	R+2 - Vol 21 (RIM224)
P60	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - -	R+2 - Vol 21 (RIM224)
P61	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+2 - Vol 21 (RIM224)
P62	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - Lisse -	R+2 - Vol 21 (RIM224)
P63	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 21 (RIM224)
P64 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque souple - -	R+2 - Vol 21 (RIM224)
P64 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle jaune, Ragréage, Indissociables - -	R+2 - Vol 21 (RIM224)
P64 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - -	R+2 - Vol 21 (RIM224)
P65	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 29 (RIM223)
P66	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 28 (RIM222)
P67	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 27 (RIM221)
P68	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 26 (RIM220)
P70	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 24 (RIM218)
P71	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 23 (RIM217)

P72	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 22 (RIM215)
P73 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque semi rigide - -	R+2 - Vol 27 (RIM221)
P73 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle jaune, Ragréage, Indissociables - -	R+2 - Vol 27 (RIM221)
P73 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage, Colle jaune, Indissociables - -	R+2 - Vol 27 (RIM221)
P74 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque semi rigide, Colle, Indissociables - -	R+2 - Vol 27 (RIM221)
P74 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - -	R+2 - Vol 27 (RIM221)
P75	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+2 - Vol 27 (RIM221)
P76	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+2 - Vol 27 (RIM221)
P77	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 23 (RIM217)
P78	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 30 (RIM212)
P79	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - -	R+2 - Vol 31 (RIM210)
P80	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 31 (RIM210)
P81	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 31 (RIM210)
P82	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 39 (RIM208)
P83	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 39 (RIM208)
P84	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture - -	R+2 - Vol 39 (RIM208)
P85 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque semi rigide - -	R+2 - Vol 38 (RIM207)
P85 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle jaune - -	R+2 - Vol 38 (RIM207)
P85 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - -	R+2 - Vol 38 (RIM207)
P86	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - -	R+2 - Vol 38 (RIM207)
P87	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - -	R+2 - Vol 38 (RIM207)
P88	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture, Plâtre, Indissociables - -	R+2 - Vol 38 (RIM207)
P89	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 38 (RIM207)
P90	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 38 (RIM207)
P91 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque semi rigide - -	R+2 - Vol 38 (RIM207)
P91 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle jaune, Ragréage, Indissociables - -	R+2 - Vol 38 (RIM207)
P91 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - -	R+2 - Vol 38 (RIM207)

P92	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Peinture, Indissociables - Porteur Extérieur -	R+2 - Vol 38 (RIM207)
P93	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Peinture, Indissociables - -	R+2 - Vol 38 (RIM207)
P94	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - -	R+2 - Vol 38 (RIM207)
P95	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+2 - Vol 38 (RIM207)
P96	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 38 (RIM207)
P98	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 36 (RIM205)
P100	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 34 (RIM203)
P101	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 33 (RIM202)
P103 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque semi rigide, Colle jaune, Analyse globale - -	R+1 - Vol 48 (RIM124)
P103 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - -	R+1 - Vol 48 (RIM124)
P104	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - -	R+1 - Vol 48 (RIM124)
P105	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Peinture, Indissociables - Porteur Extérieur -	R+1 - Vol 48 (RIM124)
P106	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - -	R+1 - Vol 48 (RIM124)
P107	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+1 - Vol 48 (RIM124)
P108	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+1 - Vol 48 (RIM124)
P109 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque souple - -	R+1 - Vol 48 (RIM124)
P109 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle jaune, Ragréage, Indissociables - -	R+1 - Vol 48 (RIM124)
P109 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - -	R+1 - Vol 48 (RIM124)
P110	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+1 - Vol 48 (RIM124)
P111	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Peinture, Indissociables - -	R+1 - Vol 48 (RIM124)
P112	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - -	R+1 - Vol 48 (RIM124)
P113	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - -	R+1 - Vol 48 (RIM124)
P114	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+1 - Vol 48 (RIM124)
P115	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+1 - Vol 47 (RIM123)
P116	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+1 - Vol 45 (RIM121)
P117	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+1 - Vol 46 (RIM122)
P118	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+1 - Vol 44 (RIM120)

P119 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque semi rigide -	R+1 - Vol 44 (RIM120)
P119 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle jaune - -	R+1 - Vol 44 (RIM120)
P119 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - -	R+1 - Vol 44 (RIM120)
P120 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque semi rigide -	R+1 - Vol 44 (RIM120)
P120 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - -	R+1 - Vol 44 (RIM120)
P121	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+1 - Vol 43 (RIM119)
P122	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+1 - Vol 42 (RIM118)
P123	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+1 - Vol 41 (RIM117)
P124	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture - -	R+1 - Vol 41 (RIM117)
P125	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - SdB -	R+1 - Vol 41 (RIM117)
P126 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque souple - Orange -	R+1 - Vol 41 (RIM117)
P126 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle jaune, Ragréage, Indissociables - Orange -	R+1 - Vol 41 (RIM117)
P126 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Orange -	R+1 - Vol 41 (RIM117)
P127	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - SdB -	R+1 - Vol 40 (RIM115)
P128 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque semi rigide -	R+1 - Vol 49 (RIM112)
P128 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle jaune - -	R+1 - Vol 49 (RIM112)
P128 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - -	R+1 - Vol 49 (RIM112)
P129	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Porteur Extérieur -	R+1 - Vol 49 (RIM112)
P130	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Peinture, Indissociables - -	R+1 - Vol 49 (RIM112)
P131	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - -	R+1 - Vol 49 (RIM112)
P132	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+1 - Vol 49 (RIM112)
P133	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+1 - Vol 49 (RIM112)
P134 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque semi rigide -	R+1 - Vol 49 (RIM112)
P134 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle jaune, Ragréage, Indissociables - -	R+1 - Vol 49 (RIM112)
P134 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage, Colle jaune, Indissociables - -	R+1 - Vol 49 (RIM112)
P135	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Peinture, Indissociables - -	R+1 - Vol 49 (RIM112)
P136	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+1 - Vol 49 (RIM112)

P137	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+1 - Vol 49 (RIM112)
P138	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+1 - Vol 49 (RIM112)
P139	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+1 - Vol 49 (RIM112)
P140	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+1 - Vol 58 (RIM110)
P141	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - SdB -	R+1 - Vol 58 (RIM110)
P142	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture - -	R+1 - Vol 58 (RIM110)
P143	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - SdB -	R+1 - Vol 57 (RIM108)
P144	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+1 - Vol 57 (RIM108)
P145	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle, Dur - -	R+1 - Vol 56 (RIM107)
P146 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle jaune - -	R+1 - Vol 56 (RIM107)
P146 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - -	R+1 - Vol 56 (RIM107)
P147	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - SdB -	R+1 - Vol 56 (RIM107)
P148	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+1 - Vol 56 (RIM107)
P149	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - SdB -	R+1 - Vol 55 (RIM106)
P150	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - SdB -	R+1 - Vol 54 (RIM105)
P151	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - SdB -	R+1 - Vol 53 (RIM104)
P152 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque souple - -	R+1 - Vol 53 (RIM104)
P152 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle jaune - -	R+1 - Vol 53 (RIM104)
P152 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - -	R+1 - Vol 53 (RIM104)
P153 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque souple - -	R+1 - Vol 50 (RIM101)
P153 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle jaune - -	R+1 - Vol 50 (RIM101)
P153 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - -	R+1 - Vol 50 (RIM101)
P154 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque souple - -	R+1 - Vol 50 (RIM101)
P154 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle jaune - -	R+1 - Vol 50 (RIM101)
P154 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - -	R+1 - Vol 50 (RIM101)
P155	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - SdB -	R+1 - Vol 50 (RIM101)
P156	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur - GT -	R+3 - Vol 60 (RIM3E1)
P157	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - GT -	R+3 - Vol 60 (RIM3E1)
P158 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - Extérieur -	R+3 - Vol 60 (RIM3E1)

P158 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture, Plâtre, Indissociables - Extérieur -	R+3 - Vol 60 (RIM3E1)
P159 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+3 - Vol 60 (RIM3E1)
P159 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture, Plâtre, Indissociables - -	R+3 - Vol 60 (RIM3E1)
P160	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+3 - Vol 60 (RIM3E1)
P161 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque souple - -	R+3 - Vol 60 (RIM3E1)
P161 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle jaune, Ragréage, Indissociables - -	R+3 - Vol 60 (RIM3E1)
P161 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - -	R+3 - Vol 60 (RIM3E1)
P162	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 60 (RIM3E1)
P163	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+3 - Vol 61 (RIM3E2)
P164 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Ciment, Peinture, Analyse globale - Extérieur -	R+3 - Vol 61 (RIM3E2)
P164 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture, Plâtre, Ciment, Analyse globale - Extérieur -	R+3 - Vol 61 (RIM3E2)
P165 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+3 - Vol 61 (RIM3E2)
P165 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture, Plâtre, Indissociables - -	R+3 - Vol 61 (RIM3E2)
P166 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+3 - Vol 61 (RIM3E2)
P166 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture, Plâtre, Indissociables - -	R+3 - Vol 61 (RIM3E2)
P167	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+3 - Vol 61 (RIM3E2)
P168 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque souple - -	R+3 - Vol 61 (RIM3E2)
P168 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle jaune, Ragréage, Indissociables - -	R+3 - Vol 61 (RIM3E2)
P168 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle noire et ragréage indissociables - -	R+3 - Vol 61 (RIM3E2)
P168 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - -	R+3 - Vol 61 (RIM3E2)
P169	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Peinture, Indissociables - -	R+2 - Vol 64 (RIM2C2)
P170	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - -	R+2 - Vol 64 (RIM2C2)
P171	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+2 - Vol 64 (RIM2C2)
P172 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque souple - -	R+2 - Vol 65 (RIM225)
P172 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle jaune - -	R+2 - Vol 65 (RIM225)
P172 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - -	R+2 - Vol 65 (RIM225)

P173	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - -	R+1 - Vol 68 (RIM1C1)
P174	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - -	R+1 - Vol 68 (RIM1C1)
P175	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	R+1 - Vol 68 (RIM1C1)
P176	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau fibreux - -	R+1 - Vol 72 (RIM1E1)
P177	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Plaque dure fibreuse - -	Toiture - Vol 76 (Toiture)
P178	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Plaque dure fibreuse - -	Toiture - Vol 76 (Toiture)
P179	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle, Dur - -	RDC - Vol 77 (RIM011)
P180	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	RDC - Vol 81 (RIM0C2)
P181	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Donnant sur l'extérieur -	RDC - Vol 77 (RIM011)
P182	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - Mur de refend -	RDC - Vol 81 (RIM0C2)
P183	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Cloisons séparative -	RDC - Vol 81 (RIM0C2)
P184 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - -	RDC - Vol 81 (RIM0C2)
P184 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Carton - -	RDC - Vol 81 (RIM0C2)
P184 Phase 3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Papier - -	RDC - Vol 81 (RIM0C2)
P185	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 81 (RIM0C2)
P186	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - -	RDC - Vol 81 (RIM0C2)
P187	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - -	RDC - Vol 81 (RIM0C2)
P188	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	RDC - Vol 80 (RIM006)
P189	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle, Dur - -	RDC - Vol 85 (RIM005)
P190	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	RDC - Vol 85 (RIM005)
P191	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - Mur de refend -	RDC - Vol 85 (RIM005)
P192	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Plâtre - -	RDC - Vol 85 (RIM005)
P193 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine de verre - -	RDC - Vol 85 (RIM005)
P193 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit, toile, Indissociables - -	RDC - Vol 85 (RIM005)
P194	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau fibreux - -	RDC - Vol 85 (RIM005)
P195	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	RDC - Vol 86 (RIM014)
P196 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque souple - -	RDC - Vol 93 (RIM004)

P196 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle, Dur, Ragréage, Analyse globale - -	RDC - Vol 93 (RIM004)
P197	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque souple, Colle jaune, Analyse globale - -	RDC - Vol 89 (RIM003)
P198	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle, Dur - -	RDC - Vol 93 (RIM004)
P199 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque souple - -	RDC - Vol 91 (RIM019)
P199 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle jaune - -	RDC - Vol 91 (RIM019)
P199 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - -	RDC - Vol 91 (RIM019)
P199 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - -	RDC - Vol 91 (RIM019)
P200	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 90 (RIM018)
P201	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau fibreux - -	RDC - Vol 89 (RIM003)
P202	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - Donnant sur l'extérieur -	RDC - Vol 89 (RIM003)
P203	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - -	RDC - Vol 86 (RIM014)
P204 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - -	RDC - Vol 92 (RIM002)
P204 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton - -	RDC - Vol 92 (RIM002)
P204 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier - -	RDC - Vol 92 (RIM002)
P205	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Plâtre, toile, Indissociables - -	R-1 - Vol 95 (RIMA04)
P206	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau textile hétérogène - -	R-1 - Vol 95 (RIMA04)
P207 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau bitumineux - -	R-1 - Vol 95 (RIMA04)
P207 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	toile - -	R-1 - Vol 95 (RIMA04)
P208	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine de verre - -	R-1 - Vol 95 (RIMA04)
P209	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Plâtre, toile, Indissociables - -	R-1 - Vol 95 (RIMA04)
P210	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine de verre - -	R-1 - Vol 95 (RIMA04)
P211	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Peinture, Indissociables - Mur de refend -	R-1 - Vol 96 (RIMA02)
P212	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Peinture, Indissociables - Donnant sur l'extérieur -	R-1 - Vol 95 (RIMA04)
P213	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - -	R-1 - Vol 96 (RIMA02)
P214 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Plâtre, toile, Indissociables - -	R-1 - Vol 99 (RIMA01)

P214 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau bitumineux - -	R-1 - Vol 99 (RIMA01)
P215	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine de verre - -	R-1 - Vol 99 (RIMA01)
P216 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Plâtre, toile, Indissociables - -	R-1 - Vol 99 (RIMA01)
P216 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine de verre - -	R-1 - Vol 99 (RIMA01)

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat	
			Nb	Traitement		
Référence échantillon FlashLab : 001 Localisation : Vol 1 (RIM3C1)						
- Plâtre, Peinture, Indissociables		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 002 Localisation : Vol 1 (RIM3C1)						
- Plâtre		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 003 Localisation : Vol 1 (RIM3C1)						
- Colle, Dur		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 004 Localisation : Vol 2 (RIM312)						
- Plaque semi rigide		# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune		# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 005 Localisation : Vol 2 (RIM312)						
- Ciment, Peinture, Indissociables		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 006 Localisation : Vol 2 (RIM312)						
- Plâtre, Peinture, Indissociables		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 007 Localisation : Vol 2 (RIM312)					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 008 Localisation : Vol 2 (RIM312)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 009 Localisation : Vol 2 (RIM312)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 010 Localisation : Vol 2 (RIM312)					
- Plaque semi rigide	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragréage, Analyse globale	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 011 Localisation : Vol 2 (RIM312)					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 012 Localisation : Vol 2 (RIM312)					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 013 Localisation : Vol 2 (RIM312)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 014 Localisation : Vol 2 (RIM312)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 015 Localisation : Vol 2 (RIM312)					
Référence échantillon client : 002AC082677015 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment					
- Ciment, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 016 Localisation : Vol 3 (RIM311)					
Référence échantillon client : 002AC082677016 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 017 Localisation : Vol 3 (RIM311)					
Référence échantillon client : 002AC082677017 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 018 Localisation : Vol 4 (RIM323)					
Référence échantillon client : 002AC082677018 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 019 Localisation : Vol 5 (RIM308)					
Référence échantillon client : 002AC082677019 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 020 Localisation : Vol 5 (RIM308)					
Référence échantillon client : 002AC082677020 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 021 Localisation : Vol 6 (RIM307)					
Référence échantillon client : 002AC082677021 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 022 Localisation : Vol 7 (RIM306)					
Référence échantillon client : 002AC082677022 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 023 Localisation : Vol 8 (RIM305)					
Référence échantillon client : 002AC082677023 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 024 Localisation : Vol 9 (RIM304)					
Référence échantillon client : 002AC082677024 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 025 Localisation : Vol 10 (RIM303)					
Référence échantillon client : 002AC082677025 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 026 Localisation : Vol 11 (RIM302)					
Référence échantillon client : 002AC082677026 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 027 Localisation : Vol 11 (RIM302)					
Référence échantillon client : 002AC082677027 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche					
- Plaque souple, Colle jaune, Analyse globale	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 028 Localisation : Vol 12 (RIM301)					
Référence échantillon client : 002AC082677028 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 029 Localisation : Vol 12 (RIM301)					
Référence échantillon client : 002AC082677029 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits projetés (plâtre)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 030 Référence échantillon client : 002AC082677030 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques Localisation : Vol 13 (RIM324)					
- Plaque semi rigide	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage, Colle jaune, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 031 Référence échantillon client : 002AC082677031 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment Localisation : Vol 13 (RIM324)					
- Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 032 Référence échantillon client : 002AC082677032 - Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre Localisation : Vol 13 (RIM324)					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 033 Référence échantillon client : 002AC082677033 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre Localisation : Vol 13 (RIM324)					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 034 Référence échantillon client : 002AC082677034 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) Localisation : Vol 13 (RIM324)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 035 Référence échantillon client : 002AC082677035 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) Localisation : Vol 13 (RIM324)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 036 Référence échantillon client : 002AC082677036 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques Localisation : Vol 13 (RIM324)					
- Plaque semi rigide	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 037 Localisation : Vol 13 (RIM324) Référence échantillon client : 002AC082677037 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques					
- Plaque semi rigide, Colle, Analyse globale	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 038 Localisation : Vol 13 (RIM324) Référence échantillon client : 002AC082677038 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment					
- Ciment, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 039 Localisation : Vol 13 (RIM324) Référence échantillon client : 002AC082677039 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment					
- Ciment, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 040 Localisation : Vol 13 (RIM324) Référence échantillon client : 002AC082677040 - Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 041 Localisation : Vol 13 (RIM324) Référence échantillon client : 002AC082677041 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 042 Localisation : Vol 13 (RIM324) Référence échantillon client : 002AC082677042 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 043 Localisation : Vol 13 (RIM324) Référence échantillon client : 002AC082677043 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques					
- Plaque semi rigide, Colle, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 044 Localisation : Vol 14 (RIM322) Référence échantillon client : 002AC082677044 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 045 Localisation : Vol 15 (RIM321)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 046 Localisation : Vol 16 (RIM320)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 047 Localisation : Vol 17 (RIM319)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 048 Localisation : Vol 19 (RIM317)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 049 Localisation : Vol 20 (RIM315)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 050 Localisation : Vol 15 (RIM321)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 051 Localisation : Vol 19 (RIM317)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 052 Localisation : Vol 21 (RIM224)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat	
			Nb	Traitement		
Référence échantillon FlashLab : 053 Localisation : Vol 21 (RIM224)						
- Ciment, Peinture, Indissociables		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 054 Localisation : Vol 21 (RIM224)						
- Plâtre		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 055 Localisation : Vol 21 (RIM224)						
- Plâtre, Peinture, Indissociables		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 056 Localisation : Vol 21 (RIM224)						
- Colle, Dur		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 057 Localisation : Vol 21 (RIM224)						
- Colle, Dur		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 058 Localisation : Vol 21 (RIM224)						
- Ciment		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 059 Localisation : Vol 21 (RIM224)						
- Ciment		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 060 Localisation : Vol 21 (RIM224)						
- Plâtre, Peinture, Indissociables		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 061 Localisation : Vol 21 (RIM224)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 062 Localisation : Vol 21 (RIM224)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 063 Localisation : Vol 21 (RIM224)					
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 064 Localisation : Vol 29 (RIM223)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 065 Localisation : Vol 28 (RIM222)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 066 Localisation : Vol 27 (RIM221)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 067 Localisation : Vol 26 (RIM220)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 068 Localisation : Vol 24 (RIM218)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 069 Localisation : Vol 23 (RIM217)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 070 Localisation : Vol 22 (RIM215)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 071 Localisation : Vol 27 (RIM221)					
- Plaque semi rigide	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage, Colle jaune, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 072 Localisation : Vol 27 (RIM221)					
- Plaque semi rigide, Colle, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 073 Localisation : Vol 27 (RIM221)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 074 Localisation : Vol 27 (RIM221)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 075 Localisation : Vol 23 (RIM217)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 076 Localisation : Vol 30 (RIM212)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 077 Localisation : Vol 31 (RIM210)					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 078 Localisation : Vol 31 (RIM210)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 079 Localisation : Vol 31 (RIM210)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 080 Localisation : Vol 39 (RIM208)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 081 Localisation : Vol 39 (RIM208)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 082 Localisation : Vol 39 (RIM208)					
- Peinture	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 083 Localisation : Vol 38 (RIM207)					
Référence échantillon client : 002AC082677085 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques					
- Plaque semi rigide	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 084 Localisation : Vol 38 (RIM207)					
Référence échantillon client : 002AC082677086 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 085 Localisation : Vol 38 (RIM207)					
Référence échantillon client : 002AC082677087 - Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 086 Localisation : Vol 38 (RIM207)					
Référence échantillon client : 002AC082677088 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits projetés (plâtre)					
- Peinture, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 087 Localisation : Vol 38 (RIM207)					
Référence échantillon client : 002AC082677089 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 088 Localisation : Vol 38 (RIM207)					
Référence échantillon client : 002AC082677090 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 089 Référence échantillon client : 002AC082677091 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques Localisation : Vol 38 (RIM207)					
- Plaque semi rigide	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 090 Référence échantillon client : 002AC082677092 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment Localisation : Vol 38 (RIM207)					
- Ciment, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 091 Référence échantillon client : 002AC082677093 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment Localisation : Vol 38 (RIM207)					
- Ciment, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 092 Référence échantillon client : 002AC082677094 - Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre Localisation : Vol 38 (RIM207)					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 093 Référence échantillon client : 002AC082677095 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits projetés (plâtre) Localisation : Vol 38 (RIM207)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 094 Référence échantillon client : 002AC082677096 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) Localisation : Vol 38 (RIM207)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 095 Référence échantillon client : 002AC082677098 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) Localisation : Vol 36 (RIM205)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 096 Localisation : Vol 34 (RIM203) Référence échantillon client : 002AC082677100 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 097 Localisation : Vol 33 (RIM202) Référence échantillon client : 002AC082677101 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 098 Localisation : Vol 48 (RIM124) Référence échantillon client : 002AC082677103 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche					
- Plaque semi rigide, Colle jaune, Analyse globale	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 099 Localisation : Vol 48 (RIM124) Référence échantillon client : 002AC082677104 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 100 Localisation : Vol 48 (RIM124) Référence échantillon client : 002AC082677105 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment					
- Ciment, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 101 Localisation : Vol 48 (RIM124) Référence échantillon client : 002AC082677106 - Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 102 Localisation : Vol 48 (RIM124) Référence échantillon client : 002AC082677107 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits projetés (plâtre)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 103 Localisation : Vol 48 (RIM124) Référence échantillon client : 002AC082677108 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 104 Référence échantillon client : 002AC082677109 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche Localisation : Vol 48 (RIM124)					
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 105 Référence échantillon client : 002AC082677110 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) Localisation : Vol 48 (RIM124)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 106 Référence échantillon client : 002AC082677111 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment Localisation : Vol 48 (RIM124)					
- Ciment, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 107 Référence échantillon client : 002AC082677112 - Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre Localisation : Vol 48 (RIM124)					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 108 Référence échantillon client : 002AC082677113 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits projetés (plâtre) Localisation : Vol 48 (RIM124)					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 109 Référence échantillon client : 002AC082677114 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) Localisation : Vol 48 (RIM124)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 110 Référence échantillon client : 002AC082677115 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) Localisation : Vol 47 (RIM123)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 111					
Référence échantillon client : 002AC082677116 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
Localisation : Vol 45 (RIM121)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 112					
Référence échantillon client : 002AC082677117 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
Localisation : Vol 46 (RIM122)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 113					
Référence échantillon client : 002AC082677118 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
Localisation : Vol 44 (RIM120)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 114					
Référence échantillon client : 002AC082677119 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques					
Localisation : Vol 44 (RIM120)					
- Plaque semi rigide	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 115					
Référence échantillon client : 002AC082677120 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques					
Localisation : Vol 44 (RIM120)					
- Plaque semi rigide	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 116					
Référence échantillon client : 002AC082677121 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
Localisation : Vol 43 (RIM119)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 117					
Référence échantillon client : 002AC082677122 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
Localisation : Vol 42 (RIM118)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 118 Localisation : Vol 41 (RIM117)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 119 Localisation : Vol 41 (RIM117)					
- Peinture	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 120 Localisation : Vol 41 (RIM117)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 121 Localisation : Vol 41 (RIM117)					
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 122 Localisation : Vol 40 (RIM115)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 123 Localisation : Vol 49 (RIM112)					
- Plaque semi rigide	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 124 Localisation : Vol 49 (RIM112)					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 125 Localisation : Vol 49 (RIM112)					
- Ciment, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 126 Localisation : Vol 49 (RIM112)					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 127 Localisation : Vol 49 (RIM112)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 128 Localisation : Vol 49 (RIM112)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 129 Localisation : Vol 49 (RIM112)					
- Plaque semi rigide	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage, Colle jaune, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 130 Localisation : Vol 49 (RIM112)					
- Ciment, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 131 Localisation : Vol 49 (RIM112)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 132 Localisation : Vol 49 (RIM112)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 133 Localisation : Vol 49 (RIM112)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 134 Localisation : Vol 49 (RIM112)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 135 Localisation : Vol 58 (RIM110)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 136 Localisation : Vol 58 (RIM110)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 137 Localisation : Vol 58 (RIM110)					
- Peinture	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 138 Localisation : Vol 57 (RIM108)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 139 Localisation : Vol 57 (RIM108)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 140 Localisation : Vol 56 (RIM107)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 141 Localisation : Vol 56 (RIM107)					
- Colle jaune	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 142 Localisation : Vol 56 (RIM107)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 143 Localisation : Vol 56 (RIM107)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 144 Localisation : Vol 55 (RIM106)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 145 Localisation : Vol 54 (RIM105)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 146 Localisation : Vol 53 (RIM104)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 147 Localisation : Vol 53 (RIM104)					
Référence échantillon client : 002AC082677152 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche					
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 148 Localisation : Vol 50 (RIM101)					
Référence échantillon client : 002AC082677153 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche					
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 149 Localisation : Vol 50 (RIM101)					
Référence échantillon client : 002AC082677154 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche					
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 150 Localisation : Vol 50 (RIM101)					
Référence échantillon client : 002AC082677155 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 151 Localisation : Vol 60 (RIM3E1)					
Référence échantillon client : 002AC082677156 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre					
- Matériau dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 152 Localisation : Vol 60 (RIM3E1)					
Référence échantillon client : 002AC082677157 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat	
			Nb	Traitement		
Référence échantillon FlashLab : 153 Localisation : Vol 60 (RIM3E1)						
- Plâtre, Peinture, Indissociables		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Plâtre, Indissociables		# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 154 Localisation : Vol 60 (RIM3E1)						
- Plâtre, Peinture, Indissociables		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Plâtre, Indissociables		# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 155 Localisation : Vol 60 (RIM3E1)						
- Plâtre, Peinture, Indissociables		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 156 Localisation : Vol 60 (RIM3E1)						
- Plaque souple		# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables		# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 157 Localisation : Vol 60 (RIM3E1)						
- Colle, Dur		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 158 Localisation : Vol 61 (RIM3E2)						
- Colle, Dur		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 159 Référence échantillon client : 002AC082677164 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés (plâtre)					
Localisation : Vol 61 (RIM3E2)					
- Plâtre, Ciment, Peinture, Analyse globale	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Plâtre, Ciment, Analyse globale	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 160 Référence échantillon client : 002AC082677165 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés (plâtre)					
Localisation : Vol 61 (RIM3E2)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 161 Référence échantillon client : 002AC082677166 - Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits projetés (plâtre)					
Localisation : Vol 61 (RIM3E2)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 162 Référence échantillon client : 002AC082677167 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits projetés (plâtre)					
Localisation : Vol 61 (RIM3E2)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 163 Référence échantillon client : 002AC082677168 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche					
Localisation : Vol 61 (RIM3E2)					
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle noire et ragréage indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 164 Référence échantillon client : 002AC082677169 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment					
Localisation : Vol 64 (RIM2C2)					
- Ciment, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 165 Localisation : Vol 64 (RIM2C2)					
Référence échantillon client : 002AC082677170 - Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 166 Localisation : Vol 64 (RIM2C2)					
Référence échantillon client : 002AC082677171 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 167 Localisation : Vol 65 (RIM225)					
Référence échantillon client : 002AC082677172 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche					
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 168 Localisation : Vol 68 (RIM1C1)					
Référence échantillon client : 002AC082677173 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 169 Localisation : Vol 68 (RIM1C1)					
Référence échantillon client : 002AC082677174 - Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 170 Localisation : Vol 68 (RIM1C1)					
Référence échantillon client : 002AC082677175 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 171 Localisation : Vol 72 (RIM1E1)					
Référence échantillon client : 002AC082677176 - Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons					
- Matériau fibreux	# META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 172 Localisation : Vol 76 (Toiture) Référence échantillon client : 002AC082677177 - Toiture et étanchéité - Eléments ponctuels - Conduit					
- Plaque dure fibreuse	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Amosite, Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 173 Localisation : Vol 76 (Toiture) Référence échantillon client : 002AC082677178 - Toiture et étanchéité - Eléments ponctuels - Mitron					
- Plaque dure fibreuse	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Amosite, Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 174 Localisation : Vol 77 (RIM011) Référence échantillon client : 002AC082677179 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 175 Localisation : Vol 81 (RIM0C2) Référence échantillon client : 002AC082677180 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 176 Localisation : Vol 77 (RIM011) Référence échantillon client : 002AC082677181 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 177 Localisation : Vol 81 (RIM0C2) Référence échantillon client : 002AC082677182 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 178 Localisation : Vol 81 (RIM0C2) Référence échantillon client : 002AC082677183 - Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 179 Localisation : Vol 81 (RIM0C2)					
Référence échantillon client : 002AC082677184 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Carton	# META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
- Papier	# META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 180 Localisation : Vol 81 (RIM0C2)					
Référence échantillon client : 002AC082677185 - Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 181 Localisation : Vol 81 (RIM0C2)					
Référence échantillon client : 002AC082677186 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 182 Localisation : Vol 81 (RIM0C2)					
Référence échantillon client : 002AC082677187 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 183 Localisation : Vol 80 (RIM006)					
Référence échantillon client : 002AC082677188 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 184 Localisation : Vol 85 (RIM005)					
Référence échantillon client : 002AC082677189 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 185 Localisation : Vol 85 (RIM005)					
Référence échantillon client : 002AC082677190 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 186 Localisation : Vol 85 (RIM005) Référence échantillon client : 002AC082677191 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 187 Localisation : Vol 85 (RIM005) Référence échantillon client : 002AC082677192 - Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 188 Localisation : Vol 85 (RIM005) Observation(s) : carton : absence. Référence échantillon client : 002AC082677193 - Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques					
- Laine de verre	# META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
- Enduit, toile, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 189 Localisation : Vol 85 (RIM005) Référence échantillon client : 002AC082677194 - Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques					
- Matériau fibreux	# META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 190 Localisation : Vol 86 (RIM014) Référence échantillon client : 002AC082677195 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 191 Localisation : Vol 93 (RIM004) Référence échantillon client : 002AC082677196 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche					
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle, Dur, Ragréage, Analyse globale	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 192 Localisation : Vol 89 (RIM003) Référence échantillon client : 002AC082677197 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche					
- Plaque souple, Colle jaune, Analyse globale	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 193 Localisation : Vol 93 (RIM004)					
Référence échantillon client : 002AC082677198 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)					
- Colle, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 194 Localisation : Vol 91 (RIM019)					
Référence échantillon client : 002AC082677199 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche					
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 195 Localisation : Vol 90 (RIM018)					
Référence échantillon client : 002AC082677200 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 196 Localisation : Vol 89 (RIM003)					
Référence échantillon client : 002AC082677201 - Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques					
- Matériau fibreux	# META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 197 Localisation : Vol 89 (RIM003)					
Référence échantillon client : 002AC082677202 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 198 Localisation : Vol 86 (RIM014)					
Référence échantillon client : 002AC082677203 - Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 199 Localisation : Vol 92 (RIM002)					
Référence échantillon client : 002AC082677204 - Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Carton	# META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
- Papier	# META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 200 Localisation : Vol 95 (Local)					
Référence échantillon client : 002AC082677205 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Enveloppe de calorifuge					
- Plâtre, toile, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 201 Localisation : Vol 95 (Local)					
Référence échantillon client : 002AC082677206 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage					
- Matériau textile hétérogène	# META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 202 Localisation : Vol 95 (Local)					
Référence échantillon client : 002AC082677207 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Enveloppe de calorifuge					
- Matériau bitumineux	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
- toile	# META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 203 Localisation : Vol 95 (Local)					
Référence échantillon client : 002AC082677208 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage					
- Laine de verre	# META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 204 Localisation : Vol 95 (Local)					
Référence échantillon client : 002AC082677209 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Enveloppe de calorifuge					
- Plâtre, toile, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 205 Localisation : Vol 95 (Local)					
Référence échantillon client : 002AC082677210 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage					
- Laine de verre	# META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Client : AC Environnement Damien FERRAGNE Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de 31670 LABEGE	Référence client : 002AC082677 Référence FlashLab : 21FPP007190 Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Date d'acceptation : 01/04/2021 Date d'analyse : 01/04/2021 Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 206 Localisation : Vol 96 (Local) Référence échantillon client : 002AC082677211 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment					
- Ciment, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 207 Localisation : Vol 95 (Local) Référence échantillon client : 002AC082677212 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment					
- Ciment, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 208 Localisation : Vol 96 (Local) Référence échantillon client : 002AC082677213 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 209 Localisation : Vol 99 (Chaufferie) Référence échantillon client : 002AC082677214 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Enveloppe de calorifuge					
- Plâtre, toile, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Matériau bitumineux	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 210 Localisation : Vol 99 (Chaufferie) Référence échantillon client : 002AC082677215 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage					
- Laine de verre	# META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 211 Localisation : Vol 99 (Chaufferie) Référence échantillon client : 002AC082677216 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage					
- Plâtre, toile, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Laine de verre	# META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement
Damien FERRAGNE
Immeuble Les Triades - Bât. C - 130, rue de
31670 LABEGE

Référence client : 002AC082677
Référence FlashLab : 21FPP007190
Adresse du chantier : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE

Date d'acceptation : 01/04/2021
Date d'analyse : 01/04/2021
Date d'édition : 17/04/2021 à 11:48

Méthodes d'analyse pour la recherche des fibres d'amiante dans les matériaux :

Analyse MOLP (Microscope Optique à Lumière Polarisée) selon le guide HSG 248 – Appendice 2

Analyse META (Microscope Electronique à Transmission Analytique) selon la norme NFX 43-050 et méthode interne de traitement

Validé par : SELVARADJOU Aruna

Chef d'équipe



ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 01/03

Assurance 02/03

Tour Opus 12 - Défense 9
77 Esplanade du Général de Gaulle
92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX
T : +33 (0) 1 44 95 56 50
F : +33 (0) 1 44 95 56 56



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR, dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannover - Allemagne - Registre de commerce de Hannover sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grauhofendorfer Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLÉMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également toutes ses filiales dont :

- **SYNAPPS ;**
- **AC ENVIRONNEMENT ;**
- **AC AGENCEMENT ;**
- **ALM ENVIRONNEMENT ;**
- **ATLANTIC DEVELOPPEMENT ;**
- **AC RESEAU.**

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP) ;
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition ;
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante ;
- Recherche d'amiante dans l'air ;
- Caractérisation des échantillons bitumineux : recherche d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ;
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante ;
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites ;
- Diagnostic légionelle ;
- Etat parasitaire ;
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) ;
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) ;
- Recherche de plomb avant travaux/démolition ;
- Diagnostic plomb étou recherche de plomb après travaux ;
- Diagnostic de performance énergétique ;
- Diagnostic des déchets issus de la démolition/réhabilitation des bâtiments et Diagnostic « ressources » ;
- Carottage de voiries et réseaux routiers ;
- Diagnostic électrique - télétravail ;
- Information sur la présence d'un risque de mûrerie ;
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Correz") ;
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance) ;
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété ;
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5804 2909
F +49 511 5804 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhofendorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office Roderbruchstraße 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Walter/Chairman
Executive Board Ralfin Bräuer/Chairman, Andreas
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5804 2909
F +49 511 5804 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhofendorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office Roderbruchstraße 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Walter/Chairman
Executive Board Ralfin Bräuer/Chairman, Andreas
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Assurance 03/03



Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Domages ConforDus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Domages ConforDus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2021 au 31/12/2021, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 24 décembre 2020 - 08/11/20



HDI Global Specialty SE
T +49 511 5804 2909
F +49 511 5804 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhofendorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office Roderbruchstraße 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Walter/Chairman
Executive Board Ralfin Bräuer/Chairman, Andreas
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Attestation sur l'honneur



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **M. Denis MORA**, gérant de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret **441 355 914 00298**), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L271-4, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du Code de la santé publique ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.133-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L.134-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L.134-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est soussignée d'une assurance responsabilité civile professionnelle n° **76208471-30015** souscrit auprès de la compagnie d'assurance **HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 04 Janvier 2021


Denis MORA



AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL

64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
04 77 44 92 44 - 04 81 17 01 15 - contact@ac-environnement.com

S.A.S. au capital de 1 000 000 € - 30471 - 44135591400298 - 708 000 000 0000 - 19 034 000 0000 - APE : 7020Z - Assurée par HDI Global SE - RC 1903400000

0 800 400 100
www.ac-environnement.com

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI4560 V5

Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI4560 Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur COLINET Julien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention**
Date d'effet : 23/12/2020 - Date d'expiration : 22/12/2027

Amiante sans mention Amiante Sans Mention*
Date d'effet : 23/12/2020 - Date d'expiration : 22/12/2027

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique
Date d'effet : 12/07/2019 - Date d'expiration : 11/07/2024

Energie sans mention Energie sans mention
Date d'effet : 01/10/2020 - Date d'expiration : 30/09/2027

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 03/06/2019 - Date d'expiration : 02/06/2024

Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 26/06/2019 - Date d'expiration : 25/06/2024

Termites Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine
Date d'effet : 21/06/2019 - Date d'expiration : 20/06/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 23/12/2020.

[illegible]

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticneur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 33 rev36

FORMULAIRE Patrimoine Immobilier et Services Techniques	Page n°1 sur 1
DEMANDE de devis de REPERAGE AMIANTE avant intervention/travaux	Indexation : FO ACTI 005-2 Version : 4 Date d'application : 09/07/2020

En lien avec la procédure [Conduite à tenir en cas d'intervention dans un bâtiment soumis à la réglementation amiante](#), (Id. session Windows/Outlook) ce formulaire est à compléter pour fournir tous les éléments nécessaires au chiffrage du devis de repérage de matériau amianté, avant une intervention ou des travaux.

Pour rappel, en amont le DTA est consulté et n'apporte pas d'information sur le caractère amianté des matériaux, équipements et matériels.

1 – Compléter les éléments ci-dessous :

Identification précise du local/lieu à vérifier	Site : RANGUEIL - Bâtiment : Internat de médecine - Etage/aile : 1 ^{er} étage + 2 ^{ème} étage + 3 ^{ème} étage - N° pièce ou lieu : 1 ^{er} : de RIM101 à RIM125 ; RIM1E1 ; RIM1E2 ; RIM1C1 2 ^{ème} : de RIM201 à RIM225 ; RIM2E1 ; RIM2E2 ; RIM2C1 3 ^{ème} : de RIM301 à RIM325 ; RIM3E1 ; RIM3E2 ; RIM3C1
Code Opération ou bon GMAO	2009583246
Surface (en m ²) impactée par l'intervention	1676m ²
Demande URGENTE (sous 48h) ?	OUI ☐ NON ☒
Date max. d'intervention souhaitée (Contractuellement ; délai max 10 jours)	Semaine 08-09
Périmètre et programme des travaux précis	Repérage avant travaux suite levées de réserves électriques criticité 1. Changement des coffrets avec disjoncteurs différentiels 30ma + les luminaires en plafond sur toutes les chambres de l'internat de médecine de RANGUEIL. Chaque coffret et luminaires seront installer fixations après perçage sur les murs et les plafonds de toutes les chambres. ☒ À cocher dans le cas d'une demande de repérage exhaustive de l'enveloppe (<i>Parois verticales intérieures et enduits / Plafonds et faux plafonds / Revêtements de sol et de murs / Conduits, canalisations et équipements</i>)
Contact ; nom, prénom + N° de téléphone à 10 chiffres	Donneur d'ordre : JULIAN Eric Tel 05 61 32 21 37 Accompagnateur : Berges Patrick Tel 05 61 32 34 05
Pièces à fournir	- Ce formulaire dûment complété - Plan de situation (cf. page suivante : si autre site l'ajouter) - Plan de masse - Photos

2 – Envoyer la demande de devis par mail à :

1- Société AC Environnement ; chu@ac-environnement.com


Si besoin, interlocuteur AC Environnement ; **M. Florent Keller 06 60 58 95 04**

2- Société DEKRA ; refamiante.fr@dekra.com


FORMULAIRE Patrimoine Immobilier et Services Techniques	Page n°1 sur 1
DEMANDE de devis de REPERAGE AMIANTE avant intervention/travaux	Indexation : FO ACTI 005-2 Version : 4 Date d'application : 09/07/2020

Possibilité de solliciter DEKRA, dans le cas où AC Environnement ne garantit pas le délai souhaité.
 Si besoin, interlocuteur DEKRA ; **M. Guillaume Salafia 06 17 01 62 82**

3 - A la réception de l'offre/devis, passer la demande de bon de commande (DBC) sur CASPER

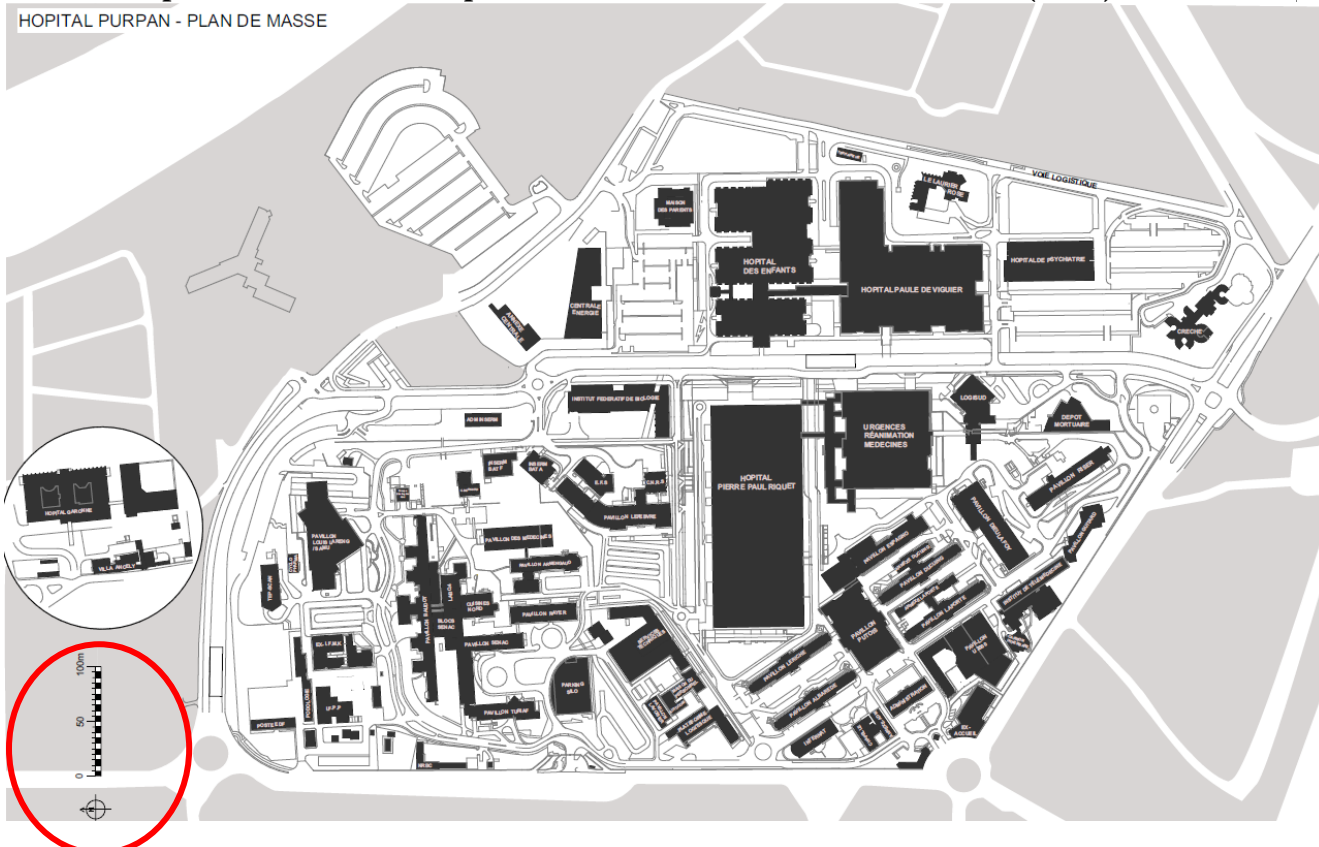

Site de Rangueil

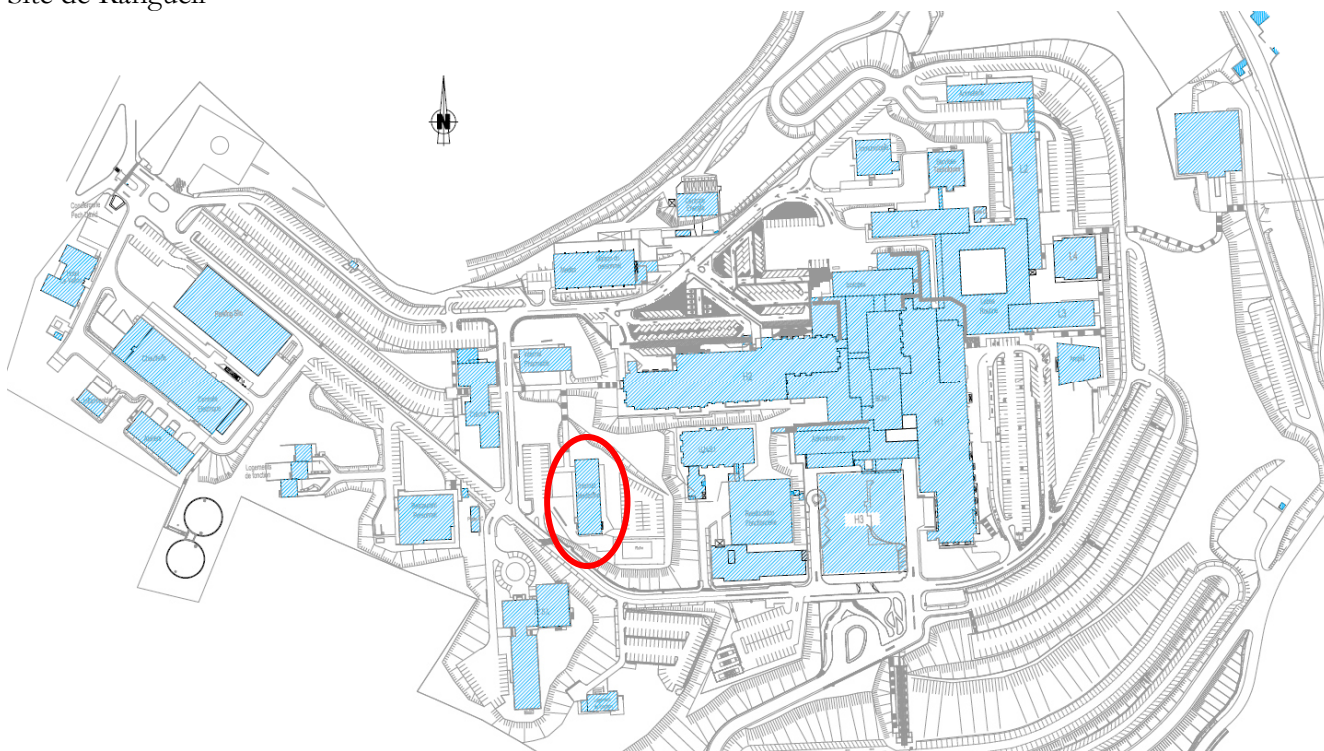

FORMULAIRE Patrimoine Immobilier et Services Techniques	Page n°1 sur 1
DEMANDE de devis de REPERAGE AMIANTE avant intervention/travaux	Indexation : FO ACTI 005-2 Version : 4 Date d'application : 09/07/2020

|