

Bureau Veritas Exploitation SAS

CHAMPS SUR MARNE
6 boulevard Archimède
77420 CHAMPS SUR MARNE France
Mail : christophe.caillot@bureauveritas.com

A l'attention de TOUABI RACHID

11 RUE DES SAUSSAIES
75008 PARIS

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Article R1334-19 du Code de la Santé Publique, Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017



Date(s) du repérage : le 04/05/2023

Nom du site : REMPLACEMENT 3 ASCENSEURS

Immeuble bâti objet du repérage :

BEAUVAU 3 ASCENSEURS
BEAUVAU 11 rue des Saussaies
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

Numéro d'affaire : 18640400

Référence du rapport : 18640400/S1.21.2.R

Rédigé le : 13/06/2023

Par l'opérateur de repérage : Christophe CAILLOT

Date de la commande : 05/04/2023

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION 60 A venue du Général de Gaulle - immeuble le Guillaumet 92046 Paris La Défense Certificat n° 8026737



	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	26/06/2022	25/06/2029
Amiante avec mention	26/06/2022	25/06/2029

Ce rapport contient **48** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION.....	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre.....	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
2. CONCLUSIONS.....	5
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante.....	5
2.2. Obligation d'information.....	5
3. INFORMATIONS GENERALES.....	6
3.1. Immeuble bâti objet de la mission.....	6
3.2. Intervenants.....	6
3.3. Opérateur(s) de repérage.....	6
3.4. Laboratoire(s).....	6
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....	7
4.1. Textes réglementaires.....	7
4.2. Méthodologie de la mission.....	7
4.3. Limites de la mission.....	7
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	8
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite.....	8
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	8
6.1. Résultats détaillés.....	8
7. ANNEXES.....	12
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées.....	12
7.2. Croquis de repérage.....	13
7.3. Attestation d'assurance.....	23
7.4. Certificat de compétence.....	25
7.5. Rapports d'essais de laboratoire.....	26

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Remplacements de 3 ascenseurs, monte charge (JGA52/JGA62/JGA65) Porte coupe feu, carrelage au rdc et coffrage bois non concerné du JGA65 Parquet non concerné au JGA62

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages et parties d'ouvrages listés dans la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique ainsi que de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis concernés par les travaux de démolition prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Composant et parties de composants de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique et de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux de démolition prévus

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
Poteaux	Flocages, Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés, Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison, Entourages de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich), coffrages perdus
Plafonds	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Panneaux collés, vissés ou cloués, Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite), Bandes calicot, Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre, Sous couches des tissus muraux, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes, .), Résines, Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage, Joint de dilatation
Poutres et charpentes	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Entourages de poutres (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich), Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes, .), Jonctions avec la façade, calfeuttements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Murs et cloisons maçonnés	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu, Fourreaux (carton, fibres-ciment)
Revêtements de sol	Dalles de sol, Nez de marche, Dalles moquettes avec entre-couche noire, Sous-couches (carton, feutre, .) des revêtements souples, Colles bitumineuses, Colles non bitumineuses, Moquette, Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.), Peintures de sol, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, Revêtements de sols sportifs, Joints de dilatation et d'assemblage, Joints de contournement sur faux planchers, Enduit de cuvelage, Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles, Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment, Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes, .), Revêtements bitumineux, Peintures intumescentes
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs, Eléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits., Tresses, Joints plats

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux de démolition prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- parties du bâtiment :
Machinerie ascenseur, monte charge, trémies et palier (JGA52/JGA62/JGA65)

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Liste C et autres matériaux et produits réputés contenir de l'amiante			
Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description
R+1 / Palier JGA52	Moquette	Colle	+ chape

2.2. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Remarque(s) complémentaire(s):

Nous vous conseillons de faire les travaux en sous-section 4 au niveau de tous les paliers du JGA 52 (P009 avec amiante en limite de détection) vu avec M. Rachid TOUABI au téléphone. Une campagne de prélèvements complémentaires sera effectuée sur les autres paliers du JGA 52 ultérieurement.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: BEAUVAU 3 ASCENSEURS
BEAUVAU 11 rue des Saussaies
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
BEAUVAU 3 ASCENSEURS	Bureaux	Immeuble de travail > 300 personnes	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe
Parties d'immeubles bâti visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS RACHID TOUABI	11 RUE DES SAUSSAIES 75008 PARIS	0149273239 +33671908521 rachid.touabi@interieur.gouv.fr
Propriétaire	UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS RACHID TOUABI	11 RUE DES SAUSSAIES 75008 PARIS	0149273239 +33671908521 rachid.touabi@interieur.gouv.fr
Accompagnateur	Ministère Rachid TOUABI	/	/

3.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 790 184 675 00250	Christophe CAILLOT	BUREAU VERITAS CERTIFICATION	8026737	26/06/2022	25/06/2029

3.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins LEM	1-1751	20, rue du KochersbergCS 50047 67701 SAVERNE CEDEX 1France	+33 3 88 02 14 35

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, en vue de la démolition de l'immeuble bâti.

4.1. Textes réglementaires

Code de la Santé Publique : article L1334-12-1, R1334-19, R1334-22 à 24, annexe 13-9

Code du travail articles L4412-2, R4412-97

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

4.2. Méthodologie de la mission

Ce repérage consiste à identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

Le repérage est réalisé après évacuation définitive du bâtiment et enlèvement des mobiliers, de manière que tous les ouvrages soient accessibles

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate visuellement la présence de matériaux et produits qui correspondent aux ouvrages ou parties d'ouvrages de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
- de sondages ;

- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux de démolition ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique est réalisée par recherche visuelle et investigation destructive d'ouvrages et de parties d'ouvrage, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de la norme NF X 46-020 et de l'arrêté du 26 juin 2013.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : le 04/05/2023

5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Titre	Référence	Type Document
ILOT BEAUVAU	ET00	Plan

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)

Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px

S = sondage en complément de l'inspection visuelle

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R-1 / Machinerie ascenseur JGA65	Mur	Enduit	ciment, peint	P028	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Machinerie ascenseur JGA65	Mur	Enduit	ciment, peint	P029	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Machinerie ascenseur JGA65	Plancher	Chape maigre	compacte, + peinture	P030	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Machinerie ascenseur JGA65	Plancher	Chape maigre	compacte, Sur socle	P031	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Machinerie ascenseur JGA65	Matériel en machinerie ascenseur	Frein	compact, noir(e)	P032	Résultat d'analyse	1 seul prélèvement effectué (altération du matériau)	NON
R-1 / Trémie ascenseur JGA65	Plancher	Chape maigre	compacte, En trémie	P033	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Trémie ascenseur JGA65	Porte	Enduit	lissé, blanc(he), Sur porte palière	P034	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Trémie ascenseur JGA65	Plancher	Chape maigre	compacte	P045	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Trémie ascenseur JGA65	Porte	Enduit	lissé, blanc(he), Sur porte palière	P046	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Palier JGA65	Mur	Enduit	plâtre	P035	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Palier JGA65	Revêtement de sol	Sol coulé	résine, + colle	P036	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Palier JGA65	Mur	Enduit	plâtre	P047	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Palier JGA65	Revêtement de sol	Sol coulé	résine, + colle	P048	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Trémie ascenseur JGA52	Plancher	Chape maigre	compacte, En fosse	P001	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Trémie ascenseur JGA52	Plancher	Chape maigre	compacte, En fosse	P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Trémie ascenseur JGA52	Mur	Enduit	plâtre, peint, En trémie	P005	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Trémie ascenseur JGA52	Mur	Enduit	plâtre, peint	P006	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Palier JGA52	Mur	Enduit	plâtre, + tapisserie	P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Palier JGA52	Mur	Enduit	plâtre, + tapisserie	P004	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Palier JGA52	Carrelage	Colle	grise	P008	Résultat d'analyse	1 seul prélèvement effectué (passage fréquent trop destructif)	NON
RDC / Cabine ascenseur JGA52	Carrelage	Colle	/	P007	Résultat d'analyse	1 seul prélèvement effectué (passage fréquent trop destructif)	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / Trémie ascenseur JGA62	Mur	Enduit	plâtre, peint, En trémie	P017	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Trémie ascenseur JGA62	Mur	Enduit	plâtre, peint, En trémie	P018	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Trémie ascenseur JGA62	Plancher	Chape maigre	compacte, En trémie	P023	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Trémie ascenseur JGA62	Plancher	Chape maigre	compacte, En trémie	P024	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Palier JGA62	Mur	Enduit	plâtre, peint	P019	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Palier JGA62	Mur	Enduit	plâtre, peint	P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Palier JGA62	Revêtement de sol	Sol coulé	résine, + colle	P021	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Palier JGA62	Revêtement de sol	Sol coulé	résine, + colle	P022	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Cabine ascenseur JGA62	Revêtement de sol	Colle	noire, + revêtement de sol	P027	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Cabine ascenseur JGA62	Revêtement de sol	Colle	noire	P044	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Palier JGA65	Trémie	Joint	compact, ciment, Entre la trémie et le seuil du palier	P038	Résultat d'analyse	1 seul prélèvement effectué du à l'accessibilité du matériau	NON
R+1 / Palier JGA52	Moquette	Colle	+ chape	P009	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / Palier JGA52	Moquette	Colle	+ chape	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Palier JGA62	Mur	Enduit	plâtre, peint	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Palier JGA62	Revêtement de sol	Sol coulé	résine, + colle	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Palier JGA65	Revêtement de sol	Sol coulé	résine, + colle	idem P037	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / Palier JGA52	Moquette	Colle	+ chape	P010	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / Trémie ascenseur JGA52	Mur	Enduit	plâtre, En trémie	P011	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / Trémie ascenseur JGA52	Mur	Enduit	plâtre	P012	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Palier JGA62	Mur	Enduit	plâtre, peint	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Palier JGA62	Revêtement de sol	Sol coulé	résine, + colle	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Palier JGA65	Revêtement de sol	Sol coulé	résine, + colle	idem P037	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Palier JGA52	Moquette	Colle	+ chape	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
TOITURE / Machinerie ascenseur JGA52	Plancher	Chape maigre	compacte, + peinture	P013	Résultat d'analyse	/	NON
TOITURE / Machinerie ascenseur JGA52	Plancher	Chape maigre	compacte, + peinture	P014	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
TOITURE / Machinerie ascenseur JGA52	Poutre	Peinture sur béton	épaisse, gris(e)	P015	Résultat d'analyse	/	NON
TOITURE / Machinerie ascenseur JGA52	Poutre	Peinture sur béton	épaisse, gris(e)	P016	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Palier JGA65	Revêtement de sol	Sol coulé	résine, + colle	P037	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Palier JGA65	Revêtement de sol	Sol coulé	résine, + colle	P049	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Palier JGA52	Moquette	Colle	+ chape	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Palier JGA62	Mur	Enduit	plâtre, peint	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Palier JGA62	Revêtement de sol	Sol coulé	résine, + colle	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Machinerie ascenseur JGA62	Plafond	Enduit	ciment, peint	P025	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Machinerie ascenseur JGA62	Plancher	Chape maigre	compacte	P039	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Machinerie ascenseur JGA62	Plancher	Chape maigre	compacte	P040	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Machinerie ascenseur JGA62	Poutre	Enduit	ciment	P041	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Machinerie ascenseur JGA62	Plafond	Enduit	ciment, peint	P042	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Trémie ascenseur JGA62	Mur	Enduit	plâtre, peint	P026	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Trémie ascenseur JGA62	Mur	Enduit	plâtre, peint	P043	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Palier JGA52	Moquette	Colle	+ chape	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Palier JGA62	Mur	Enduit	plâtre, peint	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Palier JGA62	Revêtement de sol	Sol coulé	résine, + colle	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Palier JGA65	Revêtement de sol	Sol coulé	résine, + colle	idem P037	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Palier JGA52	Moquette	Colle	+ chape	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Palier JGA62	Mur	Enduit	plâtre, peint	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Palier JGA62	Revêtement de sol	Sol coulé	résine, + colle	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

<i>Localisation</i>	<i>Commentaires</i>
R-1 / Machinerie ascenseur JGA65	Armoire de commande 2006
R-1 / Trémie ascenseur JGA65	Brique
R-1 / Palier JGA65	/
R-1 / Cabine JGA65	Métal
RDC / Trémie ascenseur JGA52	/
RDC / Palier JGA52	/
RDC / Cabine ascenseur JGA52	En métal
RDC / Trémie ascenseur JGA62	Béton
RDC / Palier JGA62	/
RDC / Cabine ascenseur JGA62	En bois
RDC / Palier JGA65	/
R+1 / Palier JGA52	/
R+1 / Palier JGA62	/
R+1 / Palier JGA65	/
R+6 / Palier JGA52	/
R+6 / Trémie ascenseur JGA52	/
R+2 / Palier JGA62	/
R+2 / Palier JGA65	/
R+2 / Palier JGA52	/
TOITURE / Machinerie ascenseur JGA52	Armoire de commande postérieur à 1998
R+3 / Palier JGA65	/
R+3 / Palier JGA52	/
R+3 / Palier JGA62	/
R+5 / Machinerie ascenseur JGA62	Armoire de commande postérieur à 1998
R+5 / Trémie ascenseur JGA62	/
R+4 / Palier JGA52	/
R+4 / Palier JGA62	/
R+4 / Palier JGA65	/
R+5 / Palier JGA52	/
R+5 / Palier JGA62	/

7.2. Croquis de repérage

**Matériaux et produits ne contenant pas
d'amiante après analyse**

P28 Enduit + peinture sur mur
P29 Enduit + peinture sur mur
P30 Chape
P31 Chape
P32 Frein sur machinerie
P33 Chape
P34 Enduit + sur porte palière
P35 Enduit sur mur
P36 Sol coulé + colle
P45 Chape
P46 Enduit + sur porte palière
P47 Enduit sur mur
P48 Sol coulé + colle

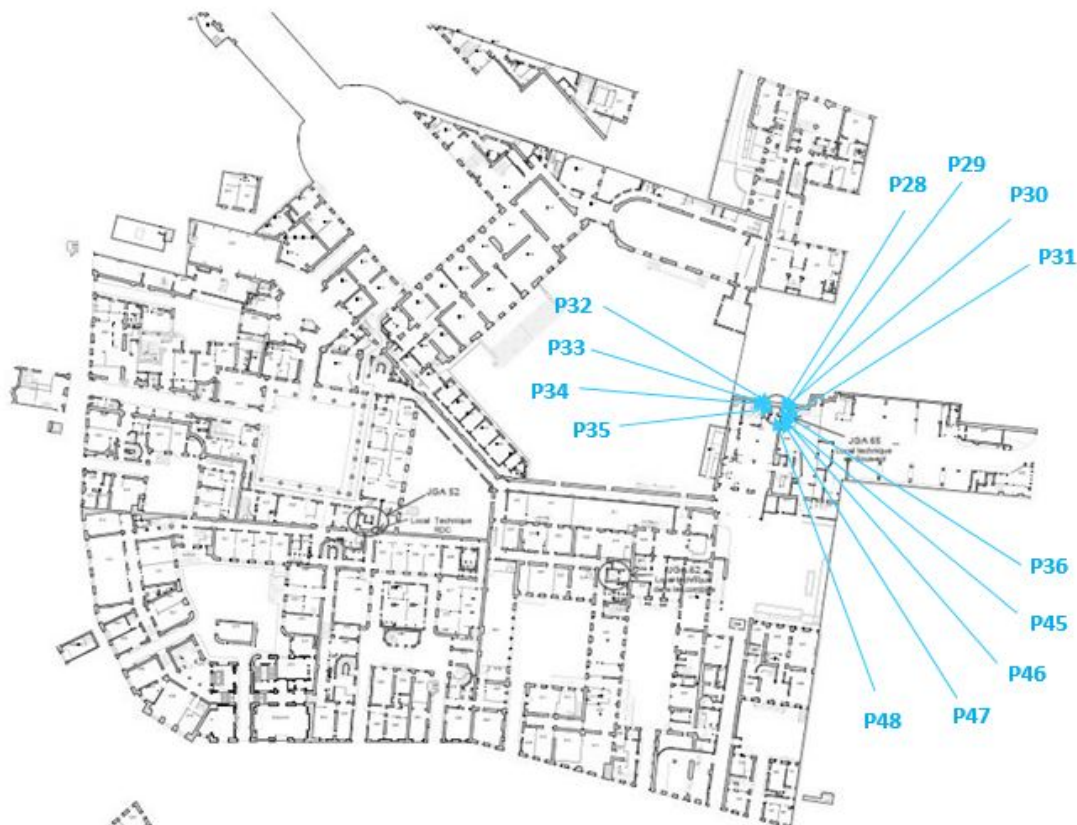


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : BEAUVAU 3 ASCENSEURS

Adresse : BEAUVAU 11 rue des Saussaies 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

Localisation : R-1

Réalisé par : Christophe CAILLOT

N° de planche : 1 / 9

Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

P1 Chape
P2 Chape
P3 Enduit + tapisserie sur mur
P4 Enduit + tapisserie sur mur
P5 Enduit + peinture sur mur
P6 Enduit + peinture sur mur
P7 Colle de carrelage
P8 Colle de carrelage
P17 Enduit + peinture sur mur
P18 Enduit + peinture sur mur
P19 Enduit + peinture sur mur
P20 Enduit + peinture sur mur
P21 Sol coulé + colle
P22 Sol coulé + colle
P23 Chape
P24 Chape
P27 Revêtement de sol + colle
P38 Joint sur sol
P44 Revêtement de sol + colle



Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : BEAUVAUX 3 ASCENSEURS	Adresse : BEAUVAUX 11 rue des Saussaies 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	Localisation : RDC
Réalisé par : Christophe CAILLOT	N° de planche : 2 / 9	



Planche de repérage

La planche de repérage est
indissociable du rapport

Matériaux et produits contenant de
l'amiante après analyse

P9 Colle + chape ★

Matériaux et produits ne contenant pas
d'amiante

S Sondage



Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : BEAUVAU 3 ASCENSEURS	Adresse : BEAUVAU 11 rue des Saussaies 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	Localisation : R+1
Réalisé par : Christophe CAILLOT	N° de planche : 3 / 9	

Matériaux et produits ne contenant pas
d'amiante

S Sondage



Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : BEAUVAU 3 ASCENSEURS	Adresse : BEAUVAU 11 rue des Saussaies 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	Localisation : R+2
Réalisé par : Christophe CAILLOT	N° de planche : 4 / 9	



Planche de repérage

La planche de repérage est
indissociable du rapport

Matériaux et produits ne contenant pas
d'amiante après analyse

P37 Sol coulé + colle

P49 Sol coulé + colle

S Sondage

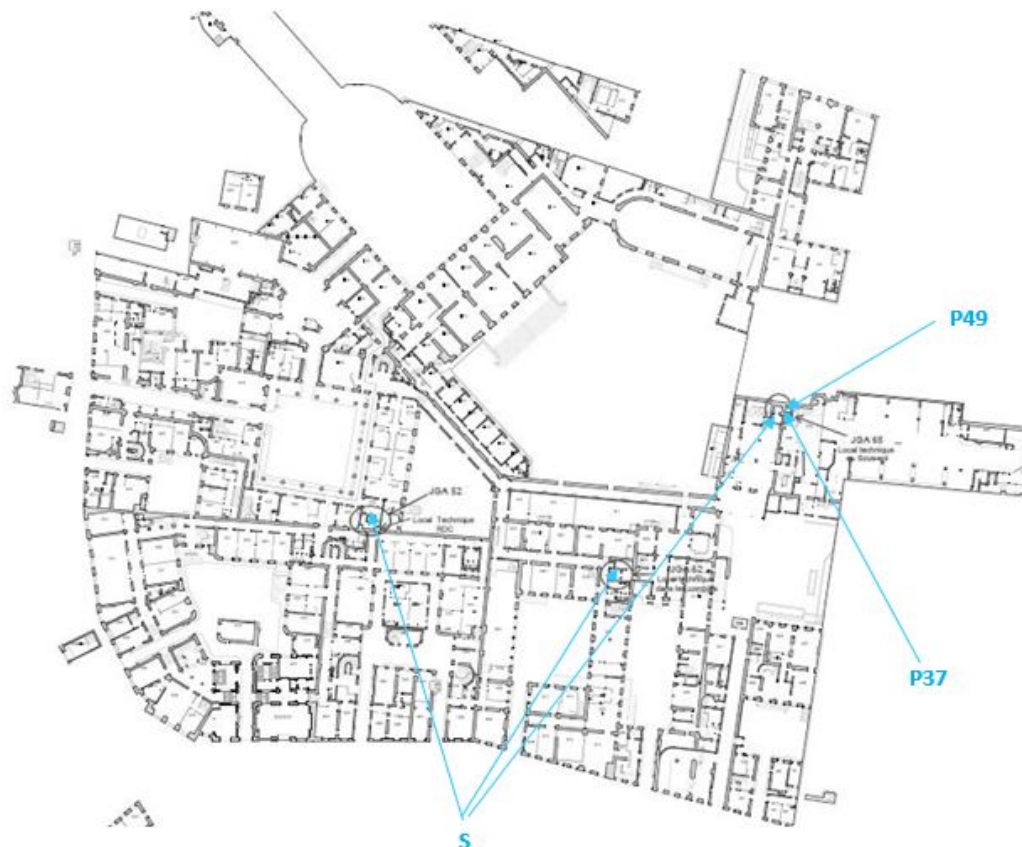


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : BEAUVAU 3 ASCENSEURS

Adresse : BEAUVAU 11 rue des Saussaies 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

Localisation : R+3

Réalisé par : Christophe CAILLOT

N° de planche : 5 / 9

Matériaux et produits ne contenant pas
d'amiante

S Sondage



Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : BEAUVAU 3 ASCENSEURS	Adresse : BEAUVAU 11 rue des Saussaies 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	Localisation : R+4
Réalisé par : Christophe CAILLOT	N° de planche : 6 / 9	

**Matériaux et produits ne contenant pas
d'amiante après analyse**

P26 Enduit + peinture sur mur
P39 Chape
P40 Chape
P41 Enduit + peinture sur poutre
P42 Enduit + peinture sur plafond
P43 Enduit + peinture sur mur

S Sondage

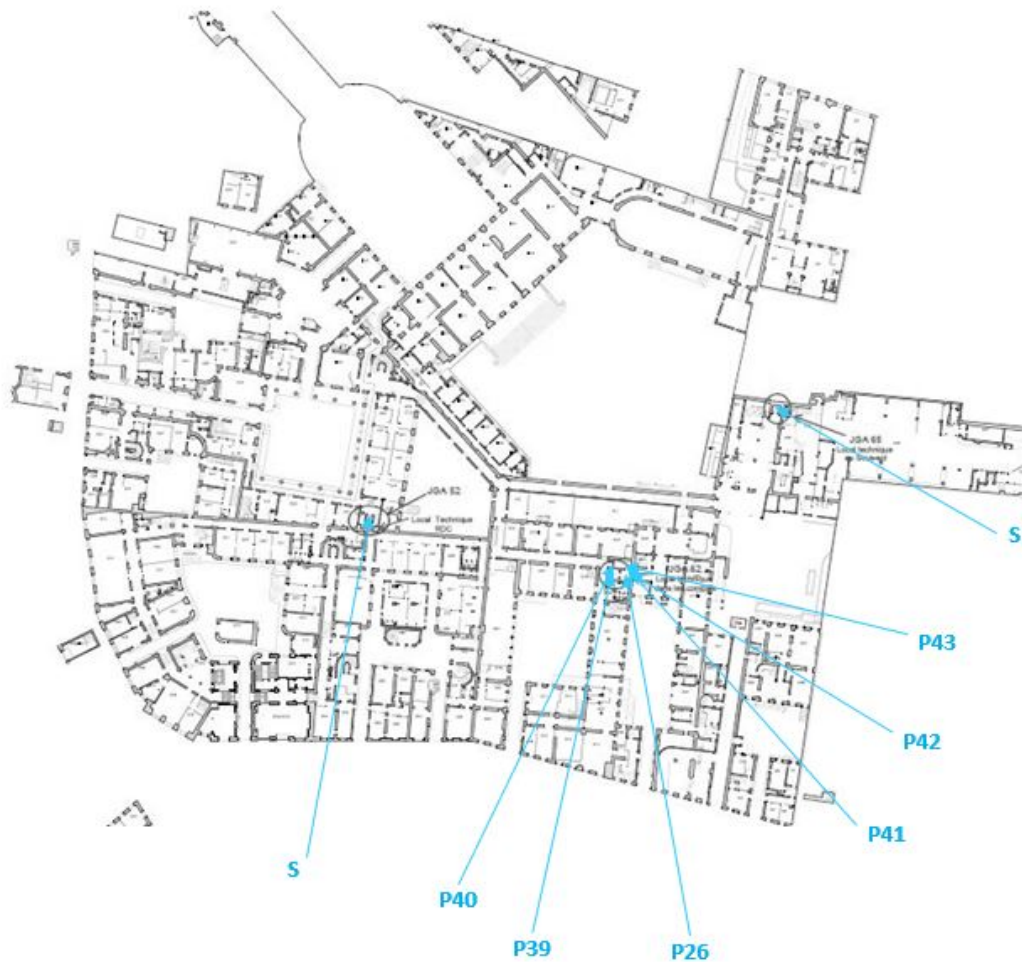


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : BEAUVAU 3 ASCENSEURS	Adresse : BEAUVAU 11 rue des Saussaies 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	Localisation : R+5
Réalisé par : Christophe CAILLOT	N° de planche : 7 / 9	



Planche de repérage

La planche de repérage est
indissociable du rapport

Matériaux et produits ne contenant pas
d'amiante après analyse

P10 Chape + colle
P11 Enduit sur mur
P12 Enduit sur mur



Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : BEAUVAU 3 ASCENSEURS	Adresse : BEAUVAU 11 rue des Saussaies 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	Localisation : R+6
Réalisé par : Christophe CAILLOT	N° de planche : 8 / 9	

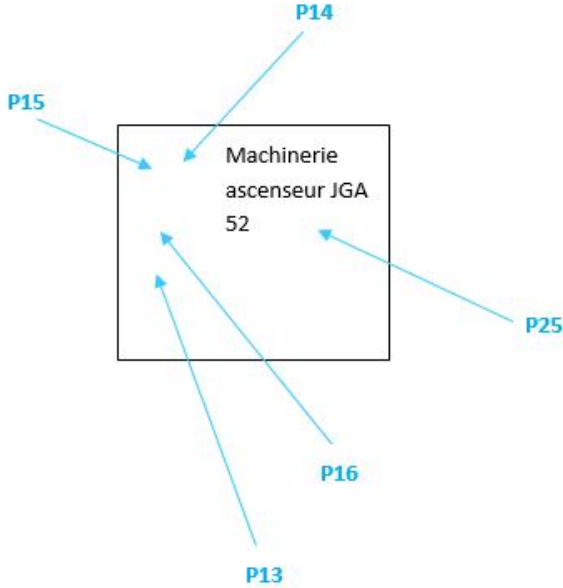
	Planche de repérage <i>La planche de repérage est indissociable du rapport</i>	
Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse P13 Chape + peinture P14 Chape + peinture P15 Peinture sur poutre P16 Peinture sur poutre P25 Enduit + peinture sur plafond		
		

Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : BEAUVAU 3 ASCENSEURS	Adresse : BEAUVAU 11 rue des Saussaies 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	Localisation : TOITURE
Réalisé par : Christophe CAILLOT	N° de planche : 9 / 9	

7.3. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de RESPONSABILITE CIVILE portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la RESPONSABILITE CIVILE pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic amiante tels que :

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

Mais également analyses et/ou prélèvements d'échantillons, missions de recherche d'amiante, conseil en performance énergétique et/ou toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil découlant des missions de diagnostics ci-dessus et y compris les estimations financières liées aux propositions de solutions techniques formulées par l'Assuré.

MONTANTS DE GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), par sinistre 1 000 000 EUR

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



Europe

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PENDANT ET/OU APRES PRESTATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), par année d'assurance 1 000 000 EUR

La présente attestation valable du 01/01/2023 à zéro heure au 31/12/2023 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 14 décembre 2022

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tel : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50658 Cologne
Allemagne

7.4. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat
Attribué à
Christophe CAILLOT

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	26/06/2022	25/06/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	26/06/2022	25/06/2029

Date : 13/07/2022
Laurent Croguennec, Président

Numéro de certificat : 15108725




* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'à : voir ci-dessus
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-dtc
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION
N°4-0087
Liste des sites et parties disponibles sur www.cofrac.fr

7.5. Rapports d'essais de laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Christophe CAILLOT

6 Boulevard d'Archimède

77420 CHAMPS SUR MARNE

Notre référence : AR-23-LE-033027-01

Numéro de dossier : 23A018525**Référence de dossier : 1510797622/18640400/S1/21/1_18640400/8/32**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 23A018525-001 - Référence *BV3GR3586 Réf. prél : P049 R+3/ Palier JGA65/Revêtement de sol - Sol coulé - (résine/+ colle)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO**
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-027686-01 Date d'émission de rapport : 12/05/2023 7:00 Page 1/2
Référence laboratoire N° : 23RI025641 Référence de suivi du dossier N° : 23A018525
Reçu au laboratoire le : 11/05/2023 Date de réception : 10/05/2023
Date d'analyse : 11/05/2023
Référence dossier Client: 23A018525 - 1510797622/18640400/S1/21/1_18640400/8/32

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23A018525-001 - BV3GR3586 Réf. prél : P049 R+3/ Palier JGA65/Revêtement de sol - Sol coulé - (résine/+ colle)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-027686-01

Date d'émission de rapport : 12/05/2023 7:00

Page 2/2

Référence laboratoire N° : 23RI025641

Référence de suivi du dossier N° : 23A018525

Reçu au laboratoire le : 11/05/2023

Date de réception : 10/05/2023

Date d'analyse : 11/05/2023

Référence dossier Client: 23A018525 - 1510797622/18640400/S1/21/1_18640400/8/32

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Alicja Stępień
Chef d'équipe

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Christophe CAILLOT

6 Boulevard d'Archimède

77420 CHAMPS SUR MARNE

Notre référence : AR-23-LE-033206-01

Numéro de dossier : 23A018520**Référence de dossier : 1510797622/18640400/S1/21/1_18640400/8/32**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23A018520-001 - Référence *BV3CO5883 Réf. prél : P037 R+3/ Palier JGA65/Revêtement de sol - Sol coulé - (résine/+ colle)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-002 - Référence *BV3CO5884 Réf. prél : P039 R+5/ Machinerie ascenseur JGA62/Plancher - Chape maigre - (compacte)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-003 - Référence *BV3CO5885 Réf. prél : P042 R+5/ Machinerie ascenseur JGA62/Plafond - Enduit - (ciment-peint)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-004 - Référence *BV3CO5886 Réf. prél : P043 R+5/ Trémie ascenseur JGA62/Mur - Enduit - (plâtre-peint) + Réf. prél : P049 R+3/ Palier JGA65/Revêtement de sol - Sol coulé - (résine/+ colle)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-005 - Référence *BV3CO5887 Réf. prél : P044 RDC/ Cabine ascenseur JGA62/Revêtement de sol - Colle - (noire)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-006 - Référence *BV3CO5888 Réf. prél : P045 R-1/ Trémie ascenseur JGA65/Plancher - Chape maigre - (compacte)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-007 - Référence *BV3CO5889 Réf. prél : P046 R-1/ Trémie ascenseur JGA65/Porte - Enduit - (lissé/blanc(he)/Sur porte palière)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-008 - Référence *BV3CO5890 Réf. prél : P047 R-1/ Palier JGA65/Mur - Enduit - (plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-009 - Référence *BV3EJ4506 Réf. prél : P048 R-1/ Palier JGA65/Revêtement de sol - Sol coulé - (résine/+ colle)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-010 - Référence *BV3GR3548 Réf. prél : P001 RDC/ Trémie ascenseur JGA52/Plancher - Chape maigre - (compacte/En fosse)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-011 - Référence *BV3GR3549 Réf. prél : P002 RDC/ Trémie ascenseur JGA52/Plancher - Chape maigre - (compacte/En fosse)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-012 - Référence *BV3GR3550 Réf. prél : P003 RDC/ Palier JGA52/Mur - Enduit - (plâtre/ + tapisserie)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-013 - Référence *BV3GR3551 Réf. prél : P004 RDC/ Palier JGA52/Mur - Enduit - (plâtre/ + tapisserie)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-014 - Référence *BV3GR3552 Réf. prél : P005 RDC/ Trémie ascenseur JGA52/Mur - Enduit - (plâtre-peint/En trémie)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-015 - Référence *BV3GR3553 Réf. prél : P006 RDC/ Trémie ascenseur JGA52/Mur - Enduit - (plâtre-peint)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-016 - Référence *BV3GR3554 Réf. prél : P007 RDC/ Cabine ascenseur JGA52/Carrelage - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-017 - Référence *BV3GR3555 Réf. prél : P008 RDC/ Palier JGA52/Carrelage - Colle - (grise)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-018 - Référence *BV3GR3556 Réf. prél : P009 R+1/ Palier JGA52/Moquette - Colle - (+ chape)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-019 - Référence *BV3GR3557 Réf. prél : P010 R+6/ Palier JGA52/Moquette - Colle - (+ chape)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-020 - Référence *BV3GR3558 Réf. prél : P011 R+6/ Trémie ascenseur JGA52/Mur - Enduit - (plâtre/En trémie)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-021 - Référence *BV3GR3559 Réf. prél : P012 R+6/ Trémie ascenseur JGA52/Mur - Enduit - (plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-022 - Référence *BV3GR3560 Réf. prél : P013 TOITURE/ Machinerie ascenseur JGA52/Plancher - Chape maigre - (compacte/+ peinture)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-023 - Référence *BV3GR3561 Réf. prél : P014 TOITURE/ Machinerie ascenseur JGA52/Plancher - Chape maigre - (compacte/+ peinture)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-024 - Référence *BV3GR3562 Réf. prél : P015 TOITURE/ Machinerie ascenseur JGA52/Poutre - Peinture sur béton - (épaisse/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-025 - Référence *BV3GR3563 Réf. prél : P016 TOITURE/ Machinerie ascenseur JGA52/Poutre - Peinture sur béton - (épaisse/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-026 - Référence *BV3GR3564 Réf. prél : P017 RDC/ Trémie ascenseur JGA62/Mur - Enduit - (plâtre-peint/En trémie)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-027 - Référence *BV3GR3565 Réf. prél : P018 RDC/ Trémie ascenseur JGA62/Mur - Enduit - (plâtre-peint/En trémie)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-028 - Référence BV3GR3566 Réf. prél : P019 RDC/ Palier JGA62/Mur - Enduit - (plâtre-peint), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-029 - Référence BV3GR3567 Réf. prél : P020 RDC/ Palier JGA62/Mur - Enduit - (plâtre-peint), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-030 - Référence BV3GR3568 Réf. prél : P021 RDC/ Palier JGA62/Revêtement de sol - Sol coulé - (résine/+ colle), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-031 - Référence BV3GR3569 Réf. prél : P022 RDC/ Palier JGA62/Revêtement de sol - Sol coulé - (résine/+ colle), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-032 - Référence BV3GR3570 Réf. prél : P023 RDC/ Trémie ascenseur JGA62/Plancher - Chape maigre - (compacte/En trémie), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-033 - Référence BV3GR3571 Réf. prél : P040 R+5/ Machinerie ascenseur JGA62/Plancher - Chape maigre - (compacte), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-034 - Référence BV3GR3572 Réf. prél : P024 RDC/ Trémie ascenseur JGA62/Plancher - Chape maigre - (compacte/En trémie), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-035 - Référence BV3GR3573 Réf. prél : P041 R+5/ Machinerie ascenseur JGA62/Poutre - Enduit - (ciment), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-036 - Référence BV3GR3574 Réf. prél : P025 R+5/ Machinerie ascenseur JGA62/Plafond - Enduit - (ciment-peint), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-037 - Référence BV3GR3575 Réf. prél : P026 R+5/ Trémie ascenseur JGA62/Mur - Enduit - (plâtre-peint), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-038 - Référence *BV3GR3576 Réf. prél : P027 RDC/ Cabine ascenseur JGA62/Revêtement de sol - Colle - (noire/+ revêtement de sol)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-039 - Référence *BV3GR3577 Réf. prél : P028 R-1/ Machinerie ascenseur JGA65/Mur - Enduit - (ciment-peint)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-040 - Référence *BV3GR3578 Réf. prél : P029 R-1/ Machinerie ascenseur JGA65/Mur - Enduit - (ciment-peint)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-041 - Référence *BV3GR3579 Réf. prél : P030 R-1/ Machinerie ascenseur JGA65/Plancher - Chape maigre - (compacte/+ peinture)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-042 - Référence *BV3GR3580 Réf. prél : P031 R-1/ Machinerie ascenseur JGA65/Plancher - Chape maigre - (compacte/Sur socle)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-043 - Référence *BV3GR3581 Réf. prél : P032 R-1/ Machinerie ascenseur JGA65/Matériel en machinerie ascenseur - Frein - (compact/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-044 - Référence *BV3GR3582 Réf. prél : P033 R-1/ Trémie ascenseur JGA65/Plancher - Chape maigre - (compacte/En trémie)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-045 - Référence *BV3GR3583 Réf. prél : P034 R-1/ Trémie ascenseur JGA65/Porte - Enduit - (lissé/blanc(he)/Sur porte palière)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-046 - Référence *BV3GR3584 Réf. prél : P035 R-1/ Palier JGA65/Mur - Enduit - (plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-047 - Référence *BV3GR3585 Réf. prél : P036 R-1/ Palier JGA65/Revêtement de sol - Sol coulé - (résine/+ colle)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A018520-048 - Référence *BV3GR3587* Réf. pré : *P038 RDC/ Palier JGA65/Trémie - Joint - (compact-ciment/Entre la trémie et le seuil du palier)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO**
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-027866-01 Date d'émission de rapport : 12/05/2023 19:15 Page1/13
Référence laboratoire N° : 23RI025642 Référence de suivi du dossier N° : 23A018520
Reçu au laboratoire le : 11/05/2023 Date de réception : 10/05/2023
Date d'analyse : 11/05/2023
Référence dossier Client: 23A018520 - 1510797622/18640400/S1/21/1_18640400/8/32

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23A018520-001 - BV3CO5883 Réf. prél : P037 R+3/ Palier JGA65/Revêtement de sol - Sol coulé - (résine/+ colle)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET /V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	23A018520-002 - BV3CO5884 Réf. prél : P039 R+5/ Machinerie ascenseur JGA62/Plancher - Chape maigre - (compacte)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	23A018520-003 - BV3CO5885 Réf. prél : P042 R+5/ Machinerie ascenseur JGA62/Plafond - Enduit - (ciment-peint)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-027866-01

Date d'émission de rapport : 12/05/2023 19:15

Page 2/13

Référence laboratoire N° : 23RI025642

Référence de suivi du dossier N° : 23A018520

Reçu au laboratoire le : 11/05/2023

Date de réception : 10/05/2023

Date d'analyse : 11/05/2023

Référence dossier Client: 23A018520 - 1510797622/18640400/S1/21/1_18640400/8/32

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	23A018520-004 - BV3CO5886 Réf. prél : P043 R+5/ Trémie ascenseur JGA62/Mur - Enduit - (plâtre-peint) + Réf. prél : P049 R+3/ Palier JGA65/Revêtement de sol - Sol coulé - (résine/+ colle)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type colle (plâtreux) (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	23A018520-005 - BV3CO5887 Réf. prél : P044 RDC/ Cabine ascenseur JGA62/Revêtement de sol - Colle - (noire)	Matériau souple (noir) ; matériau de type colle (jaune)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	23A018520-006 - BV3CO5888 Réf. prél : P045 R-1/ Trémie ascenseur JGA65/Plancher - Chape maigre - (compacte)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	23A018520-007 - BV3CO5889 Réf. prél : P046 R-1/ Trémie ascenseur JGA65/Porte - Enduit - (lissé/blanc(he)/Sur porte palière)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-027866-01

Date d'émission de rapport : 12/05/2023 19:15

Page3/13

Référence laboratoire N° : 23RI025642

Référence de suivi du dossier N° : 23A018520

Reçu au laboratoire le : 11/05/2023

Date de réception : 10/05/2023

Date d'analyse : 11/05/2023

Référence dossier Client:23A018520 - 1510797622/18640400/S1/21/1_18640400/8/32

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	23A018520-008 - BV3CO5890 Réf. prél : P047 R-1/ Palier JGA65/Mur - Enduit - (plâtre)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	23A018520-009 - BV3EJ4506 Réf. prél : P048 R-1/ Palier JGA65/Revêtement de sol - Sol coulé - (résine/+ colle)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (bleu)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	23A018520-010 - BV3GR3548 Réf. prél : P001 RDC/ Trémie ascenseur JGA52/Plancher - Chape maigre - (compacte/En fosse)	Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	23A018520-011 - BV3GR3549 Réf. prél : P002 RDC/ Trémie ascenseur JGA52/Plancher - Chape maigre - (compacte/En fosse)	Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	23A018520-012 - BV3GR3550 Réf. prél : P003 RDC/ Palier JGA52/Mur - Enduit - (plâtre/+ tapisserie)					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-027866-01

Date d'émission de rapport : 12/05/2023 19:15

Page4/13

Référence laboratoire N° : 23RI025642

Référence de suivi du dossier N° : 23A018520

Reçu au laboratoire le : 11/05/2023

Date de réception : 10/05/2023

Date d'analyse : 11/05/2023

Référence dossier Client:23A018520 - 1510797622/18640400/S1/21/1_18640400/8/32

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	23A018520-013 - BV3GR3551 Réf. prél : P004 RDC/ Palier JGA52/Mur - Enduit - (plâtre/+ tapisserie)	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	23A018520-014 - BV3GR3552 Réf. prél : P005 RDC/ Trémie ascenseur JGA52/Mur - Enduit - (plâtre-peint/En trémie)	Matériau (noir) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	23A018520-015 - BV3GR3553 Réf. prél : P006 RDC/ Trémie ascenseur JGA52/Mur - Enduit - (plâtre-peint)	Matériau (noir) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	23A018520-016 - BV3GR3554 Réf. prél : P007 RDC/ Cabine ascenseur JGA52/Carrelage - Colle	Matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-027866-01

Date d'émission de rapport : 12/05/2023 19:15

Page5/13

Référence laboratoire N° : 23RI025642

Référence de suivi du dossier N° : 23A018520

Reçu au laboratoire le : 11/05/2023

Date de réception :10/05/2023

Date d'analyse : 11/05/2023

Référence dossier Client:23A018520 - 1510797622/18640400/S1/21/1_18640400/8/32

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	23A018520-017 - BV3GR3555 Réf. prél : P008 RDC/ Palier JGA52/Carrelage - Colle - (grise)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018 (1) (2)	23A018520-018 - BV3GR3556 Réf. prél : P009 R+1/ Palier JGA52/Moquette - Colle - (+ chape)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
019 (3)	23A018520-019 - BV3GR3557 Réf. prél : P010 R+6/ Palier JGA52/Moquette - Colle - (+ chape)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	23A018520-020 - BV3GR3558 Réf. prél : P011 R+6/ Trémie ascenseur JGA52/Mur - Enduit - (plâtre/En trémie)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	23A018520-021 - BV3GR3559 Réf. prél : P012 R+6/ Trémie ascenseur JGA52/Mur - Enduit - (plâtre)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-027866-01

Date d'émission de rapport : 12/05/2023 19:15

Page6/13

Référence laboratoire N° : 23RI025642

Référence de suivi du dossier N° : 23A018520

Reçu au laboratoire le : 11/05/2023

Date de réception :10/05/2023

Date d'analyse : 11/05/2023

Référence dossier Client:23A018520 - 1510797622/18640400/S1/21/1_18640400/8/32

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	23A018520-022 - BV3GR3560 Réf. prél : P013 TOITURE/ Machinerie ascenseur JGA52/Plancher - Chape maigre - (compacte/+ peinture)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	23A018520-023 - BV3GR3561 Réf. prél : P014 TOITURE/ Machinerie ascenseur JGA52/Plancher - Chape maigre - (compacte/+ peinture)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	23A018520-024 - BV3GR3562 Réf. prél : P015 TOITURE/ Machinerie ascenseur JGA52/Poutre - Peinture sur béton - (épaisse/gris(e))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	23A018520-025 - BV3GR3563 Réf. prél : P016 TOITURE/ Machinerie ascenseur JGA52/Poutre - Peinture sur béton - (épaisse/gris(e))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	23A018520-026 - BV3GR3564 Réf. prél : P017 RDC/ Trémie ascenseur JGA62/Mur - Enduit - (plâtre-peint/En trémie)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-027866-01

Date d'émission de rapport : 12/05/2023 19:15

Page 7/13

Référence laboratoire N° : 23RI025642

Référence de suivi du dossier N° : 23A018520

Reçu au laboratoire le : 11/05/2023

Date de réception : 10/05/2023

Date d'analyse : 11/05/2023

Référence dossier Client: 23A018520 - 1510797622/18640400/S1/21/1_18640400/8/32

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	23A018520-027 - BV3GR3565 Réf. prél : P018 RDC/ Trémie ascenseur JGA62/Mur - Enduit - (plâtre-peint/En trémie)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	23A018520-028 - BV3GR3566 Réf. prél : P019 RDC/ Palier JGA62/Mur - Enduit - (plâtre-peint)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	23A018520-029 - BV3GR3567 Réf. prél : P020 RDC/ Palier JGA62/Mur - Enduit - (plâtre-peint)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-027866-01

Date d'émission de rapport : 12/05/2023 19:15

Page 8/13

Référence laboratoire N° : 23RI025642

Référence de suivi du dossier N° : 23A018520

Reçu au laboratoire le : 11/05/2023

Date de réception : 10/05/2023

Date d'analyse : 11/05/2023

Référence dossier Client: 23A018520 - 1510797622/18640400/S1/21/1_18640400/8/32

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	23A018520-030 - BV3GR3568 Réf. prél : P021 RDC/ Palier JGA62/Revêtement de sol - Sol coulé - (résine/+ colle)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	23A018520-031 - BV3GR3569 Réf. prél : P022 RDC/ Palier JGA62/Revêtement de sol - Sol coulé - (résine/+ colle)	Matériau (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (noir)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	23A018520-032 - BV3GR3570 Réf. prél : P023 RDC/ Trémie ascenseur JGA62/Plancher - Chape maigre - (compacte/En trémie)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	23A018520-033 - BV3GR3571 Réf. prél : P040 R+5/ Machinerie ascenseur JGA62/Plancher - Chape maigre - (compacte)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-027866-01

Date d'émission de rapport : 12/05/2023 19:15

Page9/13

Référence laboratoire N° : 23RI025642

Référence de suivi du dossier N° : 23A018520

Reçu au laboratoire le : 11/05/2023

Date de réception :10/05/2023

Date d'analyse : 11/05/2023

Référence dossier Client:23A018520 - 1510797622/18640400/S1/21/1_18640400/8/32

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	23A018520-034 - BV3GR3572 Réf. prél : P024 RDC/ Trémie ascenseur JGA62/Plancher - Chape maigre - (compacte/En trémie)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	23A018520-035 - BV3GR3573 Réf. prél : P041 R+5/ Machinerie ascenseur JGA62/Poutre - Enduit - (ciment)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	23A018520-036 - BV3GR3574 Réf. prél : P025 R+5/ Machinerie ascenseur JGA62/Plafond - Enduit - (ciment-peint)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	23A018520-037 - BV3GR3575 Réf. prél : P026 R+5/ Trémie ascenseur JGA62/Mur - Enduit - (plâtre-peint)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (noir)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	23A018520-038 - BV3GR3576 Réf. prél : P027 RDC/ Cabine ascenseur JGA62/Revêtement de sol - Colle - (noire/+ revêtement de sol)	Matériau souple de type plaque (noir)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-027866-01

Date d'émission de rapport : 12/05/2023 19:15

Page 10/13

Référence laboratoire N° : 23RI025642

Référence de suivi du dossier N° : 23A018520

Reçu au laboratoire le : 11/05/2023

Date de réception : 10/05/2023

Date d'analyse : 11/05/2023

Référence dossier Client: 23A018520 - 1510797622/18640400/S1/21/1_18640400/8/32

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	23A018520-039 - BV3GR3577 Réf. prél : P028 R-1/ Machinerie ascenseur JGA65/Mur - Enduit - (ciment-peinture)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	23A018520-040 - BV3GR3578 Réf. prél : P029 R-1/ Machinerie ascenseur JGA65/Mur - Enduit - (ciment-peinture)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	23A018520-041 - BV3GR3579 Réf. prél : P030 R-1/ Machinerie ascenseur JGA65/Plancher - Chape maigre - (compacte/+ peinture)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur (rose) ; matériau dur (beige)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	23A018520-042 - BV3GR3580 Réf. prél : P031 R-1/ Machinerie ascenseur JGA65/Plancher - Chape maigre - (compacte/Sur socle)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	23A018520-043 - BV3GR3581 Réf. prél : P032 R-1/ Machinerie ascenseur JGA65/Matériel en machinerie ascenseur - Frein - (compact/noir(e))	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plaque (noir) ; matériau (marron)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-027866-01

Date d'émission de rapport : 12/05/2023 19:15

Page 11/13

Référence laboratoire N° : 23RI025642

Référence de suivi du dossier N° : 23A018520

Reçu au laboratoire le : 11/05/2023

Date de réception : 10/05/2023

Date d'analyse : 11/05/2023

Référence dossier Client: 23A018520 - 1510797622/18640400/S1/21/1_18640400/8/32

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	23A018520-044 - BV3GR3582 Réf. prél : P033 R-1/ Trémie ascenseur JGA65/Plancher - Chape maigre - (compacte/En trémie)	Matériau (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	23A018520-045 - BV3GR3583 Réf. prél : P034 R-1/ Trémie ascenseur JGA65/Porte - Enduit - (lissé/blanc(he)/Sur porte palière)	Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	23A018520-046 - BV3GR3584 Réf. prél : P035 R-1/ Palier JGA65/Mur - Enduit - (plâtre)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	23A018520-047 - BV3GR3585 Réf. prél : P036 R-1/ Palier JGA65/Revêtement de sol - Sol coulé - (résine/+ colle)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur (bleu)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	23A018520-048 - BV3GR3587 Réf. prél : P038 RDC/ Palier JGA65/Trémie - Joint - (compact-ciment/Entre la trémie et le seuil du palier)	Matériau (gris) ; matériau dur de type joint ciment (beige)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-027866-01

Date d'émission de rapport : 12/05/2023 19:15

Page 12/13

Référence laboratoire N° : 23RI025642

Référence de suivi du dossier N° : 23A018520

Reçu au laboratoire le : 11/05/2023

Date de réception : 10/05/2023

Date d'analyse : 11/05/2023

Référence dossier Client: 23A018520 - 1510797622/18640400/S1/21/1_18640400/8/32

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité du matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) La teneur en fibres d'amianté détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amianté dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d'amianté. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amianté dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amianté non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amianté optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amianté non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amianté.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amianté délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-027866-01

Date d'émission de rapport : 12/05/2023 19:15

Page 13/13

Référence laboratoire N° : 23RI025642

Référence de suivi du dossier N° : 23A018520

Reçu au laboratoire le : 11/05/2023

Date de réception : 10/05/2023

Date d'analyse : 11/05/2023

Référence dossier Client: 23A018520 - 1510797622/18640400/S1/21/1_18640400/8/32

Validé et approuvé par :



Michał Czapka
Chef d'équipe