



APAVE
APAVE - AGENCE DE LILLE
340 avenue de la Marne CS 43013
59703 MARCQ-EN-BAROEUL CEDEX
N° SIRET : 90386907100576

DONNEUR D'ORDRE
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Rue Simone Veil
59600 MAUBEUGE
CONTACT : Monsieur PAGE Cyrille



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes



Numéro d'offre : **2804462**
Numéro de contrat : **2804462**
Numéro de rapport (n° de tâche) :
Date : **26/08/2025**

Lieu d'intervention :
Bâtiment
Centre Hospitalier - Ancienne
Maison de Direction
68 bis rue de la Liberté
59600 MAUBEUGE

Destinataire rapport :
CENTRE HOSPITALIER DE
MAUBEUGE

Date d'intervention :
Les **05/08/2025** et **08/08/2025**

Intervenant : **Monsieur Bruno DESRUMAUX**

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 181 pages

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600 MAUBEUGE	Numéro de Lot :	
Étage :		Référence Cadastre :	Non communiqué
Bâtiment :		Date du Permis de Construire :	Antérieur au 1er juillet 1997
Nature du bâtiment :	Bâtiment		
Cat. du bâtiment :	Habitation (Maison individuelle)		

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Adresse :	Rue Simone Veil 59600 MAUBEUGE

DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Nom :	CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Adresse :	Rue Simone Veil 59600 MAUBEUGE

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	DESRUMAUX Bruno	Laboratoire d'Analyses :	Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord
N° certification :	CPDI2554	Adresse laboratoire :	557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont 1-1593
Date d'obtention :	20/09/2024	Numéro d'accréditation :	
Organisme :	I.Cert	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA FRANCE IARD
Adresse :	Bâtiment K Parc d'Affaires Espace Performance 35760 SAINT-GRÉGOIRE	Adresse assurance :	313 Terrasse de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX
Date de la commande :	27/06/2025	N° de contrat d'assurance :	10800807204
Accompagnateur :	Aucun	Date de validité :	31/12/2025

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Référence : Ptransmis pr mail à M. David HOURDE - APAVE (AICF) - modifié et complété lors de la visite d'inspection commune préalable le jour de notre visite par M. PAGE en présence de M DESRUMAUX Opérateur de repérage

Nature des travaux envisagés : Démolition cheminée Feu de Bois (FDB en salon / séjour) , remplacement des fenêtres, travaux de plomberie (WC / SDB) ventilation et chauffage (hors chaudière et calorifugeages), suppression / création de cloisons et d'ouvertures, pose de faux plafonds, aménagements d'accès extérieur (mise aux normes PMR), dépose éléments de cuisine, remplacement de fenêtres de toit, création d'un désenfumage en cage d'escalier.

1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Moyens d'accès éventuels à mettre en œuvre : se reporter au paragraphe 3.1.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
DESIGNATION DU BATIMENT	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE	2
EXÉCUTION DE LA MISSION	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT	2
RESULTATS DU REPERAGE.....	4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	4
INVESTIGATIONS NON REALISEES	11
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE	11
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE	11
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION	11
OBJECTIF	11
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	11
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	12
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION	13
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	13
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE	13
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)	24
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI	24
PRECONISATIONS	24
ANNEXE CROQUIS	26
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	36
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES	135
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....	176
ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	177
ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE	178
CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS	180

2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
Extérieur	Toiture	Ardoises	Ardoises composites	Résultat d'analyse (P027)	S027	Z024
RDC	WC	Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P058)	S058	Z050
RDC	SDB 3	Revêtement de murs	Colle de faïence principale	Résultat d'analyse (P071)	S071	Z061
		Revêtement de murs - Cabine de douche	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P074)	S074	Z063
		Revêtement de sol - Socle bac de douche	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P075)	S075	Z064

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	Dégagement	Revêtement de sol - Sur plancher béton	Revêtement de sol en lél + Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P040)	S040	Z035
RDC	Hall d'entrée	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P049)	S049	Z043
		Revêtement de murs - Au niveau de la cloison WC à déposer	Briques - Enduit plâtreux + Peinture	Résultat d'analyse (P053)	S053	Z045
		Revêtement de murs - Au niveau de la cloison bureau à déposer	Briques - Enduit plâtreux + Peinture	Résultat d'analyse (P054)	S054	Z045
		Revêtements de plafond - Dalle béton	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P050)	S050	Z044
		Revêtement de murs - Briques	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P051)	S051	Z045
		Revêtements de plafond - Au niveau du coffrage placard	Placoplâtre - Papier peint + peinture	Résultat d'analyse (P052)	S052	Z046
R+1	Grenier	Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse (P021)	S021	Z018

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Charpente - entre bois	Bandes bitumineuses type ardoisé	Résultat d'analyse (P026)	S026	Z023
		Revêtement de sol - Au niveau de l'embase du conduit de cheminée	Rebouchage ciment	Résultat d'analyse (P028)	S028	Z025
		Revêtement de murs - Muret périphérique	Béton - Enduit ciment	Résultat d'analyse (P022)	S022	Z019
		Revêtement de murs - vers côté aménagé des combles	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P023)	S023	Z020
		Revêtement de murs - Au niveau du conduit de cheminée en briques	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P024)	S024	Z021
		Fenêtres de toit, lanternaux, verrières - Vitrage	Joint mastic	Résultat d'analyse (P025)	S025	Z022
R+1	Salle de Bains (SDB) 1	Revêtement de sol - Sur plancher béton	Revêtement de sol en lél + Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P039)	S039	Z034
		Revêtement de murs - Autres parties	Revêtement souple plastique	Résultat d'analyse (P042)	S042	Z037
		Revêtement de murs - Cloison séparative avec couloir	Béton cellulaire - Enduit plâtreux + Peinture	Résultat d'analyse (P044)	S044	Z038
		Revêtement de murs - En partie	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P041)	S041	Z036
		Revêtement de murs - Côté escalier	Placoplâtre + isolant laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse (P043)	S043	Z033
		Revêtement de murs - Périphérique - murs briques	Joint d'assemblage - Enduit plâtreux + Peinture	Résultat d'analyse (P045)	S045	Z039
		Revêtement de murs - Dessus faïence douche mur briques	Joint d'assemblage - Enduit plâtreux + Peinture	Résultat d'analyse (P046)	S046	Z040
		Revêtements de plafond	Placoplâtre - Papier peint souple plastifié	Résultat d'analyse (P047)	S047	Z041

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	Dressing 1	Revêtements de plafond - Au niveau de la future fenêtre	Placoplâtre + isolant thermique en laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse (P038)	S038	Z033
R+1	Chambre 1	Fenêtre standard - Vitrage	Joint mastic - Peinture	Résultat d'analyse (P029)	S029	Z026
		Fenêtre standard - Vitrage	Joint d'étanchéité silicone	Résultat d'analyse (P030)	S030	Z027
		Revêtement de murs - Sous fenêtre	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P034)	S034	Z031
		Revêtement de murs - "Caissons"	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P035)	S035	Z028
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P033 - idem)	S113	Z030
R+1	Chambre 2	Revêtement de murs - Briques	Joint d'assemblage - Enduit plâtreux + Peinture	Résultat d'analyse (P031)	S031	Z028
		Revêtement de sol - Sur plancher béton	Revêtement de sol en lél + Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P033)	S033	Z030
		Revêtement de murs - "Caissons" - sur lattes bois	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P037)	S037	Z032
		Revêtement de murs - En partie	Bois - Peinture	Résultat d'analyse (P032)	S032	Z029
		Revêtements de plafond - "Caissons" - sur lattes bois	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P036)	S036	Z032
R+1	Cage d'escalier n°1	Revêtements de plafond – au niveau du Vélux à remplacer par puit de désenfumage	Bois - Enduit plâtreux + peinture	Résultat d'analyse (P048)	S048	Z042
RDC	Dégagement n°3	Revêtement de sol	Revêtement de sol en lé + Colle et rgréage	Résultat d'analyse (P060)	S060	Z047
		Revêtement de murs - Briques	Joint d'assemblage + enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P061)	S061	Z052
		Revêtements de plafond	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P062)	S062	Z053
		Revêtement de murs - Au niveau de la future porte du breau assistant social (aujourd'hui SDB) Briques	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P098)	S098	Z087

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	WC	Revêtement de sol - Sur plancher béton déposer	Colle de carrelage (mozaïque)	Résultat d'analyse (P057)	S057	Z049
		Revêtements de plafond	Enduit plâtreux - Papier peint + peinture	Résultat d'analyse (P059)	S059	Z051
RDC	Chambre 4	Revêtement de murs - Cloison placard à déposer en briques	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P078)	S078	Z067
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S115	Z047
		Revêtements de plafond	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P056 - idem)	S116	Z048
RDC	Chambre 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S117	Z047
		Revêtement de murs - Briques	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P051 - idem)		Z045
		Revêtements de plafond	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P056 - idem)	S118	Z048
RDC	Chambre 6	Revêtement de murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S122	Z045
		Revêtements de plafond	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P056 - idem)	S123	Z048
RDC	SDB 2	Revêtement de sol - du dessus	Revêtement de sol en lé + Colle et rgréage	Résultat d'analyse (P064)	S064	Z055
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint souple plastifié plus colle jaune	Résultat d'analyse (P065)	S065	Z056
		Revêtement de sol - du dessous	Colle de carrelage (mozaïque)	Résultat d'analyse (P066)	S066	Z049
		Revêtements de plafond	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P067)	S067	Z057
		Revêtement de sol - Socle tuyauterie sous lavabo	Béton - Revêtement souple + colle + enduit ciment	Résultat d'analyse (P068)	S068	Z058
RDC	SDB 3	Revêtement de sol - du dessus	Revêtement de sol + Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P069)	S069	Z059
		Revêtement de murs - Dessus cloison douche	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P077)	S077	Z066
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P070)	S070	Z060
		Revêtement de murs - Briques	Joint d'assemblage - Enduit plâtreux + papier peint	Résultat d'analyse (P072)	S072	Z062

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtement de murs - Cloison douche	Joint d'assemblage - Enduit plâtreux + papier peint	Résultat d'analyse (P073)	S073	Z062
		Revêtements de plafond	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P076)	S076	Z065
RDC	Dressing 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol en lé + Colle et rgréage	Résultat d'analyse (P063)	S063	Z054
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S119	Z045
		Revêtements de plafond	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P056 - idem)	S120	Z048
RDC	Bureau	Revêtement de sol - Sur plancher béton déposer	Revêtement de sol en lé + Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P055)	S055	Z047
		Revêtements de plafond - Sur plancher haut béton déposer	Enduit plâtreux - Papier peint + peinture	Résultat d'analyse (P056)	S056	Z048
RDC	Cuisine	Revêtement de sol - Béton	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P079)	S079	Z068
		Hotte - Décoration coffrage	Bois aggloméré - Enduit plâtreux + peinture	Résultat d'analyse (P086)	S086	Z075
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P080)	S080	Z069
		Revêtement de murs - Briques	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P081)	S081	Z070
		Revêtement de murs - (derrière Ipacaard Hall)	Béton - Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P082)	S082	Z071
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P083)	S083	Z072
		Plan de travail - sur bois aggloméré	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P084)	S084	Z073
		Hotte - Décoration coffrage	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P085)	S085	Z074
		Revêtements de plafond	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P087)	S087	Z076
RDC	Salon / Séjour	Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P088)	S088	Z077
		Revêtement de murs - Conduit de cheminée DFB briques	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse (P095)	S095	Z084
		Revêtement de sol - Socle supports cheminée béton	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P089)	S089	Z078

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtement de murs - foyer cheminée FDB briques	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse (P090)	S090	Z079
		Revêtement de murs - cheminée FDB parties en pierres	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse (P091)	S091	Z080
		Revêtement de sol - Cheminée FDB	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P092)	S092	Z081
		Revêtement de murs - Cheminée FDB briquettes de parement	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse (P093)	S093	Z082
		Revêtement de murs - Cheminée FDB habillage Briques	Joint d'assemblage + enduit plâtreux - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P094)	S094	Z083
		Revêtements de plafond	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P096)	S096	Z085
		Revêtement de murs - Cloison séparative partie en L - béton	enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P097)	S097	Z086
Sous sol	Garage	Revêtements de plafond - Hourdis béton	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P010)	S010	Z009
		Revêtement de murs - Briques	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse (P011)	S011	Z008
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse (P012)	S012	Z010
		Revêtement de murs - Soubassement en coin	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P013)	S013	Z011
		Revêtement de murs - Linteau séparatif	Placoplâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P019)	S019	Z016
		Revêtement de murs - Jambage	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P020)	S020	Z017
Sous sol	Chaufferie	Revêtement de murs - Au niveau de menuiseries	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P014)	S014	Z012
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse (P015)	S015	Z010
		Revêtement de murs - Briques	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse (P009 - idem)	S099	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtements de plafond - Briques	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S100	Z088
		Fenêtre standard	Joint mastic	Résultat d'analyse (P018 - idem)	S104	Z015
Sous sol	Réserve 1	Revêtement de murs - Briques	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse (P009)	S009	Z008
		Revêtement de murs - au niveau de la fenêtre	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P014 - idem)	S105	Z012
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S102	Z010
		Revêtements de plafond	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S103	Z088
Sous sol	Réserve 2	Fenêtre standard	Joint mastic - Peinture	Résultat d'analyse (P018 - idem)	S107	Z015
		Revêtement de murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P014 - idem)	S108	Z012
Sous sol	Réserve 3	Revêtement de murs - Côté couloir	Béton	Résultat d'analyse (P016)	S016	Z013
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S106	Z010
		Revêtements de plafond	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S109	Z088
		Revêtement de murs - Briques	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse (P009 - idem)	S110	Z008
Sous sol	Réserve 4	Fenêtre standard - Au niveau du vitrage	Joint mastic - Peinture	Résultat d'analyse (P018)	S018	Z015
		Revêtement de murs - au niveau de la fenêtre	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P014 - idem)	S111	Z012
		Revêtement de murs	Béton cellulaire (ytong) - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S112	Z089
Extérieur	Jardin partie avant côté rue et Entrée	Revêtement de sol	Enrobé	Résultat d'analyse (P001)	S001	Z001
		Revêtement de sol	Rebouchage ciment	Résultat d'analyse (P002)	S002	Z002
		Revêtement de murs - Accès garage	Couvre mur - Enduit ciment	Résultat d'analyse (P005)	S005	Z005
		Revêtement de sol - Allée Rampe accès logement	Béton - Enduit ciment	Résultat d'analyse (P003)	S003	Z003

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtement de murs - Accès garage	Béton - Enduit ciment	Résultat d'analyse (P004)	S004	Z004
		Facades - Au niveau des menuiseries	Crépi extérieur - Peinture	Résultat d'analyse (P006)	S006	Z006
		Facades - Au niveau des menuiseries	Crépi extérieur - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	S007	Z006
		Appuis de fenêtre - Au niveau des menuiseries	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	S008	Z007

3. INVESTIGATIONS NON RÉALISÉES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Etage	Local / partie d'immeuble	Justification	Moyen d'accès à prévoir
Extérieur	Toiture 	Les 3 conduits de cheminée en toiture (dont un passe par le grenier) <i>Mais pas d'information sur leur devenir certain (concernés par les prochains travaux projetés – dépose ?)</i> <i>En cas de travaux les concernant il faudra notamment vérifier l'absence de conduit intérieur de type Amiante-ciment (fibreciment-amainte)</i>	Nacelle (PEMP) en partie bitumée mais pas possible sur le terrain

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
 Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
 Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
 Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
 Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
 Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
05/08/2025	Repérage Amiante avant travaux - début
08/08/2025	Repérage Amiante avant travaux - suite et fin

Documents remis :

Titre	Objet	Référence	Date	Auteur / Société
Programme de travaux	Démolition cheminée Feu de Bois (FDB en salon / séjour) , remplacement des fenêtres, travaux de plomberie (WC / SDB) ventilation et chauffage (hors chaudière et calorifugeages), suppression / création de cloisons et d'ouvertures, pose de faux plafonds, aménagements d'accès extérieur (mise aux normes PMR), dépose éléments de cuisine, remplacement de fenêtres de toit, création d'un désenfumage en cage d'escalier.	Transmis par mail à M. David HOURDE - APAVE (AICF) - modifié et complété lors de la visite d'inspection commune préalable le jour de notre visite par M. PAGE en présence de M DESRUMAUX Opérateur de repérage	05/06/2025	M. Cyrille PAGE - CH Maubeuge

Ecarts par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Escabeau, éclairage portatif

Commentaire : Néant

5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux : Transmis par mail à M. David HOURDE - APAVE (AICF) - modifié et complété lors de la visite d'inspection commune préalable le jour de notre visite par M. PAGE en présence de M DESRUMAUX Opérateur de repérage

Nature des travaux envisagés : Démolition cheminée Feu de Bois (FDB en salon / séjour) , remplacement des fenêtres, travaux de plomberie (WC / SDB) ventilation et chauffage (hors chaudière et calorifugeages), suppression / création de cloisons et d'ouvertures, pose de faux plafonds, aménagements d'accès extérieur (mise aux normes PMR), dépose éléments de cuisine, remplacement de fenêtres de toit, création d'un désenfumage en cage d'escalier.

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
Extérieur	Toiture : Les 3 conduits de cheminée 	NON	
R+1	Dégagement 	OUI	
RDC	Hall d'entrée 	OUI	
Sous sol	Dégagement	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+1	Grenier 	OUI	
R+1	Salle de Bains (SDB) 1 	OUI	
R+1	Dressing 1 	OUI	

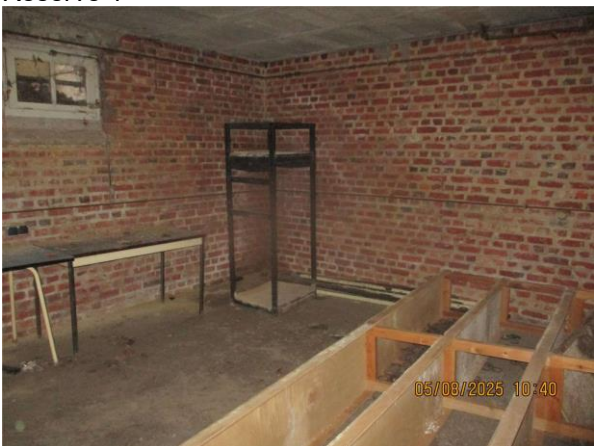
Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+1	Chambre 1 	OUI	
R+1	Chambre 2 	OUI	
R+1	Chambre 3 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+1	Cage d'escalier n°1 	OUI	
RDC	Dégagement n°3 	OUI	
RDC	WC 	OUI	
RDC	Placard 1	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	Placard 2	OUI	
RDC	Chambre 4 	OUI	
RDC	Chambre 5 	OUI	
RDC	Chambre 6 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	SDB 2 	OUI	
RDC	SDB 3 	OUI	
RDC	Dressing 2 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	Bureau 	OUI	
RDC	Cuisine 	OUI	
RDC	Salon / Séjour 	OUI	
RDC	Cage d'escalier n°2	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
Sous sol	Garage 	OUI	
Sous sol	Chaufferie 	OUI	
Sous sol	Réserve 1 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
Sous sol	Réserve 2 	OUI	
Sous sol	Réserve 3 	OUI	
Sous sol	Réserve 4 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
Sous sol	Cage d'escalier n°3 	OUI mais non concernée	
Extérieur	Jardin partie avant côté rue et Entrée 	OUI (accès)	

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités			
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)	P	
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	P	
	Jonctions bitumineuses	M	
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie	P	
	Isolants fibreux en sous toiture	P	
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Peintures sur béton	M	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	

	Flocages	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M
	Sous couches des tissus muraux	P
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures intumescentes	M
4 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds	Flocages	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Panneaux collés vissés ou cloués	P
	Sous couches des tissus muraux	M
Gaines et coffres horizontaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
8 - Équipements divers et accessoires		
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages	M
	Bourres	M
	Tresses	M

6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8. PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

ANNEXE CROQUIS

Cliant :	CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE	Titre :	Croquis N°1
N° rapport :			
N° planche :	1/9	Version : 0	
Type :	Planche de repérage usuel en plan	Lieu d'intervention :	Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600 MAUBEUGE
Date :	26/08/2025	Localisation / Bâtiment :	Localisation géographique du bâtiment concerné
Intervenant :	DESRUMAUX Bruno	Niveau :	
Origine du plan :	Opérateur de repérage	Commentaire :	



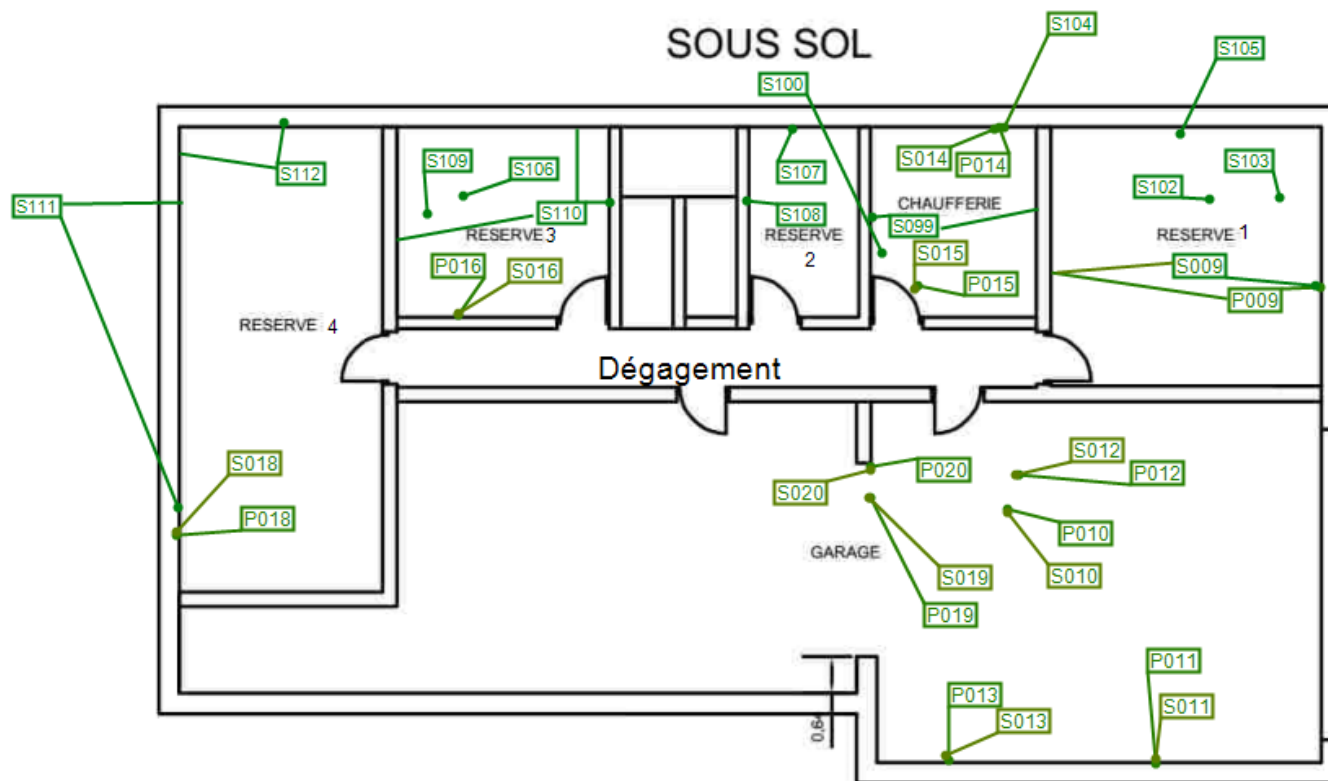
Cliant :	CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE	Titre :	Croquis N°2
N° rapport :			
N° planche :	2/9	Version : 0	
Type :	Planche de repérage usuel en plan	Lieu d'intervention :	Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600 MAUBEUGE
Date :	26/08/2025	Localisation / Bâtiment :	Plan du Projet pour définir le Périmètre du repérage et la Zone de travaux
Intervenant :	DESRUMAUX Bruno	Niveau :	
Origine du plan :	Fourni par le client	Commentaire :	



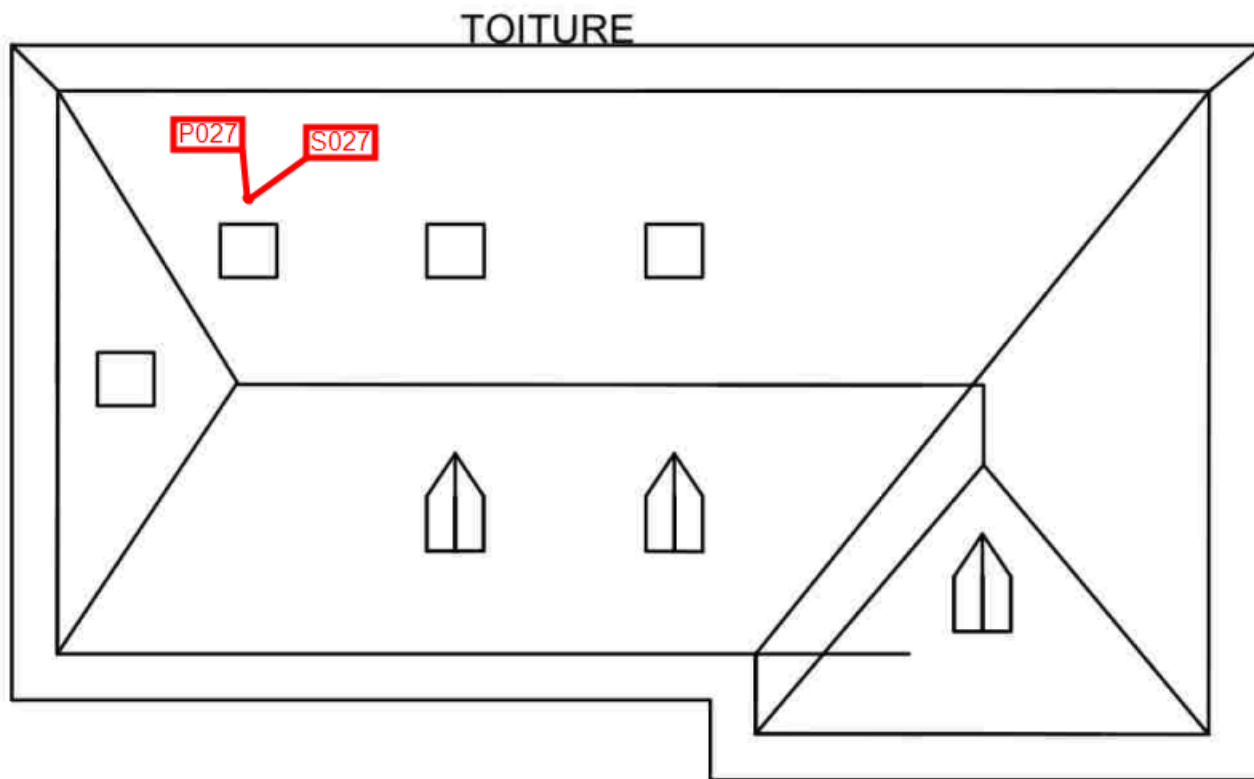
Client :	CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE	Titre :	Croquis N°3
N° rapport :			
N° planche :	3/9	Version : 0	
Type :	Planche de repérage usuel en plan	Lieu d'intervention :	Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600 MAUBEUGE
Date :	26/08/2025	Localisation / Bâtiment :	Localisation des sondages et prélèvements réalisés
Intervenant :	DESRUMAUX Bruno	Niveau :	Extérieur
Origine du plan :	Opérateur de repérage	Commentaire :	En vert = sans amiante - EN ROUGE = AVEC



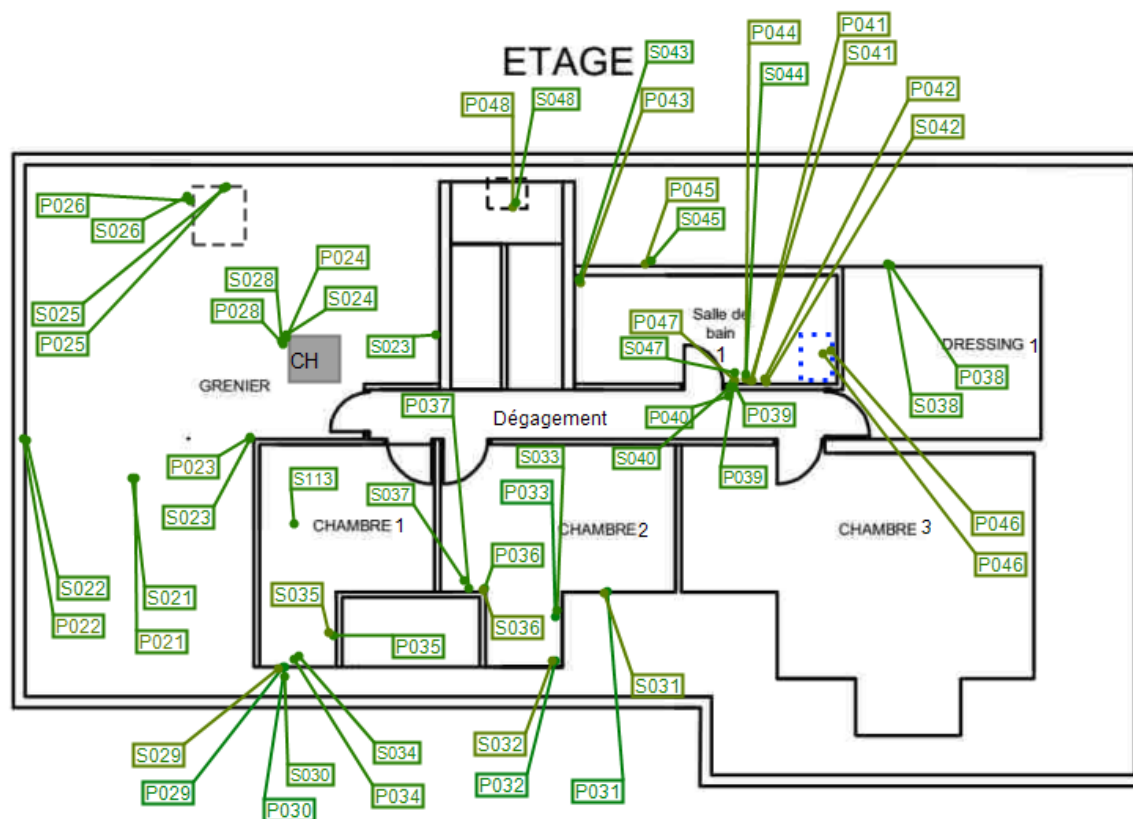
Client :	CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE	Titre :	Croquis N°4
N° rapport :			Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction
N° planche :	4/9	Lieu d'intervention :	68 bis rue de la Liberté 59600 MAUBEUGE
Type :	Planche de repérage usuel en plan	Localisation / Bâtiment :	Localisation des sondages et prélèvements réalisés
Date :	26/08/2025	Niveau :	Sous sol
Intervenant :	DESRUMAUX Bruno	Commentaire :	En vert = sans amiante - EN ROUGE = AVEC AMIANTE
Origine du plan :	Fourni par le client		



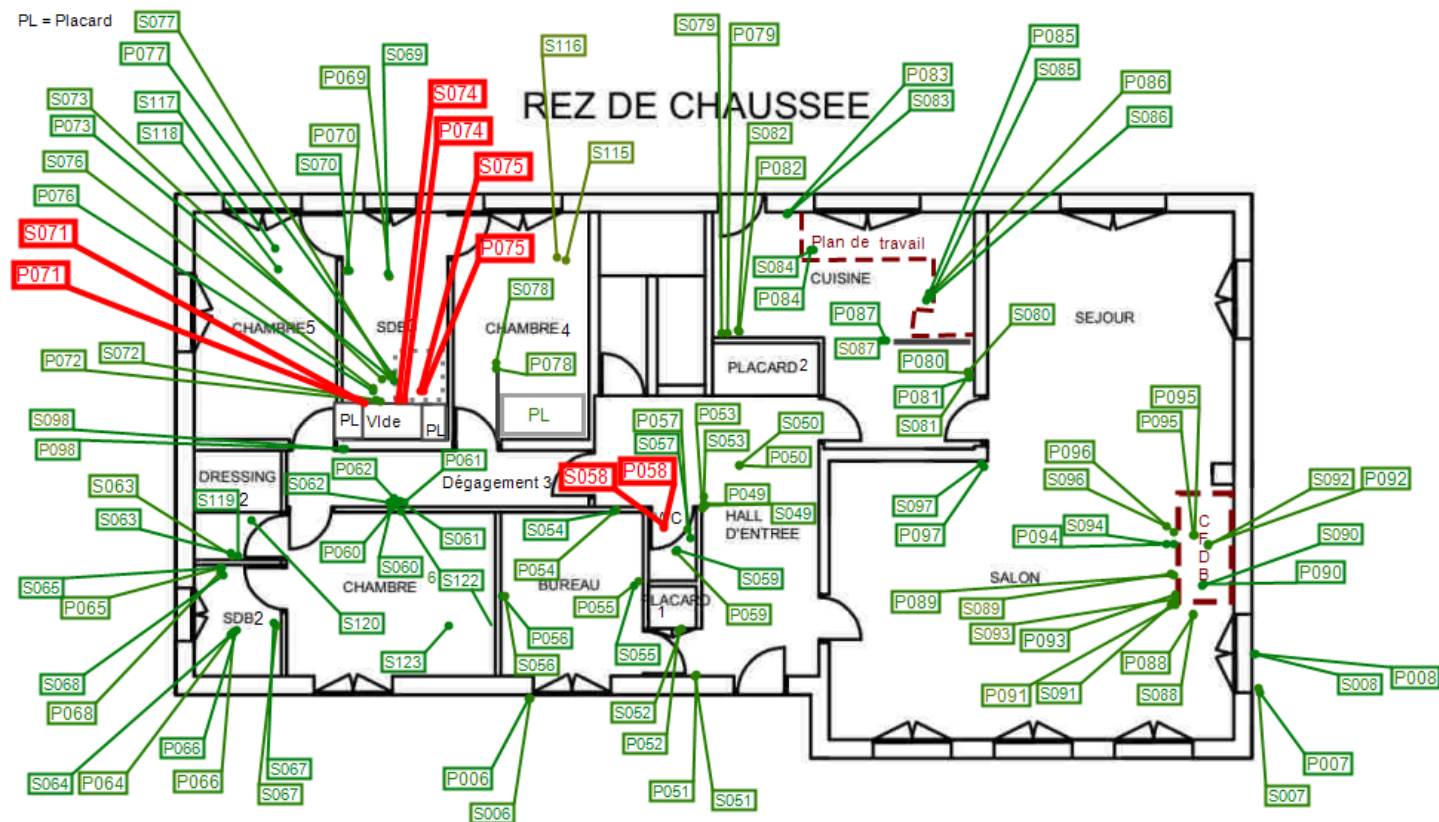
Client :	CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE	Titre :	Croquis N°5
N° rapport :			Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction
N° planche :	5/9	Lieu d'intervention :	68 bis rue de la Liberté 59600 MAUBEUGE
Type :	Version : 0 Planche de repérage usuel en plan	Localisation / Bâtiment :	Localisation des sondages et prélèvements réalisés
Date :	26/08/2025	Niveau :	Extérieur : Toiture
Intervenant :	DESRUMAUX Bruno	Commentaire :	En vert = sans amiante - EN ROUGE = AVEC AMIANTE
Origine du plan :	Fourni par le client		



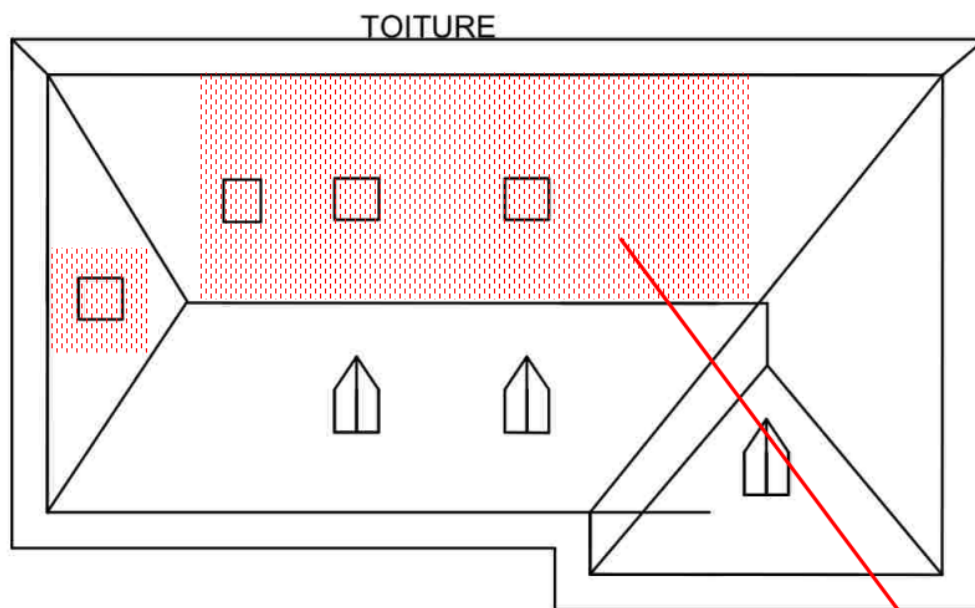
Client :	CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE	Titre :	Croquis N°6
N° rapport :			Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction
N° planche :	6/9	Version : 0	68 bis rue de la Liberté
Type :	Planche de repérage usuel en plan	Lieu d'intervention :	59600 MAUBEUGE
Date :	26/08/2025	Localisation / Bâtiment :	Localisation des sondages et prélèvements réalisés
Intervenant :	DESRUMAUX Bruno	Niveau :	R+1
Origine du plan :	Fourni par le client	Commentaire :	En vert = sans amiante - EN ROUGE = AVEC AMIANTE



Client :	CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE	Titre :	Croquis N°7
N° rapport :			Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction
N° planche :	7/9	Lieu d'intervention :	68 bis rue de la Liberté 59600 MAUBEUGE
Type :	Version : 0 Planche de repérage usuel en plan	Localisation / Bâtiment :	Localisation des sondages et prélèvements réalisés
Date :	26/08/2025	Niveau :	RDC
Intervenant :	DESRUMAUX Bruno	Commentaire :	En vert = sans amiante - EN ROUGE = AVEC AMIANTE
Origine du plan :	Fourni par le client		



Client :	CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE	Titre :	Croquis N°8
N° rapport :			
N° planche :	8/9	Version : 0	
Type :	Planche de repérage usuel en plan	Lieu d'intervention :	Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600 MAUBEUGE
Date :	26/08/2025	Localisation / Bâtiment :	Localisation de la présence d'Amiante
Intervenant :	DESRUMAUX Bruno	Niveau :	Extérieur Toiture
Origine du plan :	Fourni par le client	Commentaire :	

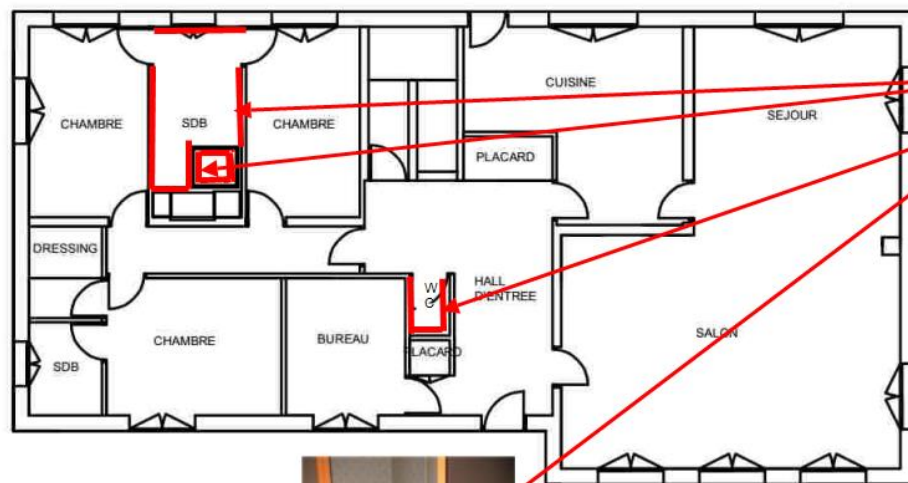


NOTA : Nous n'avons matérialisé ici que les ZONES concernées par les travaux projetés :
Création ou modification d'ouvertures ; Fenêtres, vélux ou puit de désenfumage
Mais l'ensemble de la toiture est composée du même matériau



Client :	CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE	Titre :	Croquis N°9
N° rapport :			
N° planche :	9/9	Version : 0	
Type :	Planche de repérage usuel en plan	Lieu d'intervention :	Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600 MAUBEUGE
Date :	26/08/2025	Localisation / Bâtiment :	Localisation de la présence d'Amiante
Intervenant :	DESRUMAUX Bruno	Niveau :	RDC
Origine du plan :	Fourni par le client	Commentaire :	

REZ DE CHAUSSEE



LEGENDE :

- Colle de faïence
(mur ou socle Douche)
Contenant de l'amiante



ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION
ELEMENT : Conduits (3) de cheminée de cheminée

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		Extérieur - Toiture	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Extérieur et intérieur		DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Conduits (3) de cheminée de cheminée - Toutes zones			
Résultat amiante			
Susceptible de contenir de l'amiante			

ELEMENT : Revêtements de plafond

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		Sous sol - Chaufferie	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Hourdis		DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtements de plafond - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			

PRELEVEMENT : P001

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enrobé	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enrobé

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-GRANULATS	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)
001-GRANULATS	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)
002-GRANULATS	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)
003-GRANULATS	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)
004-GRANULATS	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)
005-GRANULATS	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)
007-LIANT	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-GRANULATS	AR-25-HB-082919-01	
001-GRANULATS	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées
002-GRANULATS	AR-25-HB-082919-01	
003-GRANULATS	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées
004-GRANULATS	AR-25-HB-082919-01	
005-GRANULATS	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées
007-LIANT	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE			Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Rebouchage ciment	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Rebouchage ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment (noir) (granulaire)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P003

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE			Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Béton - Enduit ciment	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Béton / Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P004

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE			Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Béton - Enduit ciment	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Béton / Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P005

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE			Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Couvre mur - Enduit ciment	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Couvre mur / Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P006

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE			Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Crépi extérieur - Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Facades - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Crépi extérieur / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P007

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE			Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Crépi extérieur - Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Facades - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Crépi extérieur / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P008

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE			Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Béton - Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Appuis de fenêtre - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

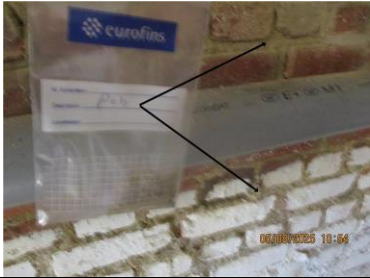
PRELEVEMENT : P009

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		Sous sol - Réserve 1	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint d'assemblage	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint d'assemblage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau (orange) (foncé) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige) + (jaune)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P010

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		Sous sol - Garage	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit - Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtements de plafond - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P011

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		Sous sol - Garage	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint d'assemblage	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint d'assemblage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (orange) (foncé) ; matériau dur de type joint ciment (jaune)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P012

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		Sous sol - Garage	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Béton	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Béton			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P013

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		Sous sol - Garage	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit - Peinture	05/08/2025	DESNUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur (orange) ; matériau semi-dur (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

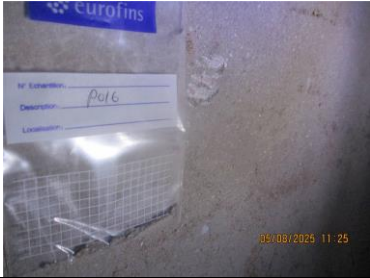
PRELEVEMENT : P014

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		Sous sol - Chaufferie	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit ciment	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (gris) + (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P015

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		Sous sol - Chaufferie	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Béton	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Béton			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P016

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		Sous sol - Réserve 3	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Béton	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - A			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Béton			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P018

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE			Sous sol - Réserve 4
Matériau	Date de prélèvement		Nom de l'opérateur
Joint mastic - Peinture	05/08/2025		DESRUMAUX Bruno
Localisation			
Fenêtre standard - C			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint mastic / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (jaune) ; matériau (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P019

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		Sous sol - Garage	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Placoplâtre - Peinture	05/08/2025	DESROMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Placoplâtre / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces		
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)		
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
002-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P020

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		Sous sol - Garage	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit - Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P021

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Grenier	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Béton	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Béton			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P022

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Grenier	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Béton - Enduit ciment	05/08/2025	DESNUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Béton / Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P023

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Grenier	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit - Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) (fibreuse) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P024

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Grenier	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit ciment - Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit ciment / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P025

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Grenier	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint mastic	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint mastic			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type mastic (jaune)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P026

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Grenier	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Bandes bitumineuses type ardoisé	05/08/2025	DESROMAUX Bruno	
Localisation			
Charpente - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Bandes bitumineuses type ardoisé			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau souple bitumineux (noir) (granulaire) ; matériau (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

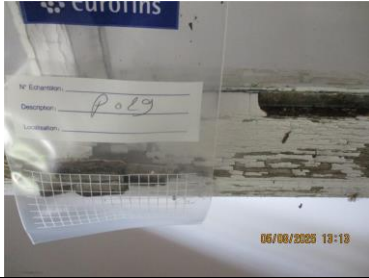
PRELEVEMENT : P027

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		Extérieur - Toiture	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Ardoises composites	05/08/2025	DESROMAUX Bruno	
Localisation			
Ardoises - Toiture			
Résultat amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Ardoises composites			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante de type chrysotile	

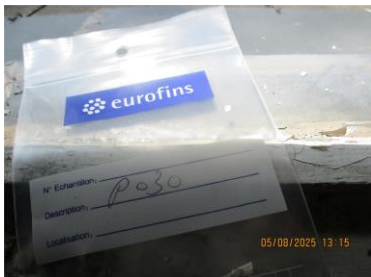
PRELEVEMENT : P028

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Grenier	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Rebouchage ciment	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Rebouchage ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau (blanc) ; matériau dur de type ciment (jaune)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P029

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Chambre 1	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint mastic - Peinture	05/08/2025	DESROMAUX Bruno	
Localisation			
Fenêtre standard - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint mastic / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (clair)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P030

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Chambre 1	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint d'étanchéité silicone	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Fenêtre standard - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint d'étanchéité silicone			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P031

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Chambre 2	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint d'assemblage - Enduit plâtreux + Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint d'assemblage / Enduit plâtreux + Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type brique (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)		
001-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P032

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Chambre 2	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Bois - Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Bois / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P033

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Chambre 2	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Revêtement de sol en lél + Colle et ragréage	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Revêtement de so en lél + Colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)		
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

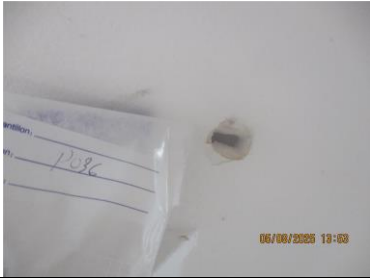
PRELEVEMENT : P034

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Chambre 1	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit plâtreux - Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit plâtreux / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur (orange) (foncé) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) (fibreuse) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P035

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Chambre 1	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit plâtreux - Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit plâtreux / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P036

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Chambre 2	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit plâtreux - Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtements de plafond - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit plâtreux / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P037

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Chambre 2	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit plâtreux - Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit plâtreux / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P038

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Dressing 1	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Placoplâtre + isolant thermique en laine minérale - Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtements de plafond - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Placoplâtre / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)		
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)		
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)		
003-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
002-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
003-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

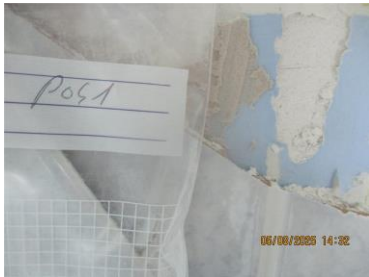
PRELEVEMENT : P039

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Salle de Bains (SDB) 1	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Revêtement de sol en lél + Colle et ragréage	05/08/2025	DESNUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Revêtement de sol en lél + Colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)		
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P040

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Dégagement	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Revêtement de sol en lél + Colle et ragréage	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Revêtement de sol en lél + Colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)		
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P041

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Salle de Bains (SDB) 1	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de faïence	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - A et D			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P042

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Salle de Bains (SDB) 1	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Revêtement souple plastique	05/08/2025	DESROMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Revêtement souple plastique			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)		
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P043

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Salle de Bains (SDB) 1	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Placoplâtre + isolant laine minérale - Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - B			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Placoplâtre + isolant laine minérale / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)		
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)		
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)		
003-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
002-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
003-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P044

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Salle de Bains (SDB) 1	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Béton cellulaire - Enduit plâtreux + Peinture	05/08/2025	DESROMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - A			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Béton cellulaire / Enduit plâtreux + Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P045

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Salle de Bains (SDB) 1	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint d'assemblage - Enduit plâtreux + Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - C			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint d'assemblage / Enduit plâtreux + Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P046

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE			R+1 - Salle de Bains (SDB) 1
Matériau	Date de prélèvement		Nom de l'opérateur
Joint d'assemblage - Enduit plâtreux + Peinture	05/08/2025		DESRUMAUX Bruno
Localisation			
Revêtement de murs - D			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint d'assemblage / Enduit plâtreux + Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P047

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Salle de Bains (SDB) 1	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Placoplâtre - Papier peint souple plastifié	05/08/2025	DESROMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtements de plafond - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Placoplâtre / Papier peint souple plastifié			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau souple (blanc)		
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P048

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE			R+1 - Cage d'escalier n°1
Matériau	Date de prélèvement		Nom de l'opérateur
Bois - Enduit plâtreux + peinture	05/08/2025		DESRUMAUX Bruno
Localisation			
Revêtements de plafond - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Bois / Enduit plâtreux + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

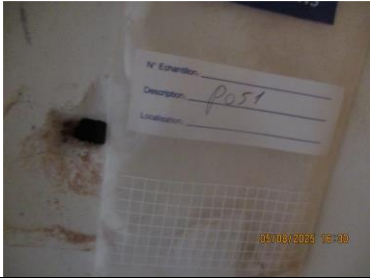
PRELEVEMENT : P049

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Hall d'entrée	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de plinthes	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de plinthes			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)		
001-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P050

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Hall d'entrée	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit plâtreux - Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtements de plafond - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit plâtreux / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (fibreux) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P051

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Hall d'entrée	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit plâtreux - Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs (A)			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit plâtreux / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (orange)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

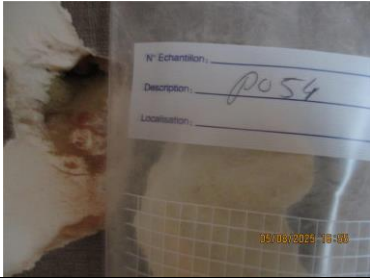
PRELEVEMENT : P052

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Hall d'entrée	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Placoplâtre - Papier peint + peinture	05/08/2025	DESROMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtements de plafond - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Placoplâtre / Papier peint + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc)		
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (beige)		
002-COUCHE	Matériau de type peinture (beige)		
003-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)		
004-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
002-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
003-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
004-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P053

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Hall d'entrée	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Briques - Enduit plâtreux + Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Briques / Enduit plâtreux + Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (orange)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P054

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Hall d'entrée	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Briques - Enduit plâtreux + Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Briques / Enduit plâtreux + Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P055

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Bureau	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Revêtement de sol en lél + Colle et ragréage	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Revêtement de sol en lél + Colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type peinture (orange)		
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P056

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Bureau	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit plâtreux - Papier peint + peinture	05/08/2025	DESROMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtements de plafond - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit plâtreux / Papier peint + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (gris)		
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P057

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - WC	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de carrelage (mozaïque)	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de carrelage (mozaïque)			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris)		
001-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P058

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE			RDC - WC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de faïence	05/08/2025	DESROMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) (clair) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) (poudreux)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante de type chrysotile	

PRELEVEMENT : P059

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - WC	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit plâtreux - Papier peint + peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtements de plafond - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit plâtreux / Papier peint + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P060

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Dégagement n°3	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Revêtement de sol en lé + Colle et rgréage	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Revêtement de sol en lé + Colle et rgréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type peinture (orange)		
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type rgréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type rgréage (gris) ; matériau (beige) + (marron)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P061

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Dégagement n°3	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint d'assemblage + enduit plâtreux - Papier peint	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint d'assemblage + enduit plâtreux / Papier peint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (blanc) ; matériau dur (orange)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P062

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Dégagement n°3	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Eenduit plâtreux - Papier peint	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtements de plafond - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Eenduit plâtreux / Papier peint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

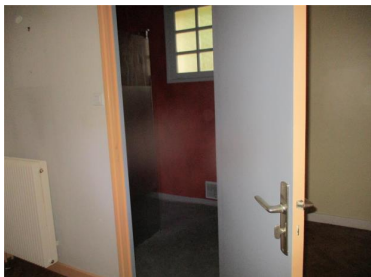
PRELEVEMENT : P063

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Dressing 2	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Revêtement de sol en lé + Colle et rgréage	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Revêtement de sol en lé + Colle et rgréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)		
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type rgréage (gris) ; matériau semi-dur (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

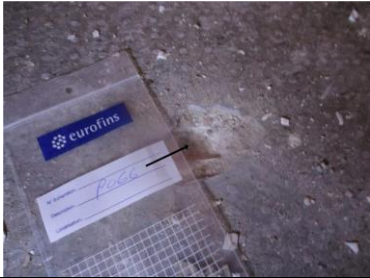
PRELEVEMENT : P064

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE			RDC - SDB 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Revêtement de sol en lé + Colle et rgréage	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Revêtement de sol en lé + Colle et rgréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (gris)		
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type rgréage (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P065

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - SDB 2	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit plâtreux - Papier peint souple plastifié plus colle jaune	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit plâtreux / Papier peint souple plastifié plus colle jaune			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau souple (rouge) + (blanc)		
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P066

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - SDB 2	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de carrelage (mozaïque)	05/08/2025	DESNUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de carrelage (mozaïque)			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau (jaune) ; matériau semi-dur (gris)		
001-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P067

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - SDB 2	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit plâtreux - Peinture	05/08/2025	DESROMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtements de plafond - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit plâtreux / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P068

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - SDB 2	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Béton - Revêtement souple + colle + enduit ciment	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Béton / Revêtement souple + colle + enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (gris)		
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P069

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - SDB 3	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Revêtement de sol + Colle et ragréage	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Revêtement de sol + Colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (vert)		
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) + (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P070

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE			RDC - SDB 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de plinthes	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de plinthes			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P071

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - SDB 3	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de faïence principale	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de faïence principale			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (blanc)		
001-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) (clair)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante de type chrysotile	

PRELEVEMENT : P072

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - SDB 3	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint d'assemblage - Enduit plâtreux + papier peint	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint d'assemblage / Enduit plâtreux + papier peint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (vert) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces		
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)		
002-COUCHE	Matériau dur (orange) ; matériau dur de type joint ciment (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
002-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P073

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - SDB 3	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint d'assemblage - Enduit plâtreux + papier peint	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint d'assemblage / Enduit plâtreux + papier peint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (vert) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces		
001-COUCHE	Matériau dur (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)		
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris) + (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
002-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

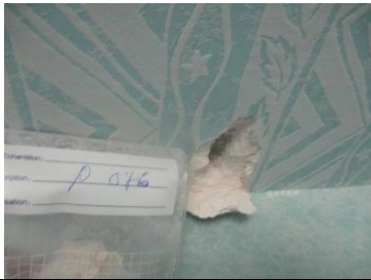
PRELEVEMENT : P074

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - SDB 3	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de faïence	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (blanc)		
001-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante de type chrysotile	

PRELEVEMENT : P075

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - SDB 3	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de faïence	05/08/2025	DESROMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) + (gris) ; matériau semi-dur (gris)		
001-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante de type chrysotile	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P076

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - SDB 3	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit plâtreux - Papier peint	05/08/2025	DESROMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtements de plafond - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit plâtreux / Papier peint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P077

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - SDB 3	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit ciment	05/08/2025	DESROMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P078

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Chambre 4	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit plâtreux - Papier peint	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit plâtreux / Papier peint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (jaune) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces		
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (orange)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

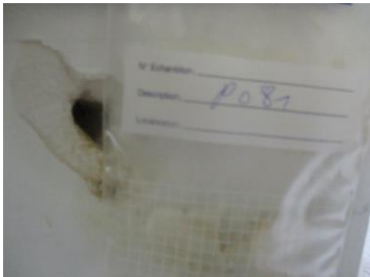
PRELEVEMENT : P079

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Cuisine	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de carrelage	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)		
001-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P080

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Cuisine	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de plinthes	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de plinthes			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) (poudreux) ; matériau dur (gris) + (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P081

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Cuisine	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit plâtreux - Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit plâtreux / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P082

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Cuisine	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Béton - Enduit plâtreux	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Béton / Enduit plâtreux			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P083

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Cuisine	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de faïence	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces		
001-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P084

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Cuisine	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de carrelage	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Plan de travail - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (vert)		
001-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces ; matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau de type aluminium (gris)		
002-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (marron)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
002-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P085

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Cuisine	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de faïence	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Hotte - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P086

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Cuisine	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Bois aggloméré - Enduit plâtreux + peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Hotte - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Bois aggloméré / Enduit plâtreux + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P087

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Cuisine	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit plâtreux - Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtements de plafond - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit plâtreux / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P088

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Salon / Séjour	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de carrelage	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (clair) ; matériau dur (blanc) (poudreux) ; matériau dur (gris) (poudreux) ; matériau dur (blanc) + (gris) (poudreux)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P089

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Salon / Séjour	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit plâtreux - Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit plâtreux / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau (gris) (clair)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P090

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Salon / Séjour	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint d'assemblage	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint d'assemblage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur (gris) (foncé) ; matériau dur (gris) en traces		
001-COUCHE	Matériau dur (orange) ; matériau dur (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P091

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Salon / Séjour	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint d'assemblage	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint d'assemblage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P092

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Salon / Séjour	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de carrelage	05/08/2025	DESROMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de sol - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur (gris) + (noir) (poudreux) ; matériau dur (gris) (poudreux) ; matériau dur (beige) (poudreux) ; matériau (de différentes couleurs) (poudreux)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P093

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Salon / Séjour	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint d'assemblage	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint d'assemblage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)		
001-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P094

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Salon / Séjour	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint d'assemblage + enduit plâtreux - Toile de verre peinte	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint d'assemblage + enduit plâtreux / Toile de verre peinte			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) (fibreuse) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (orange)		
001-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (beige) (clair) + (jaune) (clair)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

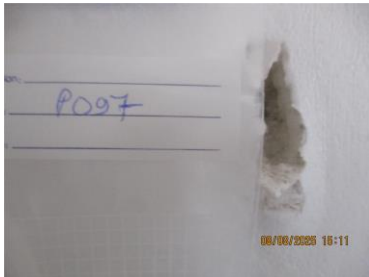
PRELEVEMENT : P095

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Salon / Séjour	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint d'assemblage	05/08/2025	DESROMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint d'assemblage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur (orange) ; matériau (blanc) (poudreux) ; matériau dur de type joint ciment (jaune) (clair)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P096

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Salon / Séjour	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit plâtreux - Peinture	05/08/2025	DESROMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtements de plafond - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit plâtreux / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) (fibreuse) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P097

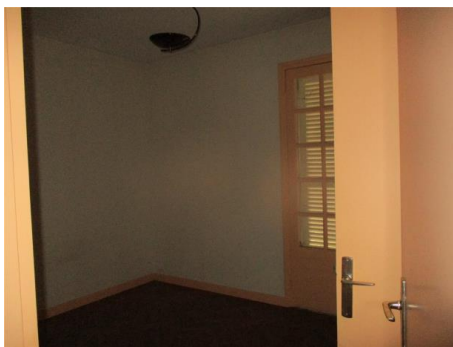
Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Salon / Séjour	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
enduit plâtré - Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
enduit plâtré / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (fibreuse) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P098

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Salon / Séjour	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
enduit plâtré - Papier peint	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
enduit plâtré / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau (orange) en traces		
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (orange)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-082919-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P099
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		R+1 - Chambre 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Peinture	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno
Localisation		
Revêtements de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Susceptible de contenir de l'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Peinture		

PRELEVEMENT : P100
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE		RDC - Chambre 6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle et ragréage	05/08/2025	DESRUMAUX Bruno
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Susceptible de contenir de l'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle et ragréage		

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720250801633472**Analyses pour le Bâtiment**APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI
Monsieur Bruno DESRUMAUX
340 Avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL

Notre référence : AR-25-HB-082919-01

Numéro de dossier : 25N037449

Référence de dossier :

2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la
Liberté 59600 MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N037449-001 - Référence *P001-Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée - Sol -
Revêtement de sol - Enrobé*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment
Sud SAS

- N° 25N037449-002 - Référence *P002-Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée - Sol -
Revêtement de sol - Rebouchage ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le
Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-003 - Référence *P003-Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée - Sol -
Revêtement de sol - Béton - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour
le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-004 - Référence *P004-Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée - Murs -
Revêtement de murs - Béton - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pou
le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-005 - Référence *P005-Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée - Murs -
Revêtement de murs - Couvre mur - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-BeaumontTél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N037449-006 - Référence P006-Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée - Murs - Facades - Crépi extérieur - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-007 - Référence P007-Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée - Murs - Facades - Crépi extérieur - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-008 - Référence P008-Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée - Murs - Appuis de fenêtre - Béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-009 - Référence P009-Sous sol - Réserve 1 - Murs - Revêtement de murs - Joint d'assemblage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-010 - Référence P010-Sous sol - Garage - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-011 - Référence P011-Sous sol - Garage - Murs - Revêtement de murs - Joint d'assemblage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-012 - Référence P012-Sous sol - Garage - Sol - Revêtement de sol - Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-013 - Référence P013-Sous sol - Garage - Murs - Revêtement de murs - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-014 - Référence P014-Sous sol - Chaufferie - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-015 - Référence P015-Sous sol - Chaufferie - Plafond - Revêtement de sol - Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-016 - Référence P016-Sous sol - Réserve 3 - A - Revêtement de murs - Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N037449-017 - Référence *P018-Sous sol - Réserve 4 - C - Fenêtre standard - Joint mastic - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-018 - Référence *P019-Sous sol - Garage - Murs - Revêtement de murs - Placoplâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-019 - Référence *P020-Sous sol - Garage - Murs - Revêtement de murs - Enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-020 - Référence *P021-R+1 - Grenier - Sol - Revêtement de sol - Béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-021 - Référence *P022-R+1 - Grenier - Murs - Revêtement de murs - Béton - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-022 - Référence *P023-R+1 - Grenier - Murs - Revêtement de murs - Enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-023 - Référence *P024-R+1 - Grenier - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-024 - Référence *P025-R+1 - Grenier - Plafond - Fenêtres de toit, lanternaux, verrières - Joint mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-025 - Référence *P026-R+1 - Grenier - Plafond - Charpente - Bandes bitumineuses type ardoisé*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-026 - Référence *P027-Extérieur - Toiture - Toiture - Ardoises - Ardoises composites*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-027 - Référence *P028-R+1 - Grenier - Sol - Revêtement de sol - Rebouchage ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-028 - Référence *P029-R+1 - Chambre 1 - Murs - Fenêtre standard - Joint mastic - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N037449-029 - Référence P030-R+1 - Chambre 1 - Murs - Fenêtre standard - Joint d'étanchéité silicone, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-030 - Référence P031-R+1 - Chambre 2 - Murs - Revêtement de murs - Joint d'assemblage - Enduit plâtreux + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-031 - Référence P032-R+1 - Chambre 2 - Murs - Revêtement de murs - Bois - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-032 - Référence P033-R+1 - Chambre 2 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol en lél + Colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-033 - Référence P034-R+1 - Chambre 1 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-034 - Référence P035-R+1 - Chambre 1 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-035 - Référence P036-R+1 - Chambre 2 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtreux - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-036 - Référence P037-R+1 - Chambre 2 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-037 - Référence P038-R+1 - Dressing 1 - Plafond - Revêtements de plafond - Placoplâtre + isolant thermique en laine minérale - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-038 - Référence P039-R+1 - Salle de Bains (SDB) 1 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol en lél + Colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-039 - Référence P040-R+1 - Dégagement - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol en lél + Colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N037449-040 - Référence P041-R+1 - Salle de Bains (SDB) 1 - A et D - Revêtement de murs - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-041 - Référence P042-R+1 - Salle de Bains (SDB) 1 - Murs - Revêtement de murs - Revêtement souple plastique, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-042 - Référence P043-R+1 - Salle de Bains (SDB) 1 - B - Revêtement de murs - Placoplâtre + isolant laine minérale - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-043 - Référence P044-R+1 - Salle de Bains (SDB) 1 - A - Revêtement de murs - Béton cellulaire - Enduit plâtreux + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-044 - Référence P045-R+1 - Salle de Bains (SDB) 1 - C - Revêtement de murs - Joint d'assemblage - Enduit plâtreux + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-045 - Référence P046-R+1 - Salle de Bains (SDB) 1 - D - Revêtement de murs - Joint d'assemblage - Enduit plâtreux + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-046 - Référence P047-R+1 - Salle de Bains (SDB) 1 - Plafond - Revêtements de plafond - Placoplâtre - Papier peint souple plastifié, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-047 - Référence P048-R+1 - Cage d'escalier n°1 - Plafond - Revêtements de plafond - Bois - Enduit plâtreux + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-048 - Référence P049-RDC - Hall d'entrée - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-049 - Référence P050-RDC - Hall d'entrée - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtreux - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N037449-050 - Référence P051-RDC - Hall d'entrée - Murs (A) - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-051 - Référence P052-RDC - Hall d'entrée - Plafond - Revêtements de plafond - Placoplâtre - Papier peint + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-052 - Référence P053-RDC - Hall d'entrée - Murs - Revêtement de murs - Briques - Enduit plâtreux + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-053 - Référence P054-RDC - Hall d'entrée - Murs - Revêtement de murs - Briques - Enduit plâtreux + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-054 - Référence P055-RDC - Bureau - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol en lé + Colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-055 - Référence P056-RDC - Bureau - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtreux - Papier peint + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-056 - Référence P057-RDC - WC - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage (mozaïque), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-057 - Référence P058-RDC - WC - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-058 - Référence P059-RDC - WC - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtreux - Papier peint + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-059 - Référence P060-RDC - Dégagement n°3 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol en lé + Colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N037449-060 - Référence *P061-RDC - Dégagement n°3 - Murs - Revêtement de murs - Joint d'assemblage + enduit plâtreux - Papier peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
- N° 25N037449-061 - Référence *P062-RDC - Dégagement n°3 - Plafond - Ensemble des plafonds - Enduit plâtreux - Papier peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
- N° 25N037449-062 - Référence *P063-RDC - Dressing 2 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol en lé + Colle et rgréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
- N° 25N037449-063 - Référence *P064-RDC - SDB 2 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol en lé + Colle et rgréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
- N° 25N037449-064 - Référence *P065-RDC - SDB 2 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Papier peint souple plastifié plus colle jaune*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
- N° 25N037449-065 - Référence *P066-RDC - SDB 2 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage (mozaïque)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
- N° 25N037449-066 - Référence *P067-RDC - SDB 2 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtreux - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
- N° 25N037449-067 - Référence *P068-RDC - SDB 2 - Sol - Revêtement de sol - Béton - Revêtement souple + colle + enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
- N° 25N037449-068 - Référence *P069-RDC - SDB 3 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
- N° 25N037449-069 - Référence *P070-RDC - SDB 3 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
- N° 25N037449-070 - Référence *P071-RDC - SDB 3 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence principale*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N037449-071 - Référence P072-RDC - SDB 3 - Murs - Revêtement de murs - Joint d'assemblage - Enduit plâtreux + papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-072 - Référence P073-RDC - SDB 3 - Murs - Revêtement de murs - Joint d'assemblage - Enduit plâtreux + papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-073 - Référence P074-RDC - SDB 3 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-074 - Référence P075-RDC - SDB 3 - Sol - Revêtement de sol - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-075 - Référence P076-RDC - SDB 3 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtreux - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-076 - Référence P077-RDC - SDB 3 - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-077 - Référence P078-RDC - Chambre 4 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-078 - Référence P079-RDC - Cuisine - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-079 - Référence P080-RDC - Cuisine - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-080 - Référence P081-RDC - Cuisine - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-081 - Référence P082-RDC - Cuisine - Murs - Revêtement de murs - Béton - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N037449-082 - Référence *P083-RDC - Cuisine - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-083 - Référence *P084-RDC - Cuisine - Toutes zones - Plan de travail - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-084 - Référence *P085-RDC - Cuisine - Toutes zones - Hotte - Colle de faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-085 - Référence *P086-RDC - Cuisine - Toutes zones - Hotte - Bois aggloméré - Enduit plâtreux + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-086 - Référence *P087-RDC - Cuisine - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtreux - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-087 - Référence *P088-RDC - Salon / Séjour - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-088 - Référence *P089-RDC - Salon / Séjour - Sol - Revêtement de sol - Enduit plâtreux - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-089 - Référence *P090-RDC - Salon / Séjour - Murs - Revêtement de murs - Joint d'assemblage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-090 - Référence *P091-RDC - Salon / Séjour - Murs - Revêtement de murs - Joint d'assemblage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-091 - Référence *P092-RDC - Salon / Séjour - Plafond - Revêtement de sol - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-092 - Référence *P093-RDC - Salon / Séjour - Murs - Revêtement de murs - Joint d'assemblage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 25N037449-093 - Référence *P094-RDC - Salon / Séjour - Murs - Revêtement de murs - Joint d'assemblage + enduit plâtres - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-094 - Référence *P095-RDC - Salon / Séjour - Murs - Revêtement de murs - Joint d'assemblage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-095 - Référence *P096-RDC - Salon / Séjour - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtres - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-096 - Référence *P097-RDC - Salon / Séjour - Murs - Revêtement de murs - enduit plâtres - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N037449-097 - Référence *P098-RDC - Salon / Séjour - Murs - Revêtement de murs - enduit plâtres - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 1/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25N037449-001 - P001-Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée - Sol - Revêtement de sol - Enrobé	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP * / QU6T QU6T	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP * / QU6T QU6T	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 2/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP * / QU6T QU6T	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	25N037449-002 - P002-Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée - Sol - Revêtement de sol - Rebouchage ciment	Matériau dur de type ciment (noir) (granulaire)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	25N037449-003 - P003-Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée - Sol - Revêtement de sol - Béton - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 3/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25N037449-004 - P004-Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée - Murs - Revêtement de murs - Béton - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	25N037449-005 - P005-Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée - Murs - Revêtement de murs - Couvre mur - Enduit ciment	Matériau (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	25N037449-006 - P006-Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée - Murs - Facades - Crépi extérieur - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	25N037449-007 - P007-Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée - Murs - Facades - Crépi extérieur - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (gris)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 4/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25N037449-008 - P008-Extérieur - Jardin partie avant côté rue et Entrée - Murs - Appuis de fenêtre - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	25N037449-009 - P009-Sous sol - Réserve 1 - Murs - Revêtement de murs - Joint d'assemblage	Matériau (orange) (foncé) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige) + (jaune)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	25N037449-010 - P010-Sous sol - Garage - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	25N037449-011 - P011-Sous sol - Garage - Murs - Revêtement de murs - Joint d'assemblage	Matériau semi-dur (orange) (foncé) ; matériau dur de type joint ciment (jaune)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	25N037449-012 - P012-Sous sol - Garage - Sol - Revêtement de sol - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 5/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	25N037449-013 - P013-Sous sol - Garage - Murs - Revêtement de murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur (orange) ; matériau semi-dur (beige)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	25N037449-014 - P014-Sous sol - Chaufferie - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (gris) + (beige)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	25N037449-015 - P015-Sous sol - Chaufferie - Plafond - Revêtement de sol - Béton	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	25N037449-016 - P016-Sous sol - Réserve 3 - A - Revêtement de murs - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	25N037449-017 - P018-Sous sol - Réserve 4 - C - Fenêtre standard - Joint mastic - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (jaune) ; matériau (gris)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page6/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client:2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	25N037449-018 - P019-Sous sol - Garage - Murs - Revêtement de murs - Placoplâtre - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces(i)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / SET9 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	25N037449-019 - P020-Sous sol - Garage - Murs - Revêtement de murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
020	25N037449-020 - P021-R+1 - Grenier - Sol - Revêtement de sol - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 7/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	25N037449-021 - P022-R+1 - Grenier - Murs - Revêtement de murs - Béton - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	25N037449-022 - P023-R+1 - Grenier - Murs - Revêtement de murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) (fibreuse) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	25N037449-023 - P024-R+1 - Grenier - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	25N037449-024 - P025-R+1 - Grenier - Plafond - Fenêtres de toit, lanternaux, verrières - Joint mastic	Matériau (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type mastic (jaune)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	25N037449-025 - P026-R+1 - Grenier - Plafond - Charpente - Bandes bitumineuses type ardoisé	Matériau souple bitumineux (noir) (granulaire) ; matériau (gris)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 8/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	25N037449-026 - P027-Extérieur - Toiture - Ardoises - Ardoises composites	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / SET9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
027	25N037449-027 - P028-R+1 - Grenier - Sol - Revêtement de sol - Rebouchage ciment	Matériau (blanc) ; matériau dur de type ciment (jaune)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
028	25N037449-028 - P029-R+1 - Chambre 1 - Murs - Fenêtre standard - Joint mastic - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (clair)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
029	25N037449-029 - P030-R+1 - Chambre 1 - Murs - Fenêtre standard - Joint d'étanchéité silicone	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
030	25N037449-030 - P031-R+1 - Chambre 2 - Murs - Revêtement de murs - Joint d'assemblage - Enduit plâtreux + Peinture	Matériau dur de type brique (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 9/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	25N037449-031 - P032-R+1 - Chambre 2 - Murs - Revêtement de murs - Bois - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	25N037449-032 - P033-R+1 - Chambre 2 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol en lél + Colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	25N037449-033 - P034-R+1 - Chambre 1 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau dur (orange) (foncé) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) (fibreux) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	25N037449-034 - P035-R+1 - Chambre 1 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 10/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	25N037449-035 - P036-R+1 - Chambre 2 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) + (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
036	25N037449-036 - P037-R+1 - Chambre 2 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
037	25N037449-037 - P038-R+1 - Dressing 1 - Plafond - Revêtements de plafond - Placoplâtre + isolant thermique en laine minérale - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / SET9 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / SET9 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 11/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	25N037449-038 - P039-R+1 - Salle de Bains (SDB) 1 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol en lél + Colle et ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
039	25N037449-039 - P040-R+1 - Dégagement - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol en lél + Colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (gris) (clair)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
040	25N037449-040 - P041-R+1 - Salle de Bains (SDB) 1 - A et D - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(ii)	MET / EY7G *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 12/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041	25N037449-041 - P042-R+1 - Salle de Bains (SDB) 1 - Murs - Revêtement de murs - Revêtement souple plastique	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
042	25N037449-042 - P043-R+1 - Salle de Bains (SDB) 1 - B - Revêtement de murs - Placoplâtre + isolant laine minérale - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / SET9 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(iii)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / SET9 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 13/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	25N037449-043 - P044-R+1 - Salle de Bains (SDB) 1 - A - Revêtement de murs - Béton cellulaire - Enduit plâtreux + Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	25N037449-044 - P045-R+1 - Salle de Bains (SDB) 1 - C - Revêtement de murs - Joint d'assemblage - Enduit plâtreux + Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	25N037449-045 - P046-R+1 - Salle de Bains (SDB) 1 - D - Revêtement de murs - Joint d'assemblage - Enduit plâtreux + Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	25N037449-046 - P047-R+1 - Salle de Bains (SDB) 1 - Plafond - Revêtements de plafond - Placoplâtre - Papier peint souple plastifié	Matériau souple (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 14/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
047	25N037449-047 - P048-R+1 - Cage d'escalier n°1 - Plafond - Revêtements de plafond - Bois - Enduit plâtreux + peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
048	25N037449-048 - P049-RDC - Hall d'entrée - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (blanc)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
049	25N037449-049 - P050-RDC - Hall d'entrée - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (fibreux) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 15/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050	25N037449-050 - P051-RDC - Hall d'entrée - Murs (A) - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (orange)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
051	25N037449-051 - P052-RDC - Hall d'entrée - Plafond - Revêtements de plafond - Placoplâtre - Papier peint + peinture	Matériau de type peinture (blanc)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (beige)	MOLP / SET9 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / SET9 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 16/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	25N037449-052 - P053-RDC - Hall d'entrée - Murs - Revêtement de murs - Briques - Enduit plâtreux + Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (orange)(iii)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
053	25N037449-053 - P054-RDC - Hall d'entrée - Murs - Revêtement de murs - Briques - Enduit plâtreux + Peinture	Matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
054	25N037449-054 - P055-RDC - Bureau - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol en lél + Colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type peinture (orange)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 17/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	25N037449-055 - P056-RDC - Bureau - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtreux - Papier peint + peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (gris)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / SET9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
056	25N037449-056 - P057-RDC - WC - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage (mozaïque)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
057	25N037449-057 - P058-RDC - WC - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) (clair) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) (poudreux)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 18/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	25N037449-058 - P059-RDC - WC - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtreux - Papier peint + peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
059	25N037449-059 - P060-RDC - Dégagement n°3 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol en lé + Colle et rgréage	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type peinture (orange)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type rgréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type rgréage (gris) ; matériau (beige) + (marron)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060	25N037449-060 - P061-RDC - Dégagement n°3 - Murs - Revêtement de murs - Joint d'assemblage + enduit plâtreux - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (blanc) ; matériau dur (orange)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 19/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061	25N037449-061 - P062-RDC - Dégagement n°3 - Plafond - Ensemble des plafonds - Enduit plâtreux - Papier peint	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
062	25N037449-062 - P063-RDC - Dressing 2 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol en lé + Colle et rgréage	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type rgréage (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / BRN6 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
063	25N037449-063 - P064-RDC - SDB 2 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol en lé + Colle et rgréage	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / BRN6 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type rgréage (gris)	MET / BRN6 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 20/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064	25N037449-064 - P065-RDC - SDB 2 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Papier peint souple plastifié plus colle jaune	Matériau souple (rouge) + (blanc)	MET * / BRN6	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET * / BRN6	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
065	25N037449-065 - P066-RDC - SDB 2 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage (mozaïque)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MET * / BRN6	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / BRN6	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
066	25N037449-066 - P067-RDC - SDB 2 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / BRN6	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 21/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067	25N037449-067 - P068-RDC - SDB 2 - Sol - Revêtement de sol - Béton - Revêtement souple + colle + enduit ciment	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET * / BRN6	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / BRN6	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
068	25N037449-068 - P069-RDC - SDB 3 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle et ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (vert)	MET * / BRN6	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) + (gris)	MET * / BRN6	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
069	25N037449-069 - P070-RDC - SDB 3 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / BRN6	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
070	25N037449-070 - P071-RDC - SDB 3 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence principale	Matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET * / BRN6	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 22/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) (clair)	MET / BRN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
071	25N037449-071 - P072-RDC - SDB 3 - Murs - Revêtement de murs - Joint d'assemblage - Enduit plâtreux + papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (vert) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET / RDV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / RDV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur (orange) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / RDV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
072	25N037449-072 - P073-RDC - SDB 3 - Murs - Revêtement de murs - Joint d'assemblage - Enduit plâtreux + papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (vert) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET / RDV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / RDV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 23/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris) + (beige)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
073	25N037449-073 - P074-RDC - SDB 3 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
074	25N037449-074 - P075-RDC - SDB 3 - Sol - Revêtement de sol - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) + (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
075	25N037449-075 - P076-RDC - SDB 3 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtreux - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (gris)	MET / RDV8 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 24/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
076	25N037449-076 - P077-RDC - SDB 3 - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau (blanc)	MET / RDV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
077	25N037449-077 - P078-RDC - Chambre 4 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (jaune) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET / RDV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (orange)	MET / RDV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
078	25N037449-078 - P079-RDC - Cuisine - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / RDV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / RDV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
079	25N037449-079 - P080-RDC - Cuisine - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau semi-dur (blanc) (poudreux) ; matériau dur (gris) + (beige)	MET / BRN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 25/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
080	25N037449-080 - P081-RDC - Cuisine - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / BRN6 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
081	25N037449-081 - P082-RDC - Cuisine - Murs - Revêtement de murs - Béton - Enduit plâtreux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(ii)	MET / EY7G *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
082	25N037449-082 - P083-RDC - Cuisine - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	MET / BRN6 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (ii)	MET / EY7G *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
083 (1)	25N037449-083 - P084-RDC - Cuisine - Toutes zones - Plan de travail - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (vert)	MET / BRN6 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 26/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces ; matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau de type aluminium (gris)	MET / BRN6 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (marron)	MET / BRN6 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
084	25N037449-084 - P085-RDC - Cuisine - Toutes zones - Hotte - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (blanc)	MET / SF4U *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
085	25N037449-085 - P086-RDC - Cuisine - Toutes zones - Hotte - Bois aggloméré - Enduit plâtreux + peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET / SF4U *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
086	25N037449-086 - P087-RDC - Cuisine - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	MET / SF4U *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 27/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
087	25N037449-087 - P088-RDC - Salon / Séjour - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (clair) ; matériau dur (blanc) (poudreux) ; matériau dur (gris) (poudreux) ; matériau dur (blanc) + (gris) (poudreux)	MET / SF4U *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
088	25N037449-088 - P089-RDC - Salon / Séjour - Sol - Revêtement de sol - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau (gris) (clair)	MET / SF4U *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
089	25N037449-089 - P090-RDC - Salon / Séjour - Murs - Revêtement de murs - Joint d'assemblage	Matériau dur (gris) (foncé) ; matériau dur (gris) en traces	MET / SF4U *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur (orange) ; matériau dur (gris)	MET / SF4U *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
090	25N037449-090 - P091-RDC - Salon / Séjour - Murs - Revêtement de murs - Joint d'assemblage	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / SF4U *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 28/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
091	25N037449-091 - P092-RDC - Salon / Séjour - Plafond - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur (gris) + (noir) (poudreux) ; matériau dur (gris) (poudreux) ; matériau dur (beige) (poudreux) ; matériau (de différentes couleurs) (poudreux)	MET / SF4U *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
092	25N037449-092 - P093-RDC - Salon / Séjour - Murs - Revêtement de murs - Joint d'assemblage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / SF4U *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET / SF4U *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
093	25N037449-093 - P094-RDC - Salon / Séjour - Murs - Revêtement de murs - Joint d'assemblage + enduit plâtreux - Toile de verre peinte	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) (fibreuse) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (orange)	MET / SF4U *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (beige) (clair) + (jaune) (clair)	MET / SF4U *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
094	25N037449-094 - P095-RDC - Salon / Séjour - Murs - Revêtement de murs - Joint d'assemblage	Matériau dur (orange) ; matériau (blanc) (poudreux) ; matériau dur de type joint ciment (jaune) (clair)	MET / SF4U *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34 Page 29/30
Dossier N° : 25KE022801 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801 Référence de suivi du dossier N° : 25N037449
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 20/08/2025
Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600
MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
095	25N037449-095 - P096-RDC - Salon / Séjour - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtré - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) (fibreuse) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / SF4U *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
096	25N037449-096 - P097-RDC - Salon / Séjour - Murs - Revêtement de murs - enduit plâtré - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (fibreuse) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / SF4U *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
097	25N037449-097 - P098-RDC - Salon / Séjour - Murs - Revêtement de murs - enduit plâtré - Peinture	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau (orange) en traces	MET / SF4U *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (orange)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Le matériau de type aluminium est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (iii) Présence de gypse

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-046818-01	Date d'émission de rapport : 22/08/2025 23:34	Page 30/30
Dossier N° : 25KE022801	Date de réception : 19/08/2025	Date d'analyse : 20/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE022801	Référence de suivi du dossier N° : 25N037449	
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025	Date de réception : 18/08/2025	
Date d'analyse : 20/08/2025		

Référence dossier Client: 2804462 A - Centre Hospitalier - Ancienne Maison de Direction 68 bis rue de la Liberté 59600 MAUBEUGE - CENTRE HOSPITALIER DE MAUBEUGE

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO84179) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050 et IMA « Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019.

Le « - » indiqué dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés. Il respecte également le cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

NB 7 : En application de l'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2019, si au moins l'une des préparations met en évidence la présence d'amiante, il est conclu à la détection d'amiante sur l'échantillon. Sinon, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante



Maxime Baujard
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
Extérieur	Toiture	Ardoises	Ardoises composites	6 m ² environ concernés par les changements créations de fenêtres ou désenfumage	
RDC	WC	Revêtement de murs	Colle de faïence	5 m ²	
RDC	SDB 3	Revêtement de murs	Colle de faïence principale	13 m ²	
		Revêtement de murs - Cabine de douche	Colle de faïence	5,5 m ²	
		Revêtement de sol - Socle bac de douche	Colle de faïence	0,5 m ²	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

- Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI2554 Version 005

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DESRUMAUX Bruno

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1)
	Date d'effet : 20/09/2024 - Date d'expiration : 19/09/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1)
	Date d'effet : 20/09/2024 - Date d'expiration : 19/09/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 20/09/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64
📠 08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France (AICF)
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulées autour des principaux métiers suivants :

- ☐ Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ Bâtiment et génie civil
- ☐ Essais, mesures et métrologie
- ☐ Laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ Conseils
- ☐ Formation
- ☐ Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	2 500 000 € par année d'assurance *
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **03 janvier 2025**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets

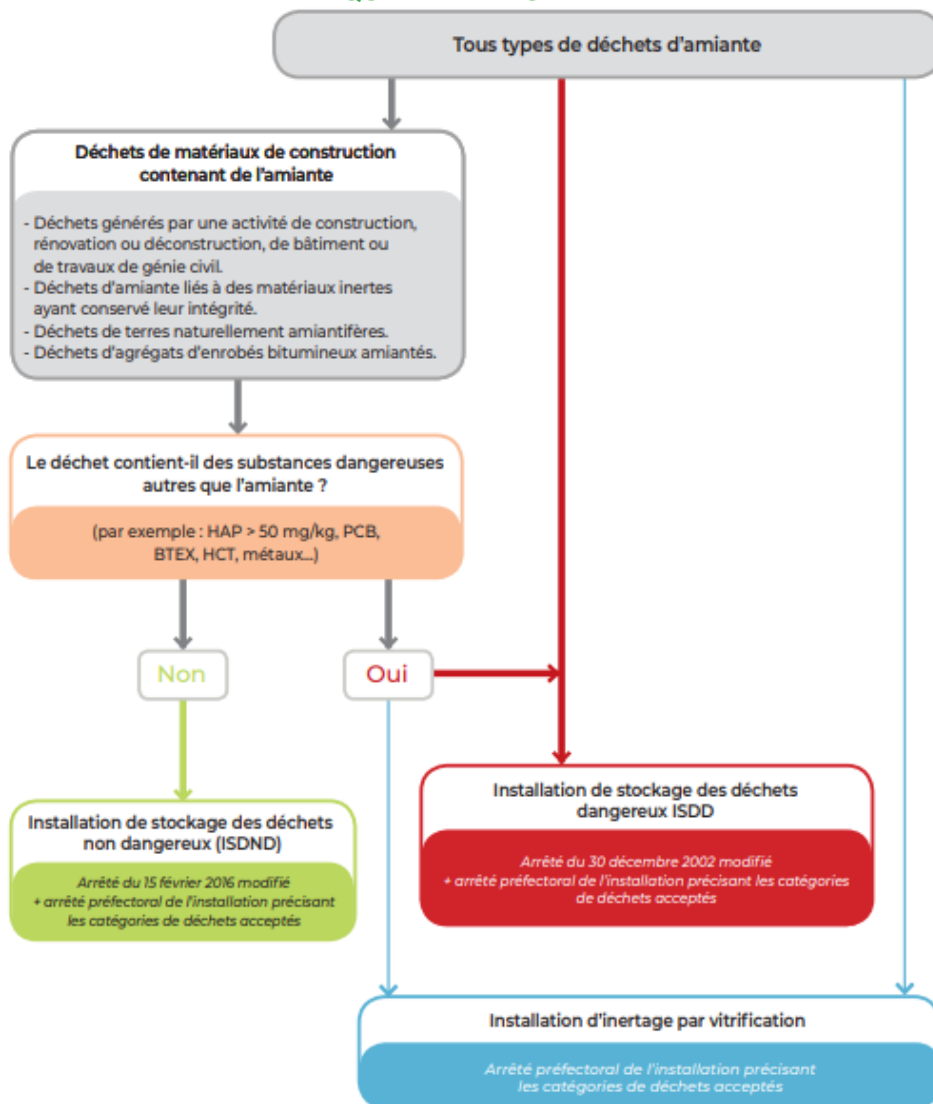


Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE



Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfetures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>