

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 28253880/S5/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 30/10/2025

Référence au programme de travaux :

MAIL DU CHIFFRAGE UGAP : RE: Diagnostics
bâtiment avant travaux suite à la pré-visite sur site du
13/06/2025 CHIFFRAGE UGAP : RE: Diagnostics
bâtiment avant travaux réalisé le 21/07/2025 par

DONNEUR D'ORDRE

SGAMI SUD

LAURENT BATAILLE

488, rue de la vieille Poste

34056 MONTPELLIER

SITE D'INTERVENTION

GENDAMERIE DE LODEVE

sis 248 boulevard du General Leclerc

34700 LODEVE

BATIMENT 750-751

Code site : Escadron de Gendarmerie Mobile

Latitude : 43.733900 / Longitude : 3.315800

Date(s) d'intervention(s) :

Du 18/09/2025 au 19/09/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Ludivine HEGO	RESPONSABLE D'OPERATIONS	Certification N° 9643071	Ludivine HEGO
			

Le présent rapport comporte 295 pages, dont 245 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
2. CONCLUSIONS	6
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	6
2.2. Remarque(s) complémentaire(s)	11
2.3. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre	12
2.4. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre	17
2.5. Investigations complémentaires à réaliser en cours de travaux	18
2.6. Obligations réglementaires	19
3. INFORMATIONS GENERALES	20
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	20
3.2. Parties prenantes	20
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	20
4.1. Références réglementaires	20
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	21
5.1. Date(s) de visite(s)	21
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	21
5.3. Conditions spécifiques	21
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	21
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	22
6.1. Matériaux et produits repérés	22
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	50
7. ANNEXES	51
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	51
7.2. Photos prélèvements	62
7.3. Photos sondages	97
7.4. Photos inaccessibilités	111
7.5. Attestation d'assurance	151
7.6. Certificat de compétence	153
7.7. Croquis de repérage	154
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire	245

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
CURAGE COMPLET : - _x0001_Remplacement des menuiseries - _x0001_Suppression des faux-plafonds - _x0001_Isolation ITI ou ITE des murs - _x0001_Remplacement des cloisons - _x0001_Rénovation des sanitaires - _x0001_Réaménagement des locaux - _x0001_Remplacement du CVC

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	Conduits, Eléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescents, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecoche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Voiries	Asphaltes, Enrobé bitumineux des couches de voiries

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

De plus, des investigations complémentaires doivent être réalisées en cours de travaux.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
4	SOUS-SOL 1 -> 3	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
4	SOUS-SOL 2 -> 11	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
30	SOUS-SOL 3 -> 12	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Gris
31	SOUS-SOL 3 -> 12	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc
18	RDC 1 -> 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	/
4	RDC 1 -> 4	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
36	RDC 1 -> 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/
37	RDC 1 -> 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	/
39	RDC 1 -> 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc
38	RDC 1 -> 4	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Plâtreux	/
38	RDC 1 -> 4	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
4	RDC 1 -> 5	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
4	RDC 2 -> 12	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
4	RDC 2 -> 8B	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
4	RDC 2 -> 10	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
4	RDC 2 -> 11	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
4	RDC 3 -> 14	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
18	RDC 3 -> 14	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	/
19	RDC 3 -> 14	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	/
89	RDC 3 -> 17	Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment	/	/
4	RDC 4 -> 19	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
15	RDC 5 -> 22	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux, Semi-dur	/
4	RDC 5 -> 22	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
15	RDC 5 -> 23	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux, Semi-dur	/
16	RDC 5 -> 23	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur, Mortier	/
4	RDC 5 -> 24	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
4	R+1 1 -> 4	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
55	R+1 1 -> 10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/
4	R+1 1 -> 12	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
4	R+1 1 -> 65	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
55	R+1 1 -> 67	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/
55	R+1 2 -> 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/
4	R+1 2 -> 17	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
4	R+1 2 -> 25	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
4	R+1 2 -> 27	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
58	R+1 2 -> 37	Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Semi-dur	/
58	R+1 2 -> 41	Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Semi-dur	/
58	R+1 2 -> 47	Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Semi-dur	/
4	R+1 3 -> P3	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
4	R+1 5 -> P10	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
4	R+1 5 -> P12	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
58	R+2 1 -> 57	Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Semi-dur	/
4	R+2 1 -> 63	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
55	R+2 2 -> 19	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/
4	R+2 2 -> 32	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
55	R+2 2 -> 32	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/
4	R+2 2 -> 35	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
58	R+2 2 -> 40	Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Semi-dur	/
58	R+2 2 -> 44	Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Semi-dur	/
58	R+2 2 -> 49	Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Semi-dur	/
83	R+2 3 -> P1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris
15	R+2 3 -> P4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux, Semi-dur	/
55	R+2 5 -> P10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/
15	R+2 5 -> P10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux, Semi-dur	/
15	R+2 5 -> P13	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux, Semi-dur	/
70	R+3 1 -> 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/
72	R+3 1 -> 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	/
67	R+3 1 -> 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/
4	R+3 1 -> 2	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
75	R+3 1 -> 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Gris
83	R+3 2 -> 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris
80	R+3 2 -> 23	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Gris

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
4	R+3 2 -> 27	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
4	R+3 2 -> 29	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
83	R+3 2 -> 32	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris
80	R+3 2 -> 33	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Gris
4	R+3 2 -> 33	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
83	R+3 2 -> 36	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris
80	R+3 2 -> 36	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Gris
83	R+3 2 -> 38	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris
80	R+3 2 -> 38	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Gris
80	R+3 2 -> 39	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Gris
80	R+3 2 -> 41	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Gris
83	R+3 2 -> 41	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris
80	R+3 2 -> 43	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Gris
80	R+3 2 -> 44	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Gris

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
80	R+3 2 -> 47	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Gris
83	R+3 3 -> 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris
4	R+3 3 -> 49	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
15	R+3 4 -> 53	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux, Semi-dur	/
83	R+3 5 -> 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris
15	R+3 5 -> 55	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux, Semi-dur	/
4	R+3 5 -> 57	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/

2.2. Remarque(s) complémentaire(s)

Une nouvelle intervention est à prévoir obligatoirement lors de :

- l'évacuation des mobiliers,
- la dépose de faux plafonds afin de vérifier la présence de conduits et autres matériaux
- la sécurisation de certains faux plafonds et planchers en cours d'affaissement
- à l'ouverture des fenêtres

2.3. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
RDC 1 -> 4 (IA 1)	5- Planchers et planchers techniques	Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 1 -> 67 (IA 2)	5- Planchers et planchers techniques	Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 2 -> 1 (IA 110)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 2 -> 33 (IA 102)	Local complet	Local occupé, investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer le local ou prévoir une intervention hors occupation
R+1 2 -> 18 (IA 112)	Local complet	Local occupé, investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer le local ou prévoir une intervention hors occupation
R+1 2 -> 24 (IA 106)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 2 -> 26 (IA 105)	5- Planchers et planchers techniques	Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 2 -> 27 (IA 109)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 2 -> 28 (IA 107)	Local complet	Local occupé, investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer le local ou prévoir une intervention hors occupation
R+1 2 -> 29 (IA 108)	Local complet	Local occupé, investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer le local ou prévoir une intervention hors occupation
R+1 2 -> 31 (IA 103)	Local complet	Local occupé, investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer le local ou prévoir une intervention hors occupation
R+1 2 -> 35 (IA 104)	Local complet	Local occupé, investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer le local ou prévoir une intervention hors occupation
R+1 2 -> 42 (IA 111)	Local complet	Local occupé, investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer le local ou prévoir une intervention hors occupation
R+1 2 -> 46 (IA 113)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 3 -> P2 (IA 101)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 1 -> 2 (IA 36)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 1 -> 3 (IA 122)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation

R+2 1 -> 4 (IA 121)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 1 -> 5 (IA 120)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 1 -> 6 (IA 119)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 1 -> 7 (IA 118)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 1 -> 8 (IA 117)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 1 -> 9 (IA 97)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 1 -> 11 (IA 124)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 1 -> 12 (IA 123)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 1 -> 13 (IA 125)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 1 -> 14 (IA 126)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 1 -> 15 (IA 127)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 1 -> 55 (IA 88)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+2 1 -> 56 (IA 89)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+2 1 -> 58 (IA 90)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+2 1 -> 61 (IA 95)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+2 1 -> 63 (IA 94)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+2 1 -> 65 (IA 96)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+2 1 -> 67 (IA 131)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation

R+2 1 -> 68 (IA 129)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 1 -> 69 (IA 39)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 1 -> 70 (IA 128)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 1 -> 71 (IA 130)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 1 -> 72 (IA 132)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 1 -> 73 (IA 133)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 2 -> 16 (IA 93)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+2 2 -> 17 (IA 100)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+2 2 -> 19 (IA 92)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+2 2 -> 20 (IA 84)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+2 2 -> 21 (IA 81)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+2 2 -> 23 (IA 33)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 2 -> 35 (IA 74)	5- Planchers et planchers techniques	Mobilier(s) empêchant l'accessibilité de l'ouvrage	Enlever ou déplacer le(s) mobilier(s)
R+2 2 -> 38 (IA 79)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+2 2 -> 39 (IA 80)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+2 2 -> 42 (IA 31)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 2 -> 43 (IA 34)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 2 -> 48 (IA 83)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation

R+2 2 -> 52 (IA 85)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+2 2 -> 52 (IA 86)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 2 -> 53 (IA 87)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 3 -> P2 (IA 72)	Local complet	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
R+2 3 -> P2 (IA 73)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 1 -> 2 (IA 8)	5- Planchers et planchers techniques	Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 1 -> 4 (IA 11)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 1 -> 5 (IA 12)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 1 -> 9 (IA 24)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 1 -> 10 (IA 23)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 1 -> 11 (IA 19)	5- Planchers et planchers techniques	Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 1 -> 12 (IA 22)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 1 -> 13 (IA 21)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 1 -> 14 (IA 14)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 1 -> 15 (IA 17)	5- Planchers et planchers techniques	Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 1 -> 17 (IA 13)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 1 -> 18 (IA 10)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 1 -> 19 (IA 16)	5- Planchers et planchers techniques	Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4

R+3 1 -> 20 (IA 9)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 1 -> 21 (IA 7)	5- Planchers et planchers techniques	Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 1 -> 22 (IA 60)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 2 -> 27 (IA 25)	5- Planchers et planchers techniques	Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 2 -> 30 (IA 70)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 2 -> 31 (IA 71)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 2 -> 32 (IA 30)	5- Planchers et planchers techniques	Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 2 -> 33 (IA 69)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 2 -> 34 (IA 67)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 2 -> 35 (IA 68)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 2 -> 37 (IA 29)	5- Planchers et planchers techniques	Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 2 -> 38 (IA 66)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 2 -> 39 (IA 27)	5- Planchers et planchers techniques	Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 2 -> 40 (IA 65)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 2 -> 42 (IA 64)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 2 -> 44 (IA 28)	5- Planchers et planchers techniques	Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 2 -> 45 (IA 62)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 2 -> 46 (IA 63)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4

R+3 2 -> 47 (IA 26)	5- Planchers et planchers techniques	Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
------------------------	--------------------------------------	--	--

2.4. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
SOUS-SOL 1 -> 1 (MA 59)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
SOUS-SOL 1 -> 2 (MA 58)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
SOUS-SOL 2 -> 6 (MA 56)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
SOUS-SOL 2 -> 7 (MA 55)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
SOUS-SOL 2 -> 8 (MA 57)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
SOUS-SOL 2 -> 9 (MA 54)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
SOUS-SOL 2 -> 10 (MA 53)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
SOUS-SOL 3 -> 14 (MA 52)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
SOUS-SOL 3 -> 15 (MA 51)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
SOUS-SOL 4 -> 16 (MA 49)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
SOUS-SOL 4 -> 17 (MA 48)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
SOUS-SOL 4 -> 18 (MA 50)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
SOUS-SOL 4 -> 19 (MA 47)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
SOUS-SOL 5 -> 20 (MA 44)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
SOUS-SOL 5 -> 21 (MA 46)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

SOUS-SOL 5 -> 22 (MA 43)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
SOUS-SOL 5 -> 23 (MA 41)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
SOUS-SOL 5 -> 24 (MA 42)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
SOUS-SOL 5 -> 25 (MA 45)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+1 1 -> 6 (MA 3)	Local complet	Mobilier(s) empêchant l'accessibilité des ouvrages	Enlever ou déplacer le(s) mobilier(s)
R+3 1 -> 3 (MA 6)	Local complet	Mobilier(s) empêchant l'accessibilité des ouvrages	Enlever ou déplacer le(s) mobilier(s)
R+3 1 -> 5 (MA 61)	Local complet	Mobilier(s) empêchant l'accessibilité des ouvrages	Enlever ou déplacer le(s) mobilier(s)
R+3 1 -> 6 (MA 18)	Local complet - plafond en cours d'effondrement	Risque pour la sécurité	Mise en sécurité du local

2.5. Investigations complémentaires à réaliser en cours de travaux

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
R+1 1 -> 5 (IC 4)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 1 -> 11 (IC 5)	4- Plafonds et faux-plafonds	Ouvertures à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 1 -> 60 (IC 114)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 1 -> 61 (IC 115)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 1 -> 62 (IC 116)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4

2.6. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : GENDAMERIE DE LODEVE
sis 248 boulevard du General Leclerc
34700 LODEVE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
GENDAMERIE DE LODEVE	Habitation (Parties privatives d'immeuble collectif d'habitation)	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
LAURENT BATAILLE	Donneur d'ordre	SGAMI SUD	488, rue de la vieille Poste 34056 MONTPELLIER	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 18/09/2025 au 19/09/2025

5.2. Ecart(s), adjonction(s) ou suppression(s) à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / MAIL DU CHIFFRAGE UGAP : RE: Diagnostics bâtiment avant travaux suite à la pré-visite sur site du 13/06/2025	LUDIVINE HEGO	21/07/2025	CHIFFRAGE UGAP : RE: Diagnostics bâtiment avant travaux	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :

AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révèle la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue à l'ensemble de cette ZPSO.
Ces résultats discordants sont caractéristiques de l'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication.

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SOUS-SOL 1 -> 3	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S14	AN	/	Oui
SOUS-SOL 1 -> 3	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S15	AN	/	Oui
SOUS-SOL 1 -> 3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	33	P67* N	/	AN	/	Non
SOUS-SOL 1 -> 3	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Fibreux, Mou	/	34	P68* N	/	AN	/	Non
SOUS-SOL 1 -> 3	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Fibreux, Mou	/	34	P69 N	/	AN	/	Non
SOUS-SOL 1 -> 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	33	P66 N	/	AN	/	Non
SOUS-SOL 1 -> 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	/	32	P64* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SOUS-SOL 1 -> 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	/	32	P65 N	/	AN	/	Non
SOUS-SOL 2 -> 11	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S13	AN	/	Oui
SOUS-SOL 2 -> 11	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	20	P44* N	/	AN	/	Non
SOUS-SOL 2 -> 11	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	23	P45* N	/	AN	/	Non
SOUS-SOL 2 -> 11	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	23	P46 N	/	AN	/	Non
SOUS-SOL 2 -> 11	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	25	P49* N	/	AN	/	Non
SOUS-SOL 2 -> 11	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	25	P51 N	/	AN	/	Non
SOUS-SOL 2 -> 11	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux, Semi-dur	/	26	P52* N	/	AN	/	Non
SOUS-SOL 2 -> 11	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux, Semi-dur	/	26	P53 N	/	AN	/	Non
SOUS-SOL 2 -> 11	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	/	24	P47* N	/	AN	/	Non
SOUS-SOL 3 -> 12	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Gris	30	P60* P	/	AN	/	Oui
SOUS-SOL 3 -> 12	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Gris	30	P61 P	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SOUS-SOL 3 -> 12	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	31	P62* P	/	AN	/	Oui
SOUS-SOL 3 -> 12	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	31	P63 P	/	AN	/	Oui
SOUS-SOL 3 -> 12	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	28	P56* N	/	AN	/	Non
SOUS-SOL 3 -> 12	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	28	P56* N	/	AN	/	Non
SOUS-SOL 3 -> 12	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	29	P57* N	/	AN	/	Non
SOUS-SOL 3 -> 12	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	29	P58 N	/	AN	/	Non
SOUS-SOL 3 -> 12	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	28	P59 N	/	AN	/	Non
SOUS-SOL 3 -> 12	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	28	P59 N	/	AN	/	Non
SOUS-SOL 3 -> 12	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	27	P54* N	/	AN	/	Non
SOUS-SOL 3 -> 12	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	27	P55 N	/	AN	/	Non
SOUS-SOL 3 -> 13	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	/	24	P48 N	/	AN	/	Non
FACADE NORD	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Epais	/	95	P214* N	/	AN	/	Non
FACADE NORD	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Epais	/	95	P215 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
FACADE NORD	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	/	10	P16* N	/	AN	pavé de verre	Non
FACADE NORD	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	/	10	P17 N	/	AN	pavé de verre	Non
FACADE SUD	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	/	5	P7* N	/	AN	/	Non
FACADE SUD	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	/	5	P8 N	/	AN	/	Non
RDC 1	Conduits	Conduits	Fonte	/	43	/	S22	PN	/	Non
RDC 1 -> 7	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	20	/	S19	AN	/	Non
RDC 1 -> 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	41	P83* N	/	AN	/	Non
RDC 1 -> 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	/	18	P70* P	/	AN	/	Oui
RDC 1 -> 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	20	/	S18	AN	/	Non
RDC 1 -> 2	Plafonds	Panneaux collés	Fibreux, Polystyrène	/	3	/	S21	AN	/	Non
RDC 1 -> 3	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	41	P84 N	/	AN	/	Non
RDC 1 -> 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/	42	P85* N	/	AN	/	Non
RDC 1 -> 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/	42	P86 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC 1 -> 3	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	20	/	S20	AN	/	Non
RDC 1 -> 4	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S16	AN	/	Oui
RDC 1 -> 4	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S17	AN	/	Oui
RDC 1 -> 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/	36	P73* P	/	AN	/	Oui
RDC 1 -> 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/	36	P74 P	/	AN	/	Oui
RDC 1 -> 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	/	37	P75* P	/	AN	/	Oui
RDC 1 -> 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	/	37	P76 P	/	AN	/	Oui
RDC 1 -> 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	39	P79* P	/	AN	/	Oui
RDC 1 -> 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	39	P80 P	/	AN	/	Oui
RDC 1 -> 4	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	35	P71* N	/	AN	/	Non
RDC 1 -> 4	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	35	P72 N	/	AN	/	Non
RDC 1 -> 4	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Plâtreux	/	38	P77* P	/	AN	/	Oui
RDC 1 -> 4	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	38	P77* P	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC 1 -> 4	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Plâtreux	/	38	P78 P	/	AN	/	Oui
RDC 1 -> 4	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	38	P78 P	/	AN	/	Oui
RDC 1 -> 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/	40	P81* N	/	AN	/	Non
RDC 1 -> 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/	40	P82 N	/	AN	/	Non
RDC 1 -> 5	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S5	AN	/	Oui
RDC 2 -> 12	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S2	AN	/	Oui
RDC 2 -> 12	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Chape	/	1	P2* N	/	AN	/	Non
RDC 2 -> 12	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	2	P4* N	/	AN	/	Non
RDC 2 -> 8B	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S4	AN	/	Oui
RDC 2 -> 8B	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Chape	/	1	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC 2 -> 8T	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	9	P14* N	/	AN	/	Non
RDC 2 -> 8T	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	9	P15 N	/	AN	/	Non
RDC 2 -> 8T	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	7	P10* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC 2 -> 8T	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	7	P11 N	/	AN	/	Non
RDC 2 -> 8T	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Beige	8	P12* N	/	AN	/	Non
RDC 2 -> 8T	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Beige	8	P13 N	/	AN	/	Non
RDC 2 -> 8T	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Chape	/	1	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC 2 -> 9	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	6	P9* N	/	AN	/	Non
RDC 2 -> 10	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S3	AN	/	Oui
RDC 2 -> 11	Plafonds	Panneaux collés	Fibreux, Polystyrène	/	3	P5* N	/	AN	/	Non
RDC 2 -> 11	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	P6* P	/	AN	/	Oui
RDC 2 -> 11	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Chape	/	1	P1 N	/	AN	/	Non
RDC 2 -> 11	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	2	P3 N	/	AN	/	Non
RDC 2 -> 11	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S1	AN	/	Oui
RDC 2 -> 13	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	9	P41 N	/	AN	/	Non
RDC 2 -> 13	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	22	P42* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC 2 -> 13	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	22	P43 N	/	AN	/	Non
RDC 3 -> 14	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S12	AN	/	Oui
RDC 3 -> 14	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	13	/	S11	AN	/	Non
RDC 3 -> 14	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	/	18	P34 P	/	AN	/	Oui
RDC 3 -> 14	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	/	18	P35 P	/	AN	/	Oui
RDC 3 -> 14	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	/	19	P36* P	/	AN	/	Oui
RDC 3 -> 14	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	/	19	P37 P	/	AN	/	Oui
RDC 3 -> 14	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	20	P38 N	/	AN	/	Non
RDC 3 -> 14	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	21	P39* N	/	AN	/	Non
RDC 3 -> 14	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	21	P40 N	/	AN	/	Non
RDC 3 -> 17	Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment	/	/	17	P33* N	/	AN	/	Non
RDC 3 -> 17	Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment	/	/	89	P188* P	/	AN	/	Oui
RDC 3 -> 17	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	11	P18* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC 3 -> 17	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	11	P19 N	/	AN	/	Non
RDC 3 -> 17	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	12	P20* N	/	AN	/	Non
RDC 3 -> 17	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	12	P21 N	/	AN	/	Non
RDC 3 -> 17	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	13	P22* N	/	AN	/	Non
RDC 3 -> 17	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	13	P23 N	/	AN	/	Non
RDC 3 -> 17	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	2	P24 N	/	AN	/	Non
RDC 3 -> 17	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles	Bitumineux	/	88	P187* N	/	AN	/	Non
RDC 4 -> 19	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S9	AN	/	Oui
RDC 4 -> 19	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S10	AN	/	Oui
RDC 4 -> 20	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	6	P25 N	/	AN	/	Non
RDC 4 -> 20	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	96	P217* N	/	AN	/	Non
RDC 4 -> 21	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	96	P218 N	/	AN	/	Non
RDC 5 -> 22	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux, Semi-dur	/	15	/	S103	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC 5 -> 22	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux, Semi-dur	/	15	/	S104	AN	/	Oui
RDC 5 -> 22	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S6	AN	/	Oui
RDC 5 -> 22	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	P26 P	/	AN	/	Oui
RDC 5 -> 23	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux, Semi-dur	/	15	P29* P	/	AN	/	Oui
RDC 5 -> 23	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux, Semi-dur	/	15	P30 P	/	AN	/	Oui
RDC 5 -> 23	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur, Mortier	/	16	P31* P	/	AN	/	Oui
RDC 5 -> 23	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur, Mortier	/	16	P32 P	/	AN	/	Oui
RDC 5 -> 24	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S7	AN	/	Oui
RDC 5 -> 24	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S8	AN	/	Oui
RDC 5 -> 25	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur, Mortier	/	14	P27* N	/	AN	/	Non
RDC 5 -> 25	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur, Mortier	/	14	P28 N	/	AN	/	Non
R+1 1 -> 1	Faux plafonds	Panneaux	/	/	47	/	S23	PN	marquage 05/10/1998	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 1 -> 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Plâtreux	/	44	P87* N	/	AN	/	Non
R+1 1 -> 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	60	P209* N	/	AN	/	Non
R+1 1 -> 1	Revêtements de sol	Ragréages	/	Rose	60	P209* N	/	AN	/	Non
R+1 1 -> 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	/	45	P88* N	/	AN	/	Non
R+1 1 -> 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	46	P89* N	/	AN	/	Non
R+1 1 -> 4	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S26	AN	/	Oui
R+1 1 -> 4	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S27	AN	/	Oui
R+1 1 -> 4	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S28	AN	/	Oui
R+1 1 -> 4	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S29	AN	/	Oui
R+1 1 -> 4	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S30	AN	/	Oui
R+1 1 -> 8	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	56	P100* N	/	AN	/	Non
R+1 1 -> 8	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Fibreux, Mou	/	34	P101 N	/	AN	/	Non
R+1 1 -> 9	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	/	53	P97* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 1 -> 10	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	54	P98* N	/	AN	/	Non
R+1 1 -> 10	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	54	P98* N	/	AN	/	Non
R+1 1 -> 10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/	55 (I)	P99* N	/	AN	/	Oui
R+1 1 -> 12	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S31	AN	/	Oui
R+1 1 -> 12	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	/	53	P102 N	/	AN	/	Non
R+1 1 -> 63	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	48	P90* N	/	AN	/	Non
R+1 1 -> 65	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S24	AN	/	Oui
R+1 1 -> 65	Conduits	Conduits	PVC	/	50	/	S25	AN	/	Non
R+1 1 -> 65	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	51	P92* N	/	AN	/	Non
R+1 1 -> 65	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	52	P93* N	/	AN	/	Non
R+1 1 -> 65	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/	49	P91* N	/	AN	/	Non
R+1 1 -> 67	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	54	P95 N	/	AN	/	Non
R+1 1 -> 67	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	54	P95 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 1 -> 67	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	/	53	P94 N	/	AN	/	Non
R+1 1 -> 67	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/	55 (i)	P96 N	/	AN	/	Oui
R+1 2 -> 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	56	P112 N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	54	P103 N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 1	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	54	P103 N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	60	P114 N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 1	Revêtements de sol	Ragréages	/	Rose	60	P114 N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	60	P120 N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 1	Revêtements de sol	Ragréages	/	Rose	60	P120 N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 1	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	64	P121* N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/	55 (i)	P104 N	/	AN	/	Oui
R+1 2 -> 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	/	53	P105 N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	46	P110 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 2 -> 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Lissé, Plâtre	/	59	P111* N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	/	45	P113 N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 17	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S33	AN	/	Oui
R+1 2 -> 24	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Fibreux, Mou	/	34	P123 N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 25	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S36	AN	/	Oui
R+1 2 -> 26	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	28	/	S39	AN	/	Non
R+1 2 -> 26	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	28	/	S39	AN	/	Non
R+1 2 -> 26	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	65	P125* N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 26	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	65	P126 N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 26	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	/	62	P124* N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 26	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	/	62	P124* N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 27	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S37	AN	/	Oui
R+1 2 -> 27	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	28	/	S38	AN	/	Non
R+1 2 -> 27	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	28	/	S38	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 2 -> 36	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	/	66	P127* N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 36	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	/	66	P128 N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 37	Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Semi-dur	/	58	/	S97	AN	/	Oui
R+1 2 -> 39	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	52	P115 N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 39	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Toile	/	61	P116* N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 39	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	64	P122 N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 39	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	/	62	P117 N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 39	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	/	62	P117 N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 41	Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Semi-dur	/	58	/	S98	AN	/	Oui
R+1 2 -> 44	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	/	62	/	S34	AN	/	Non
R+1 2 -> 44	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	/	62	/	S34	AN	/	Non
R+1 2 -> 44	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Plâtre	/	63	P118* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 2 -> 44	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Plâtre	/	63	P119 N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 45	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	28	P106 N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 45	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	28	P106 N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 45	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	29	P107 N	/	AN	/	Non
R+1 2 -> 47	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	29	/	S32	AN	/	Non
R+1 2 -> 47	Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Semi-dur	/	58	P109* P	/	AN	/	Oui
R+1 2 -> 47	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	/	57	P108* N	/	AN	/	Non
R+1 3 -> P3	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S96	AN	/	Oui
R+1 5 -> P10	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S95	AN	/	Oui
R+1 5 -> P12	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S94	AN	/	Oui
R+2 1 -> 57	Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Semi-dur	/	58	/	S93	AN	/	Oui
R+2 1 -> 60	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	35	P201 N	/	AN	/	Non
R+2 1 -> 60	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	/	53	P202 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 1 -> 63	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S85	AN	/	Oui
R+2 1 -> 63	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Bitumineux	/	93	P198* N	/	AN	/	Non
R+2 1 -> 63	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Bitumineux	/	93	P198* N	/	AN	/	Non
R+2 1 -> 63	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	93	P198* N	/	AN	/	Non
R+2 1 -> 63	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Bitumineux	/	93	P199 N	/	AN	/	Non
R+2 1 -> 63	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Bitumineux	/	93	P199 N	/	AN	/	Non
R+2 1 -> 63	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	93	P199 N	/	AN	/	Non
R+2 2 -> 1	Plafonds	Bandes calicot	/	/	84	P203* N	/	AN	/	Non
R+2 2 -> 1	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	52	P197 N	/	AN	/	Non
R+2 2 -> 19	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/	55 (i)	P200 N	/	AN	/	Oui
R+2 2 -> 32	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S82	AN	/	Oui
R+2 2 -> 32	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/	55	P219 P	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 2 -> 32	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/	55 (i)	P220 N	/	AN	/	Oui
R+2 2 -> 35	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S84	AN	/	Oui
R+2 2 -> 35	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Foncé, Gris	86	P190* N	/	AN	/	Non
R+2 2 -> 40	Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Semi-dur	/	58	/	S90	AN	/	Oui
R+2 2 -> 44	Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Semi-dur	/	58	/	S91	AN	/	Oui
R+2 2 -> 49	Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Semi-dur	/	58	/	S92	AN	/	Oui
R+2 3 -> P1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	83 (i)	P213* N	/	AN	/	Oui
R+2 3 -> P4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux, Semi-dur	/	15	/	S102	AN	/	Oui
R+2 3 -> P5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Gris	85	P181* N	/	AN	/	Non
R+2 4 -> P7	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Gris	85	P182 N	/	AN	/	Non
R+2 5 -> P10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/	55	/	S100	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 5 -> P10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux, Semi-dur	/	15	/	S101	AN	/	Oui
R+2 5 -> P10	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Granulats liés	/	87	P183* N	/	AN	/	Non
R+2 5 -> P10	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	87	P183* N	/	AN	/	Non
R+2 5 -> P10	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Granulats liés	/	87	P184 N	/	AN	/	Non
R+2 5 -> P10	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	87	P184 N	/	AN	/	Non
R+2 5 -> P12	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	/	90	P191* N	/	AN	/	Non
R+2 5 -> P12	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	/	90	P191* N	/	AN	/	Non
R+2 5 -> P12	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	/	90	P192 N	/	AN	/	Non
R+2 5 -> P12	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	/	90	P192 N	/	AN	/	Non
R+2 5 -> P12	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	91	P193* N	/	AN	/	Non
R+2 5 -> P12	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	91	P193* N	/	AN	/	Non
R+2 5 -> P13	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux, Semi-dur	/	15	/	S99	AN	/	Oui
R+2 5 -> P13	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles	Bitumineux	/	88	P185 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 5 -> P13	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles	Bitumineux	/	88	P186 N	/	AN	/	Non
R+3 1 -> 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/	69	/	S45	AN	/	Non
R+3 1 -> 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	60	P206 N	/	AN	/	Non
R+3 1 -> 1	Revêtements de sol	Ragréages	/	Rose	60	P206 N	/	AN	/	Non
R+3 1 -> 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	/	32	P139 N	/	AN	/	Non
R+3 1 -> 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Jaune	79	P155* N	/	AN	/	Non
R+3 1 -> 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	73	P143* N	/	AN	/	Non
R+3 1 -> 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/	70	P135* P	/	AN	/	Oui
R+3 1 -> 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/	70	P136 P	/	AN	/	Oui
R+3 1 -> 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	/	72	P140* P	/	AN	/	Oui
R+3 1 -> 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	/	72	P141 P	/	AN	/	Oui
R+3 1 -> 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/	70	P142 P	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 1 -> 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	68	P131* N	/	AN	/	Non
R+3 1 -> 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	68	P132 N	/	AN	/	Non
R+3 1 -> 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	71	P137* N	/	AN	/	Non
R+3 1 -> 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	71	P138 N	/	AN	/	Non
R+3 1 -> 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	67	P129* P	/	AN	/	Oui
R+3 1 -> 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	67	P130 P	/	AN	/	Oui
R+3 1 -> 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/	69	P133* N	/	AN	/	Non
R+3 1 -> 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/	69	P134 N	/	AN	/	Non
R+3 1 -> 2	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	/	10	P144 N	/	AN	pavé de verre	Non
R+3 1 -> 2	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S41	AN	/	Oui
R+3 1 -> 2	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S42	AN	/	Oui
R+3 1 -> 2	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S43	AN	/	Oui
R+3 1 -> 2	Plafonds	Panneaux collés	Fibreux, Polystyrène	/	3	/	S40	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 1 -> 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Gris	75	P148* P	/	AN	/	Oui
R+3 1 -> 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Gris	98	P147* N	/	AN	double carrelage	Non
R+3 1 -> 7	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Blanc	77	P151* N	/	AN	/	Non
R+3 1 -> 7	Conduits	Calorifugeages	/	/	78	P152* N	/	AN	/	Non
R+3 1 -> 10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Beige	74	/	S50	AN	/	Non
R+3 1 -> 10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Gris	98	P153 N	/	AN	/	Non
R+3 1 -> 10	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	/	32	P154 N	/	AN	/	Non
R+3 1 -> 11	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Beige	74	/	S51	AN	/	Non
R+3 1 -> 13	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Gris	98	/	S49	AN	/	Non
R+3 1 -> 13	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	76	P149* N	/	AN	/	Non
R+3 1 -> 13	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	76	P150 N	/	AN	/	Non
R+3 1 -> 14	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Beige	74	/	S47	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 1 -> 15	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Beige	74	/	S48	AN	/	Non
R+3 1 -> 19	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Beige	74	/	S46	AN	/	Non
R+3 1 -> 20	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	71	P146 N	/	AN	/	Non
R+3 1 -> 20	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Beige	74	P145* N	/	AN	/	Non
R+3 1 -> 21	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Beige	74	/	S44	AN	/	Non
R+3 1 -> 21	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Epais, Plâtre	Blanc	94	P205* N	/	AN	/	Non
R+3 2 -> 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Jaune	79	P162 N	/	AN	/	Non
R+3 2 -> 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	83 (i)	P166 N	/	AN	/	Oui
R+3 2 -> 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	83 (i)	P167 N	/	AN	/	Oui
R+3 2 -> 23	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Gris	80	/	S52	AN	/	Oui
R+3 2 -> 24	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Blanc	77	P196 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 2 -> 25	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Blanc	77	/	S58	AN	/	Non
R+3 2 -> 26	Conduits	Conduits	PVC	/	50	/	S55	AN	/	Non
R+3 2 -> 27	Plafonds	Bandes calicot	/	/	84	P174 N	/	AN	/	Non
R+3 2 -> 27	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	71	P173 N	/	AN	/	Non
R+3 2 -> 27	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/	97	P171* N	/	AN	/	Non
R+3 2 -> 27	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	/	97	P172 N	/	AN	/	Non
R+3 2 -> 27	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S63	AN	/	Oui
R+3 2 -> 27	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S64	AN	/	Oui
R+3 2 -> 29	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S69	AN	/	Oui
R+3 2 -> 31	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Foncé, Gris	86	P177 N	/	AN	/	Non
R+3 2 -> 31	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Foncé, Gris	86	P178 N	/	AN	/	Non
R+3 2 -> 32	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	83	/	S87	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 2 -> 32	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	83	P180 P	/	AN	/	Oui
R+3 2 -> 33	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Gris	80	/	S71	AN	/	Oui
R+3 2 -> 33	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Gris	85	/	S81	AN	/	Non
R+3 2 -> 33	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S72	AN	/	Oui
R+3 2 -> 33	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Gris	85	P175 N	/	AN	/	Non
R+3 2 -> 33	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Gris	85	P176 N	/	AN	/	Non
R+3 2 -> 33	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Epais, Plâtre	Blanc	94	P204 N	/	AN	/	Non
R+3 2 -> 36	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	83	/	S68	AN	/	Oui
R+3 2 -> 36	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Gris	80	/	S86	AN	/	Oui
R+3 2 -> 38	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	83	P168 P	/	AN	/	Oui
R+3 2 -> 38	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Gris	80	P169* P	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 2 -> 38	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Beige	74	P170 N	/	AN	/	Non
R+3 2 -> 39	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Gris	80	/	S62	AN	/	Oui
R+3 2 -> 41	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Gris	80	P163 P	/	AN	/	Oui
R+3 2 -> 41	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	83	P165 P	/	AN	/	Oui
R+3 2 -> 41	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Blanc	81	P164* N	/	AN	/	Non
R+3 2 -> 42	Revêtements de sol	Moquettes	/	/	82	P159* N	/	AN	/	Non
R+3 2 -> 42	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	82	P159* N	/	AN	/	Non
R+3 2 -> 42	Revêtements de sol	Moquettes	/	/	82	P160 N	/	AN	/	Non
R+3 2 -> 42	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	82	P160 N	/	AN	/	Non
R+3 2 -> 42	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Blanc	81	P161 N	/	AN	/	Non
R+3 2 -> 43	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Gris	80	/	S53	AN	/	Oui
R+3 2 -> 44	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Gris	80 (i)	P158 N	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 2 -> 46	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Blanc	81	P157 N	/	AN	/	Non
R+3 2 -> 47	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux	Gris	80 (i)	P156 N	/	AN	/	Oui
R+3 3 -> 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	83	P207 P	/	AN	/	Oui
R+3 3 -> 49	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S73	AN	/	Oui
R+3 3 -> 49	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	12	/	S74	AN	/	Non
R+3 3 -> 49	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Gris	85	P179 N	/	AN	/	Non
R+3 3 -> 51	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Foncé, Gris	86	P210 N	/	AN	/	Non
R+3 4 -> 52	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Gris	85	/	S77	AN	/	Non
R+3 4 -> 52	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	12	/	S76	AN	/	Non
R+3 4 -> 53	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux, Semi-dur	/	15	P212 P	/	AN	/	Oui
R+3 5 -> 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	83	P211 P	/	AN	/	Oui
R+3 5 -> 55	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux, Semi-dur	/	15	/	S88	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 5 -> 55	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	92	P194* N	/	AN	/	Non
R+3 5 -> 55	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	92	P195 N	/	AN	/	Non
R+3 5 -> 57	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	4	/	S78	AN	2ème conduit intérieur	Oui
R+3 5 -> 57	Conduits	Conduits	PVC	/	50	/	S79	AN	1re conduit	Non
R+3 5 -> 57	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	/	24	P208 N	/	AN	/	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
89	Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment	5 m ²
15	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	70 m ²
16	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	5 ml
18	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	150 ml
19	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	8 ml
30	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	20 ml
31	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	7 ml
36	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	20 m ²
37	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	5 m ²
39	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	10 ml
55	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	5 m ²
70	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	15 m ²
72	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	12 ml
75	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	2 m ²
80	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	15 m ²
83	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	250 ml
4	Conduits	Conduits	50 ml
58	Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	10 m ²
38	Revêtements de sol	Colles de carrelage	5 m ²
38	Revêtements de sol	Ragréages	5 m ²
67	Revêtements de sol	Colles de carrelage	1 m ²

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
SOUS-SOL 1	/
SOUS-SOL 1 -> 3	/
SOUS-SOL 1 -> 4	/
SOUS-SOL 1 -> 5	/
SOUS-SOL 2	/
SOUS-SOL 2 -> 11	/
SOUS-SOL 3	/
SOUS-SOL 3 -> 12	/
SOUS-SOL 3 -> 13	/
SOUS-SOL 4	/
SOUS-SOL 5	/
FACADE NORD	/
FACADE SUD	/
FACADE EST	/
FACADE OUEST	/
RDC 1	/
RDC 1 -> 7	/
RDC 1 -> 8	/
RDC 1 -> 1	/
RDC 1 -> 2	/
RDC 1 -> 3	/
RDC 1 -> 4	/
RDC 1 -> 5	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC 1 -> 6	/
RDC 2	/
RDC 2 -> 12	/
RDC 2 -> 8B	/
RDC 2 -> 8T	/
RDC 2 -> 9	/
RDC 2 -> 10	/
RDC 2 -> 11	/
RDC 2 -> 13	/
RDC 3	/
RDC 3 -> 14	/
RDC 3 -> 15	/
RDC 3 -> 16	/
RDC 3 -> 17	/
RDC 4	/
RDC 4 -> 18	/
RDC 4 -> 19	/
RDC 4 -> 20	/
RDC 4 -> 21	/
RDC 5	/
RDC 5 -> 22	/
RDC 5 -> 23	/
RDC 5 -> 24	/
RDC 5 -> 25	/
R+1 1	/
R+1 1 -> 1	/
R+1 1 -> 2	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+1 1 -> 3	/
R+1 1 -> 4	/
R+1 1 -> 5	/
R+1 1 -> 7	/
R+1 1 -> 8	/
R+1 1 -> 9	/
R+1 1 -> 10	/
R+1 1 -> 11	/
R+1 1 -> 12	/
R+1 1 -> 13	/
R+1 1 -> 14	/
R+1 1 -> 51	/
R+1 1 -> 52	/
R+1 1 -> 53	/
R+1 1 -> 54	/
R+1 1 -> 55	/
R+1 1 -> 56	/
R+1 1 -> 57	/
R+1 1 -> 58	/
R+1 1 -> 59	/
R+1 1 -> 60	/
R+1 1 -> 61	/
R+1 1 -> 62	/
R+1 1 -> 63	/
R+1 1 -> 64	/
R+1 1 -> 65	/
R+1 1 -> 66	/
R+1 1 -> 67	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+1 1 -> 68	/
R+1 2	/
R+1 2 -> 1	/
R+1 2 -> 33	/
R+1 2 -> 15	/
R+1 2 -> 16	/
R+1 2 -> 17	/
R+1 2 -> 18	/
R+1 2 -> 19	/
R+1 2 -> 20	/
R+1 2 -> 21	/
R+1 2 -> 22	/
R+1 2 -> 23	/
R+1 2 -> 24	/
R+1 2 -> 25	/
R+1 2 -> 26	/
R+1 2 -> 27	/
R+1 2 -> 28	/
R+1 2 -> 29	/
R+1 2 -> 30	/
R+1 2 -> 31	/
R+1 2 -> 32	/
R+1 2 -> 33B	/
R+1 2 -> 34	/
R+1 2 -> 35	/
R+1 2 -> 36	/
R+1 2 -> 37	/
R+1 2 -> 38	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+1 2 -> 39	/
R+1 2 -> 40	/
R+1 2 -> 41	/
R+1 2 -> 42	/
R+1 2 -> 43	/
R+1 2 -> 44	/
R+1 2 -> 45	/
R+1 2 -> 46	/
R+1 2 -> 47	/
R+1 2 -> 48	/
R+1 2 -> 49	/
R+1 2 -> 50	/
R+1 3	/
R+1 3 -> P1	/
R+1 3 -> P2	/
R+1 3 -> P3	/
R+1 3 -> P4	/
R+1 3 -> P5	/
R+1 4	/
R+1 4 -> P6	/
R+1 4 -> P7	/
R+1 4 -> P8	/
R+1 4 -> P9	/
R+1 5	/
R+1 5 -> P10	/
R+1 5 -> P11	/
R+1 5 -> P12	/
R+1 5 -> P13	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+2 1	/
R+2 1 -> 1	/
R+2 1 -> 2	/
R+2 1 -> 3	/
R+2 1 -> 4	/
R+2 1 -> 5	/
R+2 1 -> 6	/
R+2 1 -> 7	/
R+2 1 -> 8	/
R+2 1 -> 9	/
R+2 1 -> 10	/
R+2 1 -> 11	/
R+2 1 -> 12	/
R+2 1 -> 13	/
R+2 1 -> 14	/
R+2 1 -> 15	/
R+2 1 -> 54	/
R+2 1 -> 55	/
R+2 1 -> 56	/
R+2 1 -> 57	/
R+2 1 -> 58	/
R+2 1 -> 59	/
R+2 1 -> 60	/
R+2 1 -> 61	/
R+2 1 -> 62	/
R+2 1 -> 63	/
R+2 1 -> 64	/
R+2 1 -> 65	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+2 1 -> 66	/
R+2 1 -> 67	/
R+2 1 -> 68	/
R+2 1 -> 69	/
R+2 1 -> 70	/
R+2 1 -> 71	/
R+2 1 -> 72	/
R+2 1 -> 73	/
R+2 2	/
R+2 2 -> 1	/
R+2 2 -> 16	/
R+2 2 -> 17	/
R+2 2 -> 18	/
R+2 2 -> 19	/
R+2 2 -> 20	/
R+2 2 -> 21	/
R+2 2 -> 22	/
R+2 2 -> 23	/
R+2 2 -> 24	/
R+2 2 -> 25	/
R+2 2 -> 26	/
R+2 2 -> 27	/
R+2 2 -> 28	/
R+2 2 -> 29	/
R+2 2 -> 30	/
R+2 2 -> 31	/
R+2 2 -> 32	/
R+2 2 -> 33	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+2 2 -> 34	/
R+2 2 -> 35	/
R+2 2 -> 36	/
R+2 2 -> 37	/
R+2 2 -> 38	/
R+2 2 -> 39	/
R+2 2 -> 40	/
R+2 2 -> 41	/
R+2 2 -> 42	/
R+2 2 -> 43	/
R+2 2 -> 44	/
R+2 2 -> 45	/
R+2 2 -> 46	/
R+2 2 -> 47	/
R+2 2 -> 48	/
R+2 2 -> 49	/
R+2 2 -> 50	/
R+2 2 -> 51	/
R+2 2 -> 52	/
R+2 2 -> 53	/
R+2 3	/
R+2 3 -> P1	/
R+2 3 -> P2	/
R+2 3 -> P3	/
R+2 3 -> P4	/
R+2 3 -> P5	/
R+2 4	/
R+2 4 -> P6	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+2 4 -> P7	/
R+2 4 -> P8	/
R+2 4 -> P9	/
R+2 5	/
R+2 5 -> P10	/
R+2 5 -> P11	/
R+2 5 -> P12	/
R+2 5 -> P13	/
R+3 1	/
R+3 1 -> 1	/
R+3 1 -> 2	/
R+3 1 -> 4	/
R+3 1 -> 7	/
R+3 1 -> 8	/
R+3 1 -> 9	/
R+3 1 -> 10	/
R+3 1 -> 11	/
R+3 1 -> 12	/
R+3 1 -> 13	/
R+3 1 -> 14	/
R+3 1 -> 15	/
R+3 1 -> 16	/
R+3 1 -> 17	/
R+3 1 -> 18	/
R+3 1 -> 19	/
R+3 1 -> 20	/
R+3 1 -> 21	/
R+3 1 -> 22	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+3 2	/
R+3 2 -> 1	/
R+3 2 -> 23	/
R+3 2 -> 24	/
R+3 2 -> 25	/
R+3 2 -> 26	/
R+3 2 -> 27	/
R+3 2 -> 28	/
R+3 2 -> 29	/
R+3 2 -> 30	/
R+3 2 -> 31	/
R+3 2 -> 32	/
R+3 2 -> 33	/
R+3 2 -> 34	/
R+3 2 -> 35	/
R+3 2 -> 36	/
R+3 2 -> 37	/
R+3 2 -> 38	/
R+3 2 -> 39	/
R+3 2 -> 40	/
R+3 2 -> 41	/
R+3 2 -> 42	/
R+3 2 -> 43	/
R+3 2 -> 44	/
R+3 2 -> 45	/
R+3 2 -> 46	/
R+3 2 -> 47	/
R+3 3	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+3 3 -> 1	/
R+3 3 -> 48	/
R+3 3 -> 49	/
R+3 3 -> 50	/
R+3 3 -> 51	/
R+3 4	/
R+3 4 -> 1	/
R+3 4 -> 52	/
R+3 4 -> 53	/
R+3 4 -> 54	/
R+3 5	/
R+3 5 -> 1	/
R+3 5 -> 55	/
R+3 5 -> 56	/
R+3 5 -> 57	/

7.2. Photos prélèvements

P67	ZPSO 33
SOUS-SOL 1 -> 3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P68	ZPSO 34
SOUS-SOL 1 -> 3	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P66	ZPSO 33
SOUS-SOL 1 -> 4	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P64	ZPSO 32
SOUS-SOL 1 -> 5	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P65	ZPSO 32
SOUS-SOL 1 -> 5	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P44	ZPSO 20
SOUS-SOL 2 -> 11	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P45	ZPSO 23
SOUS-SOL 2 -> 11	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P46	ZPSO 23
SOUS-SOL 2 -> 11	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P49	ZPSO 25
SOUS-SOL 2 -> 11	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P51	ZPSO 25
SOUS-SOL 2 -> 11	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P52	ZPSO 26
SOUS-SOL 2 -> 11	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P53	ZPSO 26
SOUS-SOL 2 -> 11	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P47	ZPSO 24
SOUS-SOL 2 -> 11	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P60	ZPSO 30
SOUS-SOL 3 -> 12	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P61	ZPSO 30
SOUS-SOL 3 -> 12	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P62	ZPSO 31
SOUS-SOL 3 -> 12	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P63	ZPSO 31
SOUS-SOL 3 -> 12	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P56	ZPSO 28
SOUS-SOL 3 -> 12	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P57	ZPSO 29
SOUS-SOL 3 -> 12	
	
Revêtements de sol -> Joints de carrelage	

P58	ZPSO 29
SOUS-SOL 3 -> 12	
	
Revêtements de sol -> Joints de carrelage	

P59	ZPSO 28
SOUS-SOL 3 -> 12	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P54	ZPSO 27
SOUS-SOL 3 -> 12	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P55	ZPSO 27
SOUS-SOL 3 -> 12	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P48	ZPSO 24
SOUS-SOL 3 -> 13	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P16	ZPSO 10
FACADE NORD	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P17	ZPSO 10
FACADE NORD	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P7	ZPSO 5
FACADE SUD	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P8	ZPSO 5
FACADE SUD	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P83	ZPSO 41
RDC 1 -> 1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P70	ZPSO 18
RDC 1 -> 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P84	ZPSO 41
RDC 1 -> 3	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P85	ZPSO 42
RDC 1 -> 3	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P86	ZPSO 42
RDC 1 -> 3	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P73	ZPSO 36
RDC 1 -> 4	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

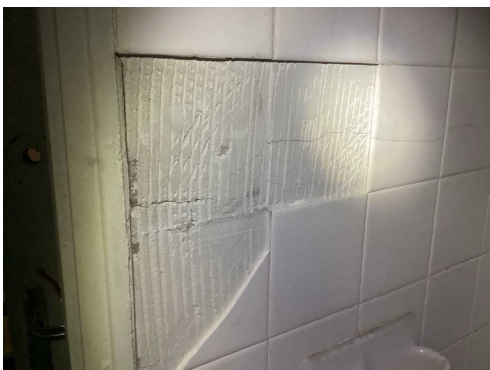P74	ZPSO 36
RDC 1 -> 4	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P75	ZPSO 37
RDC 1 -> 4	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P76	ZPSO 37
RDC 1 -> 4	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P79	ZPSO 39
RDC 1 -> 4	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P80	ZPSO 39
RDC 1 -> 4	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P71	ZPSO 35
RDC 1 -> 4	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P72	ZPSO 35
RDC 1 -> 4	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P77	ZPSO 38
RDC 1 -> 4	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P78	ZPSO 38
RDC 1 -> 4	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P81	ZPSO 40
RDC 1 -> 4	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P82	ZPSO 40
RDC 1 -> 4	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P2	ZPSO 1
RDC 2 -> 12	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P4	ZPSO 2
RDC 2 -> 12	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P14	ZPSO 9
RDC 2 -> 8T	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P15	ZPSO 9
RDC 2 -> 8T	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P10	ZPSO 7
RDC 2 -> 8T	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P11	ZPSO 7
RDC 2 -> 8T	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P12	ZPSO 8
RDC 2 -> 8T	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P13	ZPSO 8
RDC 2 -> 8T	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

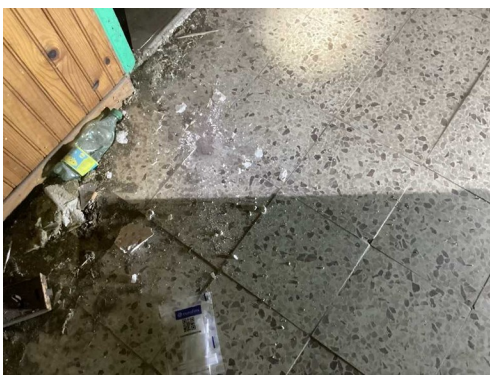P9	ZPSO 6
RDC 2 -> 9	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P5	ZPSO 3
RDC 2 -> 11	
	
Plafonds -> Panneaux collés (Liste B)	

P6	ZPSO 4
RDC 2 -> 11	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

P1	ZPSO 1
RDC 2 -> 11	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P3	ZPSO 2
RDC 2 -> 11	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P41	ZPSO 9
RDC 2 -> 13	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P42	ZPSO 22
RDC 2 -> 13	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P43	ZPSO 22
RDC 2 -> 13	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P34	ZPSO 18
RDC 3 -> 14	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P35	ZPSO 18
RDC 3 -> 14	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P36	ZPSO 19
RDC 3 -> 14	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P37	ZPSO 19
RDC 3 -> 14	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P38	ZPSO 20
RDC 3 -> 14	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P39	ZPSO 21
RDC 3 -> 14	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P40	ZPSO 21
RDC 3 -> 14	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P33	ZPSO 17
RDC 3 -> 17	
	
Plaques ondulées et planes -> Plaques en fibres-ciment	

P18	ZPSO 11
RDC 3 -> 17	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P19	ZPSO 11
RDC 3 -> 17	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P20	ZPSO 12
RDC 3 -> 17	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P21	ZPSO 12
RDC 3 -> 17	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P22	ZPSO 13
RDC 3 -> 17	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P23	ZPSO 13
RDC 3 -> 17	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P24	ZPSO 2
RDC 3 -> 17	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P187	ZPSO 88
RDC 3 -> 17	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles	

P25	ZPSO 6
RDC 4 -> 20	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P26	ZPSO 4
RDC 5 -> 22	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	


P29	ZPSO 15
RDC 5 -> 23	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P30	ZPSO 15
RDC 5 -> 23	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P31	ZPSO 16
RDC 5 -> 23	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P32	ZPSO 16
RDC 5 -> 23	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P27	ZPSO 14
RDC 5 -> 25	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

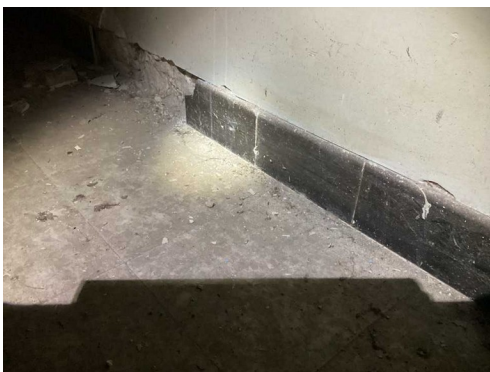P28	ZPSO 14
RDC 5 -> 25	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P87	ZPSO 44
R+1 1 -> 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P209	ZPSO 60
R+1 1 -> 1	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P88	ZPSO 45
R+1 1 -> 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P89	ZPSO 46
R+1 1 -> 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P100	ZPSO 56
R+1 1 -> 8	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P101	ZPSO 34
R+1 1 -> 8	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P97	ZPSO 53
R+1 1 -> 9	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P98	ZPSO 54
R+1 1 -> 10	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P99	ZPSO 55
R+1 1 -> 10	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P102	ZPSO 53
R+1 1 -> 12	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P90	ZPSO 48
R+1 1 -> 63	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P92	ZPSO 51
R+1 1 -> 65	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

P93	ZPSO 52
R+1 1 -> 65	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

P91	ZPSO 49
R+1 1 -> 65	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P95	ZPSO 54
R+1 1 -> 67	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragrèges	


P94	ZPSO 53
R+1 1 -> 67	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P96	ZPSO 55
R+1 1 -> 67	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P112	ZPSO 56
R+1 2 -> 1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P103	ZPSO 54
R+1 2 -> 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P114	ZPSO 60
R+1 2 -> 1	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

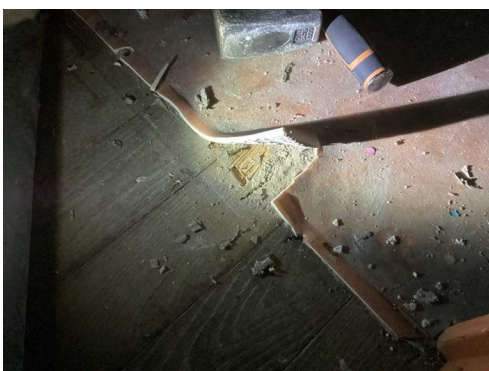P120	ZPSO 60
R+1 2 -> 1	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P121	ZPSO 64
R+1 2 -> 1	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses	

P104	ZPSO 55
R+1 2 -> 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	


P105	ZPSO 53
R+1 2 -> 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P110	ZPSO 46
R+1 2 -> 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P111	ZPSO 59
R+1 2 -> 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P113	ZPSO 45
R+1 2 -> 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P123	ZPSO 34
R+1 2 -> 24	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

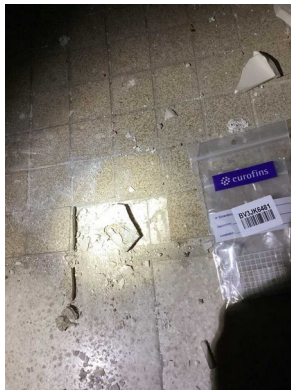P125	ZPSO 65
R+1 2 -> 26	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P126	ZPSO 65
R+1 2 -> 26	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P124	ZPSO 62
R+1 2 -> 26	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Colles de plinthe	

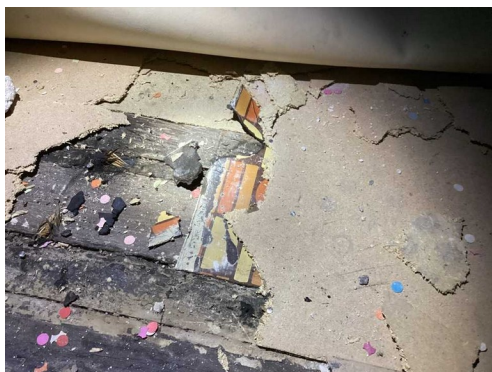P127	ZPSO 66
R+1 2 -> 36	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses	

P128	ZPSO 66
R+1 2 -> 36	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses	

P115	ZPSO 52
R+1 2 -> 39	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

P116	ZPSO 61
R+1 2 -> 39	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

P122	ZPSO 64
R+1 2 -> 39	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses	

P117	ZPSO 62
R+1 2 -> 39	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Colles de plinthe	

P118	ZPSO 63
R+1 2 -> 44	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P119	ZPSO 63
R+1 2 -> 44	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P106	ZPSO 28
R+1 2 -> 45	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P109	ZPSO 58
R+1 2 -> 47	
	
Baignoires -> Plaques souples bitumineuses antivibratiles	

P108	ZPSO 57
R+1 2 -> 47	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P201	ZPSO 35
R+2 1 -> 60	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P202	ZPSO 53
R+2 1 -> 60	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P198	ZPSO 93
R+2 1 -> 63	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Sous-couches des revêtements souples Sous-couches des revêtements souples	

P199	ZPSO 93
R+2 1 -> 63	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Sous-couches des revêtements souples Sous-couches des revêtements souples	

P203	ZPSO 84
R+2 2 -> 1	
	
Plafonds -> Bandes calicot	


P197	ZPSO 52
R+2 2 -> 1	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

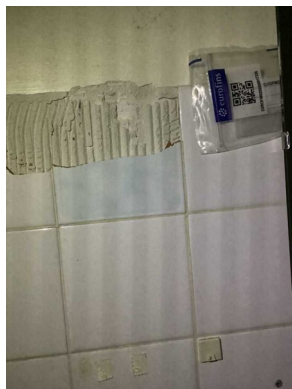P200	ZPSO 55
R+2 2 -> 19	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

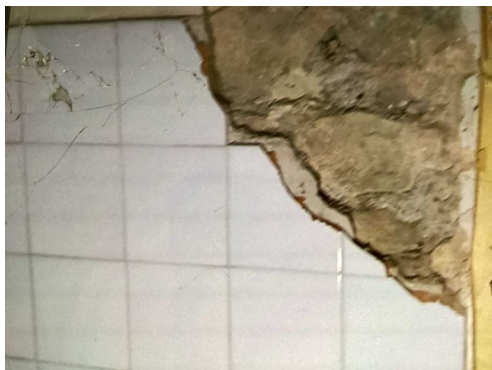P219	ZPSO 55
R+2 2 -> 32	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P220	ZPSO 55
R+2 2 -> 32	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P190	ZPSO 86
R+2 2 -> 35	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

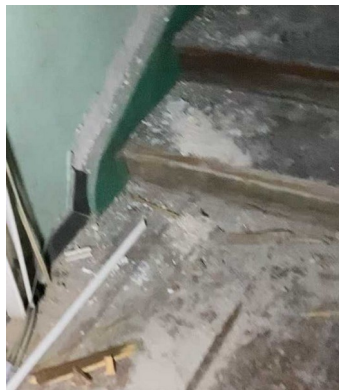P213	ZPSO 83
R+2 3 -> P1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P181	ZPSO 85
R+2 3 -> P5	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P182	ZPSO 85
R+2 4 -> P7	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P183	ZPSO 87
R+2 5 -> P10	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment Colles bitumineuses	

P184	ZPSO 87
R+2 5 -> P10	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment Colles bitumineuses	

P191	ZPSO 90
R+2 5 -> P12	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles bitumineuses	

P192	ZPSO 90
R+2 5 -> P12	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles bitumineuses	

P193	ZPSO 91
R+2 5 -> P12	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses Ragréages	

P185	ZPSO 88
R+2 5 -> P13	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles	

P186	ZPSO 88
R+2 5 -> P13	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles	

P206	ZPSO 60
R+3 1 -> 1	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P139	ZPSO 32
R+3 1 -> 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P155	ZPSO 79
R+3 1 -> 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P143	ZPSO 73
R+3 1 -> 2	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P135	ZPSO 70
R+3 1 -> 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P136	ZPSO 70
R+3 1 -> 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P140	ZPSO 72
R+3 1 -> 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P141	ZPSO 72
R+3 1 -> 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P142	ZPSO 70
R+3 1 -> 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P131	ZPSO 68
R+3 1 -> 2	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P131	ZPSO 68
R+3 1 -> 2	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P132	ZPSO 68
R+3 1 -> 2	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P137	ZPSO 71
R+3 1 -> 2	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P138	ZPSO 71
R+3 1 -> 2	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P129	ZPSO 67
R+3 1 -> 2	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P130	ZPSO 67
R+3 1 -> 2	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P133	ZPSO 69
R+3 1 -> 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P134	ZPSO 69
R+3 1 -> 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P144	ZPSO 10
R+3 1 -> 2	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P148	ZPSO 75
R+3 1 -> 4	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P147	ZPSO 98
R+3 1 -> 4	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P151	ZPSO 77
R+3 1 -> 7	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P152	ZPSO 78
R+3 1 -> 7	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P153	ZPSO 98
R+3 1 -> 10	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P154	ZPSO 32
R+3 1 -> 10	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P149	ZPSO 76
R+3 1 -> 13	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P146	ZPSO 71
R+3 1 -> 20	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P145	ZPSO 74
R+3 1 -> 20	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P205	ZPSO 94
R+3 1 -> 21	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P162	ZPSO 79
R+3 2 -> 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P166	ZPSO 83
R+3 2 -> 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P167	ZPSO 83
R+3 2 -> 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

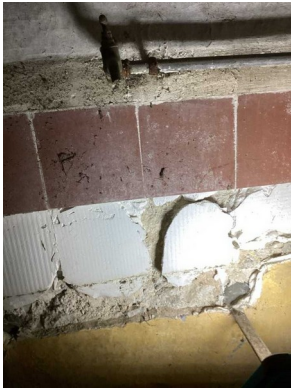P196	ZPSO 77
R+3 2 -> 24	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P174	ZPSO 84
R+3 2 -> 27	
	
Plafonds -> Bandes calicot	

P173	ZPSO 71
R+3 2 -> 27	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P171	ZPSO 97
R+3 2 -> 27	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P172	ZPSO 97
R+3 2 -> 27	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P177	ZPSO 86
R+3 2 -> 31	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P178	ZPSO 86
R+3 2 -> 31	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P180	ZPSO 83
R+3 2 -> 32	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P175	ZPSO 85
R+3 2 -> 33	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P176	ZPSO 85
R+3 2 -> 33	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P168	ZPSO 83
R+3 2 -> 38	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P169	ZPSO 80
R+3 2 -> 38	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P170	ZPSO 74
R+3 2 -> 38	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P163	ZPSO 80
R+3 2 -> 41	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P165	ZPSO 83
R+3 2 -> 41	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P164	ZPSO 81
R+3 2 -> 41	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P159	ZPSO 82
R+3 2 -> 42	
	
Revêtements de sol -> Moquettes Colles non bitumineuses	

P160	ZPSO 82
R+3 2 -> 42	
	
Revêtements de sol -> Moquettes Colles non bitumineuses	

P161	ZPSO 81
R+3 2 -> 42	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P158	ZPSO 80
R+3 2 -> 44	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P157	ZPSO 81
R+3 2 -> 46	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P156	ZPSO 80
R+3 2 -> 47	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P207	ZPSO 83
R+3 3 -> 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P179	ZPSO 85
R+3 3 -> 49	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P210	ZPSO 86
R+3 3 -> 51	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P212	ZPSO 15
R+3 4 -> 53	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P211	ZPSO 83
R+3 5 -> 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P194	ZPSO 92
R+3 5 -> 55	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P195	ZPSO 92
R+3 5 -> 55	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P208	ZPSO 24
R+3 5 -> 57	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

7.3. Photos sondages

S14	ZPSO 4
SOUS-SOL 1 -> 3	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S15	ZPSO 4
SOUS-SOL 1 -> 3	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S13	ZPSO 4
SOUS-SOL 2 -> 11	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S22	ZPSO 43
RDC 1	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S19	ZPSO 20
RDC 1 -> 7	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


S18	ZPSO 20
RDC 1 -> 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

S21	ZPSO 3
RDC 1 -> 2	
	
Plafonds -> Panneaux collés (Liste B)	

S20	ZPSO 20
RDC 1 -> 3	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

S16	ZPSO 4
RDC 1 -> 4	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S17	ZPSO 4
RDC 1 -> 4	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

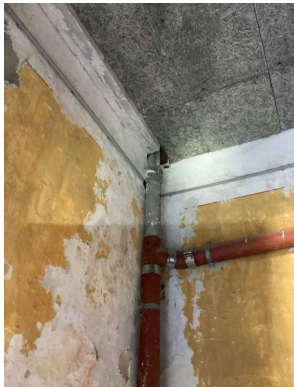S5	ZPSO 4
RDC 1 -> 5	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S2	ZPSO 4
RDC 2 -> 12	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S4	ZPSO 4
RDC 2 -> 8B	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S3	ZPSO 4
RDC 2 -> 10	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S1	ZPSO 4
RDC 2 -> 11	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S12	ZPSO 4
RDC 3 -> 14	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S11	ZPSO 13
RDC 3 -> 14	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

S9	ZPSO 4
RDC 4 -> 19	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	


S10	ZPSO 4
RDC 4 -> 19	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S103	ZPSO 15
RDC 5 -> 22	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S6	ZPSO 4
RDC 5 -> 22	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S7	ZPSO 4
RDC 5 -> 24	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S8	ZPSO 4
RDC 5 -> 24	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

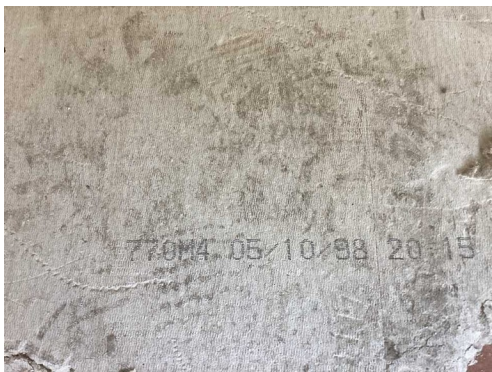
S23	ZPSO 47
R+1 1 -> 1	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

S26	ZPSO 4
R+1 1 -> 4	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	


S30	ZPSO 4
R+1 1 -> 4	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S31	ZPSO 4
R+1 1 -> 12	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S24	ZPSO 4
R+1 1 -> 65	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

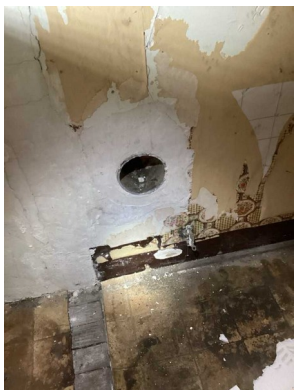S25	ZPSO 50
R+1 1 -> 65	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S33	ZPSO 4
R+1 2 -> 17	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

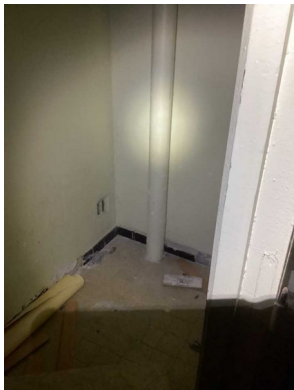S36	ZPSO 4
R+1 2 -> 25	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S39	ZPSO 28
R+1 2 -> 26	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragrèages	

S37	ZPSO 4
R+1 2 -> 27	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S38	ZPSO 28
R+1 2 -> 27	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragrèages	

S34	ZPSO 62
R+1 2 -> 44	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Colles de plinthe	

S32	ZPSO 29
R+1 2 -> 47	
	
Revêtements de sol -> Joints de carrelage	

S95	ZPSO 4
R+1 5 -> P10	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S93	ZPSO 58
R+2 1 -> 57	
	
Baignoires -> Plaques souples bitumineuses antivibratiles	

S85	ZPSO 4
R+2 1 -> 63	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S85	ZPSO 4
R+2 1 -> 63	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S82	ZPSO 4
R+2 2 -> 32	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	


S84	ZPSO 4
R+2 2 -> 35	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S90	ZPSO 58
R+2 2 -> 40	
	
Baignoires -> Plaques souples bitumineuses antivibratiles	

S91	ZPSO 58
R+2 2 -> 44	
	
Baignoires -> Plaques souples bitumineuses antivibratiles	

S92	ZPSO 48
R+2 2 -> 49	
	
Baignoires -> Plaques souples bitumineuses antivibratiles	

S102	ZPSO 15
R+2 3 -> P4	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

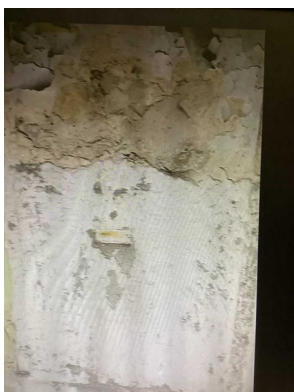S100	ZPSO 55
R+2 5 -> P10	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S101	ZPSO 15
R+2 5 -> P10	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S99	ZPSO 15
R+2 5 -> P13	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S45	ZPSO 69
R+3 1 -> 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S41	ZPSO 4
R+3 1 -> 2	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S42	ZPSO 4
R+3 1 -> 2	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S43	ZPSO 4
R+3 1 -> 2	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	


S40	ZPSO 3
R+3 1 -> 2	
	
Plafonds -> Panneaux collés (Liste B)	

S50	ZPSO 74
R+3 1 -> 10	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S49	ZPSO 98
R+3 1 -> 13	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S47	ZPSO 74
R+3 1 -> 14	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S48	ZPSO 74
R+3 1 -> 15	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

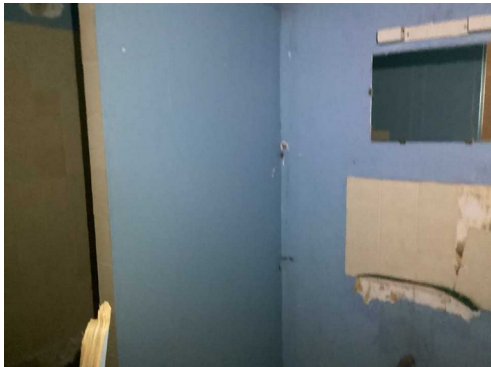S46	ZPSO 74
R+3 1 -> 19	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S44	ZPSO 74
R+3 1 -> 21	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S52	ZPSO 80
R+3 2 -> 23	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S58	ZPSO 77
R+3 2 -> 25	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S55	ZPSO 50
R+3 2 -> 26	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S63	ZPSO 4
R+3 2 -> 27	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S64	ZPSO 4
R+3 2 -> 27	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S69	ZPSO 4
R+3 2 -> 29	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S71	ZPSO 80
R+3 2 -> 33	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S81	ZPSO 85
R+3 2 -> 33	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S72	ZPSO 4
R+3 2 -> 33	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S68	ZPSO 83
R+3 2 -> 36	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S62	ZPSO 80
R+3 2 -> 39	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S53	ZPSO 80
R+3 2 -> 43	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S73	ZPSO 4
R+3 3 -> 49	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S74	ZPSO 12
R+3 3 -> 49	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

S77	ZPSO 85
R+3 4 -> 52	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S76	ZPSO 12
R+3 4 -> 52	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

S88	ZPSO 15
R+3 5 -> 55	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S78	ZPSO 4
R+3 5 -> 57	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S79	ZPSO 50
R+3 5 -> 57	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

7.4. Photos inaccessibilités

SOUS-SOL 1 -> 1		MA 59
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	
SOUS-SOL 1 -> 2		MA 58
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	
SOUS-SOL 2 -> 6		MA 56
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

SOUS-SOL 2 -> 7		MA 55
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

SOUS-SOL 2 -> 8		MA 57
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

SOUS-SOL 2 -> 9		MA 54
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

SOUS-SOL 2 -> 10		MA 53
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

SOUS-SOL 3 -> 14		MA 52
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

SOUS-SOL 3 -> 15		MA 51
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

SOUS-SOL 4 -> 16		MA 49
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

SOUS-SOL 4 -> 17		MA 48
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

SOUS-SOL 4 -> 18		MA 50
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

SOUS-SOL 4 -> 19		MA 47
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

SOUS-SOL 5 -> 20		MA 44
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

SOUS-SOL 5 -> 21		MA 46
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

SOUS-SOL 5 -> 22		MA 43
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

SOUS-SOL 5 -> 23		MA 41
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

SOUS-SOL 5 -> 24		MA 42
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

SOUS-SOL 5 -> 25		MA 45
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

R+1 1 -> 6		MA 3
Local complet		
Mobilier(s) empêchant l'accessibilité des ouvrages		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Enlever ou déplacer le(s) mobilier(s)	

R+3 1 -> 3		MA 6
Local complet		
Mobilier(s) empêchant l'accessibilité des ouvrages		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Enlever ou déplacer le(s) mobilier(s)	

R+3 1 -> 5		MA 61
Local complet		
Mobilier(s) empêchant l'accessibilité des ouvrages		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Enlever ou déplacer le(s) mobilier(s)	

R+3 1 -> 6		MA 18
Local complet		
Risque pour la sécurité		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	plafond en cours d'effondrement Mise en sécurité du local	

RDC 1 -> 4		IA 1
5- Planchers et planchers techniques		
Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	
R+1 1 -> 67		IA 2
5- Planchers et planchers techniques		
Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	
R+1 2 -> 1		IA 110
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+1 2 -> 33		IA 102
Local complet		
Local occupé, investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer le local ou prévoir une intervention hors occupation	

R+1 2 -> 18		IA 112
Local complet		
Local occupé, investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer le local ou prévoir une intervention hors occupation	

R+1 2 -> 24		IA 106
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+1 2 -> 26		IA 105
5- Planchers et planchers techniques		
Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+1 2 -> 27		IA 109
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+1 2 -> 28		IA 107
Local complet		
Local occupé, investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer le local ou prévoir une intervention hors occupation	

R+1 2 -> 29		IA 108
Local complet		
Local occupé, investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer le local ou prévoir une intervention hors occupation	

R+1 2 -> 31		IA 103
Local complet		
Local occupé, investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer le local ou prévoir une intervention hors occupation	

R+1 2 -> 35		IA 104
Local complet		
Local occupé, investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer le local ou prévoir une intervention hors occupation	

R+1 2 -> 42		IA 111
Local complet		
Local occupé, investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer le local ou prévoir une intervention hors occupation	

R+1 2 -> 46		IA 113
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+1 3 -> P2		IA 101
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

R+2 1 -> 2		IA 36
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

R+2 1 -> 3		IA 122
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	


R+2 1 -> 4		IA 121
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

R+2 1 -> 5		IA 120
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

R+2 1 -> 6		IA 119
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

R+2 1 -> 7		IA 118
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

R+2 1 -> 8		IA 117
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

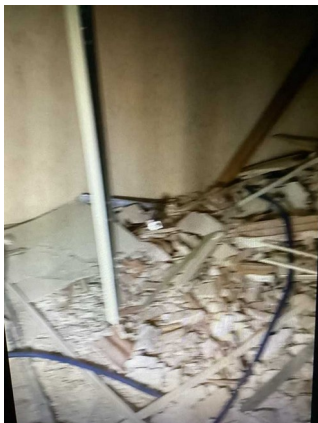R+2 1 -> 9		IA 97
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

R+2 1 -> 11		IA 124
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	


R+2 1 -> 12		IA 123
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

R+2 1 -> 13		IA 125
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

R+2 1 -> 14		IA 126
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

R+2 1 -> 15		IA 127
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

R+2 1 -> 55		IA 88
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

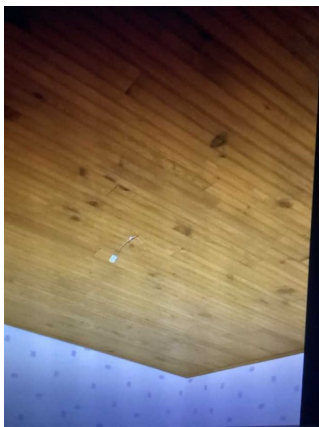R+2 1 -> 56		IA 89
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+2 1 -> 58		IA 90
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+2 1 -> 61		IA 95
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+2 1 -> 63		IA 94
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+2 1 -> 65		IA 96
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+2 1 -> 67		IA 131
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

R+2 1 -> 68		IA 129
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

R+2 1 -> 69		IA 39
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

R+2 1 -> 70		IA 128
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

R+2 1 -> 71		IA 130
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	


R+2 1 -> 72		IA 132
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

R+2 1 -> 73		IA 133
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	


R+2 2 -> 16		IA 93
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+2 2 -> 17		IA 100
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	


R+2 2 -> 19		IA 92
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

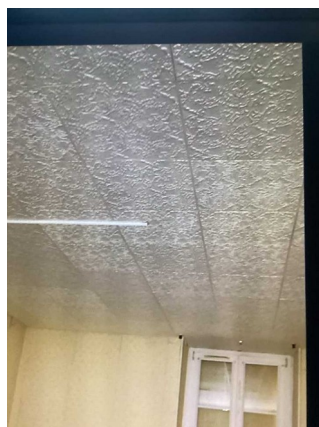R+2 2 -> 20		IA 84
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+2 2 -> 21		IA 81
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

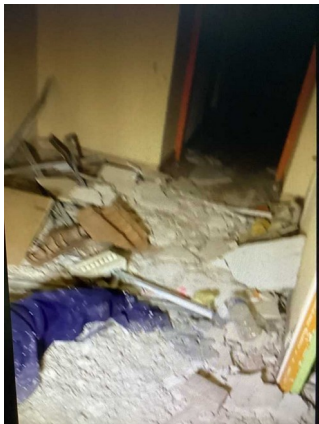
R+2 2 -> 23		IA 33
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	


R+2 2 -> 35		IA 74
5- Planchers et planchers techniques		
Mobilier(s) empêchant l'accessibilité de l'ouvrage		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Enlever ou déplacer le(s) mobilier(s)	

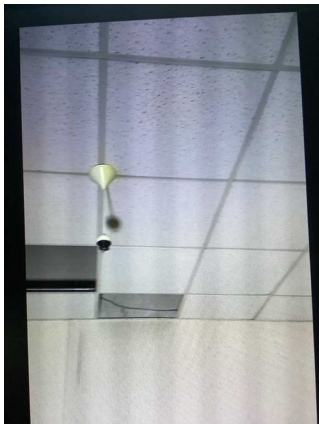R+2 2 -> 38		IA 79
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	


R+2 2 -> 39		IA 80
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+2 2 -> 42		IA 31
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

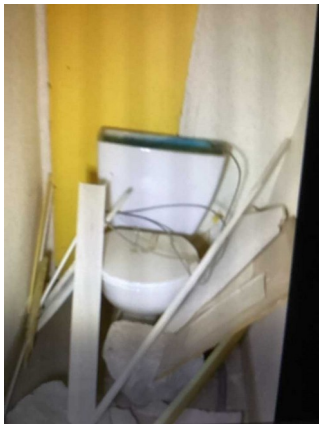R+2 2 -> 43		IA 34
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

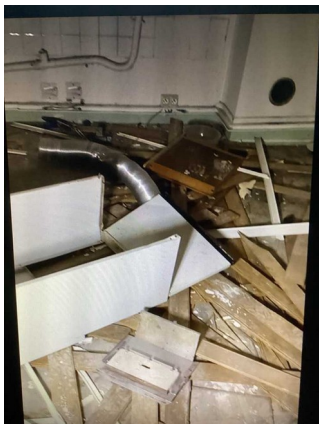
R+2 2 -> 48		IA 83
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

R+2 2 -> 52		IA 85
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

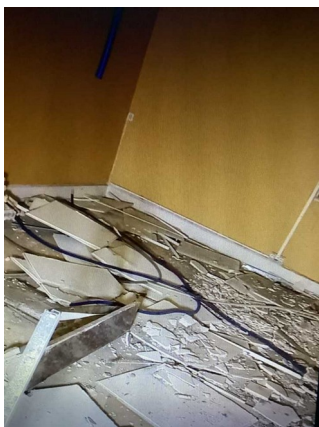R+2 2 -> 52		IA 86
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

R+2 2 -> 53		IA 87
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

R+2 3 -> P2		IA 72
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

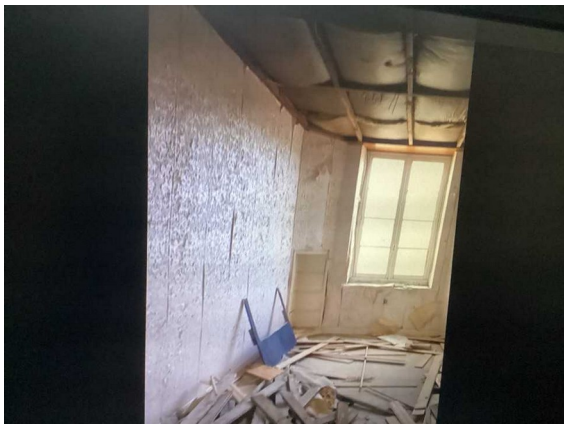R+2 3 -> P2		IA 73
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 1 -> 2		IA 8
5- Planchers et planchers techniques		
Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 1 -> 4		IA 11
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 1 -> 5		IA 12
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 1 -> 9		IA 24
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 1 -> 10		IA 23
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 1 -> 11		IA 19
5- Planchers et planchers techniques		
Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 1 -> 12		IA 22
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 1 -> 13		IA 21
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 1 -> 14		IA 14
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 1 -> 15		IA 17
5- Planchers et planchers techniques		
Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 1 -> 17		IA 13
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 1 -> 18		IA 10
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 1 -> 19		IA 16
5- Planchers et planchers techniques		
Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 1 -> 20		IA 9
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 1 -> 21		IA 7
5- Planchers et planchers techniques		
Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 1 -> 22		IA 60
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 2 -> 27		IA 25
5- Planchers et planchers techniques		
Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 2 -> 30		IA 70
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 2 -> 31		IA 71
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 2 -> 32		IA 30
5- Planchers et planchers techniques		
Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 2 -> 33		IA 69
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 2 -> 34		IA 67
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 2 -> 35		IA 68
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 2 -> 37		IA 29
5- Planchers et planchers techniques		
Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 2 -> 38		IA 66
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 2 -> 39		IA 27
5- Planchers et planchers techniques		
Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 2 -> 40		IA 65
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 2 -> 42		IA 64
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 2 -> 44		IA 28
5- Planchers et planchers techniques		
Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 2 -> 45		IA 62
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 2 -> 46		IA 63
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+3 2 -> 47		IA 26
5- Planchers et planchers techniques		
Démontage de plancher technique requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+1 1 -> 5		IC 4
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	
R+1 1 -> 11		IC 5
4- Plafonds et faux-plafonds		
Ouvertures à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4	
R+1 1 -> 60		IC 114
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+1 1 -> 61		IC 115
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+1 1 -> 62		IC 116
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

7.5. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Signé par : Juliette Allavoine
E-mail : juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 2025-01-07 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.6. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat
 Attribué à
HEGO Ludivine

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Termites métropole	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	20/06/2021	19/06/2028
Amiante sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	20/07/2021	19/07/2028
Amiante avec mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	20/07/2021	19/07/2028

Date : 20/07/2021

Numéro de certificat : 9643071

Laurent Croguennec, Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.


Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diaq

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
 Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX




7.7. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation SOUS-SOL 1	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	1 / 90
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

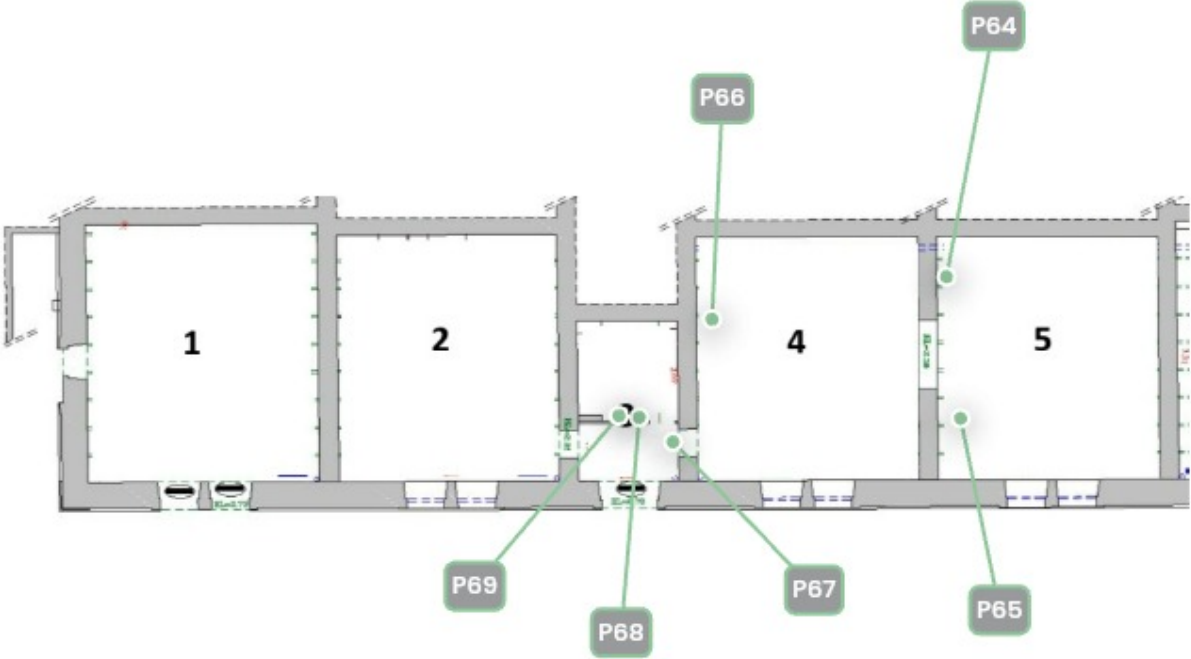


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation SOUS-SOL 1	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	2 / 90
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> ● Conduits (Liste B)		

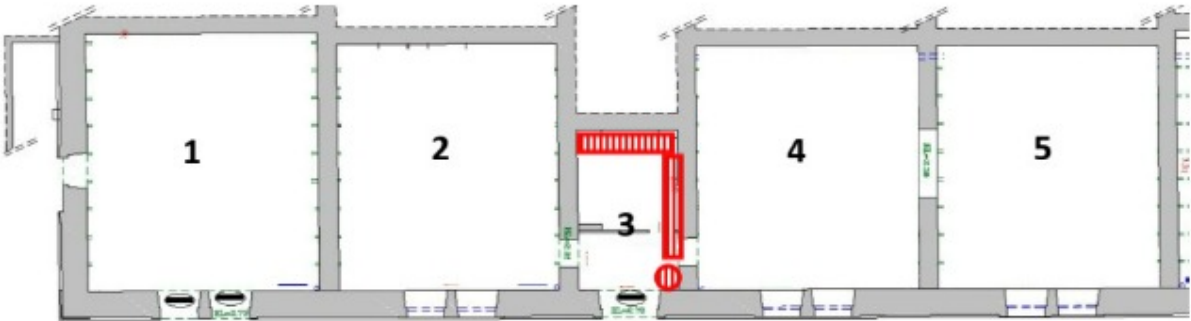


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation SOUS-SOL 1	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	3 / 90
	Indice	1
Inaccessibilité		
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

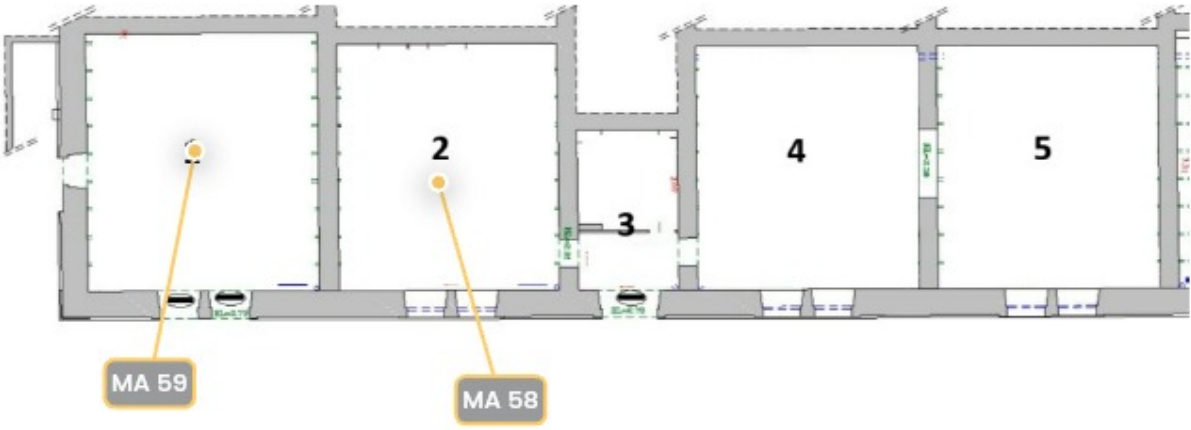

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation SOUS-SOL 1	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	4 / 90
	Indice	1
Sondage		
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

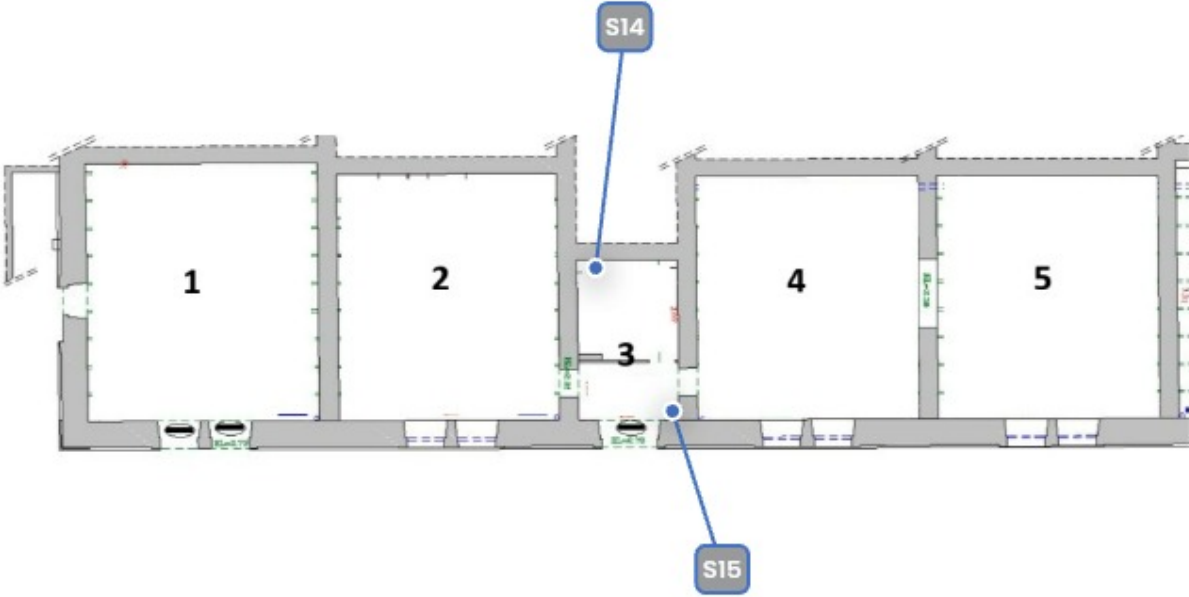


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation SOUS-SOL 2	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	5 / 90
	Indice	1


Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

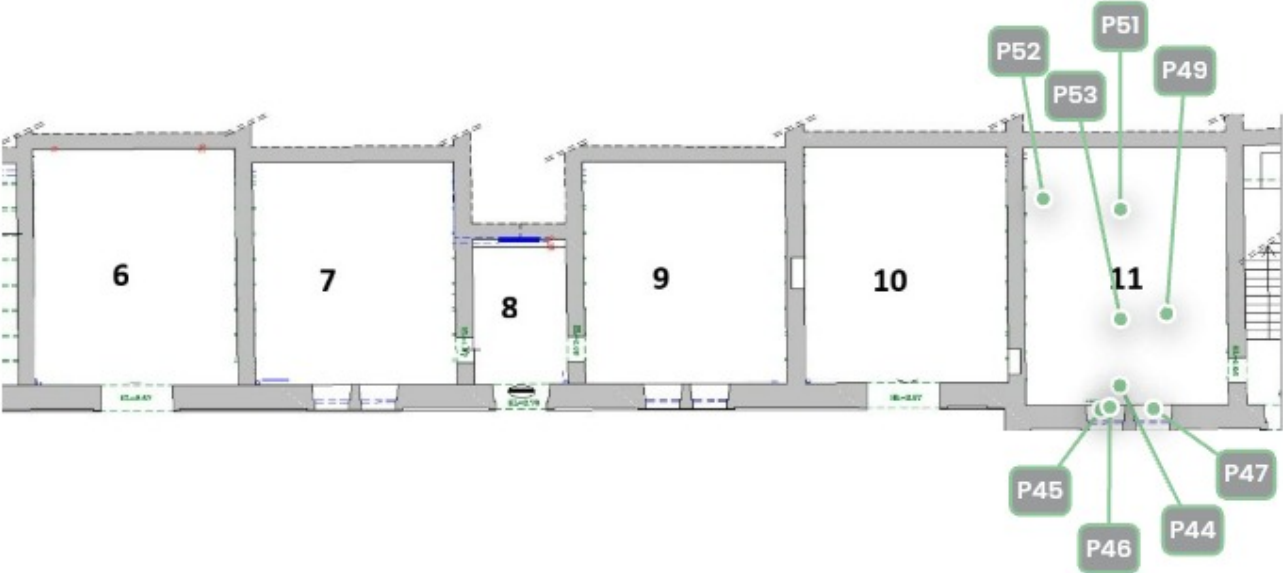


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation SOUS-SOL 2	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	6 / 90
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> ● Conduits (Liste B)		

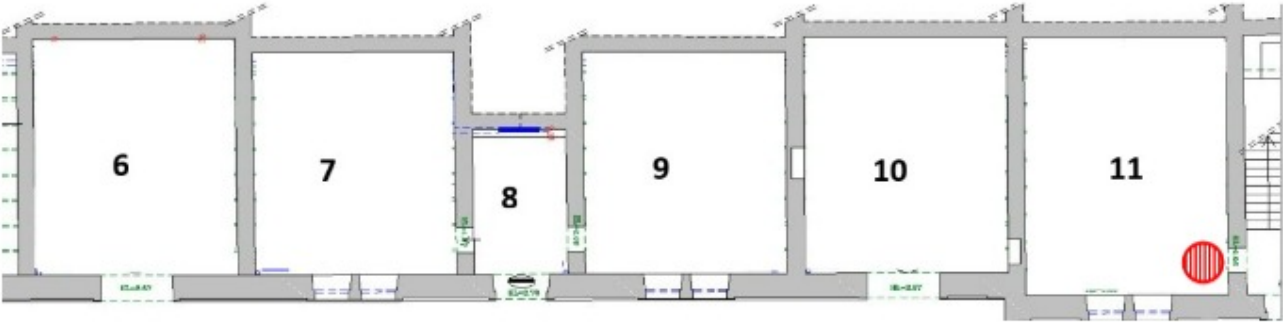


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation SOUS-SOL 2	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	7 / 90
	Indice	1
Inaccessibilité		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

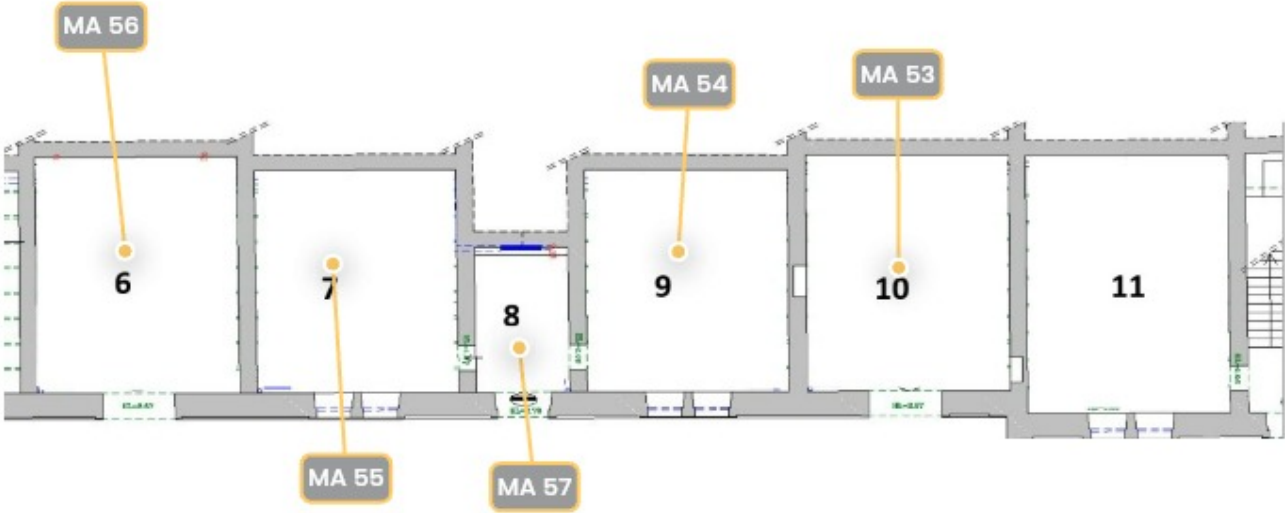


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation SOUS-SOL 2	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	8 / 90
	Indice	1
Sondage		
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

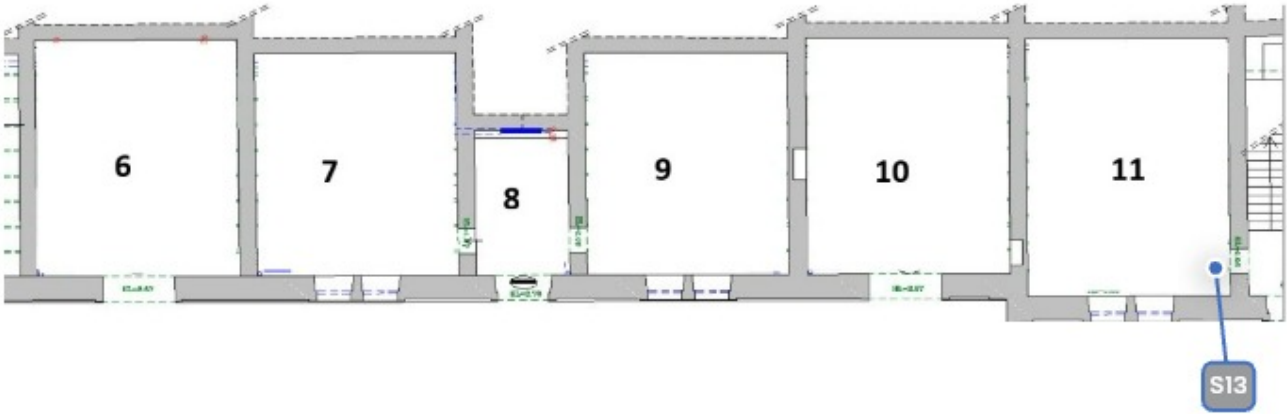


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation SOUS-SOL 3	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	9 / 90
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

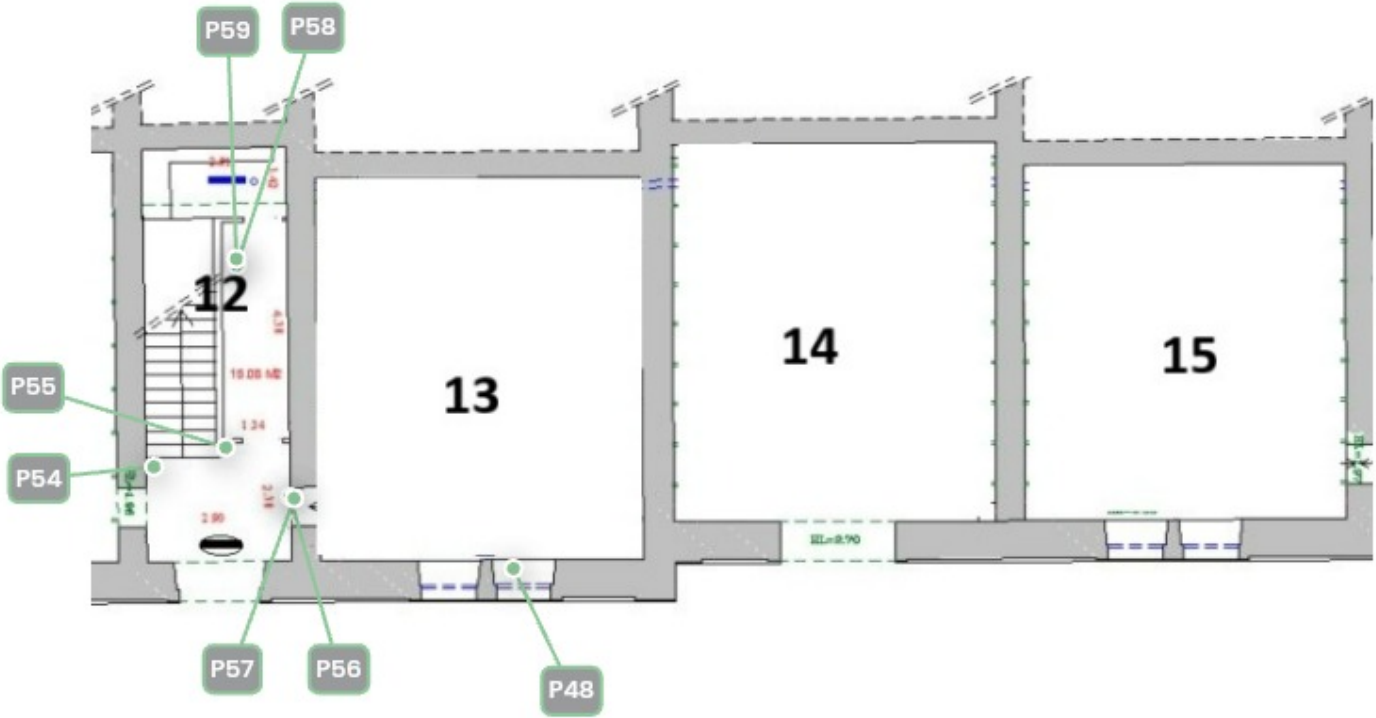


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation SOUS-SOL 3	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	10 / 90
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> --- Colles de plinthe		

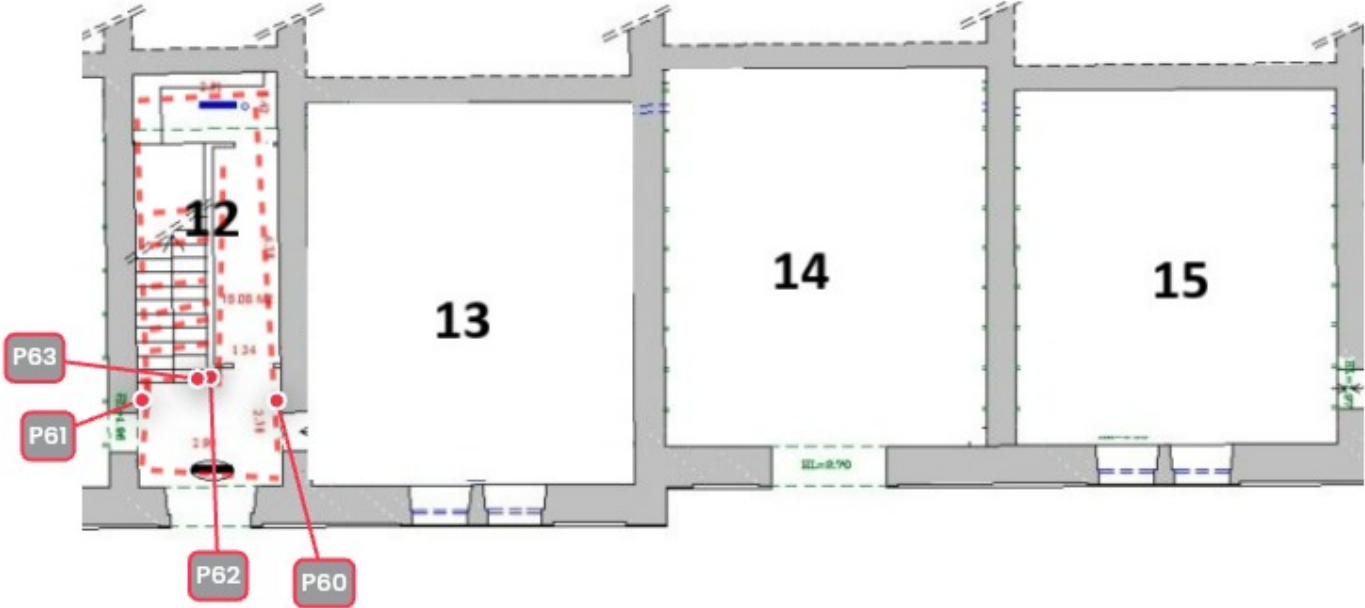


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation SOUS-SOL 3	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	11 / 90
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Inaccessibilité		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

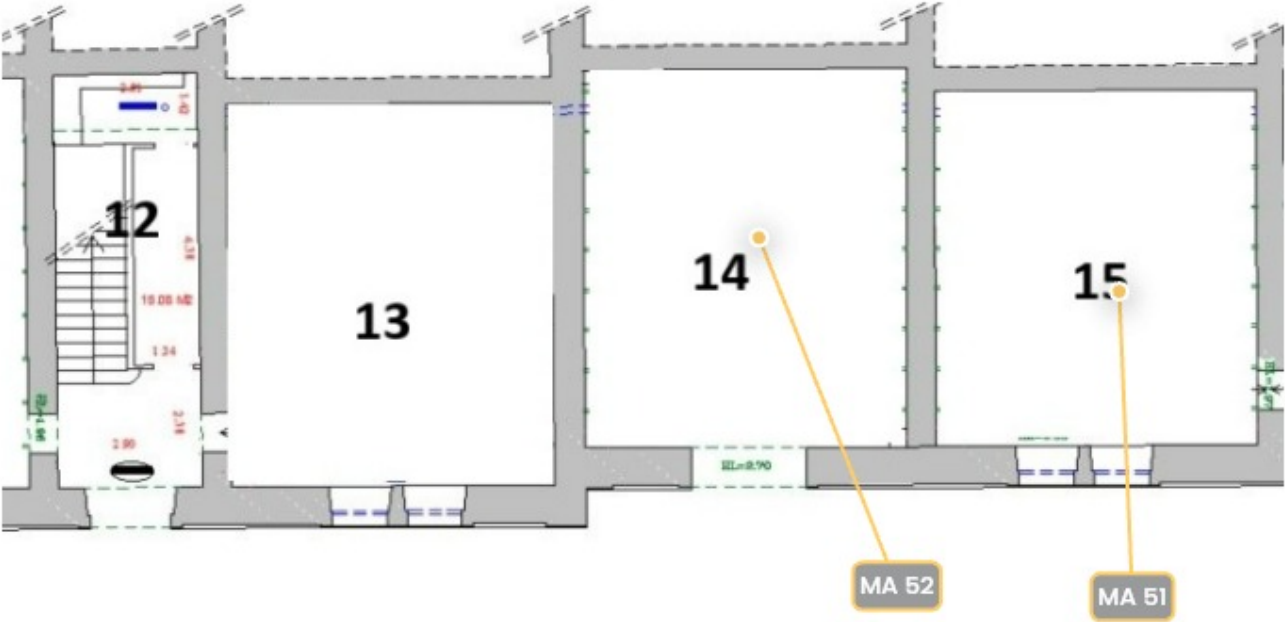


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation SOUS-SOL 3	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	12 / 90
	Indice	1
Sondage Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

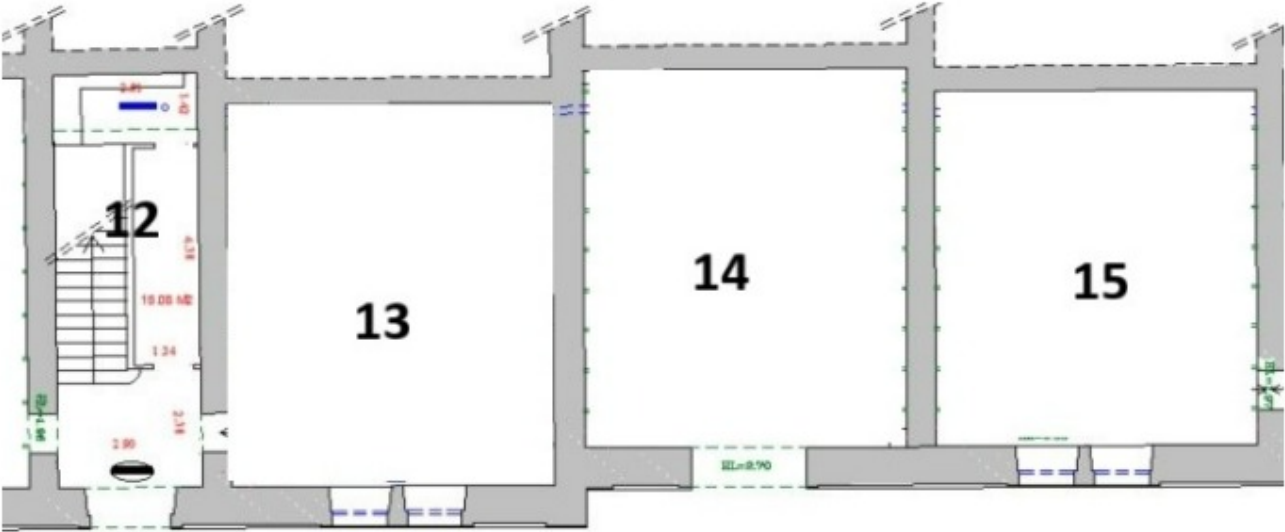


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation SOUS-SOL 4	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	13 / 90
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

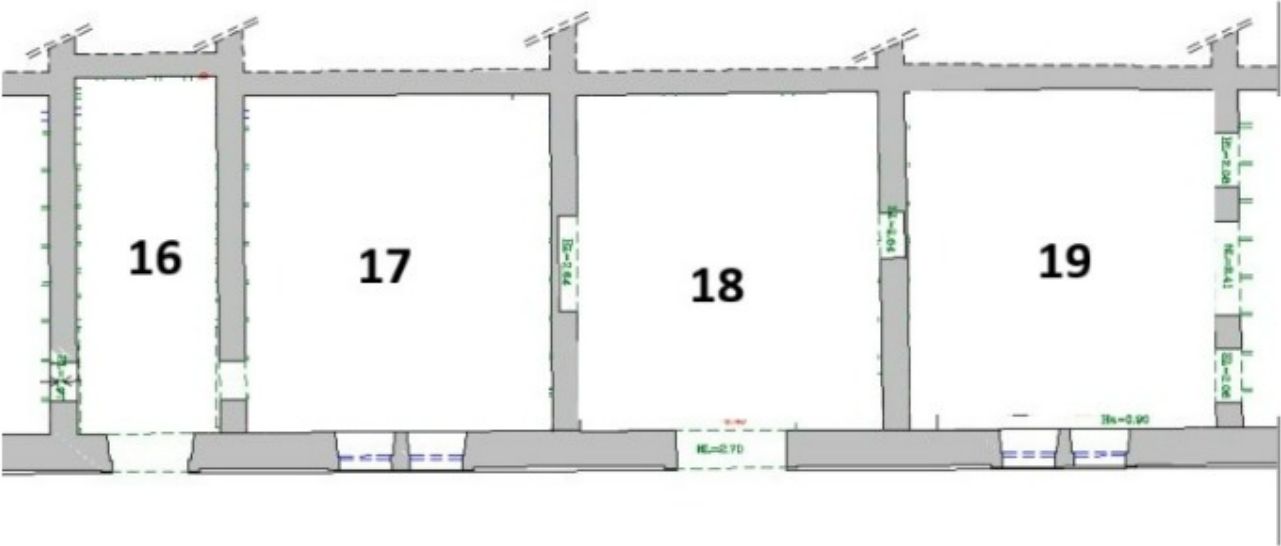

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation SOUS-SOL 4	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	14 / 90
	Indice	1
Vue utilisée : Inaccessibilité		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

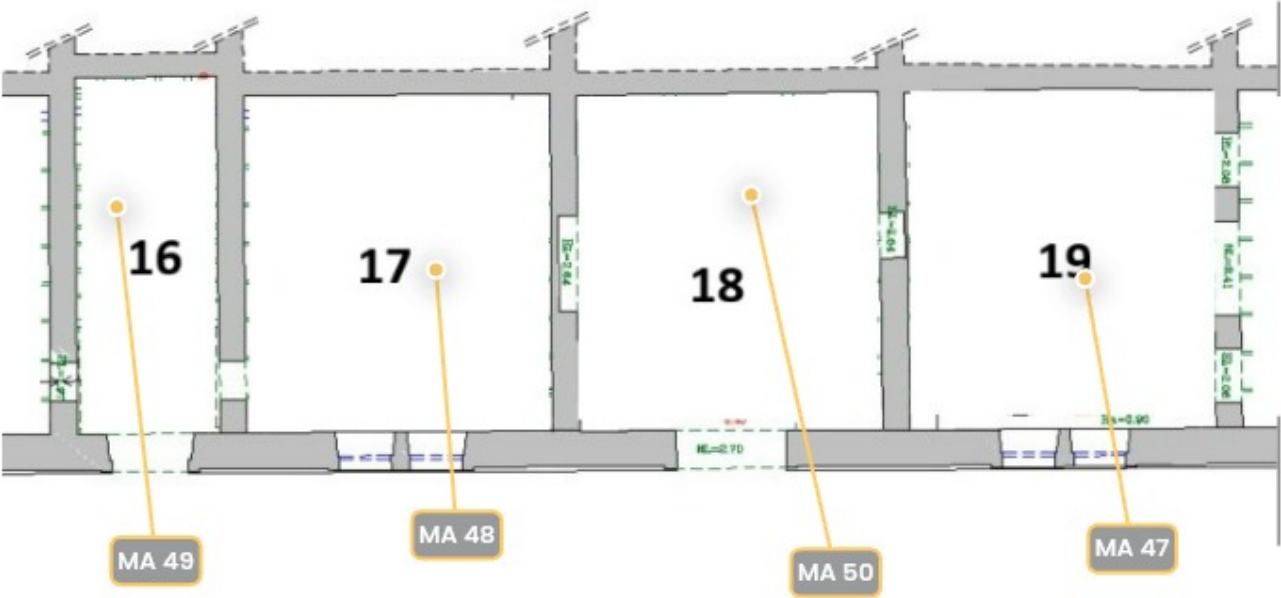


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation SOUS-SOL 5	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	15 / 90
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		




LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
SOUS-SOL 5	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	16 / 90
	Indice	1
Vue utilisée : Inaccessibilité		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

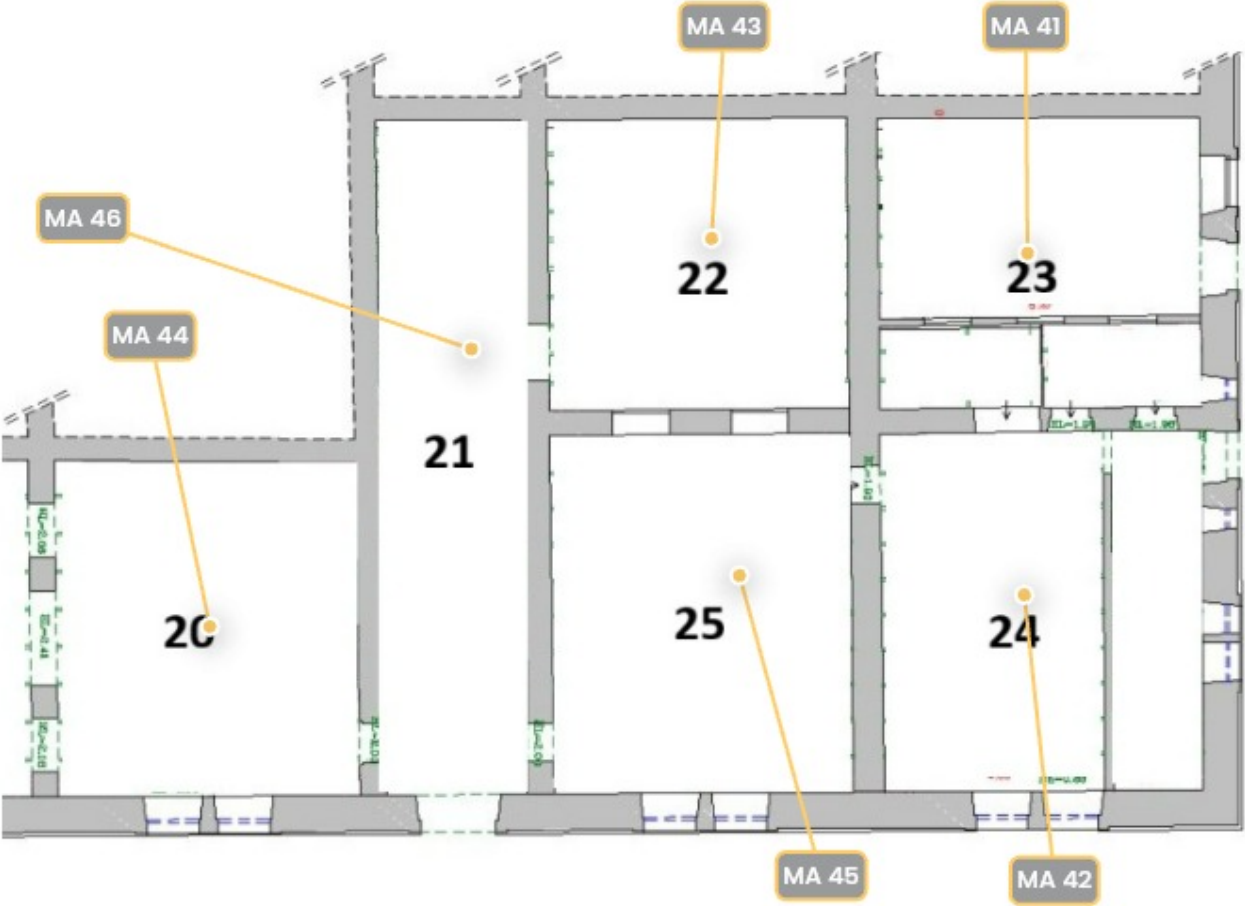


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation FACADE NORD	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	17 / 90
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

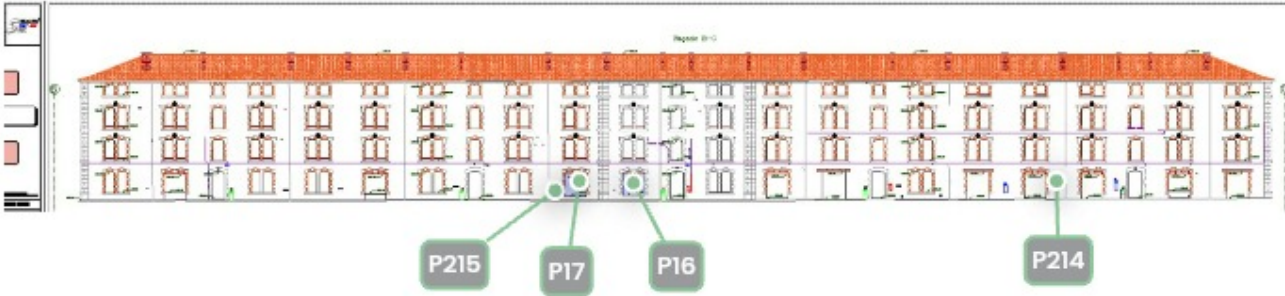

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation FACADE SUD	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	18 / 90
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

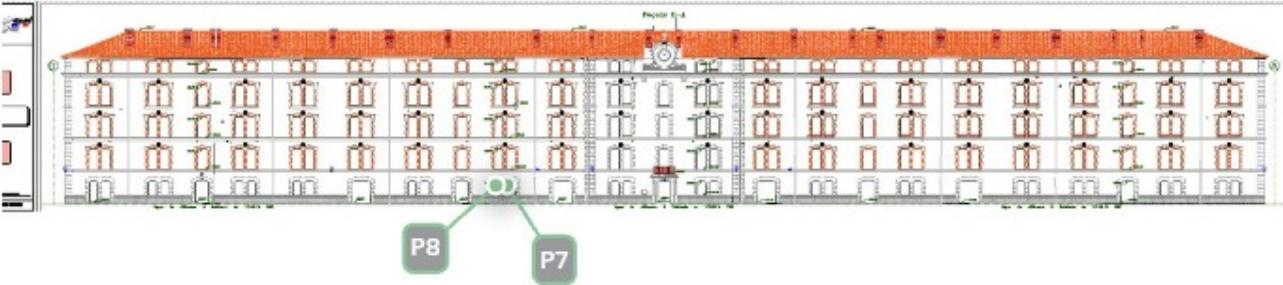


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation FACADE EST	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	19 / 90
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		




LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation FACADE OUEST	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	20 / 90
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

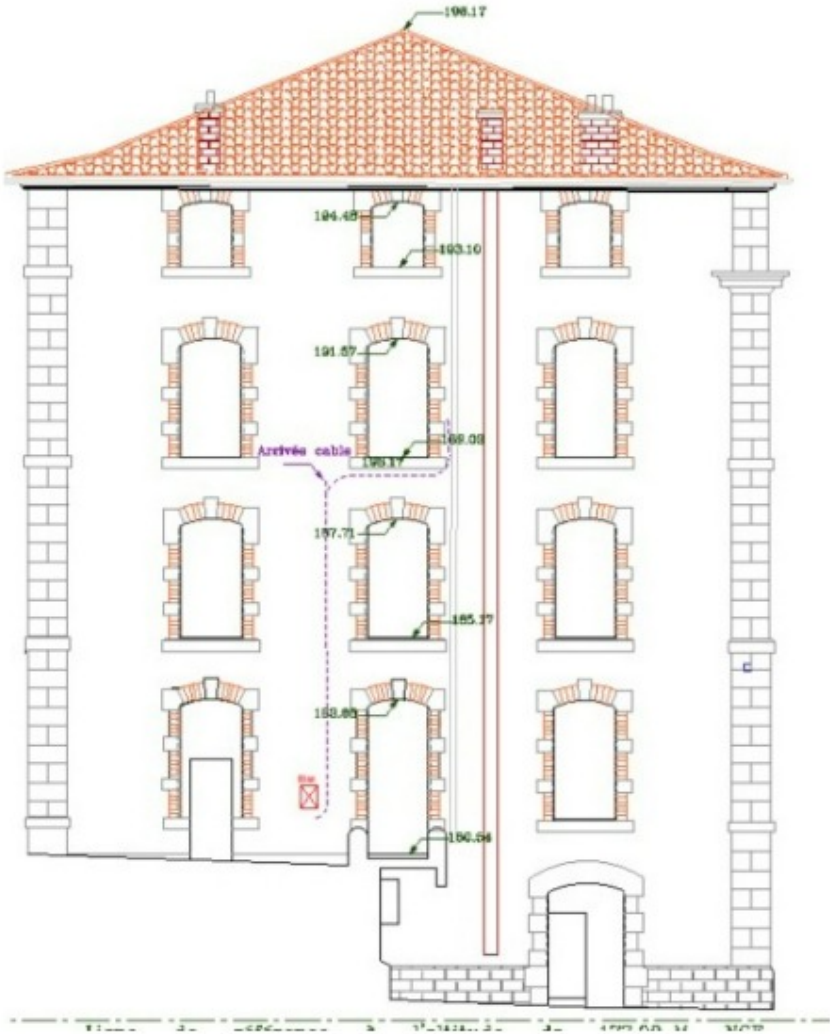

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation RDC 1	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	21 / 90
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

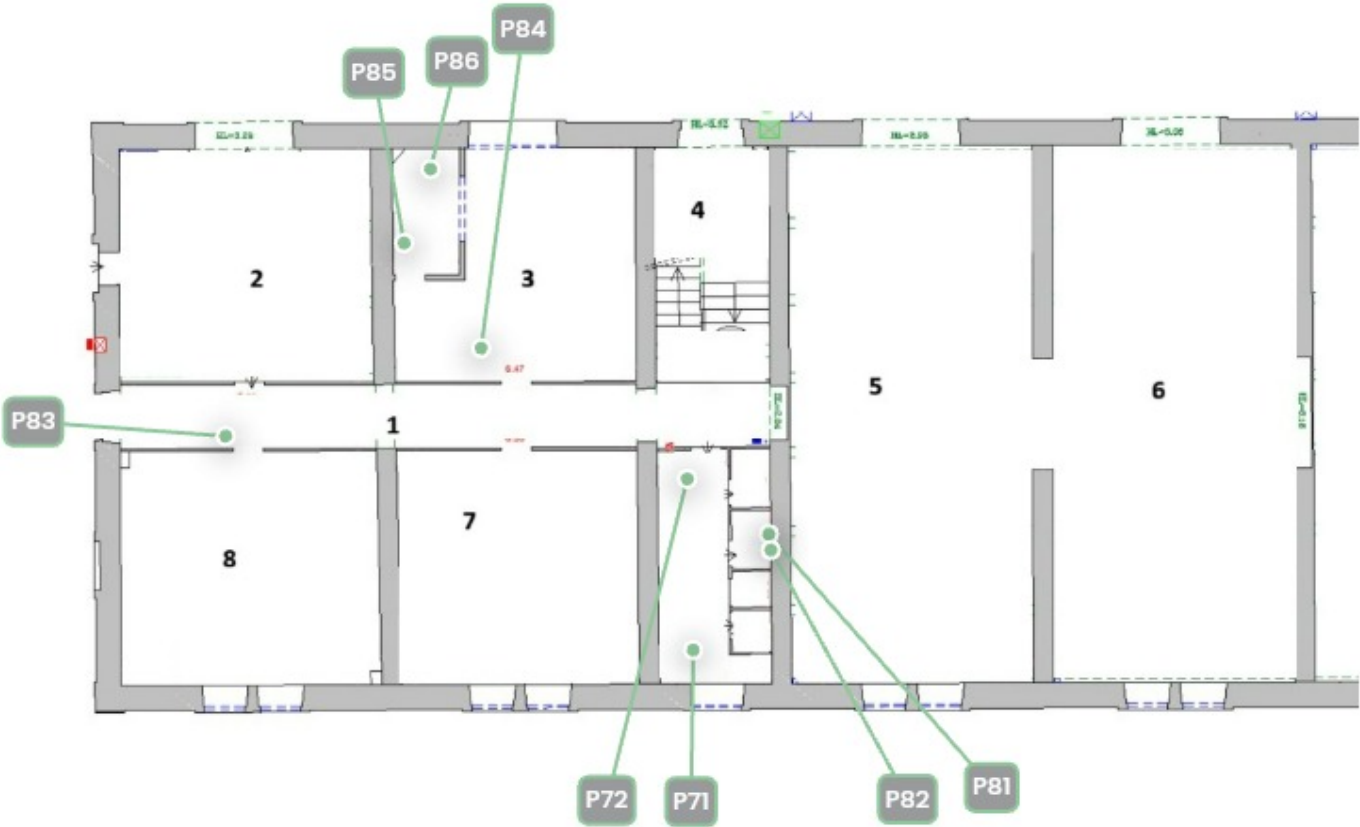

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation RDC 1	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	22 / 90
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : --- Colles de plinthe --- Colles de faïence ● Conduits (Liste B) Colles de carrelage,Ragréages		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation RDC 1	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	23 / 90
	Indice	1
Inaccessibilité		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
RDC 1	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	24 / 90
	Indice	1

Vue utilisée :

Sondage

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

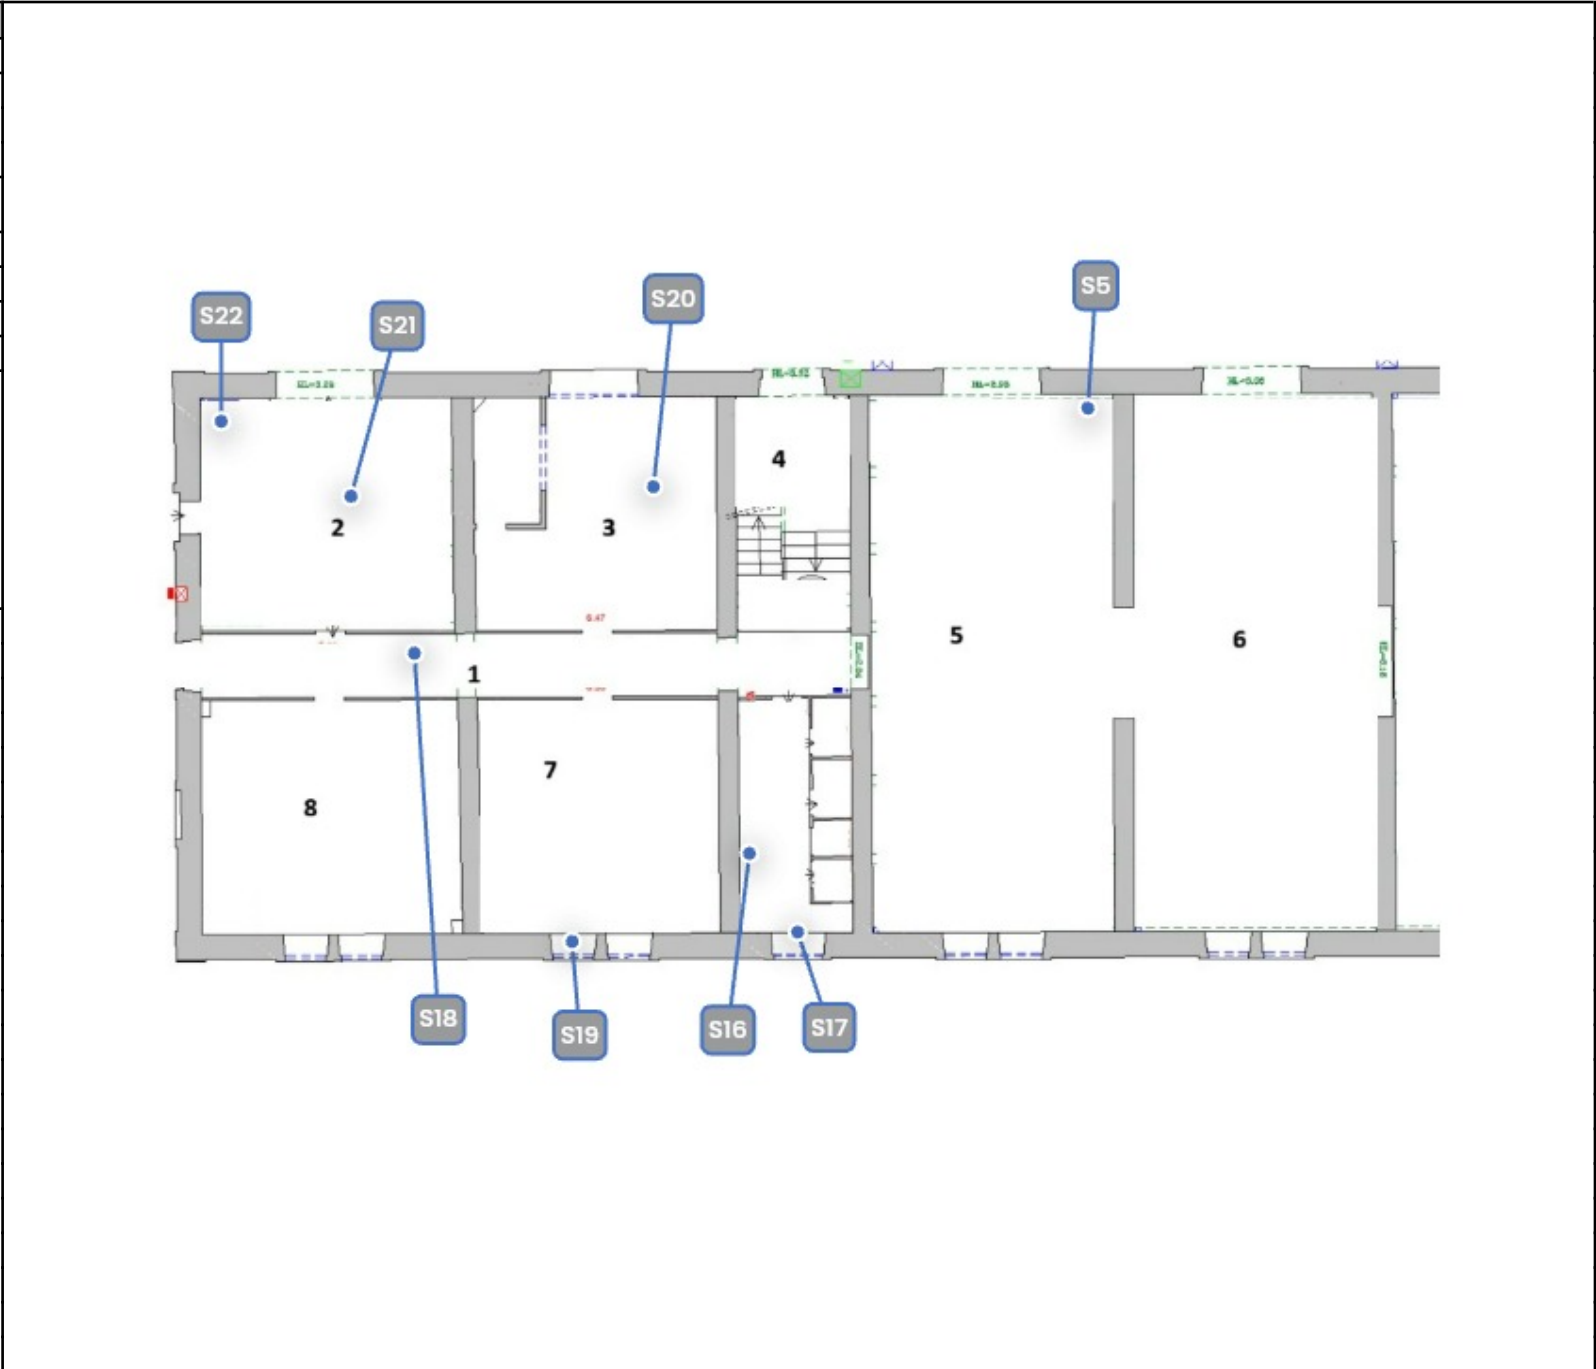

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
----------------	---	---	---	---	---

LEGENDE  Prélèvement positif

● Prélèvement négatif

● Sondage

 Inaccessibilité

● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation RDC 2	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	25 / 90
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



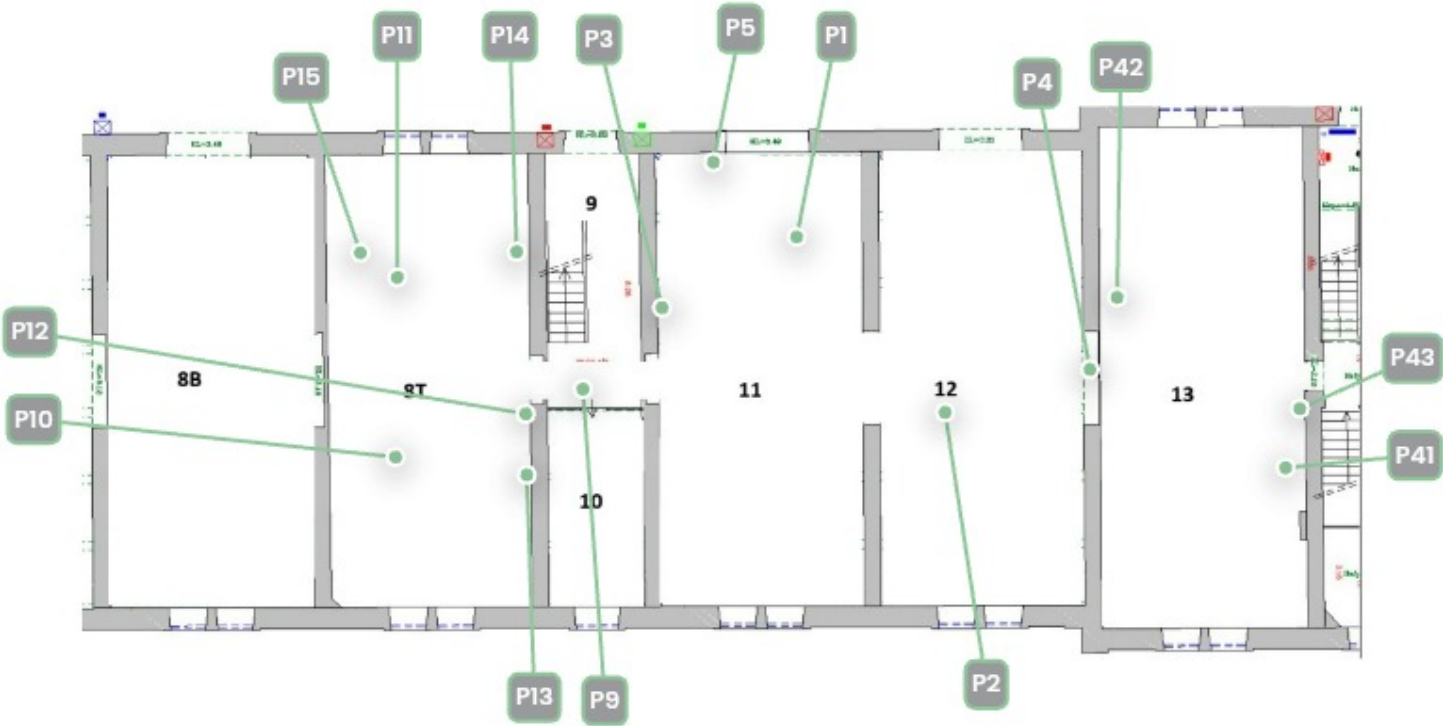


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation RDC 2	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	26 / 90
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : ● Conduits (Liste B)		

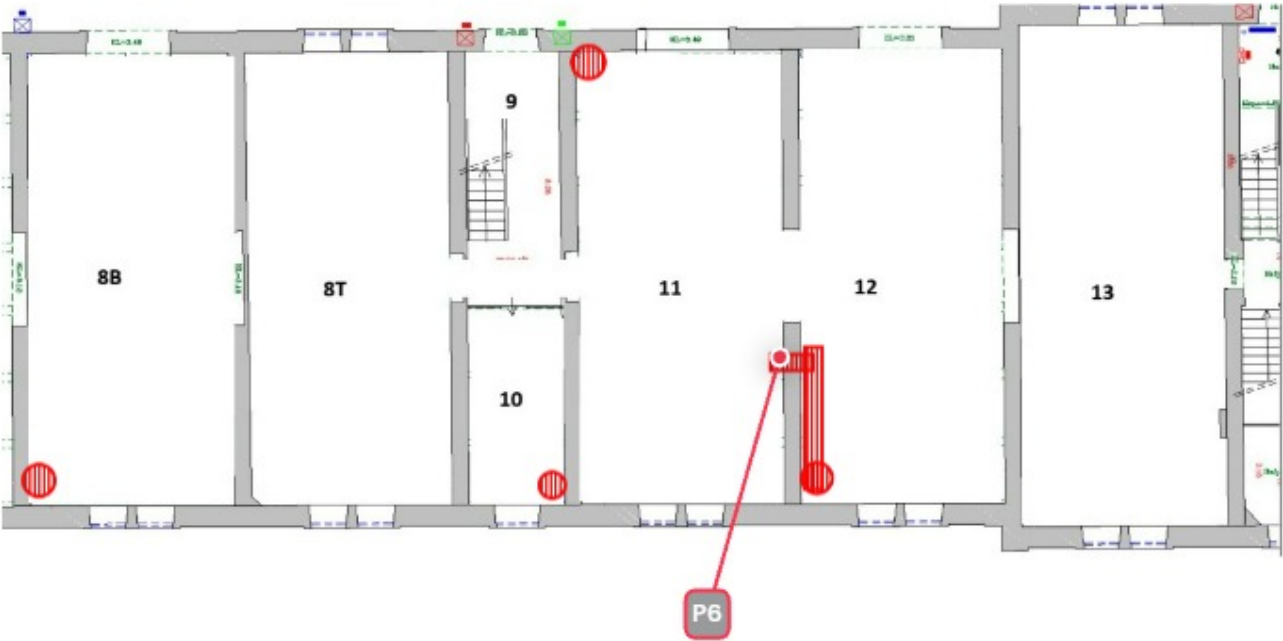


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation RDC 2	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	27 / 90
	Indice	1
Sondage		
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

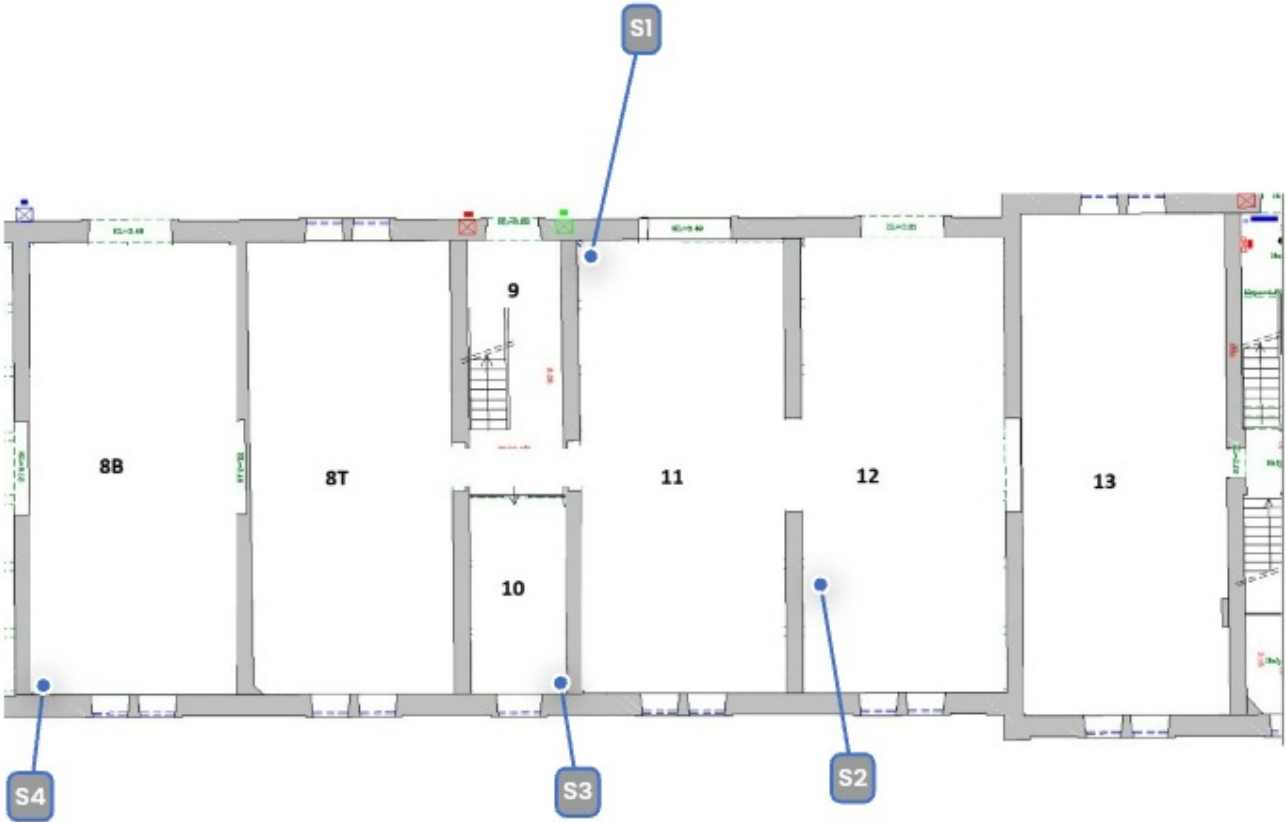


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation RDC 3	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	28 / 90
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

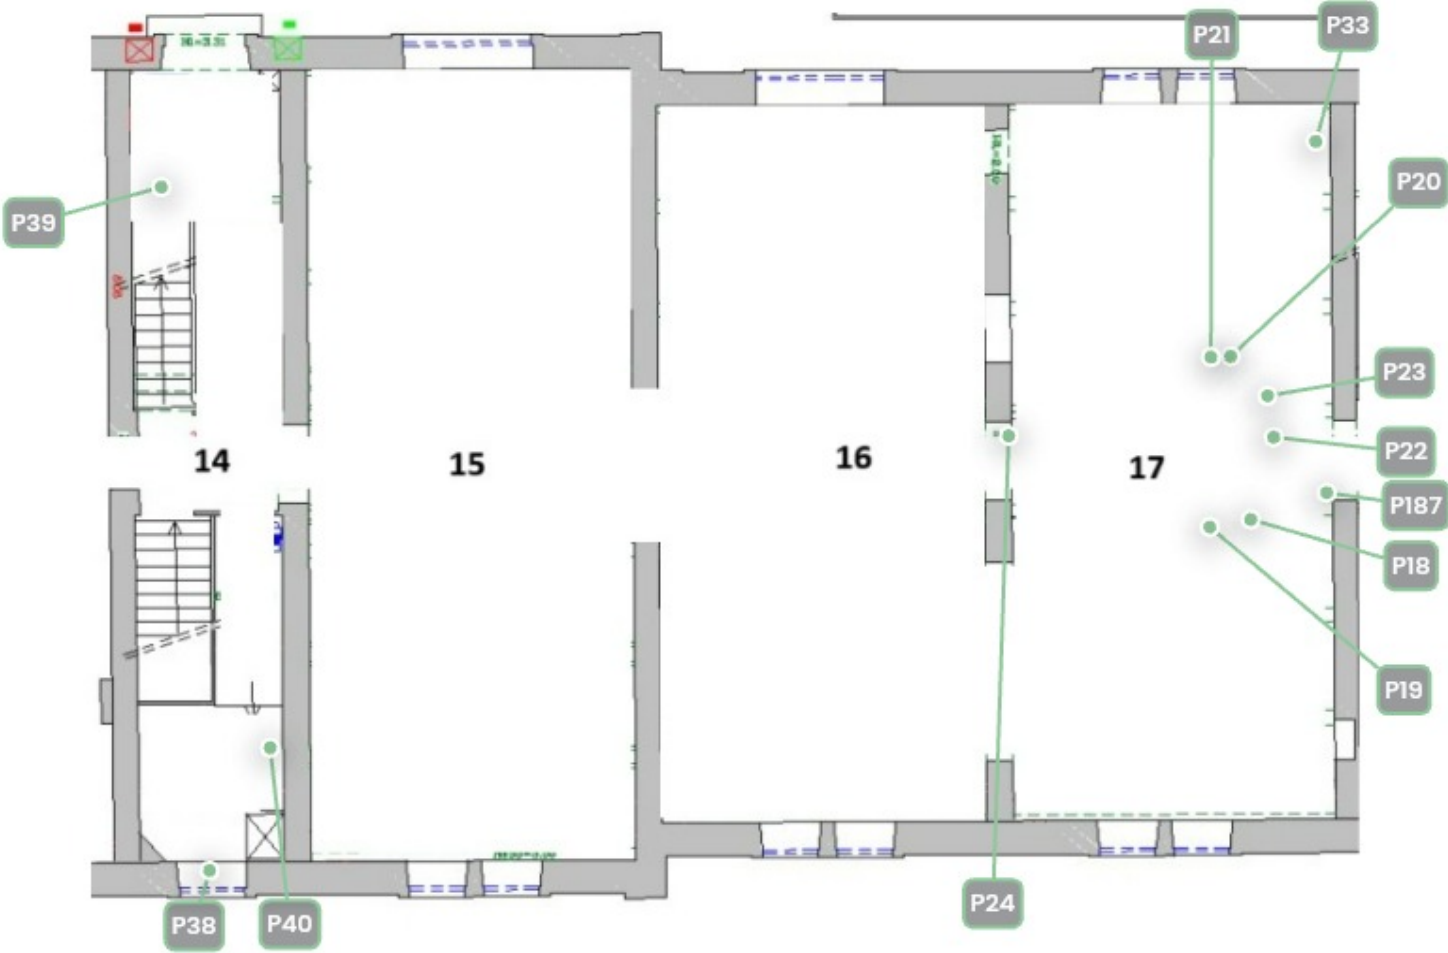

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation RDC 3	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	29 / 90
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : --- Colles de plinthe ● Conduits (Liste B)		

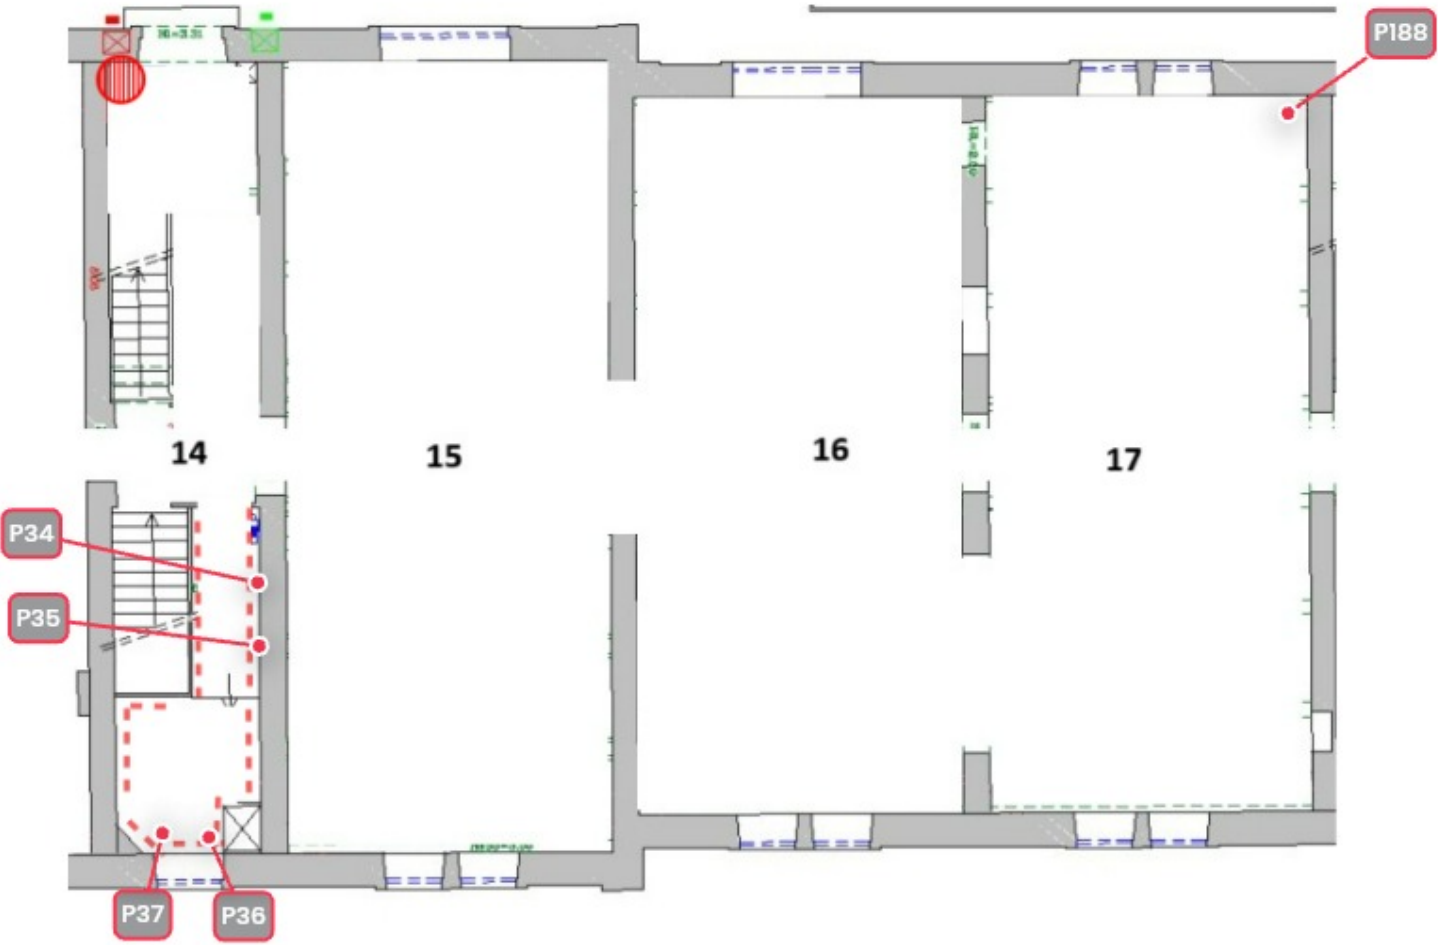


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation RDC 3	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	30 / 90
	Indice	1
Sondage <u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		




LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation RDC 4	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	31 / 90
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

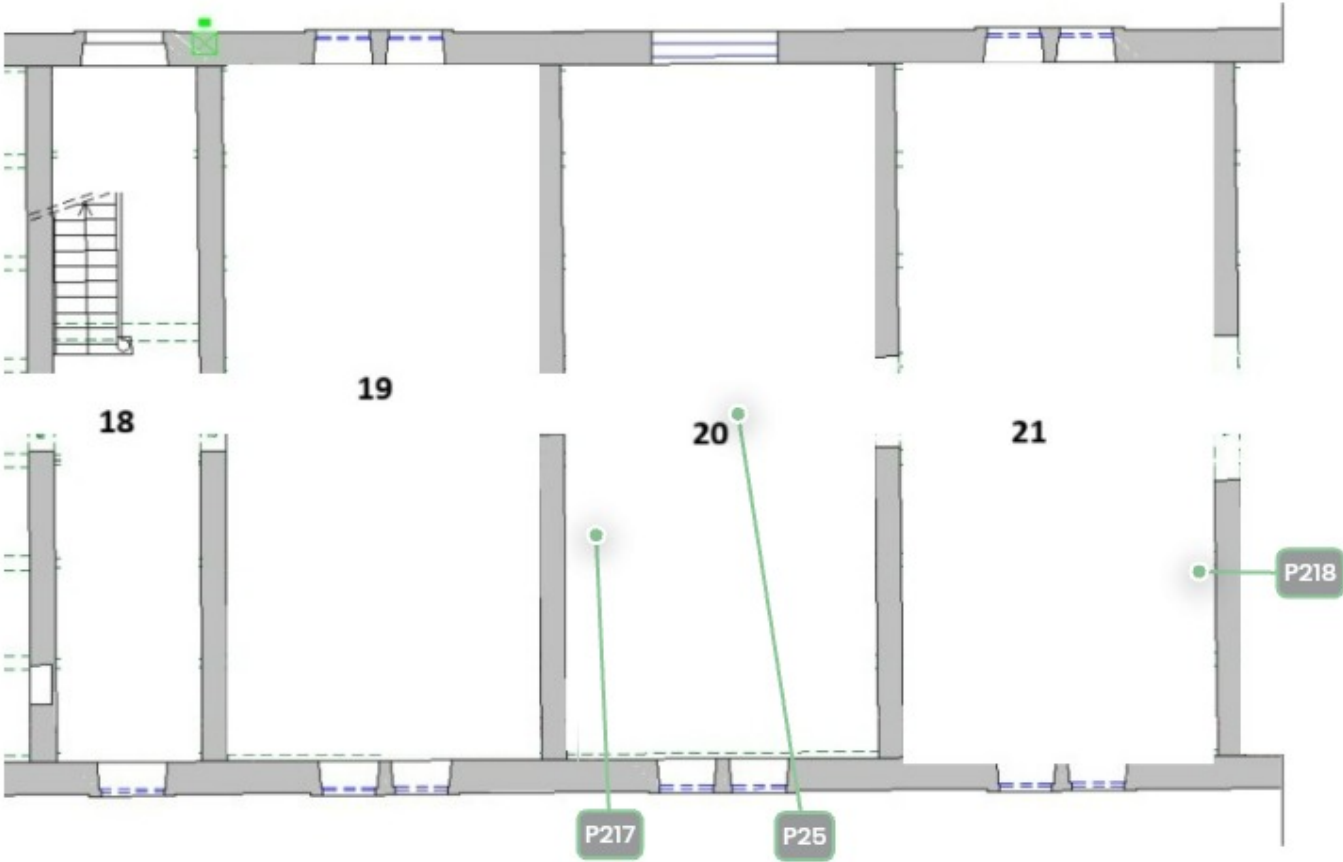


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation RDC 4	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	32 / 90
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : ● Conduits (Liste B)		

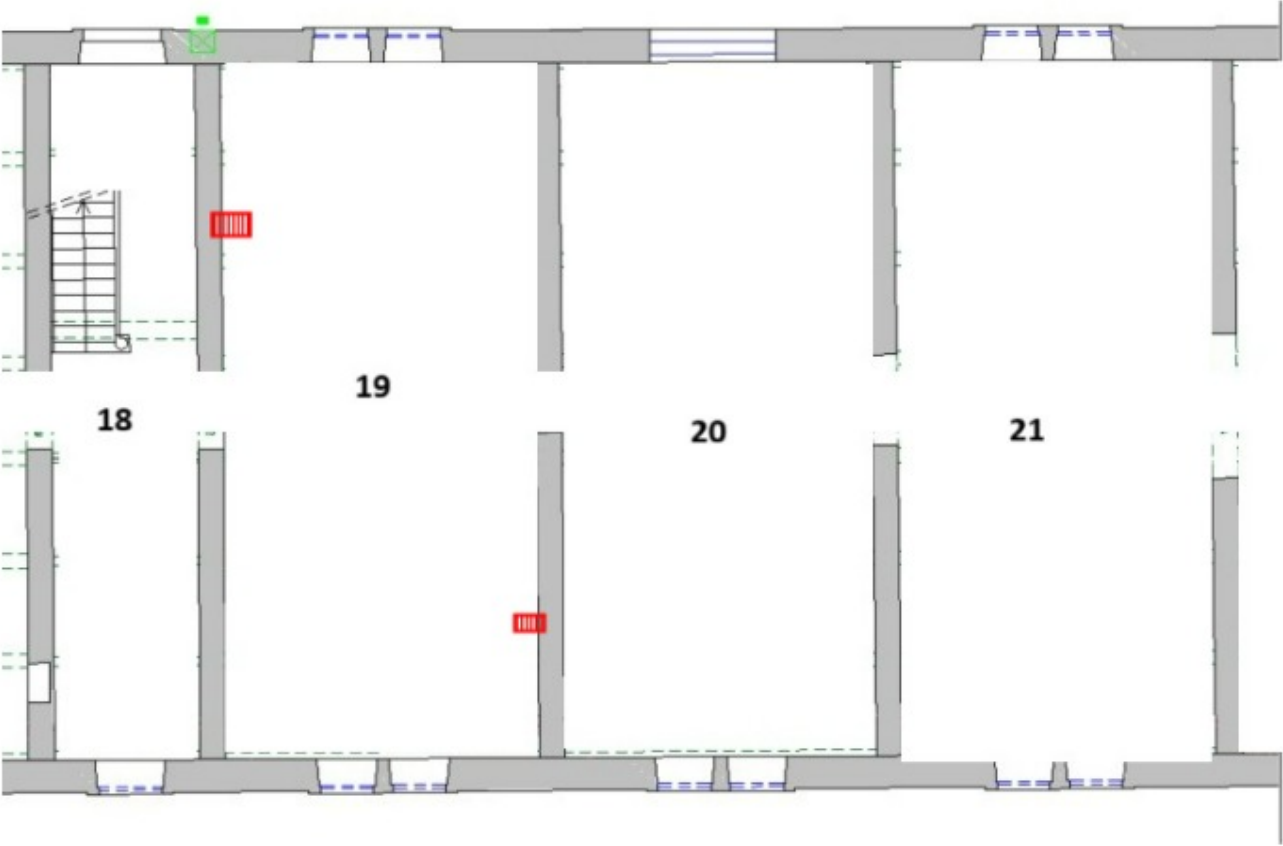


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation RDC 4	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	33 / 90
	Indice	1
Sondage		
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

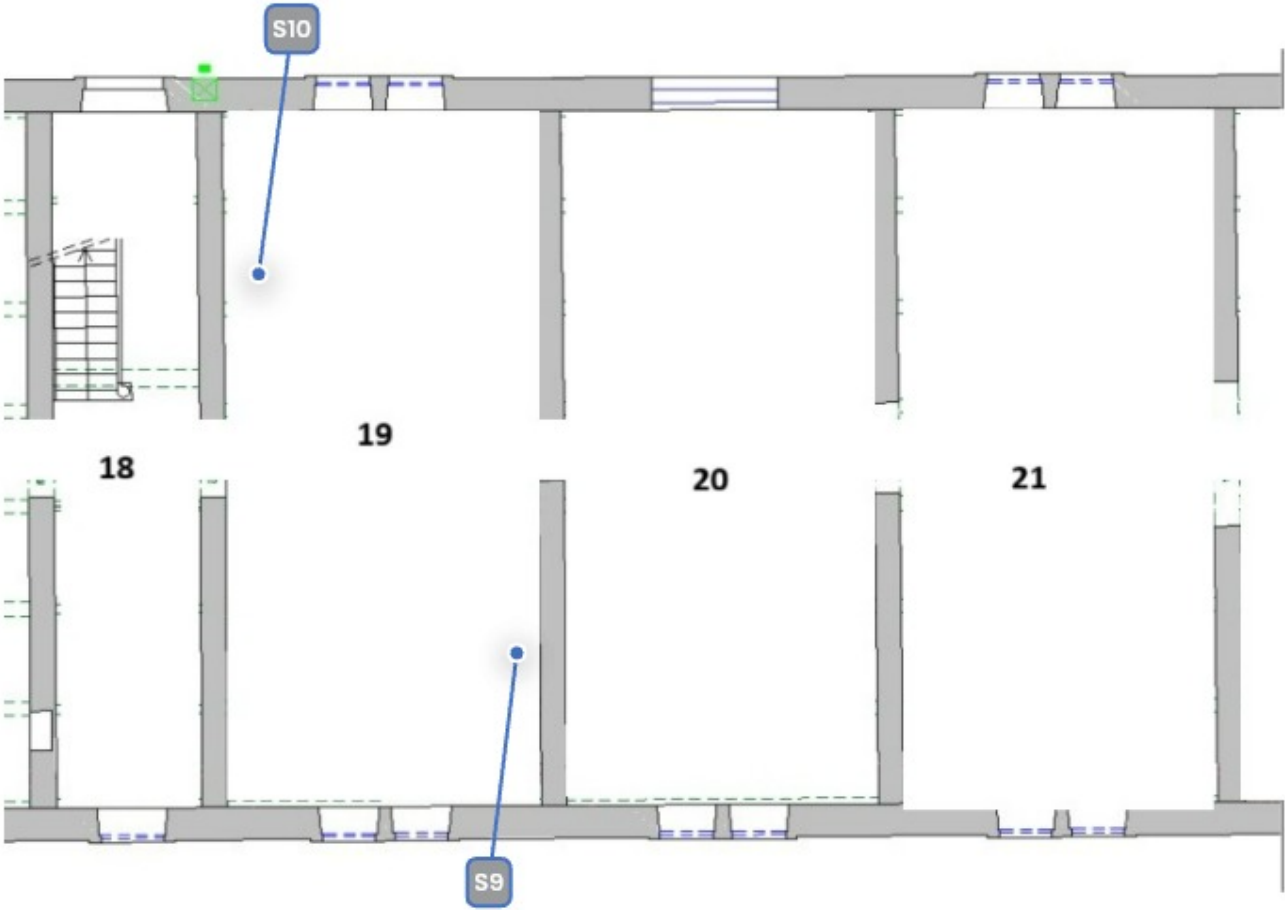


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation RDC 5	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	34 / 90
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

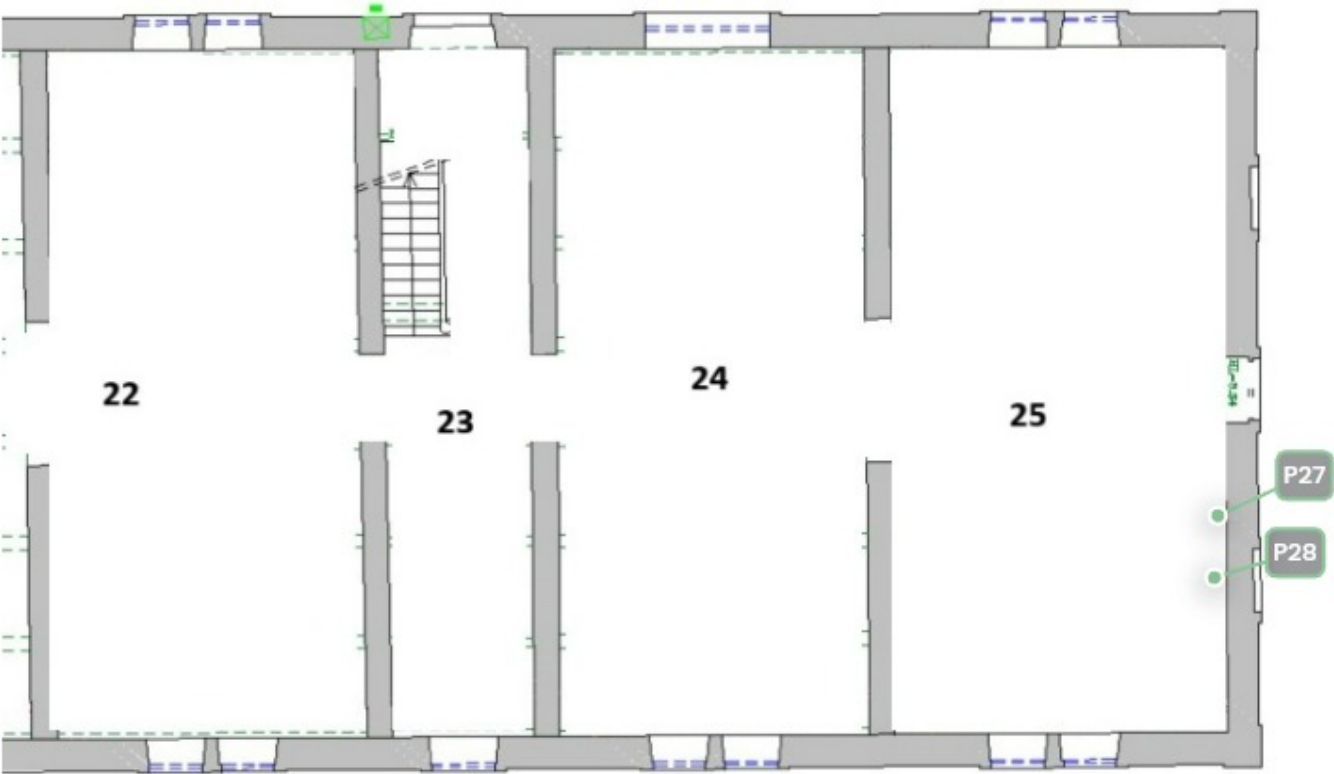


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation RDC 5	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	35 / 90
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> --- Colles de faïence --- Colles de plinthe ● Conduits (Liste B)		

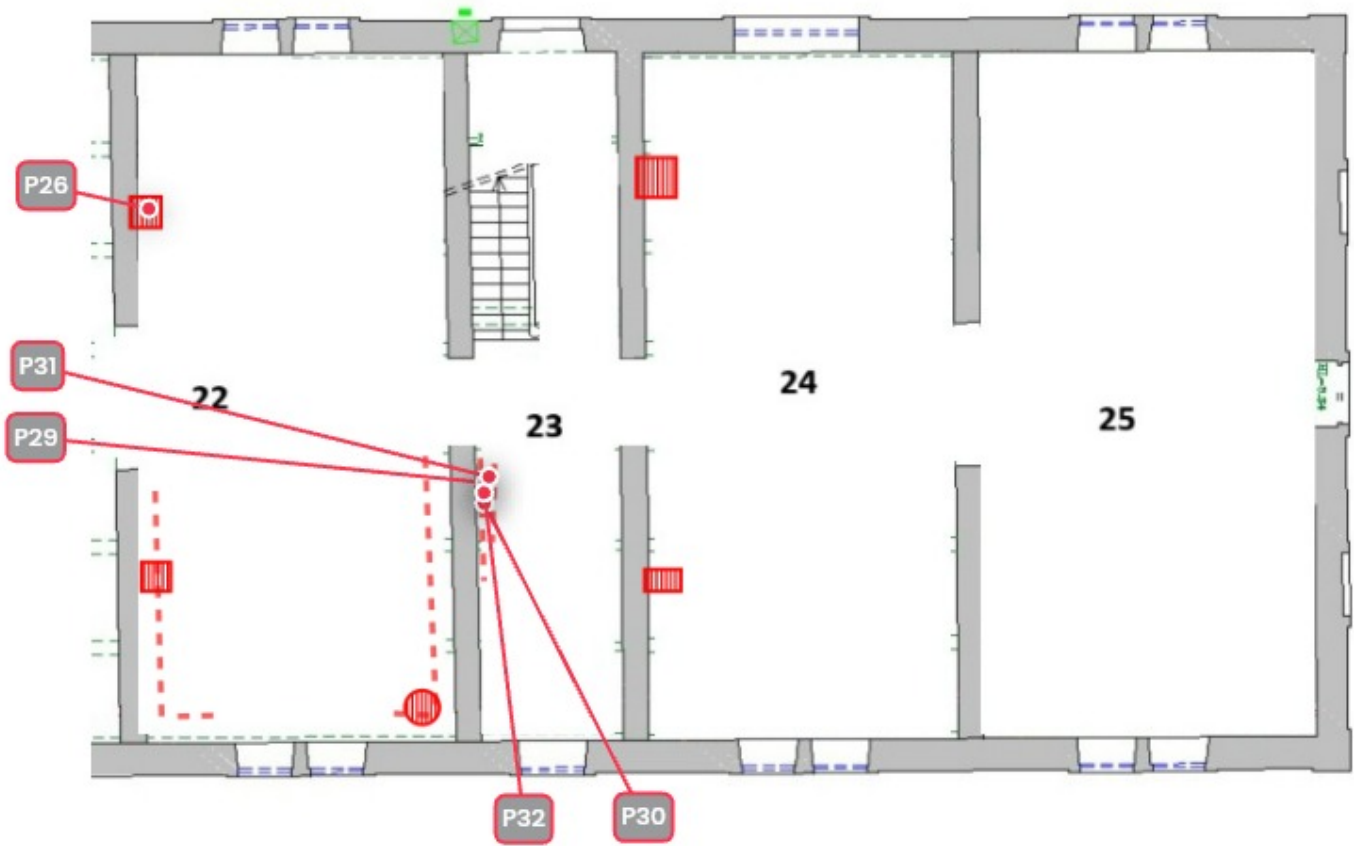

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation RDC 5	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	36 / 90
	Indice	1
Sondage		
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

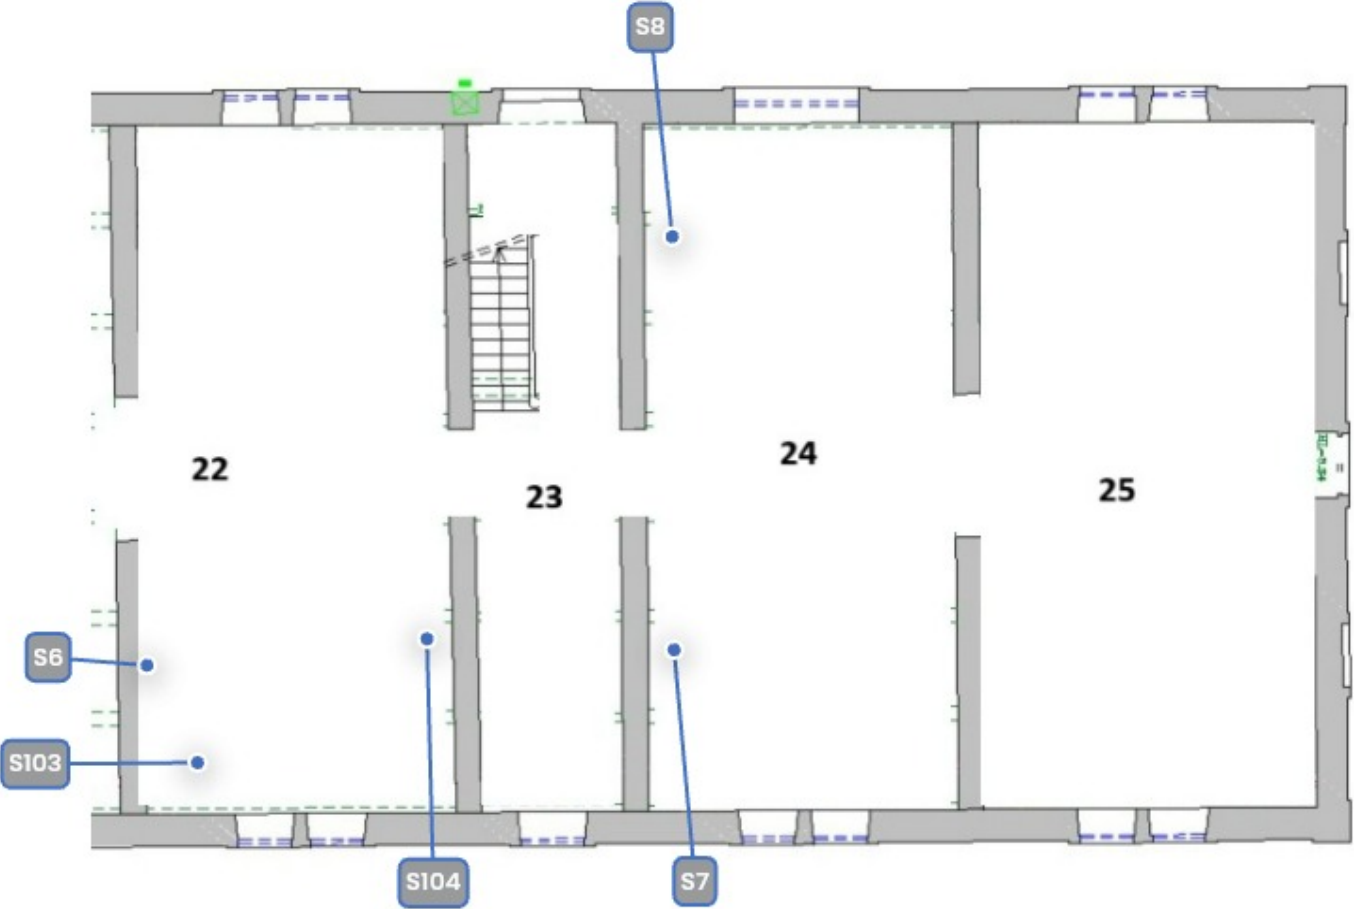


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+11	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	37 / 90
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

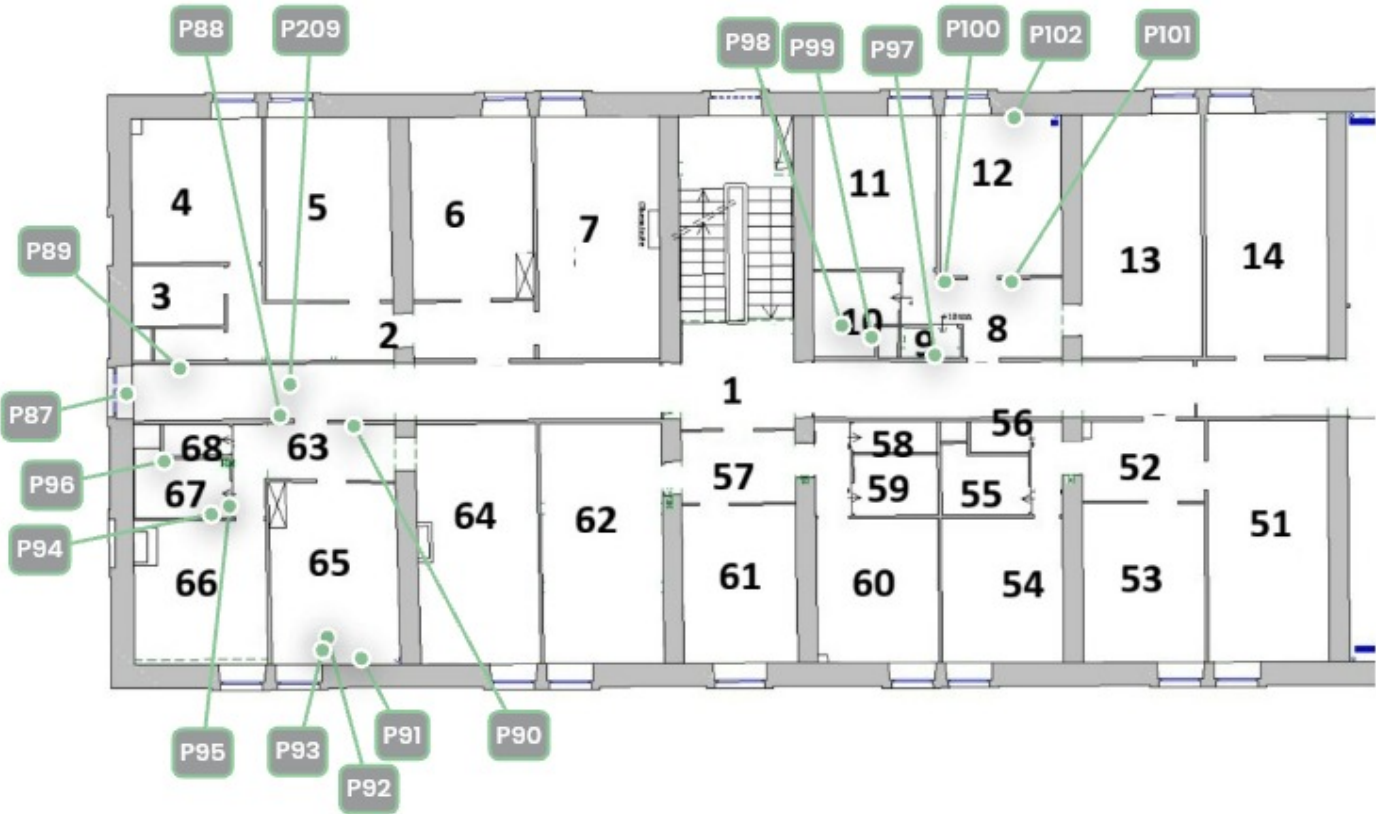

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+11	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	38 / 90
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : ● Conduits (Liste B)		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+11	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	39 / 90
	Indice	1
Inaccessibilité <u>Vue utilisée :</u>		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+11	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	40 / 90
	Indice	1
Sondage		
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+1 2	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	41 / 90
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+1 2	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	42 / 90
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : ● Conduits (Liste B) ▲ Plaques souples bitumineuses antivibratiles ▲ Plaques souples bitumineuses antivibratiles		




LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+1 2	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	43 / 90
	Indice	1
Inaccessibilité Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		




LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+1 2	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	44 / 90
	Indice	1
Sondage		
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

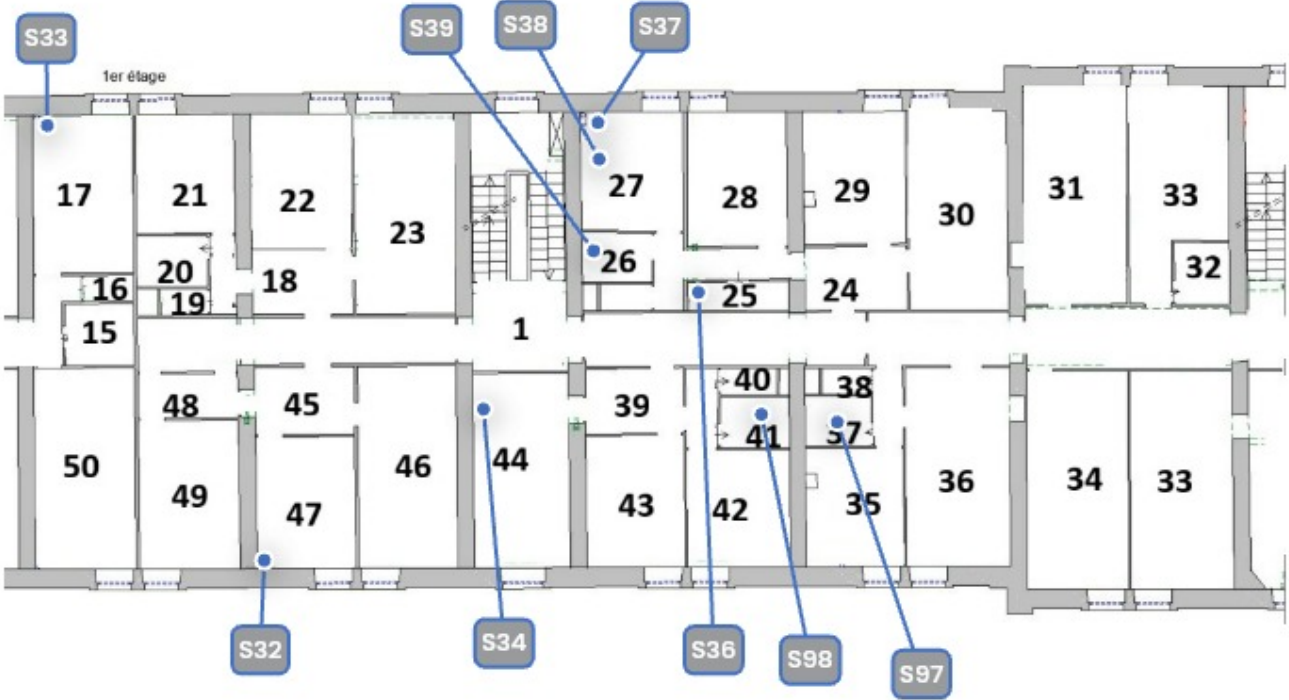


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+1 3	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	45 / 90
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

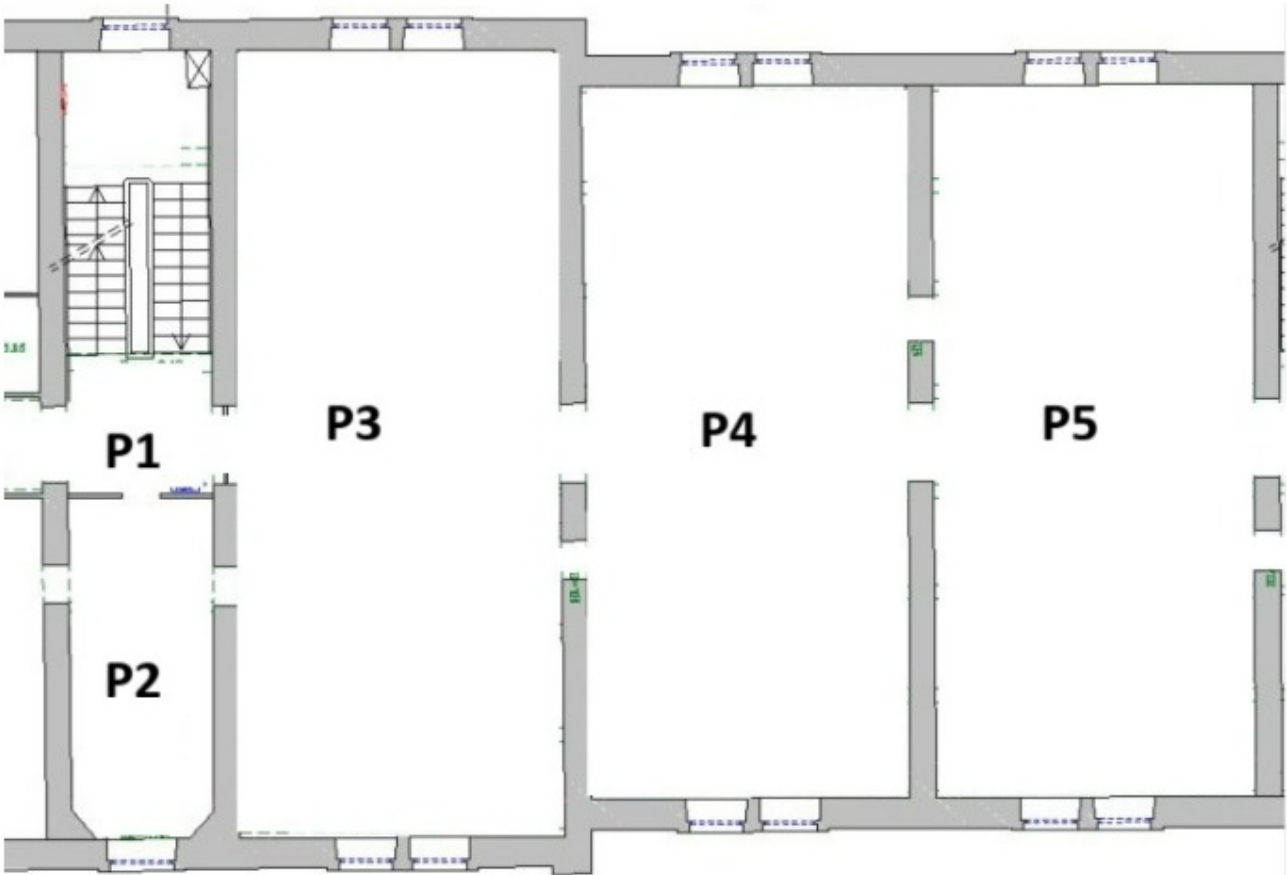


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+1 3	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	46 / 90
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : --- Colles de faïence ● Conduits (Liste B)		

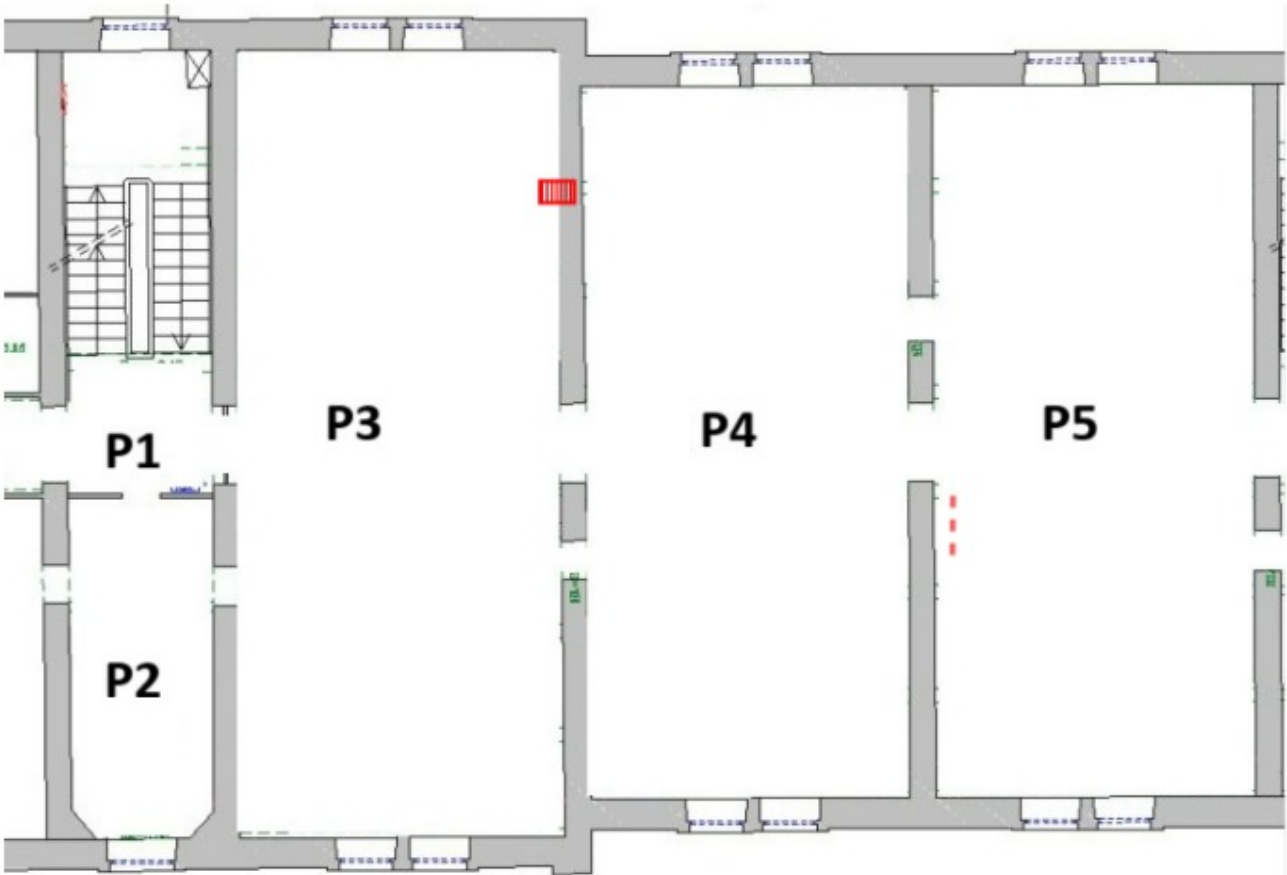


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+1 3	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	47 / 90
	Indice	1
Inaccessibilité		
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

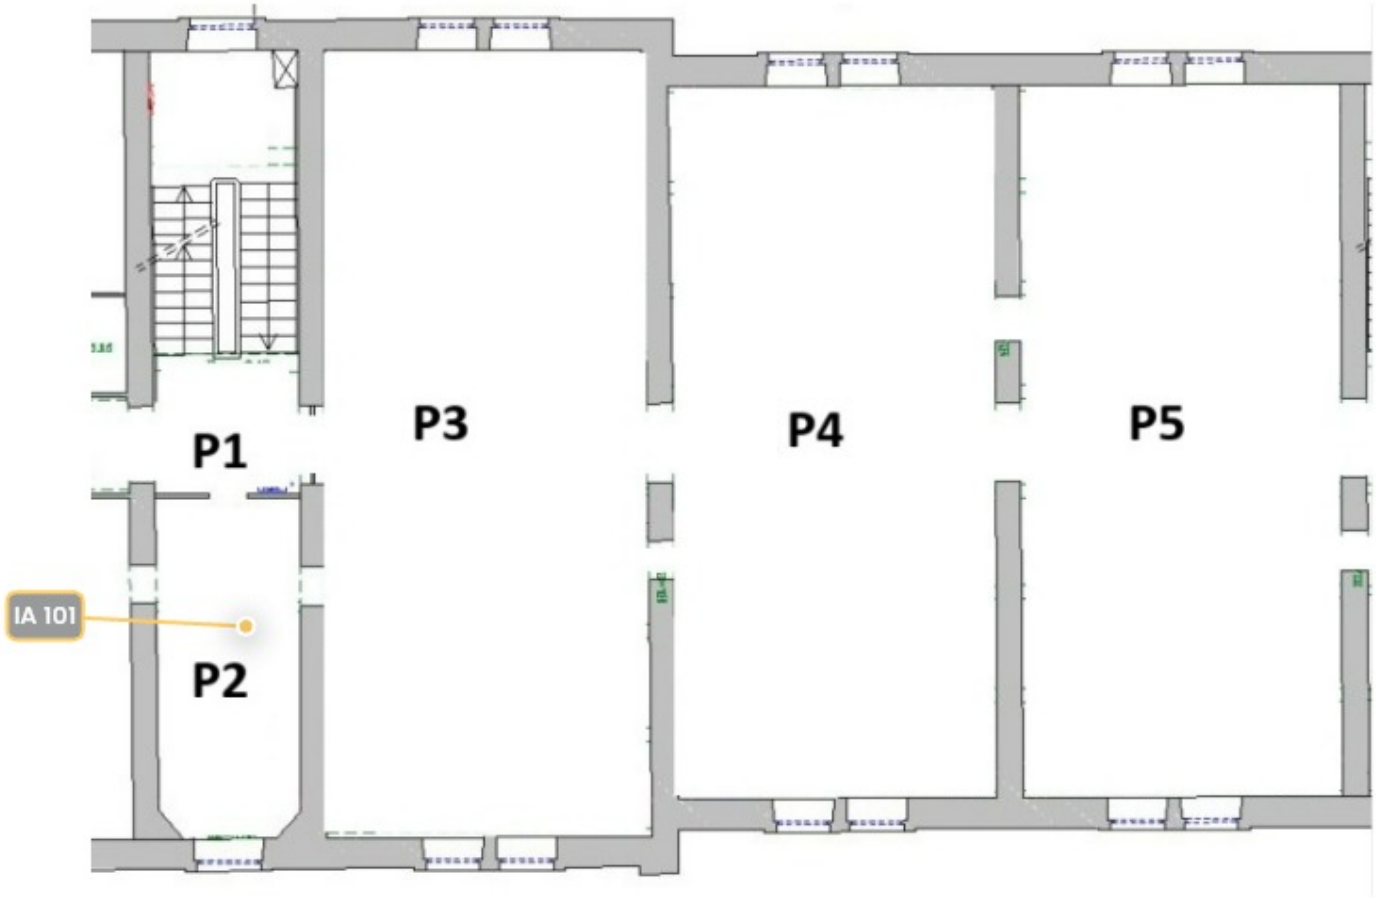


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+1 3	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	48 / 90
	Indice	1
Sondage <u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

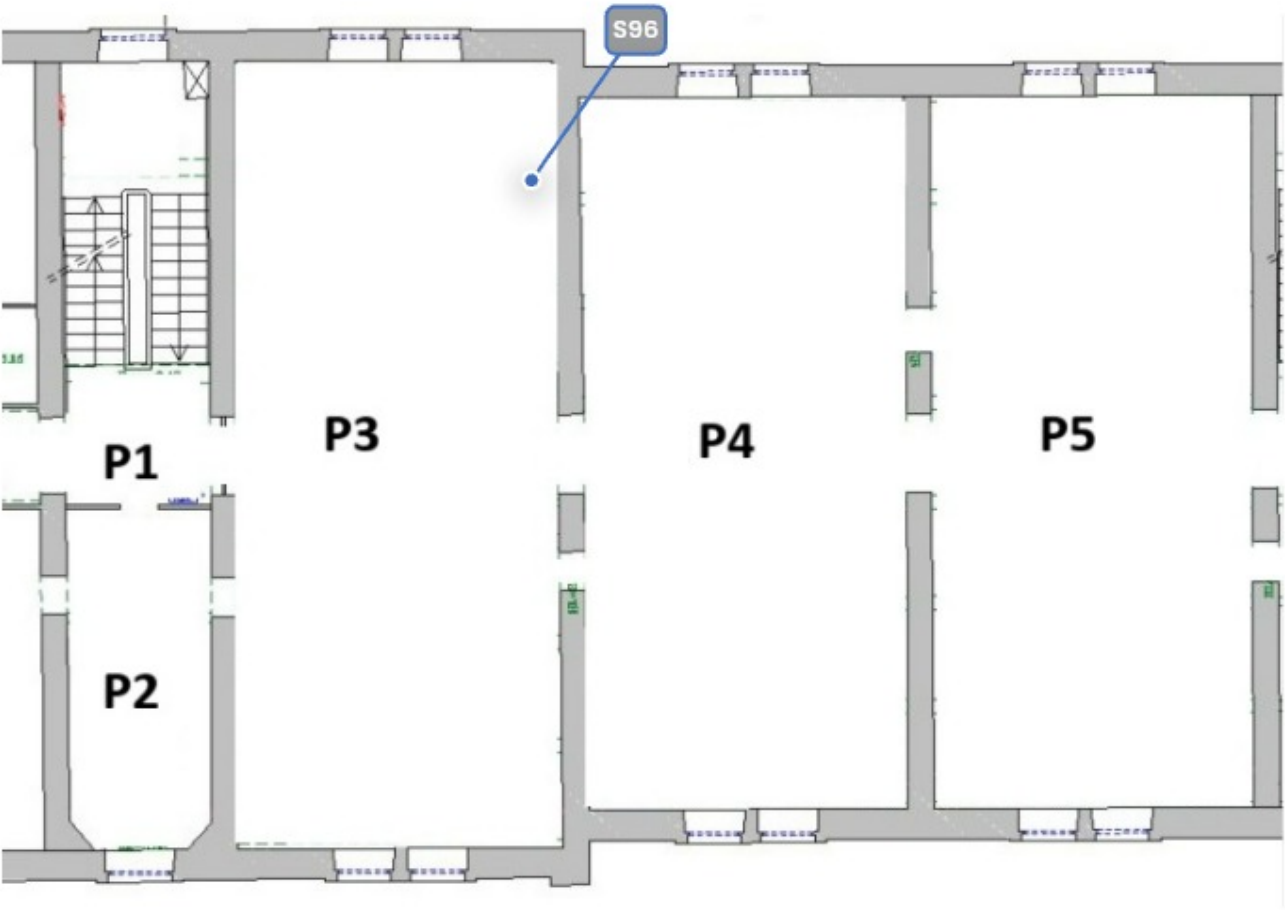


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+1 4	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	49 / 90
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

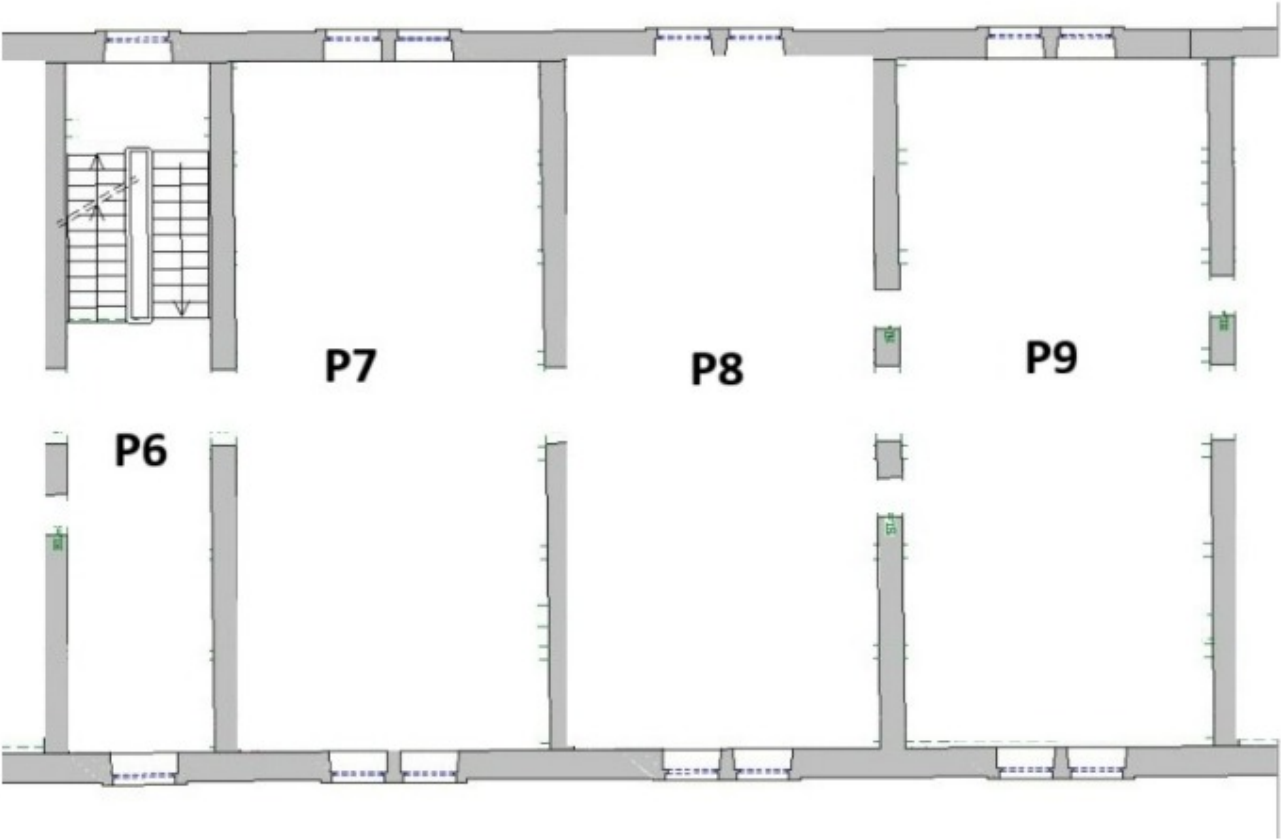


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+1 4	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	50 / 90
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

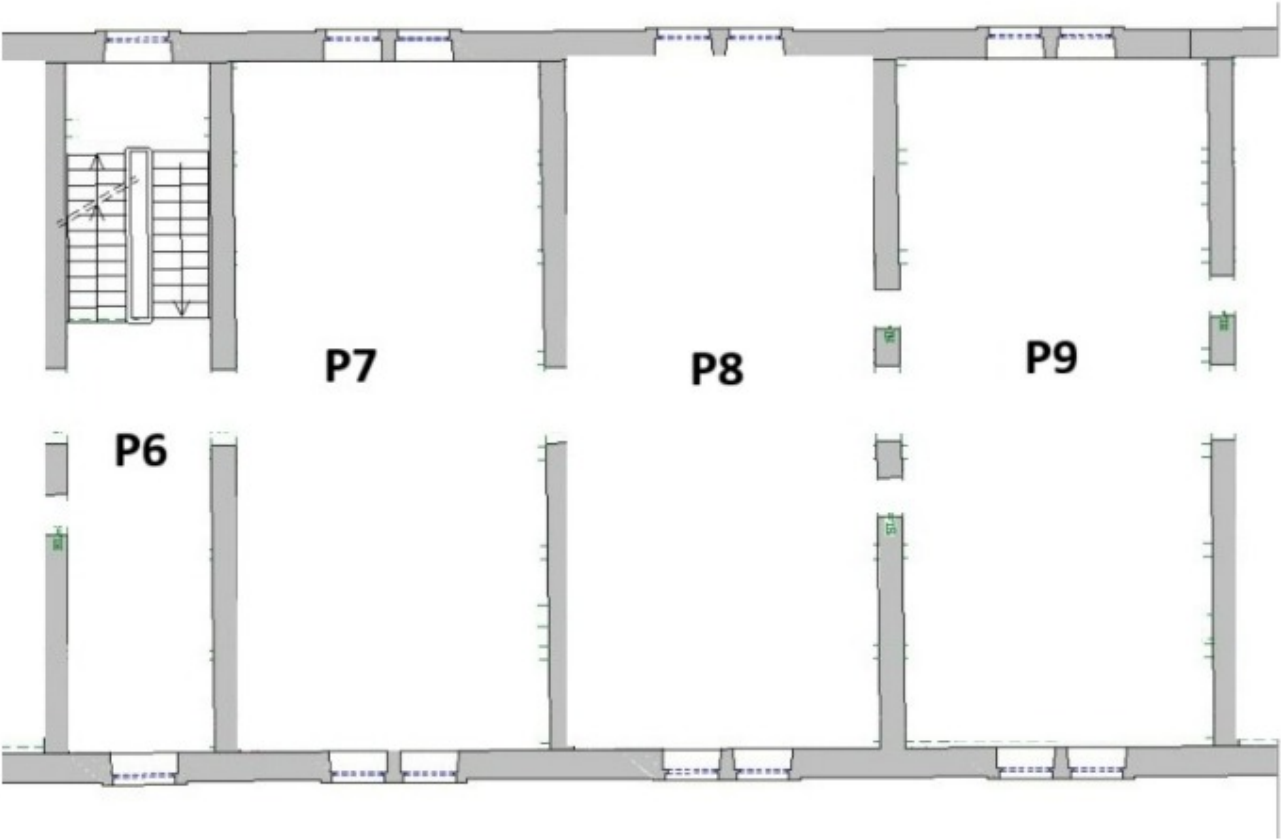


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+1 4	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	51 / 90
	Indice	1
Sondage		
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

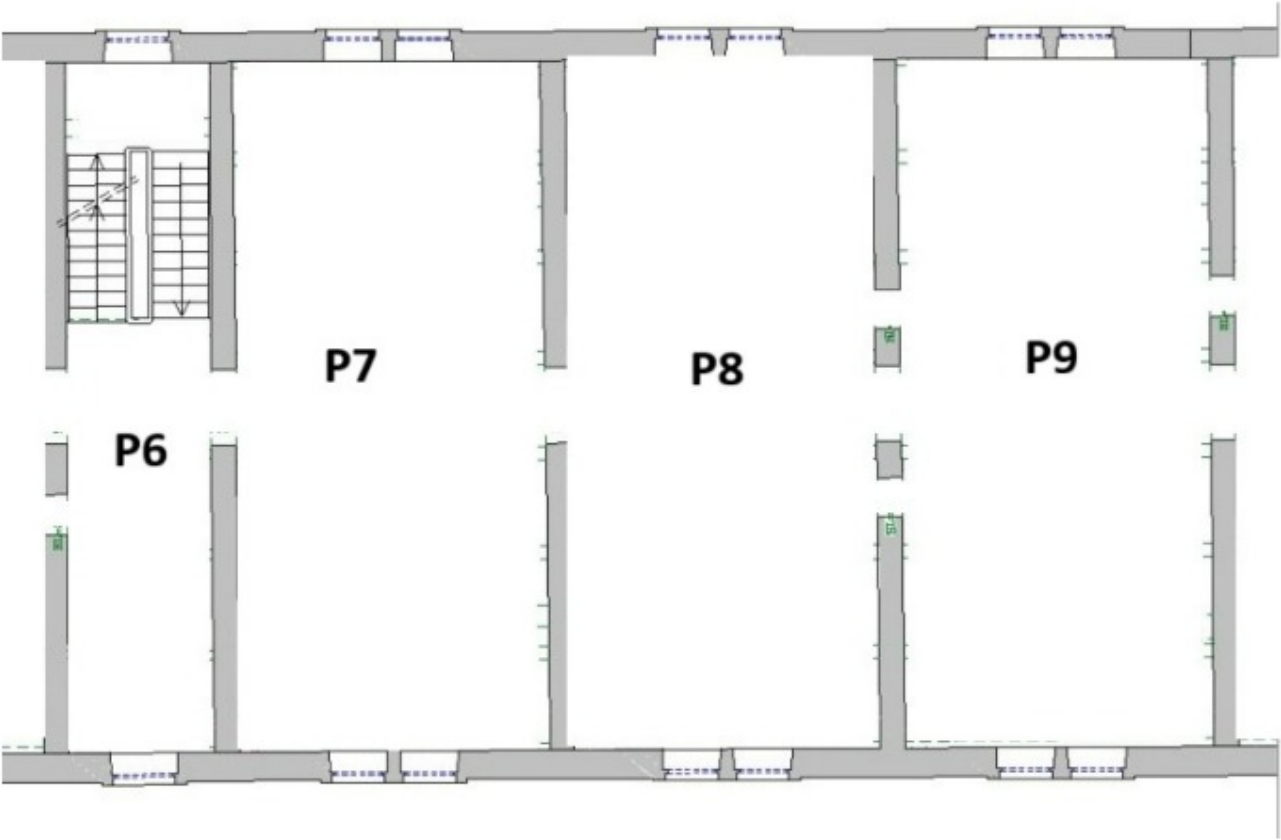


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+1 5	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	52 / 90
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

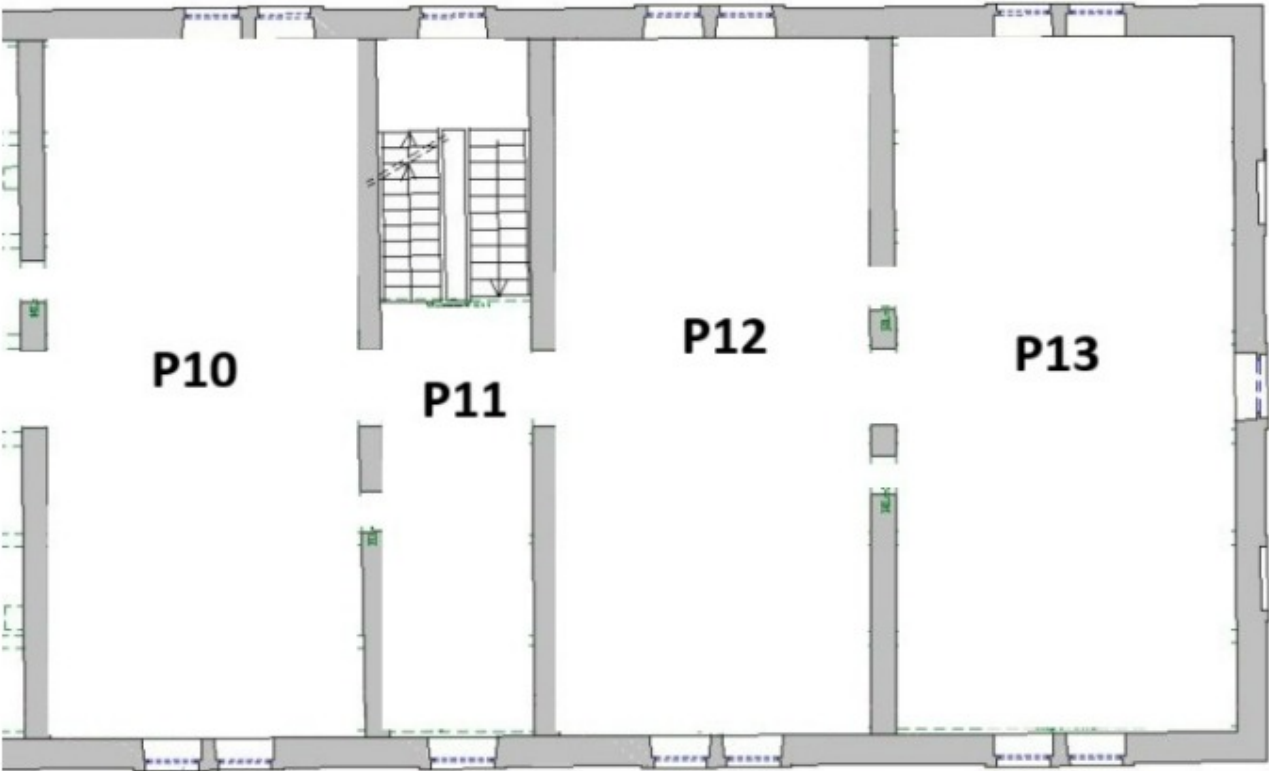


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+1 5	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	53 / 90
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> ● Conduits (Liste B)		

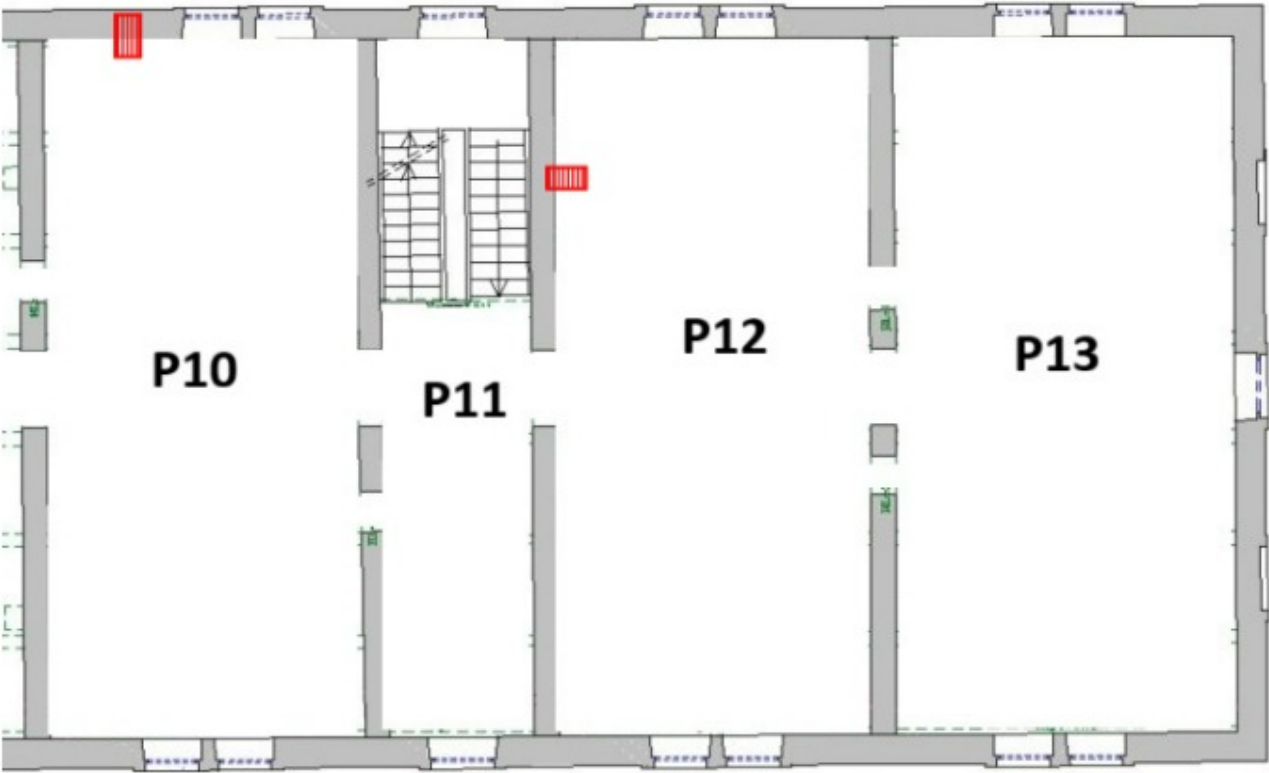

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+1 5	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	54 / 90
	Indice	1
Sondage		
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

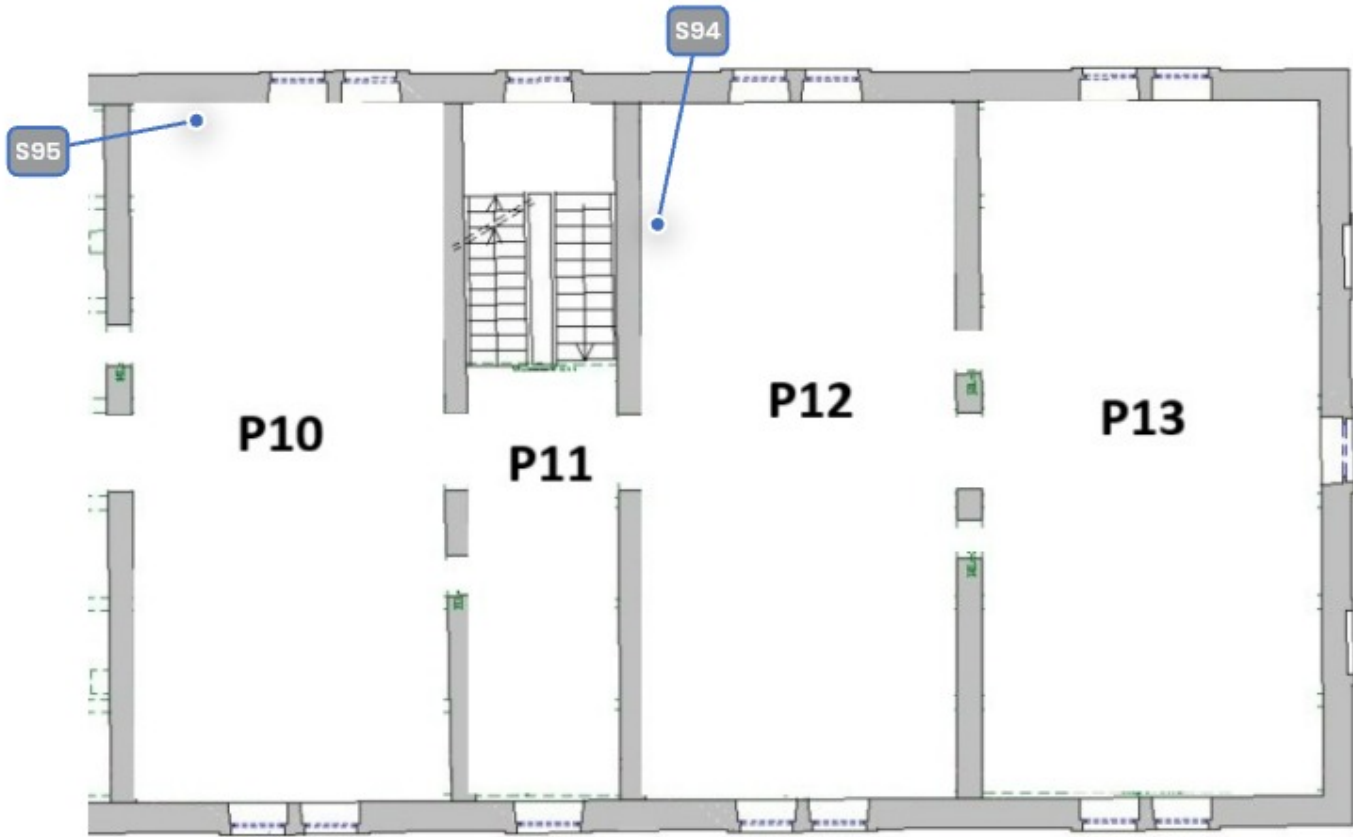

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+21	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	55 / 90
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :




LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+21	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	56 / 90
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : ● Conduits (Liste B) ▲ Plaques souples bitumineuses antivibratiles		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+21	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	57 / 90
	Indice	1
Inaccessibilité		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		
Vue utilisée :		

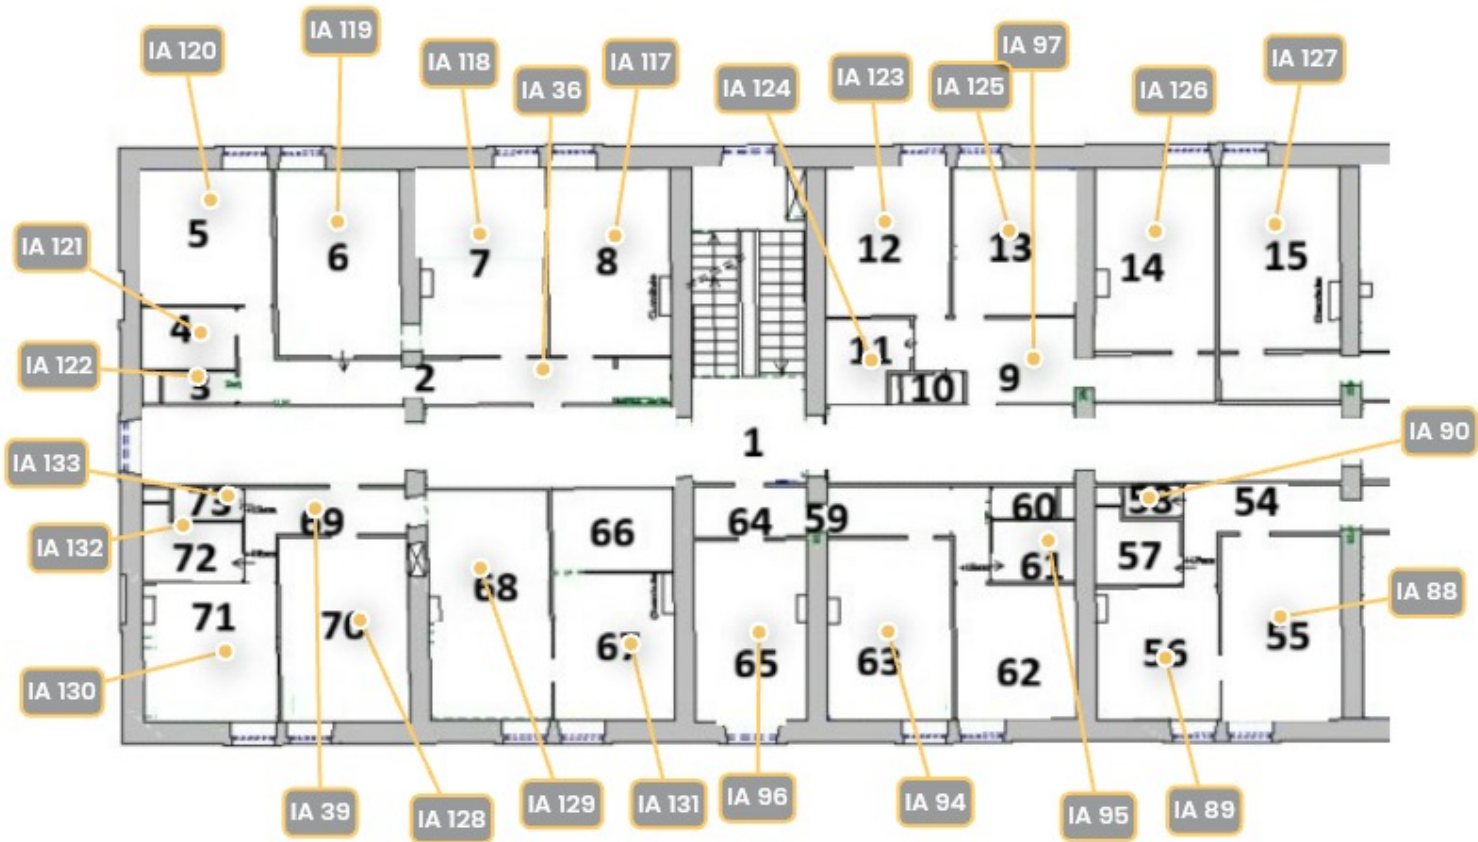

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+21	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	58 / 90
	Indice	1
Sondage		
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+2 2	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	59 / 90
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
R+2 2	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	60 / 90
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Colles de faïence
- Conduits (Liste B)
- ▲ Plaques souples bitumineuses antivibratiles



LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

- LEGENDE** ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+2 2	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	61 / 90
	Indice	1
Inaccessibilité		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+2 2	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	62 / 90
	Indice	1


Sondage	<u>Vue utilisée :</u>
---------	------------------------------

<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>
--




LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+2 3	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	63 / 90
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

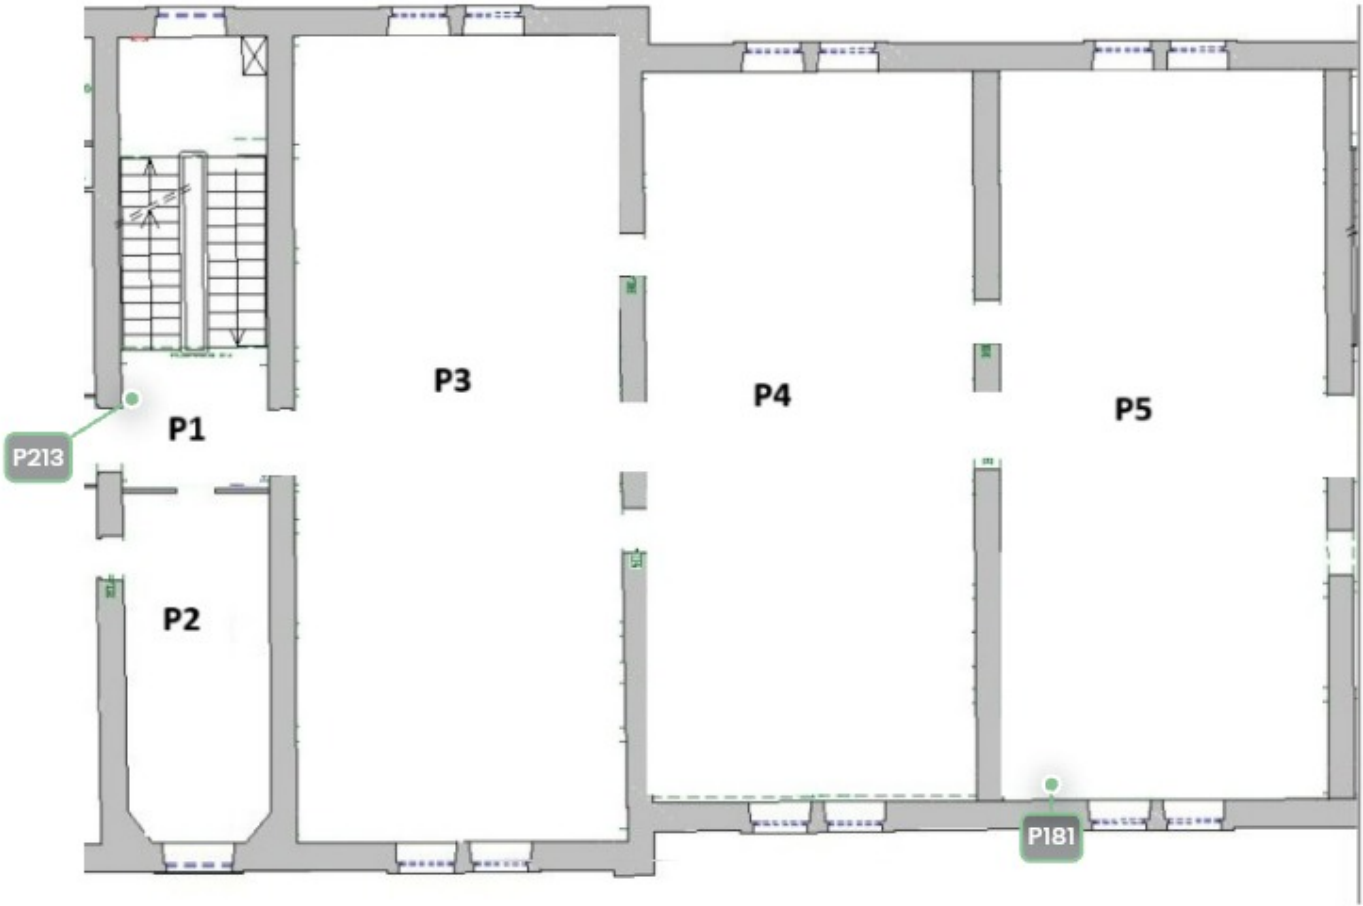


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+2 3	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	64 / 90
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : --- Colles de faïence		

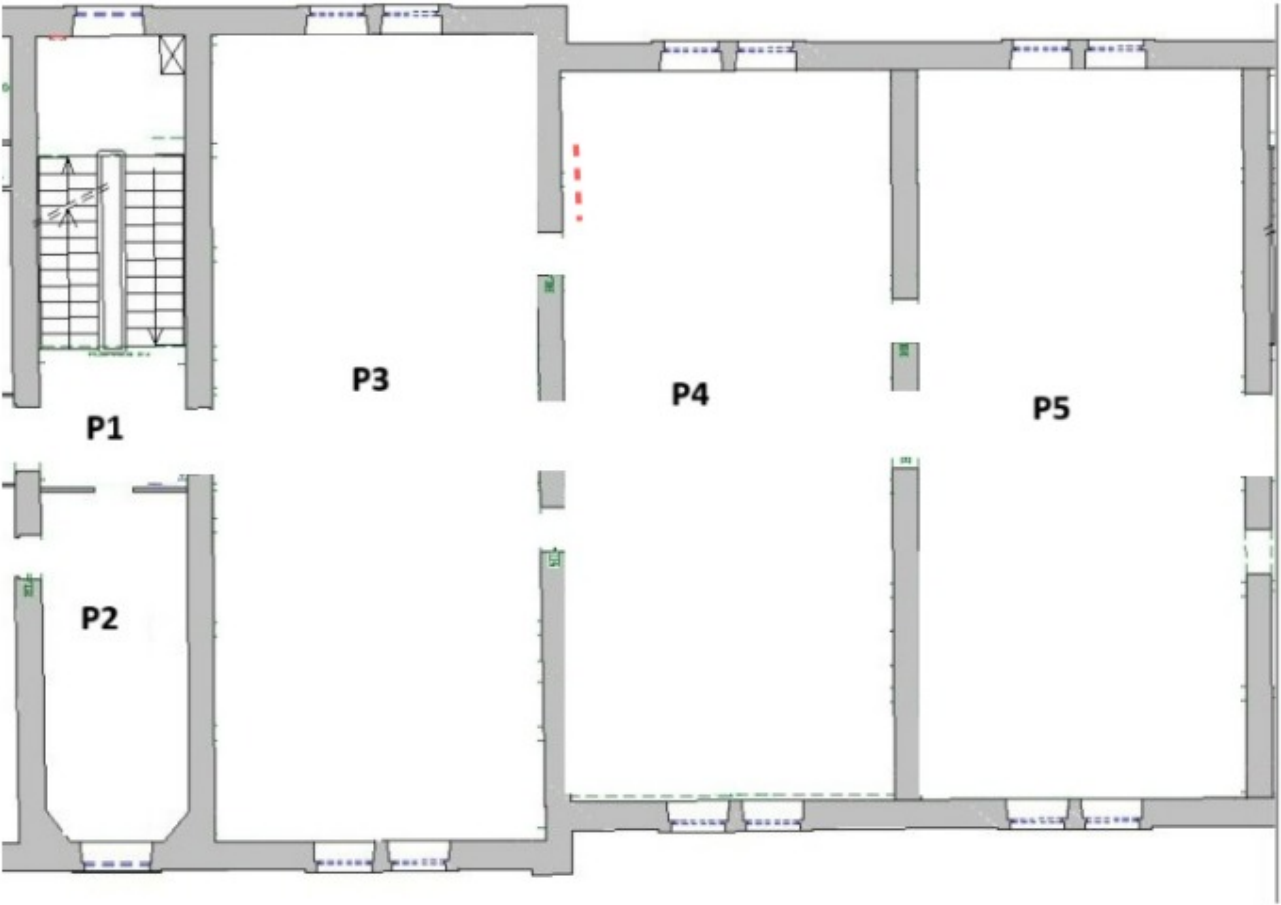


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+2 3	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	65 / 90
	Indice	1
Inaccessibilité <u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

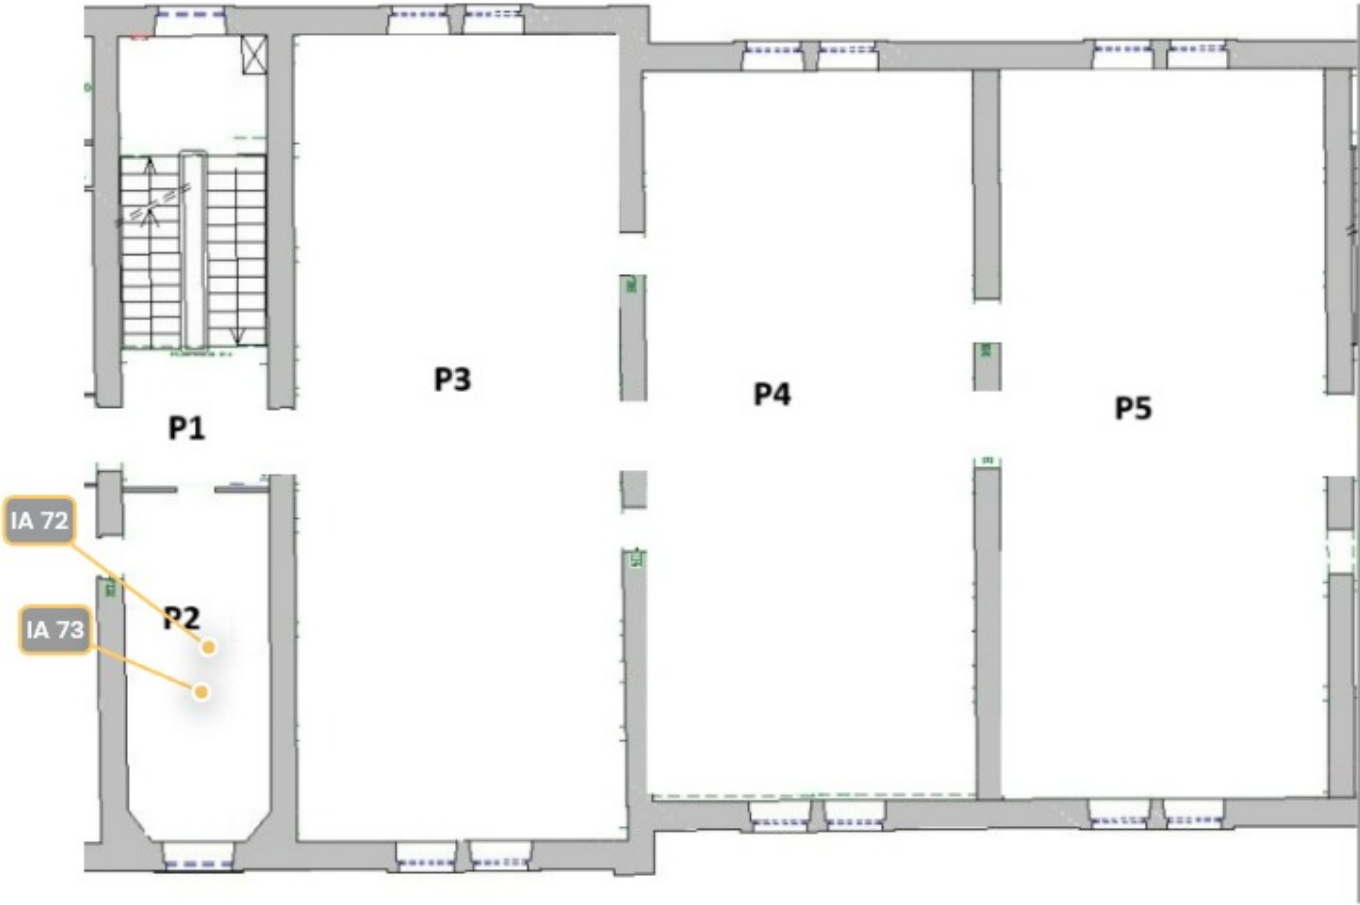


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+2 3	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	66 / 90
	Indice	1
Sondage		
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

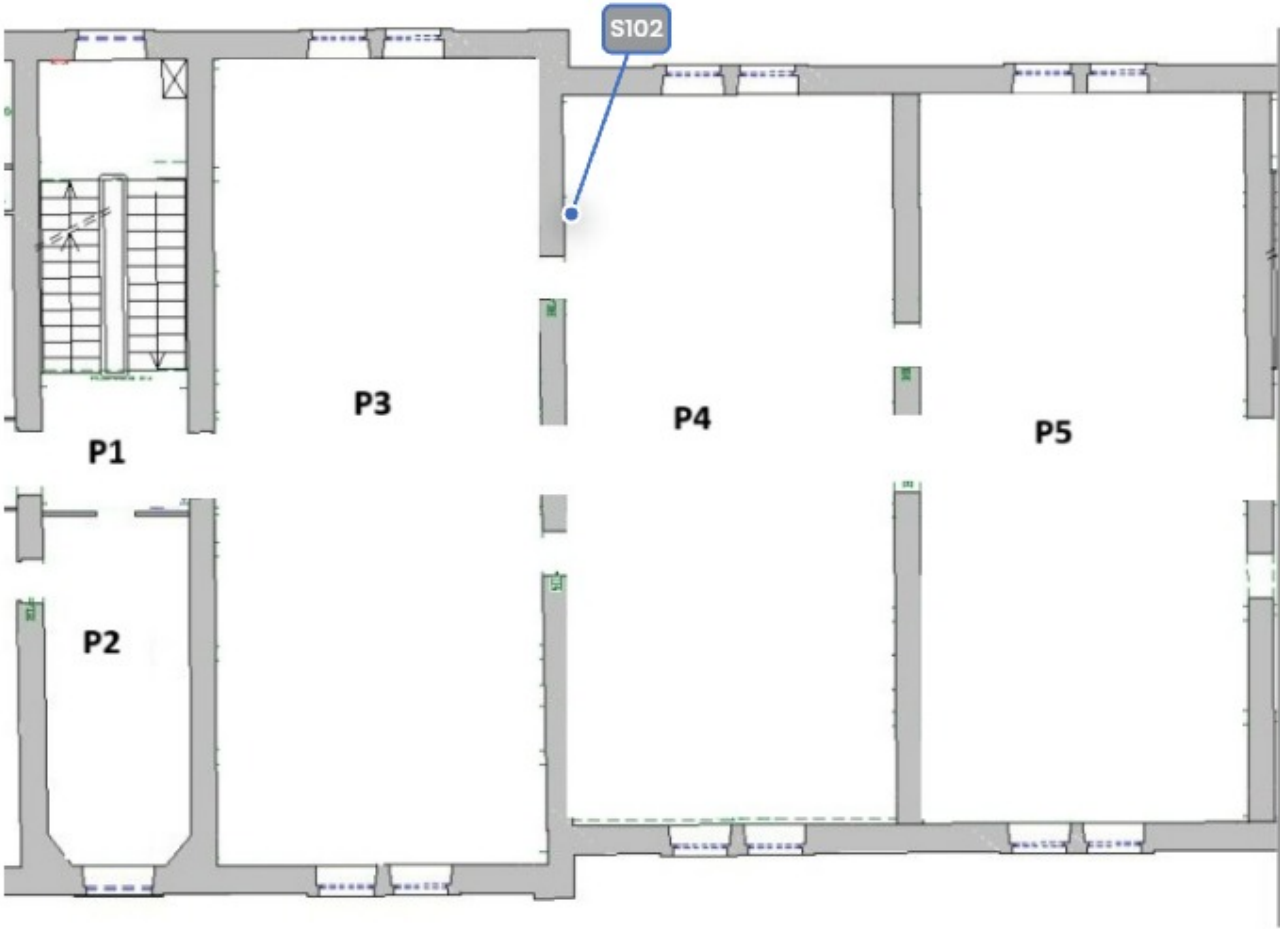


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+2 4	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	67 / 90
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

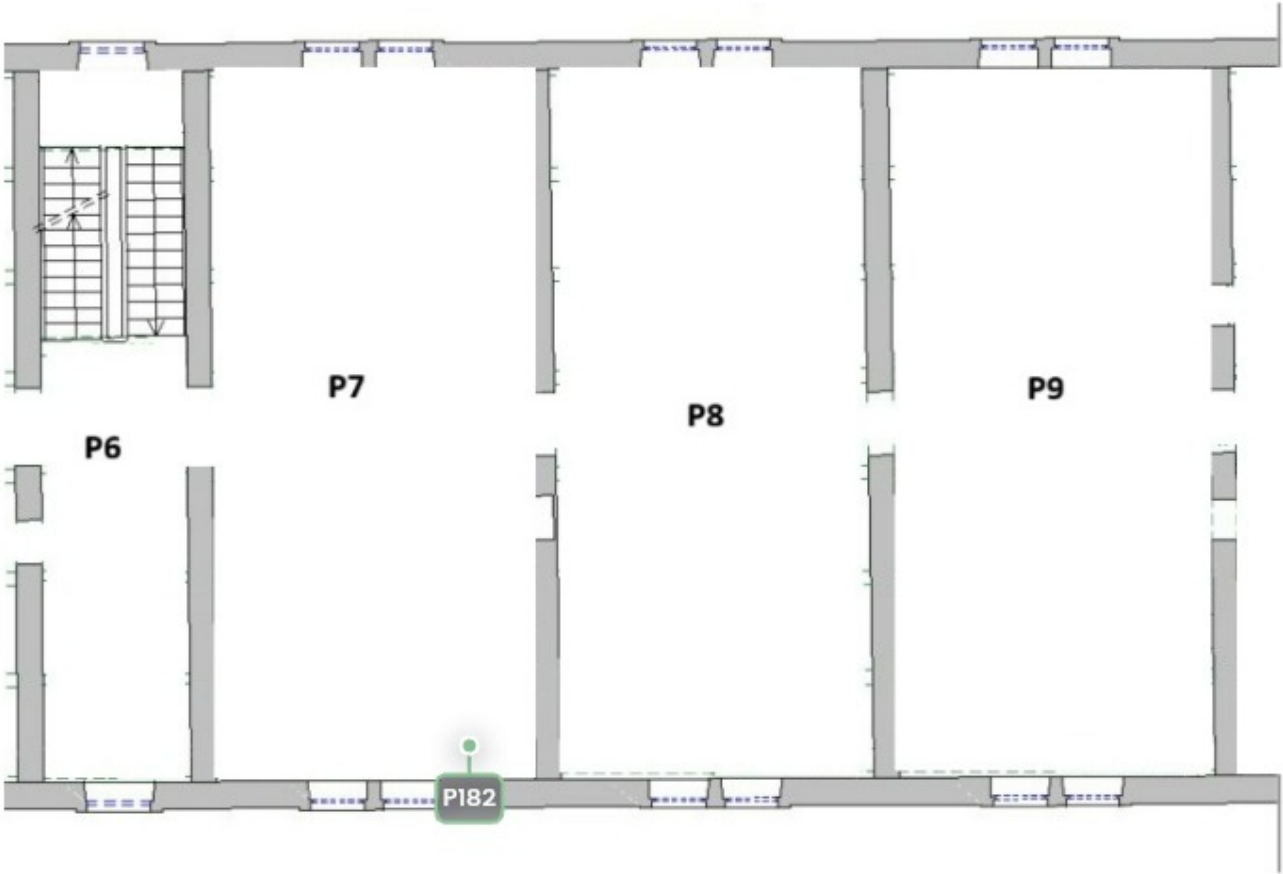


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+2 4	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	68 / 90
	Indice	1
Prélèvement positif		
Prélèvement négatif		
Sondage		
Inaccessibilité		
Observation		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		
Colles de plinthe		

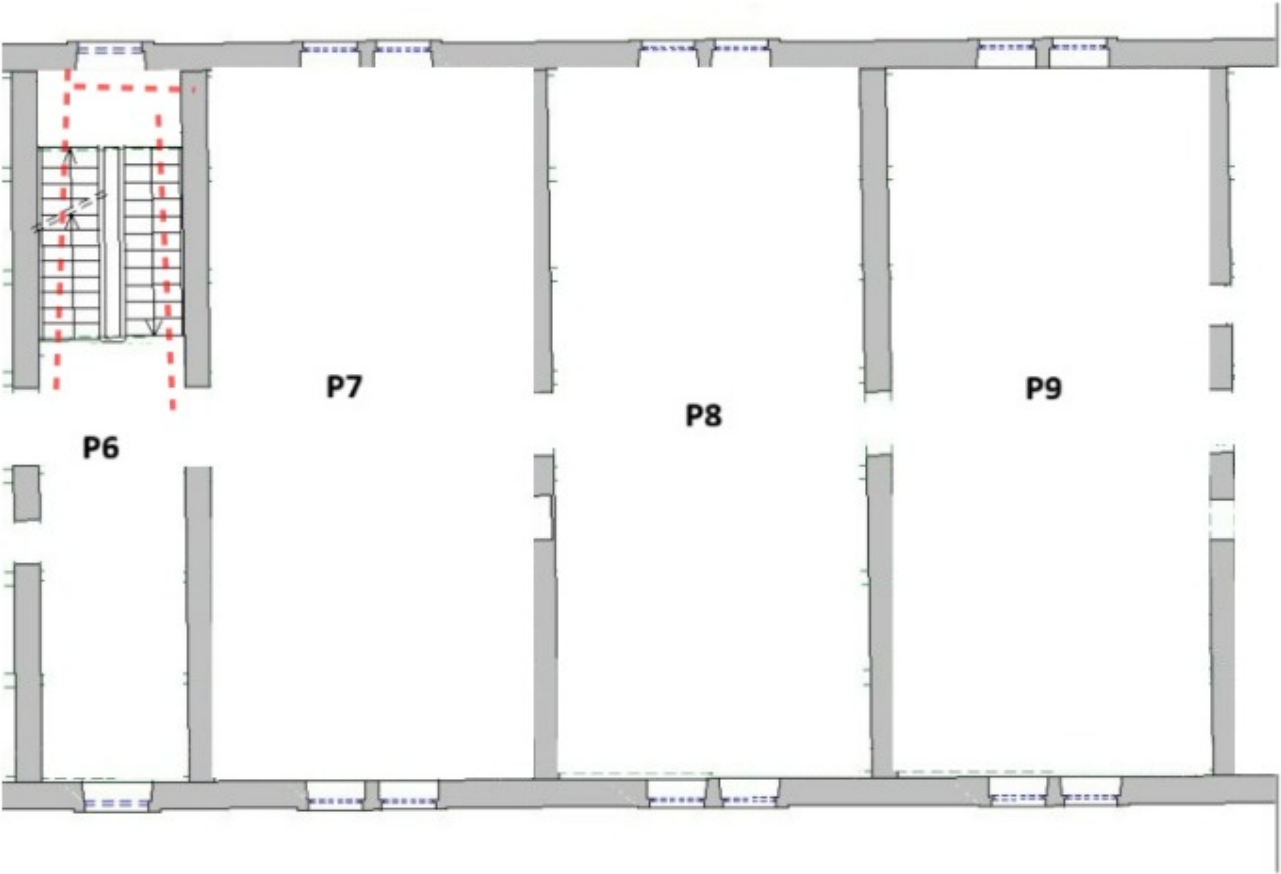


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+2 4	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	69 / 90
	Indice	1
Sondage		
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

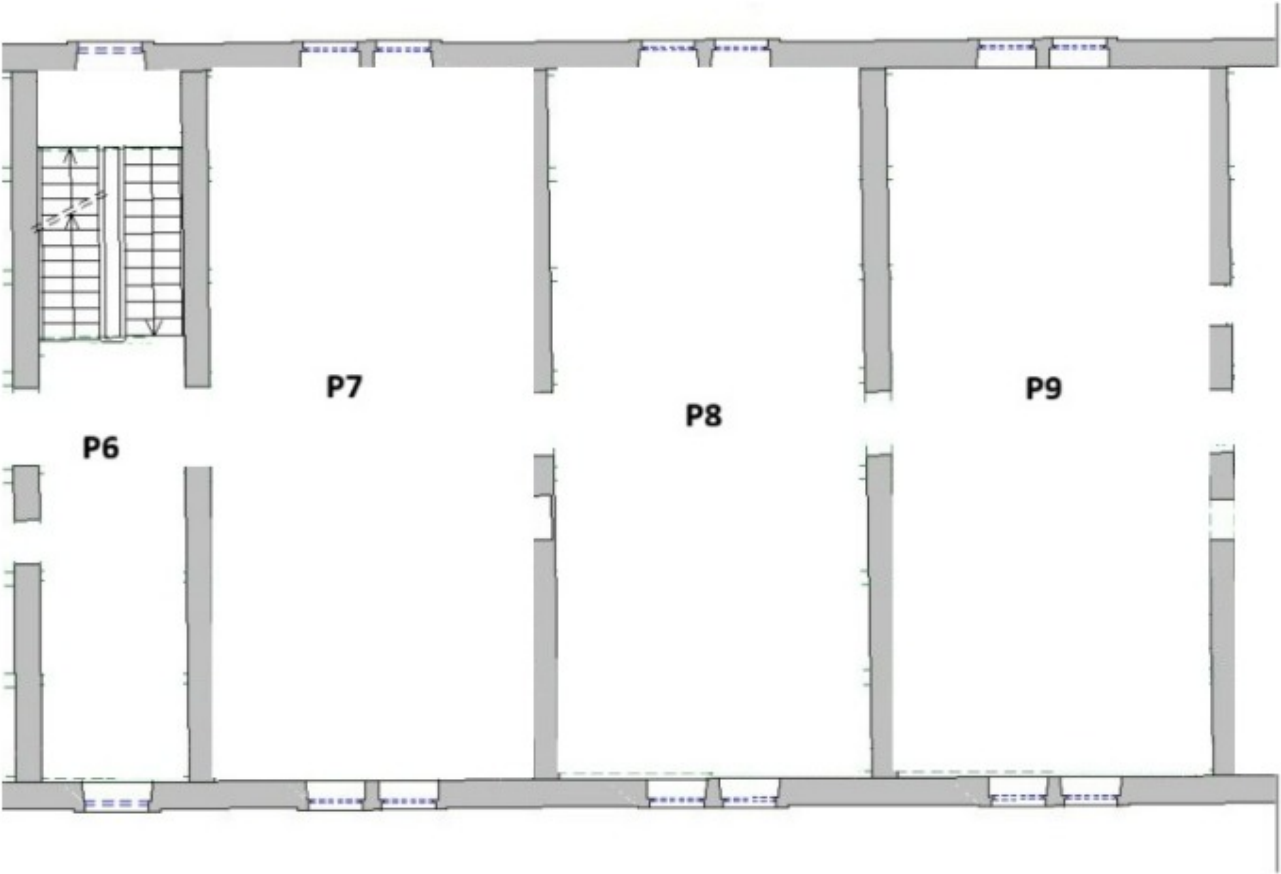

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+2 5	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	70 / 90
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

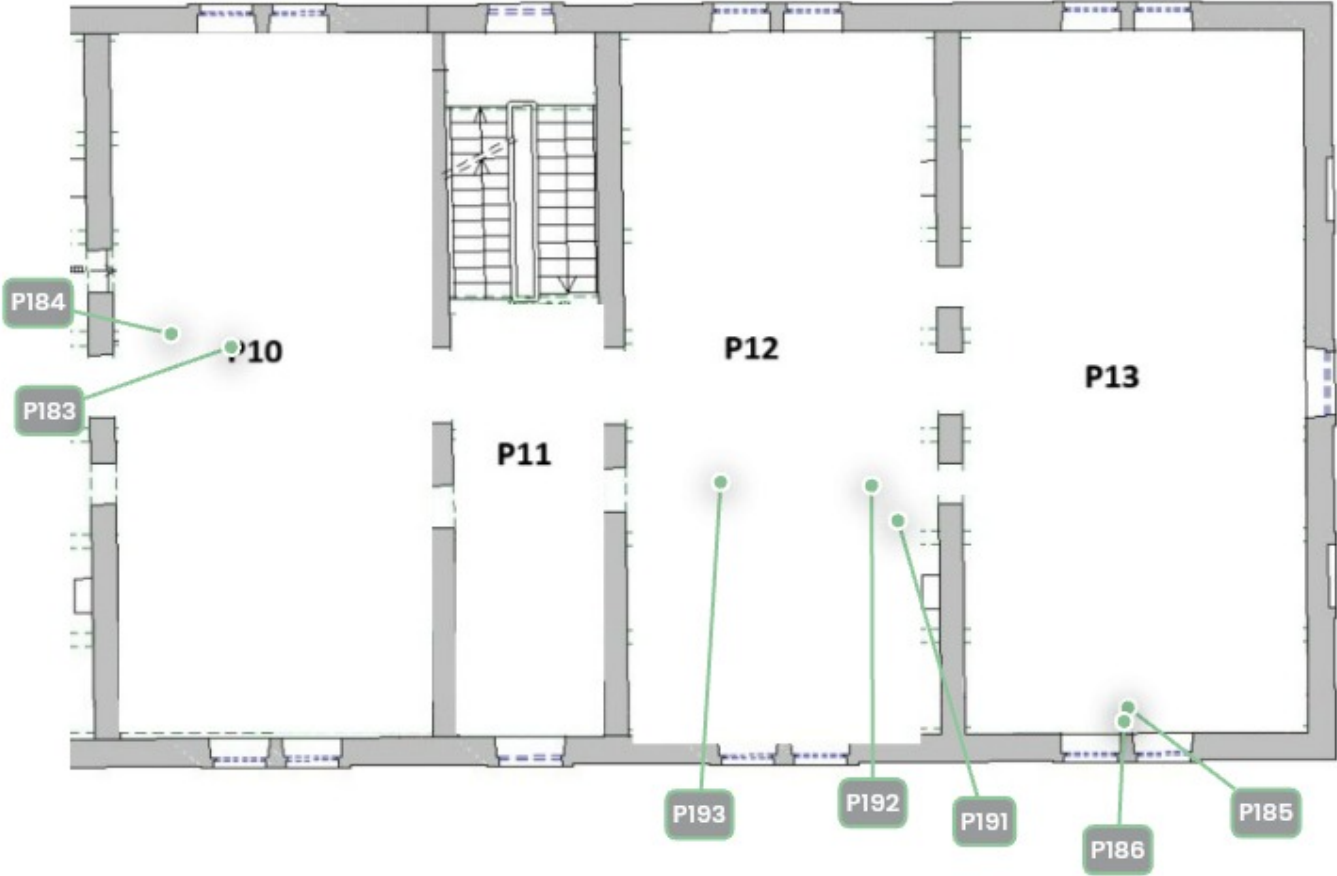


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+2 5	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	71 / 90
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> --- Colles de faïence --- Colles de plinthe		




LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+2 5	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	72 / 90
	Indice	1
Sondage		
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

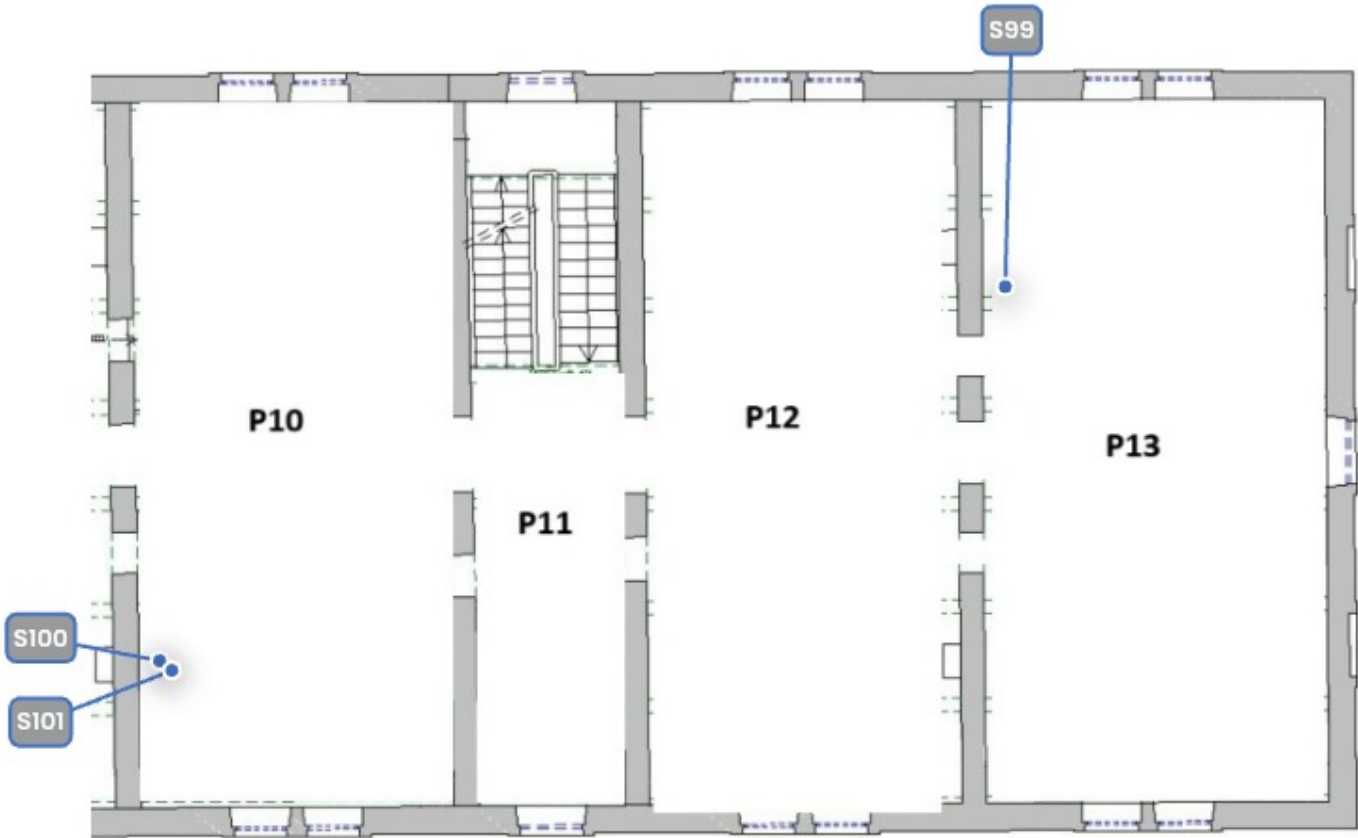

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+3 1	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	73 / 90
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

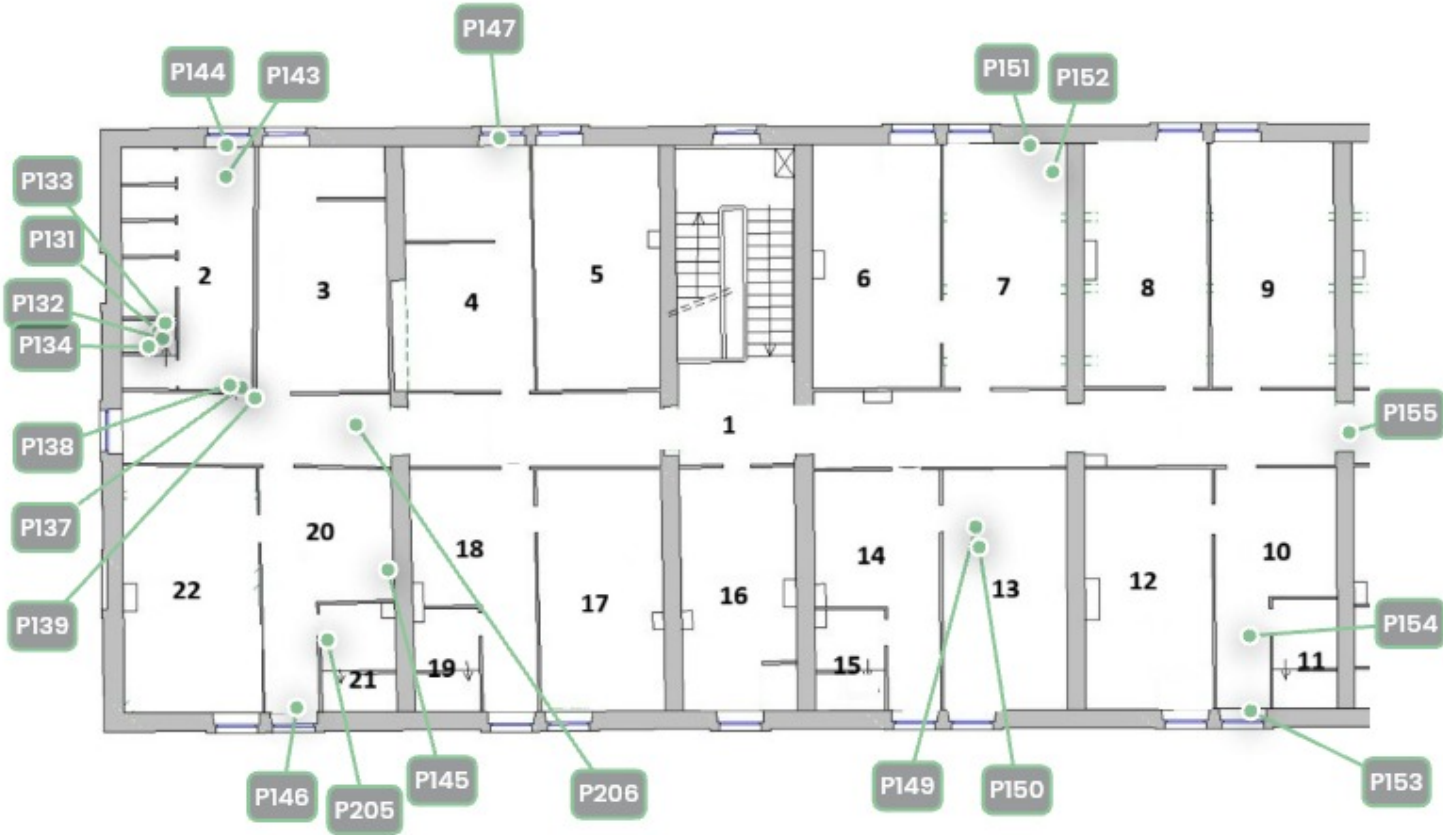


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+3 1	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	74 / 90
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : --- Colles de faïence --- Colles de plinthe ● Conduits (Liste B) Colles de carrelage		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+3 1	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	76 / 90
	Indice	1
Sondage <u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

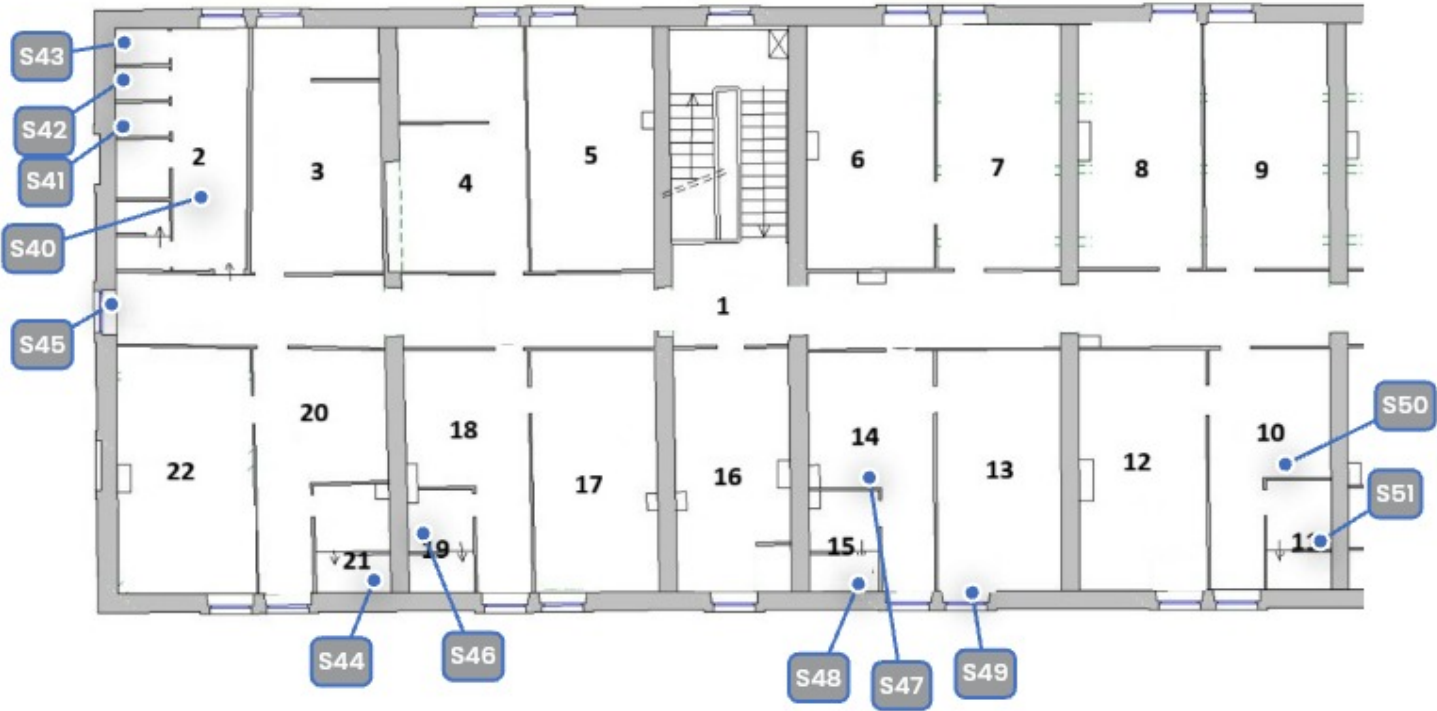


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+3 2	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	77 / 90
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+3 2	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	78 / 90
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : ••• Colles de faïence --- Colles de faïence --- Colles de plinthe ● Conduits (Liste B)		

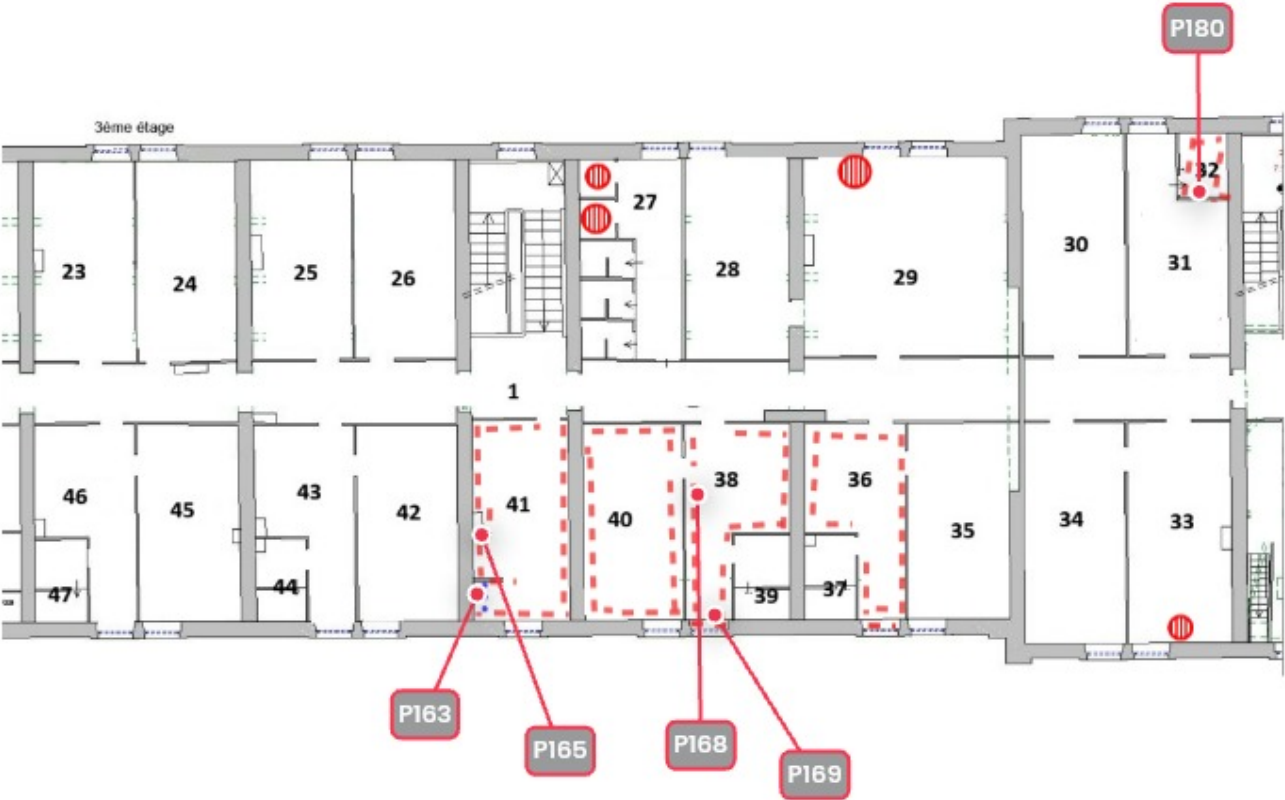


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+3 2	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	80 / 90
	Indice	1
Sondage <u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+3 3	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	81 / 90
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

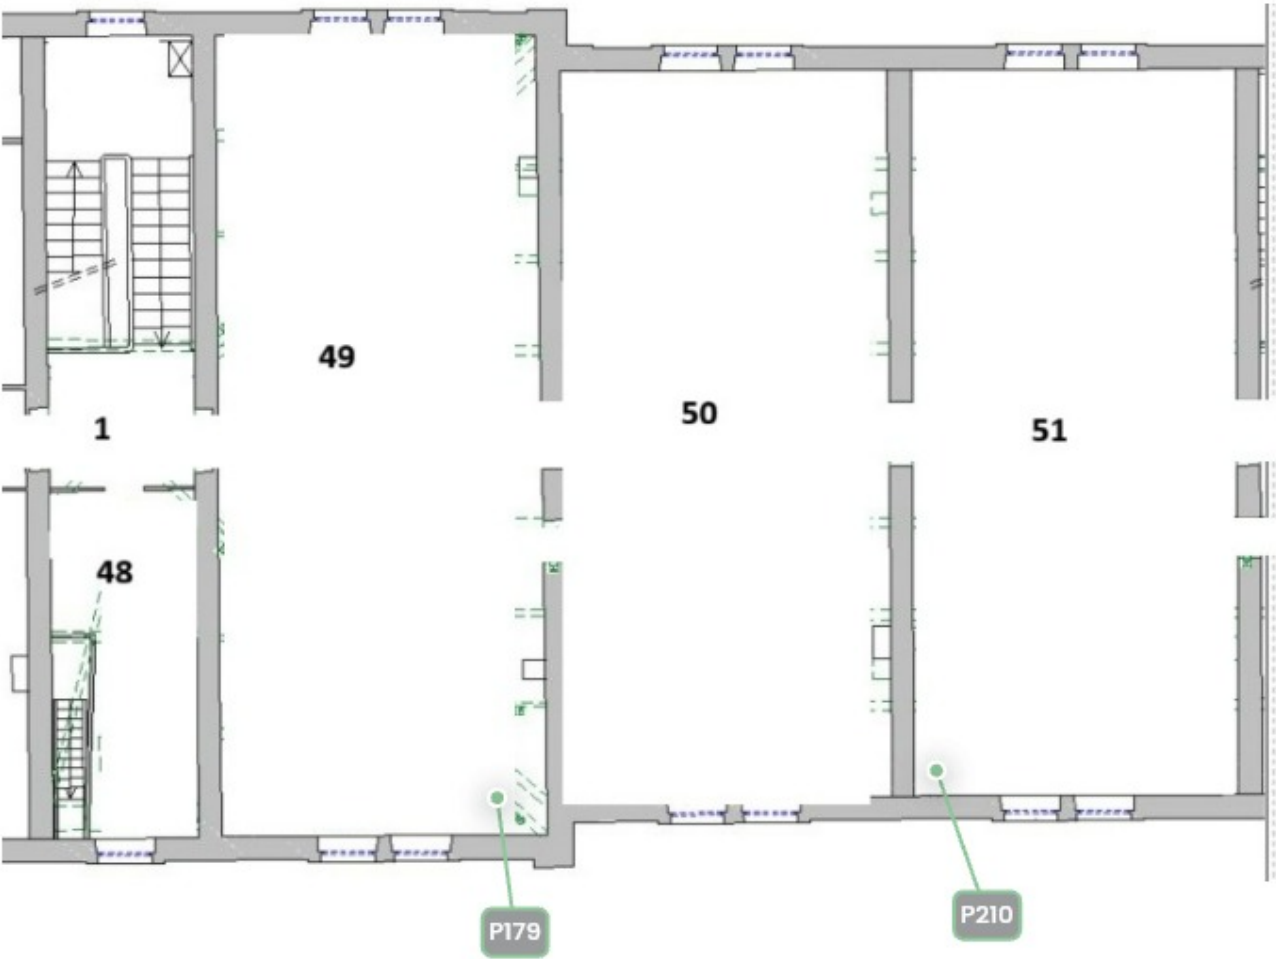

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
R+3 3	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/1
	Planche	82 / 90
	Indice	1

Vue utilisée :

Prelevement positif	
---------------------	--

Matériaux et produits contenant de l'amiante :


- Colles de plinthe
- Conduits (Liste B)

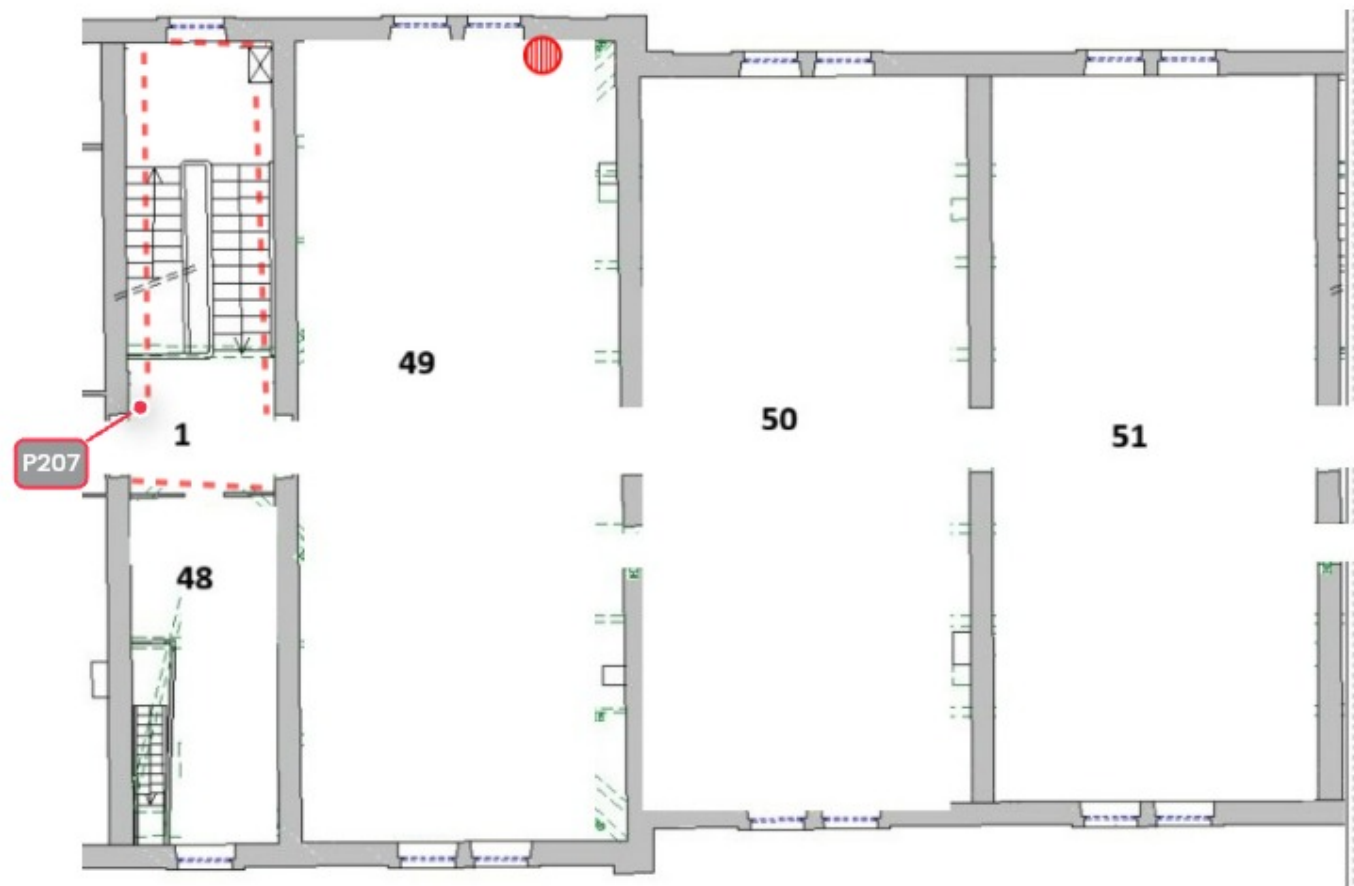

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
----------------	--	--	---	---	---


- | | | | | | |
|----------------|--|--|---|---|---|
| LEGENDE | ● Prélèvement positif | ● Prélèvement négatif | ● Sondage | ● Inaccessibilité | ● Observation |
|----------------|--|--|---|---|---|

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+3 3	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	83 / 90
	Indice	1
Sondage <u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

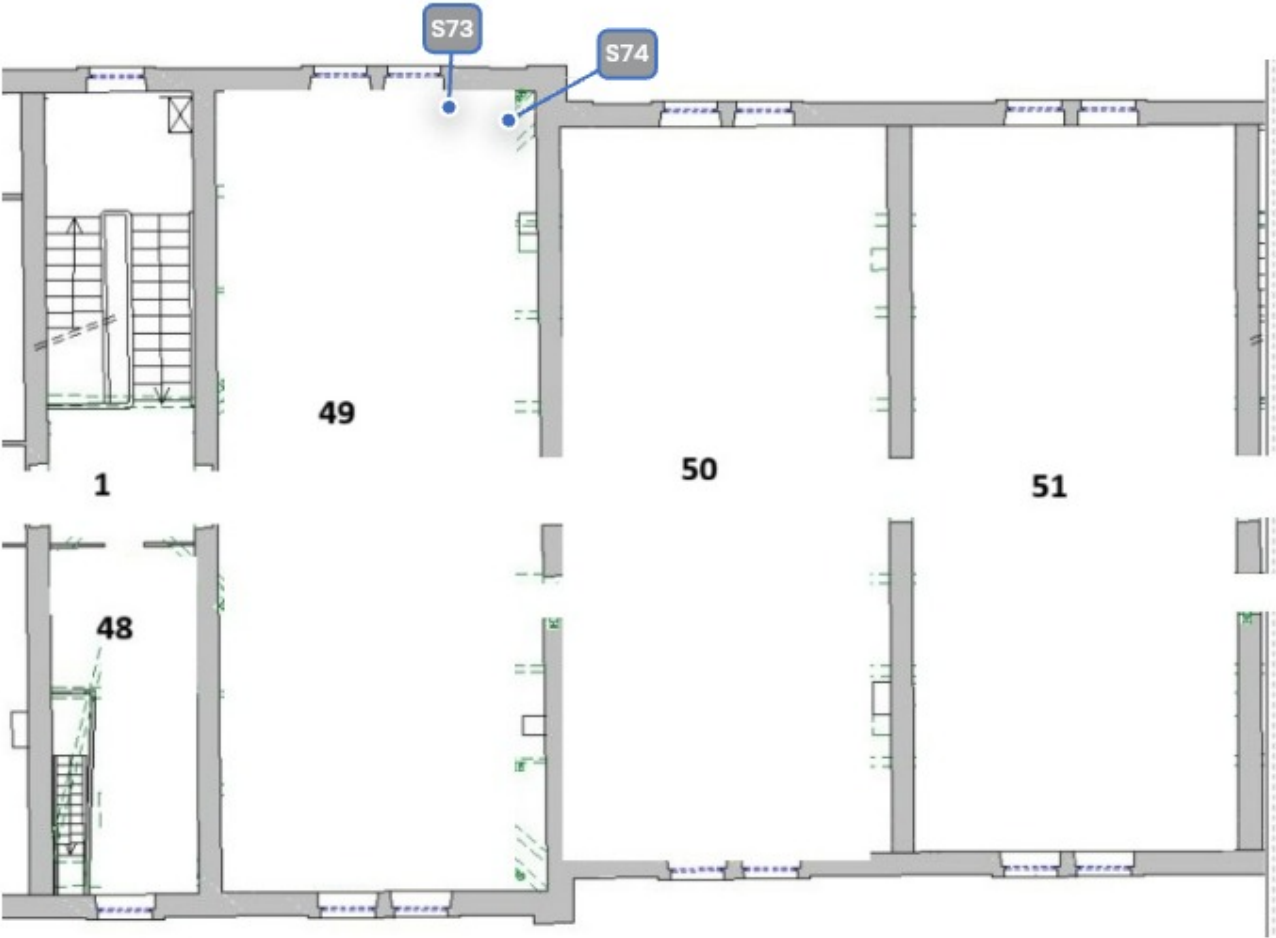


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+3 4	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	84 / 90
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

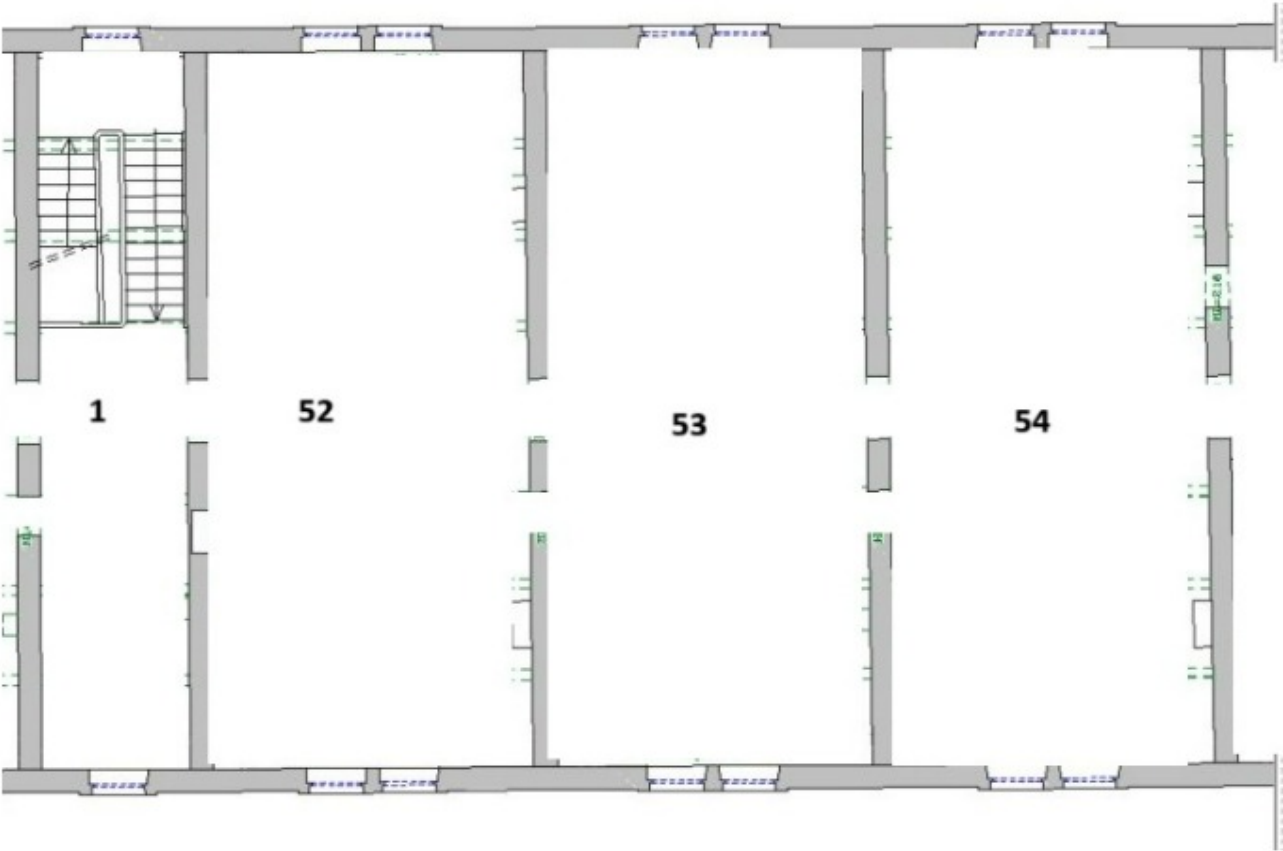


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+3 4	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	85 / 90
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : --- Colles de faïence		

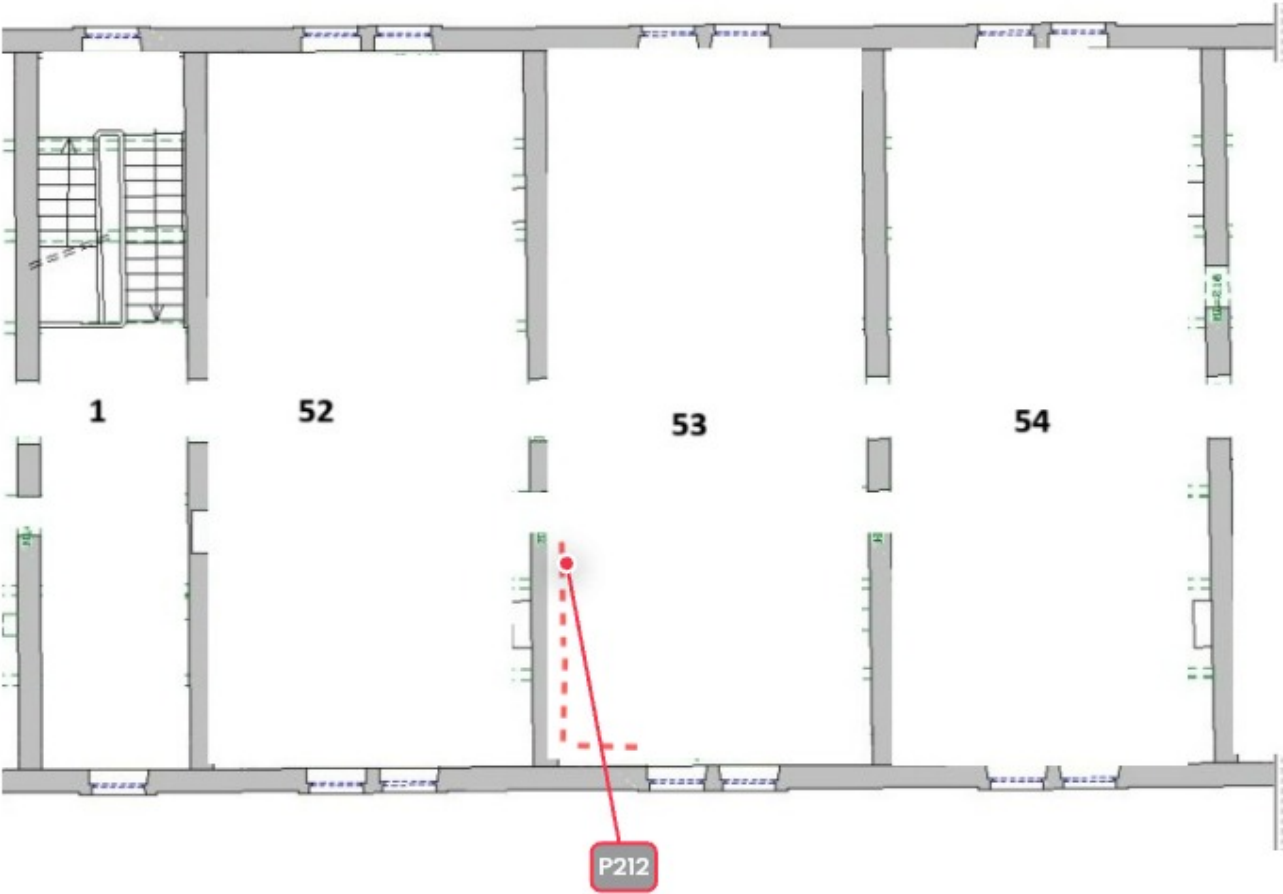

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+3 4	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	86 / 90
	Indice	1
Sondage		
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

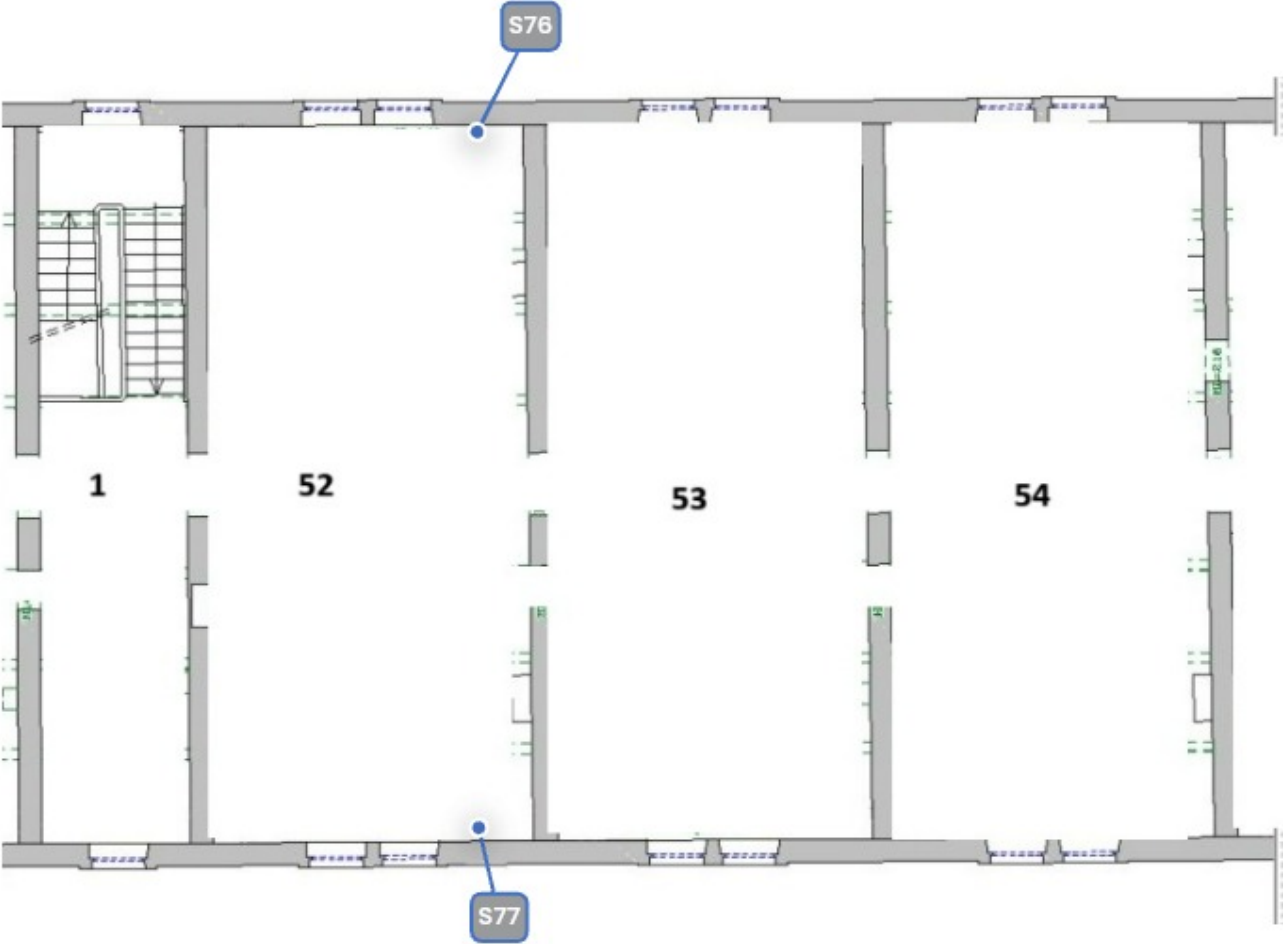


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+3 5	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	87 / 90
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		




LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+3 5	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	88 / 90
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> --- Colles de faïence --- Colles de plinthe		

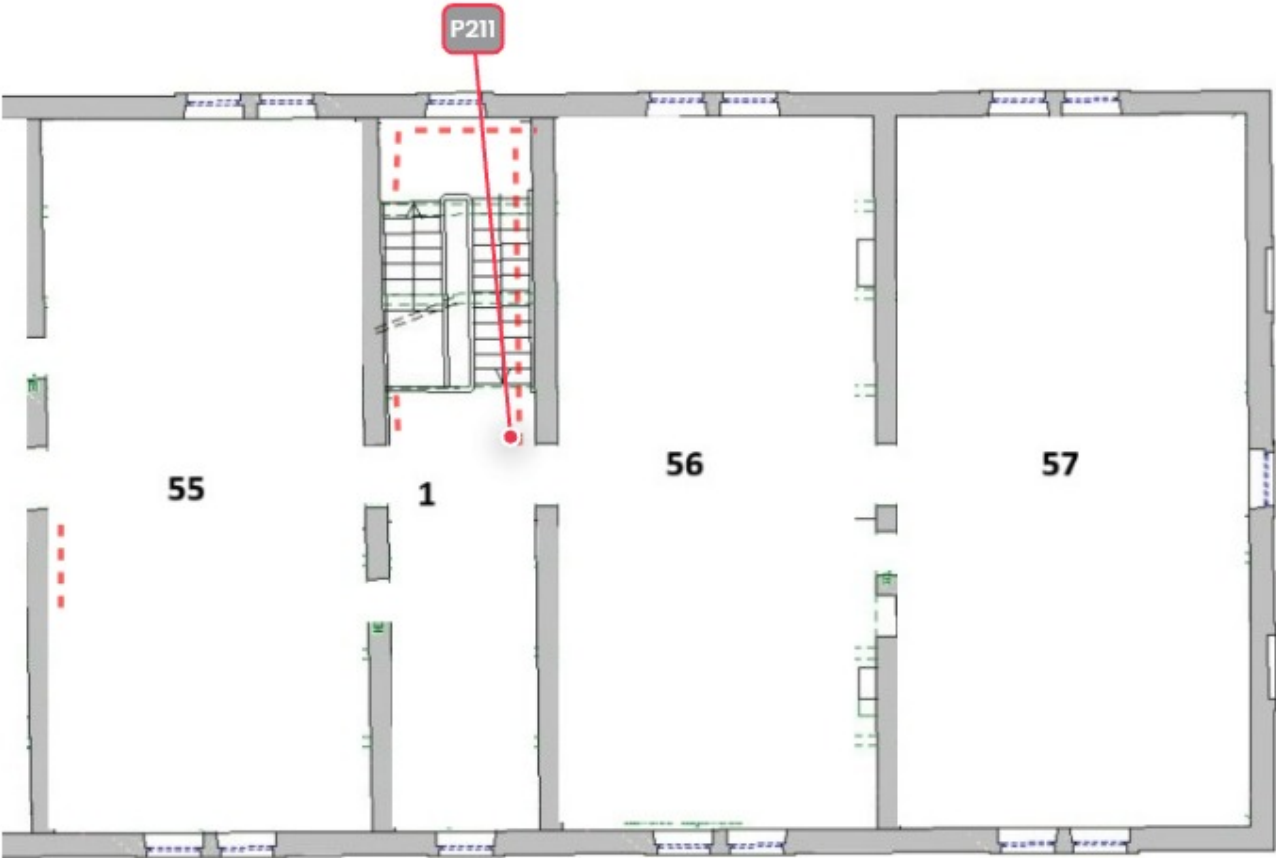


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+3 5	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	89 / 90
	Indice	1
Inaccessibilité		
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

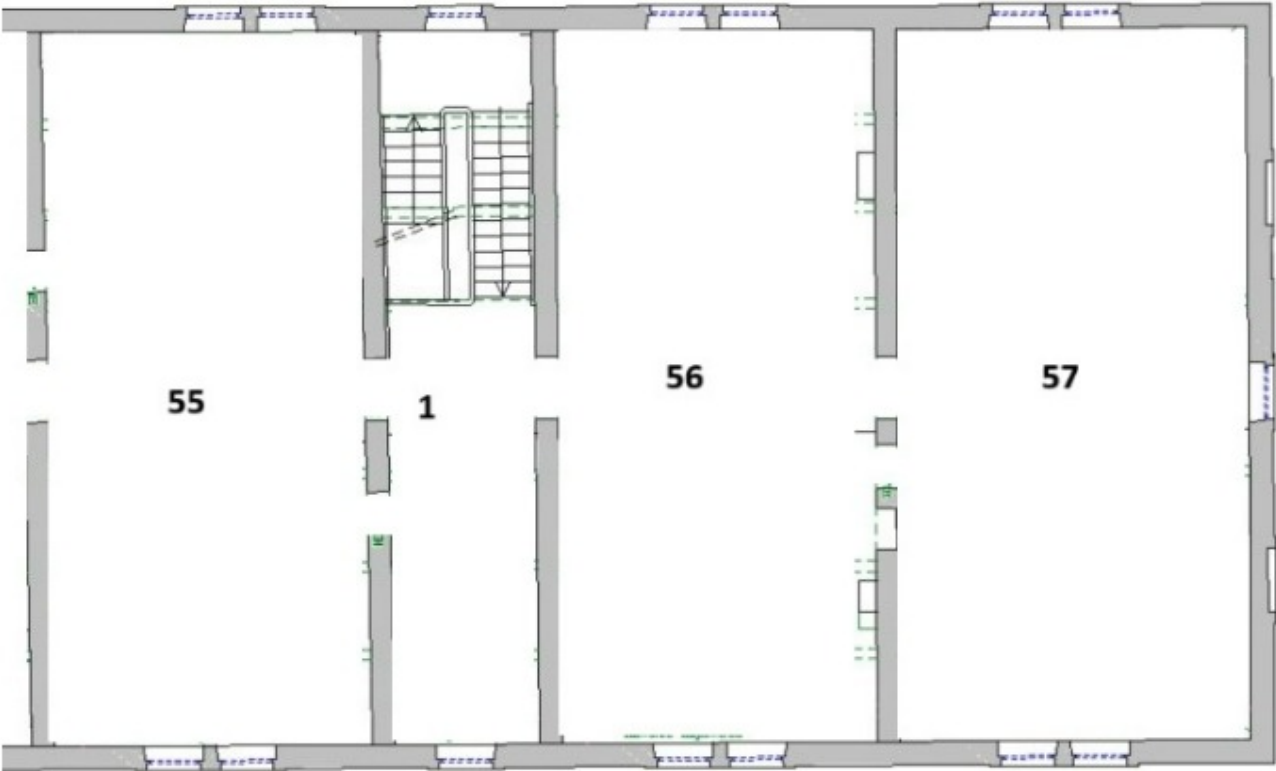

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GENDAMERIE DE LODEVE sis 248 boulevard du General Leclerc 34700 LODEVE	
Localisation R+3 5	Date visite	Du 18/09/2025 au 19/09/2025
	Auteur	Ludivine HEGO
	N° dossier	28253880/S5/I
	Planche	90 / 90
	Indice	1
Sondage Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

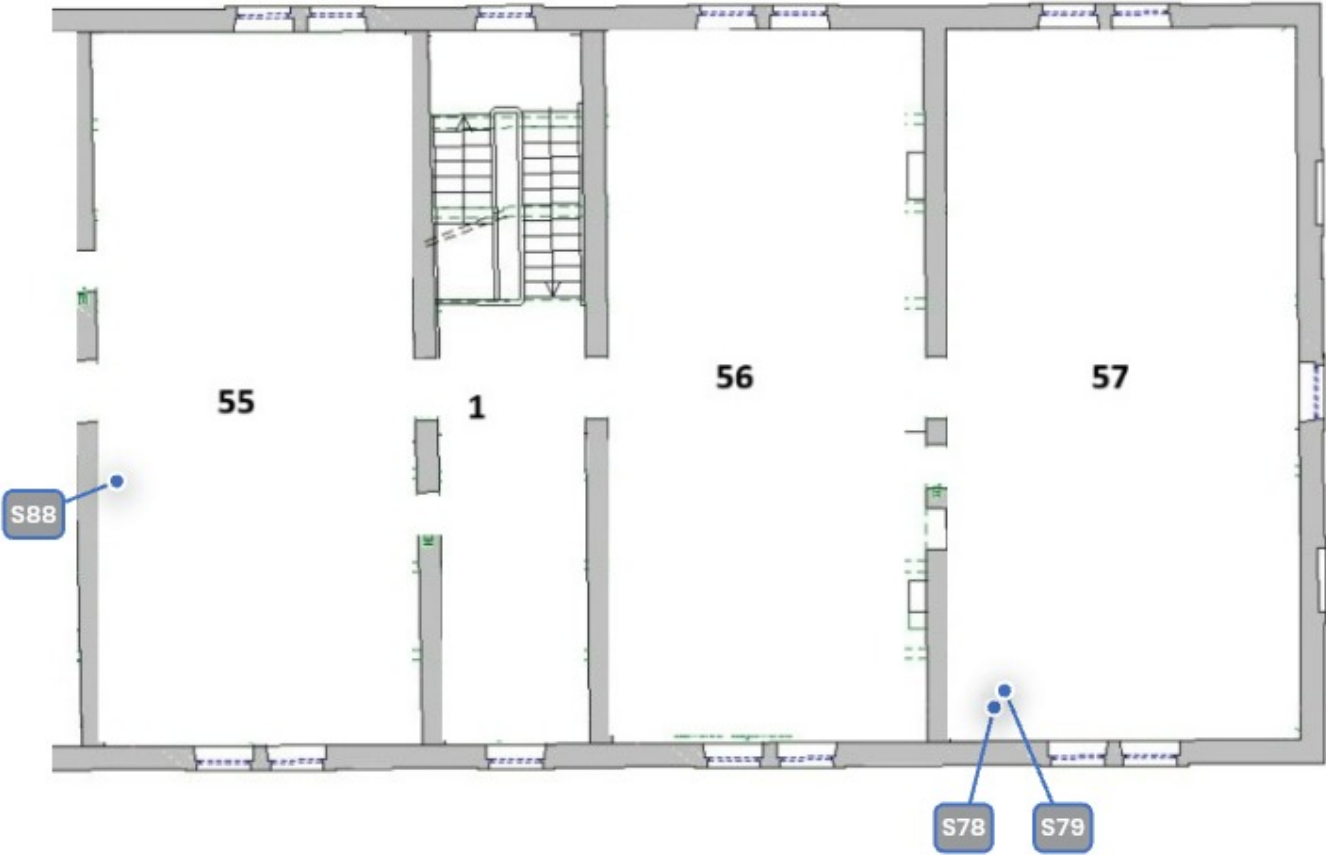

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Madame Iudvine HEGO

450 Rue Baden Powell

34000 MONTPELLIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-054155-01

Date d'émission de rapport : 16/10/2025 15:49

Page 1/21

Dossier N° : 25KE028134

Date de réception : 13/10/2025

Date d'analyse : 14/10/2025

Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/4_28253880/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	EUROFINS25000008 8727 Réf. Prel : P129 R+3 1 - 2/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (beige)(i)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002 (1)	EUROFINS25000008 8726 Réf. Prel : P130 R+3 1 - 2/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
003	EUROFINS25000008 8722 Réf. Prel : P131 R+3 1 - 2/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)(i)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004 (1)	EUROFINS25000008 8723 Réf. Prel : P132 R+3 1 - 2/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau dur de type ciment (beige) (granulaire)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	EUROFINS25000008 8725 Réf. Prel : P133 R+3 1 - 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (granulaire)(i)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-054155-01 Date d'émission de rapport : 16/10/2025 15:49 Page 2/21
 Dossier N° : 25KE028134 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 14/10/2025
 Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/4_28253880/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006 (1) (2)	EUROFINS25000008 8724 Réf. Prel : P134 R+3 1 - 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) + (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	EUROFINS25000008 8720 Réf. Prel : P135 R+3 1 - 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau semi-dur (blanc)(i)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
008 (1)	EUROFINS25000008 8721 Réf. Prel : P136 R+3 1 - 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau de type peinture (beige) + (gris) (foncé) ; matériau dur (gris) (clair)	MET * / BRN6	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
009	EUROFINS25000008 8719 Réf. Prel : P137 R+3 1 - 2/Revêtements de sol - (Mortier/)	Matériau (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	EUROFINS25000008 8718 Réf. Prel : P138 R+3 1 - 2/Revêtements de sol - (Mortier/)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	EUROFINS25000008 8713 Réf. Prel : P139 R+3 1 - 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Granuleux/)	Matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (blanc)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-054155-01 Date d'émission de rapport : 16/10/2025 15:49 Page 3/21
 Dossier N° : 25KE028134 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 14/10/2025
 Référence dossier Client:1510797812/28253880/S5/1/4_28253880/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	EUROFINS25000000 2657 Réf. Prel : P140 R+3 1 - 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)(ii)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
013 (3)	EUROFINS25000008 8717 Réf. Prel : P141 R+3 1 - 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) + (jaune) ; matériau de type peinture (jaune)	MET * / BRN6	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
014 (1)	EUROFINS25000008 8715 Réf. Prel : P142 R+3 1 - 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (granulaire)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)(iii)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	EUROFINS25000008 8714 Réf. Prel : P143 R+3 1 - 2/Plafonds - (Plâtre/)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	EUROFINS25000008 8712 Réf. Prel : P144 R+3 1 - 2/Menuiseries extérieures - (Dur/)	Matériau semi-dur de type mastic (gris) + (marron)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-054155-01 Date d'émission de rapport : 16/10/2025 15:49 Page 4/21
 Dossier N° : 25KE028134 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 14/10/2025
 Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/4_28253880/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (gris) ; matériau semi-dur (blanc) (plâtreux)(iii)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	EUROFINS25000008 8711 Réf. Prel : P145 R+3 1 - 20/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) (plâtreux)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	EUROFINS25000008 8710 Réf. Prel : P146 R+3 1 - 20/Revêtements de sol - (Mortier/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (granulaire) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (blanc) (plâtreux)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019 (1)	EUROFINS25000008 8708 Réf. Prel : P147 R+3 1 - 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur (gris)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020 (3)	EUROFINS25000008 8709 Réf. Prel : P148 R+3 1 - 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris) + (beige)	MET * / BRN6	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-054155-01 Date d'émission de rapport : 16/10/2025 15:49 Page 5/21
 Dossier N° : 25KE028134 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 14/10/2025
 Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/4_28253880/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	EUROFINS25000008 8707 Réf. Prel : P149 R+3 1 - 13/Revêtements de sol - (Semi-dur/Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) + (rose) (clair)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
022	EUROFINS25000000 2650 Réf. Prel : P150 R+3 1 - 13/Revêtements de sol - (Semi-dur/Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023	EUROFINS25000000 2651 Réf. Prel : P151 R+3 1 - 7/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
024	EUROFINS25000000 2652 Réf. Prel : P152 R+3 1 - 7/Conduits	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-054155-01	Date d'émission de rapport : 16/10/2025 15:49	Page 6/21
Dossier N° : 25KE028134	Date de réception : 13/10/2025	Date d'analyse : 14/10/2025
Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/4_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	EUROFINS25000000 2658 Réf. Prel : P153 R+3 1 - 10/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	EUROFINS25000000 2659 Réf. Prel : P154 R+3 1 - 10/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Granuleux/)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	EUROFINS25000000 2660 Réf. Prel : P155 R+3 1 - 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Jaune)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) (plâtreux)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	EUROFINS25000000 2661 Réf. Prel : P156 R+3 2 - 47/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-054155-01	Date d'émission de rapport : 16/10/2025 15:49	Page 7/21
Dossier N° : 25KE028134	Date de réception : 13/10/2025	Date d'analyse : 14/10/2025
Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/4_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	EUROFINS25000000 2663 Réf. Prel : P157 R+3 2 - 46/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/Blanc)	Matériau (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (granulaire) ; matériau semi-dur (blanc) (plâtreux)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	EUROFINS25000000 2665 Réf. Prel : P158 R+3 2 - 44/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) (granulaire) ; matériau semi-dur (blanc) (plâtreux)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	EUROFINS25000000 2666 Réf. Prel : P159 R+3 2 - 42/Revêtements de sol	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) (clair) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	EUROFINS25000000 2662 Réf. Prel : P160 R+3 2 - 42/Revêtements de sol	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) (clair) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	EUROFINS25000000 2667 Réf. Prel : P161 R+3 2 - 42/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/Blanc)	Matériau semi-dur (blanc) (plâtreux)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-054155-01 Date d'émission de rapport : 16/10/2025 15:49 Page 8/21
 Dossier N° : 25KE028134 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 14/10/2025
 Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/4_28253880/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	EUROFINS25000000 2656 Réf. Prel : P162 R+3 2 - 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Jaune)	Matériau (noir) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	EUROFINS25000000 2671 Réf. Prel : P163 R+3 2 - 41/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
036	EUROFINS25000000 2672 Réf. Prel : P164 R+3 2 - 41/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	EUROFINS25000000 2673 Réf. Prel : P165 R+3 2 - 41/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-054155-01 Date d'émission de rapport : 16/10/2025 15:49 Page 9/21
 Dossier N° : 25KE028134 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 14/10/2025
 Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/4_28253880/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	EUROFINS25000000 2670 Réf. Prel : P166 R+3 2 - 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) (granulaire)(i)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039 (1)	EUROFINS25000000 2669 Réf. Prel : P167 R+3 2 - 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) (granulaire)	MET * / BRN6	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	EUROFINS25000000 2675 Réf. Prel : P168 R+3 2 - 38/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) (granulaire) ; matériau (gris) + (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
041	EUROFINS25000000 2682 Réf. Prel : P169 R+3 2 - 38/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/Gris)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-054155-01	Date d'émission de rapport : 16/10/2025 15:49	Page 10/21
Dossier N° : 25KE028134	Date de réception : 13/10/2025	Date d'analyse : 14/10/2025
Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/4_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042	EUROFINS25000000 2688 Réf. Prel : P170 R+3 2 - 38/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	EUROFINS25000000 2674 Réf. Prel : P171 R+3 2 - 27/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	EUROFINS25000000 2679 Réf. Prel : P172 R+3 2 - 27/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	EUROFINS25000000 2676 Réf. Prel : P173 R+3 2 - 27/Revêtements de sol - (Mortier/)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	EUROFINS25000000 2668 Réf. Prel : P174 R+3 2 - 27/Plafonds	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / R2CD	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-054155-01 Date d'émission de rapport : 16/10/2025 15:49 Page 11/21
 Dossier N° : 25KE028134 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 14/10/2025
 Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/4_28253880/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	EUROFINS25000000 2653 Réf. Prel : P175 R+3 2 - 33/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris)	Matériau dur (gris) (granulaire) ; matériau (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	EUROFINS25000000 2655 Réf. Prel : P176 R+3 2 - 33/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris)	Matériau dur (gris) (granulaire) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	EUROFINS25000008 8729 Réf. Prel : P177 R+3 2 - 31/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mortier/Gris, Foncé)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (granulaire) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire) ; matériau (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	EUROFINS25000008 8728 Réf. Prel : P178 R+3 2 - 31/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mortier/Gris, Foncé)	Matériau fibreux de type papier peint (marron) + (de différentes couleurs) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (granulaire) en traces	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (granulaire) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire) ; matériau (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-054155-01	Date d'émission de rapport : 16/10/2025 15:49	Page 12/21
Dossier N° : 25KE028134	Date de réception : 13/10/2025	Date d'analyse : 14/10/2025
Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/4_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051	EUROFINS25000008 8814 Réf. Prel : P179 R+3 3 - 49/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris)	Matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc)(iv)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052	EUROFINS25000008 8816 Réf. Prel : P180 R+3 2 - 32/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
053	EUROFINS25000001 7135 Réf. Prel : P181 R+2 3 - P5/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris)	Matériau dur (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	EUROFINS25000001 7136 Réf. Prel : P182 R+2 4 - P7/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris)	Matériau dur (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
055	EUROFINS25000001 7306 Réf. Prel : P183 R+2 5 - P10/Revêtements de sol - (Granulats liés/)	Matériau (gris) + (blanc) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-054155-01	Date d'émission de rapport : 16/10/2025 15:49	Page13/21
Dossier N° : 25KE028134	Date de réception : 13/10/2025	Date d'analyse : 14/10/2025
Référence dossier Client:1510797812/28253880/S5/1/4_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur (gris) (granulaire)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
056	EUROFINS25000001 7137 Réf. Prel : P184 R+2 5 - P10/Revêtements de sol - (Granulats liés/)	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau dur (gris) (granulaire) en traces	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur (gris) (granulaire)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
057	EUROFINS25000001 7307 Réf. Prel : P185 R+2 5 - P13/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Bitumineux/)	Matériau (vert) + (beige) (fibreux) ; matériau (blanc) ; matériau (gris) ; matériau (bitumineux) (noir)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058	EUROFINS25000001 7309 Réf. Prel : P186 R+2 5 - P13/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Bitumineux/)	Matériau (marron) (fibreux) ; matériau (blanc) ; matériau (bitumineux)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-054155-01 Date d'émission de rapport : 16/10/2025 15:49 Page 14/21
 Dossier N° : 25KE028134 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 14/10/2025
 Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/4_28253880/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059	EUROFINS25000001 7311 Réf. Prel : P187 RDC 3 - 17/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Bitumineux/)	Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (marron)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060	EUROFINS25000001 7310 Réf. Prel : P188 RDC 3 - 17/Plaques ondulées et planes	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / QU6T	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
061	EUROFINS25000008 8731 Réf. Prel : P190 R+2 2 - 35/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mortier/Gris, Foncé)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) (granulaire)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062	EUROFINS25000001 7312 Réf. Prel : P191 R+2 5 - P12/Revêtements de sol - (Plastique/)	Matériau souple de type revêtement de sol (rose) (clair)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-054155-01	Date d'émission de rapport : 16/10/2025 15:49	Page 15/21
Dossier N° : 25KE028134	Date de réception : 13/10/2025	Date d'analyse : 14/10/2025
Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/4_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063	EUROFINS25000001 7313 Réf. Prel : P192 R+2 5 - P12/Revêtements de sol - (Plastique/)	Matériau souple de type revêtement de sol (rose) (clair)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
064	EUROFINS25000001 7314 Réf. Prel : P193 R+2 5 - P12/Revêtements de sol	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige) + (gris) ; matériau (blanc)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
065	EUROFINS25000001 7315 Réf. Prel : P194 R+3 5 - 55/Revêtements de sol	Matériau semi-dur (fibreuse) (gris) (clair) ; matériau dur (cimentueux) (granulaire) (gris)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
066	EUROFINS25000001 7316 Réf. Prel : P195 R+3 5 - 55/Revêtements de sol	Matériau (noir) ; matériau dur (gris) (fibreuse)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
067	EUROFINS25000000 2664 Réf. Prel : P196 R+3 2 - 24/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/Blanc)	Matériau semi-dur (blanc) (plâtreux)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-054155-01 Date d'émission de rapport : 16/10/2025 15:49 Page 16/21
 Dossier N° : 25KE028134 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 14/10/2025
 Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/4_28253880/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
068	EUROFINS25000001 7319 Réf. Prel : P197 R+2 2 - 1/Revêtements de sol - (Lé/)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (rose) (granulaire) ; matériau (gris) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc) (plâtreux) ; matériau (gris) + (rose) (clair)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
069	EUROFINS25000001 7318 Réf. Prel : P198 R+2 1 - 63/Revêtements de sol - (Bitumineux/)	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (bitumineux) (rouge) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (bitumineux) (beige)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
070	EUROFINS25000001 7325 Réf. Prel : P199 R+2 1 - 63/Revêtements de sol - (Bitumineux/)	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type revêtement de sol (bitumineux) (rouge)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (bitumineux) (beige)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-054155-01 Date d'émission de rapport : 16/10/2025 15:49 Page 17/21
 Dossier N° : 25KE028134 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 14/10/2025
 Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/4_28253880/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
071	EUROFINS25000001 7326 Réf. Prel : P200 R+2 2 - 19/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtres/)	Matériau dur (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
072	EUROFINS25000001 7322 Réf. Prel : P201 R+2 1 - 60/Revêtements de sol - (Mortier/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (blanc) + (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
073	EUROFINS25000001 7324 Réf. Prel : P202 R+2 1 - 60/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtres/)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
074	EUROFINS25000000 2467 Réf. Prel : P203 R+2 2 - 1/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / R2CD	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-054155-01	Date d'émission de rapport : 16/10/2025 15:49	Page 18/21
Dossier N° : 25KE028134	Date de réception : 13/10/2025	Date d'analyse : 14/10/2025
Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/4_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / R2CD	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(iii)	MET * / F8H3	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
075	EUROFINS25000000 2654 Réf. Prel : P204 R+3 2 - 33/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais, Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
076	EUROFINS25000000 2680 Réf. Prel : P205 R+3 1 - 21/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais, Plâtre/Blanc)	Matériau (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
077	EUROFINS25000000 2683 Réf. Prel : P206 R+3 1 - 1/Revêtements de sol - (Semi-dur/Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (rouge)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-054155-01	Date d'émission de rapport : 16/10/2025 15:49	Page 19/21
Dossier N° : 25KE028134	Date de réception : 13/10/2025	Date d'analyse : 14/10/2025
Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/4_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
078	EUROFINS25000008 8815 Réf. Prel : P207 R+3 3 - 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
079	EUROFINS25000008 8809 Réf. Prel : P208 R+3 5 - 57/Menuiseries extérieures - (Dur/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
080	EUROFINS25000001 7317 Réf. Prel : P209 R+1 1 - 1/Revêtements de sol - (Semi-dur/Jaune)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
081	EUROFINS25000008 8812 Réf. Prel : P210 R+3 3 - 51/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mortier/Gris, Foncé)	Matériau dur (gris) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (foncé)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
082	EUROFINS25000008 8811 Réf. Prel : P211 R+3 5 - 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-054155-01	Date d'émission de rapport : 16/10/2025 15:49	Page 20/21
Dossier N° : 25KE028134	Date de réception : 13/10/2025	Date d'analyse : 14/10/2025
Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/4_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
083	EUROFINS25000008 8810 Réf. Prel : P212 R+3 4 - 53/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Semi-dur, Plâtreux/)	Matériau (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
084	EUROFINS25000008 8805 Réf. Prel : P213 R+2 3 - P1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (noir)(i)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
- (iii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (iv) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-054155-01

Date d'émission de rapport : 16/10/2025 15:49

Page 21/21

Dossier N° : 25KE028134

Date de réception : 13/10/2025

Date d'analyse : 14/10/2025

Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/4_28253880/5/1

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Sana Hassani
Responsable Département
Laboratoire

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour Le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922Portée disponible sur
www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Madame Iudvine HEGO

450 Rue Baden Powell

34000 MONTPELLIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01

Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04

Page 1/26

Dossier N° : 25KE026213

Date de réception : 23/09/2025

Date d'analyse : 25/09/2025

Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	EUROFINS25000001 7021 Réf. Prel : P1 RDC 2 - 11/Revêtements de sol - (Chape/)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	EUROFINS25000001 7022 Réf. Prel : P2 RDC 2 - 12/Revêtements de sol - (Chape/)	Matériau semi-dur (poudreux) (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	EUROFINS25000001 7024 Réf. Prel : P3 RDC 2 - 11/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (beige)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	EUROFINS25000001 7023 Réf. Prel : P4 RDC 2 - 12/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/)	Matériau (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (rouge)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	EUROFINS25000001 7155 Réf. Prel : P5 RDC 2 - 11/Plafonds - (Fibreux, Polystyrène/)	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01 Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04 Page 2/26
 Dossier N° : 25KE026213 Date de réception : 23/09/2025 Date d'analyse : 25/09/2025
 Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	EUROFINS25000001 7156 Réf. Prel : P6 RDC 2 - 11/Conduits - (Fibres-ciment/)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / R2CD	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
007	EUROFINS25000001 7157 Réf. Prel : P7 FACADE SUD/Menuiseries extérieures - (Dur/)	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type mastic (rose)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008	EUROFINS25000001 7158 Réf. Prel : P8 FACADE SUD/Menuiseries extérieures - (Dur/)	Matériau de type peinture (rose) ; matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (rose)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	EUROFINS25000001 7160 Réf. Prel : P9 RDC 2 - 9/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (poudreux) (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	EUROFINS25000001 7161 Réf. Prel : P10 RDC 2 - 8T/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris) + (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	EUROFINS25000001 7159 Réf. Prel : P11 RDC 2 - 8T/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (clair)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01	Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04	Page 3/26
Dossier N° : 25KE026213	Date de réception : 23/09/2025	Date d'analyse : 25/09/2025
Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	EUROFINS25000001 7173 Réf. Prel : P12 RDC 2 - 8T/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (beige)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	EUROFINS25000001 7174 Réf. Prel : P13 RDC 2 - 8T/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (gris) en traces	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	EUROFINS25000001 7164 Réf. Prel : P14 RDC 2 - 8T/Plafonds - (Plâtre/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	EUROFINS25000001 7163 Réf. Prel : P15 RDC 2 - 8T/Plafonds - (Plâtre/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016 (1)	EUROFINS25000001 7172 Réf. Prel : P16 FACADE NORD/Menuiseries extérieures - (Dur/)	Matériau semi-dur de type mastic (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	EUROFINS25000001 7171 Réf. Prel : P17 FACADE NORD/Menuiseries extérieures - (Dur/)	Matériau semi-dur de type mastic (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01 Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04 Page4/26
 Dossier N° : 25KE026213 Date de réception : 23/09/2025 Date d'analyse : 25/09/2025
 Référence dossier Client:1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	EUROFINS24000008 1552 Réf. Prel : P18 RDC 3 - 17/Revêtements de sol - (Mortier/)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	EUROFINS24000008 1553 Réf. Prel : P19 RDC 3 - 17/Revêtements de sol - (Mortier/)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	EUROFINS24000008 1554 Réf. Prel : P20 RDC 3 - 17/Revêtements de sol - (Mortier/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (granulaire) (beige) ; matériau (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021 (2)	EUROFINS24000008 1479 Réf. Prel : P21 RDC 3 - 17/Revêtements de sol - (Mortier/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (foncé) ; matériau (gris)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	EUROFINS25000001 7175 Réf. Prel : P22 RDC 3 - 17/Revêtements de sol - (Mortier/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (gris) (foncé)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	EUROFINS24000008 1551 Réf. Prel : P23 RDC 3 - 17/Revêtements de sol - (Mortier/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01	Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04	Page5/26
Dossier N° : 25KE026213	Date de réception : 23/09/2025	Date d'analyse : 25/09/2025
Référence dossier Client:1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	EUROFINS24000008 1478 Réf. Prel : P24 RDC 3 - 17/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	EUROFINS24000008 1477 Réf. Prel : P25 RDC 4 - 20/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	EUROFINS25000001 7190 Réf. Prel : P26 RDC 5 - 22/Conduits - (Fibres-ciment/)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc)(i)	MOLP * / QU6T	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
027 (2)	EUROFINS24000008 1558 Réf. Prel : P27 RDC 5 - 25/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Mortier/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028 (2)	EUROFINS24000008 1555 Réf. Prel : P28 RDC 5 - 25/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Mortier/)	Matériau (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01 Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04 Page 6/26
 Dossier N° : 25KE026213 Date de réception : 23/09/2025 Date d'analyse : 25/09/2025
 Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	EUROFINS24000008 1556 Réf. Prel : P29 RDC 5 - 23/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Semi-dur, Plâtreux/)	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
030	EUROFINS24000008 1557 Réf. Prel : P30 RDC 5 - 23/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Semi-dur, Plâtreux/)	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
031	EUROFINS25000001 7152 Réf. Prel : P31 RDC 5 - 23/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Mortier/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (blanc)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
032	EUROFINS25000001 7153 Réf. Prel : P32 RDC 5 - 23/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Mortier/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
033	EUROFINS25000001 7154 Réf. Prel : P33 RDC 3 - 17/Plaques ondulées et planes	Matériau dur de type plaque (fibreuse) (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01 Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04 Page 7/26
 Dossier N° : 25KE026213 Date de réception : 23/09/2025 Date d'analyse : 25/09/2025
 Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	EUROFINS25000001 7162 Réf. Prel : P34 RDC 3 - 14/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
035	EUROFINS25000001 7168 Réf. Prel : P35 RDC 3 - 14/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
036	EUROFINS25000001 7167 Réf. Prel : P36 RDC 3 - 14/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
037	EUROFINS25000001 7165 Réf. Prel : P37 RDC 3 - 14/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (foncé)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
038	EUROFINS25000001 7166 Réf. Prel : P38 RDC 3 - 14/Revêtements de sol - (Mortier/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01 Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04 Page 8/26
 Dossier N° : 25KE026213 Date de réception : 23/09/2025 Date d'analyse : 25/09/2025
 Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	EUROFINS25000001 7187 Réf. Prel : P39 RDC 3 - 14/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	EUROFINS25000001 7169 Réf. Prel : P40 RDC 3 - 14/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	EUROFINS25000001 7189 Réf. Prel : P41 RDC 2 - 13/Plafonds - (Plâtre/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	EUROFINS25000001 7188 Réf. Prel : P42 RDC 2 - 13/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	EUROFINS25000001 7151 Réf. Prel : P43 RDC 2 - 13/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	EUROFINS25000001 7040 Réf. Prel : P44 SOUS-SOL 2 - 11/Revêtements de sol - (Mortier/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01	Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04	Page 9/26
Dossier N° : 25KE026213	Date de réception : 23/09/2025	Date d'analyse : 25/09/2025
Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	EUROFINS25000001 7042 Réf. Prel : P45 SOUS-SOL 2 - 11/Revêtements de sol - (Mortier/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	EUROFINS25000001 7043 Réf. Prel : P46 SOUS-SOL 2 - 11/Revêtements de sol - (Mortier/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	EUROFINS25000001 7046 Réf. Prel : P47 SOUS-SOL 2 - 11/Menuiseries extérieures - (Dur/)	Matériau semi-dur de type mastic (gris) + (marron) ; matériau de type peinture (rose)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	EUROFINS25000001 7194 Réf. Prel : P48 SOUS-SOL 3 - 13/Menuiseries extérieures - (Dur/)	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	EUROFINS25000001 7147 Réf. Prel : P49 SOUS-SOL 2 - 11/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	EUROFINS25000001 7148 Réf. Prel : P51 SOUS-SOL 2 - 11/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01	Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04	Page 10/26
Dossier N° : 25KE026213	Date de réception : 23/09/2025	Date d'analyse : 25/09/2025
Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051	EUROFINS25000001 7044 Réf. Prel : P52 SOUS-SOL 2 - 11/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Semi-dur, Plâtreux/)	Matériau dur (cémenteux) (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052 (2)	EUROFINS25000001 7045 Réf. Prel : P53 SOUS-SOL 2 - 11/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Semi-dur, Plâtreux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) (clair)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	EUROFINS25000001 7149 Réf. Prel : P54 SOUS-SOL 3 - 12/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/)	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	EUROFINS25000001 7150 Réf. Prel : P55 SOUS-SOL 3 - 12/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (beige)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
055	EUROFINS24000008 1466 Réf. Prel : P56 SOUS-SOL 3 - 12/Revêtements de sol - (Mortier/)	Matériau semi-dur (gris) (clair) ; matériau dur (cémenteux) (gris) (foncé)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01	Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04	Page 11/26
Dossier N° : 25KE026213	Date de réception : 23/09/2025	Date d'analyse : 25/09/2025
Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056	EUROFINS24000008 1467 Réf. Prel : P57 SOUS-SOL 3 - 12/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
057	EUROFINS24000008 1468 Réf. Prel : P58 SOUS-SOL 3 - 12/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (granulaire) (gris) + (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058	EUROFINS24000008 1469 Réf. Prel : P59 SOUS-SOL 3 - 12/Revêtements de sol - (Mortier/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (granulaire) (beige) + (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (clair)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (granulaire) (gris) (foncé)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
059 (2)	EUROFINS24000008 1470 Réf. Prel : P60 SOUS-SOL 3 - 12/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01 Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04 Page 12/26
 Dossier N° : 25KE026213 Date de réception : 23/09/2025 Date d'analyse : 25/09/2025
 Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
060 (2)	EUROFINS24000008 1471 Réf. Prel : P61 SOUS-SOL 3 - 12/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
061	EUROFINS24000008 1473 Réf. Prel : P62 SOUS-SOL 3 - 12/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
062	EUROFINS24000008 1474 Réf. Prel : P63 SOUS-SOL 3 - 12/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
063	EUROFINS24000008 1476 Réf. Prel : P64 SOUS-SOL 1 - 5/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Granuleux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
064	EUROFINS25000001 7176 Réf. Prel : P65 SOUS-SOL 1 - 5/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Granuleux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01	Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04	Page13/26
Dossier N° : 25KE026213	Date de réception : 23/09/2025	Date d'analyse : 25/09/2025
Référence dossier Client:1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
065	EUROFINS25000001 7177 Réf. Prel : P66 SOUS-SOL 1 - 4/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
066	EUROFINS24000008 1475 Réf. Prel : P67 SOUS-SOL 1 - 3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) (clair) ; matériau (noir)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
067	EUROFINS25000001 7179 Réf. Prel : P68 SOUS-SOL 1 - 3/Menuiseries extérieures - (Mou, Fibreux/)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
068	EUROFINS25000001 7178 Réf. Prel : P69 SOUS-SOL 1 - 3/Menuiseries extérieures - (Mou, Fibreux/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
069 (2)	EUROFINS25000001 7180 Réf. Prel : P70 RDC 1 - 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) (granulaire) ; matériau (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01	Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04	Page 14/26
Dossier N° : 25KE026213	Date de réception : 23/09/2025	Date d'analyse : 25/09/2025
Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
070	EUROFINS25000001 7182 Réf. Prel : P71 RDC 1 - 4/Revêtements de sol - (Mortier/)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
071	EUROFINS25000001 7181 Réf. Prel : P72 RDC 1 - 4/Revêtements de sol - (Mortier/)	Matériau (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
072	EUROFINS24000008 1463 Réf. Prel : P73 RDC 1 - 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
073	EUROFINS24000008 1458 Réf. Prel : P74 RDC 1 - 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
074	EUROFINS25000001 7183 Réf. Prel : P75 RDC 1 - 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/)	Matériau de type peinture (blanc) + (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01	Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04	Page 15/26
Dossier N° : 25KE026213	Date de réception : 23/09/2025	Date d'analyse : 25/09/2025
Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
075	EUROFINS24000008 1465 Réf. Prel : P76 RDC 1 - 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
076	EUROFINS24000008 1464 Réf. Prel : P77 RDC 1 - 4/Revêtements de sol - (Plâtreux/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
077	EUROFINS24000008 1460 Réf. Prel : P78 RDC 1 - 4/Revêtements de sol - (Plâtreux/)	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
078 (3)	EUROFINS25000001 7184 Réf. Prel : P79 RDC 1 - 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
079 (2)	EUROFINS25000001 7185 Réf. Prel : P80 RDC 1 - 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01	Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04	Page 16/26
Dossier N° : 25KE026213	Date de réception : 23/09/2025	Date d'analyse : 25/09/2025
Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
080	EUROFINS24000008 1461 Réf. Prel : P81 RDC 1 - 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (beige)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
081	EUROFINS25000001 7186 Réf. Prel : P82 RDC 1 - 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
082	EUROFINS25000000 2496 Réf. Prel : P83 RDC 1 - 1/Plafonds - (Plâtre/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (blanc)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
083	EUROFINS25000000 2497 Réf. Prel : P84 RDC 1 - 3/Plafonds - (Plâtre/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
084	EUROFINS25000000 2484 Réf. Prel : P85 RDC 1 - 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau de type peinture (vert) + (blanc) + (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
085	EUROFINS25000000 2495 Réf. Prel : P86 RDC 1 - 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau (noir) + (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01 Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04 Page 17/26
 Dossier N° : 25KE026213 Date de réception : 23/09/2025 Date d'analyse : 25/09/2025
 Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
086 (2)	EUROFINS25000000 2486 Réf. Prel : P87 R+1 1 - 1/Revêtements de sol - (Plâtreux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) + (gris) (clair) ; matériau (noir)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
087	EUROFINS25000000 2487 Réf. Prel : P88 R+1 1 - 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc) ; matériau (gris) (ii)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type papier peint (orange)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
088	EUROFINS25000000 2488 Réf. Prel : P89 R+1 1 - 1/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/)	Matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
089	EUROFINS25000000 2492 Réf. Prel : P90 R+1 1 - 63/Cloisons (légères et préfabriquées)	Matériau fibreux de type papier peint (rose)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type papier peint (beige)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01	Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04	Page 18/26
Dossier N° : 25KE026213	Date de réception : 23/09/2025	Date d'analyse : 25/09/2025
Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
090	EUROFINS25000000 2494 Réf. Prel : P91 R+1 1 - 65/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (poudreux) (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
091	EUROFINS25000000 2491 Réf. Prel : P92 R+1 1 - 65/Revêtements de sol - (Lé/)	Matériau souple de type revêtement de sol (noir) + (rouge) (fibreuse)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
092	EUROFINS25000000 2490 Réf. Prel : P93 R+1 1 - 65/Revêtements de sol - (Lé/)	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (beige) ; matériau (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
093	EUROFINS25000000 2489 Réf. Prel : P94 R+1 1 - 67/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
094	EUROFINS25000000 2493 Réf. Prel : P95 R+1 1 - 67/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01	Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04	Page 19/26
Dossier N° : 25KE026213	Date de réception : 23/09/2025	Date d'analyse : 25/09/2025
Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
095	BV3JK6480 Réf. Prel : P96 R+1 1 - 67/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
096	EUROFINS24000008 1455 Réf. Prel : P97 R+1 1 - 9/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
097	EUROFINS24000008 1456 Réf. Prel : P98 R+1 1 - 10/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
098	EUROFINS24000008 1457 Réf. Prel : P99 R+1 1 - 10/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01	Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04	Page 20/26
Dossier N° : 25KE026213	Date de réception : 23/09/2025	Date d'analyse : 25/09/2025
Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
099	EUROFINS24000008 1462 Réf. Prel : P100 R+1 1 - 8/Plafonds - (Plâtre/)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
100	EUROFINS25000001 7193 Réf. Prel : P101 R+1 1 - 8/Menuiseries extérieures - (Mou, Fibreux/)	Matériau semi-dur de type mastic (beige) + (marron)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
101	EUROFINS24000008 1561 Réf. Prel : P102 R+1 1 - 12/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtres/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (collant) (blanc)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (clair)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
102	EUROFINS24000008 1564 Réf. Prel : P103 R+1 2 - 1/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
103	EUROFINS24000008 1562 Réf. Prel : P104 R+1 2 - 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtres/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (plâtres) (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01	Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04	Page 21/26
Dossier N° : 25KE026213	Date de réception : 23/09/2025	Date d'analyse : 25/09/2025
Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
104	EUROFINS24000008 1563 Réf. Prel : P105 R+1 2 - 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
105	EUROFINS24000008 1567 Réf. Prel : P106 R+1 2 - 45/Revêtements de sol - (Mortier/)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (foncé)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
106	EUROFINS24000008 1566 Réf. Prel : P107 R+1 2 - 45/Revêtements de sol	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type carrelage, faïence (granulaire) (blanc)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
107 (2)	EUROFINS24000008 1568 Réf. Prel : P108 R+1 2 - 47/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/)	Matériau dur (cimenteux) (gris)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
108	EUROFINS24000008 1569 Réf. Prel : P109 R+1 2 - 47/Baignoires - (Semi-dur/)	Matériau (jaune) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
109	EUROFINS24000008 1570 Réf. Prel : P110 R+1 2 - 1/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/)	Matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (blanc)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01	Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04	Page 22/26
Dossier N° : 25KE026213	Date de réception : 23/09/2025	Date d'analyse : 25/09/2025
Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
110	EUROFINS24000008 1571 Réf. Prel : P111 R+1 2 - 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Lissé/)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
111	EUROFINS24000008 1559 Réf. Prel : P112 R+1 2 - 1/Plafonds - (Plâtre/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
112	EUROFINS24000008 1560 Réf. Prel : P113 R+1 2 - 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
113	EUROFINS24000008 1577 Réf. Prel : P114 R+1 2 - 1/Revêtements de sol - (Semi-dur/Jaune)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
114	EUROFINS24000008 1454 Réf. Prel : P115 R+1 2 - 39/Revêtements de sol - (Lé/)	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01	Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04	Page 23/26
Dossier N° : 25KE026213	Date de réception : 23/09/2025	Date d'analyse : 25/09/2025
Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
115	EUROFINS24000008 1572 Réf. Prel : P116 R+1 2 - 39/Revêtements de sol - (Toile/)	Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) + (gris) (foncé)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
116	BV3JK6483 Réf. Prel : P117 R+1 2 - 39/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type papier peint (beige)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
117	EUROFINS24000008 1573 Réf. Prel : P118 R+1 2 - 44/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Epais/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
118	EUROFINS24000008 1574 Réf. Prel : P119 R+1 2 - 44/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Epais/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01 Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04 Page 24/26
 Dossier N° : 25KE026213 Date de réception : 23/09/2025 Date d'analyse : 25/09/2025
 Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
119	EUROFINS24000008 1575 Réf. Prel : P120 R+1 2 - 1/Revêtements de sol - (Semi-dur/Jaune)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
120	EUROFINS24000008 1576 Réf. Prel : P121 R+1 2 - 1/Revêtements de sol - (Noir)	Matériau (vert) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
121	BV3JK6482 Réf. Prel : P122 R+1 2 - 39/Revêtements de sol - (Noir)	Matériau souple (vert)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
122	BV3JK6484 Réf. Prel : P123 R+1 2 - 24/Menuiseries extérieures - (Mou, Fibreux/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01	Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04	Page 25/26
Dossier N° : 25KE026213	Date de réception : 23/09/2025	Date d'analyse : 25/09/2025
Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
123	BV3JK6486 Réf. Prel : P124 R+1 2 - 26/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
124 (4)	BV3JK6481 Réf. Prel : P125 R+1 2 - 26/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
125	BV3JK6487 Réf. Prel : P126 R+1 2 - 26/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
126	BV3JK6488 Réf. Prel : P127 R+1 2 - 36/Revêtements de sol - (Bitumineux/)	Matériau (gris) ; matériau souple de type dalle de sol (collant) (jaune) + (orange) + (noir)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
127	BV3JK6545 Réf. Prel : P128 R+1 2 - 36/Revêtements de sol - (Bitumineux/)	Matériau (gris) ; matériau souple de type dalle de sol (collant) (fibreuse) (jaune) + (orange) + (noir)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (3) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
- (4) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Observation(s) couche(s)

- (i) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-051494-01

Date d'émission de rapport : 29/09/2025 9:04

Page 26/26

Dossier N° : 25KE026213

Date de réception : 23/09/2025

Date d'analyse : 25/09/2025

Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/2_28253880/5/1

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Marie Vigouroux
Chef(fe) de Groupe Vergèze

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 26 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Madame Iudvine HEGO

450 Rue Baden Powell

34000 MONTPELLIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-055293-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2025 18:19

Page1/3

Dossier N° : 25KE029290

Date de réception : 22/10/2025

Date d'analyse : 23/10/2025

Référence dossier Client:1510797812/28253880/S5/1/5_28253880/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	EUROFINS25000008 8843 Réf. Prel : P214 FACADE NORD/Façades lourdes y compris poteaux - (Epais/)	Matériau semi-dur (gris) (clair) (granulaire)	MET * / WLA6	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	EUROFINS25000008 8835 Réf. Prel : P215 FACADE NORD/Façades lourdes y compris poteaux - (Epais/)	Matériau semi-dur (gris) (clair) (granulaire)	MET * / WLA6	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	EUROFINS25000008 8844 Réf. Prel : P217 RDC 4 - 20/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment (gris) (granulaire) en traces(i)	MET * / BRN6	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type béton (granulaire) (gris)	MET * / BRN6	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004 (1)	EUROFINS25000008 8836 Réf. Prel : P218 RDC 4 - 21/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) (granulaire) ; matériau (beige) ; matériau de type peinture (gris)	MET * / BRN6	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-055293-01 Date d'émission de rapport : 24/10/2025 18:19 Page 2/3
 Dossier N° : 25KE029290 Date de réception : 22/10/2025 Date d'analyse : 23/10/2025
 Référence dossier Client: 1510797812/28253880/S5/1/5_28253880/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005 (1)	EUROFINS25000008 8733 Réf. Prel : P219 R+2 2 - 32/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (granulaire)	MET * / WLA6	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
006 (1)	EUROFINS25000008 8732 Réf. Prel : P220 R+2 2 - 32/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/)	Matériau (plâtreux) (blanc) + (beige) (clair) + (gris) (clair) ; matériau semi-dur (beige) (granulaire)	MET * / WLA6	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5922
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-055293-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2025 18:19

Page3/3

Dossier N° : 25KE029290

Date de réception : 22/10/2025

Date d'analyse : 23/10/2025

Référence dossier Client:1510797812/28253880/S5/1/5_28253880/5/1

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Sana Hassani
Responsable Département
Laboratoire

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour Le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922Portée disponible sur
www.cofrac.fr