



AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE INDRE ET LOIRE

116 rue Ronsard
37100 TOURS
Tel : 0246232600
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS 11

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW032465
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 23/04/2024
Référence mandataire : EFS 2
boulevard Tonnelé, TOURS

DÉSIGNATION DU BIEN

EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS
2 Boulevard Tonnelé
37000 TOURS

PROPRIÉTAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS
HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS 11

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 2 Boulevard Tonnellé 37000 TOURS

Référence client : EFS 2 boulevard Tonnellé, TOURS

Désignation : EFS 2 boulevard Tonnellé, TOURS

Date de construction : En 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : BOUCHER ERIC

Accompagnateur : ()

Date de repérage : 23/04/2024

Numéro attestation : 1315

Délivré le : 08/12/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCP – 23 bis rue Thomas Edison 33610 CANEJAN



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS 11

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS 11

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 30/04/2024

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 30/04/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D - Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 2 (Dégagement 1)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 3 (Local 1006)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 5 (Local 1008)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 6 (Local 1010)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 7 (Local 1042)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 8 (Local 1041)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 9 (Local 1044)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 11 (Local 1004)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 12 (Local 1003)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 13 (Local 1002)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 14 (Local 1012)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 15 (Local 1014)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 17 (Local 1013)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 19 (Local 1009)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 22 (Local 1028)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 23 (Local 1027)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 24 (Local 1026)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 25 (Local 1034)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 28 (Local 1031)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)

R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 31 (Local 1061)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 32 (Local 1062)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 33 (Local 1063)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 34 (Local 1073)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 35 (Local 1072)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 36 (Local 1071)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 37 (Local 1070)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 38 (1060-Circulation)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 39 (Local 1069)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 40 (Local 1068)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)
RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)
RDC-Bâtiment EFS - Vol 44 (Local R091)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)
RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)
RDC-Bâtiment EFS - Vol 48 (Local R095)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 49 (Local R096)
RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
R+1-Bâtiment EFS - Vol 21 (Local 1039)	Moyen investigation non mis a disposition	Ensemble du volume Chambre froide enco en fonctionnement

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Demande de DAT+PAT pour futurs travaux de réhabilitation des locaux au RDC et R+1 du bâtiment EFS, suivant le descriptif et les plans fournis par le donneur d'ordre. Au total, 49 locaux et zones impactés par les futurs travaux.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Les zones impactées par les travaux sont celles désignées dans le BT (citées ci-dessus) ainsi que sur les plans fournis, et prédéfinies par le Donneur d'Ordre, à savoir: RDC et R+1 du bâtiment EFS, soit 49 locaux et zones impactés.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
--	--------------------	--------	--------------

Parois verticales intérieures
et enduits

R+1-Bâtiment EFS

Vol 1 (Local 1007) - Vol 2
(Dégagement 1) - Vol 3 (Local
1006) - Vol 4
(1001-Circulation) - Vol 5
(Local 1008) - Vol 6 (Local
1010) - Vol 7 (Local 1042) -
Vol 8 (Local 1041) - Vol 9
(Local 1044) - Vol 10 (Local
1043) - Vol 11 (Local 1004) -
Vol 12 (Local 1003) - Vol 13
(Local 1002) - Vol 14 (Local
1012) - Vol 15 (Local 1014) -
Vol 16 (Local 1015) - Vol 17
(Local 1013) - Vol 18 (Local
1011) - Vol 19 (Local 1009) -
Vol 20 (1025-Circulation) - Vol
22 (Local 1028) - Vol 23
(Local 1027) - Vol 24 (Local
1026) - Vol 25 (Local 1034) -
Vol 26 (Local 1029) - Vol 27
(Local 1032) - Vol 28 (Local
1031) - Vol 29 (Local 1051) -
Vol 30 (Local 1074) - Vol 31
(Local 1061) - Vol 32 (Local
1062) - Vol 33 (Local 1063) -
Vol 34 (Local 1073) - Vol 35
(Local 1072) - Vol 36 (Local
1071) - Vol 37 (Local 1070) -
Vol 38 (1060-Circulation) - Vol
39 (Local 1069) - Vol 41
(Local 1067) - Vol 52
(Extérieur)

Plafond et faux-plafonds	R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 4 (1001-Circulation) - Vol 5 (Local 1008) - Vol 6 (Local 1010) - Vol 7 (Local 1042) - Vol 8 (Local 1041) - Vol 9 (Local 1044) - Vol 10 (Local 1043) - Vol 11 (Local 1004) - Vol 12 (Local 1003) - Vol 13 (Local 1002) - Vol 14 (Local 1012) - Vol 15 (Local 1014) - Vol 16 (Local 1015) - Vol 17 (Local 1013) - Vol 18 (Local 1011) - Vol 19 (Local 1009) - Vol 20 (1025-Circulation) - Vol 22 (Local 1028) - Vol 23 (Local 1027) - Vol 24 (Local 1026) - Vol 25 (Local 1034) - Vol 26 (Local 1029) - Vol 27 (Local 1032) - Vol 28 (Local 1031) - Vol 29 (Local 1051) - Vol 30 (Local 1074) - Vol 31 (Local 1061) - Vol 32 (Local 1062) - Vol 33 (Local 1063) - Vol 34 (Local 1073) - Vol 35 (Local 1072) - Vol 36 (Local 1071) - Vol 37 (Local 1070) - Vol 38 (1060-Circulation) - Vol 39 (Local 1069) - Vol 40 (Local 1068) - Vol 41 (Local 1067)
Revêtement de mur	R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 5 (Local 1008) - Vol 6 (Local 1010) - Vol 15 (Local 1014) - Vol 16 (Local 1015) - Vol 18 (Local 1011) - Vol 20 (1025-Circulation) - Vol 22 (Local 1028) - Vol 23 (Local 1027) - Vol 24 (Local 1026) - Vol 25 (Local 1034) - Vol 26 (Local 1029) - Vol 27 (Local 1032) - Vol 28 (Local 1031) - Vol 40 (Local 1068) - Vol 41 (Local 1067)

Revêtement de sol	R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 4 (1001-Circulation) - Vol 5 (Local 1008) - Vol 6 (Local 1010) - Vol 7 (Local 1042) - Vol 8 (Local 1041) - Vol 9 (Local 1044) - Vol 10 (Local 1043) - Vol 11 (Local 1004) - Vol 12 (Local 1003) - Vol 13 (Local 1002) - Vol 15 (Local 1014) - Vol 16 (Local 1015) - Vol 17 (Local 1013) - Vol 18 (Local 1011) - Vol 19 (Local 1009) - Vol 20 (1025-Circulation) - Vol 22 (Local 1028) - Vol 23 (Local 1027) - Vol 24 (Local 1026) - Vol 25 (Local 1034) - Vol 26 (Local 1029) - Vol 27 (Local 1032) - Vol 28 (Local 1031) - Vol 29 (Local 1051) - Vol 30 (Local 1074) - Vol 31 (Local 1061) - Vol 32 (Local 1062) - Vol 33 (Local 1063) - Vol 34 (Local 1073) - Vol 35 (Local 1072) - Vol 36 (Local 1071) - Vol 37 (Local 1070) - Vol 38 (1060-Circulation) - Vol 39 (Local 1069) - Vol 40 (Local 1068) - Vol 41 (Local 1067)
Conduits, canalisations et équipements	R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)
Parois verticales intérieures et enduits	RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077) - Vol 43 (Local R090) - Vol 44 (Local R091) - Vol 45 (Local R092) - Vol 46 (Local R093) - Vol 47 (Local R094) - Vol 48 (Local R095) - Vol 49 (Local R096) - Vol 50 (Cage escalier) - Vol 51 (R039-Attente)
Plafond et faux-plafonds	RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077) - Vol 43 (Local R090) - Vol 44 (Local R091) - Vol 45 (Local R092) - Vol 46 (Local R093) - Vol 47 (Local R094) - Vol 48 (Local R095) - Vol 49 (Local R096)
Revêtement de mur	RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077) - Vol 43 (Local R090) - Vol 44 (Local R091) - Vol 45 (Local R092) - Vol 46 (Local R093) - Vol 47 (Local R094) - Vol 48 (Local R095) - Vol 49 (Local R096)

Revêtement de sol	RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077) - Vol 43 (Local R090) - Vol 44 (Local R091) - Vol 45 (Local R092) - Vol 46 (Local R093) - Vol 47 (Local R094) - Vol 48 (Local R095) - Vol 49 (Local R096) - Vol 50 (Cage escalier) - Vol 51 (R039-Attente)
Equipements divers et accessoires	RDC-Bâtiment EFS	Vol 50 (Cage escalier)
Toiture et étanchéité	R+1-Bâtiment EFS	Vol 52 (Extérieur)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant.

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 26 (Local 1029)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit	P39

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en oeuvre
Vol 44 (Local R091)	Reprise d'étanchéité	Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)	Investigations complémentaires lors de leurs déposes.	
Vol 45 (Local R092)	Reprise d'étanchéité	Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)	Investigations complémentaires lors de leurs déposes.	
Vol 42 (Local R077)	Reprise d'étanchéité	Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)	Investigations complémentaires lors de leurs déposes.	
Vol 46 (Local R093)	Reprise d'étanchéité	Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)	Investigations complémentaires lors de leurs déposes.	
Vol 47 (Local R094)	Reprise d'étanchéité	Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)	Investigations complémentaires lors de leurs déposes.	
Vol 27 (Local 1032)	Reprise d'étanchéité	Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)	Investigations complémentaires lors de leurs déposes.	

Vol 28 (Local 1031)	Reprise d'étanchéité	Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)	Investigations complémentaires lors de leurs déposes.
Vol 26 (Local 1029)	Reprise d'étanchéité	Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)	Investigations complémentaires lors de leurs déposes.
R+1-Bâtiment EFS - Vol 21 (Local 1039)		Moyen investigation non mis a disposition	Ensemble du volume Chambre froide encore en fonctionnement

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

- Des investigations approfondies concernant l'ensemble des installations électriques (câbles et équipements) n'ont pu être réalisées sans réception préalable d'un PV de consignation.
- Les équipements coupe-feu n'ont pas été visés par le présent repérage, leur sondage pouvant entraîner une rupture de leur fonction coupe-feu en cas d'incendie.
- Les joints de menuiseries entre dormant et structure du bâti n'ont pu être sondés du fait de la forte détérioration destructive à réaliser en milieu occupé.
- Les plots de colle de plaque de plâtre n'ont pu être sondés du fait de l'importance des dégradations occasionnées pour l'accessibilité à ces éléments en milieu actif.
- Les investigations approfondies des gaines techniques ne peuvent être menées sans notion destructive importante.
- Le rapport de repérage se limite aux matériaux détaillés dans le document de synthèse fourni par le donneur d'ordre.
- L'ensemble des trémies et machineries d'ascenseurs n'a pas été visité lors de nos investigations, ces parties de locaux nécessitant la présence d'un ascensoriste.
- Les gaines, coffres, murs, cheminées, plafonds et cloisons en place ont été visités ponctuellement ; le repérage peut être complété si besoin au cours des travaux de démolition ou après dépose des éléments empêchant leur visite complète.
- Les investigations approfondies des coffrages ne peuvent être menées sans notion destructive importante.
- Se référer aux parties de locaux non visitées et aux impossibilités techniques.
- Les cloisons peuvent contenir des joints de pieds et têtes mais ne peuvent-être sondés sans notion destructive importante.
- En cas de découverte de Matériaux ou Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) non repérés dans ce présent rapport, lors de la phase de travaux, il conviendra de faire réaliser des sondages ou des prélèvements complémentaires ou de considérer ces éléments comme contenant de l'amiante.
- Les sols ont été sondés sur toute l'épaisseur dans chaque local sur 1 point de sondage. Notre sondage ne pouvant pas être exhaustif sur l'ensemble de la surface sans la dépose complète des premières couches de matériaux, il conviendra d'être vigilant lors des travaux. Dans le cas de découverte de colle noire hétérogène découverte lors des travaux, a défaut de prélèvements complémentaires, il faudra la considérer comme contenant de l'amiante.
- Pour des raisons d'accessibilité, les réseaux enterrés n'ont pu être repérés. Des conduits en fibres-ciment ont pu être utilisés.
- Aucun prélèvement effectué sur les joints des Porte Coupe-Feu, Clapet CF, Imposte CF et sur les parties mécaniques de l'ascenseur (Garniture de freins, etc), ceci afin de ne pas altérer à leurs fonctions. - Plénums des faux-plafonds : Les faux-plafonds compris dans le périmètre de notre mission de repérage ont fait l'objet d'investigations par sondage. Sans une

dépose complète de ceux-ci il n'est pas possible d'avoir une vision exhaustive des plénums et des éléments pouvant être présents dans ceux-ci. Cependant, les plénums ont tous été investigués et il n'a pas été repéré des MPSCA sur l'ensemble de ceux-ci (Sous-faces des planchers et longrines en béton, réseaux AEP et ventilations en inox et gaines isolantes noires en mousse.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Toiture et étanchéité**
- 2 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 3 - Plafond et faux-plafonds**
- 4 - Revêtement de sol**
- 5 - Revêtement de mur**
- 6 - Conduits, canalisations et équipements**
- 7 - Equipements divers et accessoires**

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 52 (Extérieur)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P99	Réalisation d'un prélèvement	Complexe d'étanchéité en surface de l'acrotère.	002EW032465 n°99 - 2 - 002EW032465 n°99 - 4	P99	Shingle - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 52 (Extérieur)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	P100	Réalisation d'un prélèvement	Bardeau aluminisé sur acrotère.	002EW032465 n°100 - 2 - 002EW032465 n°100 - 4	P100	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 52 (Extérieur)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100	Bardeau aluminisé sur acrotère.	002EW032465 n°100 - 2 - 002EW032465 n°100 - 4	P100	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P1	Réalisation d'un prélèvement	Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton.	002EW032465 n°1 - 2	P1	Matériau / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton.	002EW032465 n°1 - 2	P1	Matériau / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton.	002EW032465 n°1 - 2	P1	Matériau / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 8 (Local 1041)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton.	002EW032465 n°1 - 2	P1	Matériau / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 8 (Local 1041)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton.	002EW032465 n°1 - 2	P1	Matériau / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton.	002EW032465 n°1 - 2	P1	Matériau / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton.	002EW03246 5 n°1 - 2	P1	Matériau / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton.	002EW03246 5 n°1 - 2	P1	Matériau / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton.	002EW03246 5 n°1 - 2	P1	Matériau / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042) - Vol 8 (Local 1041) - Vol 9 (Local 1044) - Vol 11 (Local 1004) - Vol 4 (1001-Circulation) - Vol 3 (Local 1006)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S36 - S37 - S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton.	002EW 03246 5 n°1 - 2	P1	Matériau / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Menuiseries	Mastic vitrier	P2	Réalisation d'un prélèvement	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Menuiseries	Mastic vitrier	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Menuiseries	Mastic vitrier	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Menuiseries	Mastic vitrier	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Menuiseries	Mastic vitrier	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Menuiseries	Mastic vitrier	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Menuiseries	Mastic vitrier	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Menuiseries	Mastic vitrier	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Menuiseries	Mastic vitrier	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Menuiseries	Mastic vitrier	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Menuiseries	Mastic vitrier	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Menuiseries	Mastic vitrier	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Menuiseries	Mastic vitrier	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Menuiseries	Mastic vitrier	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Menuiseries	Mastic vitrier	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Menuiseries	Mastic vitrier	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Menuiseries	Mastic vitrier	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 13 (Local 1002)	Menuiseries	Mastic vitrier	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 13 (Local 1002)	Menuiseries	Mastic vitrier	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 19 (Local 1009)	Menuiseries	Mastic vitrier	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Menuiseries	Mastic vitrier	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Menuiseries	Mastic vitrier	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Menuiseries	Mastic vitrier	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Menuiseries	Mastic vitrier	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Menuiseries	Mastic vitrier	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Menuiseries	Mastic vitrier	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043) - Vol 9 (Local 1044) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 1 (Local 1007) - Vol 11 (Local 1004) - Vol 12 (Local 1003) - Vol 13 (Local 1002) - Vol 19 (Local 1009) - Vol 18 (Local 1011) - Vol 29 (Local 1051)	Menuiseries	Mastic vitrier	S6 - S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW	P2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
				- S8 -			03246				
				S39 -			5 n°2 -				
				S40 -			2 -				
				S41 -			002EW				
				S42 -			03246				
				S43 -			5 n°2 -				
				S44 -			4				
				S45 -							
				S46 -							
				S74 -							
				S75 -							
				S76 -							
				S77 -							
				S78 -							
				S79 -							
				S80 -							
				S147 -							
				S148 -							
				S149 -							
				S150 -							
				S151 -							
				S247 -							
				S248							
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P3	Réalisation d'un prélèvement	Joint de structure en plâtre.	002EW	P3	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
							03246				
							5 n°3 -				
							2 -				
							002EW				
							03246				
							5 n°3 -				
							4				

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 13 (Local 1002)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 13 (Local 1002)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 19 (Local 1009)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW03246 5 n°3 - 2 - 002EW03246 5 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043) - Vol 9 (Local 1044) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 1 (Local 1007) - Vol 11 (Local 1004) - Vol 12 (Local 1003) - Vol 13 (Local 1002) - Vol 18 (Local 1011) - Vol 19 (Local 1009) - Vol 29 (Local 1051)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S9 - S10 - S11 - S47 - S48 - S49 - S50 - S51 - S52 - S53 - S54 - S81 - S82 - S83 - S84 - S85 - S86 - S87 - S152 - S153 - S154 - S155 - S156 - S249 - S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW03246 5 n°3 - 2 - 002EW03246 5 n°3 - 4	P3	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P4	Réalisation d'un prélèvement	Enduit de débouillage sur poteau et longrine béton.	002EW032465 n°4 - 2 - 002EW032465 n°4 - 4	P4	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit de débouillage sur poteau et longrine béton.	002EW032465 n°4 - 2 - 002EW032465 n°4 - 4	P4	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit de débouillage sur poteau et longrine béton.	002EW032465 n°4 - 2 - 002EW032465 n°4 - 4	P4	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit de débouillage sur poteau et longrine béton.	002EW032465 n°4 - 2 - 002EW032465 n°4 - 4	P4	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit de débouillage sur poteau et longrine béton.	002EW032465 n°4 - 2 - 002EW032465 n°4 - 4	P4	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit de débouillage sur poteau et longrine béton.	002EW032465 n°4 - 2 - 002EW032465 n°4 - 4	P4	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit de débouillage sur poteau et longrine béton.	002EW032465 n°4 - 2 - 002EW032465 n°4 - 4	P4	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit de débouillage sur poteau et longrine béton.	002EW032465 n°4 - 2 - 002EW032465 n°4 - 4	P4	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 2 (Dégagement 1)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit de débouillage sur poteau et longrine béton.	002EW032465 n°4 - 2 - 002EW032465 n°4 - 4	P4	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit de débouillage sur poteau et longrine béton.	002EW032465 n°4 - 2 - 002EW032465 n°4 - 4	P4	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042) - Vol 11 (Local 1004) - Vol 12 (Local 1003) - Vol 4 (1001-Circulation) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 1 (Local 1007) - Vol 2 (Dégagement 1)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S12 - S55 - S56 - S57 - S58 - S59 - S60 - S61 - S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit de débouillage sur poteau et longrine béton.	002EW032465 n°4 - 2 - 002EW032465 n°4 - 4	P4	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P5	Réalisation d'un prélèvement	Enduit de cueillis en ciment sur l'ongrines béton.	002EW032465 n°5 - 2 - 002EW032465 n°5 - 4	P5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit de cueillis en ciment sur l'ongrines béton.	002EW032465 n°5 - 2 - 002EW032465 n°5 - 4	P5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit de cueillis en ciment sur l'ongrines béton.	002EW032465 n°5 - 2 - 002EW032465 n°5 - 4	P5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit de cueillis en ciment sur l'ongrines béton.	002EW032465 n°5 - 2 - 002EW032465 n°5 - 4	P5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit de cueillis en ciment sur l'ongrines béton.	002EW032465 n°5 - 2 - 002EW032465 n°5 - 4	P5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit de cueillis en ciment sur l'ongrines béton.	002EW032465 n°5 - 2 - 002EW032465 n°5 - 4	P5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit de cueillis en ciment sur l'ongrines béton.	002EW032465 n°5 - 2 - 002EW032465 n°5 - 4	P5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit de cueillis en ciment sur l'ongrines béton.	002EW032465 n°5 - 2 - 002EW032465 n°5 - 4	P5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit de cueillis en ciment sur l'ongrines béton.	002EW032465 n°5 - 2 - 002EW032465 n°5 - 4	P5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 2 (Dégagement 1)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit de cueillis en ciment sur l'ongrines béton.	002EW032465 n°5 - 2 - 002EW032465 n°5 - 4	P5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042) - Vol 11 (Local 1004) - Vol 12 (Local 1003) - Vol 4 (1001-Circulation) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 1 (Local 1007) - Vol 2 (Dégagement 1)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S13 - S63 - S64 - S65 - S66 - S67 - S68 - S69 - S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit de cueillis en ciment sur l'ongrines béton.	002EW032465 n°5 - 2 - 002EW032465 n°5 - 4	P5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW032465 n°6 - 2 - 002EW032465 n°6 - 4	P6	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW032465 n°6 - 2 - 002EW032465 n°6 - 4	P6	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW032465 n°6 - 2 - 002EW032465 n°6 - 4	P6	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW032465 n°6 - 2 - 002EW032465 n°6 - 4	P6	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW032465 n°6 - 2 - 002EW032465 n°6 - 4	P6	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW032465 n°6 - 2 - 002EW032465 n°6 - 4	P6	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW032465 n°6 - 2 - 002EW032465 n°6 - 4	P6	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 13 (Local 1002)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW032465 n°6 - 2 - 002EW032465 n°6 - 4	P6	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW032465 n°6 - 2 - 002EW032465 n°6 - 4	P6	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 19 (Local 1009)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW032465 n°6 - 2 - 002EW032465 n°6 - 4	P6	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 9 (Local 1044) - Vol 11 (Local 1004) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 1 (Local 1007) - Vol 12 (Local 1003) - Vol 13 (Local 1002) - Vol 18 (Local 1011) - Vol 19 (Local 1009)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S14 - S15 - S16 - S17 - S71 - S72 - S73 - S158 - S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW032465 n°6 - 2 - 002EW032465 n°6 - 4	P6	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	P7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 8 (Local 1041)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	P7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	P7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	P7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	P7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	P7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	P7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	P7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	P7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	P7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	P7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 5 (Local 1008)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	P7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 17 (Local 1013)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	P7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 19 (Local 1009)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	P7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 6 (Local 1010)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	P7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 8 (Local 1041) - Vol 4 (1001-Circulation) - Vol 12 (Local 1003) - Vol 11 (Local 1004) - Vol 1 (Local 1007) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 5 (Local 1008) - Vol 17 (Local 1013) - Vol 19 (Local 1009) - Vol 6 (Local 1010)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S18 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	P7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
				S108 -							
				S109 -							
				S110 -							
				S111 -							
				S112 -							
				S113 -							
				S114 -							
				S115 -							
				S116 -							
				S117 -							
				S142 -							
				S157 -							
				S164							
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 -	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
							002EW032465 n°8 - 4				
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 -	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
							002EW032465 n°8 - 4				

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°8 - 2 - 002EW 03246 5 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 8 (Local 1041)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°8 - 2 - 002EW 03246 5 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°8 - 2 - 002EW 03246 5 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°8 - 2 - 002EW 03246 5 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 13 (Local 1002)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 13 (Local 1002)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 5 (Local 1008)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 5 (Local 1008)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 6 (Local 1010)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 6 (Local 1010)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 2 (Dégagement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 2 (Dégagement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 13 (Local 1002)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°8 - 2 - 002EW 03246 5 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 17 (Local 1013)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°8 - 2 - 002EW 03246 5 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 17 (Local 1013)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°8 - 2 - 002EW 03246 5 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 19 (Local 1009)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°8 - 2 - 002EW 03246 5 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 19 (Local 1009)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042) - Vol 8 (Local 1041) - Vol 9 (Local 1044) - Vol 11 (Local 1004) - Vol 12 (Local 1003) - Vol 13 (Local 1002) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 1 (Local 1007) - Vol 5 (Local 1008) - Vol 6 (Local 1010) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 4 (1001-Circulation) - Vol 17 (Local 1013) - Vol 19 (Local 1009) - Vol 18 (Local 1011)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S19 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
	S20 -			03246							
	S21 -			5 n°8 -							
	S22 -			2 -							
	S90 -			002EW							
	S91 -			03246							
	S92 -			5 n°8 -							
	S93 -			4							
	S94 -										
	S95 -										
	S96 -										
	S98 -										
	S99 -										
	S100 -										
	S101 -										
	S102 -										
	S103 -										
	S104 -										
	S105 -										
	S106 -										
	S107 -										
	S127 -										
	S140 -										
	S141 -										
	S160 -										
	S161 -										
	S162 -										
	S163										



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°9 - 2	P9	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple / Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°9 - 2	P9	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple / Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 8 (Local 1041)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°9 - 2	P9	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple / Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°9 - 2	P9	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple / Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 6 (Local 1010)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°9 - 2	P9	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple / Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042) - Vol 8 (Local 1041) - Vol 9 (Local 1044) - Vol 6 (Local 1010)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S23 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW	P9	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
				S24 -			03246		Toile / Enduit		
				S25 -			5 n°9 -		/ Papier /		
				S118			2		Enduit /		
R+1-Bâtiment EFS	Vol 16 (Local 1015)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P15	Réalisation d'un prélèvement	Joint de colle sur pl&que de plâtres, pièces humides	002EW	P15	Carton /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246		Plâtre -		
							5 n°15		Souple /		
							- 2		Fibreux		
R+1-Bâtiment EFS	Vol 16 (Local 1015)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Joint de colle sur pl&que de plâtres, pièces humides	002EW	P15	Effritable /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246		Souple		
							5 n°15		Fibreux		
							- 2		Effritable /		
R+1-Bâtiment EFS	Vol 16 (Local 1015)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Joint de colle sur pl&que de plâtres, pièces humides	002EW	P15	Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
							03246		/ Blanc /		
							5 n°15		Blanc		
							- 2		Blanc / Gris		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 14 (Local 1012)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Joint de colle sur pl&que de plâtres, pièces humides	002EW032465 n°15 - 2	P15	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 15 (Local 1014)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Joint de colle sur pl&que de plâtres, pièces humides	002EW032465 n°15 - 2	P15	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 15 (Local 1014)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Joint de colle sur pl&que de plâtres, pièces humides	002EW032465 n°15 - 2	P15	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 16 (Local 1015) - Vol 14 (Local 1012) - Vol 15 (Local 1014)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S121 - S122 - S123 - S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Joint de colle sur pl&que de plâtres, pièces humides	002EW032465 n°15 - 2	P15	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 14 (Local 1012)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P17	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative, pièces humides	002EW032465 n°17 - 2	P17	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S131	Réalisation d'un sondage		S131 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par naturePanneaux en alu et PVC
R+1-Bâtiment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S131	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S131		S131 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par naturePanneaux en alu et PVC



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison préfabriquée en PVC	S166	Réalisation d'un sondage		S166 - 2 - S166 - 4				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Cloison préfabriquée en PVC
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P34	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW032465 n°34 - 2 - 002EW032465 n°34 - 4	P34	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 2 (Dégagement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW 03246 5 n°34 - 2 - 002EW 03246 5 n°34 - 4	P34	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 5 (Local 1008)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW 03246 5 n°34 - 2 - 002EW 03246 5 n°34 - 4	P34	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 5 (Local 1008)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S177 - S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW 03246 5 n°34 - 2 - 002EW 03246 5 n°34 - 4	P34	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P35	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur, pièces humides	002EW 03246 5 n°35 - 2 - 002EW 03246 5 n°35 - 4	P35	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Donnant sur l'extérieur, pièces humides	002EW 03246 5 n°35 - 2 - 002EW 03246 5 n°35 - 4	P35	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 27 (Local 1032)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Donnant sur l'extérieur, pièces humides	002EW032465 n°35 - 2 - 002EW032465 n°35 - 4	P35	Peinture / Plâtre - Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 28 (Local 1031) - Vol 27 (Local 1032)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S209 - S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Donnant sur l'extérieur, pièces humides	002EW032465 n°35 - 2 - 002EW032465 n°35 - 4	P35	Peinture / Plâtre - Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P36	Réalisation d'un prélèvement	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°36 - 2	P36	Peinture / Plâtre - Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P37	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW032465 n°37 - 2 - 002EW032465 n°37 - 4	P37	Peinture / Plâtre - Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW032465 n°37 - 2 - 002EW032465 n°37 - 4	P37	Peinture / Plâtre - Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 27 (Local 1032)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW032465 n°37 - 2 - 002EW032465 n°37 - 4	P37	Peinture / Plâtre - Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW032465 n°37 - 2 - 002EW032465 n°37 - 4	P37	Peinture / Plâtre - Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 23 (Local 1027)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW032465 n°37 - 2 - 002EW032465 n°37 - 4	P37	Peinture / Plâtre - Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 23 (Local 1027)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW032465 n°37 - 2 - 002EW032465 n°37 - 4	P37	Peinture / Plâtre - Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 22 (Local 1028)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW032465 n°37 - 2 - 002EW032465 n°37 - 4	P37	Peinture / Plâtre - Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 24 (Local 1026)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW032465 n°37 - 2 - 002EW032465 n°37 - 4	P37	Peinture / Plâtre - Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 24 (Local 1026)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW032465 n°37 - 2 - 002EW032465 n°37 - 4	P37	Peinture / Plâtre - Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 25 (Local 1034)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW 03246 5 n°37 - 2 - 002EW 03246 5 n°37 - 4	P37	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 25 (Local 1034)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW 03246 5 n°37 - 2 - 002EW 03246 5 n°37 - 4	P37	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029) - Vol 27 (Local 1032) - Vol 28 (Local 1031) - Vol 23 (Local 1027) - Vol 22 (Local 1028) - Vol 24 (Local 1026) - Vol 25 (Local 1034)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S184 - S206 - S207 - S226 - S227 - S228 - S235 - S236 - S240 - S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW 03246 5 n°37 - 2 - 002EW 03246 5 n°37 - 4	P37	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P38	Réalisation d'un prélèvement	Enduit plâtre de fixation sur grille de ventilation plastique (Sortie d'air)	002EW 03246 5 n°38 - 2 - 002EW 03246 5 n°38 - 4	P38	Peinture / Plâtre - Effritable / Dur - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P44	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW032465 n°44 - 2 - 002EW032465 n°44 - 4	P44	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW032465 n°44 - 2 - 002EW032465 n°44 - 4	P44	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW032465 n°44 - 2 - 002EW032465 n°44 - 4	P44	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW032465 n°44 - 2 - 002EW032465 n°44 - 4	P44	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW032465 n°44 - 2 - 002EW032465 n°44 - 4	P44	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW032465 n°44 - 2 - 002EW032465 n°44 - 4	P44	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S189 - S190 - S191 - S192 - S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW032465 n°44 - 2 - 002EW032465 n°44 - 4	P44	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P45	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend, pièces sèches	002EW032465 n°45 - 2 - 002EW032465 n°45 - 4	P45	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Mur de refend, pièces sèches	002EW 03246 5 n°45 - 2 - 002EW 03246 5 n°45 - 4	P45	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 23 (Local 1027)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Mur de refend, pièces sèches	002EW 03246 5 n°45 - 2 - 002EW 03246 5 n°45 - 4	P45	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 24 (Local 1026)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Mur de refend, pièces sèches	002EW 03246 5 n°45 - 2 - 002EW 03246 5 n°45 - 4	P45	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 20 (1025-Circulation) - Vol 23 (Local 1027) - Vol 24 (Local 1026)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S194 - S223 - S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Mur de refend, pièces sèches	002EW 03246 5 n°45 - 2 - 002EW 03246 5 n°45 - 4	P45	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P47	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 27 (Local 1032)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 23 (Local 1027)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 24 (Local 1026)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 30 (Local 1074)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 30 (Local 1074)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 30 (Local 1074)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 30 (Local 1074)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 34 (Local 1073)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 34 (Local 1073)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 35 (Local 1072)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 35 (Local 1072)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 35 (Local 1072)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 36 (Local 1071)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 36 (Local 1071)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 37 (Local 1070)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 39 (Local 1069)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 39 (Local 1069)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 39 (Local 1069)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 38 (1060-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 38 (1060-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 38 (1060-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 31 (Local 1061)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 31 (Local 1061)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 32 (Local 1062)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 32 (Local 1062)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 32 (Local 1062)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 33 (Local 1063)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 33 (Local 1063)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 33 (Local 1063)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S314	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	P47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 27 (Local 1032) - Vol 28 (Local 1031) - Vol 23 (Local 1027) - Vol 24 (Local 1026) - Vol 29 (Local 1051) - Vol 30 (Local 1074) - Vol 34 (Local 1073) - Vol 35 (Local 1072) - Vol 36 (Local 1071) - Vol 37 (Local 1070) - Vol 39 (Local 1069) - Vol 38 (1060-Circulation) - Vol 31 (Local 1061) - Vol 32 (Local 1062) - Vol 33 (Local 1063)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S203 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW	P47	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
	S208 -			03246			Papier /				
	S224 -			5 n°47			Enduit -				
	S225 -			- 2 -			Effritable /				
	S243 -			002EW			Souple				
	S244 -			03246			Fibreux /				
	S245 -			5 n°47			Effritable -				
	S253 -			- 4			Blanc /				
	S254 -						Beige /				
	S255 -						Blanc				
	S256 -										
	S293 -										
	S294 -										
	S295 -										
	S296 -										
	S297 -										
	S298 -										
	S299 -										
	S300 -										
	S301 -										
	S302 -										
	S303 -										
	S304 -										
	S305 -										
	S306 -										
	S307 -										
	S308 -										
	S309 -										
	S310 -										
	S311 -										
	S312 -										
	S313 -										
	S314										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 27 (Local 1032)	Menuiseries	Mastic vitrier	P53	Réalisation d'un prélèvement	Joint noir	002EW 03246 5 n°53 - 2 - 002EW 03246 5 n°53 - 4	P53	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 27 (Local 1032)	Menuiseries	Mastic vitrier	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Joint noir	002EW 03246 5 n°53 - 2 - 002EW 03246 5 n°53 - 4	P53	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Menuiseries	Mastic vitrier	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Joint noir	002EW 03246 5 n°53 - 2 - 002EW 03246 5 n°53 - 4	P53	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Menuiseries	Mastic vitrier	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Joint noir	002EW 03246 5 n°53 - 2 - 002EW 03246 5 n°53 - 4	P53	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Menuiseries	Mastic vitrier	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Joint noir	002EW 03246 5 n°53 - 2 - 002EW 03246 5 n°53 - 4	P53	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Menuiseries	Mastic vitrier	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Joint noir	002EW 03246 5 n°53 - 2 - 002EW 03246 5 n°53 - 4	P53	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Menuiseries	Mastic vitrier	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Joint noir	002EW 03246 5 n°53 - 2 - 002EW 03246 5 n°53 - 4	P53	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 27 (Local 1032) - Vol 28 (Local 1031) - Vol 26 (Local 1029)	Menuiseries	Mastic vitrier	S213 - S214 - S215 - S216 - S217 - S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Joint noir	002EW 03246 5 n°53 - 2 - 002EW 03246 5 n°53 - 4	P53	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P56	Réalisation d'un prélèvement	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°56 - 2 - 002EW 03246 5 n°56 - 4	P56	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 30 (Local 1074)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°56 - 2 - 002EW 03246 5 n°56 - 4	P56	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 34 (Local 1073)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°56 - 2 - 002EW 03246 5 n°56 - 4	P56	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 35 (Local 1072)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°56 - 2 - 002EW 03246 5 n°56 - 4	P56	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 36 (Local 1071)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°56 - 2 - 002EW 03246 5 n°56 - 4	P56	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 37 (Local 1070)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°56 - 2 - 002EW 03246 5 n°56 - 4	P56	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 41 (Local 1067)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°56 - 2 - 002EW 03246 5 n°56 - 4	P56	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 33 (Local 1063)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S289	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°56 - 2 - 002EW 03246 5 n°56 - 4	P56	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 32 (Local 1062)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°56 - 2 - 002EW 03246 5 n°56 - 4	P56	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 31 (Local 1061)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°56 - 2 - 002EW 03246 5 n°56 - 4	P56	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 31 (Local 1061)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°56 - 2 - 002EW 03246 5 n°56 - 4	P56	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 38 (1060-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°56 - 2 - 002EW 03246 5 n°56 - 4	P56	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 30 (Local 1074) - Vol 34 (Local 1073) - Vol 35 (Local 1072) - Vol 36 (Local 1071) - Vol 37 (Local 1070) - Vol 41 (Local 1067) - Vol 33 (Local 1063) - Vol 32 (Local 1062) - Vol 31 (Local 1061) - Vol 38 (1060-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S252 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW	P56	Papier peint	Négatif	Négatif sur analyse
				S284 -			03246		/ Enduit /		
				S285 -			5 n°56		Carton /		
				S286 -			- 2 -		Plâtre -		
				S287 -			002EW		Souple		
				S288 -			03246		Fibreux /		
				S289 -			5 n°56		Effritable /		
				S290 -			- 4		Souple		
				S291 -					Fibreux /		
				S292 -					Effritable -		
				S315					Beige /		
									Blanc /		
									Marron /		
									Blanc		
R+1-Bâtiment EFS	Vol 41 (Local 1067)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P69	Réalisation d'un prélèvement	Doublage mur pièce humide	002EW	P69	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246		Papier /		
							5 n°69		Enduit -		
							- 2		Effritable /		
									Souple		
									Fibreux /		
									Effritable -		
									Blanc /		
									Beige /		
									Blanc		



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 41 (Local 1067)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P70	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative humide	002EW032465 n°70 - 2	P70	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P73	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002EW032465 n°73 - 2 - 002EW032465 n°73 - 4	P73	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Donnant sur l'extérieur	002EW032465 n°73 - 2 - 002EW032465 n°73 - 4	P73	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 43 (Local R090)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°73 - 2 - 002EW 03246 5 n°73 - 4	P73	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°73 - 2 - 002EW 03246 5 n°73 - 4	P73	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 47 (Local R094)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°73 - 2 - 002EW 03246 5 n°73 - 4	P73	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091) - Vol 43 (Local R090) - Vol 46 (Local R093) - Vol 47 (Local R094)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S323 - S324 - S366 - S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°73 - 2 - 002EW 03246 5 n°73 - 4	P73	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 43 (Local R090)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P74	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative	002EW 03246 5 n°74 - 2 - 002EW 03246 5 n°74 - 4	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons séparative	002EW 03246 5 n°74 - 2 - 002EW 03246 5 n°74 - 4	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons séparative	002EW 03246 5 n°74 - 2 - 002EW 03246 5 n°74 - 4	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 49 (Local R096)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons séparative	002EW 03246 5 n°74 - 2 - 002EW 03246 5 n°74 - 4	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 48 (Local R095)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons séparative	002EW 03246 5 n°74 - 2 - 002EW 03246 5 n°74 - 4	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 47 (Local R094)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S372	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons séparative	002EW 03246 5 n°74 - 2 - 002EW 03246 5 n°74 - 4	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 51 (R039-Attente)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons séparative	002EW 03246 5 n°74 - 2 - 002EW 03246 5 n°74 - 4	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 51 (R039-Attente)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons séparative	002EW 03246 5 n°74 - 2 - 002EW 03246 5 n°74 - 4	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093) - Vol 49 (Local R096) - Vol 48 (Local R095) - Vol 47 (Local R094) - Vol 51 (R039-Attente)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S368 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons séparative	002EW	P74	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
				S369 -			03246		Enduit /		
				S370 -			5 n°74		Ciment -		
				S371 -			- 2 -		Effritable /		
				S372 -			002EW		Effritable /		
				S388 -			03246		Effritable -		
				S389			5 n°74		Bleu / Blanc /		
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P75	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative	002EW	P75	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246		Papier /		
							5 n°75		Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
									Fibreux /		
									Effritable -		
									Blanc /		
									Beige /		
									Blanc /		
									Marron /		
									Blanc		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	P75	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246		Papier /		
							5 n°75		Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
	Fibreux /										
	Effritable -										
	Blanc /										
	Beige /										
	Blanc /										
	Marron /										
	Blanc										
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	P75	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246		Papier /		
							5 n°75		Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
	Fibreux /										
	Effritable -										
	Blanc /										
	Beige /										
	Blanc /										
	Marron /										
	Blanc										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 43 (Local R090)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	P75	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246		Papier /		
							5 n°75		Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
									Fibreux /		
									Effritable -		
									Blanc /		
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	P75	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246		Papier /		
							5 n°75		Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
									Fibreux /		
									Effritable -		
									Blanc /		
									Beige /		
									Blanc /		
									Marron /		
									Blanc		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	P75	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246		Papier /		
							5 n°75		Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
	Fibreux /										
	Effritable -										
	Blanc /										
	Beige /										
	Blanc /										
	Marron /										
	Blanc										
RDC-Bâtiment EFS	Vol 43 (Local R090)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	P75	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246		Papier /		
							5 n°75		Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
	Fibreux /										
	Effritable -										
	Blanc /										
	Beige /										
	Blanc /										
	Marron /										
	Blanc										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S348	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	P75	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246		Papier /		
							5 n°75		Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
	Fibreux /										
	Effritable -										
	Blanc /										
	Beige /										
	Blanc /										
	Marron /										
	Blanc										
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	P75	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246		Papier /		
							5 n°75		Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
	Fibreux /										
	Effritable -										
	Blanc /										
	Beige /										
	Blanc /										
	Marron /										
	Blanc										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	P75	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246		Papier /		
							5 n°75		Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
	Fibreux /										
	Effritable -										
	Blanc /										
	Beige /										
	Blanc /										
	Marron /										
	Blanc										
RDC-Bâtiment EFS	Vol 47 (Local R094)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S375	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	P75	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246		Papier /		
							5 n°75		Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
	Fibreux /										
	Effritable -										
	Blanc /										
	Beige /										
	Blanc /										
	Marron /										
	Blanc										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 48 (Local R095)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	P75	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246		Papier /		
							5 n°75		Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
	Fibreux /										
	Effritable -										
	Blanc /										
	Beige /										
	Blanc /										
	Marron /										
	Blanc										
RDC-Bâtiment EFS	Vol 48 (Local R095)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S377	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	P75	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246		Papier /		
							5 n°75		Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
	Fibreux /										
	Effritable -										
	Blanc /										
	Beige /										
	Blanc /										
	Marron /										
	Blanc										



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 49 (Local R096)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	P75	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246		Papier /		
							5 n°75		Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
	Fibreux /										
	Effritable -										
	Blanc /										
	Beige /										
	Blanc /										
	Marron /										
	Blanc										
RDC-Bâtiment EFS	Vol 50 (Cage escalier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S379	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	P75	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246		Papier /		
							5 n°75		Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
	Fibreux /										
	Effritable -										
	Blanc /										
	Beige /										
	Blanc /										
	Marron /										
	Blanc										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091) - Vol 43 (Local R090) - Vol 45 (Local R092) - Vol 42 (Local R077) - Vol 46 (Local R093) - Vol 47 (Local R094) - Vol 48 (Local R095) - Vol 49 (Local R096) - Vol 50 (Cage escalier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S325 -	Sondage et extension de la ZPSO du P75	Cloisons séparative	002EW	P75	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
				S326 -			03246		Papier /		
				S327 -			5 n°75		Enduit /		
				S328 -			- 2 -		Carton /		
				S329 -			002EW		Plâtre -		
				S334 -			03246		Effritable /		
				S348 -			5 n°75		Souple		
				S373 -			- 4		Fibreux /		
				S374 -					Effritable /		
				S375 -					Souple		
				S376 -					Fibreux /		
				S377 -					Effritable -		
				S378 -					Blanc /		
				S379					Beige /		
									Blanc /		
									Marron /		
									Blanc		
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092)	Menuiseries	Mastic vitrier	P76	Réalisation d'un prélèvement	Joint noir	002EW	P76	Joint -	Négatif	Négatif sur analyse
							03246		Souple -		
							5 n°76		Noir		
							- 2 -				
							002EW				
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092)	Menuiseries	Mastic vitrier	S330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Joint noir	03246	P76	Joint -	Négatif	Négatif sur analyse
							5 n°76		Souple -		
							- 2 -		Noir		
							002EW				
							03246				

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091)	Menuiseries	Mastic vitrier	S331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Joint noir	002EW 03246 5 n°76 - 2 - 002EW 03246 5 n°76 - 4	P76	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077)	Menuiseries	Mastic vitrier	S350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Joint noir	002EW 03246 5 n°76 - 2 - 002EW 03246 5 n°76 - 4	P76	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077)	Menuiseries	Mastic vitrier	S351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Joint noir	002EW 03246 5 n°76 - 2 - 002EW 03246 5 n°76 - 4	P76	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Menuiseries	Mastic vitrier	S353	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Joint noir	002EW 03246 5 n°76 - 2 - 002EW 03246 5 n°76 - 4	P76	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Menuiseries	Mastic vitrier	S354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Joint noir	002EW 03246 5 n°76 - 2 - 002EW 03246 5 n°76 - 4	P76	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092) - Vol 44 (Local R091) - Vol 42 (Local R077) - Vol 46 (Local R093)	Menuiseries	Mastic vitrier	S330 - S331 - S350 - S351 - S353 - S354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Joint noir	002EW 03246 5 n°76 - 2 - 002EW 03246 5 n°76 - 4	P76	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092)	Menuiseries	Joint à lèvre	P77	Réalisation d'un prélèvement	Joint noir	002EW 03246 5 n°77 - 2 - 002EW 03246 5 n°77 - 4	P77	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092)	Menuiseries	Joint à lèvre	S332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Joint noir	002EW 03246 5 n°77 - 2 - 002EW 03246 5 n°77 - 4	P77	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091)	Menuiseries	Joint à lèvre	S333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Joint noir	002EW 03246 5 n°77 - 2 - 002EW 03246 5 n°77 - 4	P77	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Menuiseries	Joint à lèvre	S355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Joint noir	002EW 03246 5 n°77 - 2 - 002EW 03246 5 n°77 - 4	P77	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Menuiseries	Joint à lèvre	S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Joint noir	002EW 03246 5 n°77 - 2 - 002EW 03246 5 n°77 - 4	P77	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092) - Vol 44 (Local R091) - Vol 46 (Local R093)	Menuiseries	Joint à lèvre	S332 - S333 - S355 - S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Joint noir	002EW 03246 5 n°77 - 2 - 002EW 03246 5 n°77 - 4	P77	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	I1	Joint de structure sur menuiserie aluminium		I1 - 2 - I1 - 4				Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	I1	Joint de structure sur menuiserie aluminium		I1 - 2 - I1 - 4				Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	I1	Joint de structure sur menuiserie aluminium		I1 - 2 - I1 - 4				Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	I1	Joint de structure sur menuiserie aluminium		I1 - 2 - I1 - 4				Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 47 (Local R094)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	I1	Joint de structure sur menuiserie aluminium		I1 - 2 - I1 - 4				Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)
R+1-Bâtiment EFS	Vol 27 (Local 1032)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	I1	Joint de structure sur menuiserie aluminium		I1 - 2 - I1 - 4				Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	I1	Joint de structure sur menuiserie aluminium		I1 - 2 - I1 - 4				Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	I1	Joint de structure sur menuiserie aluminium		I1 - 2 - I1 - 4				Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P82	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur, doublage murs en briques	002EW032465 n°82 - 2 - 002EW032465 n°82 - 4 - 002EW032465 n°82 - 6	P82	Peinture / Plâtre - Effritable / Jaune Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Donnant sur l'extérieur, doublage murs en briques	002EW032465 n°82 - 2 - 002EW032465 n°82 - 4 - 002EW032465 n°82 - 6	P82	Peinture / Plâtre - Effritable / Jaune Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 47 (Local R094)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S380	Réalisation d'un sondage		S380 - 2 - S380 - 4				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePanneau bois



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 48 (Local R095)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S380	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S380		S380 - 2 - S380 - 4				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePanneau bois
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P84	Réalisation d'un prélèvement	Poteaux de maintien et poteaux périphériques, enduits de lissage en ciment+plâtre.	002EW032465 n°84 - 2 - 002EW032465 n°84 - 4 - 002EW032465 n°84 - 6	P84	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S382	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Poteaux de maintien et poteaux périphériques, enduits de lissage en ciment+plâtre.	002EW032465 n°84 - 2 - 002EW032465 n°84 - 4 - 002EW032465 n°84 - 6	P84	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 47 (Local R094)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S383	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Poteaux de maintien et poteaux périphériques, enduits de lissage en ciment+plâtre.	002EW032465 n°84 - 2 - 002EW032465 n°84 - 4 - 002EW032465 n°84 - 6	P84	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093) - Vol 47 (Local R094)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S382 - S383	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Poteaux de maintien et poteaux périphériques, enduits de lissage en ciment+plâtre.	002EW032465 n°84 - 2 - 002EW032465 n°84 - 4 - 002EW032465 n°84 - 6	P84	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 47 (Local R094)	Menuiseries	Mastic vitrier	P89	Réalisation d'un prélèvement	Joint souple gris sur vitrage cloison séparative bois.	002EW032465 n°89 - 2 - 002EW032465 n°89 - 4	P89	Mousse - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 51 (R039-Attente)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P95	Réalisation d'un prélèvement	Enduit plâtre sur poteau de maintien et longrine béton.	002EW 03246 5 n°95 - 2 - 002EW 03246 5 n°95 - 4	P95	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 51 (R039-Attente)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S390	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Enduit plâtre sur poteau de maintien et longrine béton.	002EW 03246 5 n°95 - 2 - 002EW 03246 5 n°95 - 4	P95	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 52 (Extérieur)	Menuiseries	Mastic vitrier	P98	Réalisation d'un prélèvement	Joint noir sur verrière extérieure	002EW 03246 5 n°98 - 2 - 002EW 03246 5 n°98 - 4	P98	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S32	Réalisation d'un sondage		S32 - 2 - S32 - 4				Négatif sur document AMSTR ONG-F abrication avril 2003
R+1-Bâtiment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S32	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S32		S32 - 2 - S32 - 4				Négatif sur document AMSTR ONG-F abrication avril 2003
R+1-Bâtiment EFS	Vol 8 (Local 1041)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S32	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S32		S32 - 2 - S32 - 4				Négatif sur document AMSTR ONG-F abrication avril 2003

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S32	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S32		S32 - 2 - S32 - 4				Négatif sur document AMSTRONG-Fabrication avril 2003
R+1-Bâtiment EFS	Vol 16 (Local 1015)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P16	Réalisation d'un prélèvement	Panneaux blancs 50/60	002EW032465 n°16 - 2	P16	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 15 (Local 1014)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Panneaux blancs 50/60	002EW032465 n°16 - 2	P16	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Panneaux blancs 50/60	002EW 03246 5 n°16 - 2	P16	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Panneaux blancs 50/60	002EW 03246 5 n°16 - 2	P16	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 2 (Dégagement 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Panneaux blancs 50/60	002EW 03246 5 n°16 - 2	P16	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 15 (Local 1014) - Vol 1 (Local 1007) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 2 (Dégagement 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S125 - S133 - S134 - S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Panneaux blancs 50/60	002EW 03246 5 n°16 - 2	P16	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 13 (Local 1002)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P20	Réalisation d'un prélèvement	Panneaux fibreux 50/50, avec piquetage noir.	002EW 03246 5 n°20 - 2	P20	Matériau / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Panneaux fibreux 50/50, avec piquetage noir.	002EW032465 n°20 - 2	P20	Matériau / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Panneaux fibreux 50/50, avec piquetage noir.	002EW032465 n°20 - 2	P20	Matériau / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Panneaux fibreux 50/50, avec piquetage noir.	002EW032465 n°20 - 2	P20	Matériau / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 5 (Local 1008)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Panneaux fibreux 50/50, avec piquetage noir.	002EW 03246 5 n°20 - 2	P20	Matériau / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 17 (Local 1013)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Panneaux fibreux 50/50, avec piquetage noir.	002EW 03246 5 n°20 - 2	P20	Matériau / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 19 (Local 1009)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Panneaux fibreux 50/50, avec piquetage noir.	002EW 03246 5 n°20 - 2	P20	Matériau / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003) - Vol 4 (1001-Circulation) - Vol 11 (Local 1004) - Vol 5 (Local 1008) - Vol 17 (Local 1013) - Vol 19 (Local 1009)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S128 -	Sondage et	Panneaux fibreux 50/50, avec piquetage noir.	002EW 03246 5 n°20 - 2	P20	Matériau / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
				S129 -	extension de						
				S130 -	la ZPSO du						
				S137 -	prélèvement						
				S143 -	P20						
				S144							
R+1-Bâtiment EFS	Vol 6 (Local 1010)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P25	Réalisation d'un prélèvement	Panneaux blanc 50/50 avec revêtement cartonné fibreux blanc/marron.		P25	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 14 (Local 1012)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Panneaux blanc 50/50 avec revêtement cartonné fibreux blanc/marron.		P25	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S170	Réalisation d'un sondage		S170 - 2 - S170 - 4				Négatif sur document Date de fabrication en 2018
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S183	Réalisation d'un sondage		S183 - 2 - S183 - 4 - S183 - 6				Négatif sur document Fabrication le 17/11/2008
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P43	Réalisation d'un prélèvement	Panneaux blancs 50/50 avec surface granuleuse .	002EW 03246 5 n°43 - 2 - 002EW 03246 5 n°43 - 4 - 002EW 03246 5 n°43 - 6	P43	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 22 (Local 1028)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Panneaux blancs 50/50 avec surface granuleuse .	002EW	P43	Matériau /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246		Faux-plafond		
							5 n°43		- Effritable /		
							- 2 -		Effritable		
							002EW		Fibreux -		
							03246		Blanc /		
R+1-Bâtiment EFS	Vol 23 (Local 1027)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Panneaux blancs 50/50 avec surface granuleuse .	5 n°43	P43	Beige	Négatif	Négatif sur analyse
							- 4 -				
							002EW				
							03246				
							5 n°43				
							- 6				
R+1-Bâtiment EFS	Vol 23 (Local 1027)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Panneaux blancs 50/50 avec surface granuleuse .	002EW	P43	Matériau /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246		Faux-plafond		
							5 n°43		- Effritable /		
							- 2 -		Effritable		
							002EW		Fibreux -		
							03246		Blanc /		
R+1-Bâtiment EFS	Vol 23 (Local 1027)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Panneaux blancs 50/50 avec surface granuleuse .	5 n°43	P43	Beige	Négatif	Négatif sur analyse
							- 4 -				
							002EW				
							03246				
							5 n°43				
							- 6				

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 24 (Local 1026)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Panneaux blancs 50/50 avec surface granuleuse	002EW 03246 5 n°43 - 2 - 002EW 03246 5 n°43 - 4 - 002EW 03246 5 n°43 - 6	P43	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 22 (Local 1028) - Vol 23 (Local 1027) - Vol 24 (Local 1026)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S219 - S220 - S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Panneaux blancs 50/50 avec surface granuleuse	002EW 03246 5 n°43 - 2 - 002EW 03246 5 n°43 - 4 - 002EW 03246 5 n°43 - 6	P43	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S200	Réalisation d'un sondage		S200 - 2 - S200 - 4 - S200 - 6				Négatif sur document Panneaux ROCKFON

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 27 (Local 1032)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S200	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S200		S200 - 2 - S200 - 4 - S200 - 6				Négatif sur document Panneaux ROCKFON
R+1-Bâtiment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S200	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S200		S200 - 2 - S200 - 4 - S200 - 6				Négatif sur document Panneaux ROCKFON
R+1-Bâtiment EFS	Vol 25 (Local 1034)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P55	Réalisation d'un prélèvement	Panneaux 50/50 Blanc avec fibres vertes.	002EW032465 n°55 - 2 - 002EW032465 n°55 - 4	P55	Matériau / Laine / Peinture - Effritable Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S246	Réalisation d'un sondage		S246 - 2 - S246 - 4				Négatif sur document Date de fabrication en 2018



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Plafonds	Flocages	P60	Réalisation d'un prélèvement	flocage plafond et poutour du plénum	002EW032465 n°60 - 2 - 002EW032465 n°60 - 4 -	P60	Flocage - Fibreux Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 30 (Local 1074)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Réalisation d'un sondage		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document
R+1-Bâtiment EFS	Vol 34 (Local 1073)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S251		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document
R+1-Bâtiment EFS	Vol 35 (Local 1072)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S251		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document
R+1-Bâtiment EFS	Vol 36 (Local 1071)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S251		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 37 (Local 1070)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S251		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document
R+1-Bâtiment EFS	Vol 41 (Local 1067)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S251		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document
R+1-Bâtiment EFS	Vol 40 (Local 1068)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S251		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document
R+1-Bâtiment EFS	Vol 39 (Local 1069)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S251		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document
R+1-Bâtiment EFS	Vol 38 (1060-Circulation)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S251		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 31 (Local 1061)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S251		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document
R+1-Bâtiment EFS	Vol 32 (Local 1062)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S251		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document
R+1-Bâtiment EFS	Vol 33 (Local 1063)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S251		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document
RDC-Bâtiment EFS	Vol 43 (Local R090)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S335	Réalisation d'un sondage		S335 - 2 - S335 - 4 - S335 - 6				Négatif sur document Fabrication au 02/2002
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S335	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S335		S335 - 2 - S335 - 4 - S335 - 6				Négatif sur document Fabrication au 02/2002



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâti ment EFS	Vol 45 (Local R092)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S335	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S335		S335 - 2 - S335 - 4 - S335 - 6				Négatif sur docum ent Fabrica tion au 02/200 2
RDC-Bâti ment EFS	Vol 42 (Local R077)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S335	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S335		S335 - 2 - S335 - 4 - S335 - 6				Négatif sur docum ent Fabrica tion au 02/200 2
RDC-Bâti ment EFS	Vol 46 (Local R093)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S335	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S335		S335 - 2 - S335 - 4 - S335 - 6				Négatif sur docum ent Fabrica tion au 02/200 2
RDC-Bâti ment EFS	Vol 47 (Local R094)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S335	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S335		S335 - 2 - S335 - 4 - S335 - 6				Négatif sur docum ent Fabrica tion au 02/200 2

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 49 (Local R096)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S335	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S335		S335 - 2 - S335 - 4 - S335 - 6				Négatif sur document Fabrication au 02/2002
RDC-Bâtiment EFS	Vol 48 (Local R095)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S335	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S335		S335 - 2 - S335 - 4 - S335 - 6				Négatif sur document Fabrication au 02/2002

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélèvement	Dalles plastiques 50/50 grises/bleues.	002EW032465 n°10 - 2	P10 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Dalles plastiques 50/50 grises/bleues.	002EW032465 n°10 - 2	P10 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 8 (Local 1041)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Dalles plastiques 50/50 grises/bleues.	002EW032465 n°10 - 2	P10 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Dalles plastiques 50/50 grises/bleu es.	002EW 03246 5 n°10 - 2	P10 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Dalles plastiques 50/50 grises/bleu es.	002EW 03246 5 n°10 - 2	P10 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 7 (Local 1042) - Vol 8 (Local 1041) - Vol 9 (Local 1044) - Vol 11 (Local 1004)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S26 - S27 - S28 - S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Dalles plastiques 50/50 grises/bleu es.	002EW 03246 5 n°10 - 2	P10 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélèvement	Dalles plastiques 50/50 grises/bleu es.	002EW 03246 5 n°10 - 2	P10 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Dalles plastiques 50/50 grises/bleu es.	002EW 03246 5 n°10 - 2	P10 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 8 (Local 1041)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Dalles plastiques 50/50 grises/bleu es.	002EW 03246 5 n°10 - 2	P10 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Dalles plastiques 50/50 grises/bleu es.	002EW 03246 5 n°10 - 2	P10 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Dalles plastiques 50/50 grises/bleu es.	002EW 03246 5 n°10 - 2	P10 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 7 (Local 1042) - Vol 8 (Local 1041) - Vol 9 (Local 1044) - Vol 11 (Local 1004)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S26 - S27 - S28 - S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Dalles plastiques 50/50 grises/bleu es.	002EW 03246 5 n°10 - 2	P10 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Revêtement de sol	Ragréage	P11	Réalisation d'un prélèvement	Ragréage rose sous dalles plastiques.	002EW 03246 5 n°11 - 2	P11	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Revêtement de sol	Ragréage	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Ragréage rose sous dalles plastiques.	002EW 03246 5 n°11 - 2	P11	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 8 (Local 1041)	Revêtement de sol	Ragréage	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Ragréage rose sous dalles plastiques.	002EW 03246 5 n°11 - 2	P11	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Revêtement de sol	Ragréage	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Ragréage rose sous dalles plastiques.	002EW 03246 5 n°11 - 2	P11	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Revêtement de sol	Ragréage	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Ragréage rose sous dalles plastiques.	002EW 03246 5 n°11 - 2	P11	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 7 (Local 1042) - Vol 8 (Local 1041) - Vol 9 (Local 1044) - Vol 11 (Local 1004)	Revêtement de sol	Ragréage	S29 - S30 - S31 - S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Ragréage rose sous dalles plastiques.	002EW 03246 5 n°11 - 2	P11	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 16 (Local 1015)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P12	Réalisation d'un prélèvement	Colle grise sous carrelage mosaïque marron.	002EW 03246 5 n°12 - 2	P12	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 15 (Local 1014)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Colle grise sous carrelage mosaïque marron.	002EW032465 n°12 - 2	P12	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 16 (Local 1015)	Revêtement de sol	Plancher	P13	Réalisation d'un prélèvement	Joint de dilatation noir sur carrelage mosaïque.	002EW032465 n°13 - 2	P13	Joint - Dur - Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 13 (Local 1002)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P18	Réalisation d'un prélèvement	Dalles plastiques souples grises 30/30 avec sous-couche noire.	002EW032465 n°18 - 2	P18	Revêtement - Souple - Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 13 (Local 1002)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P19	Réalisation d'un prélèvement	Colle jaune sous dalles plastiques grises.	002EW032465 n°19 - 2	P19	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P21	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique bleu.	002EW032465 n°21 - 2	P21	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P22	Réalisation d'un prélèvement	Colle jaune sous lés plastique bleu.	002EW032465 n°22 - 2	P22	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P23	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique marbré jaune.	002EW032465 n°23 - 2 - 002EW032465 n°23 - 4	P23 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 17 (Local 1013)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Lés plastique marbré jaune.	002EW032465 n°23 - 2 - 002EW032465 n°23 - 4	P23 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 19 (Local 1009)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Lés plastique marbré jaune.	002EW032465 n°23 - 2 - 002EW032465 n°23 - 4	P23 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 17 (Local 1013) - Vol 19 (Local 1009)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S138 - S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Lés plastique marbré jaune.	002EW032465 n°23 - 2 - 002EW032465 n°23 - 4	P23 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P23	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique marbré jaune.	002EW032465 n°23 - 2 - 002EW032465 n°23 - 4	P23 Phase 2	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 17 (Local 1013)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Lés plastique marbré jaune.	002EW032465 n°23 - 2 - 002EW032465 n°23 - 4	P23 Phase 2	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 19 (Local 1009)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Lés plastique marbré jaune.	002EW032465 n°23 - 2 - 002EW032465 n°23 - 4	P23 Phase 2	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 17 (Local 1013) - Vol 19 (Local 1009)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S138 - S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Lés plastique marbré jaune.	002EW032465 n°23 - 2 - 002EW032465 n°23 - 4	P23 Phase 2	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P24	Réalisation d'un prélèvement	chappe ciment sous lés plastique marbré jaune	002EW032465 n°24 - 2 - 002EW032465 n°24 - 4	P24	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 17 (Local 1013)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	chappe ciment sous lés plastique marbré jaune	002EW032465 n°24 - 2 - 002EW032465 n°24 - 4	P24	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 19 (Local 1009)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	chappe ciment sous lés plastique marbré jaune	002EW032465 n°24 - 2 - 002EW032465 n°24 - 4	P24	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 17 (Local 1013) - Vol 19 (Local 1009)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S139 - S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	chappe ciment sous lés plastique marbré jaune	002EW032465 n°24 - 2 - 002EW032465 n°24 - 4	P24	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 6 (Local 1010)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P26	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique souple gris/vert		P26 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 6 (Local 1010)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P26	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique souple gris/vert		P26 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 6 (Local 1010)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P27	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique jaune sous revêtement existant gris/vert.		P27	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Jaune Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 6 (Local 1010)	Revêtement de sol	Ragréage	P28	Réalisation d'un prélèvement	Ragréage gris sous 2ème revêtement jaune.		P28	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P29	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique bleu.	002EW 03246 5 n°29 - 2 - 002EW 03246 5 n°29 - 4	P29	Revêtement - Souple - Blanc Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P30	Réalisation d'un prélèvement	Colle jaune sous revêtement lés plastique bleu.	002EW032465 n°30 - 2 - 002EW032465 n°30 - 4	P30	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P32	Réalisation d'un prélèvement	Colle grise sous carrelages beige/marron 10/10	002EW032465 n°32 - 2 - 002EW032465 n°32 - 4	P32	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Colle grise sous carrelages beige/marron 10/10	002EW032465 n°32 - 2 - 002EW032465 n°32 - 4	P32	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 2 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Colle grise sous carrelages beige/marron 10/10	002EW032465 n°32 - 2 - 002EW032465 n°32 - 4	P32	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 5 (Local 1008)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Colle grise sous carrelages beige/marron 10/10	002EW032465 n°32 - 2 - 002EW032465 n°32 - 4	P32	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 5 (Local 1008)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S171 - S172 - S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Colle grise sous carrelages beige/marron 10/10	002EW032465 n°32 - 2 - 002EW032465 n°32 - 4	P32	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P40	Réalisation d'un prélèvement	Colle grise sous carrelages mosaïques beige/rouge 1cm/1cm	002EW032465 n°40 - 2 - 002EW032465 n°40 - 4	P40	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle grise sous carrelages mosaïques beige/rouge 1cm/1cm	002EW032465 n°40 - 2 - 002EW032465 n°40 - 4	P40	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 22 (Local 1028)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle grise sous carrelages mosaïques beige/rouge 1cm/1cm	002EW032465 n°40 - 2 - 002EW032465 n°40 - 4	P40	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 23 (Local 1027)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle grise sous carrelages mosaïques beige/rouge 1cm/1cm	002EW032465 n°40 - 2 - 002EW032465 n°40 - 4	P40	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 24 (Local 1026)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle grise sous carrelages mosaïques beige/rouge 1cm/1cm	002EW032465 n°40 - 2 - 002EW032465 n°40 - 4	P40	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation) - Vol 22 (Local 1028) - Vol 23 (Local 1027) - Vol 24 (Local 1026)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S195 - S229 - S230 - S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle grise sous carrelages mosaïques beige/rouge 1cm/1cm	002EW032465 n°40 - 2 - 002EW032465 n°40 - 4	P40	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P48	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique gris, pièces sèches.	002EW032465 n°48 - 2 - 002EW032465 n°48 - 4	P48 Phase 1	Revêtement - Souple - Fibreux - Violet	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P48	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique gris, pièces sèches.	002EW032465 n°48 - 2 - 002EW032465 n°48 - 4	P48 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Revêtement de sol	Ragréage	P49	Réalisation d'un prélèvement	Ragréage rose sous lés plastique gris.	002EW032465 n°49 - 2 - 002EW032465 n°49 - 4	P49	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 27 (Local 1032)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P51	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique bleu/vert.	002EW032465 n°51 - 2 - 002EW032465 n°51 - 4	P51 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Lés plastique bleu/vert.	002EW 03246 5 n°51 - 2 - 002EW 03246 5 n°51 - 4	P51 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 27 (Local 1032)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P51	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique bleu/vert.	002EW 03246 5 n°51 - 2 - 002EW 03246 5 n°51 - 4	P51 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Lés plastique bleu/vert.	002EW 03246 5 n°51 - 2 - 002EW 03246 5 n°51 - 4	P51 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 27 (Local 1032)	Revêtement de sol	Ragréage	P52	Réalisation d'un prélèvement	Ragréage gris sous lés plastique bleu/vert.	002EW 03246 5 n°52 - 2 - 002EW 03246 5 n°52 - 4	P52	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Revêtement de sol	Ragréage	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Ragréage gris sous lés plastique bleu/vert.	002EW 03246 5 n°52 - 2 - 002EW 03246 5 n°52 - 4	P52	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 25 (Local 1034)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P54	Réalisation d'un prélèvement	Colle grise sous carrelage beiges 10/10	002EW 03246 5 n°54 - 2 - 002EW 03246 5 n°54 - 4	P54	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P58	Réalisation d'un prélèvement	Dalle moquette 50/50 grises.	002EW 03246 5 n°58 - 2	P58	Moquette / Sous-couch e / Matériau - Fibreux Souple / Bitumineux / Effritable - Gris / Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Revêtement de sol	Ragréage	P59	Réalisation d'un prélèvement	Rose	002EW 03246 5 n°59 - 2	P59	Ragréage / Ciment - Effritable / Effritable - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 30 (Local 1074)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P61	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	P61 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 38 (1060-Circulation)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW032465 n°61 - 2	P61 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 34 (Local 1073)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW032465 n°61 - 2	P61 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 36 (Local 1071)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW032465 n°61 - 2	P61 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 37 (Local 1070)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW032465 n°61 - 2	P61 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 39 (Local 1069)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW032465 n°61 - 2	P61 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 31 (Local 1061)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW032465 n°61 - 2	P61 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 32 (Local 1062)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW032465 n°61 - 2	P61 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 33 (Local 1063)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	P61 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 38 (1060-Circulat ion) - Vol 34 (Local 1073) - Vol 36 (Local 1071) - Vol 37 (Local 1070) - Vol 39 (Local 1069) - Vol 31 (Local 1061) - Vol 32 (Local 1062) - Vol 33 (Local 1063)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S257 - S258 - S259 - S260 - S261 - S262 - S263 - S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	P61 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 30 (Local 1074)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P61	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	P61 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 38 (1060-Circulat ion)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	P61 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 34 (Local 1073)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	P61 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 36 (Local 1071)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	P61 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 37 (Local 1070)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	P61 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 39 (Local 1069)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	P61 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 31 (Local 1061)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	P61 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 32 (Local 1062)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	P61 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 33 (Local 1063)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	P61 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 38 (1060-Circulation) - Vol 34 (Local 1073) - Vol 36 (Local 1071) - Vol 37 (Local 1070) - Vol 39 (Local 1069) - Vol 31 (Local 1061) - Vol 32 (Local 1062) - Vol 33 (Local 1063)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S257 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	P61 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
				S258 -							
				S259 -							
				S260 -							
				S261 -							
				S262 -							
				S263 -							
R+1-Bâtiment EFS	Vol 30 (Local 1074)	Revêtement de sol	Ragréage	P62	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002EW 03246 5 n°62 - 2	P62	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 34 (Local 1073)	Revêtement de sol	Ragréage	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Gris	002EW 03246 5 n°62 - 2	P62	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 36 (Local 1071)	Revêtement de sol	Ragréage	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Gris	002EW 03246 5 n°62 - 2	P62	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 37 (Local 1070)	Revêtement de sol	Ragréage	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Gris	002EW 03246 5 n°62 - 2	P62	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 39 (Local 1069)	Revêtement de sol	Ragréage	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Gris	002EW032465 n°62 - 2	P62	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 38 (1060-Circulation)	Revêtement de sol	Ragréage	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Gris	002EW032465 n°62 - 2	P62	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 31 (Local 1061)	Revêtement de sol	Ragréage	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Gris	002EW032465 n°62 - 2	P62	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 32 (Local 1062)	Revêtement de sol	Ragréage	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Gris	002EW032465 n°62 - 2	P62	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 33 (Local 1063)	Revêtement de sol	Ragréage	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Gris	002EW032465 n°62 - 2	P62	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 34 (Local 1073) - Vol 36 (Local 1071) - Vol 37 (Local 1070) - Vol 39 (Local 1069) - Vol 38 (1060-Circulation) - Vol 31 (Local 1061) - Vol 32 (Local 1062) - Vol 33 (Local 1063)	Revêtement de sol	Ragréage	S265 - S266 - S267 - S268 - S269 - S270 - S271 - S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Gris	002EW 03246 5 n°62 - 2	P62	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 35 (Local 1072)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P63	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002EW 03246 5 n°63 - 2	P63 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 35 (Local 1072)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P63	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002EW 03246 5 n°63 - 2	P63 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 35 (Local 1072)	Revêtement de sol	Ragréage	P64	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002EW 03246 5 n°64 - 2	P64	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 40 (Local 1068)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P65	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002EW 03246 5 n°65 - 2	P65 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 40 (Local 1068)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Gris	002EW 03246 5 n°65 - 2	P65 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 40 (Local 1068)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P65	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002EW 03246 5 n°65 - 2	P65 Phase 2	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 40 (Local 1068)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Gris	002EW 03246 5 n°65 - 2	P65 Phase 2	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 41 (Local 1067)	Revêtement de sol	Ragréage	P66	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002EW 03246 5 n°66 - 2	P66	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 40 (Local 1068)	Revêtement de sol	Ragréage	S317	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Gris	002EW 03246 5 n°66 - 2	P66	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 43 (Local R090)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P71	Réalisation d'un prélèvement	Colle grise sous carrelages beige 30/30	002EW032465 n°71 - 2 - 002EW032465 n°71 - 4	P71 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Colle grise sous carrelages beige 30/30	002EW032465 n°71 - 2 - 002EW032465 n°71 - 4	P71 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Colle grise sous carrelages beige 30/30	002EW032465 n°71 - 2 - 002EW032465 n°71 - 4	P71 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091) - Vol 45 (Local R092)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S319 - S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Colle grise sous carrelages beige 30/30	002EW032465 n°71 - 2 - 002EW032465 n°71 - 4	P71 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 43 (Local R090)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P71	Réalisation d'un prélèvement	Colle grise sous carrelages beige 30/30	002EW032465 n°71 - 2 - 002EW032465 n°71 - 4	P71 Phase 2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Colle grise sous carrelages beige 30/30	002EW032465 n°71 - 2 - 002EW032465 n°71 - 4	P71 Phase 2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Colle grise sous carrelages beige 30/30	002EW032465 n°71 - 2 - 002EW032465 n°71 - 4	P71 Phase 2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091) - Vol 45 (Local R092)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S319 - S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Colle grise sous carrelages beige 30/30	002EW032465 n°71 - 2 - 002EW032465 n°71 - 4	P71 Phase 2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P80	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique bleu		P80 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P80	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique bleu		P80 Phase 2	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P81	Réalisation d'un prélèvement	Colle jaune sous revêtement lés plastique bleu		P81	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P85	Réalisation d'un prélèvement	Colle grise et colle blanche sous carrelage beige 30/30	002EW 03246 5 n°85 - 2 - 002EW 03246 5 n°85 - 4	P85	Matériau / Colle / Ciment - Effritable / Dur / Dur - Rose / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 49 (Local R096)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S384	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	Colle grise et colle blanche sous carrelage beige 30/30	002EW 03246 5 n°85 - 2 - 002EW 03246 5 n°85 - 4	P85	Matériau / Colle / Ciment - Effritable / Dur / Dur - Rose / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Revêtement de sol	Ragréage	P86	Réalisation d'un prélèvement	Ragréage rose sous colle de carrelage existant.	002EW032465 n°86 - 2 - 002EW032465 n°86 - 4	P86	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 49 (Local R096)	Revêtement de sol	Ragréage	S385	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	Ragréage rose sous colle de carrelage existant.	002EW032465 n°86 - 2 - 002EW032465 n°86 - 4	P86	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 47 (Local R094)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P87	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique bleu	002EW032465 n°87 - 2 - 002EW032465 n°87 - 4	P87 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 48 (Local R095)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Lés plastique bleu	002EW032465 n°87 - 2 - 002EW032465 n°87 - 4	P87 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâti ment EFS	Vol 47 (Local R094)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P87	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique bleu	002EW 03246 5 n°87 - 2 - 002EW 03246 5 n°87 - 4	P87 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâti ment EFS	Vol 48 (Local R095)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Lés plastique bleu	002EW 03246 5 n°87 - 2 - 002EW 03246 5 n°87 - 4	P87 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâti ment EFS	Vol 47 (Local R094)	Revêtement de sol	Ragréage	P88	Réalisation d'un prélèvement	Ragréage gris sous lés plastique bleu.	002EW 03246 5 n°88 - 2 - 002EW 03246 5 n°88 - 4	P88	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâti ment EFS	Vol 48 (Local R095)	Revêtement de sol	Ragréage	S387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88	Ragréage gris sous lés plastique bleu.	002EW 03246 5 n°88 - 2 - 002EW 03246 5 n°88 - 4	P88	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 50 (Cage escalier)	Revêtement de sol	Ragréage	P90	Réalisation d'un prélèvement	Ragréage gris peint sur palier RDC et R+1 de la cage d'escalier.	002EW032465 n°90 - 2 - 002EW032465 n°90 - 4	P90	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 50 (Cage escalier)	Revêtement de sol	Nez de marche	P92	Réalisation d'un prélèvement	Enduit ciment sur nez de marches d'escalier	002EW032465 n°92 - 2 - 002EW032465 n°92 - 4	P92	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 51 (R039-Attente)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P96	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique gris	002EW032465 n°96 - 2 - 002EW032465 n°96 - 4	P96	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 51 (R039-Attente)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P97	Réalisation d'un prélèvement	Colle jaune sous lés plastique gris.	002EW032465 n°97 - 2 - 002EW032465 n°97 - 4	P97	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	----------	------------	----------	------------



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 16 (Local 1015)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélèvement	Colle blanche sous faïences 10/10 Blanches.	002EW 03246 5 n°14 - 2	P14 Phase 1	Colle / Peinture / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 15 (Local 1014)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Colle blanche sous faïences 10/10 Blanches.	002EW 03246 5 n°14 - 2	P14 Phase 1	Colle / Peinture / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 16 (Local 1015)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélèvement	Colle blanche sous faïences 10/10 Blanches.	002EW 03246 5 n°14 - 2	P14 Phase 2	Peinture / Joint - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 15 (Local 1014)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Colle blanche sous faïences 10/10 Blanches.	002EW 03246 5 n°14 - 2	P14 Phase 2	Peinture / Joint - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P31	Réalisation d'un prélèvement	Colle blanche sous faïences blanche 10/10	002EW 03246 5 n°31 - 2 - 002EW 03246 5 n°31 - 4	P31	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Colle blanche sous faïences blanche 10/10	002EW 03246 5 n°31 - 2 - 002EW 03246 5 n°31 - 4	P31	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Colle blanche sous faïences blanche 10/10	002EW 03246 5 n°31 - 2 - 002EW 03246 5 n°31 - 4	P31	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Colle blanche sous faïences blanche 10/10	002EW 03246 5 n°31 - 2 - 002EW 03246 5 n°31 - 4	P31	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 5 (Local 1008)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Colle blanche sous faïences blanche 10/10	002EW 03246 5 n°31 - 2 - 002EW 03246 5 n°31 - 4	P31	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 2 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Colle blanche sous faïences blanche 10/10	002EW032465 n°31 - 2 - 002EW032465 n°31 - 4	P31	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Colle blanche sous faïences blanche 10/10	002EW032465 n°31 - 2 - 002EW032465 n°31 - 4	P31	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Colle blanche sous faïences blanche 10/10	002EW032465 n°31 - 2 - 002EW032465 n°31 - 4	P31	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011) - Vol 5 (Local 1008) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 1 (Local 1007) - Vol 3 (Local 1006)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S167 - S168 - S169 - S179 - S180 - S181 - S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Colle blanche sous faïences blanche 10/10	002EW032465 n°31 - 2 - 002EW032465 n°31 - 4	P31	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P33	Réalisation d'un prélèvement	Colle blanche sous plinthes 10/10 beige	002EW 03246 5 n°33	P33	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
							- 2 - 002EW 03246 5 n°33 - 4 - 002EW 03246 5 n°33 - 6				
R+1-Bâtiment EFS	Vol 2 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Colle blanche sous plinthes 10/10 beige	002EW 03246 5 n°33	P33	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
							- 2 - 002EW 03246 5 n°33 - 4 - 002EW 03246 5 n°33 - 6				



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Colle blanche sous plinthes 10/10 beige	002EW 03246 5 n°33 - 2 - 002EW 03246 5 n°33 - 4 - 002EW 03246 5 n°33 - 6	P33	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 6 (Local 1010)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Colle blanche sous plinthes 10/10 beige	002EW 03246 5 n°33 - 2 - 002EW 03246 5 n°33 - 4 - 002EW 03246 5 n°33 - 6	P33	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 6 (Local 1010)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S174 - S175 - S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Colle blanche sous plinthes 10/10 beige	002EW 03246 5 n°33 - 2 - 002EW 03246 5 n°33 - 4 - 002EW 03246 5 n°33 - 6	P33	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P41	Réalisation d'un prélèvement	Colle blanche/beige sous faïences blanche 10/10	002EW 03246 5 n°41 - 2	P41	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Colle blanche/beige sous faïences blanche 10/10	002EW 03246 5 n°41 - 2	P41	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Colle blanche/beige sous faïences blanche 10/10	002EW 03246 5 n°41 - 2	P41	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 27 (Local 1032)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Colle blanche/be ige sous faïences blanche 10/10	002EW 03246 5 n°41 - 2	P41	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Colle blanche/be ige sous faïences blanche 10/10	002EW 03246 5 n°41 - 2	P41	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 23 (Local 1027)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Colle blanche/be ige sous faïences blanche 10/10	002EW 03246 5 n°41 - 2	P41	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 22 (Local 1028)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Colle blanche/be ige sous faïences blanche 10/10	002EW 03246 5 n°41 - 2	P41	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 24 (Local 1026)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Colle blanche/be ige sous faïences blanche 10/10	002EW 03246 5 n°41 - 2	P41	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 26 (Local 1029) - Vol 27 (Local 1032) - Vol 28 (Local 1031) - Vol 23 (Local 1027) - Vol 22 (Local 1028) - Vol 24 (Local 1026)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S185 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Colle blanche/be ige sous faïences blanche 10/10	002EW	P41	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
				S186 -			03246				
				S204 -			5 n°41				
				S205 -			- 2				
				S231 -							
R+1-Bâti ment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P42	Réalisation d'un prélèvement	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces humides	002EW	P42	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
							03246				
							5 n°42				
							- 2 -				
							002EW				
R+1-Bâti ment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces humides	002EW	P42	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
							03246				
							5 n°42				
							- 2 -				
							002EW				
R+1-Bâti ment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces humides	002EW	P42	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
							03246				
							5 n°42				
							- 2 -				
							002EW				

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 23 (Local 1027)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces humides	002EW 03246 5 n°42 - 2 - 002EW 03246 5 n°42 - 4	P42	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 22 (Local 1028)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces humides	002EW 03246 5 n°42 - 2 - 002EW 03246 5 n°42 - 4	P42	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 24 (Local 1026)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces humides	002EW 03246 5 n°42 - 2 - 002EW 03246 5 n°42 - 4	P42	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 26 (Local 1029) - Vol 23 (Local 1027) - Vol 22 (Local 1028) - Vol 24 (Local 1026)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S187 - S188 - S221 - S222 - S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces humides	002EW 03246 5 n°42 - 2 - 002EW 03246 5 n°42 - 4	P42	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P46	Réalisation d'un prélèvement	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces sèches	002EW032465 n°46 - 2 - 002EW032465 n°46 - 4	P46	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces sèches	002EW032465 n°46 - 2 - 002EW032465 n°46 - 4	P46	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces sèches	002EW032465 n°46 - 2 - 002EW032465 n°46 - 4	P46	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces sèches	002EW032465 n°46 - 2 - 002EW032465 n°46 - 4	P46	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces sèches	002EW 03246 5 n°46 - 2 - 002EW 03246 5 n°46 - 4	P46	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 25 (Local 1034)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces sèches	002EW 03246 5 n°46 - 2 - 002EW 03246 5 n°46 - 4	P46	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation) - Vol 25 (Local 1034)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S196 - S197 - S198 - S199 - S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces sèches	002EW 03246 5 n°46 - 2 - 002EW 03246 5 n°46 - 4	P46	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P50	Réalisation d'un prélèvement	Colle blanche/beige sous faïences blanches 10/10, pièces sèches dans partie commune de circulation.	002EW032465 n°50 - 2 - 002EW032465 n°50 - 4	P50	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 41 (Local 1067)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P67	Réalisation d'un prélèvement	plinthe 30/10 beige	002EW032465 n°67 - 2	P67	Peinture / Colle / Joint - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 40 (Local 1068)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	plinthe 30/10 beige	002EW032465 n°67 - 2	P67	Peinture / Colle / Joint - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 41 (Local 1067)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P68	Réalisation d'un prélèvement	faïence 15/15 blanc	002EW032465 n°68 - 2	P68	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâti ment EFS	Vol 43 (Local R090)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P72	Réalisation d'un prélèvement	Colle grise sous plinthes 30/10 Beiges.	002EW 03246 5 n°72 - 2 - 002EW 03246 5 n°72 - 4	P72	Matériau / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâti ment EFS	Vol 44 (Local R091)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Colle grise sous plinthes 30/10 Beiges.	002EW 03246 5 n°72 - 2 - 002EW 03246 5 n°72 - 4	P72	Matériau / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâti ment EFS	Vol 45 (Local R092)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Colle grise sous plinthes 30/10 Beiges.	002EW 03246 5 n°72 - 2 - 002EW 03246 5 n°72 - 4	P72	Matériau / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâti ment EFS	Vol 46 (Local R093)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Colle grise sous plinthes 30/10 Beiges.	002EW 03246 5 n°72 - 2 - 002EW 03246 5 n°72 - 4	P72	Matériau / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâti ment EFS	Vol 47 (Local R094)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Colle grise sous plinthes 30/10 Beiges.	002EW 03246 5 n°72 - 2 - 002EW 03246 5 n°72 - 4	P72	Matériau / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâti ment EFS	Vol 49 (Local R096)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S359	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Colle grise sous plinthes 30/10 Beiges.	002EW 03246 5 n°72 - 2 - 002EW 03246 5 n°72 - 4	P72	Matériau / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâti ment EFS	Vol 48 (Local R095)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Colle grise sous plinthes 30/10 Beiges.	002EW 03246 5 n°72 - 2 - 002EW 03246 5 n°72 - 4	P72	Matériau / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâti ment EFS	Vol 48 (Local R095)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Colle grise sous plinthes 30/10 Beiges.	002EW 03246 5 n°72 - 2 - 002EW 03246 5 n°72 - 4	P72	Matériau / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâti ment EFS	Vol 44 (Local R091) - Vol 45 (Local R092) - Vol 46 (Local R093) - Vol 47 (Local R094) - Vol 49 (Local R096) - Vol 48 (Local R095)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S321 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Colle grise sous plinthes 30/10 Beiges.	002EW	P72	Matériau / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
				S322 -			03246				
				S357 -			5 n°72				
				S358 -			- 2 -				
				S359 -			002EW				
				S360 -			03246				
RDC-Bâti ment EFS	Vol 43 (Local R090)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P78	Réalisation d'un prélèvement	Colle blanche/be ige sous faïences 15/15 Blanches	5 n°72	P78 Phase 1	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
							- 4				
							002EW				
							03246				
							5 n°78				
							- 2 -				
RDC-Bâti ment EFS	Vol 43 (Local R090)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P78	Réalisation d'un prélèvement	Colle blanche/be ige sous faïences 15/15 Blanches	002EW	P78 Phase 2	Colle / Plâtre / Papier - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
							03246				
							5 n°78				
							- 2 -				
							002EW				
							03246				
RDC-Bâti ment EFS	Vol 42 (Local R077)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P79	Réalisation d'un prélèvement	Colle blanche sous faïences 10/10 Blanches.	5 n°78	P79	Colle / Peinture / Fibres - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
							- 4				
							002EW				
							03246				
							5 n°78				
							- 4				



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P83	Réalisation d'un prélèvement	Colle jaune sous plinthes PVC grises.	002EW032465 n°83 - 2 - 002EW032465 n°83 - 4	P83 Phase 1	Matériau - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P83	Réalisation d'un prélèvement	Colle jaune sous plinthes PVC grises.	002EW032465 n°83 - 2 - 002EW032465 n°83 - 4	P83 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Conduit air	Conduit	P39	Réalisation d'un prélèvement	Conduit rectangulaire gris et fibreux.	002EW032465 n°39 - 2 - 002EW032465 n°39 - 4	P39	Matériau / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Équipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 50 (Cage escalier)	Escalier	Marches et contremarches	P91	Réalisation d'un prélèvement	Enduit ciment en sous-face d'escalier, marches et contre-marches	002EW032465 n°91 - 2 - 002EW032465 n°91 - 4	P91	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 50 (Cage escalier)	Escalier	Main courante d'escalier	P93	Réalisation d'un prélèvement	Matériaux dure noir sur main courante.	002EW032465 n°93 - 2 - 002EW032465 n°93 - 4	P93	Matériau - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 50 (Cage escalier)	Escalier	Rembarde et main courante d'escalier	P94	Réalisation d'un prélèvement	Peinture noir sur rembarde et main courante escalier.	002EW032465 n°94 - 2 - 002EW032465 n°94 - 4	P94	Peinture - Effritable - Rouge Noir	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
R+1-Bâtiment EFS							
P39	Conduit air	Matériau / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc Gris / Gris	Vol 26 (Local 1029)	,27 m	,15 m	,04 m²	

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC-Bâtiment EFS	RDC-Bâtiment EFS - Plan de repérage - Actions menées
	RDC-Bâtiment EFS	RDC-Bâtiment EFS - Zone 1- RDC 1 - Actions menées
	RDC-Bâtiment EFS	RDC-Bâtiment EFS - Zone 2- RDC 2 - Actions menées
	RDC-Bâtiment EFS	RDC-Bâtiment EFS - Zone 3- RDC 3 - Actions menées
	R+1-Bâtiment EFS	R+1-Bâtiment EFS - Plan de repérage - Actions menées
	R+1-Bâtiment EFS	R+1-Bâtiment EFS - Zone 1- R+1 1 - Actions menées
	R+1-Bâtiment EFS	R+1-Bâtiment EFS - Zone 2- R+1 2 - Actions menées
	R+1-Bâtiment EFS	R+1-Bâtiment EFS - Zone 3- R+1 3 - Actions menées
	R+1-Bâtiment EFS	R+1-Bâtiment EFS - Zone 3- R+1 3 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1-Bâtiment EFS	R+1-Bâtiment EFS - Zone 3- R+1 3 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+1-Bâtiment EFS	R+1-Bâtiment EFS - Zone 4- R+1 4 - Actions menées
	R+1-Bâtiment EFS	R+1-Bâtiment EFS - Zone 5- R+1 5 - Actions menées
	R+1-Bâtiment EFS	R+1-Bâtiment EFS - Verrière extérieure 6 - Actions menées


Légende




Zone 1- RDC 1



Zone 2- RDC 2



Zone 3- RDC 3

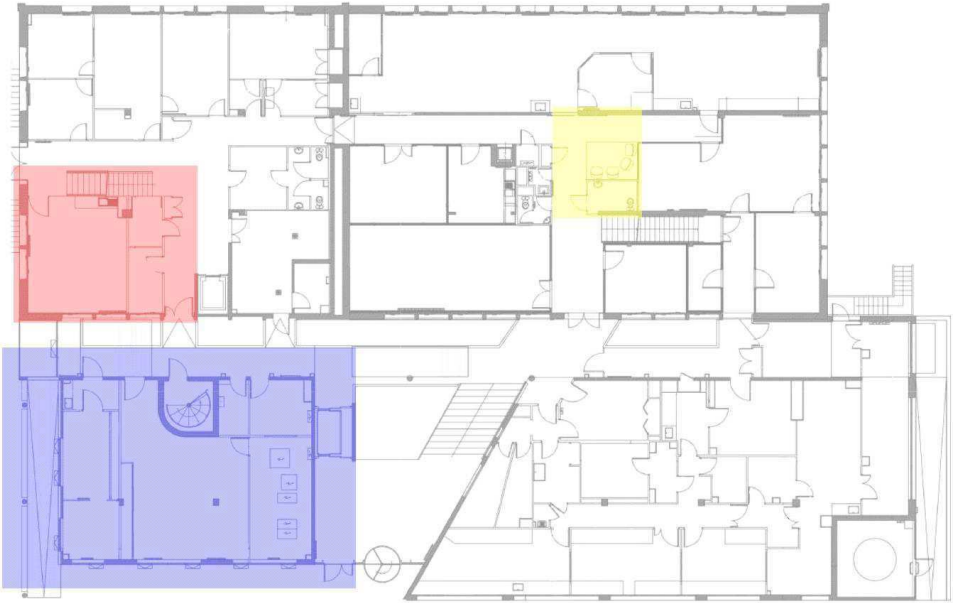

Adresse du bien

2 Boulevard Tonnellé
37000 TOURS

Désignation

EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS


Date intervention


23/04/2024

Technicien intervenant

BOUCHER ERIC

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

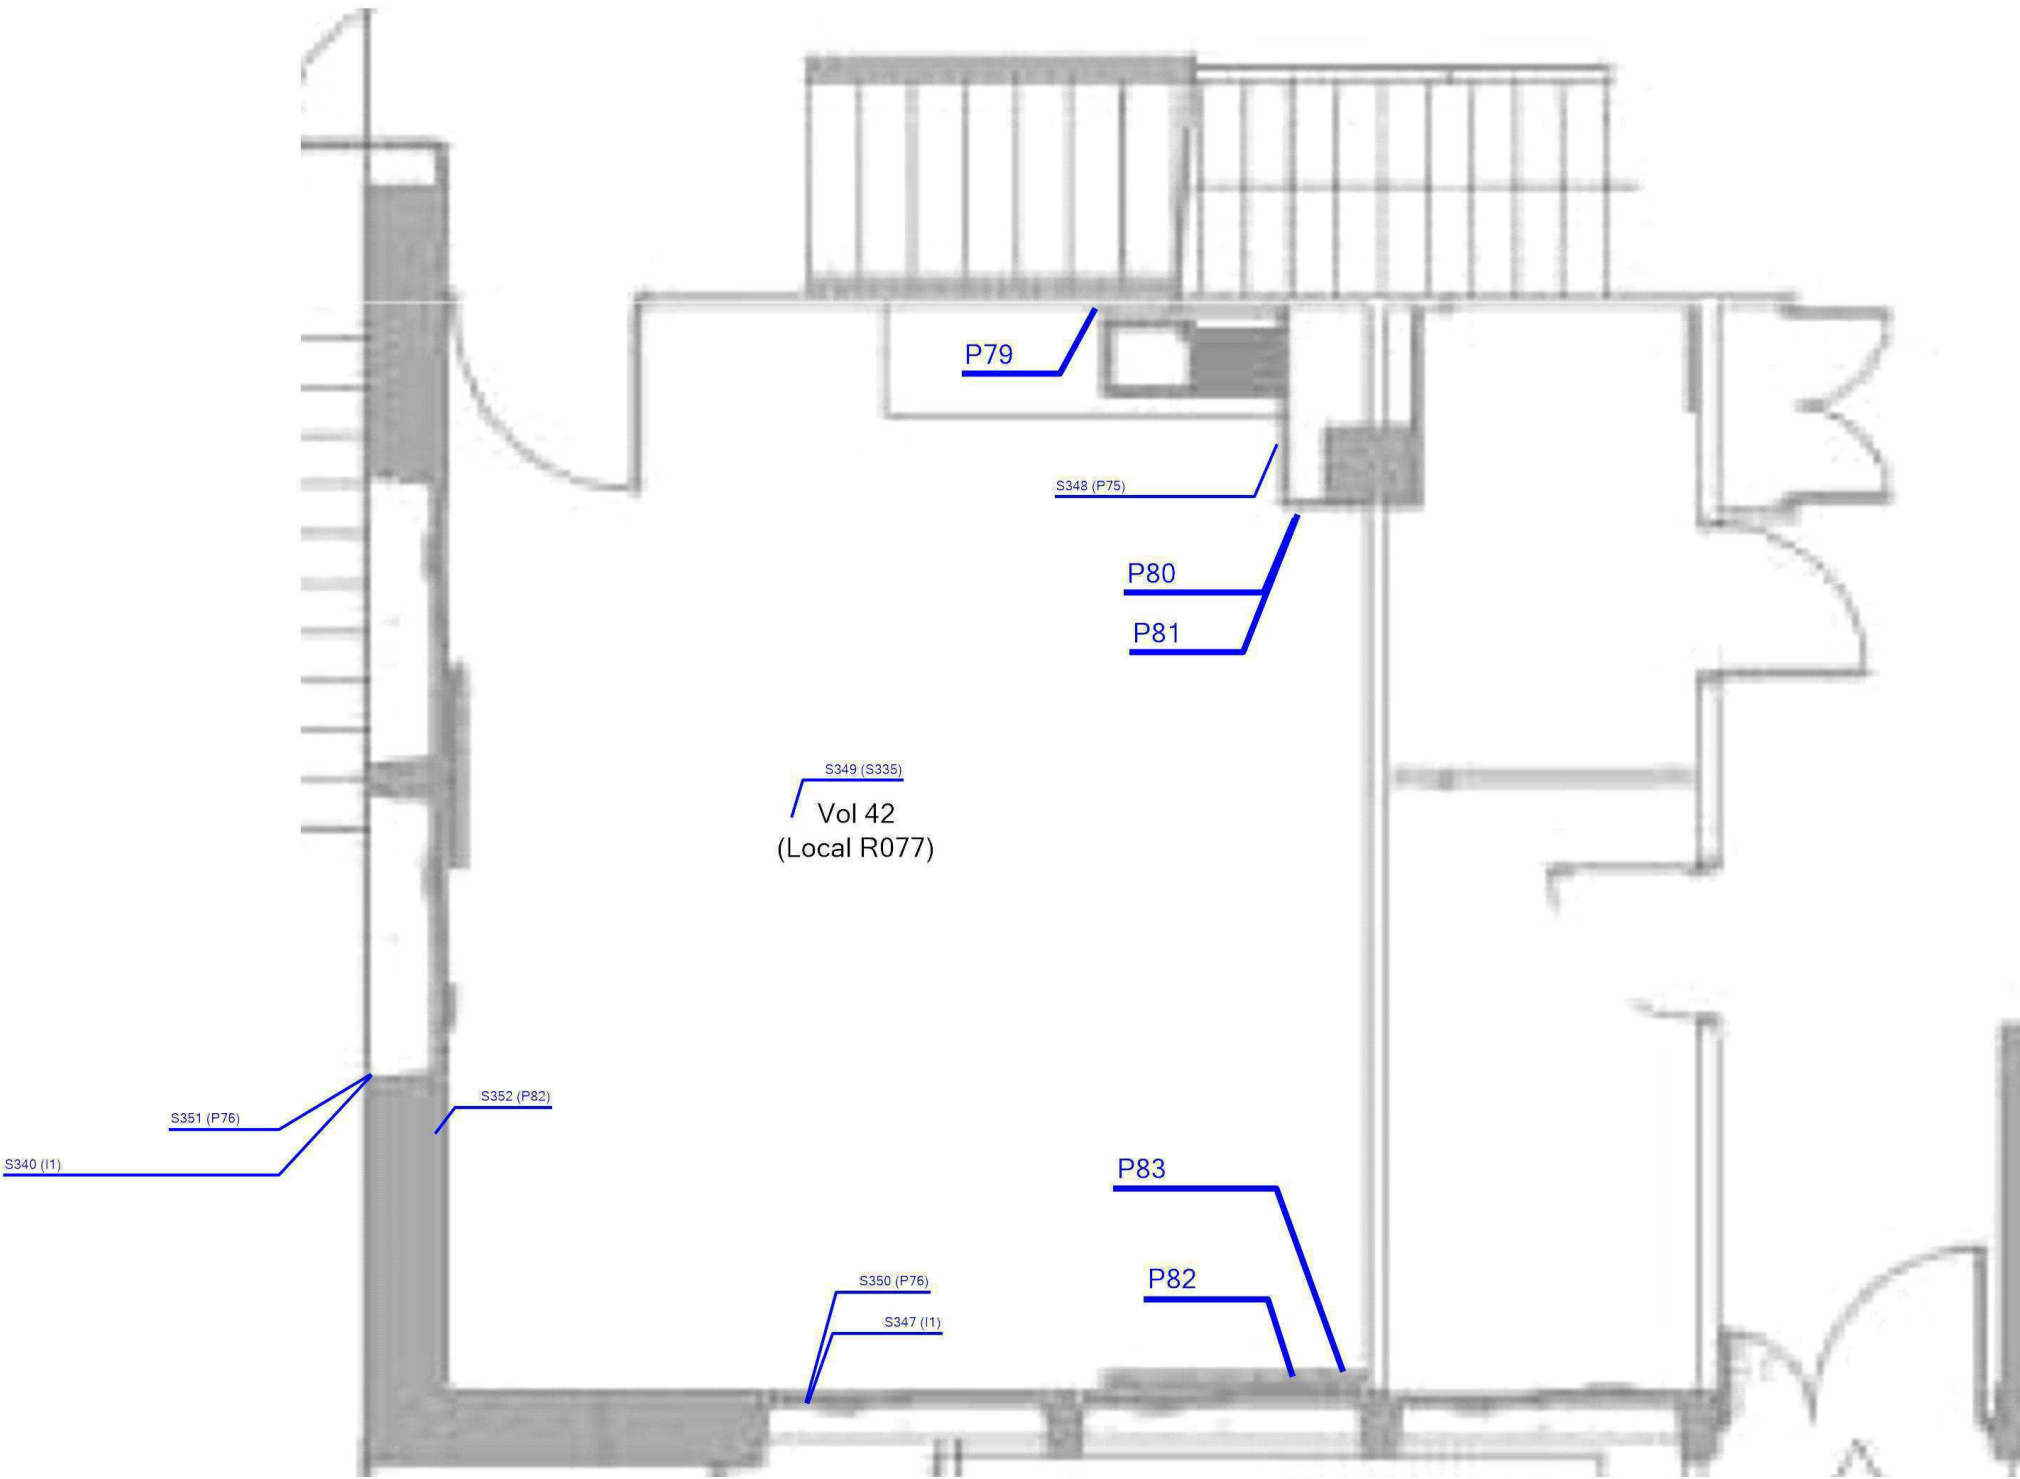

Plan de situation



	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Boulevard Tonnellé 37000 TOURS	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS	23/04/2024	BOUCHER ERIC

RDC-BÂTIMENT EFS - ZONE 2- RDC 2 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW032465

Légende


Localisation du prélèvement négatif

Localisation d'une impossibilité technique

Localisation dun sondage négatif

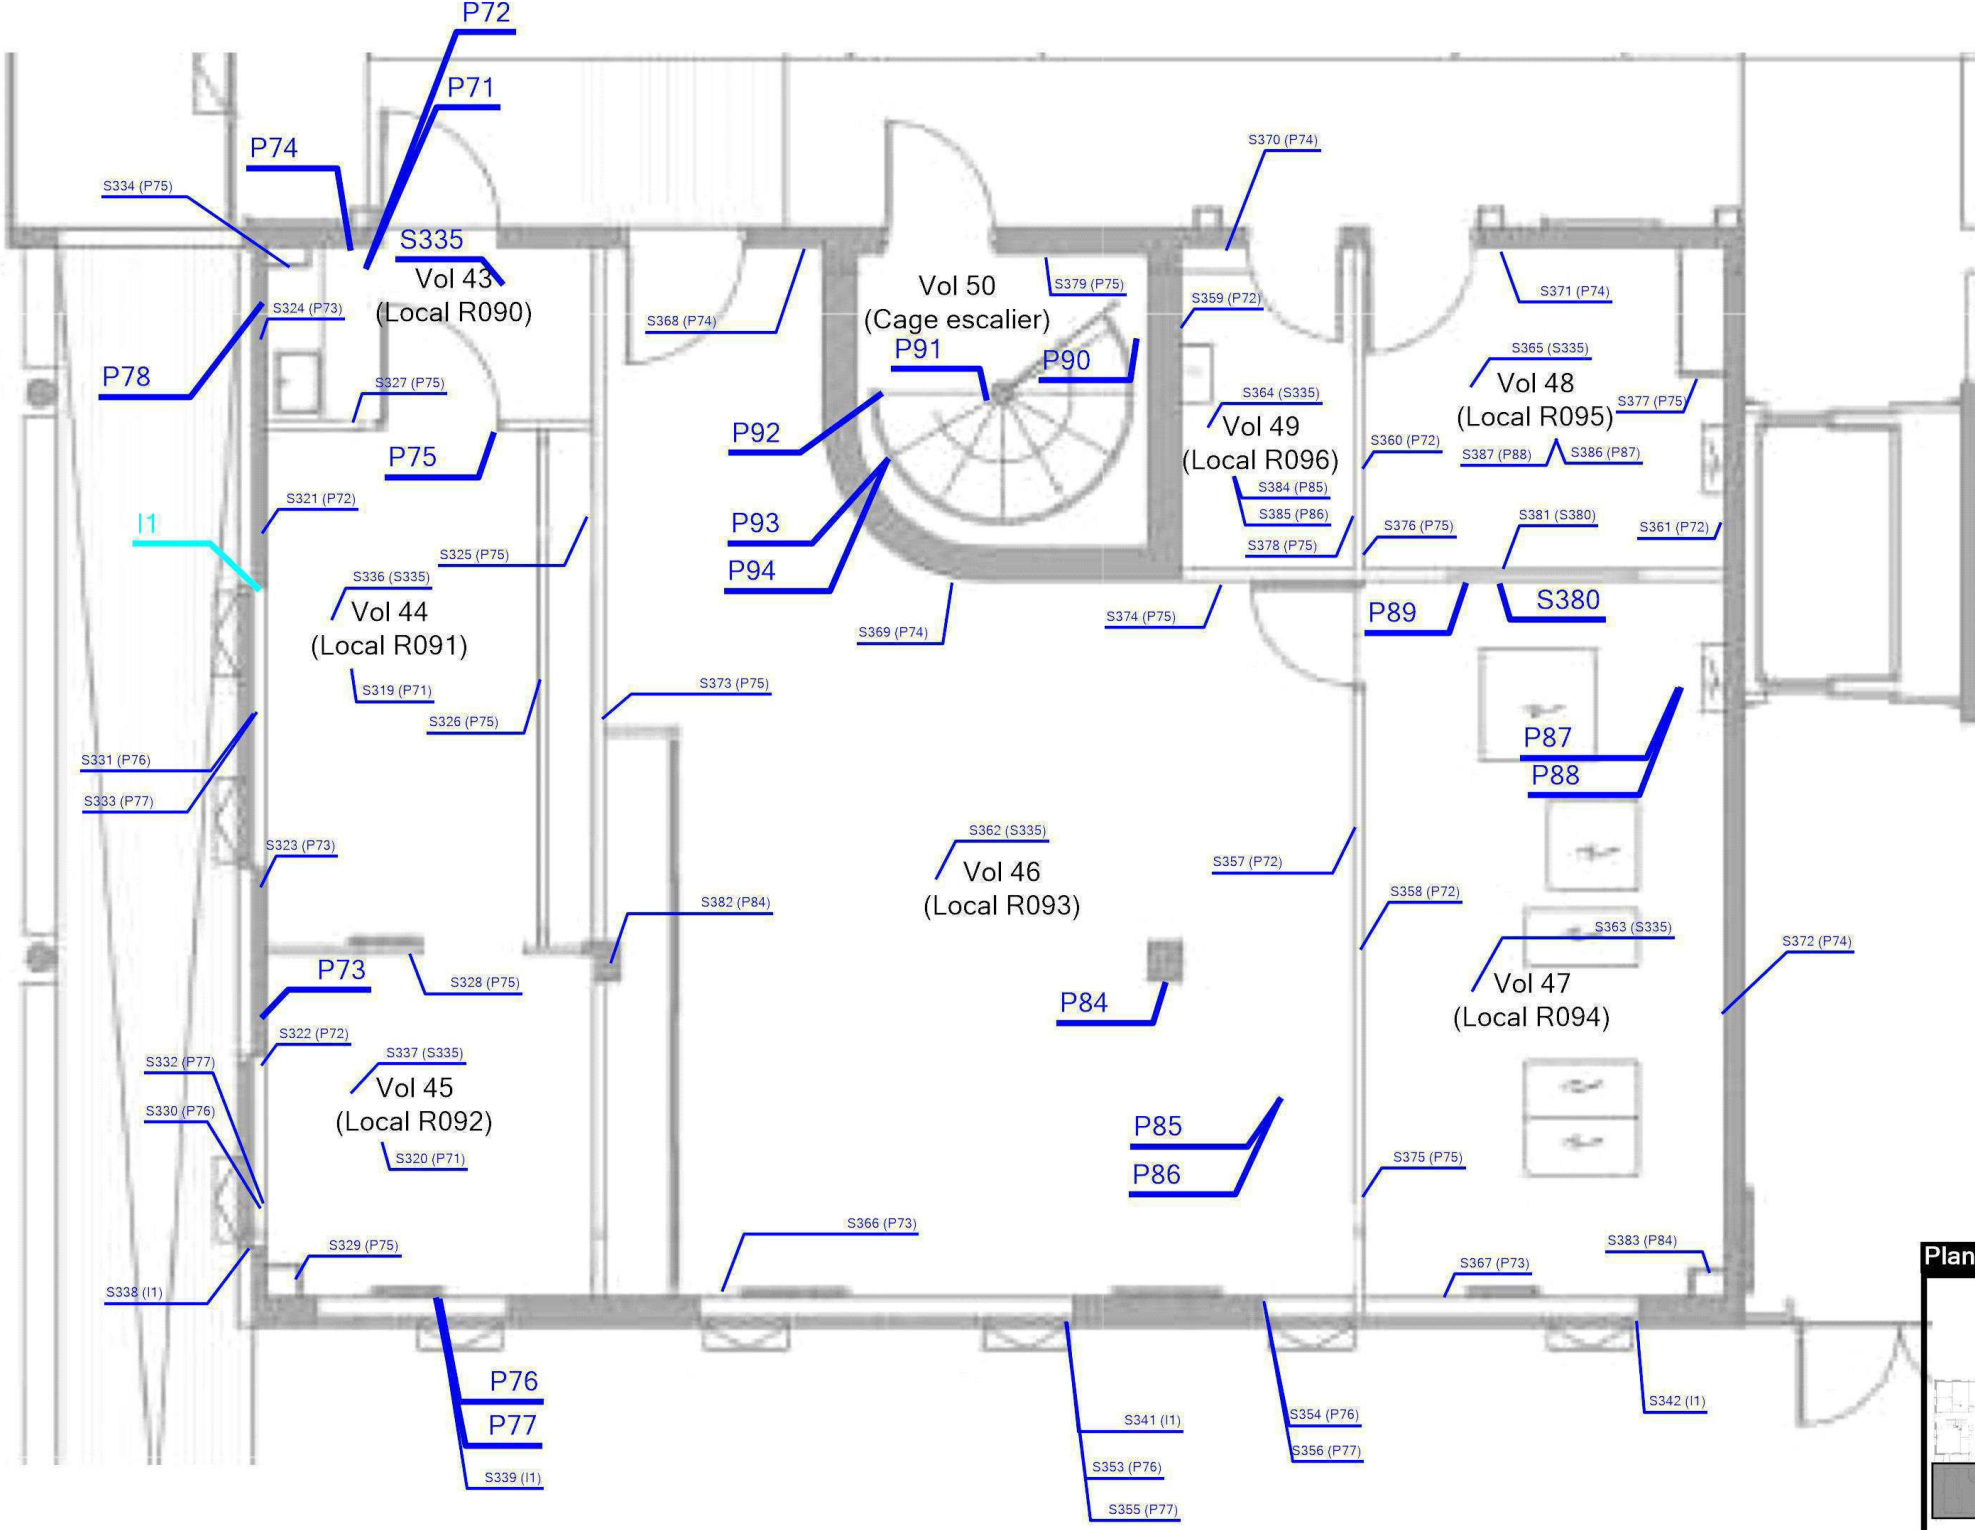

Plan de situation

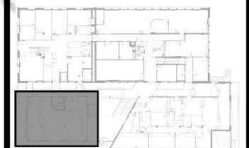

Adresse du bien	

2 Boulevard Tonnellé
37000 TOURS

Désignation

EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS

Date intervention

	23/04/2024
--	------------

Techniciens intervenant


BOUCHER ERIC

Légende


- P

Localisation dun prélèvement négatif
- S

Localisation dun sondage négatif

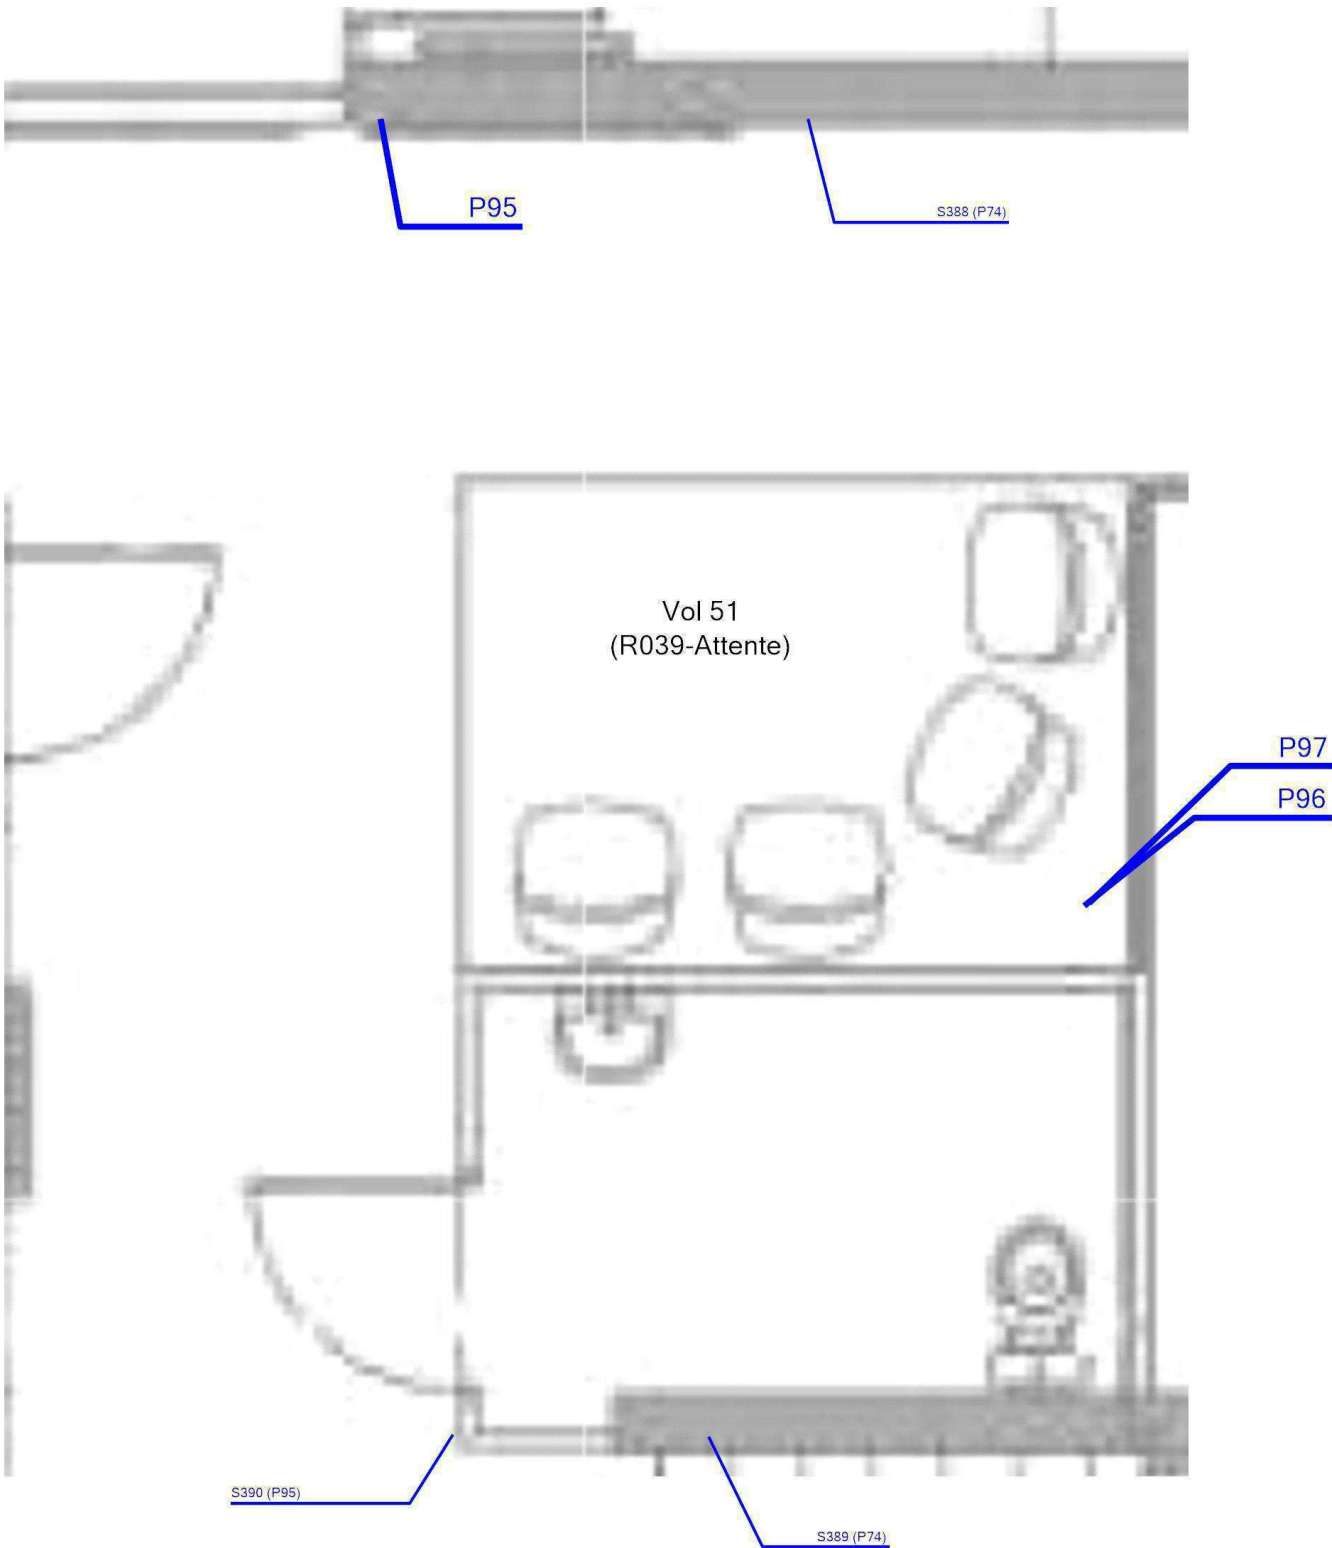

Plan de situation

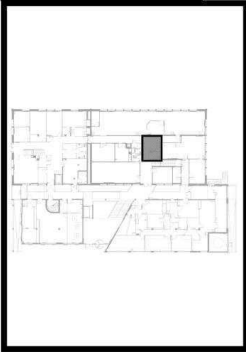

R+1-BÂTIMENT EFS - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW032465


Légende



Zone 1- R+1 1



Zone 2- R+1 2



Zone 3- R+1 3




Zone 4- R+1 4



Zone 5- R+1 5



Verrière extérieure 6

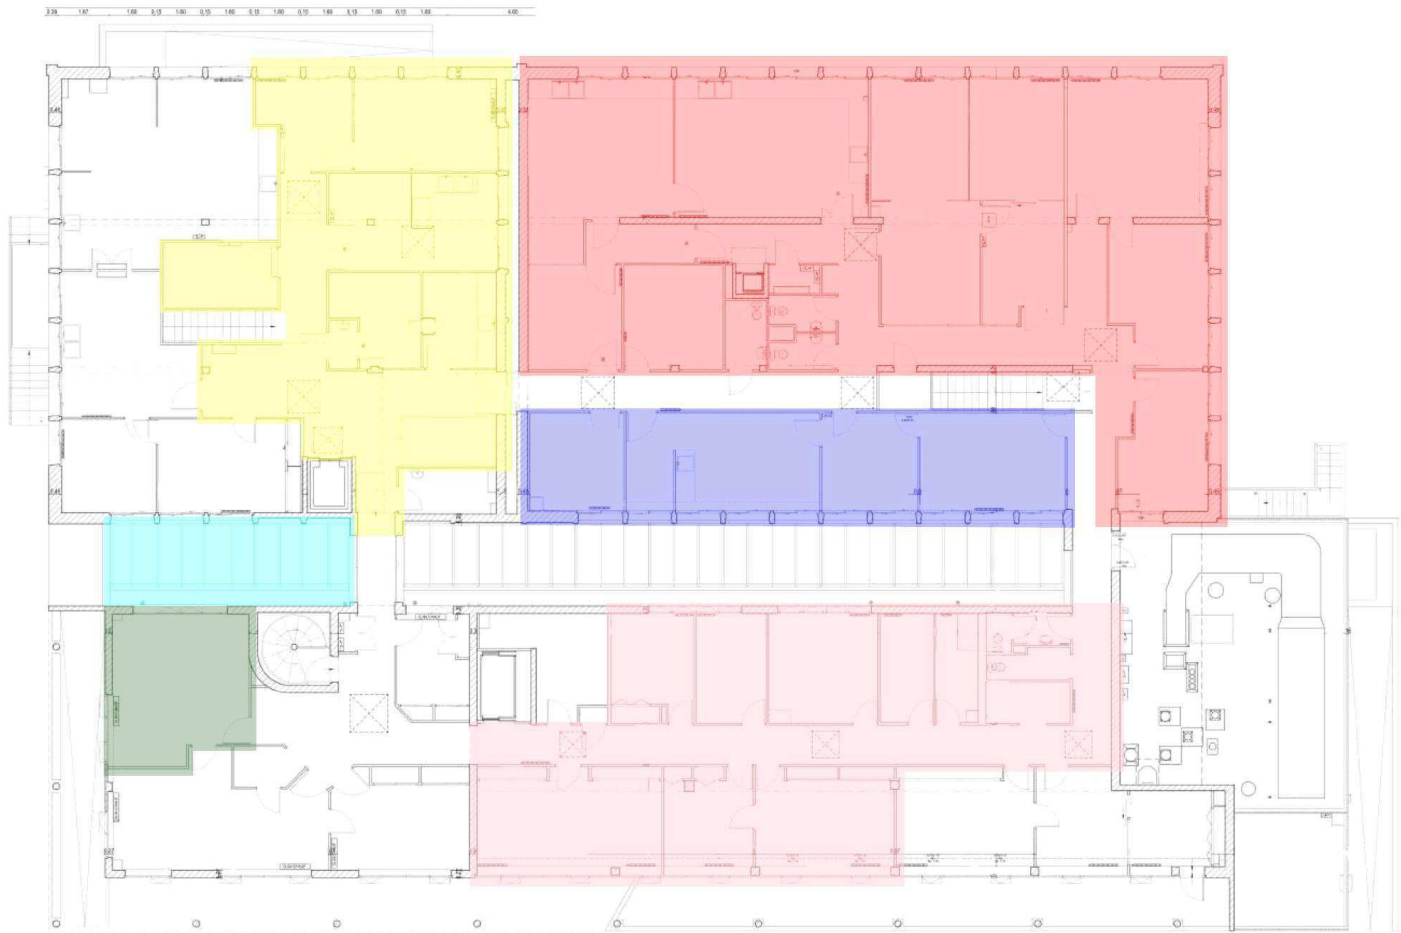

Adresse du bien

2 Boulevard Tonnellé
37000 TOURS

Désignation

EFS 2 boulevard Tonnellé, TOURS

Date intervention

23/04/2024

Technicien intervenant

BOUCHER ERIC

R+1-BÂTIMENT EFS - ZONE 1- R+1 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW032465

Légende


Localisation dun prélèvement négatif

A graph with a vertical axis labeled S and a horizontal axis labeled t . The curve starts at the origin, increases linearly with a constant positive slope, and then becomes a horizontal line.

Localisation dun sondage négatif

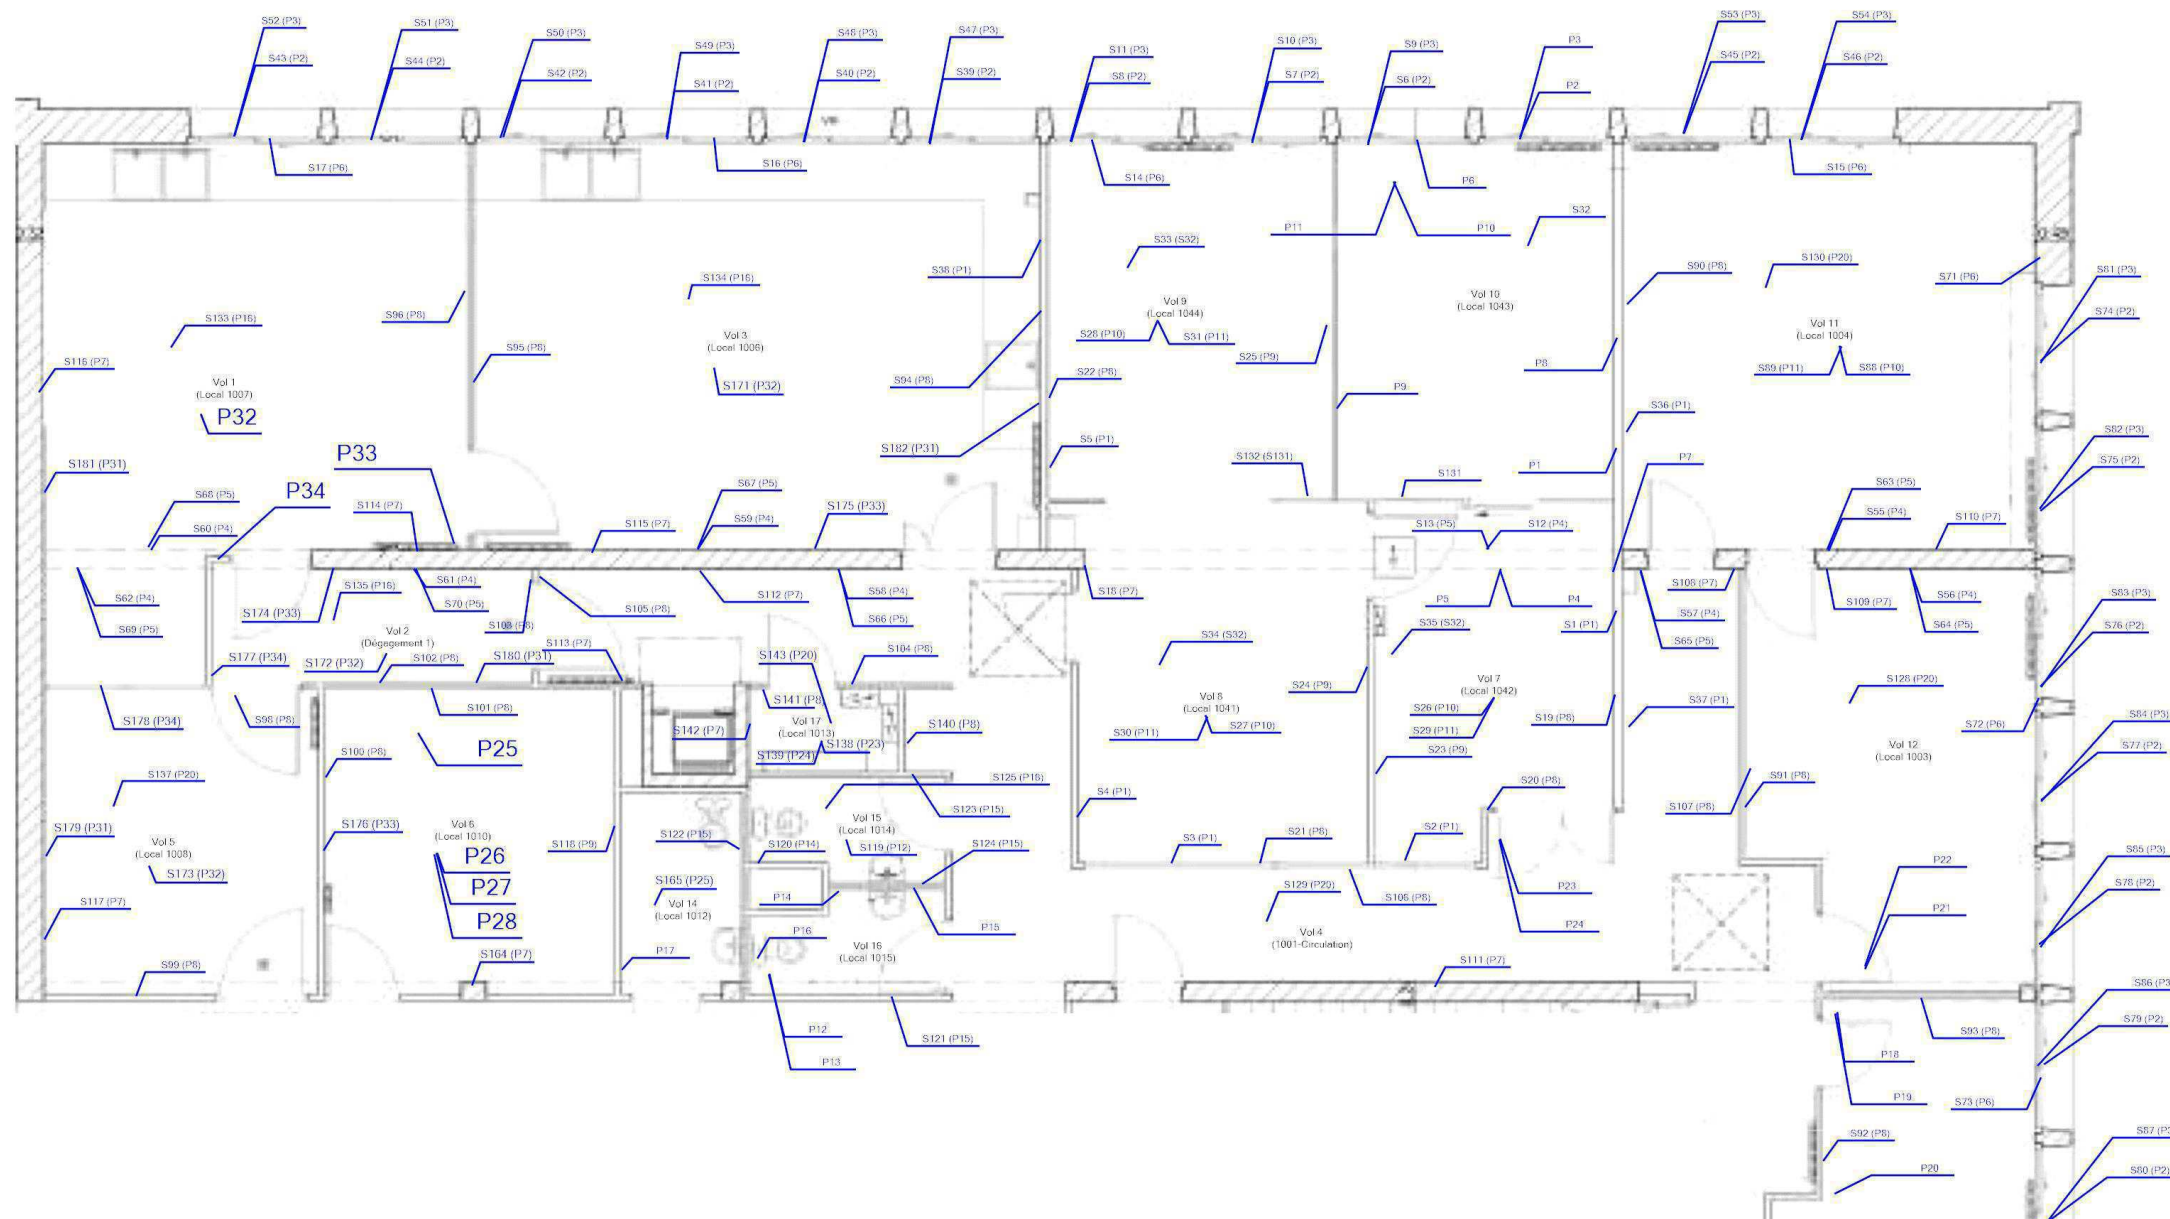

Plan de situation

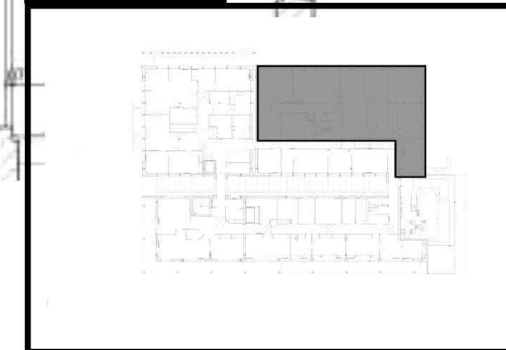

Adresse du bien

2 Boulevard Tonnellé
37000 TOURS

Désignation

EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS

Date intervention

	23/04/2024
--	------------

Techniciens intervenant	
-------------------------	--

BOUCHER ERIC


R+1-BÂTIMENT EFS - ZONE 2- R+1 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW032465


Légende

Localisation dun prélèvement négatif

Localisation dun sondage négatif

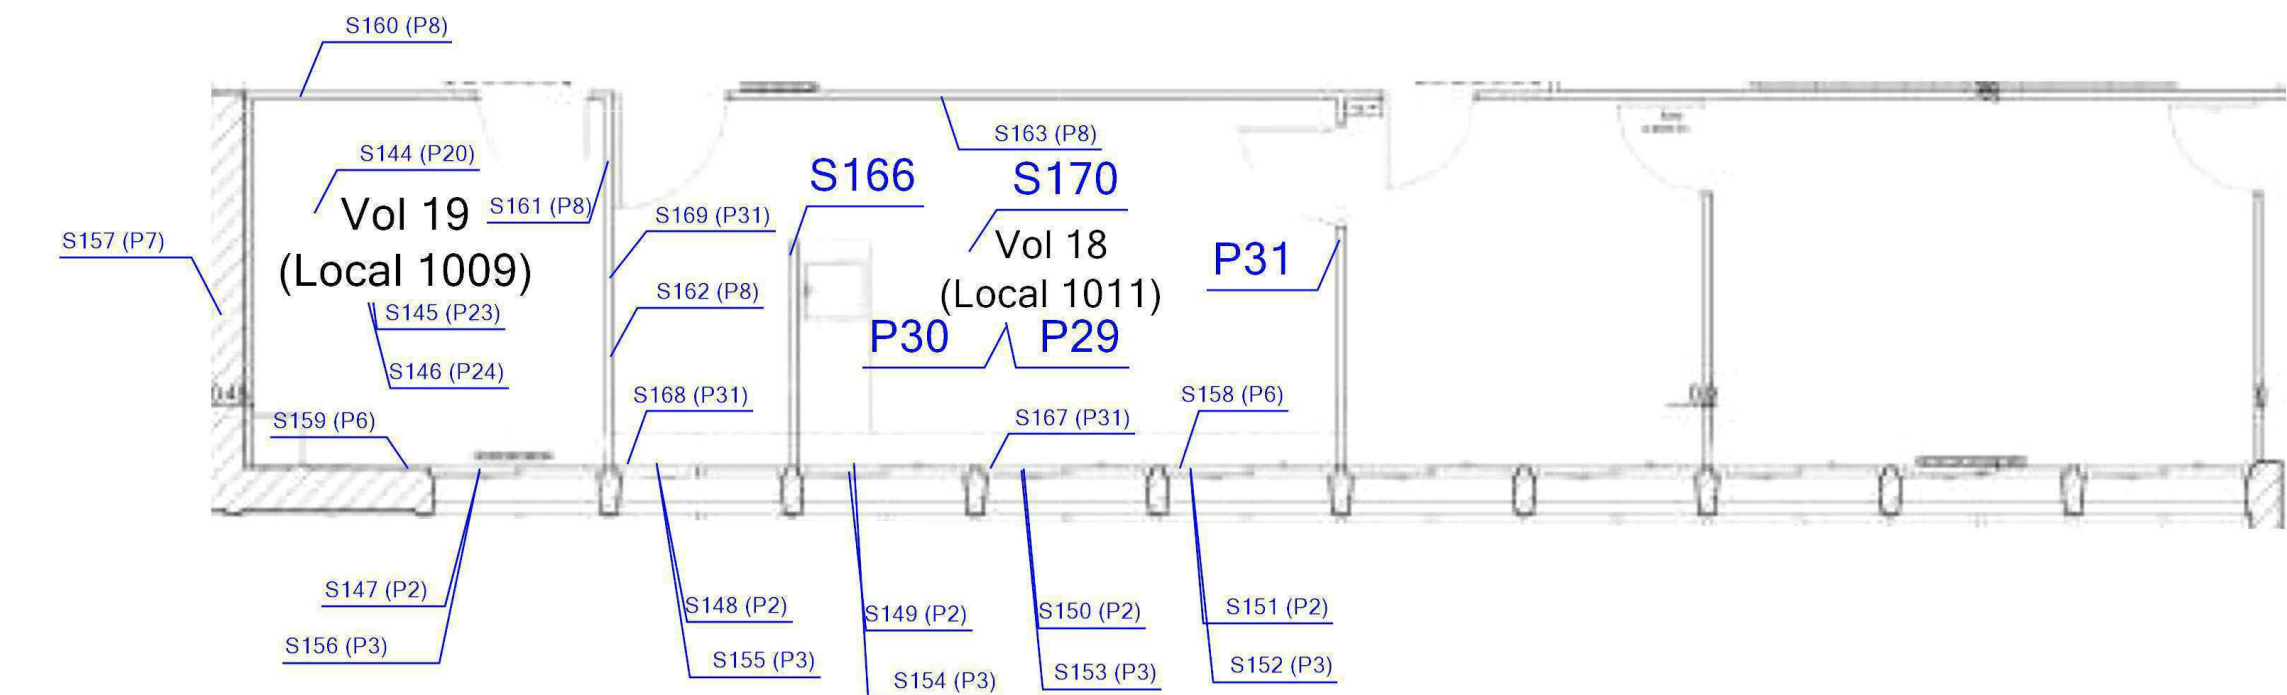

Plan de situation

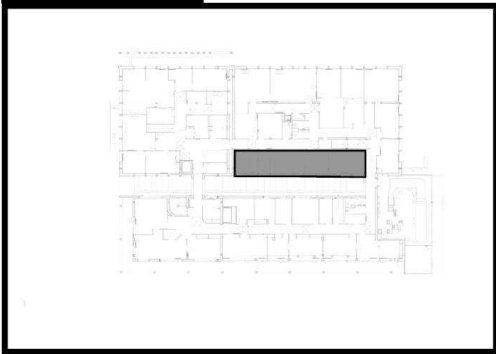

Adresse du bien

2 Boulevard Tonnellé
37000 TOURS

Désignation


EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS

Date intervention


23/04/2024

Techniciens intervenant

BOUCHER ERIC

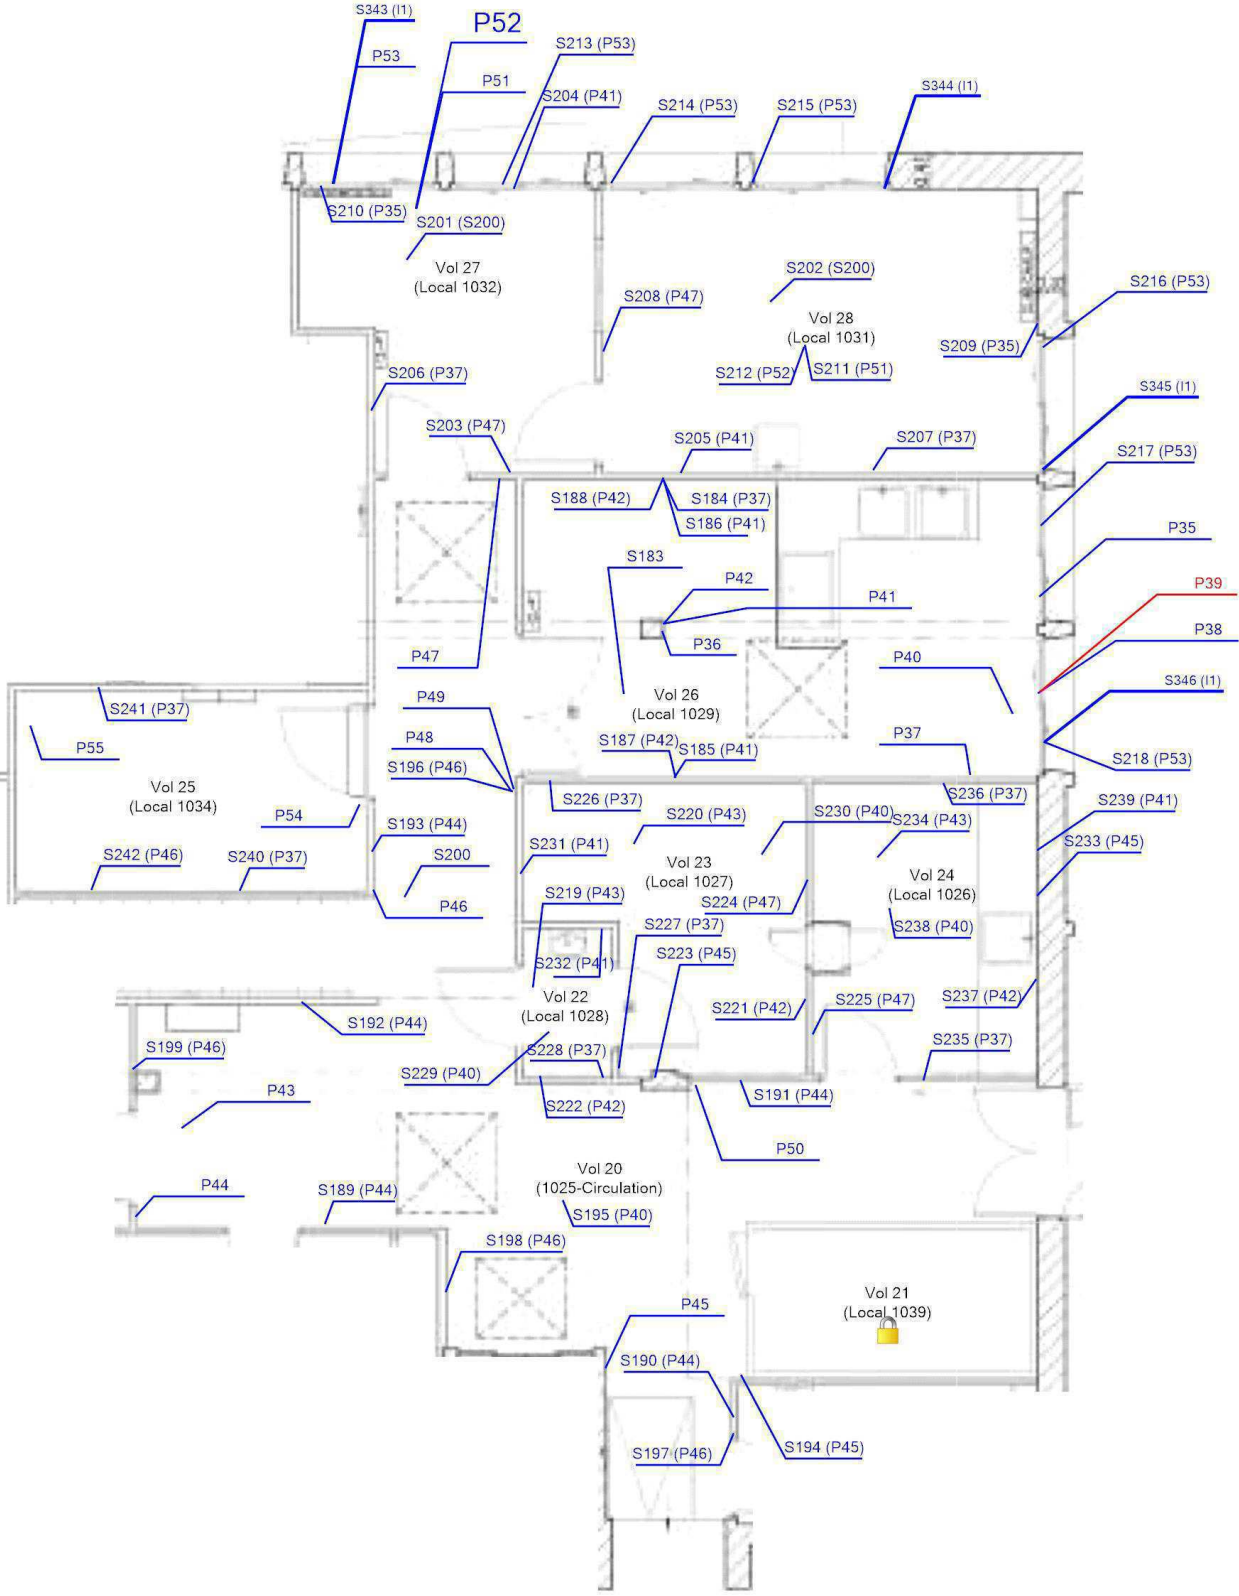


Plan de situation

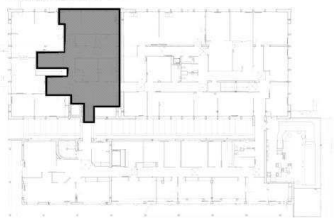


Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

P39 : Conduit

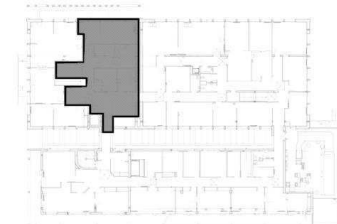


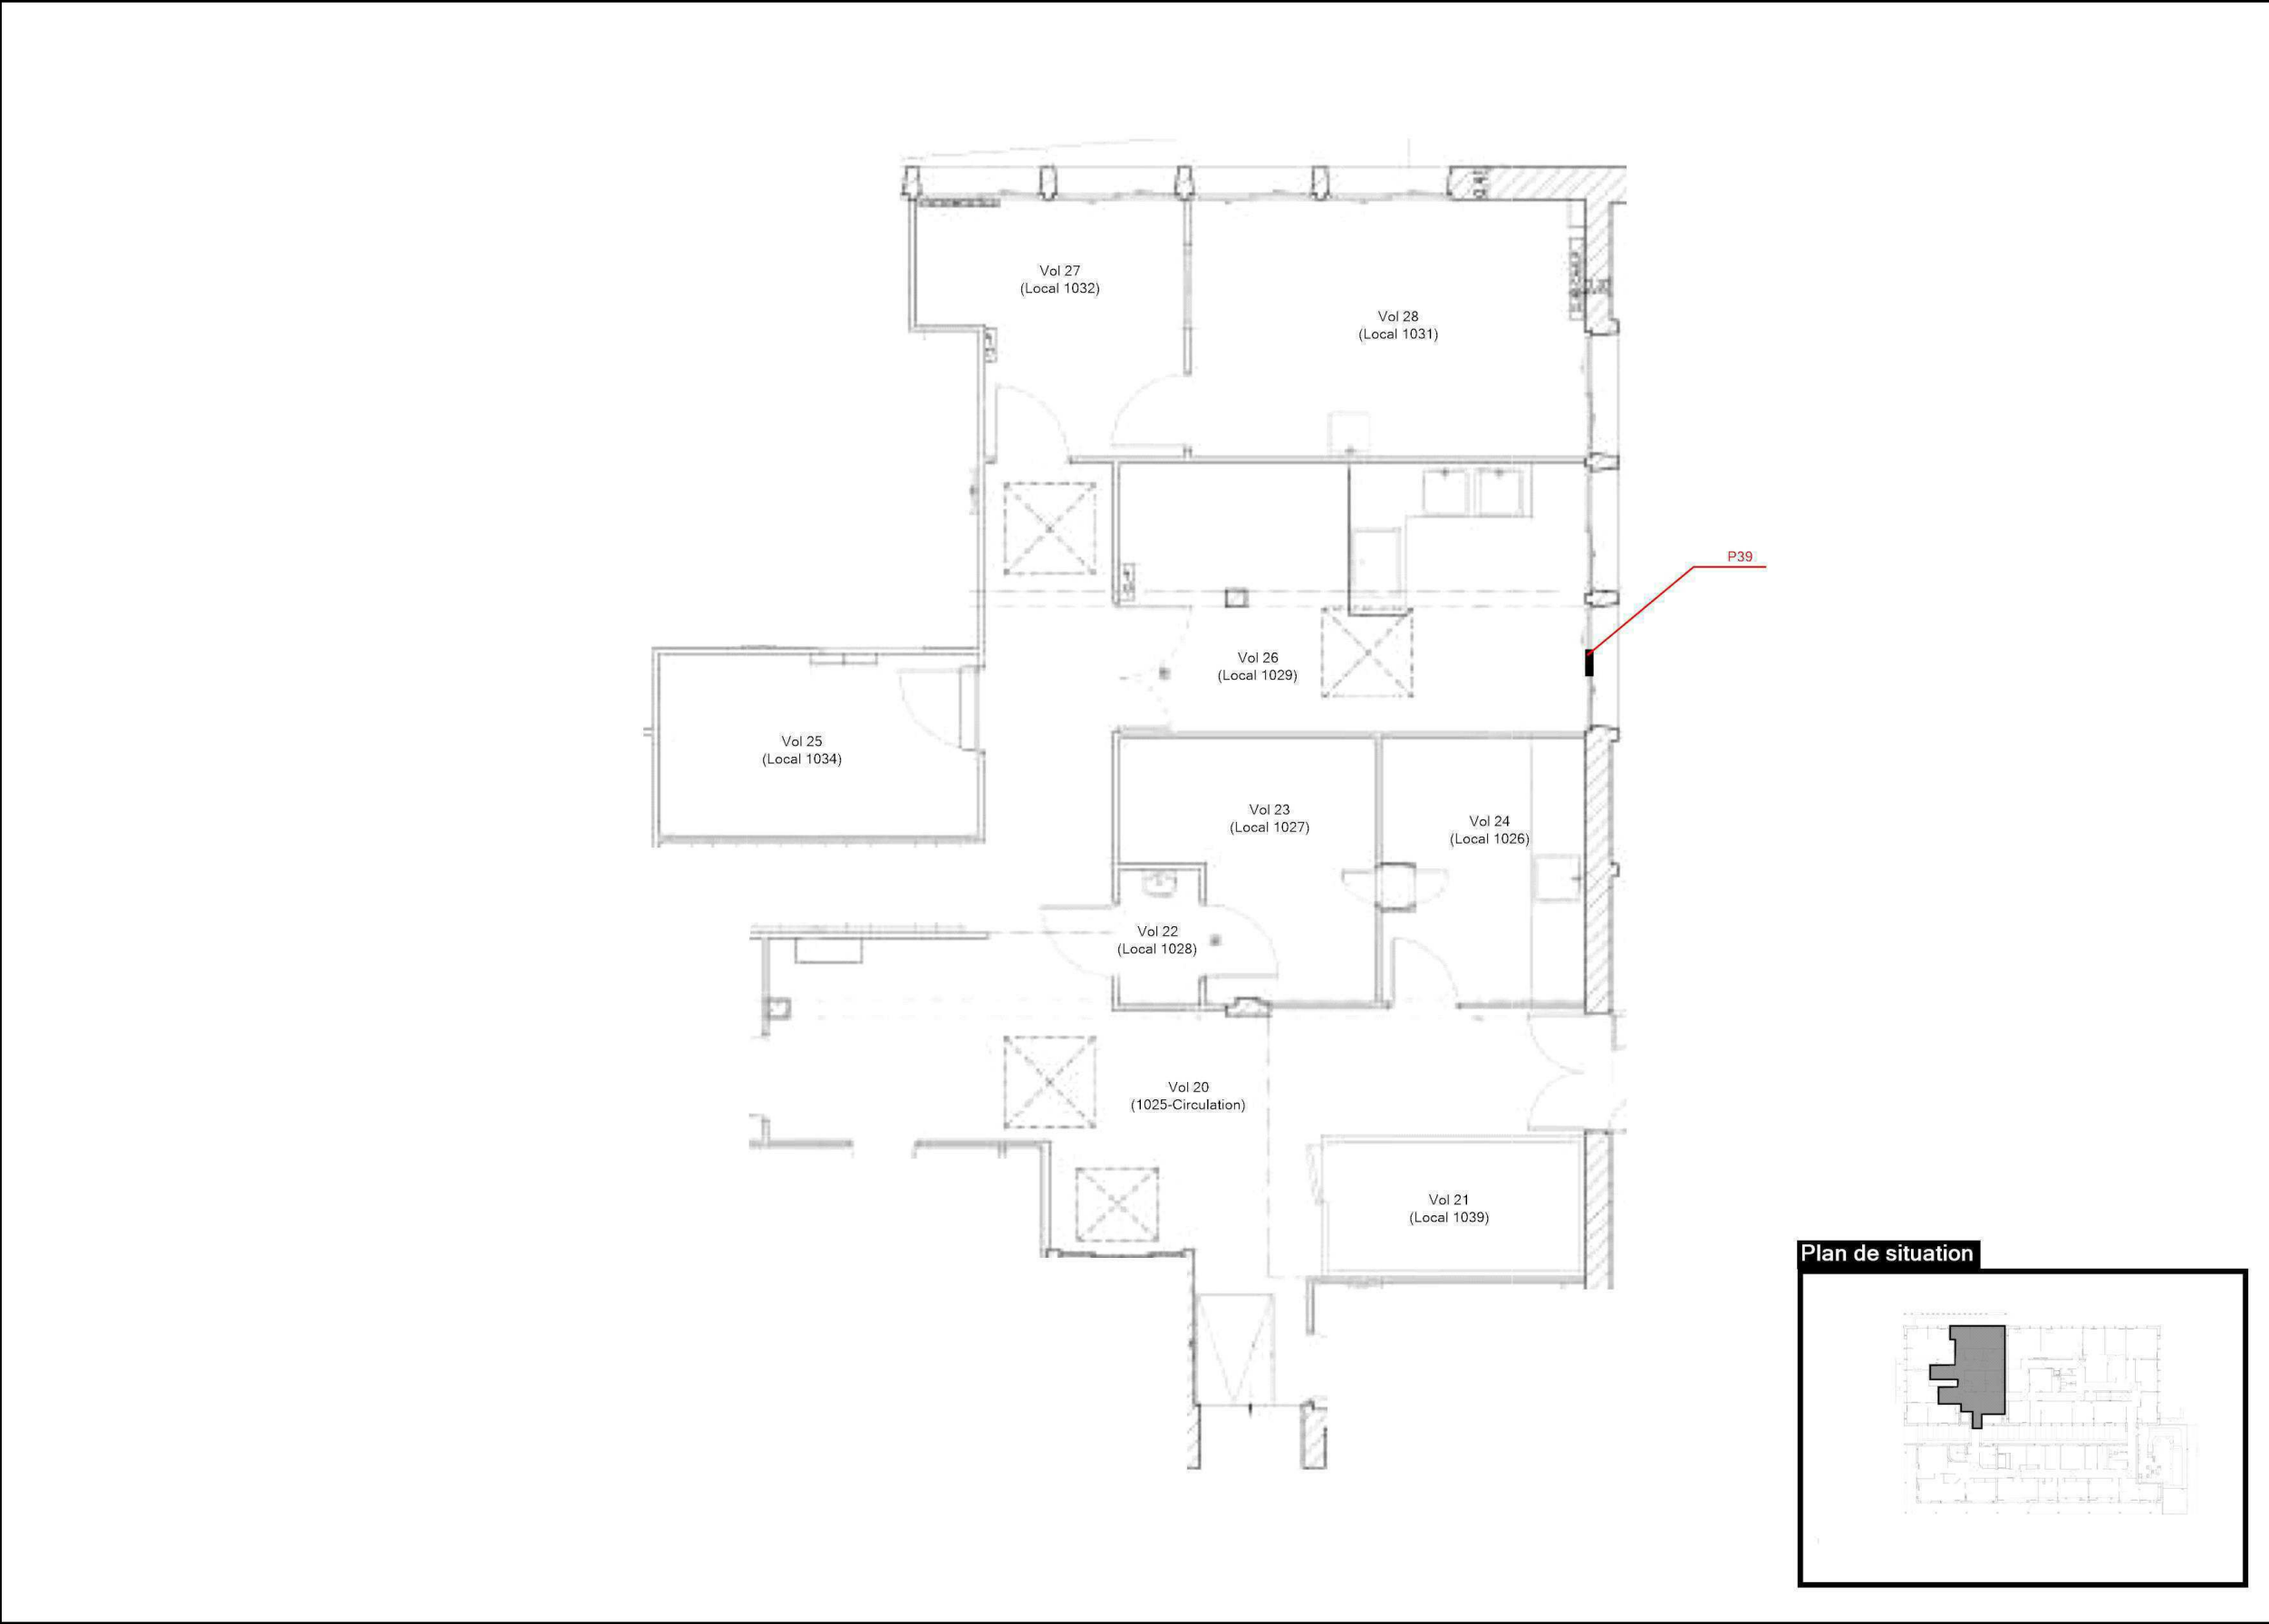


Légende	
	P39 : Conduit

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Boulevard Tonnellé 37000 TOURS	EFs 2 boulevard Tonnellé, TOURS	23/04/2024	BOUCHER ERIC

R+1-BÂTIMENT EFS - ZONE 4- R+1 4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW032465

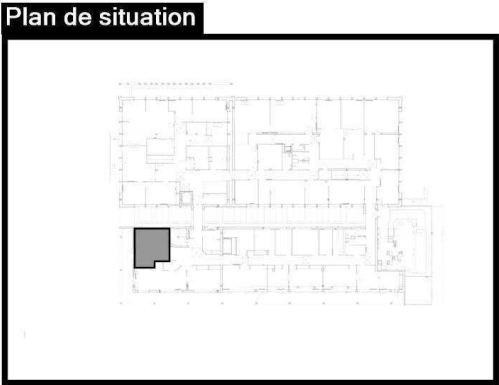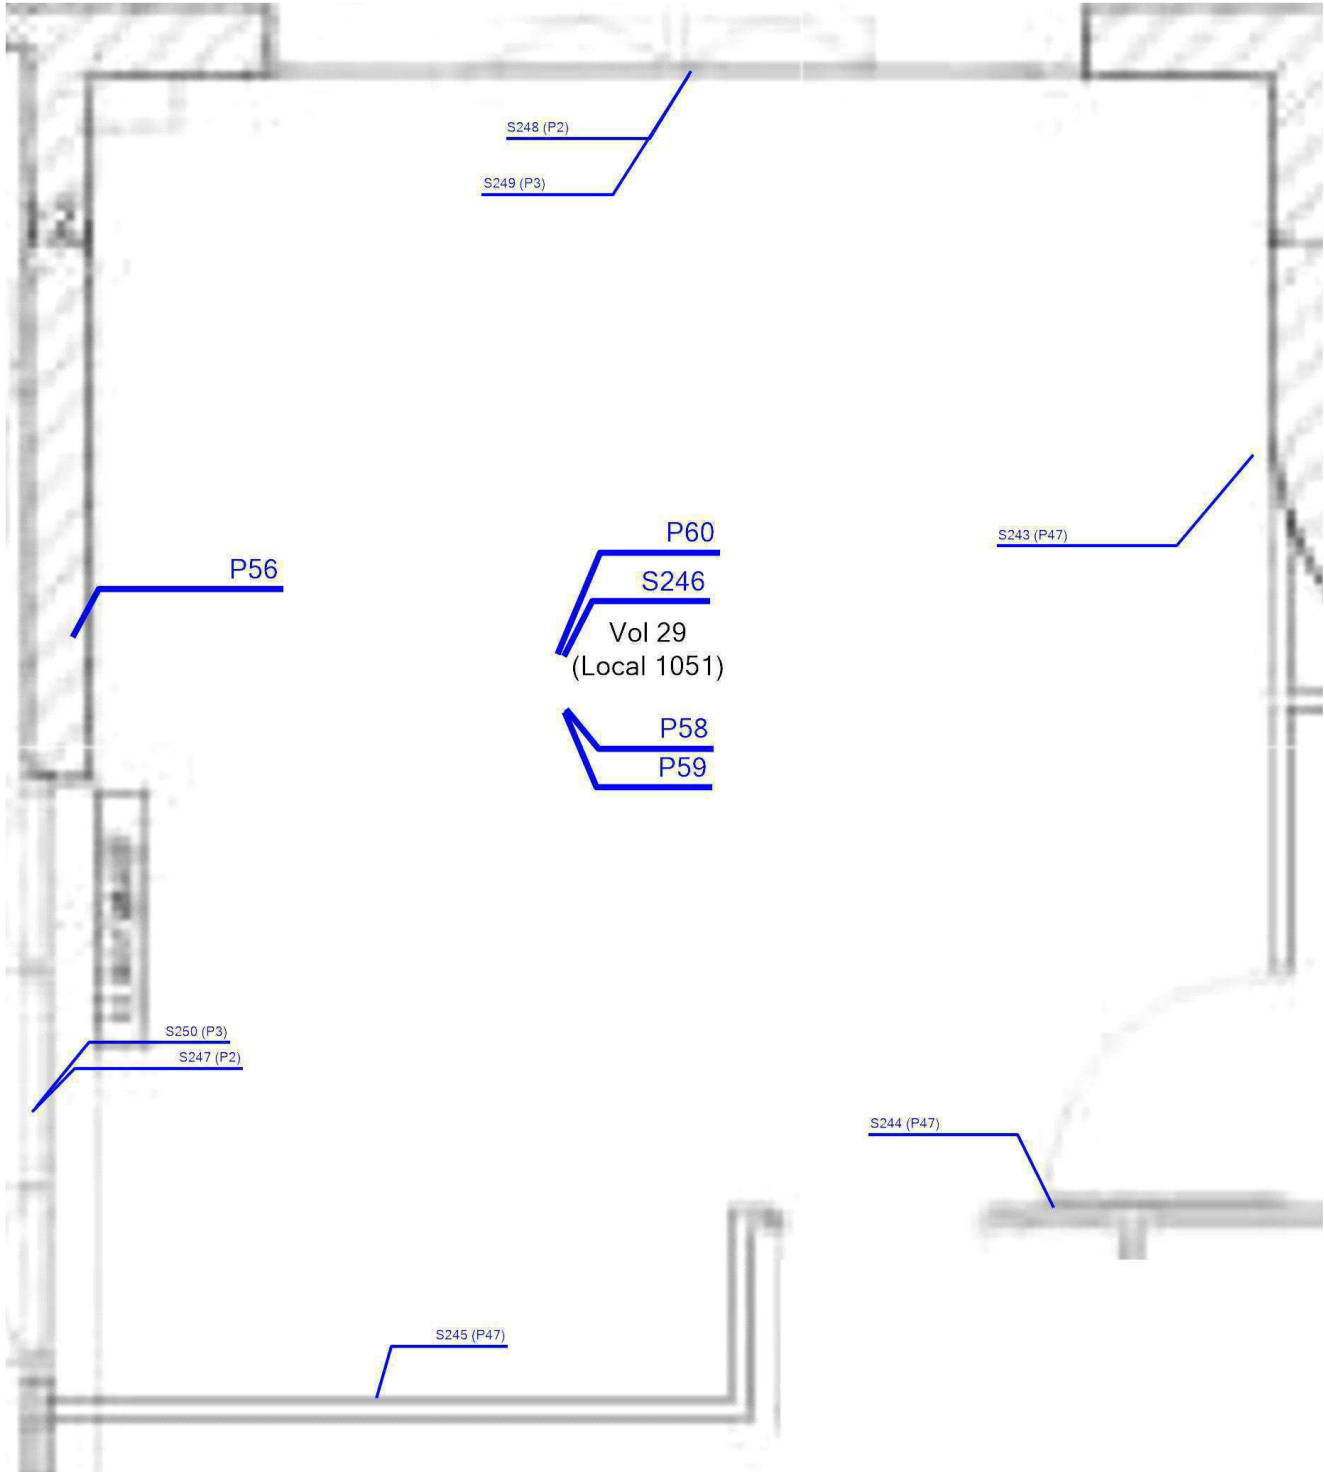

Légende	
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif



AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS


Adresse du bien
2 Boulevard Tonnellé 37000 TOURS

Désignation
EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS


Date intervention
23/04/2024

Technicien intervenant
BOUCHER ERIC


Légende




Localisation dun prélèvement négatif





Localisation dun sondage négatif

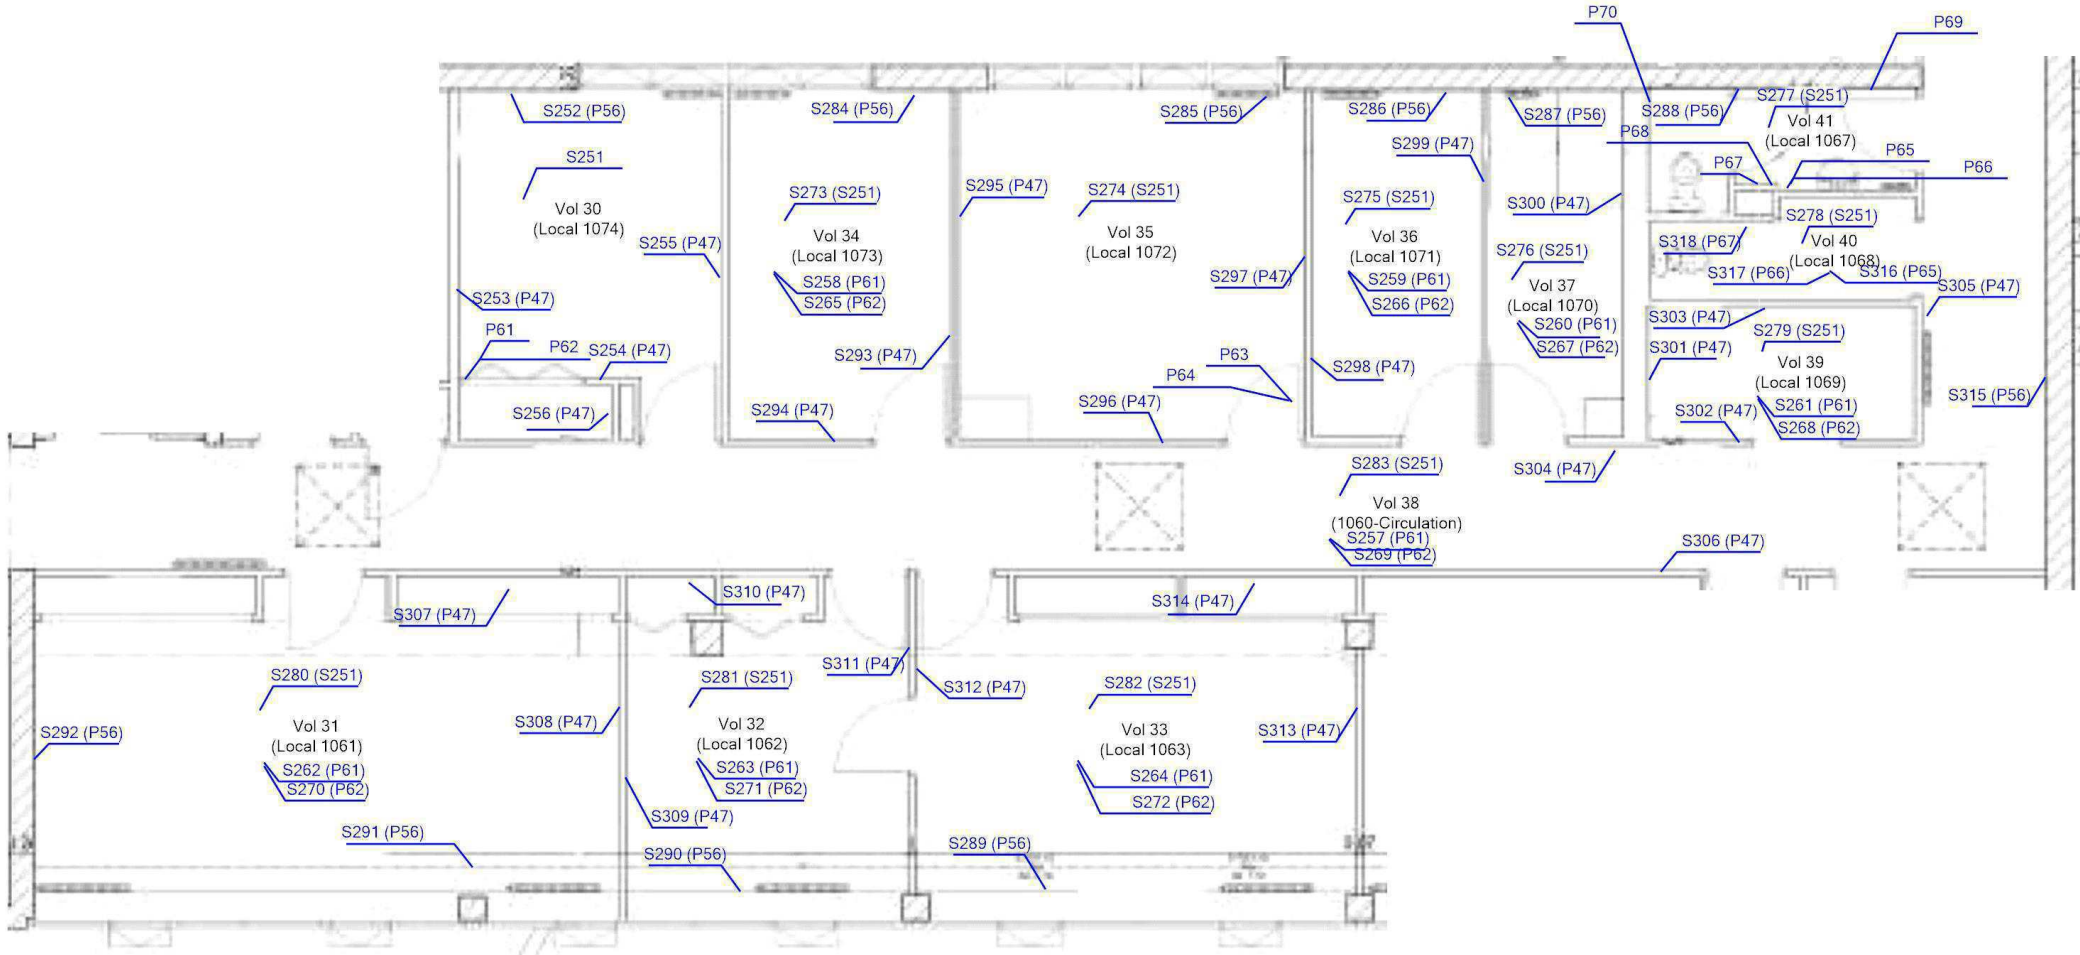


Plan de situation

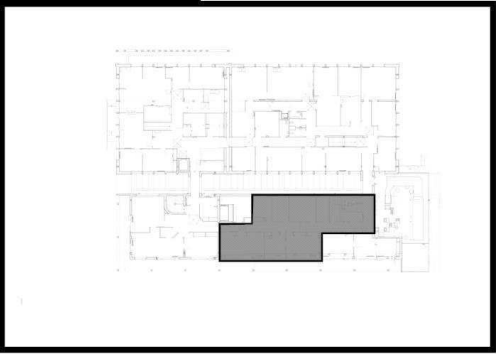


Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

Vol 52
(Extérieur)

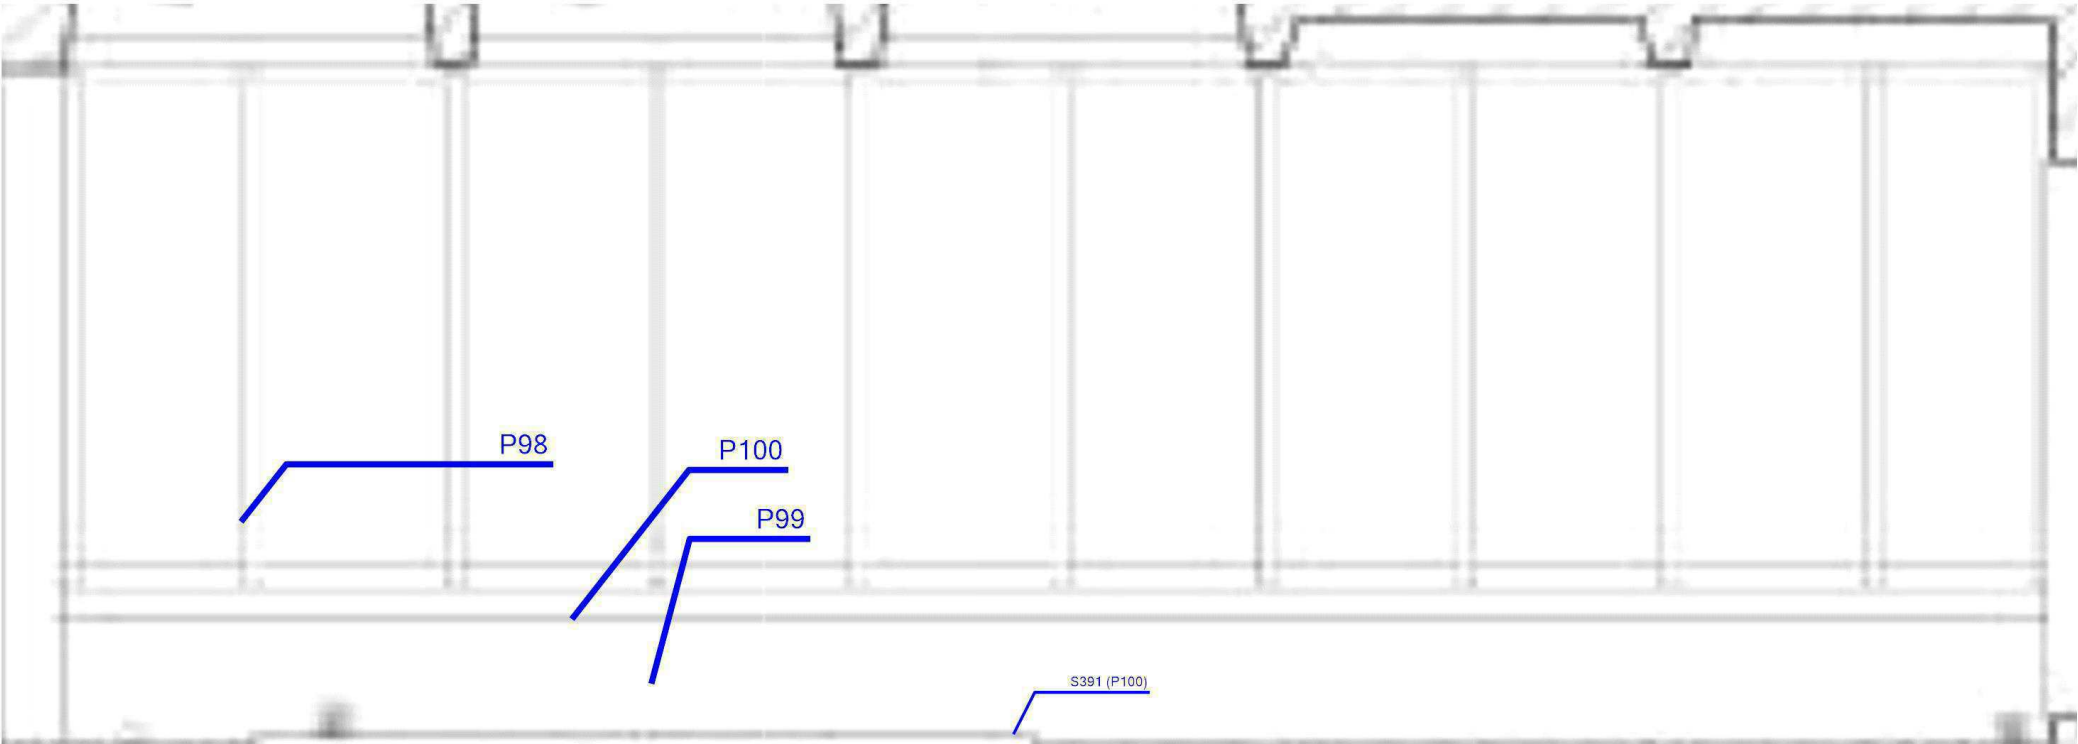

Plan de situation

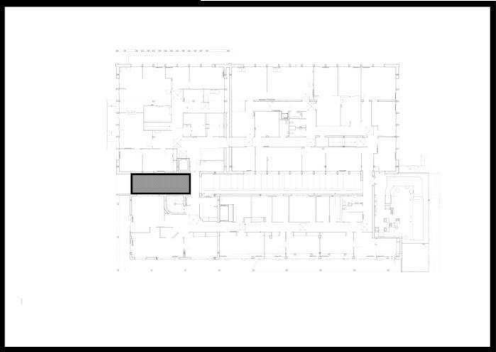

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Boulevard Tonnellé 37000 TOURS	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS	23/04/2024	BOUCHER ERIC

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW032465 n°1 - 2 (P1)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°2 - 4 (P2)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°2 - 2 (P2)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°3 - 2 (P3)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°3 - 4 (P3)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°4 - 4 (P4)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 7 (Local 1042)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°4 - 2 (P4)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 7 (Local 1042)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°5 - 2 (P5)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 7 (Local 1042)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°5 - 4 (P5)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 7 (Local 1042)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°6 - 2 (P6)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°6 - 4 (P6)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°7 - 2 (P7)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 7 (Local 1042)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°8 - 2 (P8)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°8 - 4 (P8)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°9 - 2 (P9)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°10 - 2 (P10)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°11 - 2 (P11)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°12 - 2 (P12)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°13 - 2 (P13)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°14 - 2 (P14)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°15 - 2 (P15)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°16 - 2 (P16)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°17 - 2 (P17)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 14 (Local 1012)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°18 - 2 (P18)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 13 (Local 1002)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°19 - 2 (P19)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 13 (Local 1002)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°20 - 2 (P20)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 13 (Local 1002)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°21 - 2 (P21)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 12 (Local 1003)	Prélèvement négatif

002EW032465 n°22 - 2 (P22)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 12 (Local 1003)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°23 - 2 (P23)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°23 - 4 (P23)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°24 - 2 (P24)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°24 - 4 (P24)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°29 - 4 (P29)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°29 - 2 (P29)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°30 - 2 (P30)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°30 - 4 (P30)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°31 - 2 (P31)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°31 - 4 (P31)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°32 - 2 (P32)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°32 - 4 (P32)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°33 - 2 (P33)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°33 - 4 (P33)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°33 - 6 (P33)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°34 - 2 (P34)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°34 - 4 (P34)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°35 - 2 (P35)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°35 - 4 (P35)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°36 - 2 (P36)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°37 - 4 (P37)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°37 - 2 (P37)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°38 - 4 (P38)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°38 - 2 (P38)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°39 - 2 (P39)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement positif
002EW032465 n°39 - 4 (P39)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement positif
002EW032465 n°40 - 4 (P40)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°40 - 2 (P40)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°41 - 2 (P41)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif

002EW032465 n°42 - 2 (P42)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°42 - 4 (P42)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°43 - 4 (P43)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°43 - 2 (P43)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°43 - 6 (P43)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°44 - 2 (P44)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°44 - 4 (P44)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°45 - 2 (P45)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°45 - 4 (P45)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°46 - 2 (P46)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°46 - 4 (P46)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°47 - 2 (P47)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°47 - 4 (P47)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°48 - 4 (P48)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°48 - 2 (P48)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°49 - 2 (P49)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°49 - 4 (P49)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°50 - 2 (P50)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°50 - 4 (P50)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°51 - 4 (P51)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°51 - 2 (P51)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°52 - 2 (P52)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°52 - 4 (P52)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°53 - 2 (P53)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°53 - 4 (P53)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°54 - 4 (P54)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 25 (Local 1034)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°54 - 2 (P54)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 25 (Local 1034)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°55 - 2 (P55)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 25 (Local 1034)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°55 - 4 (P55)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 25 (Local 1034)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°56 - 4 (P56)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)	Prélèvement négatif

002EW032465 n°56 - 2 (P56)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°58 - 2 (P58)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°59 - 2 (P59)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°60 - 4 (P60)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°60 - 2 (P60)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°61 - 2 (P61)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°62 - 2 (P62)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°63 - 2 (P63)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 35 (Local 1072)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°64 - 2 (P64)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 35 (Local 1072)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°65 - 2 (P65)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 40 (Local 1068)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°66 - 2 (P66)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°67 - 2 (P67)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°68 - 2 (P68)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°69 - 2 (P69)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°70 - 2 (P70)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°98 - 2 (P98)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°98 - 4 (P98)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°99 - 2 (P99)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°99 - 4 (P99)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°100 - 4 (P100)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°100 - 2 (P100)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)	Prélèvement négatif
S32 - 2 (S32)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Absence sur présentation de documents
S32 - 4 (S32)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Absence sur présentation de documents
S131 - 2 (S131)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Absence : pas d'amiante par nature
S166 - 2 (S166)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)	Absence : pas d'amiante par nature
S166 - 4 (S166)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)	Absence : pas d'amiante par nature
S170 - 2 (S170)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)	Absence sur présentation de documents
S170 - 4 (S170)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)	Absence sur présentation de documents
S183 - 4 (S183)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Absence sur présentation de documents
S183 - 2 (S183)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Absence sur présentation de documents

S183 - 6 (S183)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Absence sur présentation de documents
S200 - 4 (S200)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Absence sur présentation de documents
S200 - 6 (S200)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Absence sur présentation de documents
S200 - 2 (S200)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Absence sur présentation de documents
S246 - 2 (S246)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)	Absence sur présentation de documents
S246 - 4 (S246)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)	Absence sur présentation de documents
S251 - 2 (S251)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)	Absence sur présentation de documents
S251 - 6 (S251)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)	Absence sur présentation de documents
S251 - 4 (S251)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)	Absence sur présentation de documents
002EW032465 n°71 - 2 (P71)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°71 - 4 (P71)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°72 - 2 (P72)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°72 - 4 (P72)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°73 - 4 (P73)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°73 - 2 (P73)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°74 - 2 (P74)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°74 - 4 (P74)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°75 - 4 (P75)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 44 (Local R091)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°75 - 2 (P75)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 44 (Local R091)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°76 - 4 (P76)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°76 - 2 (P76)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°77 - 2 (P77)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°77 - 4 (P77)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°78 - 4 (P78)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°78 - 2 (P78)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°82 - 6 (P82)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°82 - 2 (P82)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°82 - 4 (P82)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°83 - 2 (P83)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°83 - 4 (P83)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)	Prélèvement négatif

002EW032465 n°84 - 4 (P84)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°84 - 6 (P84)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°84 - 2 (P84)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°85 - 2 (P85)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°85 - 4 (P85)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°86 - 2 (P86)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°86 - 4 (P86)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°87 - 2 (P87)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°87 - 4 (P87)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°88 - 2 (P88)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°88 - 4 (P88)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°89 - 4 (P89)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°89 - 2 (P89)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°90 - 2 (P90)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°90 - 4 (P90)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°91 - 2 (P91)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°91 - 4 (P91)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°92 - 2 (P92)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°92 - 4 (P92)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°93 - 4 (P93)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°93 - 2 (P93)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°94 - 2 (P94)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°94 - 4 (P94)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°95 - 2 (P95)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°95 - 4 (P95)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°96 - 4 (P96)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°96 - 2 (P96)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°97 - 2 (P97)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°97 - 4 (P97)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)	Prélèvement négatif
	RDC-Bâtiment EFS - Vol 44 (Local R091)	11

	RDC-Bâtiment EFS - Vol 44 (Local R091)	I1
S335 - 2 (S335)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)	Absence sur présentation de documents
S335 - 4 (S335)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)	Absence sur présentation de documents
S335 - 6 (S335)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)	Absence sur présentation de documents
S380 - 4 (S380)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)	Absence : pas d'amiante par nature
S380 - 2 (S380)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)	Absence : pas d'amiante par nature



002EW032465 n°1 - 2 (P1) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10
(Local 1043)



002EW032465 n°2 - 4 (P2) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10
(Local 1043)



002EW032465 n°2 - 2 (P2) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10
(Local 1043)



002EW032465 n°3 - 2 (P3) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10
(Local 1043)



002EW032465 n°3 - 4 (P3) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10
(Local 1043)



002EW032465 n°4 - 4 (P4) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 7
(Local 1042)



002EW032465 n°4 - 2 (P4) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 7
(Local 1042)



002EW032465 n°5 - 2 (P5) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 7
(Local 1042)



002EW032465 n°5 - 4 (P5) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 7
(Local 1042)



002EW032465 n°6 - 2 (P6) - R+1-Bâtiment EFS - Vol
10 (Local 1043)



002EW032465 n°6 - 4 (P6) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10
(Local 1043)




002EW032465 n°7 - 2 (P7) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 7
(Local 1042)



002EW032465 n°8 - 2 (P8) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10
(Local 1043)



002EW032465 n°8 - 4 (P8) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10
(Local 1043)

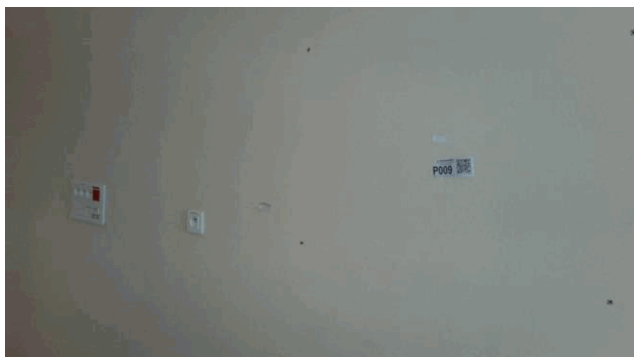

002EW032465 n°9 - 2 (P9) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10
(Local 1043)

002EW032465 n°10 - 2 (P10) - R+1-Bâtiment EFS -
Vol 10 (Local 1043)



002EW032465 n°11 - 2 (P11) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10
(Local 1043)


002EW032465 n°12 - 2 (P12) - R+1-Bâtiment EFS -
Vol 16 (Local 1015)



002EW032465 n°13 - 2 (P13) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)




002EW032465 n°14 - 2 (P14) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)

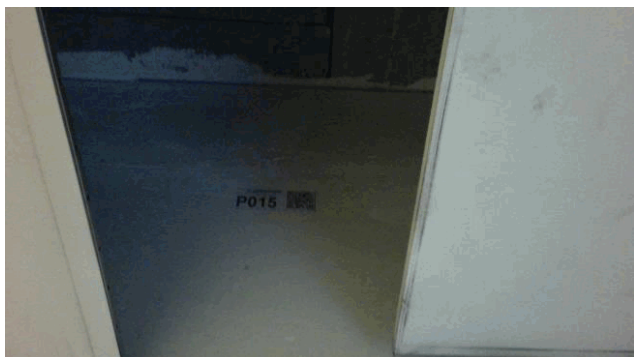

002EW032465 n°15 - 2 (P15) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)



002EW032465 n°16 - 2 (P16) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)

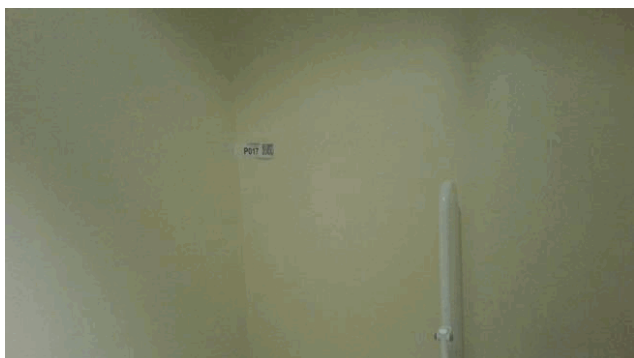

002EW032465 n°17 - 2 (P17) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 14 (Local 1012)



002EW032465 n°18 - 2 (P18) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 13 (Local 1002)



002EW032465 n°19 - 2 (P19) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 13 (Local 1002)



002EW032465 n°20 - 2 (P20) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 13 (Local 1002)



002EW032465 n°21 - 2 (P21) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 12 (Local 1003)



002EW032465 n°22 - 2 (P22) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 12 (Local 1003)



002EW032465 n°23 - 2 (P23) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)



002EW032465 n°23 - 4 (P23) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)



002EW032465 n°24 - 2 (P24) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)



002EW032465 n°24 - 4 (P24) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)



002EW032465 n°29 - 4 (P29) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)



002EW032465 n°29 - 2 (P29) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)




002EW032465 n°30 - 2 (P30) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)



002EW032465 n°30 - 4 (P30) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)



002EW032465 n°31 - 2 (P31) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)

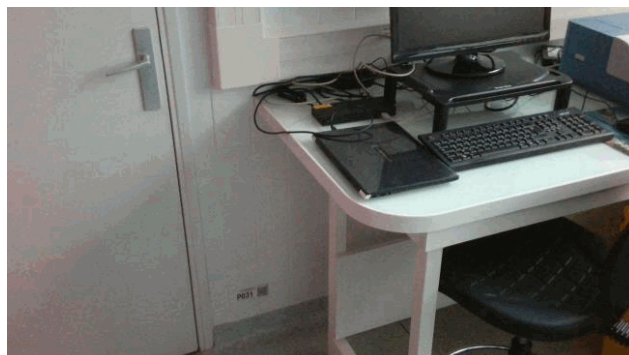

002EW032465 n°31 - 4 (P31) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)




002EW032465 n°32 - 2 (P32) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)



002EW032465 n°32 - 4 (P32) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)



002EW032465 n°33 - 2 (P33) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)

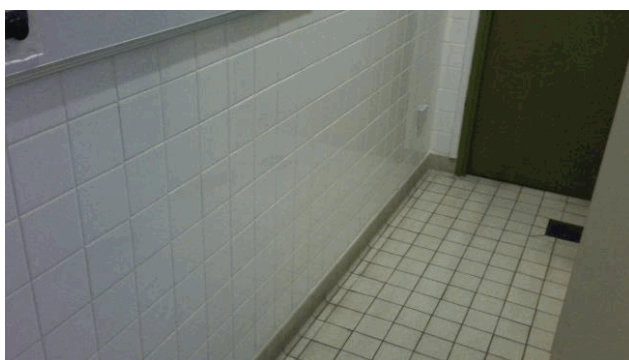

002EW032465 n°33 - 4 (P33) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)



002EW032465 n°33 - 6 (P33) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)



002EW032465 n°34 - 2 (P34) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)




002EW032465 n°34 - 4 (P34) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)

002EW032465 n°35 - 2 (P35) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°35 - 4 (P35) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)

002EW032465 n°36 - 2 (P36) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)

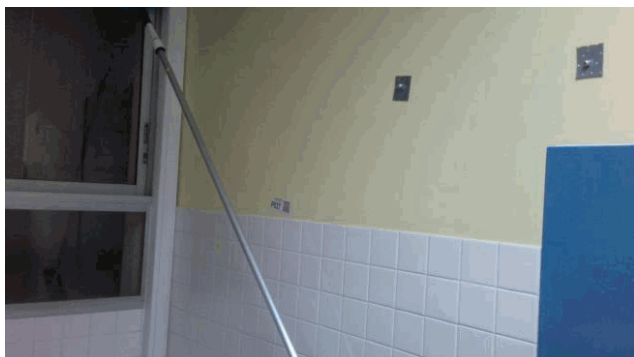

002EW032465 n°37 - 4 (P37) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°37 - 2 (P37) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°38 - 4 (P38) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)

002EW032465 n°38 - 2 (P38) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°39 - 2 (P39) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°39 - 4 (P39) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°40 - 4 (P40) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°40 - 2 (P40) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°41 - 2 (P41) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°42 - 2 (P42) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°42 - 4 (P42) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°43 - 4 (P43) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



002EW032465 n°43 - 2 (P43) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



002EW032465 n°43 - 6 (P43) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



002EW032465 n°44 - 2 (P44) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



002EW032465 n°44 - 4 (P44) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



002EW032465 n°45 - 2 (P45) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



002EW032465 n°45 - 4 (P45) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)




002EW032465 n°46 - 2 (P46) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



002EW032465 n°46 - 4 (P46) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



002EW032465 n°47 - 2 (P47) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)

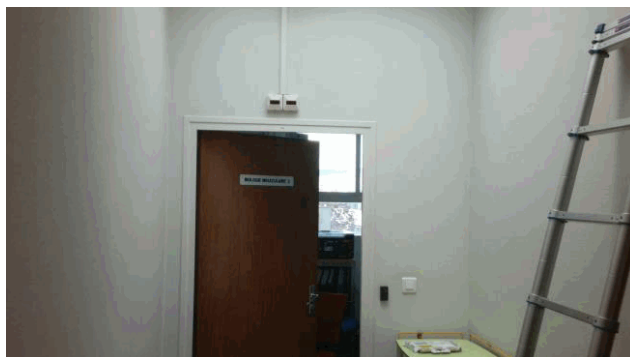

002EW032465 n°47 - 4 (P47) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



002EW032465 n°48 - 4 (P48) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



002EW032465 n°48 - 2 (P48) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



002EW032465 n°49 - 2 (P49) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



002EW032465 n°49 - 4 (P49) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



002EW032465 n°50 - 2 (P50) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)




002EW032465 n°50 - 4 (P50) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



002EW032465 n°51 - 4 (P51) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)



002EW032465 n°51 - 2 (P51) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)

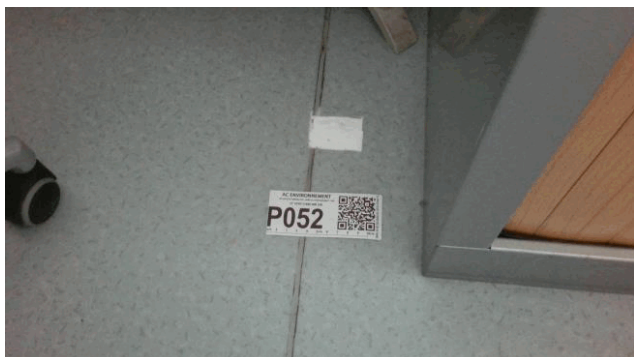


002EW032465 n°52 - 2 (P52) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)



002EW032465 n°52 - 4 (P52) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)



002EW032465 n°53 - 2 (P53) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)

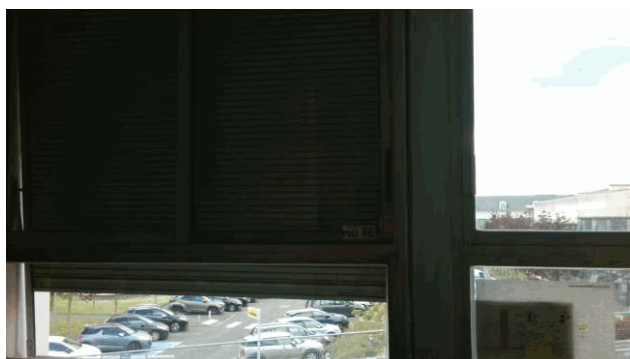

002EW032465 n°53 - 4 (P53) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)



002EW032465 n°54 - 4 (P54) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 25 (Local 1034)



002EW032465 n°54 - 2 (P54) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 25 (Local 1034)



002EW032465 n°55 - 2 (P55) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 25 (Local 1034)



002EW032465 n°55 - 4 (P55) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 25 (Local 1034)



002EW032465 n°56 - 4 (P56) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)



002EW032465 n°56 - 2 (P56) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)



002EW032465 n°58 - 2 (P58) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)



002EW032465 n°59 - 2 (P59) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)



002EW032465 n°60 - 4 (P60) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)



002EW032465 n°60 - 2 (P60) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)



002EW032465 n°61 - 2 (P61) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)



002EW032465 n°62 - 2 (P62) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)



002EW032465 n°63 - 2 (P63) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 35 (Local 1072)



002EW032465 n°64 - 2 (P64) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 35 (Local 1072)



002EW032465 n°65 - 2 (P65) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 40 (Local 1068)



002EW032465 n°66 - 2 (P66) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)



002EW032465 n°67 - 2 (P67) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)



002EW032465 n°68 - 2 (P68) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)



002EW032465 n°69 - 2 (P69) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)



002EW032465 n°70 - 2 (P70) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)



002EW032465 n°71 - 2 (P71) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)




002EW032465 n°71 - 4 (P71) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)



002EW032465 n°72 - 2 (P72) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)



002EW032465 n°72 - 4 (P72) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)

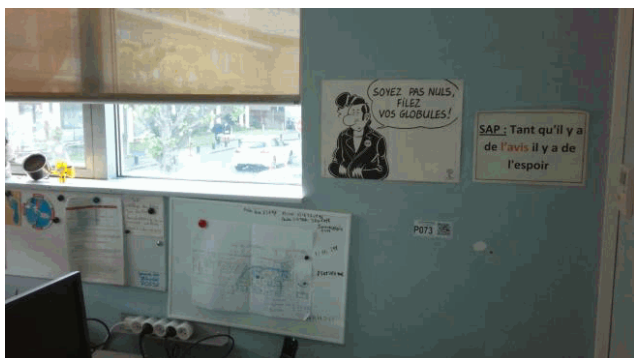

002EW032465 n°73 - 4 (P73) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)



002EW032465 n°73 - 2 (P73) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)



002EW032465 n°74 - 2 (P74) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)



002EW032465 n°74 - 4 (P74) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)



002EW032465 n°75 - 4 (P75) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 44 (Local R091)



002EW032465 n°75 - 2 (P75) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 44 (Local R091)



002EW032465 n°76 - 4 (P76) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)



002EW032465 n°76 - 2 (P76) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)



002EW032465 n°77 - 2 (P77) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)



002EW032465 n°77 - 4 (P77) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)



002EW032465 n°78 - 4 (P78) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)



002EW032465 n°78 - 2 (P78) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)



002EW032465 n°82 - 6 (P82) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)



002EW032465 n°82 - 2 (P82) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)



002EW032465 n°82 - 4 (P82) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)




002EW032465 n°83 - 2 (P83) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)



002EW032465 n°83 - 4 (P83) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)

002EW032465 n°84 - 4 (P84) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)

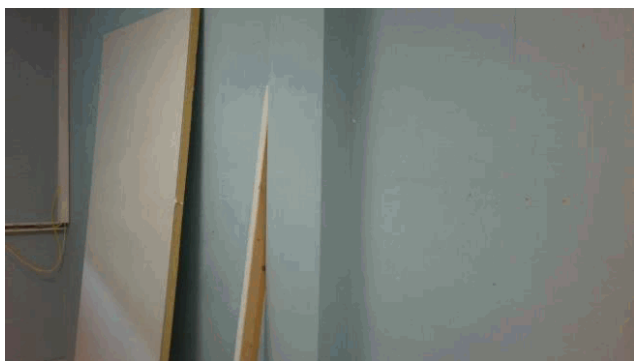

002EW032465 n°84 - 6 (P84) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)

002EW032465 n°84 - 2 (P84) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)



002EW032465 n°85 - 2 (P85) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)



002EW032465 n°85 - 4 (P85) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)



002EW032465 n°86 - 2 (P86) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)



002EW032465 n°86 - 4 (P86) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)



002EW032465 n°87 - 2 (P87) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)



002EW032465 n°87 - 4 (P87) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)



002EW032465 n°88 - 2 (P88) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)



002EW032465 n°88 - 4 (P88) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)



002EW032465 n°89 - 4 (P89) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)



002EW032465 n°89 - 2 (P89) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)



002EW032465 n°90 - 2 (P90) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)




002EW032465 n°90 - 4 (P90) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)



002EW032465 n°91 - 2 (P91) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)



002EW032465 n°91 - 4 (P91) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)

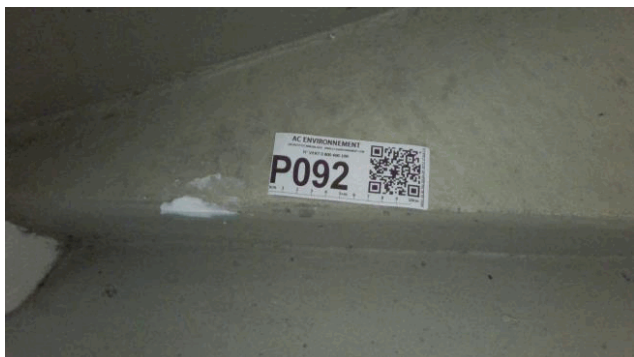

002EW032465 n°92 - 2 (P92) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)



002EW032465 n°92 - 4 (P92) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)




002EW032465 n°93 - 4 (P93) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)



002EW032465 n°93 - 2 (P93) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)




002EW032465 n°94 - 2 (P94) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)

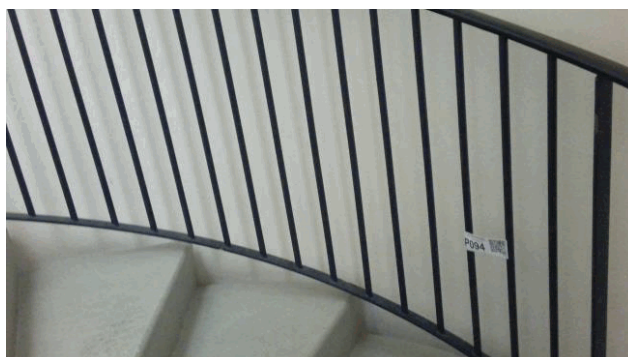

002EW032465 n°94 - 4 (P94) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)



002EW032465 n°95 - 2 (P95) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)

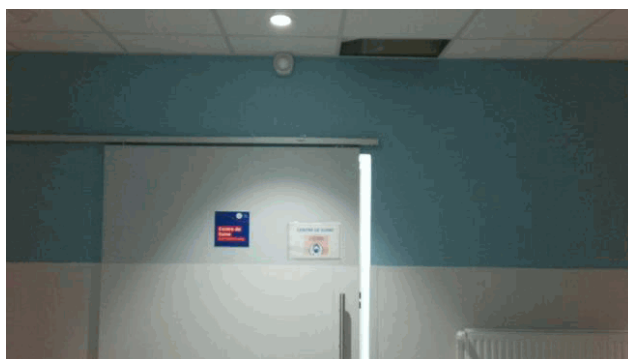

002EW032465 n°95 - 4 (P95) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)



002EW032465 n°96 - 4 (P96) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)



002EW032465 n°96 - 2 (P96) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)



002EW032465 n°97 - 2 (P97) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)



002EW032465 n°97 - 4 (P97) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)



002EW032465 n°98 - 2 (P98) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)



002EW032465 n°98 - 4 (P98) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)



002EW032465 n°99 - 2 (P99) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)



002EW032465 n°99 - 4 (P99) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)



002EW032465 n°100 - 4 (P100) - R+1-Bâtiment EFS -
Vol 52 (Extérieur)



002EW032465 n°100 - 2 (P100) - R+1-Bâtiment EFS -
Vol 52 (Extérieur)




I1 - 2 - RDC-Bâtiment EFS - Vol 44 (Local R091)



I1 - 4 - RDC-Bâtiment EFS - Vol 44 (Local R091)




S32 - 2 (S32) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)

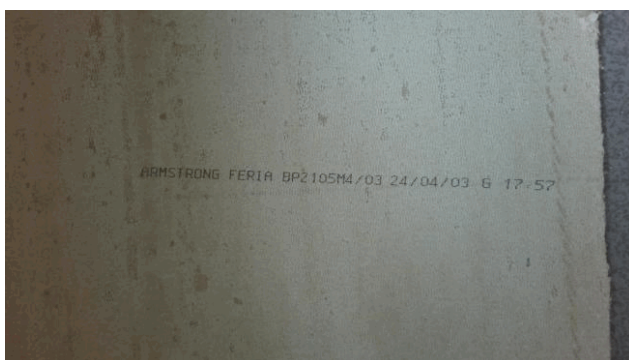


S32 - 4 (S32) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local
1043)



S131 - 2 (S131) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)

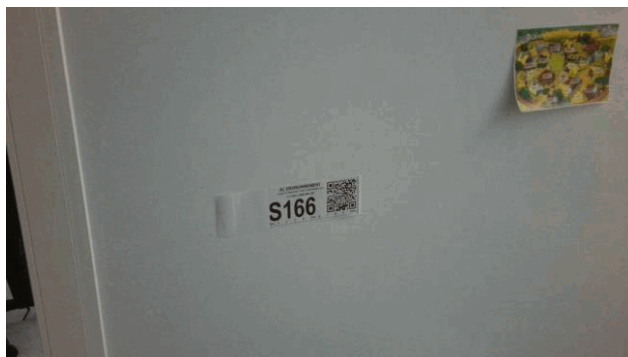

S166 - 2 (S166) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)

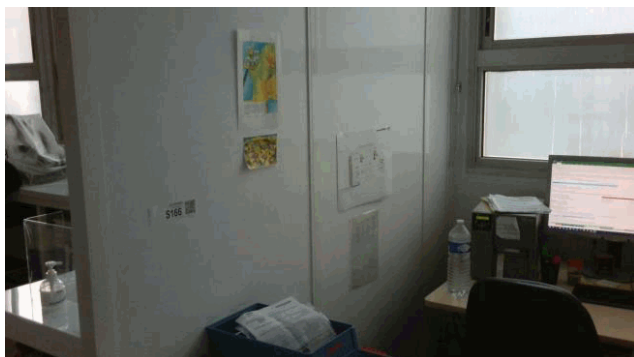


S166 - 4 (S166) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)



S170 - 2 (S170) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)



S170 - 4 (S170) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)

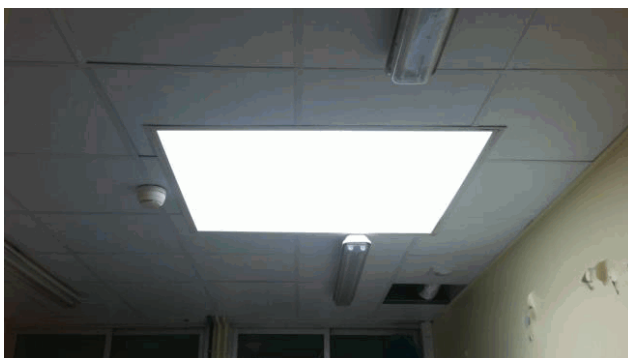

S183 - 4 (S183) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



S183 - 2 (S183) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



S183 - 6 (S183) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



S200 - 4 (S200) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)

S200 - 6 (S200) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)




S200 - 2 (S200) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



S246 - 2 (S246) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)



S246 - 4 (S246) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)

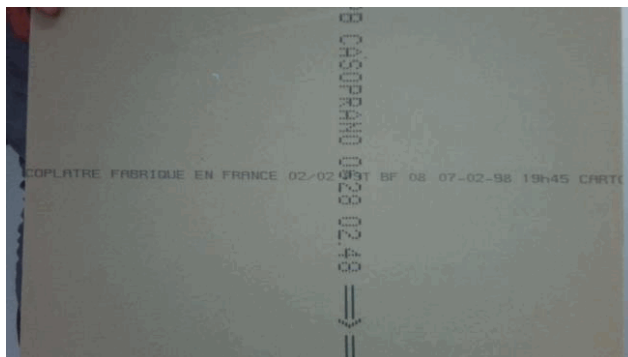


S251 - 2 (S251) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)

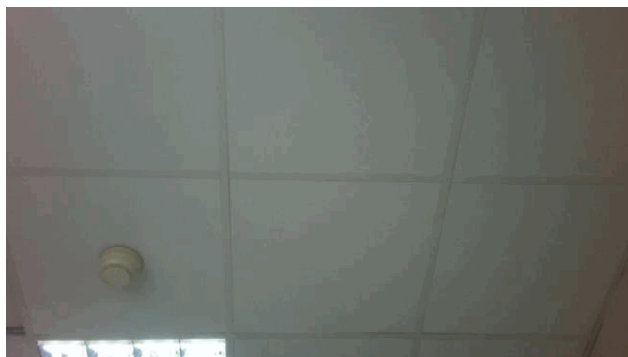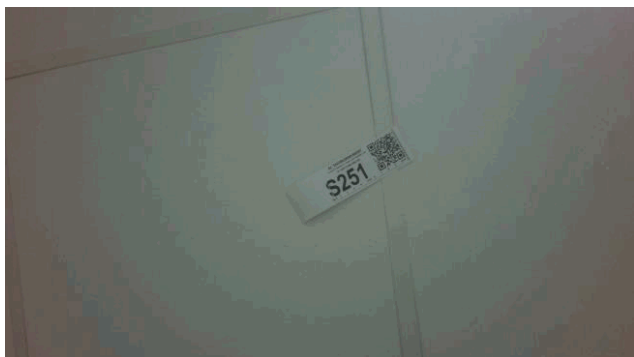


S251 - 6 (S251) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)

S251 - 4 (S251) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)

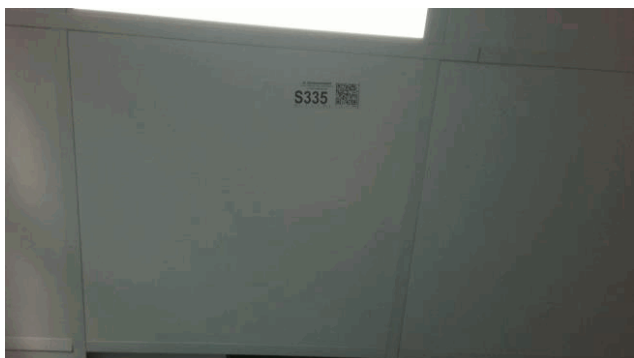

S335 - 2 (S335) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)

S335 - 4 (S335) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)

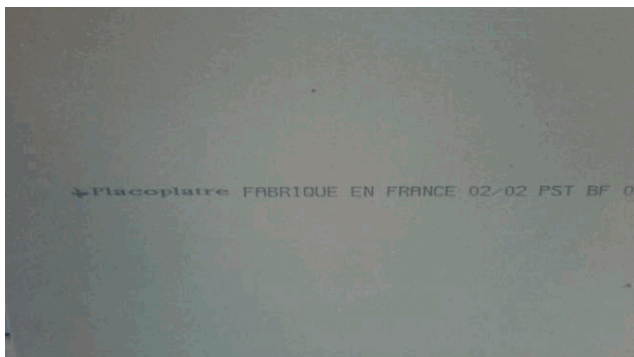

S335 - 6 (S335) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)



S380 - 4 (S380) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)



S380 - 2 (S380) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc - Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - Joint noir -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Joint de structure en plâtre. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris - Enduit de débullage sur poteau et longrine béton. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 7 (Local 1042)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Mortier - Dur - Gris - Enduit de cueillis en ciment sur l'ongrines béton. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 7 (Local 1042)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - Donnant sur l'extérieur, pièces sèches. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Plâtre - Effritable - Blanc - Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 7 (Local 1042)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple / Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc / Blanc - Cloisons séparative, pièces sèches. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	

P10 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris Bleu - Dalles plastiques 50/50 grises/bleues. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)
P10 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose - Dalles plastiques 50/50 grises/bleues. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris - Ragréage rose sous dalles plastiques. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris - Colle grise sous carrelage mosaïque marron. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris Noir - Joint de dilatation noir sur carrelage mosaïque. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)
P14 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Colle blanche sous faïences 10/10 Blanches. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)
P14 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Joint - Effritable / Dur - Blanc / Blanc - Colle blanche sous faïences 10/10 Blanches. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - Joint de colle sur plâtre de plâtres, pièces humides -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)
P16	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc - Panneaux blancs 50/60 -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)

P17	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Blanc - Cloisons séparative, pièces humides -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 14 (Local 1012)
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris Noir - Dalles plastiques souples grises 30/30 avec sous-couche noire. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 13 (Local 1002)
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Gris - Colle jaune sous dalles plastiques grises. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 13 (Local 1002)
P20	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Gris / Blanc - Panneaux fibreux 50/50, avec piquetage noir. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 13 (Local 1002)
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Bleu - Lés plastique bleu. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 12 (Local 1003)
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Colle jaune sous lés plastique bleu. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 12 (Local 1003)
P23 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Beige Blanc - Lés plastique marbré jaune. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)
P23 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris - Lés plastique marbré jaune. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)
P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - chappe ciment sous lés plastique marbré jaune -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)

P25	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc - Panneaux blanc 50/50 avec revêtement cartonné fibreux blanc/marron. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 6 (Local 1010)
P26 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - Lés plastique souple gris/vert -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 6 (Local 1010)
P26 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - Lés plastique souple gris/vert -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 6 (Local 1010)
P27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Jaune Gris / Jaune / Gris - Lés plastique jaune sous revêtement existant gris/vert. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 6 (Local 1010)
P28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Ragréage gris sous 2ème revêtement jaune. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 6 (Local 1010)
P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Blanc Bleu - Lés plastique bleu. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)
P30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Colle jaune sous revêtement lés plastique bleu. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)
P31	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - Colle blanche sous faïences blanche 10/10 -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)
P32	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Colle grise sous carrelages beige/marron 10/10 -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)
P33	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Beige - Colle blanche sous plinthes 10/10 beige -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)

P34	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc - Cloisons séparative, pièces humides. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)
P35	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc - Donnant sur l'extérieur, pièces humides -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)
P36	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc - Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)
P37	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc - Cloisons séparative, pièces humides. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)
P38	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Dur - Gris / Blanc - Enduit plâtre de fixation sur grille de ventilation plastique (Sortie d'air) -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)
P39	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc Gris / Gris - Conduit rectangulaire gris et fibreux. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)
P40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Colle grise sous carrelages mosaïques beige/rouge 1cm/1cm -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)
P41	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Colle blanche/beige sous faïences blanche 10/10 -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)

P42	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc - Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces humides -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)
P43	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - Panneaux blancs 50/50 avec surface granuleuse. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)
P44	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - Cloisons séparative, pièces sèches. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)
P45	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc - Mur de refend, pièces sèches -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)
P46	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc - Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces sèches -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)
P47	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - Cloisons séparative, pièces sèches. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)
P48 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Violet - Lés plastique gris, pièces sèches. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)
P48 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose - Lés plastique gris, pièces sèches. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)
P49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose - Ragréage rose sous lés plastique gris. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)

P50	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Colle blanche/beige sous faïences blanche 10/10, pièces sèches dans partie commune de circulation. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)
P51 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Bleu - Lés plastique bleu/vert. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)
P51 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragrée - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Lés plastique bleu/vert. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)
P52	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragrée / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc - Ragrée gris sous lés plastique bleu/vert. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)
P53	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - Joint noir -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)
P54	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Colle grise sous carrelage beiges 10/10 -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 25 (Local 1034)
P55	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Laine / Peinture - Effritable Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Jaune / Blanc - Panneaux 50/50 Blanc avec fibres vertes. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 25 (Local 1034)
P56	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc - Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)
P58	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette / Sous-couche / Matériau - Fibreux Souple / Bitumineux / Effritable - Gris / Noir / Marron - Dalle moquette 50/50 grises. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)
P59	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragrée / Ciment - Effritable / Effritable - Rose / Gris - Rose -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)

P60	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage - Fibreux Effritable - Blanc - flocage plafond et poutour du plénum -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)
P61 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - Gris -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)
P61 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Gris -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)
P62	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Gris -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)
P63 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - Gris -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 35 (Local 1072)
P63 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Gris -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 35 (Local 1072)
P64	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Gris -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 35 (Local 1072)
P65 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - Gris -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 40 (Local 1068)
P65 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Gris -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 40 (Local 1068)
P66	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Gris - Gris -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)
P67	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Colle / Joint - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Beige / Gris - plinthe 30/10 beige -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)
P68	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc - faïence 15/15 blanc -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)
P69	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - Doublage mur pièce humide -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)
P70	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc - Cloisons séparative humide -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)

P71 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris - Colle grise sous carrelages beige 30/30 -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)
P71 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Colle grise sous carrelages beige 30/30 -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)
P72	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris - Colle grise sous plinthes 30/10 Beiges. -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)
P73	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris - Donnant sur l'extérieur -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)
P74	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris - Cloisons séparative -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)
P75	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc - Cloisons séparative -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 44 (Local R091)
P76	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - Joint noir -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)
P77	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - Joint noir -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)
P78 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Blanc - Colle blanche/beige sous faïences 15/15 Blanches -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)
P78 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre / Papier - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc / Beige - Colle blanche/beige sous faïences 15/15 Blanches -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)

P79	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Fibres - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune / Blanc - Colle blanche sous faïences 10/10 Blanches. -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)
P80 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - Lés plastiqu bleu -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)
P80 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Lés plastiqu bleu -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)
P81	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Gris - Colle jaune sous revêtement lés plastiqu bleu -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)
P82	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune Blanc / Blanc - Donnant sur l'extérieur, doublage murs en briques -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)
P83 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau - Souple - Gris - Colle jaune sous plinthes PVC grises. -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)
P83 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Souple - Jaune - Colle jaune sous plinthes PVC grises. -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)
P84	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris - Poteaux de maintien et poteaux périphériques, enduits de lissage en ciment+plâtre. -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)
P85	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Colle / Ciment - Effritable / Dur / Dur - Rose / Blanc / Gris - Colle grise et colle blanche sous carrelage beige 30/30 -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)

P86	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Rose / Blanc - Ragréage rose sous colle de carrelage existant. -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)
P87 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Bleu - Lés plastique bleu -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)
P87 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - Lés plastique bleu -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)
P88	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc - Ragréage gris sous lés plastique bleu. -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)
P89	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mousse - Souple - Gris - Joint souple gris sur vitrage cloison séparative bois. -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)
P90	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Gris - Ragréage gris peint sur palier RDC et R+1 de la cage d'escalier. -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)
P91	Equipements divers et accessoires	Escalier	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris - Enduit ciment en sous-face d'escalier, marches et contre-marches -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)
P92	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris - Enduit ciment sur nez de marches d'escalier -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)
P93	Equipements divers et accessoires	Escalier	Matériau - Souple - Noir - Matériaux dure noir sur main courante. -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)
P94	Equipements divers et accessoires	Escalier	Peinture - Effritable - Rouge Noir - Peinture noir sur rembarde et main courante escalier. -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)
P95	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Plâtre - Effritable - Blanc - Enduit plâtre sur poteau de maintien et longrine béton. -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)
P96	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - Lés plastique gris -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)

P97	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragraage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Colle jaune sous lés plastique gris. -	RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)
P98	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - Joint noir sur verrière extérieure -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)
P99	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Shingle - Bitumineux Fibreux - Noir - Complexe d'étanchéité en surface de l' acrotère. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)
P100	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir - Bardeau aluminisé sur acrotère. -	R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)



CHANTIER

Référence	C012024707693
Adresse	Commande : 002EW032465 Affaire : EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS 2 Boulevard Tonnelé 37000 TOURS

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Arcueil, le 30/04/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012024707693
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 (parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) ⁽¹⁾ : Mc critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) ⁽²⁾ : Morphologie électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW032465_001

Référence labo	PM06217423	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 10 (Local 1043)		
Remarque concernant le prélèvement	Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton. Le client a demandé à n'analyser que la couche Matériau Fibreux Marron		

Le client a demandé d'analyser quel que soit le cobène matériau fibreux marron										
Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Fibreux Souple Marron	2	2	HCQ	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Plâtre Effratable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Plâtre / Effratable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465_002

Référence labo	PM06217424	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 10 (Local 1043)		
Remarque concernant le prélèvement	Joint noir		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	YAI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS



Référence échantillon : 002EW032465_003

Référence labo	PM06217425	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Reprise d'étanchéité		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 10 (Local 1043)		
Remarque concernant le prélèvement	Joint de structure en plâtre.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	YAI
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_004

Référence labo	PM06217426	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 7 (Local 1042)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit de débouillage sur poteau et longrine béton.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	YAI
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : La couche Mortier / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465_005

Référence labo	PM06217427	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 7 (Local 1042)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit de cueillis en ciment sur lçgrines béton.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	YAI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW032465_006

Référence labo	PM06217428	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 10 (Local 1043)		
Remarque concernant le prélèvement	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches. Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	YAI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_007

Référence labo	PM06217429	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 7 (Local 1042)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends. Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	YAI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW032465_008

Référence labo	PM06217430	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 10 (Local 1043)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effratable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	YAI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW032465_009

Référence labo	PM06217431	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 10 (Local 1043)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative, pièces sèches. Le client a demandé à n'analyser que les couches Papier Souple Blanc Beige, Enduit Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Souple Beige	-	-	-	Acétone		1	2	HUM	Non détecté
	2	Toile Fibreux Souple Blanc	1	1	HCQ						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Papier Souple Fibreux Blanc	1	1	HCQ						
	5	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	6	Carton Fibreux Souple Marron	1	1	HCQ						
	7	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			3 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse La couche Plâtre / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4, 5, 6, 7 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.
Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.



Référence échantillon : 002EW032465_010

Référence labo	PM06217432	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 10 (Local 1043)		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles plastiques 50/50 grises/bleues.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris Bleu	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse	La couche Ragréage / Effritable / Rose est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_011

Référence labo	PM06217433	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 10 (Local 1043)		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage rose sous dalles plastiques. Le client a demandé à n'analyser que les couches Ragréage Effritable Rose, Ciment Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	La couche Mortier / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_012

Référence labo	PM06217434	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 16 (Local 1015)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle grise sous carrelage mosaïque marron. Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	La couche Mortier / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Carrelage Dur Marron
-------------------------------	--



Référence échantillon : 002EW032465_013

Référence labo		PM06217435		Échantillon conforme aux critères d'acceptation				
Date du prélèvement		16/04/2024		Analyse réglementaire		Oui		
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER		Date d'analyse		29/04/2024		
Type de prélèvement		Revêtement de sol - Revêtement de sol - Plancher						
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 16 (Local 1015)						
Remarque concernant le prélèvement		Joint de dilatation noir sur carrelage mosaïque.						
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lame explorées(**) Analyste		Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Dur Gris Noir	- - -		Acétone	1 2 YAI	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			
Remarque concernant l'analyse		RAS						

Référence échantillon : 002EW032465_014

Référence labo		PM06217436		Échantillon conforme aux critères d'acceptation				Oui					
Date du prélèvement		16/04/2024		Analyse réglementaire				Oui					
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER		Date d'analyse				29/04/2024					
Type de prélèvement		Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)											
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 16 (Local 1015)											
Remarque concernant le prélèvement		Colle blanche sous faïences 10/10 Blanches. Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc Gris											
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat					
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante			
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone			1	2	YAI	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-								
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-								
2	4	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			1	2	YAI	Non détecté	●
	5	Joint Dur Blanc	-	-	-								
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET							
Remarque concernant l'analyse		Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche 5 non dissociable(***) analysée avec la couche 4. Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc Beige											

Référence échantillon : 002EW032465_015

Référence labo		PM06217437		Échantillon conforme aux critères d'acceptation				Oui					
Date du prélèvement		16/04/2024		Analyse réglementaire				Oui					
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER		Date d'analyse				29/04/2024					
Type de prélèvement		Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre											
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 16 (Local 1015)											
Remarque concernant le prélèvement		Joint de colle sur pl&que de plâtres, pièces humides Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Dur Effritable Blanc											
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat					
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante			
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			1	2	YAI	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-								
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET							
Remarque concernant l'analyse		La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.											

Référence échantillon : 002EW032465_016

Référence labo	PM06217438	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 16 (Local 1015)		
Remarque concernant le prélèvement	Panneaux blancs 50/60		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Carton Fibreux Souple Marron	1	1	HCQ				
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465_017

Référence labo	PM06217439	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 14 (Local 1012)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative, pièces humides		

Le client a demandé à n'analyser que les couches Papier Souple Blanc Beige, Enduit Effritable Blanc

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	HUM
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ				
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carton Fibreux Souple Marron

Référence échantillon : 002EW032465_018

Référence labo	PM06217440	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 13 (Local 1002)		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles plastiques souples grises 30/30 avec sous-couche noire.		

Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Gris Noir

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Gris Noir	-	-	-	Acétone	1	2	YAI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Effritable Gris



Référence échantillon : 002EW032465_019

Référence labo	PM06217441	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 13 (Local 1002)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune sous dalles plastiques grises.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	YAI	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Mortier / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.		
-------------------------------	---	--	--

Référence échantillon : 002EW032465_020

Référence labo	PM06217442	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 13 (Local 1002)		
Remarque concernant le prélèvement	Panneaux fibreux 50/50, avec piquetage noir.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(***)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JMA	Non détecté
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Gris	2	2	HCQ					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.		
-------------------------------	--	--	--

Référence échantillon : 002EW032465_021

Référence labo	PM06217443	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 12 (Local 1003)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés plastique bleu.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Effritable Gris		
-------------------------------	--	--	--

Référence échantillon : 002EW032465_022

Référence labo	PM06217444	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 12 (Local 1003)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune sous lés plastique bleu.		

Le client a demandé à n'analyser que les couches Ragréage Effrifiable Gris, Colle Souple Jaune										
Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	YAI	Non détecté
	2	Ragréage Effrifiable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Sous-couche Souple Blanc		
-------------------------------	---	--	--



Référence échantillon : 002EW032465_023

Référence labo	PM06217445	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 4 (1001-Circulation)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés plastique marbré jaune. Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Beige Jaune, Matériau Fibreux Vert Marron, Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat			
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Beige Blanc	2	2	HCQ	-			-	-	-	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone			1	2	YAI	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-								
	4	Mortier Dur Gris	-	-	-								
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			1 MOLP			1 MET							

Remarque concernant l'analyse : Couches 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.
Couches 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_024

Référence labo	PM06217446	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 4 (1001-Circulation)		
Remarque concernant le prélèvement	Chappe ciment sous lés plastique marbré jaune Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	YAI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_025

Référence labo	PM06217447	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 6 (Local 1010)		
Remarque concernant le prélèvement	Panneaux blanc 50/50 avec revêtement cartonné fibreux blanc/marron.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002EW032465_026

Référence labo	PM06217448	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 6 (Local 1010)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés plastique souple gris/vert		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	VID	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW032465_027

Référence labo	PM06217449	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 6 (Local 1010)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés plastique jaune sous revêtement existant gris/vert.		
	Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Jaune, Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Fibreux Jaune Gris	1	1	HCQ	1	2	HUM	Non détecté ●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465_028

Référence labo	PM06217450	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 6 (Local 1010)		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage gris sous 2ème revêtement jaune.		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	VID	Non détecté ●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di-

Référence échantillon : 002EW032465_029

Référence labo	PM06217451	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 18 (Local 1011)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés plastique bleu.		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Blanc Bleu		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Blanc Bleu	-	-	-	1	2	VID	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Effritable Gris, Joint Souple Gris



Référence échantillon : 002EW032465_030

Référence labo		PM06217452			Échantillon conforme aux critères d'acceptation					
Date du prélèvement		23/04/2024			Analyse réglementaire		Oui			
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER			Date d'analyse		29/04/2024			
Type de prélèvement		Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol								
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 18 (Local 1011)								
Remarque concernant le prélèvement		Colle jaune sous revêtement lés plastique bleu.								
		Le client a demandé à n'analyser que les couches Ragréage Effritable Gris, Colle Souple Jaune								
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	VID	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP		1 MET					
Remarque concernant l'analyse		Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Sous-couche Souple Blanc Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.								

Référence échantillon : 002EW032465_031

Référence labo		PM06217453		Échantillon conforme aux critères d'acceptation				
Date du prélèvement		23/04/2024		Analyse réglementaire		Oui		
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER		Date d'analyse		29/04/2024		
Type de prélèvement		Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)						
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 18 (Local 1011)						
Remarque concernant le prélèvement		Colle blanche sous faïences blanche 10/10 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc Beige						
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat
			Nb de préparations	Lame explorées(**)	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	
1	1	Aspect, Texture, Couleur	-	-	Attaque chimique			Présence d'amiante
		Colle Dur Beige	-	-	Acétone			Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP		1 MET			
Remarque concernant l'analyse		Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc						

Référence échantillon : 002EW032465_032

Référence labo		PM06217454		Échantillon conforme aux critères d'acceptation					
Date du prélèvement		23/04/2024		Analyse réglementaire		Oui			
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER		Date d'analyse		29/04/2024			
Type de prélèvement		Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage							
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 1 (Local 1007)							
Remarque concernant le prélèvement		Colle grise sous carrelages beige/marron 10/10 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Gris							
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	Acétone	1	2	SZA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP		1 MET				
Remarque concernant l'analyse		Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente des fibres d'amiante.							

Référence échantillon : 002EW032465_033

Référence labo

Date du prélèvement

Auteur du prélèvement

Type de prélèvement

Zone de prélèvement

Remarque concernant le prélèvement

PM06217455

23/04/2024

ERIC BOUCHER

Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe

EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 1 (Local 1007)

Colle blanche sous plinthes 10/10 beige

Échantillon conforme aux critères d'acceptation

Analyse réglementaire

Date d'analyse

Oui

29/04/2024

Phase	Couche	Description	MOLP		MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	SZA	Non détecté
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP		1 MET					
Remarque concernant l'analyse			Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.							



Référence échantillon : 002EW032465_034

Référence labo	PM06217456	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 1 (Local 1007)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative, pièces humides. Le client a demandé à n'analyser que les couches Papier Souple Blanc Beige, Enduit Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	VID	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ					
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			2 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches. Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée. Couches 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_035

Référence labo	PM06217457	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 26 (Local 1029)		
Remarque concernant le prélèvement	Donnant sur l'extérieur, pièces humides Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SZA	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_036

Référence labo	PM06217458	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 26 (Local 1029)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends. Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SZA	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.
-------------------------------	--



Référence échantillon : 002EW032465_037

Référence labo		PM06217459			Échantillon conforme aux critères d'acceptation				Oui				
Date du prélèvement		23/04/2024			Analyse réglementaire				Oui				
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER			Date d'analyse				29/04/2024				
Type de prélèvement		Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre											
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 26 (Local 1029)											
Remarque concernant le prélèvement		Cloisons séparative, pièces humides. Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc Beige											
Phase	Couche	Description	MOLP		MET				Résultat				
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante			
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone				1	2	SZA	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-								
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET							
Remarque concernant l'analyse		Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.											

Référence échantillon : 002EW032465_038

Référence labo		PM06217460			Échantillon conforme aux critères d'acceptation				Oui	
Date du prélèvement		23/04/2024			Analyse réglementaire				Oui	
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER			Date d'analyse				29/04/2024	
Type de prélèvement		Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre								
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 26 (Local 1029)								
Remarque concernant le prélèvement		Enduit plâtre de fixation sur grille de ventilation plastique (Sortie d'air)								
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SZA	Non détecté
	2	Plâtre Dur Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP		1 MET					
Remarque concernant l'analyse		Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.								

Référence échantillon : 002EW032465_039

Référence labo		PM06217461		Échantillon conforme aux critères d'acceptation				Oui
Date du prélèvement		23/04/2024		Analyse réglementaire				Oui
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER		Date d'analyse				29/04/2024
Type de prélèvement		Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Conduit						
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 26 (Local 1029)						
Remarque concernant le prélèvement		Conduit rectangulaire gris et fibreux.						
		Le client a demandé à n'analyser que la couche Fibres-ciment Dur Fibreux Gris						
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Effritable Blanc Gris	-	-	-	-	-	-
	2	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	HCQ	-	-	-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET			
Remarque concernant l'analyse		Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.						



Référence échantillon : 002EW032465_040

Référence labo		PM06217462			Échantillon conforme aux critères d'acceptation					Oui	
Date du prélèvement		23/04/2024			Analyse réglementaire					Oui	
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER			Date d'analyse					29/04/2024	
Type de prélèvement		Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage									
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 26 (Local 1029)									
Remarque concernant le prélèvement		Colle grise sous carrelages mosaïques beige/rouge 1cm/1cm									
		Le client a demandé à n'analyser que les couches Ciment Effritable Gris, Colle Dur Gris									
Phase	Couche	Description	MOLP		MET				Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone		1	2	SZA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP		1 MET						
Remarque concernant l'analyse		Couche non-analysée : Carrelage Dur Rouge Marron									
		Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente des fibres d'amiante.									

Référence échantillon : 002EW032465_041

Référence labo		PM06217463			Échantillon conforme aux critères d'acceptation				Oui		
Date du prélèvement		23/04/2024			Analyse réglementaire				Oui		
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER			Date d'analyse				29/04/2024		
Type de prélèvement		Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)									
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 26 (Local 1029)									
Remarque concernant le prélèvement		Colle blanche/beige sous faïences blanche 10/10									
		Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effrifiable Blanc Beige									
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat			
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SZA	Non détecté	●
	2	Plâtre Effrifiable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						
Remarque concernant l'analyse		Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches non-analysées : Peinture Effrifiable Vert, Faïence Dur Blanc Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente des fibres d'amiante.									

Référence échantillon : 002EW032465_042

Référence labo		PM06217464				Échantillon conforme aux critères d'acceptation					
Date du prélèvement		23/04/2024				Analyse réglementaire		Oui			
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER				Date d'analyse		29/04/2024			
Type de prélèvement		Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)									
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 26 (Local 1029)									
Remarque concernant le prélèvement		Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces humides									
		Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Dur Effritable Blanc Beige, Matériau Souple Fibreux Beige									
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat			
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyse	Présence d'amiante		
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	SZA	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					
Remarque concernant l'analyse		Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.									
		Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige									

Référence échantillon : 002EW032465_043

Référence labo	PM06217465	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 20 (1025-Circulation)		
Remarque concernant le prélèvement	Panneaux blancs 50/50 avec surface granuleuse.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	VID
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	HCQ				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_044

Référence labo	PM06217466	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 20 (1025-Circulation)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative, pièces sèches. Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_045

Référence labo	PM06217467	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 20 (1025-Circulation)		
Remarque concernant le prélèvement	Mur de refend, pièces sèches Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Papier peint Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ	Acétone	1	2	VID
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_046

Référence labo	PM06217468	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 20 (1025-Circulation)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces sèches Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002EW032465_047

Référence labo	PM06217469	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 20 (1025-Circulation)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative, pièces sèches.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	VID
	2	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ				
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_048

Référence labo	PM06217470	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 20 (1025-Circulation)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés plastique gris, pièces sèches. Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Gris Bleu, Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Fibreux Violet	2	2	HCQ	-	-	-	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.
-------------------------------	--



Référence échantillon : 002EW032465_049

Référence labo	PM06217471	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 20 (1025-Circulation)		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage rose sous lés plastique gris. Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Effritable Rose		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465_050

Référence labo	PM06217472	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 20 (1025-Circulation)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle blanche/beige sous faïences blanche 10/10, pièces sèches dans partie commune de circulation. Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Peinture Effritable Beige, Faïence Dur Blanc
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_051

Référence labo	PM06217473	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 27 (Local 1032)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés plastique bleu/vert. Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Vert Bleu, Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.
Couches 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002EW032465_052

Référence labo	PM06217474	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 27 (Local 1032)		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage gris sous lés plastique bleu/vert. Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	SZA	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_053

Référence labo	PM06217475	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 27 (Local 1032)		
Remarque concernant le prélèvement	Joint noir		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	1	2	SZA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW032465_054

Référence labo	PM06217476	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 25 (Local 1034)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle grise sous carrelage beiges 10/10 Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Dur Effritable Gris, Ciment Effritable Beige Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	2	SZA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige
Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est diffère fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002EW032465_055

Référence labo	PM06217477	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 25 (Local 1034)		
Remarque concernant le prélèvement	Panneaux 50/50 Blanc avec fibres vertes.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(***)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Fibreux Blanc	2	2	CCO	Acétone	1	2	VID	Non détecté
	2	Laine Souple Fibreux Jaune	1	1	CCO					
	3	Peinture Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			2 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_056

Référence labo	PM06217478	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 29 (Local 1051)		
Remarque concernant le prélèvement	Double mur pièce sèche		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Papier peint Souple Fibreux Beige	1	1	CCO	Acétone	1	2	VID	Non détecté	●
	2	Enduit Effrifiable Blanc	-	-	-						
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	CCO						
	4	Plâtre Effrifiable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_058

Référence labo	PM06217479	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 29 (Local 1051)		
Remarque concernant le prélèvement	Dalle moquette 50/50 grises.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Moquette Fibreux Souple Gris	1	1	CCO	Acétone, Chloroforme	1	2	VID	Non détecté	●
	2	Sous-couche Bitumineux Noir	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Marron	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Marron est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
-------------------------------	--



Référence échantillon : 002EW032465_059

Référence labo	PM06217480	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 29 (Local 1051)		
Remarque concernant le prélèvement	Rose		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_060

Référence labo	PM06217481	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 29 (Local 1051)		
Remarque concernant le prélèvement	Flocage plafond et poutour du plénum		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Flocage Fibreux Effritable Blanc	2	2	CCO	Acétone	1	2	VID
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différ fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_061

Référence labo	PM06217482	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 30 (Local 1074)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.
Couches 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_062

Référence labo	PM06217483	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 30 (Local 1074)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_063

Référence labo	PM06217484	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 35 (Local 1072)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
3	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Couches 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_064

Référence labo	PM06217485	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 35 (Local 1072)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
2	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW032465_065

Référence labo	PM06217486	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 40 (Local 1068)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	1	2	SZA	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	SZA	Non détecté ●
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_066

Référence labo	PM06217487	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 41 (Local 1067)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	SZA	Non détecté ●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_067

Référence labo	PM06217488	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 41 (Local 1067)		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe 30/10 beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	2	SZA	Non détecté ●
	2	Colle Dur Beige	-	-	-				
	3	Joint Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
-------------------------------	--



Référence échantillon : 002EW032465_068

Référence labo		PM06217489		Échantillon conforme aux critères d'acceptation				
Date du prélèvement		23/04/2024		Analyse réglementaire		Oui		
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER		Date d'analyse		29/04/2024		
Type de prélèvement		Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)						
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 41 (Local 1067)						
Remarque concernant le prélèvement		Faïence 15/15 blanc Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Blanc						
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat
			Nb de préparations	Lame explorées(**) Analyste		Nb de préparations	Grilles explorées(**) Analyste	
		Aspect, Texture, Couleur						
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-			
					Attaque chimique	1	2	SZA
					Acétone			
								Présence d'amiante
								Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			
Remarque concernant l'analyse		Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc						

Référence échantillon : 002EW032465_069

Référence labo

Date du prélèvement

Auteur du prélèvement

Type de prélèvement

Zone de prélèvement

Remarque concernant le prélèvement

PM06217490

23/04/2024

ERIC BOUCHER

Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués

EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 41 (Local 1067)

Doublage mur pièce humide

Échantillon conforme aux critères d'acceptation

Analyse réglementaire

Date d'analyse

Oui

30/04/2024

Phase	Couche	Description	MOLP		MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyse	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyse	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effratable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ					
	3	Enduit Effratable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		1 MET					
Remarque concernant l'analyse			Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.							

Référence échantillon : 002EW032465_070

Référence labo		PM06217491		Échantillon conforme aux critères d'acceptation						
Date du prélèvement		23/04/2024		Analyse réglementaire		Oui				
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER		Date d'analyse		30/04/2024				
Type de prélèvement		Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués								
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 41 (Local 1067)								
Remarque concernant le prélèvement		Cloisons séparative humide								
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyse	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ					
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP		1 MET					
Remarque concernant l'analyse		Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.								



Référence échantillon : 002EW032465_071

Référence labo	PM06217492	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 43 (Local R090)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle grise sous carrelages beige 30/30		
	Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Dur Effritable Gris, Colle Dur Effritable Beige Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET		Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	-	-	Acétone	2	3	Non détecté
2	2	Colle Dur Gris	-	-	Acétone	1	2	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		2 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige Gris

Référence échantillon : 002EW032465_072

Référence labo	PM06217493	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 43 (Local R090)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle grise sous plinthes 30/10 Beiges.		
	Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Dur Gris, Colle Dur Effritable Beige Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET		Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	Acétone	1	2	Non détecté
	2	Joint Dur Gris	-	-				
	3	Colle Dur Gris	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465_073

Référence labo	PM06217494	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 45 (Local R092)		
Remarque concernant le prélèvement	Donnant sur l'extérieur		
	Le client a demandé à n'analyser que les couches Plâtre Effritable Blanc Beige, Ciment Dur Effritable Beige Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET		Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	Acétone	1	2	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-				
	3	Ciment Effritable Gris	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW032465_074

Référence labo	PM06217495	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 43 (Local R090)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative Le client a demandé à n'analyser que les couches Plâtre Effritable Blanc Beige, Ciment Dur Effritable Beige Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	2	3	JMA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465_075

Référence labo	PM06217496	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 44 (Local R091)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative Le client a demandé à n'analyser que les couches Papier Souple Blanc Beige, Enduit Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM
	2	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ				
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	4	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ				
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465_076

Référence labo	PM06217497	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 45 (Local R092)		
Remarque concernant le prélèvement	Joint noir		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW032465_077

Référence labo	PM06217498	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Joint à lèvre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 45 (Local R092)		
Remarque concernant le prélèvement	Joint noir		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS



Référence échantillon : 002EW032465_078

Référence labo		PM06217499				Échantillon conforme aux critères d'acceptation					
Date du prélèvement		23/04/2024				Analyse réglementaire		Oui			
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER				Date d'analyse		30/04/2024			
Type de prélèvement		Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)									
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 43 (Local R090)									
Remarque concernant le prélèvement		Colle blanche/beige sous faïences 15/15 Blanches									
		Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc Beige									
Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SZA	Non détecté	●
2	2	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			2 MET					
Remarque concernant l'analyse		Couches 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.									
		Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc									

Référence échantillon : 002EW032465_079

Référence labo		PM06217500		Échantillon conforme aux critères d'acceptation						
Date du prélèvement		23/04/2024		Analyse réglementaire		Oui				
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER		Date d'analyse		30/04/2024				
Type de prélèvement		Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)								
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 42 (Local R077)								
Remarque concernant le prélèvement		Colle blanche sous faïences 10/10 Blanches.								
		Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc Beige								
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante		
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Peinture Effritable Jaune	-	-	-					
	3	Fibres Souple Fibreux Blanc	1	1	HCQ					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			1 MOLP		1 MET					
Remarque concernant l'analyse		Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.								
		Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Joint Souple Blanc								

Référence échantillon : 002EW032465_080

Référence labo		PM06217501		Échantillon conforme aux critères d'acceptation							
Date du prélèvement		23/04/2024		Analyse réglementaire		Oui					
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER		Date d'analyse		30/04/2024					
Type de prélèvement		Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche									
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 42 (Local R077)									
Remarque concernant le prélèvement		Lés plastique bleu									
		Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Gris Bleu									
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat			
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyse	Présence d'amiante		
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SZA	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	2	3	JMA	Non détecté	●
	3	Matériau Effrifiable Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET					
Remarque concernant l'analyse		Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.									



Référence échantillon : 002EW032465_081

Référence labo

PM06217502

Date du prélèvement

23/04/2024

Auteur du prélèvement

ERIC BOUCHER

Type de prélèvement

Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol

Zone de prélèvement

EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 42 (Local R077)

Remarque concernant le prélèvement

Colle jaune sous revêtement lés plastique bleu

Échantillon conforme aux critères d'acceptation

Oui

Analyse réglementaire

Oui

Date d'analyse

29/04/2024

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Sous-couche Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SZA	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_082

Référence labo

PM06217503

Date du prélèvement

23/04/2024

Auteur du prélèvement

ERIC BOUCHER

Type de prélèvement

Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre

Zone de prélèvement

EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 42 (Local R077)

Remarque concernant le prélèvement

Donnant sur l'extérieur, doublage murs en briques
Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc

Échantillon conforme aux critères d'acceptation

Oui

Analyse réglementaire

Oui

Date d'analyse

29/04/2024

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Jaune Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	VID	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Toile Fibreux Souple Blanc
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_083

Référence labo

PM06217504

Date du prélèvement

23/04/2024

Auteur du prélèvement

ERIC BOUCHER

Type de prélèvement

Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe

Zone de prélèvement

EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 42 (Local R077)

Remarque concernant le prélèvement

Colle jaune sous plinthes PVC grises.
Le client a demandé à n'analyser que les couches Matériau Souple Gris, Colle Souple Jaune

Échantillon conforme aux critères d'acceptation

Oui

Analyse réglementaire

Oui

Date d'analyse

29/04/2024

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	VID	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	VID	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches non-analysées : Peinture Effritable Jaune Blanc, Toile Fibreux Souple Blanc

Référence échantillon : 002EW032465_084

Référence labo	PM06217505	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 46 (Local R093)		
Remarque concernant le prélèvement	Poteaux de maintien et poteaux périphériques, enduits de lissage en ciment+plâtre. Le client a demandé à n'analyser que les couches Plâtre Effritable Blanc, Ciment Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	VID
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_085

Référence labo	PM06217506	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 46 (Local R093)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle grise et colle blanche sous carrelage beige 30/30		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	VID
	2	Colle Dur Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Rose est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_086

Référence labo	PM06217507	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 46 (Local R093)		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage rose sous colle de carrelage existant.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	VID
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
-------------------------------	---



Référence échantillon : 002EW032465_087

Référence labo	PM06217508	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 47 (Local R094)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés plastique bleu		
	Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Bleu, Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	1	2	VID	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Ragrée Effritable Gris

Référence échantillon : 002EW032465_088

Référence labo	PM06217509	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragrée		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 47 (Local R094)		
Remarque concernant le prélèvement	Ragrée gris sous lés plastique bleu.		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragrée Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
	2	Ragrée Effritable Gris	-	-	-				
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465_089

Référence labo	PM06217510	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 47 (Local R094)		
Remarque concernant le prélèvement	Joint souple gris sur vitrage cloison séparative bois.		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Joint Souple Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mousse Souple Gris	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Bois Dur Fibreux Marron, Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW032465_090

Référence labo	PM06217511	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragrée		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 50 (Cage escalier)		
Remarque concernant le prélèvement	Ragrée gris peint sur palier RDC et R+1 de la cage d'escalier.		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragrée Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragrée Effritable Gris	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002EW032465_091

Référence labo	PM06217512	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Escalier - Marches et contremarches		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 50 (Cage escalier)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment en sous-face d'escalier, marches et contre-marches		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465_092

Référence labo	PM06217513	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Nez de marche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 50 (Cage escalier)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur nez de marches d'escalier		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465_093

Référence labo	PM06217514	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Escalier - Main courante d'escalier		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 50 (Cage escalier)		
Remarque concernant le prélèvement	Matériaux dure noir sur main courante.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Noir	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW032465_094

Référence labo	PM06217515	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Escalier - Rembarde et main courante d'escalier		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 50 (Cage escalier)		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture noir sur rembarde et main courante escalier.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Rouge Noir	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002EW032465_095

Référence labo	PM06217516	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 51 (R039-Attente)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur poteau de maintien et longrine béton.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002EW032465_096

Référence labo	PM06217517	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 51 (R039-Attente)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés plastique gris Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Effritable Gris
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_097

Référence labo	PM06217518	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 51 (R039-Attente)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune sous lés plastique gris.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_098

Référence labo	PM06217519	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 52 (Extérieur)		
Remarque concernant le prélèvement	Joint noir sur verrière extérieure		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS
-------------------------------	-----



Référence échantillon : 002EW032465_099

Référence labo	PM06217520	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Complexe d'étanchéité		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 52 (Extérieur)		
Remarque concernant le prélèvement	Complexe d'étanchéité en surface de l'acrotère.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Shingle Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	-	1	2	VID
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW032465_100

Référence labo	PM06217521	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bardeaux bitumé (type "Shingle")		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 52 (Extérieur)		
Remarque concernant le prélèvement	Bardeau aluminisé sur acrotère.		

Le client a demandé à n'analyser que la couche Shingle Fibreux Bitumineux Noir

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Bande Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	-	1	2	YAI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Non détecté

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence dossier: RSC012024707693

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 30 MOLP et 110 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 111/113

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Tgurqpucdng*f)Åswkrq
Sinthuja Sivananthan





Accréditation
N°1-7327
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole ●● sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC LAB
SIRET : 95352119200039 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024)

- 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil

contact_aclab@itga.fr

L.MO.F 07.8 V10

PAGE 31 / 31

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 2 Boulevard Tonnellé 37000 TOURS

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : ulevard Tonnelé, TOURS

N° de lot : Non communiqué

Désignation : EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS

Date de construction ou permis de construire : En 1997

Fonction du bâtiment : Commerce

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS 11

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS 11

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : FONDIS FEN X (23-1112)

Date de chargement de la source : 21/07/2023

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850

Date de fin de validité de la source : 21/07/2028

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

Accompagnateur : Sans objet

A-4 MISSION

Date de la mission : 23/04/2024

Date du rapport : 23/04/2024

Référence mission : 002EW032465

Circonstance du constat : Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : BOUCHER ERIC

Certification n° : 1315

Délivré le : 08/12/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCP – 23 bis rue Thomas Edison 33610 CANEJAN

Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Plénums des faux-plafonds

Les faux-plafonds compris dans le périmètre de notre mission de repérage ont fait l'objet d'investigations par sondage. Sans une dépose complète de ceux-ci il n'est pas possible d'avoir une vision exhaustive des plénums et des éléments pouvant être présents dans ceux-ci. Cependant, les plénums ont tous été investigués et il n'a pas été repéré des MPSCA sur l'ensemble de ceux-ci (Sous-faces des planchers et longrines en béton, réseaux AEP et ventilations en inox et gaines isolantes noires en mousse.

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : RDC et R+1 du Bâtiment EFS.

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Repérages amiante et plomb sur le site de Tours Bretonneau (au sein du CHU Bretonneau) au 2 bd Tonnellé à Tours.

Périmètre environ 700m2, RDC et R+1 selon documents fournis.

Les diagnostics porteront sur les sols-murs-plafonds (y compris au-dessus des faux plafonds) ainsi que les châssis vitrés.

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage. Il dresse la liste détaillée :

¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces.

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, ...), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X...) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;

l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles...) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complètera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.

L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+1-Bâtiment EFS : Vol 1 (Local 1007)	R+1-Bâtiment EFS : Vol 2 (Dégagement 1)
R+1-Bâtiment EFS : Vol 3 (Local 1006)	R+1-Bâtiment EFS : Vol 4 (1001-Circulation)
R+1-Bâtiment EFS : Vol 5 (Local 1008)	R+1-Bâtiment EFS : Vol 6 (Local 1010)
R+1-Bâtiment EFS : Vol 7 (Local 1042)	R+1-Bâtiment EFS : Vol 8 (Local 1041)
R+1-Bâtiment EFS : Vol 9 (Local 1044)	R+1-Bâtiment EFS : Vol 10 (Local 1043)
R+1-Bâtiment EFS : Vol 11 (Local 1004)	R+1-Bâtiment EFS : Vol 12 (Local 1003)
R+1-Bâtiment EFS : Vol 13 (Local 1002)	R+1-Bâtiment EFS : Vol 14 (Local 1012)
R+1-Bâtiment EFS : Vol 15 (Local 1014)	R+1-Bâtiment EFS : Vol 16 (Local 1015)
R+1-Bâtiment EFS : Vol 17 (Local 1013)	R+1-Bâtiment EFS : Vol 18 (Local 1011)
R+1-Bâtiment EFS : Vol 19 (Local 1009)	R+1-Bâtiment EFS : Vol 20 (1025-Circulation)
R+1-Bâtiment EFS : Vol 21 (Local 1039)	R+1-Bâtiment EFS : Vol 22 (Local 1028)
R+1-Bâtiment EFS : Vol 23 (Local 1027)	R+1-Bâtiment EFS : Vol 24 (Local 1026)
R+1-Bâtiment EFS : Vol 25 (Local 1034)	R+1-Bâtiment EFS : Vol 26 (Local 1029)
R+1-Bâtiment EFS : Vol 27 (Local 1032)	R+1-Bâtiment EFS : Vol 28 (Local 1031)
R+1-Bâtiment EFS : Vol 29 (Local 1051)	R+1-Bâtiment EFS : Vol 30 (Local 1074)
R+1-Bâtiment EFS : Vol 31 (Local 1061)	R+1-Bâtiment EFS : Vol 32 (Local 1062)
R+1-Bâtiment EFS : Vol 33 (Local 1063)	R+1-Bâtiment EFS : Vol 34 (Local 1073)
R+1-Bâtiment EFS : Vol 35 (Local 1072)	R+1-Bâtiment EFS : Vol 36 (Local 1071)
R+1-Bâtiment EFS : Vol 37 (Local 1070)	R+1-Bâtiment EFS : Vol 38 (1060-Circulation)
R+1-Bâtiment EFS : Vol 39 (Local 1069)	R+1-Bâtiment EFS : Vol 40 (Local 1068)
R+1-Bâtiment EFS : Vol 41 (Local 1067)	RDC-Bâtiment EFS : Vol 42 (Local R077)
RDC-Bâtiment EFS : Vol 43 (Local R090)	RDC-Bâtiment EFS : Vol 44 (Local R091)
RDC-Bâtiment EFS : Vol 45 (Local R092)	RDC-Bâtiment EFS : Vol 46 (Local R093)
RDC-Bâtiment EFS : Vol 47 (Local R094)	RDC-Bâtiment EFS : Vol 48 (Local R095)
RDC-Bâtiment EFS : Vol 49 (Local R096)	RDC-Bâtiment EFS : Vol 50 (Cage escalier)
RDC-Bâtiment EFS : Vol 51 (R039-Attente)	R+1-Bâtiment EFS : Vol 52 (Extérieur)

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)								
254	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
255	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
256	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
257	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
258	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
259	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
261	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
596	B	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Centre Centre	Autre	Autre	0,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
597	C	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Centre Centre	Autre	Autre	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
601	A	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,52 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
613	E	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
614	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
615	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
616	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
617	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
618	F	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
627	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
628	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
629	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)								
630	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
631	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
632	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
633	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
634	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
635	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
636	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
657	C	Fenêtres bois peintes (bois)-Fenêtres bois peintes1	Haut Centre	Autre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
658	A	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
666	A	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
672	A	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
673	C	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
674	D	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
675	E	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
680	A	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)								
700	C	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
718	C	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
864	C	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)								
865	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
866	D	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
886	C	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Centre Centre	Papier peint	Papier peint	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
887	B	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Haut Gauche	Papier peint	Papier peint	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
888	D	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Haut Centre	Papier peint	Papier peint	0,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
923	A	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
924	A	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
925	A	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
926	A	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
927	A	Cloisons préfabriquées bois (Cloisons préfabriquées bois)-Cloisons préfabriquées bois1	Bas Centre	Bois	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
945	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
946	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
947	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
948	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
949	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
950	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
951	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
952	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
953	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)								
954	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1008	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique))-Radia métal peint1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 16								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 11 (Local 1004)								
701	C	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
719	C	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
867	C	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
868	D	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
869	A	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
870	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
912	A	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
913	A	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,56 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
931	B	Murs lambris bois (Lambris bois)-Murs lambris bois1	Bas Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
932	C	Murs lambris bois (Lambris bois)-Murs lambris bois1	Centre Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
933	D	Murs lambris bois (Lambris bois)-Murs lambris bois1	Bas Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 11 (Local 1004)								
934	A	Murs lambris bois (Lambris bois)-Murs lambris bois1	Centre Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
935	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
936	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
937	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
938	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
939	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
940	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
941	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
942	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
943	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
944	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
965	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
966	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
967	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
968	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
969	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
970	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
971	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
972	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
973	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
974	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1006	D	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 11 (Local 1004)								
1007	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique))-Radia métal peint1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,36 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 23								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 12 (Local 1003)								
702	D	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
720	D	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
871	F	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
872	A	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
873	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
874	C	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
875	D	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
876	E	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
897	D	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Bas Droite	Papier peint	Papier peint	0,31 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
898	E	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Bas Centre	Papier peint	Papier peint	0,3 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
899	C	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Centre Centre	Papier peint	Papier peint	0,3 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
900	B	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Bas Centre	Papier peint	Papier peint	0,58 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 12 (Local 1003)								
901	A	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Bas Centre	Papier peint	Papier peint	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
902	F	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Centre Centre	Papier peint	Papier peint	0,56 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
910	A	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
911	D	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,58 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
975	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
976	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
977	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
978	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
979	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
980	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
981	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
982	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
983	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
984	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
985	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
986	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
987	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
988	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
989	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1005	E	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 13 (Local 1002)								
703	A	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
721	C	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
877	E	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
878	F	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
879	A	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
880	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
881	C	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
882	D	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
903	B	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Centre Centre	Papier peint	Papier peint	0,51 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
904	C	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Bas Gauche	Papier peint	Papier peint	0,54 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
905	D	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Bas Droite	Papier peint	Papier peint	0,33 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
906	E	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Bas Droite	Papier peint	Papier peint	0,57 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
907	F	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Centre Centre	Papier peint	Papier peint	0,43 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
908	A	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Centre Droite	Papier peint	Papier peint	0,34 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 13 (Local 1002)								
909	A	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
990	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
991	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
992	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
993	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
994	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
995	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
996	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
997	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
998	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
999	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1000	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1001	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1002	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1003	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1004	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1010	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 14 (Local 1012)								
290	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 14 (Local 1012)								
291	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
292	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
293	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
294	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
295	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
686	A	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,58 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
690	C	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
722	C	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
727	C	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
728	B	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Centre Centre	Autre	Autre	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
729	A	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
732	C	Plinthes bois peintes (Plinthes bois peintes)-Plinthes bois peintes1	Bas Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
733	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois peintes)-Plinthes bois peintes1	Haut Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
734	A	Plinthes bois peintes (Plinthes bois peintes)-Plinthes bois peintes1	Haut Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
735	D	Plinthes bois peintes (Plinthes bois peintes)-Plinthes bois peintes1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 15 (Local 1014)								
692	F	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
715	F	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
731	A	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
751	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
752	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
753	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
754	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
755	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
756	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
757	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
758	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
759	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
760	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
761	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
762	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
784	F	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
785	E	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
786	D	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
787	C	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
788	B	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
789	A	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)								
691	E	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
716	B	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
730	A	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
736	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois peintes)-Plinthes bois peintes1	Bas Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
739	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
740	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
741	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
742	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
743	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
744	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
745	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
746	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
747	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
748	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
749	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
750	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
777	F	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
779	A	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
780	B	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
781	C	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
782	D	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
783	E	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)								
806	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
807	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 17								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 17 (Local 1013)								
693	A	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
714	A	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
763	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
764	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
765	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
766	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
767	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
768	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
769	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
770	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
771	A	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,55 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
840	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
854	A	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
855	D	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 17 (Local 1013)								
856	C	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
857	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 9								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)								
553	A	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,45 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
554	B	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,11 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
555	C	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,45 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
556	D	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,56 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
557	A	Porte bois peintes (Porte bois)-Porte bois peintes1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,32 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
559	D	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
560	A	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
561	B	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
562	C	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
572	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
573	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
574	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
575	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
576	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
577	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
578	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)								
579	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
580	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
581	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
582	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
583	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
584	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
585	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
586	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
587	C	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
590	C	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
591	D	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
592	A	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
593	B	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
594	C	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 19 (Local 1009)								
545	A	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,32 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
546	F	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,25 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
547	C	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,92 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
548	B	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,89 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
549	E	Mur bois peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 19 (Local 1009)								
550	E	Mur bois peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
551	D	Mur bois peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
552	D	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
558	A	Porte bois peintes (Porte bois)-Porte bois peintes1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,3 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
563	A	Plinthes bois peintes (Plinthes bois peintes)-Plinthes bois peintes1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
564	F	Plinthes bois peintes (Plinthes bois peintes)-Plinthes bois peintes1	Bas Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
565	C	Plinthes bois peintes (Plinthes bois peintes)-Plinthes bois peintes1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
566	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois peintes)-Plinthes bois peintes1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
567	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
568	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
569	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
570	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
571	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
588	C	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
589	C	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
595	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,33 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1-Bâtiment EFS - Vol 2 (Dégagement 1)


N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 2 (Dégagement 1)								
270	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
272	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
273	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
274	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
275	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
598	B	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Haut Centre	Autre	Autre	0,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
599	C	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Haut Centre	Autre	Autre	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
602	C	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
603	A	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,51 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
604	D	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
623	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
624	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
625	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
626	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois peintes)-Plinthes bois peintes1	Centre Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
660	A	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
665	A	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
676	C	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
677	D	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 2 (Dégagement 1)								
678	A	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)								
296	N	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
297	N	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
298	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
299	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
300	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
301	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
302	G	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
303	G	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
304	H	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
305	H	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
306	I	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
307	I	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
308	J	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
309	J	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
310	K	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
311	K	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
312	M	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
313	M	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)								
314	C	Murs placo-plâtre papier peint (Murs placo-plâtre)-Murs placo-plâtre papier peint1	Bas Gauche	Papier peint	Papier peint	0,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	N	Porte bois peintes (Porte bois)-Porte bois peintes1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,29 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
349	A	Porte bois peintes (Porte bois)-Porte bois peintes1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,41 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
350	G	Radiateur (Radiateur métallique peint)-Radia.1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,3 mg/cm²		Inconnu
351	B	Panneaux métalliques peints (Panneaux métalliques)-Panneaux métalliques peints1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
352	C	Panneaux métalliques peints (Panneaux métalliques)-Panneaux métalliques peints1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	C	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
354	C	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
355	C	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
356	C	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
357	H	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
358	H	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
359	H	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
360	H	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
361	I	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
362	I	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
363	I	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
364	I	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
365	M	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
366	M	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
367	M	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)								
368	M	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
403	K	Portes bois peintes (Porte bois)-Portes bois peintes1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
405	F	Ascenseur métallique peint (Ascenseur métallique)-Ascenseur métallique peint1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
406	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
407	E	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
408	F	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
409	G	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
410	H	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
411	J	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
412	I	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
413	K	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
414	L	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
415	M	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
416	N	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
417	N	Plinthe Carrelage brut-Plinthe2	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
418	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
419	B	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
420	C	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
509	N	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
510	F	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
511	H	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
513	K	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)								
517	N	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
518	F	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
519	J	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
520	L	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
541	N	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 37

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 22 (Local 1028)								
327	B	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,12 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
328	A	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,9 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
329	D	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,98 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
330	C	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,13 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
369	C	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
370	C	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
371	C	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
372	C	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
441	B	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
442	B	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
443	A	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
444	A	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
445	D	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
446	D	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 22 (Local 1028)								
447	C	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
448	C	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
507	A	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
523	B	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
535	B	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 23 (Local 1027)								
317	E	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,4 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
322	D	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,15 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
323	C	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,59 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
324	B	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,53 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
325	A	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,73 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
326	F	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,18 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
373	A	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
374	A	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
375	A	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
376	A	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
393	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
394	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
395	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 23 (Local 1027)								
396	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
397	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
429	D	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
430	D	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
431	E	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
432	E	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
433	C	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
434	C	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
435	B	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
436	B	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
437	A	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
438	A	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
439	F	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
440	F	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
506	F	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
522	D	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
536	D	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
537	C	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
538	B	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
539	A	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
540	F	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 24 (Local 1026)								
318	B	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Haut Centre	Autre	Autre	0,4 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
319	A	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Haut Droite	Autre	Peinture	1,05 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
320	C	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,37 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
321	D	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,12 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
347	A	Porte bois peintes (Porte bois)-Porte bois peintes1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,57 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
398	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
399	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
400	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
401	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
402	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
421	A	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
422	A	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
423	B	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
424	B	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
425	C	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
426	C	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
427	D	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
428	D	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
508	C	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
524	C	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
542	C	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
543	D	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 24 (Local 1026)								
544	A	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 14								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 25 (Local 1034)								
343	A	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,36 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
344	B	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,82 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
345	C	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,29 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
346	D	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,8 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
404	A	Portes bois peintes (Porte bois)-Portes bois peintes1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,11 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
449	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
450	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
451	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
452	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
512	D	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
521	D	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 8								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)								
331	D	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,37 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
332	C	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,41 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
333	B	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,29 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)								
334	A	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,9 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
377	A	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
378	A	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
379	A	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
380	A	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
464	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
465	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
466	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
467	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
493	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
494	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
495	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
496	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
497	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
498	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
499	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
500	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
501	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
502	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
505	D	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
516	D	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
531	B	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
532	A	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)								
533	C	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
534	D	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 19								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)								
316	F	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	E	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,53 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
339	A	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,89 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
340	B	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,78 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
341	C	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,23 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
342	D	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Haut Gauche	Autre	Peinture	1,03 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
381	A	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
382	A	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
383	A	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
384	A	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
385	F	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
386	F	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
387	F	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
388	F	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
453	E	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
454	F	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)								
455	F	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
456	A	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
457	B	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
458	C	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
459	D	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
468	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
469	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
470	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
471	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
472	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
473	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
474	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
475	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
476	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
477	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
503	A	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
514	E	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
525	E	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
530	E	Radiateur (Radiateur métallique peint)-Radia.1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,5 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1-Bâtiment EFS - Vol 28 (Local 1031)



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 28 (Local 1031)								
315	A	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Bas Centre	Autre	Autre	0,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	D	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,12 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
336	C	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,58 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
337	B	Murs plâtre peint (Mur pierre)-Murs plâtre peint1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,73 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
389	A	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
390	A	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
391	A	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
392	A	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
460	B	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
461	C	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
462	D	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
463	A	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
478	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
479	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
480	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
481	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
482	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
483	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
484	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
485	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
486	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
487	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 28 (Local 1031)								
488	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
489	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
490	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
491	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
492	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
504	D	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
515	B	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
526	B	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
527	C	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
528	D	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
529	A	Radiateur (Radiateur métallique peint)-Radia.1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,5 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)								
1011	F	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1012	E	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1013	D	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1014	C	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1015	B	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)								
1016	A	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1017	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1018	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1019	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1020	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1021	A	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1022	A	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1023	A	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1024	A	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1025	F	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1026	F	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1027	F	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1028	F	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1029	F	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1030	F	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1031	F	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1032	F	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1033	F	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1034	F	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1035	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1036	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1037	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)								
1038	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1039	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1040	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1041	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1042	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1043	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1044	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1045	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1046	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1047	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1048	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1049	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1050	F	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1051	F	Couverture bac acier (Couverture bac acier)-Couverture bac acier1	Centre Droite	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1052	F	Flocage (plancher béton)-Flocage1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1053	F	Plinthes bois peintes (Plinthes bois peintes)-Plinthes bois peintes1	Haut Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1054	E	Plinthes bois peintes (Plinthes bois peintes)-Plinthes bois peintes1	Bas Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1055	D	Plinthes bois peintes (Plinthes bois peintes)-Plinthes bois peintes1	Bas Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1056	C	Plinthes bois peintes (Plinthes bois peintes)-Plinthes bois peintes1	Haut Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)								
1057	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois peintes)-Plinthes bois peintes1	Centre Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1058	A	Plinthes bois peintes (Plinthes bois peintes)-Plinthes bois peintes1	Haut Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 28								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 3 (Local 1006)								
262	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
263	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
264	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
265	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
266	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
267	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
268	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
269	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
605	A	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,53 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
606	D	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,59 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
619	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
620	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
621	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
622	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
637	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 3 (Local 1006)								
638	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
639	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
640	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
641	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
642	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
643	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
644	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
645	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
646	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
647	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
648	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
649	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
650	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
651	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
652	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
653	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe4	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
654	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
655	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
656	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
659	D	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
667	D	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
668	B	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
669	C	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 3 (Local 1006)								
670	D	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
671	A	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
681	D	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique))-Radia métal peint1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
682	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique))-Radia métal peint1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 27								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)								
1059	C	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1060	B	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1061	D	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1062	E	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1063	A	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1115	A	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1116	A	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1117	A	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1118	A	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1149	C	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)								
1150	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1151	A	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1152	D	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1186	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1197	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1198	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1199	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1200	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1201	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1202	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1203	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1204	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1205	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1206	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1262	C	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1276	C	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 31 (Local 1061)								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 31 (Local 1061)								
1096	A	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1097	D	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1098	C	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1099	B	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1143	A	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1144	A	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1145	A	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1146	A	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1181	A	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1182	D	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1183	C	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1184	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1193	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1194	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1237	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1238	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1239	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 31 (Local 1061)								
1240	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1241	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1242	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1243	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1244	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1245	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1246	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1275	A	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1288	A	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 32 (Local 1062)								
1100	A	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1101	D	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1102	C	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1103	B	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1139	A	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1140	A	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1141	A	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1142	A	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 32 (Local 1062)								
1177	A	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1178	D	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1179	C	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1180	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1185	B	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,51 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1195	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1247	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1248	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1249	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1250	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1251	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1274	A	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1287	A	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 33 (Local 1063)								
1104	A	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 33 (Local 1063)								
1105	D	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1106	C	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1107	B	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1135	A	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1136	A	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1137	A	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1138	A	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1173	A	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1174	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1175	C	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1176	D	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1196	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1252	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1253	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1254	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1255	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1256	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1257	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 33 (Local 1063)								
1258	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1259	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1260	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1261	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1273	A	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1286	A	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 34 (Local 1073)								
1064	C	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1065	B	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1066	D	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1067	A	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1119	A	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1120	A	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1121	A	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1122	A	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1153	C	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1154	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 34 (Local 1073)								
1155	A	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1156	D	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1187	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1207	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1208	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1209	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1210	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1211	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1212	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1213	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1214	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1215	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1216	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1263	C	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1277	C	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 35 (Local 1072)								
1068	C	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 35 (Local 1072)								
1069	B	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1070	A	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1071	D	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1123	A	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1124	A	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1125	A	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1126	A	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1157	C	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1158	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1159	A	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1160	D	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1188	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1217	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1218	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1219	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1220	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1221	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1222	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 35 (Local 1072)								
1223	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1224	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1225	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1226	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1227	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1228	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1229	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1230	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1231	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1232	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1233	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe4	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1234	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1235	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1236	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1264	C	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1278	C	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 36 (Local 1071)								
1072	C	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1073	B	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 36 (Local 1071)								
1074	A	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1075	D	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1127	A	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1128	A	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1129	A	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1130	A	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1161	C	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1162	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1163	A	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1164	D	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1189	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1265	C	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1279	C	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 37 (Local 1070)								
1076	B	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 37 (Local 1070)								
1077	C	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1078	D	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1079	A	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1131	A	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1132	A	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1133	A	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1134	A	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1165	A	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1166	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1167	C	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1168	D	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1190	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1266	C	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1280	C	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

R+1-Bâtiment EFS - Vol 38 (1060-Circulation)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 38 (1060-Circulation)								
1108	E	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1109	E	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint2	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1110	A	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1111	D	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1112	C	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1113	B	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1114	A	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint2	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1191	B	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1192	E	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1270	A	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1271	A	Plafond béton brut-Plafond2	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1272	D	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1283	E	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1284	A	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1285	B	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		15						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 39 (Local 1069)								
1080	C	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1081	B	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1082	A	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1083	D	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1169	A	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1170	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1171	C	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1172	D	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1269	C	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1282	C	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)								
694	P	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
695	L	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
696	G	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
697	F	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)								
698	C	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
708	J	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
709	N	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
710	P	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
711	A	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
712	F	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
713	E	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
772	D	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,52 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
773	E	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,53 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
774	A	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
775	K	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
776	N	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,55 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
778	N	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
790	F	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
791	F	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
792	F	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
793	F	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
794	I	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
795	I	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)								
796	I	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
797	I	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
810	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
811	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
812	B	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
813	B	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
814	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
815	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
816	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
817	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
818	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
819	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
820	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
821	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
822	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
823	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
824	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
825	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
826	J	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
827	J	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
828	K	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
829	K	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
830	L	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)								
831	L	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
832	M	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
833	M	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
834	N	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
835	N	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
836	P	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
837	P	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
838	A	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
839	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
841	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
842	F	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
843	G	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
844	H	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
845	I	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
846	J	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
847	K	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
848	L	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)								
849	M	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
850	N	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
851	N	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
852	O	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
853	P	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 37

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 40 (Local 1068)								
1084	F	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1085	E	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1086	D	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1087	C	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1088	B	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1089	A	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1147	A	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 40 (Local 1068)								
1268	D	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1295	F	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1296	E	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1297	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1298	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1299	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1300	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1302	F	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)								
1090	F	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1091	E	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1092	D	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1093	C	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1094	B	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1095	A	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1148	A	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)								
1267	F	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1281	F	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1289	F	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1290	E	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1291	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1292	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1293	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1294	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1301	B	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 5 (Local 1008)								
276	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
277	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
278	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
279	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
280	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
281	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
600	C	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
607	C	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 5 (Local 1008)								
608	A	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,64 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
609	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
610	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
611	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
612	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
661	A	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
664	A	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
679	D	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,3 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
685	A	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,65 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
738	A	Plinthes bois peintes (Plinthes bois peintes)-Plinthes bois peintes1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 6 (Local 1010)								
282	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
283	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
284	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
285	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
286	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
287	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
288	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 6 (Local 1010)								
289	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
662	A	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
663	A	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
683	A	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,44 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
684	A	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,47 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
687	B	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,36 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
688	C	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
689	C	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
723	C	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
724	D	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
725	A	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
726	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
737	A	Plinthes bois peintes (Plinthes bois peintes)-Plinthes bois peintes2	Haut Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
808	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
809	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		14						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 7 (Local 1042)								
704	E	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
707	E	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
798	A	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
799	A	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
800	A	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
801	A	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
892	C	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Bas Centre	Papier peint	Papier peint	0,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
893	B	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Bas Centre	Papier peint	Papier peint	0,53 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
894	A	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Centre Centre	Papier peint	Papier peint	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
895	F	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Haut Centre	Papier peint	Papier peint	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
896	D	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Centre Droite	Papier peint	Papier peint	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
914	D	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
915	A	Porte métal brut (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
916	A	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
917	A	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
918	A	Porte métal brut (Dormant)-Po2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
930	E	Cloisons préfabriquées bois (Cloisons préfabriquées bois)-Cloisons préfabriquées bois1	Centre Centre	Bois	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		13						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 8 (Local 1041)								
705	D	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
706	D	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
802	C	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
803	C	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
804	C	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
805	C	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
858	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
859	C	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
860	A	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
889	C	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Haut Gauche	Papier peint	Papier peint	0,56 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
890	B	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Haut Gauche	Papier peint	Papier peint	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
891	A	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Bas Droite	Papier peint	Papier peint	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
919	D	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
920	D	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
921	D	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
922	D	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
929	D	Cloisons préfabriquées bois (Cloisons préfabriquées bois)-Cloisons préfabriquées bois1	Bas Centre	Bois	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 9 (Local 1044)								
699	C	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
717	C	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
861	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
862	C	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
863	D	Plinthes bois peintes (Plinthes bois)-Plinthes bois peintes1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
883	B	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Bas Droite	Papier peint	Papier peint	0,53 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
884	C	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Haut Centre	Papier peint	Papier peint	0,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
885	D	Mur plâtre papier peint. (Mur ciment)-Mur plâtre papier peint.1	Bas Droite	Papier peint	Papier peint	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
928	A	Cloisons préfabriquées bois (Cloisons préfabriquées bois)-Cloisons préfabriquées bois1	Haut Centre	Bois	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
955	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
956	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
957	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
958	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
959	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
960	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
961	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
962	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
963	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
964	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1-Bâtiment EFS - Vol 9 (Local 1044)								
1009	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique))-Radia métal peint1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 14								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)								
3	D	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Centre Droite	Autre	Autre	0,3 mg/cm²		Inconnu
4	C	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,3 mg/cm²		Inconnu
5	B	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Haut Droite	Autre	Autre	0,3 mg/cm²		Inconnu
6	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	F	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
17	F	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
18	F	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)								
19	F	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
20	F	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
21	F	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
22	F	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
23	F	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
24	F	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
25	F	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
26	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
27	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
28	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
29	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
30	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
31	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
32	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
33	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
34	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
35	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
36	A	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
37	E	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
38	A	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
39	B	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
40	D	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
41	E	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)								
42	F	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
43	A	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
44	E	Radiateur (Radiateur métallique peint)-Radia.1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,5 mg/cm²		Inconnu
45	F	Radiateur (Radiateur métallique peint)-Radia.1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,5 mg/cm²		Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 26								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)								
46	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
48	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
49	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	B	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Haut Droite	Autre	Autre	0,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
57	C	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Centre Centre	Autre	Autre	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	A	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
100	A	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
101	A	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
102	A	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
103	C	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
104	C	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
105	C	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
106	C	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)								
127	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
128	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
129	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
130	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
188	A	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
193	A	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
198	D	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
199	C	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
200	A	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC-Bâtiment EFS - Vol 44 (Local R091)								
50	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
51	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	A	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Haut Centre	Autre	Autre	0,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
59	B	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Haut Droite	Autre	Autre	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
60	E	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Haut Droite	Autre	Autre	0,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	C	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Haut Droite	Autre	Autre	0,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
132	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC-Bâtiment EFS - Vol 44 (Local R091)								
133	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
134	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
155	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
156	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
157	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
158	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
159	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
189	C	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
192	A	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
202	C	Radiateur (Radiateur métallique peint)-Radia.1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,2 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)								
52	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
55	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	A	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Haut Centre	Autre	Autre	0,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
63	B	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Bas Centre	Autre	Autre	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
136	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)								
137	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
138	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
160	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
161	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
162	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
163	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
164	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
165	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
166	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
167	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
168	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
169	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
190	A	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
191	C	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
201	C	Radiateur (Radiateur métallique peint)-Radia.1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,3 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)								
64	F	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Haut Droite	Autre	Autre	0,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
65	C	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Haut Centre	Autre	Autre	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)								
66	D	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Centre Droite	Autre	Autre	0,2 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
89	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
90	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
91	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
92	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
93	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
94	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
95	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
96	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
107	A	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
108	A	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
109	A	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
110	A	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
111	D	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
112	D	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
113	D	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
114	D	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
139	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
140	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
141	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
142	F	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
143	E	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)								
144	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
170	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
171	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
172	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
173	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
174	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
175	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
176	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
177	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
178	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
179	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
194	C	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
203	C	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	C	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	E	Radiateur (Radiateur métallique peint)-Radia.1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
216	E	Radiateur (Radiateur métallique peint)-Radia.2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,3 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)								
76	A	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,17 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
77	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)								
78	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	B	Mur bois composite (cloison ascenseur)-1	Bas Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
146	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
147	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
180	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
181	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
182	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
183	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
184	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
185	A	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
195	D	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
217	D	Radiateur (Radiateur métallique peint)-Radia.1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,3 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC-Bâtiment EFS - Vol 48 (Local R095)								
73	D	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
74	F	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Bas Centre	Autre	Autre	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC-Bâtiment EFS - Vol 48 (Local R095)								
75	E	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Haut Droite	Autre	Autre	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
84	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	C	Mur bois composite (cloison ascenseur)-1	Haut Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	A	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
124	A	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
125	A	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
126	A	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
148	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
149	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
150	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
186	A	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
196	A	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC-Bâtiment EFS - Vol 49 (Local R096)								
71	B	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
72	C	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC-Bâtiment EFS - Vol 49 (Local R096)								
85	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
86	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
87	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	A	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
120	A	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
121	A	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
122	A	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
151	B	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
152	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
153	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
154	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
187	A	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
197	D	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)								
67	A	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Haut Centre	Autre	Autre	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
68	B	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
69	C	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Haut Centre	Autre	Autre	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)								
70	D	Murs placo-plâtre peint (Murs placo-plâtre peint)-Murs placo-plâtre peint1	Bas Droite	Autre	Autre	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	A	Porte bois brut (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
116	A	Porte bois brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
117	A	Porte bois brut (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
118	A	Porte bois brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
205	A	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	A	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	D	Escalier tournant métal peint (Garde corps)-Et1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
208	D	Escalier tournant métal peint (Garde corps)-Et1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	D	Escalier tournant métal peint (Limon)-Et1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	D	Escalier tournant métal peint (Limon)-Et1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	D	Escalier tournant métal peint (Contre marche)-Et1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	D	Escalier tournant métal peint (Contre marche)-Et1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
213	D	Escalier tournant métal peint (Marche)-Et1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
214	D	Escalier tournant métal peint (Marche)-Et1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
250	A	Plinthes bois peintes (Plinthes bois peintes)-Plinthes bois peintes1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	D	Plinthes bois peintes (Plinthes bois peintes)-Plinthes bois peintes1	Centre Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	C	Plinthes bois peintes (Plinthes bois peintes)-Plinthes bois peintes1	Centre Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	B	Plinthes bois peintes (Plinthes bois peintes)-Plinthes bois peintes1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)								
218	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
219	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
220	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
221	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	A	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	A	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	F	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
225	E	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
226	E	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint2	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
227	E	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint3	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
228	E	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint4	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
229	D	Murs Placo-plâtre peint (Murs Placo-plâtre peint)-Murs Placo-plâtre peint1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
230	B	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	E	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	C	Portes bois peintes (Portes bois.)-Portes bois peintes1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
234	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
235	C	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)								
236	D	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
237	D	Plinthe PVC brut-Plinthe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
238	E	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
239	B	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
240	C	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
241	F	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
242	D	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
243	E	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
244	B	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
245	C	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
246	F	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
247	A	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
248	B	Faux-plafond (Faux-plafond)-Faux-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
249	C	Radiateur (Radiateur métallique peint)-Radia.1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,1 mg/cm²		Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		25						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement



Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>

RDC-BÂTIMENT EFS - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW032465


Légende




Zone 1- RDC 1



Zone 2- RDC 2



Zone 3- RDC 3

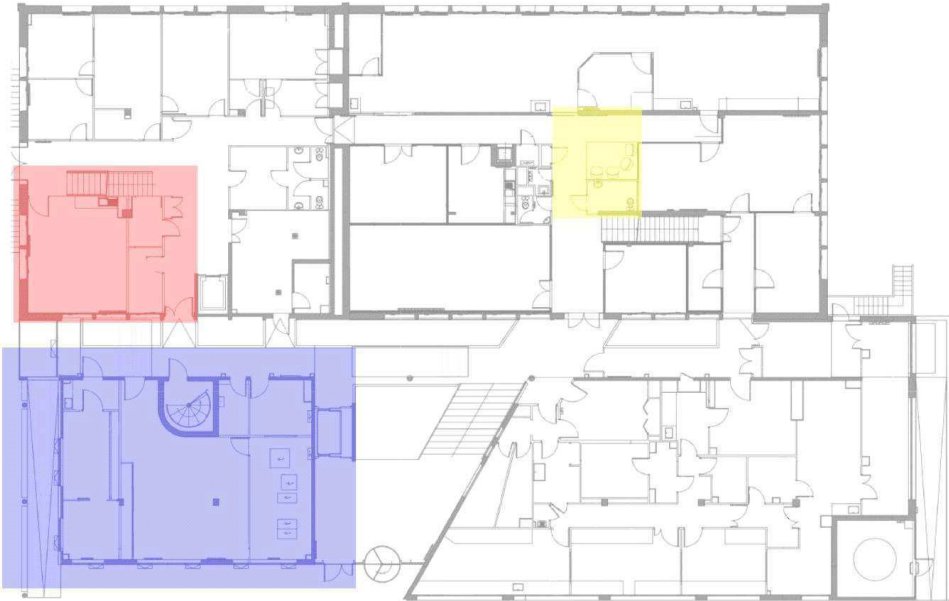

Adresse du bien

2 Boulevard Tonnellé
37000 TOURS

Désignation

EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS

Date intervention

23/04/2024


Technicien intervenant

BOUCHER ERIC

Légende



Plan de situation

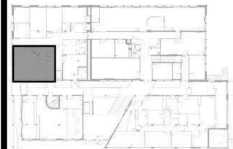

RDC-BÂTIMENT EFS - ZONE 1- RDC 1 - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EW032465

Légende

Volume et élément contenant du plomb



Plan de situation

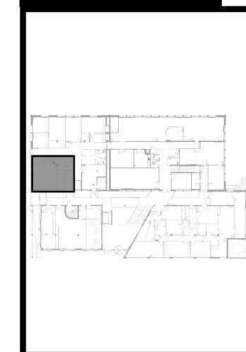

Adresse du bien

2 Boulevard Tonnellé
37000 TOURS

Désignation

EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS


Date intervention

23/04/2024

Techniciens intervenant

BOUCHER ERIC

Légende

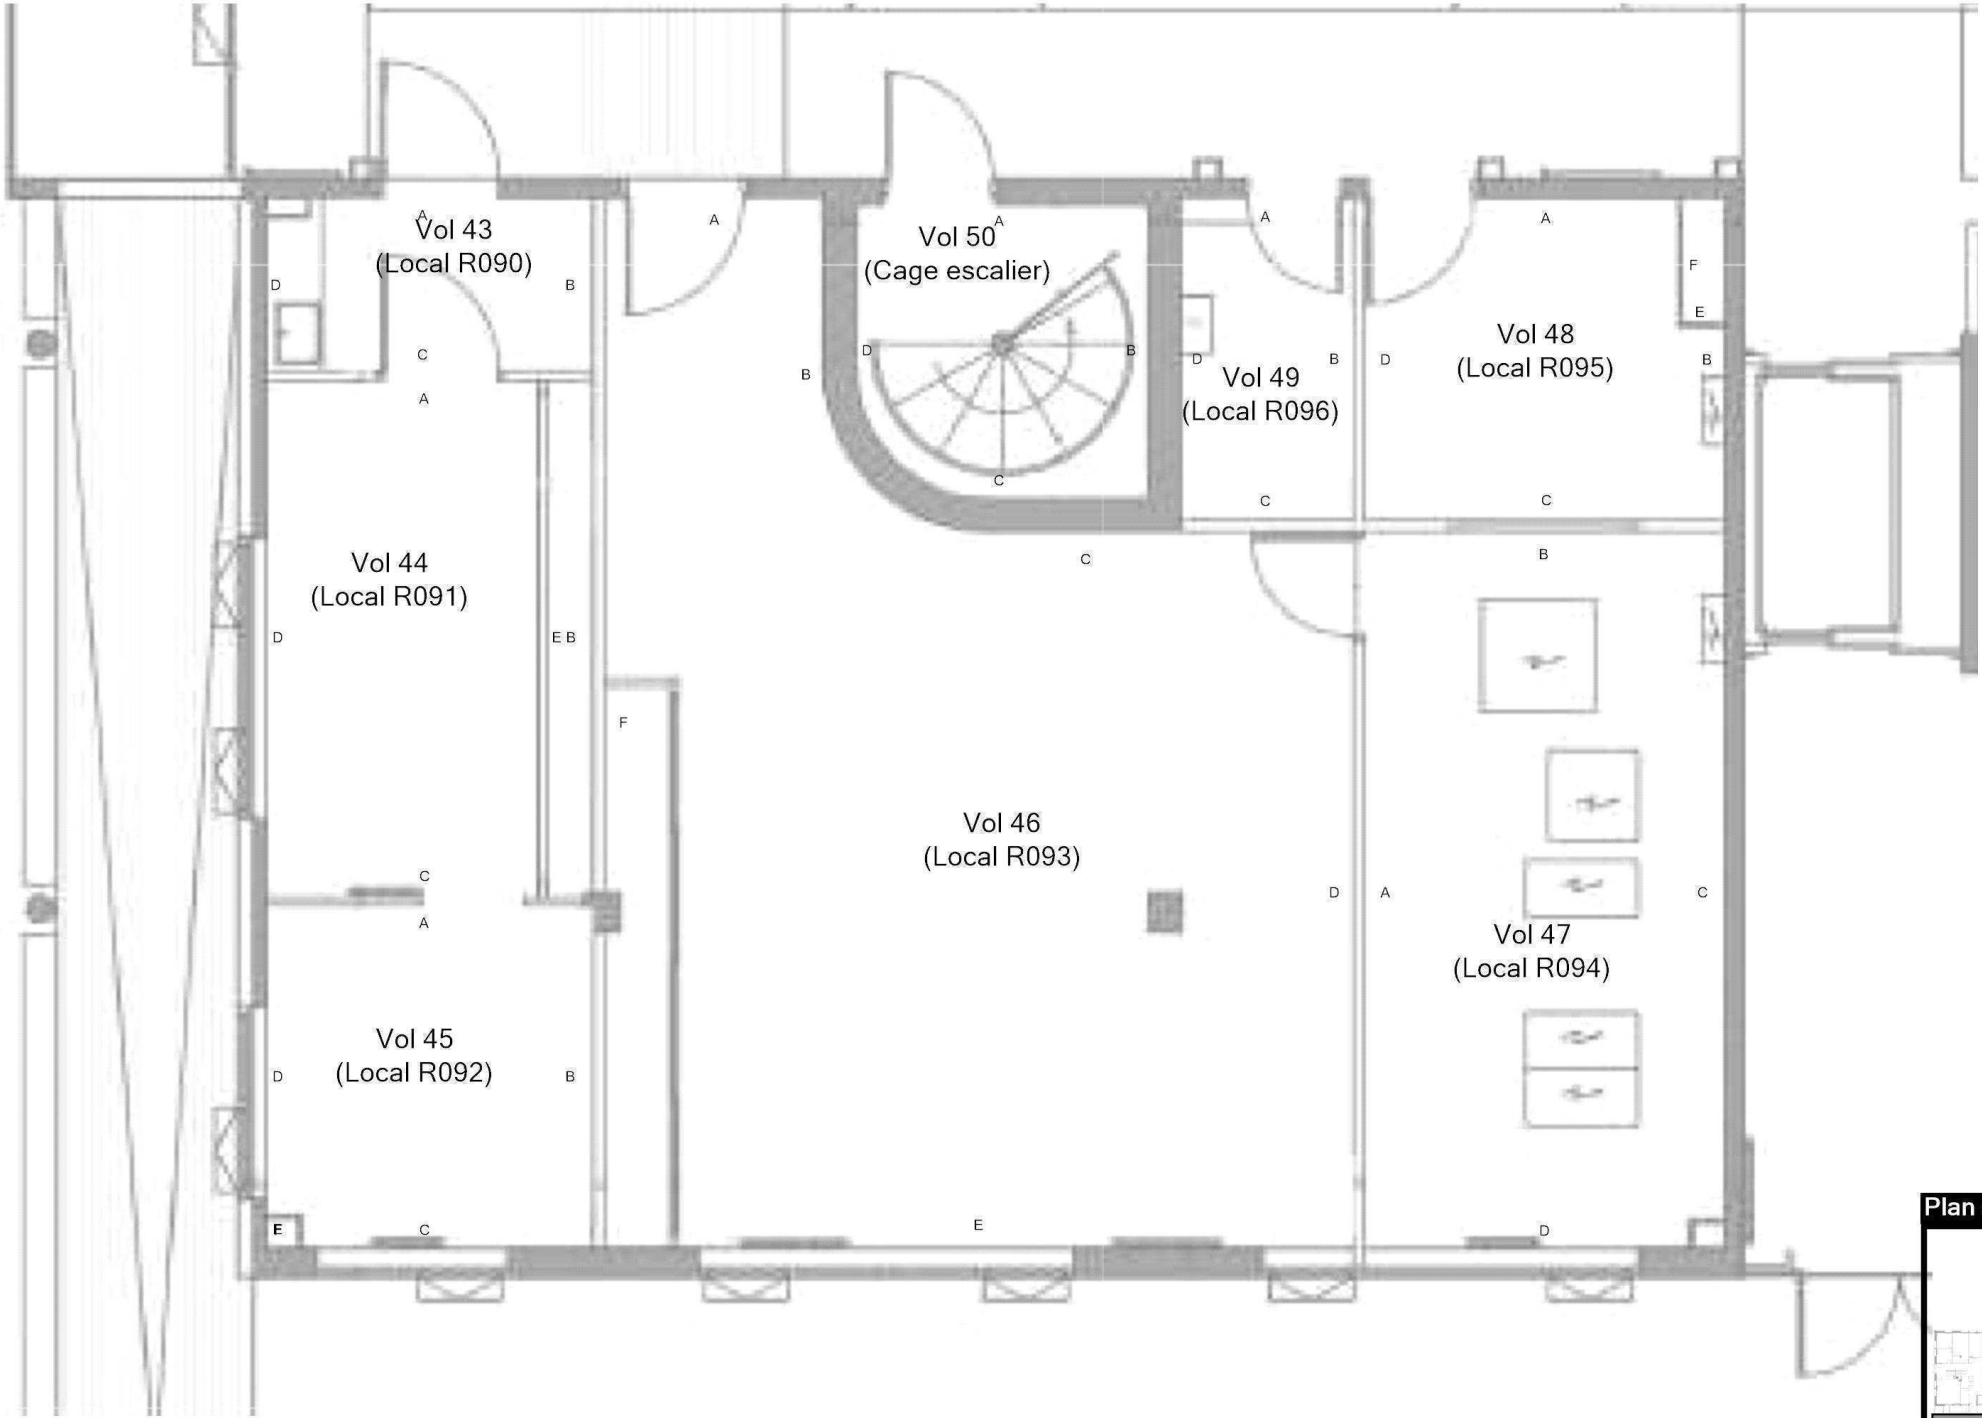


Plan de situation




Légende

Volume et élément contenant du plomb

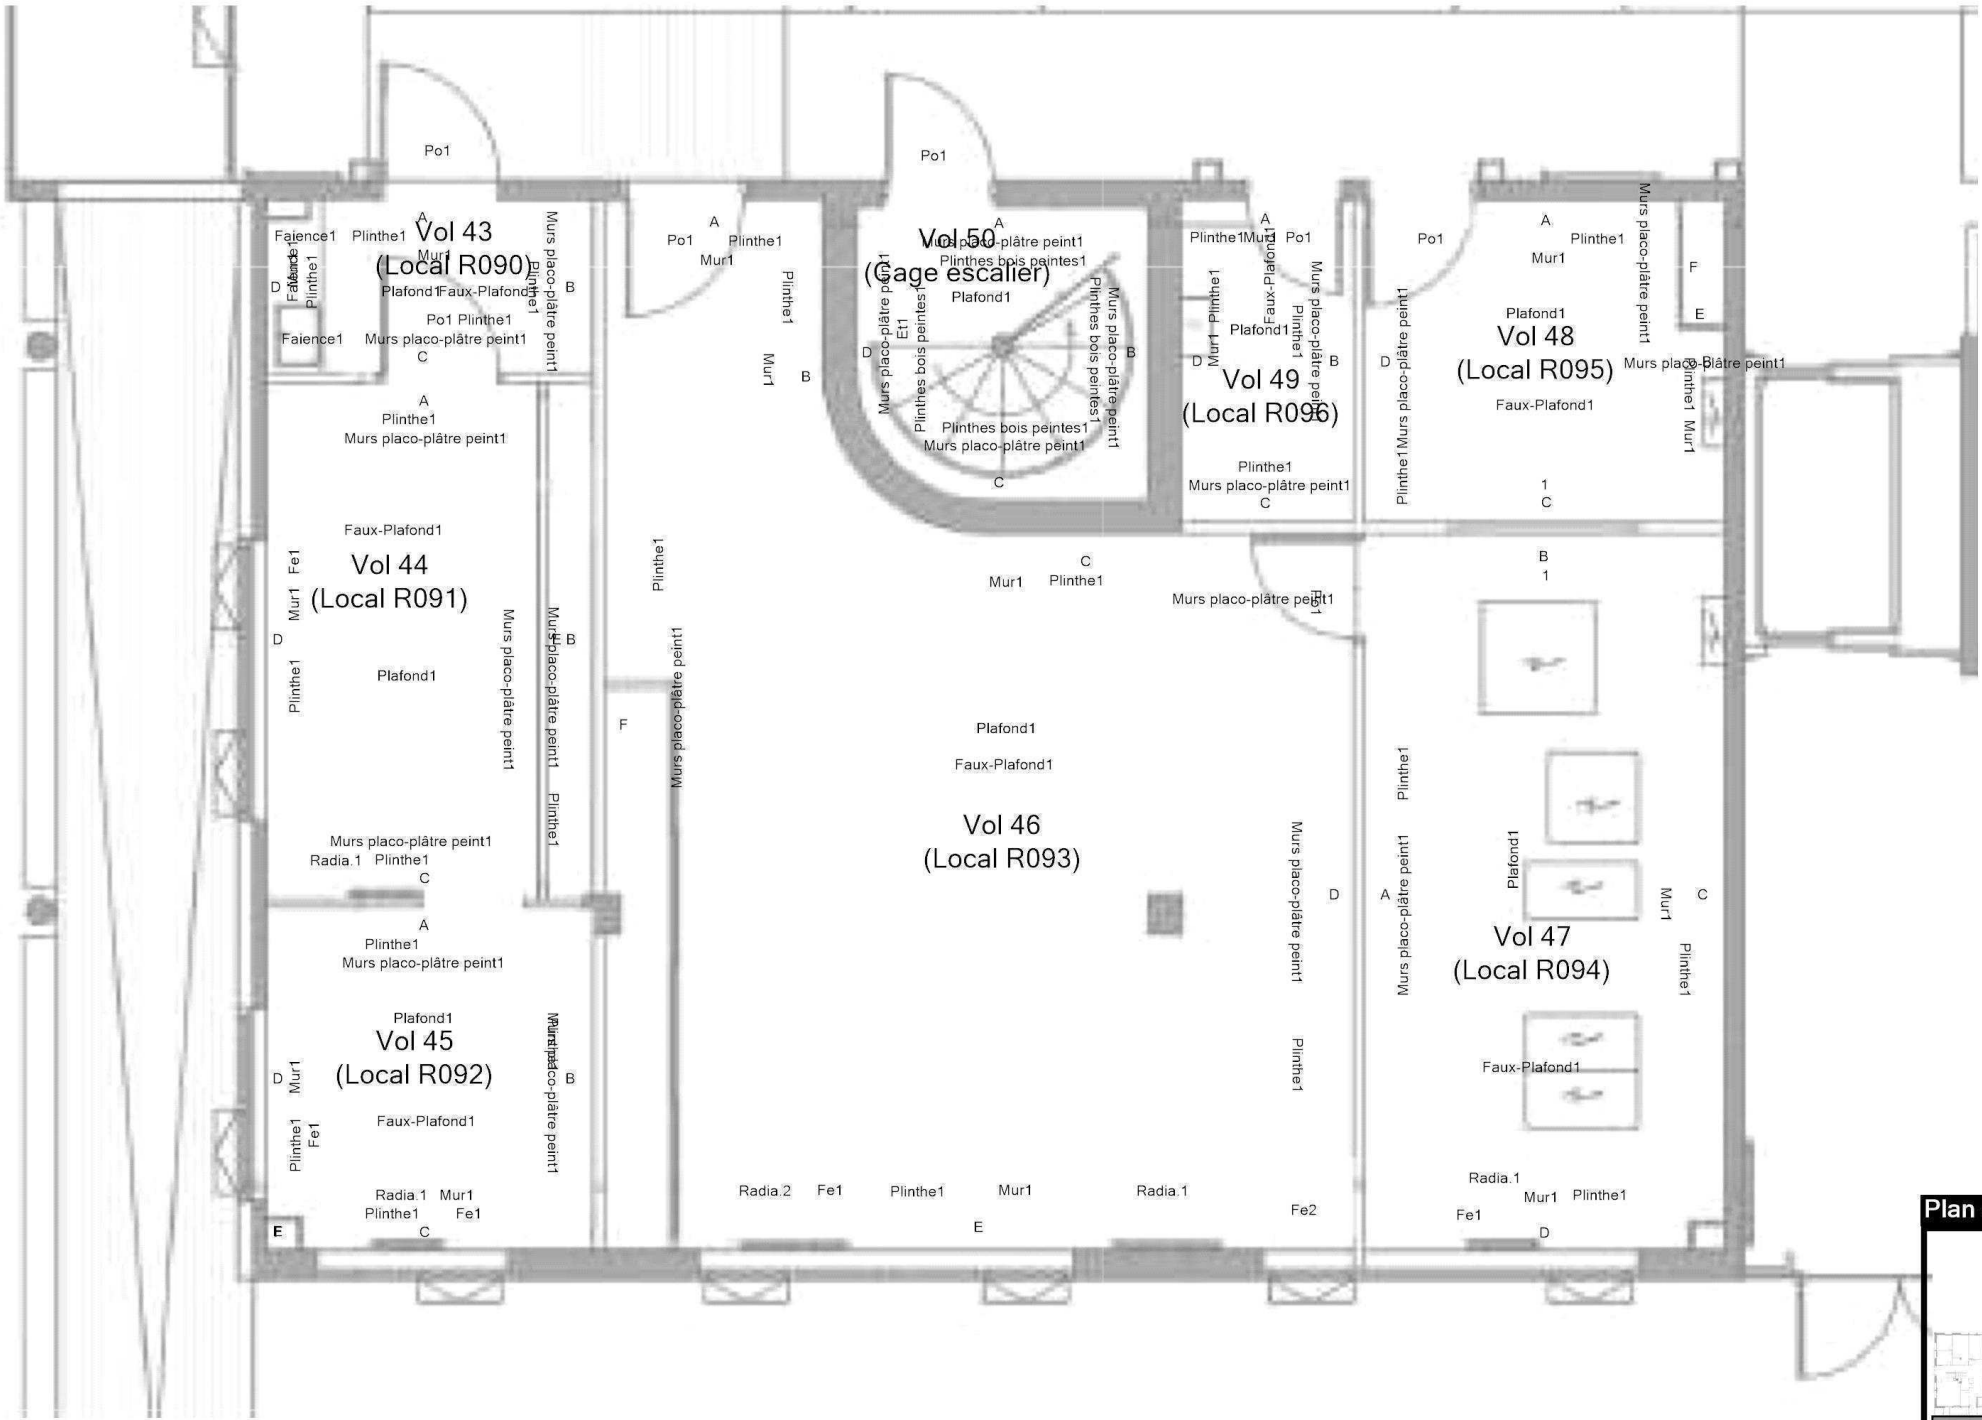

Plan de situation

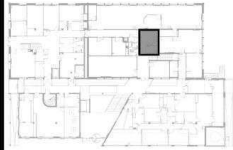


RDC-BÂTIMENT EFS - ZONE 3- RDC 3 - COTATION VOLUME				Référence: 002EW032465	
 Plan de situation 				Légende	
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	2 Boulevard Tonnelé 37000 TOURS	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS	23/04/2024	BOUCHER ERIC	

RDC-BÂTIMENT EFS - ZONE 3- RDC 3 - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW032465

Légende

Volume et élément contenant du plomb

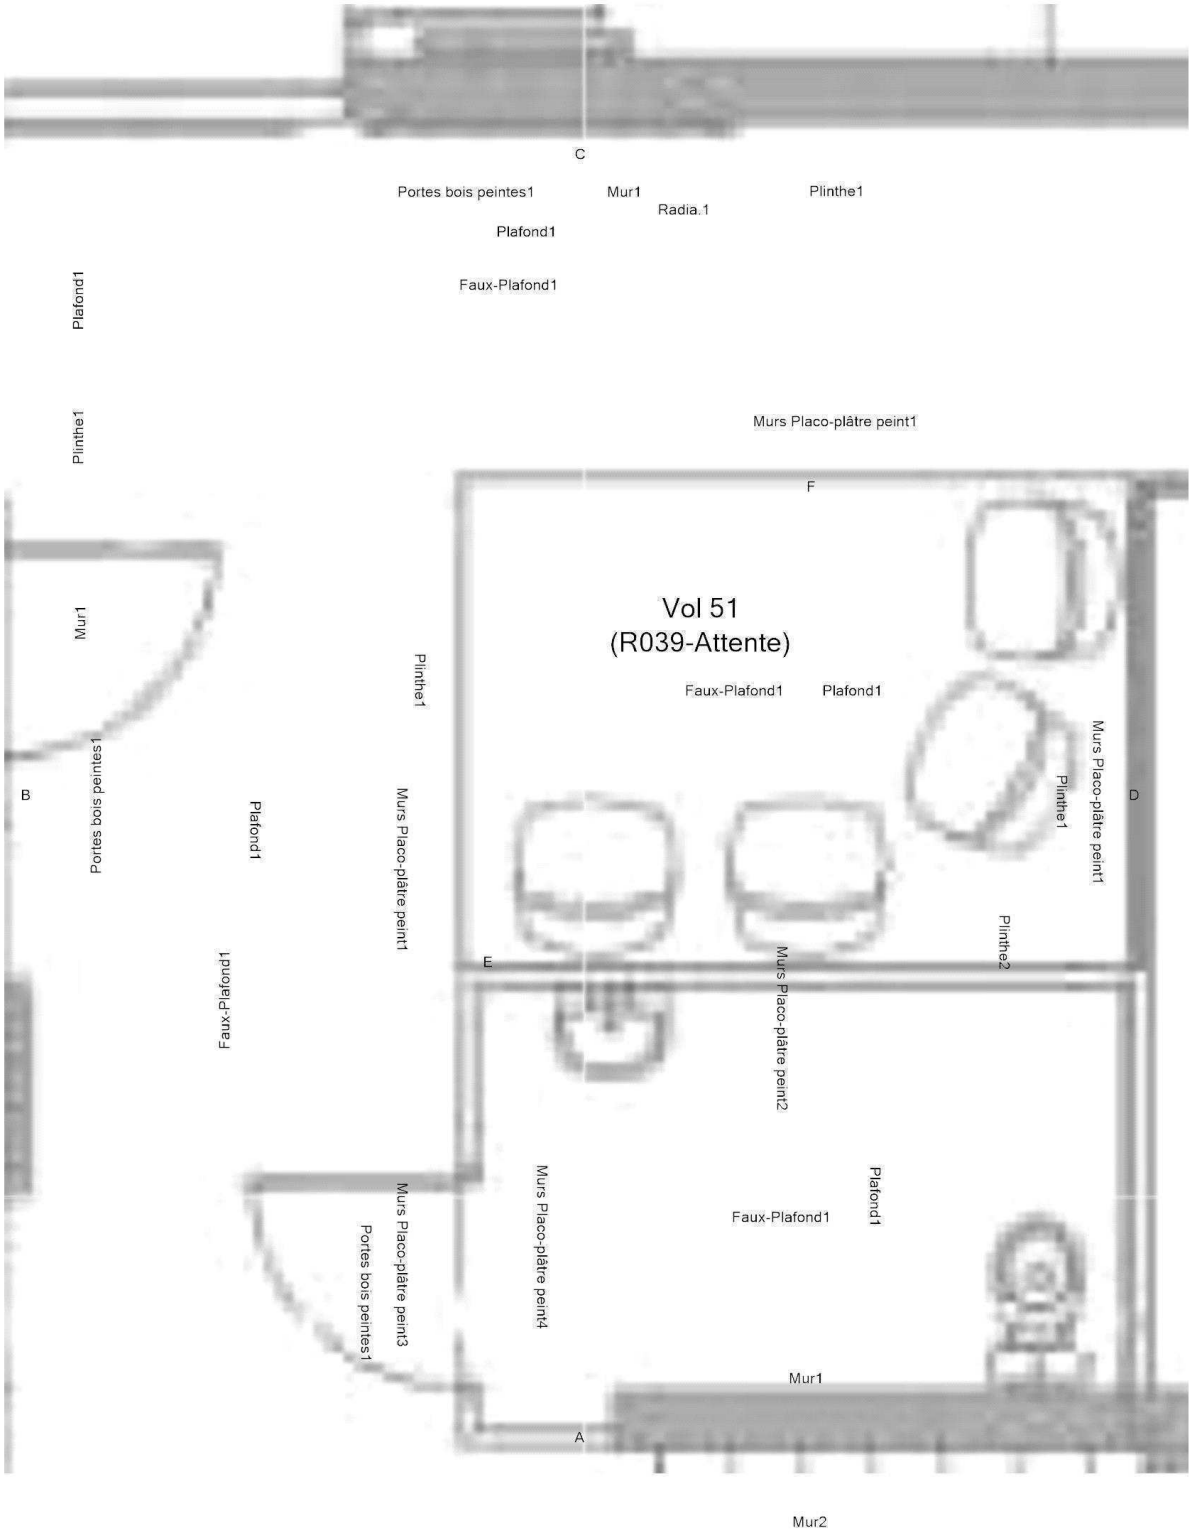

Plan de situation



Adresse du bien

2 Boulevard Tonnellé
37000 TOURS

Désignation

EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS

Date interventio

23/04/2024

Techniciens intervenant

BOUCHER ERIC

R+1-BÂTIMENT EFS - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW032465


Légende



Zone 1- R+1 1



Zone 2- R+1 2



Zone 3- R+1 3




Zone 4- R+1 4



Zone 5- R+1 5



Verrière extérieure 6

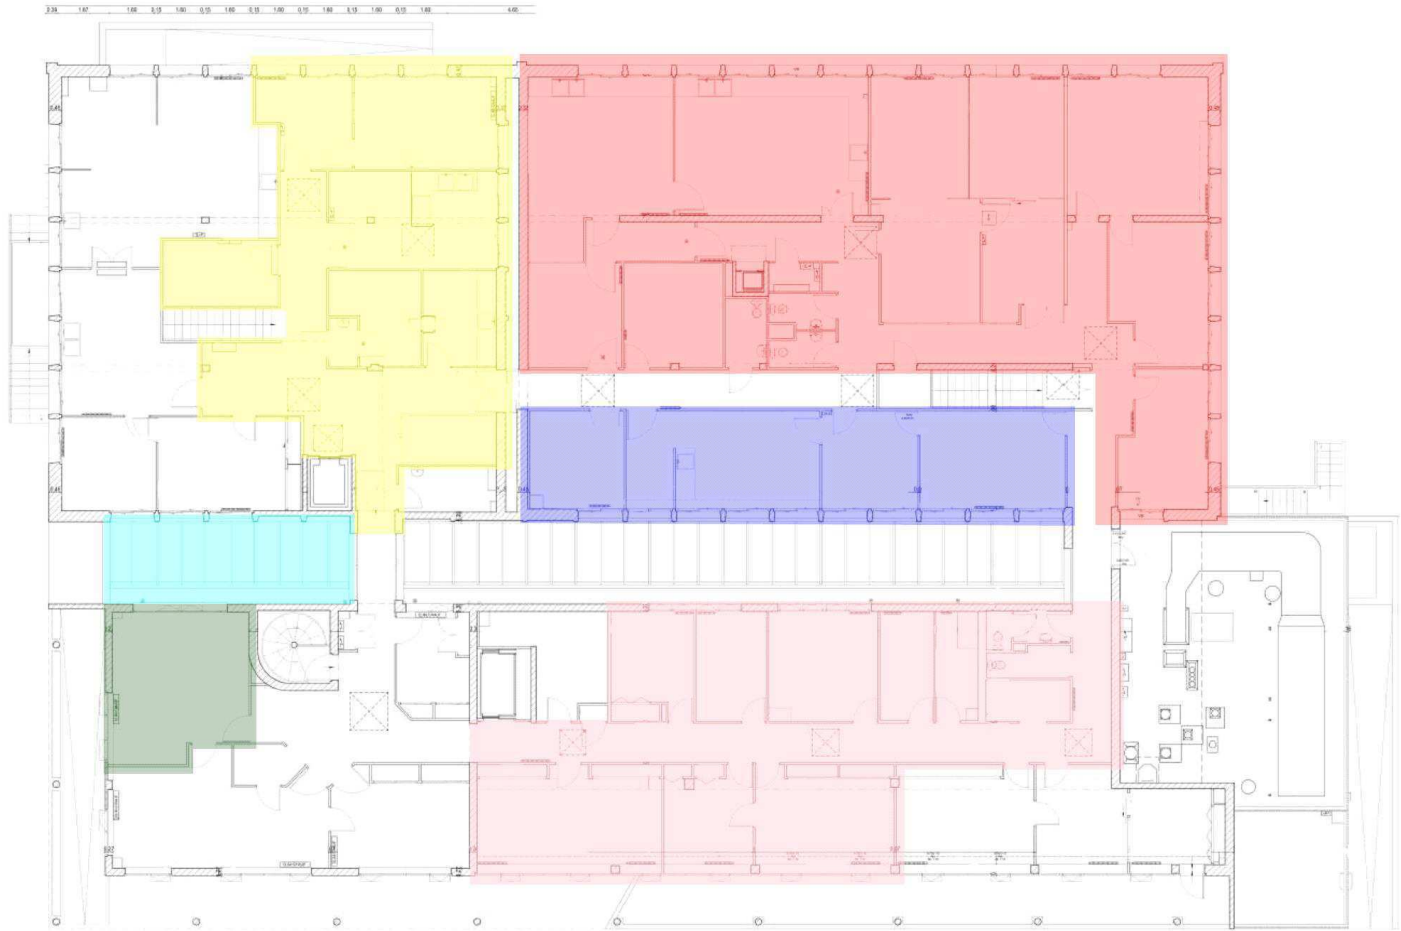

Adresse du bien

2 Boulevard Tonnellé
37000 TOURS

Désignation

EFS 2 boulevard Tonnellé, TOURS

Date intervention

23/04/2024


Technicien intervenant

BOUCHER ERIC


R+1-BÂTIMENT EFS - ZONE 1- R+1 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW032465

Légende

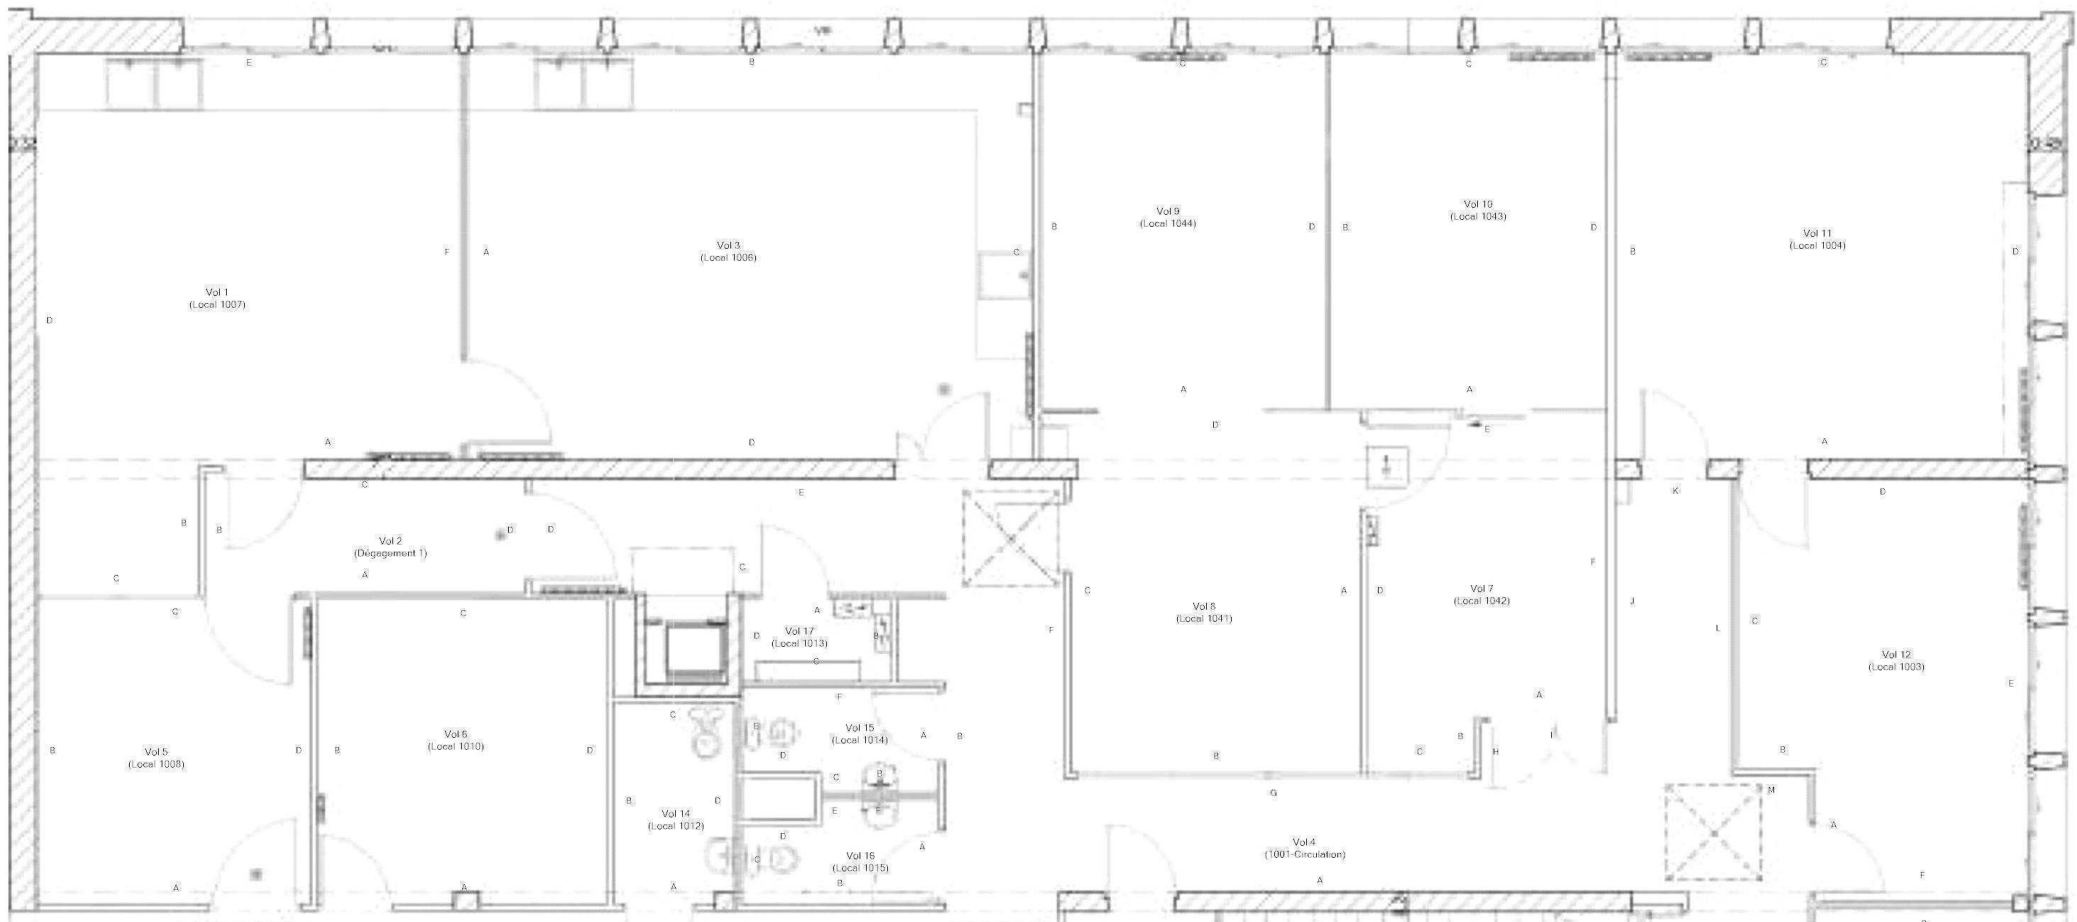

Plan de situation

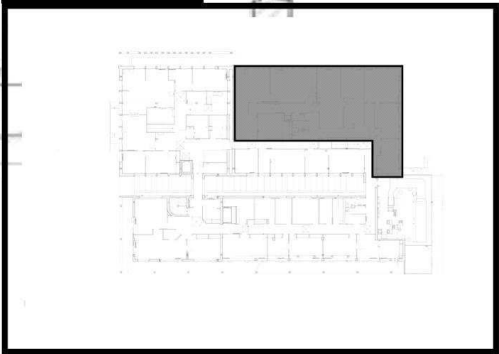

Adresse du bien

2 Boulevard Tonnellé
37000 TOURS

Désignation

EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS

Date intervention


23/04/2024

Technicien intervenant


BOUCHER ERIC

Légende


Volume et élément contenant du plomb

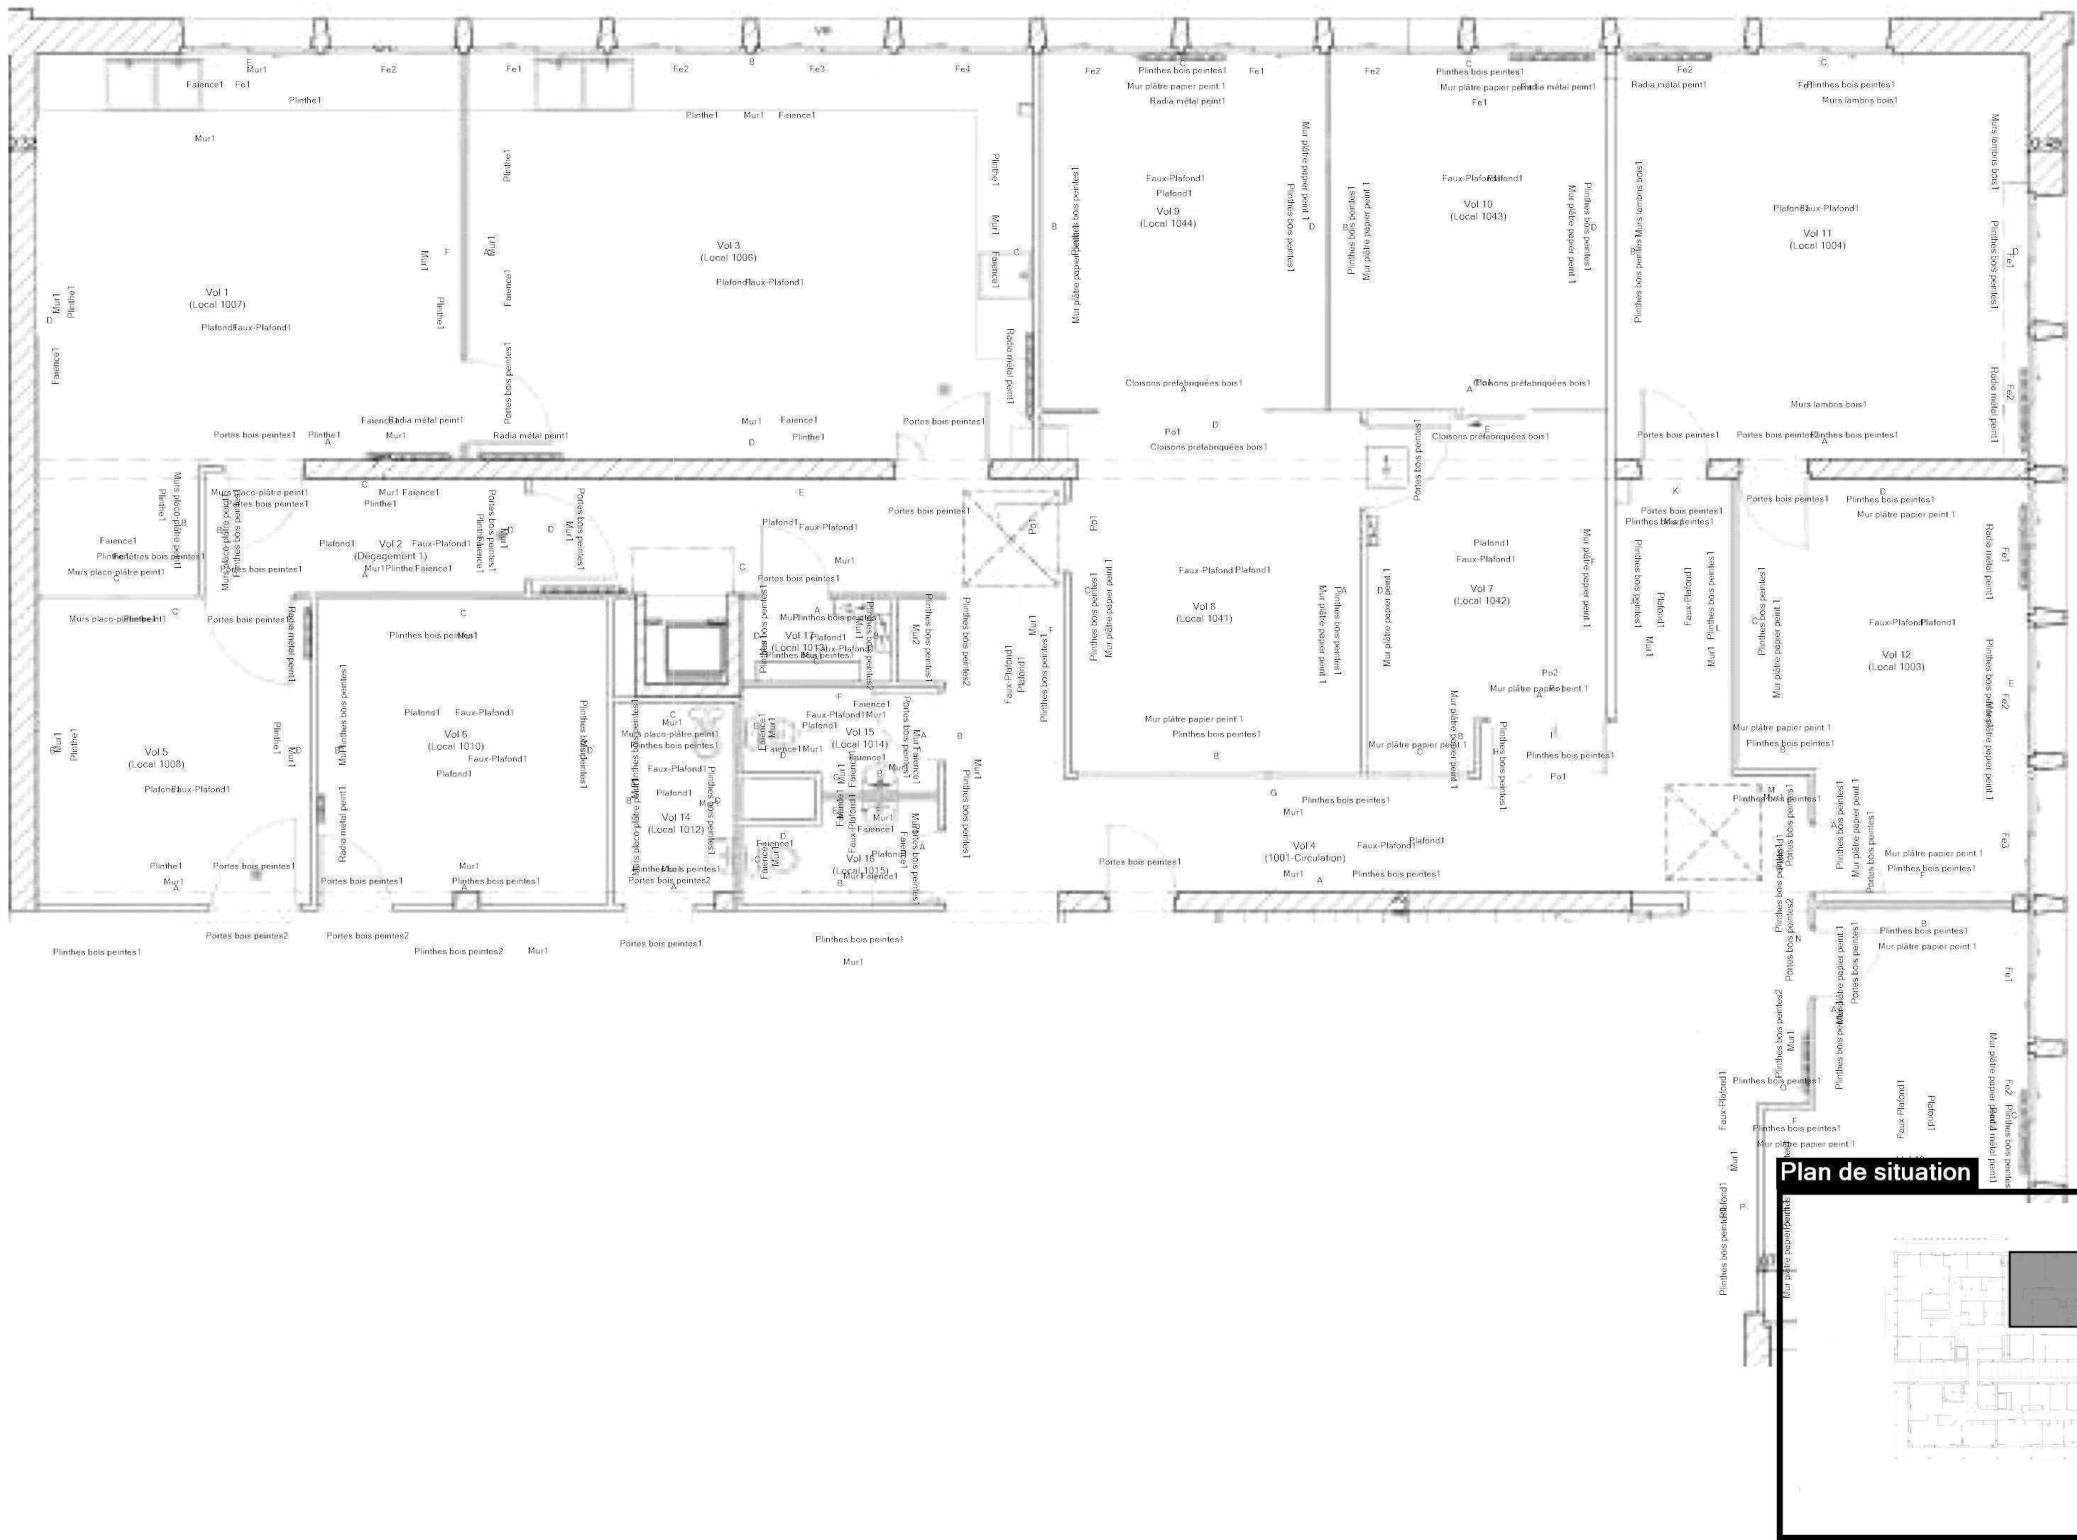


Légende

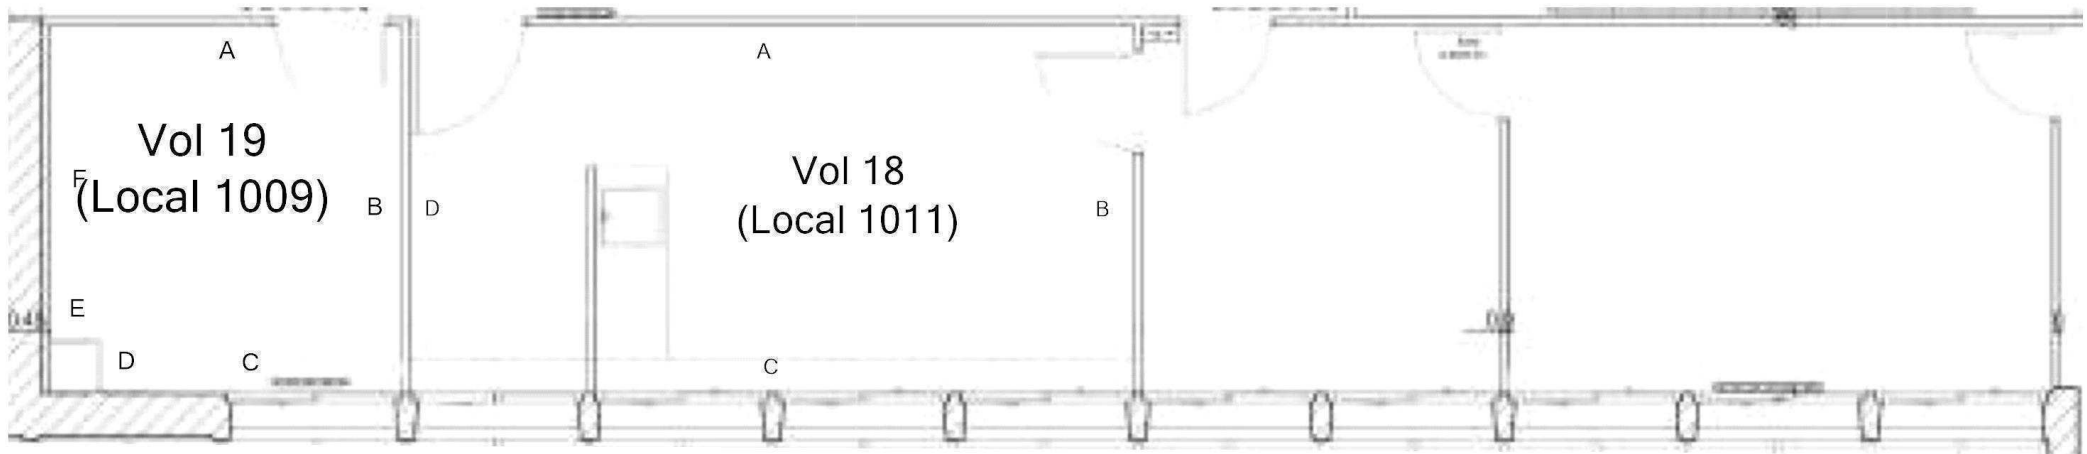


Plan de situation

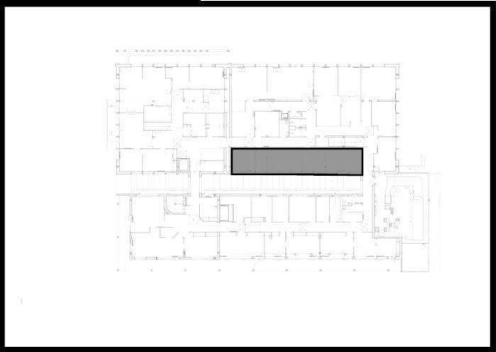


Volume et élément contenant du plomb

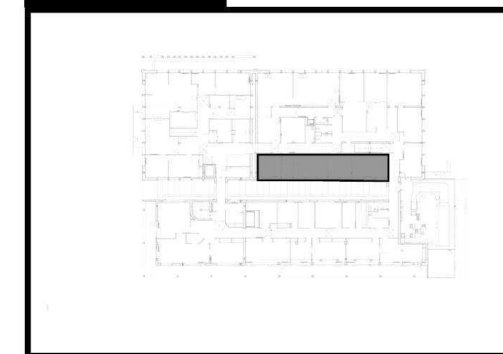

Légende

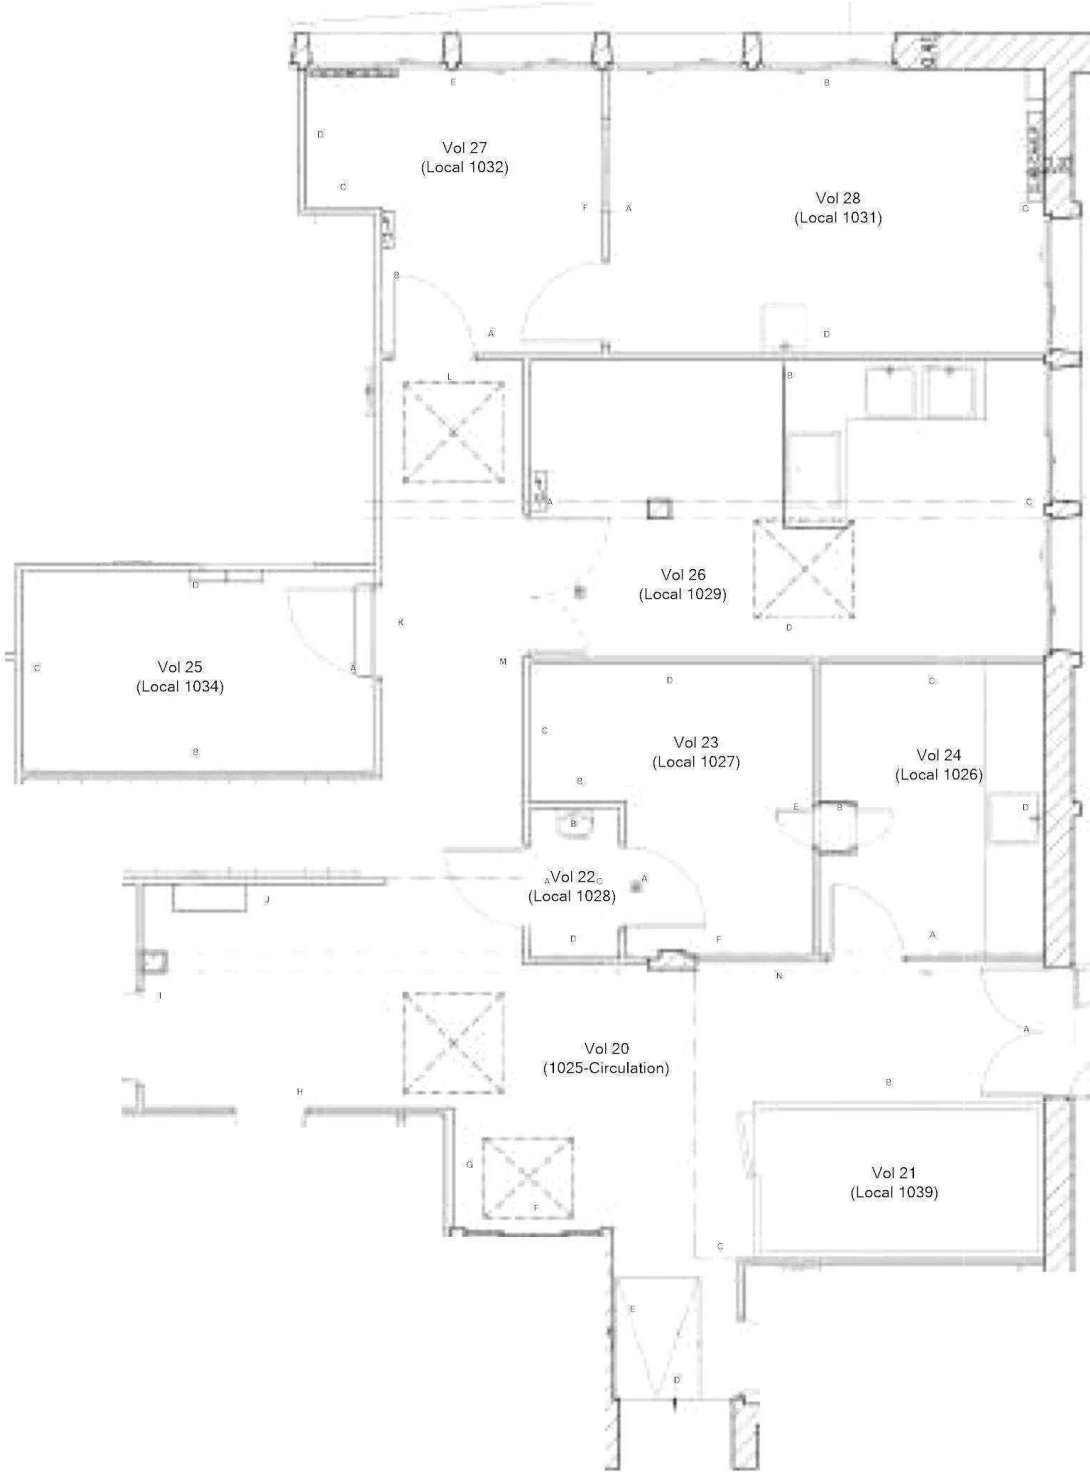

Plan de situation

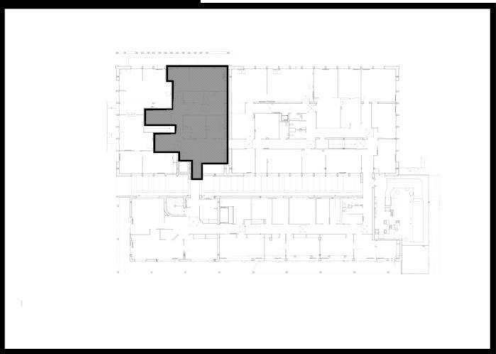


R+1-BÂTIMENT EFS - ZONE 3- R+1 3 - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EW032465

Légende

Volume et élément contenant du plomb

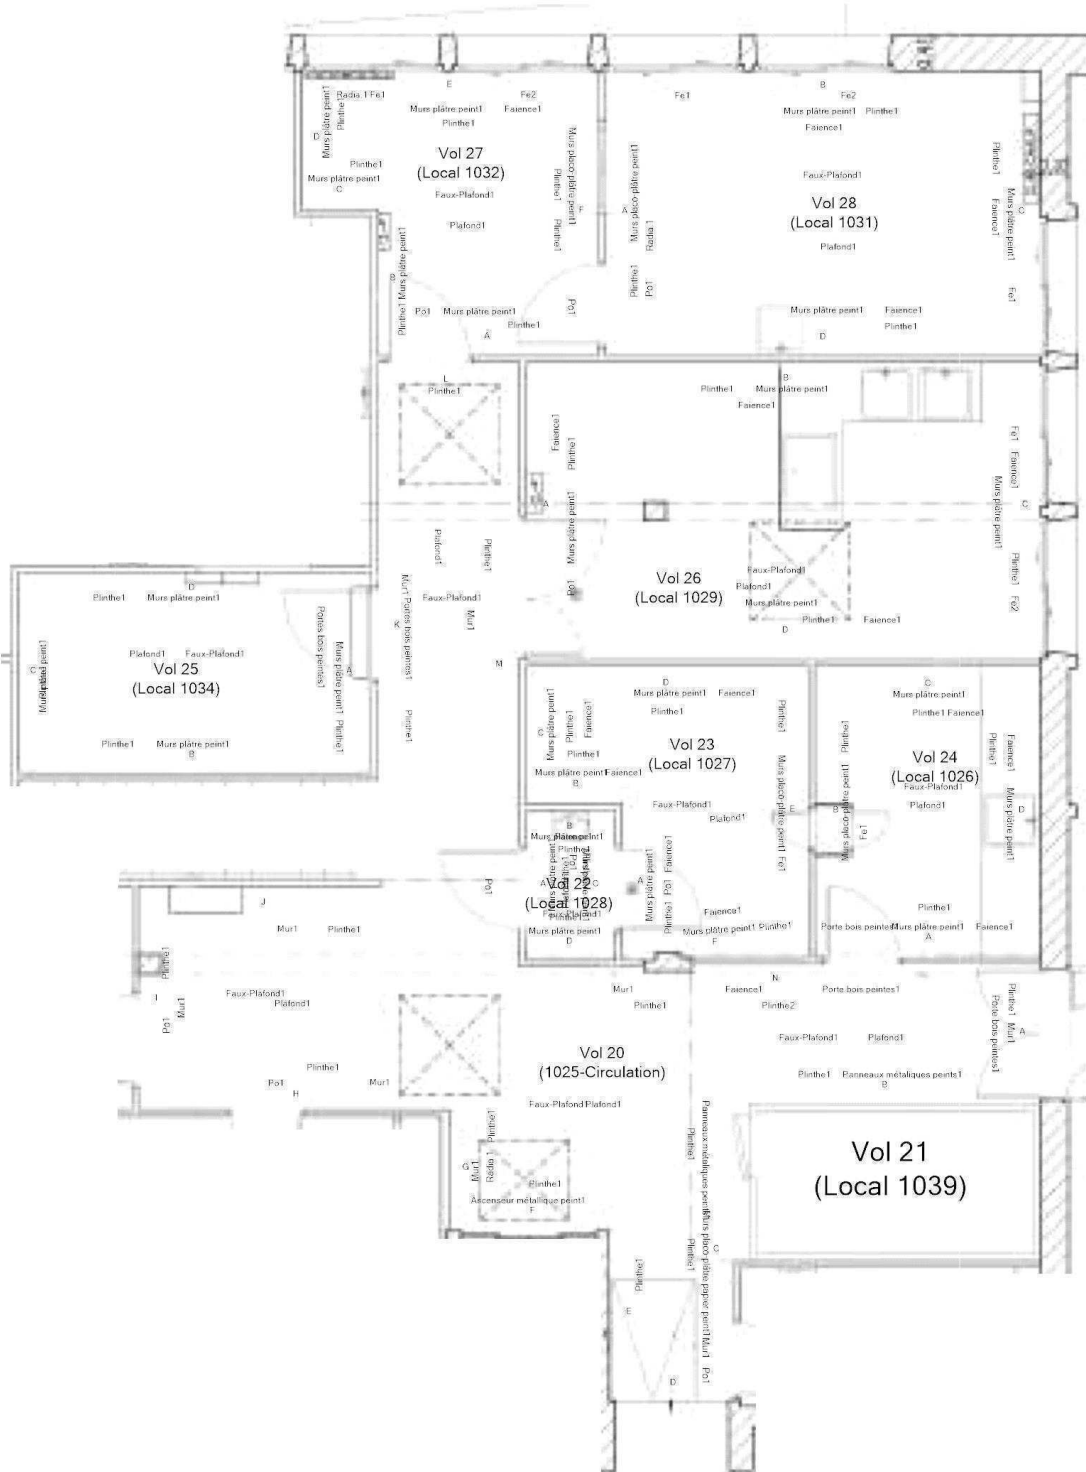

Plan de situation

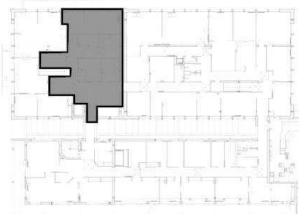

Adresse du bien

2 Boulevard Tonnellé
37000 TOURS

Désignatio

EFS 2 boulevard Tonnelé, TOUR


Date interventio

23/04/2021


Techniciens intervenant

BOUCHER ERIC

Légende

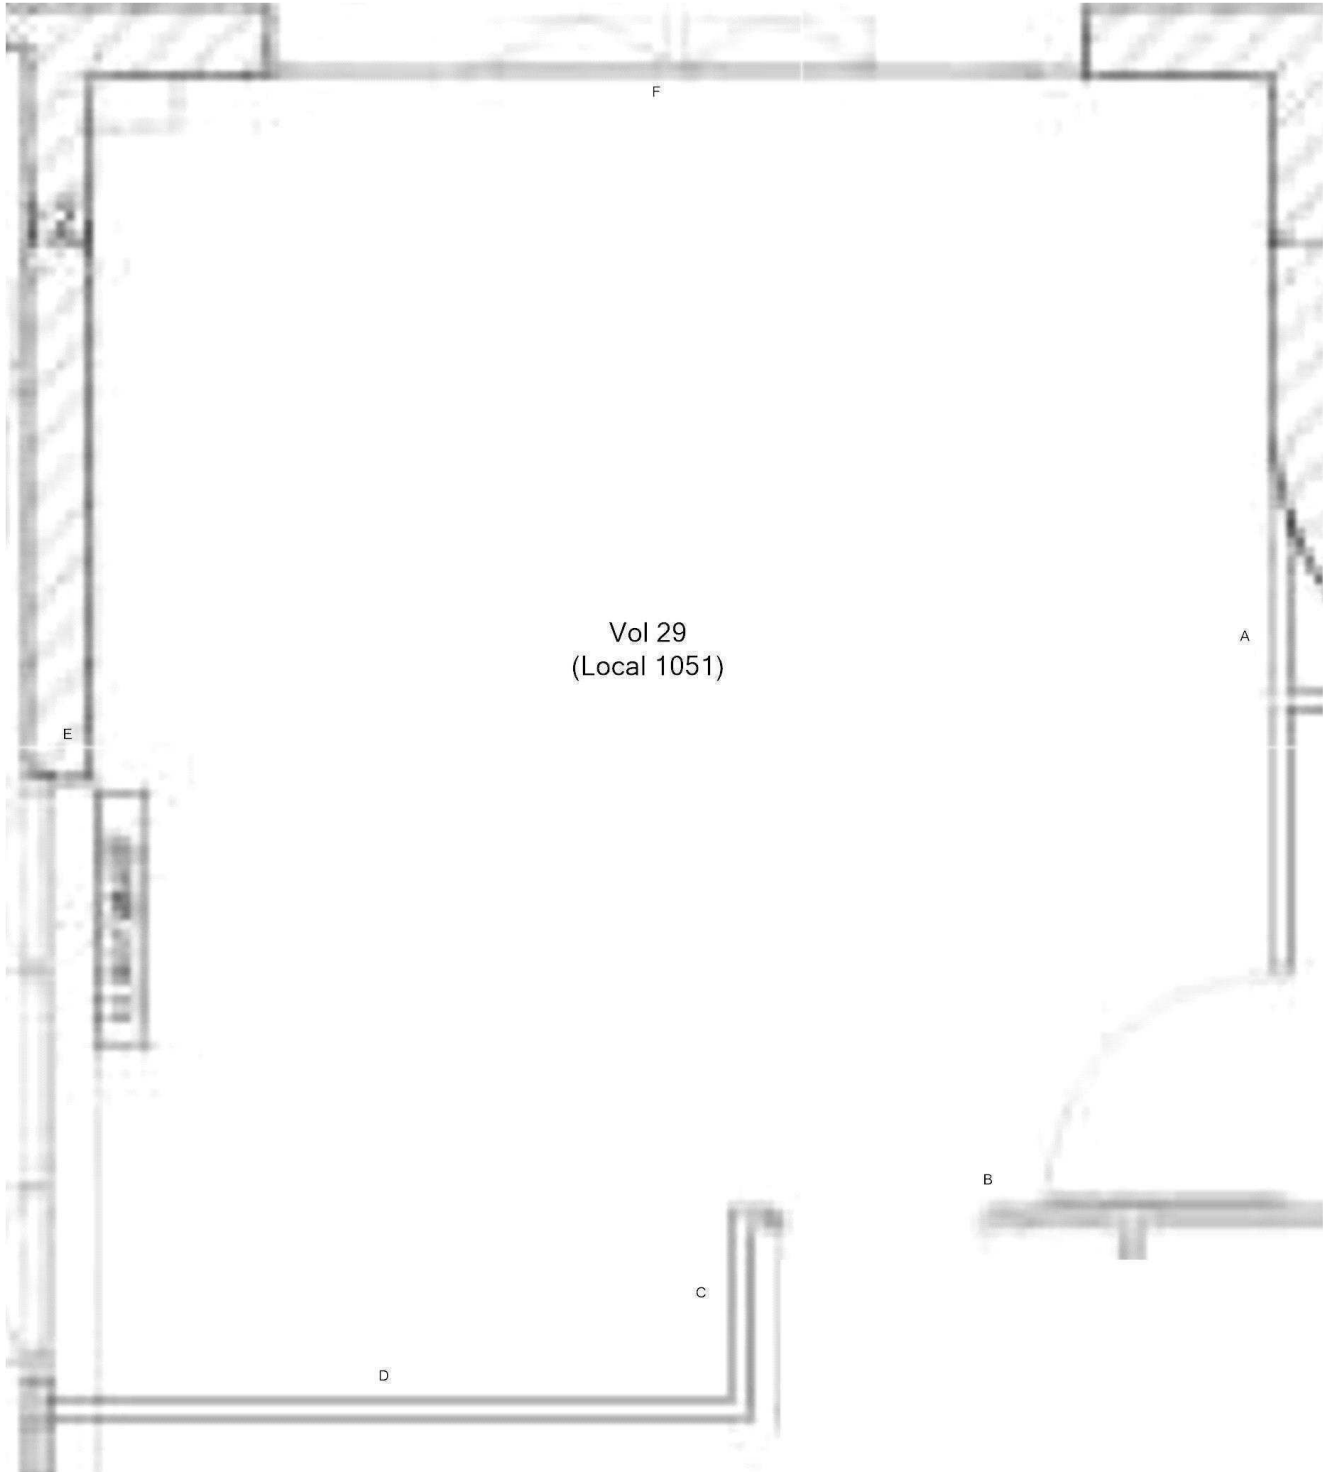


Plan de situation

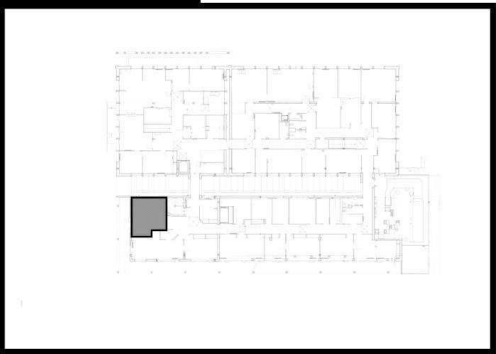


Légende


	Volume et élément contenant du plomb

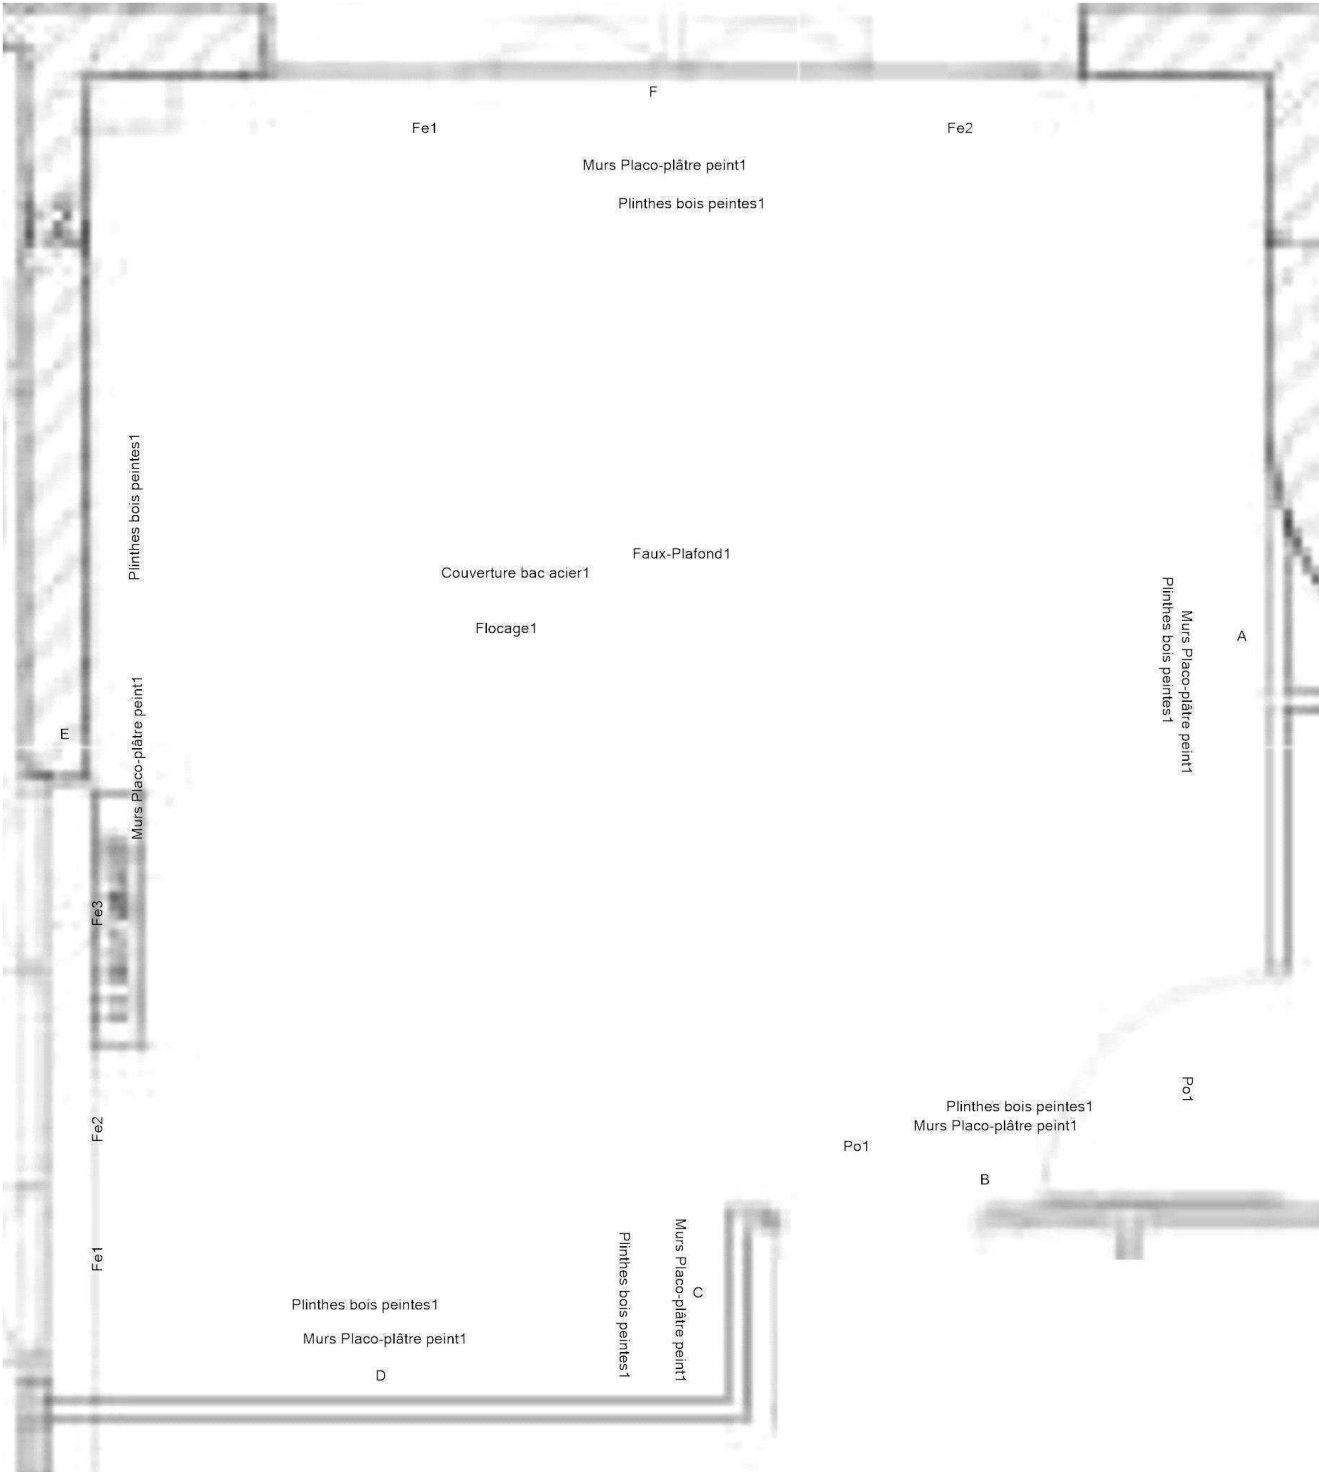


Plan de situation

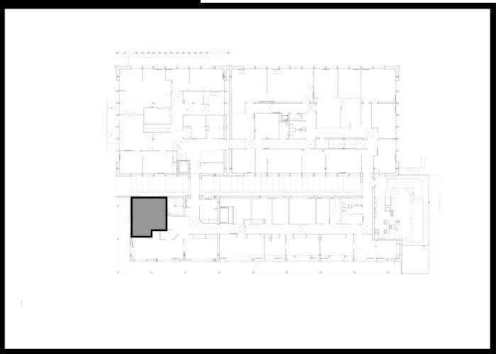

Légende

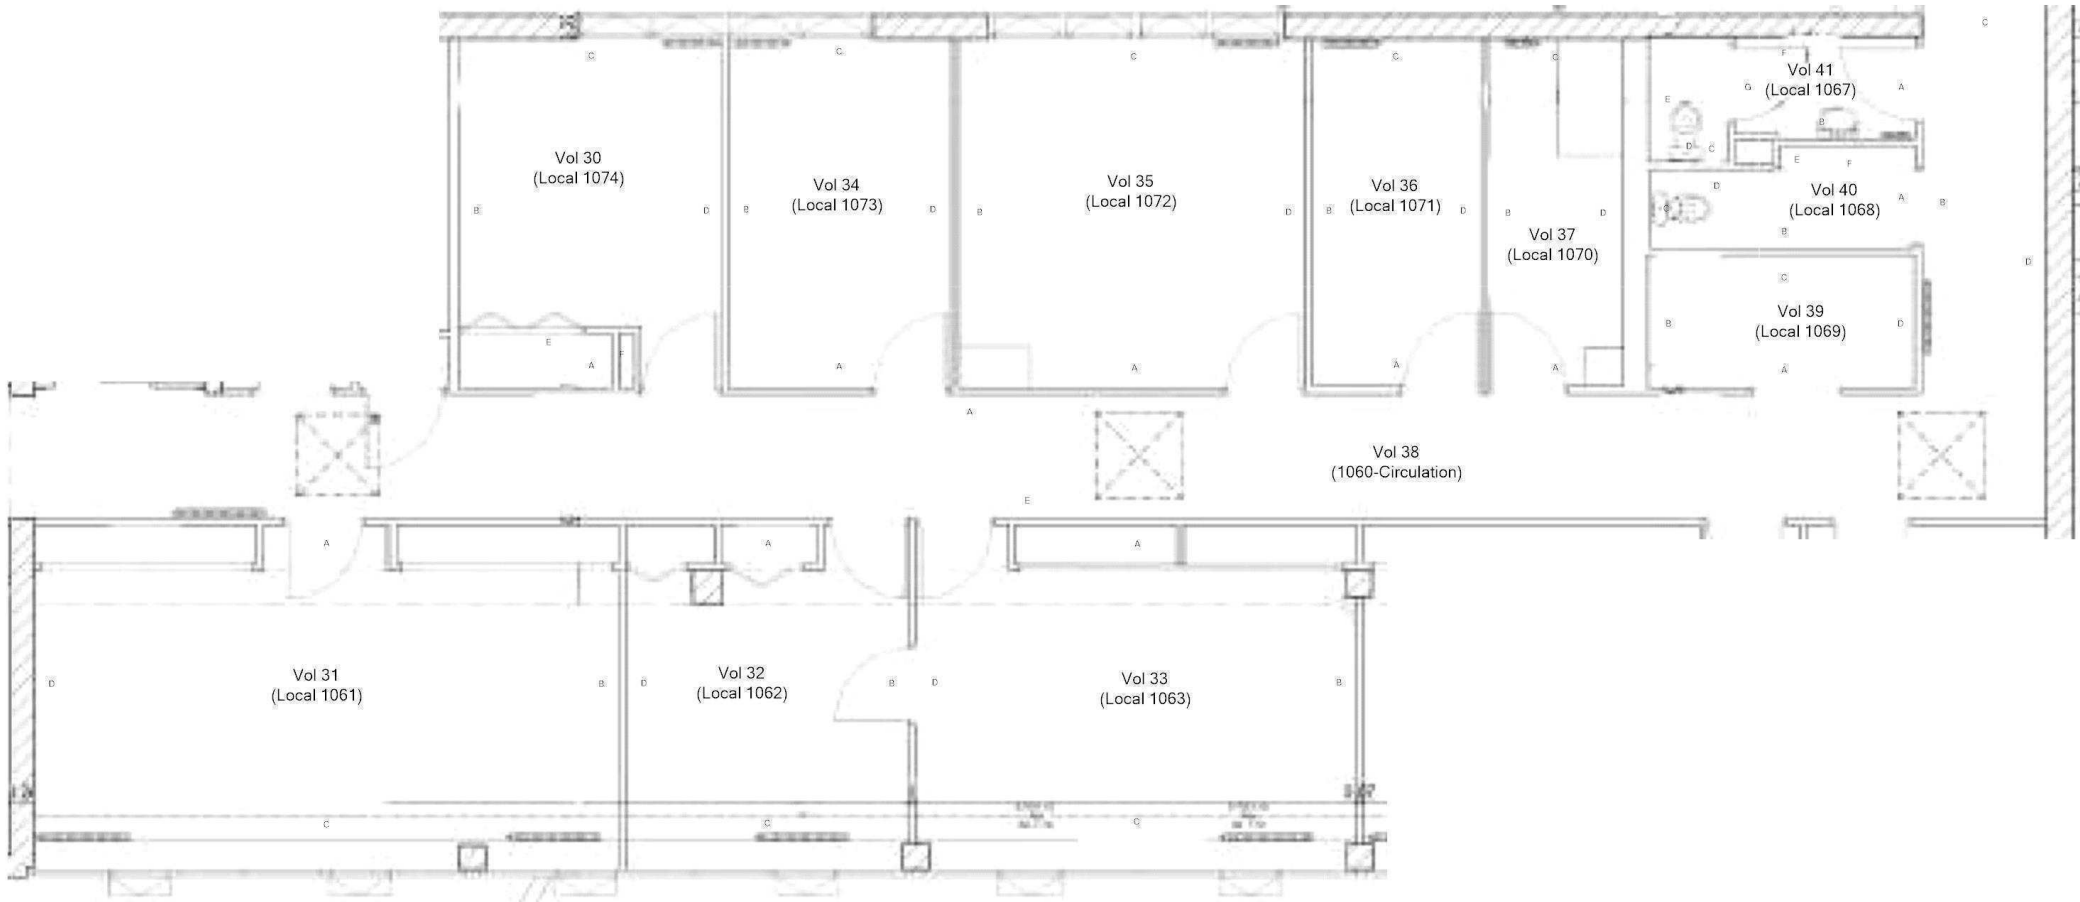

Plan de situation

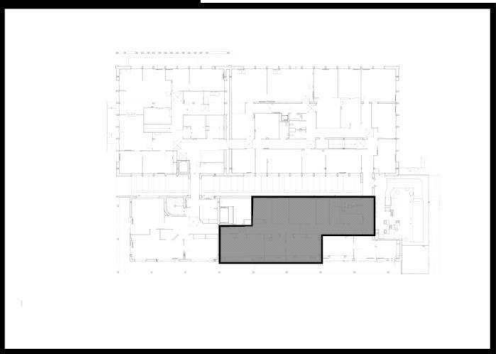


R+1-BÂTIMENT EFS - ZONE 5- R+1 5 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EW032465

Légende

Volume et élément contenant du plomb

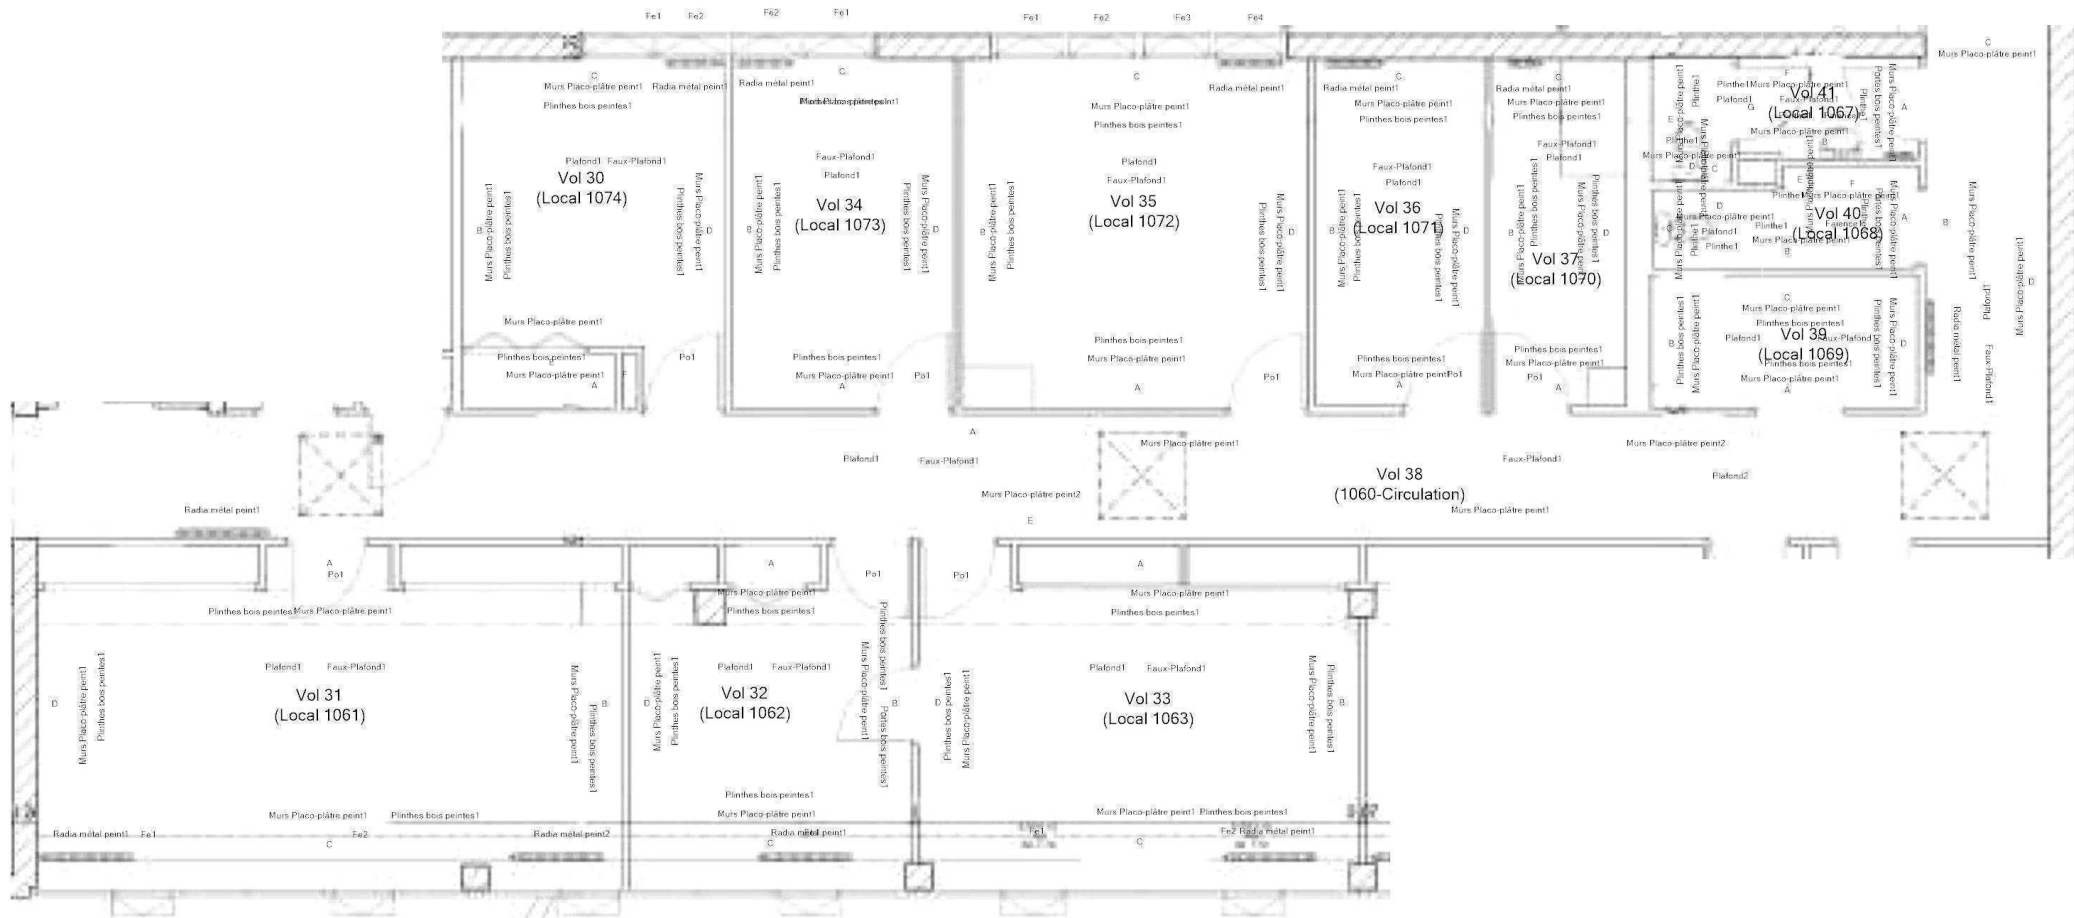

Plan de situatio

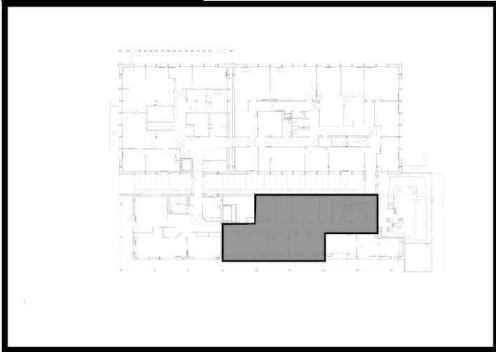

Adresse du bien

2 Boulevard Tonne
37000 TOURS

Désignatio

EFS 2 boulevard Tonnelé, TOUR

Date interventio


23/04/20:

Technicien intervenant


BOUCHER ER

Légende

Vol 52
(Extérieur)

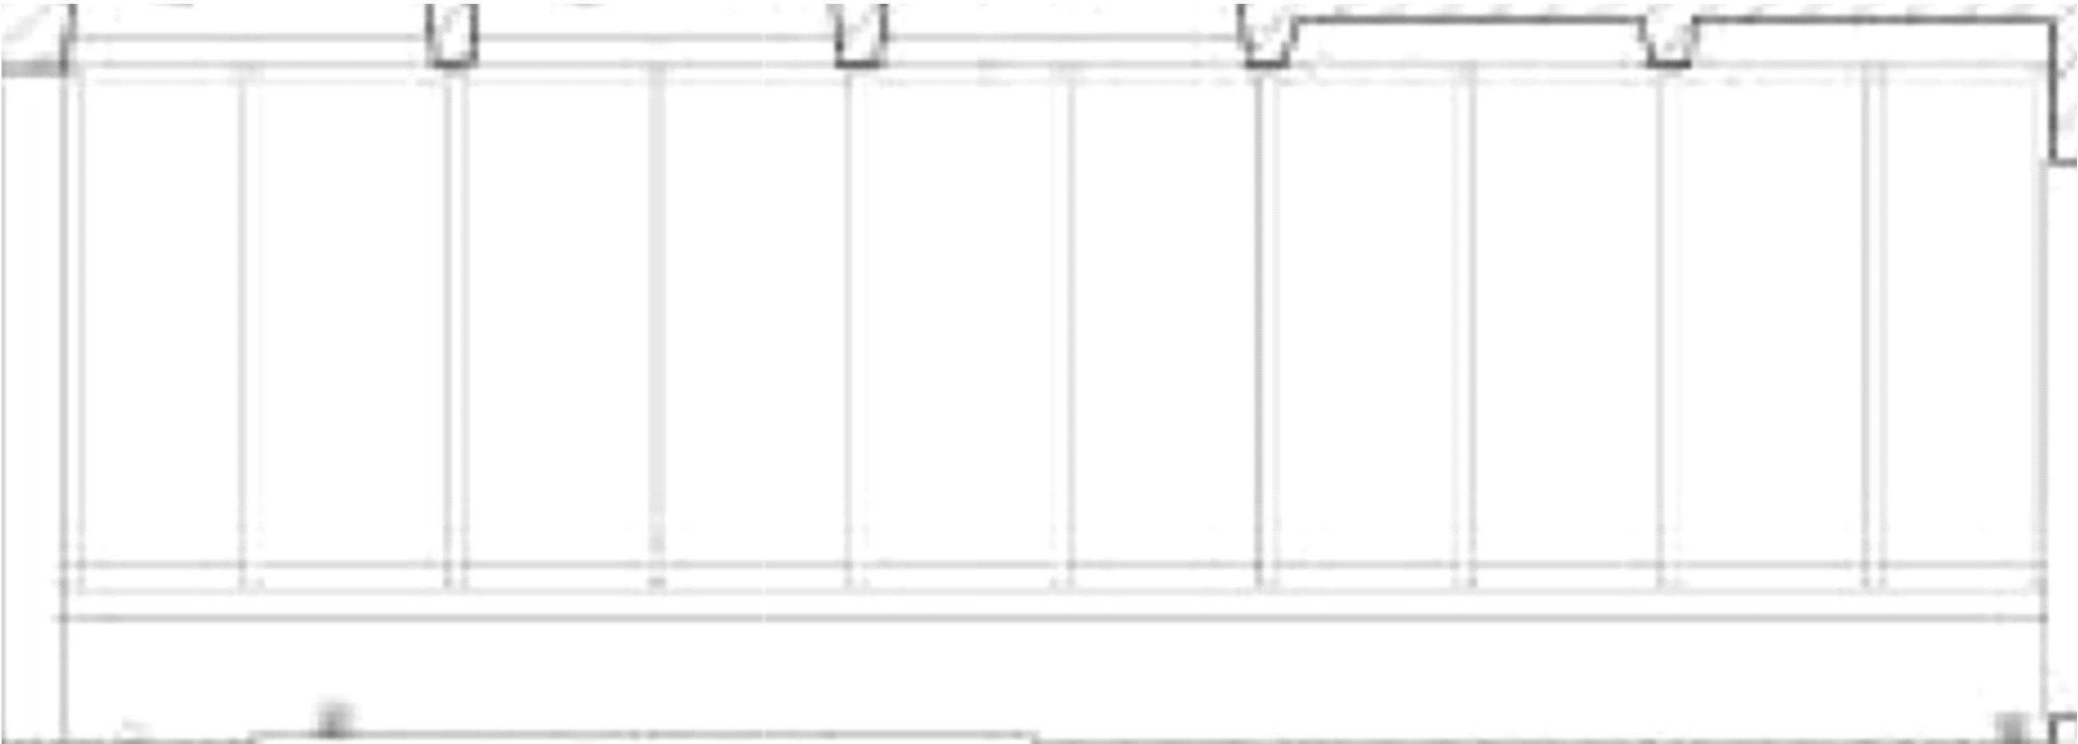

Plan de situation

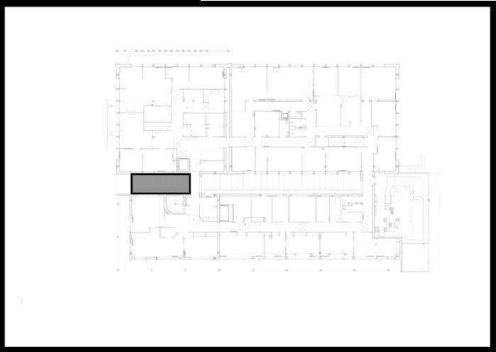

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2024 1/2

Assurance AC 2024 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 06



ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mûre
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERMT ou ESIRS)
- Certificat de détection - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de réaffectation en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister Registered office Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219628762

Chairman of the Supervisory Board: Tontsen Lue
Board of Management: Dr. Edgar Pula (Chairman), Ralph
Becker, Dr. Muhammad Enbomez, Dr. Christian Hemmelinger,
David Hufn, Dr. Thomas Huber, Claire McDonald

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 06




- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Conforuds (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Conforuds (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2024 au 31/12/2024, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées sur les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 6 décembre 2023 - VU/CPM



HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister Registered office Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219628762

Chairman of the Supervisory Board: Tontsen Lue
Board of Management: Dr. Edgar Pula (Chairman), Ralph
Becker, Dr. Muhammad Enbomez, Dr. Christian Hemmelinger,
David Hufn, Dr. Thomas Huber, Claire McDonald

Attestation AC 2024

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L.134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L.134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance **HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 04/03/2024

Dominique BISAGA

DocuSigned by:
Dominique BISAGA
00E2B4C4E8BC469

LCP – 23 bis rue Thomas Edison 33610 CANEJAN - 1315



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°1315

Monsieur BOUCHER Eric

Amiante sans mention Selon arrêté du 24 Décembre 2021	Amiante Date d'effet : 08/12/2022 - Date d'expiration : 07/12/2029
Amiante avec mention Selon arrêté du 24 Décembre 2021	Missions spécifiques, bâtiments complexes Date d'effet : 08/12/2022 - Date d'expiration : 07/12/2029
DPE individuel Selon arrêté du 24 Décembre 2021	Diagnostic de performances énergétique Date d'effet : 08/12/2022 - Date d'expiration : 07/12/2029
Electricité Selon arrêté du 24 Décembre 2021	Etat de l'installation intérieure électricité Date d'effet : 08/12/2022 - Date d'expiration : 07/12/2029
Gaz Selon arrêté du 24 Décembre 2021	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 08/12/2022 - Date d'expiration : 07/12/2029
Plomb sans mention Selon arrêté du 24 Décembre 2021	Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 08/12/2022 - Date d'expiration : 07/12/2029
Termites Métropole Selon arrêté du 24 Décembre 2021	Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments Date d'effet : 08/12/2022 - Date d'expiration : 07/12/2029

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Émis le 08/12/2022, à Canejan par MOLEUN Jean-Jacques Président.

Sigles : 23bis, rue Thomas Edison - 33610 CANEJAN
Mail : contact@lcp-certification.fr Site : www.lcp-certification.fr
Tél : 02 33 80 39 30
SIRET : 80914919800024 RCL BORDEAUX Code APE : 7022 Z
Etre487@ LE CERTIFICAT V011 du 10-01-2022

cofrat
Accréditation N° 4000
Presse Approuvée sur
www.cofrat.fr