



ENVIRONNEMENT

AGENCE INDRE ET LOIRE

116 rue Ronsard
37100 TOURS
Tel : 0246232600
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW032465-3
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 18/12/2025
Référence mandataire : EFS 2
boulevard Tonnelé, TOURS

DÉSIGNATION DU BIEN

EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS
2 Boulevard Tonnelé
37000 TOURS

PROPRIÉTAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS
HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



ENVIRONNEMENT

AGENCE INDRE ET LOIRE

116 rue Ronsard
37100 TOURS
Tel : 0246232600
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW032465-3
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 18/12/2025
Référence mandataire : EFS 2
boulevard Tonnelé, TOURS

DÉSIGNATION DU BIEN

EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS
2 Boulevard Tonnelé
37000 TOURS

PROPRIÉTAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS
HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 2 Boulevard Tonnellé 37000 TOURS

Référence client : EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS

Désignation : EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS

Date de construction : En 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : FULNEAU CELINE

Accompagnateur : Mr SOARES ()

Date de repérage : 18/12/2025

Numéro attestation : 21-1405

Délivré le : 23/03/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

Donneur d'ordre :

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 30/12/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 30/12/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 2 (Dégagement 1)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 3 (Local 1006)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 5 (Local 1008)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 6 (Local 1010)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 7 (Local 1042)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 8 (Local 1041)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 9 (Local 1044)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 11 (Local 1004)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 12 (Local 1003)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 13 (Local 1002)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 14 (Local 1012)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 15 (Local 1014)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 17 (Local 1013)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 19 (Local 1009)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 21 (Local 1039)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 22 (Local 1028)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 23 (Local 1027)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 24 (Local 1026)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 25 (Local 1034)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 28 (Local 1031)

R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 31 (Local 1061)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 32 (Local 1062)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 33 (Local 1063)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 34 (Local 1073)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 35 (Local 1072)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 36 (Local 1071)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 37 (Local 1070)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 38 (1060-Circulation)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 39 (Local 1069)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 40 (Local 1068)
R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)
RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 44 (Local R091)
RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)
RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 48 (Local R095)
RDC-Bâtiment EFS - Vol 49 (Local R096)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)
RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)
Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 54 (S049 Local Libre)
Toiture-Bâtiment EFS - Vol 55 (Toiture)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- Changement tuyauterie chaufferie ;
- Réfection chambre froide ;
- Remplacement tuyauterie Toiture

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

- Sous-Sol : Chaufferie ;
- R+2 : Chambre Froide ;
- Toiture terrasse technique.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
--	--------------------	--------	--------------

Parois verticales intérieures
et enduits

R+1-Bâtiment EFS

Vol 1 (Local 1007) - Vol 2
(Dégagement 1) - Vol 3 (Local
1006) - Vol 4
(1001-Circulation) - Vol 5
(Local 1008) - Vol 6 (Local
1010) - Vol 7 (Local 1042) -
Vol 8 (Local 1041) - Vol 9
(Local 1044) - Vol 10 (Local
1043) - Vol 11 (Local 1004) -
Vol 12 (Local 1003) - Vol 13
(Local 1002) - Vol 14 (Local
1012) - Vol 15 (Local 1014) -
Vol 16 (Local 1015) - Vol 17
(Local 1013) - Vol 18 (Local
1011) - Vol 19 (Local 1009) -
Vol 20 (1025-Circulation) - Vol
22 (Local 1028) - Vol 23
(Local 1027) - Vol 24 (Local
1026) - Vol 25 (Local 1034) -
Vol 26 (Local 1029) - Vol 27
(Local 1032) - Vol 28 (Local
1031) - Vol 29 (Local 1051) -
Vol 30 (Local 1074) - Vol 31
(Local 1061) - Vol 32 (Local
1062) - Vol 33 (Local 1063) -
Vol 34 (Local 1073) - Vol 35
(Local 1072) - Vol 36 (Local
1071) - Vol 37 (Local 1070) -
Vol 38 (1060-Circulation) - Vol
39 (Local 1069) - Vol 41
(Local 1067) - Vol 52
(Extérieur)

Plafond et faux-plafonds	R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 4 (1001-Circulation) - Vol 5 (Local 1008) - Vol 6 (Local 1010) - Vol 7 (Local 1042) - Vol 8 (Local 1041) - Vol 9 (Local 1044) - Vol 10 (Local 1043) - Vol 11 (Local 1004) - Vol 12 (Local 1003) - Vol 13 (Local 1002) - Vol 14 (Local 1012) - Vol 15 (Local 1014) - Vol 16 (Local 1015) - Vol 17 (Local 1013) - Vol 18 (Local 1011) - Vol 19 (Local 1009) - Vol 20 (1025-Circulation) - Vol 22 (Local 1028) - Vol 23 (Local 1027) - Vol 24 (Local 1026) - Vol 25 (Local 1034) - Vol 26 (Local 1029) - Vol 27 (Local 1032) - Vol 28 (Local 1031) - Vol 29 (Local 1051) - Vol 30 (Local 1074) - Vol 31 (Local 1061) - Vol 32 (Local 1062) - Vol 33 (Local 1063) - Vol 34 (Local 1073) - Vol 35 (Local 1072) - Vol 36 (Local 1071) - Vol 37 (Local 1070) - Vol 38 (1060-Circulation) - Vol 39 (Local 1069) - Vol 40 (Local 1068) - Vol 41 (Local 1067)
Revêtement de mur	R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 5 (Local 1008) - Vol 6 (Local 1010) - Vol 15 (Local 1014) - Vol 16 (Local 1015) - Vol 18 (Local 1011) - Vol 20 (1025-Circulation) - Vol 21 (Local 1039) - Vol 22 (Local 1028) - Vol 23 (Local 1027) - Vol 24 (Local 1026) - Vol 25 (Local 1034) - Vol 26 (Local 1029) - Vol 27 (Local 1032) - Vol 28 (Local 1031) - Vol 40 (Local 1068) - Vol 41 (Local 1067)

Revêtement de sol	R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 4 (1001-Circulation) - Vol 5 (Local 1008) - Vol 6 (Local 1010) - Vol 7 (Local 1042) - Vol 8 (Local 1041) - Vol 9 (Local 1044) - Vol 10 (Local 1043) - Vol 11 (Local 1004) - Vol 12 (Local 1003) - Vol 13 (Local 1002) - Vol 14 (Local 1012) - Vol 15 (Local 1014) - Vol 16 (Local 1015) - Vol 17 (Local 1013) - Vol 18 (Local 1011) - Vol 19 (Local 1009) - Vol 20 (1025-Circulation) - Vol 21 (Local 1039) - Vol 22 (Local 1028) - Vol 23 (Local 1027) - Vol 24 (Local 1026) - Vol 25 (Local 1034) - Vol 26 (Local 1029) - Vol 27 (Local 1032) - Vol 28 (Local 1031) - Vol 29 (Local 1051) - Vol 30 (Local 1074) - Vol 31 (Local 1061) - Vol 32 (Local 1062) - Vol 33 (Local 1063) - Vol 34 (Local 1073) - Vol 35 (Local 1072) - Vol 36 (Local 1071) - Vol 37 (Local 1070) - Vol 38 (1060-Circulation) - Vol 39 (Local 1069) - Vol 40 (Local 1068) - Vol 41 (Local 1067)
Conduits, canalisations et équipements	R+1-Bâtiment EFS	Vol 21 (Local 1039) - Vol 26 (Local 1029)
Parois verticales intérieures et enduits	RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077) - Vol 43 (Local R090) - Vol 44 (Local R091) - Vol 45 (Local R092) - Vol 46 (Local R093) - Vol 47 (Local R094) - Vol 48 (Local R095) - Vol 49 (Local R096) - Vol 50 (Cage escalier) - Vol 51 (R039-Attente)
Plafond et faux-plafonds	RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077) - Vol 43 (Local R090) - Vol 44 (Local R091) - Vol 45 (Local R092) - Vol 46 (Local R093) - Vol 47 (Local R094) - Vol 48 (Local R095) - Vol 49 (Local R096)
Revêtement de mur	RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077) - Vol 43 (Local R090) - Vol 44 (Local R091) - Vol 45 (Local R092) - Vol 46 (Local R093) - Vol 47 (Local R094) - Vol 48 (Local R095) - Vol 49 (Local R096)

Revêtement de sol	RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077) - Vol 43 (Local R090) - Vol 44 (Local R091) - Vol 45 (Local R092) - Vol 46 (Local R093) - Vol 47 (Local R094) - Vol 48 (Local R095) - Vol 49 (Local R096) - Vol 50 (Cage escalier) - Vol 51 (R039-Attente)
Equipements divers et accessoires	RDC-Bâtiment EFS	Vol 50 (Cage escalier)
Toiture et étanchéité	R+1-Bâtiment EFS	Vol 52 (Extérieur)
Conduits, canalisations et équipements	Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage) - Vol 54 (S049 Local Libre)
Parois verticales intérieures et enduits	Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)
Plafond et faux-plafonds	Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)
Revêtement de sol	Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)
Conduits, canalisations et équipements	Toiture-Bâtiment EFS	Vol 55 (Toiture)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant.

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.



E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 26 (Local 1029)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit	002EW032465 n°39
Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Joint de bride	002EW032465-2 n°115
Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Joint de bride	P124
Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Joint de bride	P125
Vol 21 (Local 1039)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P126

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en oeuvre
Vol 44 (Local R091)	Reprise d'étanchéité	Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)	Investigations complémentaires lors de leurs déposes.	
Vol 45 (Local R092)	Reprise d'étanchéité	Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)	Investigations complémentaires lors de leurs déposes.	
Vol 42 (Local R077)	Reprise d'étanchéité	Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)	Investigations complémentaires lors de leurs déposes.	
Vol 46 (Local R093)	Reprise d'étanchéité	Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)	Investigations complémentaires lors de leurs déposes.	

Vol 47 (Local R094)	Reprise d'étanchéité	Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)	Investigations complémentaires lors de leurs déposes.
Vol 27 (Local 1032)	Reprise d'étanchéité	Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)	Investigations complémentaires lors de leurs déposes.
Vol 28 (Local 1031)	Reprise d'étanchéité	Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)	Investigations complémentaires lors de leurs déposes.
Vol 26 (Local 1029)	Reprise d'étanchéité	Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)	Investigations complémentaires lors de leurs déposes.
Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Joint de bride	Chaudière en fonctionnement.	PV d'arrêt de la chaudière.

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

En cas de découverte de Matériaux ou Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) non repérés dans ce présent rapport, lors de la phase de travaux, il conviendra de faire réaliser des sondages ou des prélèvements complémentaires ou de considérer ces éléments comme contenant de l'amiante. - Pléniums des faux-plafonds : Les faux-plafonds compris dans le périmètre de notre mission de repérage ont fait l'objet d'investigations par sondage. Sans une dépose complète de ceux-ci il n'est pas possible d'avoir une vision exhaustive des pléniums et des éléments pouvant être présents dans ceux-ci. Cependant, les pléniums ont tous été investigués et il n'a pas été repéré des MPSCA sur l'ensemble de ceux-ci (Sous-faces des planchers et longrines en béton, réseaux AEP et ventilations en inox et gaines isolantes noires en mousse.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Toiture et étanchéité**
- 2 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 3 - Plafond et faux-plafonds**
- 4 - Revêtement de sol**
- 5 - Revêtement de mur**
- 6 - Conduits, canalisations et équipements**
- 7 - Equipements divers et accessoires**

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 52 (Extérieur)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P99	Réalisation d'un prélèvement	Complexe d'étanchéité en surface de l'acrotère.	002EW032465 n°99 - 2 - 002EW032465 n°99 - 4	002EW032465 n°99	Shingle - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 52 (Extérieur)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	P100	Réalisation d'un prélèvement	Bardeau aluminisé sur acrotère.	002EW032465 n°100 - 2 - 002EW032465 n°100 - 4	002EW032465 n°100	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 52 (Extérieur)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100	Bardeau aluminisé sur acrotère.	002EW032465 n°100 - 2 - 002EW032465 n°100 - 4	002EW032465 n°100	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P1	Réalisation d'un prélèvement	Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton.	002EW03246 5 n°1 - 2	002EW03246 5 n°1	Matériau / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton.	002EW03246 5 n°1 - 2	002EW03246 5 n°1	Matériau / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton.	002EW03246 5 n°1 - 2	002EW03246 5 n°1	Matériau / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 8 (Local 1041)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton.	002EW03246 5 n°1 - 2	002EW03246 5 n°1	Matériau / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 8 (Local 1041)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton.	002EW03246 5 n°1 - 2	002EW03246 5 n°1	Matériau / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton.	002EW03246 5 n°1 - 2	002EW03246 5 n°1	Matériau / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton.	002EW03246 5 n°1 - 2	002EW03246 5 n°1	Matériau / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton.	002EW03246 5 n°1 - 2	002EW03246 5 n°1	Matériau / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton.	002EW03246 5 n°1 - 2	002EW03246 5 n°1	Matériau / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042) - Vol 8 (Local 1041) - Vol 9 (Local 1044) - Vol 11 (Local 1004) - Vol 4 (1001-Circulation) - Vol 3 (Local 1006)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S36 - S37 - S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton.	002EW03246 5 n°1 - 2	002EW03246 5 n°1	Matériau / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Menuiseries	Mastic vitrier	P2	Réalisation d'un prélèvement	Joint noir	002EW03246 5 n°2 - 2 - 002EW03246 5 n°2 - 4	002EW03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Menuiseries	Mastic vitrier	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW03246 5 n°2 - 2 - 002EW03246 5 n°2 - 4	002EW03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Menuiseries	Mastic vitrier	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW03246 5 n°2 - 2 - 002EW03246 5 n°2 - 4	002EW03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Menuiseries	Mastic vitrier	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	002EW 03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Menuiseries	Mastic vitrier	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	002EW 03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Menuiseries	Mastic vitrier	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	002EW 03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Menuiseries	Mastic vitrier	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	002EW 03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Menuiseries	Mastic vitrier	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	002EW 03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Menuiseries	Mastic vitrier	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	002EW 03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Menuiseries	Mastic vitrier	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	002EW 03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Menuiseries	Mastic vitrier	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	002EW 03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Menuiseries	Mastic vitrier	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	002EW 03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Menuiseries	Mastic vitrier	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	002EW 03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Menuiseries	Mastic vitrier	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	002EW 03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Menuiseries	Mastic vitrier	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	002EW 03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Menuiseries	Mastic vitrier	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	002EW 03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Menuiseries	Mastic vitrier	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	002EW 03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 13 (Local 1002)	Menuiseries	Mastic vitrier	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	002EW 03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 13 (Local 1002)	Menuiseries	Mastic vitrier	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	002EW 03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 19 (Local 1009)	Menuiseries	Mastic vitrier	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	002EW 03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Menuiseries	Mastic vitrier	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	002EW 03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Menuiseries	Mastic vitrier	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	002EW 03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Menuiseries	Mastic vitrier	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	002EW 03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Menuiseries	Mastic vitrier	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	002EW 03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Menuiseries	Mastic vitrier	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	002EW 03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Menuiseries	Mastic vitrier	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW 03246 5 n°2 - 2 - 002EW 03246 5 n°2 - 4	002EW 03246 5 n°2	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043) - Vol 9 (Local 1044) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 1 (Local 1007) - Vol 11 (Local 1004) - Vol 12 (Local 1003) - Vol 13 (Local 1002) - Vol 19 (Local 1009) - Vol 18 (Local 1011) - Vol 29 (Local 1051)	Menuiseries	Mastic vitrier	S6 - S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Joint noir	002EW	002EW	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
				- S8 -			03246	03246			
				S39 -			5 n°2 -	5 n°2			
				S40 -			2 -				
				S41 -			002EW				
				S42 -			03246				
				S43 -			5 n°2 -				
				S44 -			4				
				S45 -							
				S46 -							
				S74 -							
				S75 -							
				S76 -							
				S77 -							
				S78 -							
				S79 -							
				S80 -							
				S147 -							
				S148 -							
				S149 -							
				S150 -							
				S151 -							
				S247 -							
				S248							
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P3	Réalisation d'un prélèvement	Joint de structure en plâtre.	002EW	002EW	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246			
							5 n°3 -	5 n°3			
							2 -				
							002EW				
							03246				
							5 n°3 -				
							4				

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 13 (Local 1002)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 13 (Local 1002)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 19 (Local 1009)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW032465 n°3 - 2 - 002EW032465 n°3 - 4	002EW032465 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW03246 5 n°3 - 2 - 002EW03246 5 n°3 - 4	002EW03246 5 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043) - Vol 9 (Local 1044) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 1 (Local 1007) - Vol 11 (Local 1004) - Vol 12 (Local 1003) - Vol 13 (Local 1002) - Vol 18 (Local 1011) - Vol 19 (Local 1009) - Vol 29 (Local 1051)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S9 - S10 - S11 - S47 - S48 - S49 - S50 - S51 - S52 - S53 - S54 - S81 - S82 - S83 - S84 - S85 - S86 - S87 - S152 - S153 - S154 - S155 - S156 - S249 - S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de structure en plâtre.	002EW03246 5 n°3 - 2 - 002EW03246 5 n°3 - 4	002EW03246 5 n°3	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P4	Réalisation d'un prélèvement	Enduit de débullage sur poteau et longrine béton.	002EW032465 n°4 - 2 - 002EW032465 n°4 - 4	002EW032465 n°4	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit de débullage sur poteau et longrine béton.	002EW032465 n°4 - 2 - 002EW032465 n°4 - 4	002EW032465 n°4	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit de débullage sur poteau et longrine béton.	002EW032465 n°4 - 2 - 002EW032465 n°4 - 4	002EW032465 n°4	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit de débullage sur poteau et longrine béton.	002EW032465 n°4 - 2 - 002EW032465 n°4 - 4	002EW032465 n°4	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit de débouillage sur poteau et longrine béton.	002EW032465 n°4 - 2 - 002EW032465 n°4 - 4	002EW032465 n°4	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit de débouillage sur poteau et longrine béton.	002EW032465 n°4 - 2 - 002EW032465 n°4 - 4	002EW032465 n°4	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit de débouillage sur poteau et longrine béton.	002EW032465 n°4 - 2 - 002EW032465 n°4 - 4	002EW032465 n°4	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit de débouillage sur poteau et longrine béton.	002EW032465 n°4 - 2 - 002EW032465 n°4 - 4	002EW032465 n°4	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 2 (Dégagement 1)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit de débullage sur poteau et longrine béton.	002EW032465 n°4 - 2 - 002EW032465 n°4 - 4	002EW032465 n°4	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit de débullage sur poteau et longrine béton.	002EW032465 n°4 - 2 - 002EW032465 n°4 - 4	002EW032465 n°4	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042) - Vol 11 (Local 1004) - Vol 12 (Local 1003) - Vol 4 (1001-Circulation) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 1 (Local 1007) - Vol 2 (Dégagement 1)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S12 - S55 - S56 - S57 - S58 - S59 - S60 - S61 - S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit de débullage sur poteau et longrine béton.	002EW032465 n°4 - 2 - 002EW032465 n°4 - 4	002EW032465 n°4	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P5	Réalisation d'un prélèvement	Enduit de cueillis en ciment sur l'ongrines béton.	002EW032465 n°5 - 2 - 002EW032465 n°5 - 4	002EW032465 n°5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit de cueillis en ciment sur l'ongrines béton.	002EW032465 n°5 - 2 - 002EW032465 n°5 - 4	002EW032465 n°5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit de cueillis en ciment sur l'ongrines béton.	002EW032465 n°5 - 2 - 002EW032465 n°5 - 4	002EW032465 n°5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit de cueillis en ciment sur l'ongrines béton.	002EW032465 n°5 - 2 - 002EW032465 n°5 - 4	002EW032465 n°5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit de cueillis en ciment sur l'ongrines béton.	002EW032465 n°5 - 2 - 002EW032465 n°5 - 4	002EW032465 n°5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit de cueillis en ciment sur l'ongrines béton.	002EW032465 n°5 - 2 - 002EW032465 n°5 - 4	002EW032465 n°5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit de cueillis en ciment sur l'ongrines béton.	002EW032465 n°5 - 2 - 002EW032465 n°5 - 4	002EW032465 n°5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit de cueillis en ciment sur l'ongrines béton.	002EW032465 n°5 - 2 - 002EW032465 n°5 - 4	002EW032465 n°5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit de cueillis en ciment sur l'ongrines béton.	002EW032465 n°5 - 2 - 002EW032465 n°5 - 4	002EW032465 n°5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 2 (Dégagement 1)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit de cueillis en ciment sur l'ongrines béton.	002EW032465 n°5 - 2 - 002EW032465 n°5 - 4	002EW032465 n°5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042) - Vol 11 (Local 1004) - Vol 12 (Local 1003) - Vol 4 (1001-Circulation) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 1 (Local 1007) - Vol 2 (Dégagement 1)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S13 - S63 - S64 - S65 - S66 - S67 - S68 - S69 - S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit de cueillis en ciment sur l'ongrines béton.	002EW032465 n°5 - 2 - 002EW032465 n°5 - 4	002EW032465 n°5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW032465 n°6 - 2 - 002EW032465 n°6 - 4	002EW032465 n°6	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW032465 n°6 - 2 - 002EW032465 n°6 - 4	002EW032465 n°6	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW032465 n°6 - 2 - 002EW032465 n°6 - 4	002EW032465 n°6	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW032465 n°6 - 2 - 002EW032465 n°6 - 4	002EW032465 n°6	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW032465 n°6 - 2 - 002EW032465 n°6 - 4	002EW032465 n°6	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW032465 n°6 - 2 - 002EW032465 n°6 - 4	002EW032465 n°6	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW032465 n°6 - 2 - 002EW032465 n°6 - 4	002EW032465 n°6	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 13 (Local 1002)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW032465 n°6 - 2 - 002EW032465 n°6 - 4	002EW032465 n°6	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW032465 n°6 - 2 - 002EW032465 n°6 - 4	002EW032465 n°6	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 19 (Local 1009)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW032465 n°6 - 2 - 002EW032465 n°6 - 4	002EW032465 n°6	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 9 (Local 1044) - Vol 11 (Local 1004) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 1 (Local 1007) - Vol 12 (Local 1003) - Vol 13 (Local 1002) - Vol 18 (Local 1011) - Vol 19 (Local 1009)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S14 - S15 - S16 - S17 - S71 - S72 - S73 - S158 - S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW032465 n°6 - 2 - 002EW032465 n°6 - 4	002EW032465 n°6	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	002EW032465 n°7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 8 (Local 1041)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	002EW032465 n°7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	002EW032465 n°7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	002EW032465 n°7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	002EW032465 n°7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	002EW032465 n°7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	002EW032465 n°7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	002EW032465 n°7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	002EW032465 n°7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	002EW032465 n°7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	002EW032465 n°7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 5 (Local 1008)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	002EW032465 n°7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 17 (Local 1013)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	002EW032465 n°7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 19 (Local 1009)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	002EW032465 n°7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 6 (Local 1010)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	002EW032465 n°7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 8 (Local 1041) - Vol 4 (1001-Circulation) - Vol 12 (Local 1003) - Vol 11 (Local 1004) - Vol 1 (Local 1007) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 5 (Local 1008) - Vol 17 (Local 1013) - Vol 19 (Local 1009) - Vol 6 (Local 1010)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S18 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW032465 n°7 - 2	002EW032465 n°7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
				S108 -							
				S109 -							
				S110 -							
				S111 -							
				S112 -							
				S113 -							
				S114 -							
				S115 -							
				S116 -							
				S117 -							
				S142 -							
				S157 -							
				S164							
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 -	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
							002EW032465 n°8 - 4				
							002EW032465 n°8 - 2 -				
							002EW032465 n°8 - 4				
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 -	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
							002EW032465 n°8 - 4				
							002EW032465 n°8 - 2 -				
							002EW032465 n°8 - 4				

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 8 (Local 1041)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 13 (Local 1002)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 13 (Local 1002)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 5 (Local 1008)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 5 (Local 1008)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 6 (Local 1010)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 6 (Local 1010)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 2 (Dégagement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 2 (Dégagement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 13 (Local 1002)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 17 (Local 1013)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 17 (Local 1013)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 19 (Local 1009)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 19 (Local 1009)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW032465 n°8 - 2 - 002EW032465 n°8 - 4	002EW032465 n°8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042) - Vol 8 (Local 1041) - Vol 9 (Local 1044) - Vol 11 (Local 1004) - Vol 12 (Local 1003) - Vol 13 (Local 1002) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 1 (Local 1007) - Vol 5 (Local 1008) - Vol 6 (Local 1010) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 4 (1001-Circulation) - Vol 17 (Local 1013) - Vol 19 (Local 1009) - Vol 18 (Local 1011)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S19 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	002EW	002EW	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
	S20 -			03246			03246				
	S21 -			5 n°8 -			5 n°8				
	S22 -			2 -							
	S90 -			002EW							
	S91 -			03246							
	S92 -			5 n°8 -							
	S93 -			4							
	S94 -										
	S95 -										
	S96 -										
	S98 -										
	S99 -										
	S100 -										
	S101 -										
	S102 -										
	S103 -										
	S104 -										
	S105 -										
	S106 -										
	S107 -										
	S127 -										
	S140 -										
	S141 -										
	S160 -										
	S161 -										
	S162 -										
	S163										



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°9 - 2	002EW 03246 5 n°9	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple / Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°9 - 2	002EW 03246 5 n°9	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple / Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 8 (Local 1041)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°9 - 2	002EW 03246 5 n°9	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple / Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°9 - 2	002EW 03246 5 n°9	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple / Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 6 (Local 1010)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°9 - 2	002EW 03246 5 n°9	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple / Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042) - Vol 8 (Local 1041) - Vol 9 (Local 1044) - Vol 6 (Local 1010)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S23 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW	002EW	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
				S24 -			03246	03246	Toile / Enduit		
				S25 -			5 n°9 -	5 n°9	/ Papier /		
				S118			2		Enduit /		
R+1-Bâtiment EFS	Vol 16 (Local 1015)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P15	Réalisation d'un prélèvement	Joint de colle sur pl&que de plâtres, pièces humides	002EW	002EW	Carton /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Plâtre -		
							5 n°15	5 n°15	Souple /		
							- 2		Fibreux		
R+1-Bâtiment EFS	Vol 16 (Local 1015)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Joint de colle sur pl&que de plâtres, pièces humides	002EW	002EW	Souple /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Effritable /		
							5 n°15	5 n°15	Effritable -		
							- 2		Blanc / Gris		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 14 (Local 1012)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Joint de colle sur pl&que de plâtres, pièces humides	002EW 03246 5 n°15 - 2	002EW 03246 5 n°15	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 15 (Local 1014)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Joint de colle sur pl&que de plâtres, pièces humides	002EW 03246 5 n°15 - 2	002EW 03246 5 n°15	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 15 (Local 1014)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Joint de colle sur pl&que de plâtres, pièces humides	002EW 03246 5 n°15 - 2	002EW 03246 5 n°15	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 16 (Local 1015) - Vol 14 (Local 1012) - Vol 15 (Local 1014)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S121 - S122 - S123 - S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Joint de colle sur pl&que de plâtres, pièces humides	002EW 03246 5 n°15 - 2	002EW 03246 5 n°15	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 14 (Local 1012)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P17	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative, pièces humides	002EW032465 n°17 - 2	002EW032465 n°17	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S131	Réalisation d'un sondage		S131 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature. Panneaux en alu et PVC
R+1-Bâtiment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S131	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S131		S131 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature. Panneaux en alu et PVC



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison préfabriquée en PVC	S166	Réalisation d'un sondage		S166 - 2 - S166 - 4				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Cloison préfabriquée en PVC
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P34	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW032465 n°34 - 2 - 002EW032465 n°34 - 4	002EW032465 n°34	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 2 (Dégagement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW 03246 5 n°34 - 2 - 002EW 03246 5 n°34 - 4	002EW 03246 5 n°34	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 5 (Local 1008)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW 03246 5 n°34 - 2 - 002EW 03246 5 n°34 - 4	002EW 03246 5 n°34	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 5 (Local 1008)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S177 - S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW	002EW	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Enduit /		
							5 n°34	5 n°34	Papier /		
							- 2 -		Enduit /		
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P35	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur, pièces humides	002EW	002EW	Carton /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Plâtre -		
							5 n°35	5 n°35	Effritable /		
							- 2 -		Effritable -		
R+1-Bâtiment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Donnant sur l'extérieur, pièces humides	002EW	002EW	Jaune /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Blanc		
							5 n°35	5 n°35	Peinture /		
							- 4		Plâtre -		
R+1-Bâtiment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Donnant sur l'extérieur, pièces humides	002EW	002EW	Effritable /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Effritable -		
							5 n°35	5 n°35	Jaune /		
							- 4		Blanc		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 27 (Local 1032)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Donnant sur l'extérieur, pièces humides	002EW03246 5 n°35 - 2 - 002EW03246 5 n°35 - 4	002EW03246 5 n°35	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 28 (Local 1031) - Vol 27 (Local 1032)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S209 - S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Donnant sur l'extérieur, pièces humides	002EW03246 5 n°35 - 2 - 002EW03246 5 n°35 - 4	002EW03246 5 n°35	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P36	Réalisation d'un prélèvement	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	002EW03246 5 n°36 - 2	002EW03246 5 n°36	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P37	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW03246 5 n°37 - 2 - 002EW03246 5 n°37 - 4	002EW03246 5 n°37	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW032465 n°37 - 2 - 002EW032465 n°37 - 4	002EW032465 n°37	Peinture / Plâtre - Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 27 (Local 1032)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW032465 n°37 - 2 - 002EW032465 n°37 - 4	002EW032465 n°37	Peinture / Plâtre - Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW032465 n°37 - 2 - 002EW032465 n°37 - 4	002EW032465 n°37	Peinture / Plâtre - Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 23 (Local 1027)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW032465 n°37 - 2 - 002EW032465 n°37 - 4	002EW032465 n°37	Peinture / Plâtre - Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 23 (Local 1027)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW032465 n°37 - 2 - 002EW032465 n°37 - 4	002EW032465 n°37	Peinture / Plâtre - Effritable / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 22 (Local 1028)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW032465 n°37 - 2 - 002EW032465 n°37 - 4	002EW032465 n°37	Peinture / Plâtre - Effritable / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 24 (Local 1026)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW032465 n°37 - 2 - 002EW032465 n°37 - 4	002EW032465 n°37	Peinture / Plâtre - Effritable / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 24 (Local 1026)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW032465 n°37 - 2 - 002EW032465 n°37 - 4	002EW032465 n°37	Peinture / Plâtre - Effritable / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 25 (Local 1034)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW 03246 5 n°37 - 2 - 002EW 03246 5 n°37 - 4	002EW 03246 5 n°37	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 25 (Local 1034)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW 03246 5 n°37 - 2 - 002EW 03246 5 n°37 - 4	002EW 03246 5 n°37	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029) - Vol 27 (Local 1032) - Vol 28 (Local 1031) - Vol 23 (Local 1027) - Vol 22 (Local 1028) - Vol 24 (Local 1026) - Vol 25 (Local 1034)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S184 - S206 - S207 - S226 - S227 - S228 - S235 - S236 - S240 - S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Cloisons séparative, pièces humides.	002EW 03246 5 n°37 - 2 - 002EW 03246 5 n°37 - 4	002EW 03246 5 n°37	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P38	Réalisation d'un prélèvement	Enduit plâtre de fixation sur grille de ventilation plastique (Sortie d'air)	002EW 03246 5 n°38 - 2 - 002EW 03246 5 n°38 - 4	002EW 03246 5 n°38	Peinture / Plâtre - Effritable / Dur - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P44	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW032465 n°44 - 2 - 002EW032465 n°44 - 4	002EW032465 n°44	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW032465 n°44 - 2 - 002EW032465 n°44 - 4	002EW032465 n°44	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW032465 n°44 - 2 - 002EW032465 n°44 - 4	002EW032465 n°44	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW032465 n°44 - 2 - 002EW032465 n°44 - 4	002EW032465 n°44	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW032465 n°44 - 2 - 002EW032465 n°44 - 4	002EW032465 n°44	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW032465 n°44 - 2 - 002EW032465 n°44 - 4	002EW032465 n°44	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S189 - S190 - S191 - S192 - S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW032465 n°44 - 2 - 002EW032465 n°44 - 4	002EW032465 n°44	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P45	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend, pièces sèches	002EW032465 n°45 - 2 - 002EW032465 n°45 - 4	002EW032465 n°45	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 20 (1025-Circulat ion)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Mur de refend, pièces sèches	002EW 03246 5 n°45 - 2 - 002EW 03246 5 n°45 - 4	002EW 03246 5 n°45	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 23 (Local 1027)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Mur de refend, pièces sèches	002EW 03246 5 n°45 - 2 - 002EW 03246 5 n°45 - 4	002EW 03246 5 n°45	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 24 (Local 1026)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Mur de refend, pièces sèches	002EW 03246 5 n°45 - 2 - 002EW 03246 5 n°45 - 4	002EW 03246 5 n°45	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 20 (1025-Circulat ion) - Vol 23 (Local 1027) - Vol 24 (Local 1026)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S194 - S223 - S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Mur de refend, pièces sèches	002EW 03246 5 n°45 - 2 - 002EW 03246 5 n°45 - 4	002EW 03246 5 n°45	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P47	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 27 (Local 1032)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 23 (Local 1027)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 24 (Local 1026)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 30 (Local 1074)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 30 (Local 1074)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 30 (Local 1074)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 30 (Local 1074)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 34 (Local 1073)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 34 (Local 1073)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 35 (Local 1072)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 35 (Local 1072)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 35 (Local 1072)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 36 (Local 1071)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 36 (Local 1071)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 37 (Local 1070)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 39 (Local 1069)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 39 (Local 1069)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 39 (Local 1069)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 38 (1060-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 38 (1060-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 38 (1060-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 31 (Local 1061)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 31 (Local 1061)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 32 (Local 1062)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 32 (Local 1062)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 32 (Local 1062)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW	002EW	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Papier /		
							5 n°47	5 n°47	Enduit -		
							- 2 -		Effritable /		
R+1-Bâtiment EFS	Vol 33 (Local 1063)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW	002EW	Souple	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Fibreux /		
							5 n°47	5 n°47	Effritable -		
							- 4		Blanc /		
R+1-Bâtiment EFS	Vol 33 (Local 1063)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW	002EW	Beige /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Blanc		
							5 n°47	5 n°47	Enduit /		
							- 2 -		Papier /		
R+1-Bâtiment EFS	Vol 33 (Local 1063)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW	002EW	Enduit -	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Effritable /		
							5 n°47	5 n°47	Souple		
							- 2 -		Fibreux /		
R+1-Bâtiment EFS	Vol 33 (Local 1063)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW	002EW	Effritable -	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Blanc /		
							5 n°47	5 n°47	Beige /		
							- 4		Blanc		



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 33 (Local 1063)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S314	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW 03246 5 n°47 - 2 - 002EW 03246 5 n°47 - 4	002EW 03246 5 n°47	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 27 (Local 1032) - Vol 28 (Local 1031) - Vol 23 (Local 1027) - Vol 24 (Local 1026) - Vol 29 (Local 1051) - Vol 30 (Local 1074) - Vol 34 (Local 1073) - Vol 35 (Local 1072) - Vol 36 (Local 1071) - Vol 37 (Local 1070) - Vol 39 (Local 1069) - Vol 38 (1060-Circulation) - Vol 31 (Local 1061) - Vol 32 (Local 1062) - Vol 33 (Local 1063)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S203 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW	002EW	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
	S208 -			03246			03246	Papier /			
	S224 -			5 n°47			5 n°47	Enduit -			
	S225 -			- 2 -				Effritable /			
	S243 -			002EW				Souple			
	S244 -			03246				Fibreux /			
	S245 -			5 n°47				Effritable -			
	S253 -			- 4				Blanc /			
	S254 -							Beige /			
	S255 -							Blanc			
	S256 -										
	S293 -										
	S294 -										
	S295 -										
	S296 -										
	S297 -										
	S298 -										
	S299 -										
	S300 -										
	S301 -										
	S302 -										
	S303 -										
	S304 -										
	S305 -										
	S306 -										
	S307 -										
	S308 -										
	S309 -										
	S310 -										
	S311 -										
	S312 -										
	S313 -										
	S314										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 27 (Local 1032)	Menuiseries	Mastic vitrier	P53	Réalisation d'un prélèvement	Joint noir	002EW 03246 5 n°53 - 2 - 002EW 03246 5 n°53 - 4	002EW 03246 5 n°53	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 27 (Local 1032)	Menuiseries	Mastic vitrier	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Joint noir	002EW 03246 5 n°53 - 2 - 002EW 03246 5 n°53 - 4	002EW 03246 5 n°53	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Menuiseries	Mastic vitrier	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Joint noir	002EW 03246 5 n°53 - 2 - 002EW 03246 5 n°53 - 4	002EW 03246 5 n°53	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Menuiseries	Mastic vitrier	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Joint noir	002EW 03246 5 n°53 - 2 - 002EW 03246 5 n°53 - 4	002EW 03246 5 n°53	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Menuiseries	Mastic vitrier	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Joint noir	002EW 03246 5 n°53 - 2 - 002EW 03246 5 n°53 - 4	002EW 03246 5 n°53	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Menuiseries	Mastic vitrier	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Joint noir	002EW 03246 5 n°53 - 2 - 002EW 03246 5 n°53 - 4	002EW 03246 5 n°53	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Menuiseries	Mastic vitrier	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Joint noir	002EW 03246 5 n°53 - 2 - 002EW 03246 5 n°53 - 4	002EW 03246 5 n°53	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 27 (Local 1032) - Vol 28 (Local 1031) - Vol 26 (Local 1029)	Menuiseries	Mastic vitrier	S213 - S214 - S215 - S216 - S217 - S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Joint noir	002EW 03246 5 n°53 - 2 - 002EW 03246 5 n°53 - 4	002EW 03246 5 n°53	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P56	Réalisation d'un prélèvement	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW	002EW	Papier peint	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	/ Enduit /		
							5 n°56	5 n°56	Carton /		
							- 2 -		Plâtre -		
							002EW		Souple		
							03246		Fibreux /		
							5 n°56		Effritable /		
							- 4		Souple		
									Fibreux /		
									Effritable -		
									Beige /		
									Blanc /		
									Marron /		
									Blanc		
R+1-Bâtiment EFS	Vol 30 (Local 1074)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW	002EW	Papier peint	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	/ Enduit /		
							5 n°56	5 n°56	Carton /		
							- 2 -		Plâtre -		
							002EW		Souple		
							03246		Fibreux /		
							5 n°56		Effritable /		
							- 4		Souple		
									Fibreux /		
									Effritable -		
									Beige /		
									Blanc /		
									Marron /		
									Blanc		



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 34 (Local 1073)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°56 - 2 - 002EW 03246 5 n°56 - 4	002EW 03246 5 n°56	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 35 (Local 1072)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°56 - 2 - 002EW 03246 5 n°56 - 4	002EW 03246 5 n°56	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 36 (Local 1071)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°56 - 2 - 002EW 03246 5 n°56 - 4	002EW 03246 5 n°56	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 37 (Local 1070)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°56 - 2 - 002EW 03246 5 n°56 - 4	002EW 03246 5 n°56	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 41 (Local 1067)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°56 - 2 - 002EW 03246 5 n°56 - 4	002EW 03246 5 n°56	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 33 (Local 1063)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S289	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°56 - 2 - 002EW 03246 5 n°56 - 4	002EW 03246 5 n°56	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 32 (Local 1062)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW	002EW	Papier peint	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	/ Enduit /		
							5 n°56	5 n°56	Carton /		
							- 2 -		Plâtre -		
							002EW		Souple		
							03246		Fibreux /		
							5 n°56		Effritable /		
							- 4		Souple		
									Fibreux /		
									Effritable -		
									Beige /		
									Blanc /		
									Marron /		
									Blanc		
R+1-Bâtiment EFS	Vol 31 (Local 1061)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW	002EW	Papier peint	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	/ Enduit /		
							5 n°56	5 n°56	Carton /		
							- 2 -		Plâtre -		
							002EW		Souple		
							03246		Fibreux /		
							5 n°56		Effritable /		
							- 4		Souple		
									Fibreux /		
									Effritable -		
									Beige /		
									Blanc /		
									Marron /		
									Blanc		



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 31 (Local 1061)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°56 - 2 - 002EW 03246 5 n°56 - 4	002EW 03246 5 n°56	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 38 (1060-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°56 - 2 - 002EW 03246 5 n°56 - 4	002EW 03246 5 n°56	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 30 (Local 1074) - Vol 34 (Local 1073) - Vol 35 (Local 1072) - Vol 36 (Local 1071) - Vol 37 (Local 1070) - Vol 41 (Local 1067) - Vol 33 (Local 1063) - Vol 32 (Local 1062) - Vol 31 (Local 1061) - Vol 38 (1060-Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S252 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	002EW	002EW	Papier peint	Négatif	Négatif sur analyse
				S284 -			03246	03246	/ Enduit /		
				S285 -			5 n°56	5 n°56	Carton /		
				S286 -			- 2 -		Plâtre -		
				S287 -			002EW		Souple		
				S288 -			03246		Fibreux /		
				S289 -			5 n°56		Effritable /		
				S290 -			- 4		Souple		
				S291 -					Fibreux /		
				S292 -					Effritable -		
				S315					Beige /		
									Blanc /		
									Marron /		
									Blanc		
R+1-Bâtiment EFS	Vol 41 (Local 1067)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P69	Réalisation d'un prélèvement	Doublage mur pièce humide	002EW	002EW	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Papier /		
							5 n°69	5 n°69	Enduit -		
							- 2		Effritable /		
									Souple		
									Fibreux /		
									Effritable -		
									Blanc /		
									Beige /		
									Blanc		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 41 (Local 1067)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P70	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative humide	002EW 03246 5 n°70 - 2	002EW 03246 5 n°70	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P73	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°73 - 2 - 002EW 03246 5 n°73 - 4	002EW 03246 5 n°73	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°73 - 2 - 002EW 03246 5 n°73 - 4	002EW 03246 5 n°73	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 43 (Local R090)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°73 - 2 - 002EW 03246 5 n°73 - 4	002EW 03246 5 n°73	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°73 - 2 - 002EW 03246 5 n°73 - 4	002EW 03246 5 n°73	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 47 (Local R094)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°73 - 2 - 002EW 03246 5 n°73 - 4	002EW 03246 5 n°73	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091) - Vol 43 (Local R090) - Vol 46 (Local R093) - Vol 47 (Local R094)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S323 - S324 - S366 - S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Donnant sur l'extérieur	002EW 03246 5 n°73 - 2 - 002EW 03246 5 n°73 - 4	002EW 03246 5 n°73	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 43 (Local R090)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P74	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative	002EW03246 5 n°74 - 2 - 002EW03246 5 n°74 - 4	002EW03246 5 n°74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons séparative	002EW03246 5 n°74 - 2 - 002EW03246 5 n°74 - 4	002EW03246 5 n°74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons séparative	002EW03246 5 n°74 - 2 - 002EW03246 5 n°74 - 4	002EW03246 5 n°74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 49 (Local R096)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons séparative	002EW03246 5 n°74 - 2 - 002EW03246 5 n°74 - 4	002EW03246 5 n°74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 48 (Local R095)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons séparative	002EW	002EW	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Enduit /		
							5 n°74	5 n°74	Ciment -		
							- 2 -		Effritable /		
							002EW		Effritable /		
RDC-Bâtiment EFS	Vol 47 (Local R094)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S372	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons séparative	03246	03246	Effritable -	Négatif	Négatif sur analyse
							5 n°74	5 n°74	Bleu / Blanc /		
							- 2 -		Gris		
							002EW		Peinture /		
							03246		Enduit /		
RDC-Bâtiment EFS	Vol 51 (R039-Attente)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons séparative	5 n°74	5 n°74	Ciment -	Négatif	Négatif sur analyse
							- 2 -		Effritable /		
							002EW		Effritable /		
							03246		Effritable -		
							5 n°74		Bleu / Blanc /		
RDC-Bâtiment EFS	Vol 51 (R039-Attente)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons séparative	- 4		Gris	Négatif	Négatif sur analyse
							002EW	002EW	Peinture /		
							03246	03246	Enduit /		
							5 n°74	5 n°74	Ciment -		
							- 2 -		Effritable /		
RDC-Bâtiment EFS	Vol 51 (R039-Attente)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons séparative	002EW	002EW	Effritable /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Effritable -		
							5 n°74	5 n°74	Bleu / Blanc /		
							- 4		Gris		
							002EW		Peinture /		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093) - Vol 49 (Local R096) - Vol 48 (Local R095) - Vol 47 (Local R094) - Vol 51 (R039-Attente)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S368 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons séparative	002EW	002EW	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
				S369 -			03246	03246	Enduit /		
				S370 -			5 n°74	5 n°74	Ciment -		
				S371 -			- 2 -		Effritable /		
				S372 -			002EW		Effritable /		
				S388 -			03246		Effritable -		
				S389			5 n°74		Bleu / Blanc /		
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P75	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative	002EW	002EW	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Papier /		
							5 n°75	5 n°75	Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
									Fibreux /		
									Effritable -		
									Blanc /		
									Beige /		
									Blanc /		
									Marron /		
									Blanc		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	002EW	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Papier /		
							5 n°75	5 n°75	Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
		Fibreux /									
		Effritable -									
		Blanc /									
		Beige /									
		Blanc /									
		Marron /									
		Blanc									
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	002EW	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Papier /		
							5 n°75	5 n°75	Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
		Fibreux /									
		Effritable -									
		Blanc /									
		Beige /									
		Blanc /									
		Marron /									
		Blanc									

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 43 (Local R090)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	002EW	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Papier /		
							5 n°75	5 n°75	Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
		Fibreux /									
		Effritable -									
		Blanc /									
		Beige /									
		Blanc /									
		Marron /									
		Blanc									
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	002EW	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Papier /		
							5 n°75	5 n°75	Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
		Fibreux /									
		Effritable -									
		Blanc /									
		Beige /									
		Blanc /									
		Marron /									
		Blanc									

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	002EW	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Papier /		
							5 n°75	5 n°75	Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
		Fibreux /									
		Effritable -									
		Blanc /									
		Beige /									
		Blanc /									
		Marron /									
		Blanc									
RDC-Bâtiment EFS	Vol 43 (Local R090)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	002EW	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Papier /		
							5 n°75	5 n°75	Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
		Fibreux /									
		Effritable -									
		Blanc /									
		Beige /									
		Blanc /									
		Marron /									
		Blanc									

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S348	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	002EW	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Papier /		
							5 n°75	5 n°75	Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
		Fibreux /									
		Effritable -									
		Blanc /									
		Beige /									
		Blanc /									
		Marron /									
		Blanc									
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	002EW	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Papier /		
							5 n°75	5 n°75	Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
		Fibreux /									
		Effritable -									
		Blanc /									
		Beige /									
		Blanc /									
		Marron /									
		Blanc									

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 48 (Local R095)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	002EW	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Papier /		
							5 n°75	5 n°75	Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
		Fibreux /									
		Effritable -									
		Blanc /									
		Beige /									
		Blanc /									
		Marron /									
		Blanc									
RDC-Bâtiment EFS	Vol 48 (Local R095)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S377	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	002EW	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Papier /		
							5 n°75	5 n°75	Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
		Fibreux /									
		Effritable -									
		Blanc /									
		Beige /									
		Blanc /									
		Marron /									
		Blanc									

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 49 (Local R096)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	002EW	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Papier /		
							5 n°75	5 n°75	Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
		Fibreux /									
		Effritable -									
		Blanc /									
		Beige /									
		Blanc /									
		Marron /									
		Blanc									
RDC-Bâtiment EFS	Vol 50 (Cage escalier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S379	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	002EW	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Papier /		
							5 n°75	5 n°75	Enduit /		
							- 2 -		Carton /		
							002EW		Plâtre -		
							03246		Effritable /		
							5 n°75		Souple		
							- 4		Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
		Fibreux /									
		Effritable -									
		Blanc /									
		Beige /									
		Blanc /									
		Marron /									
		Blanc									

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091) - Vol 43 (Local R090) - Vol 45 (Local R092) - Vol 42 (Local R077) - Vol 46 (Local R093) - Vol 47 (Local R094) - Vol 48 (Local R095) - Vol 49 (Local R096) - Vol 50 (Cage escalier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S325 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons séparative	002EW	002EW	Enduit /	Négatif	Négatif sur analyse
				S326 -			03246	03246	Papier /		
				S327 -			5 n°75	5 n°75	Enduit /		
				S328 -			- 2 -		Carton /		
				S329 -			002EW		Plâtre -		
				S334 -			03246		Effritable /		
				S348 -			5 n°75		Souple		
				S373 -			- 4		Fibreux /		
				S374 -					Effritable /		
				S375 -					Souple		
				S376 -					Fibreux /		
				S377 -					Effritable -		
				S378 -					Blanc /		
				S379					Beige /		
									Blanc /		
									Marron /		
									Blanc		
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092)	Menuiseries	Mastic vitrier	P76	Réalisation d'un prélèvement	Joint noir	002EW	002EW	Joint -	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Souple -		
							5 n°76	5 n°76	Noir		
							- 2 -				
							002EW				
							03246				
							5 n°76				
							- 4				
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092)	Menuiseries	Mastic vitrier	S330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Joint noir	002EW	002EW	Joint -	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Souple -		
							5 n°76	5 n°76	Noir		
							- 2 -				
							002EW				
							03246				
							5 n°76				
							- 4				

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091)	Menuiseries	Mastic vitrier	S331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Joint noir	002EW 03246 5 n°76 - 2 - 002EW 03246 5 n°76 - 4	002EW 03246 5 n°76	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077)	Menuiseries	Mastic vitrier	S350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Joint noir	002EW 03246 5 n°76 - 2 - 002EW 03246 5 n°76 - 4	002EW 03246 5 n°76	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077)	Menuiseries	Mastic vitrier	S351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Joint noir	002EW 03246 5 n°76 - 2 - 002EW 03246 5 n°76 - 4	002EW 03246 5 n°76	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Menuiseries	Mastic vitrier	S353	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Joint noir	002EW 03246 5 n°76 - 2 - 002EW 03246 5 n°76 - 4	002EW 03246 5 n°76	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Menuiseries	Mastic vitrier	S354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Joint noir	002EW 03246 5 n°76 - 2 - 002EW 03246 5 n°76 - 4	002EW 03246 5 n°76	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092) - Vol 44 (Local R091) - Vol 42 (Local R077) - Vol 46 (Local R093)	Menuiseries	Mastic vitrier	S330 - S331 - S350 - S351 - S353 - S354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Joint noir	002EW 03246 5 n°76 - 2 - 002EW 03246 5 n°76 - 4	002EW 03246 5 n°76	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092)	Menuiseries	Joint à lèvre	P77	Réalisation d'un prélèvement	Joint noir	002EW 03246 5 n°77 - 2 - 002EW 03246 5 n°77 - 4	002EW 03246 5 n°77	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092)	Menuiseries	Joint à lèvre	S332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Joint noir	002EW 03246 5 n°77 - 2 - 002EW 03246 5 n°77 - 4	002EW 03246 5 n°77	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091)	Menuiseries	Joint à lèvre	S333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Joint noir	002EW 03246 5 n°77 - 2 - 002EW 03246 5 n°77 - 4	002EW 03246 5 n°77	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Menuiseries	Joint à lèvre	S355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Joint noir	002EW 03246 5 n°77 - 2 - 002EW 03246 5 n°77 - 4	002EW 03246 5 n°77	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Menuiseries	Joint à lèvre	S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Joint noir	002EW 03246 5 n°77 - 2 - 002EW 03246 5 n°77 - 4	002EW 03246 5 n°77	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092) - Vol 44 (Local R091) - Vol 46 (Local R093)	Menuiseries	Joint à lèvre	S332 - S333 - S355 - S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Joint noir	002EW 03246 5 n°77 - 2 - 002EW 03246 5 n°77 - 4	002EW 03246 5 n°77	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	I1	Joint de structure sur menuiserie aluminium		I1 - 2 - I1 - 4				Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	I1	Joint de structure sur menuiserie aluminium		I1 - 2 - I1 - 4				Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	I1	Joint de structure sur menuiserie aluminium		I1 - 2 - I1 - 4				Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	I1	Joint de structure sur menuiserie aluminium		I1 - 2 - I1 - 4				Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 47 (Local R094)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	I1	Joint de structure sur menuiserie aluminium		I1 - 2 - I1 - 4				Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)
R+1-Bâtiment EFS	Vol 27 (Local 1032)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	I1	Joint de structure sur menuiserie aluminium		I1 - 2 - I1 - 4				Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	I1	Joint de structure sur menuiserie aluminium		I1 - 2 - I1 - 4				Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	I1	Joint de structure sur menuiserie aluminium		I1 - 2 - I1 - 4				Sondage trop destructif en milieu occupé et locaux sensibles (Laboratoires d'analyses.)

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P82	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur, doublage murs en briques	002EW032465 n°82 - 2 - 002EW032465 n°82 - 4 - 002EW032465 n°82 - 6	002EW032465 n°82	Peinture / Plâtre - Effritable / Jaune Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Donnant sur l'extérieur, doublage murs en briques	002EW032465 n°82 - 2 - 002EW032465 n°82 - 4 - 002EW032465 n°82 - 6	002EW032465 n°82	Peinture / Plâtre - Effritable / Jaune Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 47 (Local R094)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S380	Réalisation d'un sondage		S380 - 2 - S380 - 4				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePanneau bois

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 48 (Local R095)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S380	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S380		S380 - 2 - S380 - 4				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePanneau bois
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P84	Réalisation d'un prélèvement	Poteaux de maintien et poteaux périphériques, enduits de lissage en ciment+plâtre.	002EW032465 n°84 - 2 - 002EW032465 n°84 - 4 - 002EW032465 n°84 - 6	002EW032465 n°84	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S382	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Poteaux de maintien et poteaux périphériques, enduits de lissage en ciment+plâtre.	002EW032465 n°84 - 2 - 002EW032465 n°84 - 4 - 002EW032465 n°84 - 6	002EW032465 n°84	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 47 (Local R094)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S383	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Poteaux de maintien et poteaux périphériques, enduits de lissage en ciment+plâtre.	002EW 03246 5 n°84 - 2 - 002EW 03246 5 n°84 - 4 - 002EW 03246 5 n°84 - 6	002EW 03246 5 n°84	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093) - Vol 47 (Local R094)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S382 - S383	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Poteaux de maintien et poteaux périphériques, enduits de lissage en ciment+plâtre.	002EW 03246 5 n°84 - 2 - 002EW 03246 5 n°84 - 4 - 002EW 03246 5 n°84 - 6	002EW 03246 5 n°84	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 47 (Local R094)	Menuiseries	Mastic vitrier	P89	Réalisation d'un prélèvement	Joint souple gris sur vitrage cloison séparative bois.	002EW 03246 5 n°89 - 2 - 002EW 03246 5 n°89 - 4	002EW 03246 5 n°89	Mousse - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 51 (R039-Attente)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P95	Réalisation d'un prélèvement	Enduit plâtre sur poteau de maintien et longrine béton.	002EW 03246 5 n°95 - 2 - 002EW 03246 5 n°95 - 4	002EW 03246 5 n°95	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 51 (R039-Attente)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S390	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Enduit plâtre sur poteau de maintien et longrine béton.	002EW 03246 5 n°95 - 2 - 002EW 03246 5 n°95 - 4	002EW 03246 5 n°95	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 52 (Extérieur)	Menuiseries	Mastic vitrier	P98	Réalisation d'un prélèvement	Joint noir sur verrière extérieure	002EW 03246 5 n°98 - 2 - 002EW 03246 5 n°98 - 4	002EW 03246 5 n°98	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P105	Réalisation d'un prélèvement	Enduit plâtre sur cloisons intérieure.	002EW 03246 5-1 n °105 - 1 - 002EW 03246 5-1 n °105 - 2	002EW 03246 5-1 n °105	Matériau / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P106	Réalisation d'un prélèvement	Enduit ciment gris de rebouchag e.	002EW 03246 5-1 n °106 - 1 - 002EW 03246 5-1 n °106 - 2	002EW 03246 5-1 n °106	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P107	Réalisation d'un prélèvement	Enduit plâtre blanc de rebouchag e.	002EW 03246 5-1 n °107 - 1 - 002EW 03246 5-1 n °107 - 2	002EW 03246 5-1 n °107	Enduit - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P108	Réalisation d'un prélèvement	Enduit plâtre sur refends intérieur.	002EW 03246 5-1 n °108 - 1 - 002EW 03246 5-1 n °108 - 2	002EW 03246 5-1 n °108	Matériau / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108	Enduit plâtre sur refends intérieur.	002EW 03246 5-1 n °108 - 1 - 002EW 03246 5-1 n °108 - 2	002EW 03246 5-1 n °108	Matériau / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P109	Réalisation d'un prélèvement	Enduit plâtre sur refends extérieurs.	002EW 03246 5-1 n °109 - 1 - 002EW 03246 5-1 n °109 - 2	002EW 03246 5-1 n °109	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S32	Réalisation d'un sondage		S32 - 2 - S32 - 4				Négatif sur docum ent AMSTR ONG-F abricati on avril 2003



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S32	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S32		S32 - 2 - S32 - 4				Négatif sur document AMSTR ONG-F abrication avril 2003
R+1-Bâtiment EFS	Vol 8 (Local 1041)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S32	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S32		S32 - 2 - S32 - 4				Négatif sur document AMSTR ONG-F abrication avril 2003
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S32	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S32		S32 - 2 - S32 - 4				Négatif sur document AMSTR ONG-F abrication avril 2003

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 16 (Local 1015)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P16	Réalisation d'un prélèvement	Panneaux blancs 50/60	002EW 03246 5 n°16 - 2	002EW 03246 5 n°16	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 15 (Local 1014)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Panneaux blancs 50/60	002EW 03246 5 n°16 - 2	002EW 03246 5 n°16	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Panneaux blancs 50/60	002EW032465 n°16 - 2	002EW032465 n°16	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Panneaux blancs 50/60	002EW032465 n°16 - 2	002EW032465 n°16	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 2 (Dégagement 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Panneaux blancs 50/60	002EW 03246 5 n°16 - 2	002EW 03246 5 n°16	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 15 (Local 1014) - Vol 1 (Local 1007) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 2 (Dégagement 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S125 - S133 - S134 - S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Panneaux blancs 50/60	002EW 03246 5 n°16 - 2	002EW 03246 5 n°16	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 13 (Local 1002)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P20	Réalisation d'un prélèvement	Panneaux fibreux 50/50, avec piquetage noir.	002EW 03246 5 n°20 - 2	002EW 03246 5 n°20	Matériau / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Panneaux fibreux 50/50, avec piquetage noir.	002EW03246 5 n°20 - 2	002EW03246 5 n°20	Matériau / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Panneaux fibreux 50/50, avec piquetage noir.	002EW03246 5 n°20 - 2	002EW03246 5 n°20	Matériau / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Panneaux fibreux 50/50, avec piquetage noir.	002EW03246 5 n°20 - 2	002EW03246 5 n°20	Matériau / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 5 (Local 1008)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Panneaux fibreux 50/50, avec piquetage noir.	002EW03246 5 n°20 - 2	002EW03246 5 n°20	Matériau / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 17 (Local 1013)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Panneaux fibreux 50/50, avec piquetage noir.	002EW03246 5 n°20 - 2	002EW03246 5 n°20	Matériau / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 19 (Local 1009)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Panneaux fibreux 50/50, avec piquetage noir.	002EW03246 5 n°20 - 2	002EW03246 5 n°20	Matériau / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003) - Vol 4 (1001-Circulation) - Vol 11 (Local 1004) - Vol 5 (Local 1008) - Vol 17 (Local 1013) - Vol 19 (Local 1009)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S128 -	Sondage et	Panneaux fibreux 50/50, avec piquetage noir.	002EW	002EW	Matériau /	Négatif	Négatif sur analyse
				S129 -	extension de		03246	03246	Faux-plafond		
				S130 -	la ZPSO du		5 n°20	5 n°20	/ Matériau -		
				S137 -	prélèvement		- 2		Effritable /		
				S143 -	P20				Effritable		
R+1-Bâtiment EFS	Vol 6 (Local 1010)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P25	Réalisation d'un prélèvement	Panneaux blanc 50/50 avec revêtement cartonné fibreux blanc/marron.		002EW 03246 5 n°25	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
									Carton /		
									Plâtre -		
									Effritable /		
									Souple		
R+1-Bâtiment EFS	Vol 14 (Local 1012)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Panneaux blanc 50/50 avec revêtement cartonné fibreux blanc/marron.		002EW 03246 5 n°25	Fibreux /	Négatif	Négatif sur analyse
									Effritable -		
									Blanc /		
									Marron /		
									Blanc		



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S170	Réalisation d'un sondage		S170 - 2 - S170 - 4				Négatif sur document Date de fabrication en 2018
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S183	Réalisation d'un sondage		S183 - 2 - S183 - 4 - S183 - 6				Négatif sur document Fabrication le 17/11/2008
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P43	Réalisation d'un prélèvement	Panneaux blancs 50/50 avec surface granuleuse .	002EW032465 n°43 - 2 - 002EW032465 n°43 - 4 - 002EW032465 n°43 - 6	002EW032465 n°43	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 22 (Local 1028)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Panneaux blancs 50/50 avec surface granuleuse .	002EW	002EW	Matériau /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Faux-plafond		
							5 n°43	5 n°43	- Effritable /		
							- 2 -		Effritable		
							002EW		Fibreux -		
							03246		Blanc /		
R+1-Bâtiment EFS	Vol 23 (Local 1027)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Panneaux blancs 50/50 avec surface granuleuse .	5 n°43		Beige	Négatif	Négatif sur analyse
							- 4 -				
							002EW				
							03246				
							5 n°43				
							- 6				
R+1-Bâtiment EFS	Vol 23 (Local 1027)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Panneaux blancs 50/50 avec surface granuleuse .	002EW	002EW	Matériau /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Faux-plafond		
							5 n°43	5 n°43	- Effritable /		
							- 2 -		Effritable		
							002EW		Fibreux -		
							03246		Blanc /		
R+1-Bâtiment EFS	Vol 23 (Local 1027)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Panneaux blancs 50/50 avec surface granuleuse .	5 n°43		Beige	Négatif	Négatif sur analyse
							- 4 -				
							002EW				
							03246				
							5 n°43				
							- 6				

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 24 (Local 1026)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Panneaux blancs 50/50 avec surface granuleuse	002EW03246 5 n°43 - 2 - 002EW03246 5 n°43 - 4 - 002EW03246 5 n°43 - 6	002EW03246 5 n°43	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 22 (Local 1028) - Vol 23 (Local 1027) - Vol 24 (Local 1026)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S219 - S220 - S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Panneaux blancs 50/50 avec surface granuleuse	002EW03246 5 n°43 - 2 - 002EW03246 5 n°43 - 4 - 002EW03246 5 n°43 - 6	002EW03246 5 n°43	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S200	Réalisation d'un sondage		S200 - 2 - S200 - 4 - S200 - 6				Négatif sur document Panneaux ROCKFON



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 27 (Local 1032)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S200	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S200		S200 - 2 - S200 - 4 - S200 - 6				Négatif sur document Panneaux ROCKFON
R+1-Bâtiment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S200	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S200		S200 - 2 - S200 - 4 - S200 - 6				Négatif sur document Panneaux ROCKFON
R+1-Bâtiment EFS	Vol 25 (Local 1034)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P55	Réalisation d'un prélèvement	Panneaux 50/50 Blanc avec fibres vertes.	002EW032465 n°55 - 2 - 002EW032465 n°55 - 4	002EW032465 n°55	Matériau / Laine / Peinture - Effritable Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S246	Réalisation d'un sondage		S246 - 2 - S246 - 4				Négatif sur document Date de fabrication en 2018



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Plafonds	Flocages	P60	Réalisation d'un prélèvement	flocage plafond et poutour du plénum	002EW032465 n°60 - 2 - 002EW032465 n°60 - 4 -	002EW032465 n°60	Flocage - Fibreux Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 30 (Local 1074)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Réalisation d'un sondage		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document
R+1-Bâtiment EFS	Vol 34 (Local 1073)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S251		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document
R+1-Bâtiment EFS	Vol 35 (Local 1072)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S251		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document
R+1-Bâtiment EFS	Vol 36 (Local 1071)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S251		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 37 (Local 1070)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S251		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document
R+1-Bâtiment EFS	Vol 41 (Local 1067)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S251		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document
R+1-Bâtiment EFS	Vol 40 (Local 1068)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S251		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document
R+1-Bâtiment EFS	Vol 39 (Local 1069)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S251		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document
R+1-Bâtiment EFS	Vol 38 (1060-Circulation)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S251		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 31 (Local 1061)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S251		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document
R+1-Bâtiment EFS	Vol 32 (Local 1062)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S251		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document
R+1-Bâtiment EFS	Vol 33 (Local 1063)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S251		S251 - 2 - S251 - 4 - S251 - 6				Négatif sur document
RDC-Bâtiment EFS	Vol 43 (Local R090)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S335	Réalisation d'un sondage		S335 - 2 - S335 - 4 - S335 - 6				Négatif sur document Fabrication au 02/2002
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S335	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S335		S335 - 2 - S335 - 4 - S335 - 6				Négatif sur document Fabrication au 02/2002



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S335	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S335		S335 - 2 - S335 - 4 - S335 - 6				Négatif sur document Fabrication au 02/2002
RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S335	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S335		S335 - 2 - S335 - 4 - S335 - 6				Négatif sur document Fabrication au 02/2002
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S335	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S335		S335 - 2 - S335 - 4 - S335 - 6				Négatif sur document Fabrication au 02/2002
RDC-Bâtiment EFS	Vol 47 (Local R094)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S335	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S335		S335 - 2 - S335 - 4 - S335 - 6				Négatif sur document Fabrication au 02/2002

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 49 (Local R096)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S335	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S335		S335 - 2 - S335 - 4 - S335 - 6				Négatif sur document Fabrication au 02/2002
RDC-Bâtiment EFS	Vol 48 (Local R095)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S335	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S335		S335 - 2 - S335 - 4 - S335 - 6				Négatif sur document Fabrication au 02/2002
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Plafonds	Enduits plâtre	P110	Réalisation d'un prélèvement	Enduit plâtre blanc.	002EW 03246 5-1 n °110 - 1 - 002EW 03246 5-1 n °110 - 2	002EW 03246 5-1 n °110	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélèvement	Dalles plastiques 50/50 grises/bleues.	002EW 03246 5 n°10 - 2	002EW 03246 5 n°10 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Dalles plastiques 50/50 grises/bleu es.	002EW 03246 5 n°10 - 2	002EW 03246 5 n°10 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 8 (Local 1041)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Dalles plastiques 50/50 grises/bleu es.	002EW 03246 5 n°10 - 2	002EW 03246 5 n°10 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Dalles plastiques 50/50 grises/bleu es.	002EW 03246 5 n°10 - 2	002EW 03246 5 n°10 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Dalles plastiques 50/50 grises/bleu es.	002EW 03246 5 n°10 - 2	002EW 03246 5 n°10 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 7 (Local 1042) - Vol 8 (Local 1041) - Vol 9 (Local 1044) - Vol 11 (Local 1004)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S26 - S27 - S28 - S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Dalles plastiques 50/50 grises/bleu es.	002EW 03246 5 n°10 - 2	002EW 03246 5 n°10 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélèvement	Dalles plastiques 50/50 grises/bleu es.	002EW 03246 5 n°10 - 2	002EW 03246 5 n°10 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Dalles plastiques 50/50 grises/bleu es.	002EW 03246 5 n°10 - 2	002EW 03246 5 n°10 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 8 (Local 1041)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Dalles plastiques 50/50 grises/bleu es.	002EW 03246 5 n°10 - 2	002EW 03246 5 n°10 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Dalles plastiques 50/50 grises/bleu es.	002EW 03246 5 n°10 - 2	002EW 03246 5 n°10 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Dalles plastiques 50/50 grises/bleu es.	002EW 03246 5 n°10 - 2	002EW 03246 5 n°10 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 7 (Local 1042) - Vol 8 (Local 1041) - Vol 9 (Local 1044) - Vol 11 (Local 1004)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S26 - S27 - S28 - S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Dalles plastiques 50/50 grises/bleu es.	002EW 03246 5 n°10 - 2	002EW 03246 5 n°10 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 10 (Local 1043)	Revêtement de sol	Ragréage	P11	Réalisation d'un prélèvement	Ragréage rose sous dalles plastiques.	002EW032465 n°11 - 2	002EW032465 n°11	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 7 (Local 1042)	Revêtement de sol	Ragréage	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Ragréage rose sous dalles plastiques.	002EW032465 n°11 - 2	002EW032465 n°11	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 8 (Local 1041)	Revêtement de sol	Ragréage	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Ragréage rose sous dalles plastiques.	002EW032465 n°11 - 2	002EW032465 n°11	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 9 (Local 1044)	Revêtement de sol	Ragréage	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Ragréage rose sous dalles plastiques.	002EW032465 n°11 - 2	002EW032465 n°11	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 11 (Local 1004)	Revêtement de sol	Ragréage	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Ragréage rose sous dalles plastiques.	002EW032465 n°11 - 2	002EW032465 n°11	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 7 (Local 1042) - Vol 8 (Local 1041) - Vol 9 (Local 1044) - Vol 11 (Local 1004)	Revêtement de sol	Ragréage	S29 -	Sondage et	Ragréage rose sous dalles plastiques.	002EW	002EW	Colle /	Négatif	Négatif sur analyse
				S30 -	extension de		03246	03246	Ragréage /		
				S31 -	la ZPSO du		5 n°11	5 n°11	Mortier -		
				S89	prélèvement P11		- 2		Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris		
R+1-Bâti ment EFS	Vol 16 (Local 1015)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P12	Réalisation d'un prélèvement	Colle grise sous carrelage mosaïque marron.	002EW 03246 5 n°12 - 2	002EW 03246 5 n°12	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 15 (Local 1014)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Colle grise sous carrelage mosaïque marron.	002EW 03246 5 n°12 - 2	002EW 03246 5 n°12	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 16 (Local 1015)	Revêtement de sol	Plancher	P13	Réalisation d'un prélèvement	Joint de dilatation noir sur carrelage mosaïque.	002EW 03246 5 n°13 - 2	002EW 03246 5 n°13	Joint - Dur - Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 13 (Local 1002)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P18	Réalisation d'un prélèvement	Dalles plastiques souples grises 30/30 avec sous-couc he noire.	002EW 03246 5 n°18 - 2	002EW 03246 5 n°18	Revêtement - Souple - Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 13 (Local 1002)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P19	Réalisation d'un prélèvement	Colle jaune sous dalles plastiques grises.	002EW032465 n°19 - 2	002EW032465 n°19	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P21	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique bleu.	002EW032465 n°21 - 2	002EW032465 n°21	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 12 (Local 1003)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P22	Réalisation d'un prélèvement	Colle jaune sous lés plastique bleu.	002EW032465 n°22 - 2	002EW032465 n°22	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 4 (1001-Circulation)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P23	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique marbré jaune.	002EW032465 n°23 - 2 - 002EW032465 n°23 - 4	002EW032465 n°23 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 17 (Local 1013)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Lés plastique marbré jaune.	002EW032465 n°23 - 2 - 002EW032465 n°23 - 4	002EW032465 n°23 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 19 (Local 1009)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Lés plastique marbré jaune.	002EW 03246 5 n°23 - 2 - 002EW 03246 5 n°23 - 4	002EW 03246 5 n°23 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 17 (Local 1013) - Vol 19 (Local 1009)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S138 - S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Lés plastique marbré jaune.	002EW 03246 5 n°23 - 2 - 002EW 03246 5 n°23 - 4	002EW 03246 5 n°23 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 4 (1001-Circulat ion)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P23	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique marbré jaune.	002EW 03246 5 n°23 - 2 - 002EW 03246 5 n°23 - 4	002EW 03246 5 n°23 Phase 2	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 17 (Local 1013)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Lés plastique marbré jaune.	002EW 03246 5 n°23 - 2 - 002EW 03246 5 n°23 - 4	002EW 03246 5 n°23 Phase 2	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 19 (Local 1009)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Lés plastique marbré jaune.	002EW 03246 5 n°23 - 2 - 002EW 03246 5 n°23 - 4	002EW 03246 5 n°23 Phase 2	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 17 (Local 1013) - Vol 19 (Local 1009)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S138 - S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Lés plastique marbré jaune.	002EW 03246 5 n°23 - 2 - 002EW 03246 5 n°23 - 4	002EW 03246 5 n°23 Phase 2	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 4 (1001-Circulat ion)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P24	Réalisation d'un prélèvement	chappe ciment sous lés plastique marbré jaune	002EW 03246 5 n°24 - 2 - 002EW 03246 5 n°24 - 4	002EW 03246 5 n°24	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 17 (Local 1013)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	chappe ciment sous lés plastique marbré jaune	002EW 03246 5 n°24 - 2 - 002EW 03246 5 n°24 - 4	002EW 03246 5 n°24	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 19 (Local 1009)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	chappe ciment sous lés plastique marbré jaune	002EW 03246 5 n°24 - 2 - 002EW 03246 5 n°24 - 4	002EW 03246 5 n°24	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 17 (Local 1013) - Vol 19 (Local 1009)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S139 - S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	chappe ciment sous lés plastique marbré jaune	002EW 03246 5 n°24 - 2 - 002EW 03246 5 n°24 - 4	002EW 03246 5 n°24	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 6 (Local 1010)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P26	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique souple gris/vert		002EW 03246 5 n°26 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 6 (Local 1010)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P26	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique souple gris/vert		002EW 03246 5 n°26 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 6 (Local 1010)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P27	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique jaune sous revêtement existant gris/vert.		002EW 03246 5 n°27	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Jaune Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 6 (Local 1010)	Revêtement de sol	Ragréage	P28	Réalisation d'un prélèvement	Ragréage gris sous 2ème revêtement jaune.		002EW032465 n°28	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P29	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique bleu.	002EW032465 n°29 - 2 - 002EW032465 n°29 - 4	002EW032465 n°29	Revêtement - Souple - Blanc Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P30	Réalisation d'un prélèvement	Colle jaune sous revêtement lés plastique bleu.	002EW032465 n°30 - 2 - 002EW032465 n°30 - 4	002EW032465 n°30	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P32	Réalisation d'un prélèvement	Colle grise sous carrelages beige/marron 10/10	002EW032465 n°32 - 2 - 002EW032465 n°32 - 4	002EW032465 n°32	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Colle grise sous carrelages beige/marron 10/10	002EW032465 n°32 - 2 - 002EW032465 n°32 - 4	002EW032465 n°32	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 2 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Colle grise sous carrelages beige/marron 10/10	002EW032465 n°32 - 2 - 002EW032465 n°32 - 4	002EW032465 n°32	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 5 (Local 1008)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Colle grise sous carrelages beige/marron 10/10	002EW032465 n°32 - 2 - 002EW032465 n°32 - 4	002EW032465 n°32	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 5 (Local 1008)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S171 - S172 - S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Colle grise sous carrelages beige/marron 10/10	002EW032465 n°32 - 2 - 002EW032465 n°32 - 4	002EW032465 n°32	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P40	Réalisation d'un prélèvement	Colle grise sous carrelages mosaïques beige/rouge 1cm/1cm	002EW032465 n°40 - 2 - 002EW032465 n°40 - 4	002EW032465 n°40	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle grise sous carrelages mosaïques beige/rouge 1cm/1cm	002EW032465 n°40 - 2 - 002EW032465 n°40 - 4	002EW032465 n°40	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 22 (Local 1028)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle grise sous carrelages mosaïques beige/rouge 1cm/1cm	002EW032465 n°40 - 2 - 002EW032465 n°40 - 4	002EW032465 n°40	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 23 (Local 1027)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle grise sous carrelages mosaïques beige/rouge 1cm/1cm	002EW032465 n°40 - 2 - 002EW032465 n°40 - 4	002EW032465 n°40	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 24 (Local 1026)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle grise sous carrelages mosaïques beige/rouge 1cm/1cm	002EW032465 n°40 - 2 - 002EW032465 n°40 - 4	002EW032465 n°40	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation) - Vol 22 (Local 1028) - Vol 23 (Local 1027) - Vol 24 (Local 1026)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S195 - S229 - S230 - S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle grise sous carrelages mosaïques beige/rouge 1cm/1cm	002EW032465 n°40 - 2 - 002EW032465 n°40 - 4	002EW032465 n°40	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P48	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique gris, pièces sèches.	002EW032465 n°48 - 2 - 002EW032465 n°48 - 4	002EW032465 n°48 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Violet	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P48	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique gris, pièces sèches.	002EW032465 n°48 - 2 - 002EW032465 n°48 - 4	002EW032465 n°48 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Revêtement de sol	Ragréage	P49	Réalisation d'un prélèvement	Ragréage rose sous lés plastique gris.	002EW032465 n°49 - 2 - 002EW032465 n°49 - 4	002EW032465 n°49	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 27 (Local 1032)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P51	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique bleu/vert.	002EW032465 n°51 - 2 - 002EW032465 n°51 - 4	002EW032465 n°51 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Lés plastique bleu/vert.	002EW032465 n°51 - 2 - 002EW032465 n°51 - 4	002EW032465 n°51 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 27 (Local 1032)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P51	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique bleu/vert.	002EW032465 n°51 - 2 - 002EW032465 n°51 - 4	002EW032465 n°51 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Lés plastique bleu/vert.	002EW 03246 5 n°51 - 2 - 002EW 03246 5 n°51 - 4	002EW 03246 5 n°51 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 27 (Local 1032)	Revêtement de sol	Ragréage	P52	Réalisation d'un prélèvement	Ragréage gris sous lés plastique bleu/vert.	002EW 03246 5 n°52 - 2 - 002EW 03246 5 n°52 - 4	002EW 03246 5 n°52	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Revêtement de sol	Ragréage	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Ragréage gris sous lés plastique bleu/vert.	002EW 03246 5 n°52 - 2 - 002EW 03246 5 n°52 - 4	002EW 03246 5 n°52	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 25 (Local 1034)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P54	Réalisation d'un prélèvement	Colle grise sous carrelage beiges 10/10	002EW 03246 5 n°54 - 2 - 002EW 03246 5 n°54 - 4	002EW 03246 5 n°54	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P58	Réalisation d'un prélèvement	Dalle moquette 50/50 grises.	002EW032465 n°58 - 2	002EW032465 n°58	Moquette / Sous-couche / Matériau - Fibreux Souple / Bitumineux / Effritable - Gris / Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 29 (Local 1051)	Revêtement de sol	Ragréage	P59	Réalisation d'un prélèvement	Rose	002EW032465 n°59 - 2	002EW032465 n°59	Ragréage / Ciment - Effritable - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 30 (Local 1074)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P61	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002EW032465 n°61 - 2	002EW032465 n°61 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 38 (1060-Circulation)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW032465 n°61 - 2	002EW032465 n°61 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 34 (Local 1073)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW032465 n°61 - 2	002EW032465 n°61 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 36 (Local 1071)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW032465 n°61 - 2	002EW032465 n°61 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 37 (Local 1070)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	002EW 03246 5 n°61 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 39 (Local 1069)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	002EW 03246 5 n°61 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 31 (Local 1061)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	002EW 03246 5 n°61 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 32 (Local 1062)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	002EW 03246 5 n°61 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 33 (Local 1063)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	002EW 03246 5 n°61 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 38 (1060-Circulat ion) - Vol 34 (Local 1073) - Vol 36 (Local 1071) - Vol 37 (Local 1070) - Vol 39 (Local 1069) - Vol 31 (Local 1061) - Vol 32 (Local 1062) - Vol 33 (Local 1063)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S257 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	002EW 03246 5 n°61 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
				S258 -							
				S259 -							
				S260 -							
				S261 -							
				S262 -							
				S263 -							
R+1-Bâti ment EFS	Vol 30 (Local 1074)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P61	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	002EW 03246 5 n°61 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 38 (1060-Circulat ion)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	002EW 03246 5 n°61 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 34 (Local 1073)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	002EW 03246 5 n°61 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 36 (Local 1071)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	002EW 03246 5 n°61 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 37 (Local 1070)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	002EW 03246 5 n°61 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 39 (Local 1069)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	002EW 03246 5 n°61 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 31 (Local 1061)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	002EW 03246 5 n°61 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 32 (Local 1062)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	002EW 03246 5 n°61 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 33 (Local 1063)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	002EW 03246 5 n°61 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 38 (1060-Circulat ion) - Vol 34 (Local 1073) - Vol 36 (Local 1071) - Vol 37 (Local 1070) - Vol 39 (Local 1069) - Vol 31 (Local 1061) - Vol 32 (Local 1062) - Vol 33 (Local 1063)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S257 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Gris	002EW 03246 5 n°61 - 2	002EW 03246 5 n°61 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
				S258 -							
				S259 -							
				S260 -							
				S261 -							
				S262 -							
				S263 -							
R+1-Bâti ment EFS	Vol 30 (Local 1074)	Revêtement de sol	Ragréage	P62	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002EW 03246 5 n°62 - 2	002EW 03246 5 n°62	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 34 (Local 1073)	Revêtement de sol	Ragréage	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Gris	002EW 03246 5 n°62 - 2	002EW 03246 5 n°62	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 36 (Local 1071)	Revêtement de sol	Ragréage	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Gris	002EW 03246 5 n°62 - 2	002EW 03246 5 n°62	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 37 (Local 1070)	Revêtement de sol	Ragréage	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Gris	002EW 03246 5 n°62 - 2	002EW 03246 5 n°62	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 39 (Local 1069)	Revêtement de sol	Ragréage	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Gris	002EW 03246 5 n°62 - 2	002EW 03246 5 n°62	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 38 (1060-Circulation)	Revêtement de sol	Ragréage	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Gris	002EW 03246 5 n°62 - 2	002EW 03246 5 n°62	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 31 (Local 1061)	Revêtement de sol	Ragréage	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Gris	002EW 03246 5 n°62 - 2	002EW 03246 5 n°62	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 32 (Local 1062)	Revêtement de sol	Ragréage	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Gris	002EW 03246 5 n°62 - 2	002EW 03246 5 n°62	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 33 (Local 1063)	Revêtement de sol	Ragréage	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Gris	002EW 03246 5 n°62 - 2	002EW 03246 5 n°62	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 34 (Local 1073) - Vol 36 (Local 1071) - Vol 37 (Local 1070) - Vol 39 (Local 1069) - Vol 38 (1060-Circulat ion) - Vol 31 (Local 1061) - Vol 32 (Local 1062) - Vol 33 (Local 1063)	Revêtement de sol	Ragréage	S265 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Gris	002EW	002EW	Colle /	Négatif	Négatif sur analyse
				S266 -			03246	03246	Ragréage -		
				S267 -			5 n°62	5 n°62	Souple /		
				S268 -			- 2		Effritable -		
				S269 -					Jaune / Gris		
				S270 -							
				S271 -							
				S272							
R+1-Bâti ment EFS	Vol 35 (Local 1072)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P63	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002EW	002EW	Revêtement	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	- Souple -		
							5 n°63	5 n°63	Gris		
							- 2	Phase 1			
R+1-Bâti ment EFS	Vol 35 (Local 1072)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P63	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002EW	002EW	Colle /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Ragréage -		
							5 n°63	5 n°63	Souple /		
							- 2	Phase 2	Effritable -		
									Jaune / Gris		
R+1-Bâti ment EFS	Vol 35 (Local 1072)	Revêtement de sol	Ragréage	P64	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002EW	002EW	Colle /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Ragréage -		
							5 n°64	5 n°64	Souple /		
							- 2		Effritable -		
									Jaune / Gris		
R+1-Bâti ment EFS	Vol 40 (Local 1068)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P65	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002EW	002EW	Revêtement	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	- Souple -		
							5 n°65	5 n°65	Gris		
							- 2	Phase 1			

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 40 (Local 1068)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Gris	002EW 03246 5 n°65 - 2	002EW 03246 5 n°65 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 40 (Local 1068)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P65	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002EW 03246 5 n°65 - 2	002EW 03246 5 n°65 Phase 2	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 40 (Local 1068)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Gris	002EW 03246 5 n°65 - 2	002EW 03246 5 n°65 Phase 2	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 41 (Local 1067)	Revêtement de sol	Ragréage	P66	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002EW 03246 5 n°66 - 2	002EW 03246 5 n°66	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 40 (Local 1068)	Revêtement de sol	Ragréage	S317	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Gris	002EW 03246 5 n°66 - 2	002EW 03246 5 n°66	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 43 (Local R090)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P71	Réalisation d'un prélèvement	Colle grise sous carrelages beige 30/30	002EW03246 5 n°71 - 2 - 002EW03246 5 n°71 - 4	002EW03246 5 n°71 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Colle grise sous carrelages beige 30/30	002EW03246 5 n°71 - 2 - 002EW03246 5 n°71 - 4	002EW03246 5 n°71 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Colle grise sous carrelages beige 30/30	002EW03246 5 n°71 - 2 - 002EW03246 5 n°71 - 4	002EW03246 5 n°71 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091) - Vol 45 (Local R092)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S319 - S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Colle grise sous carrelages beige 30/30	002EW03246 5 n°71 - 2 - 002EW03246 5 n°71 - 4	002EW03246 5 n°71 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 43 (Local R090)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P71	Réalisation d'un prélèvement	Colle grise sous carrelages beige 30/30	002EW03246 5 n°71 - 2 - 002EW03246 5 n°71 - 4	002EW03246 5 n°71 Phase 2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Colle grise sous carrelages beige 30/30	002EW03246 5 n°71 - 2 - 002EW03246 5 n°71 - 4	002EW03246 5 n°71 Phase 2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 45 (Local R092)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Colle grise sous carrelages beige 30/30	002EW03246 5 n°71 - 2 - 002EW03246 5 n°71 - 4	002EW03246 5 n°71 Phase 2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 44 (Local R091) - Vol 45 (Local R092)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S319 - S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Colle grise sous carrelages beige 30/30	002EW03246 5 n°71 - 2 - 002EW03246 5 n°71 - 4	002EW03246 5 n°71 Phase 2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P80	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique bleu		002EW032465 n°80 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P80	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique bleu		002EW032465 n°80 Phase 2	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P81	Réalisation d'un prélèvement	Colle jaune sous revêtement lés plastique bleu		002EW032465 n°81	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P85	Réalisation d'un prélèvement	Colle grise et colle blanche sous carrelage beige 30/30	002EW032465 n°85 - 2 - 002EW032465 n°85 - 4	002EW032465 n°85	Matériau / Colle / Ciment - Effritable / Dur / Dur - Rose / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 49 (Local R096)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S384	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	Colle grise et colle blanche sous carrelage beige 30/30	002EW032465 n°85 - 2 - 002EW032465 n°85 - 4	002EW032465 n°85	Matériau / Colle / Ciment - Effritable / Dur / Dur - Rose / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 46 (Local R093)	Revêtement de sol	Ragréage	P86	Réalisation d'un prélèvement	Ragréage rose sous colle de carrelage existant.	002EW032465 n°86 - 2 - 002EW032465 n°86 - 4	002EW032465 n°86	Ragréage / Matériau - Effritable / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 49 (Local R096)	Revêtement de sol	Ragréage	S385	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	Ragréage rose sous colle de carrelage existant.	002EW032465 n°86 - 2 - 002EW032465 n°86 - 4	002EW032465 n°86	Ragréage / Matériau - Effritable / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 47 (Local R094)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P87	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique bleu	002EW032465 n°87 - 2 - 002EW032465 n°87 - 4	002EW032465 n°87 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 48 (Local R095)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Lés plastique bleu	002EW032465 n°87 - 2 - 002EW032465 n°87 - 4	002EW032465 n°87 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 47 (Local R094)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P87	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique bleu	002EW 03246 5 n°87 - 2 - 002EW 03246 5 n°87 - 4	002EW 03246 5 n°87 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 48 (Local R095)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Lés plastique bleu	002EW 03246 5 n°87 - 2 - 002EW 03246 5 n°87 - 4	002EW 03246 5 n°87 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 47 (Local R094)	Revêtement de sol	Ragréage	P88	Réalisation d'un prélèvement	Ragréage gris sous lés plastique bleu.	002EW 03246 5 n°88 - 2 - 002EW 03246 5 n°88 - 4	002EW 03246 5 n°88	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 48 (Local R095)	Revêtement de sol	Ragréage	S387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88	Ragréage gris sous lés plastique bleu.	002EW 03246 5 n°88 - 2 - 002EW 03246 5 n°88 - 4	002EW 03246 5 n°88	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 50 (Cage escalier)	Revêtement de sol	Ragréage	P90	Réalisation d'un prélèvement	Ragréage gris peint sur palier RDC et R+1 de la cage d'escalier.	002EW032465 n°90 - 2 - 002EW032465 n°90 - 4	002EW032465 n°90	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 50 (Cage escalier)	Revêtement de sol	Nez de marche	P92	Réalisation d'un prélèvement	Enduit ciment sur nez de marches d'escalier	002EW032465 n°92 - 2 - 002EW032465 n°92 - 4	002EW032465 n°92	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 51 (R039-Attente)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P96	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastique gris	002EW032465 n°96 - 2 - 002EW032465 n°96 - 4	002EW032465 n°96	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 51 (R039-Attente)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P97	Réalisation d'un prélèvement	Colle jaune sous lés plastique gris.	002EW032465 n°97 - 2 - 002EW032465 n°97 - 4	002EW032465 n°97	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Revêtement de sol	Ragréage	P111	Réalisation d'un prélèvement		002EW 03246 5-1 n °111 - 1 - 002EW 03246 5-1 n °111 - 2	002EW 03246 5-1 n °111	Matériau - Effritable - Gris Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 14 (Local 1012)	Revêtement de sol	Ragréage	P114	Réalisation d'un prélèvement	Ragréage gris sous lino.	002EW 03246 5-1 n °114 - 2 - 002EW 03246 5-1 n °114 - 4	002EW 03246 5-1 n °114	Revêtement / Colle / Ragréage / Matériau - Souple Fibreux / Souple / Effritable / Effritable - Beige / Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 21 (Local 1039)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P117	Réalisation d'un prélèvement	Colle blanche sous carrelage 1x1 rose.	002EW 03246 5-2 n °117 - 1	002EW 03246 5-2 n °117	Colle / Matériau - Dur / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 21 (Local 1039)	Revêtement de sol	Ragréage	P118	Réalisation d'un prélèvement	Ragréage gris.	002EW 03246 5-2 n °118 - 1	002EW 03246 5-2 n °118	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 16 (Local 1015)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélèvement	Colle blanche sous faïences 10/10 Blanches.	002EW 03246 5 n°14 - 2	002EW 03246 5 n°14 Phase 1	Colle / Peinture / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 15 (Local 1014)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Colle blanche sous faïences 10/10 Blanches.	002EW 03246 5 n°14 - 2	002EW 03246 5 n°14 Phase 1	Colle / Peinture / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 16 (Local 1015)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélèvement	Colle blanche sous faïences 10/10 Blanches.	002EW 03246 5 n°14 - 2	002EW 03246 5 n°14 Phase 2	Peinture / Joint - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 15 (Local 1014)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Colle blanche sous faïences 10/10 Blanches.	002EW 03246 5 n°14 - 2	002EW 03246 5 n°14 Phase 2	Peinture / Joint - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P31	Réalisation d'un prélèvement	Colle blanche sous faïences blanche 10/10	002EW 03246 5 n°31 - 2 - 002EW 03246 5 n°31 - 4	002EW 03246 5 n°31	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Colle blanche sous faïences blanche 10/10	002EW 03246 5 n°31 - 2 - 002EW 03246 5 n°31 - 4	002EW 03246 5 n°31	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Colle blanche sous faïences blanche 10/10	002EW 03246 5 n°31 - 2 - 002EW 03246 5 n°31 - 4	002EW 03246 5 n°31	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 18 (Local 1011)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Colle blanche sous faïences blanche 10/10	002EW 03246 5 n°31 - 2 - 002EW 03246 5 n°31 - 4	002EW 03246 5 n°31	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 5 (Local 1008)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Colle blanche sous faïences blanche 10/10	002EW 03246 5 n°31 - 2 - 002EW 03246 5 n°31 - 4	002EW 03246 5 n°31	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 2 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Colle blanche sous faïences blanche 10/10	002EW032465 n°31 - 2 -	002EW032465 n°31 - 4	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
							002EW032465 n°31 - 2 -	002EW032465 n°31 - 4			
							002EW032465 n°31 - 2 -	002EW032465 n°31 - 4			
							002EW032465 n°31 - 2 -	002EW032465 n°31 - 4			
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Colle blanche sous faïences blanche 10/10	002EW032465 n°31 - 2 -	002EW032465 n°31 - 4	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
							002EW032465 n°31 - 2 -	002EW032465 n°31 - 4			
							002EW032465 n°31 - 2 -	002EW032465 n°31 - 4			
							002EW032465 n°31 - 2 -	002EW032465 n°31 - 4			
R+1-Bâtiment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Colle blanche sous faïences blanche 10/10	002EW032465 n°31 - 2 -	002EW032465 n°31 - 4	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
							002EW032465 n°31 - 2 -	002EW032465 n°31 - 4			
							002EW032465 n°31 - 2 -	002EW032465 n°31 - 4			
							002EW032465 n°31 - 2 -	002EW032465 n°31 - 4			
R+1-Bâtiment EFS	Vol 18 (Local 1011) - Vol 5 (Local 1008) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 1 (Local 1007) - Vol 3 (Local 1006)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S167 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Colle blanche sous faïences blanche 10/10	002EW032465 n°31 - 2 -	002EW032465 n°31 - 4	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
				S168 -			002EW032465 n°31 - 2 -	002EW032465 n°31 - 4			
				S169 -			002EW032465 n°31 - 2 -	002EW032465 n°31 - 4			
				S179 -			002EW032465 n°31 - 2 -	002EW032465 n°31 - 4			
				S180 -			002EW032465 n°31 - 2 -	002EW032465 n°31 - 4			
				S181 -			002EW032465 n°31 - 2 -	002EW032465 n°31 - 4			
				S182			002EW032465 n°31 - 2 -	002EW032465 n°31 - 4			



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 1 (Local 1007)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P33	Réalisation d'un prélèvement	Colle blanche sous plinthes 10/10 beige	002EW	002EW	Colle /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Matériau -		
							5 n°33	5 n°33	Dur /		
							- 2 -		Effritable -		
							10/10		Beige /		
							beige		Beige		
							002EW				
							03246				
							5 n°33				
							- 4 -				
R+1-Bâtiment EFS	Vol 2 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Colle blanche sous plinthes 10/10 beige	002EW	002EW	Colle /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Matériau -		
							5 n°33	5 n°33	Dur /		
							- 2 -		Effritable -		
							10/10		Beige /		
							beige		Beige		
							002EW				
							03246				
							5 n°33				
							- 4 -				



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 3 (Local 1006)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Colle blanche sous plinthes 10/10 beige	002EW	002EW	Colle /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Matériau -		
							5 n°33	5 n°33	Dur /		
							- 2 -		Effritable -		
							10/10		Beige /		
							beige		Beige		
							002EW				
							03246				
							5 n°33				
							- 4 -				
R+1-Bâti ment EFS	Vol 6 (Local 1010)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Colle blanche sous plinthes 10/10 beige	002EW	002EW	Colle /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Matériau -		
							5 n°33	5 n°33	Dur /		
							- 2 -		Effritable -		
							10/10		Beige /		
							beige		Beige		
							002EW				
							03246				
							5 n°33				
							- 4 -				



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 3 (Local 1006) - Vol 6 (Local 1010)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S174 - S175 - S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Colle blanche sous plinthes 10/10 beige	002EW	002EW	Colle /	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	Matériau -		
							5 n°33	5 n°33	Dur /		
							- 2 -		Effritable -		
							002EW		Beige /		
							03246		Beige		
R+1-Bâti ment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P41	Réalisation d'un prélèvement	Colle blanche/be ige sous faïences blanche 10/10	002EW	002EW	Colle / Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	- Dur /		
							5 n°41	5 n°41	Effritable -		
							- 2		Gris / Blanc		
R+1-Bâti ment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Colle blanche/be ige sous faïences blanche 10/10	002EW	002EW	Colle / Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	- Dur /		
							5 n°41	5 n°41	Effritable -		
							- 2		Gris / Blanc		
R+1-Bâti ment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Colle blanche/be ige sous faïences blanche 10/10	002EW	002EW	Colle / Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246	- Dur /		
							5 n°41	5 n°41	Effritable -		
							- 2		Gris / Blanc		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 27 (Local 1032)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Colle blanche/be ige sous faïences blanche 10/10	002EW 03246 5 n°41 - 2	002EW 03246 5 n°41	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 28 (Local 1031)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Colle blanche/be ige sous faïences blanche 10/10	002EW 03246 5 n°41 - 2	002EW 03246 5 n°41	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 23 (Local 1027)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Colle blanche/be ige sous faïences blanche 10/10	002EW 03246 5 n°41 - 2	002EW 03246 5 n°41	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 22 (Local 1028)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Colle blanche/be ige sous faïences blanche 10/10	002EW 03246 5 n°41 - 2	002EW 03246 5 n°41	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâti ment EFS	Vol 24 (Local 1026)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Colle blanche/be ige sous faïences blanche 10/10	002EW 03246 5 n°41 - 2	002EW 03246 5 n°41	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâti ment EFS	Vol 26 (Local 1029) - Vol 27 (Local 1032) - Vol 28 (Local 1031) - Vol 23 (Local 1027) - Vol 22 (Local 1028) - Vol 24 (Local 1026)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S185 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Colle blanche/be ige sous faïences blanche 10/10	002EW	002EW	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
				S186 -			03246	03246			
				S204 -			5 n°41	5 n°41			
				S205 -			- 2				
				S231 -							
R+1-Bâti ment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P42	Réalisation d'un prélèvement	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces humides	002EW	002EW	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246			
							5 n°42	5 n°42			
							- 2 -				
							002EW				
R+1-Bâti ment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces humides	002EW	002EW	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246			
							5 n°42	5 n°42			
							- 2 -				
							002EW				
R+1-Bâti ment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces humides	002EW	002EW	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246			
							5 n°42	5 n°42			
							- 2 -				
							002EW				



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 23 (Local 1027)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces humides	002EW 03246 5 n°42 - 2 - 002EW 03246 5 n°42 - 4	002EW 03246 5 n°42	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 22 (Local 1028)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces humides	002EW 03246 5 n°42 - 2 - 002EW 03246 5 n°42 - 4	002EW 03246 5 n°42	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 24 (Local 1026)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces humides	002EW 03246 5 n°42 - 2 - 002EW 03246 5 n°42 - 4	002EW 03246 5 n°42	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029) - Vol 23 (Local 1027) - Vol 22 (Local 1028) - Vol 24 (Local 1026)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S187 - S188 - S221 - S222 - S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces humides	002EW 03246 5 n°42 - 2 - 002EW 03246 5 n°42 - 4	002EW 03246 5 n°42	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P46	Réalisation d'un prélèvement	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces sèches	002EW032465 n°46 - 2 - 002EW032465 n°46 - 4	002EW032465 n°46	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces sèches	002EW032465 n°46 - 2 - 002EW032465 n°46 - 4	002EW032465 n°46	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces sèches	002EW032465 n°46 - 2 - 002EW032465 n°46 - 4	002EW032465 n°46	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces sèches	002EW032465 n°46 - 2 - 002EW032465 n°46 - 4	002EW032465 n°46	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces sèches	002EW032465 n°46 - 2 - 002EW032465 n°46 - 4	002EW032465 n°46	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 25 (Local 1034)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces sèches	002EW032465 n°46 - 2 - 002EW032465 n°46 - 4	002EW032465 n°46	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation) - Vol 25 (Local 1034)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S196 - S197 - S198 - S199 - S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces sèches	002EW032465 n°46 - 2 - 002EW032465 n°46 - 4	002EW032465 n°46	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 20 (1025-Circulation)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P50	Réalisation d'un prélèvement	Colle blanche/beige sous faïences blanches 10/10, pièces sèches dans partie commune de circulation.	002EW032465 n°50 - 2 - 002EW032465 n°50 - 4	002EW032465 n°50	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 41 (Local 1067)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P67	Réalisation d'un prélèvement	plinthe 30/10 beige	002EW032465 n°67 - 2	002EW032465 n°67	Peinture / Colle / Joint - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 40 (Local 1068)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	plinthe 30/10 beige	002EW032465 n°67 - 2	002EW032465 n°67	Peinture / Colle / Joint - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 41 (Local 1067)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P68	Réalisation d'un prélèvement	faïence 15/15 blanc	002EW032465 n°68 - 2	002EW032465 n°68	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâti ment EFS	Vol 43 (Local R090)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P72	Réalisation d'un prélèvement	Colle grise sous plinthes 30/10 Beiges.	002EW 03246 5 n°72 - 2 - 002EW 03246 5 n°72 - 4	002EW 03246 5 n°72	Matériau / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâti ment EFS	Vol 44 (Local R091)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Colle grise sous plinthes 30/10 Beiges.	002EW 03246 5 n°72 - 2 - 002EW 03246 5 n°72 - 4	002EW 03246 5 n°72	Matériau / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâti ment EFS	Vol 45 (Local R092)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Colle grise sous plinthes 30/10 Beiges.	002EW 03246 5 n°72 - 2 - 002EW 03246 5 n°72 - 4	002EW 03246 5 n°72	Matériau / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâti ment EFS	Vol 46 (Local R093)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Colle grise sous plinthes 30/10 Beiges.	002EW 03246 5 n°72 - 2 - 002EW 03246 5 n°72 - 4	002EW 03246 5 n°72	Matériau / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâti ment EFS	Vol 47 (Local R094)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Colle grise sous plinthes 30/10 Beiges.	002EW 03246 5 n°72 - 2 - 002EW 03246 5 n°72 - 4	002EW 03246 5 n°72	Matériau / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâti ment EFS	Vol 49 (Local R096)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S359	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Colle grise sous plinthes 30/10 Beiges.	002EW 03246 5 n°72 - 2 - 002EW 03246 5 n°72 - 4	002EW 03246 5 n°72	Matériau / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâti ment EFS	Vol 48 (Local R095)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Colle grise sous plinthes 30/10 Beiges.	002EW 03246 5 n°72 - 2 - 002EW 03246 5 n°72 - 4	002EW 03246 5 n°72	Matériau / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâti ment EFS	Vol 48 (Local R095)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Colle grise sous plinthes 30/10 Beiges.	002EW 03246 5 n°72 - 2 - 002EW 03246 5 n°72 - 4	002EW 03246 5 n°72	Matériau / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâti ment EFS	Vol 44 (Local R091) - Vol 45 (Local R092) - Vol 46 (Local R093) - Vol 47 (Local R094) - Vol 49 (Local R096) - Vol 48 (Local R095)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S321 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Colle grise sous plinthes 30/10 Beiges.	002EW	002EW	Matériau / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
				S322 -			03246	03246			
				S357 -			5 n°72	5 n°72			
				S358 -			- 2 -				
				S359 -			002EW				
				S360 -			03246				
RDC-Bâti ment EFS	Vol 43 (Local R090)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P78	Réalisation d'un prélèvement	Colle blanche/be ige sous faïences 15/15 Blanches	002EW	002EW	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246			
							5 n°78	5 n°78			
							- 2 -	Phase			
							002EW	1			
							03246				
RDC-Bâti ment EFS	Vol 43 (Local R090)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P78	Réalisation d'un prélèvement	Colle blanche/be ige sous faïences 15/15 Blanches	002EW	002EW	Colle / Plâtre / Papier - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
							03246	03246			
							5 n°78	5 n°78			
							- 2 -	Phase			
							002EW	2			
							03246				
RDC-Bâti ment EFS	Vol 42 (Local R077)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P79	Réalisation d'un prélèvement	Colle blanche sous faïences 10/10 Blanches.		002EW	Colle / Peinture / Fibres - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
								03246			
								5 n°79			



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P83	Réalisation d'un prélèvement	Colle jaune sous plinthes PVC grises.	002EW032465 n°83 - 2 - 002EW032465 n°83 - 4	002EW032465 n°83 Phase 1	Matériau - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 42 (Local R077)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P83	Réalisation d'un prélèvement	Colle jaune sous plinthes PVC grises.	002EW032465 n°83 - 2 - 002EW032465 n°83 - 4	002EW032465 n°83 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1-Bâtiment EFS	Vol 21 (Local 1039)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P127	Réalisation d'un prélèvement	Carreaux 10X10 blancs	002EW032465-3 n°127 - 2 - 002EW032465-3 n°127 - 4	P127	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 26 (Local 1029)	Conduit air	Conduit	P39	Réalisation d'un prélèvement	Conduit rectangulaire gris et fibreux.	002EW032465 n°39 - 2 - 002EW032465 n°39 - 4	002EW032465 n°39	Matériau / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P101	Réalisation d'un prélèvement	Plâtre + tissu fibreux.	002EW032465-1 n°101 - 1 - 002EW032465-1 n°101 - 2	002EW032465-1 n°101	Enduit / Toile / Enduit / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Plâtre + tissu fibreux.	002EW032465-1 n°101 - 1 - 002EW032465-1 n°101 - 2	002EW032465-1 n°101	Enduit / Toile / Enduit / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Conduit eau	Calorifugeage	P102	Réalisation d'un prélèvement	Laine.	002EW 03246 5-1 n °102 - 1 - 002EW 03246 5-1 n °102 - 2	002EW 03246 5-1 n °102	Laine / Matériau - Fibreux Souple / Effritable - Jaune Beige / Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Conduit eau	Calorifugeage	P102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102	Laine.	002EW 03246 5-1 n °102 - 1 - 002EW 03246 5-1 n °102 - 2	002EW 03246 5-1 n °102	Laine / Matériau - Fibreux Souple / Effritable - Jaune Beige / Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P103	Réalisation d'un prélèvement	Plâtre + tissu fibreux.	002EW 03246 5-1 n °103 - 1 - 002EW 03246 5-1 n °103 - 2	002EW 03246 5-1 n °103	Enduit / Toile / Enduit / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Plâtre + tissu fibreux.	002EW 03246 5-1 n °103 - 1 - 002EW 03246 5-1 n °103 - 2	002EW 03246 5-1 n °103	Enduit / Toile / Enduit / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Conduit eau	Calorifugeage	P104	Réalisation d'un prélèvement	Laine.	002EW 03246 5-1 n °104 - 1 - 002EW 03246 5-1 n °104 - 2	002EW 03246 5-1 n °104	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Conduit eau	Calorifugeage	P104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Laine.	002EW 03246 5-1 n °104 - 1 - 002EW 03246 5-1 n °104 - 2	002EW 03246 5-1 n °104	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Conduit eau	Joint de bride	I2			I2 - 1 - I2 - 2				Chauffe rie en fonction nement .
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 54 (S049 Local Libre)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P112	Réalisation d'un prélèvement	Plâtre	002EW 03246 5-1 n °112 - 2 - 002EW 03246 5-1 n °112 - 4	002EW 03246 5-1 n °112	Enduit / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 54 (S049 Local Libre)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Plâtre	002EW 03246 5-1 n °112 - 2 - 002EW 03246 5-1 n °112 - 4	002EW 03246 5-1 n °112	Enduit / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 54 (S049 Local Libre)	Conduit eau	Calorifugeage	P113	Réalisation d'un prélèvement	Laine.	002EW 03246 5-1 n °113 - 2 - 002EW 03246 5-1 n °113 - 4	002EW 03246 5-1 n °113	Laine / Matériau - Fibreux Souple / Effritable - Jaune / Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 54 (S049 Local Libre)	Conduit eau	Calorifugeage	P113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113	Laine.	002EW 03246 5-1 n °113 - 2 - 002EW 03246 5-1 n °113 - 4	002EW 03246 5-1 n °113	Laine / Matériau - Fibreux Souple / Effritable - Jaune / Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Conduit eau	Joint de bride	P115	Réalisation d'un prélèvement		002EW 03246 5-2 n °115 - 1	002EW 03246 5-2 n °115	Matériau - Dur - Marron	Positif	Présen ce sur analyse
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Conduit eau	Joint de bride	S392 (P115)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 03246 5-2 n °115 - 1	002EW 03246 5-2 n °115	Matériau - Dur - Marron	Positif	Présen ce sur analyse
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Conduit eau	Joint de bride	P116	Réalisation d'un prélèvement		002EW 03246 5-2 n °116 - 1	002EW 03246 5-2 n °116	Matériau - Dur - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture-B âtiment EFS	Vol 55 (Toiture)	Conduit fluide non identifié	Conduit	P119	Réalisation d'un prélèvement	Conduit noir. PVC ?	002EW 03246 5-2 n °119 - 1	002EW 03246 5-2 n °119	Matériau - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Conduit eau	Joint de bride	P120	Réalisation d'un prélèvement	Joint du haut, vanne de gauche	002EW 03246 5-3 n °120 - 2 - 002EW 03246 5-3 n °120 - 4	P120	Matériau - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Conduit eau	Joint de bride	P121	Réalisation d'un prélèvement	Joint du bas, vanne de gauche	002EW 03246 5-3 n °121 - 2 - 002EW 03246 5-3 n °121 - 4	P121	Matériau - Effritable Fibreux - Marron Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Conduit eau	Joint de bride	P122	Réalisation d'un prélèvement	Joint du haut, vanne du centre	002EW 03246 5-3 n °122 - 2 - 002EW 03246 5-3 n °122 - 4	P122	Matériau - Effritable Fibreux - Marron Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Conduit eau	Joint de bride	P123	Réalisation d'un prélèvement	Joint du bas, vanne du centre	002EW 03246 5-3 n °123 - 2 - 002EW 03246 5-3 n °123 - 4	P123	Matériau - Effritable - Marron Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Conduit eau	Joint de bride	P124	Réalisation d'un prélèvement	Joint du haut, vanne de droite	002EW 03246 5-3 n °124 - 2 - 002EW 03246 5-3 n °124 - 4	P124	Matériau - Souple Fibreux - Marron	Positif	Présen ce sur analyse
Sous-sol - Bâtiment EFS	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Conduit eau	Joint de bride	P125	Réalisation d'un prélèvement	Joint du bas, vanne de droite	002EW 03246 5-3 n °125 - 2 - 002EW 03246 5-3 n °125 - 4	P125	Matériau - Souple Fibreux - Marron	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1-Bâtiment EFS	Vol 21 (Local 1039)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P126	Réalisation d'un prélèvement	Conduit d'aération en fibres-ciment	002EW 03246 5-3 n °126 - 2 - 002EW 03246 5-3 n °126 - 4	P126	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 50 (Cage escalier)	Escalier	Marches et contremarches	P91	Réalisation d'un prélèvement	Enduit ciment en sous-face d'escalier, marches et contremarches	002EW 03246 5 n°91 - 2 - 002EW 03246 5 n°91 - 4	002EW 03246 5 n°91	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC-Bâtiment EFS	Vol 50 (Cage escalier)	Escalier	Main courante d'escalier	P93	Réalisation d'un prélèvement	Matériaux dure noir sur main courante.	002EW 03246 5 n°93 - 2 - 002EW 03246 5 n°93 - 4	002EW 03246 5 n°93	Matériau - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC-Bâtiment EFS	Vol 50 (Cage escalier)	Escalier	Rembarde et main courante d'escalier	P94	Réalisation d'un prélèvement	Peinture noir sur rembarde et main courante escalier.	002EW032465 n°94 - 2 - 002EW032465 n°94 - 4	002EW032465 n°94	Peinture - Effritable - Rouge Noir	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés à titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
R+1-Bâtiment EFS							
002EW0324 65 n°39	Conduit air	Matériau / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc Gris / Gris	Vol 26 (Local 1029)	,27 m	,15 m		1 unité(s)
P126	Conduit air	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Vol 21 (Local 1039)	,36 m			
Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Sous-sol - Bâtiment EFS							
002EW0324 65-2 n°115	Conduit eau	Matériau - Dur - Marron	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage) - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	,12 m			2 unité(s)
P124	Conduit eau	Matériau - Souple Fibreux - Marron	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	,09 m			1 unité(s)
P125	Conduit eau	Matériau - Souple Fibreux - Marron	Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	,11 m			1 unité(s)

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC-Bâtiment EFS	RDC-Bâtiment EFS - Plan de repérage - Actions menées
	RDC-Bâtiment EFS	RDC-Bâtiment EFS - Zone 1- RDC 1 - Actions menées
	RDC-Bâtiment EFS	RDC-Bâtiment EFS - Zone 2- RDC 2 - Actions menées
	RDC-Bâtiment EFS	RDC-Bâtiment EFS - Zone 3- RDC 3 - Actions menées
	R+1-Bâtiment EFS	R+1-Bâtiment EFS - Plan de repérage - Actions menées
	R+1-Bâtiment EFS	R+1-Bâtiment EFS - Zone 1- R+1 1 - Actions menées
	R+1-Bâtiment EFS	R+1-Bâtiment EFS - Zone 2- R+1 2 - Actions menées
	R+1-Bâtiment EFS	R+1-Bâtiment EFS - Zone 3- R+1 3 - Actions menées
	R+1-Bâtiment EFS	R+1-Bâtiment EFS - Zone 3- R+1 3 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1-Bâtiment EFS	R+1-Bâtiment EFS - Zone 3- R+1 3 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+1-Bâtiment EFS	R+1-Bâtiment EFS - Zone 4- R+1 4 - Actions menées
	R+1-Bâtiment EFS	R+1-Bâtiment EFS - Zone 5- R+1 5 - Actions menées
	R+1-Bâtiment EFS	R+1-Bâtiment EFS - Verrière extérieure 6 - Actions menées
	Sous-sol - Bâtiment EFS	Sous-sol - Bâtiment EFS - Plan de repérage - Actions menées
	Sous-sol - Bâtiment EFS	Sous-sol - Bâtiment EFS - Zoom 1 - Actions menées
	Sous-sol - Bâtiment EFS	Sous-sol - Bâtiment EFS - Zoom 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	Sous-sol - Bâtiment EFS	Sous-sol - Bâtiment EFS - Zoom 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Sous-sol - Bâtiment EFS	Sous-sol - Bâtiment EFS - Zoom 2 - Actions menées
	Toiture-Bâtiment EFS	Toiture-Bâtiment EFS - Plan de repérage - Actions menées


Légende




Zone 1- RDC 1



Zone 2- RDC 2



Zone 3- RDC 3

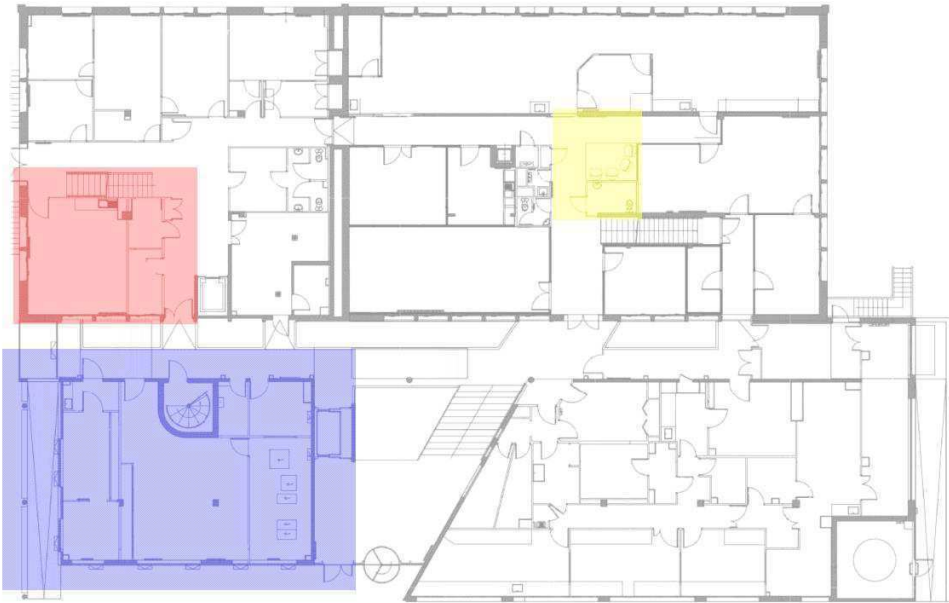

Adresse du bien

2 Boulevard Tonnellé
37000 TOURS

Désignation

EFS 2 boulevard Tonnellé, TOURS


Date intervention


18/12/2025

Technicien intervenant

FULNEAU CELINE

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

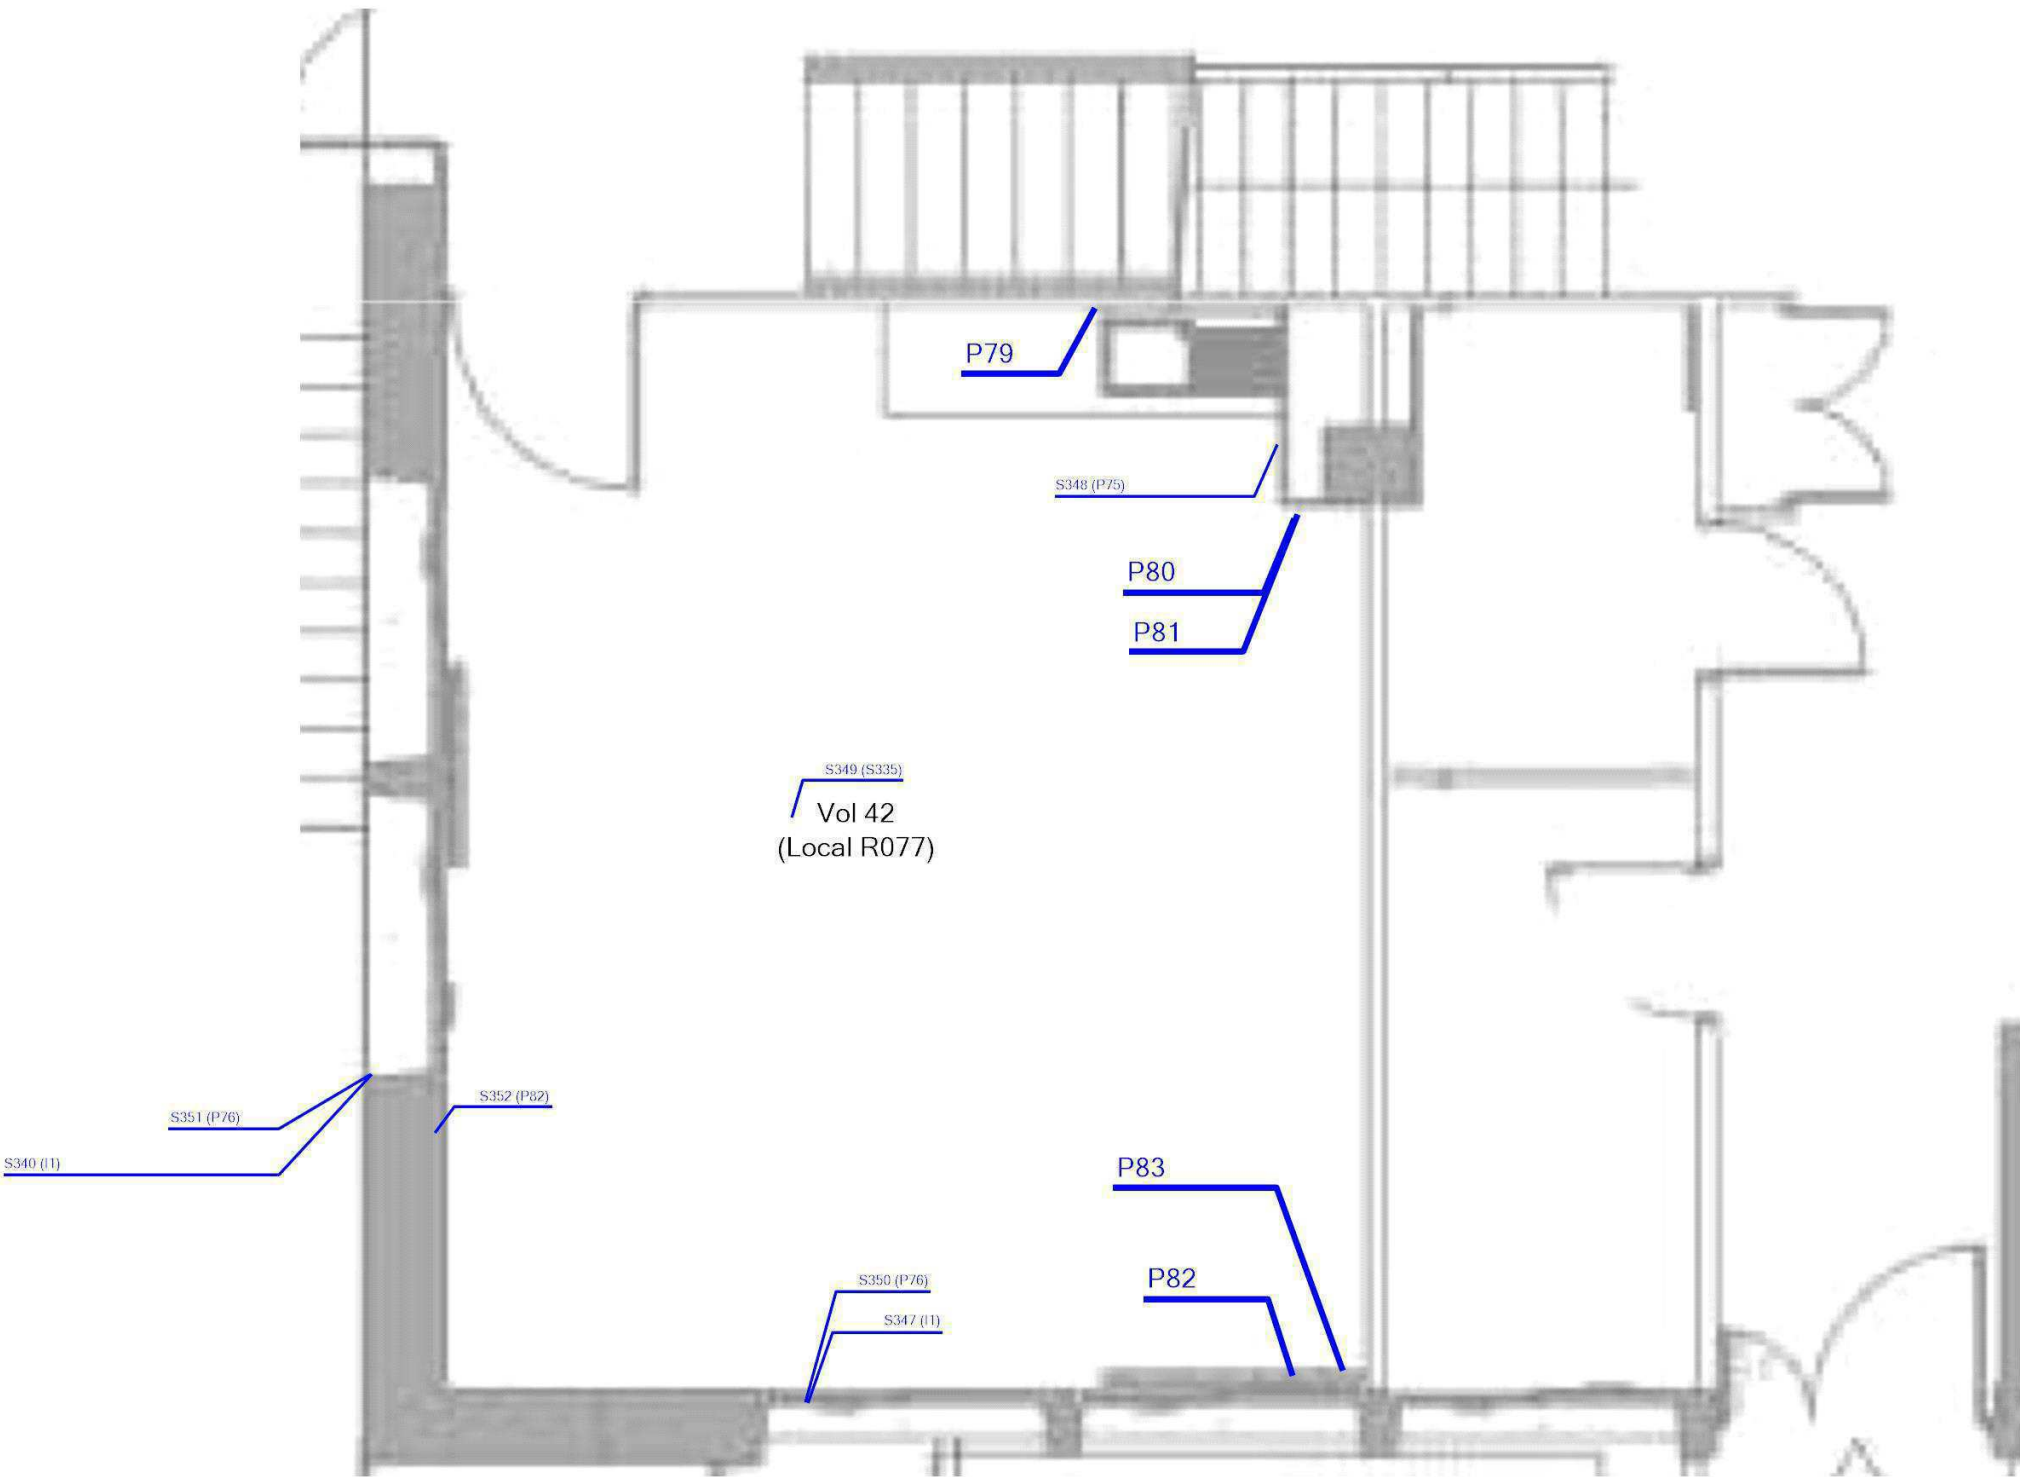


Plan de situation



	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Boulevard Tonnellé 37000 TOURS	EFs 2 boulevard Tonnelé, TOURS	18/12/2025	FULNEAU CELINE

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif

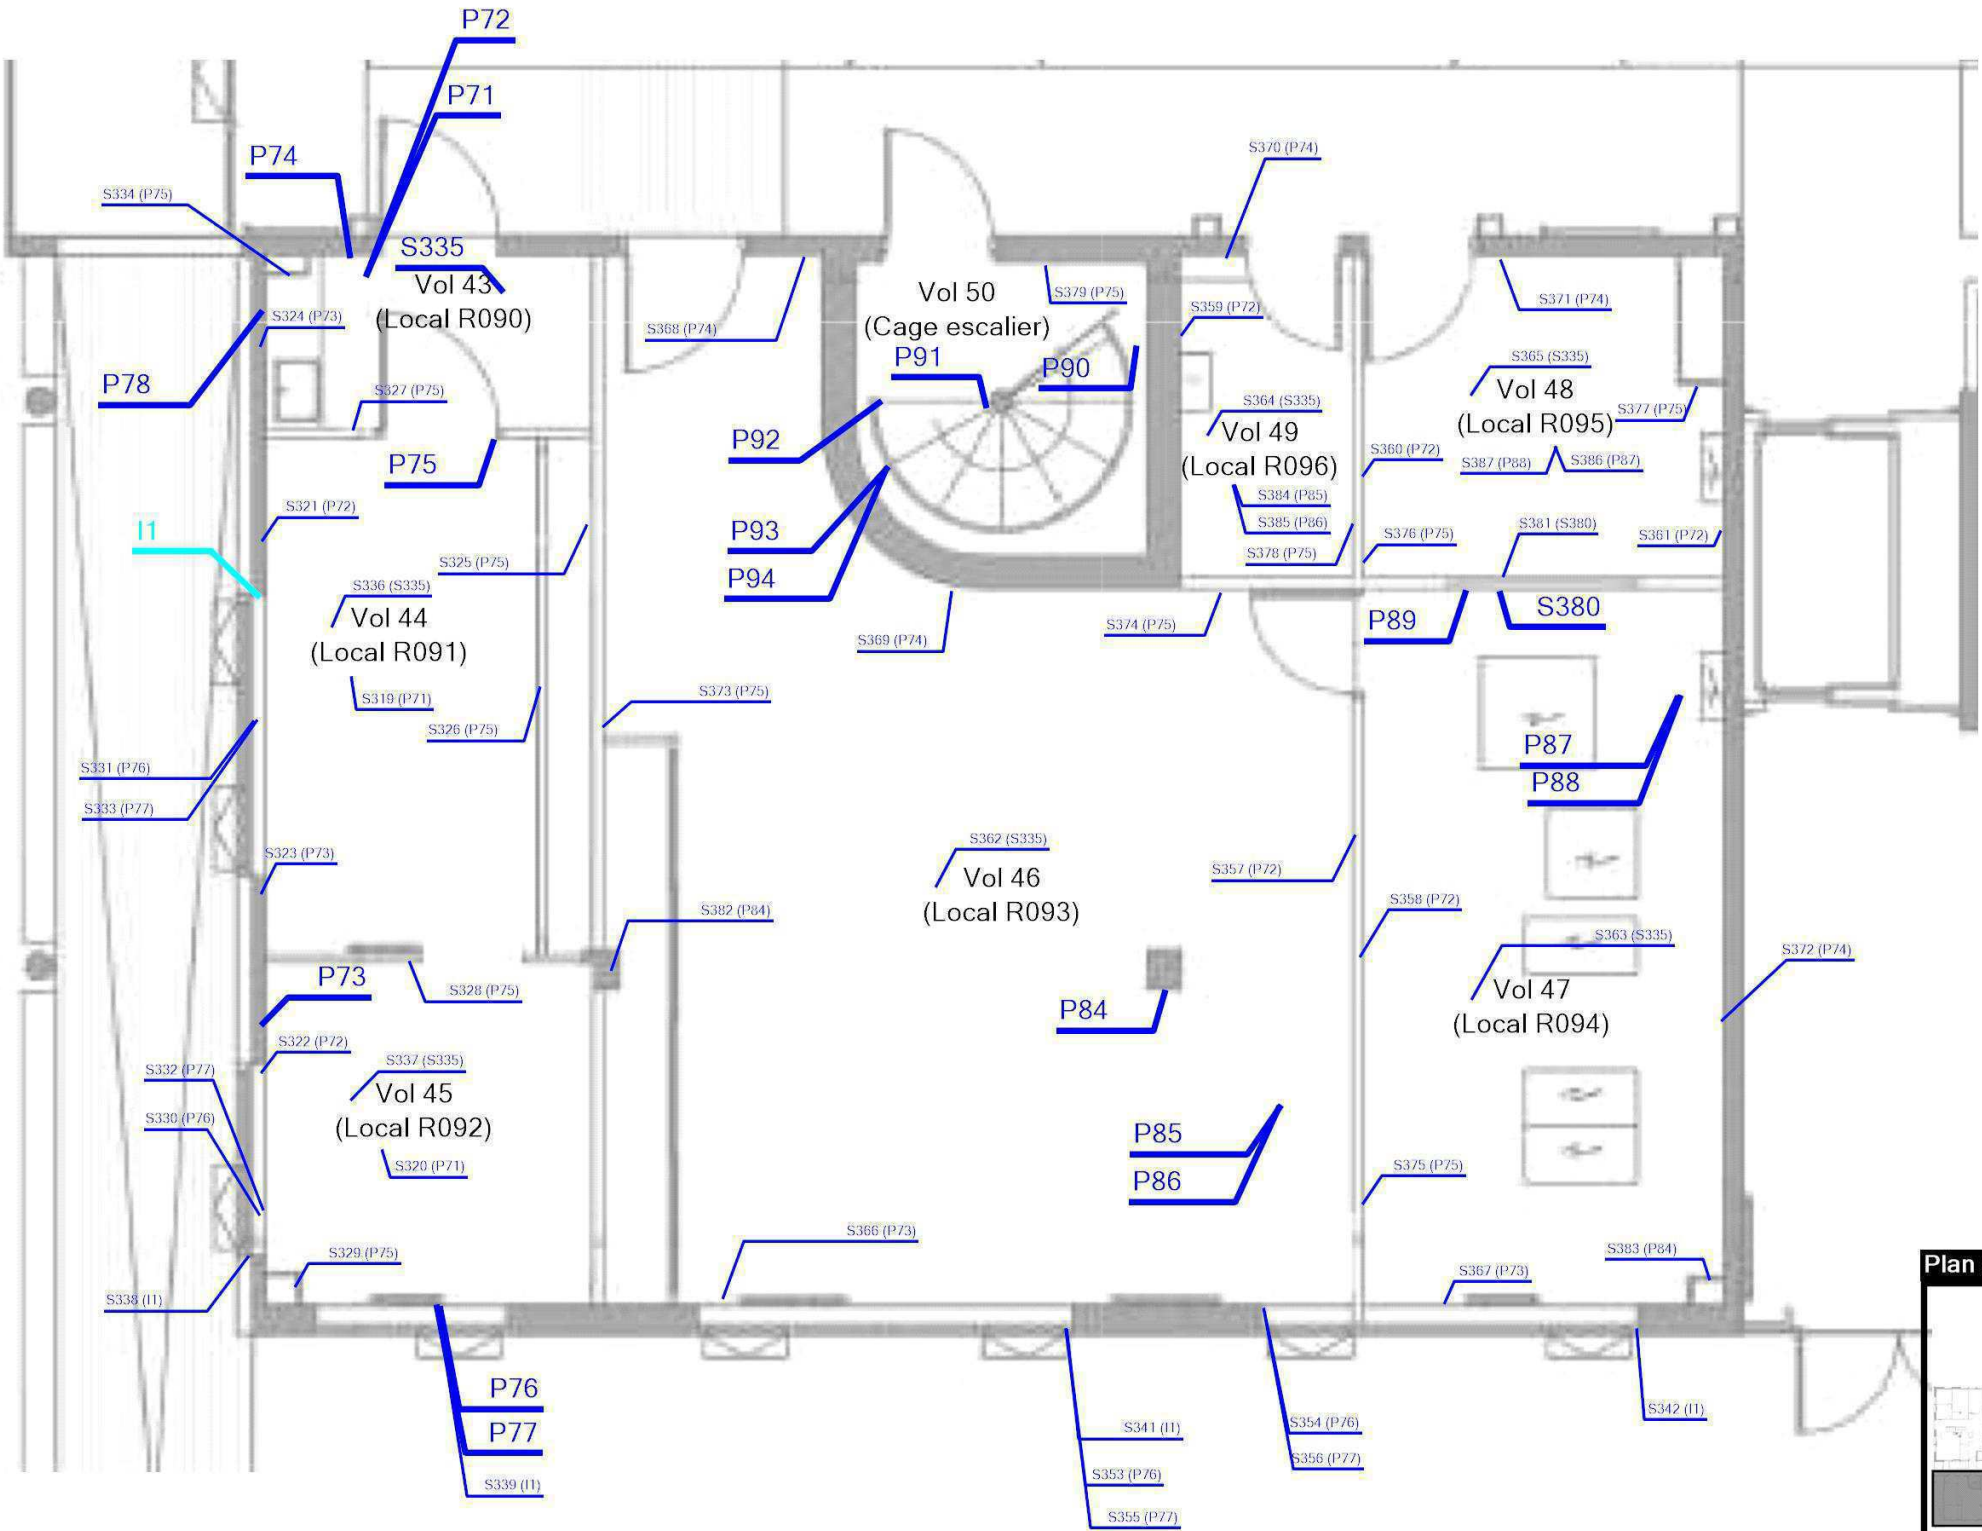

Adresse du bien

2 Boulevard Tonnellé
37000 TOURS

Désignation

EFs 2 boulevard Tonnelé, TOURS



Date intervention



18/12/2025

Technicien intervenant

FULNEAU CELINE

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

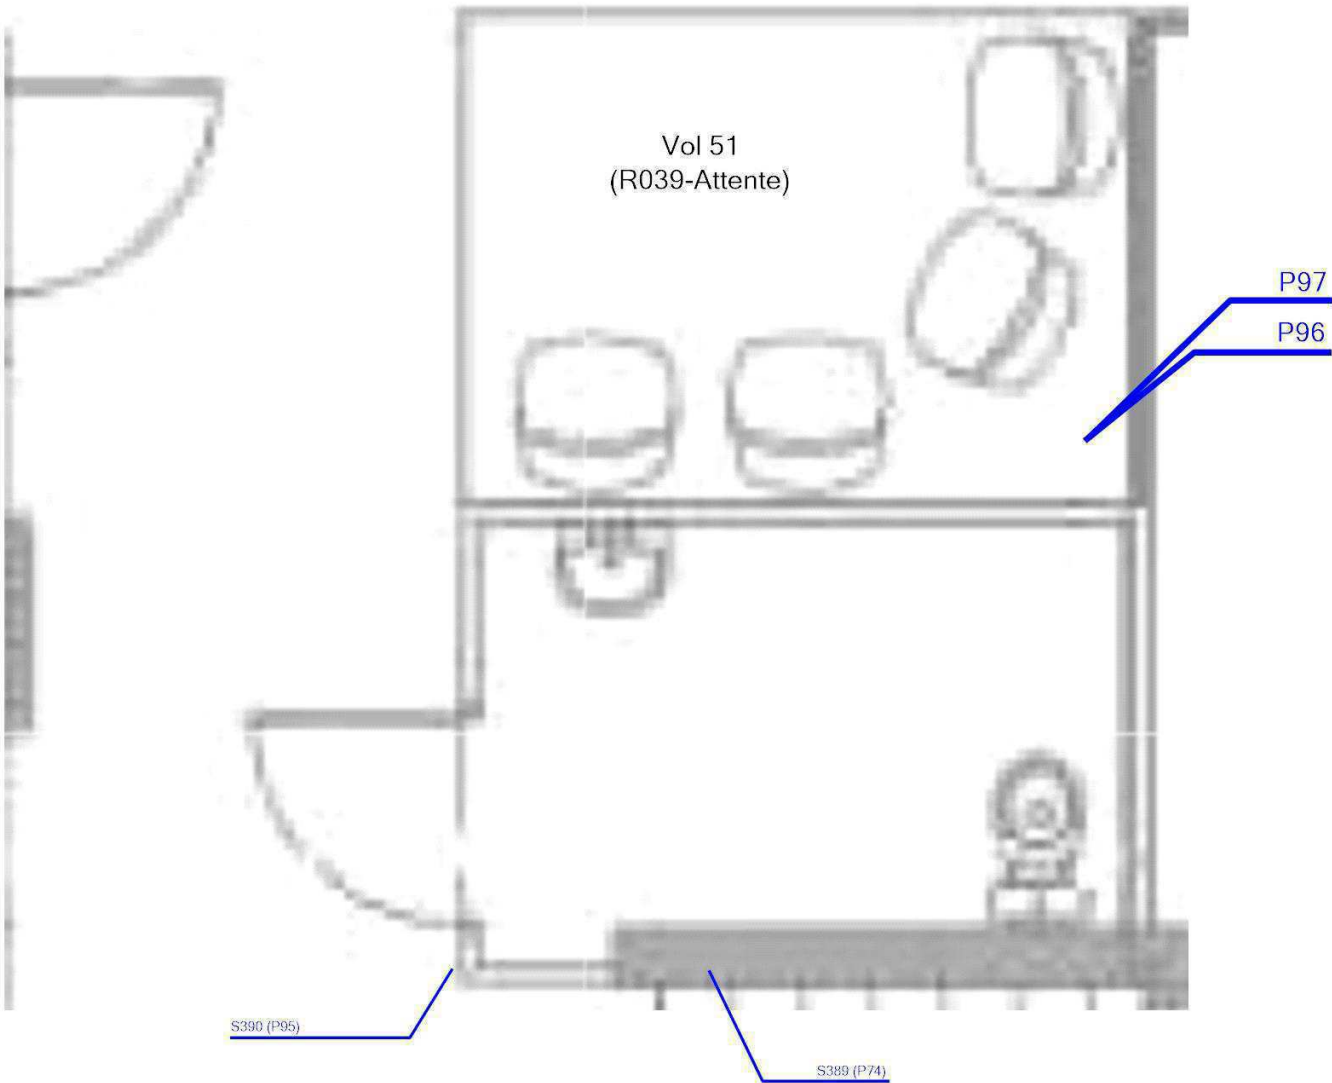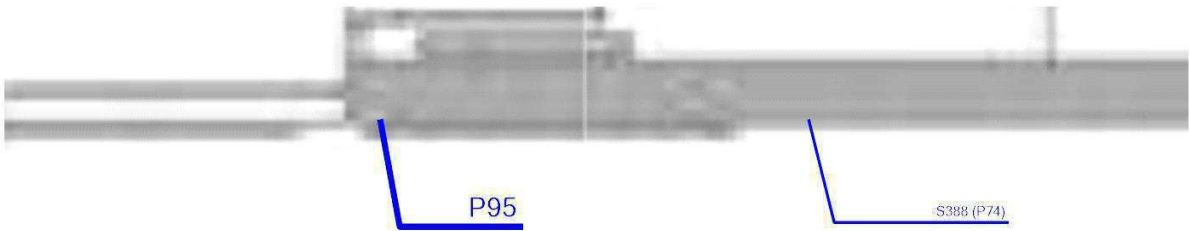

Plan de situation



Adresse du bien

2 Boulevard Tonnellé
37000 TOURS

Désignation

EFs 2 boulevard Tonnellé, TOURS

Date intervention

18/12/2025

Technicien intervenant

FULNEAU CELINE

R+1-BÂTIMENT EFS - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW032465-3


Légende



Zone 1- R+1 1



Zone 2- R+1 2



Zone 3- R+1 3



Zone 4- R+1 4



Zone 5- R+1 5



Verrière extérieure 6



Adresse du bien

2 Boulevard Tonnellé
37000 TOURS

Désignation

EFS 2 boulevard Tonnellé, TOURS

Date intervention

18/12/2025

Technicien intervenant

FULNEAU CELINE

R+1-BÂTIMENT EFS - ZONE 1- R+1 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW032465-3

Légende


Localisation dun prélèvement négatif

The graph shows a blue line starting at the origin (0,0), increasing linearly with a constant positive slope, and then becoming horizontal. The horizontal segment is labeled 'S'.

Localisation dun sondage négatif

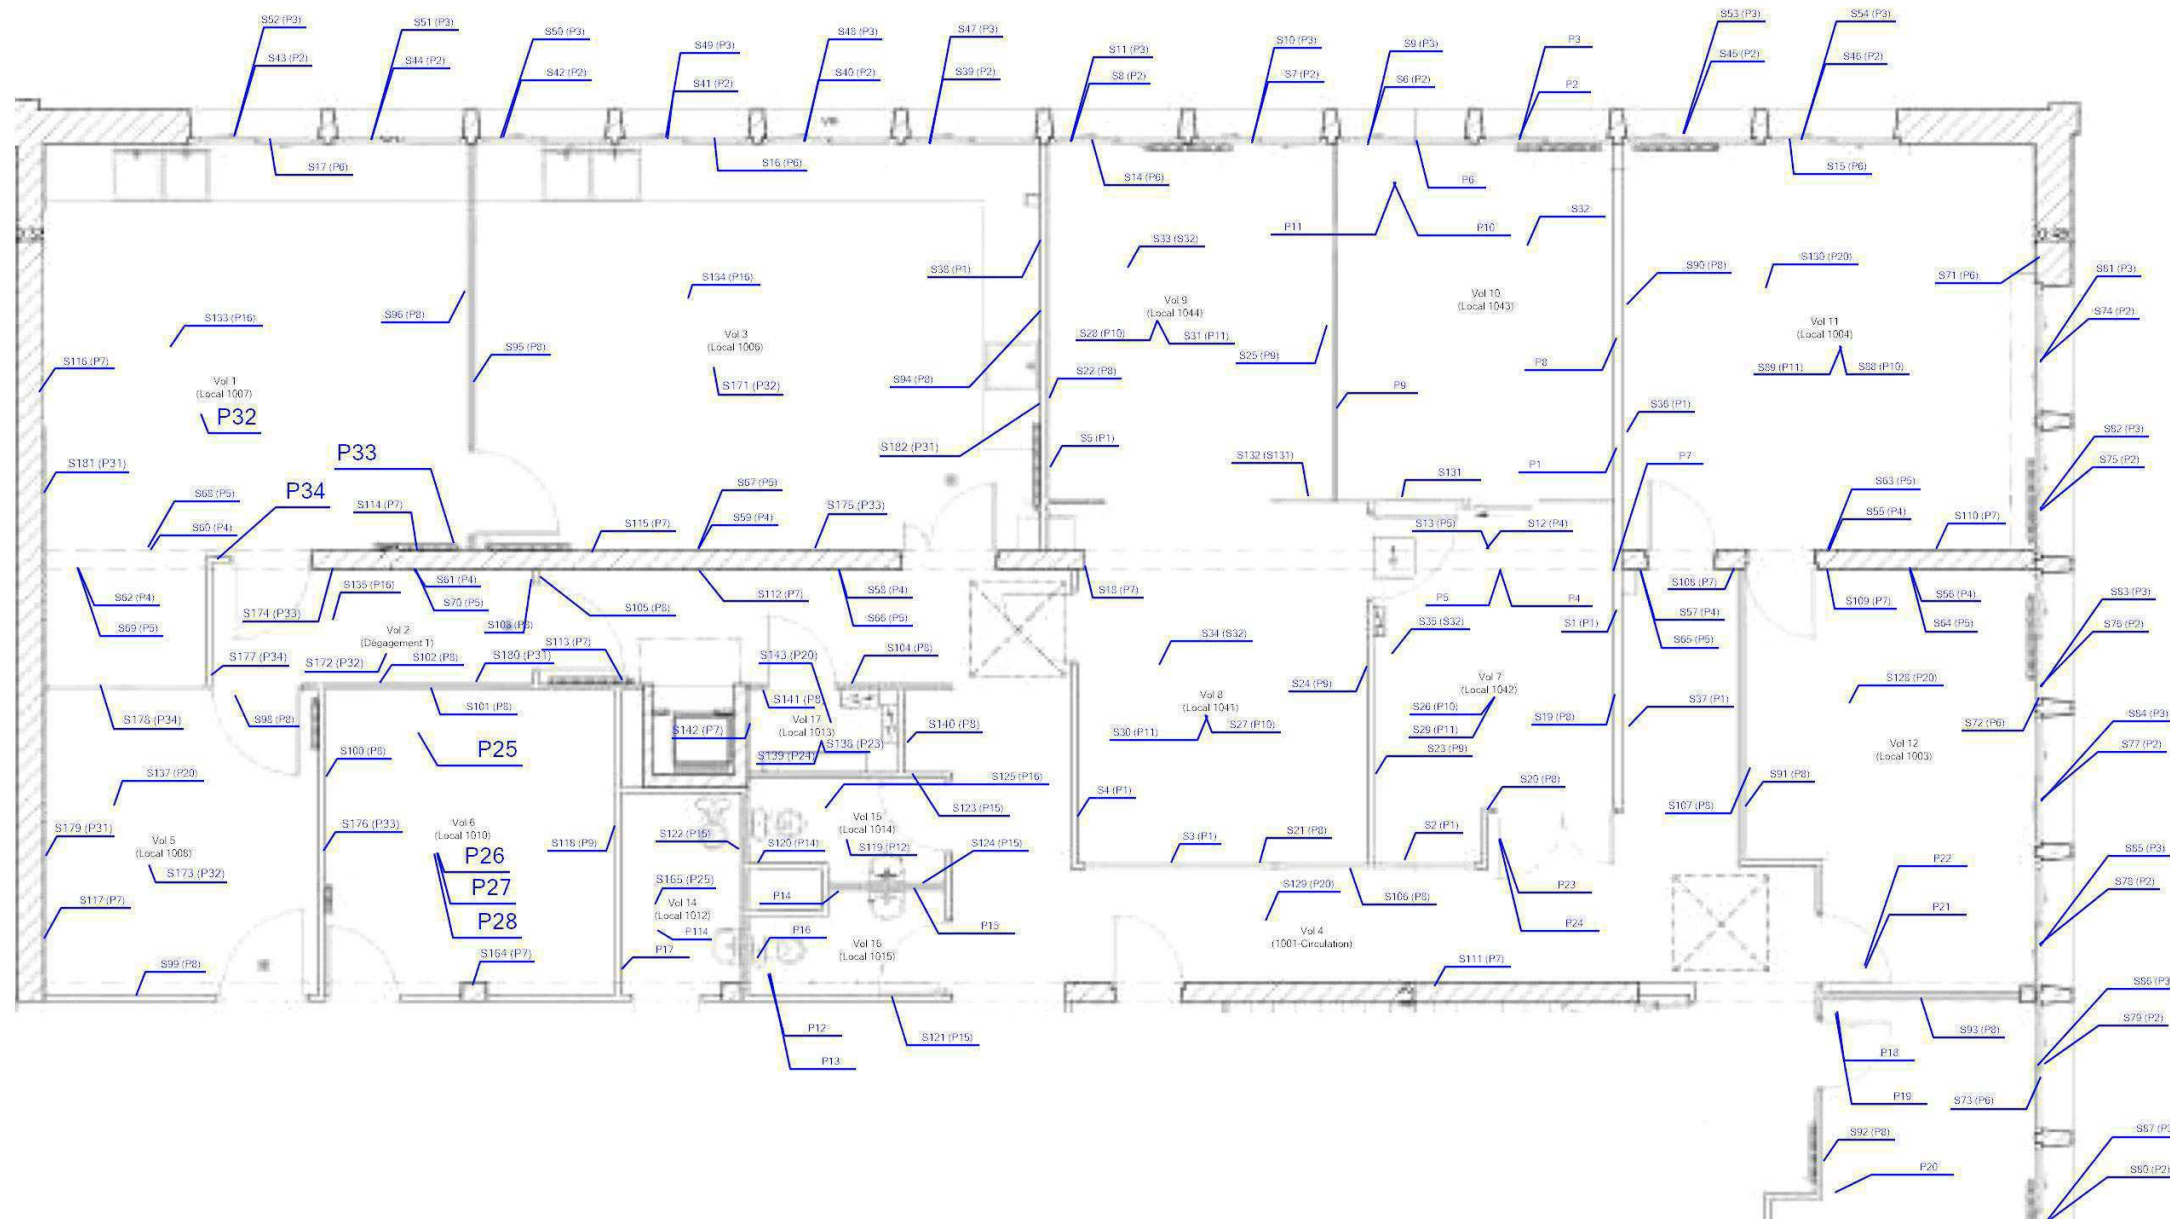

Plan de situation

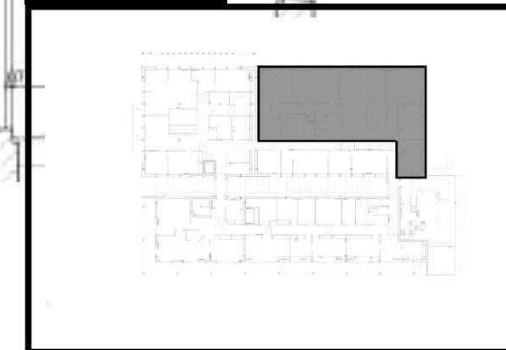

Adresse du bien	

2 Boulevard Tonnellé
37000 TOURS

Désignation

EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS

Date intervention


18/12/2025

Techniciens intervenant


FULNEAU CELINE

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

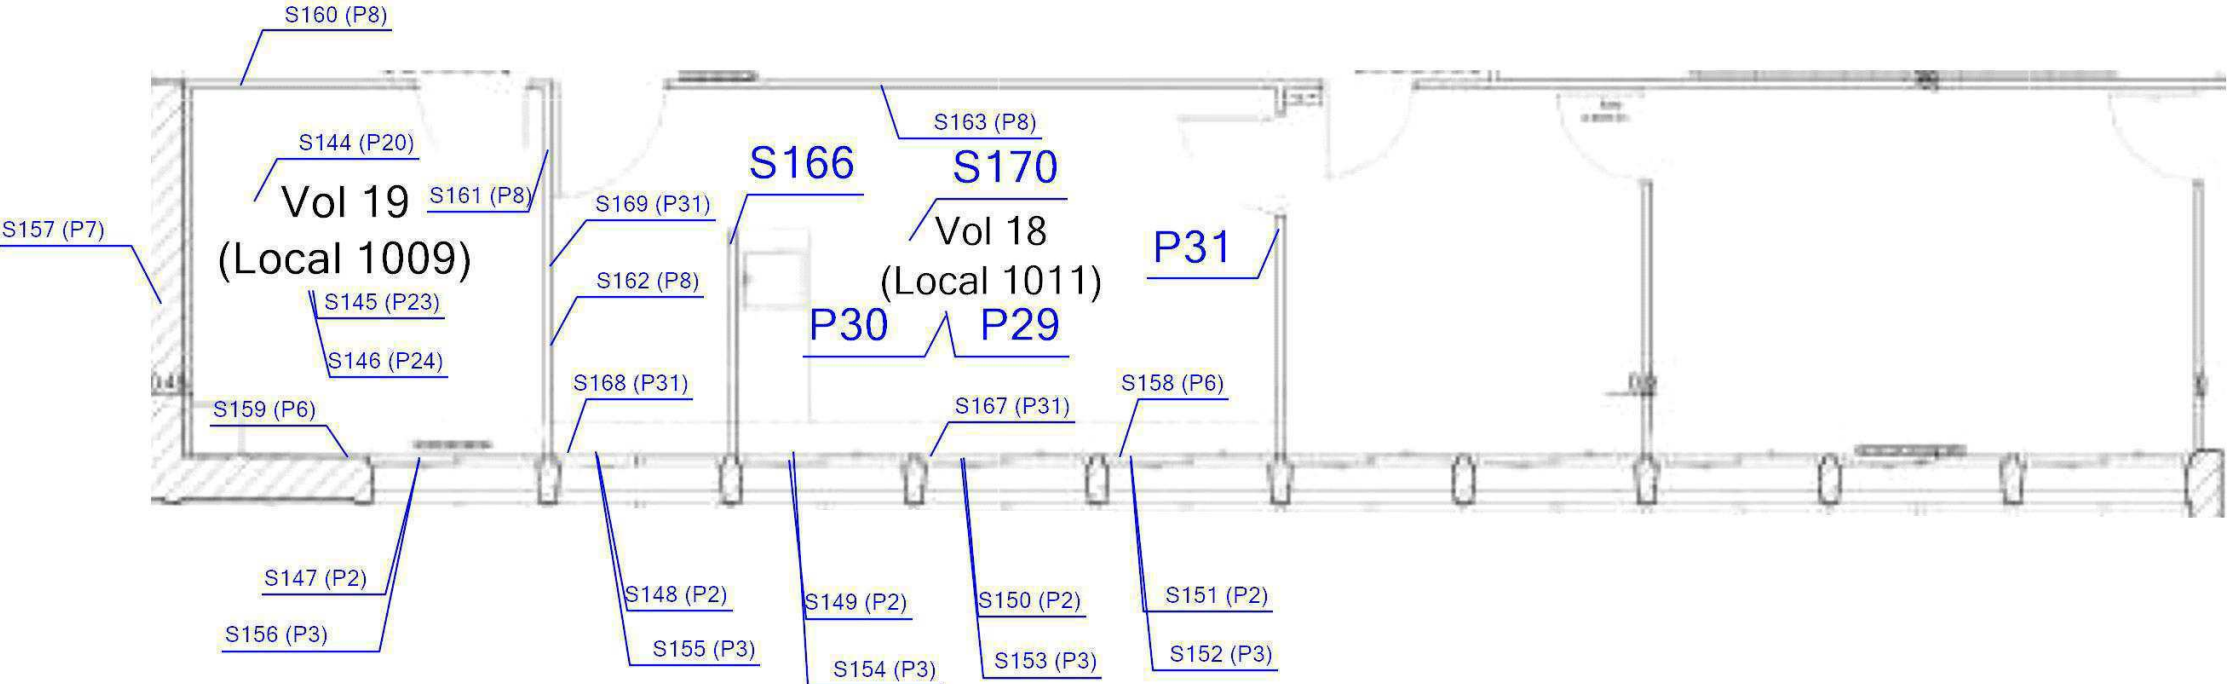

Plan de situation

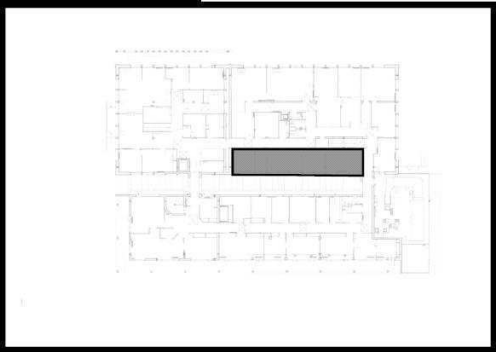

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Boulevard Tonnellé 37000 TOURS	EFs 2 boulevard Tonnellé, TOURS	18/12/2025	FULNEAU CELINE

R+1-BÂTIMENT EFS - ZONE 3- R+1 3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW032465-3


Légende

	Localisation d'un prélèvement négatif
---	---------------------------------------

--	--

	Techniciens intervenant
	FULNEAU CELINE

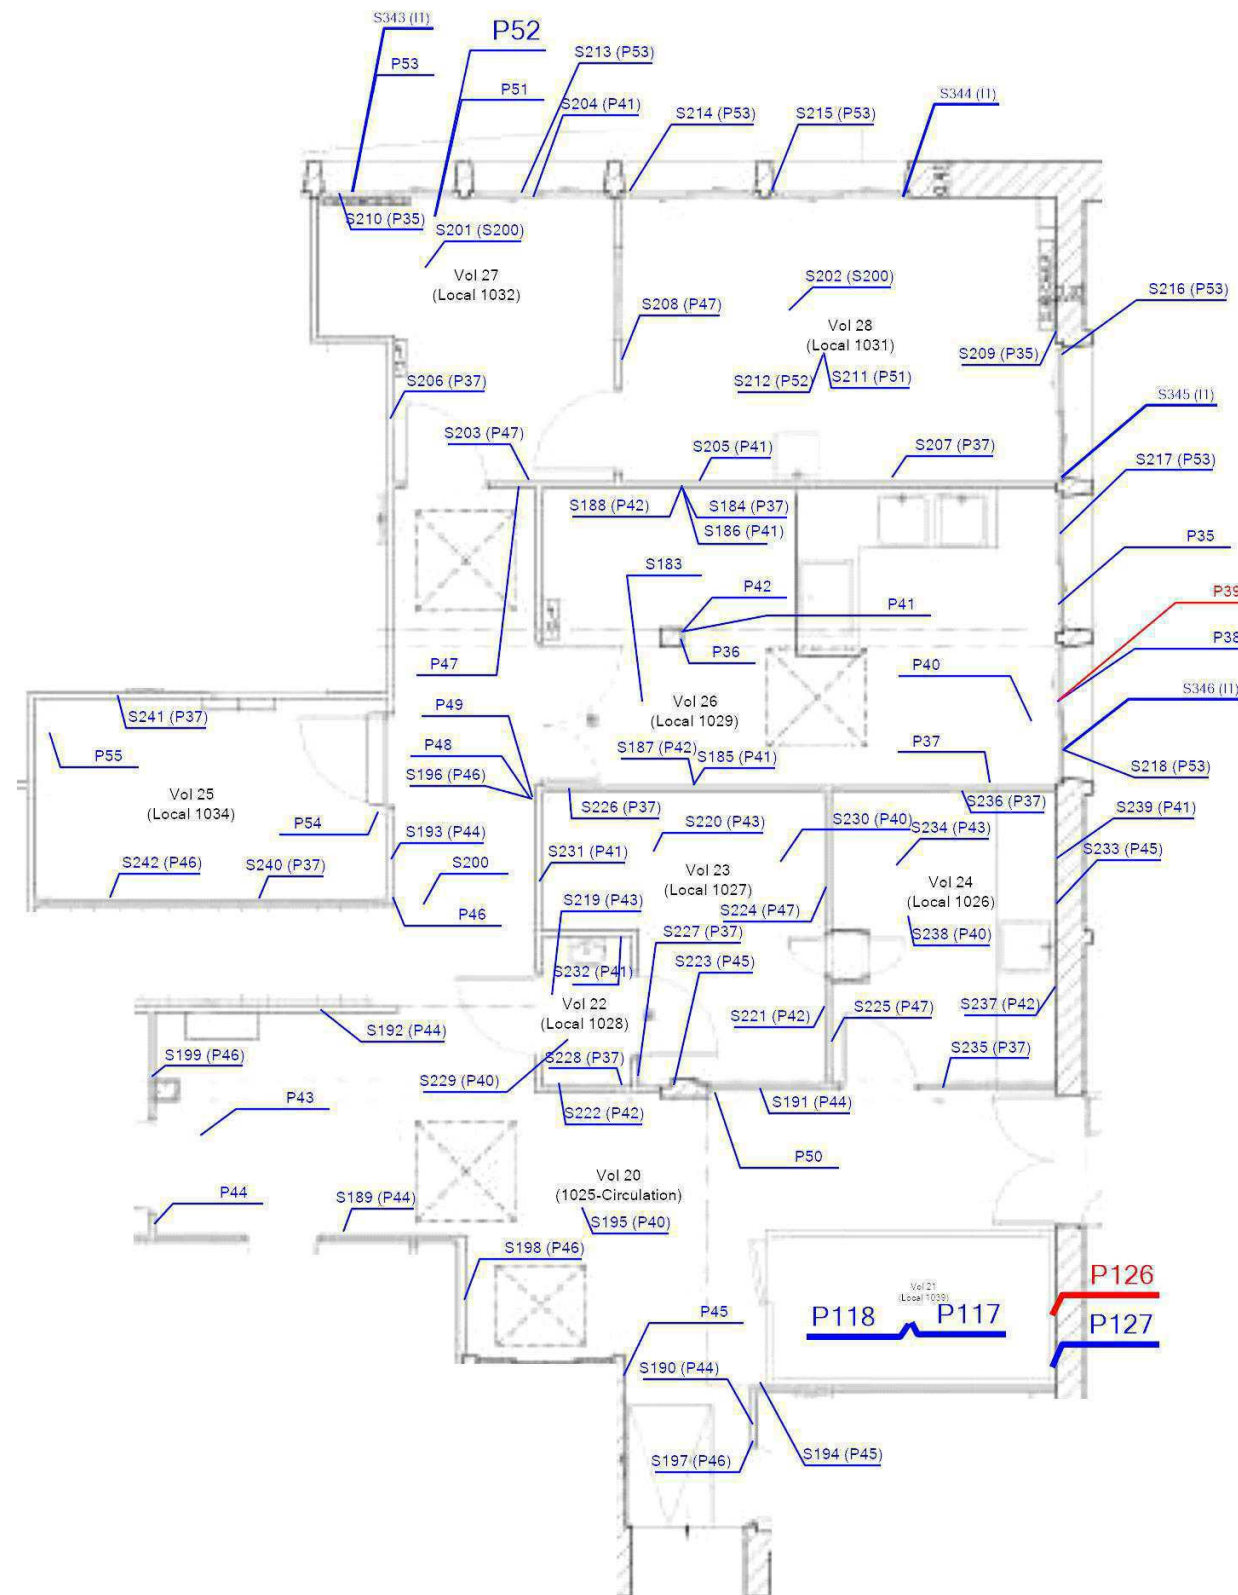

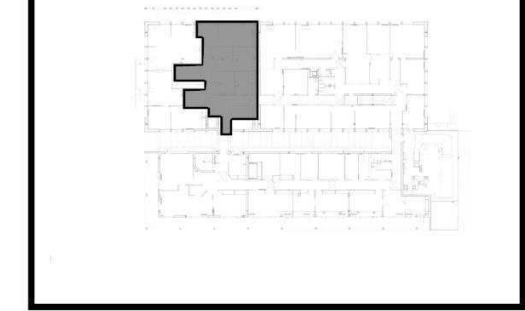

Adresse du bien

2 Boulevard Tonnellé
37000 TOURS

Désignation


EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS

Date intervention

18/12/2025


Techniciens intervenant

FULNEAU CELINE

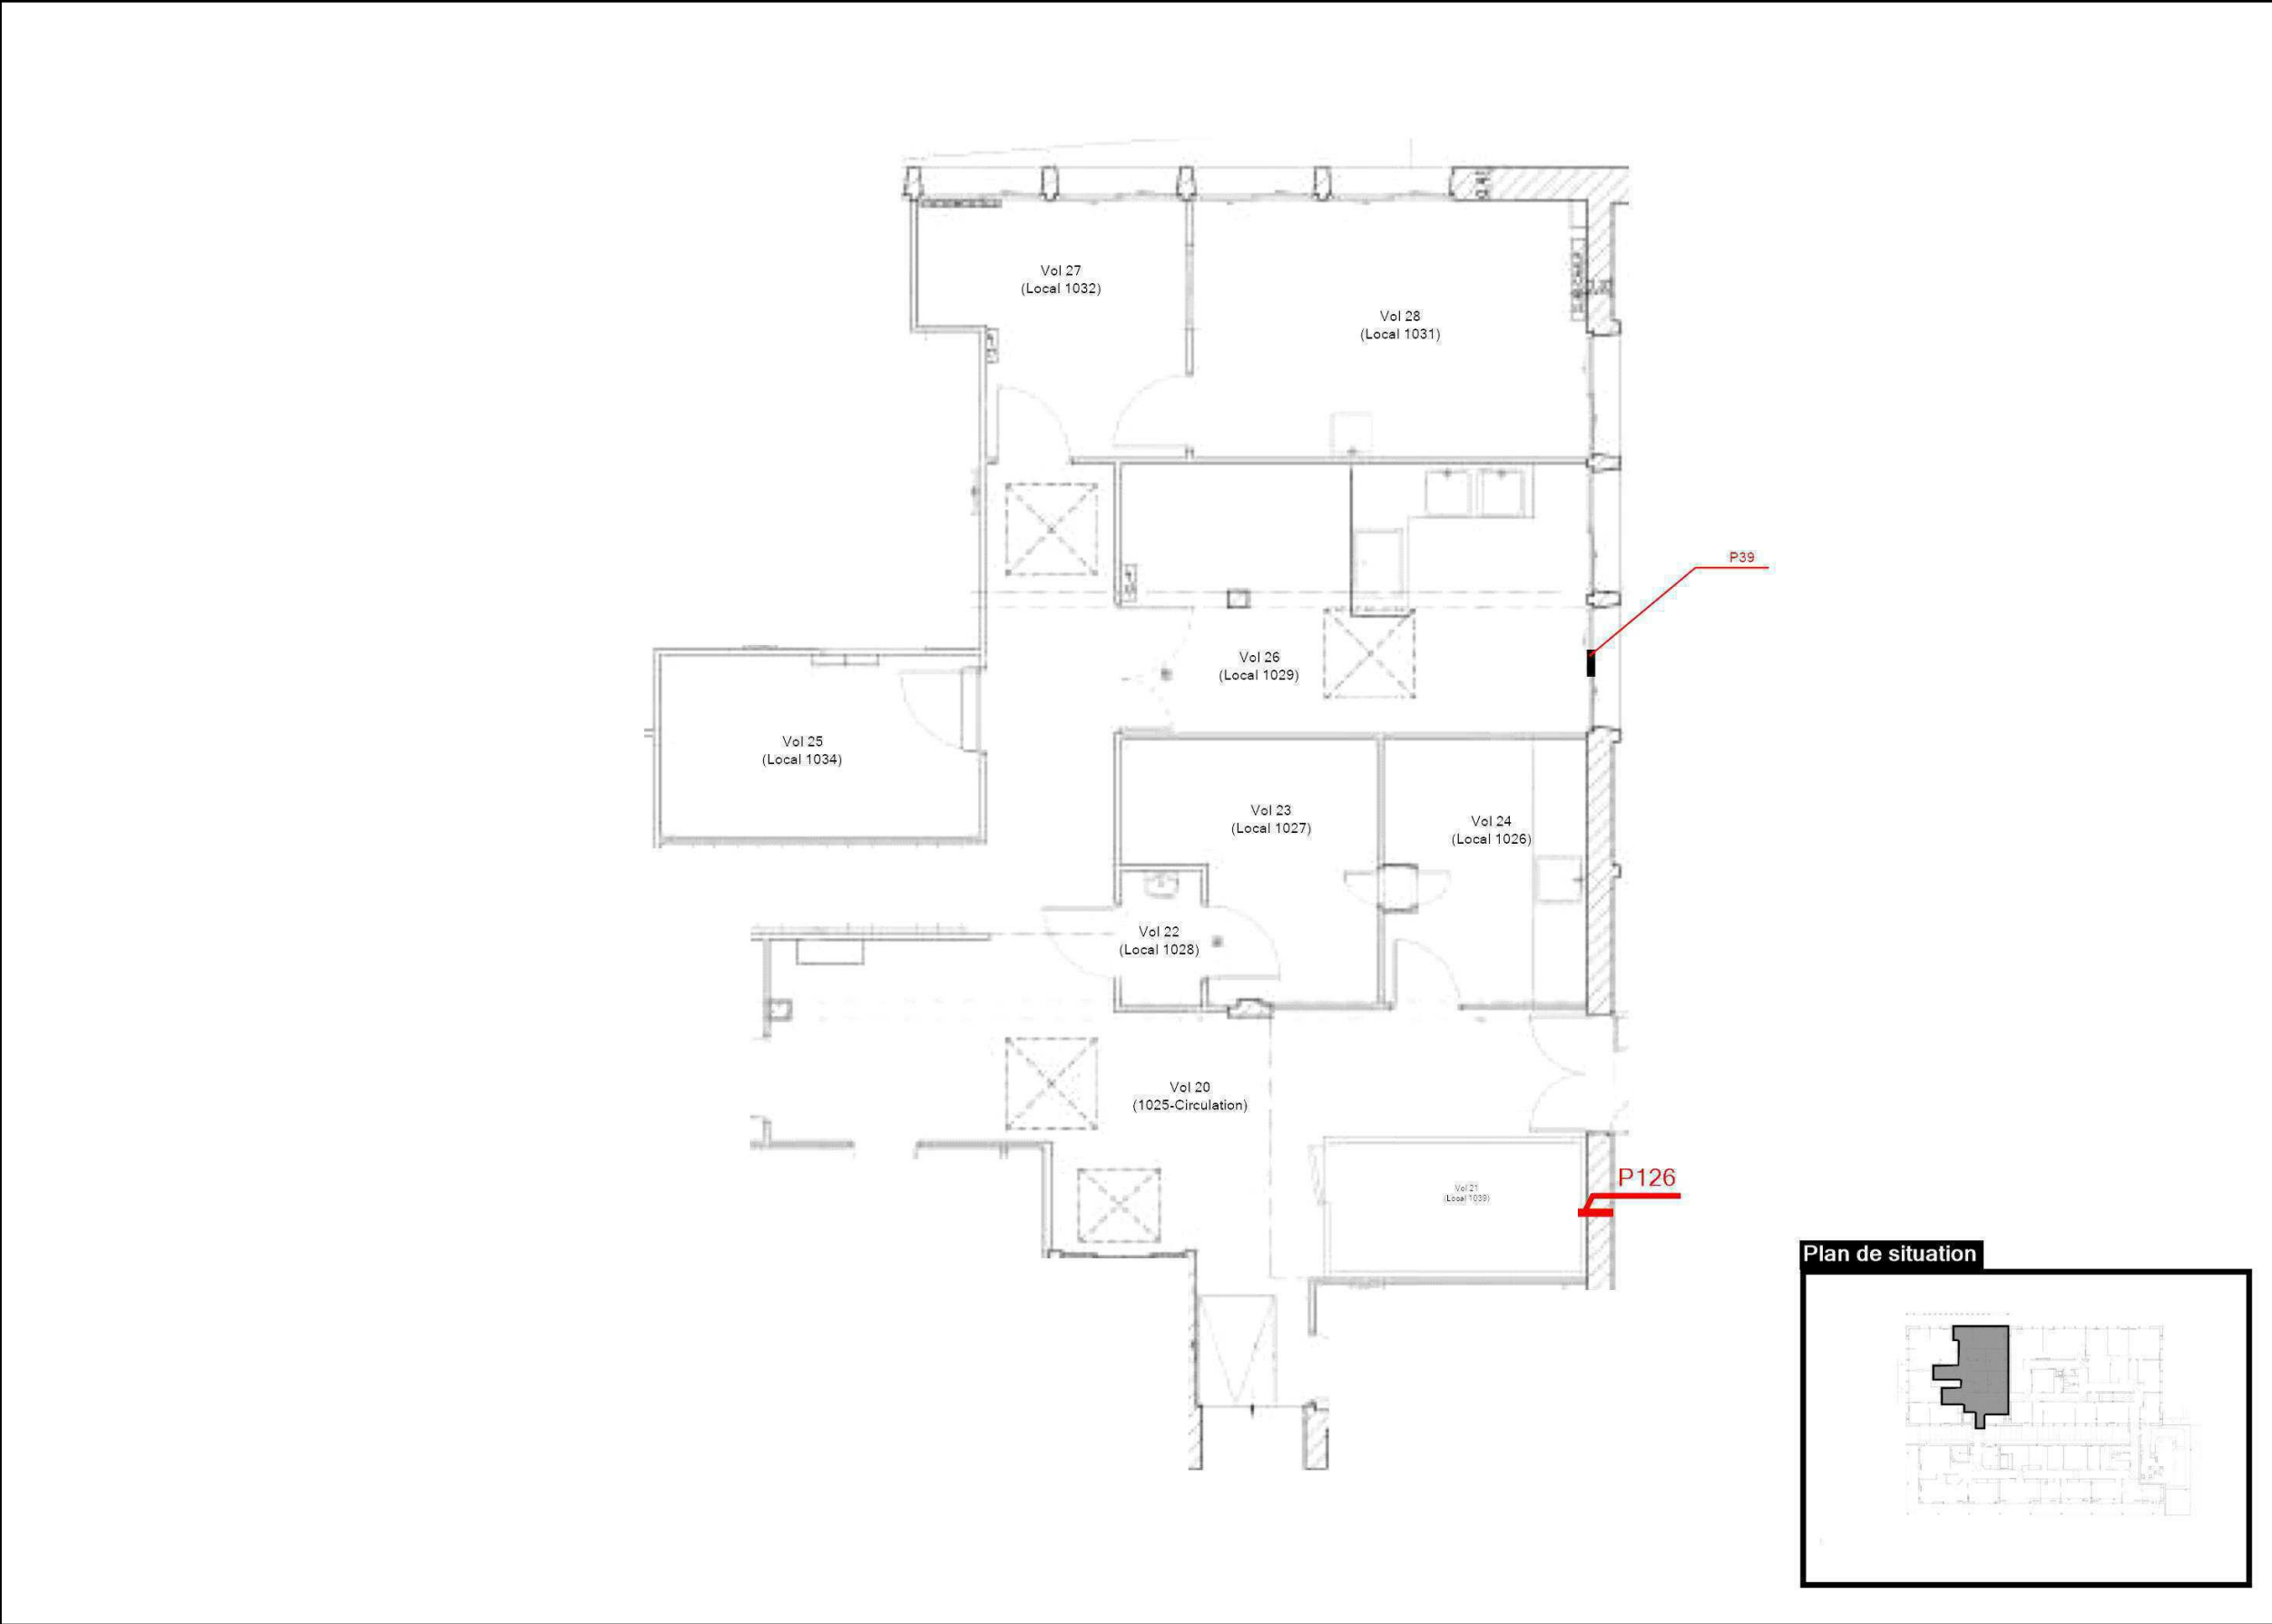

Légende	
	P39 : Conduit
	P126 : Conduit en fibres-ciment

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Boulevard Tonnellé 37000 TOURS	EFs 2 boulevard Tonnellé, TOURS	18/12/2025	FULNEAU CELINE

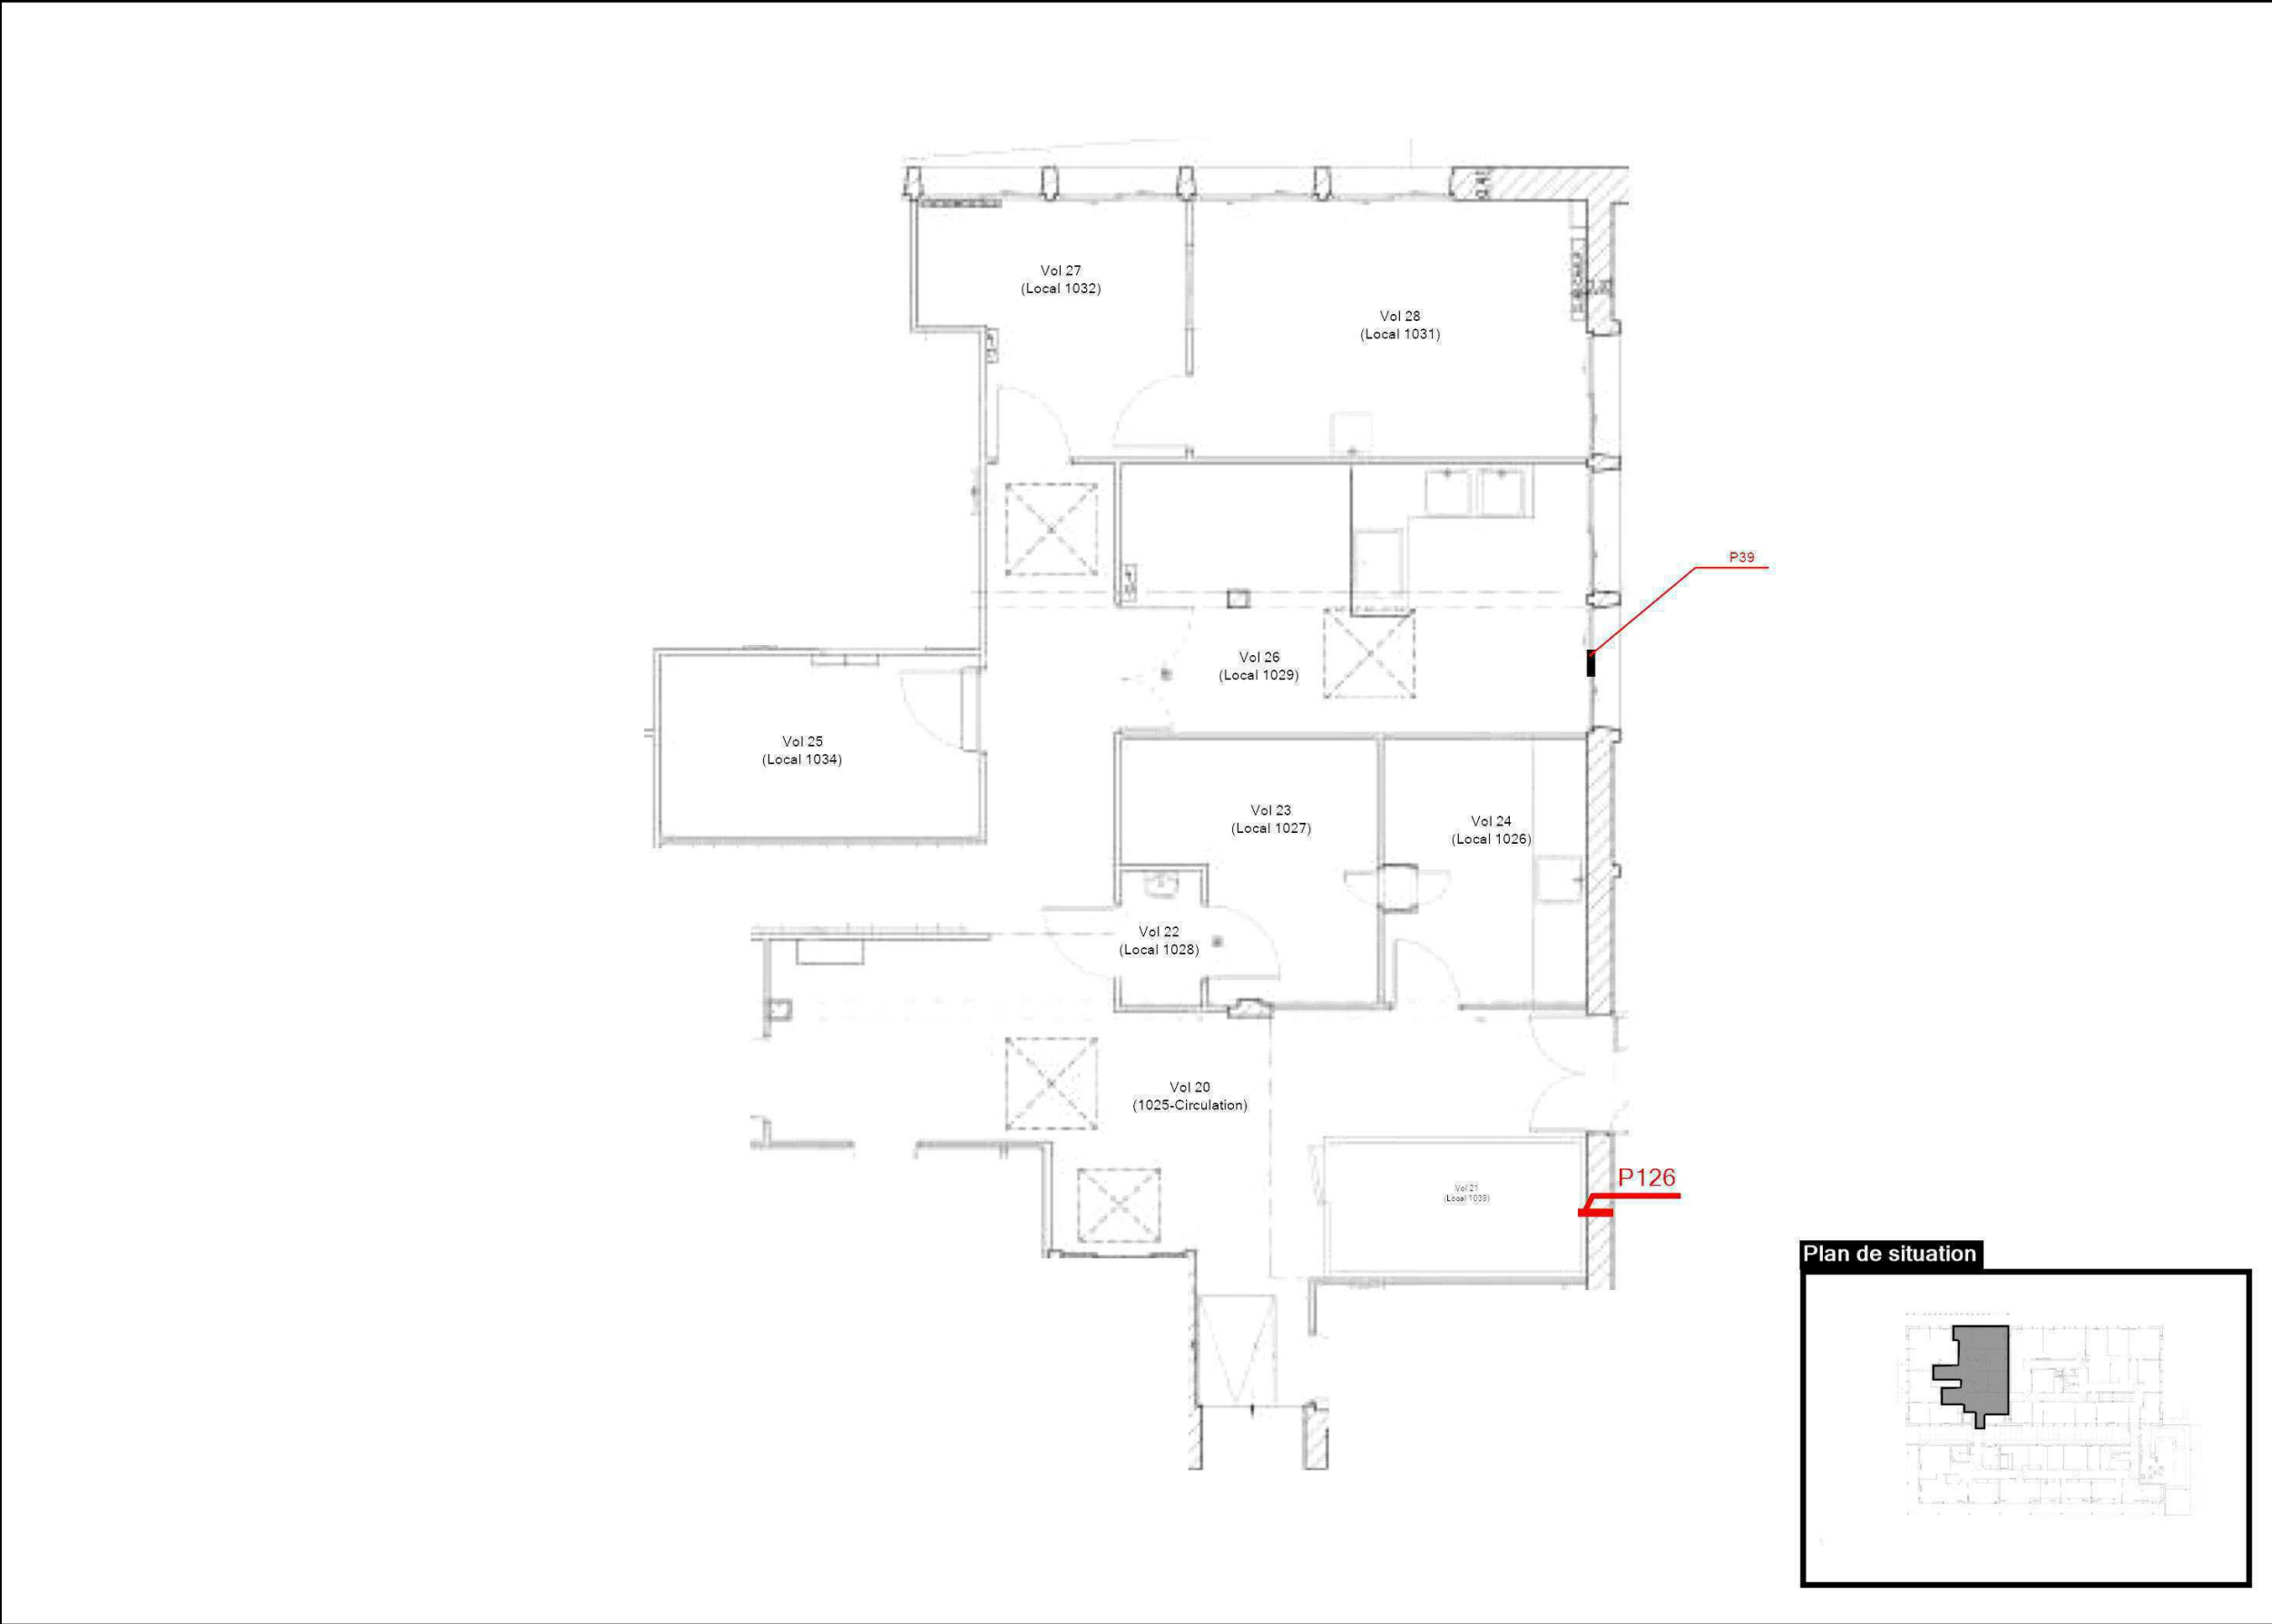

Légende	
	P39 : Conduit
	P126 : Conduit en fibres-ciment

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Boulevard Tonnellé 37000 TOURS	EFs 2 boulevard Tonnellé, TOURS	18/12/2025	FULNEAU CELINE


R+1-BÂTIMENT EFS - ZONE 4- R+1 4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW032465-3

Légende

Localisation dun prélèvement négatif

Localisation dun sondage négatif

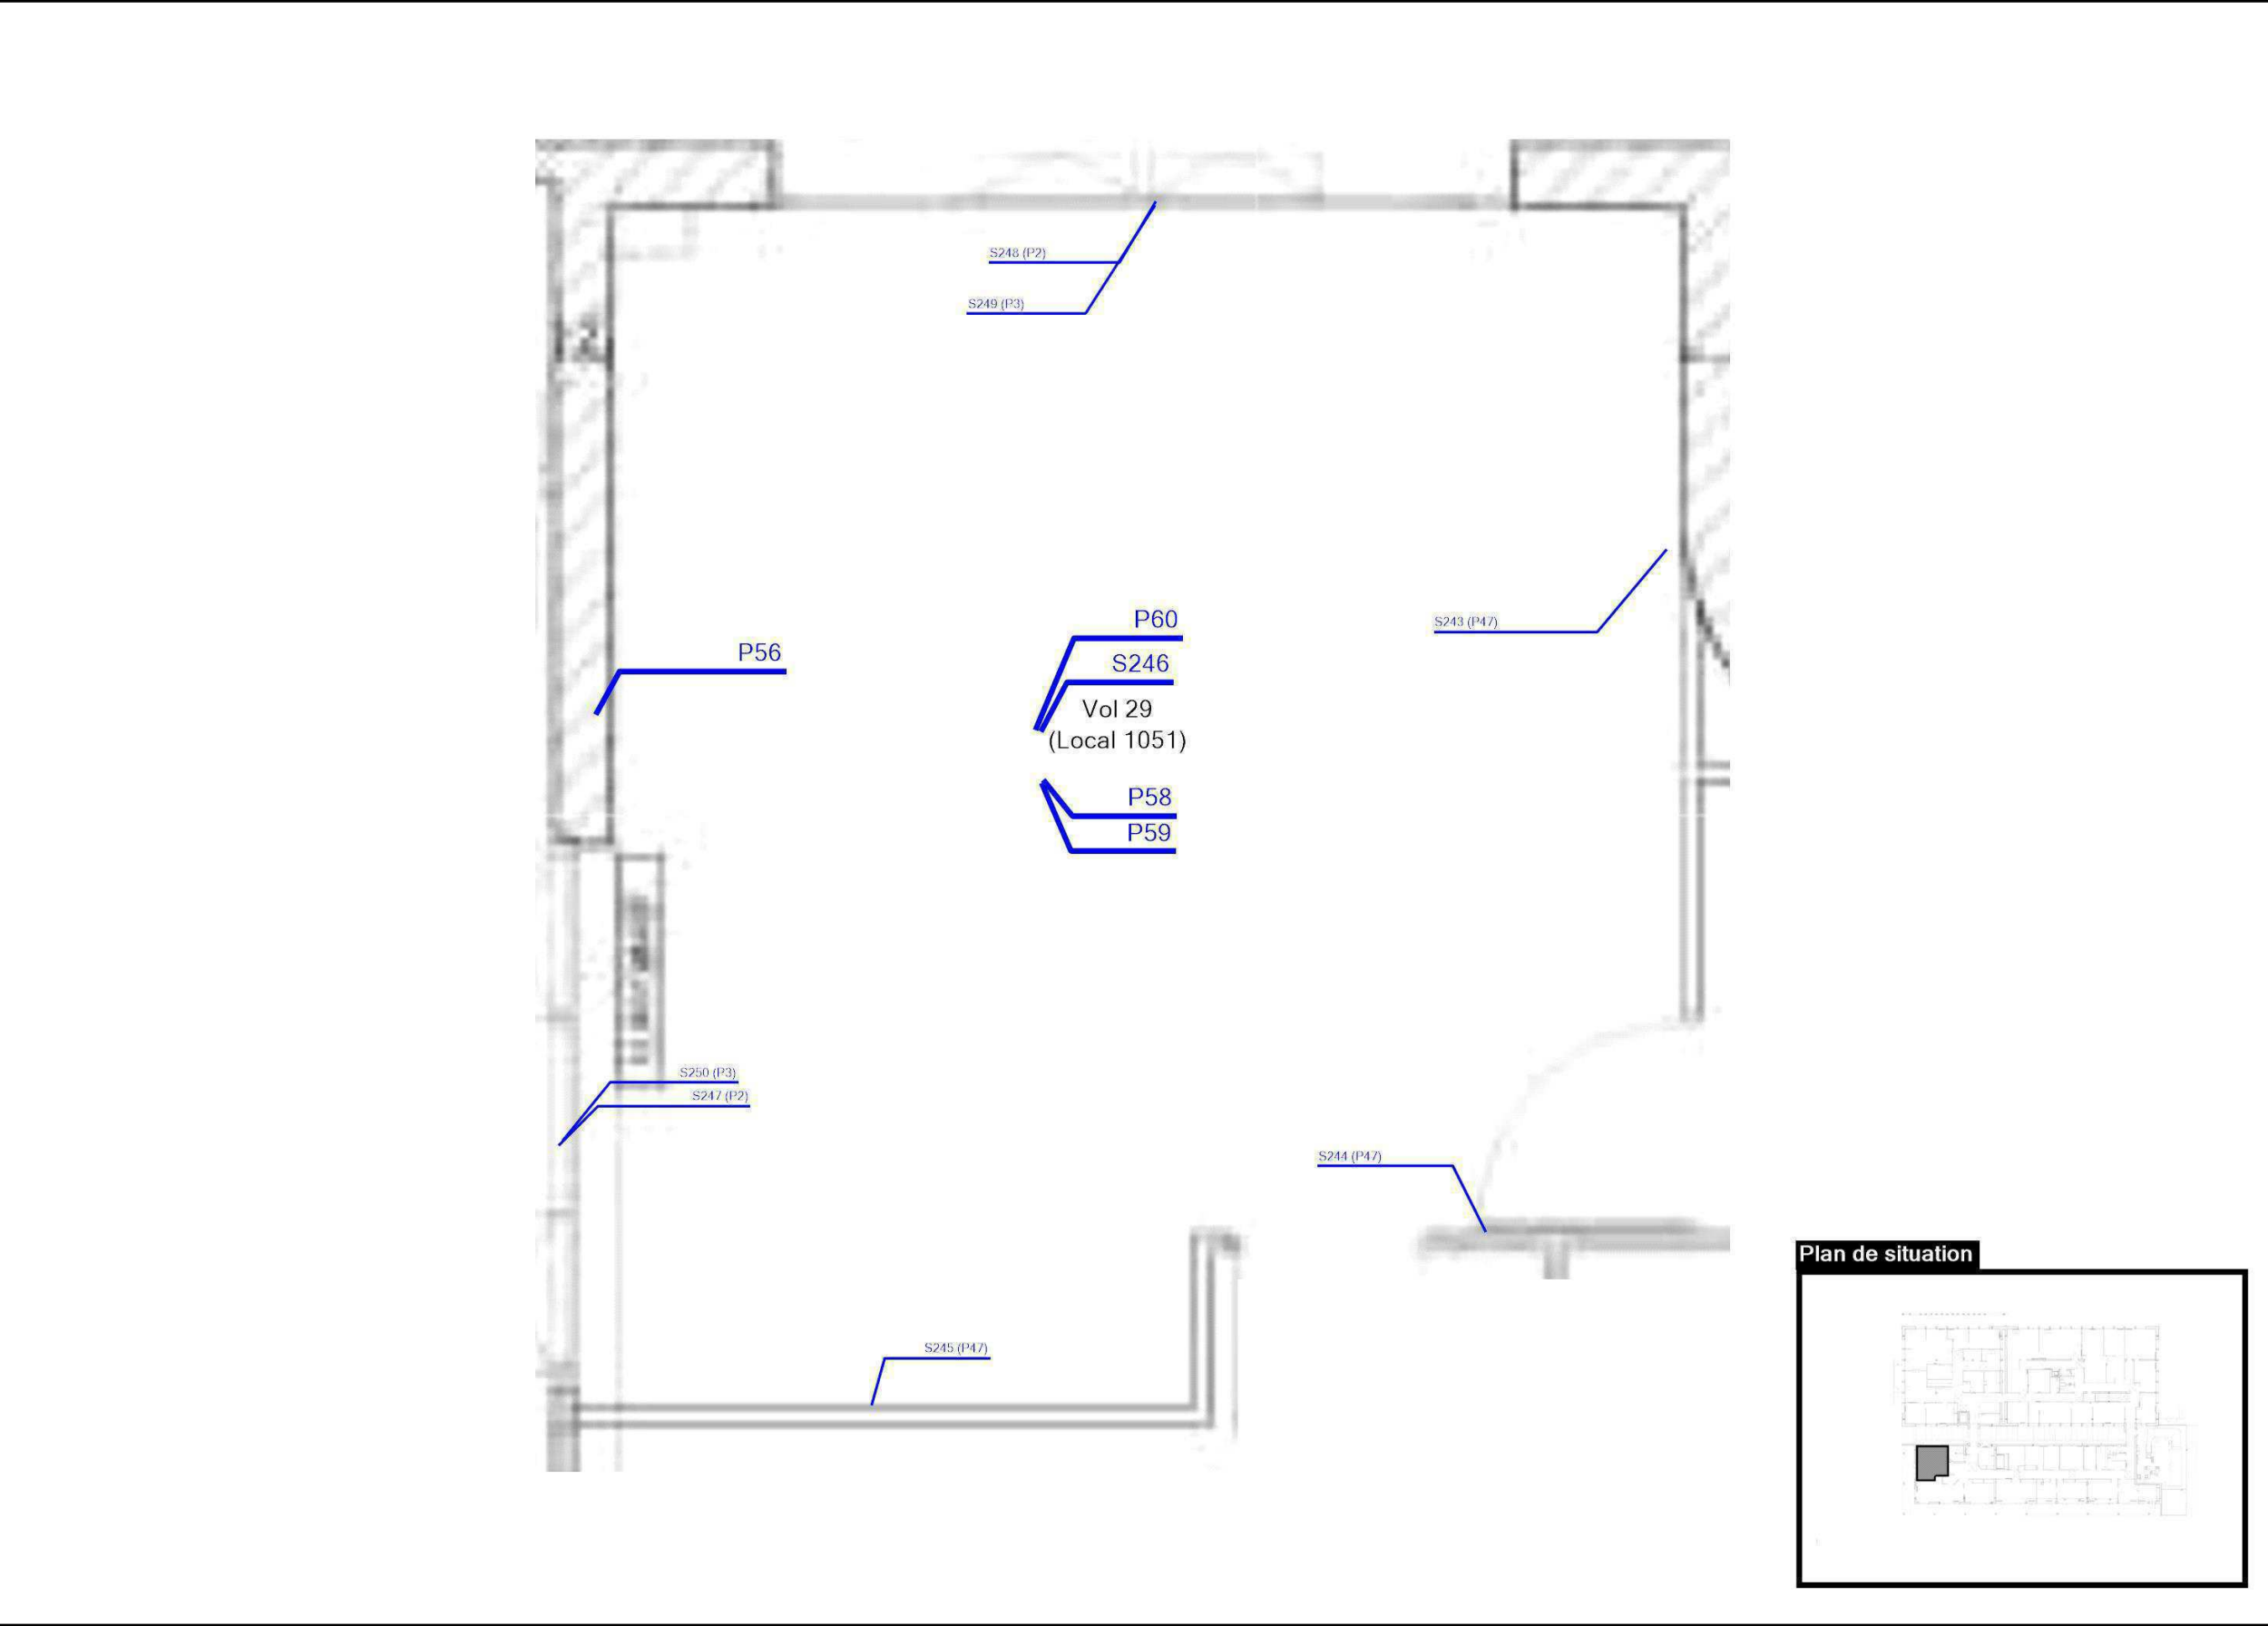

Plan de situation



Adresse du bien

2 Boulevard Tonnellé
37000 TOURS

Désignation

EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS

Date intervention


18/12/2025

Techniciens intervenant


FULNEAU CELINE

Légende


	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

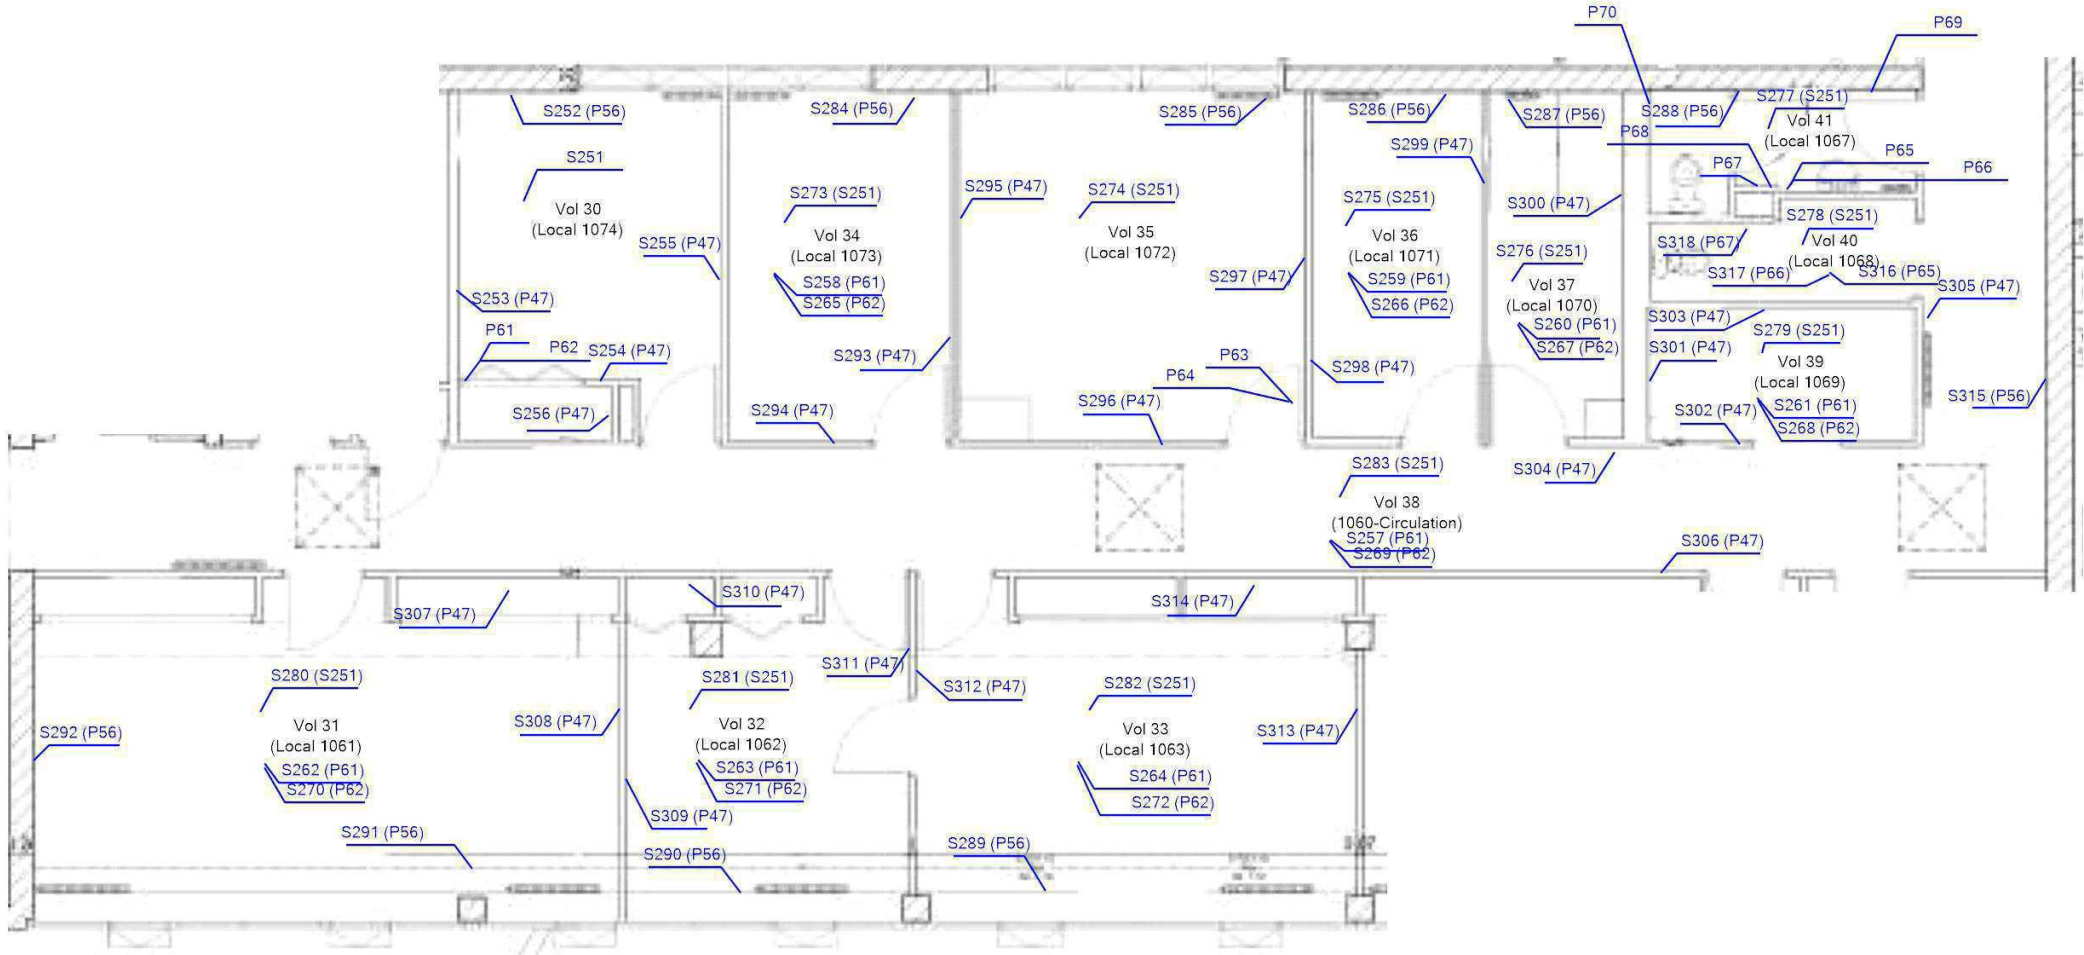

Plan de situation

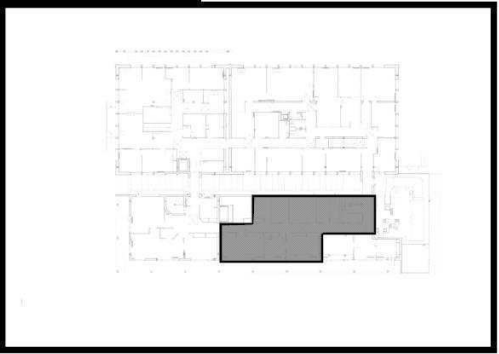

Légende




Localisation dun prélèvement négatif




Localisation dun sondage négatif

Vol 52
(Extérieur)

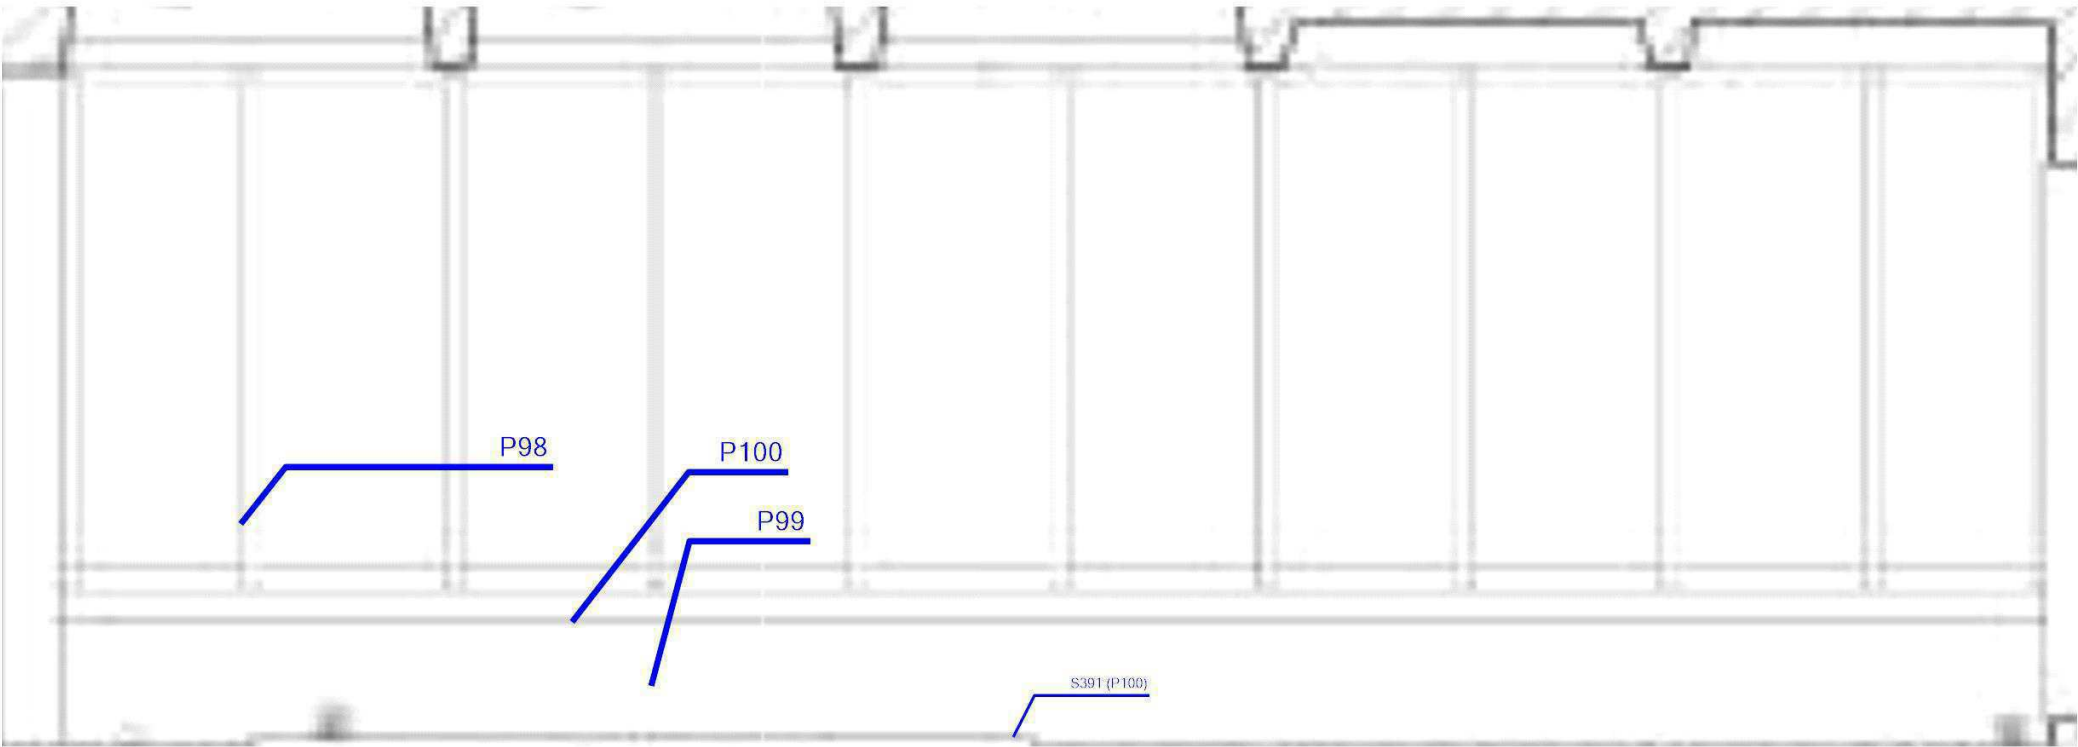

Plan de situation

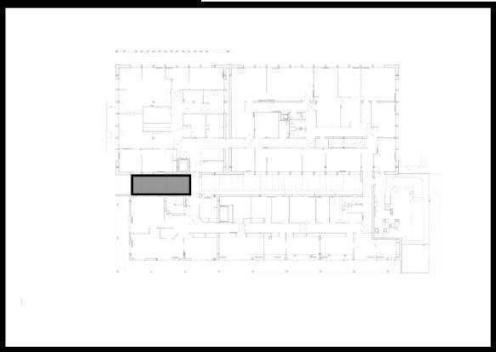

Adresse du bien

2 Boulevard Tonnellé
37000 TOURS

Désignation

EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS

Date intervention

18/12/2025

Technicien intervenant

FULNEAU CELINE


SOUS-SOL - BÂTIMENT EFS - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW032465-3

Légende

Zoom 1

Zoom 2

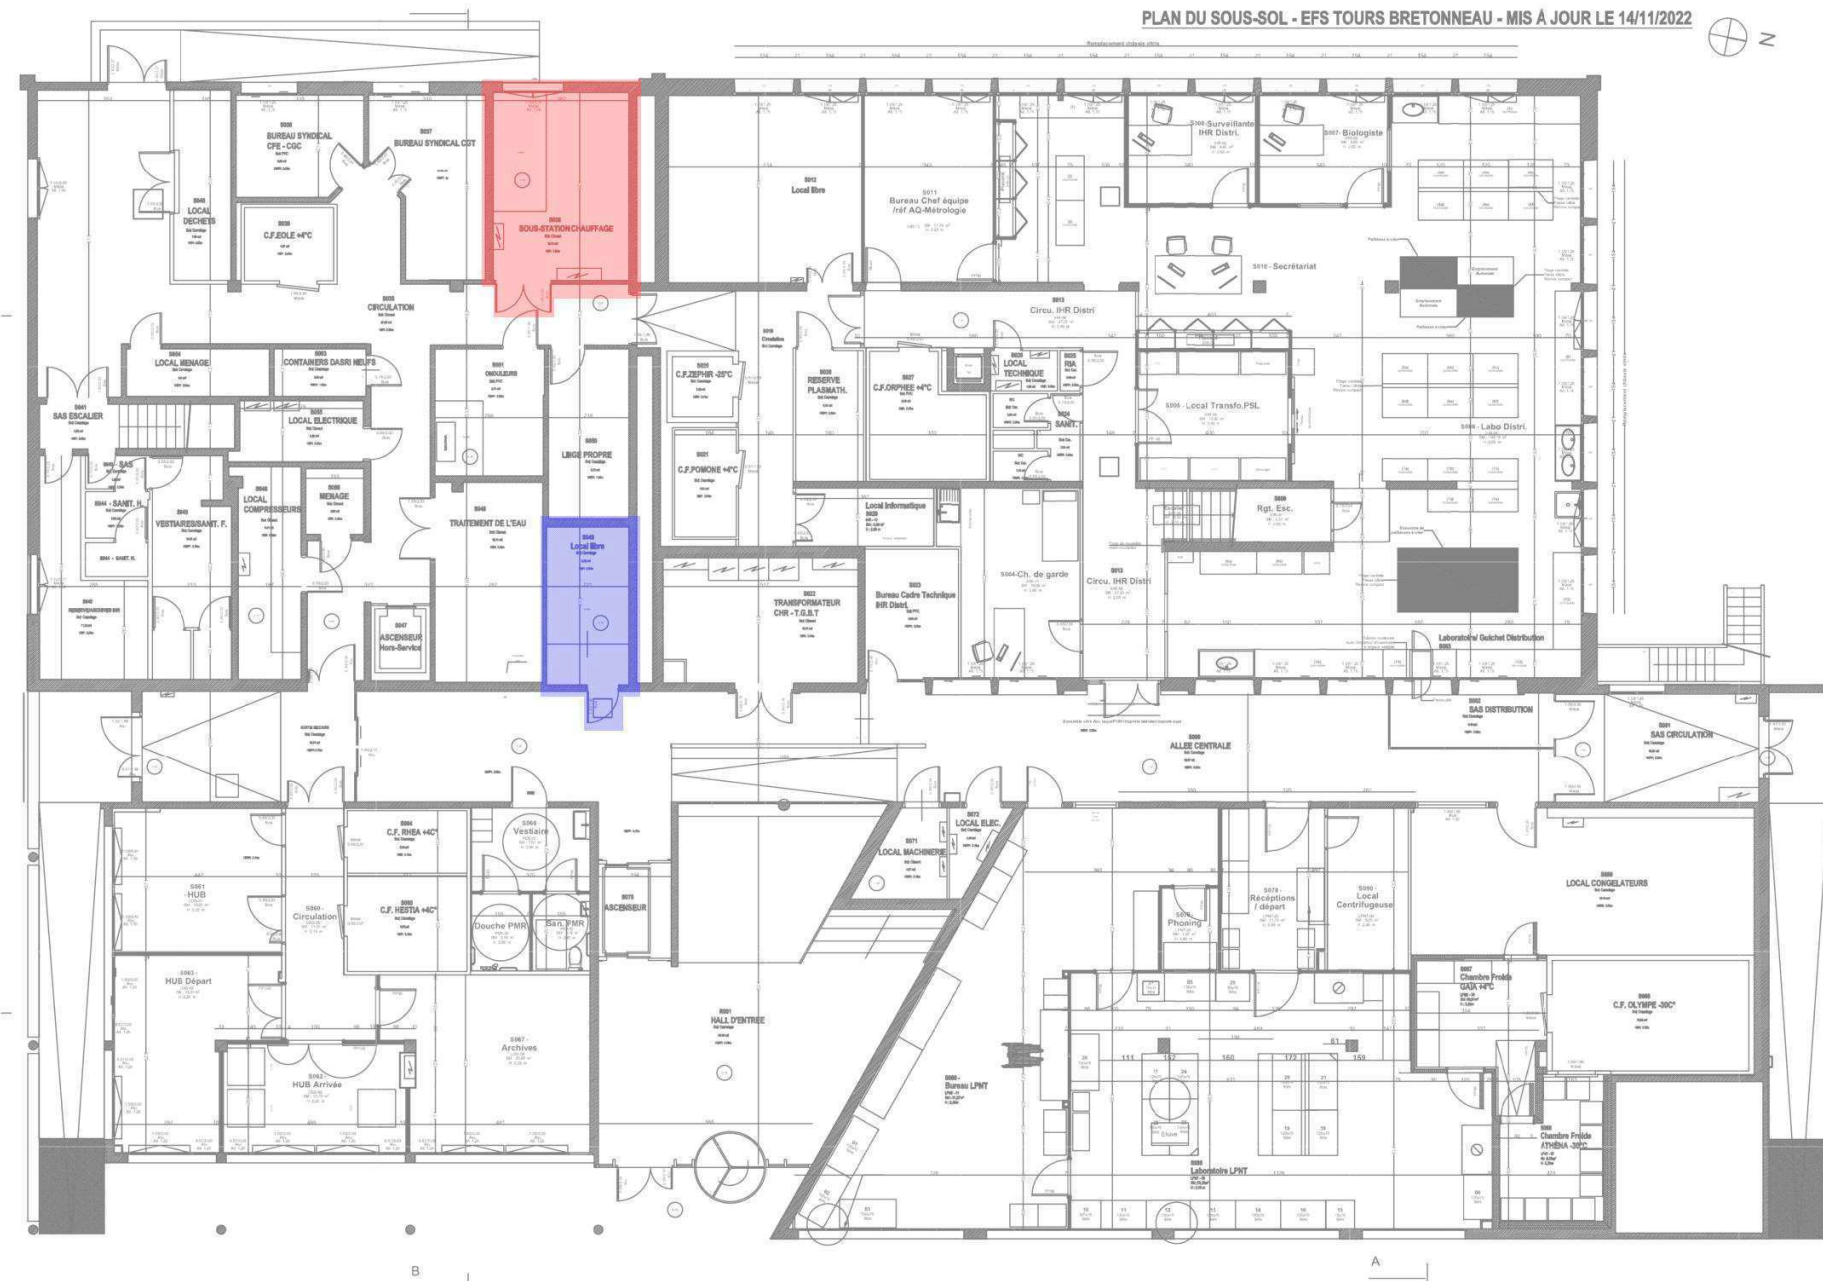

Adresse du bien

2 Boulevard Tonnel
37000 TOURS

Désignation


EFS 2 boulevard Tonnelé, TOUR

Date interventio


18/12/202

Techniciens intervenant

FULNEAU CELINE

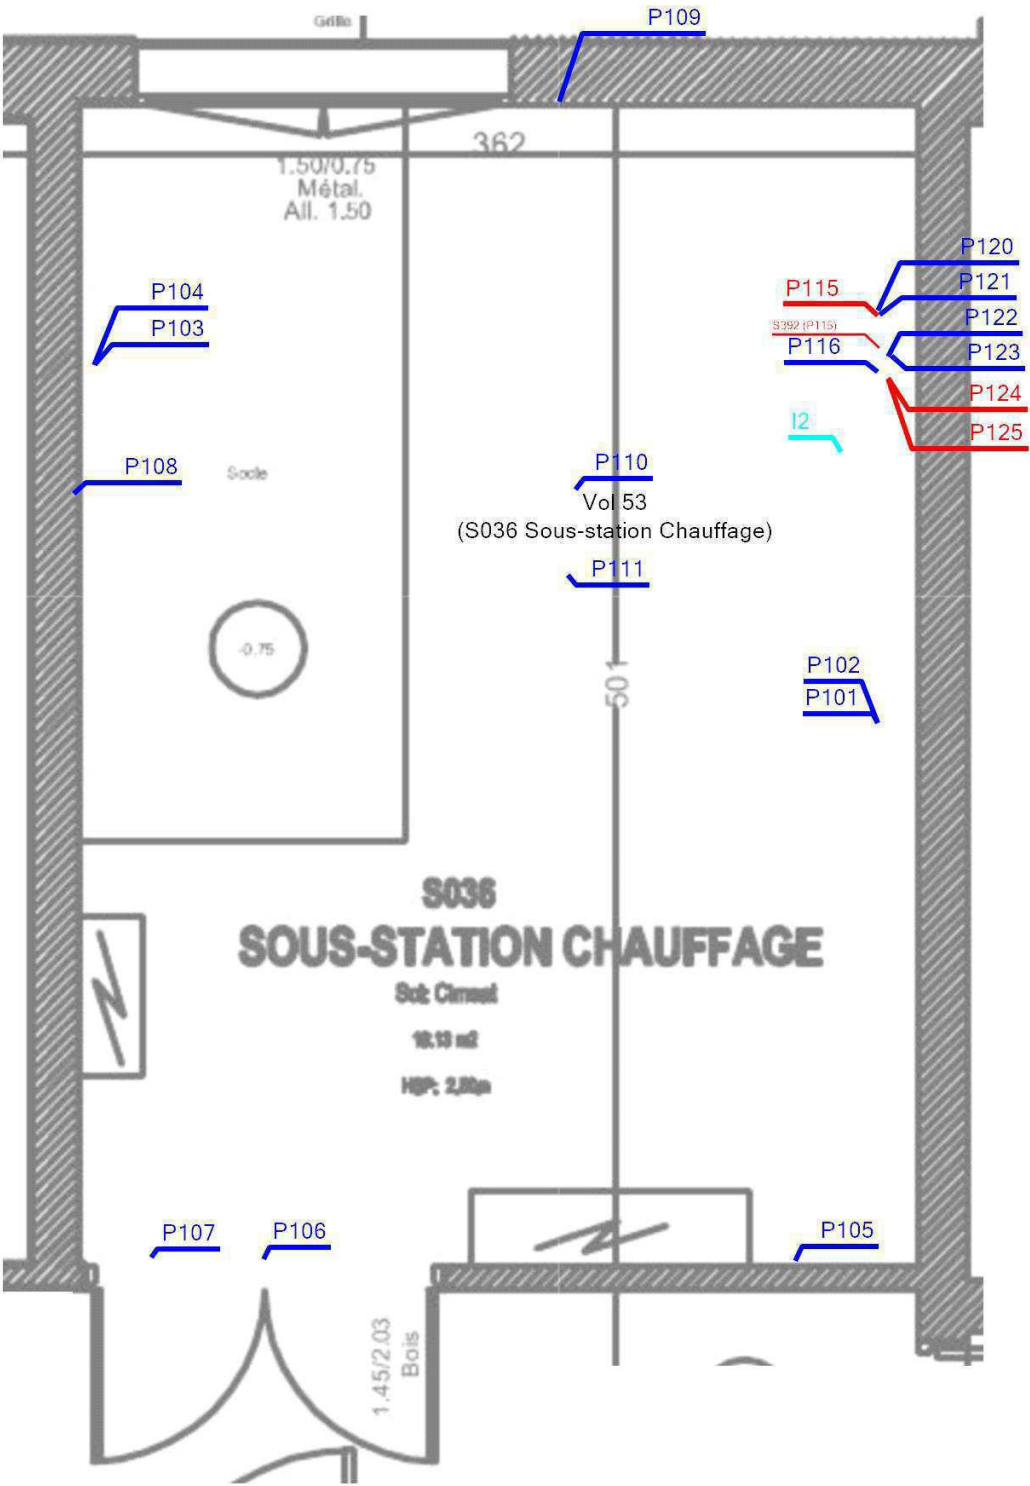

Plan de situation

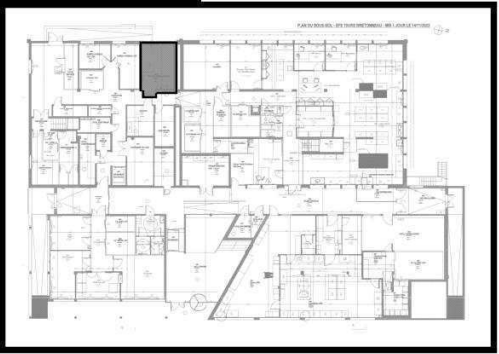

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage positif

SOUS-SOL - BÂTIMENT EFS - ZOOM 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002EW032465-3

Légende

	P124 : Joint de bride
---	------------------------------

	P115 : Joint de bride
---	------------------------------

	P125 : Joint de bride
---	------------------------------

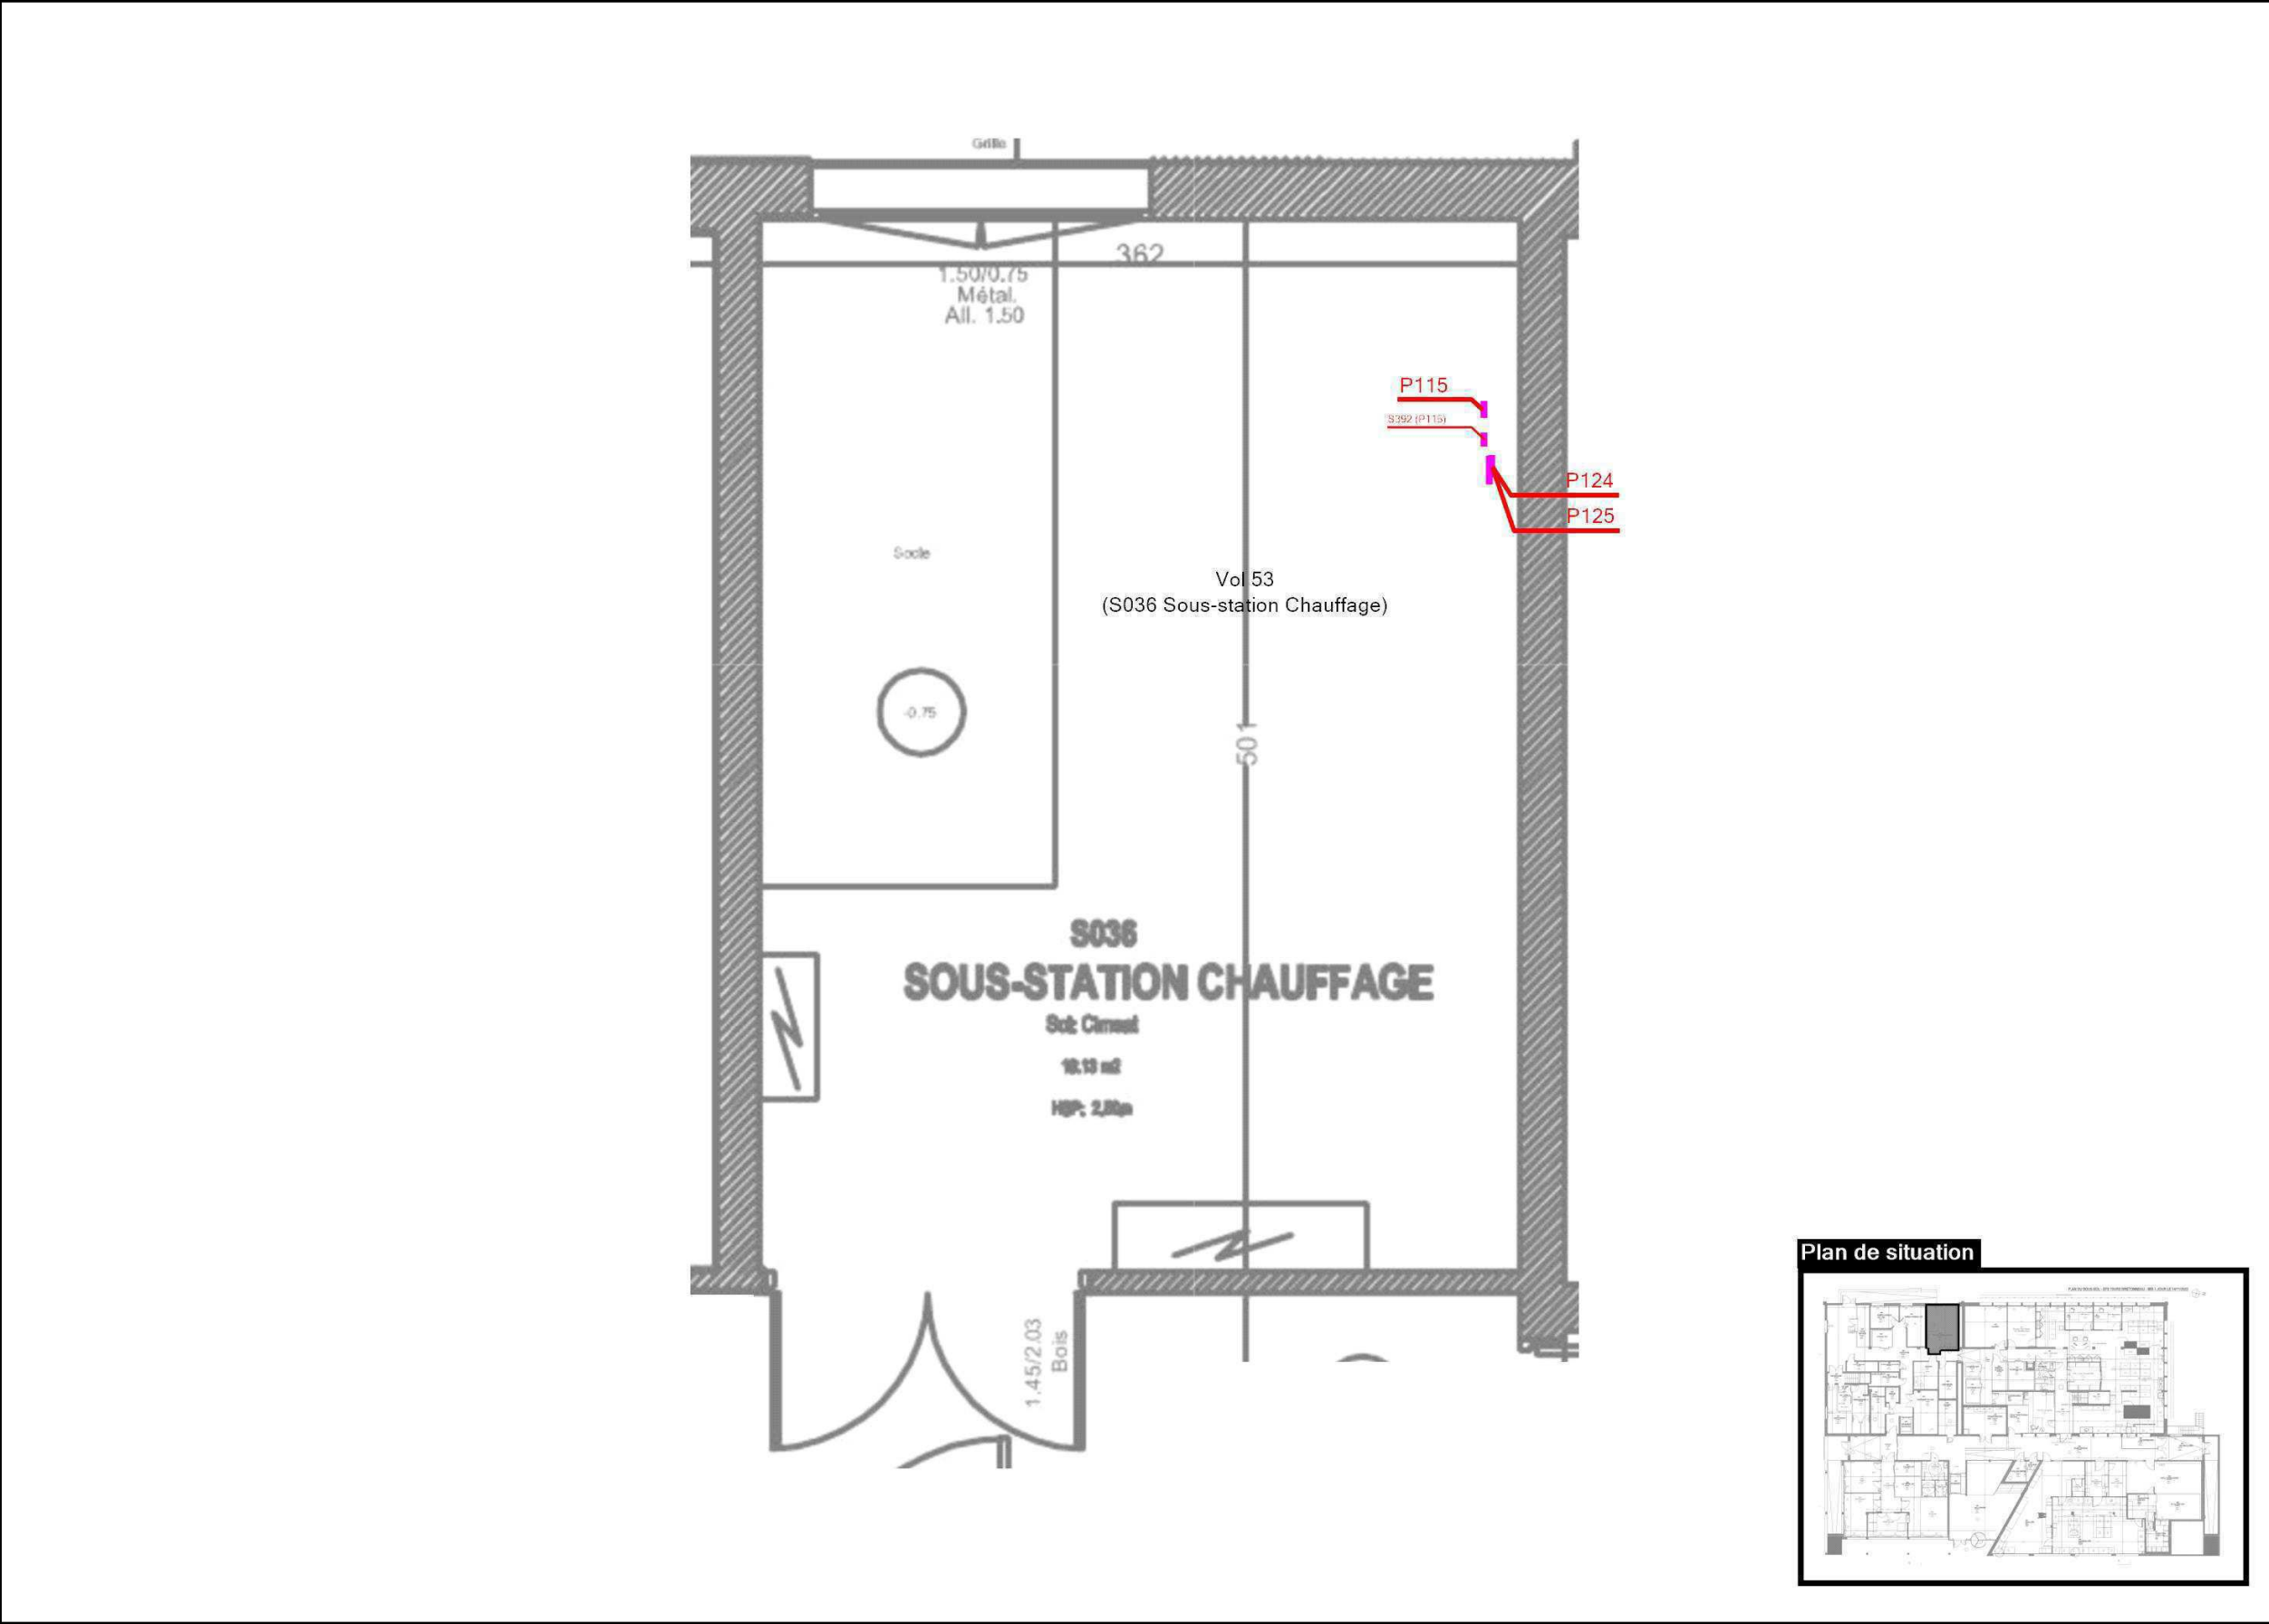

PLAN OF THE SECOND FLOOR OF THE 'Pavilion of the 21st Century' by Richard Rogers. The plan shows a complex arrangement of rooms, corridors, and service areas. A large, dark rectangular area is highlighted in the upper left, representing the 'Pavilion of the 21st Century'.



Adresse du bien

2 Boulevard Tonnellé
37000 TOURS

Désignation


EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS

Date intervention

18/12/2025

Techniciens intervenant

FULNEAU CELINE

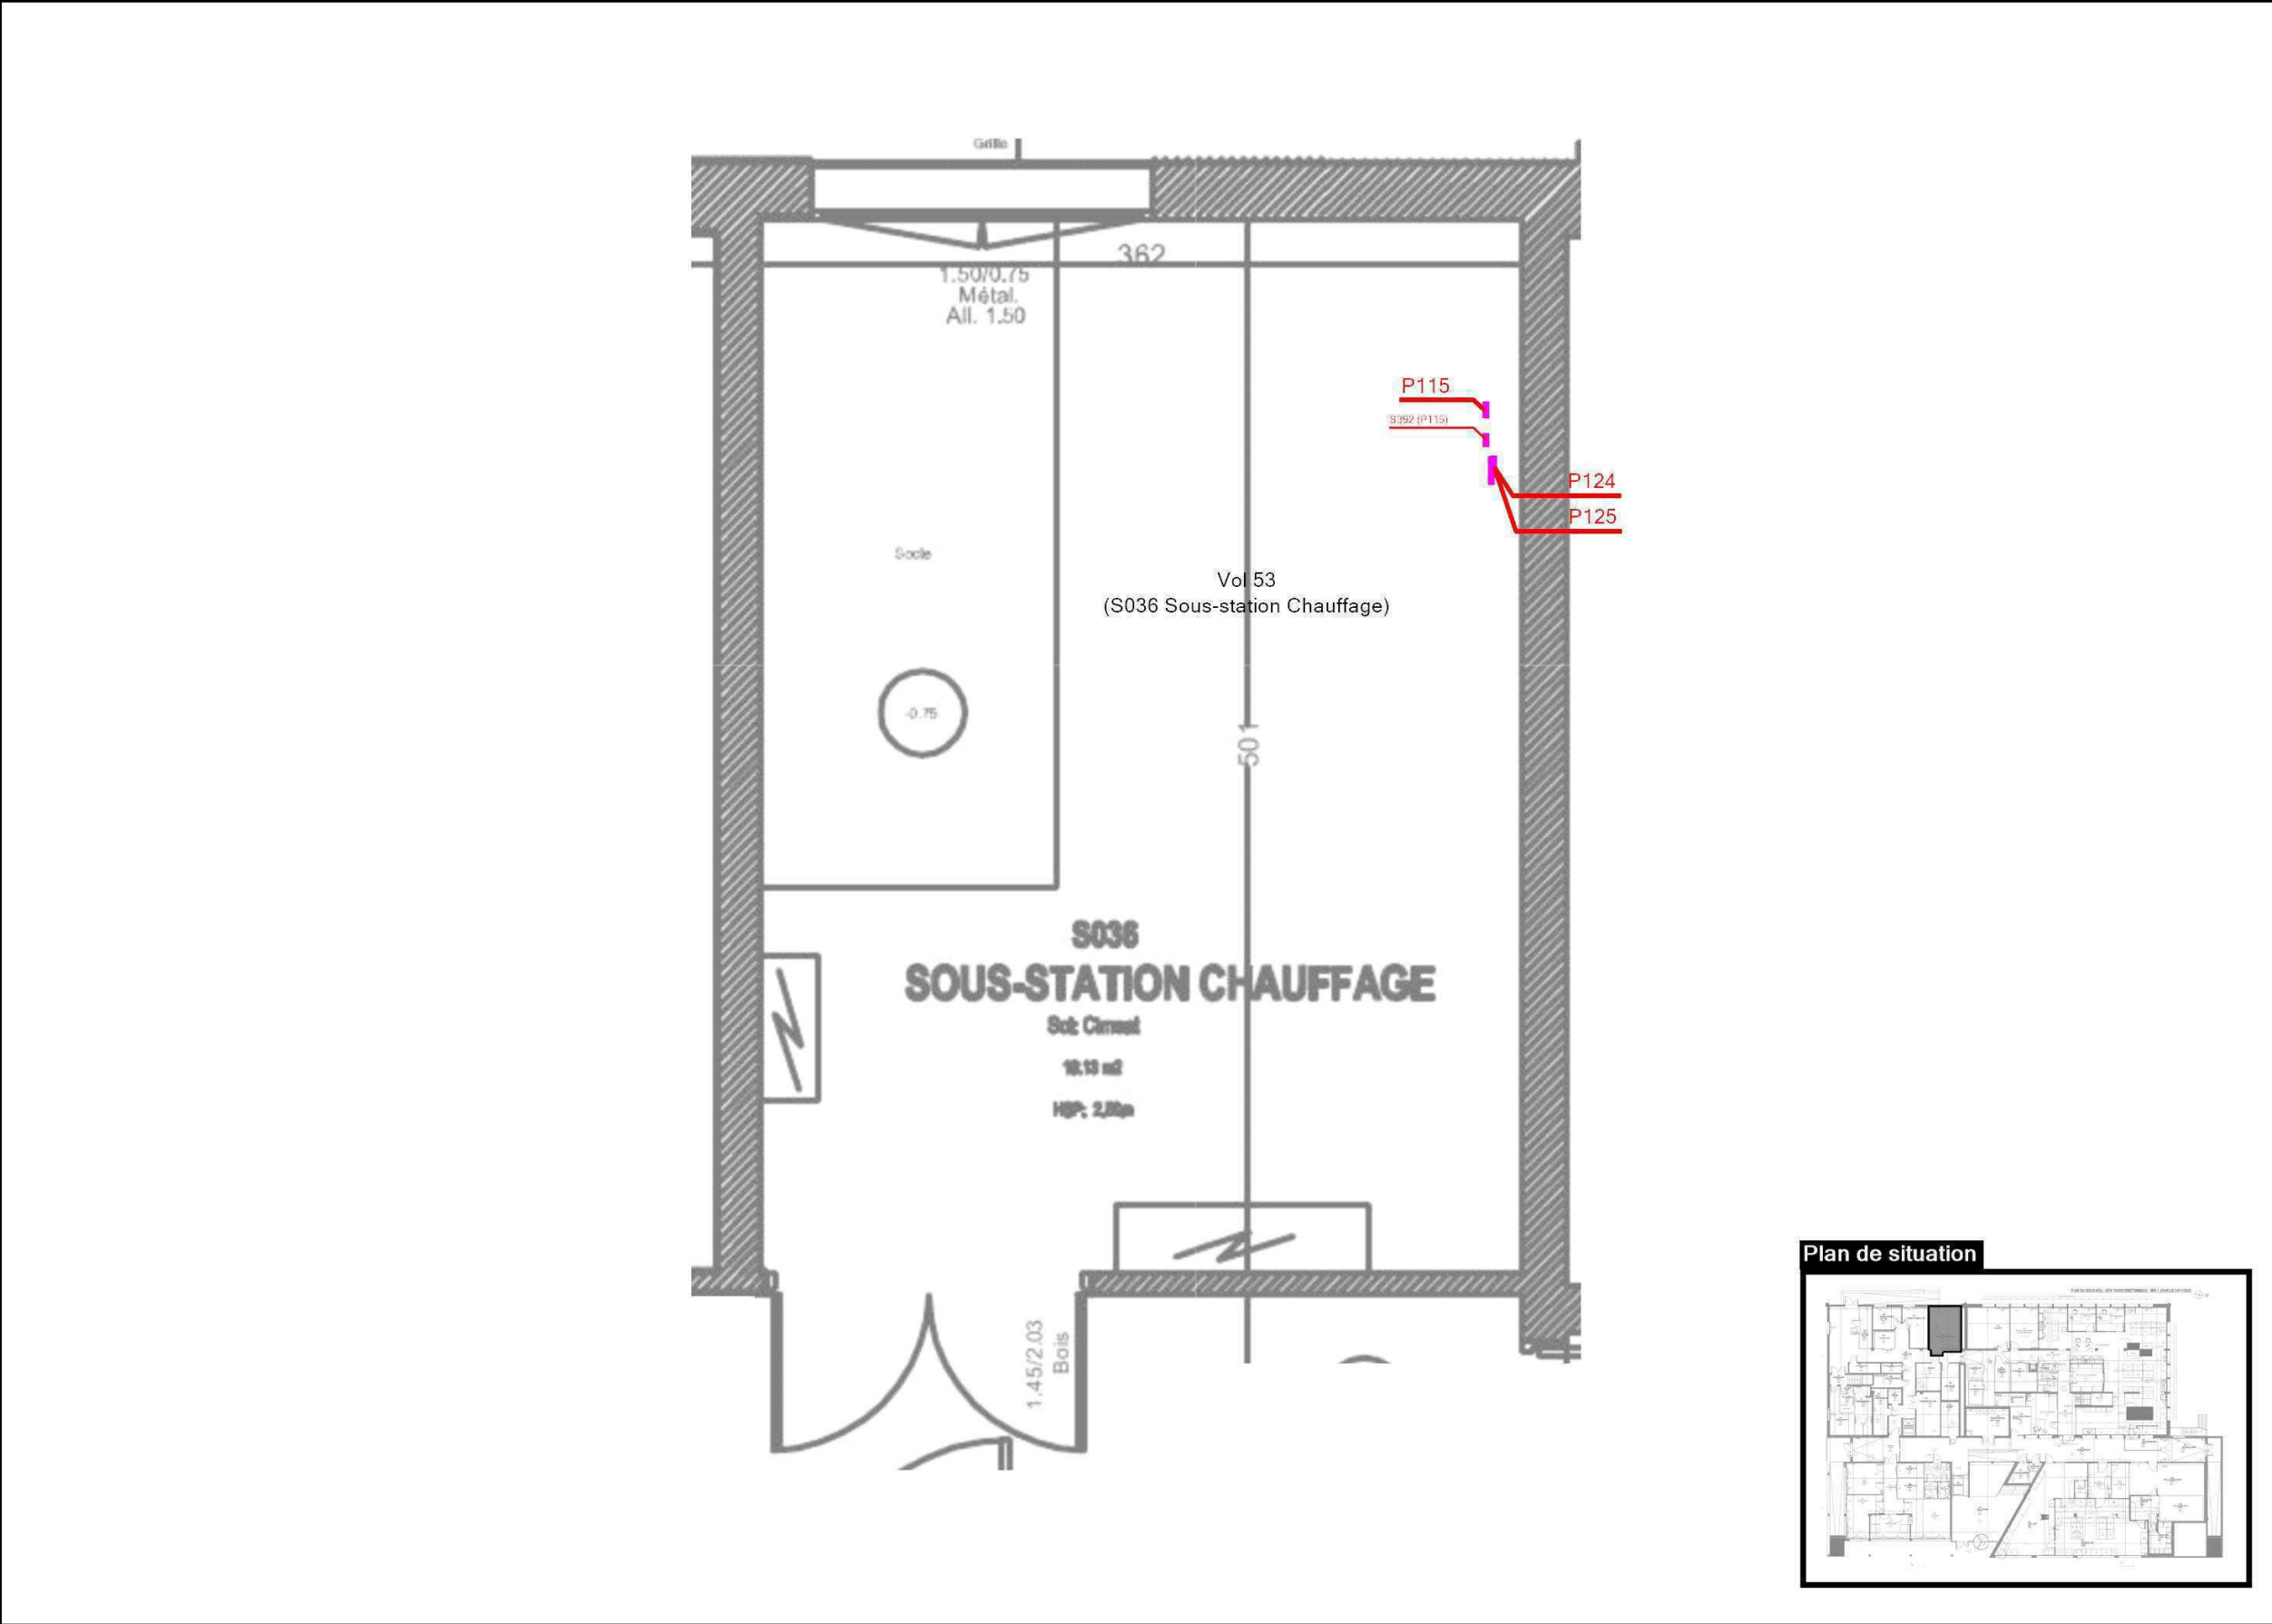


Légende	
	P124 : Joint de bride
	P115 : Joint de bride
	P125 : Joint de bride


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Boulevard Tonnellé 37000 TOURS	EFs 2 boulevard Tonnellé, TOURS	18/12/2025	FULNEAU CELINE

Légende

P Localisation dun prélèvement négatif

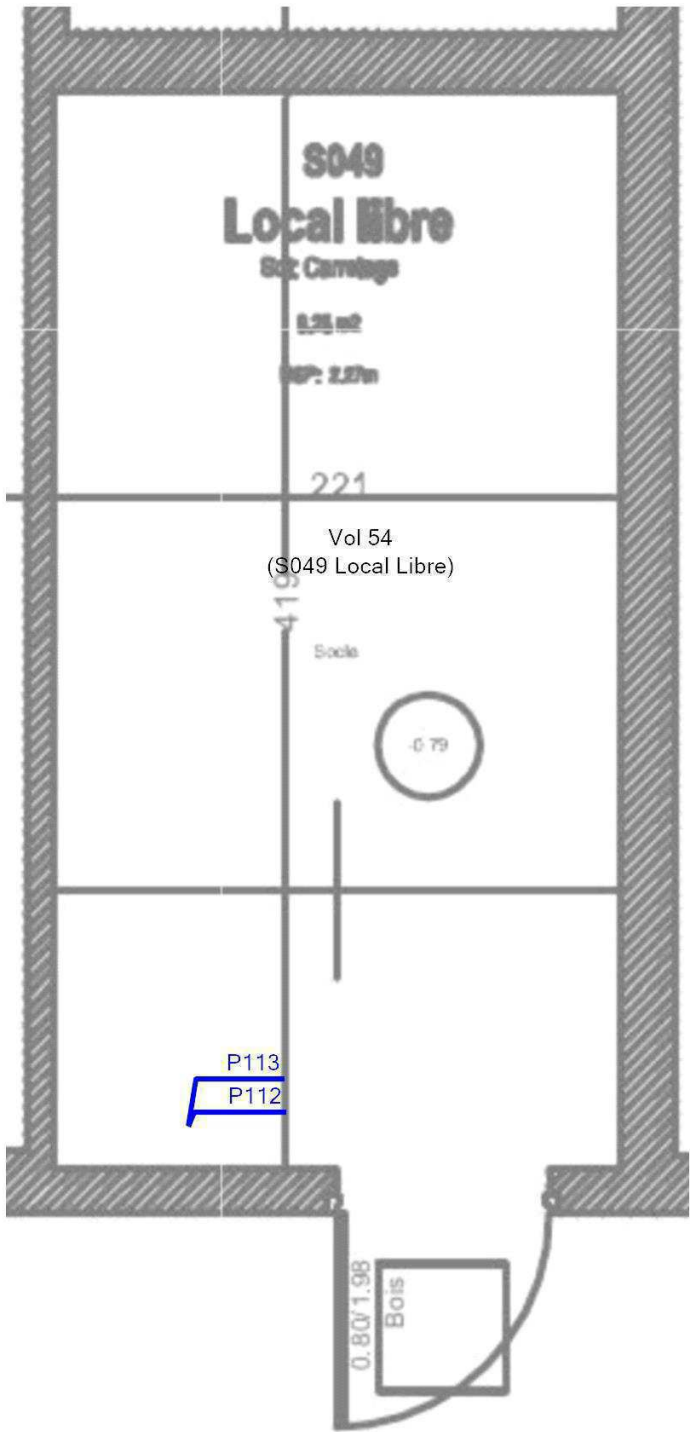

Plan de situation

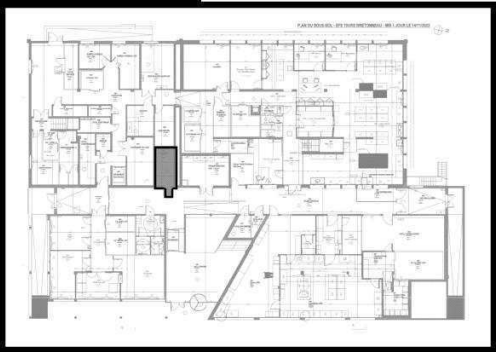

Adresse du bien

2 Boulevard Tonnellé
37000 TOURS

Désignation

EFS 2 boulevard Tonnellé, TOURS


Date intervention

18/12/2025

Technicien intervenant

FULNEAU CELINE

Vol 55
(Toiture)

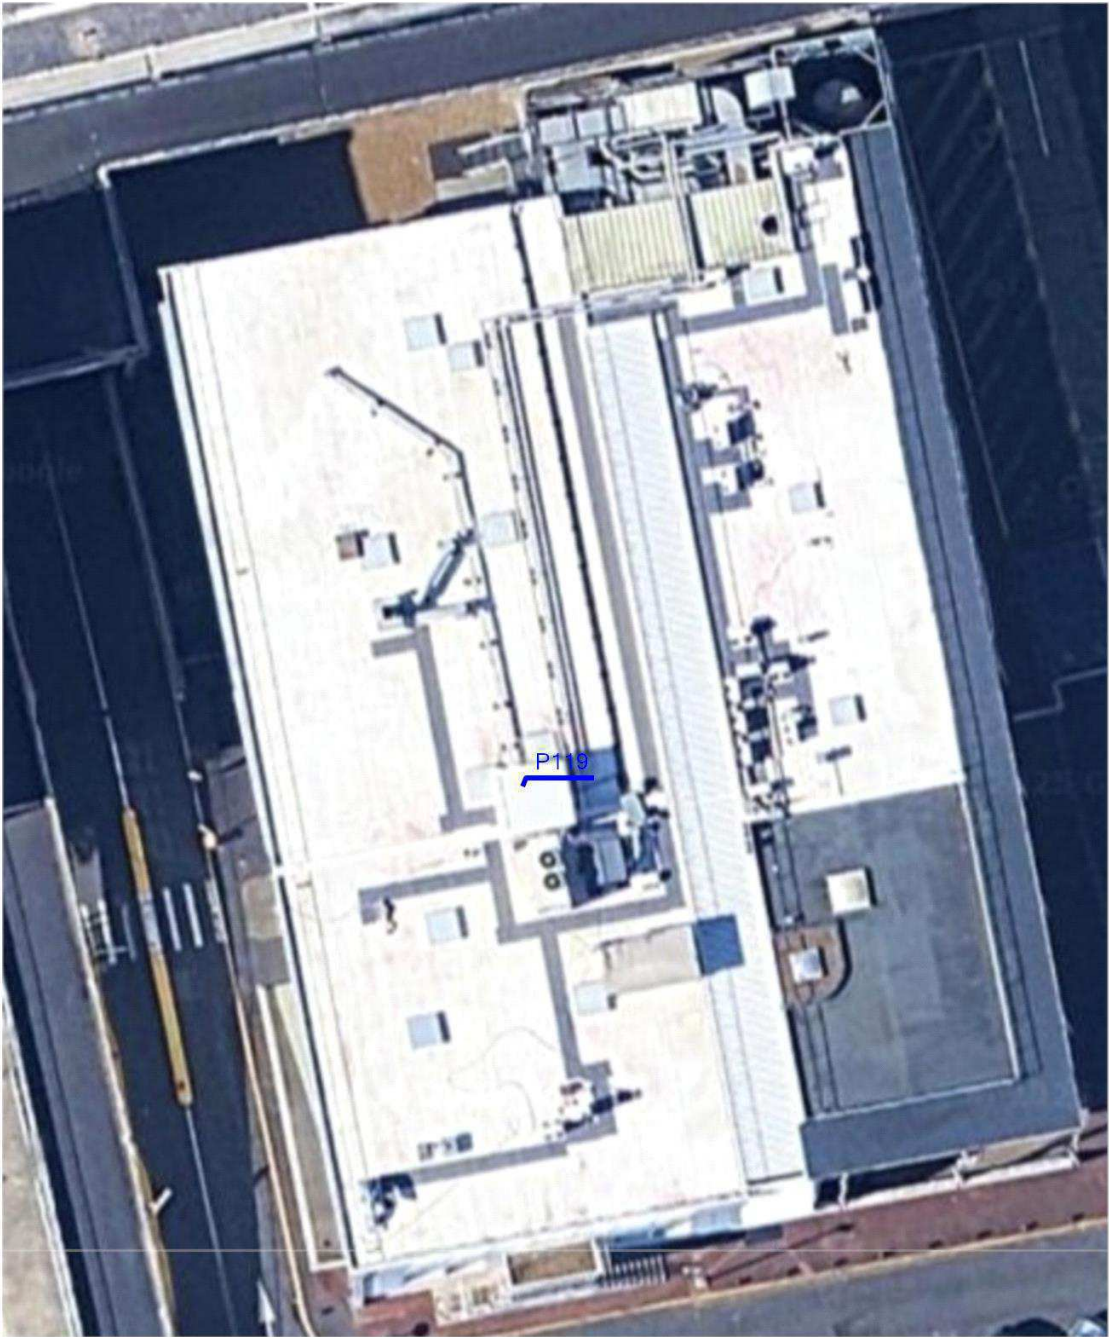

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Boulevard Tonnellé 37000 TOURS	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS	18/12/2025	FULNEAU CELINE

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW032465 n°1 - 2 (P1)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465-3 n°126 - 2 (P126)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 21 (Local 1039)	Prélèvement positif
002EW032465 n°98 - 4 (P98)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°98 - 2 (P98)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°99 - 4 (P99)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°99 - 2 (P99)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°100 - 4 (P100)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°100 - 2 (P100)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)	Prélèvement négatif
002EW032465-3 n°126 - 4 (P126)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 21 (Local 1039)	Prélèvement positif
002EW032465-1 n°114 - 4 (P114)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 14 (Local 1012)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°114 - 2 (P114)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 14 (Local 1012)	Prélèvement négatif
002EW032465-2 n°117 - 1 (P117)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 21 (Local 1039)	Prélèvement négatif
002EW032465-2 n°118 - 1 (P118)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 21 (Local 1039)	Prélèvement négatif
S32 - 4 (S32)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Absence sur présentation de documents
S32 - 2 (S32)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Absence sur présentation de documents
S131 - 2 (S131)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Absence : pas d'amiante par nature
S166 - 4 (S166)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)	Absence : pas d'amiante par nature
S166 - 2 (S166)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)	Absence : pas d'amiante par nature
S170 - 4 (S170)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)	Absence sur présentation de documents
S170 - 2 (S170)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)	Absence sur présentation de documents
S183 - 2 (S183)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Absence sur présentation de documents
S183 - 6 (S183)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Absence sur présentation de documents
S183 - 4 (S183)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Absence sur présentation de documents
S200 - 6 (S200)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Absence sur présentation de documents
S200 - 2 (S200)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Absence sur présentation de documents
S200 - 4 (S200)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Absence sur présentation de documents
S246 - 2 (S246)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)	Absence sur présentation de documents



S246 - 4 (S246)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)	Absence sur présentation de documents
S251 - 2 (S251)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)	Absence sur présentation de documents
S251 - 6 (S251)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)	Absence sur présentation de documents
S251 - 4 (S251)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)	Absence sur présentation de documents
002EW032465 n°2 - 2 (P2)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°2 - 4 (P2)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°3 - 2 (P3)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°3 - 4 (P3)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°4 - 2 (P4)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 7 (Local 1042)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°4 - 4 (P4)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 7 (Local 1042)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°5 - 4 (P5)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 7 (Local 1042)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°5 - 2 (P5)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 7 (Local 1042)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°6 - 2 (P6)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°6 - 4 (P6)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°7 - 2 (P7)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 7 (Local 1042)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°8 - 4 (P8)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°8 - 2 (P8)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°9 - 2 (P9)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°10 - 2 (P10)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°11 - 2 (P11)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°12 - 2 (P12)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°13 - 2 (P13)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°14 - 2 (P14)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°15 - 2 (P15)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°16 - 2 (P16)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°17 - 2 (P17)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 14 (Local 1012)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°18 - 2 (P18)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 13 (Local 1002)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°19 - 2 (P19)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 13 (Local 1002)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°20 - 2 (P20)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 13 (Local 1002)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°21 - 2 (P21)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 12 (Local 1003)	Prélèvement négatif

002EW032465 n°22 - 2 (P22)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 12 (Local 1003)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°23 - 2 (P23)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°23 - 4 (P23)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°24 - 4 (P24)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°24 - 2 (P24)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°29 - 4 (P29)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°29 - 2 (P29)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°30 - 4 (P30)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°30 - 2 (P30)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°31 - 4 (P31)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°31 - 2 (P31)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°32 - 4 (P32)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°32 - 2 (P32)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°33 - 2 (P33)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°33 - 6 (P33)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°33 - 4 (P33)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°34 - 2 (P34)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°34 - 4 (P34)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°35 - 4 (P35)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°35 - 2 (P35)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°36 - 2 (P36)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°37 - 4 (P37)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°37 - 2 (P37)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°38 - 4 (P38)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°38 - 2 (P38)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°39 - 4 (P39)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement positif
002EW032465 n°39 - 2 (P39)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement positif
002EW032465 n°40 - 2 (P40)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°40 - 4 (P40)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°41 - 2 (P41)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif

002EW032465 n°42 - 2 (P42)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°42 - 4 (P42)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°43 - 2 (P43)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°43 - 6 (P43)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°43 - 4 (P43)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°44 - 2 (P44)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°44 - 4 (P44)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°45 - 2 (P45)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°45 - 4 (P45)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°46 - 4 (P46)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°46 - 2 (P46)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°47 - 4 (P47)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°47 - 2 (P47)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°48 - 2 (P48)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°48 - 4 (P48)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°49 - 4 (P49)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°49 - 2 (P49)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°50 - 4 (P50)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°50 - 2 (P50)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°51 - 4 (P51)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°51 - 2 (P51)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°52 - 2 (P52)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°52 - 4 (P52)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°53 - 2 (P53)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°53 - 4 (P53)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°54 - 2 (P54)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 25 (Local 1034)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°54 - 4 (P54)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 25 (Local 1034)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°55 - 2 (P55)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 25 (Local 1034)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°55 - 4 (P55)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 25 (Local 1034)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°56 - 2 (P56)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)	Prélèvement négatif



002EW032465 n°56 - 4 (P56)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°58 - 2 (P58)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°59 - 2 (P59)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°60 - 4 (P60)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°60 - 2 (P60)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°61 - 2 (P61)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°62 - 2 (P62)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°63 - 2 (P63)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 35 (Local 1072)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°64 - 2 (P64)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 35 (Local 1072)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°65 - 2 (P65)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 40 (Local 1068)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°66 - 2 (P66)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°67 - 2 (P67)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°68 - 2 (P68)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°69 - 2 (P69)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°70 - 2 (P70)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)	Prélèvement négatif
002EW032465-3 n°127 - 2 (P127)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 21 (Local 1039)	Prélèvement négatif
002EW032465-3 n°127 - 4 (P127)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 21 (Local 1039)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°75 - 4 (P75)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 44 (Local R091)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°75 - 2 (P75)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 44 (Local R091)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°76 - 4 (P76)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°76 - 2 (P76)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°77 - 4 (P77)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°77 - 2 (P77)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°78 - 4 (P78)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°78 - 2 (P78)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°82 - 2 (P82)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°82 - 6 (P82)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°82 - 4 (P82)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°83 - 4 (P83)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°83 - 2 (P83)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)	Prélèvement négatif

002EW032465 n°84 - 6 (P84)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°84 - 2 (P84)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°84 - 4 (P84)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°85 - 2 (P85)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°85 - 4 (P85)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°86 - 4 (P86)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°86 - 2 (P86)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°87 - 2 (P87)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°87 - 4 (P87)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°88 - 2 (P88)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°88 - 4 (P88)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°89 - 2 (P89)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°89 - 4 (P89)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°90 - 4 (P90)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°90 - 2 (P90)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°91 - 4 (P91)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°91 - 2 (P91)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°92 - 4 (P92)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°92 - 2 (P92)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°93 - 2 (P93)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°93 - 4 (P93)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°94 - 2 (P94)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°94 - 4 (P94)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°95 - 2 (P95)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°95 - 4 (P95)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°96 - 2 (P96)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°96 - 4 (P96)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°97 - 4 (P97)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°97 - 2 (P97)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)	Prélèvement négatif
	RDC-Bâtiment EFS - Vol 44 (Local R091)	11



	RDC-Bâtiment EFS - Vol 44 (Local R091)	11
S335 - 6 (S335)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)	Absence sur présentation de documents
S335 - 4 (S335)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)	Absence sur présentation de documents
S335 - 2 (S335)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)	Absence sur présentation de documents
S380 - 4 (S380)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)	Absence : pas d'amiante par nature
S380 - 2 (S380)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)	Absence : pas d'amiante par nature
002EW032465 n°71 - 2 (P71)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°71 - 4 (P71)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°72 - 4 (P72)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°72 - 2 (P72)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°73 - 2 (P73)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°73 - 4 (P73)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°74 - 4 (P74)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)	Prélèvement négatif
002EW032465 n°74 - 2 (P74)	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)	Prélèvement négatif
002EW032465-3 n°125 - 2 (P125)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement positif
002EW032465-3 n°124 - 4 (P124)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement positif
002EW032465-3 n°123 - 4 (P123)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-3 n°122 - 4 (P122)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-3 n°124 - 2 (P124)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement positif
002EW032465-1 n°101 - 1 (P101)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°101 - 2 (P101)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°102 - 2 (P102)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°102 - 1 (P102)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°103 - 2 (P103)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°103 - 1 (P103)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°104 - 1 (P104)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°104 - 2 (P104)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°105 - 2 (P105)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°105 - 1 (P105)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°106 - 2 (P106)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif




002EW032465-1 n°106 - 1 (P106)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°107 - 2 (P107)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°107 - 1 (P107)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°108 - 1 (P108)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°108 - 2 (P108)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°109 - 2 (P109)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°109 - 1 (P109)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°110 - 2 (P110)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°110 - 1 (P110)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°111 - 2 (P111)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°111 - 1 (P111)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°112 - 2 (P112)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 54 (S049 Local Libre)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°112 - 4 (P112)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 54 (S049 Local Libre)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°113 - 4 (P113)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 54 (S049 Local Libre)	Prélèvement négatif
002EW032465-1 n°113 - 2 (P113)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 54 (S049 Local Libre)	Prélèvement négatif
002EW032465-2 n°115 - 1 (P115)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement positif
002EW032465-2 n°116 - 1 (P116)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	I2
	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	I2
002EW032465-3 n°120 - 4 (P120)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-3 n°121 - 2 (P121)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-3 n°122 - 2 (P122)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-3 n°120 - 2 (P120)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-3 n°123 - 2 (P123)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-3 n°125 - 4 (P125)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement positif
002EW032465-3 n°121 - 4 (P121)	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)	Prélèvement négatif
002EW032465-2 n°119 - 1 (P119)	Toiture-Bâtiment EFS - Vol 55 (Toiture)	Prélèvement négatif



002EW032465 n°1 - 2 (P1) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10
(Local 1043)



002EW032465-3 n°125 - 2 (P125) - Sous-sol -
Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)

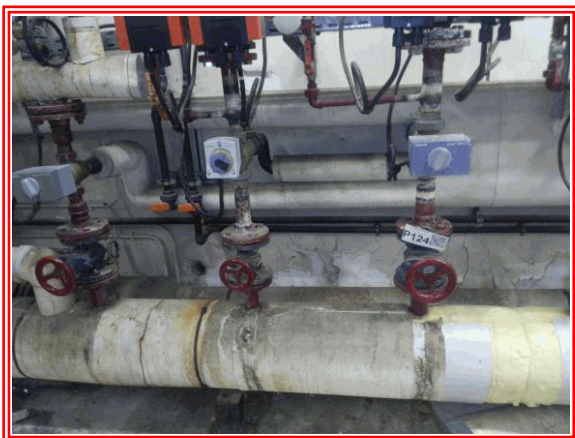

002EW032465-3 n°124 - 4 (P124) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-3 n°123 - 4 (P123) - Sous-sol -
Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-3 n°122 - 4 (P122) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465 n°75 - 4 (P75) - RDC-Bâtiment EFS -
Vol 44 (Local R091)



002EW032465-3 n°124 - 2 (P124) - Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-3 n°126 - 2 (P126) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 21 (Local 1039)



002EW032465 n°75 - 2 (P75) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 44 (Local R091)



002EW032465 n°76 - 4 (P76) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)



002EW032465 n°76 - 2 (P76) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)



002EW032465 n°77 - 4 (P77) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)



002EW032465 n°77 - 2 (P77) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)



002EW032465 n°78 - 4 (P78) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)



002EW032465 n°78 - 2 (P78) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)



002EW032465 n°82 - 2 (P82) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)



002EW032465 n°82 - 6 (P82) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)




002EW032465 n°82 - 4 (P82) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)



002EW032465 n°83 - 4 (P83) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)



002EW032465 n°83 - 2 (P83) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)

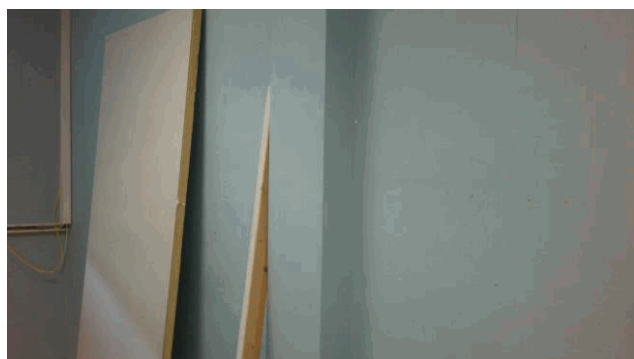

002EW032465 n°84 - 6 (P84) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)

002EW032465 n°84 - 2 (P84) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)



002EW032465 n°84 - 4 (P84) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)

002EW032465 n°85 - 2 (P85) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)



002EW032465 n°85 - 4 (P85) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)



002EW032465 n°86 - 4 (P86) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)



002EW032465 n°86 - 2 (P86) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)



002EW032465 n°87 - 2 (P87) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)



002EW032465 n°87 - 4 (P87) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)



002EW032465 n°88 - 2 (P88) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)



002EW032465 n°88 - 4 (P88) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)



002EW032465 n°89 - 2 (P89) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)



002EW032465 n°89 - 4 (P89) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)

002EW032465 n°90 - 4 (P90) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)



002EW032465 n°90 - 2 (P90) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)


002EW032465 n°91 - 4 (P91) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)



002EW032465 n°91 - 2 (P91) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)



002EW032465 n°92 - 4 (P92) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)

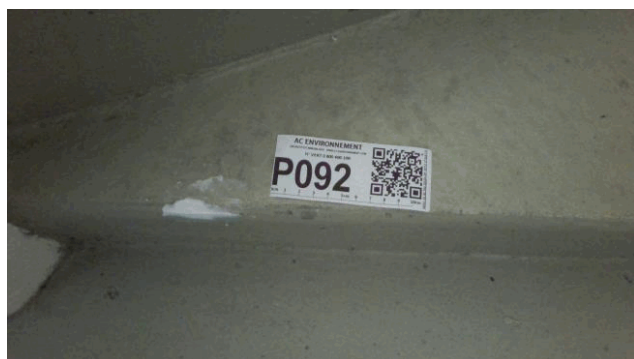

002EW032465 n°92 - 2 (P92) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)




002EW032465 n°93 - 2 (P93) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)



002EW032465 n°93 - 4 (P93) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)



002EW032465 n°94 - 2 (P94) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)

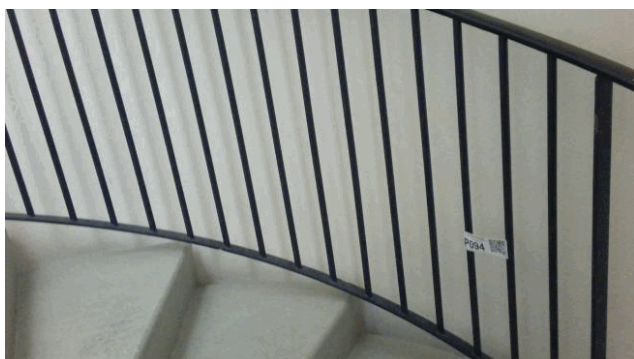

002EW032465 n°94 - 4 (P94) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)



002EW032465 n°95 - 2 (P95) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)



002EW032465 n°95 - 4 (P95) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)



002EW032465 n°96 - 2 (P96) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)




002EW032465 n°96 - 4 (P96) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)



002EW032465 n°97 - 4 (P97) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)



002EW032465 n°97 - 2 (P97) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)

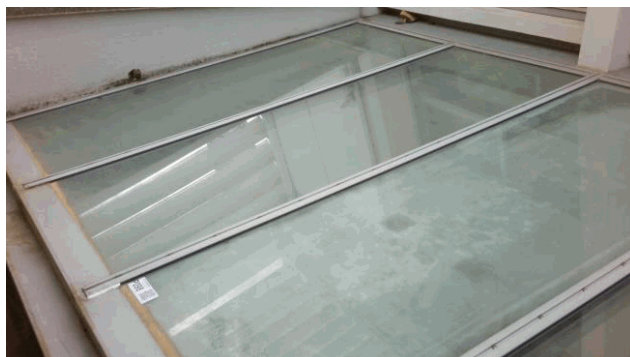

002EW032465 n°98 - 4 (P98) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)



002EW032465 n°98 - 2 (P98) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)

002EW032465 n°99 - 4 (P99) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)



002EW032465 n°99 - 2 (P99) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)

002EW032465 n°100 - 4 (P100) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)



002EW032465 n°100 - 2 (P100) - R+1-Bâtiment EFS -
Vol 52 (Extérieur)



002EW032465-1 n°101 - 1 (P101) - Sous-sol -
Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-1 n°101 - 2 (P101) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)

002EW032465-3 n°126 - 4 (P126) - R+1-Bâtiment EFS
- Vol 21 (Local 1039)



002EW032465-1 n°102 - 2 (P102) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)

002EW032465-1 n°102 - 1 (P102) - Sous-sol -
Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-1 n°103 - 2 (P103) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-1 n°103 - 1 (P103) - Sous-sol -
Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)




002EW032465-1 n°104 - 1 (P104) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-1 n°104 - 2 (P104) - Sous-sol -
Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-1 n°105 - 2 (P105) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)

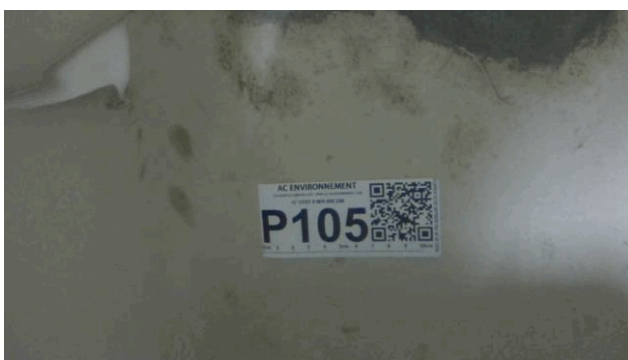

002EW032465-1 n°105 - 1 (P105) - Sous-sol -
Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-1 n°106 - 2 (P106) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-1 n°106 - 1 (P106) - Sous-sol -
Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-1 n°107 - 2 (P107) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-1 n°107 - 1 (P107) - Sous-sol -
Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-1 n°108 - 1 (P108) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-1 n°108 - 2 (P108) - Sous-sol -
Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-1 n°109 - 2 (P109) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-1 n°109 - 1 (P109) - Sous-sol -
Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-1 n°110 - 2 (P110) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-1 n°110 - 1 (P110) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-1 n°111 - 2 (P111) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-1 n°111 - 1 (P111) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-1 n°112 - 2 (P112) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 54 (S049 Local Libre)



002EW032465-1 n°112 - 4 (P112) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 54 (S049 Local Libre)



002EW032465-1 n°113 - 4 (P113) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 54 (S049 Local Libre)



002EW032465-1 n°113 - 2 (P113) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 54 (S049 Local Libre)



002EW032465-1 n°114 - 4 (P114) - R+1-Bâtiment EFS -
Vol 14 (Local 1012)



002EW032465-1 n°114 - 2 (P114) - R+1-Bâtiment EFS
- Vol 14 (Local 1012)



002EW032465-2 n°115 - 1 (P115) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-2 n°116 - 1 (P116) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-2 n°117 - 1 (P117) - R+1-Bâtiment EFS -
Vol 21 (Local 1039)



002EW032465-2 n°118 - 1 (P118) - R+1-Bâtiment EFS
- Vol 21 (Local 1039)



002EW032465-2 n°119 - 1 (P119) - Toiture-Bâtiment EFS
- Vol 55 (Toiture)




I1 - 2 - RDC-Bâtiment EFS - Vol 44 (Local R091)



I1 - 4 - RDC-Bâtiment EFS - Vol 44 (Local R091)



I2 - 2 - Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036
Sous-station Chauffage)

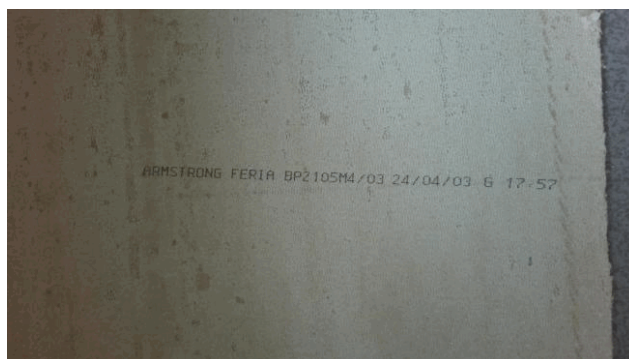


I2 - 1 - Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036
Sous-station Chauffage)

S32 - 4 (S32) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local
1043)




S32 - 2 (S32) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)

S131 - 2 (S131) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local
1043)

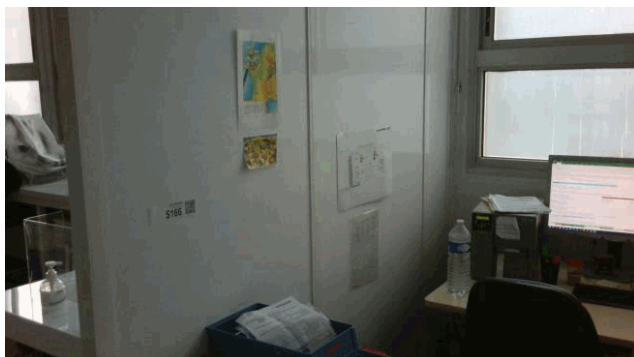

S166 - 4 (S166) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)

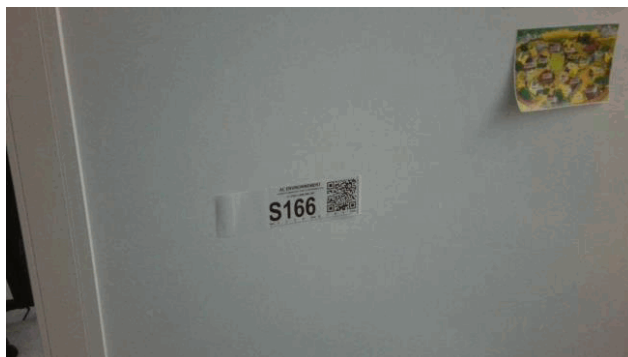

S166 - 2 (S166) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)



S170 - 4 (S170) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)




S170 - 2 (S170) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)



S183 - 2 (S183) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



S183 - 6 (S183) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)

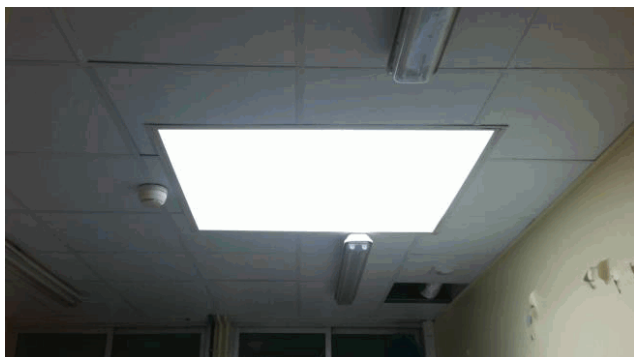

S183 - 4 (S183) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



S200 - 6 (S200) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)




S200 - 2 (S200) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)

S200 - 4 (S200) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



S246 - 2 (S246) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)


S246 - 4 (S246) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)

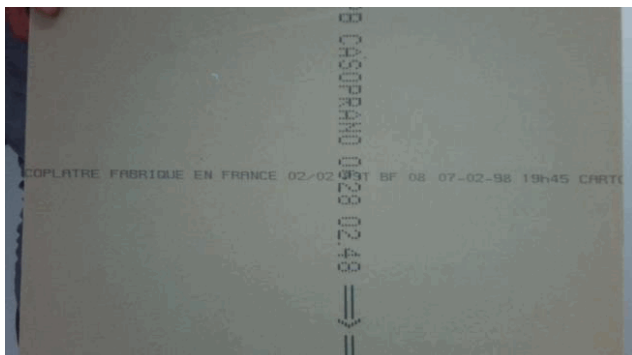

S251 - 2 (S251) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)




S251 - 6 (S251) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)

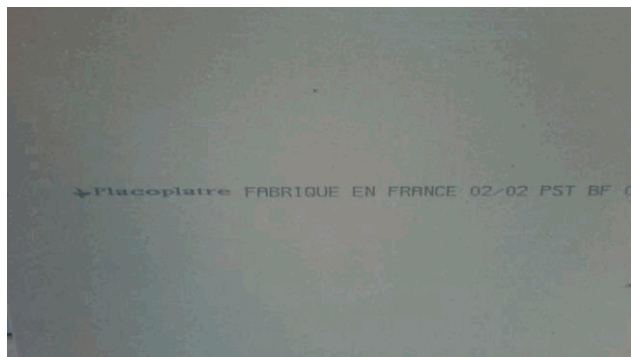

S251 - 4 (S251) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)

S335 - 6 (S335) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)

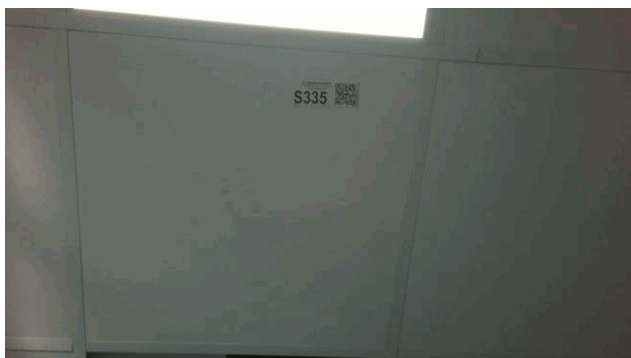

S335 - 4 (S335) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)

S335 - 2 (S335) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)



S380 - 4 (S380) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)



S380 - 2 (S380) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)



002EW032465-3 n°120 - 4 (P120) - Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465 n°2 - 2 (P2) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)



002EW032465 n°2 - 4 (P2) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)



002EW032465 n°3 - 2 (P3) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)



002EW032465 n°3 - 4 (P3) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10
(Local 1043)



002EW032465 n°4 - 2 (P4) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 7
(Local 1042)



002EW032465 n°4 - 4 (P4) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 7
(Local 1042)



002EW032465 n°5 - 4 (P5) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 7
(Local 1042)



002EW032465 n°5 - 2 (P5) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 7
(Local 1042)



002EW032465 n°6 - 2 (P6) - R+1-Bâtiment EFS - Vol
10 (Local 1043)



002EW032465 n°6 - 4 (P6) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10
(Local 1043)




002EW032465 n°7 - 2 (P7) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 7
(Local 1042)



002EW032465 n°8 - 4 (P8) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10
(Local 1043)

002EW032465 n°8 - 2 (P8) - R+1-Bâtiment EFS - Vol
10 (Local 1043)

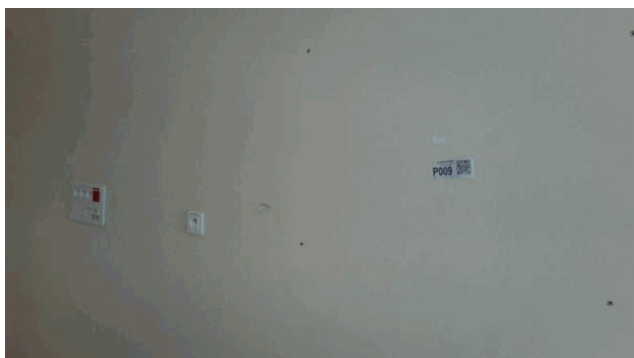

002EW032465 n°9 - 2 (P9) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10
(Local 1043)

002EW032465 n°10 - 2 (P10) - R+1-Bâtiment EFS -
Vol 10 (Local 1043)



002EW032465 n°11 - 2 (P11) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)



002EW032465 n°12 - 2 (P12) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)



002EW032465 n°13 - 2 (P13) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)




002EW032465 n°14 - 2 (P14) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)



002EW032465 n°15 - 2 (P15) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)



002EW032465 n°16 - 2 (P16) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)

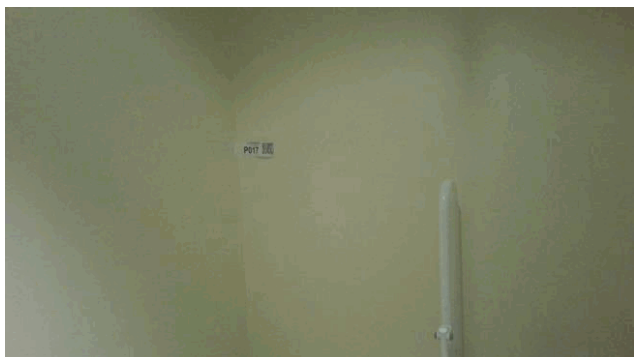

002EW032465 n°17 - 2 (P17) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 14 (Local 1012)



002EW032465 n°18 - 2 (P18) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 13 (Local 1002)



002EW032465 n°19 - 2 (P19) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 13 (Local 1002)



002EW032465 n°20 - 2 (P20) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 13 (Local 1002)



002EW032465 n°21 - 2 (P21) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 12 (Local 1003)



002EW032465 n°22 - 2 (P22) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 12 (Local 1003)



002EW032465 n°23 - 2 (P23) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)




002EW032465 n°23 - 4 (P23) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)



002EW032465 n°24 - 4 (P24) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)



002EW032465 n°24 - 2 (P24) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)

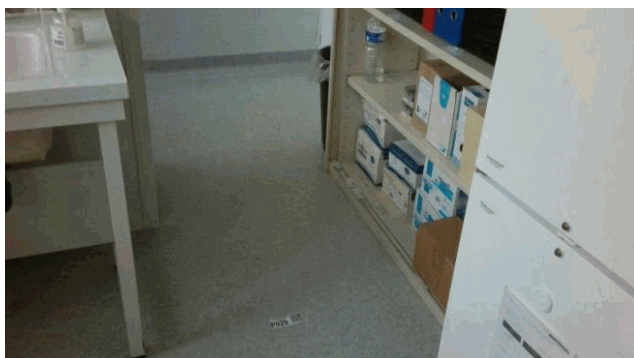

002EW032465 n°29 - 4 (P29) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)




002EW032465 n°29 - 2 (P29) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)



002EW032465 n°30 - 4 (P30) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)



002EW032465 n°30 - 2 (P30) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)

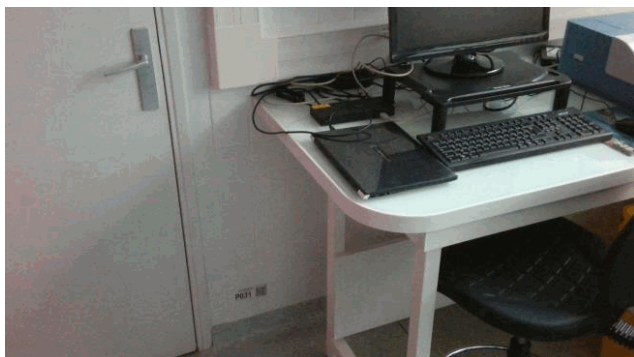

002EW032465 n°31 - 4 (P31) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)



002EW032465 n°31 - 2 (P31) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)



002EW032465 n°32 - 4 (P32) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)




002EW032465 n°32 - 2 (P32) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)



002EW032465 n°33 - 2 (P33) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)




002EW032465 n°33 - 6 (P33) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)

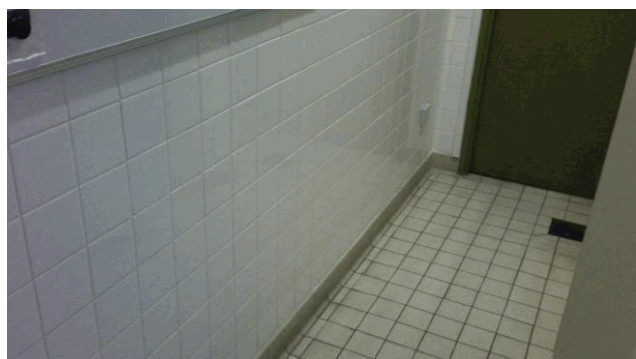

002EW032465 n°33 - 4 (P33) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)



002EW032465 n°34 - 2 (P34) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)

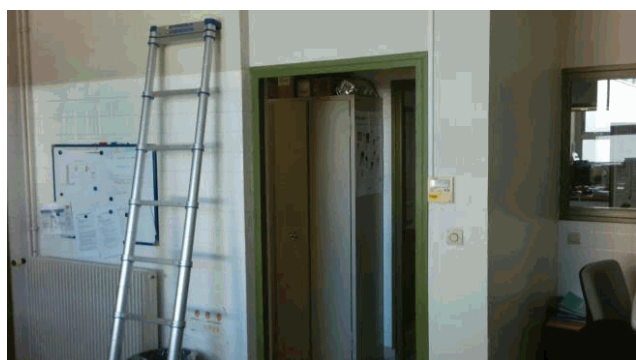

002EW032465 n°34 - 4 (P34) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)



002EW032465 n°35 - 4 (P35) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°35 - 2 (P35) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°36 - 2 (P36) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°37 - 4 (P37) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°37 - 2 (P37) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°38 - 4 (P38) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°38 - 2 (P38) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°39 - 4 (P39) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°39 - 2 (P39) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°40 - 2 (P40) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°40 - 4 (P40) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°41 - 2 (P41) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°42 - 2 (P42) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°42 - 4 (P42) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)



002EW032465 n°43 - 2 (P43) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



002EW032465 n°43 - 6 (P43) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)

002EW032465 n°43 - 4 (P43) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



002EW032465 n°44 - 2 (P44) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)

002EW032465 n°44 - 4 (P44) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



002EW032465 n°45 - 2 (P45) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)




002EW032465 n°45 - 4 (P45) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



002EW032465 n°46 - 4 (P46) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)

002EW032465 n°46 - 2 (P46) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)

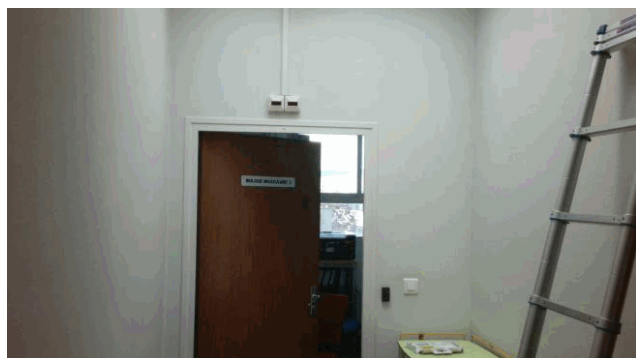

002EW032465 n°47 - 4 (P47) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)

002EW032465 n°47 - 2 (P47) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



002EW032465 n°48 - 2 (P48) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



002EW032465 n°48 - 4 (P48) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



002EW032465 n°49 - 4 (P49) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)

002EW032465 n°49 - 2 (P49) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



002EW032465 n°50 - 4 (P50) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)


002EW032465 n°50 - 2 (P50) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)




002EW032465 n°51 - 4 (P51) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)



002EW032465 n°51 - 2 (P51) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)

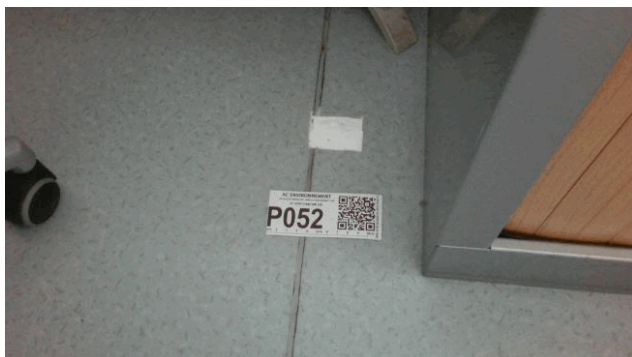

002EW032465 n°52 - 2 (P52) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)

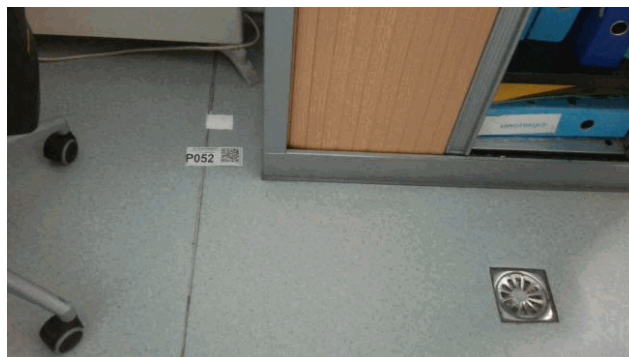

002EW032465 n°52 - 4 (P52) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)



002EW032465 n°53 - 2 (P53) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)



002EW032465 n°53 - 4 (P53) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)



002EW032465 n°54 - 2 (P54) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 25 (Local 1034)



002EW032465 n°54 - 4 (P54) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 25 (Local 1034)



002EW032465 n°55 - 2 (P55) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 25 (Local 1034)



002EW032465 n°55 - 4 (P55) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 25 (Local 1034)



002EW032465 n°56 - 2 (P56) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)



002EW032465 n°56 - 4 (P56) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)



002EW032465 n°58 - 2 (P58) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)



002EW032465 n°59 - 2 (P59) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)



002EW032465 n°60 - 4 (P60) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)



002EW032465 n°60 - 2 (P60) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)



002EW032465 n°61 - 2 (P61) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)



002EW032465 n°62 - 2 (P62) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)



002EW032465 n°63 - 2 (P63) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 35 (Local 1072)



002EW032465 n°64 - 2 (P64) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 35 (Local 1072)



002EW032465 n°65 - 2 (P65) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 40 (Local 1068)



002EW032465 n°66 - 2 (P66) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)



002EW032465 n°67 - 2 (P67) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)



002EW032465 n°68 - 2 (P68) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)



002EW032465 n°69 - 2 (P69) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)



002EW032465 n°70 - 2 (P70) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)



002EW032465 n°71 - 2 (P71) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)



002EW032465 n°71 - 4 (P71) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)




002EW032465 n°72 - 4 (P72) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)



002EW032465 n°72 - 2 (P72) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)



002EW032465 n°73 - 2 (P73) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)

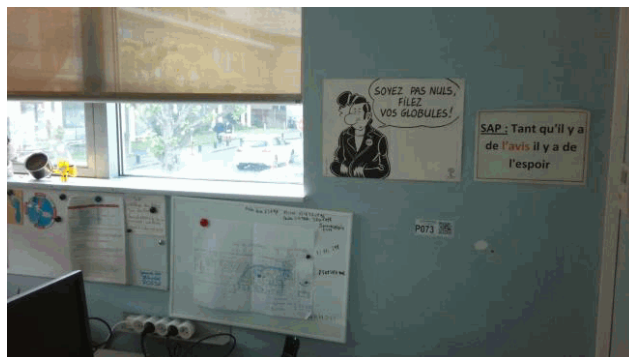

002EW032465 n°73 - 4 (P73) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)



002EW032465 n°74 - 4 (P74) - RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)



002EW032465-3 n°121 - 2 (P121) - Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-3 n°122 - 2 (P122) - Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)




002EW032465-3 n°127 - 2 (P127) - R+1-Bâtiment EFS - Vol 21 (Local 1039)



002EW032465-3 n°120 - 2 (P120) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-3 n°123 - 2 (P123) - Sous-sol -
Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)

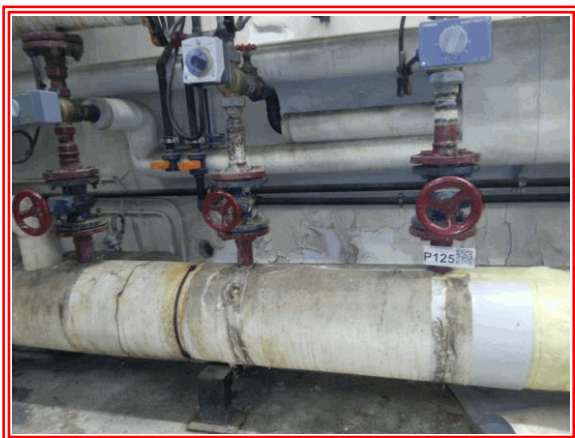

002EW032465-3 n°125 - 4 (P125) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465 n°74 - 2 (P74) - RDC-Bâtiment EFS -
Vol 43 (Local R090)



002EW032465-3 n°121 - 4 (P121) - Sous-sol - Bâtiment
EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW032465-3 n°127 - 4 (P127) - R+1-Bâtiment EFS
- Vol 21 (Local 1039)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002EW03246 5 n°1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc - Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	
002EW03246 5 n°2	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - Joint noir	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	
002EW03246 5 n°3	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Joint de structure en plâtre.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	
002EW03246 5 n°4	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Ciment / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris - Enduit de débullage sur poteau et longrine béton.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 7 (Local 1042)	
002EW03246 5 n°5	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Mortier - Dur - Gris - Enduit de cueillis en ciment sur longrines béton.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 7 (Local 1042)	
002EW03246 5 n°6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	
002EW03246 5 n°7	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Plâtre - Effritable - Blanc - Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 7 (Local 1042)	
002EW03246 5 n°8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	
002EW03246 5 n°9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple / Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc / Blanc - Cloisons séparative, pièces sèches.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)	

002EW03246 5 n°10 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris Bleu - Dalles plastiques 50/50 grises/bleues.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)
002EW03246 5 n°10 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose - Dalles plastiques 50/50 grises/bleues.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)
002EW03246 5 n°11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris - Ragréage rose sous dalles plastiques.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 10 (Local 1043)
002EW03246 5 n°12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris - Colle grise sous carrelage mosaïque marron.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)
002EW03246 5 n°13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris Noir - Joint de dilatation noir sur carrelage mosaïque.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)
002EW03246 5 n°14 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Colle blanche sous faïences 10/10 Blanches.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)
002EW03246 5 n°14 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Joint - Effritable / Dur - Blanc / Blanc - Colle blanche sous faïences 10/10 Blanches.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)
002EW03246 5 n°15	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - Joint de colle sur plâque de plâtres, pièces humides	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)
002EW03246 5 n°16	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc - Panneaux blancs 50/60	R+1-Bâtiment EFS - Vol 16 (Local 1015)



002EW03246 5 n°17	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Blanc - Cloisons séparative, pièces humides	R+1-Bâtiment EFS - Vol 14 (Local 1012)
002EW03246 5 n°18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris Noir - Dalles plastiques souples grises 30/30 avec sous-couche noire.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 13 (Local 1002)
002EW03246 5 n°19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Gris - Colle jaune sous dalles plastiques grises.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 13 (Local 1002)
002EW03246 5 n°20	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Gris / Blanc - Panneaux fibreux 50/50, avec piquetage noir.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 13 (Local 1002)
002EW03246 5 n°21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Bleu - Lés plastique bleu.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 12 (Local 1003)
002EW03246 5 n°22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Colle jaune sous lés plastique bleu.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 12 (Local 1003)
002EW03246 5 n°23 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Beige Blanc - Lés plastique marbré jaune.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)
002EW03246 5 n°23 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris - Lés plastique marbré jaune.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)
002EW03246 5 n°24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - chappe ciment sous lés plastique marbré jaune	R+1-Bâtiment EFS - Vol 4 (1001-Circulation)

002EW03246 5 n°25	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc - Panneaux blanc 50/50 avec revêtement cartonné fibreuse blanc/marron.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 6 (Local 1010)
002EW03246 5 n°26 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - Lés plastique souple gris/vert	R+1-Bâtiment EFS - Vol 6 (Local 1010)
002EW03246 5 n°26 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - Lés plastique souple gris/vert	R+1-Bâtiment EFS - Vol 6 (Local 1010)
002EW03246 5 n°27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Jaune Gris / Jaune / Gris - Lés plastique jaune sous revêtement existant gris/vert.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 6 (Local 1010)
002EW03246 5 n°28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Ragréage gris sous 2ème revêtement jaune.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 6 (Local 1010)
002EW03246 5 n°29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Blanc Bleu - Lés plastique bleu.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)
002EW03246 5 n°30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Colle jaune sous revêtement lés plastique bleu.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)
002EW03246 5 n°31	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - Colle blanche sous faïences blanche 10/10	R+1-Bâtiment EFS - Vol 18 (Local 1011)
002EW03246 5 n°32	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Colle grise sous carrelages beige/marron 10/10	R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)
002EW03246 5 n°33	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Beige - Colle blanche sous plinthes 10/10 beige	R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)

002EW03246 5 n°34	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc - Cloisons séparative, pièces humides.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 1 (Local 1007)
002EW03246 5 n°35	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc - Donnant sur l'extérieur, pièces humides	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)
002EW03246 5 n°36	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc - Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)
002EW03246 5 n°37	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc - Cloisons séparative, pièces humides.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)
002EW03246 5 n°38	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Dur - Gris / Blanc - Enduit plâtre de fixation sur grille de ventilation plastique (Sortie d'air)	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)
002EW03246 5 n°39	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc Gris / Gris - Conduit rectangulaire gris et fibreux.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)
002EW03246 5 n°40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Colle grise sous carrelages mosaïques beige/rouge 1cm/1cm	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)
002EW03246 5 n°41	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Colle blanche/beige sous faïences blanche 10/10	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)

002EW03246 5 n°42	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc - Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces humides	R+1-Bâtiment EFS - Vol 26 (Local 1029)
002EW03246 5 n°43	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - Panneaux blancs 50/50 avec surface granuleuse.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)
002EW03246 5 n°44	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - Cloisons séparative, pièces sèches.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)
002EW03246 5 n°45	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc - Mur de refend, pièces sèches	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)
002EW03246 5 n°46	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc - Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces sèches	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)
002EW03246 5 n°47	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - Cloisons séparative, pièces sèches.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)
002EW03246 5 n°48 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Violet - Lés plastique gris, pièces sèches.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)
002EW03246 5 n°48 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose - Lés plastique gris, pièces sèches.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)
002EW03246 5 n°49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose - Ragréage rose sous lés plastique gris.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)



002EW03246 5 n°50	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Colle blanche/beige sous faïences blanche 10/10, pièces sèches dans partie commune de circulation.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 20 (1025-Circulation)
002EW03246 5 n°51 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Bleu - Lés plastique bleu/vert.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)
002EW03246 5 n°51 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Lés plastique bleu/vert.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)
002EW03246 5 n°52	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc - Ragréage gris sous lés plastique bleu/vert.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)
002EW03246 5 n°53	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - Joint noir	R+1-Bâtiment EFS - Vol 27 (Local 1032)
002EW03246 5 n°54	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Colle grise sous carrelage beiges 10/10	R+1-Bâtiment EFS - Vol 25 (Local 1034)
002EW03246 5 n°55	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Laine / Peinture - Effritable Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Jaune / Blanc - Panneaux 50/50 Blanc avec fibres vertes.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 25 (Local 1034)
002EW03246 5 n°56	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc - Doublage mur pièce sèche, donnant sur l'extérieur	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)
002EW03246 5 n°58	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette / Sous-couche / Matériau - Fibreux Souple / Bitumineux / Effritable - Gris / Noir / Marron - Dalle moquette 50/50 grises.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)
002EW03246 5 n°59	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Ciment - Effritable / Effritable - Rose / Gris - Rose	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)



002EW03246 5 n°60	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage - Fibreux Effritable - Blanc - flocage plafond et poutour du plénum	R+1-Bâtiment EFS - Vol 29 (Local 1051)
002EW03246 5 n°61 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - Gris	R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)
002EW03246 5 n°61 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Gris	R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)
002EW03246 5 n°62	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Gris	R+1-Bâtiment EFS - Vol 30 (Local 1074)
002EW03246 5 n°63 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - Gris	R+1-Bâtiment EFS - Vol 35 (Local 1072)
002EW03246 5 n°63 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Gris	R+1-Bâtiment EFS - Vol 35 (Local 1072)
002EW03246 5 n°64	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Gris	R+1-Bâtiment EFS - Vol 35 (Local 1072)
002EW03246 5 n°65 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - Gris	R+1-Bâtiment EFS - Vol 40 (Local 1068)
002EW03246 5 n°65 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Gris	R+1-Bâtiment EFS - Vol 40 (Local 1068)
002EW03246 5 n°66	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Gris - Gris	R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)
002EW03246 5 n°67	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Colle / Joint - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Beige / Gris - plinthe 30/10 beige	R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)
002EW03246 5 n°68	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc - faïence 15/15 blanc	R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)
002EW03246 5 n°69	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - Doublage mur pièce humide	R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)
002EW03246 5 n°70	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc - Cloisons séparative humide	R+1-Bâtiment EFS - Vol 41 (Local 1067)

002EW03246 5 n°71 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris - Colle grise sous carrelages beige 30/30	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)
002EW03246 5 n°71 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Colle grise sous carrelages beige 30/30	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)
002EW03246 5 n°72	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris - Colle grise sous plinthes 30/10 Beiges.	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)
002EW03246 5 n°73	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris - Donnant sur l'extérieur	RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)
002EW03246 5 n°74	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris - Cloisons séparative	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)
002EW03246 5 n°75	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc - Cloisons séparative	RDC-Bâtiment EFS - Vol 44 (Local R091)
002EW03246 5 n°76	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - Joint noir	RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)
002EW03246 5 n°77	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - Joint noir	RDC-Bâtiment EFS - Vol 45 (Local R092)
002EW03246 5 n°78 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Blanc - Colle blanche/beige sous faïences 15/15 Blanches	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)
002EW03246 5 n°78 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre / Papier - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc / Beige - Colle blanche/beige sous faïences 15/15 Blanches	RDC-Bâtiment EFS - Vol 43 (Local R090)
002EW03246 5 n°79	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Fibres - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune / Blanc - Colle blanche sous faïences 10/10 Blanches.	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)

002EW03246 5 n°80 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - Lés plastiqu bleu	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)
002EW03246 5 n°80 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Lés plastiqu bleu	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)
002EW03246 5 n°81	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Gris - Colle jaune sous revêtement lés plastiqu bleu	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)
002EW03246 5 n°82	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune Blanc / Blanc - Donnant sur l'extérieur, doublage murs en briques	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)
002EW03246 5 n°83 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau - Souple - Gris - Colle jaune sous plinthes PVC grises.	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)
002EW03246 5 n°83 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Souple - Jaune - Colle jaune sous plinthes PVC grises.	RDC-Bâtiment EFS - Vol 42 (Local R077)
002EW03246 5 n°84	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Gris - Poteaux de maintien et poteaux périphériques, enduits de lissage en ciment+plâtre.	RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)
002EW03246 5 n°85	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Colle / Ciment - Effritable / Dur / Dur - Rose / Blanc / Gris - Colle grise et colle blanche sous carrelage beige 30/30	RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)
002EW03246 5 n°86	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Rose / Blanc - Ragréage rose sous colle de carrelage existant.	RDC-Bâtiment EFS - Vol 46 (Local R093)
002EW03246 5 n°87 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Bleu - Lés plastiqu bleu	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)
002EW03246 5 n°87 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - Lés plastiqu bleu	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)



002EW03246 5 n°88	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effratable / Effratable - Jaune / Gris / Blanc - Ragréage gris sous lés plastique bleu.	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)
002EW03246 5 n°89	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mousse - Souple - Gris - Joint souple gris sur vitrage cloison séparative bois.	RDC-Bâtiment EFS - Vol 47 (Local R094)
002EW03246 5 n°90	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effratable - Gris - Ragréage gris peint sur palier RDC et R+1 de la cage d'escalier.	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)
002EW03246 5 n°91	Equipements divers et accessoires	Escalier	Peinture / Mortier - Effratable / Dur - Blanc / Gris - Enduit ciment en sous-face d'escalier, marches et contre-marches	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)
002EW03246 5 n°92	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Mortier - Effratable / Dur - Gris / Gris - Enduit ciment sur nez de marches d'escalier	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)
002EW03246 5 n°93	Equipements divers et accessoires	Escalier	Matériau - Souple - Noir - Matériaux dure noir sur main courante.	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)
002EW03246 5 n°94	Equipements divers et accessoires	Escalier	Peinture - Effratable - Rouge Noir - Peinture noir sur rembarde et main courante escalier.	RDC-Bâtiment EFS - Vol 50 (Cage escalier)
002EW03246 5 n°95	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Plâtre - Effratable - Blanc - Enduit plâtre sur poteau de maintien et longrine béton.	RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)
002EW03246 5 n°96	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - Lés plastique gris	RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)
002EW03246 5 n°97	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effratable - Jaune / Gris - Colle jaune sous lés plastique gris.	RDC-Bâtiment EFS - Vol 51 (R039-Attente)
002EW03246 5 n°98	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - Joint noir sur verrière extérieure	R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)
002EW03246 5 n°99	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Shingle - Bitumineux Fibreux - Noir - Complexe d'étanchéité en surface de l' acrotère.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)



002EW03246 5 n°100	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir - Bardeau aluminisé sur acrotère.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 52 (Extérieur)
002EW03246 5-1 n°101	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enduit / Toile / Enduit / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Beige / Gris - Plâtre + tissu fibreux.	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)
002EW03246 5-1 n°102	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine / Matériau - Fibreux Souple / Effritable - Jaune Beige / Beige Gris - Laine.	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)
002EW03246 5-1 n°103	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enduit / Toile / Enduit / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Beige / Gris - Plâtre + tissu fibreux.	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)
002EW03246 5-1 n°104	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine - Fibreux Souple - Jaune - Laine.	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)
002EW03246 5-1 n°105	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Beige Blanc / Blanc - Enduit plâtre sur cloisons intérieure.	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)
002EW03246 5-1 n°106	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris - Enduit ciment gris de rebouchage.	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)
002EW03246 5-1 n°107	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit - Effritable - Beige - Enduit plâtre blanc de rebouchage.	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)
002EW03246 5-1 n°108	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Beige - Enduit plâtre sur refends intérieur.	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)
002EW03246 5-1 n°109	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - Enduit plâtre sur refends extérieurs.	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)
002EW03246 5-1 n°110	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc Beige - Enduit plâtre blanc.	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)



002EW03246 5-1 n°111	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Effritable - Gris Vert	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)
002EW03246 5-1 n°112	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enduit / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - Plâtre	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 54 (S049 Local Libre)
002EW03246 5-1 n°113	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine / Matériau - Fibreux Souple / Effritable - Jaune / Gris Beige - Laine.	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 54 (S049 Local Libre)
002EW03246 5-1 n°114	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage / Matériau - Souple Fibreux / Souple / Effritable / Effritable - Beige / Jaune / Gris / Blanc - Ragréage gris sous lino.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 14 (Local 1012)
002EW03246 5-2 n°115	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Dur - Marron	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)
002EW03246 5-2 n°116	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Dur - Marron	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)
002EW03246 5-2 n°117	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Dur - Blanc / Gris - Colle blanche sous carrelage 1x1 rose.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 21 (Local 1039)
002EW03246 5-2 n°118	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - Ragréage gris.	R+1-Bâtiment EFS - Vol 21 (Local 1039)
002EW03246 5-2 n°119	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau - Dur - Gris - Conduit noir. PVC ?	Toiture-Bâtiment EFS - Vol 55 (Toiture)
P120	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Effritable - Marron - Joint du haut, vanne de gauche	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)
P121	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Effritable Fibreux - Marron Beige - Joint du bas, vanne de gauche	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)
P122	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Effritable Fibreux - Marron Beige - Joint du haut, vanne du centre	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)
P123	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Effritable - Marron Gris - Joint du bas, vanne du centre	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)
P124	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Souple Fibreux - Marron - Joint du haut, vanne de droite	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)

P125	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Souple Fibreux - Marron - Joint du bas, vanne de droite	Sous-sol - Bâtiment EFS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)
P126	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - Conduit d'aération en fibres-ciment	R+1-Bâtiment EFS - Vol 21 (Local 1039)
P127	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Carreaux 10X10 blancs	R+1-Bâtiment EFS - Vol 21 (Local 1039)



CHANTIER

Référence	C012024707693
Adresse	Commande : 002EW032465 Affaire : EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS 2 Boulevard Tonnelé 37000 TOURS

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Arcueil, le 30/04/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012024707693
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 (parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Mc critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW032465_001

Référence labo	PM06217423	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 10 (Local 1043)		
Remarque concernant le prélèvement	Joint de cueilli fibreux marron entre murs en plaque de plâtre et plafond béton. Le client a demandé à n'analyser que la couche Matériau Fibreux Marron		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Fibreux Souple Marron	2	2	HCQ	Acétone	1	2	HUM
	2	Plâtre Effratable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	La couche Plâtre / Effratable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002EW032465_002

Référence labo	PM06217424	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 10 (Local 1043)		
Remarque concernant le prélèvement	Joint noir		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	YAI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS
-------------------------------	-----



Référence échantillon : 002EW032465_003

Référence labo	PM06217425	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Reprise d'étanchéité		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 10 (Local 1043)		
Remarque concernant le prélèvement	Joint de structure en plâtre.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	YAI
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_004

Référence labo	PM06217426	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 7 (Local 1042)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit de débouillage sur poteau et longrine béton.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	YAI
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

La couche Mortier / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465_005

Référence labo	PM06217427	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 7 (Local 1042)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit de cueillis en ciment sur lçgrines béton.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	YAI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence échantillon : 002EW032465_006

Référence labo	PM06217428	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 10 (Local 1043)		
Remarque concernant le prélèvement	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	YAI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_007

Référence labo	PM06217429	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 7 (Local 1042)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends. Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET		Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	Acétone	1	2	YAI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW032465_008

Référence labo	PM06217430	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 10 (Local 1043)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur joints de plaques de plâtre, pièces sèches.		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET		Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	Acétone	1	2	YAI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW032465_009

Référence labo	PM06217431	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 10 (Local 1043)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative, pièces sèches. Le client a demandé à n'analyser que les couches Papier Souple Blanc Beige, Enduit Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET		Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Peinture Souple Beige	-	-	Acétone	1	2	HUM
	2	Toile Fibreux Souple Blanc	1	1				
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-				
	4	Papier Souple Fibreux Blanc	1	1				
	5	Enduit Effritable Blanc	-	-				
	6	Carton Fibreux Souple Marron	1	1				
	7	Plâtre Effritable Blanc	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			3 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Plâtre / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4, 5, 6, 7 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.
Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.



Référence échantillon : 002EW032465_010

Référence labo	PM06217432	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 10 (Local 1043)		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles plastiques 50/50 grises/bleues.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris Bleu	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse	La couche Ragréage / Effritable / Rose est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_011

Référence labo	PM06217433	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 10 (Local 1043)		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage rose sous dalles plastiques. Le client a demandé à n'analyser que les couches Ragréage Effritable Rose, Ciment Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	La couche Mortier / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_012

Référence labo	PM06217434	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 16 (Local 1015)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle grise sous carrelage mosaïque marron. Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	La couche Mortier / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Carrelage Dur Marron
-------------------------------	--



Référence échantillon : 002EW032465_013

Référence labo	PM06217435	Échantillon conforme aux critères d'acceptation								
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire			Oui					
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse			29/04/2024					
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Plancher									
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 16 (Local 1015)									
Remarque concernant le prélèvement: Joint de dilatation noir sur carrelage mosaïque.										
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Joint Dur Gris Noir	-	-	-	Acétone	1	2	YAI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					
Remarque concernant l'analyse		RAS								

Référence échantillon : 002EW032465_014

Référence labo		PM06217436		Échantillon conforme aux critères d'acceptation				Oui					
Date du prélèvement		16/04/2024		Analyse réglementaire				Oui					
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER		Date d'analyse				29/04/2024					
Type de prélèvement		Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)											
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 16 (Local 1015)											
Remarque concernant le prélèvement		Colle blanche sous faïences 10/10 Blanches. Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc Gris											
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat					
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante			
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone			1	2	YAI	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-								
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-								
2	4	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			1	2	YAI	Non détecté	●
	5	Joint Dur Blanc	-	-	-								
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET							
Remarque concernant l'analyse		Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche 5 non dissociable(***) analysée avec la couche 4. Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc Beige											

Référence échantillon : 002EW032465_015

Référence labo		PM06217437		Échantillon conforme aux critères d'acceptation									
Date du prélèvement		16/04/2024		Analyse réglementaire		Oui							
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER		Date d'analyse		29/04/2024							
Type de prélèvement		Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre											
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 16 (Local 1015)											
Remarque concernant le prélèvement		Joint de colle sur pl&que de plâtres, pièces humides Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Dur Effritable Blanc											
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat					
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante			
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			1	2	YAI	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-								
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET							
Remarque concernant l'analyse		La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.											



Référence échantillon : 002EW032465_016

Référence labo	PM06217438	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 16 (Local 1015)		
Remarque concernant le prélèvement	Panneaux blancs 50/60		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Carton Fibreux Souple Marron	1	1	HCQ				
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465_017

Référence labo	PM06217439	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 14 (Local 1012)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative, pièces humides		

Le client a demandé à n'analyser que les couches Papier Souple Blanc Beige, Enduit Effritable Blanc

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	HUM
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ				
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carton Fibreux Souple Marron

Référence échantillon : 002EW032465_018

Référence labo	PM06217440	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 13 (Local 1002)		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles plastiques souples grises 30/30 avec sous-couche noire.		

Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Gris Noir

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Gris Noir	-	-	-	Acétone	1	2	YAI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Effritable Gris



Référence échantillon : 002EW032465_019

Référence labo	PM06217441	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 13 (Local 1002)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune sous dalles plastiques grises.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	YAI	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Mortier / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_020

Référence labo	PM06217442	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 13 (Local 1002)		
Remarque concernant le prélèvement	Panneaux fibreux 50/50, avec piquetage noir.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(***)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JMA	Non détecté
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Gris	2	2	HCQ					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_021

Référence labo	PM06217443	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 12 (Local 1003)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés plastique bleu.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Effritable Gris
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_022

Référence labo	PM06217444	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 12 (Local 1003)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune sous lés plastique bleu.		

Le client a demandé à n'analyser que les couches Ragréage Effrifiable Gris, Colle Souple Jaune										
Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	YAI	Non détecté
	2	Ragréage Effrifiable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Sous-couche Souple Blanc
-------------------------------	--



Référence échantillon : 002EW032465_023

Référence labo	PM06217445	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 4 (1001-Circulation)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés plastique marbré jaune. Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Beige Jaune, Matériau Fibreux Vert Marron, Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Fibreux Beige Blanc	2	2	HCQ	-	-	-	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone			Non détecté ●
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	1	2	YAI	
	4	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.
Couches 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_024

Référence labo	PM06217446	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 4 (1001-Circulation)		
Remarque concernant le prélèvement	Chappe ciment sous lés plastique marbré jaune Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_025

Référence labo	PM06217447	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 6 (Local 1010)		
Remarque concernant le prélèvement	Panneaux blanc 50/50 avec revêtement cartonné fibreux blanc/marron.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			Non détecté ●
	2	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ	1	2	HUM	
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002EW032465_026

Référence labo	PM06217448	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 6 (Local 1010)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés plastique souple gris/vert		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	VID	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW032465_027

Référence labo	PM06217449	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 6 (Local 1010)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés plastique jaune sous revêtement existant gris/vert.		
	Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Jaune, Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Fibreux Jaune Gris	1	1	HCQ	1	2	HUM	Non détecté ●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465_028

Référence labo	PM06217450	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 6 (Local 1010)		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage gris sous 2ème revêtement jaune.		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	VID	Non détecté ●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_029

Référence labo	PM06217451	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 18 (Local 1011)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés plastique bleu.		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Blanc Bleu		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Blanc Bleu	-	-	-	1	2	VID	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Effritable Gris, Joint Souple Gris



Référence échantillon : 002EW032465_030

Référence labo	PM06217452	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 18 (Local 1011)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune sous revêtement lés plastique bleu. Le client a demandé à n'analyser que les couches Ragréage Effritable Gris, Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	VID	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Sous-couche Souple Blanc
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_031

Référence labo	PM06217453	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 18 (Local 1011)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle blanche sous faïences blanche 10/10 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	1	2	VID	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW032465_032

Référence labo	PM06217454	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 1 (Local 1007)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle grise sous carrelages beige/marron 10/10 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	2	SZA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différ fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_033

Référence labo	PM06217455	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 1 (Local 1007)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle blanche sous plinthes 10/10 beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	1	2	SZA	Non détecté
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002EW032465_034

Référence labo	PM06217456	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 1 (Local 1007)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative, pièces humides. Le client a demandé à n'analyser que les couches Papier Souple Blanc Beige, Enduit Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	VID	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ					
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			2 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches. Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée. Couches 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_035

Référence labo	PM06217457	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 26 (Local 1029)		
Remarque concernant le prélèvement	Donnant sur l'extérieur, pièces humides Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SZA	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_036

Référence labo	PM06217458	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 26 (Local 1029)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur poteau de maintien béton et murs de refends. Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SZA	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.
-------------------------------	--



Référence échantillon : 002EW032465_037

Référence labo		PM06217459			Échantillon conforme aux critères d'acceptation				Oui			
Date du prélèvement		23/04/2024			Analyse réglementaire				Oui			
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER			Date d'analyse				29/04/2024			
Type de prélèvement		Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre										
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 26 (Local 1029)										
Remarque concernant le prélèvement		Cloisons séparative, pièces humides. Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc Beige										
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat				
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone			1	2	SZA	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET						
Remarque concernant l'analyse		Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.										

Référence échantillon : 002EW032465_038

Référence labo		PM06217460			Échantillon conforme aux critères d'acceptation				Oui	
Date du prélèvement		23/04/2024			Analyse réglementaire				Oui	
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER			Date d'analyse				29/04/2024	
Type de prélèvement		Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre								
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 26 (Local 1029)								
Remarque concernant le prélèvement		Enduit plâtre de fixation sur grille de ventilation plastique (Sortie d'air)								
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SZA	Non détecté
	2	Plâtre Dur Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP		1 MET					
Remarque concernant l'analyse		Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.								

Référence échantillon : 002EW032465_039

Référence labo		PM06217461		Échantillon conforme aux critères d'acceptation				Oui
Date du prélèvement		23/04/2024		Analyse réglementaire				Oui
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER		Date d'analyse				29/04/2024
Type de prélèvement		Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Conduit						
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 26 (Local 1029)						
Remarque concernant le prélèvement		Conduit rectangulaire gris et fibreux.						
		Le client a demandé à n'analyser que la couche Fibres-ciment Dur Fibreux Gris						
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Effratable Blanc Gris	-	-	-	-	-	-
	2	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	HCQ	-	-	-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET			
Remarque concernant l'analyse		Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.						



Référence échantillon : 002EW032465_040

Référence labo		PM06217462			Échantillon conforme aux critères d'acceptation				
Date du prélèvement		23/04/2024			Analyse réglementaire			Oui	
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER			Date d'analyse			29/04/2024	
Type de prélèvement		Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage							
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 26 (Local 1029)							
Remarque concernant le prélèvement		Colle grise sous carrelages mosaïques beige/rouge 1cm/1cm							
		Le client a demandé à n'analyser que les couches Ciment Effritable Gris, Colle Dur Gris							
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyse	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	Acétone	1	2	SZA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				
Remarque concernant l'analyse		Couche non-analysée : Carrelage Dur Rouge Marron							
		Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente des fibres d'amiante.							

Référence échantillon : 002EW032465_041

Référence labo		PM06217463			Échantillon conforme aux critères d'acceptation				Oui		
Date du prélèvement		23/04/2024			Analyse réglementaire				Oui		
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER			Date d'analyse				29/04/2024		
Type de prélèvement		Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)									
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 26 (Local 1029)									
Remarque concernant le prélèvement		Colle blanche/beige sous faïences blanche 10/10									
		Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc Beige									
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat			
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SZA	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					
Remarque concernant l'analyse		Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches non-analysées : Peinture Effritable Vert, Faïence Dur Blanc Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente des fibres d'amiante.									

Référence échantillon : 002EW032465_042

Référence labo		PM06217464				Échantillon conforme aux critères d'acceptation					
Date du prélèvement		23/04/2024				Analyse réglementaire		Oui			
Auteur du prélèvement		ERIC BOUCHER				Date d'analyse		29/04/2024			
Type de prélèvement		Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)									
Zone de prélèvement		EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 26 (Local 1029)									
Remarque concernant le prélèvement		Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces humides									
		Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Dur Effritable Blanc Beige, Matériau Souple Fibreux Beige									
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat			
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyse	Présence d'amiante		
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	SZA	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					
Remarque concernant l'analyse		Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.									
		Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige									

Référence échantillon : 002EW032465_043

Référence labo	PM06217465	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 20 (1025-Circulation)		
Remarque concernant le prélèvement	Panneaux blancs 50/50 avec surface granuleuse.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	VID
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	HCQ				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente des fibres d'amiante.								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence échantillon : 002EW032465_044

Référence labo	PM06217466	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 20 (1025-Circulation)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative, pièces sèches. Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente des fibres d'amiante.								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence échantillon : 002EW032465_045

Référence labo	PM06217467	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 20 (1025-Circulation)		
Remarque concernant le prélèvement	Mur de refend, pièces sèches Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Papier peint Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ	Acétone	1	2	VID
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente des fibres d'amiante.								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence échantillon : 002EW032465_046

Référence labo	PM06217468	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 20 (1025-Circulation)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle blanche sous plinthes 10/10 Beiges, pièces sèches Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002EW032465_047

Référence labo	PM06217469	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 20 (1025-Circulation)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative, pièces sèches.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	VID
	2	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ				
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_048

Référence labo	PM06217470	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 20 (1025-Circulation)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés plastique gris, pièces sèches. Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Gris Bleu, Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Fibreux Violet	2	2	HCQ	-	-	-	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.
-------------------------------	--



Référence échantillon : 002EW032465_049

Référence labo	PM06217471	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 20 (1025-Circulation)		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage rose sous lés plastique gris. Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Effritable Rose		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	SZA	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465_050

Référence labo	PM06217472	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 20 (1025-Circulation)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle blanche/beige sous faïences blanche 10/10, pièces sèches dans partie commune de circulation. Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	2	SZA	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Peinture Effritable Beige, Faïence Dur Blanc
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_051

Référence labo	PM06217473	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 27 (Local 1032)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés plastique bleu/vert. Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Vert Bleu, Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	1	2	SZA	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	SZA	Non détecté
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.
Couches 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002EW032465_052

Référence labo	PM06217474	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 27 (Local 1032)		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage gris sous lés plastique bleu/vert.		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-		1	2	SZA
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_053

Référence labo	PM06217475	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 27 (Local 1032)		
Remarque concernant le prélèvement	Joint noir		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-		1	2	SZA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS
-------------------------------	-----

Référence échantillon : 002EW032465_054

Référence labo	PM06217476	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 25 (Local 1034)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle grise sous carrelage beiges 10/10		
	Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Dur Effritable Gris, Ciment Effritable Beige Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-		1	2	SZA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est diffère fibres d'amiante.
-------------------------------	--



Référence échantillon : 002EW032465_055

Référence labo	PM06217477	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 25 (Local 1034)		
Remarque concernant le prélèvement	Panneaux 50/50 Blanc avec fibres vertes.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Fibreux Blanc	2	2	CCO	Acétone	1	2	VID	Non détecté	●
	2	Laine Souple Fibreux Jaune	1	1	CCO						
	3	Peinture Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_056

Référence labo	PM06217478	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 29 (Local 1051)		
Remarque concernant le prélèvement	Double mur pièce sèche		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier peint Souple Fibreux Beige	1	1	CCO	Acétone	1	2	VID	Non détecté
	2	Enduit Effrifiable Blanc	-	-	-					
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	CCO					
	4	Plâtre Effrifiable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			2 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_058

Référence labo	PM06217479	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 29 (Local 1051)		
Remarque concernant le prélèvement	Dalle moquette 50/50 grises.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Moquette Fibreux Souple Gris	1	1	CCO	Acétone, Chloroforme	1	2	VID	Non détecté	●
	2	Sous-couche Bitumineux Noir	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Marron	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Marron est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
-------------------------------	--



Référence échantillon : 002EW032465_059

Référence labo	PM06217480	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 29 (Local 1051)		
Remarque concernant le prélèvement	Rose		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_060

Référence labo	PM06217481	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 29 (Local 1051)		
Remarque concernant le prélèvement	Flocage plafond et poutour du plénum		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Flocage Fibreux Effritable Blanc	2	2	CCO	Acétone	1	2	VID
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différ fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_061

Référence labo	PM06217482	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 30 (Local 1074)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2. Couches 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_062

Référence labo	PM06217483	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 30 (Local 1074)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_063

Référence labo	PM06217484	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 35 (Local 1072)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
3	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Couches 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_064

Référence labo	PM06217485	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 35 (Local 1072)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
2	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465_065

Référence labo	PM06217486	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 40 (Local 1068)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	1	2	SZA	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	SZA	Non détecté ●
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_066

Référence labo	PM06217487	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 41 (Local 1067)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	SZA	Non détecté ●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_067

Référence labo	PM06217488	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 41 (Local 1067)		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe 30/10 beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	2	SZA	Non détecté ●
	2	Colle Dur Beige	-	-	-				
	3	Joint Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_068

Référence labo	PM06217489	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 41 (Local 1067)		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence 15/15 blanc		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SZA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW032465_069

Référence labo	PM06217490	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 41 (Local 1067)		
Remarque concernant le prélèvement	Doublage mur pièce humide		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(***)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465_070

Référence labo	PM06217491	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 41 (Local 1067)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative humide		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ						
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW032465_071

Référence labo	PM06217492	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 43 (Local R090)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle grise sous carrelages beige 30/30		
	Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Dur Effritable Gris, Colle Dur Effritable Beige Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET		Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	-	-	Acétone	2	3	Non détecté ●
2	2	Colle Dur Gris	-	-	Acétone	1	2	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige Gris

Référence échantillon : 002EW032465_072

Référence labo	PM06217493	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 43 (Local R090)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle grise sous plinthes 30/10 Beiges.		
	Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Dur Gris, Colle Dur Effritable Beige Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET		Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	Acétone	1	2	Non détecté ●
	2	Joint Dur Gris	-	-				
	3	Colle Dur Gris	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465_073

Référence labo	PM06217494	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 45 (Local R092)		
Remarque concernant le prélèvement	Donnant sur l'extérieur		
	Le client a demandé à n'analyser que les couches Plâtre Effritable Blanc Beige, Ciment Dur Effritable Beige Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET		Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	Acétone	1	2	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-				
	3	Ciment Effritable Gris	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW032465_074

Référence labo	PM06217495	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 43 (Local R090)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative Le client a demandé à n'analyser que les couches Plâtre Effritable Blanc Beige, Ciment Dur Effritable Beige Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	2	3	JMA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465_075

Référence labo	PM06217496	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 44 (Local R091)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative Le client a demandé à n'analyser que les couches Papier Souple Blanc Beige, Enduit Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM
	2	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ				
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	4	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ				
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465_076

Référence labo	PM06217497	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 45 (Local R092)		
Remarque concernant le prélèvement	Joint noir		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW032465_077

Référence labo	PM06217498	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Joint à lèvre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 45 (Local R092)		
Remarque concernant le prélèvement	Joint noir		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	SZA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS



Référence échantillon : 002EW032465_078

Référence labo	PM06217499	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 43 (Local R090)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle blanche/beige sous faïences 15/15 Blanches		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur		Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Joint Dur Blanc	-	-	-	Acétone		1	2	SZA	Non détecté ●
2	2	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone		1	2	HUM	Non détecté ●
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			1 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW032465_079

Référence labo	PM06217500	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 42 (Local R077)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle blanche sous faïences 10/10 Blanches.		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(***)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Peinture Effritable Jaune	-	-	-					
	3	Fibres Souple Fibreux Blanc	1	1	HCQ					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Joint Souple Blanc

Référence échantillon : 002EW032465_080

Référence labo	PM06217501	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 42 (Local R077)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés plastique bleu		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Gris Bleu		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SZA	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	2	3	JMA	Non détecté	●
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.



Référence échantillon : 002EW032465_081

Référence labo

PM06217502

Date du prélèvement

23/04/2024

Auteur du prélèvement

ERIC BOUCHER

Type de prélèvement

Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol

Zone de prélèvement

EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 42 (Local R077)

Remarque concernant le prélèvement

Colle jaune sous revêtement lés plastique bleu

Échantillon conforme aux critères d'acceptation

Oui

Analyse réglementaire

Oui

Date d'analyse

29/04/2024

Phase	Couche	Description Aspect, Texture, Couleur	MOLP			MET			Résultat	
			Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Sous-couche Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SZA	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_082

Référence labo

PM06217503

Date du prélèvement

23/04/2024

Auteur du prélèvement

ERIC BOUCHER

Type de prélèvement

Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre

Zone de prélèvement

EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 42 (Local R077)

Remarque concernant le prélèvement

Donnant sur l'extérieur, doublage murs en briques
Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc

Échantillon conforme aux critères d'acceptation

Oui

Analyse réglementaire

Oui

Date d'analyse

29/04/2024

Phase	Couche	Description Aspect, Texture, Couleur	MOLP			MET			Résultat	
			Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Jaune Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	VID	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Toile Fibreux Souple Blanc
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465_083

Référence labo

PM06217504

Date du prélèvement

23/04/2024

Auteur du prélèvement

ERIC BOUCHER

Type de prélèvement

Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe

Zone de prélèvement

EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 42 (Local R077)

Remarque concernant le prélèvement

Colle jaune sous plinthes PVC grises.
Le client a demandé à n'analyser que les couches Matériau Souple Gris, Colle Souple Jaune

Échantillon conforme aux critères d'acceptation

Oui

Analyse réglementaire

Oui

Date d'analyse

29/04/2024

Phase	Couche	Description Aspect, Texture, Couleur	MOLP			MET			Résultat	
			Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	VID	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	VID	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches non-analysées : Peinture Effritable Jaune Blanc, Toile Fibreux Souple Blanc

Référence échantillon : 002EW032465_084

Référence labo	PM06217505	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 46 (Local R093)		
Remarque concernant le prélèvement	Poteaux de maintien et poteaux périphériques, enduits de lissage en ciment+plâtre. Le client a demandé à n'analyser que les couches Plâtre Effritable Blanc, Ciment Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	VID
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_085

Référence labo	PM06217506	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 46 (Local R093)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle grise et colle blanche sous carrelage beige 30/30		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	VID
	2	Colle Dur Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Rose est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_086

Référence labo	PM06217507	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 46 (Local R093)		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage rose sous colle de carrelage existant.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	VID
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
-------------------------------	---



Référence échantillon : 002EW032465_087

Référence labo	PM06217508	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 47 (Local R094)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés plastique bleu		
	Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Bleu, Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	1	2	VID	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Ragrée Effritable Gris

Référence échantillon : 002EW032465_088

Référence labo	PM06217509	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragrée		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 47 (Local R094)		
Remarque concernant le prélèvement	Ragrée gris sous les plastique bleu.		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragrée Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
	2	Ragrée Effritable Gris	-	-	-				
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465_089

Référence labo	PM06217510	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 47 (Local R094)		
Remarque concernant le prélèvement	Joint souple gris sur vitrage cloison séparative bois.		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Joint Souple Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mousse Souple Gris	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Bois Dur Fibreux Marron, Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW032465_090

Référence labo	PM06217511	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragrée		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 50 (Cage escalier)		
Remarque concernant le prélèvement	Ragrée gris peint sur palier RDC et R+1 de la cage d'escalier.		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragrée Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragrée Effritable Gris	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002EW032465_091

Référence labo	PM06217512	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Escalier - Marches et contremarches		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 50 (Cage escalier)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment en sous-face d'escalier, marches et contre-marches		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465_092

Référence labo	PM06217513	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Nez de marche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 50 (Cage escalier)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur nez de marches d'escalier		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465_093

Référence labo	PM06217514	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Escalier - Main courante d'escalier		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 50 (Cage escalier)		
Remarque concernant le prélèvement	Matériaux dure noir sur main courante.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Noir	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW032465_094

Référence labo	PM06217515	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Escalier - Rembarde et main courante d'escalier		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 50 (Cage escalier)		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture noir sur rembarde et main courante escalier.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Rouge Noir	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002EW032465_095

Référence labo	PM06217516	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 51 (R039-Attente)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur poteau de maintien et longrine béton.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002EW032465_096

Référence labo	PM06217517	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 51 (R039-Attente)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés plastique gris Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Effritable Gris
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_097

Référence labo	PM06217518	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 51 (R039-Attente)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune sous lés plastique gris.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW032465_098

Référence labo	PM06217519	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 52 (Extérieur)		
Remarque concernant le prélèvement	Joint noir sur verrière extérieure		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS
-------------------------------	-----



Référence échantillon : 002EW032465_099

Référence labo	PM06217520	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	30/04/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Complexe d'étanchéité		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 52 (Extérieur)		
Remarque concernant le prélèvement	Complexe d'étanchéité en surface de l'acrotère.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Shingle Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	-	1	2	VID
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET			Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW032465_100

Référence labo	PM06217521	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	29/04/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bardeaux bitumé (type "Shingle")		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 52 (Extérieur)		
Remarque concernant le prélèvement	Bardeau aluminisé sur acrotère.		

Le client a demandé à n'analyser que la couche Shingle Fibreux Bitumineux Noir

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Bande Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	-	1	2	YAI
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET			Non détecté

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence dossier: RSC012024707693

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 30 MOLP et 110 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 111/113

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Tgurqpucdng*f)Åswkrq
Sinthuja Sivananthan





Accréditation
N°1-7327
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole ●● sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC LAB
- 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil
SIRET : 95352119200039 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024)

contact_aclab@itga.fr



CHANTIER

Référence **C012025772812**
Adresse Commande : 002EW032465-1
Affaire : EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS
2 Boulevard Tonnelé
37000 TOURS

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 16/05/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025772812
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 (parties utiles) : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW032465-1_101

Référence labo	PM06984702	Échantillon conforme aux critères d'acceptation			Oui					
Date du prélèvement	29/04/2025	Analyse réglementaire			Oui					
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse			16/05/2025					
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge									
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)									
Remarque concernant le prélèvement	Plâtre + tissu fibreux.									
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DHA	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	4	Matériau Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					
Remarque concernant l'analyse		Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.								

Référence échantillon : 002EW032465-1_102

Référence labo	PM06984703	Échantillon conforme aux critères d'acceptation			Oui
Date du prélèvement	29/04/2025	Analyse réglementaire			Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse			16/05/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage				
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)				
Remarque concernant le prélèvement	Laine.				

Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Fibreux Souple Jaune Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DHA	Non détecté
	2	Matériau Effritable Beige Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					
Remarque concernant l'analyse		La couche Matériau / Effritable / Beige Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.								



Référence échantillon : 002EW032465-1_103

Référence labo	PM06984704	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	16/05/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)		
Remarque concernant le prélèvement	Plâtre + tissu fibreux.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DHA
	2	Toile Souple Fibreux Beige	-	-	-				
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
	4	Matériau Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465-1_104

Référence labo	PM06984705	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	15/05/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)		
Remarque concernant le prélèvement	Laine.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Laine Fibreux Souple Jaune	2	2	DGG	-	-	-	-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW032465-1_105

Référence labo	PM06984706	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	16/05/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur cloisons intérieure. Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DHA
	2	Peinture Effritable Beige Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Dur Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW032465-1_106

Référence labo	PM06984707	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	16/05/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment gris de rebouchage.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DHA
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465-1_107

Référence labo	PM06984708	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	16/05/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre blanc de rebouchage.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RMO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW032465-1_108

Référence labo	PM06984709	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	16/05/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur refends intérieur.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RMO
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW032465-1_109

Référence labo	PM06984710	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	16/05/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur refends extérieurs.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RMO
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW032465-1_110

Référence labo	PM06984711	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	16/05/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre blanc. Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RMO
	2	Enduit Effritable Blanc Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465-1_111

Référence labo	PM06984712	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	16/05/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Effritable Gris Vert	-	-	-	Acétone	1	2	RMO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS



Référence échantillon : 002EW032465-1_112

Référence labo	PM06984713	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	16/05/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 54 (S049 Local Libre)		
Remarque concernant le prélèvement	Plâtre Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RMO
	2	Toile Souple Fibreux Beige	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465-1_113

Référence labo	PM06984714	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	16/05/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 54 (S049 Local Libre)		
Remarque concernant le prélèvement	Laine.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Laine Fibreux Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	RMO
	2	Matériau Effritable Gris Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Effritable / Gris Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW032465-1_114

Référence labo	PM06984715	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	16/05/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 14 (Local 1012)		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage gris sous lino. Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Fibreux Beige	1	1	DGG	Acétone	1	2	NMG
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
	4	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence dossier: RSC012025772812

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 2 MOLP et 13 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 14/14

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

UwrrnÁcpv" Tgurqpucdng" Gswkrg
Jonathan MARCHAL




Accréditation
N°1-7327
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole ●● sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



ITGA ANALYTICS ARCU 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil
SIRET : 95 352 119 200 047 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

Contact-Analytics@itga.fr

L.MO.F 07.8 V10

PAGE 6 / 6



ITGA ANALYTICS ARCUEIL
16 rue Marcel Vigneron
94110 Arcueil
Contact-Analytics@itga.fr

cofrac

Accréditation n° 1-7327
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ESSAIS

CHANTIER	COORDONNÉES DESTINATAIRE
Référence C012025783443	AC Environnement
Adresse Commande : 002EW032465-2 Affaire : EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS 2 Boulevard Tonnelé 37000 TOURS	64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Arcueil, le 03/07/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025783443
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Arcueil
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW032465-2_115

Référence labo	PM07102098	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	03/07/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET			Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste		Présence d'amiante	
1	1	Matériau Dur Marron	- - -	Acétone	1	2	DHA	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025783443

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW032465-2_116

Référence labo	PM07102099	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	03/07/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)		Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Dur Marron	-	-	Acétone	1	2	SBI	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW032465-2_117

Référence labo	PM07102100	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	03/07/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 21 (Local 1039)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle blanche sous carrelage 1x1 rose. Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc Gris		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SBI	Non détecté
	2	Matériau Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Rose

Référence échantillon : 002EW032465-2_118

Référence labo	PM07102101	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	03/07/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 21 (Local 1039)		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage gris.		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	Acétone	1	2	SBI	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025783443
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW032465-2_119

Référence labo	PM07102102	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	03/07/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Conduit		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 55 (Toiture)		
Remarque concernant le prélèvement	Conduit noir. PVC ?		

Description			MOLP		MET			Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Dur Gris	-	-	Acétone	1	2	SBI	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			Non détecté	
Remarque concernant l'analyse		RAS							

Référence dossier: RSC012025783443

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 5 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 5/5

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

UwrrnÁcpv" Tgurqpucdng" Gswkrg
Jonathan MARCHAL



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



CHANTIER	COORDONNÉES DESTINATAIRE
Référence C012025819877 Adresse Commande : 002EW032465-3 Affaire : EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS 2 Boulevard Tonnelé 37000 TOURS	AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Arcueil, le 30/12/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025819877
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Arcueil
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW032465-3_120

Référence labo	PM07515101	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CELINE FULNEAU	Date d'analyse	29/12/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)		
Remarque concernant le prélèvement	Joint du haut, vanne de gauche		

Description		MOLP	MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Marron	- - -	Acétone	1 1 BUD	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET		

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Marron est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
-------------------------------	--

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025819877

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW032465-3_121

Référence labo	PM07515102	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CELINE FULNEAU	Date d'analyse	30/12/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)		
Remarque concernant le prélèvement	Joint du bas, vanne de gauche		

Description		MOLP	MET	Résultat
Fraction	Couche	Nb de préparations Lames explorées(**)	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	- - -	Acétone	Non détecté
Aspect, Texture, Couleur				
Matériau Effritable Fibreux Marron Beige				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable Fibreux / Marron Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence échantillon : 002EW032465-3_122

Référence labo	PM07515103	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CELINE FULNEAU	Date d'analyse	30/12/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)		
Remarque concernant le prélèvement	Joint du haut, vanne du centre		

Description		MOLP	MET	Résultat
Fraction	Couche	Nb de préparations Lames explorées(**)	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	- - -	Acétone	Non détecté
Aspect, Texture, Couleur				
Matériau Effritable Fibreux Marron Beige				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable Fibreux / Marron Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence échantillon : 002EW032465-3_123

Référence labo	PM07515104	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CELINE FULNEAU	Date d'analyse	29/12/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)		
Remarque concernant le prélèvement	Joint du bas, vanne du centre		

Description		MOLP	MET	Résultat
Fraction	Couche	Nb de préparations Lames explorées(**)	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	- - -	Acétone	Non détecté
Aspect, Texture, Couleur				
Matériau Effritable Marron Gris				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Marron Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025819877

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES AMIANTE

Référence échantillon : 002EW032465-3_124

Référence labo	PM07515105	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CELINE FULNEAU	Date d'analyse	29/12/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)		
Remarque concernant le prélèvement	Joint du haut, vanne de droite		

Description			MOLP		MET				Résultat			
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Fibreux Marron	1	1	NZN	-			-	-	-	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET							

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW032465-3_125

Référence labo	PM07515106	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CELINE FULNEAU	Date d'analyse	29/12/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 53 (S036 Sous-station Chauffage)		
Remarque concernant le prélèvement	Joint du bas, vanne de droite		

Description			MOLP		MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Souple Fibreux Marron	1	1 NZN	-	-	-	Chrysotile	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW032465-3_126

Référence labo	PM07515107	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CELINE FULNEAU	Date d'analyse	29/12/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Conduit en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 21 (Local 1039)		
Remarque concernant le prélèvement	Conduit d'aération en fibres-ciment		

Description			MOLP		MET				Résultat			
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	NZN	-			-	-	-	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET							

Remarque concernant l'analyse RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012025819877
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW032465-3_127

Référence labo	PM07515108	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CELINE FULNEAU	Date d'analyse	29/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	EFS 2 boulevard Tonnelé, TOURS - Vol 21 (Local 1039)		
Remarque concernant le prélèvement	Carreaux 10X10 blancs Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Blanc Beige		

Description			MOLP		MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	Acétone	1	1	BUD	
	2	Plâtre Effrifiable Blanc	-	-		-			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				
Remarque concernant l'analyse		Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc							

Référence dossier: RSC012025819877

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 3 MOLP et 5 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 8/8

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Analyste
Marion Gauin Thimon



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 96 00
F: +33 (0) 1 44 05 96 00



**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

**VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE**

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mûre
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, annexe ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traité
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global SE
HDI Platz 1, 30559 Hannover, Germany
www.hdi-global

Commercial Register: 582 Hannover
HR Number: 0 6020
VAT registration ID DE 219828792

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ragn
Becker,
Dr. Maltecker Endersson, Dr. Christian Hemminger, Dr.
Dirk Hering, David Hulin, Dr. Barbara Kinnaszwski-
Bettner, Dr. Thomas Kuhn

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 96 00
F: +33 (0) 1 44 05 96 00




- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION		MONTANT DES GARANTIES
Tous Dommages Con fondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confis	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Con fondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 - RE/CT



HDI Global SE
HDI Platz 1, 30559 Hannover, Germany
www.hdi-global

Commercial Register: 582 Hannover
HR Number: 0 6020
VAT registration ID DE 219828792

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ragn
Becker,
Dr. Maltecker Endersson, Dr. Christian Hemminger, Dr.
Dirk Hering, David Hulin, Dr. Barbara Kinnaszwski-
Bettner, Dr. Thomas Kuhn

Attestation AC 2025



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1° de l'article L. 271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscritrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrite auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait solliciter la présente attestation pour valoir des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente



AC ENVIRONNEMENT
Sageo ImmoSud 64 rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
SAS à responsabilité limitée - 0607 44135591400298 - 0607 44135591400298 - 0607 44135591400298 - 0607 44135591400298

06 07 44 13 55 91 40 24
06 07 44 13 55 91 40 24
06 07 44 13 55 91 40 24
06 07 44 13 55 91 40 24

ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de
Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES -
21-1405



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

FULNEAU Céline
sous le numéro **DI-21-1405**

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☒ DPE sans mention	Prise d'effet : 12/12/2023	Validité : 11/12/2030
[Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]		
☒ DPE avec mention	Prise d'effet : 12/12/2023	Validité : 11/12/2030
[Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]		
☒ Amiante Sans Mention	Prise d'effet : 23/03/2022	Validité : 22/03/2029
[Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]		
☒ Amiante Avec Mention	Prise d'effet : 23/03/2022	Validité : 22/03/2029
[Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]		
☒ Termites Metropole	Prise d'effet : 25/06/2021	Validité : 24/06/2028
[Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]		
☒ Plomb Crep	Prise d'effet : 25/06/2021	Validité : 24/06/2028
[Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]		



Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier
PRO 06



Accréditation
N° 40640
portée déclinée sur
www.abcidia.fr

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: 6A - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 - www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021

ANNEXE: DOCUMENTS

ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de
Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES -
21-1405



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

FULNEAU Céline

sous le numéro DI-21-1405

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☒	DPE sans mention [arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]	Prise d'effet : 12/12/2023	Validité : 11/12/2030
☒	DPE avec mention [arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]	Prise d'effet : 12/12/2023	Validité : 11/12/2030
☒	Amiante Sans Mention [Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 23/03/2022	Validité : 22/03/2029
☒	Amiante Avec Mention [Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 23/03/2022	Validité : 22/03/2029
☒	Termites Métropole [Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 25/06/2021	Validité : 24/06/2028
☒	Plomb Crep [Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 25/06/2021	Validité : 24/06/2028



Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des
opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic Immobilier
PRO 06



ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 - www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021