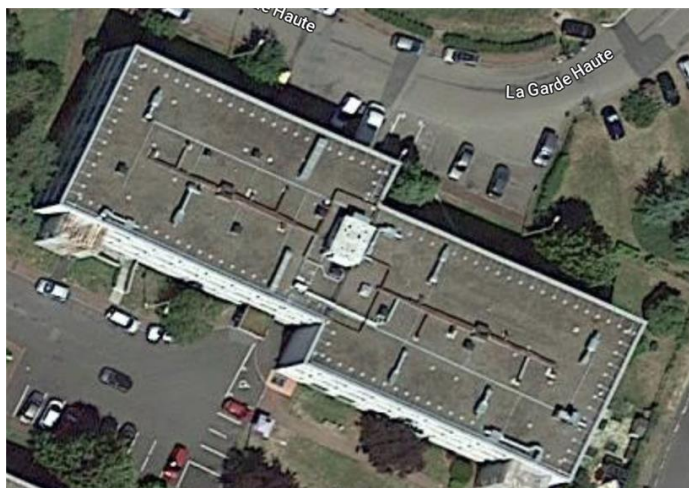


Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

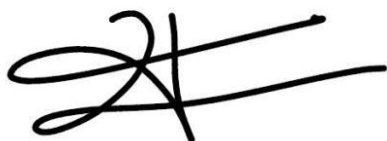
Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	71077-142910 A
Propriétaire	CHU CLERMONT FERRAND
Donneur d'ordre	CHU CLERMONT FERRAND
Adresse de l'immeuble	Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 CLERMONT-FERRAND
Type de bien	Etablissement de santé
Date de la commande	03/08/2023
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	16/10/2023
Date d'émission du rapport de repérage	26/10/2023
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

Signataire du rapport

Signature et Visa



apave
Apave Diagnostics
30, boulevard Maurice Pourchon
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 33 (0)4 81 91 31 22
clermont-ferrand@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00213

Opérateur de repérage :

ROZAN Ludovic
Apave Diagnostics
Le 26/10/2023

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Des parties de l'immeuble concernées par le repérage n'ayant pu être visitées l'opérateur de repérage n'a pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport. Ce repérage devra être complété.

Le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Commentaires :

Le présent document correspondant à la 1ère étape de repérage prévue contractuellement. Un complément de repérage devra être effectué à la libération des derniers locaux à investiguer.

A la demande du donneur d'ordre, les éléments susceptibles de contenir de l'amiante au niveau des sols et des murs ont été prélevés en périphérie des pièces pour ne pas faire de dégâts visibles.

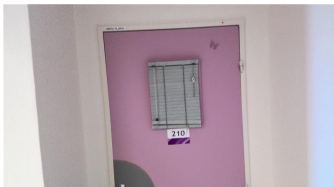
Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence du personnel et du mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante.

➤ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
10601B-10_0032	RDC	Plinthes	Colle	Résultat d'analyse	Z028
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z030
10601B-10_0038a	RDC	Plinthes	Colle	Résultat d'analyse	Z028
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z030
10601B-10_0036	RDC	Cloisons	Enduit plâtre, plaque cartonnée - Peinture	Résultat d'analyse	Z029
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse	Z028
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z030
10601B-10_0034	RDC	Cloisons	Enduit plâtre, plaque cartonnée - Peinture	Résultat d'analyse (P029)	Z029
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P028)	Z028
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse (P030)	Z030
Hall B000b	RDC	Cloisons sur bureau des entrées	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z035
		Cloisons sur bureau infirmiers n°1	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P035)	Z035
		Ensemble des portes coupe-feu	calicot de contour	Résultat d'analyse	Z035
Escalier du personnel	RDC	enduit calicot contour porte double	Calicot	Résultat d'analyse	Z035
10601A-10_0006	RDC	Cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z035
Salon de coiffure	RDC	Cloisons n°1	Calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z035
10601A-10_0023	RDC	Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z030
Bureau infirmiers 10_101	R+1	Cloisons sur bureau infirmiers	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P040)	Z040
Dégagement B100f	R+1	Ensemble des portes coupe-feu	calicot de contour	Résultat d'analyse	Z035
10_119a	R+1	Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z030
10_119b	R+1	Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z030
10_119c	R+1	Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z030
Bureau infirmiers A101	R+1	Cloisons sur bureau infirmiers	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z040
A134 bibliothèque	R+1	Porte	calicot de contour	Résultat d'analyse	Z035
Dégagement B100e	R+1	Ensemble des portes coupe-feu	calicot de contour	Résultat d'analyse	Z035
Bureau infirmier B201	R+2	Cloisons sur bureau infirmiers	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z040
Dégagement B200f	R+2	Ensemble des portes coupe-feu	calicot de contour	Résultat d'analyse	Z035

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
B202 isolement	R+2	Cloisons	Lino et Enduit	Résultat d'analyse (P055)	Z055
Bureau infirmiers A201	R+2	Cloisons sur bureau infirmiers	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z040
12_0200e	R+2	Ensemble des portes coupe-feu	calicot de contour	Résultat d'analyse	Z035

➤ Liste des locaux non visités concernées par les travaux :

Local / Partie de locaux ou Partie d'immeuble bâti non accessible	Etage	Moyen à mettre en œuvre par le donneur d'ordre	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux
10601A-10_0021a 	RDC	Libérer la chambre le temps du repérage amiante.	
10_116 	R+1	Libérer la chambre le temps du repérage amiante.	Néant
12_216	R+2	Libérer la chambre le temps du repérage amiante.	Néant
12_0216 	R+2	Libérer la chambre le temps du repérage amiante.	Néant

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies, « Le propriétaire s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

Le présent document ne constitue en conséquence qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu'une fois complété :
- à l'issue des investigations complémentaires réalisées dans les locaux non visités.
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.

Pour ces locaux ou parties d'immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante doit être envisagée. Il appartient donc au donneur d'ordre de nous mandater à nouveau selon les termes définis au contrat en s'assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.

➤ Liste des éléments non inspectés :

(Impossibilité technique d'effectuer un prélèvement et/ou un sondage)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Justification
Escalier du	RDC	Revêtement de mur	Béton et enduit - Peinture	

Rapport n° : 71077-142910 A / Référence du donneur d'ordre : CMP A

Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 - CLERMONT-FERRAND

SIRET : 48333631900213 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

4/135

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Justification
personnel		Cloisons	Enduit et calicot - Peinture	
11_119a	R+1	Cloisons	Calicot	
11_119b	R+1	Cloisons	Calicot	
11_119c	R+1	Cloisons	Calicot	
11_116	R+1	Cloisons	Enduit plâtre - Peinture	
		Cloisons	Calicot - Non peint	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	
		Faux-plafond	Dalle	
		Porte de placard	Bois - Peinture	
		Dormant porte de placard	Métal - Peinture	
		Plinthes souples	Colle	
		Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	
		Dormant porte de chambre	Métal - Peinture	
		Porte de chambre	Bois - Peinture	
12_219a	R+2	Cloisons	Calicot	
12_219b	R+2	Cloisons	Calicot	
12_219c	R+2	Cloisons	Calicot	
12_0219a	R+2	Cloisons	Calicot	
12_0219b	R+2	Cloisons	Calicot	
12_0219c	R+2	Cloisons	Calicot	

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies :

Le présent document ne constitue en conséquence qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu'une fois complété :
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.

Pour ces locaux ou parties d'immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante doit être envisagée. Il appartient donc au donneur d'ordre de nous mandater à nouveau selon les termes définis au contrat en s'assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.

SOMMAIRE

TOC

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **71077-142910**

Référence du donneur d'ordre : **CMP A**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **CHU CLERMONT FERRAND**

Adresse du propriétaire : **58 RUE MONTALEMBERT BP 68 63000 CLERMONT FERRAND**

Représenté par :

Donneur d'ordre : **CHU CLERMONT FERRAND**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur ROZAN Ludovic**

N° de certification de l'opérateur : **20-1574**

Organisme : **ABCIDIA CERTIFICATION**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 CLERMONT-FERRAND**

N° de Siret : **48333631900213**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **Secteur 6 - USN1**

Adresse complète : **La Garde Haute - 63000 CLERMONT-FERRAND**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Date de la construction : **Non communiquée**

Bâtiment : **CMPA**

Etage : **R-1 / RDC / R+1 / R+2 /**

Escalier : **-----**

Porte : **-----**

Fonction principale du bâtiment : **Etablissement de santé**

N° de lot : **-----**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyse pour le Bâtiment Nord**

Adresse du laboratoire : **557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HÉNIN-BEAUMONT**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Repérage amiante avant travaux de mise aux normes d'une partie des locaux du bâtiment CMPA .

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Plaques en matériaux bitumineux Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux pluviales Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Tresses d'étanchéité à l'air Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.) Jonctions bitumineuses Solins en fibre ciment Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie Isolants fibreux en sous toiture Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...) Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
2 - Parois verticales extérieures et Façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures) Peintures des bardages métalliques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Revêtements plastiques épais (RPE) Peintures sur béton Enduits pelliculaires de lissage/débullage Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Garnitures de friction sur fenêtres basculantes Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)

	Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux (pluviales et usées) Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits de ragréage, débullage, lissage Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Poteaux	Flocages Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Flocages Plots de colle fixant les cloisons au mur Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Sous couches des tissus muraux Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné Panneaux (fibres-ciment, ...) Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie) Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) Revêtements bitumineux Peintures intumescentes
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Panneaux collés vissés ou cloués Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite) Bandes calicot

Rapport n° : 71077-142910 A / Référence du donneur d'ordre : CMP A

Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 - CLERMONT-FERRAND

SIRET : 48333631900213 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

8/135

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
5 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
6 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs

	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
8 - Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 - Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voies	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
16/10/2023	Repérage amiante avant travaux

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Néant

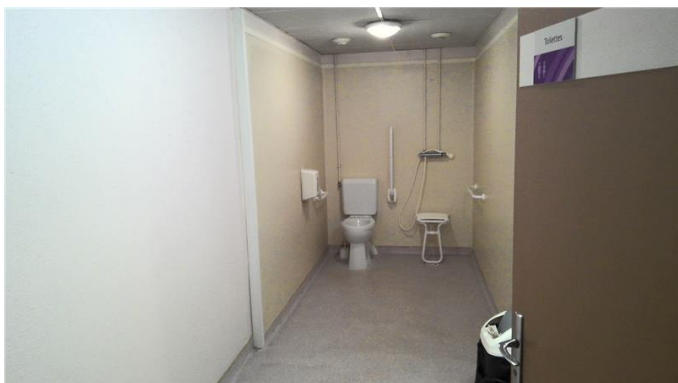
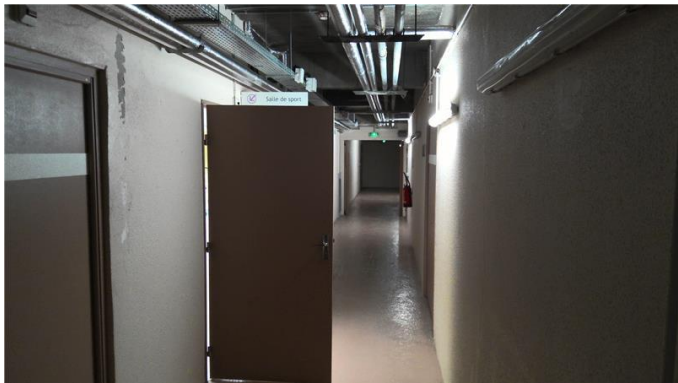
4.4 Rapports précédemment réalisés

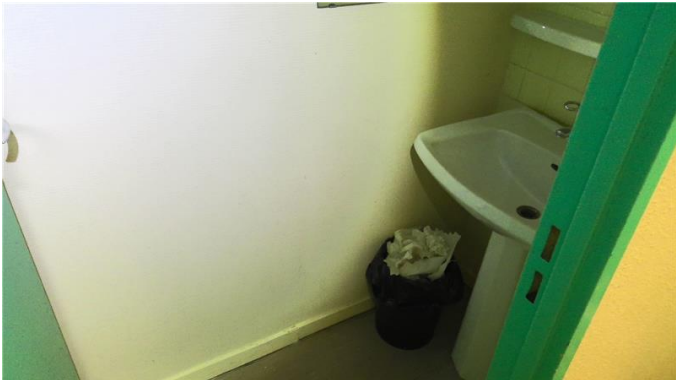
Néant

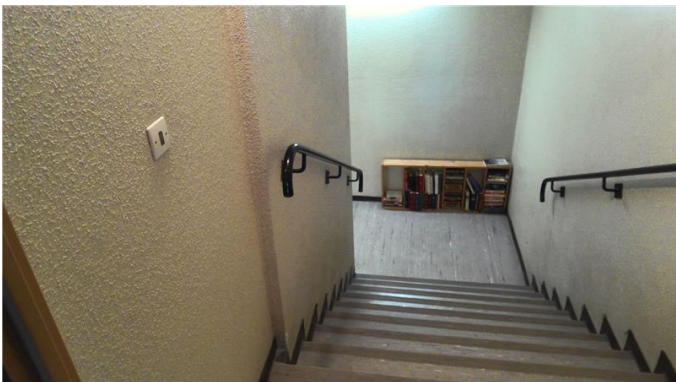
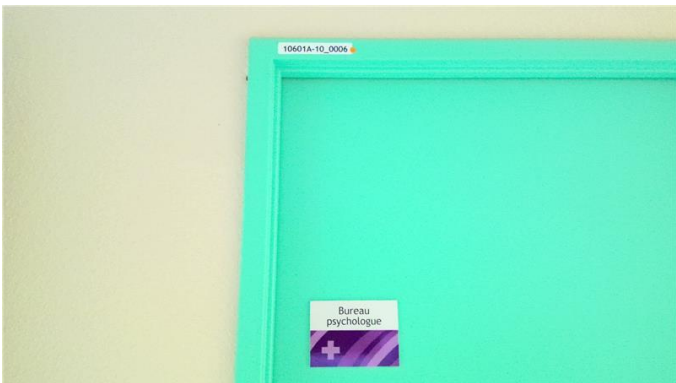
5 Résultats détaillés du repérage

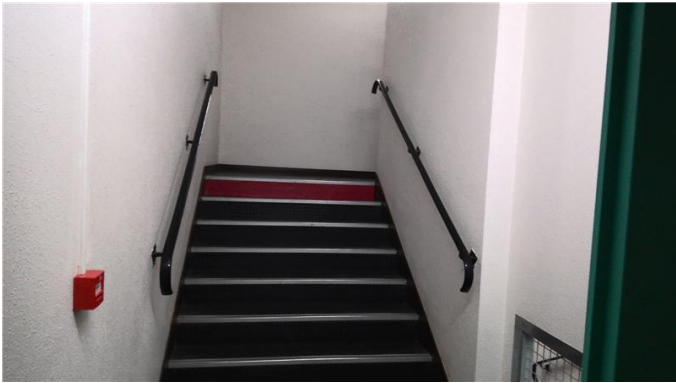
5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

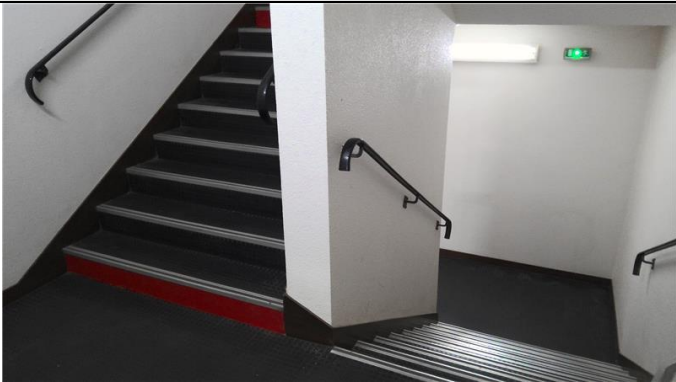
➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

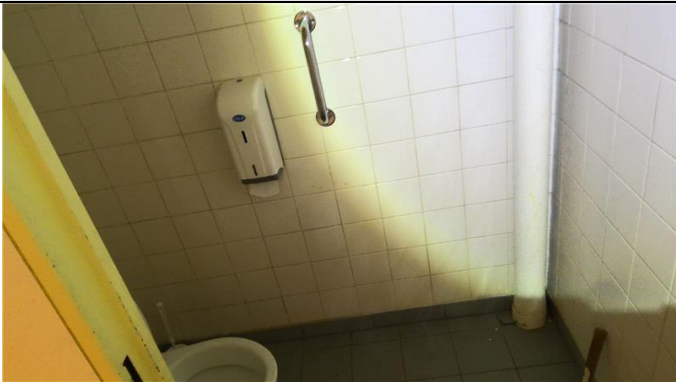
Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
10601A-09_0016 	Sous-sol
Circulation A-09_0018 	Sous-sol
Circulation A-09_0019 	Sous-sol
Cage d'escaliers A-144	Sous-sol

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	
Devant porte entrée	RDC
10601B-10_0032	
	RDC
10601B-10_0038a	
	RDC
10601B-10_0036	
	RDC
10601B-10_0034	RDC

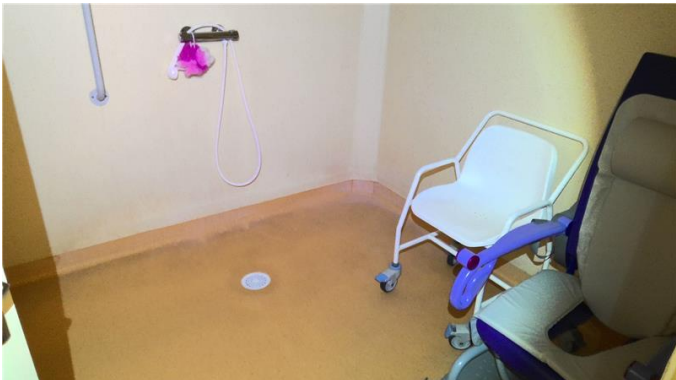
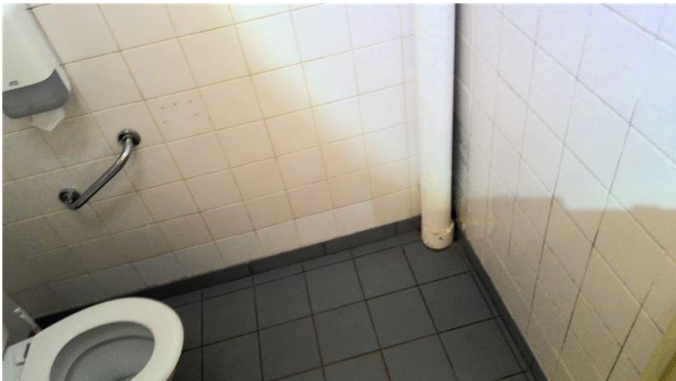
Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	
Hall B000b 	RDC
Escalier du personnel 	RDC
10601A-10_0006 	RDC
Salon de coiffure	RDC

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	
Cage d'escaliers n°1 	RDC
10601A-10_0023 	RDC
Escalier espace vert 	Extérieur
Cage d'escaliers n°2	R+1

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	
Bureau infirmiers 10_101 	R+1
Dégagement B100f 	R+1
10_119a	R+1
10_119b 	R+1
10_119c	R+1

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	
B102 isolement 	R+1
Bureau infirmiers A101 	R+1
A134 bibliothèque	R+1
11_119a 	R+1
11_119b	R+1

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	
11_119c 	R+1
11_116 	R+1
Dégagement B100e 	R+1
Cage d'escaliers n°3	R+2
Bureau infirmier B201	R+2
Dégagement B200f	R+2

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	
12_219a 	R+2
12_219b 	R+2
12_219c 	R+2
B202 isolement	R+2

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	
Bureau infirmiers A201	R+2
12_0200e 	R+2
12_0219a 	R+2
12_0219b	R+2
12_0219c 	R+2

➤ **Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :**

Rapport n° : 71077-142910 A / Référence du donneur d'ordre : CMP A

Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 - CLERMONT-FERRAND

SIRET : 48333631900213 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	Justification
10601A-10_0021a 	RDC	
10_116 	R+1	Néant
12_216	R+2	Néant
12_0216 	R+2	Néant

➤ **Liste des éléments non inspectés :**

Néant

➤ **Liste des éléments non inspectés :**
(Impossibilité technique d'effectuer un prélèvement et/ou un sondage)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Justification
Escalier du personnel	RDC	Revêtement de mur	Béton et enduit - Peinture	
		Cloisons	Enduit et calicot - Peinture	
11_119a	R+1	Cloisons	Calicot	
11_119b	R+1	Cloisons	Calicot	

Rapport n° : 71077-142910 A / Référence du donneur d'ordre : CMP A

Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 - CLERMONT-FERRAND

SIRET : 48333631900213 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

20/135

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Justification
11_119c	R+1	Cloisons	Calicot	
11_116	R+1	Cloisons	Enduit plâtre - Peinture	
		Cloisons	Calicot - Non peint	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	
		Faux-plafond	Dalle	
		Porte de placard	Bois - Peinture	
		Dormant porte de placard	Métal - Peinture	
		Plinthes souples	Colle	
		Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	
		Dormant porte de chambre	Métal - Peinture	
		Porte de chambre	Bois - Peinture	
12_219a	R+2	Cloisons	Calicot	
12_219b	R+2	Cloisons	Calicot	
12_219c	R+2	Cloisons	Calicot	
12_0219a	R+2	Cloisons	Calicot	
12_0219b	R+2	Cloisons	Calicot	
12_0219c	R+2	Cloisons	Calicot	

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
10601A-09_0016	Sous-sol	Cloisons	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
		Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
		Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Revêtement de mur	Lino, sous couche, colle et enduit plâtre	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
		Revêtement de mur	Béton et enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
		Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
Circulation A-09_0018	Sous-sol	Porte salle_0010	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Dormant porte salle_0010	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
		Dormant porte salle_0009	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Porte salle_0009	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Porte salle_0020	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Dormant porte salle_0020	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
		Porte double vantaux n°1	Bois - Peinture	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
		Porte double vantaux n°2	Mastic vitrage	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
		Porte double vantaux n°2	Dormant métal	Résultat d'analyse	Z007	Non	

Rapport n° : 71077-142910 A / Référence du donneur d'ordre : CMP A

Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 - CLERMONT-FERRAND

SIRET : 48333631900213 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

21/135

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Porte double vantaux n°2	Protection plastic colle	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Porte sur circulation 0019 n°1	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Dormant porte sur circulation 0019	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Porte sur circulation 0019 n°2	Protection plastic colle	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
		Porte sur circulation 0019 n°2	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
		Mur ascenseur	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Non	
Circulation A-09_0019	Sous-sol	Cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Dormant porte salle 0002b	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Porte salle 0002b	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
Cage d'escaliers A-144	Sous-sol	Porte coupe-feu n°1	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	
		Porte coupe-feu n°2	Bois - Peinture	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	
		Porte coupe-feu dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	
		Revêtement de mur	Béton et enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Non	
		Ensemble des contre-marches	Revêtement souple et colle	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Non	
		Ensemble des marches	Revêtement souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non	
		Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Devant porte entrée	RDC	Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P020)	Z020	Non	
		Revêtement de sol	Bordures béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
10601B-10_0032	RDC	Faux-plafond	Dalle	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse	Z028	Oui	8 ml
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z030	Oui	25 m²
		Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	Résultat d'analyse (P021)	Z021	Non	
		Porte dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P022)	Z022	Non	
		Cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P023)	Z023	Non	
10601B-10_0038a	RDC	Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P024)	Z024	Non	
		Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse	Z028	Oui	5 ml
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z030	Oui	6 m²
		Faux-plafond	Dalle	Résultat d'analyse (P025)	Z025	Non	
		Cloisons	Enduit plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P026)	Z026	Non	

Rapport n° : 71077-142910 A / Référence du donneur d'ordre : CMP A

Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 - CLERMONT-FERRAND

SIRET : 48333631900213 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

22/135

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
10601B-10_0036	RDC	Faux-plafond	Dalle	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Cloisons	Enduit plâtre, plaque cartonnée - Peinture	Résultat d'analyse	Z029	Oui	6 m²
		Pied de cloisons	Bois - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse	Z028	Oui	5 ml
		Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z030	Oui	
		Coffrage plafond	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P027)	Z027	Non	
10601B-10_0034	RDC	Coffrage plafond	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Dalle	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Cloisons	Enduit plâtre, plaque cartonnée - Peinture	Résultat d'analyse (P029)	Z029	Oui	
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P028)	Z028	Oui	5 ml
		Pied de cloisons	Bois - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse (P030)	Z030	Oui	6 m²
		Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Hall B000b	RDC	Cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Dormant porte sur circulation_0000b	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P034)	Z034	Non	
		Porte double vantaux	Mastic vitrage	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Cloisons sur bureau des entrées	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z035	Oui	7 m²
		Fenêtre interne, vitrage	Joint silicone	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Porte double vantaux	Protection plastic colle	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de mur ascenseur	Béton et enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P032)	Z032	Non	
		Porte coupe-feu	Bois - Peinture	Résultat d'analyse (P033)	Z033	Non	
		Cloisons sur bureau infirmiers n°1	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P035)	Z035	Oui	7 m²
		Ensemble des portes coupe-feu	calicot de contour	Résultat d'analyse	Z035	Oui	6 ml
Escalier du personnel	RDC	Porte double	Bois - Peinture	Résultat d'analyse (P031)	Z031	Non	
		Revêtement de mur	Béton et enduit -	Résultat d'analyse	Z056		

Rapport n° : 71077-142910 A / Référence du donneur d'ordre : CMP A

Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 - CLERMONT-FERRAND

SIRET : 48333631900213 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

23/135

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			Peinture	(P056)			
		Cloisons	Enduit et calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P057)	Z057		
		enduit calicot contour porte double	Calicot	Résultat d'analyse	Z035	Oui	6 ml
10601A-10_0006	RDC	Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Porte dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z035	Oui	7 m²
Salon de coiffure	RDC	Cloisons n°1	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P039)	Z039	Non	
		Cloisons n°1	Calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z035	Oui	7 m²
Cage d'escaliers n°1	RDC	Porte coupe-feu dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Ensemble des contre-marches	Revêtement souple et colle	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Ensemble des marches	Revêtement souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de mur	Béton et enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Porte coupe-feu n°1	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Porte coupe-feu n°2	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
10601A-10_0023	RDC	Porte dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z030	Oui	3 m²
		Cloisons à démolir	Lino, colle et enduit	Résultat d'analyse (P036)	Z036	Non	
		Cloisons	Lino, colle et enduit	Résultat d'analyse (P037)	Z037	Non	
		Faux-plafond	Dalle	Résultat d'analyse (P038)	Z038	Non	
Escalier espace vert	Extérieur	Ensemble des contre-marches	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Ensemble des marches	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Bordures	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Cage d'escaliers n°2	R+1	Porte coupe-feu dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Ensemble des contre-marches	Revêtement souple et colle	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Ensemble des marches	Revêtement souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de mur	Béton et enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Porte coupe-feu n°1	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Porte coupe-feu n°2	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Bureau infirmiers 10_101	R+1	Cloisons sur bureau infirmiers	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P040)	Z040	Oui	7 m²

Rapport n° : 71077-142910 A / Référence du donneur d'ordre : CMP A

Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 - CLERMONT-FERRAND

SIRET : 48333631900213 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

24/135

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Dégagement B100f	R+1	Ensemble des portes coupe-feu	calicot de contour	Résultat d'analyse	Z035	Oui	22 ml
		Porte coupe-feu	Bois - Peinture	Résultat d'analyse (P041)	Z041	Non	
		Porte coupe-feu	Mastic vitrage	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Porte coupe-feu	Protection plastic colle	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Cloisons ascenseur	Béton et enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P043)	Z043	Non	
		Dormant porte coupe-feu	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P042)	Z042	Non	
10_119a	R+1	Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z030	Oui	25 m²
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Revêtement de mur	Lino et Colle	Résultat d'analyse (P048)	Z048	Non	
		Pied de cloison	A déterminer			Non	
		Faux-plafond	Dalle	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	Résultat d'analyse (P049)	Z049	Non	
10_119b	R+1	Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z030	Oui	28 m²
		Pied de cloison	A déterminer			Non	
		Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Revêtement de mur	Lino et Colle	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Faux-plafond	Dalle	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
10_119c	R+1	Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z030	Oui	15 m²
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P044)	Z044	Non	
		Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P045)	Z045	Non	
		Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P046)	Z046	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P047)	Z047	Non	
		Conduit de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
B102 isolement	R+1	Revêtement de sol douche	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P050)	Z050	Non	
		Cloisons chambre	Revêtement dur et Enduit	Résultat d'analyse (P051)	Z051	Non	
		Cloisons	Lino et Enduit	Résultat d'analyse (P052)	Z052	Non	
Bureau infirmiers A101	R+1	Cloisons sur bureau infirmiers	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	Oui	
A134 bibliothèque	R+1	Porte	calicot de contour	Résultat d'analyse	Z035	Oui	6 ml
		Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	Résultat d'analyse (P053)	Z053	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
11_119a	R+1	Pied de cloison	A déterminer			Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Faux-plafond	Dalle	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Revêtement de mur	Lino et Colle	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse (P068)	Z068		
11_119b	R+1	Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z068		
		Pied de cloison	A déterminer			Non	
		Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Revêtement de mur	Lino et Colle	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Faux-plafond	Dalle	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
11_119c	R+1	Conduit de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z068		
11_116	R+1	Pied de cloisons	Bois - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P058)	Z058		
		Cloisons	Calicot - Non peint	Résultat d'analyse (P059)	Z059		
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P060)	Z060		
		Faux-plafond	Dalle	Résultat d'analyse (P061)	Z061		
		Porte de placard	Bois - Peinture	Résultat d'analyse (P062)	Z062		
		Dormant porte de placard	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P063)	Z063		
		Plinthes souples	Colle	Résultat d'analyse (P064)	Z064		
		Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P065)	Z065		
		Dormant porte de chambre	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P066)	Z066		
		Porte de chambre	Bois - Peinture	Résultat d'analyse (P067)	Z067		
		Conduit de ventilation	Métal - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				d'amiante			
		Conduit de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Dégagement B100e	R+1	Ensemble des portes coupe-feu	calicot de contour	Résultat d'analyse	Z035	Oui	22 ml
		Dormant porte sur circulation 0100f	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Porte double vantaux	Mastic vitrage	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Porte coupe-feu	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Porte double vantaux	Protection plastic colle	Résultat d'analyse	Z011	Non	
Cage d'escaliers n°3	R+2	Porte coupe-feu dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z015	Non	
Bureau infirmier B201	R+2	Cloisons sur bureau infirmiers	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	Oui	
Dégagement B200f	R+2	Ensemble des portes coupe-feu	calicot de contour	Résultat d'analyse	Z035	Oui	22 ml
		Porte coupe-feu dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Porte coupe-feu n°1	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Porte coupe-feu n°2	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Revêtement de mur ascenseur	Béton et enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z043	Non	
12_219a	R+2	Pied de cloison	A déterminer			Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Faux-plafond	Dalle	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z068		
		Revêtement de mur	Lino et Colle	Résultat d'analyse	Z048	Non	
12_219b	R+2	Pied de cloison	A déterminer			Non	
		Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Revêtement de mur	Lino et Colle	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Faux-plafond	Dalle	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z068		
12_219c	R+2	Conduit de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z068		
B202	R+2	Revêtement de sol	Lino, colle et	Résultat d'analyse	Z054	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
isolement			ragréage	(P054)			
		Cloisons chambre	Revêtement dur et Enduit	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Cloisons	Lino et Enduit	Résultat d'analyse (P055)	Z055	Oui	
Bureau infirmiers A201	R+2	Cloisons sur bureau infirmiers	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	Oui	7 m²
12_0200e	R+2	Ensemble des portes coupe-feu	calicot de contour	Résultat d'analyse	Z035	Oui	22 ml
		Porte coupe-feu dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Porte coupe-feu n°1	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Porte coupe-feu n°2	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
12_0219a	R+2	Pied de cloison	A déterminer			Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Faux-plafond	Dalle	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z068		
		Revêtement de mur	Lino et Colle	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Pied de cloison	A déterminer			Non	
12_0219b	R+2	Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Revêtement de mur	Lino et Colle	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Faux-plafond	Dalle	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z068		
		Conduit de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
12_0219c	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Porte n°1 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Pied de cloison	A déterminer			Non	
		Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Revêtement de mur	Lino et Colle	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Faux-plafond	Dalle	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Porte n°2 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z068		

Commentaires :

Le présent document correspondant à la 1ère étape de repérage prévue contractuellement. Un complément de repérage

Rapport n° : 71077-142910 A / Référence du donneur d'ordre : CMP A

Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 - CLERMONT-FERRAND

SIRET : 48333631900213 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

28/135

devra être effectué à la libération des derniers locaux à investiguer.

A la demande du donneur d'ordre, les éléments susceptibles de contenir de l'amiante au niveau des sols et des murs ont été prélevés en périphérie des pièces pour ne pas faire de dégâts visibles.

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence du personnel et du mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

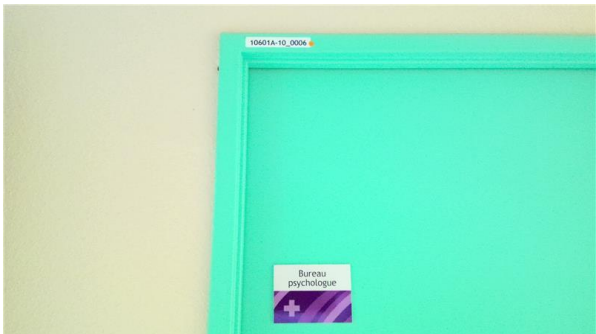
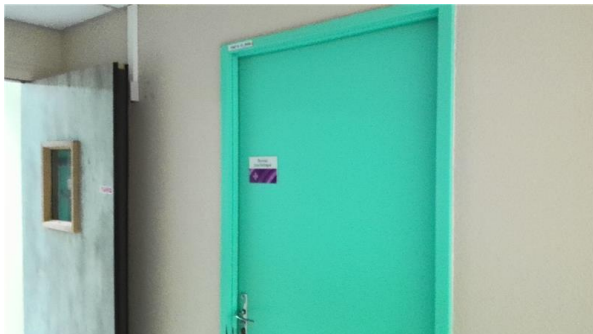
Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

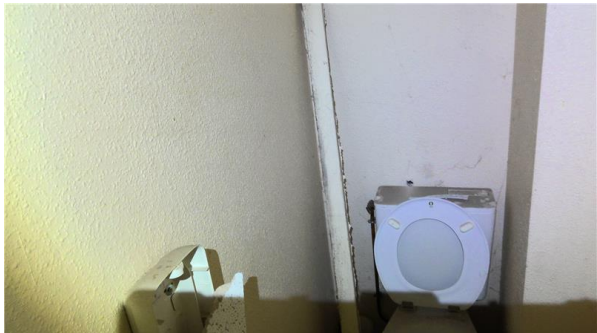
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

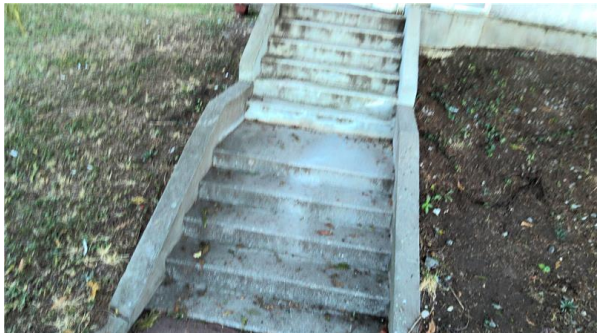
ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

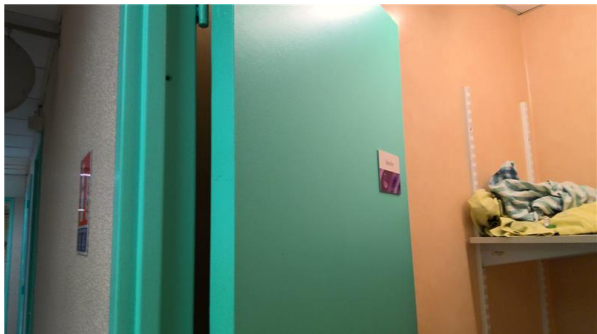
ELEMENT : Porte		
Vue d'ensemble 		Emplacement 
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - 10601A-10_0006 - Porte - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Bois - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Pied de cloisons		
Vue d'ensemble 		Emplacement 
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - 10601B-10_0034 - Pied de cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Bois - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

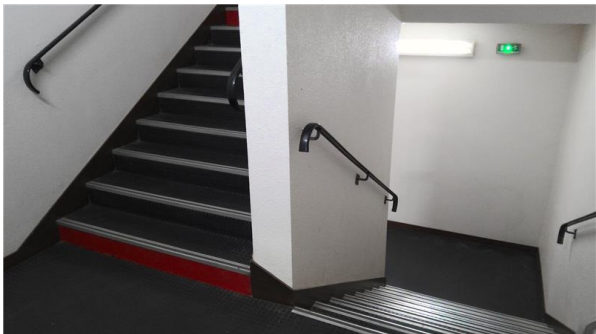
ELEMENT : Plinthes		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - 10601B-10_0034 - Plinthes - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Bois
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Fenêtre interne, vitrage		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - Hall B000b - Fenêtre interne, vitrage - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Joint silicone
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble des marches		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Extérieur - Escalier espace vert - Ensemble des marches - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Béton - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

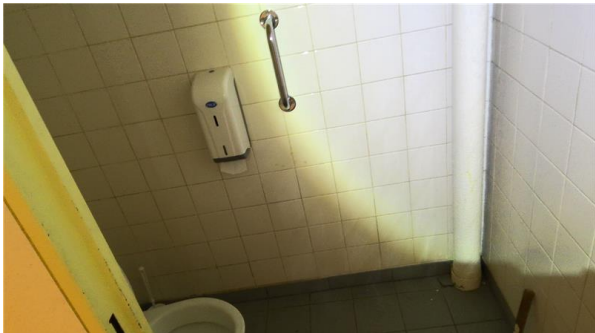
ELEMENT : Porte dormant		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - 10601A-10_0023 - Porte dormant - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Cloisons		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - 10601A-10_0023 - Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Enduit plâtre - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

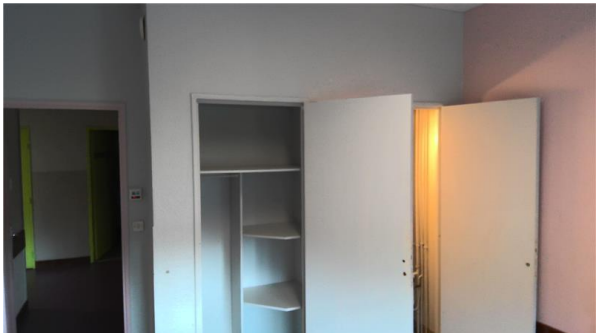
ELEMENT : Porte coupe-feu n°2		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - Cage d'escaliers n°2 - Porte coupe-feu n°2 - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Bois - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

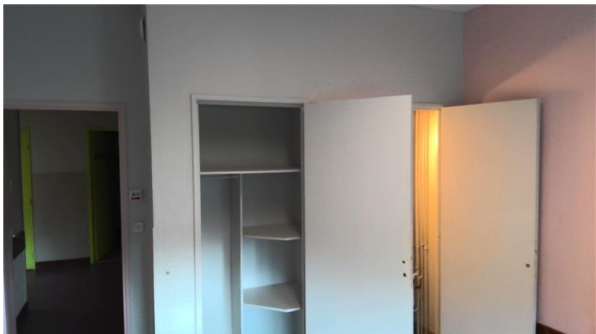
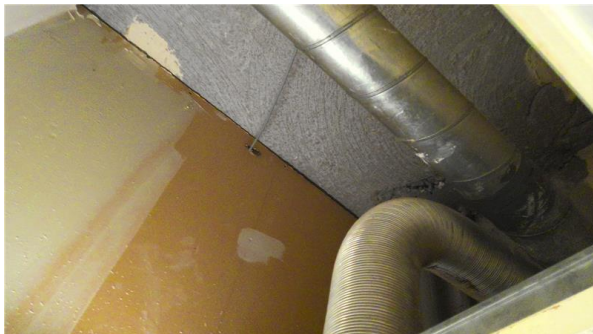
ELEMENT : Pied de cloison		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - 10_119a - Pied de cloison - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant A déterminer
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		

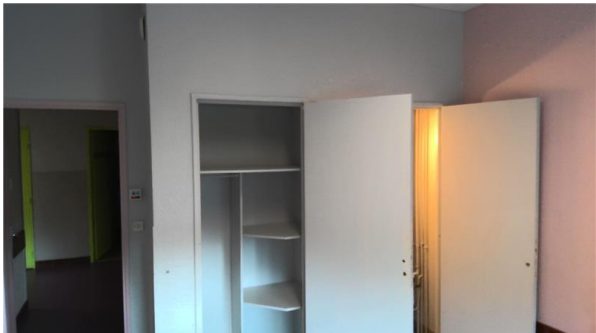
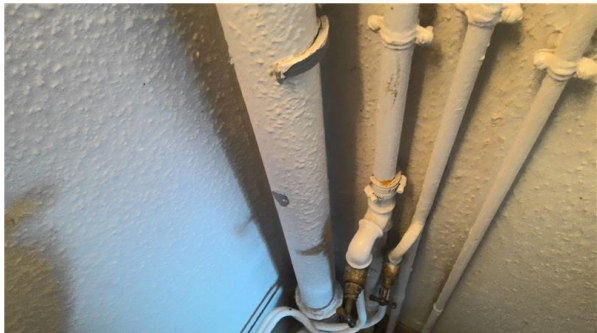
ELEMENT : Faux-plafond		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - 10_119a - Faux-plafond - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Conduit de fluide		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - 10_119c - Conduit de fluide - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant PVC
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Cloisons sur bureau infirmiers		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - Bureau infirmiers A101 - Cloisons sur bureau infirmiers - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Enduit plâtre - Peinture
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

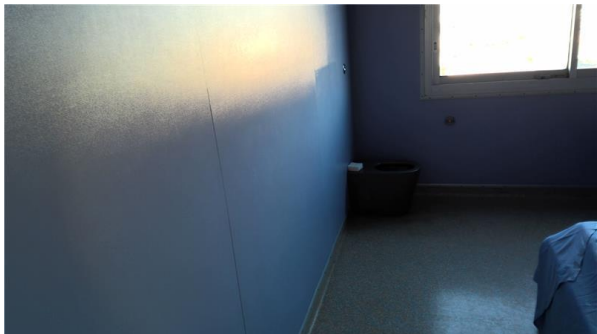
ELEMENT : Pied de cloisons		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - 11_116 - Pied de cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Bois - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Conduit de ventilation		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - 11_116 - Conduit de ventilation - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Métal - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Conduit de fluide		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - 11_116 - Conduit de fluide - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant PVC
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Cloisons sur bureau infirmiers		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+2 - Bureau infirmier B201 - Cloisons sur bureau infirmiers - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Enduit plâtre - Peinture
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

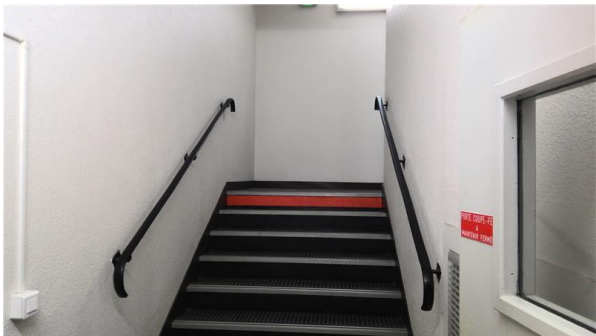
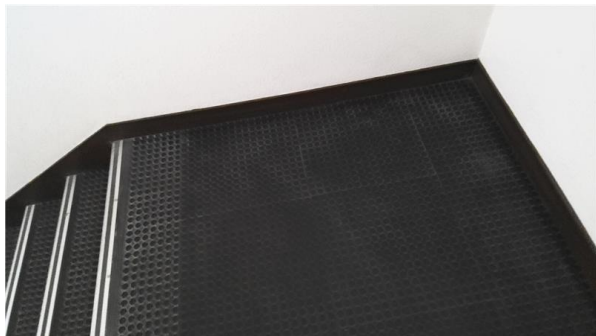
ELEMENT : Revêtement de mur ascenseur		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+2 - Dégagement B200f - Revêtement de mur ascenseur - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Béton et enduit - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Cloisons chambre		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+2 - B202 isolement - Cloisons chambre - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Revêtement dur et Enduit
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Cloisons sur bureau infirmiers		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+2 - Bureau infirmiers A201 - Cloisons sur bureau infirmiers - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Enduit plâtre - Peinture
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Ensemble des contre-marches		
Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Extérieur - Escalier espace vert - Ensemble des contre-marches - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Béton - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

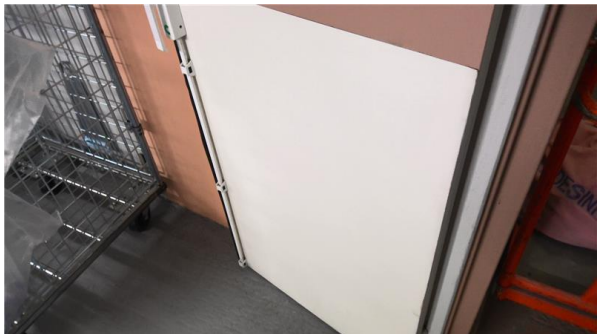
ELEMENT : Revêtement de sol		
Emplacement : 		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - Devant porte entrée - Revêtement de sol - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Bordures béton - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Revêtement de sol		
Vue d'ensemble 	Emplacement 	
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Cage d'escaliers A-144 - Revêtement de sol - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Lino, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Bordures		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Extérieur - Escalier espace vert - Bordures - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Béton - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Porte salle _0009		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation A-09_0018 - Porte salle _0009 - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Bois - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Porte sur circulation _0019 n°1		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation A-09_0018 - Porte sur circulation _0019 n°1 - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Bois - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Porte double vantaux n°2		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation A-09_0018 - Porte double vantaux n°2 - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Protection plastic colle
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Porte salle _0002b		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation A-09_0019 - Porte salle _0002b - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Bois - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

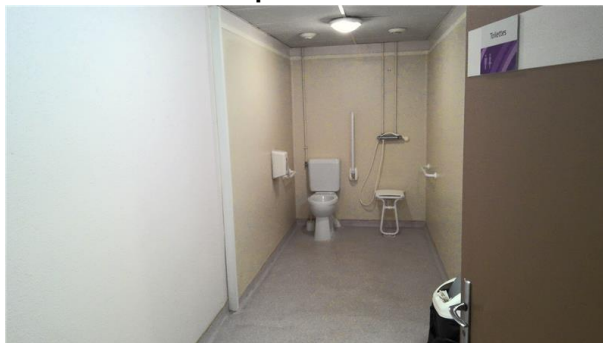
ELEMENT : Porte salle _0020		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation A-09_0018 - Porte salle _0020 - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Bois - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Porte salle _0010		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation A-09_0018 - Porte salle _0010 - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Bois - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - 10601A-09_0016 - Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Colle - Faïence
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle / Faïence		
Planche de croquis n° :		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

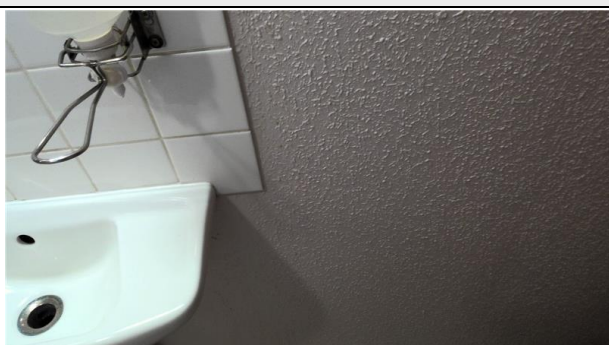
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle beige	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - 10601A-09_0016 - Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Enduit - Peinture

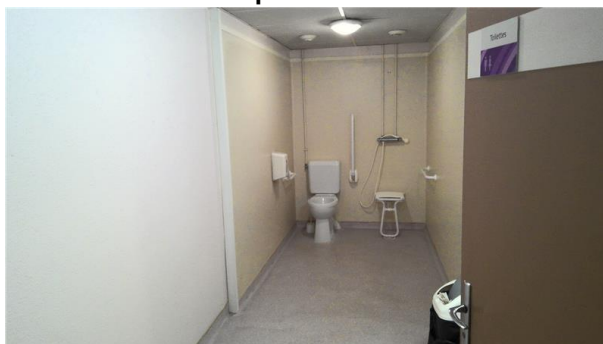
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet : Enduit / Peinture Planche de croquis n° :	
---	--

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - 10601A-09_0016 - Revêtement de sol - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Lino, colle et ragréage

Résultat amiante : Absence d'amiante

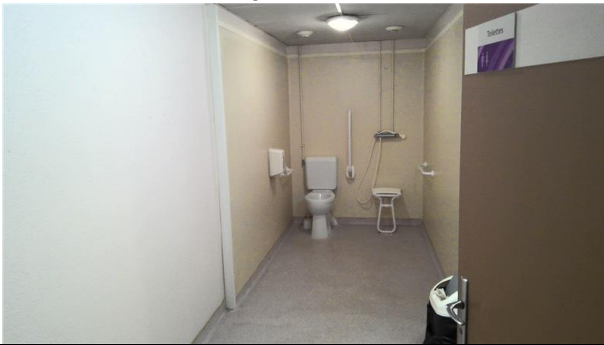
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

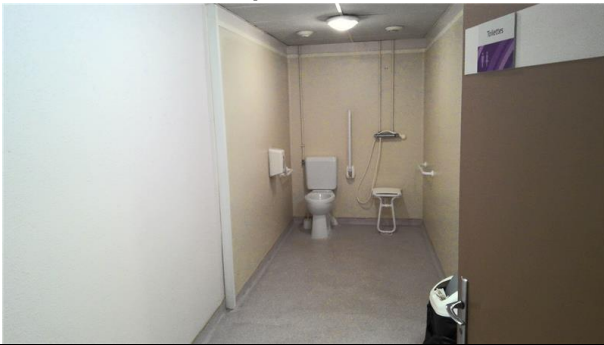
Lino, colle et ragréage

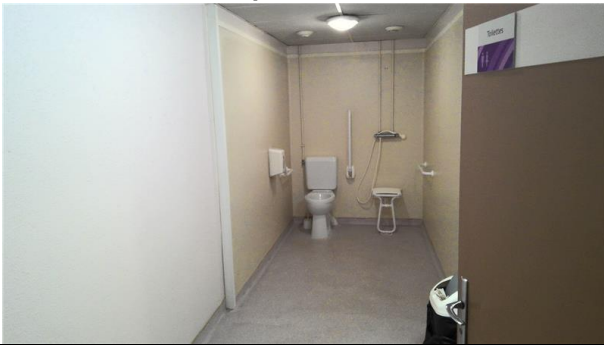
Planche de croquis n° :

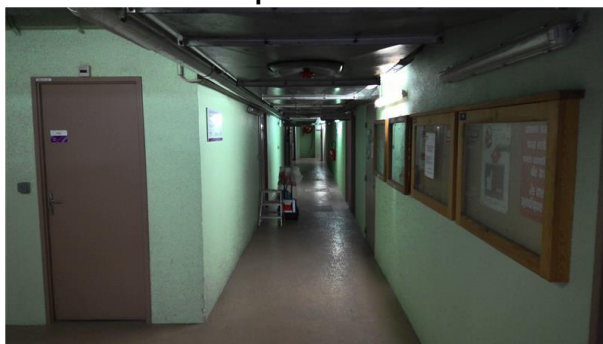
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple beige	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - 10601A-09_0016 - Revêtement de mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Béton et enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton et enduit / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - 10601A-09_0016 - Revêtement de mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Lino, sous couche, colle et enduit plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - 10601A-09_0016 - Porte - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Bois - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Bois / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + bois sous forme de fibres non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation A-09_0018 - Dormant porte salle _0010 - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Métal / Peinture

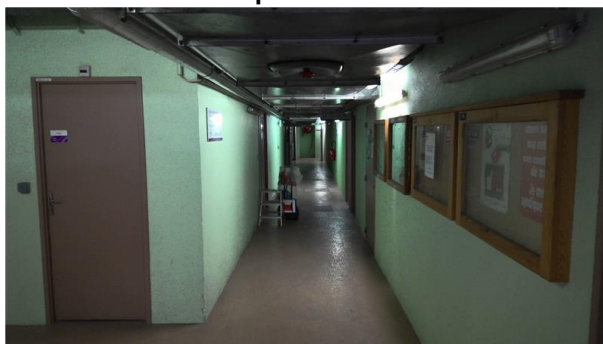
Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation A-09_0018 - Cloisons - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Enduit plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit plâtre / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation A-09_0018 - Porte double vantaux n°1 - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Bois - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Bois / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + bois sous forme de fibres non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation A-09_0018 - Porte double vantaux n°2 - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Mastic vitrage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Mastic vitrage

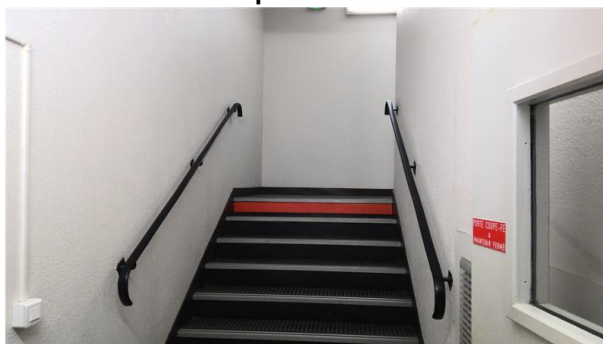
Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau mou gris avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Non analysé	0	

PRELEVEMENT : P011			
Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation A-09_0018 - Porte sur circulation_0019 n°2 - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Protection plastic colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Protection plastic colle Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple beige non séparable + colle polymère jaune non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012			
Vue d'ensemble 		Emplacement 	
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation A-09_0018 - Porte sur circulation _0019 n°2 - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Mastic de vitrage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Mastic de vitrage Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche Fr1	Description visuelle Matériau mou gris	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Cage d'escaliers A-144 - Porte coupe-feu n°1 - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Mastic de vitrage

Résultat amiante : Absence d'amiante

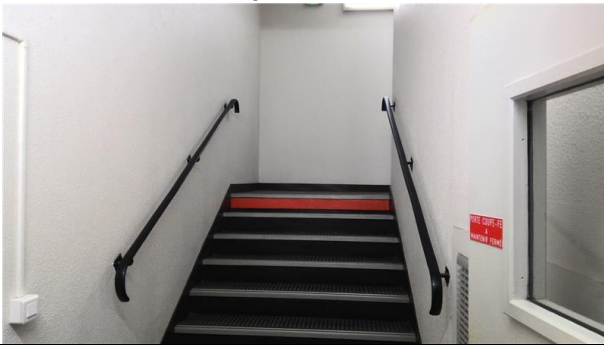
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

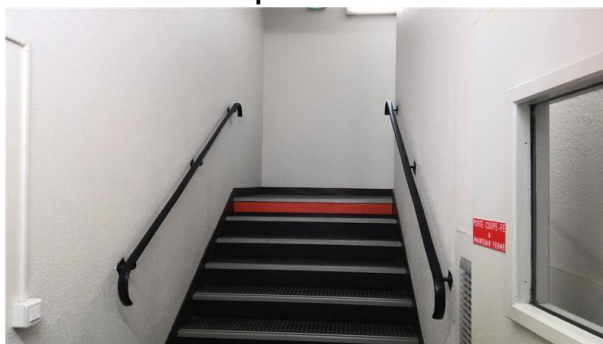
Mastic de vitrage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau mou gris avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Cage d'escaliers A-144 - Porte coupe-feu n°2 - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Bois - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Bois / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + bois sous forme de fibres non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Cage d'escaliers A-144 - Porte coupe-feu dormant - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

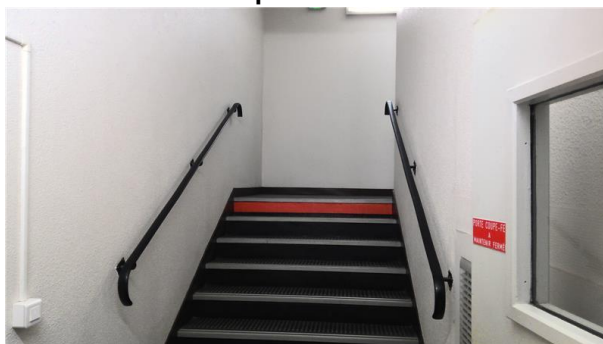
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Métal / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Cage d'escaliers A-144 - Revêtement de mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Béton et enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

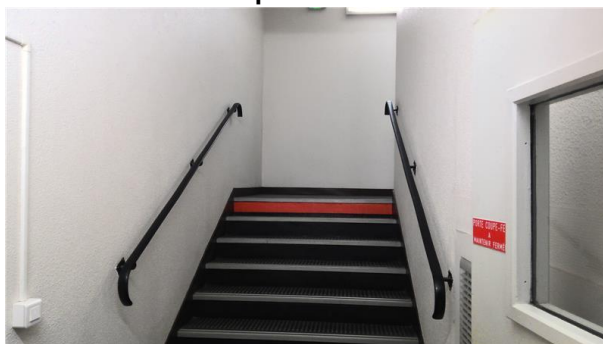
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Béton et enduit / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

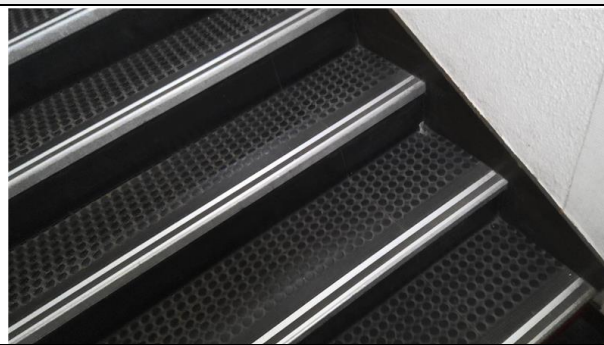
PRELEVEMENT : P017
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Cage d'escaliers A-144 - Ensemble des contre-marches - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Revêtement souple et colle

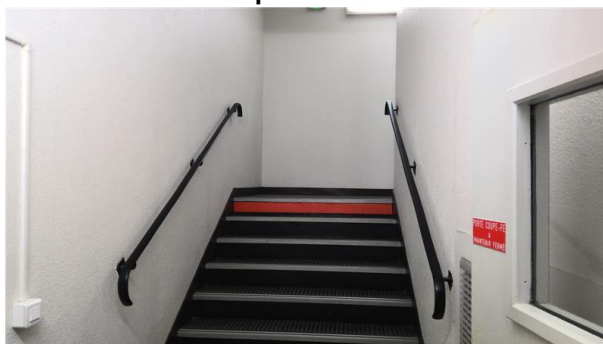
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Revêtement souple et colle

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple noir non séparable + colle polymère jaune non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Cage d'escaliers A-144 - Ensemble des marches - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Revêtement souple, colle et ragréage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Revêtement souple, colle et ragréage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

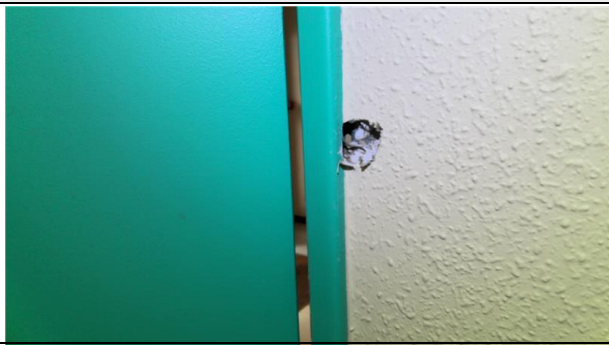
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple gris	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

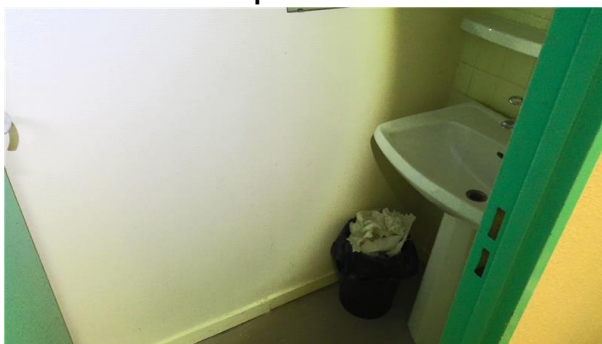
PRELEVEMENT : P019			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation A-09_0018 - Mur ascenseur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Béton - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - Devant porte entrée - Revêtement de sol - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Colle - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Carrelage Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle grise	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - 10601B-10_0032 - Porte - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Bois - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Bois / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + bois sous forme de fibres non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - 10601B-10_0032 - Porte dormant - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Métal - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Métal / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - 10601B-10_0032 - Cloisons - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Enduit plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit plâtre / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - 10601B-10_0038a - Revêtement de sol - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Lino, colle et ragreage

Résultat amiante : Absence d'amiante

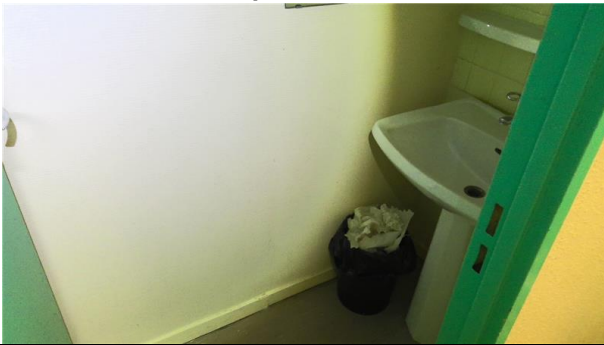
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

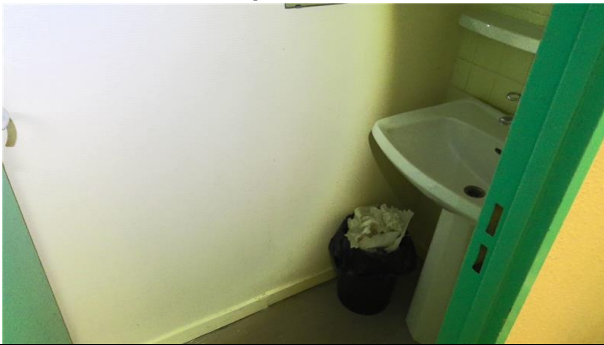
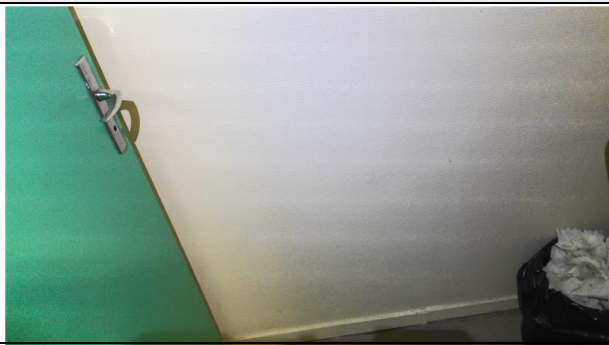
Lino, colle et ragreage

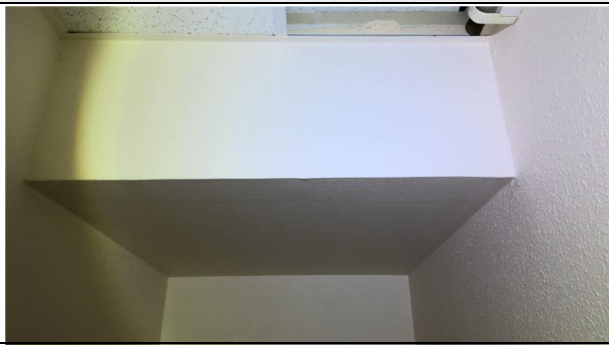
Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Revêtement souple beige	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - 10601B-10_0038a - Faux-plafond - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Dalle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Dalle Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

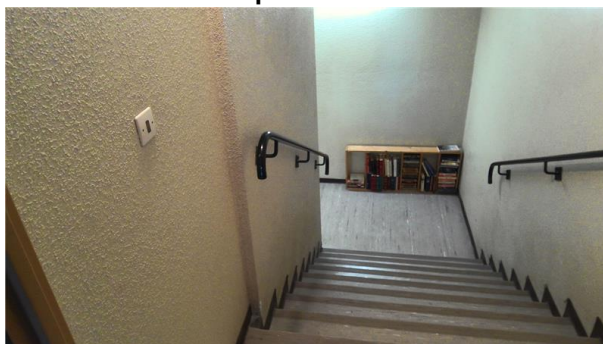
PRELEVEMENT : P026			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - 10601B-10_0038a - Cloisons - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Enduit plâtre - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit plâtre / Toile de verre peinte Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - 10601B-10_0036 - Coffrage plafond - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Toile de verre peinte Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - 10601B-10_0034 - Plinthes - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Colle	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + colle polymère marron non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P029			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - 10601B-10_0034 - Cloisons - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Enduit plâtre, plaque cartonnée - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit plâtre, plaque cartonnée / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P030			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - 10601B-10_0034 - Cloisons - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Calicot	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Calicot Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P031
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - Escalier du personnel - Porte double - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Bois - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Bois / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + bois sous forme de fibres non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - Hall B000b - Revêtement de mur ascenseur - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Béton et enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Béton et enduit / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + enduit gris en faible quantité en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

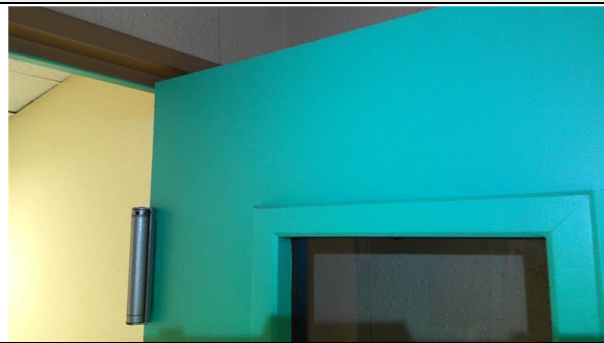
PRELEVEMENT : P033
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - Hall B000b - Porte coupe-feu - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Bois - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Bois / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + bois sous forme de fibres non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - Hall B000b - Dormant porte sur circulation _0000b - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Métal / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - Hall B000b - Cloisons sur bureau infirmiers n°1 - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Enduit plâtre - Peinture

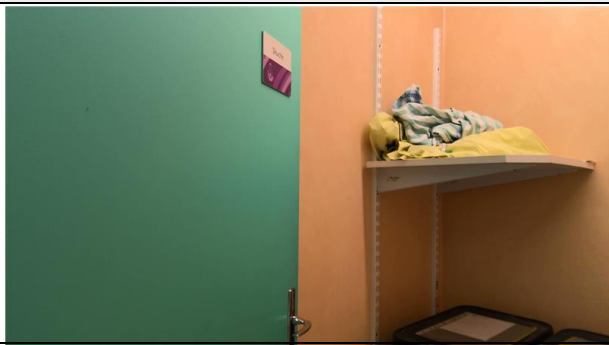
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Enduit plâtre / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

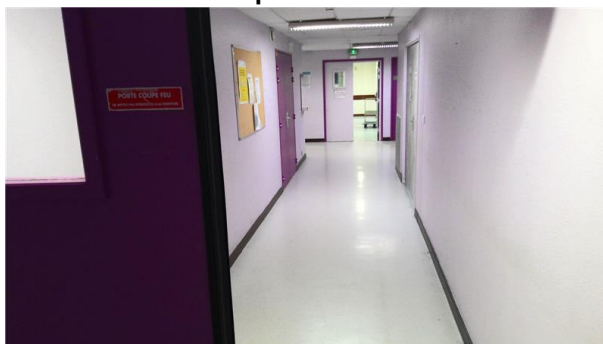
PRELEVEMENT : P036			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - 10601A-10_0023 - Cloisons à démolir - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Lino, colle et enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Lino, colle et enduit Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple beige	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - 10601A-10_0023 - Cloisons - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Lino, colle et enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Lino, colle et enduit Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Enduit beige en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - 10601A-10_0023 - Faux-plafond - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Dalle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Dalle Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - Salon de coiffure - Cloisons n°1 - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Enduit plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit plâtre / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - Bureau infirmiers 10_101 - Cloisons sur bureau infirmiers - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Enduit plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit plâtre / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P041
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - Dégagement B100f - Porte coupe-feu - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Bois - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

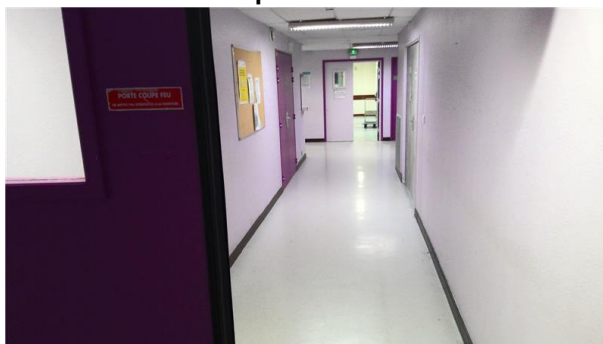
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Bois / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + bois sous forme de fibres non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - Dégagement B100f - Dormant porte coupe-feu - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

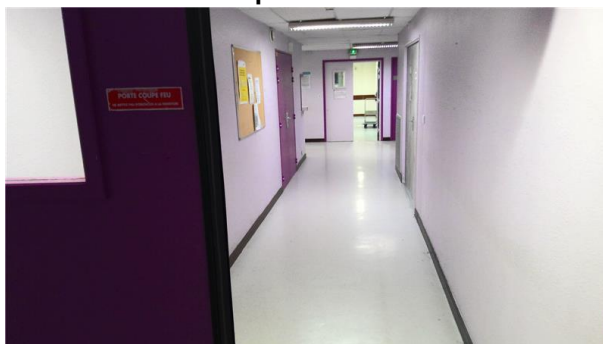
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Métal / Peinture

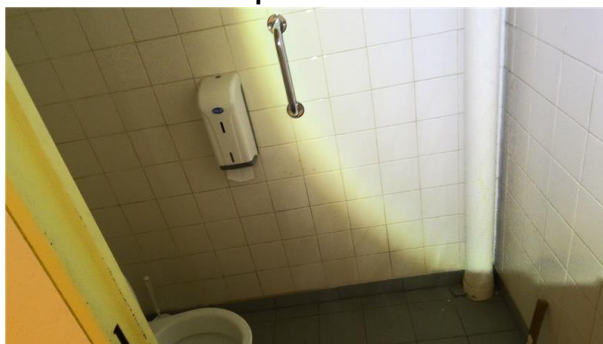
Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - Dégagement B100f - Cloisons ascenseur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Béton et enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton et enduit / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - 10_119c - Revêtement de sol - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Colle - Carrelage

Résultat amiante : Absence d'amiante

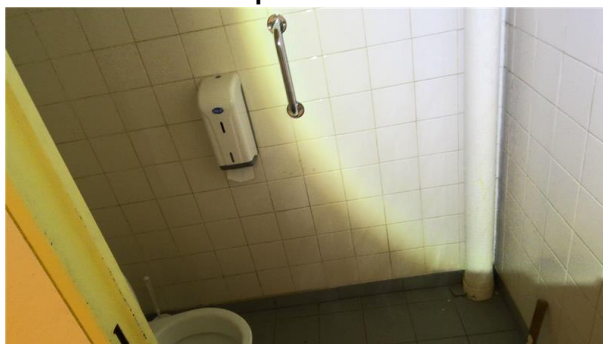
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Colle / Carrelage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle grise	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - 10_119c - Revêtement de mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Colle - Faïence

Résultat amiante : Absence d'amiante

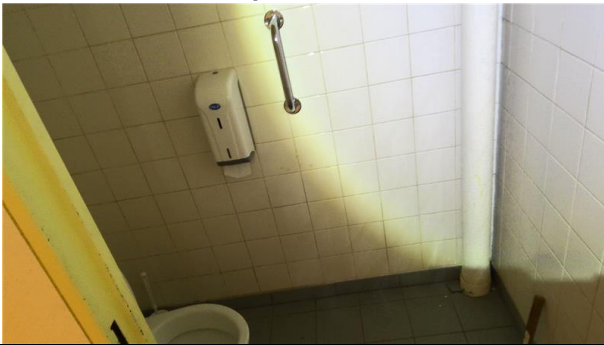
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

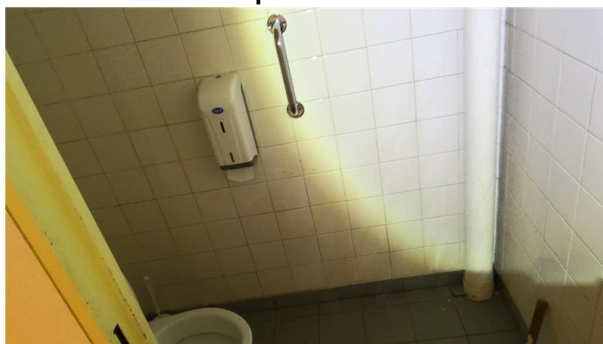
Colle / Faïence

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Non analysé	0	
Fr3	Colle beige en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - 10_119c - Cloisons - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

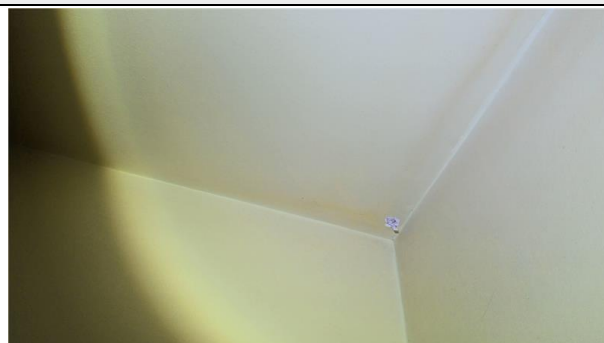
PRELEVEMENT : P047
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - 10_119c - Plafond - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

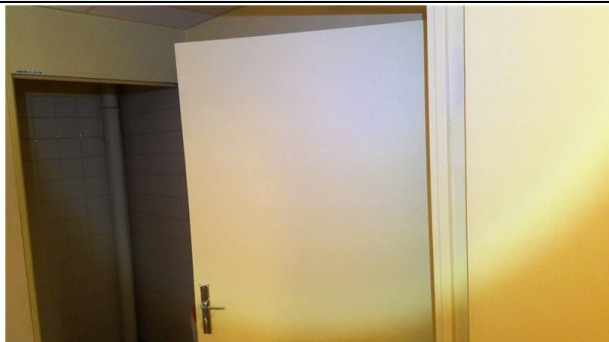
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

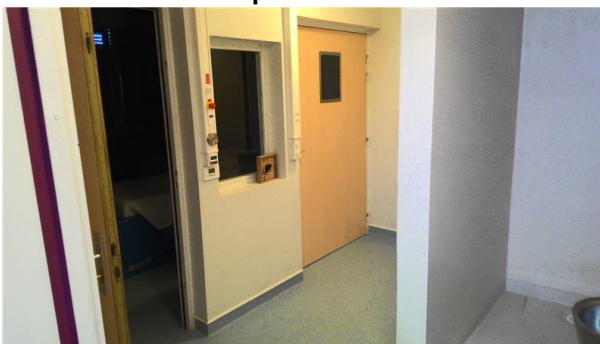
Enduit / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - 10_119a - Revêtement de mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Lino et Colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Lino et Colle Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple beige non séparable + colle polymère jaune non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Peinture + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P049			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - 10_119a - Porte - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Bois - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Bois / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples non séparable + bois sous forme de fibres non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - B102 isolement - Revêtement de sol douche - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Lino, colle et ragréage

Résultat amiante : Absence d'amiante

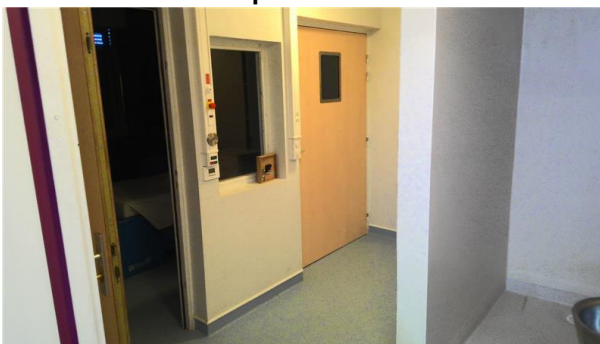
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Lino, colle et ragréage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

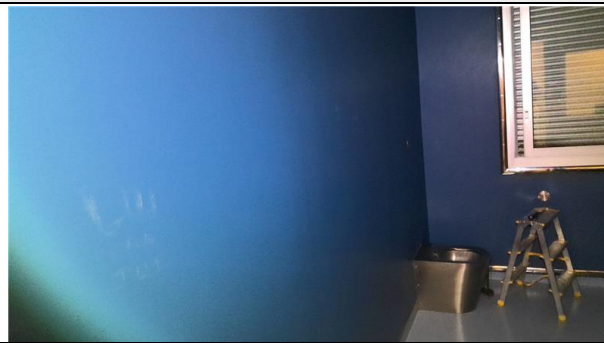
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple beige	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051
Emplacement :


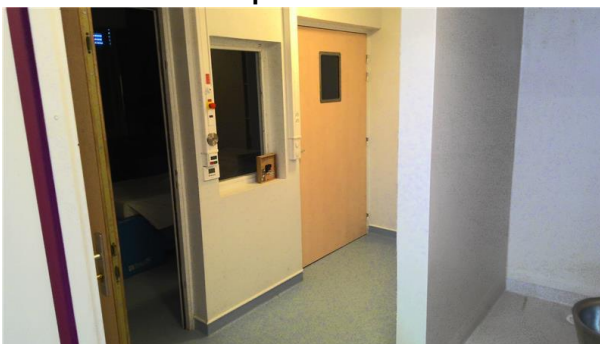
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - B102 isolement - Cloisons chambre - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Revêtement dur et Enduit

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Revêtement dur et Enduit

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement cassant bleu	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

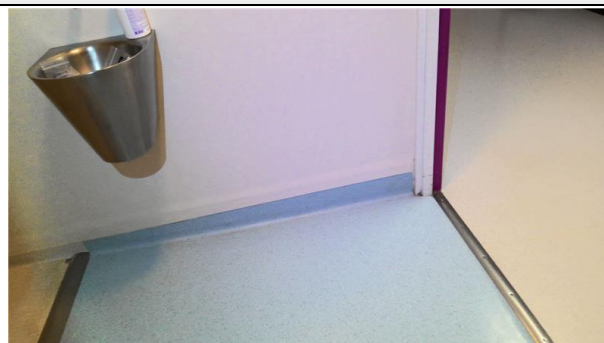
PRELEVEMENT : P052
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - B102 isolement - Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Lino et Enduit

Résultat amiante : Absence d'amiante

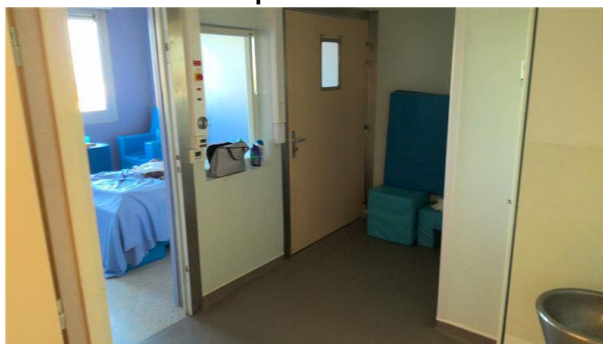
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Lino et Enduit

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Revêtement souple bleu	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr3	Colle polymère jaune non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P053			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - A134 bibliothèque - Porte - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Bois - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Bois / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + bois sous forme de fibres non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+2 - B202 isolement - Revêtement de sol - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Lino, colle et ragréage

Résultat amiante : Absence d'amiante

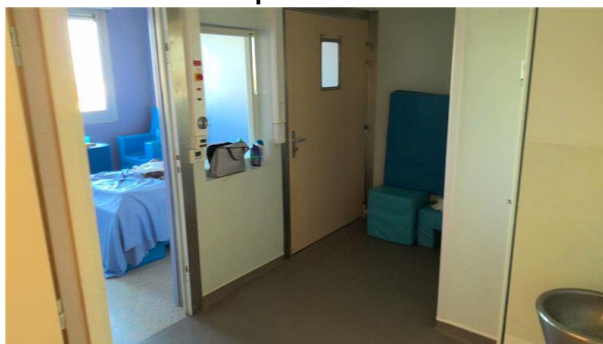
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Lino, colle et ragréage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple beige	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P055
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+2 - B202 isolement - Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Lino et Enduit

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

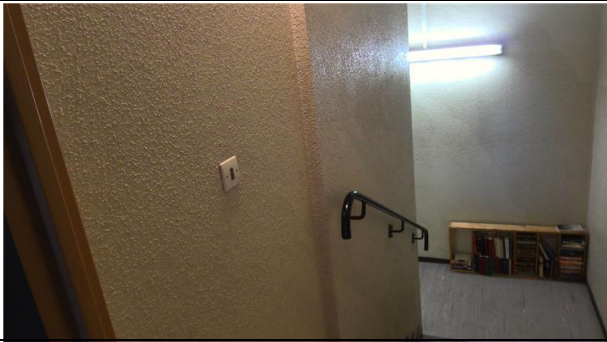
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Lino et Enduit

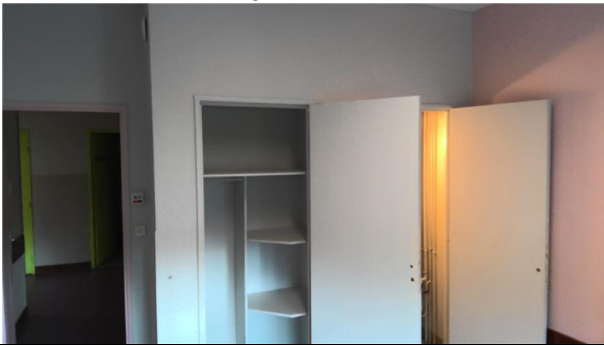
Planche de croquis n° :

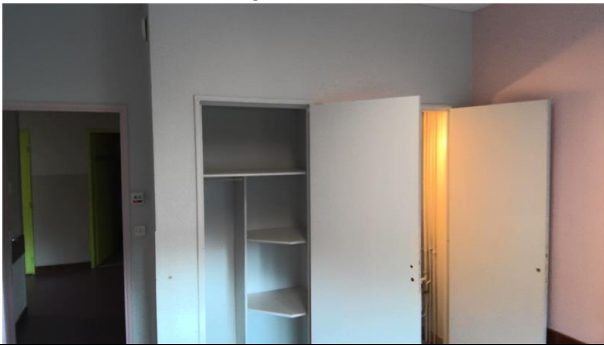
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

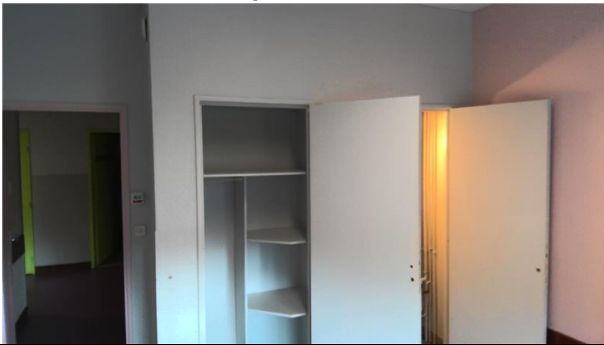
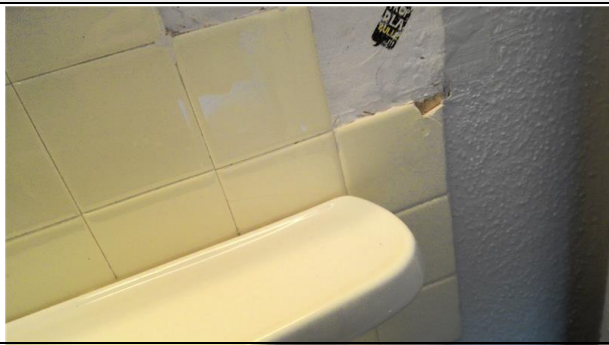
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

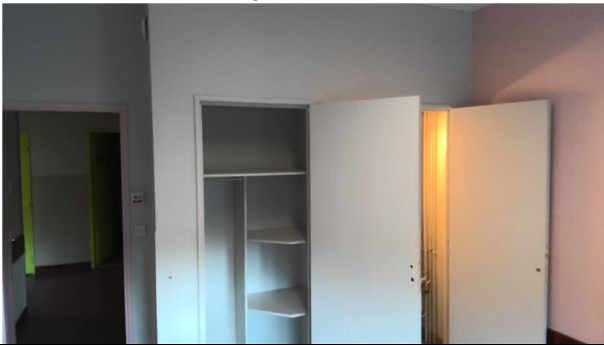
PRELEVEMENT : P056		
Emplacement : 		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - Escalier du personnel - Revêtement de mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Béton et enduit - Peinture
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Béton et enduit / Peinture Planche de croquis n° :		

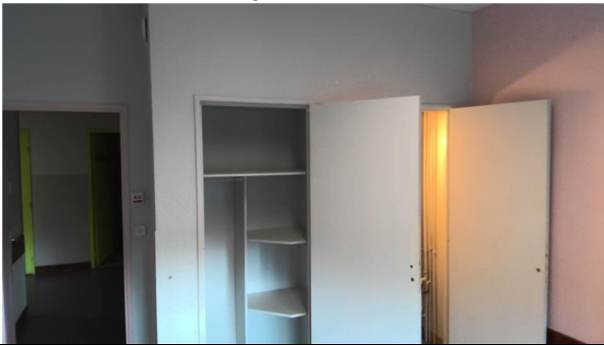
PRELEVEMENT : P057		
Emplacement : 		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant RDC - Escalier du personnel - Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Enduit et calicot - Peinture
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Enduit et calicot / Peinture Planche de croquis n° :		

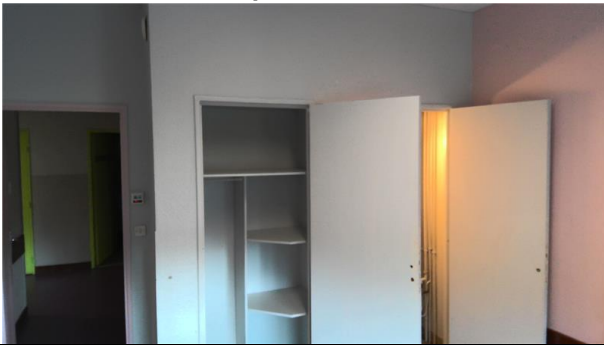
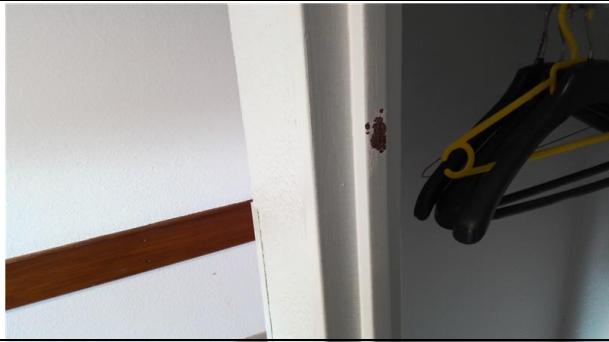
PRELEVEMENT : P058		
Emplacement : 		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - 11_116 - Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Enduit plâtre - Peinture
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Enduit plâtre / Peinture Planche de croquis n° :		

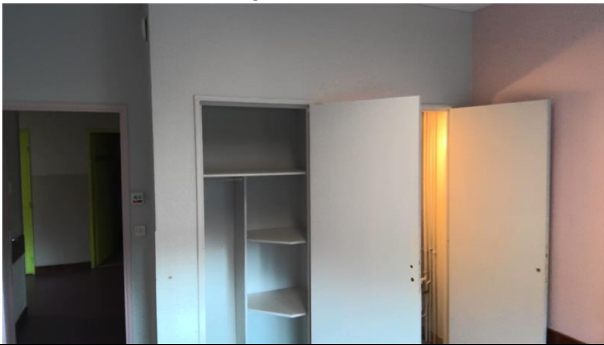
PRELEVEMENT : P059		
Emplacement : 		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - 11_116 - Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Calicot - Non peint
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Calicot / Non peint Planche de croquis n° :		

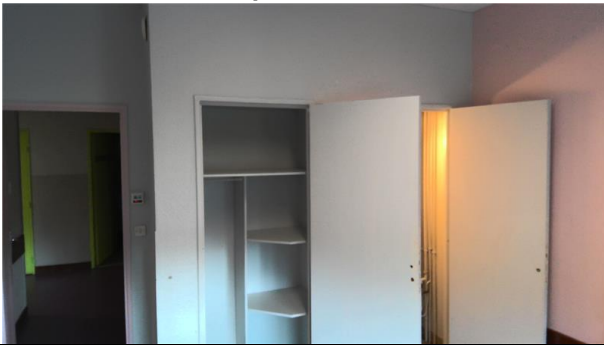
PRELEVEMENT : P060		
Emplacement : 		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - 11_116 - Revêtement de mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Colle - Faïence
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle / Faïence Planche de croquis n° :		

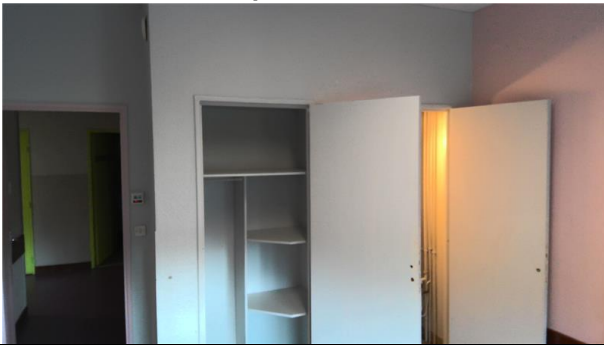
PRELEVEMENT : P061		
Emplacement : 		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - 11_116 - Faux-plafond - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Dalle
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Dalle Planche de croquis n° :		

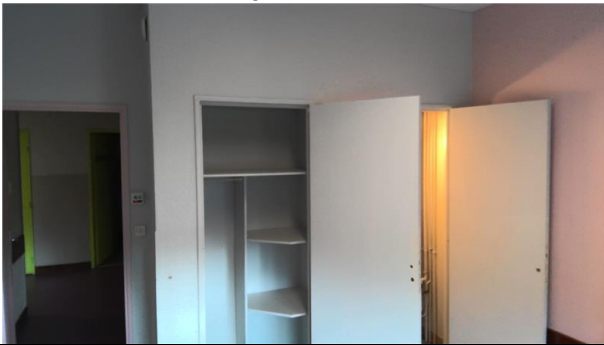
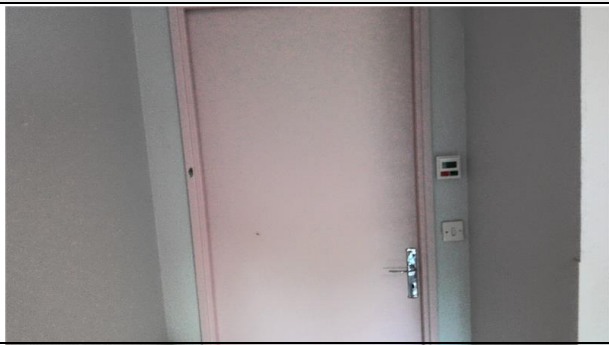
PRELEVEMENT : P062		
Emplacement : 		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - 11_116 - Porte de placard - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Bois - Peinture
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Bois / Peinture Planche de croquis n° :		

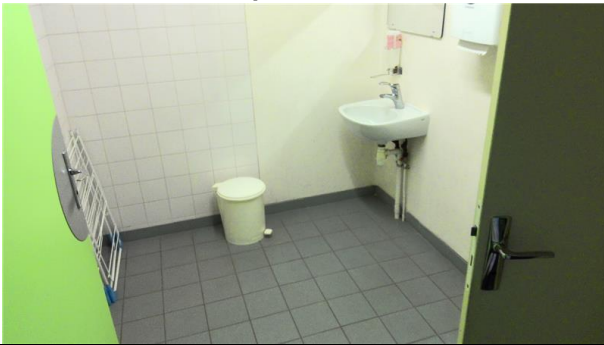
PRELEVEMENT : P063		
Emplacement : 		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - 11_116 - Dormant porte de placard - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Métal - Peinture
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Métal / Peinture Planche de croquis n° :		

PRELEVEMENT : P064		
Emplacement : 		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - 11_116 - Plinthes souples - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Colle
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle Planche de croquis n° :		

PRELEVEMENT : P065		
Emplacement : 		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - 11_116 - Revêtement de sol - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Lino, colle et ragréage
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Lino, colle et ragréage Planche de croquis n° :		

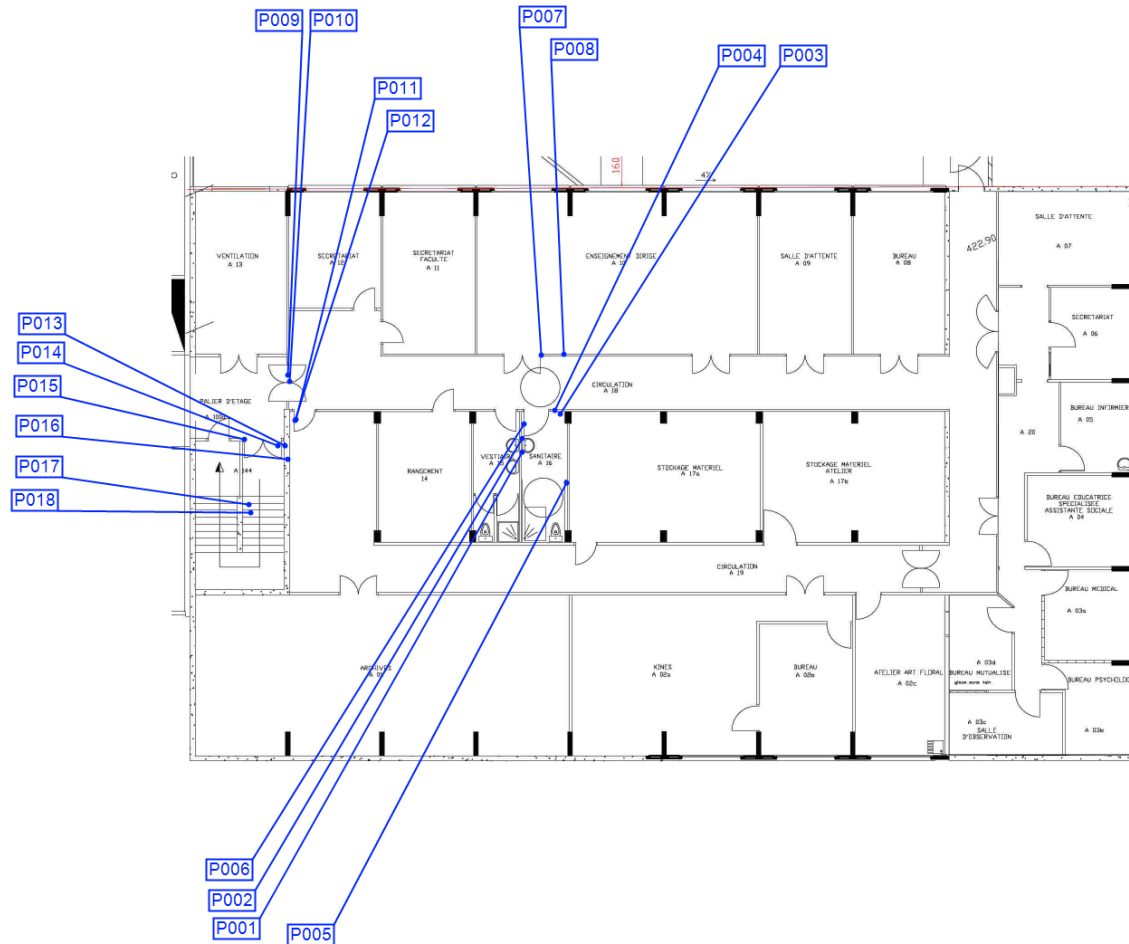
PRELEVEMENT : P066		
Emplacement : 		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - 11_116 - Dormant porte de chambre - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Métal - Peinture
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Métal / Peinture Planche de croquis n° :		

PRELEVEMENT : P067		
Emplacement : 		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - 11_116 - Porte de chambre - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Bois - Peinture
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Bois / Peinture Planche de croquis n° :		

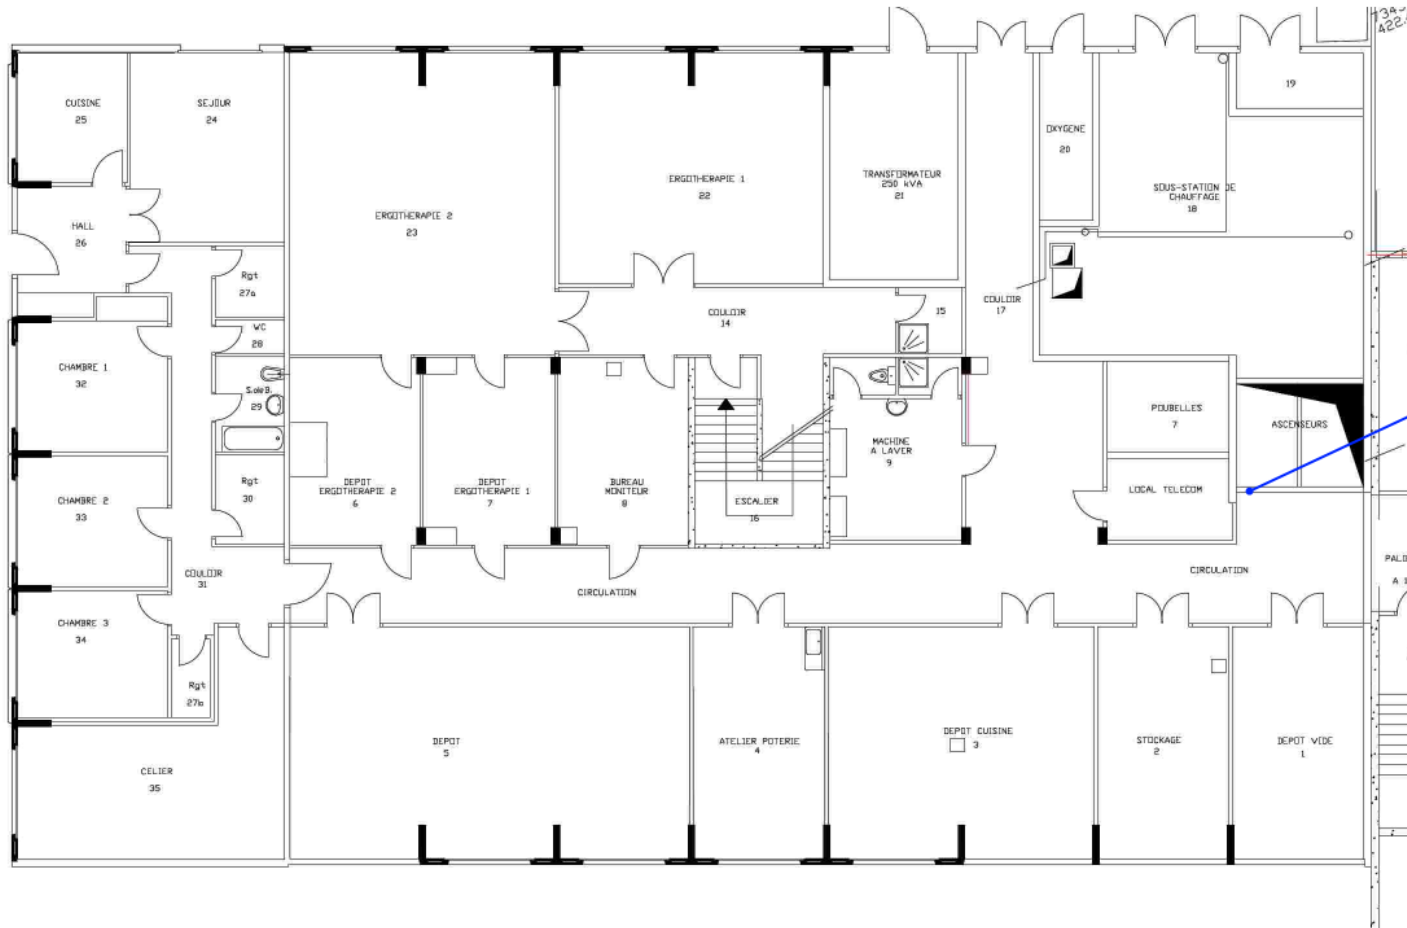
PRELEVEMENT : P068		
Emplacement : 		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142910 Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant R+1 - 11_119a - Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Calicot
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Calicot Planche de croquis n° :		

ANNEXE : Plans / Croquis

Titre : Sous-sol aile gauche		N° planche : 1/8	N° dossier : 71077-142910	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND		Version : 0	Adresse : Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : ROZAN Ludovic		Date : 26/10/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				
Commentaire :			Localisation :	Lieu / Zone : Sous-sol



Titre : Sous-sol aile droite	N° planche : 2/8	N° dossier : 71077-142910	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND	Version : 0	Adresse : Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : ROZAN Ludovic	Date : 26/10/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone : Sous-sol
Commentaire :			



Titre : RDC aile gauche		N° planche : 3/8	N° dossier : 71077-142910	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND		Version : 0	Adresse : Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : ROZAN Ludovic		Date : 26/10/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				
Commentaire :			Localisation :	Lieu / Zone : RDC



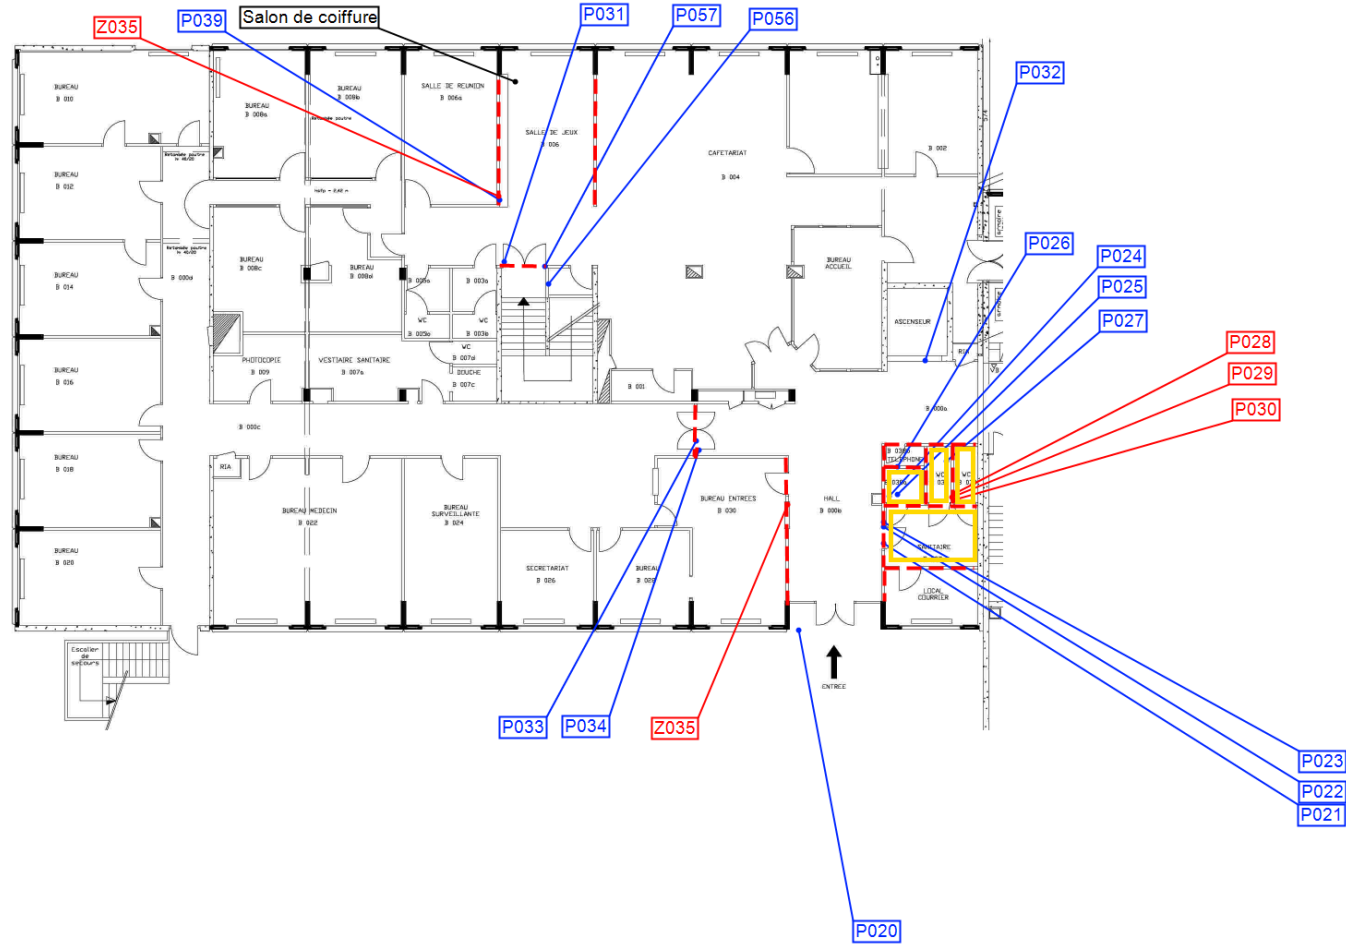


Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

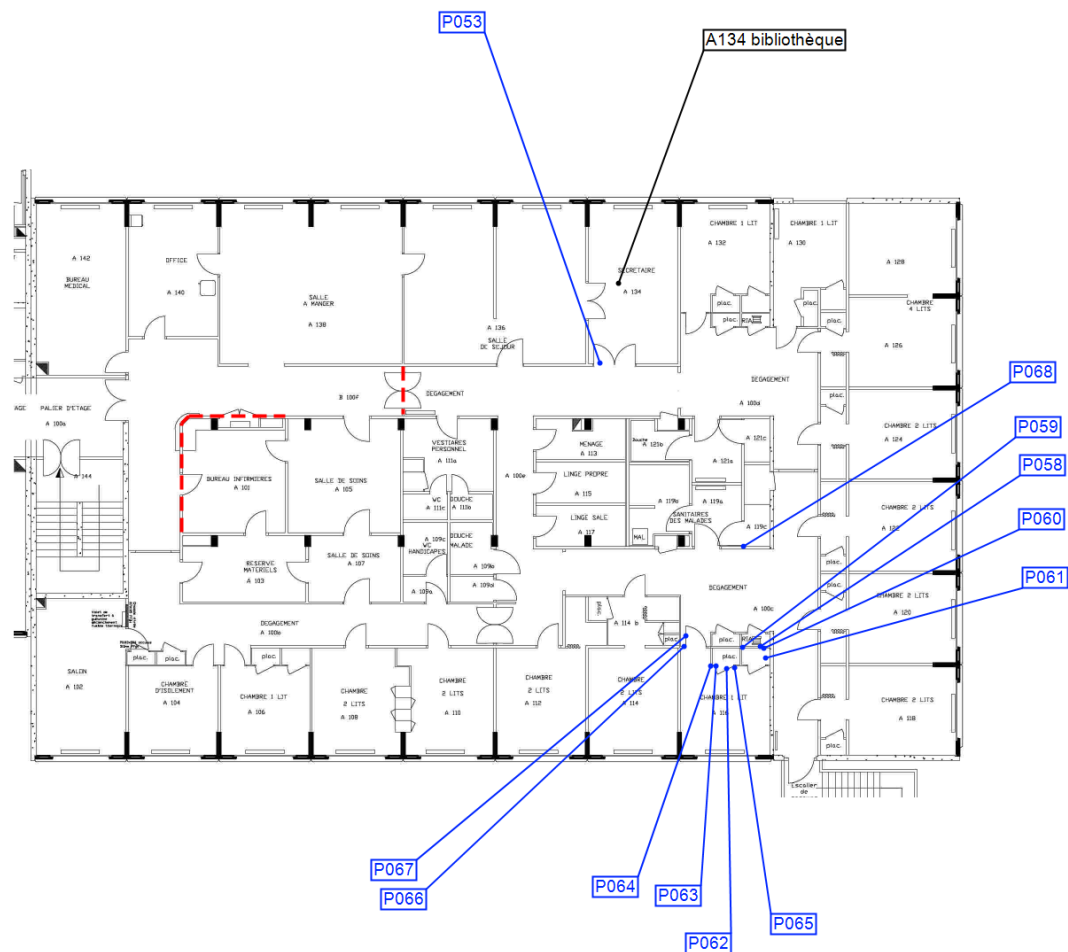
Légende :

- Bande calicot contenant de l'amiante
- Colle des plinthes contenant de l'amiante

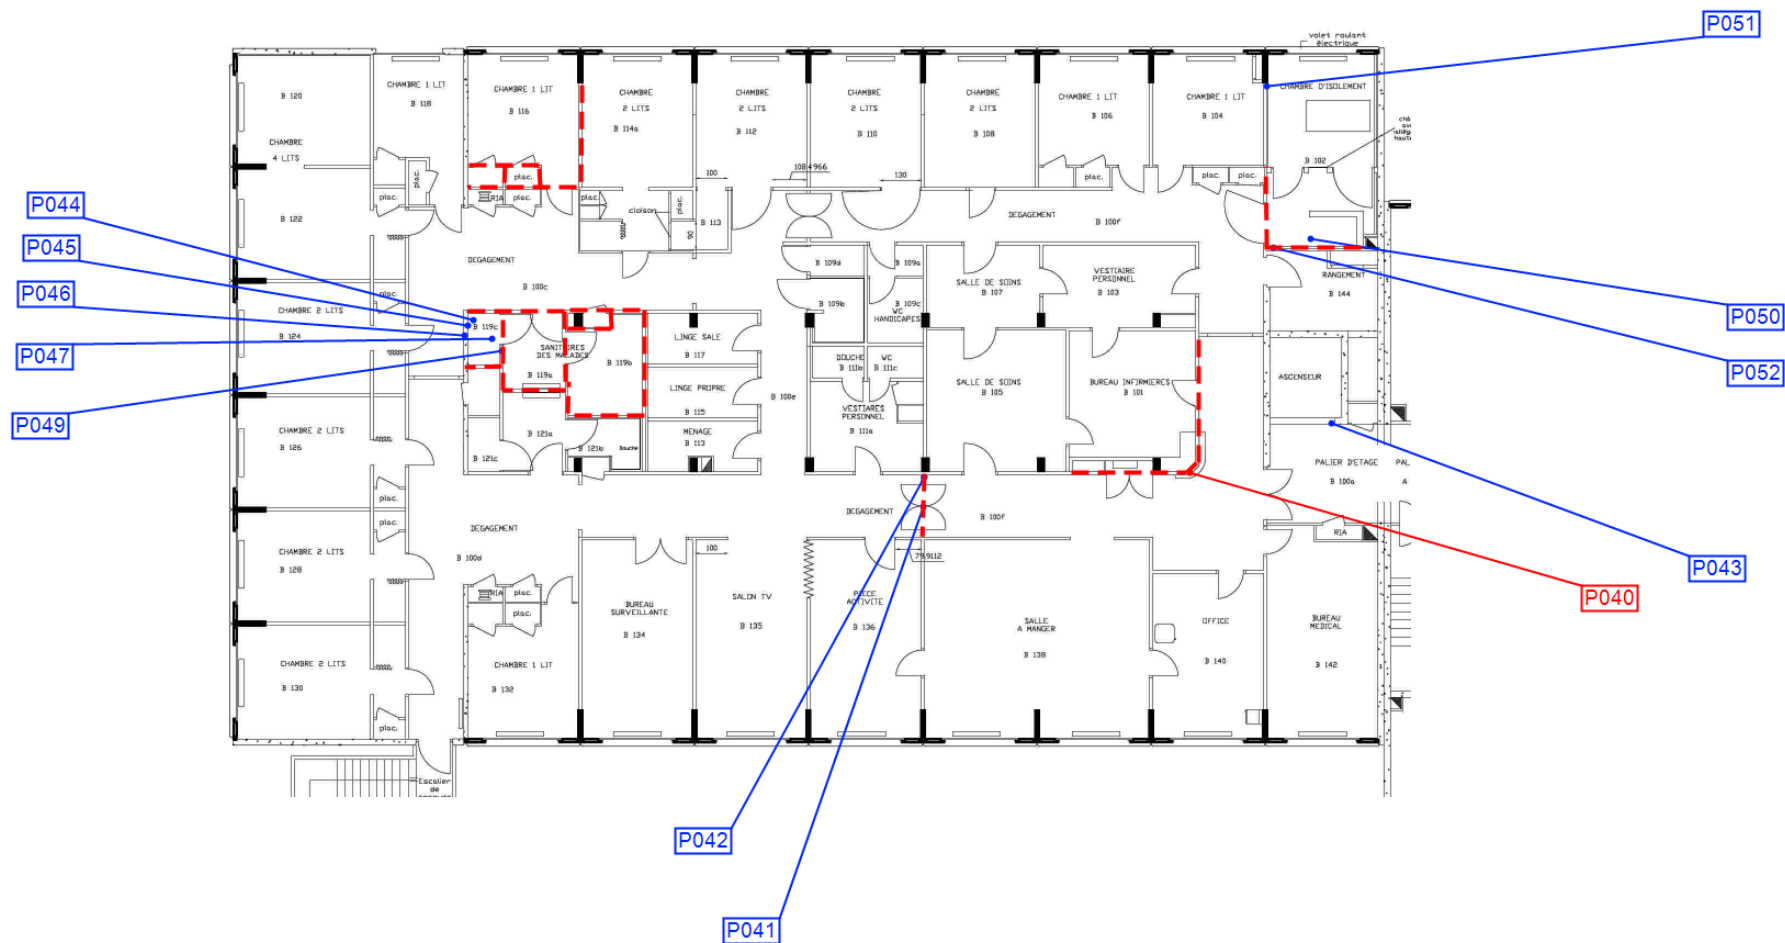
Titre : RDC aile droite	N° planche : 4/8	N° dossier : 71077-142910	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND	Version : 0	Adresse : Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : ROZAN Ludovic	Date : 26/10/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone : RDC
Commentaire :			



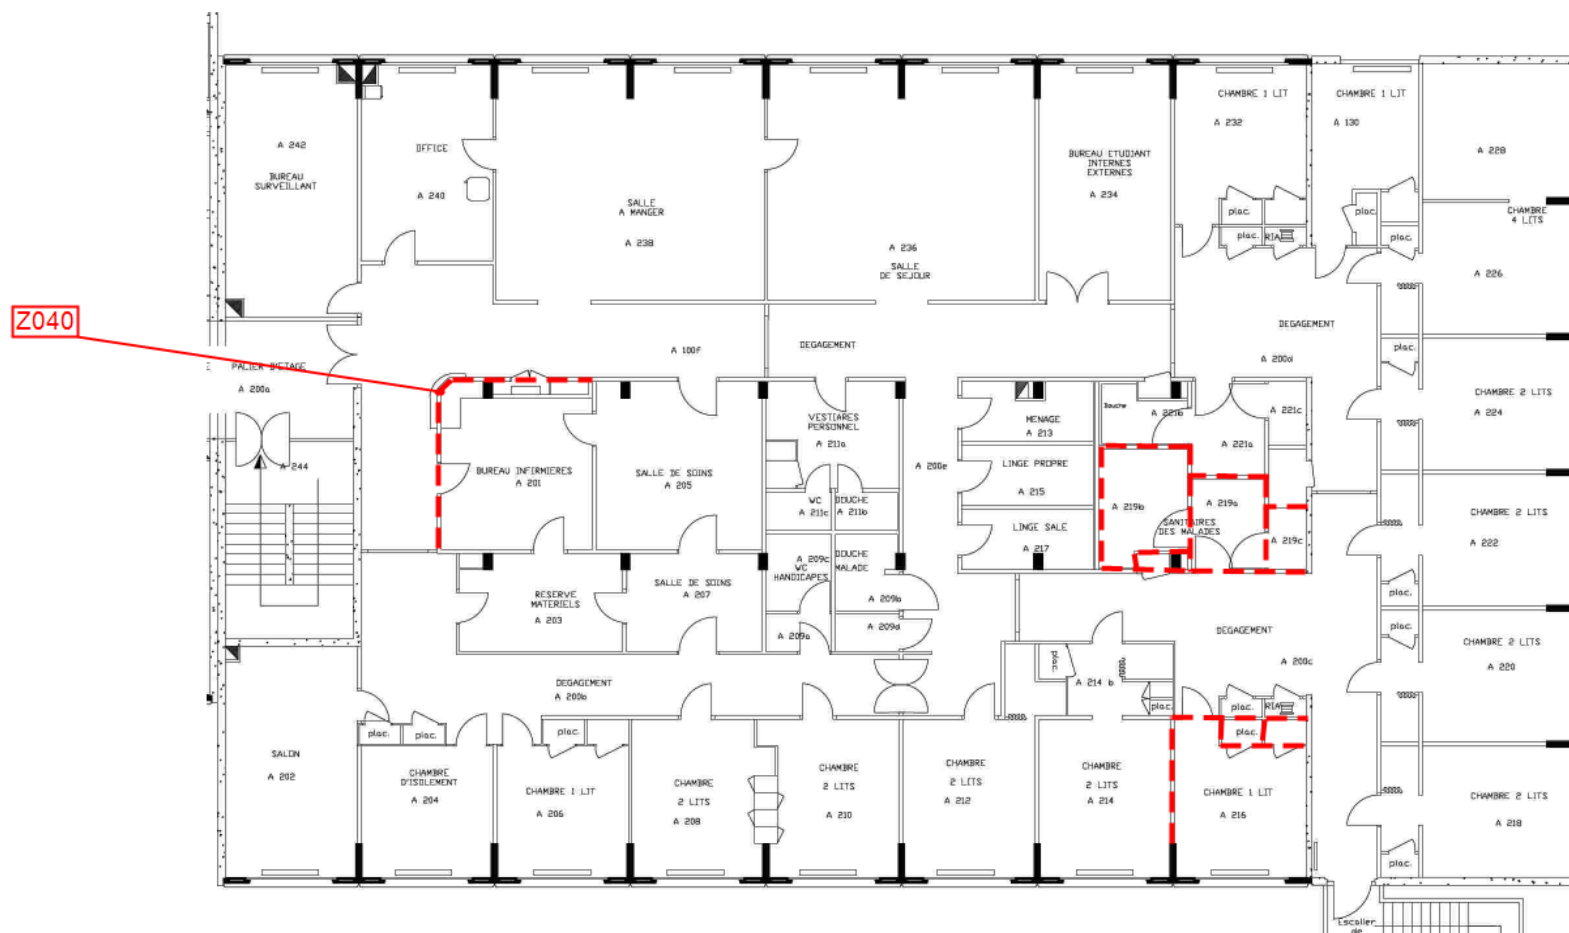
Titre : R+1 aile gauche		N° planche : 5/8	N° dossier : 71077-142910	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND		Version : 0	Adresse : Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : ROZAN Ludovic		Date : 26/10/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				
Commentaire :			Localisation :	Lieu / Zone : 1er



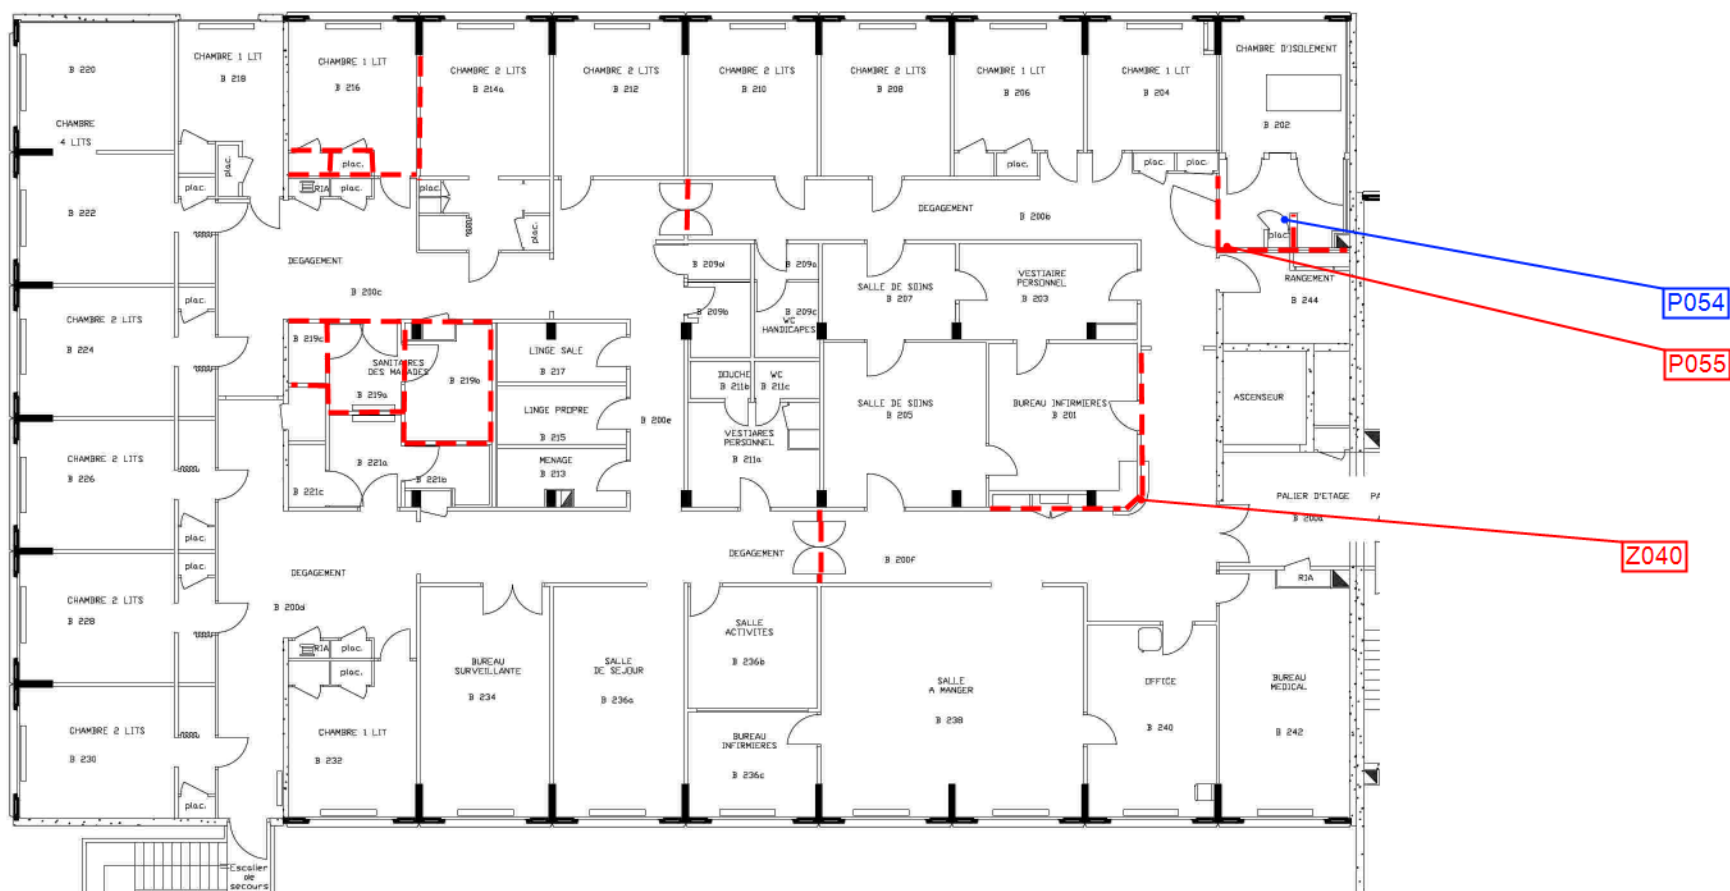
Titre : R+1 aile droite		N° planche : 6/8	N° dossier : 71077-142910	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND		Version : 0	Adresse : Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : ROZAN Ludovic		Date : 26/10/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				
Commentaire :			Localisation :	Lieu / Zone : 1er



Titre : R+2 aile gauche		N° planche : 7/8	N° dossier : 71077-142910	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND		Version : 0	Adresse : Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : ROZAN Ludovic		Date : 26/10/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				
Commentaire :			Localisation :	Lieu / Zone : 2ème



Titre : R+2 aile droite		N° planche : 8/8	N° dossier : 71077-142910	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND		Version : 0	Adresse : Secteur 6 - USN1 La Garde Haute 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : ROZAN Ludovic		Date : 26/10/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				
Commentaire :			Localisation :	Lieu / Zone : 2ème



ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

S.3027612.0



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.79.52.80
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr


L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-20214 EN DATE DU 24/10/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : APAVE DIAGNOSTICS - CLERMONT- FERRAND ADIAG chez APAVE 30 boulevard Maurice Pourchon 63100 Clermont-Ferrand	Réf. Commande ITGA : IT1123-20214 Réf. Commande Client : 71077-142910--2236--3072--1083-123456319PM
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 20/10/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P001 - Colle - Faïence - Sous-sol - 10601A-09_0016 - Toutes zones - Cloisons		Réf échantillon ITGA : IT112310-12691 Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P002 - Enduit - Peinture - Sous-sol - 10601A-09_0016 - Toutes zones - Cloisons		Réf échantillon ITGA : IT112310-12692 Description ITGA : Peinture / Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Carton non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QAD (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/11

Rapport n° : 71077-142910 A / Référence du donneur d'ordre : CMP A

Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 - CLERMONT-FERRAND

SIRET : 48333631900213 Tél : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

120/135

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-20214 EN DATE DU 24/10/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12693	
Réf échantillon client : P003 - Lino, colle et ragréage - Sous-sol - 10601A-09_0016 - Toutes zones - Revêtement de sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
* Revêtement souple beige	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (4)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12694	
Réf échantillon client : P004 - Béton et enduit - Peinture - Sous-sol - 10601A-09_0016 - Toutes zones - Revêtement de mur		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (3)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12695	
Réf échantillon client : P005 - Lino, sous couche, colle et enduit plâtre - Sous-sol - 10601A-09_0016 - Toutes zones - Revêtement de mur		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (4)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12696	
Réf échantillon client : P006 - Bois - Peinture - Sous-sol - 10601A-09_0016 - Toutes zones - Porte		Description ITGA : Peinture / Bois sous forme de fibres	
* Peinture non séparable + Bois sous forme de fibres non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (4)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12697	
Réf échantillon client : P007 - Métal - Peinture - Sous-sol - Circulation A-09_0018 - Toutes zones - Dormant porte salle_0010		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
* Peintures multiples en vrac	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 2/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-20214 EN DATE DU 24/10/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12698	
Réf échantillon client : P008 - Enduit plâtre - Peinture - Sous-sol - Circulation A-09_0018 - Toutes zones - Cloisons		Description ITGA : Peinture / Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Carton non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (3)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12699	
Réf échantillon client : P009 - Bois - Peinture - Sous-sol - Circulation A-09_0018 - Toutes zones - Porte double vantaux n°1		Description ITGA : Peinture / Bois sous forme de fibres	
* Peinture non séparable + Bois sous forme de fibres non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (4)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12700	
Réf échantillon client : P010 - Mastic vitrage - Sous-sol - Circulation A-09_0018 - Toutes zones - Porte double vantaux n°2		Description ITGA : Matériau mou gris avec poussières / Matériau métallique	
* Matériau mou gris avec poussières	META (B) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL
Matériau métallique	---	Non analysé	
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12701	
Réf échantillon client : P011 - Protection plastic colle - Sous-sol - Circulation A-09_0018 - Toutes zones - Porte sur circulation_0019 n°2		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune	
* Revêtement souple beige non séparable + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (4)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12702	
Réf échantillon client : P012 - Mastic de vitrage - Sous-sol - Circulation A-09_0018 - Toutes zones - Porte sur circulation_0019 n°2		Description ITGA : Matériau mou gris	
* Matériau mou gris	META (B) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 3/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-20214 EN DATE DU 24/10/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12703	
Réf échantillon client : P013 - Mastic de vitrage - Sous-sol - Cage d'escaliers A-144 - Toutes zones - Porte coupe-feu n°1		Description ITGA : Matériau mou gris avec poussières	
* Matériau mou gris avec poussières	META (B) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12704	
Réf échantillon client : P014 - Bois - Peinture - Sous-sol - Cage d'escaliers A-144 - Toutes zones - Porte coupe-feu n°2		Description ITGA : Peinture / Bois sous forme de fibres	
* Peinture non séparable + Bois sous forme de fibres non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (4)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12705	
Réf échantillon client : P015 - Métal - Peinture - Sous-sol - Cage d'escaliers A-144 - Toutes zones - Porte coupe-feu dormant		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
* Peintures multiples en vrac	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGD (3)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12706	
Réf échantillon client : P016 - Béton et enduit - Peinture - Sous-sol - Cage d'escaliers A-144 - Toutes zones - Revêtement de mur		Description ITGA : Peinture / Enduit blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit blanc en vrac non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGD (3)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12707	
Réf échantillon client : P017 - Revêtement souple et colle - Sous-sol - Cage d'escaliers A-144 - Toutes zones - Ensemble des contre-marches		Description ITGA : Revêtement souple noir / Colle polymère jaune	
* Revêtement souple noir non séparable + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 4/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-20214 EN DATE DU 24/10/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12708	
Réf échantillon client : P018 - Revêtement souple, colle et ragréage - Sous-sol - Cage d'escaliers A-144 - Toutes zones - Ensemble des marches		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (4)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12709	
Réf échantillon client : P019 - Béton - Peinture - Sous-sol - Circulation A-09_0018 - Toutes zones - Mur ascenseur		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGD (3)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12710	
Réf échantillon client : P020 - Colle - Carrelage - RDC - Devant porte entrée - Toutes zones - Revêtement de sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12711	
Réf échantillon client : P021 - Bois - Peinture - RDC - 10601B-10_0032 - Toutes zones - Porte		Description ITGA : Peinture / Bois sous forme de fibres	
▸ Peinture non séparable + Bois sous forme de fibres non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (4)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12712	
Réf échantillon client : P022 - Métal - Peinture - RDC - 10601B-10_0032 - Toutes zones - Porte dormant		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 5/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-20214 EN DATE DU 24/10/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12713	
Réf échantillon client : P023 - Enduit plâtre - Peinture - RDC - 10601B-10_0032 - Toutes zones - Cloisons		Description ITGA : Peinture / Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Carton non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : VGD (3)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12714	
Réf échantillon client : P024 - Lino, colle et ragréage - RDC - 10601B-10_0038a - Toutes zones - Revêtement de sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
* Revêtement souple beige	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (4)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12715	
Réf échantillon client : P025 - Dalle - RDC - 10601B-10_0038a - Toutes zones - Faux-plafond		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
* Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 23/10/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (2) Analyste : AFR (4)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12716	
Réf échantillon client : P026 - Enduit plâtre - Toile de verre peinte - RDC - 10601B-10_0038a - Toutes zones - Cloisons		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (2) Analyste : AFR (3)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12717	
Réf échantillon client : P027 - Enduit - Toile de verre peinte - RDC - 10601B-10_0036 - Toutes zones - Coffrage plafond		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (2) Analyste : AFR (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 6/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-20214 EN DATE DU 24/10/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P028 - Colle - RDC - 10601B-10_0034 - Toutes zones - Plinthes		Réf échantillon ITGA : IT112310-12718 Description ITGA : Peinture / Colle polymère marron / Carton / Enduit plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Colle polymère marron non séparable + Carton non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : WPM (4)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P029 - Enduit plâtre, plaque cartonnée - Peinture - RDC - 10601B-10_0034 - Toutes zones - Cloisons		Réf échantillon ITGA : IT112310-12719 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : VGD (4)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P030 - Calicot - RDC - 10601B-10_0034 - Toutes zones - Cloisons		Réf échantillon ITGA : IT112310-12720 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : QAD (4)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P031 - Bois - Peinture - RDC - Escalier du personnel - Toutes zones - Porte double		Réf échantillon ITGA : IT112310-12721 Description ITGA : Peinture / Bois sous forme de fibres	
Peinture non séparable + Bois sous forme de fibres non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGD (4)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P032 - Béton et enduit - Peinture - RDC - Hall B000b - Toutes zones - Revêtement de mur ascenseur		Réf échantillon ITGA : IT112310-12722 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en faible quantité en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : VGD (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 7/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-20214 EN DATE DU 24/10/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12723	
Réf échantillon client : P033 - Bois - Peinture - RDC - Hall B000b - Toutes zones - Porte coupe-feu		Description ITGA : Peinture / Bois sous forme de fibres	
▸ Peinture non séparable + Bois sous forme de fibres non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGD (4)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12724	
Réf échantillon client : P034 - Métal - Peinture - RDC - Hall B000b - Toutes zones - Dormant porte sur circulation_0000b		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (3)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12725	
Réf échantillon client : P035 - Enduit plâtre - Peinture - RDC - Hall B000b - Toutes zones - Cloisons sur bureau infirmiers		Description ITGA : Peinture / Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Carton non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : VGD (3)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12726	
Réf échantillon client : P036 - Lino, colle et enduit - RDC - 10601A-10_0023 - Toutes zones - Cloisons à démolir		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Enduit plâtreux blanc / Carton	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGD
▸ Colle polymère jaune non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Carton non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QAD (4)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12727	
Réf échantillon client : P037 - Lino, colle et enduit - RDC - 10601A-10_0023 - Toutes zones - Cloisons		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Enduit beige en vrac	
▸ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 23/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFR (4)
▸ Enduit beige en vrac	META (A) le 23/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFR (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 8/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-20214 EN DATE DU 24/10/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12728	
Réf échantillon client : P038 - Dalle - RDC - 10601A-10_0023 - Toutes zones - Faux-plafond		Description ITGA : Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune avec poussières	
▸ Peinture non séparable + Couche fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 23/10/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (2) Analyste : AFR (4)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12729	
Réf échantillon client : P039 - Enduit plâtre - Peinture - RDC - Salon de coiffure - Toutes zones - Cloisons		Description ITGA : Peinture / Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Carton non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QAD (3)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12730	
Réf échantillon client : P040 - Enduit plâtre - Peinture - R+1 - Bureau infirmiers 10_101 - Toutes zones - Cloisons sur bureau infirmiers		Description ITGA : Peinture / Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Carton non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : VGD (3)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12731	
Réf échantillon client : P041 - Bois - Peinture - R+1 - Dégagement B100f - Toutes zones - Porte coupe-feu		Description ITGA : Peinture / Bois sous forme de fibres	
▸ Peinture non séparable + Bois sous forme de fibres non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (4)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12732	
Réf échantillon client : P042 - Métal - Peinture - R+1 - Dégagement B100f - Toutes zones - Dormant porte coupe-feu		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 9/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-20214 EN DATE DU 24/10/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12733	
Réf échantillon client : P043 - Béton et enduit - Peinture - R+1 - Dégagement B100f - Toutes zones - Cloisons ascenseur		Description ITGA : Peinture / Enduit blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit blanc en vrac non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : VGD (3)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12734	
Réf échantillon client : P044 - Colle - Carrelage - R+1 - 10_119c - Toutes zones - Revêtement de sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12735	
Réf échantillon client : P045 - Colle - Faïence - R+1 - 10_119c - Toutes zones - Revêtement de mur		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige en vrac	
Peintures multiples	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGD
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige en vrac	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : VGD (3)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12736	
Réf échantillon client : P046 - Enduit - Peinture - R+1 - 10_119c - Toutes zones - Cloisons		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12737	
Réf échantillon client : P047 - Enduit - Peinture - R+1 - 10_119c - Toutes zones - Plafond		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : VGD (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 10/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-20214 EN DATE DU 24/10/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12738	
Réf échantillon client : P048 - Lino et Colle - R+1 - 10_119a - Toutes zones - Revêtement de mur		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Revêtement souple beige non séparable + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGD (4)
▸ Peinture + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGD
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12739	
Réf échantillon client : P049 - Bois - Peinture - R+1 - 10_119a - Toutes zones - Porte		Description ITGA : Peintures multiples / Bois sous forme de fibres	
▸ Peintures multiples non séparable + Bois sous forme de fibres non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGD (4)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12740	
Réf échantillon client : P050 - Lino, colle et ragréage - R+1 - B102 isolement - Toutes zones - Revêtement de sol douche		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Xaverie SABENDO Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 11/11

S.3027613.0

Rapport n° : 71077-142910 A / Référence du donneur d'ordre : CMP A

Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 - CLERMONT-FERRAND

SIRET : 48333631900213 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

130/135



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.79.52.80
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-20215 EN DATE DU 24/10/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : APAVE DIAGNOSTICS - CLERMONT- FERRAND ADIAG chez APAVE 30 boulevard Maurice Pourchon 63100 Clermont-Ferrand	Réf. Commande ITGA : IT1123-20215 Réf. Commande Client : 71077-142910--2236--3072--1083-123456319PM
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 20/10/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12741	
Réf échantillon client : P051 - Revêtement dur et Enduit - R+1 - B102 isolement - Toutes zones - Cloisons chambre		Description ITGA : Revêtement cassant bleu / Colle polymère jaune / Enduit plâtreux blanc	
▸ Revêtement cassant bleu	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM
▸ Colle polymère jaune non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-20215 EN DATE DU 24/10/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12742	
Réf échantillon client : P052 - Lino et Enduit - R+1 - B102 Isolement - Toutes zones - Cloisons		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Enduit plâtreux blanc	
* Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)
* Revêtement souple bleu	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL
* Colle polymère jaune non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12743	
Réf échantillon client : P053 - Bois - Peinture - R+1 - A134 bibliothèque - Toutes zones - Porte		Description ITGA : Peinture / Bois sous forme de fibres	
* Peinture non séparable + Bois sous forme de fibres non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGD (3)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12744	
Réf échantillon client : P054 - Lino, colle et ragréage - R+2 - B202 Isolement - Toutes zones - Revêtement de sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
* Revêtement souple beige	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + - Secteur 6 - USN1 - La Garde Haute - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112310-12745	
Réf échantillon client : P055 - Lino et Enduit - R+2 - B202 Isolement - Toutes zones - Cloisons		Description ITGA : Peinture / Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Carton non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 24/10/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : WPM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Xaverie SABENDO Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 2/2

ANNEXE : Certificat de compétence



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

ROZAN Ludovic
sous le numéro **20-1574**

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

☒	Amiante sans mention	Prise d'effet : 05/11/2020	Validité : 04/11/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
☒	Amiante avec mention	Prise d'effet : 05/11/2020	Validité : 04/11/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
☒	DPE individuel	Prise d'effet : 10/12/2020	Validité : 09/12/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
☒	Gaz	Prise d'effet : 02/10/2020	Validité : 01/10/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
☒	CREP	Prise d'effet : 02/10/2020	Validité : 01/10/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
☒	Termites Métropole	Prise d'effet : 02/10/2020	Validité : 01/10/2027
	<i>Zone d'intervention : France métropolitaine</i>		
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
☒	Electricité	Prise d'effet : 05/11/2020	Validité : 04/11/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		



Accréditation
n°4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR 20 V6 du 02 avril 2014

ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre Assurance

► **RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE**


COURTIER

VERLINGUE
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156
68313 ILLZACH CEDEX
Tél : 03 89 61 64 64
Fax : 08 20 20 26 32
Portefeuille : 0201050284

APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE FR

Vos références :

Contrat n° 10800807204
Client n° 0416806720

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE DEVELOPPEMENT** et sa filiale **APAVE Diagnostics**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2



Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 9 Décembre 2022
Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

Fin du rapport