

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	71077-142911 A
Propriétaire	CHU CLERMONT FERRAND
Donneur d'ordre	CHU CLERMONT FERRAND
Adresse de l'immeuble	58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND
Type de bien	Bâtiment
Date de la commande	03/08/2023
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	16/10/2023
Date d'émission du rapport de repérage	19/10/2023
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Travaux de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Signataire du rapport

Signature et Visa



apave
Apave Diagnostics
30, boulevard Maurice Pourchon
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 33 (0)4 81 91 31 22
clermont-ferrand@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00213

Opérateur de repérage :

THEIL Baptiste
Apave Diagnostics
Le 19/10/2023

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Des parties de l'immeuble concernées par le repérage n'ayant pu être visitées l'opérateur de repérage n'a pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport. Ce repérage devra être complété.

Le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Commentaires :

Rapport n° : 71077-142911 A
Référence du donneur d'ordre : CMP B

Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 - CLERMONT-FERRAND
SIRET : 48333631900213 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com



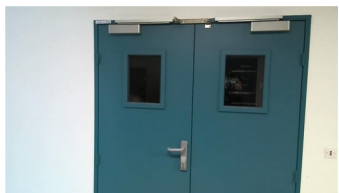
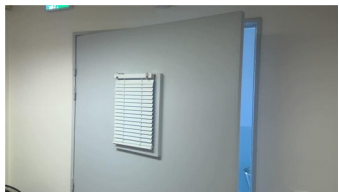
Après consultation du DTA N°206322/123503 et au vu des différents résultats sur les enduits plâtre (**P20, P22, P35, P38** et **P13, P33**). Nous pouvons considérer que les premiers ont été prélevés au droit de la bande calicot. En conclusion, nous considérerons toute nos parois amiantées du fait de la présence de bande calicot amiantées.

➤ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits **contenant de l'amiante** :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Dégagement n°1	RDC	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020)	Z020
Dégagement n°2	RDC	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z020
Douche	RDC	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022
Hall	RDC	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z035
WC PMR n°2	RDC	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P022)	Z022
Hall n°1	1er	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P035)	Z035
Dégagement n°1	1er	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z020
Dégagement n°2	1er	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z020
Chambre 106	1er	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z042
SAS n°1	1er	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022
Douche PMR n°1	1er	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022
WC PMR n°1	1er	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022
Hall n°2	1er	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z035
Dégagement n°3	1er	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z020
Dégagement n°4	1er	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z020
Chambre 120	1er	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P042)	Z042
SAS n°2	1er	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022
Douche PMR n°2	1er	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022
WC PMR n°2	1er	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022
Hall n°1	2ème	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z038
Dégagement n°1	2ème	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z020
Dégagement n°2	2ème	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z020
Chambre 208	2ème	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z042
SAS n°1	2ème	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022
		Revêtement de sol	Colle et ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse	Z041
Douche PMR n°1	2ème	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022
WC PMR n°1	2ème	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022
		Revêtement de sol	Colle et ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse (P041)	Z041

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Hall n°2	2ème	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P038)	Z038
Dégagement n°3	2ème	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z020
Dégagement n°4	2ème	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z020
Chambre 220	2ème	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z042
SAS n°2	2ème	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022
Douche PMR n°2	2ème	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022
WC PMR n°2	2ème	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022

➤ Liste des locaux non visités concernées par les travaux :

Local / Partie de locaux ou Partie d'immeuble bâti non accessible	Etage	Moyen à mettre en œuvre par le donneur d'ordre	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux
Escalier personnel	Sous-sol	Ouvrir la porte lors de la prochaine visite	Porte Fermée à clé.
Escalier personnel 	RDC	Ouvrir la porte lors de la prochaine visite	Porte Fermée à clé.
Chambre d'isolement	1er	Libérer la chambre lors de la prochaine visite	Chambre occupée
Chambre d'isolement 	2ème	Libérer la chambre lors de la prochaine visite	Chambre occupée

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies, « Le propriétaire s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

Le présent document ne constitue en conséquence qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu'une fois complété :

- à l'issue des investigations complémentaires réalisées dans les locaux non visités.
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.

Pour ces locaux ou parties d'immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante doit être envisagée. Il appartient donc au donneur d'ordre de nous mandater à nouveau selon les termes définis au contrat en s'assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.



SOMMAIRE

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **71077-142911**

Référence du donneur d'ordre : **CMP B**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **CHU CLERMONT FERRAND**

Adresse du propriétaire : **58 RUE MONTALEMBERT BP 68 63000 CLERMONT FERRAND**

Représenté par :

Donneur d'ordre : **CHU CLERMONT FERRAND**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur THEIL Baptiste**

N° de certification de l'opérateur : **21-1511**

Organisme : **ABCIDIA CERTIFICATION**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 CLERMONT-FERRAND**

N° de Siret : **48333631900213**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :

Adresse complète : **58 Rue Montalembert - 63000 CLERMONT-FERRAND**

Référence Cadastre : **Non communiquée**

Date du permis de construire : **Non communiquée**

Date de la construction : **Non communiquée**

Bâtiment : **Bâtiment CMP-B**

Etage : **Sous-sol, RDC, 1er, 2^{ème} et extérieurs.**

Escalier :

Porte :

Fonction principale du bâtiment : **Bâtiment de soins**

N° de lot : **Non Communiqué**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyse pour le Bâtiment Nord**

Adresse du laboratoire : **557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HÉNIN-BEAUMONT**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Travaux de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Plaques en matériaux bitumineux Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux pluviales Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Tresses d'étanchéité à l'air Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mitres, costières, etc.) Jonctions bitumineuses Solins en fibre ciment Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie Isolants fibreux en sous toiture Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanternes, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...) Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
2 - Parois verticales extérieures et Façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures) Peintures des bardages métalliques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Revêtements plastiques épais (RPE) Peintures sur béton Enduits pelliculaires de lissage/débullage Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.) Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux (pluviales et usées) Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits de ragréage, débullage, lissage Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Poteaux	Flocages Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Joints de dilatation, d'assemblage avec pourtravaux Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Flocages Plots de colle fixant les cloisons au mur Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Sous couches des tissus muraux Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné Panneaux (fibres-ciment, ...) Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie) Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) Revêtements bitumineux Peintures intumescentes
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

	Panneaux collés vissés ou cloués
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes

5 - Planchers et planchers techniques

Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettées avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides

	Rubans adhésifs
	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats

8 - Équipements divers et accessoires

Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment

9 - Fondations et soubassements

Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)



4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : Néant

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Repérages amiante avant travaux, selon programme. Réalisés les 16 et 25 octobre 2023.

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Titre
Programme de travaux
Plans

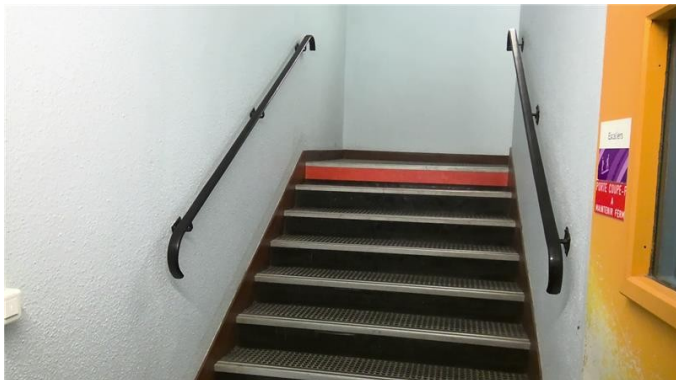
4.4 Rapports précédemment réalisés

Société	Référence	Date	Objet	Conclusions
ADIAG	206322/123503	30/10/2023	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

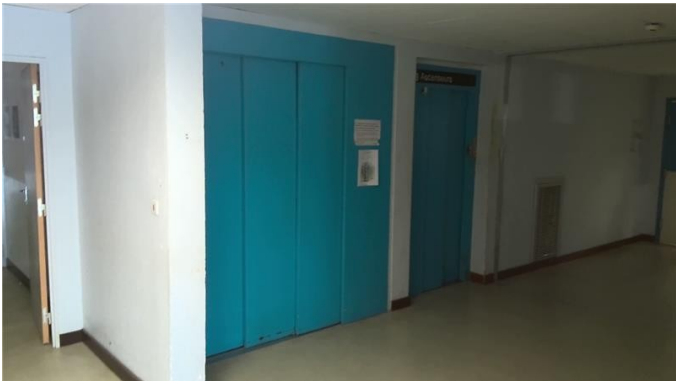
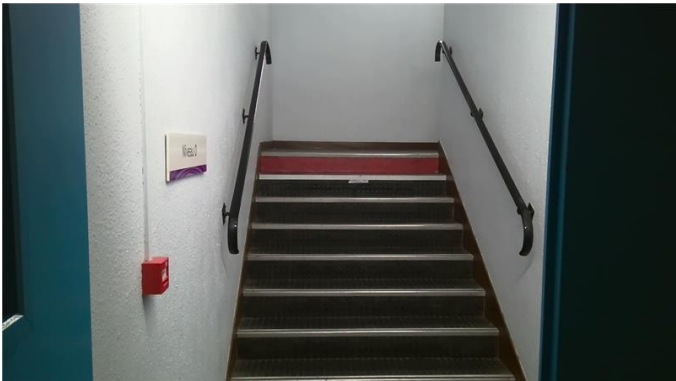
5 Résultats détaillés du repérage

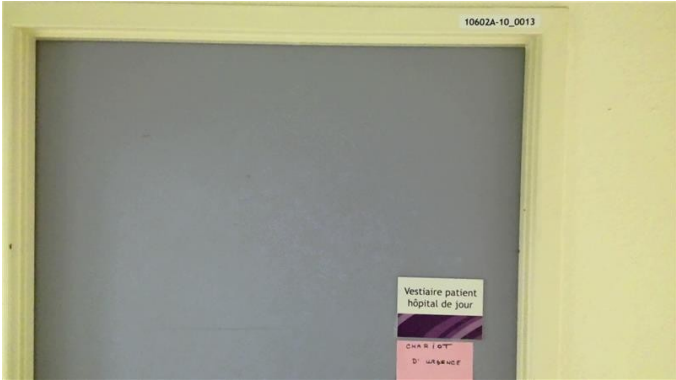
5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

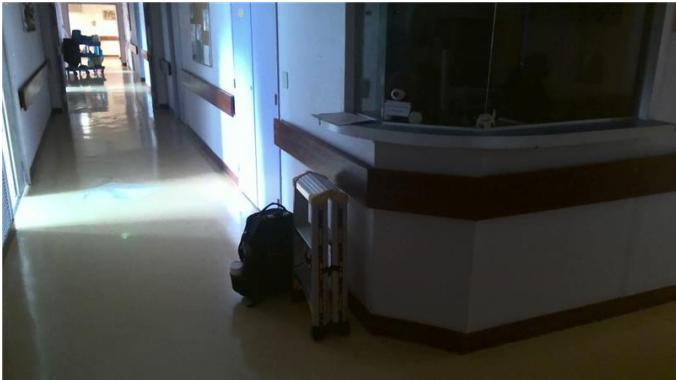
➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Ascenseur 	Sous-sol
Cage d'escaliers n°1 	Sous-sol

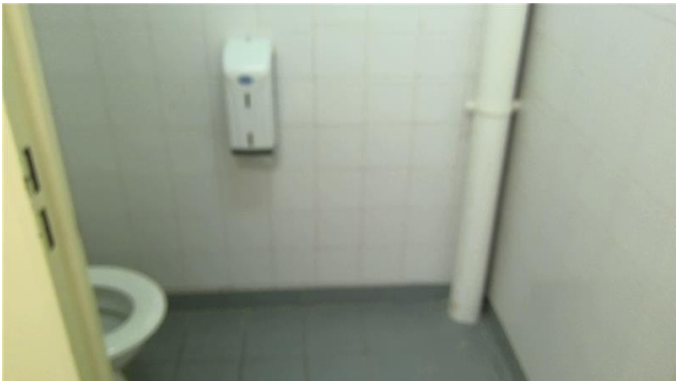
Dégagement n°1 	Sous-sol
Dégagement n°2 	Sous-sol
Salle d'enseignement 	Sous-sol
WC PMR n°1 	Sous-sol

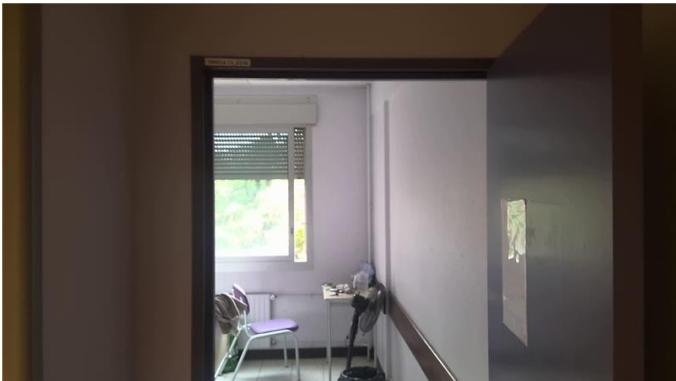
Ascenseur 	RDC
Cage d'escaliers n°2 	RDC
Dégagement n°1 	RDC
Dégagement n°2 	RDC

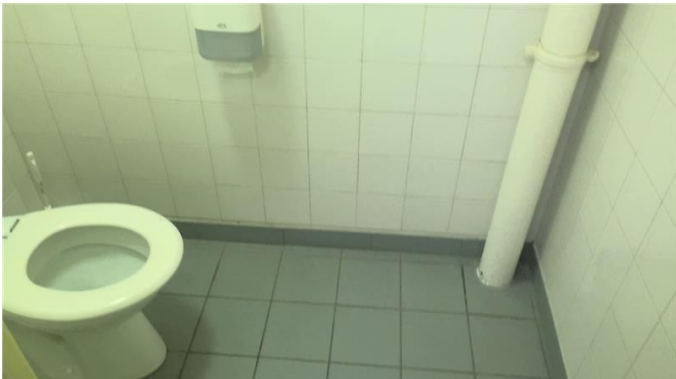
Douche 	RDC
Hall 	RDC
Vestiaire patient 	RDC
WC PMR n°1 	RDC

WC PMR n°2 	RDC
Ascenseur 	1er
Cage d'escalier n°3 	1er
Hall n°1 	1er

Dégagement n°1 	1er
Dégagement n°2 	1er
Chambre 106 	1er
SAS n°1 	1er

Douche PMR n°1 	1er
WC PMR n°1 	1er
Hall n°2 	1er
Dégagement n°3 	1er

Dégagement n°4 	1er
Chambre 120 	1er
SAS n°2 	1er
Douche PMR n°2 	1er

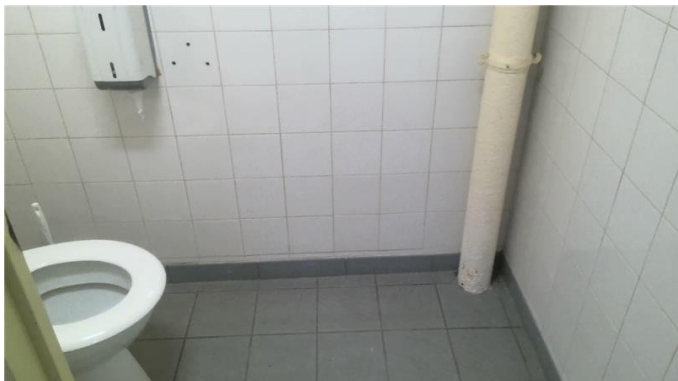
WC PMR n°2 	1er
Ascenseur 	2ème
Cage d'escalier n°4 	2ème
Hall n°1 	2ème

Dégagement n°1 	2ème
Dégagement n°2 	2ème
Chambre 208 	2ème
SAS n°1 	2ème

Douche PMR n°1 	2ème
WC PMR n°1 	2ème
Hall n°2 	2ème
Dégagement n°3 	2ème



Dégagement n°4 	2ème
Chambre 220 	2ème
SAS n°2 	2ème
Douche PMR n°2 	2ème

WC PMR n°2 	2ème
Extérieur 	RDC

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	Justification
Escalier personnel	Sous-sol	Porte Fermée à clé.
Escalier personnel 	RDC	Porte Fermée à clé.
Chambre d'isolement	1er	Chambre occupée
Chambre d'isolement 	2ème	Chambre occupée


Liste des éléments non inspectés :

(Impossibilité technique d'effectuer un prélèvement et/ou un sondage)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Justification
Cage d'escaliers n°1	Sous-sol	Porte coupe-feu	Bois - Peinture	L'élément assure une fonction de protection contre les incendies. Aucune investigation approfondie n'a été réalisée afin de ne pas altérer cette fonction.
Dégagement t n°1	Sous-sol	Porte coupe-feu	Bois - Peinture	IDEM
Dégagement t n°1	RDC	Porte coupe-feu	Bois - Peinture	IDEM
Dégagement t n°2	RDC	Porte coupe-feu	Bois - Peinture	IDEM
Cage d'escalier n°3	1er	Porte coupe-feu	Bois - Peinture	IDEM
Dégagement t n°1	1er	Porte coupe-feu	Bois - Peinture	IDEM
Dégagement t n°2	1er	Porte coupe-feu	Bois - Peinture	IDEM
Dégagement t n°3	1er	Porte coupe-feu	Bois - Peinture	IDEM
Dégagement t n°4	1er	Porte coupe-feu	Bois - Peinture	IDEM
Cage d'escalier n°4	2ème	Porte coupe-feu	Bois - Peinture	IDEM
Dégagement t n°1	2ème	Porte coupe-feu	Bois - Peinture	IDEM
Dégagement t n°2	2ème	Porte coupe-feu	Bois - Peinture	IDEM
Dégagement t n°3	2ème	Porte coupe-feu	Bois - Peinture	IDEM
Dégagement t n°4	2ème	Porte coupe-feu	Bois - Peinture	IDEM
Douche	RDC	Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture	Prélèvements destructif
Douche	RDC	Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture	Prélèvements destructif
WC PMR n°2	RDC	Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture	Prélèvements destructif
WC PMR n°2	RDC	Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture	Prélèvements destructif
Chambre 106	1er	Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture	Prélèvements destructif
Chambre 106	1er	Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture	Prélèvements destructif
WC PMR n°1	1er	Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture	Prélèvements destructif
WC PMR	1er	Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture	Prélèvements destructif

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Justification
n°1				
Chambre 120	1er	Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture	Prélèvements destructif
Chambre 120	1er	Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture	Prélèvements destructif
WC PMR n°2	1er	Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture	Prélèvements destructif
WC PMR n°2	1er	Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture	Prélèvements destructif
Chambre 208	2ème	Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture	Prélèvements destructif
Chambre 208	2ème	Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture	Prélèvements destructif
WC PMR n°1	2ème	Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture	Prélèvements destructif
WC PMR n°1	2ème	Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture	Prélèvements destructif
Chambre 220	2ème	Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture	Prélèvements destructif
Chambre 220	2ème	Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture	Prélèvements destructif
WC PMR n°2	2ème	Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture	Prélèvements destructif
WC PMR n°2	2ème	Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture	Prélèvements destructif

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Ascenseur	Sous-sol	Revêtement de mur	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
Cage d'escaliers n°1	Sous-sol	Revêtement de mur	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
		Porte coupe-feu	Bois - Peinture			Susceptible	
		Contre-marches	Béton - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
		Porte coupe-feu - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
		Nez de marche	Béton - Métal			Non	
		Porte coupe-feu - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Sol souple	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
Dégagement n°1	Sous-sol	Porte coupe-feu	Mastic	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
		Porte coupe-feu - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Revêtement de mur	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Porte coupe-feu	Mastic	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Porte coupe-feu - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
		Porte coupe-feu	Bois - Peinture			Susceptible	
		Revêtement de sol	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
Dégagement n°2	Sous-sol	Porte coupe-feu	Revêtement plastique	Résultat d'analyse (P044)	Z044	Non	
		Porte	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z012	Non	
Salle d'enseignement	Sous-sol	Porte - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Porte	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z012	Non	
WC PMR n°1	Sous-sol	Mur	Plâtre - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
		Porte	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Porte	Bois - Peinture	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
Ascenseur	RDC	Revêtement de mur	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	
Cage d'escaliers n°2	RDC	Revêtement de mur	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Sol souple	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Contre-marches	Béton - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	
		Nez de marche	Béton - Métal			Non	
Dégagement n°1	RDC	Porte coupe-feu	Bois - Peinture			Susceptible	
		Porte coupe-feu	Mastic	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non	
		Porte coupe-feu - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Non	
		Porte coupe-feu - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Non	
		Revêtement de sol	Colle et ragréage - Sol souple	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Non	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat	Z020	Oui	6 ml



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				d'analyse (P020)			

Dégagement n°2	RDC	Porte coupe-feu - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Porte coupe-feu	Bois - Peinture			Susceptible	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z020	Oui	6 ml
		Revêtement de sol	Colle et ragréage - Sol souple	Résultat d'analyse (P021)	Z021	Non	
		Porte coupe-feu	Mastic	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Porte coupe-feu - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z017	Non	
Douche	RDC	Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture			Susceptible	
		Porte - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Revêtement de sol	Colle et ragréage - Sol souple	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Plinthes	Bois - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture			Susceptible	
		Porte - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Oui	2 m²
Hall	RDC	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z035	Oui	4 ml
Vestiaire patient	RDC	Porte - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Porte - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
WC PMR n°1	RDC	Porte - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de mur	Plâtre - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P026)	Z026	Non	
WC PMR n°2	RDC	Porte - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Porte - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P023)	Z023	Non	
		Porte - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Porte - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse (P024)	Z024	Non	
		Plinthes	Bois - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol	Colle et ragréage - Sol souple	Résultat d'analyse (P025)	Z025	Non	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P022)	Z022	Oui	2 m²
		Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture			Susceptible	
		Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture			Susceptible	
Ascenseur	1er	Revêtement de mur	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P027)	Z027	Non	
Cage d'escalier n°3	1er	Porte coupe-feu	Bois - Peinture			Susceptible	
		Nez de marche	Béton - Métal			Non	
		Revêtement de mur	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Sol souple	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Contre-marches	Béton - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Porte coupe-feu	Mastic	Résultat d'analyse	Z010	Non	



		Porte coupe-feu - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Porte coupe-feu - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	

Hall n°1	1er	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P035)	Z035	Oui	4 ml
Dégagement n°1	1er	Porte coupe-feu - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Porte coupe-feu	Bois - Peinture			Susceptible	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z020	Oui	6 ml
		Revêtement de sol	Colle et ragréage - Sol souple	Résultat d'analyse (P028)	Z028	Non	
		Porte coupe-feu	Mastic	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Porte coupe-feu - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z017	Non	
Dégagement n°2	1er	Porte coupe-feu - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Porte coupe-feu	Bois - Peinture			Susceptible	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z020	Oui	6 ml
		Revêtement de sol	Colle et ragréage - Sol souple	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Porte coupe-feu	Mastic	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Porte coupe-feu - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z017	Non	
Chambre 106	1er	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z042	Oui	1 m²
		Porte - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture			Susceptible	
		Porte - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture			Susceptible	
SAS n°1	1er	Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture			Susceptible	
		Porte - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Revêtement de sol	Colle et ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Oui	2 m²
		Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture			Susceptible	
		Porte - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z032	Non	
Douche PMR n°1	1er	Revêtement de mur	Plâtre - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P034)	Z034	Non	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Oui	2 m²
WC PMR n°1	1er	Revêtement de sol	Colle et ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse (P030)	Z030	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P032)	Z032	Non	
		Porte - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Oui	2 m²
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P029)	Z029	Non	
		Porte - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P033)	Z033	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z031	Non	



				(P031)			
		Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture			Susceptible	
		Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture			Susceptible	
Hall n°2	1er	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z035	Oui	4 ml

Dégagement n°3	1er	Revêtement de sol	Colle et ragréage - Sol souple	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Porte coupe-feu - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Porte coupe-feu	Bois - Peinture			Susceptible	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z020	Oui	6 ml
		Porte coupe-feu	Mastic	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Porte coupe-feu - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z017	Non	
Dégagement n°4	1er	Porte coupe-feu - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Porte coupe-feu	Bois - Peinture			Susceptible	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z020	Oui	6 ml
		Revêtement de sol	Colle et ragréage - Sol souple	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Porte coupe-feu	Mastic	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Porte coupe-feu - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z017	Non	
Chambre 120	1er	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Porte - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture			Susceptible	
		Porte - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture			Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P042)	Z042	Oui	1 m²
SAS n°2	1er	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Oui	2 m²
		Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture			Susceptible	
		Porte - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Revêtement de sol	Colle et ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture			Susceptible	
		Porte - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z031	Non	
Douche PMR n°2	1er	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Oui	2 m²
		Revêtement de mur	Plâtre - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z034	Non	
WC PMR n°2	1er	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Oui	2 m²
		Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture			Susceptible	
		Porte - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Revêtement de sol	Colle et ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture			Susceptible	
		Porte - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z031	Non	
Ascenseur	2ème	Revêtement de mur	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P036)	Z036	Non	

Cage d'escalier n°4	2ème	Porte coupe-feu	Bois - Peinture			Susceptible	
		Revêtement de mur	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Sol souple	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Contre-marches	Béton - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Nez de marche	Béton - Métal			Non	
		Porte coupe-feu	Mastic	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Porte coupe-feu - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Porte coupe-feu - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
Hall n°1	2ème	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z038	Oui	4 ml
Dégagement n°1	2ème	Porte coupe-feu - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Porte coupe-feu	Bois - Peinture			Susceptible	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z020	Oui	6 ml
		Revêtement de sol	Colle et ragréage - Sol souple	Résultat d'analyse (P039)	Z039	Non	
		Porte coupe-feu	Mastic	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Porte coupe-feu - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z017	Non	
Dégagement n°2	2ème	Porte coupe-feu - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Porte coupe-feu	Bois - Peinture			Susceptible	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z020	Oui	6 ml
		Revêtement de sol	Colle et ragréage - Sol souple	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Porte coupe-feu	Mastic	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Porte coupe-feu - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z017	Non	
Chambre 208	2ème	Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture			Susceptible	
		Porte - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture			Susceptible	
		Porte - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z042	Oui	1 m²
SAS n°1	2ème	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Oui	2 m²
		Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture			Non	
		Porte - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Revêtement de sol	Colle et ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse	Z041	Oui	4 m²
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture			Susceptible	
		Porte - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z032	Non	
Douche PMR n°1	2ème	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Oui	2 m²
		Revêtement de mur	Plâtre - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P043)	Z043	Non	
WC PMR n°1	2ème	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Oui	2 m²
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	

		Revêtement de sol	Colle et ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse (P041)	Z041	Oui	2 m²
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P040)	Z040	Non	
		Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture			Susceptible	
		Porte - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture			Non	
		Porte - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z032	Non	
Hall n°2	2ème	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P038)	Z038	Oui	4 ml

Dégagement n°3	2ème	Porte coupe-feu - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Porte coupe-feu	Bois - Peinture			Susceptible	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z020	Oui	6 ml
		Revêtement de sol	Colle et ragréage - Sol souple	Résultat d'analyse (P037)	Z037	Non	
		Porte coupe-feu	Mastic	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Porte coupe-feu - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z017	Non	
Dégagement n°4	2ème	Porte coupe-feu - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Porte coupe-feu	Bois - Peinture			Susceptible	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z020	Oui	6 ml
		Revêtement de sol	Colle et ragréage - Sol souple	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Porte coupe-feu	Mastic	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Porte coupe-feu - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z017	Non	
Chambre 220	2ème	Porte - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture			Susceptible	
		Porte - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z042	Oui	1 m²
		Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture			Susceptible	
SAS n°2	2ème	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Oui	2 m²
		Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture			Susceptible	
		Porte - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Revêtement de sol	Colle et ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture			Susceptible	
		Porte - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z032	Non	
Douche PMR n°2	2ème	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Oui	2 m²
		Revêtement de mur	Plâtre - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z034	Non	
WC PMR n°2	2ème	Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Oui	2 m²
		Cloisons - Pied	Plâtre - Peinture			Susceptible	
		Porte - Dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Revêtement de sol	Colle et ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Cloisons - Tête	Plâtre - Peinture			Susceptible	
		Porte - Ouvrant	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z032	Non	
Extérieur	RDC	Ensemble des	Béton	Matériau ou produit		Non	



		marches		qui par nature ne contient pas d'amiante			
--	--	---------	--	--	--	--	--

Commentaires :

Après consultation du DTA N°206322/123503 et au vu des différents résultats sur les enduits plâtre (**P20, P22, P35, P38** et **P13, P33**). Nous pouvons considérer que les premiers ont été prélevés au droit de la bande calicot. En conclusion, nous considérerons toute nos parois amiantées du fait de la présence de bande calicot amiantées.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

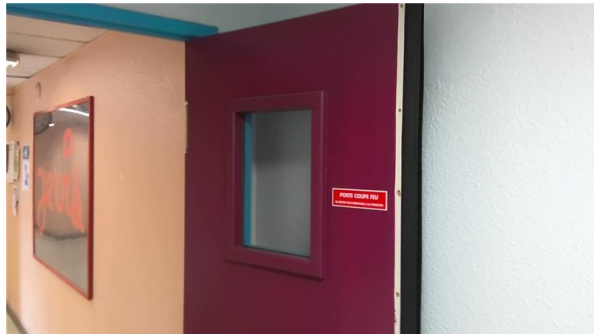
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

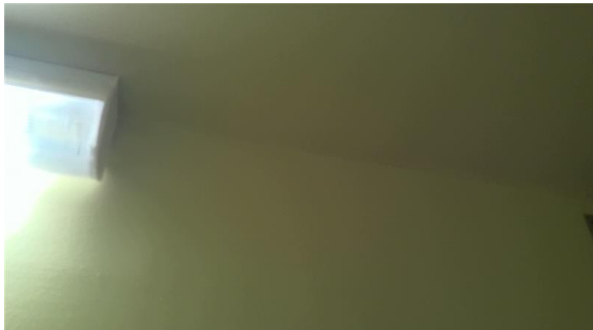
ELEMENT : Cloisons		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - WC PMR n°2 – Pied de Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement	Partie de composant Plâtre - Peinture
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		

ELEMENT : Cloisons		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant 1er - WC PMR n°1 – Pied de Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement	Partie de composant Plâtre - Peinture
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		

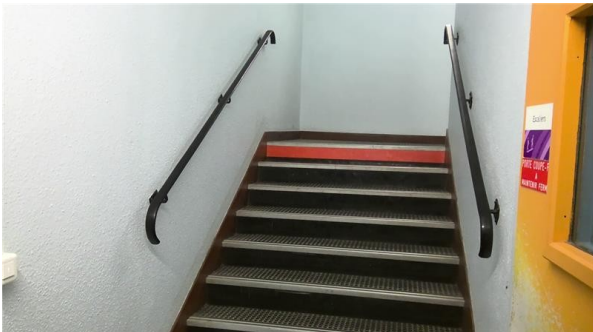
ELEMENT : Porte coupe-feu		
Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Dégagement n°1 - Porte coupe-feu - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement	Partie de composant Bois - Peinture
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		

ELEMENT : Porte coupe-feu		
Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Dégagement n°1 - Porte coupe-feu - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement	Partie de composant Bois - Peinture
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		

ELEMENT : Cloisons		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - WC PMR n°2 – Tête de Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement	Partie de composant Plâtre - Peinture
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		

ELEMENT : Cloisons		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant 1er - WC PMR n°1 – Tête de Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement	Partie de composant Plâtre - Peinture
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		

ELEMENT : Porte coupe-feu		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Cage d'escaliers n°1 - Porte coupe-feu - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement	Partie de composant Bois - Peinture
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		

ELEMENT : Nez de marche		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Cage d'escaliers n°1 - Nez de marche - Toutes zones
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement	Partie de composant Béton - Métal
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		

PRELEVEMENT : P001
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Ascenseur - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n° : 1

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Dégagement n°1 - Porte coupe-feu - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Métal / Peinture

Planche de croquis n° : 2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	0	Fibres d'amiante non détectées

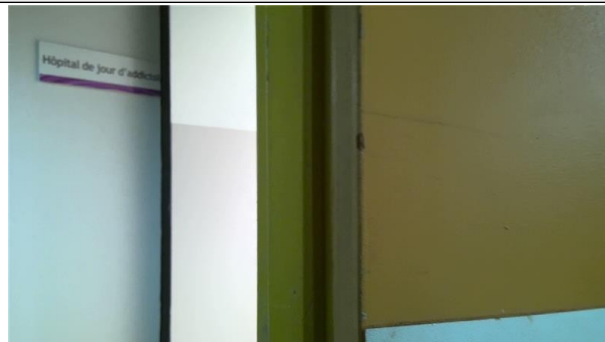
PRELEVEMENT : P003
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Dégagement n°1 - Porte coupe-feu - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Bois - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Bois / Peinture

Planche de croquis n° : 2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

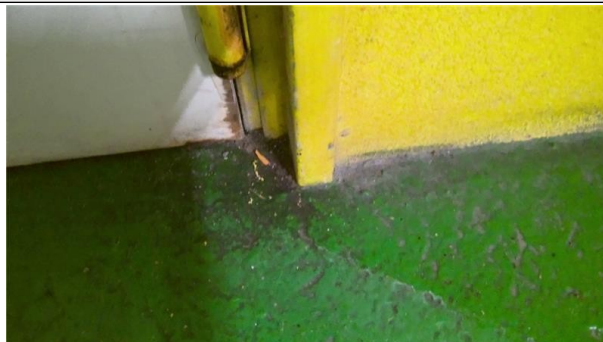
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau souple (fibreuse) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004
Emplacement :

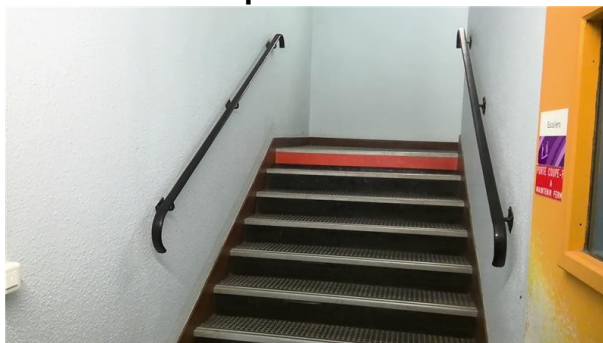

Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Dégagement n°1 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n° : 2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Cage d'escaliers n°1 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Béton - Peinture

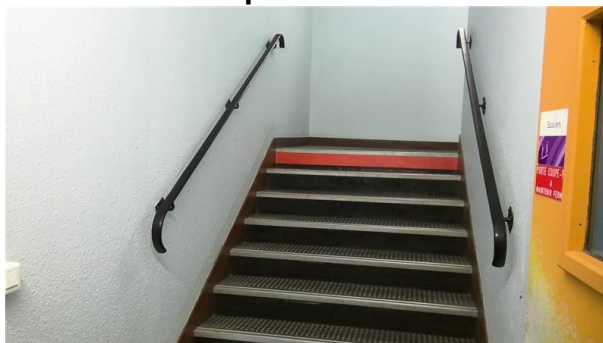
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n° : 2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Cage d'escaliers n°1 - Contre-marches - Toutes zones
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Béton - Revêtement souple

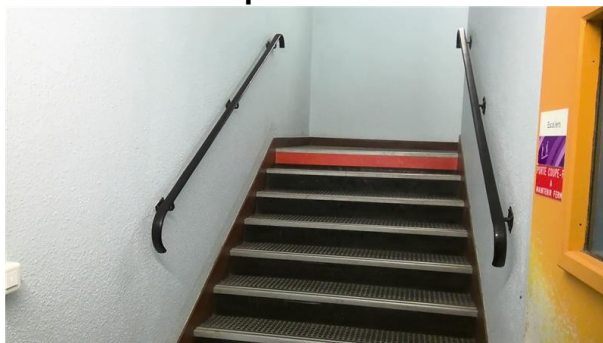
Résultat amiante : Absence d'amiante

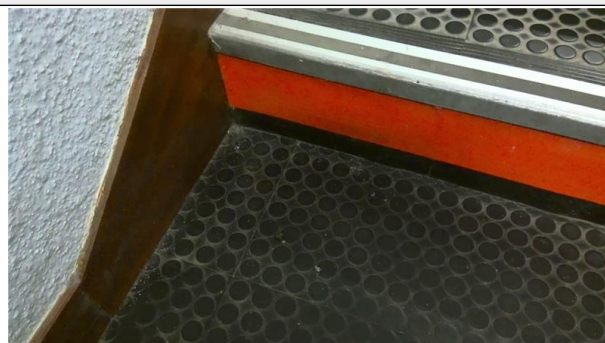
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Béton / Revêtement souple

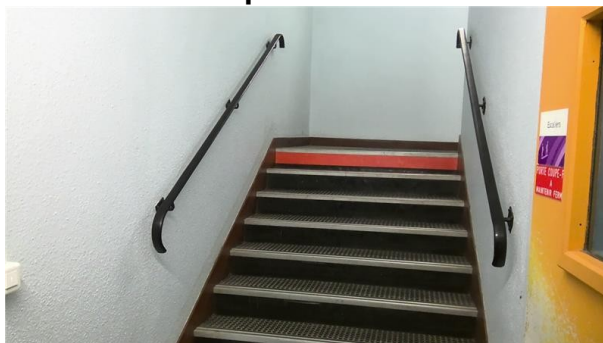
Planche de croquis n° : 2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple de type dalle de sol (noir) en traces ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007
Emplacement :


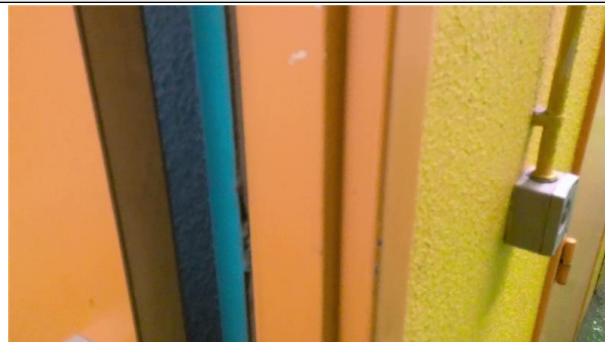
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Cage d'escaliers n°1 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Béton - Sol souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Sol souple Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008
Emplacement :


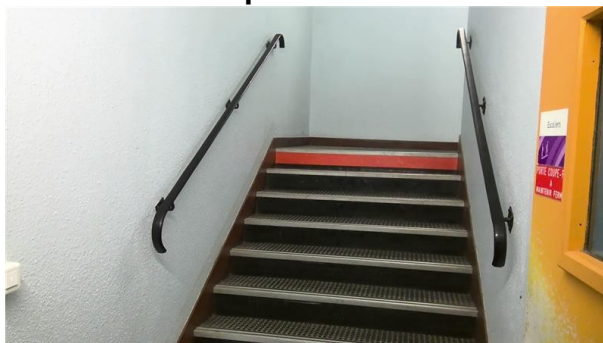
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Cage d'escaliers n°1 - Porte coupe-feu - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Métal / Peinture

Planche de croquis n° : 2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	0	Fibres d'amiante non détectées

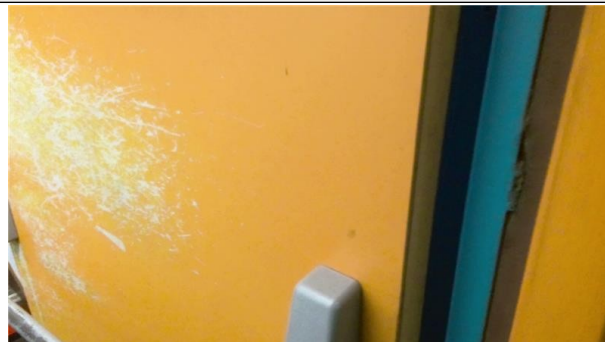
PRELEVEMENT : P009
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Cage d'escaliers n°1 - Porte coupe-feu - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Bois - Peinture

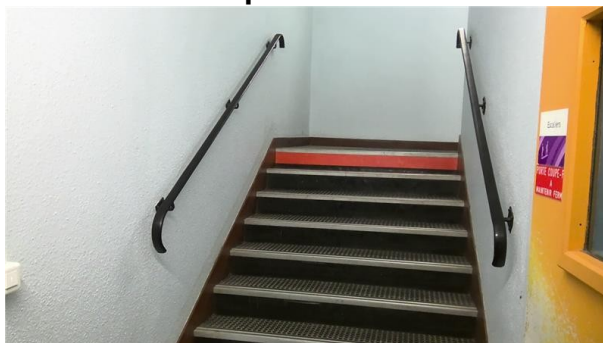
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Bois / Peinture

Planche de croquis n° : 2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau souple (fibreuse) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Cage d'escaliers n°1 - Porte coupe-feu - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Mastic

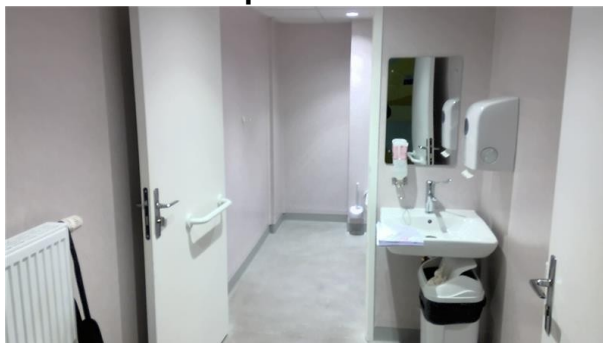
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Mastic

Planche de croquis n° : 2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau souple (fibreuse) (marron) ; matériau souple de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant Sous-sol - WC PMR n°1 - Mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Plâtre - Revêtement souple

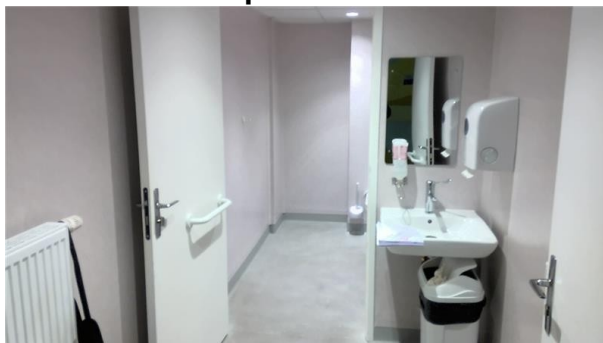
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Plâtre / Revêtement souple

Planche de croquis n° : 2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type plaque (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant Sous-sol - WC PMR n°1 - Porte - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Bois - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Bois / Peinture

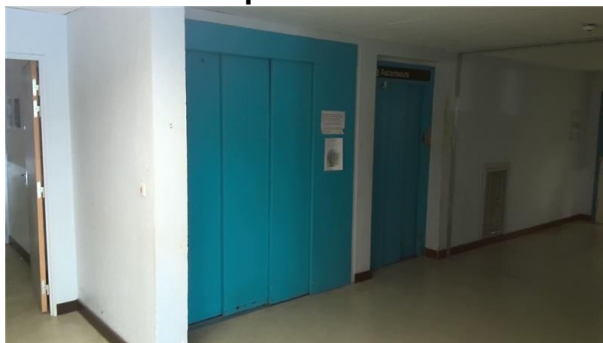
Planche de croquis n° : 2

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013
Emplacement :

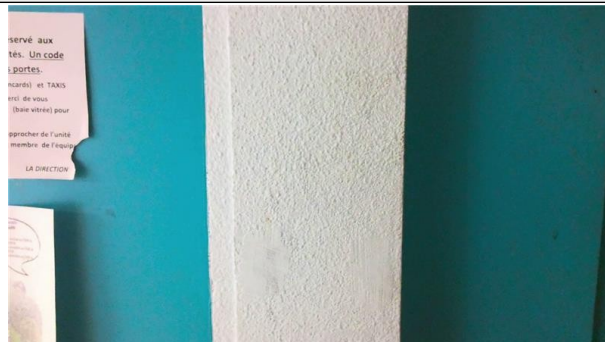

Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Hall - Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Peinture Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014
Emplacement :


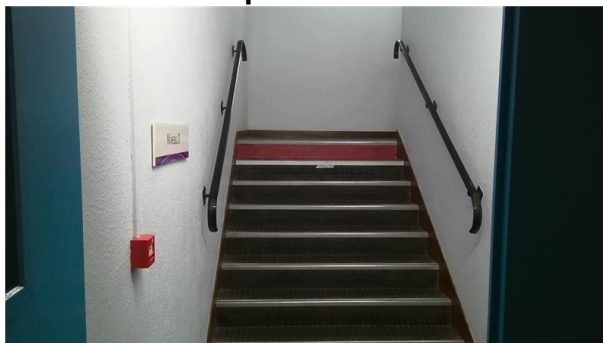
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Ascenseur - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n° : 3

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Cage d'escaliers n°2 - Contre- marches - Toutes zones
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Béton - Revêtement souple

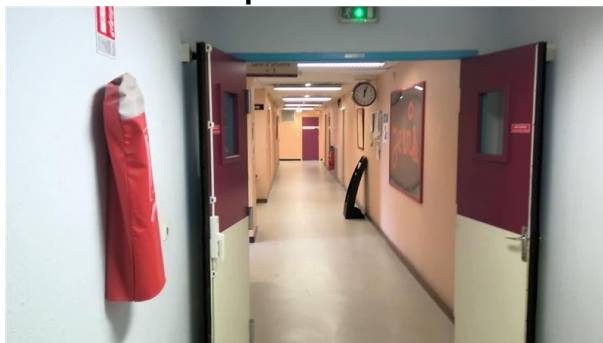
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Béton / Revêtement souple

Planche de croquis n° : 4

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

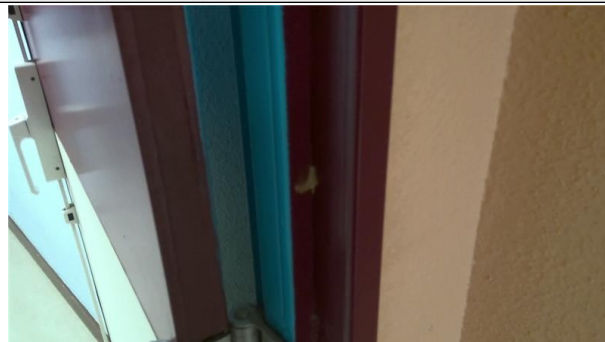
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016
Emplacement :


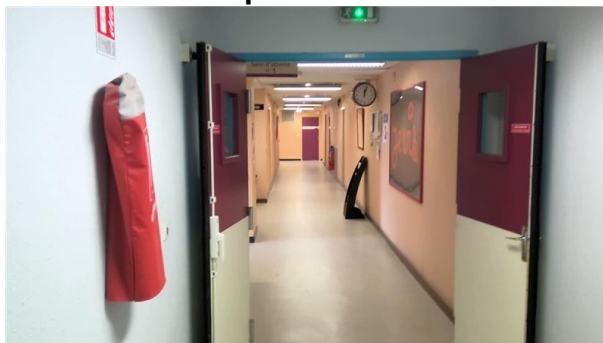
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Dégagement n°1 - Porte coupe-feu - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Métal / Peinture

Planche de croquis n° : 3

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	0	Fibres d'amiante non détectées

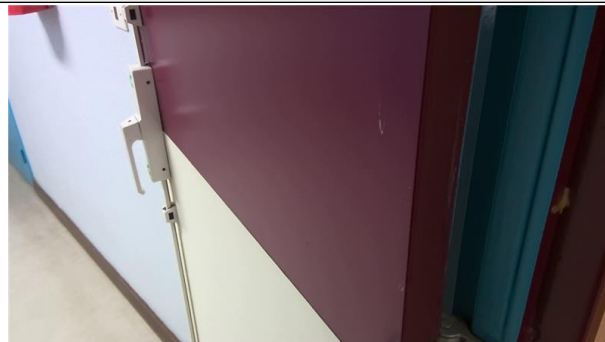
PRELEVEMENT : P017
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Dégagement n°1 - Porte coupe-feu - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Bois - Peinture

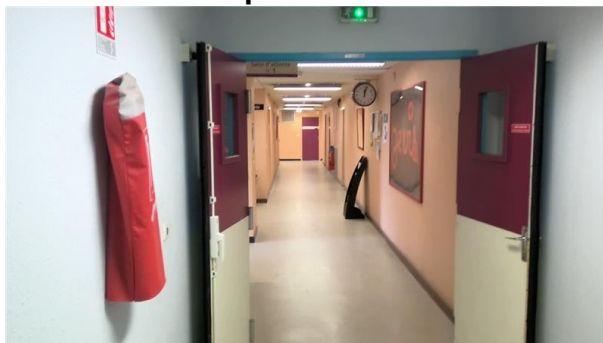
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Bois / Peinture

Planche de croquis n° : 3

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (violet) ; matériau souple (fibreuse) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Dégagement n°1 - Porte coupe-feu - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Mastic

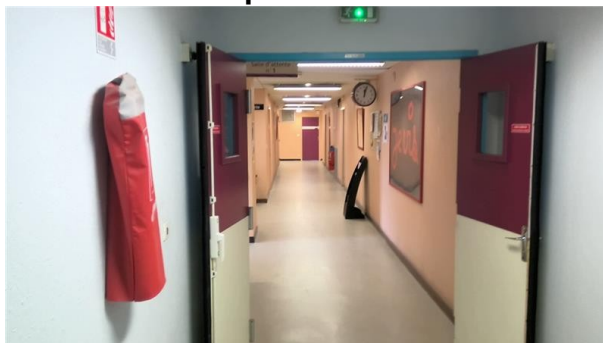
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Mastic

Planche de croquis n° : 3

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau souple de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Dégagement n°1 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Colle et ragréage - Sol souple

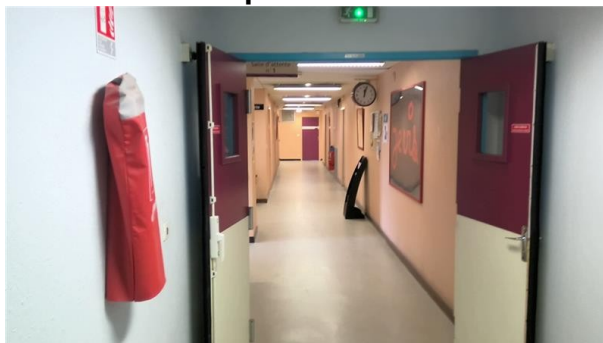
Résultat amiante : Absence d'amiante

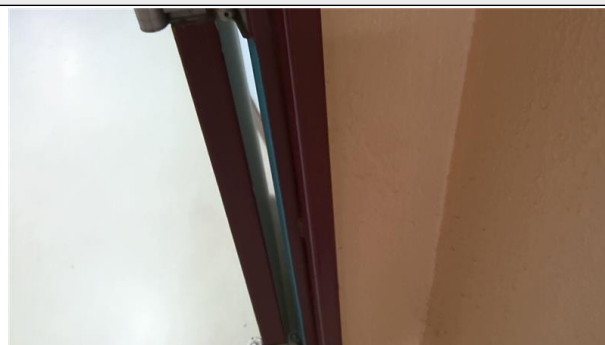
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Béton / Sol souple

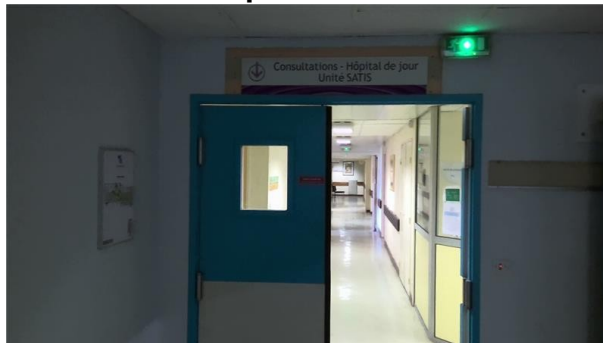
Planche de croquis n° : 3

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple de type dalle de sol (fibreuse) (gris) ; matériau de type colle (transparent)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Dégagement n°1 - Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Peinture Planche de croquis n° : 9			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P021
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Dégagement n°2 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Colle et ragréage - Sol souple

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Colle et ragréage / Sol souple

Planche de croquis n° : 4

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) + (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - WC PMR n°2 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Plâtre - Peinture

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Plâtre / Peinture

Planche de croquis n° : 10

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 02	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - WC PMR n°2 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Colle - Faïence

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Colle / Faïence

Planche de croquis n° : 4

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - WC PMR n°2 - Porte - Mur	
Nom de l’opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Bois - Peinture	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° : 4	
Bois / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (violet) ; matériau souple (fibreux) (marron)	0	Fibres d’amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - WC PMR n°2 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Colle et ragréage - Sol souple

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Colle et ragréage / Sol souple

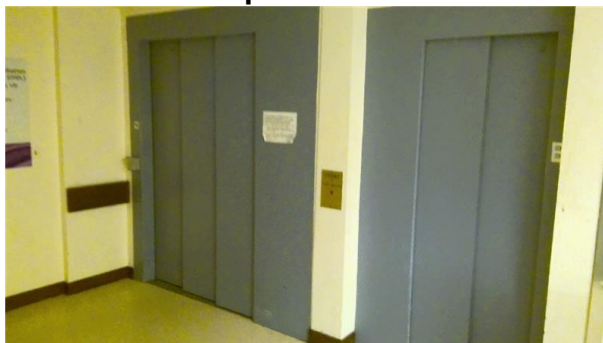
Planche de croquis n° : 4

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) + (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026
Emplacement :

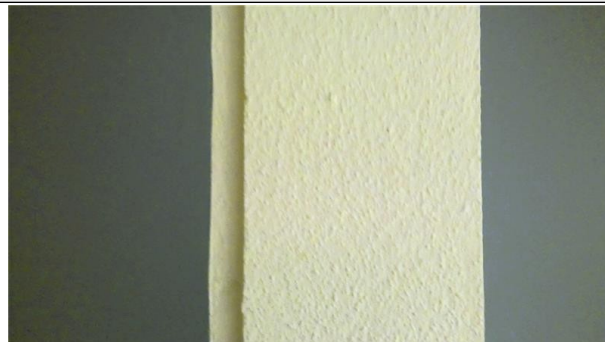

Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - WC PMR n°1 - Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Plâtre - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Revêtement souple Planche de croquis n° : 3			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type plaque (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant 1er - Ascenseur - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n° : 5

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant 1er - Dégagement n°1 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Colle et ragréage - Sol souple

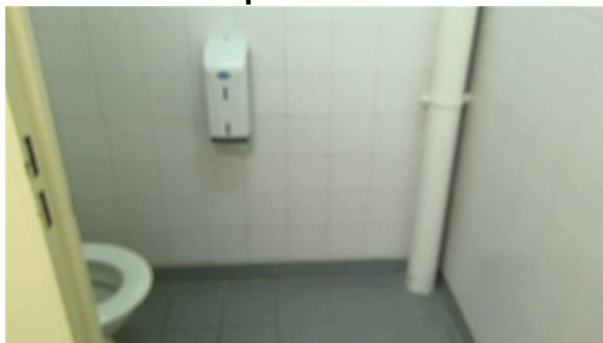
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Colle et ragréage / Sol souple

Planche de croquis n° : 5

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

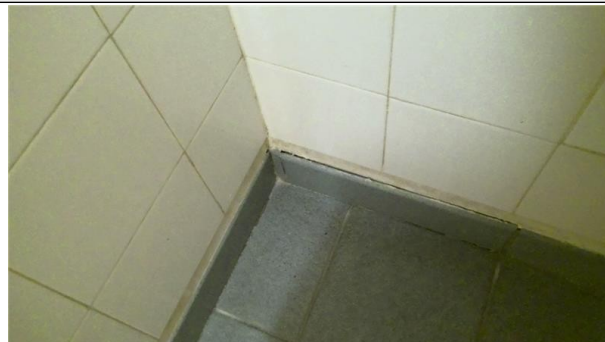
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (fibreuse) (transparent) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029
Emplacement :


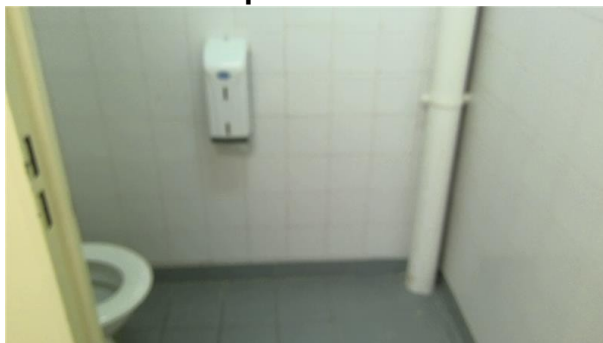
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant 1er - WC PMR n°1 - Plinthes - Toutes zones
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Colle - Carrelage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Colle / Carrelage

Planche de croquis n° : 5

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant 1er - WC PMR n°1 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Colle et ragréage - Carrelage

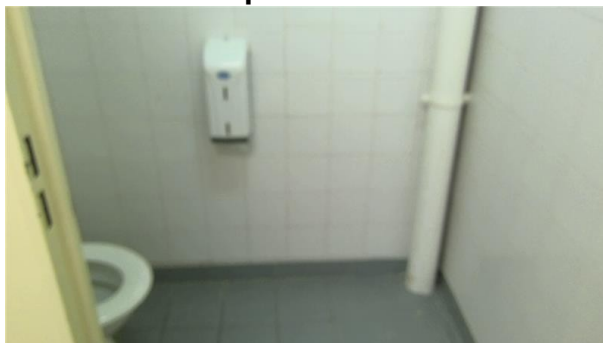
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Colle et ragréage / Carrelage

Planche de croquis n° : 5

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant 1er - WC PMR n°1 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Colle - Faïence

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Colle / Faïence

Planche de croquis n° : 5

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant 1er - WC PMR n°1 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Colle - Faïence

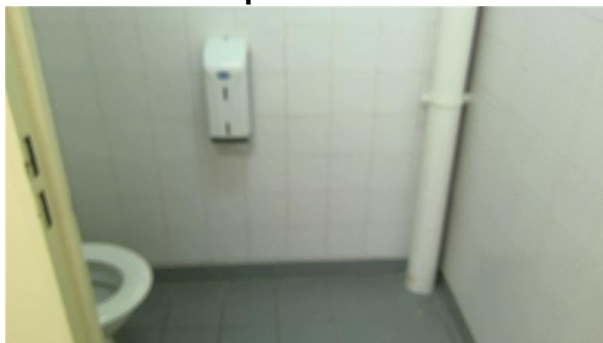
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Colle / Faïence

Planche de croquis n° : 5

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

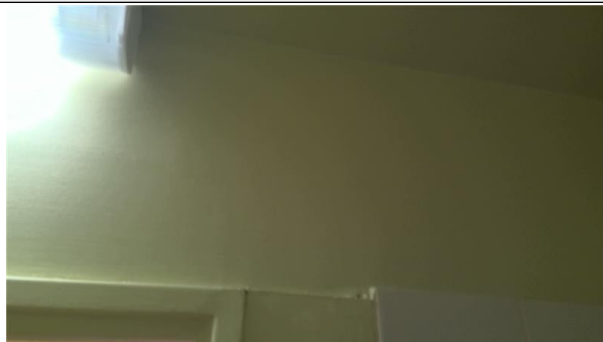
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant 1er - WC PMR n°1 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Plâtre - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Plâtre / Peinture

Planche de croquis n° : 5

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant 1er - Douche PMR n°1 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Plâtre - Revêtement souple

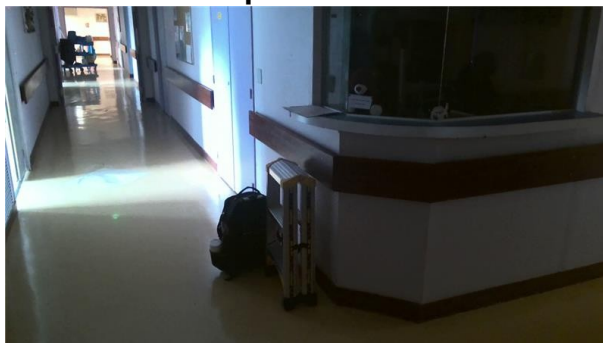
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Plâtre / Revêtement souple

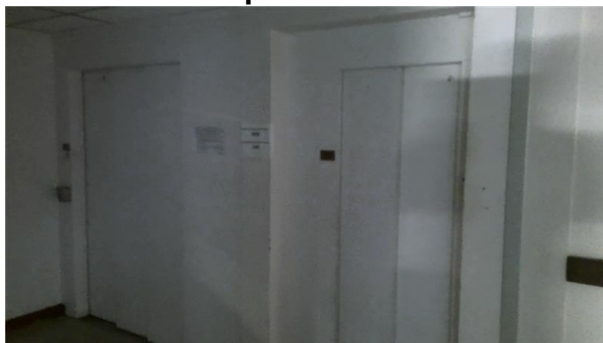
Planche de croquis n° : 5

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type plaque (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (transparent) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant 1er - Hall n°1 - Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Peinture Planche de croquis n° : 11			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P036
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant 2ème - Ascenseur - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Béton - Peinture

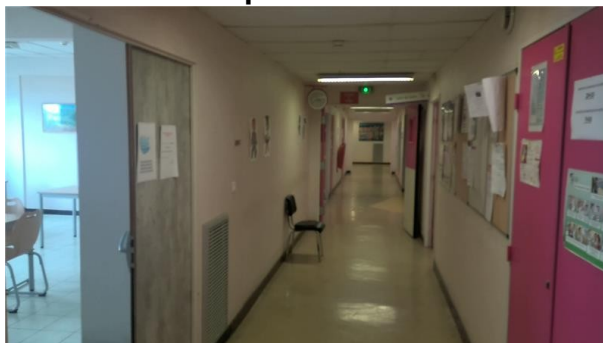
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n° : 7

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant 2ème - Dégagement n°3 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Colle et ragréage - Sol souple

Résultat amiante : Absence d'amiante

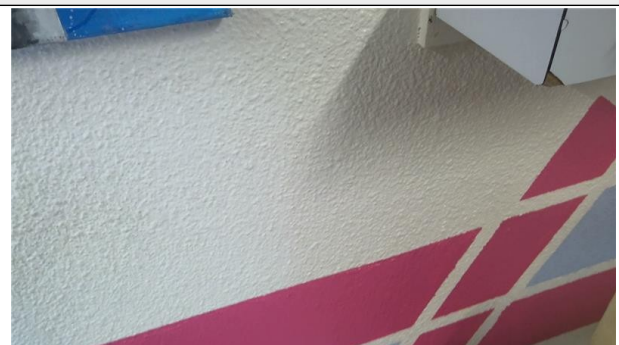
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Colle et ragréage / Sol souple

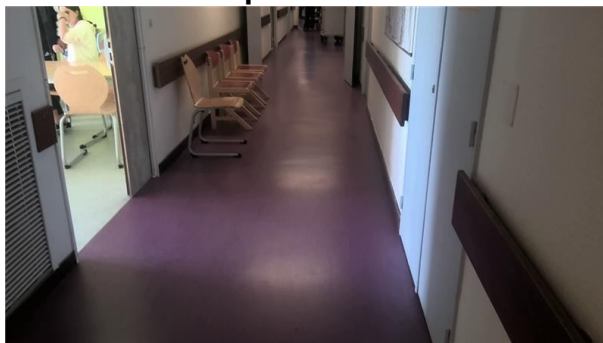
Planche de croquis n° : 8

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant 2ème - Hall n°2 - Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Peinture Planche de croquis n° : 14			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P039
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant 2ème - Dégagement n°1 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Colle et ragréage - Sol souple

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Colle et ragréage / Sol souple

Planche de croquis n° : 7

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (violet)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant 2ème - WC PMR n°1 - Plinthes - Toutes zones
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Colle - Carrelage

Résultat amiante : Absence d'amiante

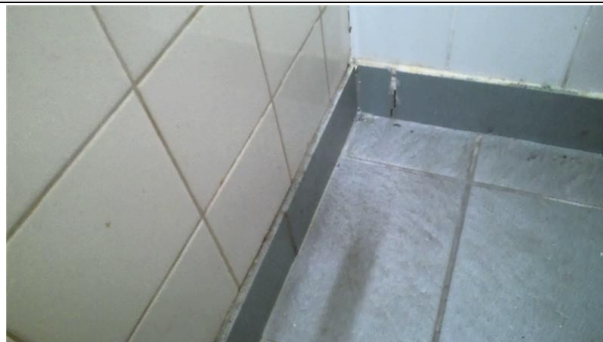
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Colle / Carrelage

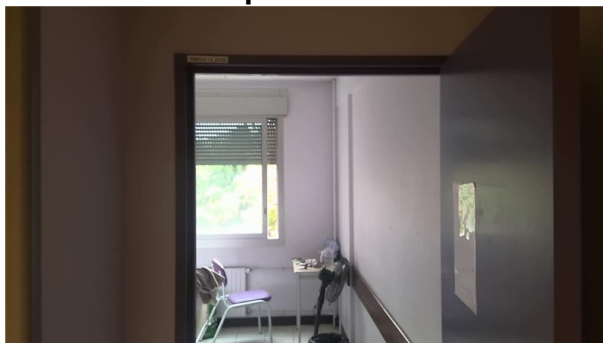
Planche de croquis n° : 7

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant 2ème - WC PMR n°1 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Colle et ragréage - Carrelage	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle et ragréage / Carrelage Planche de croquis n° : 13			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P042
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant 1er - Chambre 120 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Colle - Faïence

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Colle / Faïence

Planche de croquis n° : 6

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Non analysé	0	
Fr3	Colle grise avec couche cartonnée	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P043
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant 2ème - Douche PMR n°1 - Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Plâtre - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Revêtement souple Planche de croquis n° : 7			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau souple blanc non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 71077-142911 58 Rue Montalembert 63000 63	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Dégagement n°1 - Porte coupe-feu - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 16/10/2023	Partie de composant Revêtement plastique

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Revêtement plastique

Planche de croquis n° : 1

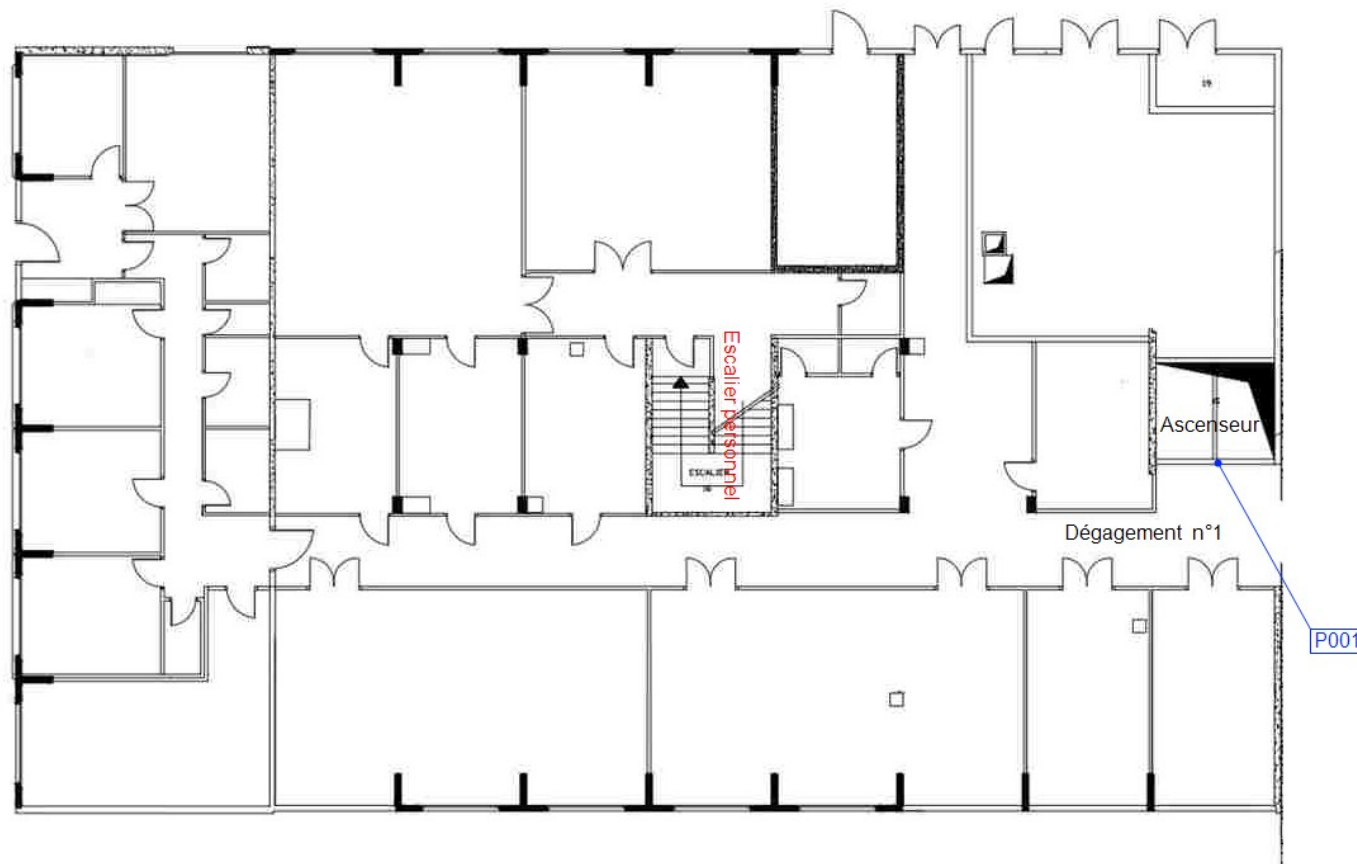
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau souple blanc + colle polymère jaune non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

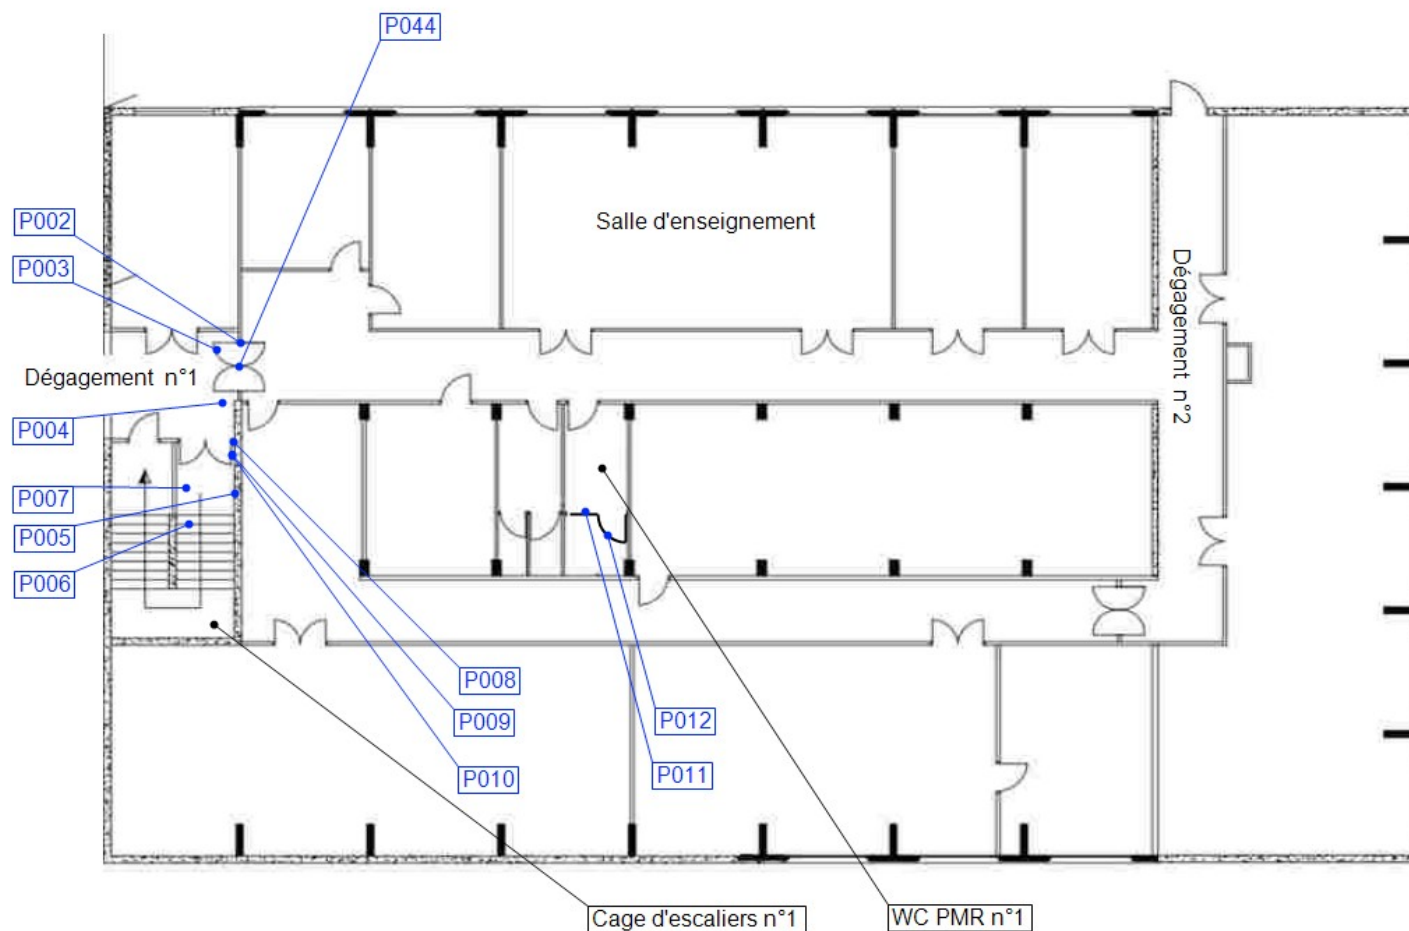


ANNEXE : Plans / Croquis

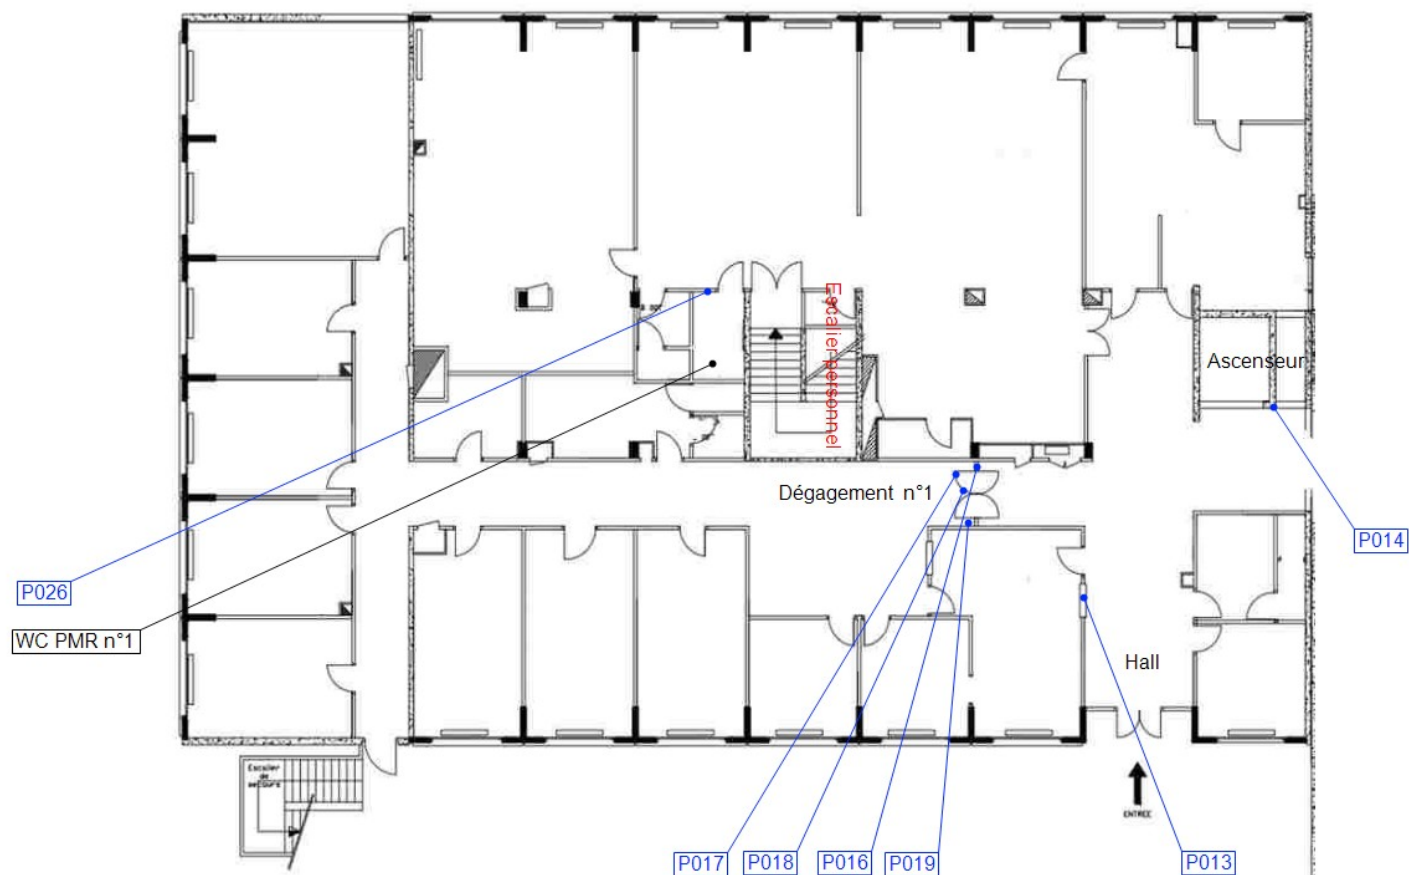
Titre : Aile Gauche	N° planche : 1/14	N° dossier : 71077-142911	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND	Version : 0	Adresse : 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : THEIL Baptiste	Date : 19/10/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : Sous-sol



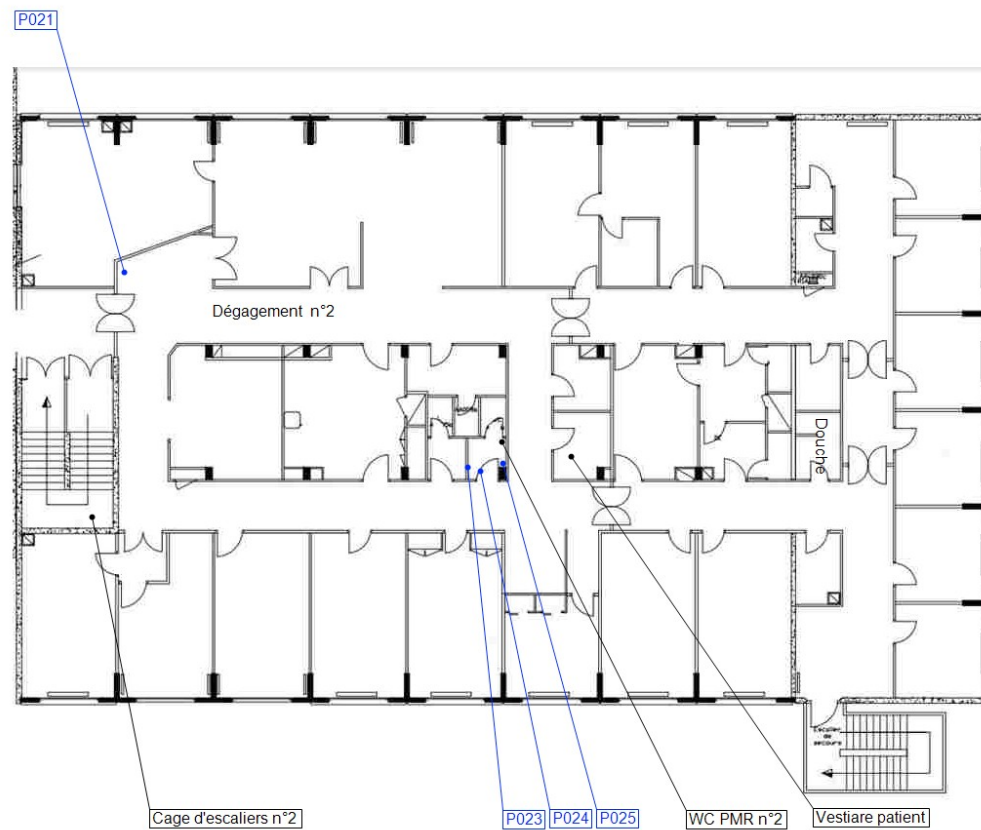
Titre : Aile droite	N° planche : 2/14	N° dossier : 71077-142911	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND	Version : 0	Adresse : 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : THEIL Baptiste	Date : 19/10/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone : Sous-sol
Commentaire :			



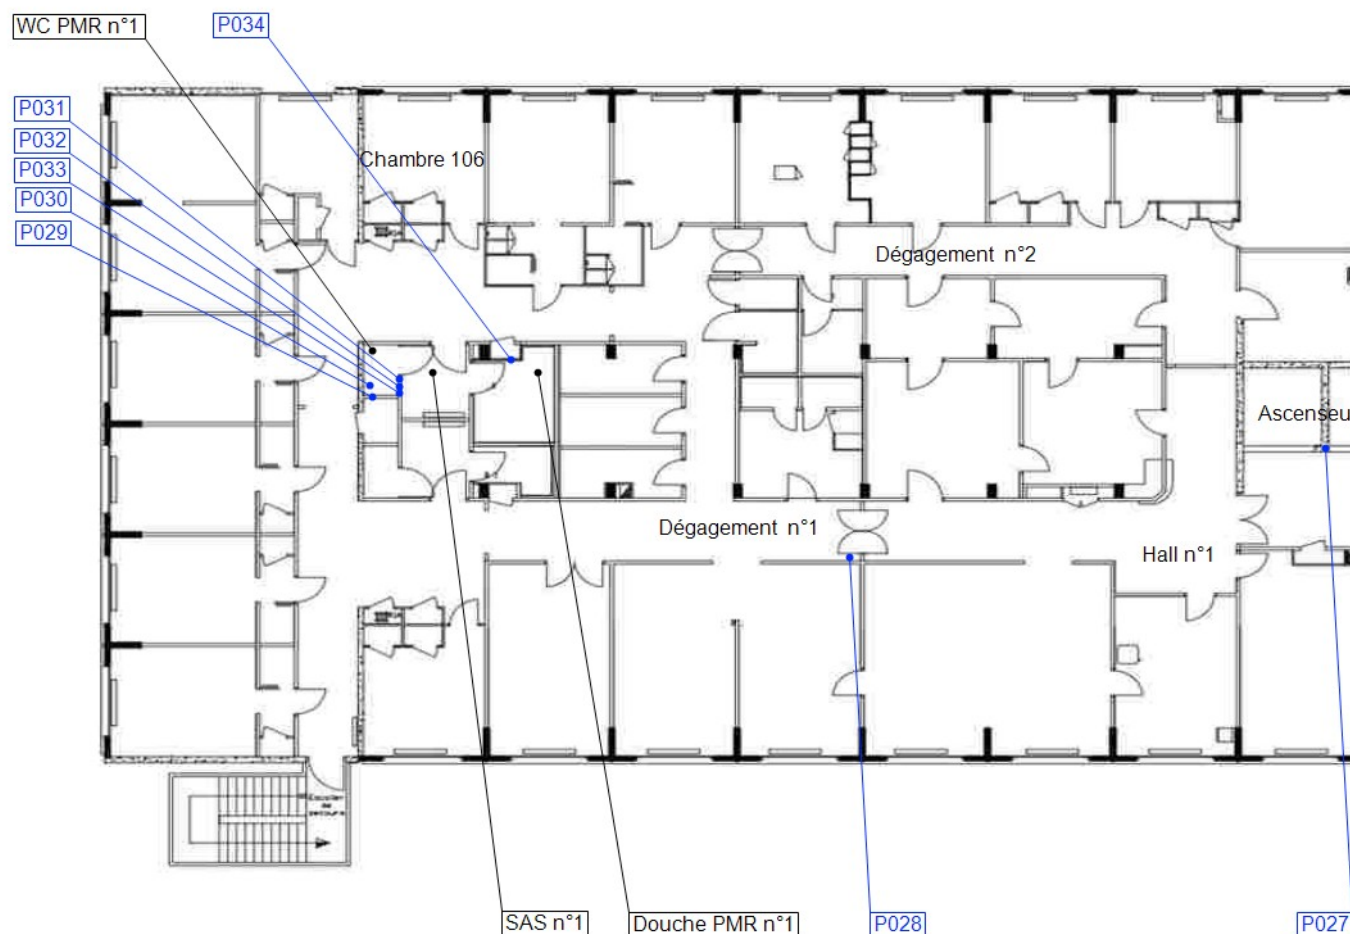
Titre : Aile Gauche	N° planche : 3/14	N° dossier : 71077-142911	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND	Version : 0	Adresse : 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : THEIL Baptiste	Date : 19/10/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone : RDC
Commentaire :			



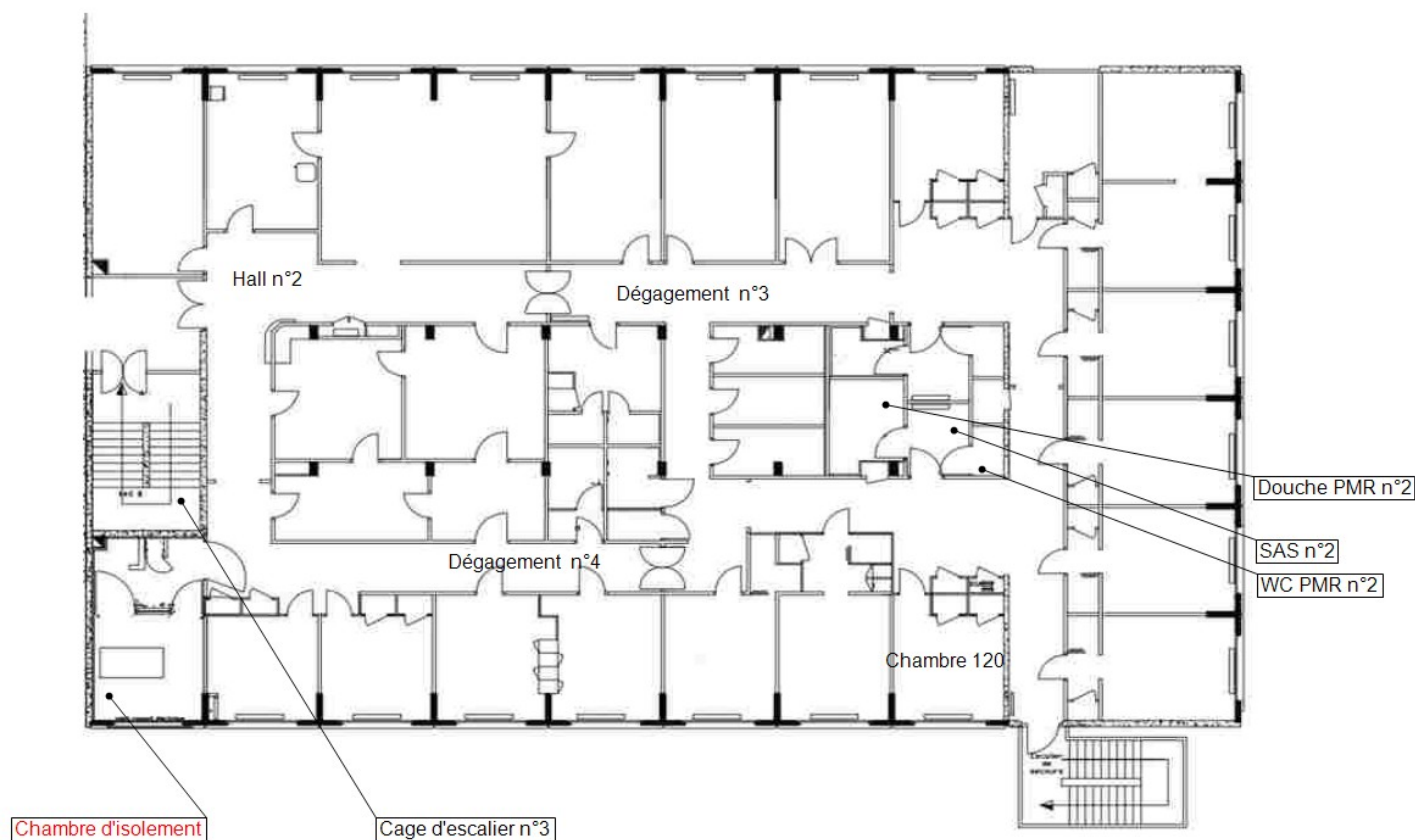
Titre : Aile Droite	N° planche : 4/14	N° dossier : 71077-142911	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND	Version : 0	Adresse : 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : THEIL Baptiste	Date : 19/10/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone : RDC
Commentaire :			



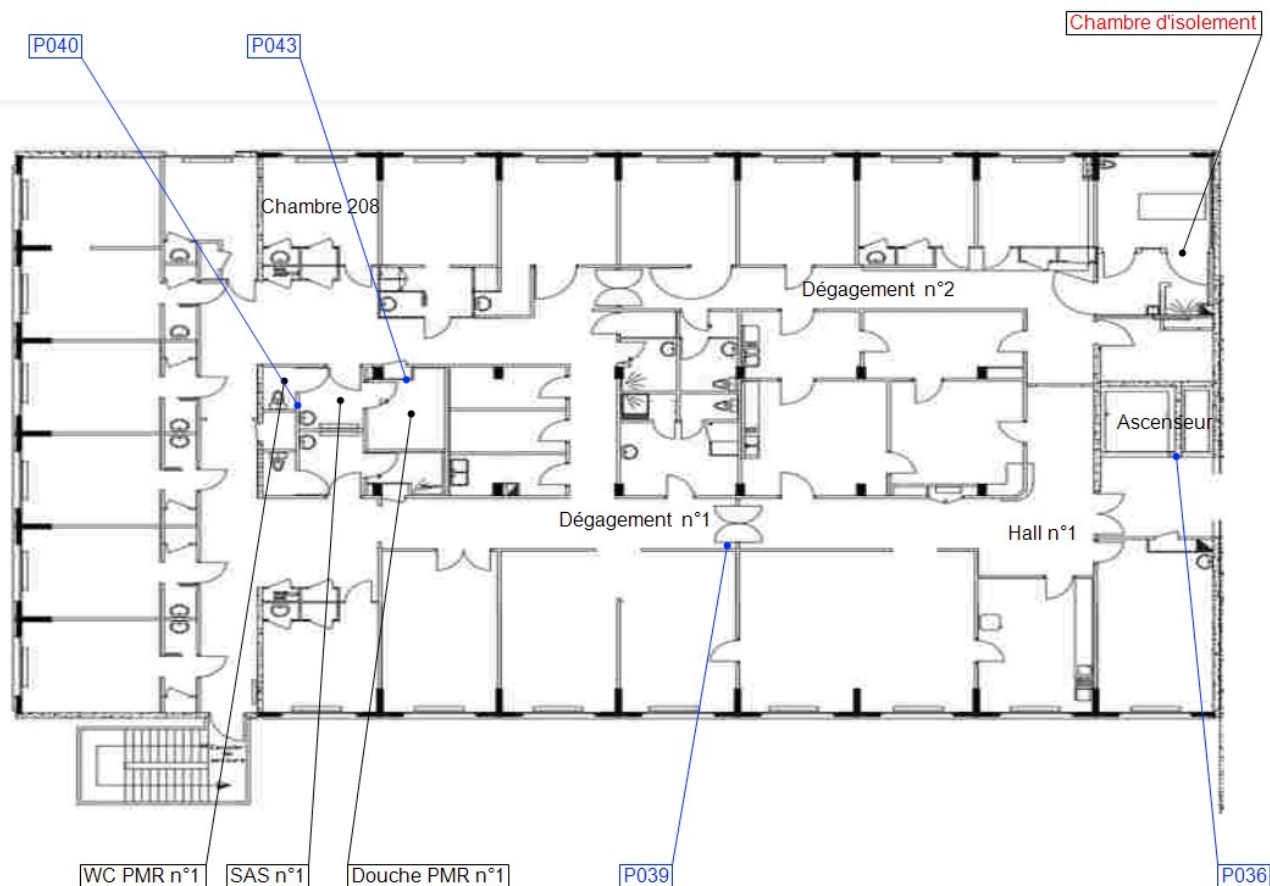
Titre : Aile Gauche	N° planche : 5/14	N° dossier : 71077-142911	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND	Version : 0	Adresse : 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : THEIL Baptiste	Date : 19/10/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone : 1er
Commentaire :			



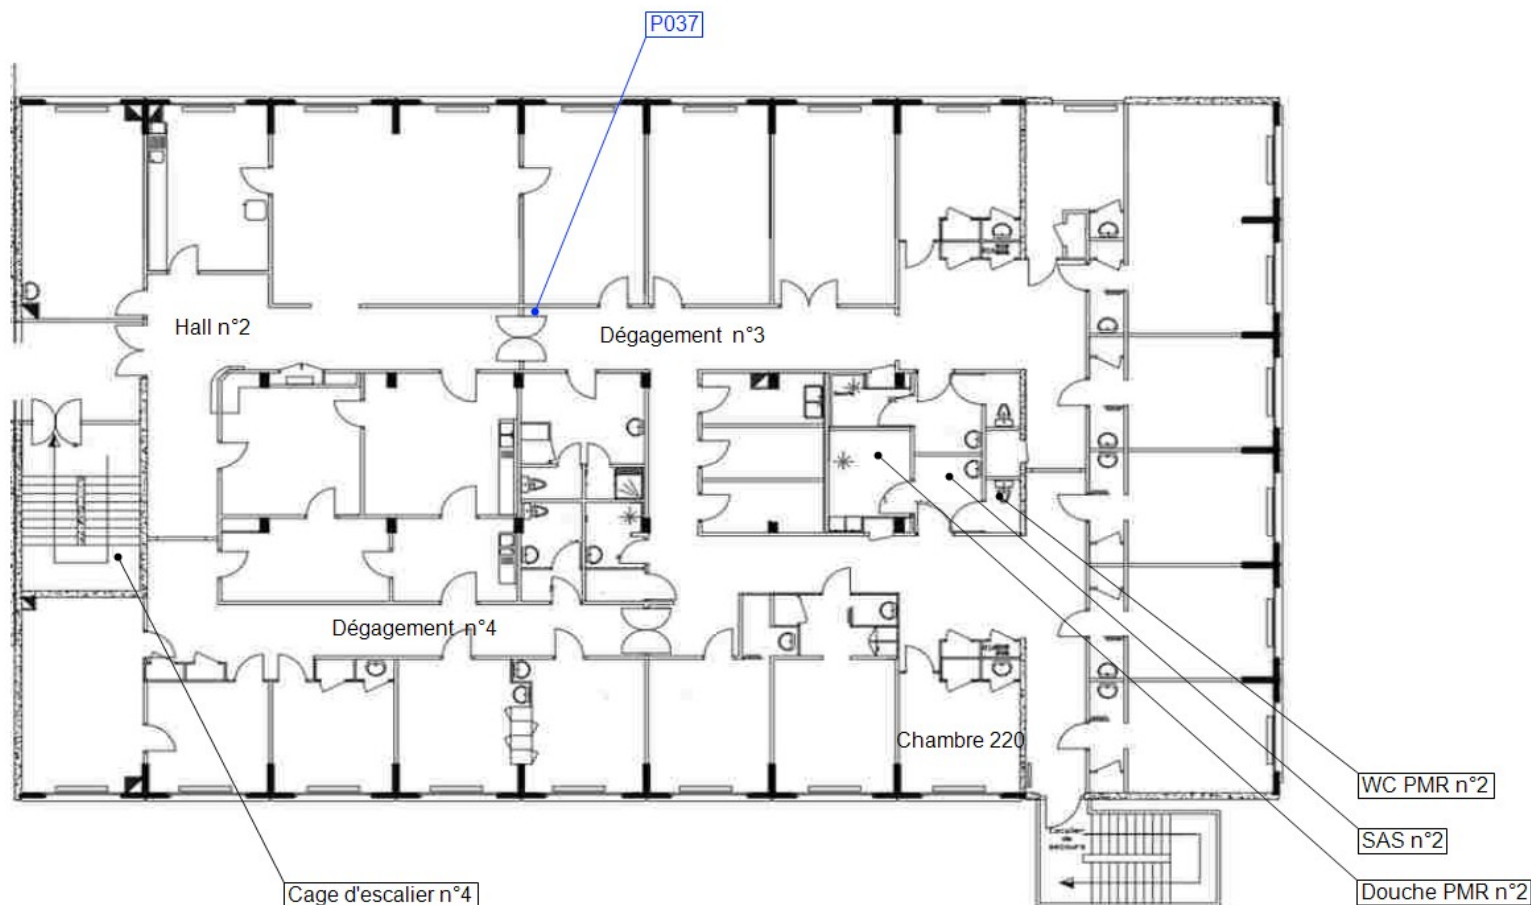
Titre : Aile Droite	N° planche : 6/14	N° dossier : 71077-142911	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND	Version : 0	Adresse : 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : THEIL Baptiste	Date : 19/10/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : 1er



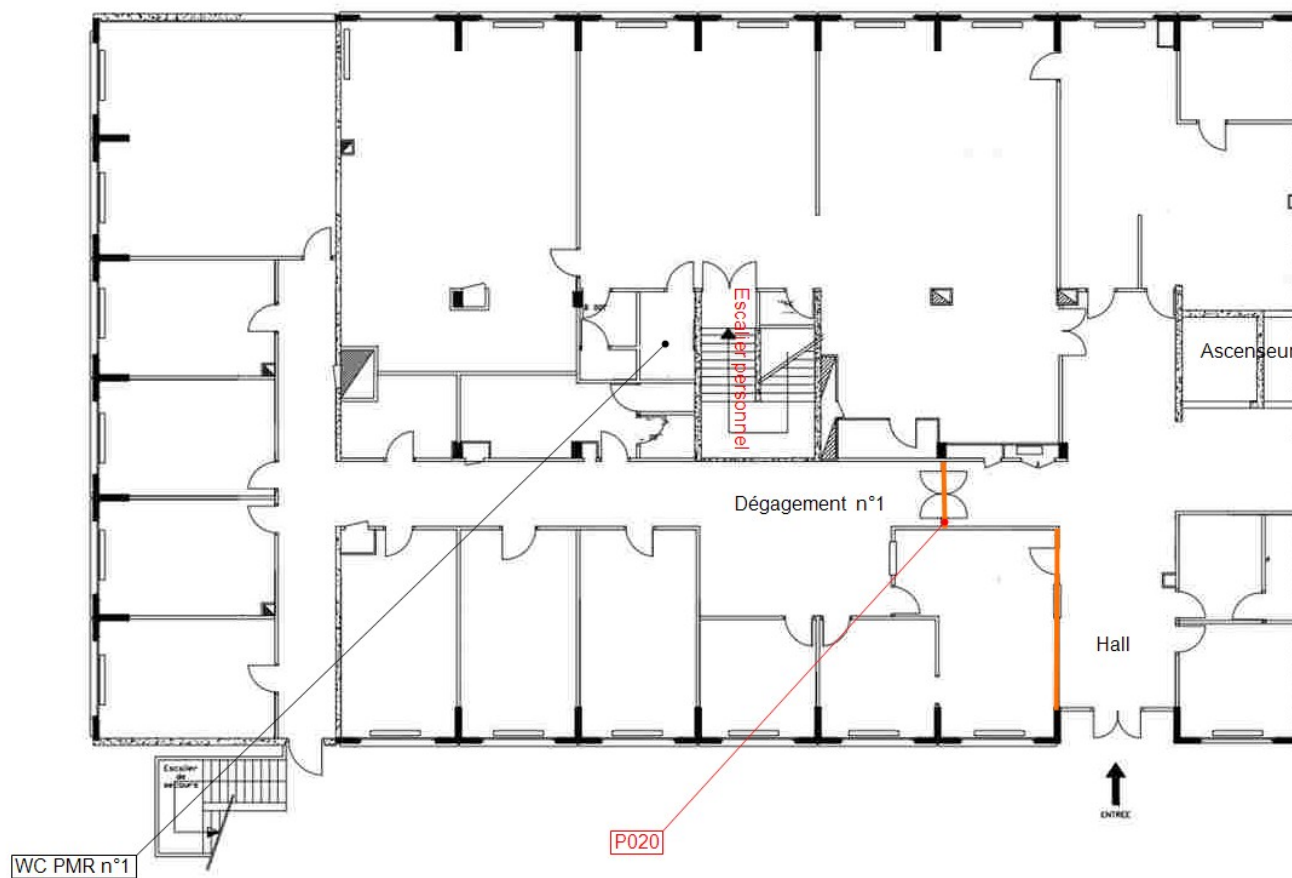
Titre : Aile Gauche	N° planche : 7/14	N° dossier : 71077-142911	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND	Version : 0	Adresse : 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : THEIL Baptiste	Date : 19/10/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone : 2ème
Commentaire :			



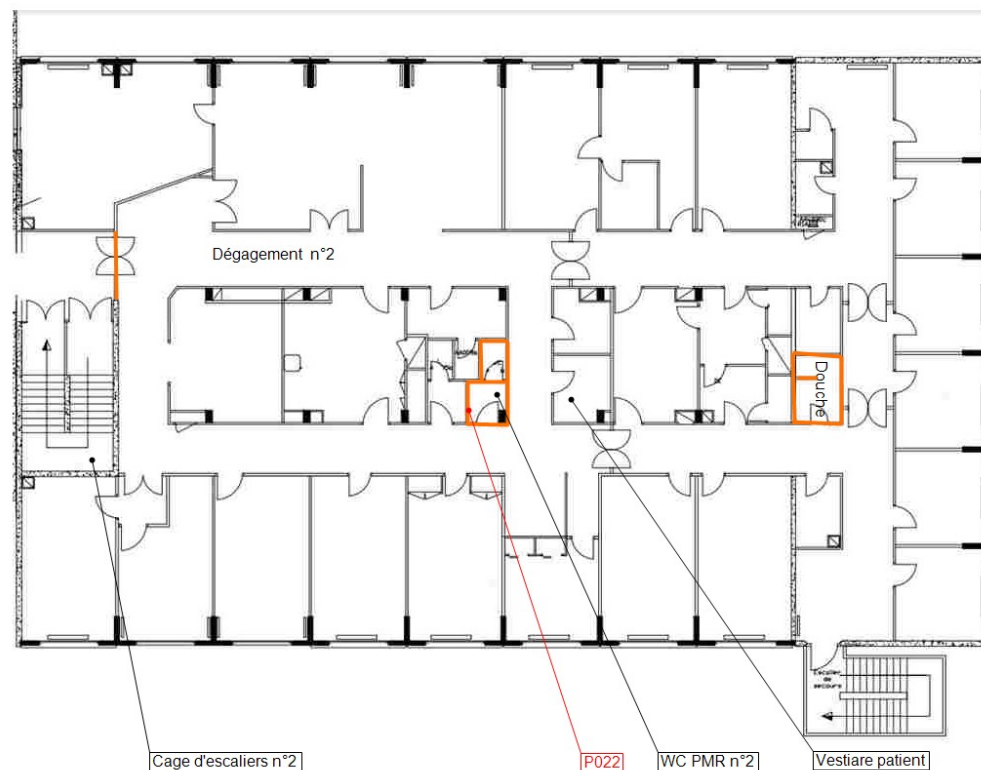
Titre : Aile Droite	N° planche : 8/14	N° dossier : 71077-142911	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND	Version : 0	Adresse : 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : THEIL Baptiste	Date : 19/10/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone : 2ème
Commentaire :			



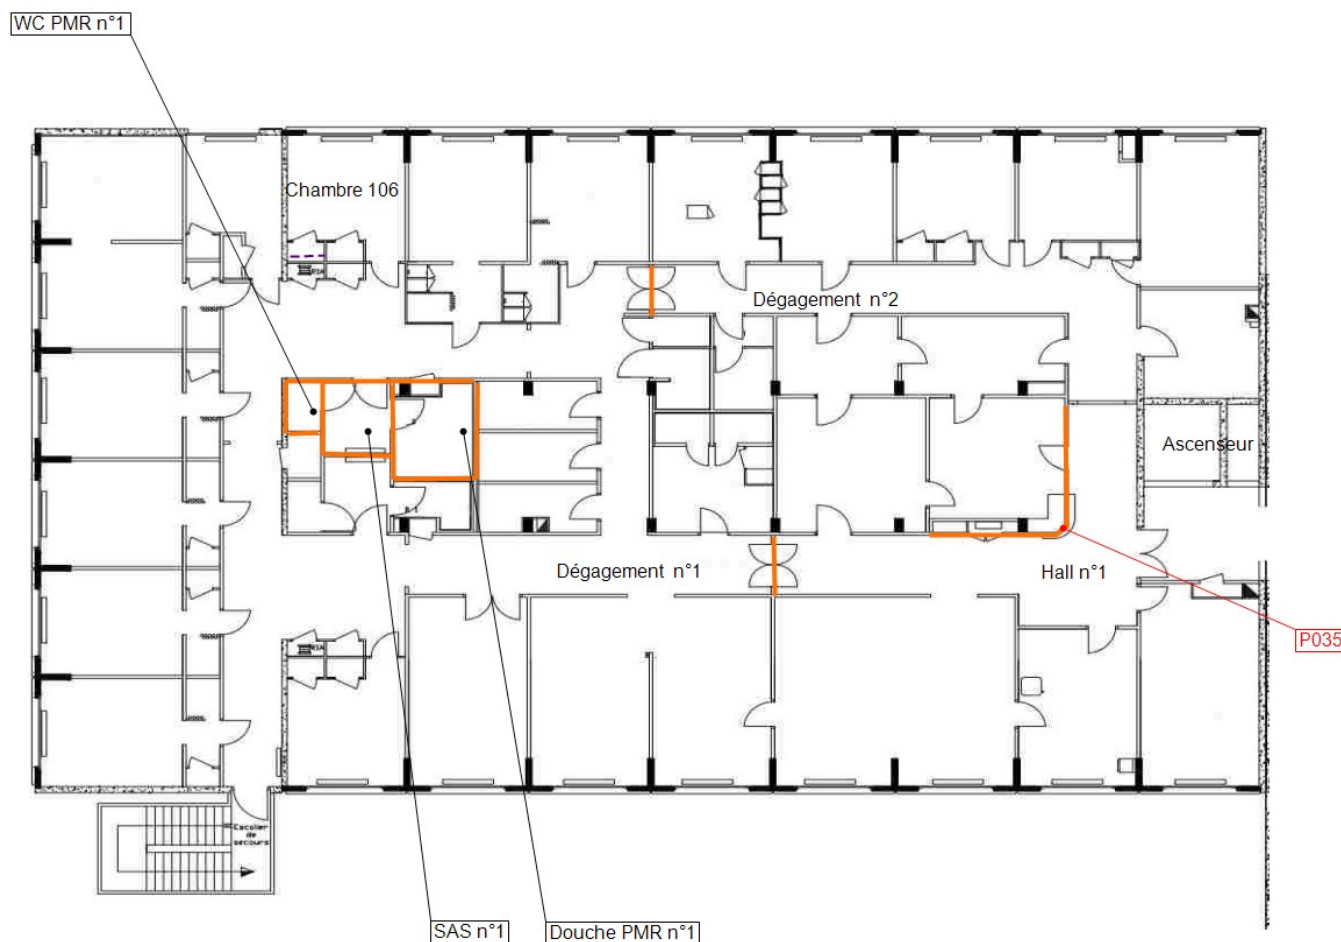
Titre : Aile Gauche Amianté	N° planche : 9/14	N° dossier : 71077-142911	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND	Version : 0	Adresse : 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : THEIL Baptiste	Date : 19/10/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone : RDC
Commentaire :			



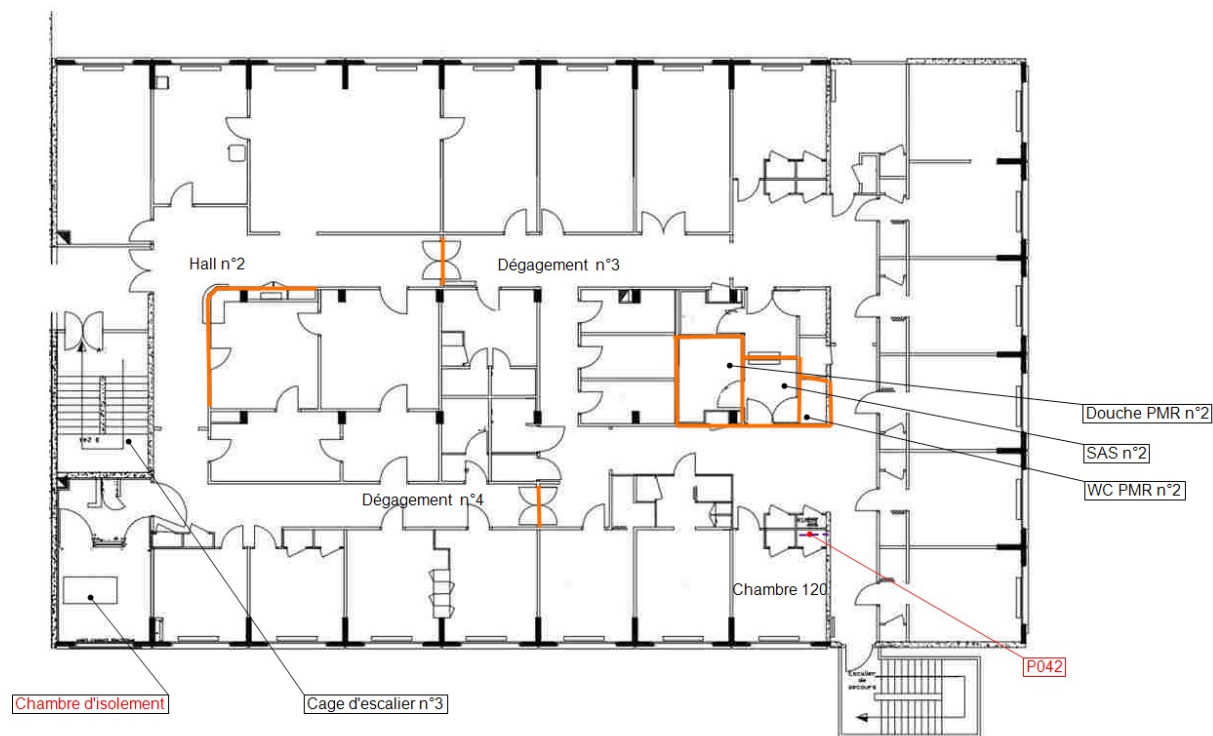
Titre : Aile droite Amianté		N° planche : 10/14	N° dossier : 71077-142911	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND		Version : 0	Adresse : 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : THEIL Baptiste		Date : 19/10/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				
Commentaire :			Localisation :	Lieu / Zone : RDC



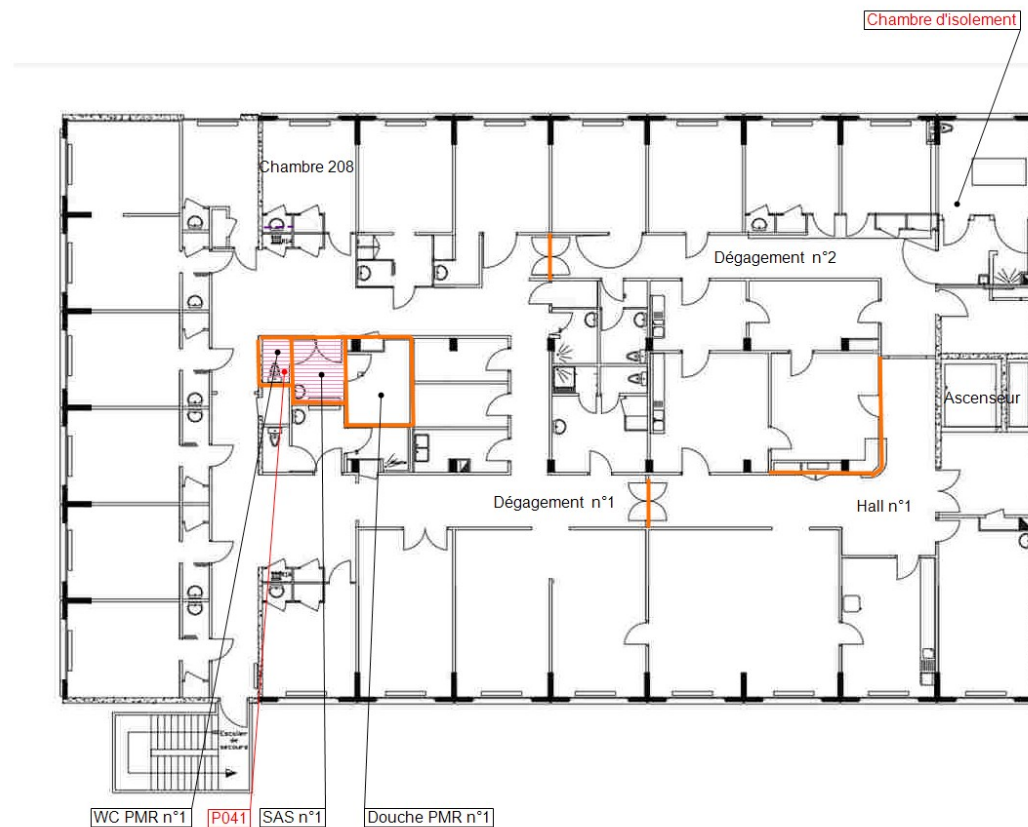
Titre : Aile Gauche Amianté	N° planche : 11/14	N° dossier : 71077-142911	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND	Version : 0	Adresse : 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : THEIL Baptiste	Date : 19/10/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone : 1er
Commentaire :			



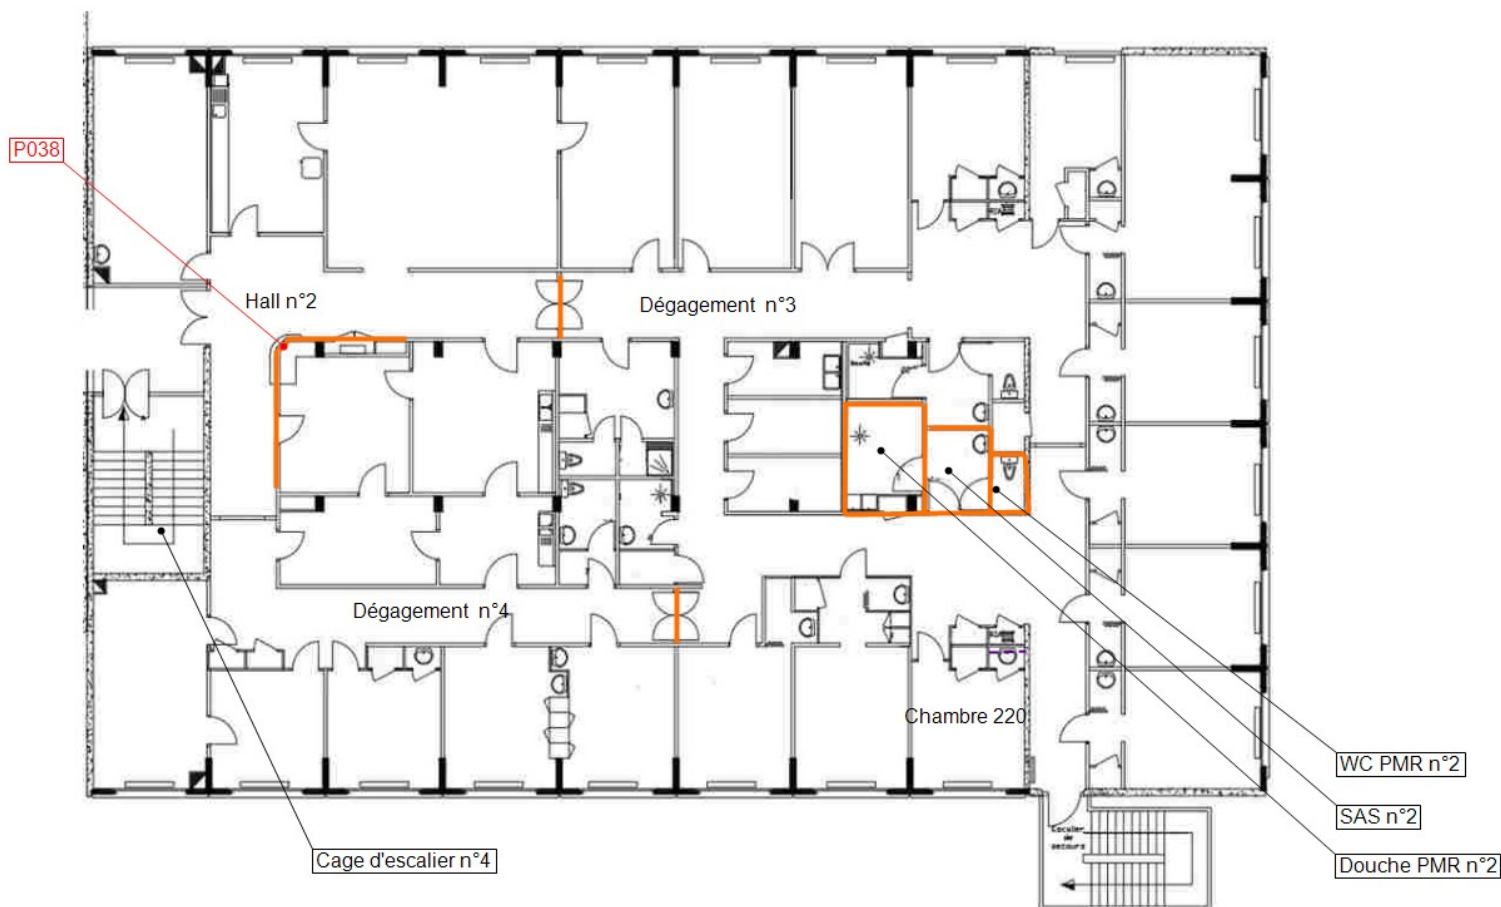
Titre : Aile Droite Amianté	N° planche : 12/14	N° dossier : 71077-142911	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND	Version : 0	Adresse : 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : THEIL Baptiste	Date : 19/10/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : 1er	



Titre : Aile Gauche Amianté	N° planche : 13/14	N° dossier : 71077-142911	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND	Version : 0	Adresse : 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : THEIL Baptiste	Date : 19/10/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : 2ème	



Titre : Aile Droite Amianté	N° planche : 14/14	N° dossier : 71077-142911	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND	Version : 0	Adresse : 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : THEIL Baptiste	Date : 19/10/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : 2ème



ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720231001165210



APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Baptiste THEIL
30 Boulevard Maurice Pourchon
63100 CLERMONT-FERRAND

Notre référence : AR-23-HB-122648-01

Numéro de dossier : 23N038523

Référence de dossier :

71077-142911 A - 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND - CHU
CLERMONT FERRAND

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23N038523-001 - Référence *P001-Sous-sol - Ascenseur - Mur - Revêtement de mur - Béton - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-002 - Référence *P002-Sous-sol - Dégagement n°1 - Mur - Porte coupe-feu - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-003 - Référence *P003-Sous-sol - Dégagement n°1 - Mur - Porte coupe-feu - Bois - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-004 - Référence *P004-Sous-sol - Dégagement n°1 - Sol - Revêtement de sol - Béton - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-005 - Référence *P005-Sous-sol - Cage d'escaliers n°1 - Mur - Revêtement de mur - Béton - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-006 - Référence *P006-Sous-sol - Cage d'escaliers n°1 - Toutes zones - Contre-marches - Béton - Revêtement souple*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-007 - Référence *P007-Sous-sol - Cage d'escaliers n°1 - Sol - Revêtement de sol - Béton - Sol souple*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N038523-008 - Référence *P008-Sous-sol - Cage d'escaliers n°1 - Mur - Porte coupe-feu - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-009 - Référence *P009-Sous-sol - Cage d'escaliers n°1 - Mur - Porte coupe-feu - Bois - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-010 - Référence *P010-Sous-sol - Cage d'escaliers n°1 - Mur - Porte coupe-feu - Mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-011 - Référence *P011-Sous-sol - WC PMR n°1 - Mur - Mur - Plâtre - Revêtement souple*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-012 - Référence *P012-Sous-sol - WC PMR n°1 - Mur - Porte n°1 - Bois - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-013 - Référence *P013-RDC - Hall - Mur - Revêtement de mur - Plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-014 - Référence *P014-RDC - Ascenseur - Mur - Revêtement de mur - Béton - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-015 - Référence *P015-RDC - Cage d'escaliers n°2 - Toutes zones - Contre-marches - Béton - Revêtement souple*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-016 - Référence *P016-RDC - Dégagement n°1 - Mur - Porte coupe-feu - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-017 - Référence *P017-RDC - Dégagement n°1 - Mur - Porte coupe-feu - Bois - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-018 - Référence *P018-RDC - Dégagement n°1 - Mur - Porte coupe-feu - Mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-019 - Référence *P019-RDC - Dégagement n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle et ragréage - Sol souple*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N038523-020 - Référence P020-RDC - Dégagement n°1 - Mur - Revêtement de mur - Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N038523-021 - Référence P021-RDC - Dégagement n°2 - Sol - Revêtement de sol - Colle et ragréage - Sol souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N038523-022 - Référence P022-RDC - WC PMR n°2 - Mur - Revêtement de mur - Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N038523-023 - Référence P023-RDC - WC PMR n°2 - Mur - Revêtement de mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N038523-024 - Référence P024-RDC - WC PMR n°2 - Mur - Porte n°1 - Bois - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N038523-025 - Référence P025-RDC - WC PMR n°2 - Sol - Revêtement de sol - Colle et ragréage - Sol souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N038523-026 - Référence P026-RDC - WC PMR n°1 - Mur - Revêtement de mur - Plâtre - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N038523-027 - Référence P027-1er - Ascenseur - Mur - Revêtement de mur - Béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N038523-028 - Référence P028-1er - Dégagement n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle et ragréage - Sol souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N038523-029 - Référence P029-1er - WC PMR n°1 - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N038523-030 - Référence P030-1er - WC PMR n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle et ragréage - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N038523-031 - Référence P031-1er - WC PMR n°1 - Mur - Revêtement de mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N038523-032 - Référence *P032-1er - WC PMR n°1 - Mur - Revêtement de mur - Colle - Faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-033 - Référence *P033-1er - WC PMR n°1 - Mur - Revêtement de mur - Plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-034 - Référence *P034-1er - Douche PMR n°1 - Mur - Revêtement de mur - Plâtre - Revêtement souple*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-035 - Référence *P035-1er - Hall n°1 - Mur - Revêtement de mur - Plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-036 - Référence *P036-2ème - Ascenseur - Mur - Revêtement de mur - Béton - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-037 - Référence *P037-2ème - Dégagement n°3 - Sol - Revêtement de sol - Colle et ragréage - Sol souple*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-038 - Référence *P038-2ème - Hall n°2 - Mur - Revêtement de mur - Plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-039 - Référence *P039-2ème - Dégagement n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle et ragréage - Sol souple*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-040 - Référence *P040-2ème - WC PMR n°1 - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N038523-041 - Référence *P041-2ème - WC PMR n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle et ragréage - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS**
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-060110-01 Date d'émission de rapport : 24/10/2023 21:47 Page 1/14
Référence laboratoire N° : 23RI062310 Référence de suivi du dossier N° : 23N038523
Reçu au laboratoire le : 20/10/2023 Date de réception : 18/10/2023
Date d'analyse : 23/10/2023
Référence dossier Client: 23N038523 - 71077-142911 A - 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND - CHU
CLERMONT FERRAND

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23N038523-001 - P001-Sous-sol - Ascenseur - Mur - Revêtement de mur - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	23N038523-002 - P002-Sous-sol - Dégagement n°1 - Mur - Porte coupe-feu - Métal - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	23N038523-003 - P003-Sous-sol - Dégagement n°1 - Mur - Porte coupe-feu - Bois - Peinture	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau souple (fibreuse) (marron)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	23N038523-004 - P004-Sous-sol - Dégagement n°1 - Sol - Revêtement de sol - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-060110-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2023 21:47

Page2/14

Référence laboratoire N° : 23RI062310

Référence de suivi du dossier N° : 23N038523

Reçu au laboratoire le : 20/10/2023

Date de réception : 18/10/2023

Date d'analyse : 23/10/2023

Référence dossier Client: 23N038523 - 71077-142911 A - 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	23N038523-005 - P005-Sous-sol - Cage d'escaliers n°1 - Mur - Revêtement de mur - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	23N038523-006 - P006-Sous-sol - Cage d'escaliers n°1 - Toutes zones - Contre-marches - Béton - Revêtement souple	Matériau souple de type dalle de sol (noir)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (noir) en traces ; matériau de type colle (jaune)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	23N038523-007 - P007-Sous-sol - Cage d'escaliers n°1 - Sol - Revêtement de sol - Béton - Sol souple	Matériau souple de type dalle de sol (noir)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-060110-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2023 21:47

Page 3/14

Référence laboratoire N° : 23RI062310

Référence de suivi du dossier N° : 23N038523

Reçu au laboratoire le : 20/10/2023

Date de réception : 18/10/2023

Date d'analyse : 23/10/2023

Référence dossier Client: 23N038523 - 71077-142911 A - 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	23N038523-008 - P008-Sous-sol - Cage d'escaliers n°1 - Mur - Porte coupe-feu - Métal - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	23N038523-009 - P009-Sous-sol - Cage d'escaliers n°1 - Mur - Porte coupe-feu - Bois - Peinture	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau souple (fibreuse) (marron)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	23N038523-010 - P010-Sous-sol - Cage d'escaliers n°1 - Mur - Porte coupe-feu - Mastic	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau souple (fibreuse) (marron) ; matériau souple de type mastic (gris)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	23N038523-011 - P011-Sous-sol - WC PMR n°1 - Mur - Mur - Plâtre - Revêtement souple	Matériau souple de type plaque (blanc)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-060110-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2023 21:47

Page 4/14

Référence laboratoire N° : 23RI062310

Référence de suivi du dossier N° : 23N038523

Reçu au laboratoire le : 20/10/2023

Date de réception : 18/10/2023

Date d'analyse : 23/10/2023

Référence dossier Client: 23N038523 - 71077-142911 A - 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	23N038523-012 - P012-Sous-sol - WC PMR n°1 - Mur - Porte n°1 - Bois - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (marron)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (1) (2)	23N038523-013 - P013-RDC - Hall - Mur - Revêtement de mur - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	23N038523-014 - P014-RDC - Ascenseu - Mur - Revêtement de mur - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X4LC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	23N038523-015 - P015-RDC - Cage d'escaliers n°2 - Toutes zones - Contre-marches - Béton - Revêtement souple	Matériau souple de type dalle de sol (noir)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-060110-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2023 21:47

Page 5/14

Référence laboratoire N° : 23RI062310

Référence de suivi du dossier N° : 23N038523

Reçu au laboratoire le : 20/10/2023

Date de réception : 18/10/2023

Date d'analyse : 23/10/2023

Référence dossier Client: 23N038523 - 71077-142911 A - 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	23N038523-016 - P016-RDC - Dégagement n°1 - Mui - Porte coupe-feu - Métal - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	23N038523-017 - P017-RDC - Dégagement n°1 - Mui - Porte coupe-feu - Bois - Peinture	Matériau de type peinture (violet) ; matériau souple (fibreuse) (marron)	MET / X4LC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	23N038523-018 - P018-RDC - Dégagement n°1 - Mui - Porte coupe-feu - Mastic	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau souple de type mastic (gris)	MET / X4LC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	23N038523-019 - P019-RDC - Dégagement n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle et ragréage - Sol souple	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (fibreuse) (gris) ; matériau de type colle (transparent)	MET / X4LC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-060110-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2023 21:47

Page6/14

Référence laboratoire N° : 23RI062310

Référence de suivi du dossier N° : 23N038523

Reçu au laboratoire le : 20/10/2023

Date de réception : 18/10/2023

Date d'analyse : 23/10/2023

Référence dossier Client: 23N038523 - 71077-142911 A - 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / X4LC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020 (3)	23N038523-020 - P020-RDC - Dégagement n°1 - Mur - Revêtement de mur - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
021	23N038523-021 - P021-RDC - Dégagement n°2 - Sol - Revêtement de sol - Colle et ragréage - Sol souple	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) + (gris)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	23N038523-022 - P022-RDC - WC PMR n°2 - Mur - Revêtement de mur - Plâtre - Peinture					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-060110-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2023 21:47

Page 7/14

Référence laboratoire N° : 23RI062310

Référence de suivi du dossier N° : 23N038523

Reçu au laboratoire le : 20/10/2023

Date de réception : 18/10/2023

Date d'analyse : 23/10/2023

Référence dossier Client: 23N038523 - 71077-142911 A - 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ACZ7	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	23N038523-023 - P023-RDC - WC PMR n°2 - Mur - Revêtement de mur - Colle - Faïence	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / X4LC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	23N038523-024 - P024-RDC - WC PMR n°2 - Mur - Porte n°1 - Bois - Peinture	Matériau de type peinture (violet) ; matériau souple (fibreux) (marron)	MET / X4LC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-060110-01 Date d'émission de rapport : 24/10/2023 21:47 Page8/14
Référence laboratoire N° : 23RI062310 Référence de suivi du dossier N° : 23N038523
Reçu au laboratoire le : 20/10/2023 Date de réception : 18/10/2023
Date d'analyse : 23/10/2023
Référence dossier Client: 23N038523 - 71077-142911 A - 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	23N038523-025 - P025-RDC - WC PMR n°2 - Sol - Revêtement de sol - Colle et ragréage - Sol souple	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) + (gris)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	23N038523-026 - P026-RDC - WC PMR n°1 - Mur - Revêtement de mur - Plâtre - Revêtement souple	Matériau souple de type plaque (blanc)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X4LC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	23N038523-027 - P027-1er - Ascenseur - Mur - Revêtement de mur - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-060110-01 Date d'émission de rapport : 24/10/2023 21:47 Page9/14
Référence laboratoire N° : 23RI062310 Référence de suivi du dossier N° : 23N038523
Reçu au laboratoire le : 20/10/2023 Date de réception : 18/10/2023
Date d'analyse : 23/10/2023
Référence dossier Client: 23N038523 - 71077-142911 A - 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND - CHU
CLERMONT FERRAND

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	23N038523-028 - P028-1er - Dégagement n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle et ragréage - Sol souple	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (fibreuse) (transparent) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	23N038523-029 - P029-1er - WC PMR n°1 - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	23N038523-030 - P030-1er - WC PMR n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle et ragréage - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	23N038523-031 - P031-1er - WC PMR n°1 - Mur - Revêtement de mur - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-060110-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2023 21:47

Page 10/14

Référence laboratoire N° : 23RI062310

Référence de suivi du dossier N° : 23N038523

Reçu au laboratoire le : 20/10/2023

Date de réception : 18/10/2023

Date d'analyse : 23/10/2023

Référence dossier Client: 23N038523 - 71077-142911 A - 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	23N038523-032 - P032-1er - WC PMR n°1 - Mur - Revêtement de mur - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	23N038523-033 - P033-1er - WC PMR n°1 - Mur - Revêtement de mur - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	23N038523-034 - P034-1er - Douche PMR n°1 - Mur - Revêtement de mur - Plâtre - Revêtement souple	Matériau souple de type plaque (blanc)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (transparent) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035 ⁽¹⁾	23N038523-035 - P035-1er - Hall n°1 - Mur - Revêtement de mur - Plâtre - Peinture					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-060110-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2023 21:47

Page 11/14

Référence laboratoire N° : 23RI062310

Référence de suivi du dossier N° : 23N038523

Reçu au laboratoire le : 20/10/2023

Date de réception : 18/10/2023

Date d'analyse : 23/10/2023

Référence dossier Client: 23N038523 - 71077-142911 A - 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
036	23N038523-036 - P036-2ème - Ascenseur - Mur - Revêtement de mur - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	23N038523-037 - P037-2ème - Dégagement n°3 - Sol - Revêtement de sol - Colle et ragréage - Sol souple	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-060110-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2023 21:47

Page 12/14

Référence laboratoire N° : 23RI062310

Référence de suivi du dossier N° : 23N038523

Reçu au laboratoire le : 20/10/2023

Date de réception : 18/10/2023

Date d'analyse : 23/10/2023

Référence dossier Client: 23N038523 - 71077-142911 A - 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038 (3)	23N038523-038 - P038-2ème - Hall n°2 - Mur - Revêtement de mur - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / C8GK	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
039	23N038523-039 - P039-2ème - Dégagement n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle et ragréage - Sol souple	Matériau souple de type revêtement de sol (violet)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	23N038523-040 - P040-2ème - WC PMR n°1 - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041 (1)	23N038523-041 - P041-2ème - WC PMR n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle et ragréage - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-060110-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2023 21:47

Page 13/14

Référence laboratoire N° : 23RI062310

Référence de suivi du dossier N° : 23N038523

Reçu au laboratoire le : 20/10/2023

Date de réception : 18/10/2023

Date d'analyse : 23/10/2023

Référence dossier Client: 23N038523 - 71077-142911 A - 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Observation(s) couche(s)

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-060110-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2023 21:47

Page 14/14

Référence laboratoire N° : 23RI062310

Référence de suivi du dossier N° : 23N038523

Reçu au laboratoire le : 20/10/2023

Date de réception : 18/10/2023

Date d'analyse : 23/10/2023

Référence dossier Client: 23N038523 - 71077-142911 A - 58 Rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

Validé et approuvé par :

Adrianna Misztal
Chef d'équipe suppléant

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA**E.22334961.0.PDF**



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112310-16932 EN DATE DU 30/10/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - CLERMONT- FERRAND
M. Baptiste THEIL
ADIAG chez APAVE 30 boulevard Maurice Pourchon
63100 Clermont-Ferrand

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1123-20756
Echantillon ITGA : IT112310-16932
Reçu au laboratoire le : 26/10/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	71077-142911--1318--1876--569-150326137
Dossier client	CHU CLERMONT FERRAND + - 58 Rue Montalembert - 63000 - CLERMONT-FERRAND
Echantillon	P042 - Colle - Faïence - 1er - Chambre 120 - Mur - Revêtement de mur
Description ITGA	Peintures multiples / Carrelage / Colle grise avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples	META (A) le 30/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH
Carrelage	Non analysé			
Colle grise avec couche cartonnée	META (A) le 30/10/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : AFR

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Maxime BECK Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1

E.22334962.0.PDF

Rapport n° : 71077-142911 A / Référence du donneur d'ordre : CMP B

Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 - CLERMONT-FERRAND

SIRET : 48333631900213 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

122/127



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112310-16933 EN DATE DU 30/10/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - CLERMONT- FERRAND
M. Baptiste THEIL
ADIAG chez APAVE 30 boulevard Maurice Pourchon
63100 Clermont-Ferrand

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1123-20756
Echantillon ITGA : IT112310-16933
Reçu au laboratoire le : 26/10/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	71077-142911--1318--1876--569-150326137
Dossier client	CHU CLERMONT FERRAND + - 58 Rue Montalembert - 63000 - CLERMONT-FERRAND
Echantillon	P043 - Plâtre - Revêtement souple - 2ème - Douche PMR n°1 - Mur - Revêtement de mur
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau souple blanc

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau plâtreux blanc en vrac + Matériau souple blanc non séparable	META (A) le 30/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MDK (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Maxime BECK Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1

E.22334963.0.PDF

Rapport n° : 71077-142911 A / Référence du donneur d'ordre : CMP B

Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 - CLERMONT-FERRAND

SIRET : 48333631900213 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

123/127



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112310-16934 EN DATE DU 30/10/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - CLERMONT- FERRAND
M. Baptiste THEIL
ADIAG chez APAVE 30 boulevard Maurice Pourchon
63100 Clermont-Ferrand

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1123-20756
Echantillon ITGA : IT112310-16934
Reçu au laboratoire le : 26/10/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	71077-142911--1318--1876--569-150326137
Dossier client	CHU CLERMONT FERRAND + - 58 Rue Montalembert - 63000 - CLERMONT-FERRAND
Echantillon	P044 - Revêtement plastique - Sous-sol - Dégagement n°1 - Mur - Porte coupe-feu n°2
Description ITGA	Matériau souple blanc / Colle polymère jaune

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau souple blanc + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 30/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Maxime BECK Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1

ANNEXE : Certificat de compétence



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

THEIL Baptiste
sous le numéro **21-1511**

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

☒	Amiante avec mention Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.	Prise d'effet : 18/11/2021	Validité : 17/11/2028
☒	DPE individuel Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.	Prise d'effet : 06/10/2022	Validité : 05/10/2029
☒	DPE Tous types de bâtiments Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.	Prise d'effet : 06/10/2022	Validité : 05/10/2029
☒	Gaz Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.	Prise d'effet : 21/12/2021	Validité : 20/12/2028
☒	CREP Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.	Prise d'effet : 18/11/2021	Validité : 17/11/2028
☒	Termites Métropole <i>Zone d'intervention : France métropolitaine</i> Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.	Prise d'effet : 18/11/2021	Validité : 17/11/2028
☒	Electricité Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.	Prise d'effet : 21/12/2021	Validité : 20/12/2028

21-1511 - v4 - 07/10/2022



Accréditation
n°4-0540
portée diagnostics tss
www.cofrac.fr



Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR20 V10 du 02 décembre 2021

ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE



COURTIER

VERLINGUE
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156
68313 ILLZACH CEDEX
Tél : 03 89 61 64 64
Fax : 08 20 20 26 32
Portefeuille : 0201050284

APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE FR

Vos références :

Contrat n° 10800807204
Client n° 0416806720

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de APAVE DEVELOPPEMENT et sa filiale APAVE Diagnostics

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2



Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 9 Décembre 2022
Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

Fin du rapport