



# DIAGOBAH

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

## DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



| RÉFÉRENCES                                                                                                              | DÉSIGNATION DU BIEN                                          | PROPRIÉTAIRE                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence dossier : <b>25VBE608</b><br>Repérage réalisé le : <b>03/06/2025</b><br>Référence bien : <b>Bâtiment 0011</b> | <b>12 route du Rhin<br/>67400 ILLKIRCH<br/>GRAFFENSTADEN</b> | <b>Quartier Leclerc<br/>12 route du Rhin<br/>67401 ILLKIRCH<br/>GRAFFENSTADEN</b> |

**OBJET DE  
LA MISSION**

**REPÉRAGE AMIANTE  
AVANT TRAVAUX**

**SYNTHÈSE  
DU REPÉRAGE**





## SOMMAIRE

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS.....</b>                                  | <b>3</b>  |
| 1.1      | DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE BÂTI VISITÉ.....                                 | 3         |
| 1.2      | DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE.....                                           | 3         |
| 1.3      | DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....                                       | 3         |
| 1.4      | OPÉRATEUR DE REPÉRAGE .....                                                | 3         |
| 1.5      | SOCIÉTÉ .....                                                              | 3         |
| 1.6      | LABORATOIRE D'ANALYSES.....                                                | 3         |
| 1.7      | HISTORIQUE DES REVISIONS.....                                              | 3         |
| <b>2</b> | <b>CONCLUSIONS .....</b>                                                   | <b>4</b>  |
| 2.1      | CONCLUSION DU REPÉRAGE.....                                                | 4         |
| 2.2      | LISTE DES MATERIAUX AMIANTES .....                                         | 4         |
| 2.3      | AVIS ET INTERPRETATIONS .....                                              | 4         |
| 2.4      | LIMITE DES CONCLUSIONS.....                                                | 4         |
| 2.5      | RÉSERVES ET COMMENTAIRES .....                                             | 4         |
| <b>3</b> | <b>LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S).....</b>                    | <b>5</b>  |
| 3.1      | LISTE DES LOCAUX VISITÉS.....                                              | 5         |
| 3.2      | LISTE DES LOCAUX, ZONES OU COMPOSANTS NON VISITÉS.....                     | 5         |
| <b>4</b> | <b>ÉTUDE PRÉALABLE .....</b>                                               | <b>6</b>  |
| 4.1      | PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE .....                              | 6         |
| 4.2      | PÉRIMÈTRE DE TRAVAUX DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE.....                    | 6         |
| 4.3      | OBJECTIF DE LA MISSION .....                                               | 6         |
| 4.4      | PROGRAMME DE REPÉRAGE DE LA MISSION.....                                   | 6         |
| 4.5      | ANALYSE DES DOCUMENTS TRANSMIS.....                                        | 7         |
| 4.6      | ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORTS AUX NORMES EN VIGUEUR ..... | 7         |
| 4.7      | PLAN ET PROCÉDURES DE PRÉLÈVEMENTS.....                                    | 7         |
| <b>5</b> | <b>CONDITIONS DE REPÉRAGES .....</b>                                       | <b>8</b>  |
| 5.1      | MODALITÉS DE REPÉRAGES .....                                               | 8         |
| 5.2      | OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPÉRAGE .....                  | 8         |
| <b>6</b> | <b>RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE.....</b>                                | <b>9</b>  |
| 6.1      | TABLEAU DES ZPSO, SONDAGES ET PRELEVEMENTS .....                           | 9         |
| <b>7</b> | <b>ANNEXES.....</b>                                                        | <b>27</b> |
| 7.1      | ANNEXE : SCHÉMA DE REPÉRAGE .....                                          | 27        |
| 7.2      | ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE .....                                    | 30        |
| 7.3      | ANNEXE : RAPPORT D'ESSAIS.....                                             | 42        |
| 7.4      | ANNEXE : RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ .....                       | 54        |
| 7.5      | ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS .....                                            | 56        |



# RAPPORT DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT RÉALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BÂTI

Avant travaux : La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis. Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

## 1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

### 1.1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE BÂTI VISITÉ

Adresse : **12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**

Référence bien : **Bâtiment 0011**

Date de construction : **Date du permis de construire non connue**

### 1.2 DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Nom : **Quartier Leclerc**

Adresse : **12 route du Rhin**

CP, Ville : **67401 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**

### 1.3 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom : **USID de Strasbourg-Haguenau-Colmar - TSEF3 - Sébastien LANDAIS**

Adresse : **44 rue de Lauth - CS 21043**

CP, Ville : **67071, Strasbourg CEDEX**

### 1.4 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : **M LEGER Maxime**

N° de certification : **CPDI5000 Version 007**

Délivré le : **21/09/2023**

Échéance le : **20/09/2030**

Accompagnateur : **TSEF3 - Sébastien LANDAIS USID**

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert - Centre Alphasys - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr)).

### 1.5 SOCIÉTÉ

Raison sociale : **DIAGOBAB (SIRET : 88429685600039)**

Adresse : **1 rue René Laennec, 67300 Schiltigheim**

Assurance : **AXA**

Numéro de police : **10825380704** valable jusqu'au : **31/12/2025**

### 1.6 LABORATOIRE D'ANALYSES

Raison sociale : **HOP'LAB**

Adresse : **2 rue de la Durance 67100 STRASBOURG**

Numéro de l'accréditation Cofrac : **1-6221REV.5 - 80226634600021**

### 1.7 HISTORIQUE DES REVISIONS

| Version | Date       | Objet                                                    |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|
| 00      | 18/06/2025 | Edition du rapport à la suite de la visite du 03/06/2025 |



## 2 CONCLUSIONS

### 2.1 CONCLUSION DU REPÉRAGE

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport,  
il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

### 2.2 LISTE DES MATERIAUX AMIANTES

| ZPSO     | REF.<br>PRLV | LOCALISATION                         | COMPOSANT                                                                          | DESCRIPTION       | QTE       | ETAT* |
|----------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------|
| ZPSO-018 | P018         | Bat.0011 - 1er étage -<br>16 Chambre | 5 - Planchers et planchers techniques -<br>Revêtements de sols - Relevé bitumineux | Relevé bitumineux | Env. 15ml | BE    |

|           |               |                           |                   |                  |
|-----------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| Légende : | BE : Bon Etat | DL : Dégradations Locales | ME : Mauvais Etat | NV : Non Visible |
|-----------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------|

*Nota : L'état du matériau amianté est donné à titre indicatif, il ne résulte pas de l'établissement d'une évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits tel que prévu à l'arrêté du 12 Décembre 2012.*

### 2.3 AVIS ET INTERPRETATIONS

Néant

### 2.4 LIMITE DES CONCLUSIONS

L'état du matériau amianté est donné à titre indicatif, il ne résulte pas de l'établissement d'une évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits tel que prévu à l'arrêté du 12 Décembre 2012.

Les quantités annoncées dans le tableau des quantitatifs sont données à titre indicatif et estimatif, elles ne sauraient engager la responsabilité du diagnostiqueur et ne dispensent pas d'un comptage précis dans le cadre du chiffrage des travaux.

Le diagnostic amiante avant travaux n'est pas un diagnostic déchets il ne vise pas à estimer la quantité de déchets produits par les travaux de désamiantage

### 2.5 RÉSERVES ET COMMENTAIRES

Le jour de la visite, le bien était meublé et habité  
Ce diagnostic porte uniquement sur l'ensemble bâti. Le mobilier, et les biens présents dans le bâtiment ne sont pas visés.

Le diagnostic vise uniquement les éléments accessibles par des démontages et démolition légère. La destruction de dalles ou de murs lourds ne fait pas partie de la mission.

Les réseaux, les conduits, les cuves et les constructions, enterrés sous les bâtiments et voiries, n'ont pas pu être sondés, ni l'ensemble des éléments enterrés (plaques, gravats, coffrages...).

Le rapport porte sur les matériaux contenant de l'amiante délibérément ajoutée et ne vise pas la recherche d'amiante naturellement présente dans les sol et terres par exemple, ni le repérage d'éventuels matériaux contaminés par de l'amiante.

**Lors de travaux, en cas de suspicion sur des matériaux douteux, il conviendra d'en avertir immédiatement l'opérateur de repérage afin de contrôler et de faire analyser le matériau, si nécessaire.**



### 3 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S)

#### 3.1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Nombre de locaux visités : 49

Bat.0011 - 1er étage - 01 Cage d'escalier, Bat.0011 - 1er étage - 02 Circulation, Bat.0011 - 1er étage - 03 Bagagerie, Bat.0011 - 1er étage - 04 Chambre, Bat.0011 - 1er étage - 05 Douche, Bat.0011 - 1er étage - 06 Chambre, Bat.0011 - 1er étage - 07 Douche, Bat.0011 - 1er étage - 08 Chambre, Bat.0011 - 1er étage - 09 Douche, Bat.0011 - 1er étage - 10 Chambre, Bat.0011 - 1er étage - 11 Douche, Bat.0011 - 1er étage - 12 Gal. Tech, Bat.0011 - 1er étage - 13 Dgt WC., Bat.0011 - 1er étage - 15 Local ménage, Bat.0011 - 1er étage - 16 Chambre, Bat.0011 - 1er étage - 17 Douche, Bat.0011 - 1er étage - 18 Chambre, Bat.0011 - 1er étage - 19 Douche, Bat.0011 - 1er étage - 20 Chambre, Bat.0011 - 1er étage - 21 Douche, Bat.0011 - 1er étage - 22 Bagagerie, Bat.0011 - 1er étage - 23 Circulation, Bat.0011 - 1er étage - 24 Chambre, Bat.0011 - 1er étage - 25 Douche, Bat.0011 - 1er étage - 26 Chambre, Bat.0011 - 1er étage - 27 Douche, Bat.0011 - 1er étage - 28 Chambre, Bat.0011 - 1er étage - 29 Douche, Bat.0011 - 1er étage - 30 Chambre, Bat.0011 - 1er étage - 31 Douche, Bat.0011 - 1er étage - 32 Chambre, Bat.0011 - 1er étage - 33 Douche, Bat.0011 - 1er étage - 34 Chambre, Bat.0011 - 1er étage - 35 Douche, Bat.0011 - 1er étage - 36 Chambre, Bat.0011 - 1er étage - 37 Douche, Bat.0011 - 1er étage - 38 Chambre, Bat.0011 - 1er étage - 39 Douche, Bat.0011 - 1er étage - 40 Chambre, Bat.0011 - 1er étage - 41 Douche, Bat.0011 - 1er étage - Gaine 07, Bat.0011 - 1er étage - Gaine 09, Bat.0011 - 1er étage - Gaine 17, Bat.0011 - 1er étage - Gaine 19, Bat.0011 - 1er étage - Gaine 25, Bat.0011 - 1er étage - Gaine 29, Bat.0011 - 1er étage - Gaine 35, Bat.0011 - 1er étage - Gaine 37, Bat.0011 - 1er étage - Gaine 41

Nota : Sont listés ici les locaux accessibles et identifiés dans le périmètre d'investigation défini par le donneur d'ordre.

#### 3.2 LISTE DES LOCAUX, ZONES OU COMPOSANTS NON VISITÉS

##### 3.2.1 LOCAUX NON-VISITES

Nombre de locaux non visités : 0

Nota : Sont listés ici les locaux NON-accessibles et identifiés dans le périmètre d'investigation défini par le donneur d'ordre.

##### 3.2.2 COMPOSANTS NON-SONDES

Néant Aucun élément non sondé dans le périmètre défini de la mission

Nota : Sont listés ici les éléments, équipements et composants NON-accessibles et identifiés dans le périmètre d'investigation défini par le donneur d'ordre.



## 4 ÉTUDE PRÉALABLE

### 4.1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- Renovation des chambres et locaux communs
- Remplacement des sols
- Remise en peinture murs et plafonds
- Remise à neuf des salle de bain y compris remplacement mobilier et équipements

**Nota :** Toute modification du programme et du périmètre de travaux, ou tout manque identifier dans les lignes ci-dessus devra faire l'objet d'une mise à jour du présent rapport.

### 4.2 PÉRIMÈTRE DE TRAVAUX DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

### 4.3 OBJECTIF DE LA MISSION

« Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux ». Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

### 4.4 PROGRAMME DE REPÉRAGE DE LA MISSION

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017.

**Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 (liste non exhaustive) :**

|                                                       |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - COUVERTURES, TOITURES, TERRASSES ET ETANCHEITES   | Plaques ondulées et planes                                                                                                        |
|                                                       | Ardoises, bardeaux bitumineux                                                                                                     |
|                                                       | Éléments associés à la toiture                                                                                                    |
|                                                       | Éléments sous toiture                                                                                                             |
|                                                       | Étanchéité de toiture terrasse                                                                                                    |
|                                                       | Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières                                                                                          |
| 2 - PAROIS VERTICALES EXTERIEURES ET FAÇADES          | Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich                                                                        |
|                                                       | Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage                                                                        |
|                                                       | Façades lourdes y compris poteaux                                                                                                 |
|                                                       | Menuiseries extérieures                                                                                                           |
|                                                       | Éléments associés aux façades                                                                                                     |
| 3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES                     | Murs et cloisons maçonnés                                                                                                         |
|                                                       | Poteaux                                                                                                                           |
|                                                       | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)                                                                                       |
|                                                       | Gaines et coffres verticaux                                                                                                       |
|                                                       | Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques                                                                       |
|                                                       | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres                                                                           |
| 4 - PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS                         | Plafonds                                                                                                                          |
|                                                       | Poutres et charpentes                                                                                                             |
|                                                       | Poutres et charpentes                                                                                                             |
|                                                       | Gaines et coffres horizontaux                                                                                                     |
|                                                       | Faux plafonds                                                                                                                     |
|                                                       | Suspentes et contrevents                                                                                                          |
| 5 - PLANCHERS ET PLANCHERS TECHNIQUES                 | Revêtements de sols                                                                                                               |
| 6 - CONDUITS ET ACCESSOIRES INTERIEURS                | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)                                                        |
|                                                       | Clapets / volets coupe-feu                                                                                                        |
|                                                       | Vide-ordures                                                                                                                      |
| 7 - ASCENSEURS, MONTE-CHARGES ET ESCALIERS MECANIQUES | Portes et cloisons palières                                                                                                       |
|                                                       | Parois des équipements                                                                                                            |
|                                                       | Matériels en machinerie                                                                                                           |
|                                                       | Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes |
| 8 - ÉQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES                 | Convecteurs et radiateurs électriques                                                                                             |
|                                                       | Fusibles à broche                                                                                                                 |
|                                                       | Canalisations électriques préfabriquées                                                                                           |
|                                                       | Coffres-forts                                                                                                                     |
|                                                       | Portes de placard, baignoires et éviers métalliques                                                                               |
|                                                       | Jardinières, bac à sable incendie                                                                                                 |
|                                                       | Étanchéité des murs enterrés                                                                                                      |
|                                                       | Parois verticales et horizontales enterrées                                                                                       |
| 9 - FONDATIONS ET SOUBASSEMENTS                       | Conduits et fourreaux                                                                                                             |
|                                                       | Conduits, Siphons                                                                                                                 |
| 10 - AMENAGEMENTS, VOIRIES ET RESEAUX DIVERS          | Voiries                                                                                                                           |
|                                                       | Espaces sportifs                                                                                                                  |
|                                                       | Amenagements extérieurs                                                                                                           |



#### 4.5 ANALYSE DES DOCUMENTS TRANSMIS

| DOCUMENTS DEMANDÉS                                                                            | DOCUMENTS REMIS         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés                                      | Demandé, non communiqué |
| Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place | Demandé, non communiqué |

Observations : Néant

#### 4.6 ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORTS AUX NORMES EN VIGUEUR

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

*Nota : La prestation est basée sur la norme NF X 46-020, néanmoins afin d'optimiser les prélèvements et sondages, certaines analyses n'ont pas été doublées comme préconisé à l'annexe 1.*

*La prestation est basée sur la norme NF X 46-020, néanmoins afin d'optimiser les prélèvements et sondages et de maximiser les chances de détecter l'amiante, certaines analyses ont été doublées pour une même ZPSO.*

| OBSERVATIONS                                                                                                      | OUI | NON | SANS OBJET |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| Plan de prévention réalisé avant intervention sur site                                                            | X   |     |            |
| Plan des sondages détaillés disponible mais non joint au présent rapport.                                         | X   |     |            |
| Accompagnateur disponible sur l'ensemble de l'intervention et disposant de l'ensemble des moyens d'accès demandés | X   |     |            |

#### 4.7 PLAN ET PROCÉDURES DE PRÉLÈVEMENTS

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Les sondages et prélèvements ont été réalisés suivant des mode opératoires amiante propres à l'entreprise et par des opérateurs formés sous-section 4.



## 5 CONDITIONS DE REPÉRAGES

### 5.1 MODALITÉS DE REPÉRAGES

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autres aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la liste des matériaux de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers.

L'ensemble du périmètre du bien concerné par les travaux doit être inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés, l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être menées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de Zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des ZPSO.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux ou produits utilisées, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaire pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017, les analyses des échantillons de ces matériaux ou produits sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### 5.2 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPÉRAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti. Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »



## 6 RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE

### 6.1 TABLEAU DES ZPSO, SONDAGES ET PRELEVEMENTS

| REF ZPSO | N° DE PRLV | LOCALISATION                      | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT                                                     | PARTIE DE COMPOSANT                      | DESCRIPTION                              | CONCLUSION                                       |
|----------|------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ZPSO-001 | P001       | Bat.0011 - 1er étage - 24 Chambre | -                      | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre)             | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P001       | Bat.0011 - 1er étage - 26 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre)             | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P001       | Bat.0011 - 1er étage - 28 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre)             | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P001       | Bat.0011 - 1er étage - 30 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre)             | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-002 | P002       | Bat.0011 - 1er étage - 24 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                      | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P002       | Bat.0011 - 1er étage - 26 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                      | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P002       | Bat.0011 - 1er étage - 28 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                      | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P002       | Bat.0011 - 1er étage - 30 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                      | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-003 | P003       | Bat.0011 - 1er étage - 24 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds                 | Panneaux et plaques                      | Panneaux et plaques                      | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P003       | Bat.0011 - 1er étage - 25 Douche  |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds                 | Panneaux et plaques                      | Panneaux et plaques                      | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P003       | Bat.0011 - 1er étage - 26 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds                 | Panneaux et plaques                      | Panneaux et plaques                      | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P003       | Bat.0011 - 1er étage - 27 Douche  |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds                 | Panneaux et plaques                      | Panneaux et plaques                      | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |



| REF ZPSO | N° DE PRLV | LOCALISATION                      | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT                                                     | PARTIE DE COMPOSANT                                    | DESCRIPTION                                            | CONCLUSION                                       |
|----------|------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          | P003       | Bat.0011 - 1er étage - 28 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds                 | Panneaux et plaques                                    | Panneaux et plaques                                    | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P003       | Bat.0011 - 1er étage - 29 Douche  |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds                 | Panneaux et plaques                                    | Panneaux et plaques                                    | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P003       | Bat.0011 - 1er étage - 30 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds                 | Panneaux et plaques                                    | Panneaux et plaques                                    | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P003       | Bat.0011 - 1er étage - 31 Douche  |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds                 | Panneaux et plaques                                    | Panneaux et plaques                                    | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-004 | P004       | Bat.0011 - 1er étage - 24 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P004       | Bat.0011 - 1er étage - 26 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P004       | Bat.0011 - 1er étage - 28 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P004       | Bat.0011 - 1er étage - 30 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-005 | P005       | Bat.0011 - 1er étage - 24 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage     | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P005       | Bat.0011 - 1er étage - 26 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage     | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P005       | Bat.0011 - 1er étage - 28 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage     | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P005       | Bat.0011 - 1er étage - 30 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage     | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-006 | P006       | Bat.0011 - 1er étage - 24 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché               | Enduit à base de ciment lissé ou taloché               | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-007 | P007       | Bat.0011 - 1er étage - 25 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Colle de carrelage                                     | Colle de carrelage                                     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |



| REF ZPSO | N° DE PRLV | LOCALISATION                     | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT                                                                                   | PARTIE DE COMPOSANT                      | DESCRIPTION                              | CONCLUSION                                       |
|----------|------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          | P007       | Bat.0011 - 1er étage - 27 Douche |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols                                 | Colle de carrelage                       | Colle de carrelage                       | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P007       | Bat.0011 - 1er étage - 29 Douche |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols                                 | Colle de carrelage                       | Colle de carrelage                       | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P007       | Bat.0011 - 1er étage - 31 Douche |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols                                 | Colle de carrelage                       | Colle de carrelage                       | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-008 | P008       | Bat.0011 - 1er étage - 25 Douche |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Gainex et coffres verticaux                             | Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P008       | Bat.0011 - 1er étage - 27 Douche |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Gainex et coffres verticaux                             | Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P008       | Bat.0011 - 1er étage - Gaine 25  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Gainex et coffres verticaux                             | Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-009 | P009       | Bat.0011 - 1er étage - 25 Douche |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                                                    | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P009       | Bat.0011 - 1er étage - 27 Douche |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                                                    | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P009       | Bat.0011 - 1er étage - 29 Douche |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                                                    | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P009       | Bat.0011 - 1er étage - 31 Douche |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                                                    | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-010 | P010       | Bat.0011 - 1er étage - 25 Douche |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence                         | Colle de faïence                         | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P010       | Bat.0011 - 1er étage - 27 Douche |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence                         | Colle de faïence                         | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P010       | Bat.0011 - 1er étage - 29 Douche |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence                         | Colle de faïence                         | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |



| REF ZPSO | N° DE PRLV | LOCALISATION                      | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT                                                                                   | PARTIE DE COMPOSANT                      | DESCRIPTION                              | CONCLUSION                                       |
|----------|------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          | P010       | Bat.0011 - 1er étage - 31 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence                         | Colle de faïence                         | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-011 | P011       | Bat.0011 - 1er étage - 25 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés                               | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P011       | Bat.0011 - 1er étage - 27 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés                               | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P011       | Bat.0011 - 1er étage - 29 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés                               | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P011       | Bat.0011 - 1er étage - 31 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés                               | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-012 | P012       | Bat.0011 - 1er étage - 25 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols                                 | Colle de plinthes                        | Colle de plinthes                        | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P012       | Bat.0011 - 1er étage - 27 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols                                 | Colle de plinthes                        | Colle de plinthes                        | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P012       | Bat.0011 - 1er étage - 29 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols                                 | Colle de plinthes                        | Colle de plinthes                        | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P012       | Bat.0011 - 1er étage - 31 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols                                 | Colle de plinthes                        | Colle de plinthes                        | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-013 | P013       | Bat.0011 - 1er étage - 24 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                                                    | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P013       | Bat.0011 - 1er étage - 26 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                                                    | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P013       | Bat.0011 - 1er étage - 28 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                                                    | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P013       | Bat.0011 - 1er étage - 30 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                                                    | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-014 | P014       | Bat.0011 - 1er étage - 29 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés                               | Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |



| REF ZPSO | N° DE PRLV | LOCALISATION                      | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT                                                     | PARTIE DE COMPOSANT                                                | DESCRIPTION                                                        | CONCLUSION                                        |
|----------|------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          | P014       | Bat.0011 - 1er étage - 31 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre                                        | Colle de carreaux de plâtre                                        | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)  |
|          | P014       | Bat.0011 - 1er étage - Gaine 29   |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre                                        | Colle de carreaux de plâtre                                        | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)  |
| ZPSO-015 | P015       | Bat.0011 - 1er étage - 24 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché                           | Enduit à base de ciment lissé ou taloché                           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)  |
|          | P015       | Bat.0011 - 1er étage - 26 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché                           | Enduit à base de ciment lissé ou taloché                           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)  |
|          | P015       | Bat.0011 - 1er étage - 28 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché                           | Enduit à base de ciment lissé ou taloché                           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)  |
|          | P015       | Bat.0011 - 1er étage - 30 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché                           | Enduit à base de ciment lissé ou taloché                           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)  |
| ZPSO-016 | P016       | Bat.0011 - 1er étage - 16 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple             | Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple             | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)  |
|          | P016       | Bat.0011 - 1er étage - 18 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple             | Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple             | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)  |
|          | P016       | Bat.0011 - 1er étage - 20 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple             | Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple             | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)  |
| ZPSO-017 | P017       | Bat.0011 - 1er étage - 16 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragrée + Couche3: Chappe | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragrée + Couche3: Chappe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)  |
|          | P017       | Bat.0011 - 1er étage - 18 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragrée + Couche3: Chappe | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragrée + Couche3: Chappe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)  |
|          | P017       | Bat.0011 - 1er étage - 20 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragrée + Couche3: Chappe | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragrée + Couche3: Chappe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)  |
| ZPSO-018 | P018       | Bat.0011 - 1er étage - 16 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Relevé bitumineux                                                  | Relevé bitumineux                                                  | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |



| REF ZPSO | N° DE PRLV | LOCALISATION                      | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT                                                   | PARTIE DE COMPOSANT                      | DESCRIPTION                              | CONCLUSION                                       |
|----------|------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ZPSO-019 | P019       | Bat.0011 - 1er étage - 17 Douche  | Couche supérieure      | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage                       | Colle de carrelage                       | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-020 | P020       | Bat.0011 - 1er étage - 17 Douche  | Couche inférieure      | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage                       | Colle de carrelage                       | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-021 | P021       | Bat.0011 - 1er étage - 17 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de plinthes                        | Colle de plinthes                        | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P021       | Bat.0011 - 1er étage - 19 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de plinthes                        | Colle de plinthes                        | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P021       | Bat.0011 - 1er étage - 21 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de plinthes                        | Colle de plinthes                        | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-022 | P022       | Bat.0011 - 1er étage - 16 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds               | Panneaux et plaques                      | Panneaux et plaques                      | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P022       | Bat.0011 - 1er étage - 17 Douche  |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds               | Panneaux et plaques                      | Panneaux et plaques                      | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P022       | Bat.0011 - 1er étage - 18 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds               | Panneaux et plaques                      | Panneaux et plaques                      | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P022       | Bat.0011 - 1er étage - 19 Douche  |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds               | Panneaux et plaques                      | Panneaux et plaques                      | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P022       | Bat.0011 - 1er étage - 20 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds               | Panneaux et plaques                      | Panneaux et plaques                      | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P022       | Bat.0011 - 1er étage - 21 Douche  |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds               | Panneaux et plaques                      | Panneaux et plaques                      | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-023 | P023       | Bat.0011 - 1er étage - 17 Douche  |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                    | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P023       | Bat.0011 - 1er étage - 19 Douche  |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                    | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P023       | Bat.0011 - 1er étage - 21 Douche  |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                    | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |



| REF ZPSO | N° DE PRLV | LOCALISATION                      | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT                                                                                   | PARTIE DE COMPOSANT                      | DESCRIPTION                              | CONCLUSION                                       |
|----------|------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ZPSO-024 | P024       | Bat.0011 - 1er étage - 17 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence                         | Colle de faïence                         | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P024       | Bat.0011 - 1er étage - 19 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence                         | Colle de faïence                         | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P024       | Bat.0011 - 1er étage - 21 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence                         | Colle de faïence                         | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-025 | P025       | Bat.0011 - 1er étage - 17 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés                               | Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P025       | Bat.0011 - 1er étage - 19 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés                               | Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P025       | Bat.0011 - 1er étage - 21 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés                               | Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P025       | Bat.0011 - 1er étage - Gaine 19   |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés                               | Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-026 | P026       | Bat.0011 - 1er étage - 16 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés                               | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P026       | Bat.0011 - 1er étage - 18 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés                               | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P026       | Bat.0011 - 1er étage - 20 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés                               | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-027 | P027       | Bat.0011 - 1er étage - 18 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés                               | Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P027       | Bat.0011 - 1er étage - 20 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés                               | Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-028 | P028       | Bat.0011 - 1er étage - 16 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés                               | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |



| REF ZPSO | N° DE PRLV | LOCALISATION                      | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT                                                     | PARTIE DE COMPOSANT                                             | DESCRIPTION                                                     | CONCLUSION                                       |
|----------|------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          | P028       | Bat.0011 - 1er étage - 18 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché                        | Enduit à base de ciment lissé ou taloché                        | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P028       | Bat.0011 - 1er étage - 20 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché                        | Enduit à base de ciment lissé ou taloché                        | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-029 | P029       | Bat.0011 - 1er étage - 16 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                      | Enduit à base de ciment lissé ou taloché                        | Enduit à base de ciment lissé ou taloché                        | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P029       | Bat.0011 - 1er étage - 18 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                      | Enduit à base de ciment lissé ou taloché                        | Enduit à base de ciment lissé ou taloché                        | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P029       | Bat.0011 - 1er étage - 20 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                      | Enduit à base de ciment lissé ou taloché                        | Enduit à base de ciment lissé ou taloché                        | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-030 | P030       | Bat.0011 - 1er étage - 32 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P030       | Bat.0011 - 1er étage - 34 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P030       | Bat.0011 - 1er étage - 36 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P030       | Bat.0011 - 1er étage - 38 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P030       | Bat.0011 - 1er étage - 40 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-031 | P031       | Bat.0011 - 1er étage - 32 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Chappe                | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle non bitumineuse | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P031       | Bat.0011 - 1er étage - 34 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Chappe                | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle non bitumineuse | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P031       | Bat.0011 - 1er étage - 36 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Chappe                | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle non bitumineuse | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P031       | Bat.0011 - 1er étage - 38 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Chappe                | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle non bitumineuse | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |



| REF ZPSO | N° DE PRLV | LOCALISATION                      | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT                                                   | PARTIE DE COMPOSANT                              | DESCRIPTION                                                     | CONCLUSION                                       |
|----------|------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          | P031       | Bat.0011 - 1er étage - 40 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Chappe | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle non bitumineuse | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-032 | P032       | Bat.0011 - 1er étage - 33 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage                               | Colle de carrelage                                              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P032       | Bat.0011 - 1er étage - 35 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage                               | Colle de carrelage                                              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P032       | Bat.0011 - 1er étage - 37 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage                               | Colle de carrelage                                              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P032       | Bat.0011 - 1er étage - 39 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage                               | Colle de carrelage                                              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P032       | Bat.0011 - 1er étage - 41 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage                               | Colle de carrelage                                              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-033 | P033       | Bat.0011 - 1er étage - 33 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de plinthes                                | Colle de plinthes                                               | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P033       | Bat.0011 - 1er étage - 35 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de plinthes                                | Colle de plinthes                                               | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P033       | Bat.0011 - 1er étage - 37 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de plinthes                                | Colle de plinthes                                               | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P033       | Bat.0011 - 1er étage - 39 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de plinthes                                | Colle de plinthes                                               | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P033       | Bat.0011 - 1er étage - 41 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de plinthes                                | Colle de plinthes                                               | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-034 | P034       | Bat.0011 - 1er étage - 33 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Relevé fibreux                                   | Relevé fibreux                                                  | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P034       | Bat.0011 - 1er étage - 35 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Relevé fibreux                                   | Relevé fibreux                                                  | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P034       | Bat.0011 - 1er étage - 37 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Relevé fibreux                                   | Relevé fibreux                                                  | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |



| REF ZPSO | N° DE PRLV | LOCALISATION                     | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT                                                     | PARTIE DE COMPOSANT         | DESCRIPTION                 | CONCLUSION                                       |
|----------|------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
|          | P034       | Bat.0011 - 1er étage - 39 Douche |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Relevé fibreux              | Relevé fibreux              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P034       | Bat.0011 - 1er étage - 41 Douche |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Relevé fibreux              | Relevé fibreux              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-035 | P035       | Bat.0011 - 1er étage - 33 Douche |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Colle de carrelage          | Colle de carrelage          | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P035       | Bat.0011 - 1er étage - 35 Douche |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Colle de carrelage          | Colle de carrelage          | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P035       | Bat.0011 - 1er étage - 37 Douche |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Colle de carrelage          | Colle de carrelage          | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P035       | Bat.0011 - 1er étage - 39 Douche |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Colle de carrelage          | Colle de carrelage          | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P035       | Bat.0011 - 1er étage - 41 Douche |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Colle de carrelage          | Colle de carrelage          | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-036 | P036; P040 | Bat.0011 - 1er étage - 33 Douche |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre | Colle de carreaux de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P036; P040 | Bat.0011 - 1er étage - 35 Douche |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre | Colle de carreaux de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P036; P040 | Bat.0011 - 1er étage - 37 Douche |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre | Colle de carreaux de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P036; P040 | Bat.0011 - 1er étage - 39 Douche |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre | Colle de carreaux de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P036; P040 | Bat.0011 - 1er étage - 41 Douche |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre | Colle de carreaux de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P036       | Bat.0011 - 1er étage - Gaine 35  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre | Colle de carreaux de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P036; P040 | Bat.0011 - 1er étage - Gaine 37  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre | Colle de carreaux de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |



| REF ZPSO | N° DE PRLV | LOCALISATION                         | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT                                                           | PARTIE DE COMPOSANT                         | DESCRIPTION                                 | CONCLUSION                                             |
|----------|------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          | P040       | Bat.0011 - 1er étage -<br>Gainé 41   |                        | 3 - Parois verticales<br>intérieures - Murs et cloisons<br>maçonnés | Colle de carreaux de plâtre                 | Colle de carreaux de<br>plâtre              | Absence d'amiante<br>(Après analyse en<br>laboratoire) |
| ZPSO-037 | P037       | Bat.0011 - 1er étage -<br>32 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds<br>- Plafonds                         | Enduit à base de ciment<br>lissé ou taloché | Enduit à base de ciment<br>lissé ou taloché | Absence d'amiante<br>(Après analyse en<br>laboratoire) |
|          | P037       | Bat.0011 - 1er étage -<br>34 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds<br>- Plafonds                         | Enduit à base de ciment<br>lissé ou taloché | Enduit à base de ciment<br>lissé ou taloché | Absence d'amiante<br>(Après analyse en<br>laboratoire) |
|          | P037       | Bat.0011 - 1er étage -<br>36 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds<br>- Plafonds                         | Enduit à base de ciment<br>lissé ou taloché | Enduit à base de ciment<br>lissé ou taloché | Absence d'amiante<br>(Après analyse en<br>laboratoire) |
|          | P037       | Bat.0011 - 1er étage -<br>38 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds<br>- Plafonds                         | Enduit à base de ciment<br>lissé ou taloché | Enduit à base de ciment<br>lissé ou taloché | Absence d'amiante<br>(Après analyse en<br>laboratoire) |
|          | P037       | Bat.0011 - 1er étage -<br>40 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds<br>- Plafonds                         | Enduit à base de ciment<br>lissé ou taloché | Enduit à base de ciment<br>lissé ou taloché | Absence d'amiante<br>(Après analyse en<br>laboratoire) |
| ZPSO-038 | P038       | Bat.0011 - 1er étage -<br>32 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds<br>- Faux plafonds                    | Panneaux et plaques                         | Panneaux et plaques                         | Absence d'amiante<br>(Après analyse en<br>laboratoire) |
|          | P038       | Bat.0011 - 1er étage -<br>33 Douche  |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds<br>- Faux plafonds                    | Panneaux et plaques                         | Panneaux et plaques                         | Absence d'amiante<br>(Après analyse en<br>laboratoire) |
|          | P038       | Bat.0011 - 1er étage -<br>34 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds<br>- Faux plafonds                    | Panneaux et plaques                         | Panneaux et plaques                         | Absence d'amiante<br>(Après analyse en<br>laboratoire) |
|          | P038       | Bat.0011 - 1er étage -<br>35 Douche  |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds<br>- Faux plafonds                    | Panneaux et plaques                         | Panneaux et plaques                         | Absence d'amiante<br>(Après analyse en<br>laboratoire) |
|          | P038       | Bat.0011 - 1er étage -<br>36 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds<br>- Faux plafonds                    | Panneaux et plaques                         | Panneaux et plaques                         | Absence d'amiante<br>(Après analyse en<br>laboratoire) |
|          | P038       | Bat.0011 - 1er étage -<br>37 Douche  |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds<br>- Faux plafonds                    | Panneaux et plaques                         | Panneaux et plaques                         | Absence d'amiante<br>(Après analyse en<br>laboratoire) |
|          | P038       | Bat.0011 - 1er étage -<br>38 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds<br>- Faux plafonds                    | Panneaux et plaques                         | Panneaux et plaques                         | Absence d'amiante<br>(Après analyse en<br>laboratoire) |
|          | P038       | Bat.0011 - 1er étage -<br>39 Douche  |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds<br>- Faux plafonds                    | Panneaux et plaques                         | Panneaux et plaques                         | Absence d'amiante<br>(Après analyse en<br>laboratoire) |



| REF ZPSO | N° DE PRLV | LOCALISATION                      | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT                                                     | PARTIE DE COMPOSANT                      | DESCRIPTION                              | CONCLUSION                                       |
|----------|------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          | P038       | Bat.0011 - 1er étage - 40 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds                 | Panneaux et plaques                      | Panneaux et plaques                      | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P038       | Bat.0011 - 1er étage - 41 Douche  |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds                 | Panneaux et plaques                      | Panneaux et plaques                      | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-039 | P039       | Bat.0011 - 1er étage - 35 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P039       | Bat.0011 - 1er étage - 37 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P039       | Bat.0011 - 1er étage - 39 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P039       | Bat.0011 - 1er étage - 41 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-040 | P041       | Bat.0011 - 1er étage - 40 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-041 | P042       | Bat.0011 - 1er étage - 34 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P042       | Bat.0011 - 1er étage - 36 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P042       | Bat.0011 - 1er étage - 38 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P042       | Bat.0011 - 1er étage - 40 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-042 | P043       | Bat.0011 - 1er étage - 32 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P043       | Bat.0011 - 1er étage - 34 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P043       | Bat.0011 - 1er étage - 36 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |



| REF ZPSO | N° DE PRLV | LOCALISATION                      | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT                                                     | PARTIE DE COMPOSANT                      | DESCRIPTION                              | CONCLUSION                                       |
|----------|------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          | P043       | Bat.0011 - 1er étage - 38 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P043       | Bat.0011 - 1er étage - 40 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-043 | P044       | Bat.0011 - 1er étage - 32 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P044       | Bat.0011 - 1er étage - 34 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P044       | Bat.0011 - 1er étage - 36 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P044       | Bat.0011 - 1er étage - 38 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P044       | Bat.0011 - 1er étage - 40 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-044 | P045       | Bat.0011 - 1er étage - 04 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P045       | Bat.0011 - 1er étage - 06 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P045       | Bat.0011 - 1er étage - 08 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P045       | Bat.0011 - 1er étage - 10 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-045 | P046       | Bat.0011 - 1er étage - 05 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P046       | Bat.0011 - 1er étage - 07 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P046       | Bat.0011 - 1er étage - 09 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |



| REF ZPSO | N° DE PRLV | LOCALISATION                      | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT                                                                                                           | PARTIE DE COMPOSANT                      | DESCRIPTION                              | CONCLUSION                                       |
|----------|------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          | P046       | Bat.0011 - 1er étage - 11 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés                                                       | Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-046 | P047       | Bat.0011 - 1er étage - 04 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                                                                            | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P047       | Bat.0011 - 1er étage - 06 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                                                                            | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P047       | Bat.0011 - 1er étage - 08 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                                                                            | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P047       | Bat.0011 - 1er étage - 10 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                                                                            | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-047 | P048       | Bat.0011 - 1er étage - Gaine 07   |                        | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Mastic                                   | Mastic                                   | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P048       | Bat.0011 - 1er étage - Gaine 09   |                        | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Mastic                                   | Mastic                                   | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P048       | Bat.0011 - 1er étage - Gaine 17   |                        | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Mastic                                   | Mastic                                   | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P048       | Bat.0011 - 1er étage - Gaine 19   |                        | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Mastic                                   | Mastic                                   | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P048       | Bat.0011 - 1er étage - Gaine 25   |                        | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Mastic                                   | Mastic                                   | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |



| REF ZPSO | N° DE PRLV | LOCALISATION                         | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT                                                                                                           | PARTIE DE COMPOSANT                                    | DESCRIPTION                                            | CONCLUSION                                       |
|----------|------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          | P048       | Bat.0011 - 1er étage -<br>Gaine 29   |                        | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Mastic                                                 | Mastic                                                 | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P048       | Bat.0011 - 1er étage -<br>Gaine 35   |                        | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Mastic                                                 | Mastic                                                 | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P048       | Bat.0011 - 1er étage -<br>Gaine 37   |                        | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Mastic                                                 | Mastic                                                 | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P048       | Bat.0011 - 1er étage -<br>Gaine 41   |                        | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Mastic                                                 | Mastic                                                 | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-048 | P049       | Bat.0011 - 1er étage -<br>04 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols                                                         | Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P049       | Bat.0011 - 1er étage -<br>06 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols                                                         | Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P049       | Bat.0011 - 1er étage -<br>08 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols                                                         | Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P049       | Bat.0011 - 1er étage -<br>10 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols                                                         | Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-049 | P050       | Bat.0011 - 1er étage -<br>04 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols                                                         | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage     | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P050       | Bat.0011 - 1er étage -<br>06 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols                                                         | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage     | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P050       | Bat.0011 - 1er étage -<br>08 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols                                                         | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage     | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P050       | Bat.0011 - 1er étage -<br>10 Chambre |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols                                                         | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage     | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |



| REF ZPSO | N° DE PRLV | LOCALISATION                      | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT                                                     | PARTIE DE COMPOSANT                                   | DESCRIPTION                                           | CONCLUSION                                       |
|----------|------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ZPSO-050 | P051       | Bat.0011 - 1er étage - 05 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Relevé fibreux | Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Relevé fibreux | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P051       | Bat.0011 - 1er étage - 07 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Relevé fibreux | Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Relevé fibreux | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P051       | Bat.0011 - 1er étage - 09 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Relevé fibreux | Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Relevé fibreux | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P051       | Bat.0011 - 1er étage - 11 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Relevé fibreux | Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Relevé fibreux | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-051 | P052       | Bat.0011 - 1er étage - 05 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Colle de plinthes                                     | Colle de plinthes                                     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P052       | Bat.0011 - 1er étage - 07 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Colle de plinthes                                     | Colle de plinthes                                     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P052       | Bat.0011 - 1er étage - 09 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Colle de plinthes                                     | Colle de plinthes                                     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P052       | Bat.0011 - 1er étage - 11 Douche  |                        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Colle de plinthes                                     | Colle de plinthes                                     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-052 | P053       | Bat.0011 - 1er étage - 05 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché              | Enduit à base de ciment lissé ou taloché              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P053       | Bat.0011 - 1er étage - 07 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché              | Enduit à base de ciment lissé ou taloché              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P053       | Bat.0011 - 1er étage - 09 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché              | Enduit à base de ciment lissé ou taloché              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P053       | Bat.0011 - 1er étage - 11 Douche  |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché              | Enduit à base de ciment lissé ou taloché              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-053 | P054       | Bat.0011 - 1er étage - 04 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds                 | Panneaux et plaques                                   | Panneaux et plaques                                   | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P054       | Bat.0011 - 1er étage - 05 Douche  |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds                 | Panneaux et plaques                                   | Panneaux et plaques                                   | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |



| REF ZPSO | N° DE PRLV | LOCALISATION                      | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT                                                     | PARTIE DE COMPOSANT                      | DESCRIPTION                              | CONCLUSION                                       |
|----------|------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          | P054       | Bat.0011 - 1er étage - 06 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds                 | Panneaux et plaques                      | Panneaux et plaques                      | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P054       | Bat.0011 - 1er étage - 07 Douche  |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds                 | Panneaux et plaques                      | Panneaux et plaques                      | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P054       | Bat.0011 - 1er étage - 08 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds                 | Panneaux et plaques                      | Panneaux et plaques                      | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P054       | Bat.0011 - 1er étage - 09 Douche  |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds                 | Panneaux et plaques                      | Panneaux et plaques                      | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P054       | Bat.0011 - 1er étage - 10 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds                 | Panneaux et plaques                      | Panneaux et plaques                      | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P054       | Bat.0011 - 1er étage - 11 Douche  |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds                 | Panneaux et plaques                      | Panneaux et plaques                      | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-054 | P055       | Bat.0011 - 1er étage - 04 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                      | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P055       | Bat.0011 - 1er étage - 06 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                      | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P055       | Bat.0011 - 1er étage - 08 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                      | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P055       | Bat.0011 - 1er étage - 10 Chambre |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                      | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-055 | P056       | Bat.0011 - 1er étage - 04 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P056       | Bat.0011 - 1er étage - 06 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P056       | Bat.0011 - 1er étage - 08 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P056       | Bat.0011 - 1er étage - 10 Chambre |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |




| REF ZPSO | N° DE PRLV | LOCALISATION                     | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT                                                                                   | PARTIE DE COMPOSANT                      | DESCRIPTION                              | CONCLUSION                                       |
|----------|------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ZPSO-056 | P057       | Bat.0011 - 1er étage - 05 Douche |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                                                    | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P057       | Bat.0011 - 1er étage - 07 Douche |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                                                    | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P057       | Bat.0011 - 1er étage - 09 Douche |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                                                    | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P057       | Bat.0011 - 1er étage - 11 Douche |                        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                                                    | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-057 | P058       | Bat.0011 - 1er étage - 05 Douche |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence                         | Colle de faïence                         | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P058       | Bat.0011 - 1er étage - 07 Douche |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence                         | Colle de faïence                         | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P058       | Bat.0011 - 1er étage - 09 Douche |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence                         | Colle de faïence                         | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|          | P058       | Bat.0011 - 1er étage - 11 Douche |                        | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence                         | Colle de faïence                         | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

## 7 ANNEXES

### 7.1 ANNEXE : SCHÉMA DE REPÉRAGE


#### Bat.0011 - 1er étage -----

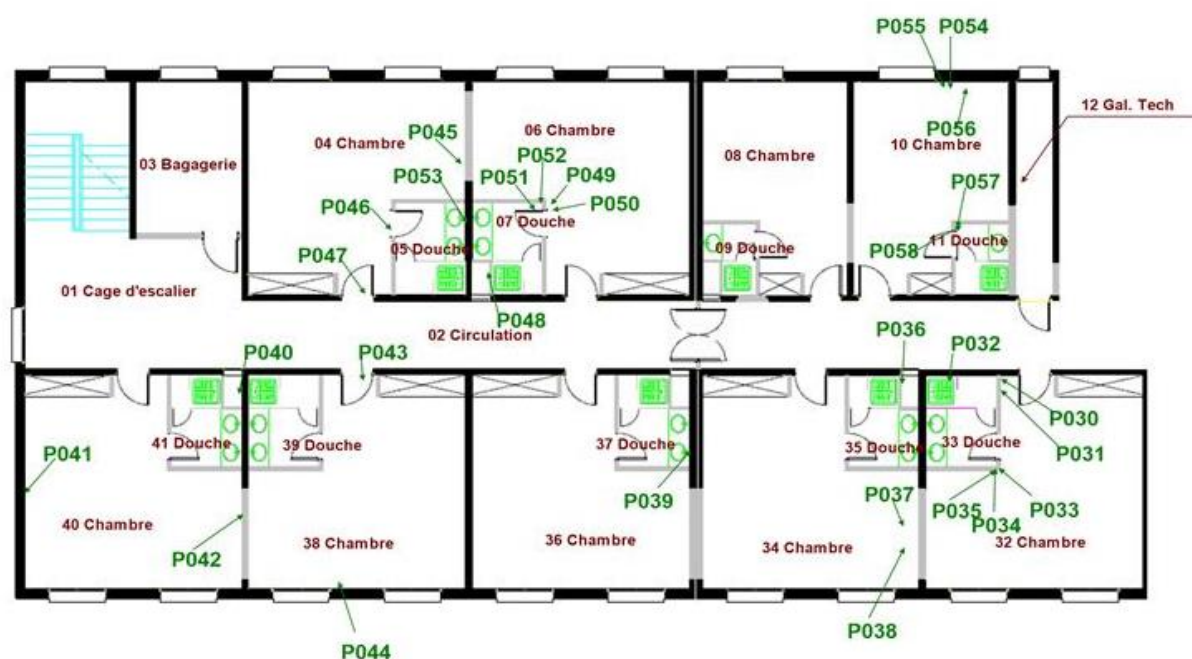

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| P XXXX      | Localisation d'un prélèvement - Négatif |
| P XXXX      | Localisation d'un prélèvement - Positif |
| ZPSO - XXXX | Localisation d'une ZPSO - Négative      |
| ZPSO - XXXX | Localisation d'une ZPSO - Positive      |
| S XXXX      | Localisation d'un sondage - Négatif     |
| S XXXX      | Localisation d'un sondage - Positif     |

Zoom 1

Zoom 2

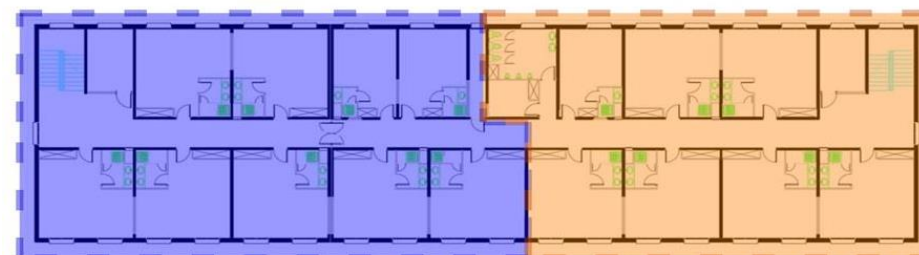

#### Planche (croquis) de repérage technique : 1<sup>ER</sup> ETAGE ZOOM 1


DIAGOBAB, auteur : M LEGER Maxime

Dossier n° 25VBE608 du 03/06/2025

Adresse du bien : 12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN



----- Bat.0011 - 1er étage -----

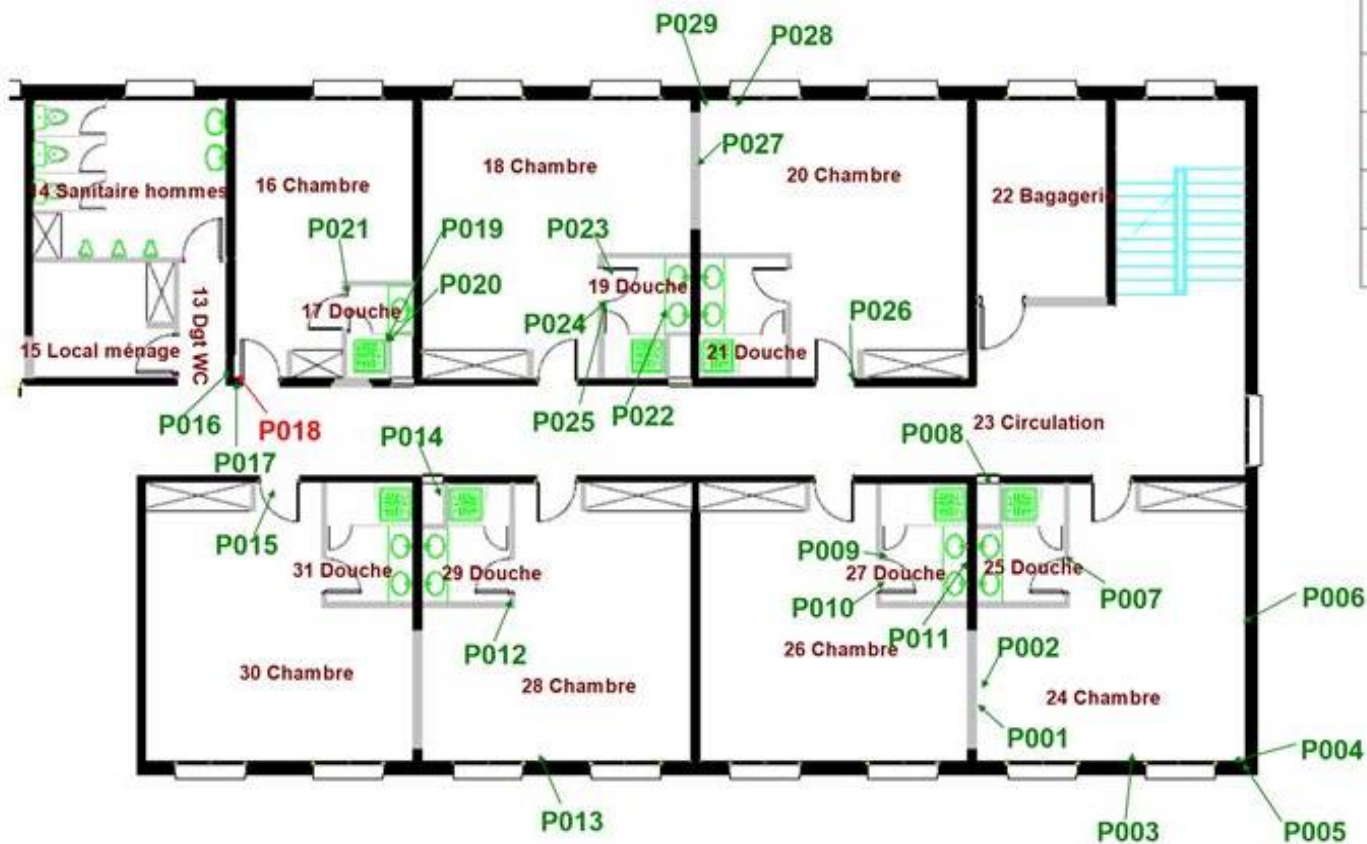

Zoom 1

Zoom 2

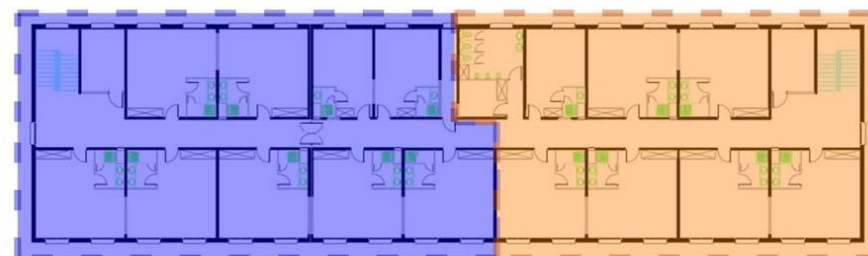


Planche (croquis) de repérage technique : 1<sup>ER</sup> ETAGE ZOOM 2


DIAGOBAB, auteur : M LEGER Maxime

Dossier n° 25VBE608 du 03/06/2025

Adresse du bien : 12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN



----- Bat.0011 - 1er étage -----

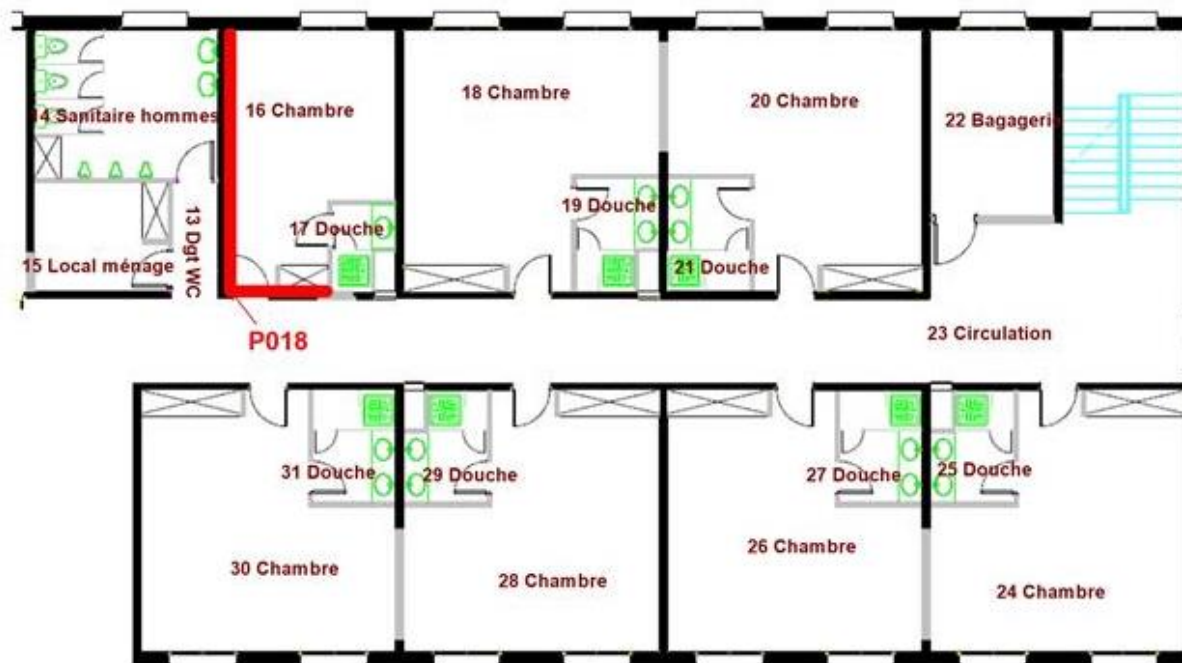

**Planche (croquis) de repérage technique : LOCALISATION DES MPCA**

DIAGOBAB, auteur : M LEGER Maxime

Dossier n° 25VBE608 du 03/06/2025

Adresse du bien : 12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN



## 7.2 ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

### 7.2.1 TABLEAU DES PHOTOS PAR PRELEVEMENTS MATERIAUX AMIANTES

| N° DE PRLV | LOCALISATION                      | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION                                                          | DESCRIPTION       | PHOTOS                                                                              |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| P018       | Bat.0011 - 1er étage - 16 Chambre | 5 - Planchers et planchers techniques<br>- Revêtements de sols<br>- Relevé bitumineux | Relevé bitumineux |  |

### 7.2.2 TABLEAU DES PHOTOS PAR PRELEVEMENTS MATERIAUX NON-AMIANTES

| N° DE PRLV | LOCALISATION                      | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION                                                                 | DESCRIPTION                              | PHOTOS                                                                                |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| P001       | Bat.0011 - 1er étage - 24 Chambre | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Colle de carreaux de plâtre) | Colle de carreaux de plâtre              |   |
| P002       | Bat.0011 - 1er étage - 24 Chambre | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché          | Enduit à base de ciment lissé ou taloché |  |
| P003       | Bat.0011 - 1er étage - 24 Chambre | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques                          | Panneaux et plaques                      |  |



| N° DE PRLV | LOCALISATION                         | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION                                                                                                        | DESCRIPTION                                                  | PHOTOS                                                                                |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| P004       | Bat.0011 - 1er étage - 24<br>Chambre | 5 - Planchers et<br>planchers techniques<br>- Revêtements de sols<br>- Sous-couche<br>(carton, feutre, ...) de<br>revêtement souple | Sous-couche (carton,<br>feutre, ...) de revêtement<br>souple |    |
| P005       | Bat.0011 - 1er étage - 24<br>Chambre | 5 - Planchers et<br>planchers techniques<br>- Revêtements de sols<br>- Couche1: Colle non<br>bitumineuse + Couche2:<br>Ragréage     | Couche1: Colle non<br>bitumineuse + Couche2:<br>Ragréage     |    |
| P006       | Bat.0011 - 1er étage - 24<br>Chambre | 3 - Parois verticales<br>intérieures - Murs et<br>cloisons maçonnés -<br>Enduit à base de<br>ciment lissé ou taloché                | Enduit à base de ciment<br>lissé ou taloché                  |   |
| P007       | Bat.0011 - 1er étage - 25<br>Douche  | 5 - Planchers et<br>planchers techniques<br>- Revêtements de sols<br>- Colle de carrelage                                           | Colle de carrelage                                           |  |
| P008       | Bat.0011 - 1er étage -<br>Gaine 25   | 3 - Parois verticales<br>intérieures - Gains et<br>coffres verticaux -<br>Colle de carreaux de<br>plâtre                            | Colle de carreaux de<br>plâtre                               |  |



| N° DE PRLV | LOCALISATION                         | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION                                                                                   | DESCRIPTION                              | PHOTOS |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| P009       | Bat.0011 - 1er étage - 27<br>Douche  | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché                            | Enduit à base de ciment lissé ou taloché |        |
| P010       | Bat.0011 - 1er étage - 27<br>Douche  | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence                         |        |
| P011       | Bat.0011 - 1er étage - 27<br>Douche  | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché       | Enduit à base de ciment lissé ou taloché |        |
| P012       | Bat.0011 - 1er étage - 29<br>Douche  | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de plinthes                                | Colle de plinthes                        |        |
| P013       | Bat.0011 - 1er étage - 28<br>Chambre | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché                            | Enduit à base de ciment lissé ou taloché |        |



| N° DE PRLV | LOCALISATION                         | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION                                                                                                                         | DESCRIPTION                                                                   | PHOTOS |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P014       | Bat.0011 - 1er étage -<br>Gaine 29   | 3 - Parois verticales<br>intérieures - Murs et<br>cloisons maçonnés -<br>Colle de carreaux de<br>plâtre                                              | Colle de carreaux de<br>plâtre                                                |        |
| P015       | Bat.0011 - 1er étage - 30<br>Chambre | 3 - Parois verticales<br>intérieures - Murs et<br>cloisons maçonnés -<br>Enduit à base de<br>ciment lissé ou taloché                                 | Enduit à base de ciment<br>lissé ou taloché                                   |        |
| P016       | Bat.0011 - 1er étage - 16<br>Chambre | 5 - Planchers et<br>planchers techniques<br>- Revêtements de sols<br>- Sous-couche<br>(carton, feutre, ...) de<br>revêtement souple                  | Sous-couche (carton,<br>feutre, ...) de revêtement<br>souple                  |        |
| P017       | Bat.0011 - 1er étage - 16<br>Chambre | 5 - Planchers et<br>planchers techniques<br>- Revêtements de sols<br>- Couche1: Colle non<br>bitumineuse +<br>Couche2: Ragréage +<br>Couche3: Chappe | Couche1: Colle non<br>bitumineuse + Couche2:<br>Ragréage + Couche3:<br>Chappe |        |
| P019       | Bat.0011 - 1er étage - 17<br>Douche  | 5 - Planchers et<br>planchers techniques<br>- Revêtements de sols<br>- Colle de carrelage                                                            | Colle de carrelage                                                            |        |



| N° DE PRLV | LOCALISATION                        | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION                                                                                                     | DESCRIPTION                                 | PHOTOS |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| P020       | Bat.0011 - 1er étage - 17<br>Douche | 5 - Planchers et<br>planchers techniques<br>- Revêtements de sols<br>- Colle de carrelage                                        | Colle de carrelage                          |        |
| P021       | Bat.0011 - 1er étage - 17<br>Douche | 5 - Planchers et<br>planchers techniques<br>- Revêtements de sols<br>- Colle de plinthes                                         | Colle de plinthes                           |        |
| P022       | Bat.0011 - 1er étage - 19<br>Douche | 4 - Plafonds et faux<br>plafonds - Faux<br>plafonds - Panneaux<br>et plaques                                                     | Panneaux et plaques                         |        |
| P023       | Bat.0011 - 1er étage - 19<br>Douche | 4 - Plafonds et faux<br>plafonds - Plafonds -<br>Enduit à base de<br>ciment lissé ou<br>taloché                                  | Enduit à base de ciment<br>lissé ou taloché |        |
| P024       | Bat.0011 - 1er étage - 19<br>Douche | 3 - Parois verticales<br>intérieures -<br>Revêtements de<br>murs, poteaux,<br>cloisons, gaines,<br>coffres - Colle de<br>faïence | Colle de faïence                            |        |





| N° DE PRLV | LOCALISATION                      | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION                                                                             | DESCRIPTION                              | PHOTOS                                                                                |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| P025       | Bat.0011 - 1er étage - 19 Douche  | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              |    |
| P026       | Bat.0011 - 1er étage - 20 Chambre | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché |    |
| P027       | Bat.0011 - 1er étage - 20 Chambre | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              |   |
| P028       | Bat.0011 - 1er étage - 20 Chambre | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché |  |
| P029       | Bat.0011 - 1er étage - 20 Chambre | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché                      | Enduit à base de ciment lissé ou taloché |  |



| N° DE PRLV | LOCALISATION                         | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION                                                                                                                     | DESCRIPTION                                                           | PHOTOS                                                                                |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| P030       | Bat.0011 - 1er étage - 32<br>Chambre | 5 - Planchers et<br>planchers techniques<br>- Revêtements de sols<br>- Couche1: Sous-<br>couche (carton,<br>feutre, ...) de<br>revêtement souple | Couche1: Sous-couche<br>(carton, feutre, ...) de<br>revêtement souple |    |
| P031       | Bat.0011 - 1er étage - 32<br>Chambre | 5 - Planchers et<br>planchers techniques<br>- Revêtements de sols<br>- Couche1: Colle non<br>bitumineuse +<br>Couche2: Chape                     | Couche1: Colle non<br>bitumineuse + Couche2:<br>Colle non bitumineuse |    |
| P032       | Bat.0011 - 1er étage - 33<br>Douche  | 5 - Planchers et<br>planchers techniques<br>- Revêtements de sols<br>- Colle de carrelage                                                        | Colle de carrelage                                                    |   |
| P033       | Bat.0011 - 1er étage - 33<br>Douche  | 5 - Planchers et<br>planchers techniques<br>- Revêtements de sols<br>- Colle de plinthes                                                         | Colle de plinthes                                                     |  |
| P034       | Bat.0011 - 1er étage - 33<br>Douche  | 5 - Planchers et<br>planchers techniques<br>- Revêtements de sols<br>- Relevé fibreux                                                            | Relevé fibreux                                                        |  |

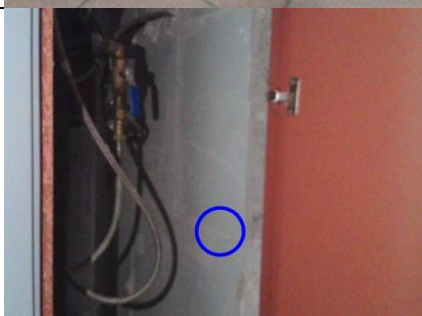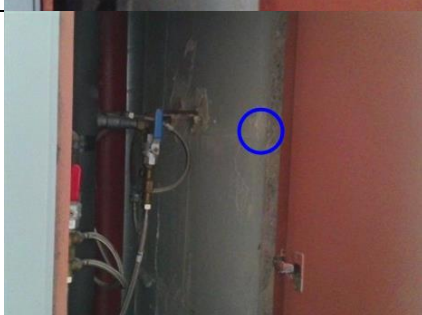

| N° DE PRLV | LOCALISATION                         | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION                                                                             | DESCRIPTION                                 | PHOTOS                                                                                |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| P035       | Bat.0011 - 1er étage - 33<br>Douche  | 5 - Planchers et<br>planchers techniques<br>- Revêtements de sols<br>- Colle de carrelage                | Colle de carrelage                          |    |
| P036       | Bat.0011 - 1er étage -<br>Gainé 35   | 3 - Parois verticales<br>intérieures - Murs et<br>cloisons maçonnées -<br>Colle de carreaux de<br>plâtre | Colle de carreaux de<br>plâtre              |    |
| P040       | Bat.0011 - 1er étage -<br>Gainé 41   | 3 - Parois verticales<br>intérieures - Murs et<br>cloisons maçonnées -<br>Colle de carreaux de<br>plâtre | Colle de carreaux de<br>plâtre              |   |
| P037       | Bat.0011 - 1er étage - 34<br>Chambre | 4 - Plafonds et faux<br>plafonds - Plafonds -<br>Enduit à base de<br>ciment lissé ou<br>taloché          | Enduit à base de ciment<br>lissé ou taloché |  |
| P038       | Bat.0011 - 1er étage - 34<br>Chambre | 4 - Plafonds et faux<br>plafonds - Faux<br>plafonds - Panneaux<br>et plaques                             | Panneaux et plaques                         |  |



| N° DE PRLV | LOCALISATION                         | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION                                                                             | DESCRIPTION                              | PHOTOS                                                                                |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| P039       | Bat.0011 - 1er étage - 37<br>Douche  | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché |    |
| P041       | Bat.0011 - 1er étage - 40<br>Chambre | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché |    |
| P042       | Bat.0011 - 1er étage - 40<br>Chambre | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Colle de carreaux de plâtre              | Colle de carreaux de plâtre              |   |
| P043       | Bat.0011 - 1er étage - 38<br>Chambre | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché |  |
| P044       | Bat.0011 - 1er étage - 38<br>Chambre | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché |  |



| N° DE PRLV | LOCALISATION                      | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION                                                                                                 | DESCRIPTION                                            | PHOTOS |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| P045       | Bat.0011 - 1er étage - 04 Chambre | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Colle de carreaux de plâtre                                  | Colle de carreaux de plâtre                            |        |
| P046       | Bat.0011 - 1er étage - 05 Douche  | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Colle de carreaux de plâtre                                  | Colle de carreaux de plâtre                            |        |
| P047       | Bat.0011 - 1er étage - 04 Chambre | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché                                          | Enduit à base de ciment lissé ou taloché               |        |
| P048       | Bat.0011 - 1er étage - Gaine 07   | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Mastic | Mastic                                                 |        |
| P049       | Bat.0011 - 1er étage - 06 Chambre | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple         | Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple |        |



| N° DE PRLV | LOCALISATION                         | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION                                                                                                       | DESCRIPTION                                                 | PHOTOS |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| P050       | Bat.0011 - 1er étage - 06<br>Chambre | 5 - Planchers et<br>planchers techniques<br>- Revêtements de sols<br>- Couche1: Colle non<br>bitumineuse +<br>Couche2: Ragréage    | Couche1: Colle non<br>bitumineuse + Couche2:<br>Ragréage    |        |
| P051       | Bat.0011 - 1er étage - 07<br>Douche  | 5 - Planchers et<br>planchers techniques<br>- Revêtements de sols<br>- Couche1: Colle de<br>carrelage + Couche2:<br>Relevé fibreux | Couche1: Colle de<br>carrelage + Couche2:<br>Relevé fibreux |        |
| P052       | Bat.0011 - 1er étage - 07<br>Douche  | 5 - Planchers et<br>planchers techniques<br>- Revêtements de sols<br>- Colle de plinthes                                           | Colle de plinthes                                           |        |
| P053       | Bat.0011 - 1er étage - 07<br>Douche  | 3 - Parois verticales<br>intérieures - Murs et<br>cloisons maçonnés -<br>Enduit à base de<br>ciment lissé ou<br>taloché            | Enduit à base de ciment<br>lissé ou taloché                 |        |
| P054       | Bat.0011 - 1er étage - 11<br>Douche  | 4 - Plafonds et faux<br>plafonds - Faux<br>plafonds - Panneaux<br>et plaques                                                       | Panneaux et plaques                                         |        |



| N° DE PRLV | LOCALISATION                         | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION                                                                                                     | DESCRIPTION                                 | PHOTOS                                                                                |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| P055       | Bat.0011 - 1er étage - 10<br>Chambre | 4 - Plafonds et faux<br>plafonds - Plafonds -<br>Enduit à base de<br>ciment lissé ou<br>taloché                                  | Enduit à base de ciment<br>lissé ou taloché |    |
| P056       | Bat.0011 - 1er étage - 10<br>Chambre | 3 - Parois verticales<br>intérieures - Murs et<br>cloisons maçonnées -<br>Enduit à base de<br>ciment lissé ou<br>taloché         | Enduit à base de ciment<br>lissé ou taloché |    |
| P057       | Bat.0011 - 1er étage - 11<br>Douche  | 4 - Plafonds et faux<br>plafonds - Plafonds -<br>Enduit à base de<br>ciment lissé ou<br>taloché                                  | Enduit à base de ciment<br>lissé ou taloché |   |
| P058       | Bat.0011 - 1er étage - 11<br>Douche  | 3 - Parois verticales<br>intérieures -<br>Revêtements de<br>murs, poteaux,<br>cloisons, gaines,<br>coffres - Colle de<br>faïence | Colle de faïence                            |  |

### 7.2.3 TABLEAU DES PHOTOS PAR ELEMENTS MATERIAUX NON-AMIANTES SUR SONDAGE

| SONDAGE | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---------|--------------|------------------------------|-------------|--------|
| Néant   |              |                              |             |        |

### 7.2.4 TABLEAU DES PHOTOS PAR ELEMENTS MATERIAUX SUSCEPTIBLES

| N° DE ZPSO | LOCALISATION | ELEMENT | PHOTOS |
|------------|--------------|---------|--------|
| Néant      |              |         |        |

Rouge = Matériaux positifs à la recherche d'amiante  
Vert = Matériaux négatifs à la recherche d'amiante  
Orange = Matériaux susceptibles de contenir de l'amiante



## 7.3 ANNEXE : RAPPORT D'ESSAIS

Copie des rapports d'essais :



## RAPPORT D'ANALYSE | 0E2D0B V1

### Analyse Amiante Matériaux

2, rue de la Durance – 67100 STRASBOURG – Tél. 03.69.61.46.03 – contact@hoplab.fr

#### 1 | OBJET DU RAPPORT D'ANALYSE

Identification de fibres amiante dans les matériaux et produits du bâti manufacturés, dans lesquels de l'amiante a été délibérément ajouté lors de la fabrication ou de la mise en œuvre  
Arrêté du 01 octobre 2019  
Préparation META : Méthode interne ANA-MO-001  
Préparation MOLP : Méthode interne ANA-MO-004  
Analyse META : NFX 43-050 - Méthode interne ANA-MO-001  
Analyse MOLP : HSG 248 (Annexe 2)

#### 2 | CLIENT DESTINATAIRE

DIAGOBAB  
1 Rue René Laennec  
67300 SCHILTIGHEIM

#### 3 | INFORMATIONS PRELEVEMENTS

|                              |                                               |                        |                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Titre du dossier **          | 25VBE608_250603-140640                        |                        |                 |
| Complément d'information **  | 12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN |                        |                 |
| Nombre d'échantillon(s) **   | 58                                            | Préleveur **           | M. LEGER Maxime |
| Référence interne du dossier | 0E2D0B                                        | Date de prélèvement ** | 03/06/2025      |
| Date de réception            | 03/06/2025                                    | Date d'analyse         | 17/06/2025      |

\*\* Informations issues des données fournies par le client sous sa responsabilité.

#### 4 | VALIDATION DU RAPPORT D'ANALYSE

Edité le : 17/06/2025

Par : Fadoua Bel Houari

Fonction : Technicienne de laboratoire



ACCREDITATION  
N°1-6221  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR

#### 5 | INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

L'accréditation de la Section Essais du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par sa portée d'accréditation. Les résultats du présent rapport d'analyse ne concernent que les objets soumis à l'essai. Par ailleurs, le laboratoire n'étant pas en charge de l'échantillonnage, les résultats s'appliquent aux échantillons tels qu'ils ont été reçus. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale.



## RAPPORT D'ANALYSE | OE2D0B V1

### Analyse Amiante Matériaux

2, rue de la Durance – 67100 STRASBOURG – Tél. 03.69.61.46.03 – contact@hoplab.fr

## 6 | RESULTATS D'ANALYSE

[1] Les données ci-dessous sont de la responsabilité de la société de prélèvement.

[2] Principe de traitement (BM : broyage manuel, AC : attaque chimique, C : calcination, TT : traitement thermique / Nombre de préparation(s) réalisée(s) / Nombre de grille(s) analysée(s) (META)).

[3] Les analyses marquées d'une astérisque « \* » ne sont pas rendues sous couvert d'accréditation.

[4] Analyste(s)

[5] La limite de détection a été validée par le laboratoire à 0.1% du poids d'un matériau monocouche. Un résultat « Aucune fibre d'amiante n'a été détectée » au MOLP peut traduire une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection (Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)). Au META, cela peut traduire que l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection, quelle que soit sa taille.

| Référence Echantillon | Description (Structure/Aspect/Localisation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P/Np/Ng [2] | M [3]  | ANA [4] | Résultat (variété de fibres) [5]        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|-----------------------------------------|
| P001 [1]              | Colle de carreaux de plâtre - Bat.0011 - 1er étage - 24 Chambre [1]                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |        |         |                                         |
|                       | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |         |                                         |
| OE2D0B-1              | couche 1: Plâtre blanc<br>couche 2: Peinture blanche                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BM + AC/1/2 | META   | AN      | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|                       | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible<br>Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique          |             |        |         |                                         |
| P002 [1]              | Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Bat.0011 - 1er étage - 24 Chambre [1]                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |         |                                         |
|                       | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |         |                                         |
| OE2D0B-2              | couche 1: Ciment gris<br>couche 2: Peinture blanche                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BM + AC/1/2 | META   | AN      | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|                       | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |         |                                         |
| P003 [1]              | Panneaux et plaques - Bat.0011 - 1er étage - 24 Chambre [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |         |                                         |
|                       | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |         |                                         |
| OE2D0B-3A             | couche 1: Peinture blanche<br>couche 2: Faux-plafond beige                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BM + AC/1/2 | META * | AN      | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|                       | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible<br>Masse insuffisante pour une préparation (non COFRAC)                                                                                                                                                                                     |             |        |         |                                         |
| OE2D0B-3B             | couche 2: Faux-plafond beige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | /2          | MOLP   | AN      | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|                       | Analysée le 12/06/2025<br>Remarque(s) : Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou pléochroïsme et/ou biréfringence et/ou extinction et/ou signes d'élongation et/ou couleurs en contrastes de phases |             |        |         |                                         |
| P004 [1]              | Sous-couche (carton, feutre, ) de revetement souple - Bat.0011 - 1er étage - 24 Chambre [1]                                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |         |                                         |
|                       | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |         |                                         |
| OE2D0B-4              | couche 1: Plaque souple beige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BM + AC/1/2 | META   | AN      | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|                       | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Masse insuffisante pour un archivage                                                                                                                                                                                                                                          |             |        |         |                                         |



## RAPPORT D'ANALYSE | OE2D0B V1

### Analyse Amiante Matériaux

2, rue de la Durance – 67100 STRASBOURG – Tél. 03.69.61.46.03 – contact@hoplab.fr

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |    |                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|-----------------------------------------|--|
| P005 [1]                                                                                          | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragreage - Bat.0011 - 1er etage - 24 Chambre [1]                                                                                                                                                                                                      |             |      |    |                                         |  |
|                                                                                                   | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |    |                                         |  |
| OE2D0B-5                                                                                          | couche 1: Colle souple jaune                                                                                                                                                                                                                                                                    | BM + AC/1/2 | META | AN | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |  |
|                                                                                                   | couche 2: Ragréage gris                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |      |    |                                         |  |
|                                                                                                   | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible<br>Masse insuffisante pour une seconde préparation                                                                                                                                            |             |      |    |                                         |  |
| P006 [1]                                                                                          | Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Bat.0011 - 1er etage - 24 Chambre [1]                                                                                                                                                                                                                |             |      |    |                                         |  |
|                                                                                                   | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |    |                                         |  |
| OE2D0B-6                                                                                          | couche 1: Ciment gris                                                                                                                                                                                                                                                                           | BM + AC/1/2 | META | AN | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |  |
|                                                                                                   | couche 2: Enduit blanc                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |    |                                         |  |
|                                                                                                   | couche 3: Peinture beige                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |    |                                         |  |
| Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |    |                                         |  |
| P007 [1]                                                                                          | Colle de carrelage - Bat.0011 - 1er etage - 25 Douche [1]                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |    |                                         |  |
|                                                                                                   | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |    |                                         |  |
| OE2D0B-7                                                                                          | couche 1: Colle de carrelage grise                                                                                                                                                                                                                                                              | BM + AC/1/2 | META | AN | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |  |
|                                                                                                   | couche 2: Plâtre blanc                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |    |                                         |  |
|                                                                                                   | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible<br>La couche " carrelage " n'a pas été préparée                                                                                                                                               |             |      |    |                                         |  |
| P008 [1]                                                                                          | Colle de carreaux de platre - Bat.0011 - 1er etage - Gaine 25 [1]                                                                                                                                                                                                                               |             |      |    |                                         |  |
|                                                                                                   | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |    |                                         |  |
| OE2D0B-8                                                                                          | couche 1: Plâtre blanc                                                                                                                                                                                                                                                                          | BM + AC/1/2 | META | AN | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |  |
|                                                                                                   | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique |             |      |    |                                         |  |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |    |                                         |  |
| P009 [1]                                                                                          | Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Bat.0011 - 1er etage - 27 Douche [1]                                                                                                                                                                                                                 |             |      |    |                                         |  |
|                                                                                                   | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |    |                                         |  |
| OE2D0B-9                                                                                          | couche 1: Ciment gris                                                                                                                                                                                                                                                                           | BM + AC/1/2 | META | AN | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |  |
|                                                                                                   | couche 2: Peinture blanche                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |    |                                         |  |
|                                                                                                   | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible                                                                                                                                                                                               |             |      |    |                                         |  |



## RAPPORT D'ANALYSE | 0E2D0B V1

### Analyse Amiante Matériaux

2, rue de la Durance – 67100 STRASBOURG – Tél. 03.69.61.46.03 – contact@hoplab.fr

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |    |                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|-----------------------------------------|
| P010 [1]   | Colle de faïence - Bat.0011 - 1er étage - 27 Douche [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |    |                                         |
| 0E2D0B-10A | couche 1: Colle de carrelage grise<br>couche 2: Peinture bleue                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BM + AC/1/2 | META | AN | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible<br>Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique            |             |      |    |                                         |
| 0E2D0B-10B | couche 3: Joint dur blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BM + AC/1/2 | META | AN | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique                                                 |             |      |    |                                         |
| P011 [1]   | Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Bat.0011 - 1er étage - 27 Douche [1]                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |    |                                         |
| 0E2D0B-11  | couche 1: Ciment gris<br>couche 2: Peinture blanche / rose                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BM + AC/1/2 | META | AN | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible<br>Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique            |             |      |    |                                         |
| P012 [1]   | Colle de plinthes - Bat.0011 - 1er étage - 29 Douche [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |    |                                         |
| 0E2D0B-12  | couche 1: Colle de carrelage grise                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : La couche " Carrelage " n'a pas été préparée<br>Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique |             |      |    |                                         |
| P013 [1]   | Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Bat.0011 - 1er étage - 28 Chambre [1]                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |    |                                         |
| 0E2D0B-13  | couche 1: Ciment gris<br>couche 2: Peinture blanche                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible<br>La couche " tresse " n'a pas été préparée                                                                                                                                                                                                  |             |      |    |                                         |
| P014 [1]   | Colle de carreaux de plâtre - Bat.0011 - 1er étage - Gaine 29 [1]                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |    |                                         |
| 0E2D0B-14  | couche 1: Plâtre blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique                                                 |             |      |    |                                         |



## RAPPORT D'ANALYSE | OE2D0B V1

### Analyse Amiante Matériaux

2, rue de la Durance – 67100 STRASBOURG – Tél. 03.69.61.46.03 – contact@hoplab.fr

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |    |                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|-----------------------------------------|
| P015 [1]   | Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Bat.0011 - 1er etage - 30 Chambre [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-15  | couche 1: Ciment gris<br>couche 2: Peinture blanche / rose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible<br>La couche " tresse " n'a pas été préparée<br>Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique |             |      |    |                                         |
| P016 [1]   | Sous-couche (carton, feutre, ) de revêtement souple - Bat.0011 - 1er etage - 16 Chambre [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-16  | couche 1: Plaque souple beige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Néant                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |    |                                         |
| P017 [1]   | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragreage + Couche3: Chappe - Bat.0011 - 1er etage - 16 Chambre [1]                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-17  | couche 1: Colle souple jaune<br>couche 2: Ragréage gris<br>couche 3: Ciment gris                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |    |                                         |
| P018 [1]   | Releve bitumineux - Bat.0011 - 1er etage - 16 Chambre [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-18  | couche 1: Matériau bitumineux noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BM + AC/1/2 | META | CC | Fibre d'amiante détectée : Chrysotile.  |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : La couche " peinture ragreage " n'a pas été préparée                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |    |                                         |
| P019 [1]   | Colle de carrelage - Bat.0011 - 1er etage - 17 Douche [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-19A | couche 1: Colle de carrelage grise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : La couche " Carrelage " n'a pas été préparée<br>Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique                                   |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-19B | couche 2: Joint dur gris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : La couche " Carrelage " n'a pas été préparée                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |    |                                         |
| P020 [1]   | Colle de carrelage - Bat.0011 - 1er etage - 17 Douche [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-20  | couche 1: Colle de carrelage grise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique                                                                                   |             |      |    |                                         |



## RAPPORT D'ANALYSE | OE2D0B V1

### Analyse Amiante Matériaux

2, rue de la Durance – 67100 STRASBOURG – Tél. 03.69.61.46.03 – contact@hoplab.fr

|           |                                                                       |             |      |    |                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|-----------------------------------------|
| P021 [1]  | Colle de plinthes - Bat.0011 - 1er etage - 17 Douche [1]              |             |      |    |                                         |
|           | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                    |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-21 | couche 1: Colle de carrelage grise claire                             | BM + AC/1/2 | META | KD | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|           | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Néant |             |      |    |                                         |

|            |                                                                                                                                                           |             |        |    |                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----|-----------------------------------------|
| P022 [1]   | Panneaux et plaques - Bat.0011 - 1er etage - 19 Douche [1]                                                                                                |             |        |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                        |             |        |    |                                         |
| OE2D0B-22A | couche 1: Faux-plafond beige                                                                                                                              | /2          | MOLP   | AN | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Analysée le 12/06/2025<br>Remarque(s) : Néant                                                                                                             |             |        |    |                                         |
| OE2D0B-22B | couche 1: Faux-plafond beige<br>couche 2: Peinture blanche                                                                                                | BM + AC/1/2 | META * | KD | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible<br>Masse insuffisante pour une préparation (non COFRAC) |             |        |    |                                         |

|           |                                                                                                                                                      |             |      |    |                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|-----------------------------------------|
| P023 [1]  | Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Bat.0011 - 1er etage - 19 Douche [1]                                                                      |             |      |    |                                         |
|           | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                   |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-23 | couche 1: Ciment gris<br>couche 2: Peinture blanche                                                                                                  | BM + AC/1/2 | META | KD | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|           | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible<br>Masse insuffisante pour une seconde préparation |             |      |    |                                         |

|            |                                                                                                                 |             |      |    |                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|-----------------------------------------|
| P024 [1]   | Colle de faïence - Bat.0011 - 1er etage - 19 Douche [1]                                                         |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                              |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-24A | couche 1: Colle de carrelage grise<br>couche 2: Peinture bleue                                                  | BM + AC/1/2 | META | KD | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible               |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-24B | couche 3: Joint dur blanc                                                                                       | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Masse insuffisante pour une seconde préparation |             |      |    |                                         |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |    |                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|-----------------------------------------|
| P025 [1]  | Colle de carreaux de plâtre - Bat.0011 - 1er etage - 19 Douche [1]                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |    |                                         |
|           | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-25 | couche 1: Plâtre blanc<br>couche 2: Peinture blanche                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|           | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible<br>Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique |             |      |    |                                         |



## RAPPORT D'ANALYSE | OE2D0B V1

### Analyse Amiante Matériaux

2, rue de la Durance – 67100 STRASBOURG – Tél. 03.69.61.46.03 – contact@hoplab.fr

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |    |                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|-----------------------------------------|
| P026 [1]  | Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Bat.0011 - 1er etage - 20 Chambre [1]                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |    |                                         |
|           | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-26 | couche 1: Ciment gris<br>couche 2: Peinture blanche / rose                                                                                                                                                                                                                                                                           | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|           | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible                                                                                                                                                                                                                                    |             |      |    |                                         |
| P027 [1]  | Colle de carreaux de platre - Bat.0011 - 1er etage - 20 Chambre [1]                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |      |    |                                         |
|           | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-27 | couche 1: Plâtre blanc<br>couche 2: Peinture rose                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|           | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible<br>Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique |             |      |    |                                         |
| P028 [1]  | Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Bat.0011 - 1er etage - 20 Chambre [1]                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |    |                                         |
|           | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-28 | couche 1: Ciment gris<br>couche 2: Peinture blanche                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|           | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible                                                                                                                                                                                                                                    |             |      |    |                                         |
| P029 [1]  | Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Bat.0011 - 1er etage - 20 Chambre [1]                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |    |                                         |
|           | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-29 | couche 1: Ciment gris<br>couche 2: Peinture blanche                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|           | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible                                                                                                                                                                                                                                    |             |      |    |                                         |
| P030 [1]  | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ) de revetement souple - Bat.0011 - 1er etage - 32 Chambre [1]                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |    |                                         |
|           | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-30 | couche 1: Plaque souple marron                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|           | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Masse insuffisante pour une seconde préparation                                                                                                                                                                                                                      |             |      |    |                                         |
| P031 [1]  | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Chappe - Bat.0011 - 1er etage - 32 Chambre [1]                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |    |                                         |
|           | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-31 | couche 1: Colle souple jaune<br>couche 2: Ragréage gris                                                                                                                                                                                                                                                                              | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|           | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible                                                                                                                                                                                                                                    |             |      |    |                                         |



## RAPPORT D'ANALYSE | OE2D0B V1

### Analyse Amiante Matériaux

2, rue de la Durance – 67100 STRASBOURG – Tél. 03.69.61.46.03 – contact@hoplab.fr

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |    |                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|-----------------------------------------|
| P032 [1]   | Colle de carrelage - Bat.0011 - 1er etage - 33 Douche [1]                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-32  | couche 1: Colle de carrelage beige                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique                                      |             |      |    |                                         |
| P033 [1]   | Colle de plinthes - Bat.0011 - 1er etage - 33 Douche [1]                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-33  | couche 1: Colle de carrelage grise                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Néant                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |    |                                         |
| P034 [1]   | Releve fibreux - Bat.0011 - 1er etage - 33 Douche [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-34A | couche 1: Matériau dur gris                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Néant                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-34B | couche 2: Matériau fibreux blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | /2          | MOLP | AN | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Analysée le 12/06/2025<br>Remarque(s) : Néant                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |    |                                         |
| P035 [1]   | Colle de carrelage - Bat.0011 - 1er etage - 33 Douche [1]                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-35  | couche 1: Colle de carrelage grise                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique                                      |             |      |    |                                         |
| P036 [1]   | Colle de carreaux de platre - Bat.0011 - 1er etage - Gaine 35 [1]                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-36  | couche 1: Plâtre blanc<br>couche 2: Peinture bleue                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible<br>Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique |             |      |    |                                         |
| P037 [1]   | Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Bat.0011 - 1er etage - 34 Chambre [1]                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-37  | couche 1: Ciment gris<br>couche 2: Peinture blanche                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible<br>Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique |             |      |    |                                         |



## RAPPORT D'ANALYSE | OE2D0B V1

### Analyse Amiante Matériaux

2, rue de la Durance – 67100 STRASBOURG – Tél. 03.69.61.46.03 – contact@hoplab.fr

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |      |    |                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|-----------------------------------------|
| P038 [1]   | Panneaux et plaques - Bat.0011 - 1er etage - 34 Chambre [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-38A | couche 1: Faux-plafond beige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | /2          | MOLP | AN | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Analysée le 12/06/2025<br>Remarque(s) : Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou pléochroïsme et/ou biréfringence et/ou extinction et/ou signes d'élongation et/ou couleurs en contrastes de phases |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-38B | couche 1: Faux-plafond beige<br>couche 2: Peinture blanche                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |    |                                         |
| P039 [1]   | Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Bat.0011 - 1er etage - 37 Douche [1]                                                                                                                                                                                                                                                               |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-39  | couche 1: Ciment gris<br>couche 2: Peinture beige                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |    |                                         |
| P040 [1]   | Colle de carreaux de platre - Bat.0011 - 1er etage - Gaine 41 [1]                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-40  | couche 1: Plâtre blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique                                               |             |      |    |                                         |
| P041 [1]   | Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Bat.0011 - 1er etage - 40 Chambre [1]                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-41  | couche 1: Ciment gris<br>couche 2: Peinture beige                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BM + AC/1/2 | META | MS | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |    |                                         |
| P042 [1]   | Colle de carreaux de platre - Bat.0011 - 1er etage - 40 Chambre [1]                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-42  | couche 1: Plâtre blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BM + AC/1/2 | META | MS | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique                                               |             |      |    |                                         |
| P043 [1]   | Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Bat.0011 - 1er etage - 38 Chambre [1]                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-43  | couche 1: Ciment gris<br>couche 2: Peinture beige                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BM + AC/1/2 | META | MS | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |    |                                         |



## RAPPORT D'ANALYSE | OE2D0B V1

### Analyse Amiante Matériaux

2, rue de la Durance – 67100 STRASBOURG – Tél. 03.69.61.46.03 – contact@hoplab.fr

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |    |                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----|-----------------------------------------|--|
| P044 [1]                                                                                                                                                                                                                        | Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Bat.0011 - 1er etage - 38 Chambre [1]                                                                                                                                                              |             |        |    |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                            |             |        |    |                                         |  |
| OE2D0B-44                                                                                                                                                                                                                       | couche 1: Ciment gris                                                                                                                                                                                                                         | BM + AC/1/2 | META   | MS | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | couche 2: Peinture blanche                                                                                                                                                                                                                    |             |        |    |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025                                                                                                                                                                                                |             |        |    |                                         |  |
| Remarque(s) : Séparation du matériau impossible                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |    |                                         |  |
| P045 [1]                                                                                                                                                                                                                        | Colle de carreaux de platre - Bat.0011 - 1er etage - 04 Chambre [1]                                                                                                                                                                           |             |        |    |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                            |             |        |    |                                         |  |
| OE2D0B-45                                                                                                                                                                                                                       | couche 1: Plâtre blanc                                                                                                                                                                                                                        | BM + AC/1/2 | META   | MS | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025                                                                                                                                                                                                |             |        |    |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Remarque(s) : Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique |             |        |    |                                         |  |
| P046 [1]                                                                                                                                                                                                                        | Colle de carreaux de platre - Bat.0011 - 1er etage - 05 Douche [1]                                                                                                                                                                            |             |        |    |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                            |             |        |    |                                         |  |
| OE2D0B-46                                                                                                                                                                                                                       | couche 1: Plâtre blanc                                                                                                                                                                                                                        | BM + AC/1/2 | META   | MS | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | couche 2: Peinture bleue                                                                                                                                                                                                                      |             |        |    |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025                                                                                                                                                                                                |             |        |    |                                         |  |
| Remarque(s) : Séparation du matériau impossible                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |    |                                         |  |
| Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique |                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |    |                                         |  |
| P047 [1]                                                                                                                                                                                                                        | Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Bat.0011 - 1er etage - 04 Chambre [1]                                                                                                                                                              |             |        |    |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                            |             |        |    |                                         |  |
| OE2D0B-47                                                                                                                                                                                                                       | couche 1: Ciment gris                                                                                                                                                                                                                         | BM + AC/1/2 | META   | MS | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | couche 2: Peinture beige                                                                                                                                                                                                                      |             |        |    |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025                                                                                                                                                                                                |             |        |    |                                         |  |
| Remarque(s) : Séparation du matériau impossible                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |    |                                         |  |
| P048 [1]                                                                                                                                                                                                                        | Mastic - Bat.0011 - 1er etage - Gaine 07 [1]                                                                                                                                                                                                  |             |        |    |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                            |             |        |    |                                         |  |
| OE2D0B-48                                                                                                                                                                                                                       | couche 1: Mastic beige                                                                                                                                                                                                                        | BM + AC/1/2 | META   | MS | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025                                                                                                                                                                                                |             |        |    |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Remarque(s) : Masse insuffisante pour une seconde préparation                                                                                                                                                                                 |             |        |    |                                         |  |
| P049 [1]                                                                                                                                                                                                                        | Sous-couche (carton, feutre, ) de revêtement souple - Bat.0011 - 1er etage - 06 Chambre [1]                                                                                                                                                   |             |        |    |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                            |             |        |    |                                         |  |
| OE2D0B-49                                                                                                                                                                                                                       | couche 1: Plaque souple beige                                                                                                                                                                                                                 | BM + AC/1/2 | META * | MS | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025                                                                                                                                                                                                |             |        |    |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Remarque(s) : Masse insuffisante pour une préparation (non COFRAC)                                                                                                                                                                            |             |        |    |                                         |  |
| P050 [1]                                                                                                                                                                                                                        | Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage - Bat.0011 - 1er etage - 06 Chambre [1]                                                                                                                                                    |             |        |    |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                            |             |        |    |                                         |  |
| OE2D0B-50                                                                                                                                                                                                                       | couche 1: Colle souple jaune                                                                                                                                                                                                                  | BM + AC/1/2 | META   | MS | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | couche 2: Ragréage gris                                                                                                                                                                                                                       |             |        |    |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025                                                                                                                                                                                                |             |        |    |                                         |  |
| Remarque(s) : Séparation du matériau impossible                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |    |                                         |  |



## RAPPORT D'ANALYSE | OE2D0B V1

### Analyse Amiante Matériaux

2, rue de la Durance – 67100 STRASBOURG – Tél. 03.69.61.46.03 – contact@hoplab.fr

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |    |                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|-----------------------------------------|
| P051 [1]   | Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Releve fibreux - Bat.0011 - 1er etage - 07 Douche [1]                                                                                                                                                                                                    |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-51A | couche 1: Colle de carrelage grise claire                                                                                                                                                                                                                                                       | BM + AC/1/2 | META | CC | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-51B | couche 2: Joint dur gris                                                                                                                                                                                                                                                                        | BM + AC/1/2 | META | MS | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-51C | couche 3: Plaque souple fibreuse bleue/grise                                                                                                                                                                                                                                                    | BM + AC/1/2 | META | MS | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Néant                                                                                                                                                                                                                           |             |      |    |                                         |
| P052 [1]   | Colle de plinthes - Bat.0011 - 1er etage - 07 Douche [1]                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-52  | couche 1: Colle de carrelage beige                                                                                                                                                                                                                                                              | BM + AC/1/2 | META | MS | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur des fibres est inférieure à 3µm) qui diffèrent des fibres d'amiante de par leur morphologie et/ou leur diffraction et/ou leur spectre chimique |             |      |    |                                         |
| P053 [1]   | Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Bat.0011 - 1er etage - 07 Douche [1]                                                                                                                                                                                                                 |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-53  | couche 1: Ciment gris<br>couche 2: Peinture beige                                                                                                                                                                                                                                               | BM + AC/1/2 | META | MS | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible                                                                                                                                                                                               |             |      |    |                                         |
| P054 [1]   | Panneaux et plaques - Bat.0011 - 1er etage - 11 Douche [1]                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-54A | couche 1: Faux-plafond beige                                                                                                                                                                                                                                                                    | /2          | MOLP | AN | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Analysée le 12/06/2025<br>Remarque(s) : Néant                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-54B | couche 1: Faux-plafond beige<br>couche 2: Peinture blanche                                                                                                                                                                                                                                      | BM + AC/1/2 | META | MS | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible<br>Masse insuffisante pour une seconde préparation                                                                                                                                            |             |      |    |                                         |
| P055 [1]   | Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Bat.0011 - 1er etage - 10 Chambre [1]                                                                                                                                                                                                                |             |      |    |                                         |
|            | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-55  | couche 1: Ciment gris<br>couche 2: Peinture beige                                                                                                                                                                                                                                               | BM + AC/1/2 | META | MS | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|            | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible                                                                                                                                                                                               |             |      |    |                                         |



## RAPPORT D'ANALYSE | OE2D0B V1

### Analyse Amiante Matériaux

2, rue de la Durance – 67100 STRASBOURG – Tél. 03.69.61.46.03 – contact@hoplab.fr

|           |                                                                                                                                                   |             |      |    |                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|-----------------------------------------|
| P056 [1]  | Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Bat.0011 - 1er etage - 10 Chambre [1]                                                                  |             |      |    |                                         |
|           | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-56 | couche 1: Ciment gris                                                                                                                             | BM + AC/1/2 | META | MS | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|           | couche 2: Peinture rose                                                                                                                           |             |      |    |                                         |
|           | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Séparation du matériau impossible                                                 |             |      |    |                                         |
| P057 [1]  | Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Bat.0011 - 1er etage - 11 Douche [1]                                                                   |             |      |    |                                         |
|           | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-57 | couche 1: Ciment gris                                                                                                                             | BM + AC/1/2 | META | MS | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|           |                                                                                                                                                   |             |      |    |                                         |
|           | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : Néant                                                                             |             |      |    |                                         |
| P058 [1]  | Colle de faïence - Bat.0011 - 1er etage - 11 Douche [1]                                                                                           |             |      |    |                                         |
|           | Remarque(s) : CONFORME A RECEPTION                                                                                                                |             |      |    |                                         |
| OE2D0B-58 | couche 1: Colle de carrelage grise                                                                                                                | BM + AC/1/2 | META | MS | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée |
|           | couche 2: Peinture bleue                                                                                                                          |             |      |    |                                         |
|           | Préparée le 17/06/2025, Analysée le 17/06/2025<br>Remarque(s) : La couche " Carrelage " n'a pas été préparée<br>Séparation du matériau impossible |             |      |    |                                         |



## 7.4 ANNEXE : RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrisme important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 1. INTERVENTION DE PROFESSIONNELS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

### 2. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr). De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

### 3. GESTION DES DÉCHETS CONTENANT DE L'AMIANTE

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

#### a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.



#### **b. Apport en déchèterie**

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

#### **c. Filières d'élimination des déchets**

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

#### **d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante**

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

#### **e. Traçabilité**

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



## 7.5 ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS

### Annexe - Certifications



## Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI5000 Version 007

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

### Monsieur LEGER Maxime

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans) - CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

|                      |                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention (1)<br>Date d'effet : 21/09/2023 - Date d'expiration : 20/09/2030                                                |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention (1)<br>Date d'effet : 21/09/2023 - Date d'expiration : 20/09/2030                                                |
| DPE individuel       | Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2)<br>Date d'effet : 15/02/2019 - Date d'expiration : 14/02/2024 |
| Electricité          | Etat de l'installation intérieure électrique (1)<br>Date d'effet : 27/11/2023 - Date d'expiration : 26/11/2030                        |
| Gaz                  | Etat de l'installation intérieure gaz (3)<br>Date d'effet : 02/05/2019 - Date d'expiration : 01/05/2024                               |
| Plomb                | Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1)<br>Date d'effet : 10/10/2023 - Date d'expiration : 09/10/2030                     |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valable à partir du 27/11/2023.

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification  
(2) Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attribution de prime en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification  
(3) Arrêté du 8 avril 2017 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification



Certification de personnes  
Diagnosticqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev08



## Annexe - Attestation sur l'honneur



1 Rue René Laennec – 67300 SCHILTIGHEIM  
03 67 97 45 50 - contact@diagobab.com - www.diagobab.fr

### Déclaration sur l'honneur

Conformément aux articles R. 2143-3, R. 2143-6 à 10 du CCP  
(Documents justificatifs et autres moyens de preuve de l'absence de motifs d'exclusion)

Je soussigné,

Nom, Prénom : SACCOMANDI Bastian

Représentant l'entreprise : DIAGOBAB

Adresse : 1 Rue René Laennec 67300 SCHILTIGHEIM

N° SIRET : 884 296 856 00039

Déclare et atteste sur l'honneur :

- N'entrer dans un cas d'interdictions de soumissionner aux marchés publics mentionnés aux articles du CCP suivants, à la date de la présente attestation :

#### Exclusions de plein droit

- L. 2141-1 (relatif aux infractions au Code général des impôts)
- L. 2141-2 (relatif aux déclarations et à l'acquittement des taxes, impôts et cotisations sociales),
- L. 2141-3 (relatif aux liquidations judiciaires, faillites, redressement judiciaire, interdiction de gérer, prévus au Code de Commerce),
- L. 2141-4 et notamment aux 1° et 2° (relatif aux sanctions ou condamnations en lien avec le Code du travail et le Code Pénal),
- L. 2141-5 (relatif à une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du Code du travail),

#### Exclusions à l'appréciation de l'acheteur

- L. 2141-7 (relatif à une résiliation ou une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de la commande publique antérieur),
- L. 2147-8 (relatif à d'éventuelles interventions, influences ou transmission d'informations trompeuses susceptibles de fausser le processus décisionnel de l'acheteur, ainsi qu'à la participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la présente procédure de passation du marché),
- L. 2147-9 (relatif aux ententes avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence),
- L. 2141-10 (relatif aux conflits d'intérêts direct ou indirect),
- L. 2141-11 (relatif à l'égalité de traitement entre candidats lors de la procédure d'attribution),
  - Satisfaire aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail (relatifs aux obligations en termes d'emploi des travailleurs handicapés),
  - Dans le cas où j'emploie des salariés, que le travail sera réalisé par des salariés employés régulièrement au regard :
- Des articles L. 3243-1, -2 et -4 (Bulletin de paie), R. 3243-1 à -5 (Paiement du salaire), L. 1221-10 à 12 et R. 1221-1 (Déclaration préalable à l'embauche) du Code du travail,
- Des articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail (relatifs à la lutte contre le travail illégal, le travail dissimulé, les travailleurs détachés et les cocontractants établis à l'étranger).

Nom et signature

**DIAGOBAB**  
03 67 97 45 50 | contact@diagobab.com  
1 rue René Laennec 67300 SCHILTIGHEIM  
Siret : 884 296 856 00039

## Annexe – Assurance

Dominique ROSANO  
Agent Général AXA  
59, avenue Clemenceau  
57100 THIONVILLE  
Tel : 03 82 53 58 11  
Fax : 03 82 53 58 02  
N° ORIAS : 14 005 882

### ATTESTATION D'ASSURANCE CONTRAT N° 10825380704

Je, soussigné Dominique ROSANO, Agent Général AXA FRANCE, dont le siège est 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE Cedex,

Atteste par la présente que la SAS DIAGOBAB est titulaire auprès d'une police « Responsabilité Civile » n°10825380704 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'elle pourrait encourir dans l'exercice de ses activités :

Diagnostic de Performance énergétique (DPE)

Audit Énergétique (AE)

Diagnostic Technique Amiante (DTA) (avant-vente, avant-location, avant-travaux et / démolition)

Contrôle visuel après travaux de désamiantage

Diagnostic Plomb (CREP, DRIPP, avant travaux et démolition, plomb dans l'eau)

Etat d'installation intérieure Electricité

Etat d'installation intérieure Gaz

Etat des Risques et pollution (ERP)

Loi Carrez et décompte de surface

Métrage de la surface habitable (Loi Boutin)

Diagnostic technique Global

Diagnostic gestion des déchets issues de la démolition

Ce contrat, renouvelable par tacite reconduction, est à jour de cotisations pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Fait pour servir et valoir ce que de droit,

Fait à Thionville, le 23/12/2024  
D. ROSANO  
Votre agent général

Dominique ROSANO  
AGENT GÉNÉRAL AXA  
Assurance Responsabilité Civile  
59, avenue Clemenceau  
57100 THIONVILLE  
TEL 03 82 53 58 11 - FAX 03 82 53 58 02  
N° ORIAS : 14 005 882