

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 26617454/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 25/07/2025

Référence au programme de travaux :

Plan et programme de travaux Gymnase PLAN DU
REFERENTIEL réalisé le 13/05/2025 par USID DE
CARCASSONNE

DONNEUR D'ORDRE

PHILIPPE LE PRIEUR

LIEUDIT CTM FRANCE SUD 11501 BRAM
STATION RADIOELECTRIQUE LA LAUZETTE
GYMNASE
11150 VILLEPINTE

SITE D'INTERVENTION

USID CARCASSONNE - Antenne BRAM

LIEUDIT CTM FRANCE SUD 11501 BRAM
11150 VILLEPINTE

0012

Code site : 110434501V

Latitude : 43.281600 / Longitude : 2.125100

Date(s) d'intervention(s) :

Le 16/07/2025

SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Benjamin LACOME	Diagnosticteur immobilier	Certification N° 9643074	Benjamin LACOME
			

Le présent rapport comporte 30 pages, dont 17 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	6
2. CONCLUSIONS	7
2.1. Obligations réglementaires	8
3. INFORMATIONS GENERALES	9
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	9
3.2. Parties prenantes	9
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	9
4.1. Références réglementaires	9
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
5.1. Date(s) de visite(s)	10
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	10
5.3. Conditions spécifiques	10
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	10
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
6.1. Matériaux et produits repérés	11
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	14
7. ANNEXES	14
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	14
7.2. Photos prélèvements	15
7.3. Attestation d'assurance	19
7.4. Certificat de compétence	21
7.5. Croquis de repérage	22
7.6. Rapport d'analyse du laboratoire	24

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
- Toiture remplacée - Réfection du sol - Création d'ouvertures - ITE local arrière - Dépose menuiseries pour remplacement - Évacuation EP

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
Conduits en toiture	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Éléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits, Costières, Couvre-joints, Éléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Éléments sous toiture	Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Étanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés, Ecrans de semi indépendance, Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Lanterneaux	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires de couverture composite hors fibres-ciment, Accessoires de couverture en fibres-ciment, Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
Verrières	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Éléments associés à la façade	Conduits, Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Éléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragrèages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : USID CARCASSONNE - Antenne BRAM
LIEUDIT CTM FRANCE SUD 11501 BRAM
11150 VILLEPINTE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
USID CARCASSONNE - Antenne BRAM	Autres	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
PHILIPPE LE PRIEUR	Donneur d'ordre	/	LIEUDIT CTM FRANCE SUD 11501 BRAM 11150 VILLEPINTE	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 16/07/2025

5.2. Ecart(s), adjonction(s) ou suppression(s) à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés
- Les dossiers amiante réglementaires

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Plans / Plan et programme de travaux Gymnase	USID DE CARCASSONNE	13/05/2025	PLAN DU REFERENTIEL	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :

AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> EXTERIEUR	Toitures	Plaques en matériaux bitumineux	/	Noir	8	P15* N	/	AN	/	Non
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> EXTERIEUR	Toitures	Plaques en matériaux bitumineux	/	Noir	8	P16 N	/	AN	/	Non
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> EXTERIEUR	Eléments associés à la toiture	Couvre-joints	/	Noir	9	P17* N	/	AN	/	Non
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> EXTERIEUR	Eléments associés à la toiture	Couvre-joints	/	Noir	9	P18 N	/	AN	/	Non
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> EXTERIEUR	Eléments associés à la toiture	Couvre-joints	/	Noir	10	P19* N	/	AN	/	Non
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> EXTERIEUR	Eléments associés à la toiture	Couvre-joints	/	Noir	10	P20 N	/	AN	/	Non
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> EXTERIEUR	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Paxalu	/	11	P21* N	/	AN	/	Non
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> EXTERIEUR	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Paxalu	/	11	P22 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> EXTERIEUR	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Granuleux	/	6	P11* N	/	AN	/	Non
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> EXTERIEUR	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Granuleux	/	6	P12 N	/	AN	/	Non
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> EXTERIEUR	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Souple	Blanc	7	P13* N	/	AN	/	Non
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> EXTERIEUR	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Souple	Blanc	7	P14 N	/	AN	/	Non
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> GYMNASSE	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Résine	Vert	1	P1* N	/	AN	/	Non
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> GYMNASSE	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	1	P1* N	/	AN	/	Non
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> GYMNASSE	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	/	1	P1* N	/	AN	/	Non
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> GYMNASSE	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Résine	Vert	1	P2 N	/	AN	/	Non
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> GYMNASSE	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	1	P2 N	/	AN	/	Non
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> GYMNASSE	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	/	1	P2 N	/	AN	/	Non
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> GYMNASSE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	3	P5* N	/	AN	/	Non
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> GYMNASSE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	3	P6 N	/	AN	/	Non
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> GYMNASSE	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Souple	Blanc	4	P7* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> GYMNASSE	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Souple	Blanc	4	P8 N	/	AN	/	Non
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> GYMNASSE	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Vert	5	P9* N	/	AN	/	Non
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> GYMNASSE	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Vert	5	P10 N	/	AN	/	Non
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> GYMNASSE -> LOCAL	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	/	2	P3* N	/	AN	/	Non
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> GYMNASSE -> LOCAL	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	/	2	P4 N	/	AN	/	Non

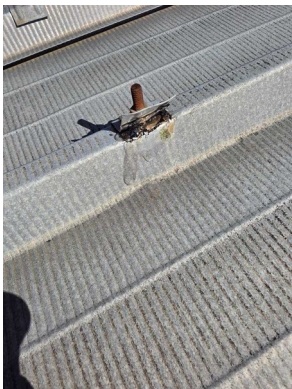
7. ANNEXES

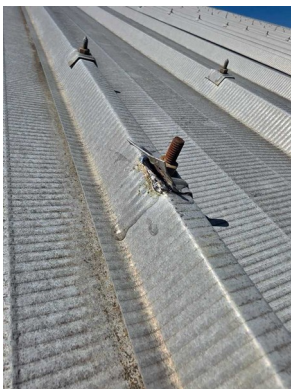
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

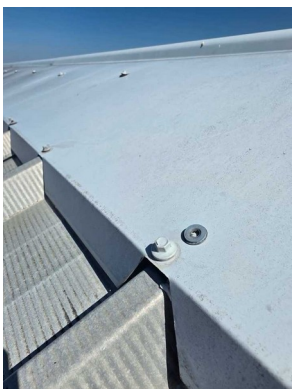
La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
BÂTIMENT 0012 - GYMNASÉ	/
BÂTIMENT 0012 - GYMNASÉ -> EXTERIEUR	/
BÂTIMENT 0012 - GYMNASÉ -> GYMNASÉ	/
BÂTIMENT 0012 - GYMNASÉ -> GYMNASÉ -> LOCAL	/

7.2. Photos prélèvements

P15	ZPSO 8
BÂTIMENT 0012 - GYMNASÉ -> EXTERIEUR	
	
Toitures -> Plaques en matériaux bitumineux (Liste B)	

P16	ZPSO 8
BÂTIMENT 0012 - GYMNASÉ -> EXTERIEUR	
	
Toitures -> Plaques en matériaux bitumineux (Liste B)	

P17	ZPSO 9
BÂTIMENT 0012 - GYMNASÉ -> EXTERIEUR	
	
Eléments associés à la toiture -> Couvre-joints	

P18	ZPSO 9
BÂTIMENT 0012 - GYMNASÉ -> EXTERIEUR	
	
Eléments associés à la toiture -> Couvre-joints	

P19	ZPSO 10
BÂTIMENT 0012 - GYMNASÉ -> EXTERIEUR	
	
Eléments associés à la toiture -> Couvre-joints	

P20	ZPSO 10
BÂTIMENT 0012 - GYMNASÉ -> EXTERIEUR	
	
Eléments associés à la toiture -> Couvre-joints	

P21	ZPSO 11
BÂTIMENT 0012 - GYMNASÉ -> EXTERIEUR	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	

P22	ZPSO 11
BÂTIMENT 0012 - GYMNASÉ -> EXTERIEUR	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	

P11	ZPSO 6
BÂTIMENT 0012 - GYMNASÉ -> EXTERIEUR	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P12	ZPSO 6
BÂTIMENT 0012 - GYMNASÉ -> EXTERIEUR	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P13	ZPSO 7
BÂTIMENT 0012 - GYMNASÉ -> EXTERIEUR	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P14	ZPSO 7
BÂTIMENT 0012 - GYMNASÉ -> EXTERIEUR	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P1	ZPSO 1
BÂTIMENT 0012 - GYMNASÉ -> GYMNASÉ	
	
Revêtements de sol -> Revêtements de sols sportifs Colles bitumineuses Ragréages	

P2	ZPSO 1
BÂTIMENT 0012 - GYMNASÉ -> GYMNASÉ	
	
Revêtements de sol -> Revêtements de sols sportifs Colles bitumineuses Ragréages	

P2	ZPSO 1
BÂTIMENT 0012 - GYMNASÉ -> GYMNASÉ	
	
Revêtements de sol -> Revêtements de sols sportifs Colles bitumineuses Ragréages	

P5	ZPSO 3
BÂTIMENT 0012 - GYMNASÉ -> GYMNASÉ	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P6	ZPSO 3
BÂTIMENT 0012 - GYMNASÉ -> GYMNASÉ	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P7	ZPSO 4
BÂTIMENT 0012 - GYMNASÉ -> GYMNASÉ	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P8	ZPSO 4
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> GYMNASSE	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P9	ZPSO 5
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> GYMNASSE	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

P10	ZPSO 5
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> GYMNASSE	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

P3	ZPSO 2
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> GYMNASSE -> LOCAL	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P4	ZPSO 2
BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE -> GYMNASSE -> LOCAL	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

7.3. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Signé par : Juliette Allavoine
E-mail : juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 2025-01-07 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.4. Certificat de compétence



Certificat

Attribué à
Benjamin LACOME

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	24/03/2022	23/03/2029
Termites metropole	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	24/03/2022	23/03/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	24/03/2022	23/03/2029

Date : 28/03/2022

Laurent Croguennec, Président



Numéro de certificat : 9643074



BUREAU
VERITAS

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'à : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



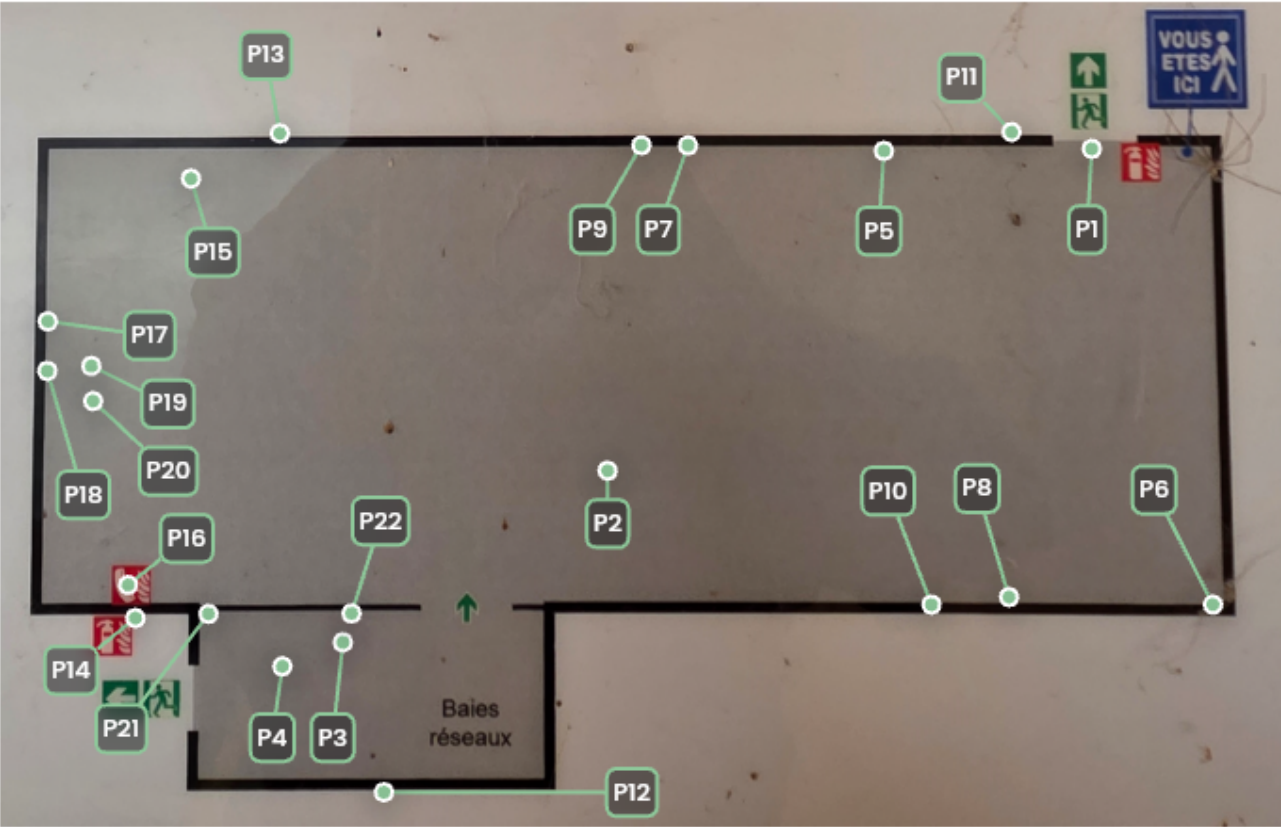
cofrac

CERTIFICATION
DE PERSONNES

ACCREDITATION
N°4-0087
Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr

7.5. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	USID CARCASSONNE - Antenne BRAM LIEUDIT CTM FRANCE SUD 11501 BRAM 11150 VILLEPINTE	
Localisation BÂTIMENT 0012 - GYMNASE	Date visite	Le 16/07/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	26617454/S1/1
	Planche	1 / 1
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Benjamin LACOME

450 Rue Baden Powell

34000 MONTPELLIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043176-01

Date d'émission de rapport : 24/07/2025 21:35

Page 1/6

Dossier N° : 25KE020083

Date de réception : 21/07/2025

Date d'analyse : 24/07/2025

Référence dossier Client: 1510797812/26617454/S1/1/1_26617454/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	EUROFINS24000003 2002 Réf. Prel : P1 BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE - GYMNASSE/Revêtement de sol - (Résine/Vert)	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (bitumineux) (noir)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	EUROFINS24000003 1998 Réf. Prel : P2 BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE - GYMNASSE/Revêtement de sol - (Résine/Vert)	Matériau dur (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (bitumineux) (noir)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	EUROFINS24000003 2006 Réf. Prel : P3 BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE - GYMNASSE - LOCAL/Revêtements de sol - (Compact/)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	EUROFINS24000003 2005 Réf. Prel : P4 BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE - GYMNASSE - LOCAL/Revêtements de sol - (Compact/)	Matériau de type peinture (vert) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043176-01	Date d'émission de rapport : 24/07/2025 21:35	Page 2/6
Dossier N° : 25KE020083	Date de réception : 21/07/2025	Date d'analyse : 24/07/2025
Référence dossier Client: 1510797812/26617454/S1/1/1_26617454/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	EUROFINS24000003 2003 Réf. Prel : P5 BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE - GYMNASSE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/)	Matériau de type peinture (vert) (foncé) ; matériau semi-dur (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	EUROFINS24000003 2004 Réf. Prel : P6 BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE - GYMNASSE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/)	Matériau de type peinture (orange) + (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007 (1)	EUROFINS24000003 2010 Réf. Prel : P7 BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE - GYMNASSE/Menuiseri es intérieures - (Souple/Blanc)	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (blanc)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	EUROFINS24000003 2011 Réf. Prel : P8 BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE - GYMNASSE/Menuiseri es intérieures - (Souple/Blanc)	Matériau souple de type joint (blanc)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	EUROFINS24000003 2020 Réf. Prel : P9 BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE - GYMNASSE/Menuiseri es intérieures - (Vert)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043176-01	Date d'émission de rapport : 24/07/2025 21:35	Page3/6
Dossier N° : 25KE020083	Date de réception : 21/07/2025	Date d'analyse : 24/07/2025
Référence dossier Client:1510797812/26617454/S1/1/1_26617454/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	EUROFINS24000003 2015 Réf. Prel : P10 BÂTIMENT 0012 - GYMNASE - GYMNASE/Menuiseries intérieures - (Vert)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	EUROFINS24000003 2021 Réf. Prel : P11 BÂTIMENT 0012 - GYMNASE - EXTERIEUR/Façades lourdes y compris poteaux - (Granuleux/)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (cimenteux) (poudreux) (gris)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	EUROFINS24000003 2022 Réf. Prel : P12 BÂTIMENT 0012 - GYMNASE - EXTERIEUR/Façades lourdes y compris poteaux - (Granuleux/)	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (beige)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	EUROFINS24000003 2012 Réf. Prel : P13 BÂTIMENT 0012 - GYMNASE - EXTERIEUR/Menuiseries extérieures - (Souple/Blanc)	Matériau (gris) ; matériau de type aluminium ; matériau souple de type joint (blanc)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043176-01	Date d'émission de rapport : 24/07/2025 21:35	Page4/6
Dossier N° : 25KE020083	Date de réception : 21/07/2025	Date d'analyse : 24/07/2025
Référence dossier Client:1510797812/26617454/S1/1/1_26617454/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	EUROFINS24000003 2007 Réf. Prel : P14 BÂTIMENT 0012 - GYMNASE - EXTERIEUR/Menuiseries extérieures - (Souple/Blanc)	Matériau (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	EUROFINS24000003 2008 Réf. Prel : P15 BÂTIMENT 0012 - GYMNASE - EXTERIEUR/Toitures - (Noir)	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	EUROFINS24000003 2013 Réf. Prel : P16 BÂTIMENT 0012 - GYMNASE - EXTERIEUR/Toitures - (Noir)	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	EUROFINS24000003 2016 Réf. Prel : P17 BÂTIMENT 0012 - GYMNASE - EXTERIEUR/Eléments associés à la toiture - (Noir)	Matériau souple (noir)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043176-01	Date d'émission de rapport : 24/07/2025 21:35	Page5/6
Dossier N° : 25KE020083	Date de réception : 21/07/2025	Date d'analyse : 24/07/2025
Référence dossier Client:1510797812/26617454/S1/1/1_26617454/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	EUROFINS24000003 2017 Réf. Prel : P18 BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE - EXTERIEUR/Eléments associés à la toiture - (Noir)	Matériau (gris) ; matériau de type plaque métallique ; matériau souple (bleu)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	EUROFINS24000003 2019 Réf. Prel : P19 BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE - EXTERIEUR/Eléments associés à la toiture - (Noir)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	EUROFINS24000003 2018 Réf. Prel : P20 BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE - EXTERIEUR/Eléments associés à la toiture - (Noir)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (bitumineux) (noir)	MET * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	EUROFINS24000003 2014 Réf. Prel : P21 BÂTIMENT 0012 - GYMNASSE - EXTERIEUR/Etanchéité de toiture terrasse - (Paxalu/)	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibres)	MET * / EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043176-01	Date d'émission de rapport : 24/07/2025 21:35	Page 6/6
Dossier N° : 25KE020083	Date de réception : 21/07/2025	Date d'analyse : 24/07/2025
Référence dossier Client: 1510797812/26617454/S1/1/1_26617454/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	EUROFINS24000003 2023 Réf. Prel : P22 BÂTIMENT 0012 - GYMNASE - EXTERIEUR/Etanch éité de toiture terrasse - (Paxalu/)	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	MET * /EY7G	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un matériau de type peinture verte est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Sabrina Chehbouni
Chef(fe) de Groupe Vergèze

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

