

Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2507107537
Rapport édité le : 05/08/2025

DONNEUR D'ORDRE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX -
DUBOIS-BLAZQUEZ Morgan
33400 Talence

OPERATEUR DE REPERAGE



DELAUNAY paul
06 58 46 92 02
Certification n° : CPDI7001
Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX
12 Rue Dubernat
33400 Talence

LIEU D'INTERVENTION

Place Amélie Raba-Léon
Pédiatrie
33000 Bordeaux
Bâtiment Pédiatrie



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : DELAUNAY paul

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'annexe I de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport



Révision	Date	Objet
Version initiale	05/07/2025	Établissement du rapport

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX - DUBOIS-BLAZQUEZ Morgan	12 Rue Dubernat 33400 Talence
Propriétaire	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX	12 Rue Dubernat 33400 Talence
Accompagnateur	Mr DUBOIS	

OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
DELAUNAY paul	I.Cert	CPDI7001	13/10/2023	12/10/2030

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	01/01/2026

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



LABORATOIRE	ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASLAB	50503704400706	4 rue Maryse Bastié 44700 ORVAULT

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	9
5.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	32
6.	PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	34
7.	RAPPORTS D'ANALYSES	85
8.	ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	102

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :


BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT

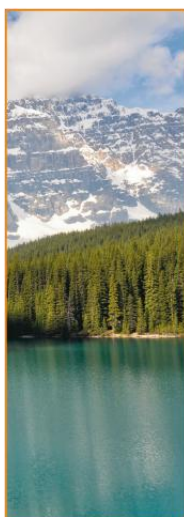

INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : Place Amélie Raba-Léon

Pédiatrie

33000 Bordeaux

Numéro de mission : MA2507107537

Référence client : NC

Références cadastrales :

PC / date de construction : Date du permis de construire non connue

Visite effectuée le : 18/07/2025

Numéro de lot : Bâtiment Pédiatrie

Documents demandés	Documents remis
Plan/Croquis du bâtiment	Oui
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Oui
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	-
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	-

Observations :

- Pas de conduit en fibres-ciment repérer sur la toiture terrasse du bâtiment ni dans les gaines techniques.
- Sol et plafond des gaines techniques en dalle béton.
- Murs des gaines techniques ainsi que de la sous-station en béton brut.
- Les gaines techniques du RDC ont été aussi investiguer et sont homogène par rapport aux autres des étages.
- Anciens prélèvements intégrés au rapport (cf. planche du plan associés)
- Pas de MPCA repéré sur l'armoire électrique de la sous-station concernée par les travaux
- Les sondages réalisés sur les joints de bride accessibles ont permis de déterminer l'homogénéité de chaque type de joint

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Sous-Sol Pédiatrie :	Sous-station S1CX306
Rez de chaussée :	Placard 00AX379, Placard 00AX377
1er étage :	Placard 01AX380, Placard 01AX379
2ème étage :	Placard 02AX008, Placard 02AX329, Placard 02AX330
3ème étage :	Placard 03AX339, Placard 03AX338
4ème étage :	Placard 04AX329, Placard 04AX330
5ème étage :	Placard 05AX340, Placard 05AX338
6ème étage :	Placard 06AX334, Placard 06AX329, Placard 06AX330
7ème étage :	Terrasse 07CXT01

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
7ème étage	Terrasse 07CXT01	Couverture
	Terrasse 07CXT01	Couverture
	Terrasse 07CXT01	Couverture
	Terrasse 07CXT01	Acrotère
	Terrasse 07CXT01	Acrotère
	Terrasse 07CXT01	Couverture
	Terrasse 07CXT01	Couverture
	Terrasse 07CXT01	Couverture
Sous-Sol Pédiatrie	Sous-station S1CX306	Ballon
	Sous-station S1CX306	Sur ballon
	Sous-station S1CX306	Sur bride de la Pompe noir (N1)
	Sous-station S1CX306	Sur bride de la pompe noir (N1)
	Sous-station S1CX306	Sur bride de la pompe verte (N2)
	Sous-station S1CX306	Sur bride de la pompe rouge (N3)
	Sous-station S1CX306	Sur bride verte
	Sous-station S1CX306	Sur bride de la pompe noir et rouge (N4)
	Sous-station S1CX306	Sur bride bleue
	Sous-station S1CX306	Sur bride bleue
	Sous-station S1CX306	Dans l'échangeur
	Sous-station S1CX306	Sur bride grise
	Sous-station S1CX306	Sur bride noir
	Sous-station S1CX306	Sur bride de la pompe rouge (N5)
	Sous-station S1CX306	Sur bride
	Sous-station S1CX306	Sur bride
	Sous-station S1CX306	Sur bride de la pompe rouge (N6)
	Sous-station S1CX306	Entre conduite et valve
	Sous-station S1CX306	Entre conduite et valve
	Sous-station S1CX306	Sur bride de la pompe rouge (N7)
	Sous-station S1CX306	Sol
Rez de chaussée	Placard 00AX379	Cloison
	Placard 00AX377	Cloison
1er étage	Placard 01AX380	Cloison
	Placard 01AX379	Cloison
2ème étage	Placard 02AX008	Cloison
	Placard 02AX329	Cloison
	Placard 02AX330	Cloison
3ème étage	Placard 03AX339	Cloison
	Placard 03AX338	Cloison
4ème étage	Placard 04AX329	Cloison

Niveau	Pièce	Zone
	Placard 04AX330	Cloison
5ème étage	Placard 05AX340	Cloison
	Placard 05AX338	Cloison
6ème étage	Placard 06AX334	Cloison
	Placard 06AX329	Cloison
	Placard 06AX330	Cloison
Rez de chaussée	Placard 00AX379	Mur de refend
	Placard 00AX377	Mur de refend
1er étage	Placard 01AX380	Mur de refend
	Placard 01AX379	Mur de refend
2ème étage	Placard 02AX008	Mur de refend
	Placard 02AX329	Mur de refend
	Placard 02AX330	Mur de refend
3ème étage	Placard 03AX339	Mur de refend
	Placard 03AX338	Mur de refend
4ème étage	Placard 04AX329	Mur de refend
	Placard 04AX330	Mur de refend
5ème étage	Placard 05AX340	Mur de refend
	Placard 05AX338	Mur de refend
6ème étage	Placard 06AX334	Mur de refend
	Placard 06AX329	Mur de refend
	Placard 06AX330	Mur de refend
Rez de chaussée	Placard 00AX379	Mur de refend; Rebouchage
	Placard 00AX377	Mur de refend; Rebouchage
1er étage	Placard 01AX380	Mur de refend; Rebouchage
	Placard 01AX379	Mur de refend; Rebouchage
2ème étage	Placard 02AX008	Mur de refend; Rebouchage
	Placard 02AX329	Mur de refend; Rebouchage
	Placard 02AX330	Mur de refend; Rebouchage
3ème étage	Placard 03AX339	Mur de refend; Rebouchage
	Placard 03AX338	Mur de refend; Rebouchage
4ème étage	Placard 04AX329	Mur de refend; Rebouchage
	Placard 04AX330	Mur de refend; Rebouchage
5ème étage	Placard 05AX340	Mur de refend; Rebouchage
	Placard 05AX338	Mur de refend; Rebouchage
6ème étage	Placard 06AX334	Mur de refend; Rebouchage
	Placard 06AX329	Mur de refend; Rebouchage
	Placard 06AX330	Mur de refend; Rebouchage
Rez de chaussée	Placard 00AX379	Sol
	Placard 00AX377	Sol
1er étage	Placard 01AX380	Sol
	Placard 01AX379	Sol
2ème étage	Placard 02AX008	Sol
	Placard 02AX329	Sol
	Placard 02AX330	Sol
3ème étage	Placard 03AX339	Sol
	Placard 03AX338	Sol
4ème étage	Placard 04AX329	Sol
	Placard 04AX330	Sol
5ème étage	Placard 05AX340	Sol
	Placard 05AX338	Sol
6ème étage	Placard 06AX334	Sol
	Placard 06AX329	Sol
	Placard 06AX330	Sol
Rez de chaussée	Placard 00AX379	Entourage de conduit au sol
	Placard 00AX377	Entourage de conduit au sol
1er étage	Placard 01AX380	Entourage de conduit au sol
	Placard 01AX379	Entourage de conduit au sol
2ème étage	Placard 02AX008	Entourage de conduit au sol
	Placard 02AX329	Entourage de conduit au sol
	Placard 02AX330	Entourage de conduit au sol
3ème étage	Placard 03AX339	Entourage de conduit au sol
	Placard 03AX338	Entourage de conduit au sol
4ème étage	Placard 04AX329	Entourage de conduit au sol

Niveau	Pièce	Zone
	Placard 04AX330	Entourage de conduit au sol
5ème étage	Placard 05AX340	Entourage de conduit au sol
	Placard 05AX338	Entourage de conduit au sol
6ème étage	Placard 06AX334	Entourage de conduit au sol
	Placard 06AX329	Entourage de conduit au sol
	Placard 06AX330	Entourage de conduit au sol
Sous-Sol Pédiatrie	Sous-station S1CX306	Gaine
	Sous-station S1CX306	Mur de refend
Rez de chaussée	Placard 00AX379	Mur de refend
	Placard 00AX377	Mur de refend
1er étage	Placard 01AX380	Mur de refend
	Placard 01AX379	Mur de refend
2ème étage	Placard 02AX008	Mur de refend
	Placard 02AX329	Mur de refend
	Placard 02AX330	Mur de refend
3ème étage	Placard 03AX339	Mur de refend
	Placard 03AX338	Mur de refend
4ème étage	Placard 04AX329	Mur de refend
	Placard 04AX330	Mur de refend
5ème étage	Placard 05AX340	Mur de refend
	Placard 05AX338	Mur de refend
6ème étage	Placard 06AX334	Mur de refend
	Placard 06AX329	Mur de refend
	Placard 06AX330	Mur de refend
Rez de chaussée	Placard 00AX379	Sol
	Placard 00AX377	Sol
1er étage	Placard 01AX380	Sol
	Placard 01AX379	Sol
2ème étage	Placard 02AX008	Sol
	Placard 02AX329	Sol
	Placard 02AX330	Sol
3ème étage	Placard 03AX339	Sol
	Placard 03AX338	Sol
4ème étage	Placard 04AX329	Sol
	Placard 04AX330	Sol
5ème étage	Placard 05AX340	Sol
	Placard 05AX338	Sol
6ème étage	Placard 06AX334	Sol
	Placard 06AX329	Sol
	Placard 06AX330	Sol
	Placard 06AX334	Plafond
Rez de chaussée	Placard 00AX379	Plafond
	Placard 00AX377	Plafond
1er étage	Placard 01AX380	Plafond
	Placard 01AX379	Plafond
2ème étage	Placard 02AX008	Plafond
	Placard 02AX329	Plafond
	Placard 02AX330	Plafond
3ème étage	Placard 03AX339	Plafond
	Placard 03AX338	Plafond
4ème étage	Placard 04AX329	Plafond
	Placard 04AX330	Plafond
5ème étage	Placard 05AX340	Plafond
	Placard 05AX338	Plafond
6ème étage	Placard 06AX334	Plafond
	Placard 06AX329	Plafond
	Placard 06AX330	Plafond

Descriptif des travaux :

ADX Groupe est mandatée afin de réaliser un RAAT (Repérage Amiante Avant Travaux) sur la sous-station S1CX306, la toiture terrasse 07CXT01 ainsi que les gaines technique des étages du bâtiment précité en tête de rapport destiné à des futurs travaux.

Nature et périmètre des travaux :

- Remise à niveau des réseaux hydrauliques et électriques en sous-station y compris remplacement des pompes
- Remplacement de la Production d'Eau Chaude Sanitaire, des réseaux d'Eau Chaude Sanitaire et de boiuclage du bâtiment Pédiatrie (tous niveaux en gaine technique autour des ascenseurs)
- Mise en œuvre d'une production d'Eau Chaude Sanitaire Solaire autovidangeable dont les capteurs solaires seront positionnés sur la toiture terrasse 07CXT01 y compris reprise de l'étanchéité

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visitées

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO013	Sous-Sol Pédiatrie	Sous-station S1CX306	Sur bride de la pompe rouge (N3); Sur bride verte	<u>Analyse : P014</u> - Matériau semi-dur de type joint (fibreuse) (beige) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P019</u> - Matériau souple de type joint (fibreuse) (beige) (Présence d'amiante)	6U

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2507107537
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon Pédiatrie 33000 Bordeaux
Date de réalisation	05/08/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

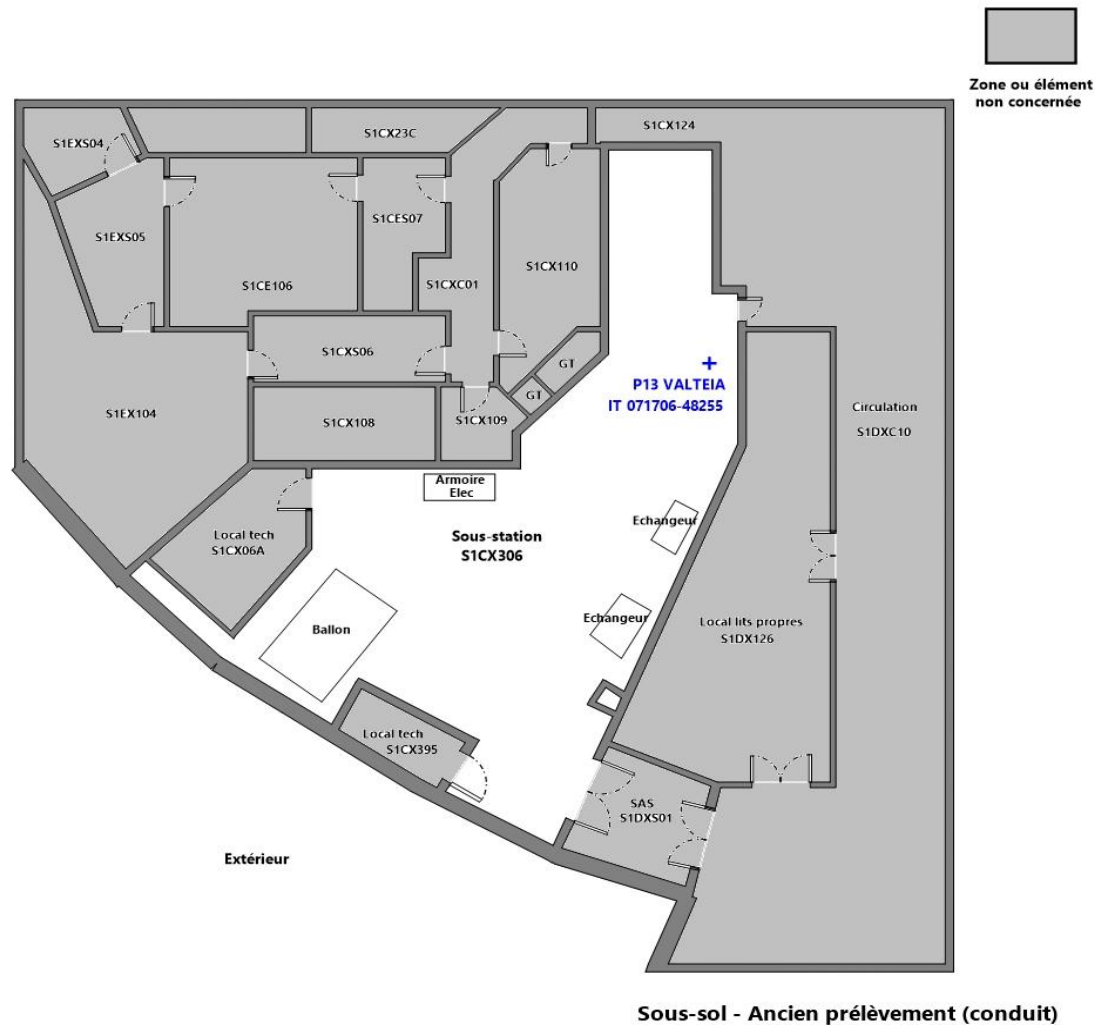


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2507107537
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon Pédiatrie 33000 Bordeaux
Date de réalisation	05/08/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

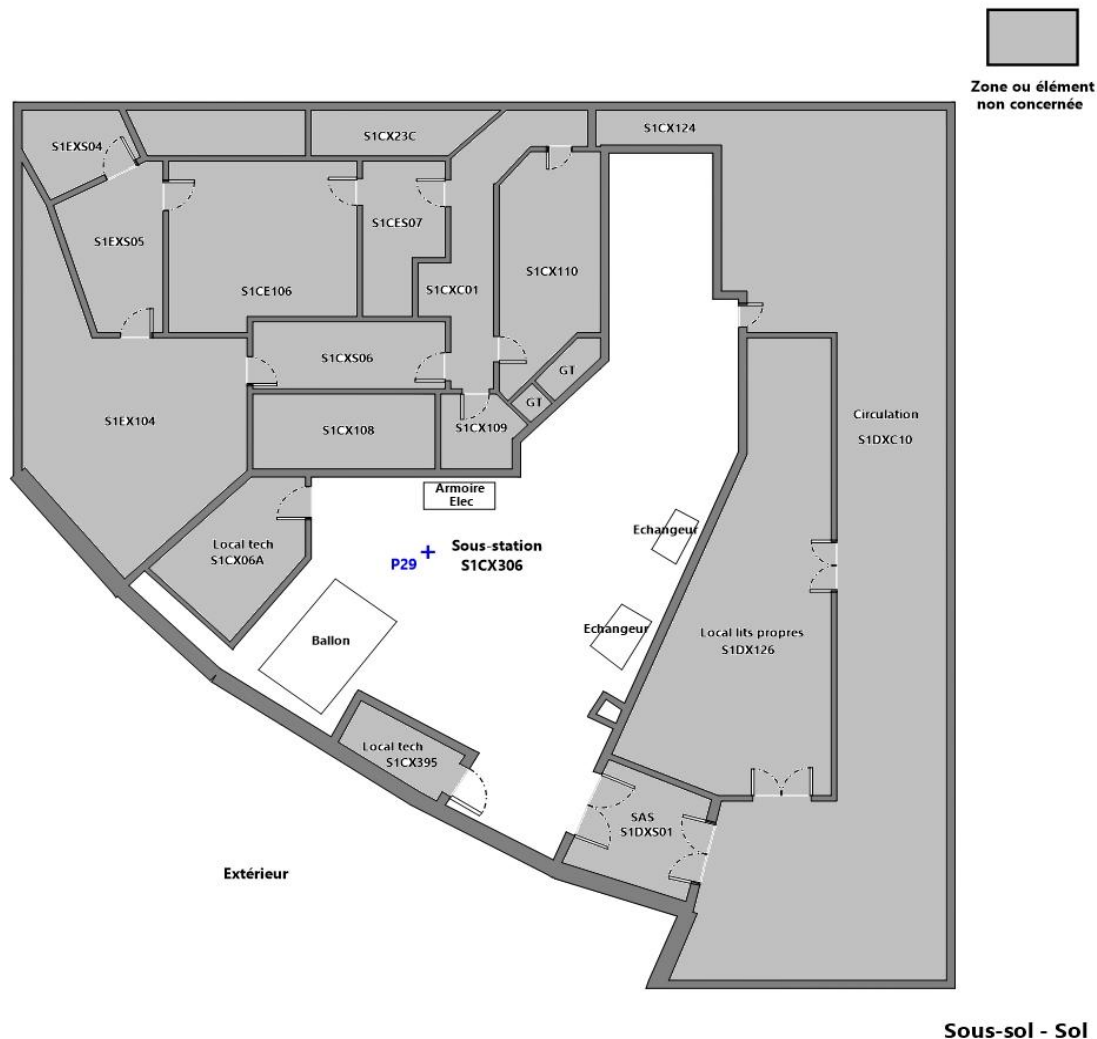


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2507107537
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon Pédiatrie 33000 Bordeaux
Date de réalisation	05/08/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

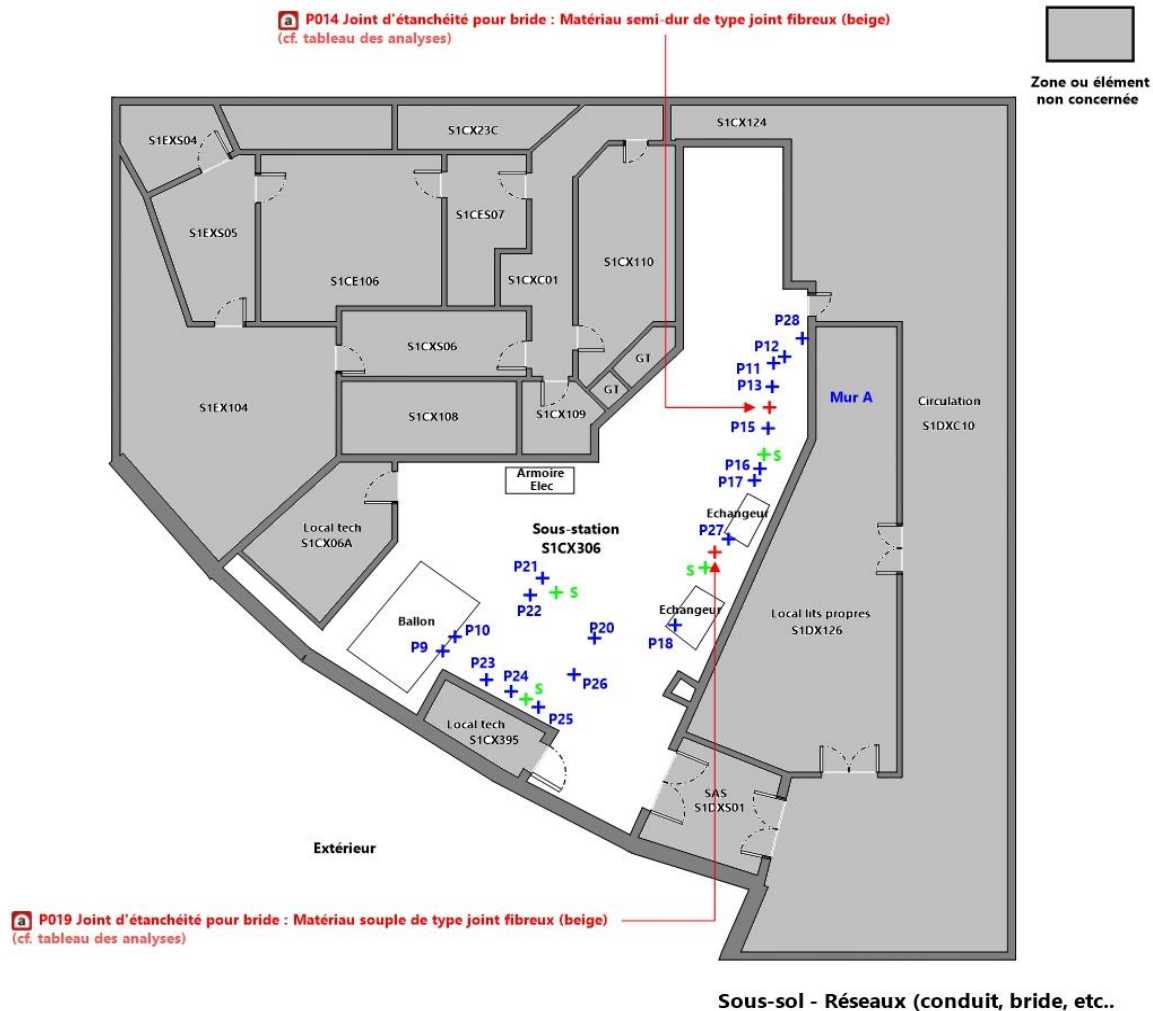


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2507107537
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon
	33000
	Bordeaux
Date de réalisation	05/08/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
 Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité


a P014 Joint d'étanchéité pour bride : Matériau semi-dur de type joint fibreux (beige)
(cf. tableau des analyses)



Sous-sol - Vue réseaux pompe mur A

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2507107537
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon Pédiatrie 33000 Bordeaux
Date de réalisation	05/08/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

a P019 Joint d'étanchéité pour bride : Matériau souple de type joint fibreux (beige)
(cf. tableau des analyses)

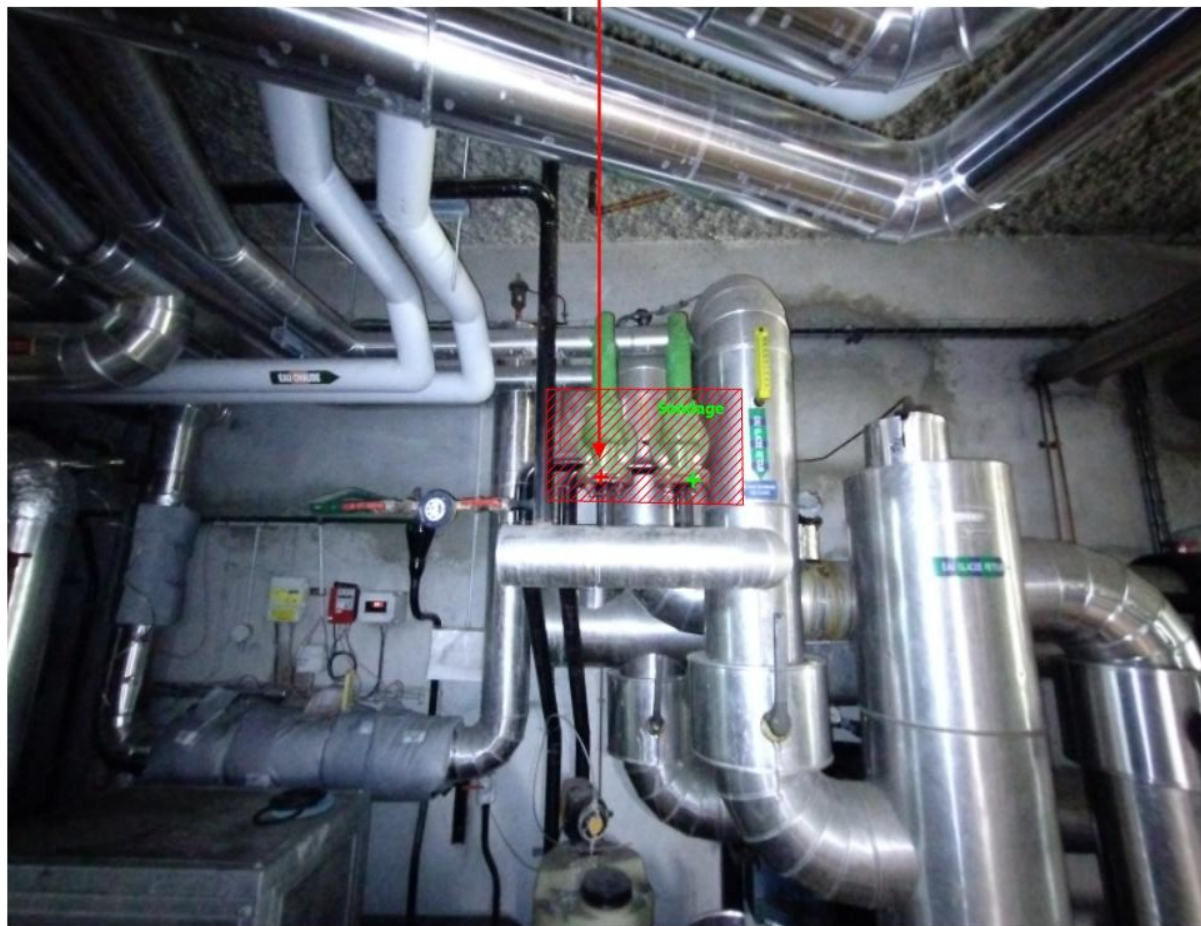

Sous-sol - Vue réseaux bride verte

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2507107537
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon
	33000
	Bordeaux
Date de réalisation	05/08/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité




RDC 03PPED00 - Gaine technique Sol

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2507107537
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon Pédiatrie 33000 Bordeaux
Date de réalisation	05/08/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité



RDC 03PPED00 - Gaine technique Mur

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2507107537
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon Pédiatrie 33000 Bordeaux
Date de réalisation	05/08/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

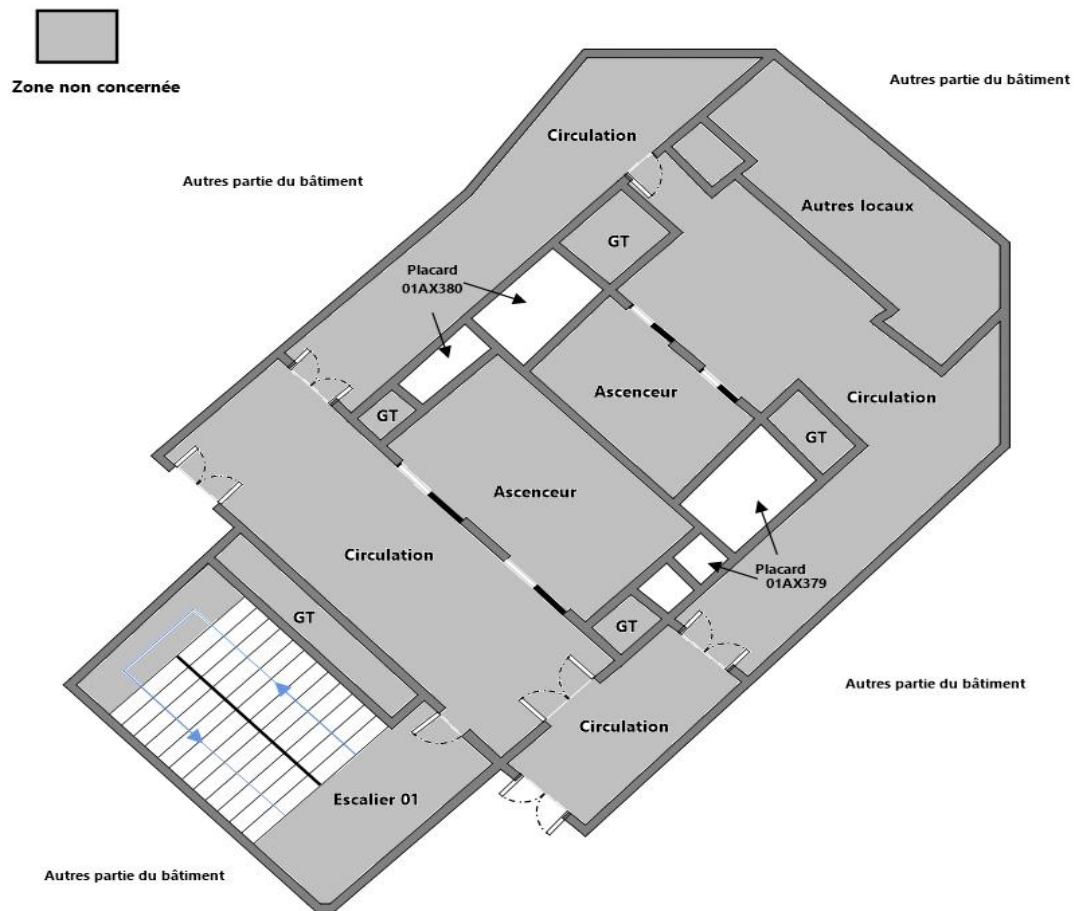

1er étage 03PPED01 - Gaine technique Sol

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2507107537
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon Pédiatrie 33000 Bordeaux
Date de réalisation	05/08/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

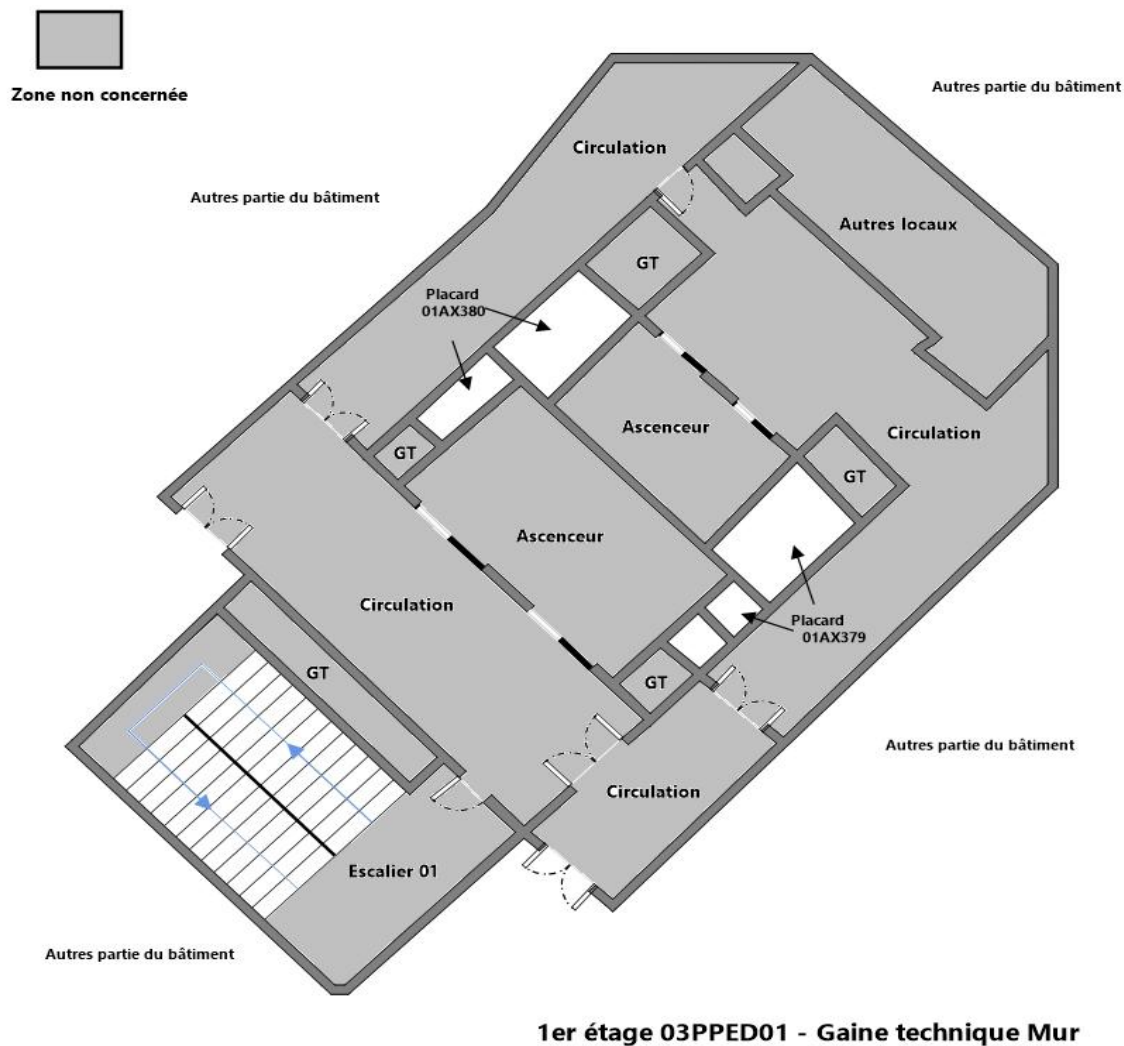


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2507107537
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon Pédiatrie 33000 Bordeaux
Date de réalisation	05/08/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité



2ème étage 03PPED02 - Gaine technique Sol

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2507107537
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon
	Pédiatrie
	33000 Bordeaux
Date de réalisation	05/08/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité



2ème étage 03PPED02 - Gaine technique Mur

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2507107537
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon
	33000
	Bordeaux
Date de réalisation	05/08/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité



3ème étage 03PPED03 - Gaine technique Sol

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2507107537
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon Pédiatrie 33000 Bordeaux
Date de réalisation	05/08/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité



3ème étage 03PPED03 - Gaine technique Mur

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2507107537
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon Pédiatrie 33000 Bordeaux
Date de réalisation	05/08/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

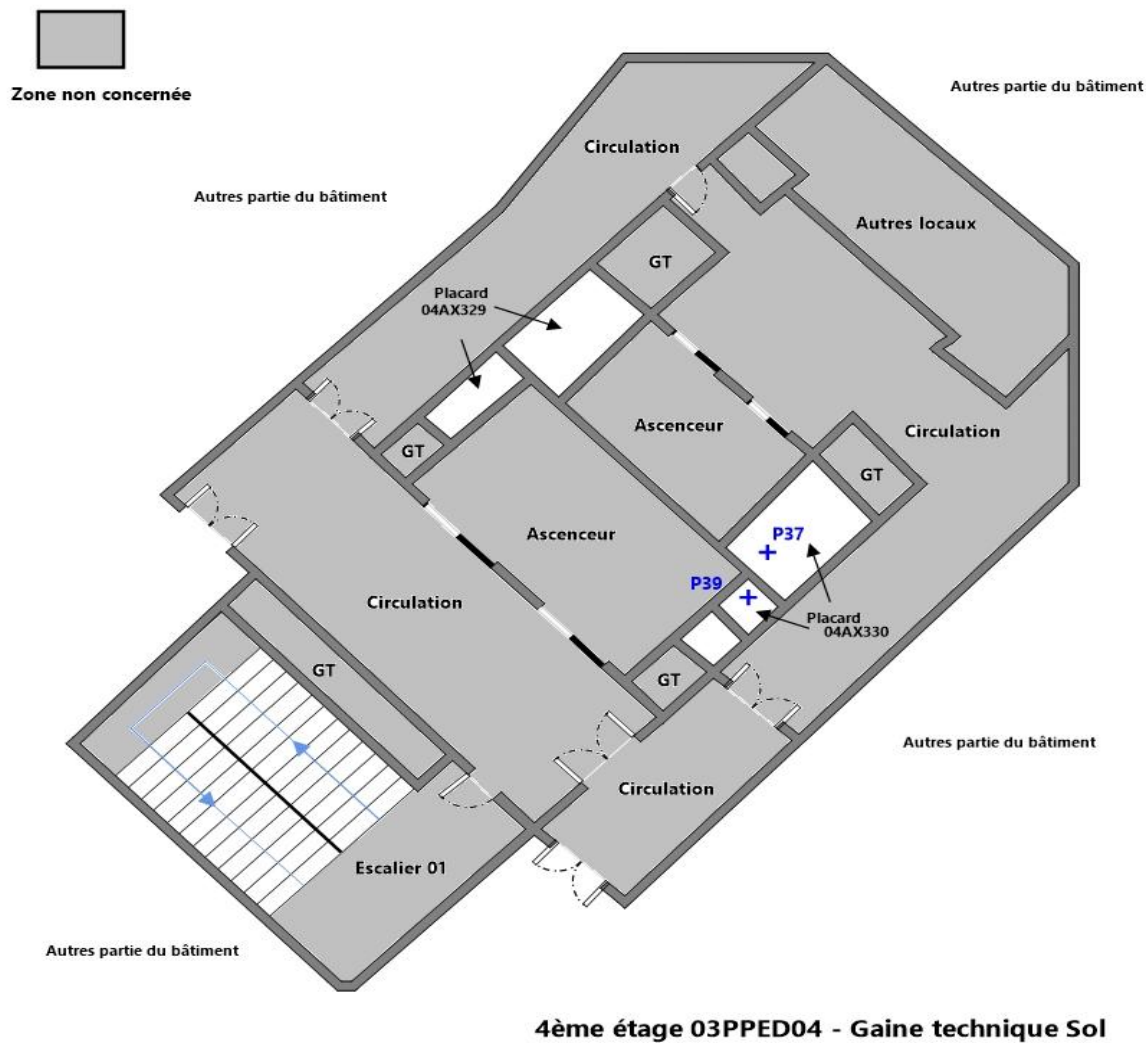


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2507107537
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon Pédiatrie 33000 Bordeaux
Date de réalisation	05/08/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



4ème étage 03PPED04 - Gaine technique Mur

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2507107537
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon
	Pédiatrie
	33000 Bordeaux
Date de réalisation	05/08/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



5ème étage 03PPED05 - Gaine technique Sol

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2507107537
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon
	Pédiatrie
	33000 Bordeaux
Date de réalisation	05/08/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

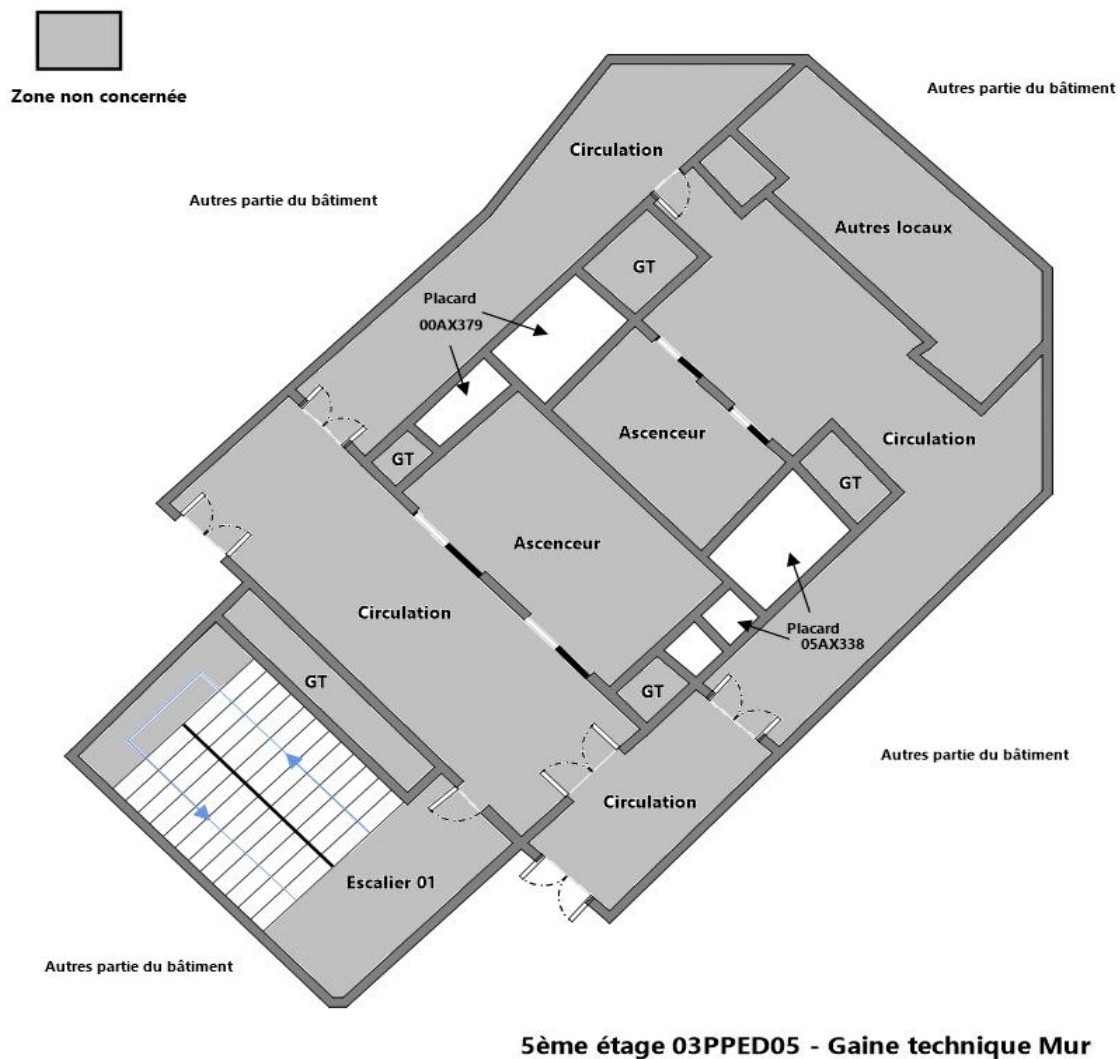


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2507107537
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon Pédiatrie 33000 Bordeaux
Date de réalisation	05/08/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité


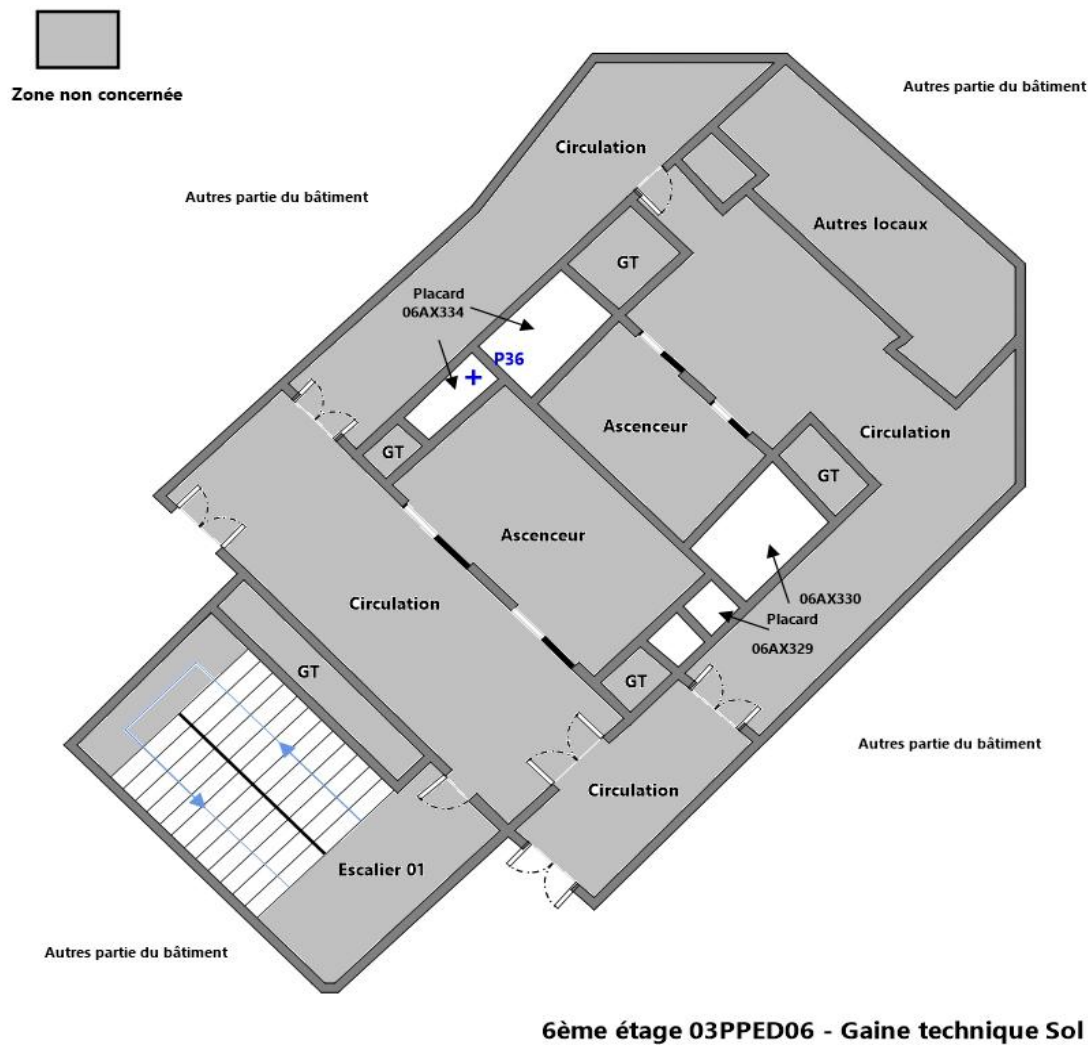


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2507107537
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon Pédiatrie 33000 Bordeaux
Date de réalisation	05/08/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité



6ème étage 03PPED06 - Gaine technique Mur

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2507107537
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon
	Pédiatrie
	33000 Bordeaux
Date de réalisation	05/08/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

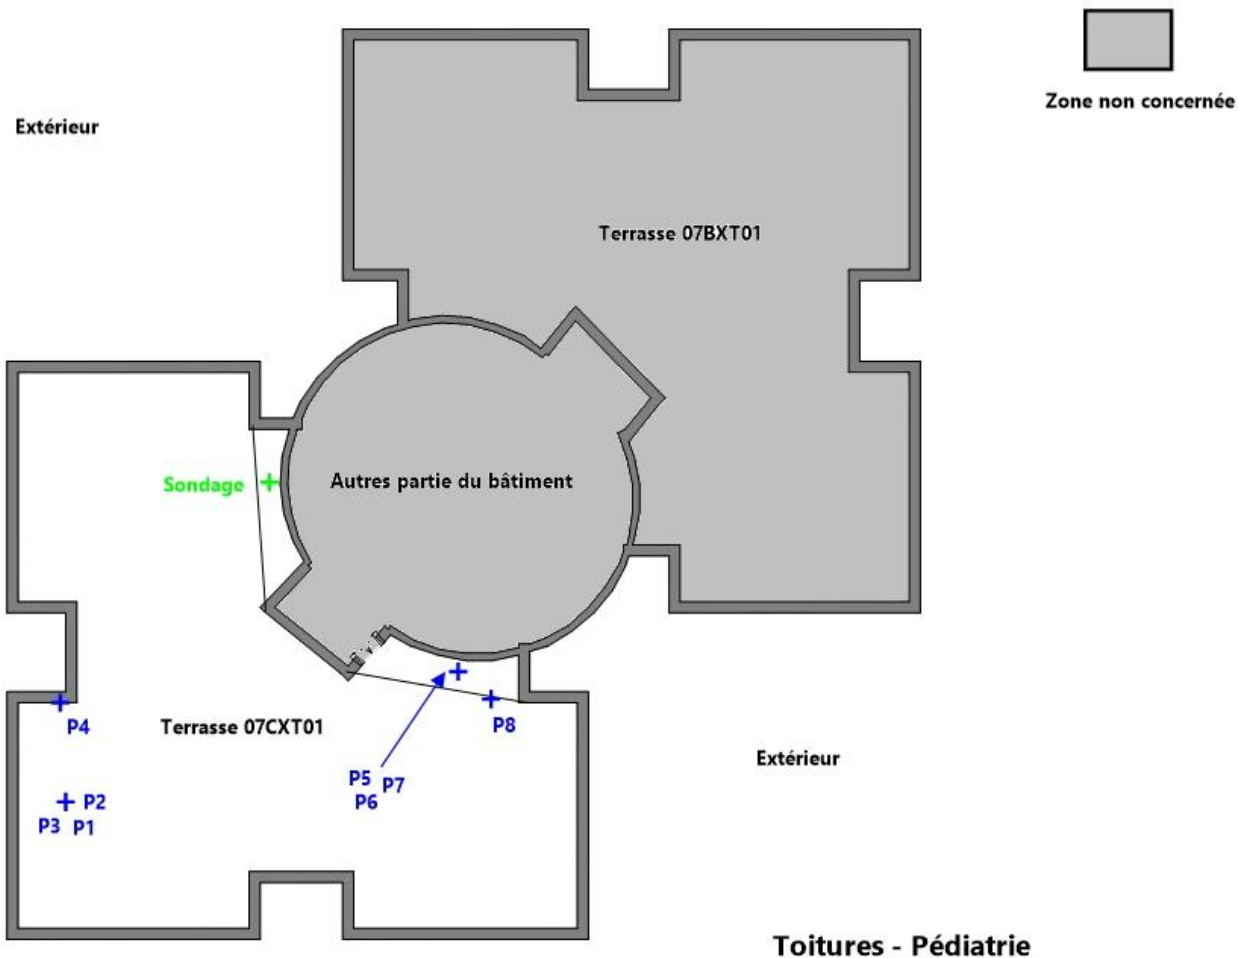


Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau souple (fibrex) (beige) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur (noir) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Isolant fibrex en sous toiture	- Phase 2 Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Pare-vapeur	- Phase 2 Matériau souple (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Isolant fibrex en sous toiture	- Phase 2 Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Pare-vapeur	- Phase 2 Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité sur ballon (noir)	- Phase 2 Matériau semi-dur de type joint (fibrex) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité de ballon (jaune)	- Matériau souple de type joint (transparent) ; matériau (pulvérulent) (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (beige)	- Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (jaune)	- Matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (gris; vert)	- Matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride fibrex (beige)	- Matériau semi-dur de type joint (fibrex) (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (orange; vert)	- Phase 2 Matériau souple de type joint (collant) (vert) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (rouge)	- Phase 2 Matériau souple (fibrex) (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (bleu)	- Matériau semi-dur (bleu) en traces ; matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Isolation	- Matériau de type mousse (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride	- Matériau souple de type joint (fibrex) (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (blanc)	- Matériau souple de type joint (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (marron)	- Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (noir) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (vert)	- Phase 2 Matériau semi-dur (fibrex) (vert) ; matériau semi-dur de type joint (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (beige)	- Matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (beige)	- Matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (beige)	- Matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (vert) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Joint tresse	- Phase 2 Matériau souple (fibrex) (blanc) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Joint tresse (vert)	- Phase 2 Matériau de type peinture (vert) ; matériau souple (fibrex) (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (noir)	- Matériau souple de type joint (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage + Couche3: Béton	- Matériau (marron) ; matériau semi-dur (granulaire) (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, déboulage, lissage)	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, déboulage, lissage)	- Matériau semi-dur (granulaire) (gris) + (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, déboulage, lissage)	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP)	- Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP)	- Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Description:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non)	- Phase 2 Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Description:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non)	- Phase 2 Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Synthèse des ZPSO Incohérente

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
Néant		-	-	-

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ou des ZPSO notifiées ci-dessus peuvent s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :

- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables	X		

6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

ZPSO001 : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)

Niveau : 7ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Terrasse 07CXT01	Continue	1	Couverture	Oui 7ème étage - Terrasse 07CXT01 : Couverture	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2507107537/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK041680-001 <u>Description:</u> Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur (noir) en traces Absence d'amiante	

ZPSO002 : Isolant fibreux en sous toiture

Niveau : 7ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Terrasse 07CXT01	Continue	1	Couverture	Oui 7ème étage - Terrasse 07CXT01 : Couverture	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Réf. échantillon:</u> MA2507107537/P002 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK041680-002 <u>Description:</u> Isolant fibreux en sous toiture <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture <u>Partie à sonder:</u> Isolant fibreux en sous toiture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (beige) Absence d'amiante	

ZPSO003 : Pare-vapeur

Niveau : 7ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Terrasse 07CXT01	Continue	1	Couverture	Oui 7ème étage - Terrasse 07CXT01 : Couverture	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Réf. échantillon:</u> MA2507107537/P003 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK041680-003 <u>Description:</u> Pare-vapeur <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture <u>Partie à sonder:</u> Pare-vapeur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	

ZPSO004 : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)

Niveau : 7ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Terrasse 07CXT01	Discontinue	1	Acrotère	Oui 7ème étage - Terrasse 07CXT01 : Acrotère	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P004, réf. labo.: 25EK041680-004 MA2507107537/P008, réf. labo.: 25EK041680-008 <u>Description:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Acrotère	Oui 7ème étage - Terrasse 07CXT01 : Acrotère	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P004, réf. labo.: 25EK041680-004 MA2507107537/P008, réf. labo.: 25EK041680-008 <u>Description:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	

ZPSO005 : Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)

Niveau : 7ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Terrasse 07CXT01	Discontinue	1	Couverture	Oui 7ème étage - Terrasse 07CXT01 : Couverture	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2507107537/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK041680-005 <u>Description:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	

ZPSO006 : Isolant fibreux en sous toiture

Niveau : 7ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Terrasse 07CXT01	Discontinue	1	Couverture	Oui 7ème étage - Terrasse 07CXT01 : Couverture	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2507107537/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK041680-006 <u>Description:</u> Isolant fibreux en sous toiture <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture <u>Partie à sonder:</u> Isolant fibreux en sous toiture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (beige) Absence d'amiante	

ZPSO007 : Pare-vapeur

Niveau : 7ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Terrasse 07CXT01	Discontinue	1	Couverture	Oui 7ème étage - Terrasse 07CXT01 : Couverture	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2507107537/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK041680-007 <u>Description:</u> Pare-vapeur <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture <u>Partie à sonder:</u> Pare-vapeur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	

2 - Parois verticales extérieures et Façades

Sans objet


3 - Parois verticales intérieures


ZPSO028 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage, 5ème étage, 6ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Placard 00AX379	Discontinue	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030, P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P030, réf. labo.: 25EK042661-001 MA2507107537/P031, réf. labo.: 25EK042661-002 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030, P031	Idem photo : P031; P030
Placard 00AX377	Discontinue	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030, P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P030, réf. labo.: 25EK042661-001 MA2507107537/P031, réf. labo.: 25EK042661-002 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux	<u>Analyse:</u> P030, P031	Idem photo : P031; P030

					<u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
Placard 01AX380	Discontinue	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030, P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P030, réf. labo.: 25EK042661-001 MA2507107537/P031, réf. labo.: 25EK042661-002 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030, P031	Idem photo : P031; P030
Placard 01AX379	Discontinue	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030, P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P030, réf. labo.: 25EK042661-001 MA2507107537/P031, réf. labo.: 25EK042661-002 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030, P031	Idem photo : P031; P030
Placard 02AX008	Discontinue	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030, P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P030, réf. labo.: 25EK042661-001 MA2507107537/P031, réf. labo.: 25EK042661-002 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030, P031	Idem photo : P031; P030
Placard 02AX329	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030, P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P030, réf. labo.: 25EK042661-001 MA2507107537/P031, réf. labo.: 25EK042661-002 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030, P031	Idem photo : P031; P030
Placard 02AX330	Discontinue	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030, P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P030, réf. labo.: 25EK042661-001 MA2507107537/P031, réf. labo.: 25EK042661-002	<u>Analyse:</u> P030, P031	Idem photo : P031; P030

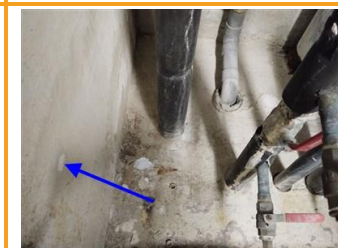					<u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
Placard 03AX339	Discontinue	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030, P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P030, réf. labo.: 25EK042661-001 MA2507107537/P031, réf. labo.: 25EK042661-002 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030, P031	Idem photo : P031; P030
Placard 03AX338	Discontinue	9	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030, P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P030, réf. labo.: 25EK042661-001 MA2507107537/P031, réf. labo.: 25EK042661-002 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030, P031	Idem photo : P031; P030
Placard 04AX329	Discontinue	10	Cloison	Oui 4ème étage - Gaine technique : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P030, réf. labo.: 25EK042661-001 MA2507107537/P031, réf. labo.: 25EK042661-002 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	
Placard 04AX330	Discontinue	11	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030, P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P030, réf. labo.: 25EK042661-001 MA2507107537/P031, réf. labo.: 25EK042661-002 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030, P031	Idem photo : P031; P030

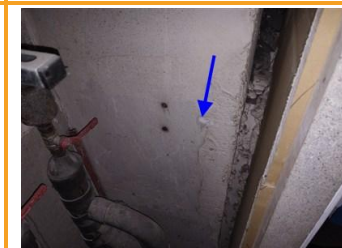Placard 05AX340	Discontinue	12	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030, P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P030, réf. labo.: 25EK042661-001 MA2507107537/P031, réf. labo.: 25EK042661-002 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030, P031	Idem photo : P031; P030
Placard 05AX338	Discontinue	13	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030, P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P030, réf. labo.: 25EK042661-001 MA2507107537/P031, réf. labo.: 25EK042661-002 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030, P031	Idem photo : P031; P030
Placard 06AX334	Discontinue	14	Cloison	Oui 6ème étage - Gaine technique : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P030, réf. labo.: 25EK042661-001 MA2507107537/P031, réf. labo.: 25EK042661-002 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
Placard 06AX329	Discontinue	15	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030, P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P030, réf. labo.: 25EK042661-001 MA2507107537/P031, réf. labo.: 25EK042661-002 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030, P031	Idem photo : P031; P030
Placard 06AX330	Discontinue	16	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030, P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P030, réf. labo.: 25EK042661-001 MA2507107537/P031, réf. labo.: 25EK042661-002 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux	<u>Analyse:</u> P030, P031	Idem photo : P031; P030

					<u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
--	--	--	--	--	---	--	--

ZPSO029 : Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage, 5ème étage, 6ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Placard 00AX379	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P032, réf. labo.: 25EK042661-003 MA2507107537/P033, réf. labo.: 25EK042661-004 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P033; P032
Placard 00AX377	Discontinue	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P032, réf. labo.: 25EK042661-003 MA2507107537/P033, réf. labo.: 25EK042661-004 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P033; P032
Placard 01AX380	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P032, réf. labo.: 25EK042661-003 MA2507107537/P033, réf. labo.: 25EK042661-004 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P033; P032

Placard 01AX379	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P032, réf. labo.: 25EK042661-003 MA2507107537/P033, réf. labo.: 25EK042661-004 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P033; P032
Placard 02AX008	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P032, réf. labo.: 25EK042661-003 MA2507107537/P033, réf. labo.: 25EK042661-004 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P033; P032
Placard 02AX329	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P032, réf. labo.: 25EK042661-003 MA2507107537/P033, réf. labo.: 25EK042661-004 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P033; P032
Placard 02AX330	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P032, réf. labo.: 25EK042661-003 MA2507107537/P033, réf. labo.: 25EK042661-004 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P033; P032

Placard 03AX339	Discontinue	8	Mur de refend	Oui 3ème étage - Gaine technique : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P032, réf. labo.: 25EK042661-003 MA2507107537/P033, réf. labo.: 25EK042661-004 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P033 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (granulaire) (gris) + (beige) : Absence d'amiante	
Placard 03AX338	Discontinue	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P032, réf. labo.: 25EK042661-003 MA2507107537/P033, réf. labo.: 25EK042661-004 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P033; P032
Placard 04AX329	Discontinue	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P032, réf. labo.: 25EK042661-003 MA2507107537/P033, réf. labo.: 25EK042661-004 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P033; P032

Placard 04AX330	Discontinue	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P032, réf. labo.: 25EK042661-003 MA2507107537/P033, réf. labo.: 25EK042661-004 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P033; P032
Placard 05AX340	Discontinue	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P032, réf. labo.: 25EK042661-003 MA2507107537/P033, réf. labo.: 25EK042661-004 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P033; P032
Placard 05AX338	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P032, réf. labo.: 25EK042661-003 MA2507107537/P033, réf. labo.: 25EK042661-004 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P033; P032
Placard 06AX334	Discontinue	14	Mur de refend	Oui 6ème étage - Gaine technique : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P032, réf. labo.: 25EK042661-003 MA2507107537/P033, réf. labo.: 25EK042661-004 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

Placard 06AX329	Discontinue	15	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P032, réf. labo.: 25EK042661-003 MA2507107537/P033, réf. labo.: 25EK042661-004 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P033; P032
Placard 06AX330	Discontinue	16	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P032, réf. labo.: 25EK042661-003 MA2507107537/P033, réf. labo.: 25EK042661-004 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P033; P032

ZPSO030 : Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage, 5ème étage, 6ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Placard 00AX379	Discontinue	1	Mur de refend; Rebouchage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P034, réf. labo.: 25EK042661-005 MA2507107537/P035, réf. labo.: 25EK042661-006 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P035; P034
Placard 00AX377	Discontinue	2	Mur de refend; Rebouchage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P034, réf. labo.: 25EK042661-005 MA2507107537/P035, réf. labo.: 25EK042661-006 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P035; P034
Placard 01AX380	Discontinue	3	Mur de refend; Rebouchage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P034, réf. labo.: 25EK042661-005 MA2507107537/P035, réf. labo.: 25EK042661-006 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P035; P034

Placard 01AX379	Discontinue	4	Mur de refend; Rebouchage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P034, réf. labo.: 25EK042661-005 MA2507107537/P035, réf. labo.: 25EK042661-006 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P035; P034
Placard 02AX008	Discontinue	5	Mur de refend; Rebouchage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P034, réf. labo.: 25EK042661-005 MA2507107537/P035, réf. labo.: 25EK042661-006 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P035; P034
Placard 02AX329	Discontinue	6	Mur de refend; Rebouchage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P034, réf. labo.: 25EK042661-005 MA2507107537/P035, réf. labo.: 25EK042661-006 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P035; P034
Placard 02AX330	Discontinue	7	Mur de refend; Rebouchage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P034, réf. labo.: 25EK042661-005 MA2507107537/P035, réf. labo.: 25EK042661-006 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P035; P034

Placard 03AX339	Discontinue	8	Mur de refend; Rebouchage	Oui 3ème étage - Gaine technique : Mur de refend; Rebouchage	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P034, réf. labo.: 25EK042661-005 MA2507107537/P035, réf. labo.: 25EK042661-006 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P035 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Placard 03AX338	Discontinue	9	Mur de refend; Rebouchage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P034, réf. labo.: 25EK042661-005 MA2507107537/P035, réf. labo.: 25EK042661-006 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P035; P034
Placard 04AX329	Discontinue	10	Mur de refend; Rebouchage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P034, réf. labo.: 25EK042661-005 MA2507107537/P035, réf. labo.: 25EK042661-006 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P035; P034
Placard 04AX330	Discontinue	11	Mur de refend; Rebouchage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P034, réf. labo.: 25EK042661-005 MA2507107537/P035, réf. labo.: 25EK042661-006 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P035; P034

Placard 05AX340	Discontinue	12	Mur de refend; Rebouchage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P034, réf. labo.: 25EK042661-005 MA2507107537/P035, réf. labo.: 25EK042661-006 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P035; P034
Placard 05AX338	Discontinue	13	Mur de refend; Rebouchage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P034, réf. labo.: 25EK042661-005 MA2507107537/P035, réf. labo.: 25EK042661-006 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P035; P034
Placard 06AX334	Discontinue	14	Mur de refend; Rebouchage	Oui 6ème étage - Gaine technique : Mur de refend; Rebouchage	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P034, réf. labo.: 25EK042661-005 MA2507107537/P035, réf. labo.: 25EK042661-006 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Placard 06AX329	Discontinue	15	Mur de refend; Rebouchage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P034, réf. labo.: 25EK042661-005 MA2507107537/P035, réf. labo.: 25EK042661-006 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P035; P034

Placard 06AX330	Discontinue	16	Mur de refend; Rebouchage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P034, réf. labo.: 25EK042661-005 MA2507107537/P035, réf. labo.: 25EK042661-006 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P035; P034
-----------------	-------------	----	------------------------------	---	---	-------------------------------	-------------------------

Dossier Page 51 / 108

ZPSO034 : Béton

Niveau : Sous-Sol Pédiatrie, Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage, 5ème étage, 6ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station S1CX306	Discontinue	1	Mur de refend	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Béton <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 00AX379	Discontinue	2	Mur de refend	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Béton <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 00AX377	Discontinue	3	Mur de refend	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Béton <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 01AX380	Discontinue	4	Mur de refend	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Béton <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 01AX379	Discontinue	5	Mur de refend	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Béton <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		


Placard 02AX008	Discontinue	6	Mur de refend	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Béton <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 02AX329	Discontinue	7	Mur de refend	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Béton <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 02AX330	Discontinue	8	Mur de refend	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Béton <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 03AX339	Discontinue	9	Mur de refend	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Béton <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 03AX338	Discontinue	10	Mur de refend	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Béton <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 04AX329	Discontinue	11	Mur de refend	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Béton <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		

Placard 04AX330	Discontinue	12	Mur de refend	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Béton <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 05AX340	Discontinue	13	Mur de refend	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Béton <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 05AX338	Discontinue	14	Mur de refend	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Béton <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 06AX334	Discontinue	15	Mur de refend	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Béton <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 06AX329	Discontinue	16	Mur de refend	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Béton <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 06AX330	Discontinue	17	Mur de refend	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Béton <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO036 : Panneau en bois

Niveau : 6ème étage

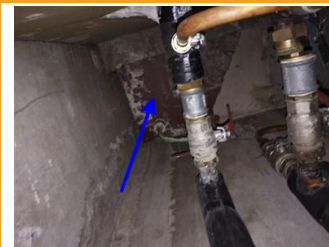Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Placard 06AX334	Unique	1	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Panneau en bois <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau en bois <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		

ZPSO037 : Dalle béton

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage, 5ème étage, 6ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Placard 00AX379	Discontinue	1	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 00AX377	Discontinue	2	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 01AX380	Discontinue	3	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 01AX379	Discontinue	4	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 02AX008	Discontinue	5	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		

Placard 02AX329	Discontinue	6	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 02AX330	Discontinue	7	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 03AX339	Discontinue	8	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 03AX338	Discontinue	9	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 04AX329	Discontinue	10	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 04AX330	Discontinue	11	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		

Placard 05AX340	Discontinue	12	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 05AX338	Discontinue	13	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 06AX334	Discontinue	14	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 06AX329	Discontinue	15	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 06AX330	Discontinue	16	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO027 : Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée + Couche3: Béton

Niveau : Sous-Sol Pédiatrie

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station S1CX306	Continue	1	Sol	Oui Sous-Sol Pédiatrie - Sous- station S1CX306 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Réf. échantillon:</u> MA2507107537/P029 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK041666-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée + Couche3: Béton <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée + Couche3: Béton <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P029 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau (marron) ; matériau semi-dur (granulaire) (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	


ZPSO031 : Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP)

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage, 5ème étage, 6ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Placard 00AX379	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P036, réf. labo.: 25EK042661-007 MA2507107537/P037, réf. labo.: 25EK042661-008 <u>Description:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036, P037	Idem photo : P037; P036
Placard 00AX377	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P036, réf. labo.: 25EK042661-007 MA2507107537/P037, réf. labo.: 25EK042661-008 <u>Description:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036, P037	Idem photo : P037; P036
Placard 01AX380	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P036, réf. labo.: 25EK042661-007 MA2507107537/P037, réf. labo.: 25EK042661-008 <u>Description:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036, P037	Idem photo : P037; P036

Placard 01AX379	Discontinue	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P036, réf. labo.: 25EK042661-007 MA2507107537/P037, réf. labo.: 25EK042661-008 <u>Description:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036, P037	Idem photo : P037; P036
Placard 02AX008	Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P036, réf. labo.: 25EK042661-007 MA2507107537/P037, réf. labo.: 25EK042661-008 <u>Description:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036, P037	Idem photo : P037; P036
Placard 02AX329	Discontinue	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P036, réf. labo.: 25EK042661-007 MA2507107537/P037, réf. labo.: 25EK042661-008 <u>Description:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036, P037	Idem photo : P037; P036
Placard 02AX330	Discontinue	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P036, réf. labo.: 25EK042661-007 MA2507107537/P037, réf. labo.: 25EK042661-008 <u>Description:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036, P037	Idem photo : P037; P036

Placard 03AX339	Discontinue	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P036, réf. labo.: 25EK042661-007 MA2507107537/P037, réf. labo.: 25EK042661-008 <u>Description:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036, P037	Idem photo : P037; P036
Placard 03AX338	Discontinue	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P036, réf. labo.: 25EK042661-007 MA2507107537/P037, réf. labo.: 25EK042661-008 <u>Description:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036, P037	Idem photo : P037; P036
Placard 04AX329	Discontinue	10	Sol	Oui 4ème étage - Gaine technique : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P036, réf. labo.: 25EK042661-007 MA2507107537/P037, réf. labo.: 25EK042661-008 <u>Description:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	
Placard 04AX330	Discontinue	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P036, réf. labo.: 25EK042661-007 MA2507107537/P037, réf. labo.: 25EK042661-008 <u>Description:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036, P037	Idem photo : P037; P036

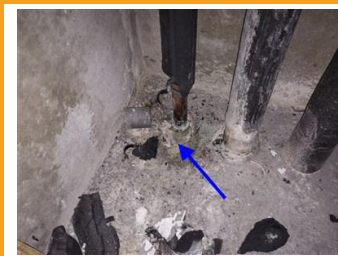Placard 05AX340	Discontinue	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P036, réf. labo.: 25EK042661-007 MA2507107537/P037, réf. labo.: 25EK042661-008 <u>Description:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036, P037	Idem photo : P037; P036
Placard 05AX338	Discontinue	13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P036, réf. labo.: 25EK042661-007 MA2507107537/P037, réf. labo.: 25EK042661-008 <u>Description:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036, P037	Idem photo : P037; P036
Placard 06AX334	Discontinue	14	Sol	Oui 6ème étage - Gaine technique : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P036, réf. labo.: 25EK042661-007 MA2507107537/P037, réf. labo.: 25EK042661-008 <u>Description:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	
Placard 06AX329	Discontinue	15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P036, réf. labo.: 25EK042661-007 MA2507107537/P037, réf. labo.: 25EK042661-008 <u>Description:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036, P037	Idem photo : P037; P036

Placard 06AX330	Discontinue	16	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P036, réf. labo.: 25EK042661-007 MA2507107537/P037, réf. labo.: 25EK042661-008 <u>Description:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036, P037	Idem photo : P037; P036
-----------------	-------------	----	-----	---	---	-------------------------------	-------------------------

ZPSO035 : Dalle béton

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage, 5ème étage, 6ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Placard 00AX379	Discontinue	1	Sol	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 00AX377	Discontinue	2	Sol	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 01AX380	Discontinue	3	Sol	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 01AX379	Discontinue	4	Sol	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 02AX008	Discontinue	5	Sol	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		

Placard 02AX329	Discontinue	6	Sol	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 02AX330	Discontinue	7	Sol	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 03AX339	Discontinue	8	Sol	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 03AX338	Discontinue	9	Sol	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 04AX329	Discontinue	10	Sol	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 04AX330	Discontinue	11	Sol	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		

Placard 05AX340	Discontinue	12	Sol	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 05AX338	Discontinue	13	Sol	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 06AX334	Discontinue	14	Sol	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 06AX329	Discontinue	15	Sol	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Placard 06AX330	Discontinue	16	Sol	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Dalle béton <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle béton <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		

6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO032 : Enveloppe (bande tissée enduite ou non)

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage, 5ème étage, 6ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Placard 00AX379	Discontinue	1	Entourage de conduit au sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P038, réf. labo.: 25EK042661-009 MA2507107537/P039, réf. labo.: 25EK042661-010 <u>Description:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P039; P038
Placard 00AX377	Discontinue	2	Entourage de conduit au sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P038, réf. labo.: 25EK042661-009 MA2507107537/P039, réf. labo.: 25EK042661-010 <u>Description:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P039; P038
Placard 01AX380	Discontinue	3	Entourage de conduit au sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P038, réf. labo.: 25EK042661-009 MA2507107537/P039, réf. labo.: 25EK042661-010 <u>Description:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P039; P038
Placard 01AX379	Discontinue	4	Entourage de conduit au sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P038, réf. labo.: 25EK042661-009 MA2507107537/P039, réf. labo.: 25EK042661-010 <u>Description:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non)	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P039; P038

					<u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
Placard 02AX008	Discontinue	5	Entourage de conduit au sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P038, réf. labo.: 25EK042661-009 MA2507107537/P039, réf. labo.: 25EK042661-010 <u>Description:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P039; P038
Placard 02AX329	Discontinue	6	Entourage de conduit au sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P038, réf. labo.: 25EK042661-009 MA2507107537/P039, réf. labo.: 25EK042661-010 <u>Description:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P039; P038
Placard 02AX330	Discontinue	7	Entourage de conduit au sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P038, réf. labo.: 25EK042661-009 MA2507107537/P039, réf. labo.: 25EK042661-010 <u>Description:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P039; P038
Placard 03AX339	Discontinue	8	Entourage de conduit au sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P038, réf. labo.: 25EK042661-009 MA2507107537/P039, réf. labo.: 25EK042661-010 <u>Description:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P039; P038

					<u>Partie à sonder:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
Placard 03AX338	Discontinue	9	Entourage de conduit au sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P038, réf. labo.: 25EK042661-009 MA2507107537/P039, réf. labo.: 25EK042661-010 <u>Description:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P039; P038
Placard 04AX329	Discontinue	10	Entourage de conduit au sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P038, réf. labo.: 25EK042661-009 MA2507107537/P039, réf. labo.: 25EK042661-010 <u>Description:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P039; P038
Placard 04AX330	Discontinue	11	Entourage de conduit au sol	Oui 4ème étage - Gaine technique : Entourage de conduit au sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P038, réf. labo.: 25EK042661-009 MA2507107537/P039, réf. labo.: 25EK042661-010 <u>Description:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron) Absence d'amiante	
Placard 05AX340	Discontinue	12	Entourage de conduit au sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P038, réf. labo.: 25EK042661-009 MA2507107537/P039, réf. labo.: 25EK042661-010 <u>Description:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P039; P038

Placard 05AX338	Discontinue	13	Entourage de conduit au sol	Oui 5ème étage - Gaine technique : Entourage de conduit au sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P038, réf. labo.: 25EK042661-009 MA2507107537/P039, réf. labo.: 25EK042661-010 <u>Description:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante	
Placard 06AX334	Discontinue	14	Entourage de conduit au sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P038, réf. labo.: 25EK042661-009 MA2507107537/P039, réf. labo.: 25EK042661-010 <u>Description:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P039; P038
Placard 06AX329	Discontinue	15	Entourage de conduit au sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P038, réf. labo.: 25EK042661-009 MA2507107537/P039, réf. labo.: 25EK042661-010 <u>Description:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P039; P038
Placard 06AX330	Discontinue	16	Entourage de conduit au sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P038, réf. labo.: 25EK042661-009 MA2507107537/P039, réf. labo.: 25EK042661-010 <u>Description:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P039; P038

ZPSO033 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Niveau : Sous-Sol Pédiatrie

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station S1CX306	Discontinue	1	Gaine	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 échantillon: MA2507107537/P13 VALTEIA IT 071706-48255 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

ZPSO008 : Joint d'étanchéité sur ballon (noir)

Niveau : Sous-Sol Pédiatrie

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station S1CX306	Unique	1	Ballon	Oui Sous-Sol Pédiatrie - Sous-station S1CX306 : Ballon	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2507107537/P009 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK041666-001 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité sur ballon (noir) <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité sur ballon <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur de type joint (fibreuse) (noir) Absence d'amiante	

ZPSO009 : Joint d'étanchéité de ballon (jaune)

Niveau : Sous-Sol Pédiatrie

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station S1CX306	Unique	1	Sur ballon	Oui Sous-Sol Pédiatrie - Sous- station S1CX306 : Sur ballon	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Réf. échantillon:</u> MA2507107537/P010 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK041666-002 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité de ballon (jaune) <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité de ballon <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (transparent) ; matériau (pulvérulent) (noir) : Absence d'amiante	

ZPSO010 : Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (beige)

Niveau : Sous-Sol Pédiatrie

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station S1CX306	Discontinue	1	Sur bride de la Pompe noir (N1)	Oui Sous-Sol Pédiatrie - Sous- station S1CX306 : Sur bride de la Pompe noir (N1)	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> MA2507107537/P011 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK041666-003 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (beige) <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	


ZPSO011 : Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (jaune)

Niveau : Sous-Sol Pédiatrie

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station S1CX306	Discontinue	1	Sur bride de la pompe noir (N1)	Oui Sous-Sol Pédiatrie - Sous- station S1CX306 : Sur bride de la pompe noir (N1)	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> MA2507107537/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK041666-004 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (jaune) <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir) : Absence d'amiante	



ZPSO012 : Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (gris; vert)

Niveau : Sous-Sol Pédiatrie

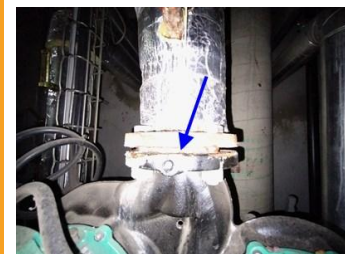Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station S1CX306	Discontinue	1	Sur bride de la pompe verte (N2)	Oui Sous-Sol Pédiatrie - Sous- station S1CX306 : Sur bride de la pompe verte (N2)	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Réf. échantillon:</u> MA2507107537/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK041666-005 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (gris; vert) <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	


ZPSO013 : Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride fibreux (beige), Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride

Niveau : Sous-Sol Pédiatrie

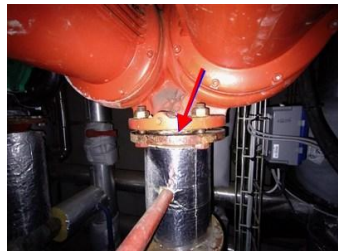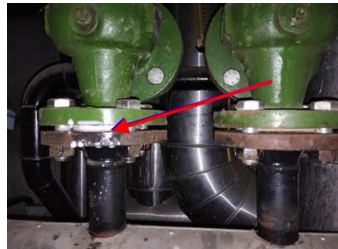Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station S1CX306	Discontinue	1	Sur bride de la pompe rouge (N3)	Oui Sous-Sol Pédiatrie - Sous- station S1CX306 : Sur bride de la pompe rouge (N3)	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P014, réf. labo.: 25EK041666-006 MA2507107537/P019, réf. labo.: 25EK041666-011 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride fibreux (beige) <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride <u>Quantité estimée:</u> 2 U <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (beige) : Présence d'amiante	
	Discontinue	2	Sur bride verte	Oui Sous-Sol Pédiatrie - Sous- station S1CX306 : Sur bride verte	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P014, réf. labo.: 25EK041666-006 MA2507107537/P019, réf. labo.: 25EK041666-011 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride <u>Quantité estimée:</u> 4 U <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (fibreux) (beige) : Présence d'amiante	

ZPSO014 : Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (orange; vert)

Niveau : Sous-Sol Pédiatrie

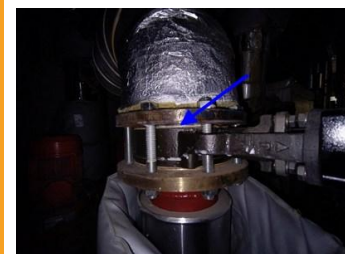Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station S1CX306	Discontinue	1	Sur bride de la pompe noir et rouge (N4)	Oui Sous-Sol Pédiatrie - Sous-station S1CX306 : Sur bride de la pompe noir et rouge (N4)	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2507107537/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK041666-007 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (orange; vert) <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple de type joint (collant) (vert) Absence d'amiante	

ZPSO015 : Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (rouge)

Niveau : Sous-Sol Pédiatrie

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station S1CX306	Unique	1	Sur bride bleue	Oui Sous-Sol Pédiatrie - Sous-station S1CX306 : Sur bride bleue	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2507107537/P016 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK041666-008 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (rouge) <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (rose) Absence d'amiante	

ZPSO016 : Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (bleu)

Niveau : Sous-Sol Pédiatrie

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station S1CX306	Unique	1	Sur bride bleue	Oui Sous-Sol Pédiatrie - Sous- station S1CX306 : Sur bride bleue	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Réf. échantillon:</u> MA2507107537/P017 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK041666-009 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (bleu) <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (bleu) en traces ; matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO017 : Isolation

Niveau : Sous-Sol Pédiatrie

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station S1CX306	Discontinue	1	Dans l'échangeur	Oui Sous-Sol Pédiatrie - Sous- station S1CX306 : Dans l'échangeur	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Réf. échantillon:</u> MA2507107537/P018 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK041666-010 <u>Description:</u> Isolation <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Isolation <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type mousse (noir) : Absence d'amiante	

ZPSO019 : Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (blanc)

Niveau : Sous-Sol Pédiatrie

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station S1CX306	Discontinue	1	Sur bride grise	Oui Sous-Sol Pédiatrie - Sous- station S1CX306 : Sur bride grise	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Réf. échantillon:</u> MA2507107537/P020 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK041666-012 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (blanc) <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO020 : Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (marron)

Niveau : Sous-Sol Pédiatrie

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station S1CX306	Unique	1	Sur bride noir	Oui Sous-Sol Pédiatrie - Sous- station S1CX306 : Sur bride noir	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Réf. échantillon:</u> MA2507107537/P021 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK041666-013 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (marron) <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (noir) en traces : Absence d'amiante	

ZPSO021 : Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (vert)

Niveau : Sous-Sol Pédiatrie

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station S1CX306	Discontinue	1	Sur bride de la pompe rouge (N5)	Oui Sous-Sol Pédiatrie - Sous- station S1CX306 : Sur bride de la pompe rouge (N5)	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Réf. échantillon:</u> MA2507107537/P022 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK041666-014 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (vert) <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P022 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (fibreux) (vert) ; matériau semi-dur de type joint (beige) Absence d'amiante	

ZPSO022 : Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (beige)

Niveau : Sous-Sol Pédiatrie

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station S1CX306	Discontinue	1	Sur bride	Oui Sous-Sol Pédiatrie - Sous- station S1CX306 : Sur bride	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P023, réf. labo.: 25EK041666-015 MA2507107537/P024, réf. labo.: 25EK041666-016 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (beige) <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Sur bride	Oui Sous-Sol Pédiatrie - Sous- station S1CX306 : Sur bride	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2507107537/P023, réf. labo.: 25EK041666-015 MA2507107537/P024, réf. labo.: 25EK041666-016 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (beige) <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO023 : Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (beige)

Niveau : Sous-Sol Pédiatrie

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station S1CX306	Discontinue	1	Sur bride de la pompe rouge (N6)	Oui Sous-Sol Pédiatrie - Sous-station S1CX306 : Sur bride de la pompe rouge (N6)	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2507107537/P025 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK041666-017 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (beige) <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (vert) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir) : Absence d'amiante	

ZPSO024 : Joint tresse

Niveau : Sous-Sol Pédiatrie

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station S1CX306	Discontinue	1	Entre conduite et valve	Oui Sous-Sol Pédiatrie - Sous-station S1CX306 : Entre conduite et valve	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Réf. échantillon:</u> MA2507107537/P026 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK041666-018 <u>Description:</u> Joint tresse <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Joint tresse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P026 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	

ZPSO025 : Joint tresse (vert)

Niveau : Sous-Sol Pédiatrie

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station S1CX306	Discontinue	1	Entre conduite et valve	Oui Sous-Sol Pédiatrie - Sous- station S1CX306 : Entre conduite et valve	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Réf. échantillon:</u> MA2507107537/P027 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK041666-019 <u>Description:</u> Joint tresse (vert) <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Joint tresse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (vert) ; matériau souple (fibreuse) (beige) Absence d'amiante	

ZPSO026 : Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (noir)

Niveau : Sous-Sol Pédiatrie

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station S1CX306	Discontinue	1	Sur bride de la pompe rouge (N7)	Oui Sous-Sol Pédiatrie - Sous- station S1CX306 : Sur bride de la pompe rouge (N7)	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Réf. échantillon:</u> MA2507107537/P028 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK041666-020 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité; joint plat prédécoupé pour bride (noir) <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (noir) : Absence d'amiante	

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

Dossier Page 83 / 108

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

7. RAPPORTS D'ANALYSES



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Paul DELAUNAY
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-046519-01
Date d'émission de rapport : 22/07/2025 22:10

Référence dossier Client: 687a3c91069baDossier: MA2507107537
Référence dossier N° : 25UV056872
Référence laboratoire N° : 25EK041680

Reçu par MyEasyLab le : 21/07/2025 15:04
Reçu par le laboratoire le : 21/07/2025
Date d'analyse : 22/07/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) - 7ème étage - Terrasse 07CXT01	Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur (noir) en traces	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
001-02	P001 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) - 7ème étage - Terrasse 07CXT01	Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur (noir) en traces	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P002 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Elements sous toiture - Isolant fibreux en sous toiture - Isolant fibreux en sous toiture - 7ème étage - Terrasse 07CXT01	Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (beige)	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
002-02	P002 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Elements sous toiture - Isolant fibreux en sous toiture - Isolant fibreux en sous toiture - 7ème étage - Terrasse 07CXT01	Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/5



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-046519-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P003 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Elements sous toiture - Pare-vapeur - Pare-vapeur - 7eme etage - Terrasse 07CXT01	Matériau souple (bitumineux) (noir)	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
003-02	P003 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Elements sous toiture - Pare-vapeur - Pare-vapeur - 7eme etage - Terrasse 07CXT01	Matériau souple (bitumineux) (noir)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01 (1)	P004 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - 7eme etage - Terrasse 07CXT01	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (bitumineux) (noir)	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
004-02 (1)	P004 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - 7eme etage - Terrasse 07CXT01	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (bitumineux) (noir)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/5



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-046519-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005-01	P005 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) - 7eme etage - Terrasse 07CXT01	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple (bitumineux) (noir)	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
005-02	P005 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) - 7eme etage - Terrasse 07CXT01	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple (bitumineux) (noir)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-01	P006 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Elements sous toiture - Isolant fibreux en sous toiture - 7eme etage - Terrasse 07CXT01	Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (beige)	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
006-02	P006 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Elements sous toiture - Isolant fibreux en sous toiture - Isolant fibreux en sous toiture - 7eme etage - Terrasse 07CXT01	Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/5

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-046519-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-01	P007 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Elements sous toiture - Pare-vapeur - Pare-vapeur - 7eme etage - Terrasse 07CXT01	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (bitumineux) (noir)	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
007-02	P007 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Elements sous toiture - Pare-vapeur - Pare-vapeur - 7eme etage - Terrasse 07CXT01	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (bitumineux) (noir)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01	P008 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - 7eme etage - Terrasse 07CXT01	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (bitumineux) (noir)	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
008-02	P008 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - 7eme etage - Terrasse 07CXT01	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (bitumineux) (noir)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
16 analyses au laboratoire dont 8 par la technique identifiée sous le terme MET et 8 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 8.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/5



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-046519-01

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MDLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MDLP et / ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MDLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n° 0238 du 13 octobre 2022, texte n° 10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :



Beatriz Monteiro
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/5



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Paul DELAUNAY
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : **AR-25-EK-046466-01**

Date d'émission de rapport : **22/07/2025 19:14**

Référence dossier Client: 687a4f1df3eadDossier: MA2507107537
Référence dossier N° : 25UV056836
Référence laboratoire N° : 25EK041666

Reçu par MyEasyLab le : 21/07/2025 14:45
Reçu par le laboratoire le : 21/07/2025
Date d'analyse : 22/07/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01 (1)	P009 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d"etancheite sur ballon - Joint d"etancheite sur ballon (noir) - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (noir)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
001-02 (1)	P009 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d"etancheite sur ballon - Joint d"etancheite sur ballon (noir) - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (noir)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P010 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d"etancheite de ballon - Joint d"etancheite de ballon (jaune) - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau souple de type joint (transparent) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/9



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-046466-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01 (1)	P011 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d"etancheite, joint plat predecoupe pour bride - Joint d"etancheite; joint plat predecoupe pour bride (beige) - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P012 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d"etancheite, joint plat predecoupe pour bride - Joint d"etancheite; joint plat predecoupe pour bride (jaune) - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P013 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d"etancheite, joint plat predecoupe pour bride - Joint d"etancheite; joint plat predecoupe pour bride (gris; vert) - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/9



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-046466-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01 (2)	P014 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d"etancheite, joint plat predecoupe pour bride - Joint d"etancheite; joint plat predecoupe pour bride fibreux (beige) - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (beige)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
007-01	P015 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d"etancheite, joint plat predecoupe pour bride - Joint d"etancheite; joint plat predecoupe pour bride (orange; vert) - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau souple de type joint (collant) (vert)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
007-02	P015 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d"etancheite, joint plat predecoupe pour bride - Joint d"etancheite; joint plat predecoupe pour bride (orange; vert) - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau souple de type joint (collant) (vert)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/9



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-046466-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008-01 (1)	P016 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d"etancheite, joint plat predecoupe pour bride - Joint d"etancheite; joint plat predecoupe pour bride (rouge) - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau souple (fibreuse) (rose)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
008-02 (1)	P016 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d"etancheite, joint plat predecoupe pour bride - Joint d"etancheite; joint plat predecoupe pour bride (rouge) - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau souple (fibreuse) (rose)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P017 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d"etancheite, joint plat predecoupe pour bride - Joint d"etancheite; joint plat predecoupe pour bride (bleu) - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau semi-dur (bleu) en traces ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01	P018 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Isolation - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau de type mousse (noir)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/9



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-046466-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-01 (3)	P019 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d"etancheite, joint plat predecoupe pour bride - Joint d"etancheite, joint plat predecoupe pour bride - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau souple de type joint (beige)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
012-01	P020 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d"etancheite, joint plat predecoupe pour bride - Joint d"etancheite; joint plat predecoupe pour bride (blanc) - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau souple de type joint (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-01 (1)	P021 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d"etancheite, joint plat predecoupe pour bride - Joint d"etancheite; joint plat predecoupe pour bride (marron) - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (noir) en traces	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/9



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-046466-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-01	P022 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d"etancheite, joint plat predecoupe pour bride - Joint d"etancheite; joint plat predecoupe pour bride (vert) - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau semi-dur (fibreuse) (vert) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
014-02	P022 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d"etancheite, joint plat predecoupe pour bride - Joint d"etancheite; joint plat predecoupe pour bride (vert) - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau semi-dur (fibreuse) (vert) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-01 (1)	P023 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d"etancheite, joint plat predecoupe pour bride - Joint d"etancheite; joint plat predecoupe pour bride (beige) - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-01 (1)	P024 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d"etancheite, joint plat predecoupe pour bride - Joint d"etancheite; joint plat predecoupe pour bride (beige) - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/9



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-046466-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-01	P025 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe baigns, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d"etancheite, joint plat predecoupe pour bride - Joint d"etancheite; joint plat predecoupe pour bride (beige) - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (vert) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-01 (1)	P026 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe baigns, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint tresse - Joint tresse - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
018-02 (1)	P026 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe baigns, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint tresse - Joint tresse - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-01 (1)	P027 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe baigns, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint tresse - Joint tresse (vert) - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau de type peinture (vert) ; matériau souple (fibreuse) (beige)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
019-02 (1)	P027 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe baigns, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint tresse - Joint tresse (vert) - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau de type peinture (vert) ; matériau souple (fibreuse) (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

7/9



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-046466-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020-01	P028 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe baign, radiateurs gaz modulables, Poèles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d"etancheite, joint plat predecoupe pour bride - Joint d"etancheite; joint plat predecoupe pour bride (noir) - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau souple de type joint (noir)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-01	P029 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage + Couche3: Béton - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage + Couche3: Béton - Sous-Sol Pediatrie - Sous-station S1CX306	Matériau (marron); matériau semi-dur (granulaire) (jaune); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
27 analyses au laboratoire dont 19 par la technique identifiée sous le terme MET et 8 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Un matériau(noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (3) Un matériau (noir)est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 8.



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

8/9



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-046466-01

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MDLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MDLP et / ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MDLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n° 0238 du 13 octobre 2022, texte n° 10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :



Beatriz Monteiro
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

9/9



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Paul DELAUNAY
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : **AR-25-EK-048534-01**

Date d'émission de rapport : **29/07/2025 23:23**

Référence dossier Client: 687fb50fa13c6Dossier: MA2507107537

Référence dossier N° : 25UV057957

Référence laboratoire N° : 25EK042661

Reçu par MyEasyLab le : 24/07/2025 08:51

Reçu par le laboratoire le : 24/07/2025

Date d'analyse : 29/07/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P030 - 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 6eme etage - Gaine technique	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MTSC	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P031 - 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 4eme etage - Gaine technique	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P032 - 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux - Enduit à base de ciment, lisse ou taloché (ragréage, débullage, lissage) - Enduit à base de ciment, lisse ou taloché (ragréage, débullage, lissage) - 6eme etage - Gaine technique	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MTSC	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P033 - 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux - Enduit à base de ciment, lisse ou taloché (ragréage, débullage, lissage) - Enduit à base de ciment, lisse ou taloché (ragréage, débullage, lissage) - 3eme etage - Gaine technique	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) + (beige)	MET / MTSC	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Rua Monte de Além, 62

4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-048534-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005-01	P034 - 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux - Enduit a base de ciment, lisse ou taloché (ragréage, débullage, lissage) - Enduit a base de ciment, lisse ou taloché (ragréage, débullage, lissage) - 6eme etage - Gaine technique	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MT8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-01	P035 - 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux - Enduit a base de ciment, lisse ou taloché (ragréage, débullage, lissage) - Enduit a base de ciment, lisse ou taloché (ragréage, débullage, lissage) - 3eme etage - Gaine technique	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MT8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P036 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) - Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) - 6eme etage - Gaine technique	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / MT8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01	P037 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) - Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP) - 4eme etage - Gaine technique	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/4



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-048534-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-01	P038 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Enveloppe (bande tissée enduite ou non) - Enveloppe (bande tissée enduite ou non) - Seme étage - Gaine technique	Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (beige)	MOLP / CU3Y	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
009-02	P038 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Enveloppe (bande tissée enduite ou non) - Enveloppe (bande tissée enduite ou non) - Seme étage - Gaine technique	Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (beige)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01	P039 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Enveloppe (bande tissée enduite ou non) - Enveloppe (bande tissée enduite ou non) - 4eme étage - Gaine technique	Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron)	MOLP / CU3Y	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
010-02	P039 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Enveloppe (bande tissée enduite ou non) - Enveloppe (bande tissée enduite ou non) - 4eme étage - Gaine technique	Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
12 analyses au laboratoire dont 10 par la technique identifiée sous le terme MET et 2 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 8.



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/4



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-048534-01

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :

Catarina
Nunes

Catarina Nunes
Production Manager



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/4

8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION



Votre interlocuteur
CBT CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Portefeuille : 0114921220
☎ **01 40 68 02 02**
📠 **01 40 68 05 00**

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

Votre contrat
RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références
Contrat
3912280604
3912431104
Référence client

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs Parc Saint Fiacre - 53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

- **HYPERION Développement**
- **SAS EXPERTAM**
- **SAS GALENA**
- **ADX Formation**
- **BCTI**

le contrat d'assurance Responsabilité Civile **1ère ligne n° 3912280604** et un contrat Responsabilité Civile **2ème ligne n° 3912431104**, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR



Repérage de polluants:

AMIANTE :

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

Contrôle du bâti:

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

**Energetique:**

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

Eau:

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre 1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 01/01/2026** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **02/01/2025**

Pour la société :

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI7001 Version 006

Je soussigné, Olivier Perez, Président d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DELAUNAY Paul

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 13/10/2023 - Date d'expiration : 12/10/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 13/10/2023 - Date d'expiration : 12/10/2030
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (2) Date d'effet : 23/04/2025 - Date d'expiration : 22/04/2032

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 23/04/2025.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

