



ENVIRONNEMENT

AGENCE NORD

Les Tertiales - 4 allée Pierre de Courbertin
59810 LESQUIN
Tel : 0372395311
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW911921

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 29/09/2025

Référence mandataire : 1 BIS Rue
Pierre Degeyter, 59124 Escaudain,

DÉSIGNATION DU BIEN

1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124
Escaudain
1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER
59124 ESCAUDAIN

PROPRIÉTAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS
HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb



ENVIRONNEMENT

AGENCE NORD

Les Tertiales - 4 allée Pierre de Courbertin
59810 LESQUIN
Tel : 0372395311
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW911921

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 29/09/2025

Référence mandataire : 1 BIS Rue
Pierre Degeyter, 59124 Escaudain,

DÉSIGNATION DU BIEN

1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124
Escaudain
1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER
59124 ESCAUDAIN

PROPRIÉTAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS
HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER 59124 ESCAUDAIN

Référence client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 591
24 Escaudain,

Désignation : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124
Escaudain

Date de construction : Avant 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : WHELAN KELLY

Accompagnateur : ()

Date de repérage : 29/09/2025

Numéro attestation : 21-1478

Délivré le : 26/11/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 09/10/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 09/10/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Bâtiment Filiéris - Vol 1 (Pièce 1)	Bâtiment Filiéris - Vol 2 (Local 1)
Bâtiment Filiéris - Vol 3 (Pièce 2)	Bâtiment Filiéris - Vol 4 (Dgt 1)
Bâtiment Filiéris - Vol 5 (W.c 1)	Bâtiment Filiéris - Vol 6 (Pièce 3)
Bâtiment Filiéris - Vol 7 (Local 2)	Bâtiment Filiéris - Vol 8 (Pièce 4)
Bâtiment Filiéris - Vol 9 (Pièce 5)	Bâtiment Filiéris - Vol 10 (Pièce 6)
Bâtiment Filiéris - Vol 11 (Monte-charge)	Bâtiment Filiéris - Vol 12 (Local 3)
Bâtiment Filiéris - Vol 13 (Dgt 2)	Chaufferie - Vol 14 (Chaufferie)
Bâtiment Filiéris - Vol 15 (Pièce 7)	Bâtiment Filiéris - Vol 16 (Pièce 8)
Bâtiment Filiéris - Vol 17 (Pièce 9)	Bâtiment Filiéris - Vol 18 (Couloir)
Bâtiment Filiéris - Vol 19 (W.c 2)	Bâtiment Filiéris - Vol 20 (W.c 3)
Bâtiment Filiéris - Vol 21 (Pièce 10)	Bâtiment Filiéris - Vol 22 (Pièce 11)
Bâtiment Filiéris - Vol 23 (Hall)	Bâtiment Filiéris - Vol 24 (Entrée 1)
Bâtiment Filiéris - Vol 25 (Bureau 1)	Bâtiment Filiéris - Vol 26 (Bureau 2)
Bâtiment Filiéris - Vol 27 (W.c 4)	Bâtiment Filiéris - Vol 28 (W.c 5)

Bâtiment Filiéris - Vol 29 (Dégagement)	Bâtiment Filiéris - Vol 30 (Bureau 3)
Bâtiment Filiéris - Vol 31 (Bureau 4)	Bâtiment Filiéris - Vol 32 (Local 4)
Bâtiment Filiéris - Vol 33 (Pièce 12)	Bâtiment Filiéris - Vol 34 (W.c 6)
Bâtiment Filiéris - Vol 35 (Pièce 13)	Bâtiment Filiéris - Vol 36 (Pièce 14)
Bâtiment Filiéris - Vol 37 (Salle de réunion)	Bâtiment Filiéris - Vol 38 (Pièce 15)
Bâtiment Filiéris - Vol 39 (Cuisine)	Bâtiment Filiéris - Vol 40 (Local 5)
Bâtiment Filiéris - Vol 41 (Local 6)	Bâtiment Filiéris - Vol 42 (Local 7)
Bâtiment Filiéris - Vol 43 (Dgt 3)	Bâtiment Filiéris - Vol 44 (Pièce 16)
Bâtiment Filiéris - Vol 45 (Entrée 2)	Bâtiment Filiéris - Vol 46 (Pièce 17)
Bâtiment Filiéris - Vol 47 (Pièce 18)	Bâtiment Filiéris - Vol 48 (Pièce 19)
Bâtiment Filiéris - Vol 49 (SDB)	Bâtiment Filiéris - Vol 50 (Local 8)
Bâtiment Filiéris - Vol 51 (Dgt 4)	Façades - Vol 52 (Façade 1)
Façades - Vol 53 (Façade 2)	Façades - Vol 54 (Façade 3)
Façades - Vol 55 (Façade 4)	Façades - Vol 56 (Façade 5)
Façades - Vol 57 (Façade 6)	Façades - Vol 58 (Façade 7)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- Remplacement des revêtements de sol
- Suppression de cloisons
- Création de nouvelles cloisons
- Révision des murs et mise en peinture
- Réfection des plafonds (révision et peinture)
- Remplacement des faux plafonds
- Remplacement des menuiseries intérieures et extérieures
- Rénovation de l'installation électrique et éclairage
- Remplacement des appareils sanitaires
- Remplacement des chaudières en sous sol
- Rénovation des alimentations en eau du système de chauffage
- Reprise, rénovation des façades extérieures en RDC

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

- Remplacement des revêtements de sol
- Suppression de cloisons
- Création de nouvelles cloisons
- Révision des murs et mise en peinture
- Réfection des plafonds (révision et peinture)
- Remplacement des faux plafonds
- Remplacement des menuiseries intérieures et extérieures
- Rénovation de l'installation électrique et éclairage
- Remplacement des appareils sanitaires
- Remplacement des chaudières en sous sol
- Rénovation des alimentations en eau du système de chauffage
- Reprise, rénovation des façades extérieures en RDC

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
--	--------------------	--------	--------------

Parois verticales intérieures
et enduits

Bâtiment Filiéris

Vol 1 (Pièce 1) - Vol 2 (Local
1) - Vol 3 (Pièce 2) - Vol 4 (Dgt
1) - Vol 5 (W.c 1) - Vol 6 (Pièce
3) - Vol 7 (Local 2) - Vol 8
(Pièce 4) - Vol 9 (Pièce 5) - Vol
10 (Pièce 6) - Vol 11
(Monte-charge) - Vol 12 (Local
3) - Vol 13 (Dgt 2) - Vol 15
(Pièce 7) - Vol 16 (Pièce 8) -
Vol 17 (Pièce 9) - Vol 18
(Couloir) - Vol 19 (W.c 2) - Vol
20 (W.c 3) - Vol 21 (Pièce 10)
- Vol 22 (Pièce 11) - Vol 23
(Hall) - Vol 24 (Entrée 1) - Vol
25 (Bureau 1) - Vol 26
(Bureau 2) - Vol 27 (W.c 4) -
Vol 28 (W.c 5) - Vol 29
(Dégagement) - Vol 30
(Bureau 3) - Vol 31 (Bureau 4)
- Vol 32 (Local 4) - Vol 33
(Pièce 12) - Vol 34 (W.c 6) -
Vol 35 (Pièce 13) - Vol 36
(Pièce 14) - Vol 37 (Salle de
réunion) - Vol 38 (Pièce 15) -
Vol 39 (Cuisine) - Vol 40
(Local 5) - Vol 41 (Local 6) -
Vol 42 (Local 7) - Vol 43 (Dgt
3) - Vol 44 (Pièce 16) - Vol 45
(Entrée 2) - Vol 46 (Pièce 17) -
Vol 47 (Pièce 18) - Vol 48
(Pièce 19) - Vol 49 (SDB) - Vol
50 (Local 8) - Vol 51 (Dgt 4)

Plafond et faux-plafonds	Bâtiment Filiéris	Vol 1 (Pièce 1) - Vol 2 (Local 1) - Vol 3 (Pièce 2) - Vol 4 (Dgt 1) - Vol 5 (W.c 1) - Vol 6 (Pièce 3) - Vol 7 (Local 2) - Vol 8 (Pièce 4) - Vol 9 (Pièce 5) - Vol 10 (Pièce 6) - Vol 12 (Local 3) - Vol 13 (Dgt 2) - Vol 15 (Pièce 7) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 17 (Pièce 9) - Vol 18 (Couloir) - Vol 19 (W.c 2) - Vol 20 (W.c 3) - Vol 21 (Pièce 10) - Vol 22 (Pièce 11) - Vol 24 (Entrée 1) - Vol 25 (Bureau 1) - Vol 26 (Bureau 2) - Vol 27 (W.c 4) - Vol 28 (W.c 5) - Vol 29 (Dégagement) - Vol 30 (Bureau 3) - Vol 31 (Bureau 4) - Vol 32 (Local 4) - Vol 33 (Pièce 12) - Vol 34 (W.c 6) - Vol 35 (Pièce 13) - Vol 36 (Pièce 14) - Vol 37 (Salle de réunion) - Vol 38 (Pièce 15) - Vol 39 (Cuisine) - Vol 40 (Local 5) - Vol 41 (Local 6) - Vol 44 (Pièce 16) - Vol 45 (Entrée 2) - Vol 46 (Pièce 17) - Vol 47 (Pièce 18) - Vol 48 (Pièce 19) - Vol 49 (SDB) - Vol 50 (Local 8) - Vol 51 (Dgt 4)
Revêtement de mur	Bâtiment Filiéris	Vol 1 (Pièce 1) - Vol 2 (Local 1) - Vol 4 (Dgt 1) - Vol 6 (Pièce 3) - Vol 7 (Local 2) - Vol 8 (Pièce 4) - Vol 9 (Pièce 5) - Vol 15 (Pièce 7) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 17 (Pièce 9) - Vol 18 (Couloir) - Vol 19 (W.c 2) - Vol 20 (W.c 3) - Vol 21 (Pièce 10) - Vol 22 (Pièce 11) - Vol 23 (Hall) - Vol 24 (Entrée 1) - Vol 25 (Bureau 1) - Vol 26 (Bureau 2) - Vol 27 (W.c 4) - Vol 28 (W.c 5) - Vol 29 (Dégagement) - Vol 33 (Pièce 12) - Vol 34 (W.c 6) - Vol 35 (Pièce 13) - Vol 36 (Pièce 14) - Vol 37 (Salle de réunion) - Vol 38 (Pièce 15) - Vol 39 (Cuisine) - Vol 40 (Local 5) - Vol 41 (Local 6) - Vol 42 (Local 7) - Vol 43 (Dgt 3) - Vol 44 (Pièce 16) - Vol 45 (Entrée 2) - Vol 49 (SDB) - Vol 50 (Local 8) - Vol 51 (Dgt 4)

Revêtement de sol	Bâtiment Filiéris	Vol 1 (Pièce 1) - Vol 2 (Local 1) - Vol 3 (Pièce 2) - Vol 4 (Dgt 1) - Vol 5 (W.c 1) - Vol 6 (Pièce 3) - Vol 7 (Local 2) - Vol 8 (Pièce 4) - Vol 9 (Pièce 5) - Vol 10 (Pièce 6) - Vol 11 (Monte-charge) - Vol 12 (Local 3) - Vol 13 (Dgt 2) - Vol 15 (Pièce 7) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 17 (Pièce 9) - Vol 18 (Couloir) - Vol 19 (W.c 2) - Vol 20 (W.c 3) - Vol 21 (Pièce 10) - Vol 22 (Pièce 11) - Vol 23 (Hall) - Vol 24 (Entrée 1) - Vol 25 (Bureau 1) - Vol 26 (Bureau 2) - Vol 27 (W.c 4) - Vol 28 (W.c 5) - Vol 29 (Dégagement) - Vol 30 (Bureau 3) - Vol 31 (Bureau 4) - Vol 32 (Local 4) - Vol 33 (Pièce 12) - Vol 34 (W.c 6) - Vol 35 (Pièce 13) - Vol 36 (Pièce 14) - Vol 37 (Salle de réunion) - Vol 38 (Pièce 15) - Vol 39 (Cuisine) - Vol 40 (Local 5) - Vol 41 (Local 6) - Vol 42 (Local 7) - Vol 43 (Dgt 3) - Vol 44 (Pièce 16) - Vol 45 (Entrée 2) - Vol 46 (Pièce 17) - Vol 47 (Pièce 18) - Vol 48 (Pièce 19) - Vol 49 (SDB) - Vol 50 (Local 8) - Vol 51 (Dgt 4)
Equipements divers et accessoires	Bâtiment Filiéris	Vol 5 (W.c 1) - Vol 8 (Pièce 4) - Vol 27 (W.c 4) - Vol 28 (W.c 5) - Vol 33 (Pièce 12) - Vol 34 (W.c 6) - Vol 35 (Pièce 13) - Vol 39 (Cuisine) - Vol 40 (Local 5) - Vol 41 (Local 6) - Vol 42 (Local 7) - Vol 49 (SDB)
Equipements divers et accessoires	Chaufferie	Vol 14 (Chaufferie)
Parois verticales intérieures et enduits	Chaufferie	Vol 14 (Chaufferie)
Plafond et faux-plafonds	Chaufferie	Vol 14 (Chaufferie)
Revêtement de sol	Chaufferie	Vol 14 (Chaufferie)
Façades	Façades	Vol 52 (Façade 1) - Vol 53 (Façade 2) - Vol 54 (Façade 3) - Vol 55 (Façade 4) - Vol 56 (Façade 5) - Vol 57 (Façade 6) - Vol 58 (Façade 7)
Revêtement de sol	Façades	Vol 52 (Façade 1) - Vol 53 (Façade 2) - Vol 54 (Façade 3) - Vol 55 (Façade 4) - Vol 57 (Façade 6)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 19 (W.c 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P47 Phase 2
Vol 20 (W.c 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P48 Phase 2
Vol 49 (SDB)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P92 Phase 2
Vol 50 (Local 8)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P93 Phase 2
Vol 49 (SDB)	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Joint d'étanchéité	P101
Vol 53 (Façade 2)	Façades	Murs	Colle de carrelage	P115

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en oeuvre
Vol 53 (Façade 2)	Dalles en pierre	Impossibilité de prélever sans sondage destructif		

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

- Les conduites noyées ou enterrées ne peuvent être contrôlées.
- Les pléniums des faux-plafonds n'ont pu être visités dans leur intégralité.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

5 - Revêtement de mur

6 - Equipements divers et accessoires

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 53 (Façade 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P102	Réalisation d'un prélèvement	Compriban d	002EW 91192 1 n °102 - 1	P102	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 53 (Façade 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102	Compriban d	002EW 91192 1 n °102 - 1	P102	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 54 (Façade 3)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102	Compriban d	002EW 91192 1 n °102 - 1	P102	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 53 (Façade 2) - Vol 54 (Façade 3)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P102 - S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102	Compriban d	002EW 91192 1 n °102 - 1	P102	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 55 (Façade 4)	Menuiseries	Joint vitrier	P103	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n °103 - 1	P103	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 53 (Façade 2)	Menuiseries	Joint vitrier	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002EW 91192 1 n °103 - 1	P103	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 52 (Façade 1)	Menuiseries	Joint vitrier	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002EW 91192 1 n °103 - 1	P103	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 58 (Façade 7)	Menuiseries	Joint vitrier	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002EW 91192 1 n °103 - 1	P103	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 57 (Façade 6)	Menuiseries	Joint vitrier	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002EW 91192 1 n °103 - 1	P103	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 53 (Façade 2) - Vol 52 (Façade 1) - Vol 58 (Façade 7) - Vol 57 (Façade 6)	Menuiseries	Joint vitrier	S236 - S237 - S238 - S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002EW 91192 1 n °103 - 1	P103	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 55 (Façade 4)	Menuiseries	Joint à lèvre	P104	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n °104 - 1	P104	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 53 (Façade 2)	Menuiseries	Joint à lèvre	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002EW 91192 1 n °104 - 1	P104	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 52 (Façade 1)	Menuiseries	Joint à lèvre	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002EW 91192 1 n °104 - 1	P104	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 58 (Façade 7)	Menuiseries	Joint à lèvre	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002EW 91192 1 n °104 - 1	P104	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 57 (Façade 6)	Menuiseries	Joint à lèvre	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002EW 91192 1 n °104 - 1	P104	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 53 (Façade 2) - Vol 52 (Façade 1) - Vol 58 (Façade 7) - Vol 57 (Façade 6)	Menuiseries	Joint à lèvre	S240 - S241 - S242 - S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002EW 91192 1 n °104 - 1	P104	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 55 (Façade 4)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P105	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n °105 - 1	P105	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 53 (Façade 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002EW 91192 1 n °105 - 1	P105	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 52 (Façade 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002EW 91192 1 n °105 - 1	P105	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 58 (Façade 7)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002EW 91192 1 n °105 - 1	P105	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 57 (Façade 6)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002EW 91192 1 n °105 - 1	P105	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 53 (Façade 2) - Vol 52 (Façade 1) - Vol 58 (Façade 7) - Vol 57 (Façade 6)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S244 - S245 - S246 - S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002EW 91192 1 n °105 - 1	P105	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 53 (Façade 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P106	Réalisation d'un prélèvement	Compriban d	002EW 91192 1 n °106 - 1	P106	Matériau bitumineux noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 52 (Façade 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Compriban d	002EW 91192 1 n °106 - 1	P106	Matériau bitumineux noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 55 (Façade 4)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Compriban d	002EW 91192 1 n °106 - 1	P106	Matériau bitumineux noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 57 (Façade 6)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Compriban d	002EW 91192 1 n °106 - 1	P106	Matériau bitumineux noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 58 (Façade 7)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Compriban d	002EW 91192 1 n °106 - 1	P106	Matériau bitumineux noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 52 (Façade 1) - Vol 55 (Façade 4) - Vol 57 (Façade 6) - Vol 58 (Façade 7)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S248 - S249 - S250 - S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Compriban d	002EW 91192 1 n °106 - 1	P106	Matériau bitumineux noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 55 (Façade 4)	Menuiseries	Allège PVC	S252	Réalisation d'un sondage		S252 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Façades	Vol 53 (Façade 2)	Menuiseries	Allège PVC	S252	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S252		S252 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 52 (Façade 1)	Menuiseries	Allège PVC	S252	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S252		S252 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Façades	Vol 58 (Façade 7)	Menuiseries	Allège PVC	S252	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S252		S252 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Façades	Vol 57 (Façade 6)	Menuiseries	Allège PVC	S252	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S252		S252 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Façades	Vol 53 (Façade 2)	Menuiseries	Joint vitrier	P107	Réalisation d'un prélèvement		002EW911921 n°107 - 1	P107	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 52 (Façade 1)	Menuiseries	Joint vitrier	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002EW911921 n°107 - 1	P107	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 53 (Façade 2)	Menuiseries	Joint à lèvre	P108	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n °108 - 1	P108	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 52 (Façade 1)	Menuiseries	Joint à lèvre	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002EW 91192 1 n °108 - 1	P108	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 53 (Façade 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P109	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n °109 - 1	P109	Matériau gris non séparable + matériau souple incolore avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 52 (Façade 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002EW 91192 1 n °109 - 1	P109	Matériau gris non séparable + matériau souple incolore avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 52 (Façade 1)	Menuiseries	Joint vitrier	P110	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n °110 - 1	P110	Matériau souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 52 (Façade 1)	Menuiseries	Joint vitrier	P110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002EW 91192 1 n °110 - 1	P110	Matériau souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 57 (Façade 6)	Menuiseries	Joint vitrier	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002EW 91192 1 n °110 - 1	P110	Matériau souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 52 (Façade 1) - Vol 57 (Façade 6)	Menuiseries	Joint vitrier	P110 - S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002EW 91192 1 n °110 - 1	P110	Matériau souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 52 (Façade 1)	Menuiseries	Joint à lèvres	P111	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n °111 - 1	P111	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 52 (Façade 1)	Menuiseries	Joint à lèvres	P111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002EW 91192 1 n °111 - 1	P111	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 57 (Façade 6)	Menuiseries	Joint à lèvres	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002EW 91192 1 n °111 - 1	P111	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 52 (Façade 1) - Vol 57 (Façade 6)	Menuiseries	Joint à lèvres	P111 - S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002EW 91192 1 n °111 - 1	P111	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 52 (Façade 1)	Murs	Joint de scellement	P112	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n °112 - 1	P112	Matériau compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 53 (Façade 2)	Murs	Joint de scellement	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002EW 91192 1 n °112 - 1	P112	Matériau compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 54 (Façade 3)	Murs	Joint de scellement	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002EW 91192 1 n °112 - 1	P112	Matériau compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 55 (Façade 4)	Murs	Joint de scellement	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002EW 91192 1 n °112 - 1	P112	Matériau compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 56 (Façade 5)	Murs	Joint de scellement	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002EW 91192 1 n °112 - 1	P112	Matériau compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 57 (Façade 6)	Murs	Joint de scellement	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002EW 91192 1 n °112 - 1	P112	Matériau compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 58 (Façade 7)	Murs	Joint de scellement	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002EW 91192 1 n °112 - 1	P112	Matériau compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 53	Murs	Joint de scellement	S262 -	Sondage et		002EW	P112	Matériau compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
	(Façade 2) -			S263 -	extension de		91192				
	Vol 54			S264 -	la ZPSO du		1 n				
	(Façade 3) -			S265 -	prélèvement		°112 -				
	Vol 55			S266 -	P112		1				
	(Façade 4) -			S267							
	Vol 56										
	(Façade 5) -										
Façades	Vol 53	Murs	Enduit ciment	P114	Réalisation d'un prélèvement		002EW	P114	Matériau compact gris hétérogène non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
	(Façade 2)						91192 1 n °114 - 1				
Façades	Vol 53	Murs	Enduit ciment	P114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002EW	P114	Matériau compact gris hétérogène non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
	(Façade 2)						91192 1 n °114 - 1				
Façades	Vol 53 (Façade 2)	Murs	Colle de carrelage	P115	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n °115 - 1	P115	Matériau compact gris hétérogène non séparable + colle grise	Positif	Présence sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 53 (Façade 2)	Murs	Colle de carrelage	P115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 91192 1 n °115 - 1	P115	Matériau compact gris hétérogène non séparable + colle grise	Positif	Présen ce sur analyse
Façades	Vol 53 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	P116	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n °116 - 1	P116	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 53 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	P116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002EW 91192 1 n °116 - 1	P116	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 53 (Façade 2)	Appui de fenêtre	Elément ciment	P117	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n °117 - 1	P117	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 52 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P118	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n °118 - 1	P118	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 52 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002EW 91192 1 n °118 - 1	P118	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 53 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002EW 91192 1 n °118 - 1	P118	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 54 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002EW 91192 1 n °118 - 1	P118	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 55 (Façade 4)	Murs	Enduit ciment	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002EW 91192 1 n °118 - 1	P118	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 56 (Façade 5)	Murs	Enduit ciment	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002EW 91192 1 n °118 - 1	P118	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 57 (Façade 6)	Murs	Enduit ciment	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002EW 91192 1 n °118 - 1	P118	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 58 (Façade 7)	Murs	Enduit ciment	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002EW 91192 1 n °118 - 1	P118	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 57 (Façade 6)	Murs	Enduit ciment	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002EW 91192 1 n °118 - 1	P118	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 52 (Façade 1) - Vol 53 (Façade 2) - Vol 54 (Façade 3) - Vol 55 (Façade 4) - Vol 56 (Façade 5) - Vol 57 (Façade 6) - Vol 58 (Façade 7)	Murs	Enduit ciment	P118 - S268 - S269 - S270 - S271 - S272 - S273 - S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002EW 91192 1 n °118 - 1	P118	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 56 (Façade 5)	Murs	Enduit ciment	P123	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n °123 - 1	P123	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 57 (Façade 6)	Appui de fenêtre	Elément ciment	P124	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n °124 - 1	P124	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 1 (Pièce 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 1 (Pièce 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 91192 1 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 2 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 91192 1 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 3 (Pièce 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 91192 1 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 4 (Dgt 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 91192 1 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 6 (Pièce 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 91192 1 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 9 (Pièce 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 91192 1 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 10 (Pièce 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 91192 1 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 9 (Pièce 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 91192 1 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 10 (Pièce 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 91192 1 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 12 (Local 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 91192 1 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 13 (Dgt 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 91192 1 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 1 (Pièce 1) - Vol 2 (Local 1) - Vol 3 (Pièce 2) - Vol 4 (Dgt 1) - Vol 6 (Pièce 3) - Vol 9 (Pièce 5) - Vol 10 (Pièce 6) - Vol 12 (Local 3) - Vol 13 (Dgt 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P7 - S9 - S10 - S11 - S12 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 91192 1 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 8 (Pièce 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 8 (Pièce 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 91192 1 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 5 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 91192 1 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 8 (Pièce 4) - Vol 5 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8 - S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 91192 1 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 8 (Pièce 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P9	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 8 (Pièce 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 91192 1 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 2 (Local 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 91192 1 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 7 (Local 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 91192 1 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 8 (Pièce 4) - Vol 2 (Local 1) - Vol 7 (Local 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P9 - S24 - S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 91192 1 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 10 (Pièce 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P10	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°10 - 1	P10	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 9 (Pièce 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 91192 1 n°10 - 1	P10	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 10 (Pièce 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 91192 1 n°10 - 1	P10	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 1 (Pièce 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 91192 1 n°10 - 1	P10	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 4 (Dgt 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 91192 1 n°10 - 1	P10	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 3 (Pièce 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 91192 1 n°10 - 1	P10	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 3 (Pièce 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 91192 1 n°10 - 1	P10	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 3 (Pièce 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 91192 1 n°10 - 1	P10	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 4 (Dgt 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 91192 1 n°10 - 1	P10	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 9 (Pièce 5) - Vol 10 (Pièce 6) - Vol 1 (Pièce 1) - Vol 4 (Dgt 1) - Vol 3 (Pièce 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S20 - S21 - S22 - S23 - S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 91192 1 n°10 - 1	P10	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 12 (Local 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P11	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°11 - 1	P11	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 10 (Pièce 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 91192 1 n°11 - 1	P11	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 5 (W.c 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P12	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 11 (Monte-charge)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P13	Réalisation d'un prélèvement		002EW911921 n°13 - 1	P13	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 11 (Monte-charge)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW911921 n°13 - 1	P13	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 9 (Pièce 5)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P20	Réalisation d'un prélèvement		002EW911921 n°20 - 1	P20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 9 (Pièce 5)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW911921 n°20 - 1	P20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 9 (Pièce 5)	Linteau	Enduits plâtre	P21	Réalisation d'un prélèvement		002EW911921 n°21 - 1	P21	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 14 (Chaufferie)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P35	Réalisation d'un prélèvement	Parpaing	002EW911921 n°35 - 1	P35	Matériau compact gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Chaufferie	Vol 14 (Chaufferie)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Parpaing	002EW 91192 1 n°35 - 1	P35	Matériau compact gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 14 (Chaufferie)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P36	Réalisation d'un prélèvement	Briques	002EW 91192 1 n°36 - 1	P36	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 14 (Chaufferie)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Briques	002EW 91192 1 n°36 - 1	P36	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 14 (Chaufferie)	Linteau	Ciment	P37	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°37 - 1	P37	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 16 (Pièce 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P41	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 16 (Pièce 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 91192 1 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 18 (Couloir)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 91192 1 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 17 (Pièce 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 91192 1 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 15 (Pièce 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 91192 1 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 21 (Pièce 10)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 91192 1 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 22 (Pièce 11)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 91192 1 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 23 (Hall)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 91192 1 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 24 (Entrée 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 91192 1 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 25 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 91192 1 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 26 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 91192 1 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 30 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 91192 1 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 29 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 91192 1 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 36 (Pièce 14)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 91192 1 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 33 (Pièce 12)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 91192 1 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 35 (Pièce 13)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 91192 1 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 33 (Pièce 12)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 91192 1 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 35 (Pièce 13)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 91192 1 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 31 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 91192 1 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 37 (Salle de réunion)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 91192 1 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 38 (Pièce 15)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 91192 1 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 40 (Local 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 91192 1 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 41 (Local 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 91192 1 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 16 (Pièce 8) - Vol 18 (Couloir) - Vol 17 (Pièce 9) - Vol 15 (Pièce 7) - Vol 21 (Pièce 10) - Vol 22 (Pièce 11) - Vol 23 (Hall) - Vol 24 (Entrée 1) - Vol 25 (Bureau 1) - Vol 26 (Bureau 2) - Vol 30 (Bureau 3) - Vol 29 (Dégagement) - Vol 36 (Pièce 14) - Vol 33 (Pièce 12) - Vol 35 (Pièce 13) - Vol 31 (Bureau 4) - Vol 37 (Salle de réunion) - Vol 38 (Pièce 15) - Vol 40 (Local 5) - Vol 41 (Local 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P41 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
	S65 -					91192					
	S66 -					1 n°41					
	S67 -					- 1					
	S68 -										
	S100 -										
	S106 -										
	S113 -										
	S114 -										
	S148 -										
	S149 -										
	S150 -										
	S151 -										
	S152 -										
	S153 -										
	S154 -										
	S155 -										
	S156 -										
	S157 -										
	S158 -										
	S159										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 16 (Pièce 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°42 - 1	P42	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 16 (Pièce 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW 91192 1 n°42 - 1	P42	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 17 (Pièce 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW 91192 1 n°42 - 1	P42	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 18 (Couloir)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW 91192 1 n°42 - 1	P42	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 18 (Couloir)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW 91192 1 n°42 - 1	P42	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 23 (Hall)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW 91192 1 n°42 - 1	P42	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 24 (Entrée 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW 91192 1 n°42 - 1	P42	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 32 (Local 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW 91192 1 n°42 - 1	P42	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 38 (Pièce 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW 91192 1 n°42 - 1	P42	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 16 (Pièce 8) - Vol 17 (Pièce 9) - Vol 18 (Couloir) - Vol 23 (Hall) - Vol 24 (Entrée 1) - Vol 32 (Local 4) - Vol 38 (Pièce 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42 - S69 - S70 - S71 - S101 - S105 - S160 - S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW 91192 1 n°42 - 1	P42	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 21 (Pièce 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P43	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 21 (Pièce 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 91192 1 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 22 (Pièce 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 91192 1 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 22 (Pièce 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 91192 1 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 24 (Entrée 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 91192 1 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 25 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 91192 1 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 25 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 91192 1 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 26 (Bureau 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 91192 1 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 30 (Bureau 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 91192 1 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 29 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 91192 1 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 26 (Bureau 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 91192 1 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 38 (Pièce 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 91192 1 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 40 (Local 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 91192 1 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 41 (Local 6)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 91192 1 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 35 (Pièce 13)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 91192 1 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 36 (Pièce 14)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 91192 1 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 21 (Pièce 10) - Vol 22 (Pièce 11) - Vol 24 (Entrée 1) - Vol 25 (Bureau 1) - Vol 26 (Bureau 2) - Vol 30 (Bureau 3) - Vol 29 (Dégagement) - Vol 38 (Pièce 15) - Vol 40 (Local 5) - Vol 41 (Local 6) - Vol 35 (Pièce 13) - Vol 36 (Pièce 14)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P43 - S72 - S77 - S107 - S115 - S116 - S117 - S163 - S164 - S165 - S166 - S167 - S168 - S169 - S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 91192 1 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 20 (W.c 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P44	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°44 - 1	P44	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 20 (W.c 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 91192 1 n°44 - 1	P44	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 20 (W.c 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 91192 1 n°44 - 1	P44	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 19 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 91192 1 n°44 - 1	P44	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 39 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 91192 1 n°44 - 1	P44	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 34 (W.c 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 91192 1 n°44 - 1	P44	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 20 (W.c 3) - Vol 19 (W.c 2) - Vol 39 (Cuisine) - Vol 34 (W.c 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P44 - S73 - S76 - S172 - S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 91192 1 n°44 - 1	P44	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 20 (W.c 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P45	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°45 - 1	P45	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 20 (W.c 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 91192 1 n°45 - 1	P45	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 19 (W.c 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 91192 1 n°45 - 1	P45	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 19 (W.c 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 91192 1 n°45 - 1	P45	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 27 (W.c 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 91192 1 n°45 - 1	P45	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 27 (W.c 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 91192 1 n°45 - 1	P45	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 39 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 91192 1 n°45 - 1	P45	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 20 (W.c 3) - Vol 19 (W.c 2) - Vol 27 (W.c 4) - Vol 39 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P45 - S74 - S75 - S120 - S121 - S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 91192 1 n°45 - 1	P45	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 23 (Hall)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P56	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°56 - 1	P56	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable + matériau compact blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 27 (W.c 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P60	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°60 - 1	P60	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 27 (W.c 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002EW 91192 1 n°60 - 1	P60	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 28 (W.c 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002EW 91192 1 n°60 - 1	P60	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 42 (Local 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002EW 91192 1 n°60 - 1	P60	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 27 (W.c 4) - Vol 28 (W.c 5) - Vol 42 (Local 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P60 - S132 - S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002EW 91192 1 n°60 - 1	P60	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 46 (Pièce 17)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P94	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°94 - 1	P94	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 46 (Pièce 17)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 91192 1 n°94 - 1	P94	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 44 (Pièce 16)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 91192 1 n°94 - 1	P94	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 45 (Entrée 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 91192 1 n°94 - 1	P94	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 51 (Dgt 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 91192 1 n°94 - 1	P94	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 47 (Pièce 18)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 91192 1 n°94 - 1	P94	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 48 (Pièce 19)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 91192 1 n°94 - 1	P94	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 46 (Pièce 17) - Vol 44 (Pièce 16) - Vol 45 (Entrée 2) - Vol 51 (Dgt 4) - Vol 47 (Pièce 18) - Vol 48 (Pièce 19)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P94 - S217 - S218 - S219 - S220 - S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 91192 1 n°94 - 1	P94	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 46 (Pièce 17)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P95	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°95 - 1	P95	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 47 (Pièce 18)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002EW 91192 1 n°95 - 1	P95	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 46 (Pièce 17)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002EW 91192 1 n°95 - 1	P95	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 47 (Pièce 18)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002EW 91192 1 n°95 - 1	P95	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 48 (Pièce 19)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002EW 91192 1 n°95 - 1	P95	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 51 (Dgt 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002EW 91192 1 n°95 - 1	P95	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 45 (Entrée 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002EW 91192 1 n°95 - 1	P95	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 44 (Pièce 16)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002EW 91192 1 n°95 - 1	P95	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 43 (Dgt 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002EW 91192 1 n°95 - 1	P95	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 47 (Pièce 18) - Vol 46 (Pièce 17) - Vol 48 (Pièce 19) - Vol 51 (Dgt 4) - Vol 45 (Entrée 2) - Vol 44 (Pièce 16) - Vol 43 (Dgt 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S222 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002EW	P95	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
				S223 -			91192				
				S224 -			1 n°95				
				S225 -			- 1				
				S226 -							
				S227 -							
				S228 -							
Bâtiment Filiéris	Vol 49 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P96	Réalisation d'un prélèvement		002EW	P96	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
							91192				
Bâtiment Filiéris	Vol 49 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		1 n°96	P96	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
							- 1				
Bâtiment Filiéris	Vol 50 (Local 8)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P97	Réalisation d'un prélèvement		002EW	P97	Matériau compact blanc + peinture non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
							91192				
Bâtiment Filiéris	Vol 50 (Local 8)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P97	Réalisation d'un prélèvement		1 n°97	P97	Matériau compact blanc + peinture non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
							- 1				

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 50 (Local 8)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EW 91192 1 n°97 - 1	P97	Matériau compact blanc + peinture non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 44 (Pièce 16)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P98	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°98 - 1	P98	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 43 (Dgt 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002EW 91192 1 n°98 - 1	P98	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 1 (Pièce 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°1 - 1	P1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 6 (Pièce 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 91192 1 n°1 - 1	P1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 8 (Pièce 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 91192 1 n°1 - 1	P1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 6 (Pièce 3) - Vol 8 (Pièce 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1 - S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 91192 1 n°1 - 1	P1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 10 (Pièce 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P2	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 9 (Pièce 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 91192 1 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 7 (Local 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 91192 1 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 13 (Dgt 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 91192 1 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 5 (W.c 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 91192 1 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 4 (Dgt 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 91192 1 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 3 (Pièce 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 91192 1 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 9 (Pièce 5) - Vol 7 (Local 2) - Vol 13 (Dgt 2) - Vol 5 (W.c 1) - Vol 4 (Dgt 1) - Vol 3 (Pièce 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 91192 1 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 2 (Local 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P3	Réalisation d'un prélèvement		002EW911921 n°3 - 1	P3	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 10 (Pièce 6)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EW911921 n°4 - 1	P4	Papier non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 12 (Local 3)	Plafonds	Panneaux vissés	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EW911921 n°5 - 1	P5	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 12 (Local 3)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6	Réalisation d'un prélèvement		002EW911921 n°6 - 1	P6	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 14 (Chaufferie)	Plafonds	Flocages	P34	Réalisation d'un prélèvement		002EW911921 n°34 - 1	P34	Matériau cotonneux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 16 (Pièce 8)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P40	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 17 (Pièce 9)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 18 (Couloir)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 15 (Pièce 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 19 (W.c 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 20 (W.c 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 21 (Pièce 10)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 22 (Pièce 11)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 24 (Entrée 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 27 (W.c 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 28 (W.c 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 25 (Bureau 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 26 (Bureau 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 29 (Dégagement)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 31 (Bureau 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 39 (Cuisine)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 38 (Pièce 15)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 40 (Local 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 41 (Local 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 37 (Salle de réunion)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 33 (Pièce 12)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 36 (Pièce 14)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 35 (Pièce 13)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 34 (W.c 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 30 (Bureau 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91192 1 n°40 - 1	P40	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 17 (Pièce 9) - Vol 18 (Couloir) - Vol 15 (Pièce 7) - Vol 19 (W.c 2) - Vol 20 (W.c 3) - Vol 21 (Pièce 10) - Vol 22 (Pièce 11) - Vol 24 (Entrée 1) - Vol 27 (W.c 4) - Vol 28 (W.c 5) - Vol 25 (Bureau 1) - Vol 26 (Bureau 2) - Vol 29 (Dégagement) - Vol 31 (Bureau 4) - Vol 39 (Cuisine) - Vol 38 (Pièce 15) - Vol 40 (Local 5) - Vol 41 (Local 6) - Vol 37 (Salle de réunion) - Vol 33 (Pièce 12) - Vol 36 (Pièce 14) - Vol 35 (Pièce 13) - Vol 34 (W.c 6) - Vol 30 (Bureau 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S58 -	Sondage et		002EW	P40	Enduit blanc	Négatif	Négatif
	S59 -	extension de		91192							
	S60 -	la ZPSO du		1 n°40							
	S61 -	prélèvement		- 1							
	S62 -	P40									
	S63 -										
	S64 -										
	S108 -										
	S109 -										
	S110 -										
	S111 -										
	S112 -										
	S136 -										
	S137 -										
	S138 -										
	S139 -										
	S140 -										
	S141 -										
	S142 -										
	S143 -										
	S144 -										
	S145 -										
	S146 -										
	S147										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 32 (Local 4)	Plafonds	Enduits ciment	P65	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°65 - 1	P65	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 49 (SDB)	Plafonds	Enduits plâtre	P99	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°99 - 1	P99	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 48 (Pièce 19)	Plafonds	Enduits plâtre	P100	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°100 - 1	P100	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 47 (Pièce 18)	Plafonds	Enduits plâtre	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EW 91192 1 n°100 - 1	P100	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 46 (Pièce 17)	Plafonds	Enduits plâtre	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EW 91192 1 n°100 - 1	P100	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 45 (Entrée 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EW 91192 1 n°100 - 1	P100	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 51 (Dgt 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EW 91192 1 n°100 - 1	P100	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 44 (Pièce 16)	Plafonds	Enduits plâtre	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EW 91192 1 n °100 - 1	P100	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 50 (Local 8)	Plafonds	Enduits plâtre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EW 91192 1 n °100 - 1	P100	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 47 (Pièce 18) - Vol 46 (Pièce 17) - Vol 45 (Entrée 2) - Vol 51 (Dgt 4) - Vol 44 (Pièce 16) - Vol 50 (Local 8)	Plafonds	Enduits plâtre	S229 - S230 - S231 - S232 - S233 - S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EW 91192 1 n °100 - 1	P100	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 3 (Pièce 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P24	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°24 - 1	P24 Phase 1	Revêtement souple vert	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 3 (Pièce 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P24	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°24 - 1	P24 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 3 (Pièce 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P25	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°25 - 1	P25	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 4 (Dgt 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P26	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°26 - 1	P26	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 3 (Pièce 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 91192 1 n°26 - 1	P26	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 12 (Local 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 91192 1 n°26 - 1	P26	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 1 (Pièce 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 91192 1 n°26 - 1	P26	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 10 (Pièce 6)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 91192 1 n°26 - 1	P26	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 13 (Dgt 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 91192 1 n°26 - 1	P26	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 3 (Pièce 2) - Vol 12 (Local 3) - Vol 1 (Pièce 1) - Vol 10 (Pièce 6) - Vol 13 (Dgt 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S35 - S48 - S50 - S51 - S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 91192 1 n°26 - 1	P26	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 4 (Dgt 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	P27	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°27 - 1	P27	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 3 (Pièce 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 91192 1 n°27 - 1	P27	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 2 (Local 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 91192 1 n°27 - 1	P27	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 1 (Pièce 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 91192 1 n°27 - 1	P27	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 5 (W.c 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 91192 1 n°27 - 1	P27	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 13 (Dgt 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 91192 1 n°27 - 1	P27	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 12 (Local 3)	Revêtement de sol	Chape maigre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 91192 1 n°27 - 1	P27	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 11 (Monte-charge)	Revêtement de sol	Chape maigre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 91192 1 n°27 - 1	P27	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 10 (Pièce 6)	Revêtement de sol	Chape maigre	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 91192 1 n°27 - 1	P27	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 9 (Pièce 5)	Revêtement de sol	Chape maigre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 91192 1 n°27 - 1	P27	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 8 (Pièce 4)	Revêtement de sol	Chape maigre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 91192 1 n°27 - 1	P27	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 7 (Local 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 91192 1 n°27 - 1	P27	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 6 (Pièce 3)	Revêtement de sol	Chape maigre	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 91192 1 n°27 - 1	P27	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 3 (Pièce 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S36 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW	P27	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
	- Vol 2 (Local			S37 -			91192				
	1) - Vol 1			S38 -			1 n°27				
	(Pièce 1) - Vol			S39 -			- 1				
	5 (W.c 1) - Vol			S40 -							
	13 (Dgt 2) - Vol			S41 -							
	12 (Local 3) -			S42 -							
	Vol 11			S43 -							
	(Monte-charge			S44 -							
	) - Vol 10			S45 -							
	(Pièce 6) - Vol			S46 -							
	9 (Pièce 5) -			S47							
	Vol 8 (Pièce 4)										
	- Vol 7 (Local										
	2) - Vol 6										
	(Pièce 3)										
Bâtiment Filiéris	Vol 1 (Pièce 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P28	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°28 - 1	P28 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 1 (Pièce 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P28	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°28 - 1	P28 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 5 (W.c 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P29	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°29 - 1	P29 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 5 (W.c 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P29	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°29 - 1	P29 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 1 (Pièce 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P30	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°30 - 1	P30	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 10 (Pièce 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 91192 1 n°30 - 1	P30	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 5 (W.c 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P31	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°31 - 1	P31	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 10 (Pièce 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P32	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°32 - 1	P32	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 13 (Dgt 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 91192 1 n°32 - 1	P32	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 6 (Pièce 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P33	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°33 - 1	P33 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 8 (Pièce 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 91192 1 n°33 - 1	P33 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 9 (Pièce 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 91192 1 n°33 - 1	P33 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 7 (Local 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 91192 1 n°33 - 1	P33 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 8 (Pièce 4) - Vol 9 (Pièce 5) - Vol 7 (Local 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S54 - S55 - S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 91192 1 n°33 - 1	P33 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 6 (Pièce 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P33	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°33 - 1	P33 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 8 (Pièce 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 91192 1 n°33 - 1	P33 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 9 (Pièce 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 91192 1 n°33 - 1	P33 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 7 (Local 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 91192 1 n°33 - 1	P33 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 8 (Pièce 4) - Vol 9 (Pièce 5) - Vol 7 (Local 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S54 - S55 - S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 91192 1 n°33 - 1	P33 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 14 (Chaufferie)	Revêtement de sol	Nez de marche	P38	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°38 - 1	P38	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 14 (Chaufferie)	Revêtement de sol	Chape maigre	P39	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°39 - 1	P39	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 15 (Pièce 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P51	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 15 (Pièce 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P51	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 15 (Pièce 7)	Revêtement de sol	Ragréage	P52	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°52 - 1	P52	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 18 (Couloir)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P53	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 16 (Pièce 8)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 17 (Pièce 9)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 19 (W.c 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 20 (W.c 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 21 (Pièce 10)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 22 (Pièce 11)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 25 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 26 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 24 (Entrée 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 27 (W.c 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 28 (W.c 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 16 (Pièce 8) - Vol 17 (Pièce 9) - Vol 19 (W.c 2) - Vol 20 (W.c 3) - Vol 21 (Pièce 10) - Vol 22 (Pièce 11) - Vol 25 (Bureau 1) - Vol 26 (Bureau 2) - Vol 24 (Entrée 1) - Vol 27 (W.c 4) - Vol 28 (W.c 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S84 - S85 - S86 - S87 - S122 - S123 - S124 - S125 - S126 - S133 - S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 18 (Couloir)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P53	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 2	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 16 (Pièce 8)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 2	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 17 (Pièce 9)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 2	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 19 (W.c 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 2	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 20 (W.c 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 2	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 21 (Pièce 10)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 2	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 22 (Pièce 11)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 2	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 25 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 2	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 26 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 2	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 24 (Entrée 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 2	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 27 (W.c 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 2	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 28 (W.c 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 2	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 16 (Pièce 8) - Vol 17 (Pièce 9) - Vol 19 (W.c 2) - Vol 20 (W.c 3) - Vol 21 (Pièce 10) - Vol 22 (Pièce 11) - Vol 25 (Bureau 1) - Vol 26 (Bureau 2) - Vol 24 (Entrée 1) - Vol 27 (W.c 4) - Vol 28 (W.c 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S84 - S85 - S86 - S87 - S122 - S123 - S124 - S125 - S126 - S133 - S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91192 1 n°53 - 1	P53 Phase 2	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 18 (Couloir)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P54	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°54 - 1	P54 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 23 (Hall)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 91192 1 n°54 - 1	P54 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 23 (Hall)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 91192 1 n°54 - 1	P54 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 24 (Entrée 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 91192 1 n°54 - 1	P54 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 23 (Hall) - Vol 24 (Entrée 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S96 - S99 - S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 91192 1 n°54 - 1	P54 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 18 (Couloir)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P54	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°54 - 1	P54 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 23 (Hall)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 91192 1 n°54 - 1	P54 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 23 (Hall)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 91192 1 n°54 - 1	P54 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 24 (Entrée 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 91192 1 n°54 - 1	P54 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 23 (Hall) - Vol 24 (Entrée 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S96 - S99 - S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 91192 1 n°54 - 1	P54 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 16 (Pièce 8)	Revêtement de sol	Chape maigre	P55	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 17 (Pièce 9)	Revêtement de sol	Chape maigre	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 18 (Couloir)	Revêtement de sol	Chape maigre	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 15 (Pièce 7)	Revêtement de sol	Chape maigre	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 21 (Pièce 10)	Revêtement de sol	Chape maigre	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 20 (W.c 3)	Revêtement de sol	Chape maigre	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 19 (W.c 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 22 (Pièce 11)	Revêtement de sol	Chape maigre	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 23 (Hall)	Revêtement de sol	Chape maigre	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 23 (Hall)	Revêtement de sol	Chape maigre	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 24 (Entrée 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 25 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 26 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 27 (W.c 4)	Revêtement de sol	Chape maigre	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 28 (W.c 5)	Revêtement de sol	Chape maigre	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 30 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Chape maigre	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 29 (Dégagement)	Revêtement de sol	Chape maigre	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 31 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Chape maigre	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 37 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Chape maigre	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 33 (Pièce 12)	Revêtement de sol	Chape maigre	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 35 (Pièce 13)	Revêtement de sol	Chape maigre	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 36 (Pièce 14)	Revêtement de sol	Chape maigre	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 34 (W.c 6)	Revêtement de sol	Chape maigre	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 32 (Local 4)	Revêtement de sol	Chape maigre	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 38 (Pièce 15)	Revêtement de sol	Chape maigre	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 39 (Cuisine)	Revêtement de sol	Chape maigre	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 40 (Local 5)	Revêtement de sol	Chape maigre	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 41 (Local 6)	Revêtement de sol	Chape maigre	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 42 (Local 7)	Revêtement de sol	Chape maigre	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 91192 1 n°55 - 1	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 17 (Pièce 9) - Vol 18 (Couloir) - Vol 15 (Pièce 7) - Vol 21 (Pièce 10) - Vol 20 (W.c 3) - Vol 19 (W.c 2) - Vol 22 (Pièce 11) - Vol 23 (Hall) - Vol 24 (Entrée 1) - Vol 25 (Bureau 1) - Vol 26 (Bureau 2) - Vol 27 (W.c 4) - Vol 28 (W.c 5) - Vol 30 (Bureau 3) - Vol 29 (Dégagement) - Vol 31 (Bureau 4) - Vol 37 (Salle de réunion) - Vol 33 (Pièce 12) - Vol 35 (Pièce 13) - Vol 36 (Pièce 14) - Vol 34 (W.c 6) - Vol 32 (Local 4) - Vol 38 (Pièce 15) - Vol 39 (Cuisine) - Vol	Revêtement de sol	Chape maigre	S88 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW	P55	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
	S89 -					91192					
	S90 -					1 n°55					
	S91 -					- 1					
	S92 -										
	S93 -										
	S94 -										
	S95 -										
	S98 -										
	S127 -										
	S128 -										
	S129 -										
	S130 -										
	S131 -										
	S174 -										
	S175 -										
	S176 -										
	S177 -										
	S178 -										
	S179 -										
	S180 -										
	S181 -										
	S182 -										
	S183 -										
	S184 -										
	S185 -										
	S186 -										
	S187										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	40 (Local 5) - Vol 41 (Local 6) - Vol 42 (Local 7)										
Bâtiment Filiéris	Vol 23 (Hall)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P58	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°58 - 1	P58 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 23 (Hall)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P58	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°58 - 1	P58 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 27 (W.c 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P62	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°62 - 2	P62	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 28 (W.c 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW 91192 1 n°62 - 2	P62	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 29 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P80	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°80 - 1	P80	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 30 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P81	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°81 - 1	P81	Revêtement souple vert + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 31 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P82	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°82 - 1	P82	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 43 (Dgt 3)	Revêtement de sol	Nez de marche	P83	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°83 - 1	P83	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 43 (Dgt 3)	Revêtement de sol	Chape maigre	P84	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°84 - 1	P84	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 44 (Pièce 16)	Revêtement de sol	Chape maigre	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EW 91192 1 n°84 - 1	P84	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 45 (Entrée 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EW 91192 1 n°84 - 1	P84	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 46 (Pièce 17)	Revêtement de sol	Chape maigre	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EW 91192 1 n°84 - 1	P84	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 47 (Pièce 18)	Revêtement de sol	Chape maigre	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EW 91192 1 n°84 - 1	P84	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 48 (Pièce 19)	Revêtement de sol	Chape maigre	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EW 91192 1 n°84 - 1	P84	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 49 (SDB)	Revêtement de sol	Chape maigre	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EW 91192 1 n°84 - 1	P84	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 50 (Local 8)	Revêtement de sol	Chape maigre	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EW 91192 1 n°84 - 1	P84	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 51 (Dgt 4)	Revêtement de sol	Chape maigre	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EW 91192 1 n°84 - 1	P84	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 44 (Pièce 16) - Vol 45 (Entrée 2) - Vol 46 (Pièce 17) - Vol 47 (Pièce 18) - Vol 48 (Pièce 19) - Vol 49 (SDB) - Vol 50 (Local 8) - Vol 51 (Dgt 4)	Revêtement de sol	Chape maigre	S198 - S199 - S200 - S201 - S202 - S203 - S204 - S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EW 91192 1 n°84 - 1	P84	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 43 (Dgt 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P85	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°85 - 1	P85 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 45 (Entrée 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 91192 1 n°85 - 1	P85 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 51 (Dgt 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 91192 1 n°85 - 1	P85 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 49 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 91192 1 n°85 - 1	P85 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 50 (Local 8)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 91192 1 n°85 - 1	P85 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 44 (Pièce 16)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 91192 1 n°85 - 1	P85 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 45 (Entrée 2) - Vol 51 (Dgt 4) - Vol 49 (SDB) - Vol 50 (Local 8) - Vol 44 (Pièce 16)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S208 - S209 - S210 - S211 - S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 91192 1 n°85 - 1	P85 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 43 (Dgt 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P85	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°85 - 1	P85 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 45 (Entrée 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 91192 1 n°85 - 1	P85 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 51 (Dgt 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 91192 1 n°85 - 1	P85 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 49 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 91192 1 n°85 - 1	P85 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 50 (Local 8)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 91192 1 n°85 - 1	P85 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 44 (Pièce 16)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 91192 1 n°85 - 1	P85 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 45 (Entrée 2) - Vol 51 (Dgt 4) - Vol 49 (SDB) - Vol 50 (Local 8) - Vol 44 (Pièce 16)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S208 - S209 - S210 - S211 - S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 91192 1 n°85 - 1	P85 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 46 (Pièce 17)	Revêtement de sol	Ragréage	P88	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°88 - 1	P88	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 47 (Pièce 18)	Revêtement de sol	Ragréage	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EW 91192 1 n°88 - 1	P88	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 48 (Pièce 19)	Revêtement de sol	Ragréage	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EW 91192 1 n°88 - 1	P88	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 47 (Pièce 18) - Vol 48 (Pièce 19)	Revêtement de sol	Ragréage	S215 - S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EW 91192 1 n°88 - 1	P88	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 46 (Pièce 17)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P89	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°89 - 1	P89	Revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 48 (Pièce 19)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P90	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°90 - 1	P90 Phase 1	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 48 (Pièce 19)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P90	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°90 - 1	P90 Phase 2	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 47 (Pièce 18)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P91	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°91 - 1	P91	Revêtement souple vert avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 52 (Façade 1)	Revêtement de sol	Nez de marche	P113	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°113 - 1	P113	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 52 (Façade 1)	Revêtement de sol	Nez de marche	P113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002EW 91192 1 n °113 - 1	P113	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 54 (Façade 3)	Revêtement de sol	Nez de marche	P119	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n °119 - 1	P119	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 55 (Façade 4)	Revêtement de sol	Nez de marche	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002EW 91192 1 n °119 - 1	P119	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 54 (Façade 3)	Revêtement de sol	Chape maigre	P120	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n °120 - 1	P120	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 55 (Façade 4)	Revêtement de sol	Chape maigre	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002EW 91192 1 n °120 - 1	P120	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 54 (Façade 3)	Revêtement de sol	Nez de marche	P121	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n °121 - 1	P121	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 54 (Façade 3)	Revêtement de sol	Nez de marche	P121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002EW 91192 1 n °121 - 1	P121	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 55 (Façade 4)	Revêtement de sol	Nez de marche	P122	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n °122 - 1	P122	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 57 (Façade 6)	Revêtement de sol	Nez de marche	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		002EW 91192 1 n °122 - 1	P122	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 57 (Façade 6)	Revêtement de sol	Chape maigre	P125	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n °125 - 1	P125	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 53 (Façade 2)	Revêtement de sol	Dalles en pierre	I1		Escaliers + palier entrée logement et sol entrée bureaux	I1 - 1				Imposs ibilité de préleve r sans sondag e destruc tif

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	----------	------------	----------	------------

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 8 (Pièce 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°14 - 1	P14	Matériau souple blanc + peinture non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 8 (Pièce 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 91192 1 n°14 - 1	P14	Matériau souple blanc + peinture non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 8 (Pièce 4)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (faïence)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°15 - 1	P15	Peinture non séparable + matériau compact beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 8 (Pièce 4)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (faïence)	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 91192 1 n°15 - 1	P15	Peinture non séparable + matériau compact beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 6 (Pièce 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°16 - 1	P16	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 6 (Pièce 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 91192 1 n°16 - 1	P16	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 6 (Pièce 3)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (faïence)	P17	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°17 - 1	P17	Joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 6 (Pièce 3)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (faïence)	P17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 91192 1 n°17 - 1	P17	Joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 8 (Pièce 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P18	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°18 - 1	P18 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 8 (Pièce 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 91192 1 n°18 - 1	P18 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 9 (Pièce 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 91192 1 n°18 - 1	P18 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 7 (Local 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 91192 1 n°18 - 1	P18 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 6 (Pièce 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 91192 1 n°18 - 1	P18 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 8 (Pièce 4) - Vol 9 (Pièce 5) - Vol 7 (Local 2) - Vol 6 (Pièce 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P18 - S30 - S31 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 91192 1 n°18 - 1	P18 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 8 (Pièce 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P18	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°18 - 1	P18 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 8 (Pièce 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 91192 1 n°18 - 1	P18 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 9 (Pièce 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 91192 1 n°18 - 1	P18 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 7 (Local 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 91192 1 n°18 - 1	P18 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 6 (Pièce 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 91192 1 n°18 - 1	P18 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 8 (Pièce 4) - Vol 9 (Pièce 5) - Vol 7 (Local 2) - Vol 6 (Pièce 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P18 - S30 - S31 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 91192 1 n°18 - 1	P18 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 2 (Local 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P19	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°19 - 1	P19	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 2 (Local 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW 91192 1 n°19 - 1	P19	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 1 (Pièce 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW 91192 1 n°19 - 1	P19	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 4 (Dgt 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW 91192 1 n°19 - 1	P19	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 2 (Local 1) - Vol 1 (Pièce 1) - Vol 4 (Dgt 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P19 - S33 - S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW 91192 1 n°19 - 1	P19	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 15 (Pièce 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P46	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°46 - 1	P46 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 15 (Pièce 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 91192 1 n°46 - 1	P46 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 15 (Pièce 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P46	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°46 - 1	P46 Phase 2	Peinture non séparable + colle grise + joint cassant non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 15 (Pièce 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 91192 1 n°46 - 1	P46 Phase 2	Peinture non séparable + colle grise + joint cassant non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 19 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P47	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°47 - 1	P47 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 19 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 91192 1 n°47 - 1	P47 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 19 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P47	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°47 - 1	P47 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 19 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 91192 1 n°47 - 1	P47 Phase 2	Colle grise	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 20 (W.c 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P48	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°48 - 1	P48 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 20 (W.c 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 91192 1 n°48 - 1	P48 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 20 (W.c 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P48	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°48 - 1	P48 Phase 2	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 20 (W.c 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 91192 1 n°48 - 1	P48 Phase 2	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 18 (Couloir)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P49	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 18 (Couloir)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 91192 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 19 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 91192 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 20 (W.c 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 91192 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 21 (Pièce 10)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 91192 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 22 (Pièce 11)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 91192 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 24 (Entrée 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 91192 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 25 (Bureau 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 91192 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 26 (Bureau 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 91192 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 18	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P49 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW	P49	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
	(Couloir) - Vol			S78 -			91192	Phase			
	19 (W.c 2) -			S79 -			1 n°49	1			
	Vol 20 (W.c 3)			S80 -			- 1				
	- Vol 21 (Pièce			S81 -							
	10) - Vol 22			S104 -							
	(Pièce 11) -			S118 -							
Bâtiment Filiéris	Vol 24 (Entrée	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S119	Réalisation d'un prélèvement		002EW	P49	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
	1) - Vol 25						91192	Phase			
	(Bureau 1) -						1 n°49	2			
	Vol 26 (Bureau						- 1				
	2)										
Bâtiment Filiéris	Vol 18	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW	P49	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
	(Couloir)						91192	Phase			
							1 n°49	2			
							- 1				
Bâtiment Filiéris	Vol 19 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW	P49	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
							91192	Phase			
							1 n°49	2			
							- 1				
Bâtiment Filiéris	Vol 20 (W.c 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW	P49	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
							91192	Phase			
							1 n°49	2			
							- 1				

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 21 (Pièce 10)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 91192 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 22 (Pièce 11)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 91192 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 24 (Entrée 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 91192 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 25 (Bureau 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 91192 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 26 (Bureau 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 91192 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 18	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P49 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW	P49	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
	(Couloir) - Vol			S78 -			91192	Phase			
	19 (W.c 2) -			S79 -			1 n°49	2			
	Vol 20 (W.c 3)			S80 -			- 1				
	- Vol 21 (Pièce			S81 -							
	10) - Vol 22			S104 -							
	(Pièce 11) -			S118 -							
Bâtiment Filiéris	Vol 24 (Entrée	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S119	Réalisation d'un prélèvement		002EW	P50	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
	1) - Vol 25						91192	Phase			
Bâtiment Filiéris	(Bureau 1) -	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)		Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		1 n°50	1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
	Vol 26 (Bureau						- 1				
Bâtiment Filiéris	8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW	P50	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
	Vol 16 (Pièce						91192	Phase			
Bâtiment Filiéris	8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		1 n°50	1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
	Vol 16 (Pièce						- 1				
Bâtiment Filiéris	Vol 17 (Pièce	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW	P50	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
	9)						91192	Phase			
Bâtiment Filiéris	Vol 18	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW	P50	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
	(Couloir)						91192	Phase			
Bâtiment Filiéris		Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)		Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		1 n°50	1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
							- 1				

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 23 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 91192 1 n°50 - 1	P50 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 24 (Entrée 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 91192 1 n°50 - 1	P50 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 16 (Pièce 8) - Vol 17 (Pièce 9) - Vol 18 (Couloir) - Vol 23 (Hall) - Vol 24 (Entrée 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P50 - S82 - S83 - S97 - S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 91192 1 n°50 - 1	P50 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 16 (Pièce 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P50	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°50 - 1	P50 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 16 (Pièce 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 91192 1 n°50 - 1	P50 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 17 (Pièce 9)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 91192 1 n°50 - 1	P50 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 18 (Couloir)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 91192 1 n°50 - 1	P50 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 23 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 91192 1 n°50 - 1	P50 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 24 (Entrée 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 91192 1 n°50 - 1	P50 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 16 (Pièce 8) - Vol 17 (Pièce 9) - Vol 18 (Couloir) - Vol 23 (Hall) - Vol 24 (Entrée 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P50 - S82 - S83 - S97 - S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 91192 1 n°50 - 1	P50 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 23 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P57	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°57 - 1	P57 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 23 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P57	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°57 - 1	P57 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 27 (W.c 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P59	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°59 - 1	P59 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 27 (W.c 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P59	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°59 - 1	P59 Phase 2	Peinture non séparable + colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 28 (W.c 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P63	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°63 - 1	P63 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 28 (W.c 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P63	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°63 - 1	P63 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 34 (W.c 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P66	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°66 - 1	P66 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 34 (W.c 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P66	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°66 - 1	P66 Phase 2	Colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 35 (Pièce 13)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P70	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°70 - 1	P70	Colle blanche en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 39 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P72	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°72 - 1	P72 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 39 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P72	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°72 - 1	P72 Phase 2	Peinture non séparable + colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 42 (Local 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P78	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°78 - 1	P78 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 42 (Local 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P78	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°78 - 1	P78 Phase 2	Peinture non séparable + colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 29 (Dégagement)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P79	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°79 - 1	P79	Colle grise en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 29 (Dégagement)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 91192 1 n°79 - 1	P79	Colle grise en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 33 (Pièce 12)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 91192 1 n°79 - 1	P79	Colle grise en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 36 (Pièce 14)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 91192 1 n°79 - 1	P79	Colle grise en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 35 (Pièce 13)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 91192 1 n°79 - 1	P79	Colle grise en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 34 (W.c 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 91192 1 n°79 - 1	P79	Colle grise en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 37 (Salle de réunion)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 91192 1 n°79 - 1	P79	Colle grise en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 39 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 91192 1 n°79 - 1	P79	Colle grise en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 38 (Pièce 15)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 91192 1 n°79 - 1	P79	Colle grise en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 42 (Local 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 91192 1 n°79 - 1	P79	Colle grise en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 41 (Local 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 91192 1 n°79 - 1	P79	Colle grise en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 40 (Local 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 91192 1 n°79 - 1	P79	Colle grise en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 29 (Dégagement)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P79 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW	P79	Colle grise en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
	- Vol 33 (Pièce 12) - Vol 36 (Pièce 14) -			S188 -			91192				
	Vol 35 (Pièce 13) - Vol 34 (W.c 6) - Vol			S189 -			1 n°79				
	37 (Salle de réunion) - Vol			S190 -			- 1				
	39 (Cuisine) -			S191 -							
	Vol 38 (Pièce 15) - Vol 42 (Local 7) - Vol			S192 -							
	41 (Local 6) -			S193 -							
	Vol 40 (Local 5)			S194 -							
				S195 -							
				S196 -							
				S197							
Bâtiment Filiéris	Vol 43 (Dgt 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P86	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°86 - 1	P86 Phase 1	Carrelage + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 43 (Dgt 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EW 91192 1 n°86 - 1	P86 Phase 1	Carrelage + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 44 (Pièce 16)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EW 91192 1 n°86 - 1	P86 Phase 1	Carrelage + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 43 (Dgt 3) - Vol 44 (Pièce 16)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P86 - S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EW 91192 1 n°86 - 1	P86 Phase 1	Carrelage + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 43 (Dgt 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P86	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°86 - 1	P86 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 43 (Dgt 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EW 91192 1 n°86 - 1	P86 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 44 (Pièce 16)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EW 91192 1 n°86 - 1	P86 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 43 (Dgt 3) - Vol 44 (Pièce 16)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P86 - S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EW 91192 1 n°86 - 1	P86 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 45 (Entrée 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P87	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°87 - 1	P87	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 45 (Entrée 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002EW 91192 1 n°87 - 1	P87	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 50 (Local 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002EW 91192 1 n°87 - 1	P87	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 51 (Dgt 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002EW 91192 1 n°87 - 1	P87	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 49 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002EW 91192 1 n°87 - 1	P87	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 45 (Entrée 2) - Vol 50 (Local 8) - Vol 51 (Dgt 4) - Vol 49 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P87 - S207 - S213 - S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002EW 91192 1 n°87 - 1	P87	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 49 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P92	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°92 - 1	P92 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 49 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002EW 91192 1 n°92 - 1	P92 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 49 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P92	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°92 - 1	P92 Phase 2	Colle grise + matériau gris non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 49 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002EW 91192 1 n°92 - 1	P92 Phase 2	Colle grise + matériau gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 50 (Local 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P93	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°93 - 1	P93 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 50 (Local 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 91192 1 n°93 - 1	P93 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 50 (Local 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P93	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°93 - 1	P93 Phase 2	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 50 (Local 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 91192 1 n°93 - 1	P93 Phase 2	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 5 (W.c 1)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P22	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°22 - 1	P22	Peinture non séparable + matériau souple blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 8 (Pièce 4)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P23	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°23 - 1	P23	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 14 (Chaufferie)	Chaudières	Chaudière	S57	Réalisation d'un sondage		S57 - 1				Négatif sur marquage
Bâtiment Filiéris	Vol 27 (W.c 4)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P61	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°61 - 1	P61	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 28 (W.c 5)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P64	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°64 - 1	P64	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 34 (W.c 6)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P67	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°67 - 1	P67	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 33 (Pièce 12)	Evier	Mastic étanchéité	P68	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°68 - 1	P68	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 35 (Pièce 13)	Evier	Mastic étanchéité	P69	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°69 - 1	P69	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 33 (Pièce 12)	Evier	Mastic étanchéité	P71	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°71 - 1	P71	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment Filiéris	Vol 39 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	P73	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°73 - 1	P73	Peinture non séparable + matériau souple incolore	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 39 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P74	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°74 - 1	P74	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 40 (Local 5)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P75	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°75 - 1	P75	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 41 (Local 6)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P76	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°76 - 1	P76	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 42 (Local 7)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P77	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°77 - 1	P77	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 49 (SDB)	Baignoire	Joint d'étanchéité	P101	Réalisation d'un prélèvement		002EW 91192 1 n°101 - 1	P101	Matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
Bâtiment Filiéris	Vol 49 (SDB)	Baignoire	Joint d'étanchéité	P101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002EW 91192 1 n°101 - 1	P101	Matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Bâtiment Filiéris	Bâtiment Filiéris - Plan de repérage - Actions menées
	Bâtiment Filiéris	Bâtiment Filiéris - MPCA Toutes catégories confondues
	Bâtiment Filiéris	Bâtiment Filiéris - MPCA Revêtement de mur
	Bâtiment Filiéris	Bâtiment Filiéris - MPCA Equipements divers et accessoires
	Chaufferie	Chaufferie - Plan de repérage - Actions menées
	Façades	Façades - Plan de repérage - Actions menées
	Façades	Façades - MPCA Toutes catégories confondues
	Façades	Façades - MPCA Façades


BÂTIMENT FILIÉRIIS - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW911921


Légende




Localisation dun prélèvement positif



Localisation dun prélèvement négatif



Localisation dun sondage négatif

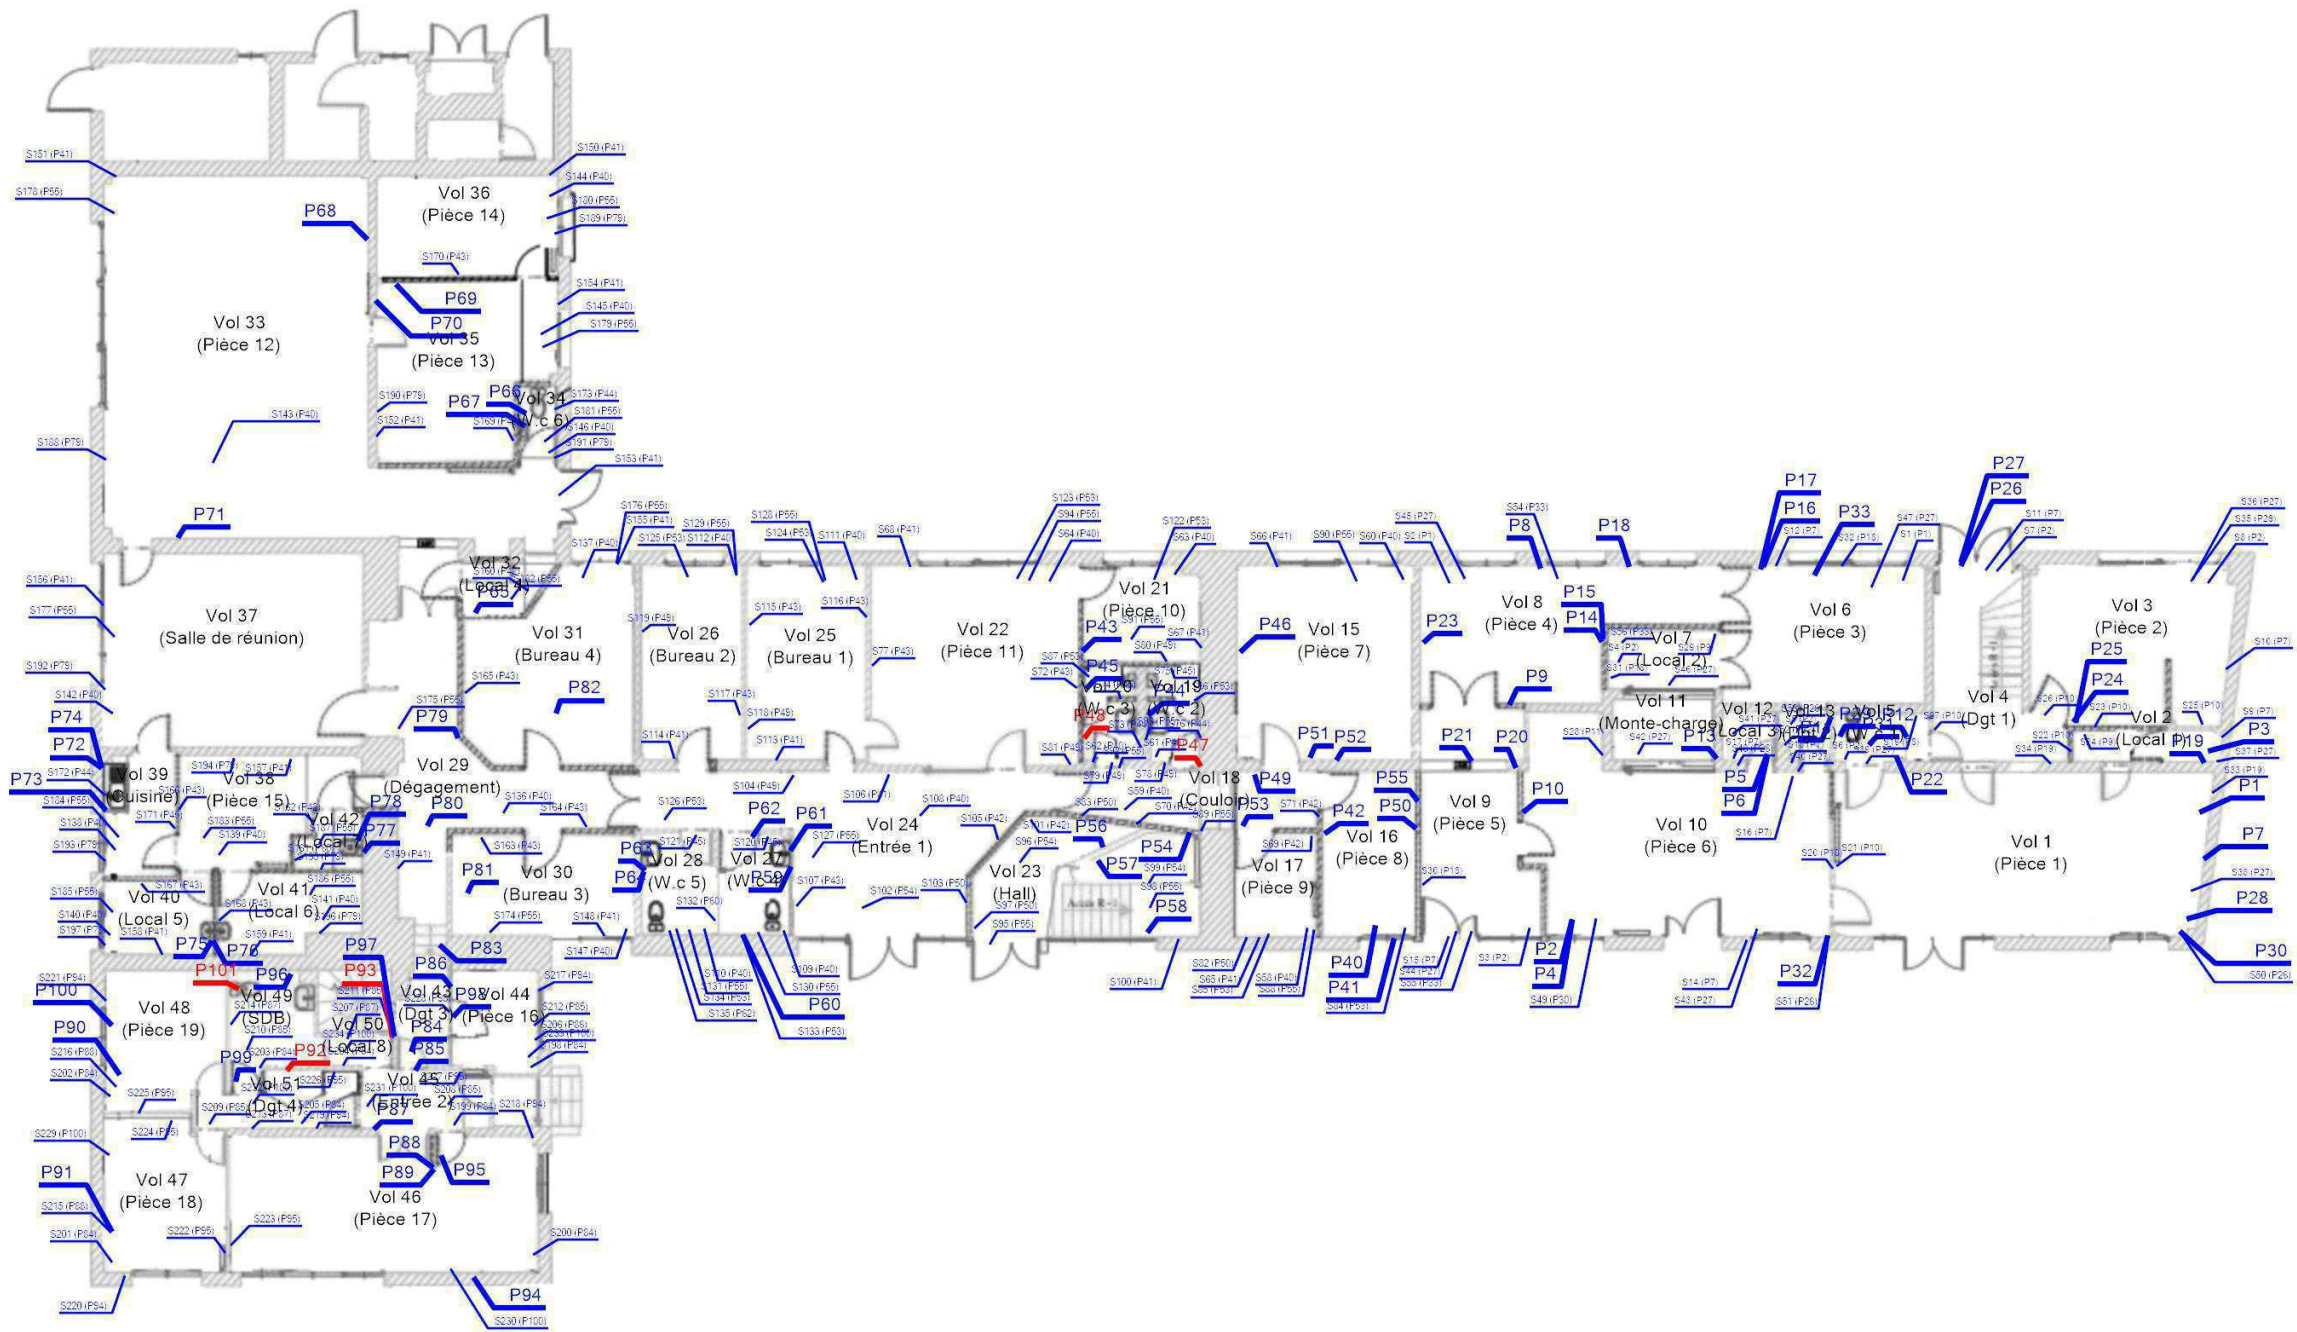

Adresse du bien

1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER
59124 ESCAUDAIN

Désignation

1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain

Date intervention

29/09/2025

Technicien intervenant

WHELAN KELLY

Légende



P47 : Colle grise



P48 : Colle grise + couche
plâtreuse blanche non séparable



P101 : Joint détanchéité



P92 : Colle grise + matériau gris
non séparable



P93 : Colle grise + couche
plâtreuse blanche non séparable



Adresse du bien

1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER
59124 ESCAUDAIN

Désignation

1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain

Date intervention

29/09/2025

Technicien intervenant

WHELAN KELLY

Légende



P47 : Colle grise



P48 : Colle grise + couche
plâtreuse blanche non séparable




P92 : Colle grise + matériau gris
non séparable



P93 : Colle grise + couche
plâtreuse blanche non séparable

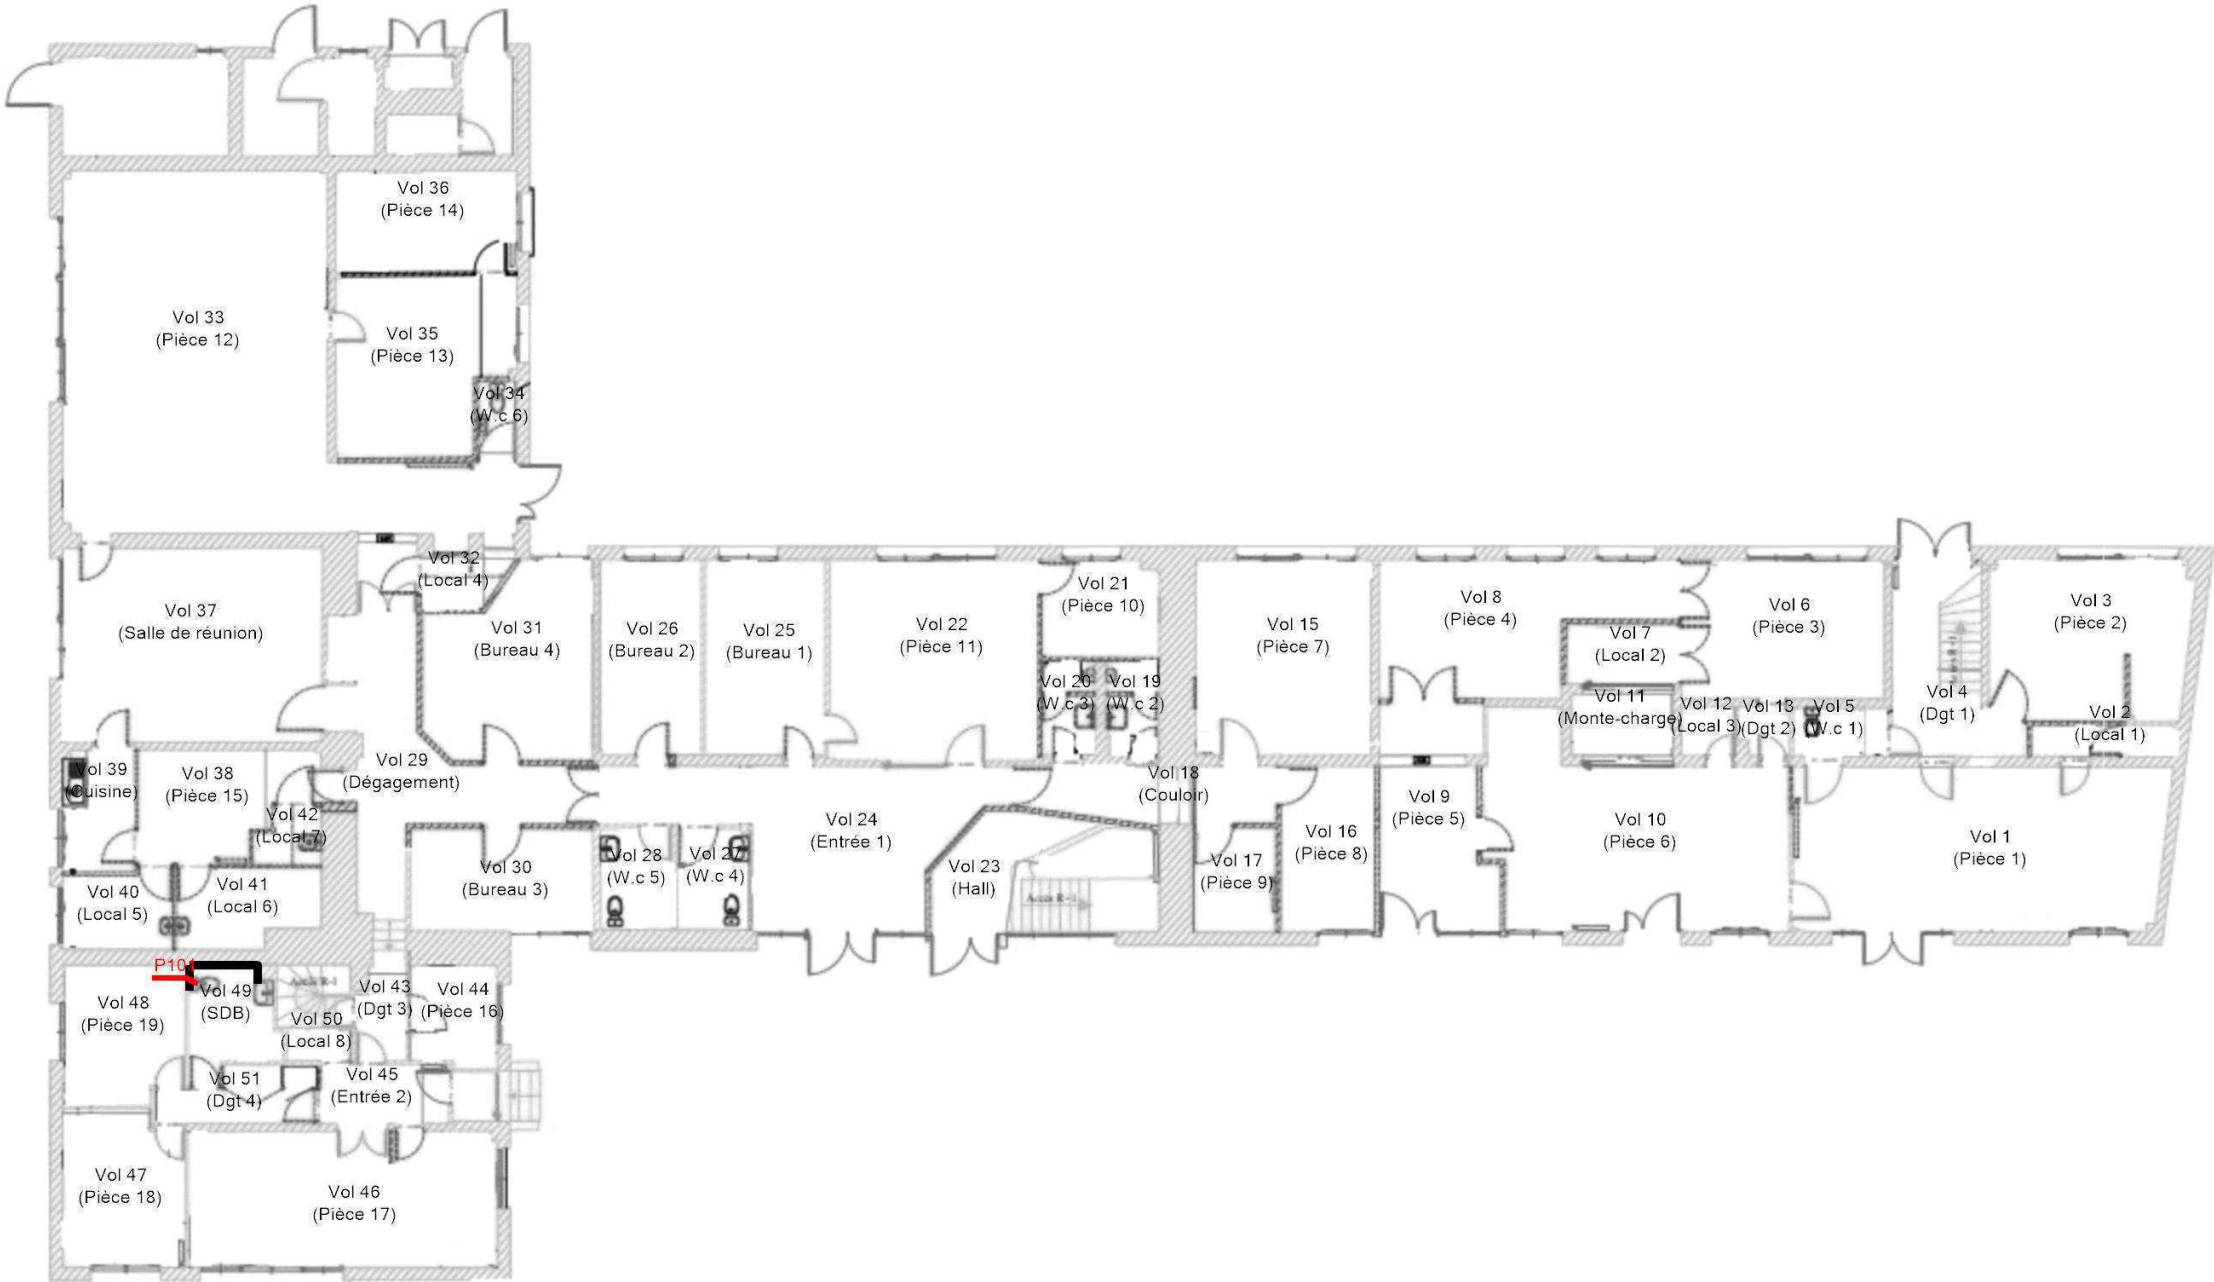

BÂTIMENT FILIÉRIS - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES				Référence: 002EW911921
				Légende
				P101 : Joint détachéité
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER 59124 ESCAUDAIN	1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain	29/09/2025	WHELAN KELLY


Légende des Calques

Cloisons maçonnées

Cloisons préfabriquées

Mur avec doublage

Mur porteur

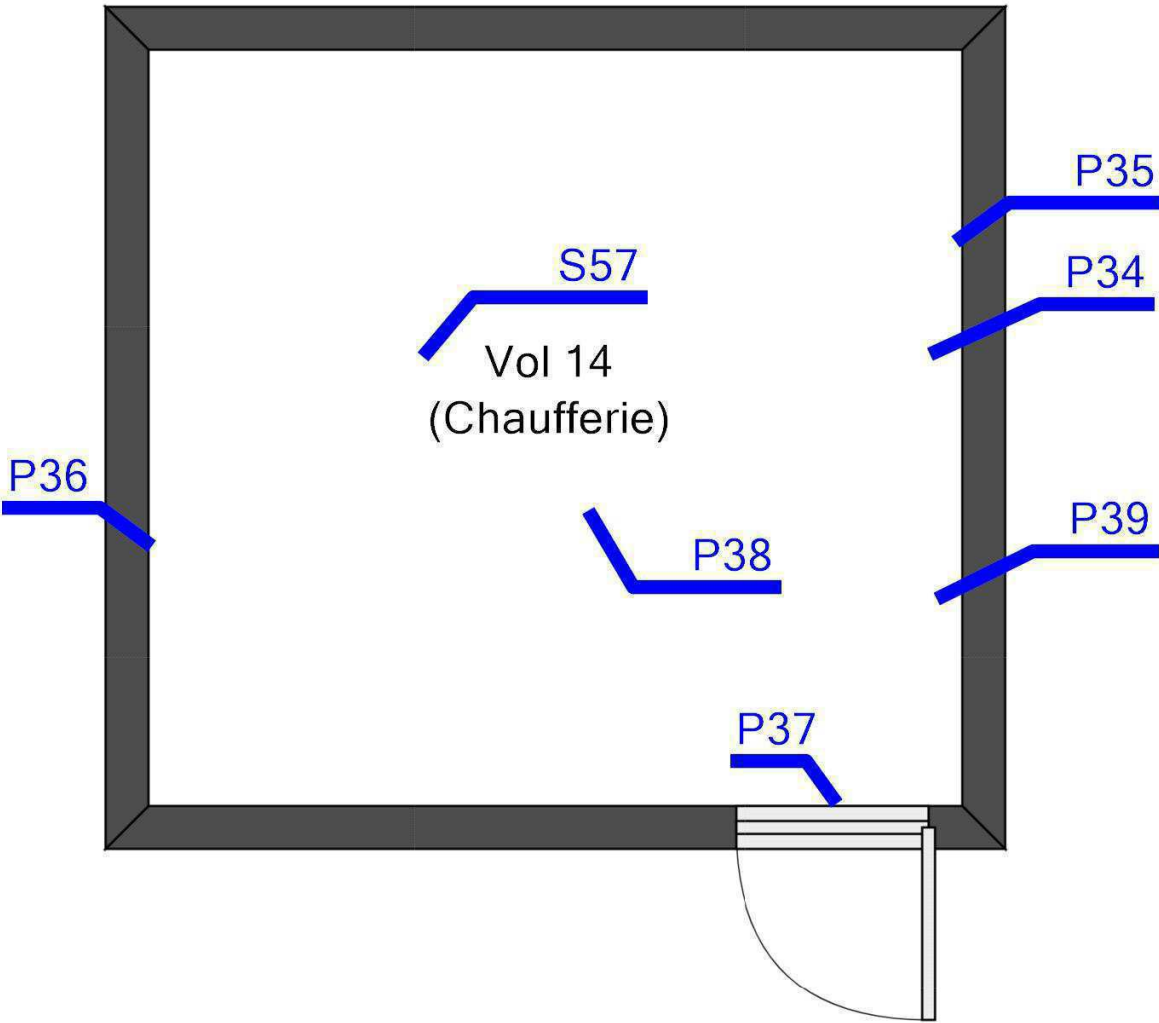

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien
1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER
59124 ESCAUDAIN


Désignation
1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain

Date intervention
29/09/2025

Technicien intervenant
WHELAN KELLY

FAÇADES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW911921

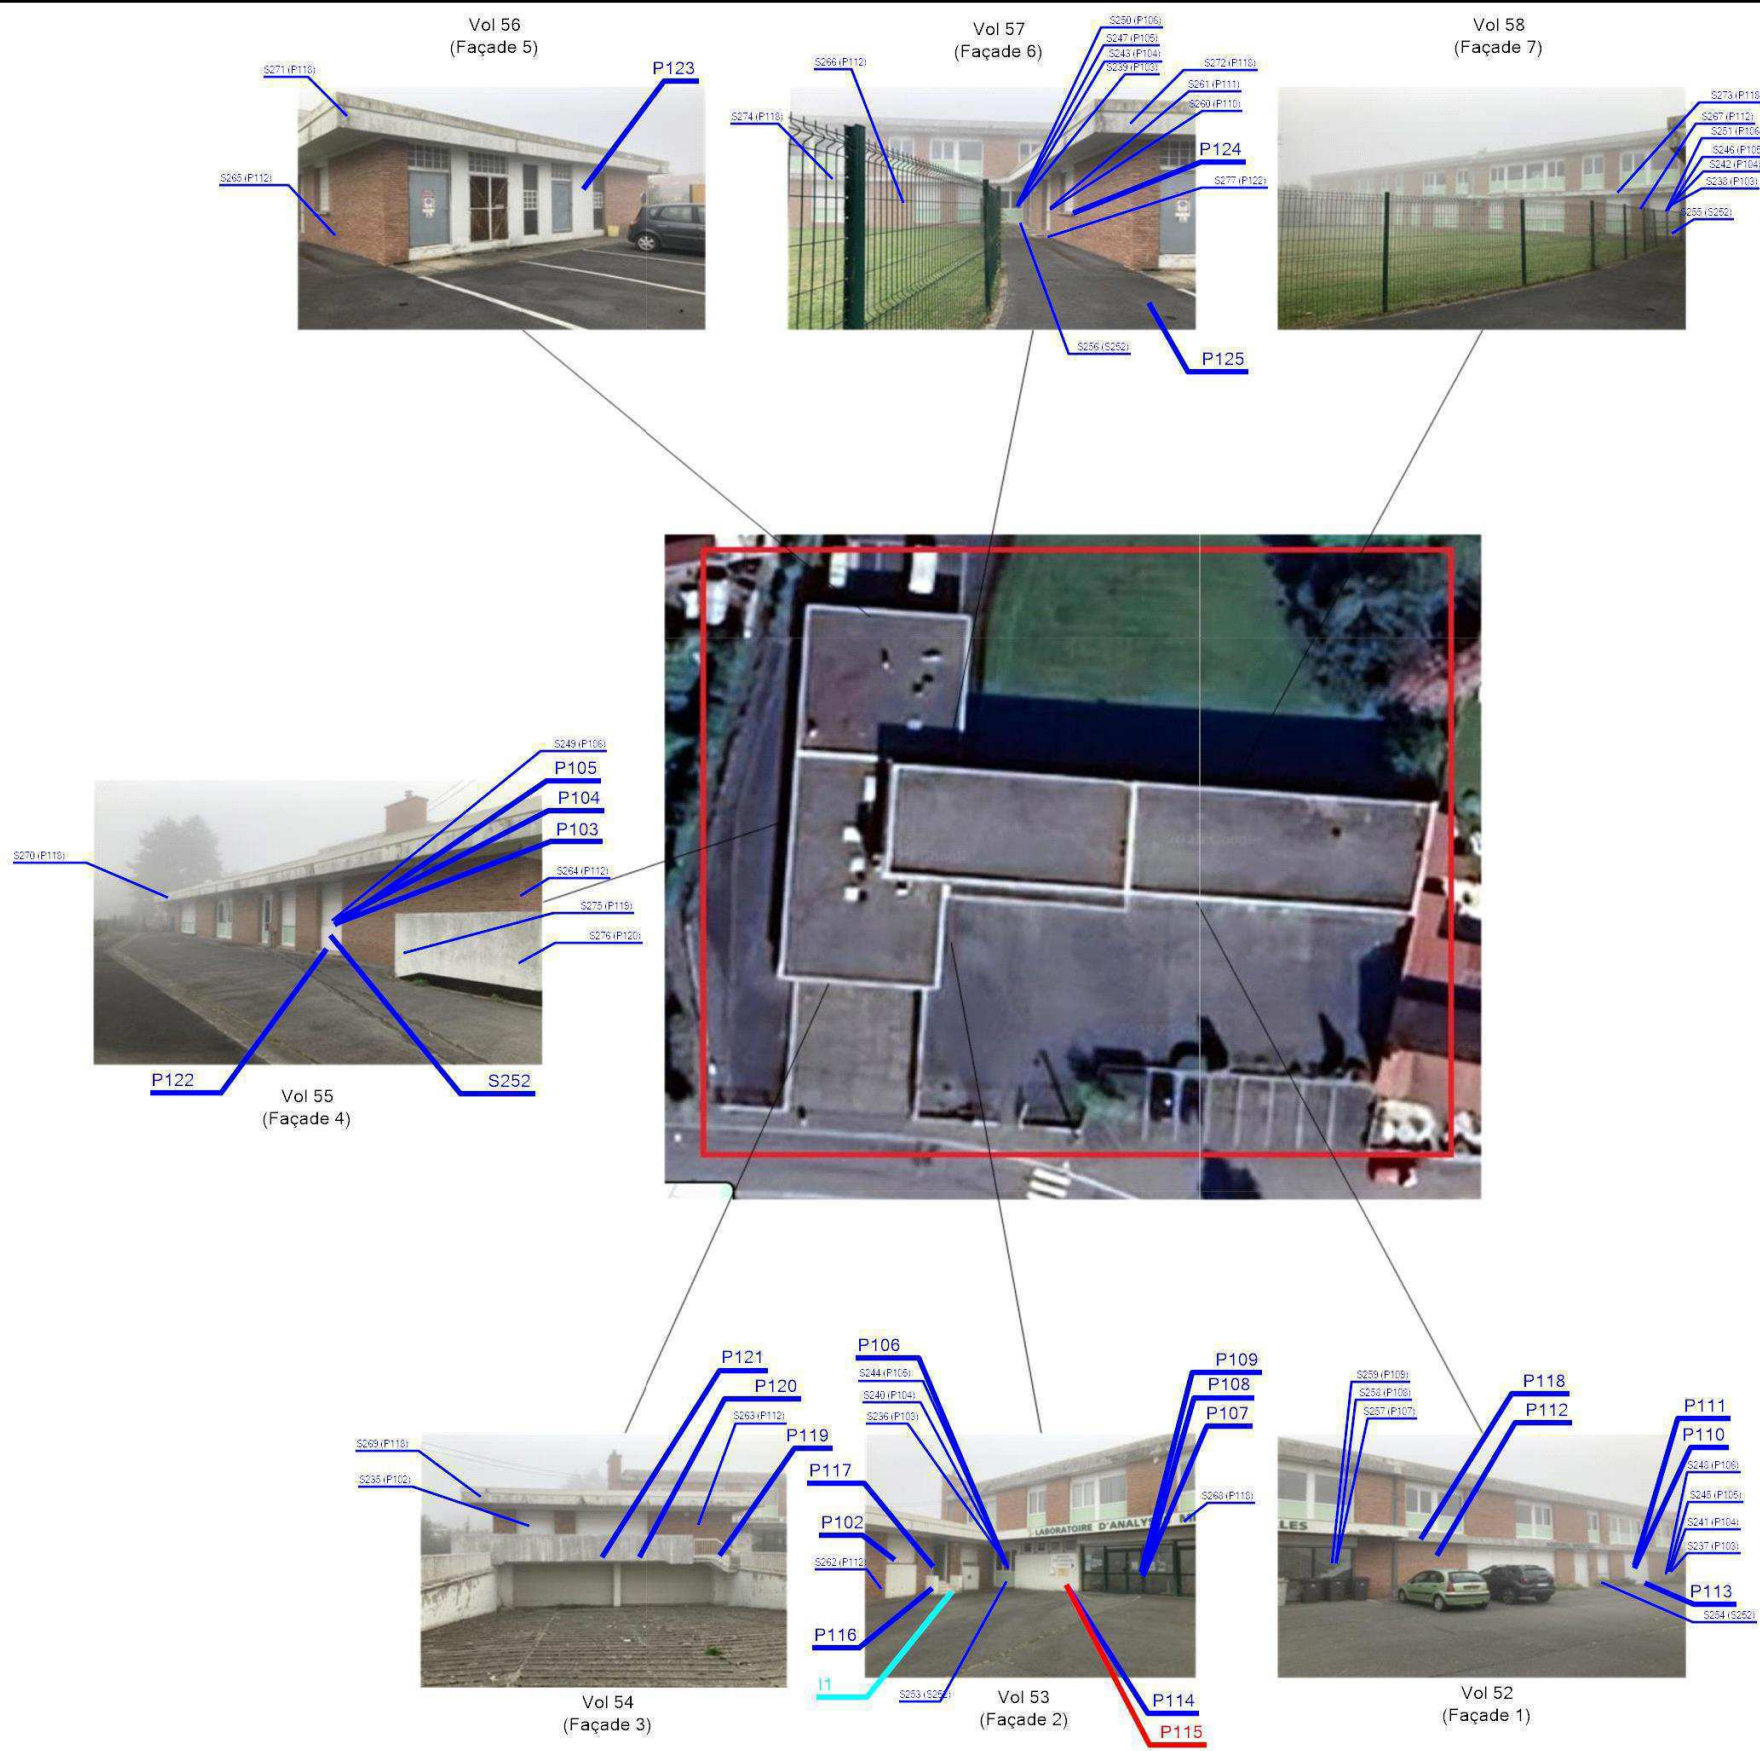

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER 59124 ESCAUDAIN	1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain	29/09/2025	WHELAN KELLY

Vol 56
(Façade 5)




Vol 57
(Façade 6)



Vol 58
(Façade 7)



Vol 55
(Façade 4)

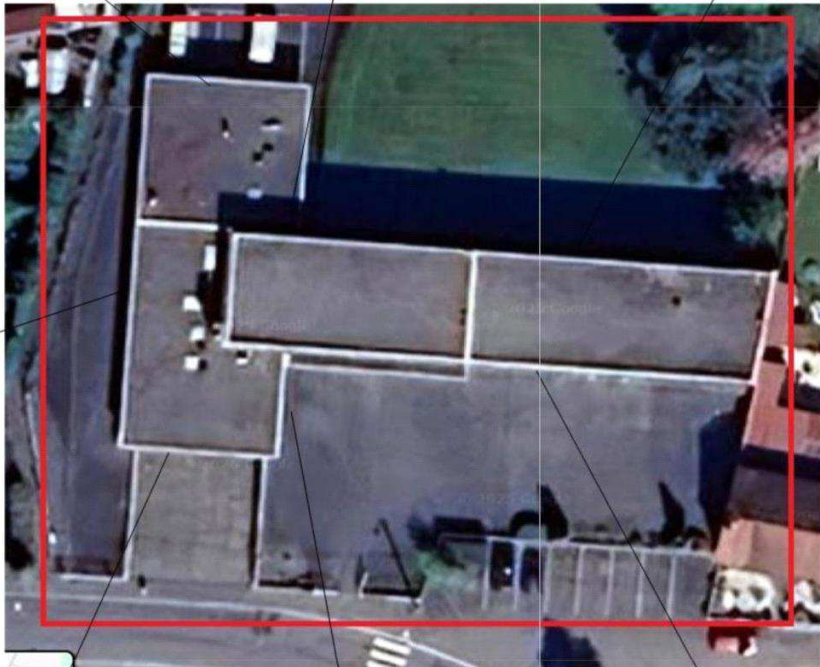

Vol 54
(Façade 3)



Vol 53
(Façade 2)

P115



Vol 52
(Façade 1)

Légende



P115 : Colle de carrelage

FAÇADES - MPCA FAÇADES				Référence: 002EW911921	
Vol 56 (Façade 5)  Vol 57 (Façade 6)  Vol 58 (Façade 7)  Vol 55 (Façade 4)   Vol 54 (Façade 3)  Vol 53 (Façade 2)  Vol 52 (Façade 1) 				Légende	
					P115 : Colle de carrelage

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW911921 n°1 - 1 (P1)	Bâtiment Filiéris - Vol 1 (Pièce 1)	Prélevement négatif
002EW911921 n°2 - 1 (P2)	Bâtiment Filiéris - Vol 10 (Pièce 6)	Prélevement négatif
002EW911921 n°3 - 1 (P3)	Bâtiment Filiéris - Vol 2 (Local 1)	Prélevement négatif
002EW911921 n°4 - 1 (P4)	Bâtiment Filiéris - Vol 10 (Pièce 6)	Prélevement négatif
002EW911921 n°5 - 1 (P5)	Bâtiment Filiéris - Vol 12 (Local 3)	Prélevement négatif
002EW911921 n°6 - 1 (P6)	Bâtiment Filiéris - Vol 12 (Local 3)	Prélevement négatif
002EW911921 n°7 - 1 (P7)	Bâtiment Filiéris - Vol 1 (Pièce 1)	Prélevement négatif
002EW911921 n°8 - 1 (P8)	Bâtiment Filiéris - Vol 8 (Pièce 4)	Prélevement négatif
002EW911921 n°9 - 1 (P9)	Bâtiment Filiéris - Vol 8 (Pièce 4)	Prélevement négatif
002EW911921 n°10 - 1 (P10)	Bâtiment Filiéris - Vol 10 (Pièce 6)	Prélevement négatif
002EW911921 n°11 - 1 (P11)	Bâtiment Filiéris - Vol 12 (Local 3)	Prélevement négatif
002EW911921 n°12 - 1 (P12)	Bâtiment Filiéris - Vol 5 (W.c 1)	Prélevement négatif
002EW911921 n°13 - 1 (P13)	Bâtiment Filiéris - Vol 11 (Monte-charge)	Prélevement négatif
002EW911921 n°14 - 1 (P14)	Bâtiment Filiéris - Vol 8 (Pièce 4)	Prélevement négatif
002EW911921 n°15 - 1 (P15)	Bâtiment Filiéris - Vol 8 (Pièce 4)	Prélevement négatif
002EW911921 n°16 - 1 (P16)	Bâtiment Filiéris - Vol 6 (Pièce 3)	Prélevement négatif
002EW911921 n°17 - 1 (P17)	Bâtiment Filiéris - Vol 6 (Pièce 3)	Prélevement négatif
002EW911921 n°18 - 1 (P18)	Bâtiment Filiéris - Vol 8 (Pièce 4)	Prélevement négatif
002EW911921 n°19 - 1 (P19)	Bâtiment Filiéris - Vol 2 (Local 1)	Prélevement négatif
002EW911921 n°20 - 1 (P20)	Bâtiment Filiéris - Vol 9 (Pièce 5)	Prélevement négatif
002EW911921 n°21 - 1 (P21)	Bâtiment Filiéris - Vol 9 (Pièce 5)	Prélevement négatif
002EW911921 n°22 - 1 (P22)	Bâtiment Filiéris - Vol 5 (W.c 1)	Prélevement négatif
002EW911921 n°23 - 1 (P23)	Bâtiment Filiéris - Vol 8 (Pièce 4)	Prélevement négatif
002EW911921 n°24 - 1 (P24)	Bâtiment Filiéris - Vol 3 (Pièce 2)	Prélevement négatif
002EW911921 n°25 - 1 (P25)	Bâtiment Filiéris - Vol 3 (Pièce 2)	Prélevement négatif
002EW911921 n°26 - 1 (P26)	Bâtiment Filiéris - Vol 4 (Dgt 1)	Prélevement négatif
002EW911921 n°27 - 1 (P27)	Bâtiment Filiéris - Vol 4 (Dgt 1)	Prélevement négatif

002EW911921 n°28 - 1 (P28)	Bâtiment Filiéris - Vol 1 (Pièce 1)	Prélevement négatif
002EW911921 n°29 - 1 (P29)	Bâtiment Filiéris - Vol 5 (W.c 1)	Prélevement négatif
002EW911921 n°30 - 1 (P30)	Bâtiment Filiéris - Vol 1 (Pièce 1)	Prélevement négatif
002EW911921 n°31 - 1 (P31)	Bâtiment Filiéris - Vol 5 (W.c 1)	Prélevement négatif
002EW911921 n°32 - 1 (P32)	Bâtiment Filiéris - Vol 10 (Pièce 6)	Prélevement négatif
002EW911921 n°33 - 1 (P33)	Bâtiment Filiéris - Vol 6 (Pièce 3)	Prélevement négatif
002EW911921 n°40 - 1 (P40)	Bâtiment Filiéris - Vol 16 (Pièce 8)	Prélevement négatif
002EW911921 n°41 - 1 (P41)	Bâtiment Filiéris - Vol 16 (Pièce 8)	Prélevement négatif
002EW911921 n°42 - 1 (P42)	Bâtiment Filiéris - Vol 16 (Pièce 8)	Prélevement négatif
002EW911921 n°43 - 1 (P43)	Bâtiment Filiéris - Vol 21 (Pièce 10)	Prélevement négatif
002EW911921 n°44 - 1 (P44)	Bâtiment Filiéris - Vol 20 (W.c 3)	Prélevement négatif
002EW911921 n°45 - 1 (P45)	Bâtiment Filiéris - Vol 20 (W.c 3)	Prélevement négatif
002EW911921 n°46 - 1 (P46)	Bâtiment Filiéris - Vol 15 (Pièce 7)	Prélevement négatif
002EW911921 n°47 - 1 (P47)	Bâtiment Filiéris - Vol 19 (W.c 2)	Prélevement positif
002EW911921 n°48 - 1 (P48)	Bâtiment Filiéris - Vol 20 (W.c 3)	Prélevement positif
002EW911921 n°49 - 1 (P49)	Bâtiment Filiéris - Vol 18 (Couloir)	Prélevement négatif
002EW911921 n°50 - 1 (P50)	Bâtiment Filiéris - Vol 16 (Pièce 8)	Prélevement négatif
002EW911921 n°51 - 1 (P51)	Bâtiment Filiéris - Vol 15 (Pièce 7)	Prélevement négatif
002EW911921 n°52 - 1 (P52)	Bâtiment Filiéris - Vol 15 (Pièce 7)	Prélevement négatif
002EW911921 n°53 - 1 (P53)	Bâtiment Filiéris - Vol 18 (Couloir)	Prélevement négatif
002EW911921 n°54 - 1 (P54)	Bâtiment Filiéris - Vol 18 (Couloir)	Prélevement négatif
002EW911921 n°55 - 1 (P55)	Bâtiment Filiéris - Vol 16 (Pièce 8)	Prélevement négatif
002EW911921 n°56 - 1 (P56)	Bâtiment Filiéris - Vol 23 (Hall)	Prélevement négatif
002EW911921 n°57 - 1 (P57)	Bâtiment Filiéris - Vol 23 (Hall)	Prélevement négatif
002EW911921 n°58 - 1 (P58)	Bâtiment Filiéris - Vol 23 (Hall)	Prélevement négatif
002EW911921 n°59 - 1 (P59)	Bâtiment Filiéris - Vol 27 (W.c 4)	Prélevement négatif
002EW911921 n°60 - 1 (P60)	Bâtiment Filiéris - Vol 27 (W.c 4)	Prélevement négatif
002EW911921 n°61 - 1 (P61)	Bâtiment Filiéris - Vol 27 (W.c 4)	Prélevement négatif
002EW911921 n°63 - 1 (P63)	Bâtiment Filiéris - Vol 28 (W.c 5)	Prélevement négatif
002EW911921 n°64 - 1 (P64)	Bâtiment Filiéris - Vol 28 (W.c 5)	Prélevement négatif

002EW911921 n°65 - 1 (P65)	Bâtiment Filiéris - Vol 32 (Local 4)	Prélevement négatif
002EW911921 n°66 - 1 (P66)	Bâtiment Filiéris - Vol 34 (W.c 6)	Prélevement négatif
002EW911921 n°67 - 1 (P67)	Bâtiment Filiéris - Vol 34 (W.c 6)	Prélevement négatif
002EW911921 n°68 - 1 (P68)	Bâtiment Filiéris - Vol 33 (Pièce 12)	Prélevement négatif
002EW911921 n°69 - 1 (P69)	Bâtiment Filiéris - Vol 35 (Pièce 13)	Prélevement négatif
002EW911921 n°70 - 1 (P70)	Bâtiment Filiéris - Vol 35 (Pièce 13)	Prélevement négatif
002EW911921 n°71 - 1 (P71)	Bâtiment Filiéris - Vol 33 (Pièce 12)	Prélevement négatif
002EW911921 n°72 - 1 (P72)	Bâtiment Filiéris - Vol 39 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EW911921 n°73 - 1 (P73)	Bâtiment Filiéris - Vol 39 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EW911921 n°74 - 1 (P74)	Bâtiment Filiéris - Vol 39 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EW911921 n°75 - 1 (P75)	Bâtiment Filiéris - Vol 40 (Local 5)	Prélevement négatif
002EW911921 n°76 - 1 (P76)	Bâtiment Filiéris - Vol 41 (Local 6)	Prélevement négatif
002EW911921 n°77 - 1 (P77)	Bâtiment Filiéris - Vol 42 (Local 7)	Prélevement négatif
002EW911921 n°78 - 1 (P78)	Bâtiment Filiéris - Vol 42 (Local 7)	Prélevement négatif
002EW911921 n°79 - 1 (P79)	Bâtiment Filiéris - Vol 29 (Dégagement)	Prélevement négatif
002EW911921 n°80 - 1 (P80)	Bâtiment Filiéris - Vol 29 (Dégagement)	Prélevement négatif
002EW911921 n°81 - 1 (P81)	Bâtiment Filiéris - Vol 30 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002EW911921 n°82 - 1 (P82)	Bâtiment Filiéris - Vol 31 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002EW911921 n°83 - 1 (P83)	Bâtiment Filiéris - Vol 43 (Dgt 3)	Prélevement négatif
002EW911921 n°84 - 1 (P84)	Bâtiment Filiéris - Vol 43 (Dgt 3)	Prélevement négatif
002EW911921 n°85 - 1 (P85)	Bâtiment Filiéris - Vol 43 (Dgt 3)	Prélevement négatif
002EW911921 n°86 - 1 (P86)	Bâtiment Filiéris - Vol 43 (Dgt 3)	Prélevement négatif
002EW911921 n°87 - 1 (P87)	Bâtiment Filiéris - Vol 45 (Entrée 2)	Prélevement négatif
002EW911921 n°88 - 1 (P88)	Bâtiment Filiéris - Vol 46 (Pièce 17)	Prélevement négatif
002EW911921 n°89 - 1 (P89)	Bâtiment Filiéris - Vol 46 (Pièce 17)	Prélevement négatif
002EW911921 n°90 - 1 (P90)	Bâtiment Filiéris - Vol 48 (Pièce 19)	Prélevement négatif
002EW911921 n°91 - 1 (P91)	Bâtiment Filiéris - Vol 47 (Pièce 18)	Prélevement négatif
002EW911921 n°92 - 1 (P92)	Bâtiment Filiéris - Vol 49 (SDB)	Prélevement positif
002EW911921 n°93 - 1 (P93)	Bâtiment Filiéris - Vol 50 (Local 8)	Prélevement positif
002EW911921 n°94 - 1 (P94)	Bâtiment Filiéris - Vol 46 (Pièce 17)	Prélevement négatif

002EW911921 n°95 - 1 (P95)	Bâtiment Filiéris - Vol 46 (Pièce 17)	Prélevement négatif
002EW911921 n°96 - 1 (P96)	Bâtiment Filiéris - Vol 49 (SDB)	Prélevement négatif
002EW911921 n°97 - 1 (P97)	Bâtiment Filiéris - Vol 50 (Local 8)	Prélevement négatif
002EW911921 n°98 - 1 (P98)	Bâtiment Filiéris - Vol 44 (Pièce 16)	Prélevement négatif
002EW911921 n°99 - 1 (P99)	Bâtiment Filiéris - Vol 49 (SDB)	Prélevement négatif
002EW911921 n°100 - 1 (P100)	Bâtiment Filiéris - Vol 48 (Pièce 19)	Prélevement négatif
002EW911921 n°101 - 1 (P101)	Bâtiment Filiéris - Vol 49 (SDB)	Prélevement positif
002EW911921 n°62 - 2 (P62)	Bâtiment Filiéris - Vol 27 (W.c 4)	Prélevement négatif
002EW911921 n°34 - 1 (P34)	Chaudière - Vol 14 (Chaudière)	Prélevement négatif
002EW911921 n°35 - 1 (P35)	Chaudière - Vol 14 (Chaudière)	Prélevement négatif
002EW911921 n°36 - 1 (P36)	Chaudière - Vol 14 (Chaudière)	Prélevement négatif
002EW911921 n°37 - 1 (P37)	Chaudière - Vol 14 (Chaudière)	Prélevement négatif
002EW911921 n°38 - 1 (P38)	Chaudière - Vol 14 (Chaudière)	Prélevement négatif
002EW911921 n°39 - 1 (P39)	Chaudière - Vol 14 (Chaudière)	Prélevement négatif
S57 - 1 (S57)	Chaudière - Vol 14 (Chaudière)	Absence sur marquage du matériau
002EW911921 n°102 - 1 (P102)	Façades - Vol 53 (Façade 2)	Prélevement négatif
002EW911921 n°103 - 1 (P103)	Façades - Vol 55 (Façade 4)	Prélevement négatif
002EW911921 n°104 - 1 (P104)	Façades - Vol 55 (Façade 4)	Prélevement négatif
002EW911921 n°105 - 1 (P105)	Façades - Vol 55 (Façade 4)	Prélevement négatif
002EW911921 n°106 - 1 (P106)	Façades - Vol 53 (Façade 2)	Prélevement négatif
002EW911921 n°107 - 1 (P107)	Façades - Vol 53 (Façade 2)	Prélevement négatif
002EW911921 n°108 - 1 (P108)	Façades - Vol 53 (Façade 2)	Prélevement négatif
002EW911921 n°109 - 1 (P109)	Façades - Vol 53 (Façade 2)	Prélevement négatif
002EW911921 n°110 - 1 (P110)	Façades - Vol 52 (Façade 1)	Prélevement négatif
002EW911921 n°111 - 1 (P111)	Façades - Vol 52 (Façade 1)	Prélevement négatif
002EW911921 n°112 - 1 (P112)	Façades - Vol 52 (Façade 1)	Prélevement négatif
002EW911921 n°113 - 1 (P113)	Façades - Vol 52 (Façade 1)	Prélevement négatif
002EW911921 n°114 - 1 (P114)	Façades - Vol 53 (Façade 2)	Prélevement négatif
002EW911921 n°115 - 1 (P115)	Façades - Vol 53 (Façade 2)	Prélevement positif
002EW911921 n°116 - 1 (P116)	Façades - Vol 53 (Façade 2)	Prélevement négatif

002EW911921 n°117 - 1 (P117)	Façades - Vol 53 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002EW911921 n°118 - 1 (P118)	Façades - Vol 52 (Façade 1)	Prélèvement négatif
002EW911921 n°119 - 1 (P119)	Façades - Vol 54 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002EW911921 n°120 - 1 (P120)	Façades - Vol 54 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002EW911921 n°121 - 1 (P121)	Façades - Vol 54 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002EW911921 n°122 - 1 (P122)	Façades - Vol 55 (Façade 4)	Prélèvement négatif
002EW911921 n°123 - 1 (P123)	Façades - Vol 56 (Façade 5)	Prélèvement négatif
002EW911921 n°124 - 1 (P124)	Façades - Vol 57 (Façade 6)	Prélèvement négatif
002EW911921 n°125 - 1 (P125)	Façades - Vol 57 (Façade 6)	Prélèvement négatif
	Façades - Vol 53 (Façade 2)	I1
S252 - 1 (S252)	Façades - Vol 55 (Façade 4)	Absence : pas d'amiante par nature




002EW911921 n°1 - 1 (P1) - Bâtiment Filiéris - Vol 1
(Pièce 1)



002EW911921 n°2 - 1 (P2) - Bâtiment Filiéris - Vol 10
(Pièce 6)



002EW911921 n°3 - 1 (P3) - Bâtiment Filiéris - Vol 2
(Local 1)

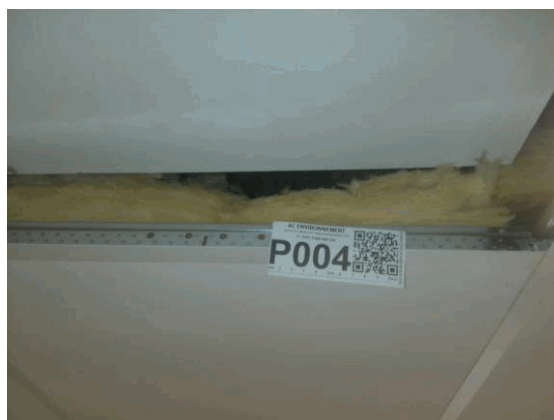

002EW911921 n°4 - 1 (P4) - Bâtiment Filiéris - Vol 10
(Pièce 6)



002EW911921 n°5 - 1 (P5) - Bâtiment Filiéris - Vol 12
(Local 3)



002EW911921 n°6 - 1 (P6) - Bâtiment Filiéris - Vol 12
(Local 3)



002EW911921 n°7 - 1 (P7) - Bâtiment Filiéris - Vol 1
(Pièce 1)



002EW911921 n°8 - 1 (P8) - Bâtiment Filiéris - Vol 8
(Pièce 4)



002EW911921 n°9 - 1 (P9) - Bâtiment Filiéris - Vol 8
(Pièce 4)



002EW911921 n°10 - 1 (P10) - Bâtiment Filiéris - Vol
10 (Pièce 6)



002EW911921 n°11 - 1 (P11) - Bâtiment Filiéris - Vol 12
(Local 3)



002EW911921 n°12 - 1 (P12) - Bâtiment Filiéris - Vol 5
(W.c 1)



002EW911921 n°13 - 1 (P13) - Bâtiment Filiéris - Vol 11
(Monte-charge)



002EW911921 n°14 - 1 (P14) - Bâtiment Filiéris - Vol 8
(Pièce 4)



002EW911921 n°15 - 1 (P15) - Bâtiment Filiéris - Vol 8
(Pièce 4)



002EW911921 n°16 - 1 (P16) - Bâtiment Filiéris - Vol 6
(Pièce 3)



002EW911921 n°17 - 1 (P17) - Bâtiment Filiéris - Vol 6
(Pièce 3)



002EW911921 n°18 - 1 (P18) - Bâtiment Filiéris - Vol 8
(Pièce 4)



002EW911921 n°19 - 1 (P19) - Bâtiment Filiéris - Vol 2
(Local 1)



002EW911921 n°20 - 1 (P20) - Bâtiment Filiéris - Vol 9
(Pièce 5)



002EW911921 n°21 - 1 (P21) - Bâtiment Filiéris - Vol 9
(Pièce 5)



002EW911921 n°22 - 1 (P22) - Bâtiment Filiéris - Vol 5
(W.c 1)



002EW911921 n°23 - 1 (P23) - Bâtiment Filiéris - Vol 8
(Pièce 4)



002EW911921 n°24 - 1 (P24) - Bâtiment Filiéris - Vol 3
(Pièce 2)



002EW911921 n°25 - 1 (P25) - Bâtiment Filiéris - Vol 3
(Pièce 2)



002EW911921 n°26 - 1 (P26) - Bâtiment Filiéris - Vol 4
(Dgt 1)




002EW911921 n°27 - 1 (P27) - Bâtiment Filiéris - Vol 4
(Dgt 1)



002EW911921 n°28 - 1 (P28) - Bâtiment Filiéris - Vol 1
(Pièce 1)



002EW911921 n°29 - 1 (P29) - Bâtiment Filiéris - Vol 5
(W.c 1)

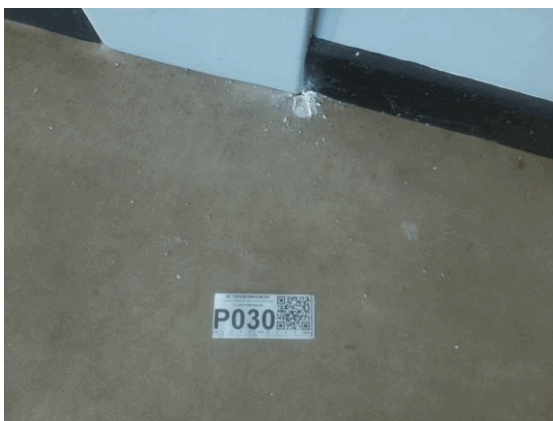

002EW911921 n°30 - 1 (P30) - Bâtiment Filiéris - Vol 1
(Pièce 1)



002EW911921 n°31 - 1 (P31) - Bâtiment Filiéris - Vol 5
(W.c 1)



002EW911921 n°32 - 1 (P32) - Bâtiment Filiéris - Vol
10 (Pièce 6)



002EW911921 n°33 - 1 (P33) - Bâtiment Filiéris - Vol 6
(Pièce 3)



002EW911921 n°34 - 1 (P34) - Chaufferie - Vol 14
(Chaufferie)



002EW911921 n°35 - 1 (P35) - Chaufferie - Vol 14
(Chaufferie)



002EW911921 n°36 - 1 (P36) - Chaufferie - Vol 14
(Chaufferie)




002EW911921 n°37 - 1 (P37) - Chaufferie - Vol 14
(Chaufferie)



002EW911921 n°38 - 1 (P38) - Chaufferie - Vol 14
(Chaufferie)




002EW911921 n°39 - 1 (P39) - Chaufferie - Vol 14
(Chaufferie)

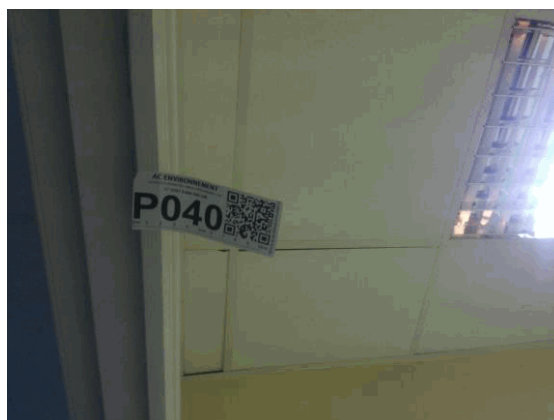

002EW911921 n°40 - 1 (P40) - Bâtiment Filiéris - Vol
16 (Pièce 8)



002EW911921 n°41 - 1 (P41) - Bâtiment Filiéris - Vol 16
(Pièce 8)

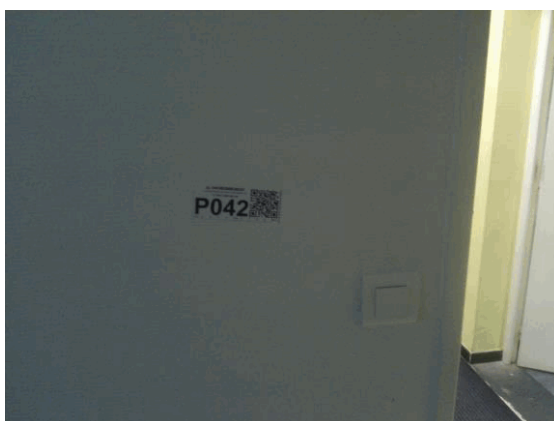

002EW911921 n°42 - 1 (P42) - Bâtiment Filiéris - Vol
16 (Pièce 8)



002EW911921 n°43 - 1 (P43) - Bâtiment Filiéris - Vol 21
(Pièce 10)



002EW911921 n°44 - 1 (P44) - Bâtiment Filiéris - Vol
20 (W.c 3)



002EW911921 n°45 - 1 (P45) - Bâtiment Filiéris - Vol 20
(W.c 3)



002EW911921 n°46 - 1 (P46) - Bâtiment Filiéris - Vol
15 (Pièce 7)



002EW911921 n°47 - 1 (P47) - Bâtiment Filiéris - Vol 19
(W.c 2)



002EW911921 n°48 - 1 (P48) - Bâtiment Filiéris - Vol
20 (W.c 3)



002EW911921 n°49 - 1 (P49) - Bâtiment Filiéris - Vol 18
(Couloir)



002EW911921 n°50 - 1 (P50) - Bâtiment Filiéris - Vol 16 (Pièce 8)



002EW911921 n°51 - 1 (P51) - Bâtiment Filiéris - Vol 15
(Pièce 7)



002EW911921 n°52 - 1 (P52) - Bâtiment Filiéris - Vol 15 (Pièce 7)



002EW911921 n°53 - 1 (P53) - Bâtiment Filiéris - Vol 18
(Couloir)



002EW911921 n°54 - 1 (P54) - Bâtiment Filiéris - Vol 18 (Couloir)



002EW911921 n°55 - 1 (P55) - Bâtiment Filiéris - Vol 16
(Pièce 8)



002EW911921 n°56 - 1 (P56) - Bâtiment Filiéris - Vol
23 (Hall)



002EW911921 n°57 - 1 (P57) - Bâtiment Filiéris - Vol 23
(Hall)



002EW911921 n°58 - 1 (P58) - Bâtiment Filiéris - Vol
23 (Hall)



002EW911921 n°59 - 1 (P59) - Bâtiment Filiéris - Vol 27
(W.c 4)



002EW911921 n°60 - 1 (P60) - Bâtiment Filiéris - Vol
27 (W.c 4)




002EW911921 n°61 - 1 (P61) - Bâtiment Filiéris - Vol 27
(W.c 4)



002EW911921 n°63 - 1 (P63) - Bâtiment Filiéris - Vol
28 (W.c 5)



002EW911921 n°64 - 1 (P64) - Bâtiment Filiéris - Vol 28
(W.c 5)

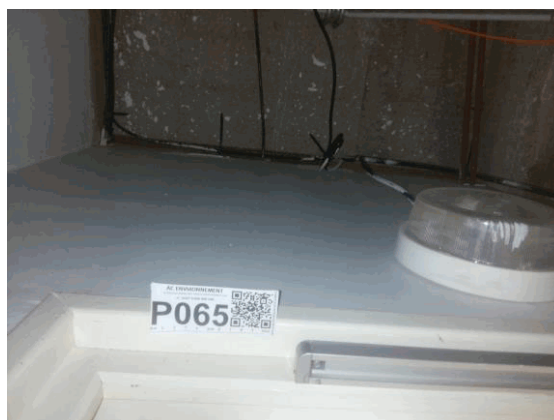

002EW911921 n°65 - 1 (P65) - Bâtiment Filiéris - Vol
32 (Local 4)



002EW911921 n°66 - 1 (P66) - Bâtiment Filiéris - Vol 34
(W.c 6)



002EW911921 n°67 - 1 (P67) - Bâtiment Filiéris - Vol
34 (W.c 6)



002EW911921 n°68 - 1 (P68) - Bâtiment Filiéris - Vol 33
(Pièce 12)



002EW911921 n°69 - 1 (P69) - Bâtiment Filiéris - Vol
35 (Pièce 13)



002EW911921 n°70 - 1 (P70) - Bâtiment Filiéris - Vol 35
(Pièce 13)




002EW911921 n°71 - 1 (P71) - Bâtiment Filiéris - Vol
33 (Pièce 12)



002EW911921 n°72 - 1 (P72) - Bâtiment Filiéris - Vol 39
(Cuisine)



002EW911921 n°73 - 1 (P73) - Bâtiment Filiéris - Vol
39 (Cuisine)

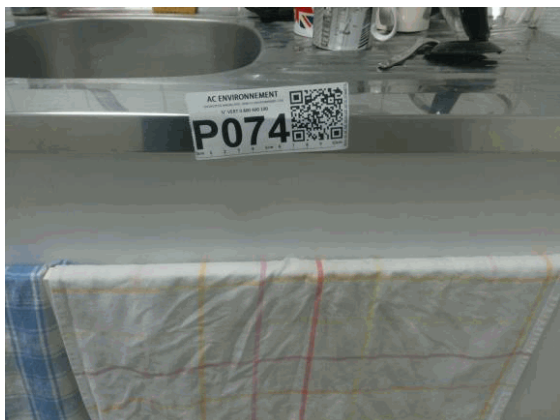

002EW911921 n°74 - 1 (P74) - Bâtiment Filiéris - Vol 39
(Cuisine)



002EW911921 n°75 - 1 (P75) - Bâtiment Filiéris - Vol
40 (Local 5)



002EW911921 n°76 - 1 (P76) - Bâtiment Filiéris - Vol 41
(Local 6)



002EW911921 n°77 - 1 (P77) - Bâtiment Filiéris - Vol
42 (Local 7)



002EW911921 n°78 - 1 (P78) - Bâtiment Filiéris - Vol 42
(Local 7)



002EW911921 n°79 - 1 (P79) - Bâtiment Filiéris - Vol
29 (Dégagement)



002EW911921 n°80 - 1 (P80) - Bâtiment Filiéris - Vol 29
(Dégagement)



002EW911921 n°81 - 1 (P81) - Bâtiment Filiéris - Vol
30 (Bureau 3)



002EW911921 n°82 - 1 (P82) - Bâtiment Filiéris - Vol 31
(Bureau 4)



002EW911921 n°83 - 1 (P83) - Bâtiment Filiéris - Vol
43 (Dgt 3)



002EW911921 n°84 - 1 (P84) - Bâtiment Filiéris - Vol 43
(Dgt 3)



002EW911921 n°85 - 1 (P85) - Bâtiment Filiéris - Vol
43 (Dgt 3)



002EW911921 n°86 - 1 (P86) - Bâtiment Filiéris - Vol 43 (Dgt 3)



002EW911921 n°87 - 1 (P87) - Bâtiment Filiéris - Vol 45 (Entrée 2)



002EW911921 n°88 - 1 (P88) - Bâtiment Filiéris - Vol 46 (Pièce 17)



002EW911921 n°89 - 1 (P89) - Bâtiment Filiéris - Vol 46 (Pièce 17)



002EW911921 n°90 - 1 (P90) - Bâtiment Filiéris - Vol 48 (Pièce 19)



002EW911921 n°91 - 1 (P91) - Bâtiment Filiéris - Vol 47 (Pièce 18)



002EW911921 n°92 - 1 (P92) - Bâtiment Filiéris - Vol 49 (SDB)



002EW911921 n°93 - 1 (P93) - Bâtiment Filiéris - Vol 50 (Local 8)




002EW911921 n°94 - 1 (P94) - Bâtiment Filiéris - Vol 46 (Pièce 17)



002EW911921 n°95 - 1 (P95) - Bâtiment Filiéris - Vol 46 (Pièce 17)



002EW911921 n°96 - 1 (P96) - Bâtiment Filiéris - Vol 49 (SDB)

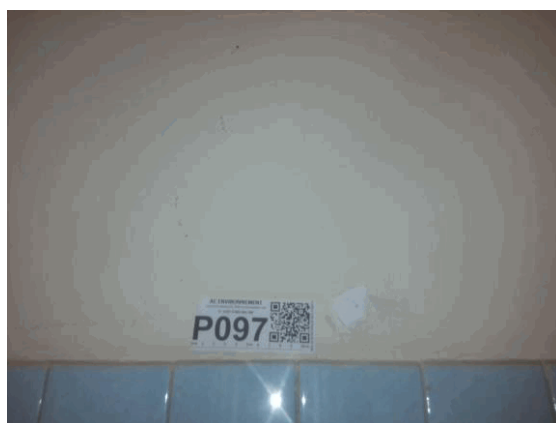

002EW911921 n°97 - 1 (P97) - Bâtiment Filiéris - Vol 50 (Local 8)



002EW911921 n°98 - 1 (P98) - Bâtiment Filiéris - Vol 44
(Pièce 16)



002EW911921 n°99 - 1 (P99) - Bâtiment Filiéris - Vol 49 (SDB)



002EW911921 n°100 - 1 (P100) - Bâtiment Filiéris - Vol 48 (Pièce 19)



002EW911921 n°101 - 1 (P101) - Bâtiment Filiéris - Vol 49 (SDB)



002EW911921 n°102 - 1 (P102) - Façades - Vol 53
(Façade 2)



002EW911921 n°103 - 1 (P103) - Façades - Vol 55
(Façade 4)



002EW911921 n°104 - 1 (P104) - Façades - Vol 55
(Façade 4)



002EW911921 n°105 - 1 (P105) - Façades - Vol 55
(Façade 4)



002EW911921 n°106 - 1 (P106) - Façades - Vol 53
(Façade 2)



002EW911921 n°107 - 1 (P107) - Façades - Vol 53
(Façade 2)



002EW911921 n°108 - 1 (P108) - Façades - Vol 53
(Façade 2)



002EW911921 n°109 - 1 (P109) - Façades - Vol 53
(Façade 2)



002EW911921 n°110 - 1 (P110) - Façades - Vol 52
(Façade 1)



002EW911921 n°111 - 1 (P111) - Façades - Vol 52
(Façade 1)



002EW911921 n°112 - 1 (P112) - Façades - Vol 52
(Façade 1)



002EW911921 n°113 - 1 (P113) - Façades - Vol 52
(Façade 1)



002EW911921 n°114 - 1 (P114) - Façades - Vol 53
(Façade 2)



002EW911921 n°115 - 1 (P115) - Façades - Vol 53
(Façade 2)



002EW911921 n°116 - 1 (P116) - Façades - Vol 53
(Façade 2)



002EW911921 n°117 - 1 (P117) - Façades - Vol 53
(Façade 2)



002EW911921 n°118 - 1 (P118) - Façades - Vol 52
(Façade 1)



002EW911921 n°119 - 1 (P119) - Façades - Vol 54
(Façade 3)




002EW911921 n°120 - 1 (P120) - Façades - Vol 54
(Façade 3)



002EW911921 n°121 - 1 (P121) - Façades - Vol 54
(Façade 3)



002EW911921 n°122 - 1 (P122) - Façades - Vol 55
(Façade 4)

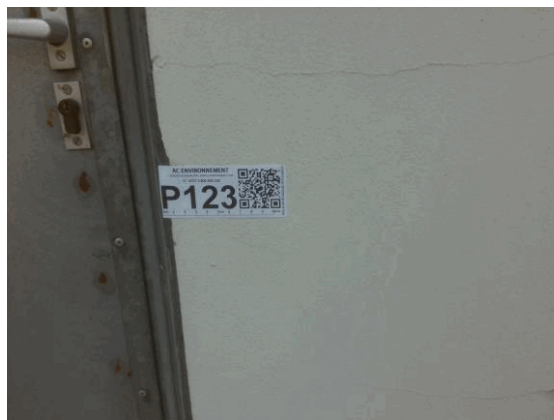

002EW911921 n°123 - 1 (P123) - Façades - Vol 56
(Façade 5)



002EW911921 n°124 - 1 (P124) - Façades - Vol 57
(Façade 6)




002EW911921 n°125 - 1 (P125) - Façades - Vol 57
(Façade 6)



I1 - 1 - Façades - Vol 53 (Façade 2)



S57 - 1 (S57) - Chauffage - Vol 14 (Chaufferie)

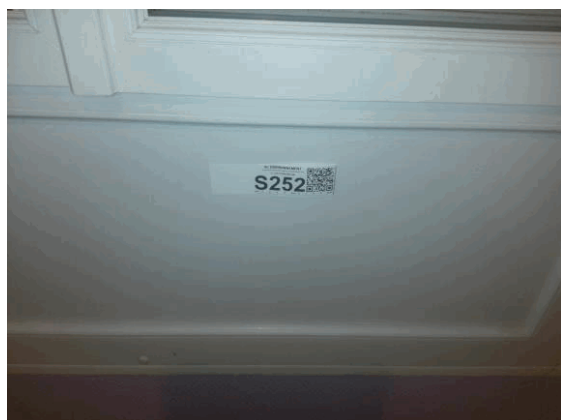

S252 - 1 (S252) - Façades - Vol 55 (Façade 4)



002EW911921 n°62 - 2 (P62) - Bâtiment Filiéris - Vol
27 (W.c 4)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Bâtiment Filiéris - Vol 1 (Pièce 1)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Bâtiment Filiéris - Vol 10 (Pièce 6)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Bâtiment Filiéris - Vol 2 (Local 1)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Papier non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Bâtiment Filiéris - Vol 10 (Pièce 6)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Bâtiment Filiéris - Vol 12 (Local 3)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche en papier	Bâtiment Filiéris - Vol 12 (Local 3)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 1 (Pièce 1)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 8 (Pièce 4)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 8 (Pièce 4)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 10 (Pièce 6)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Bâtiment Filiéris - Vol 12 (Local 3)	

P12	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Bâtiment Filiéris - Vol 5 (W.c 1)
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Bâtiment Filiéris - Vol 11 (Monte-charge)
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple blanc + peinture non séparable + matériau gris non séparable	Bâtiment Filiéris - Vol 8 (Pièce 4)
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + matériau compact beige en vrac	Bâtiment Filiéris - Vol 8 (Pièce 4)
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple blanc avec poussières	Bâtiment Filiéris - Vol 6 (Pièce 3)
P17	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 6 (Pièce 3)
P18 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	Bâtiment Filiéris - Vol 8 (Pièce 4)
P18 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise	Bâtiment Filiéris - Vol 8 (Pièce 4)
P19	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise	Bâtiment Filiéris - Vol 2 (Local 1)
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 9 (Pièce 5)
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Linteau	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 9 (Pièce 5)
P22	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Peinture non séparable + matériau souple blanc avec couche cartonnée	Bâtiment Filiéris - Vol 5 (W.c 1)
P23	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 8 (Pièce 4)
P24 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple vert	Bâtiment Filiéris - Vol 3 (Pièce 2)
P24 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris	Bâtiment Filiéris - Vol 3 (Pièce 2)
P25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Bâtiment Filiéris - Vol 3 (Pièce 2)
P26	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène	Bâtiment Filiéris - Vol 4 (Dgt 1)
P27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	Bâtiment Filiéris - Vol 4 (Dgt 1)

P28 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	Bâtiment Filiéris - Vol 1 (Pièce 1)
P28 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité	Bâtiment Filiéris - Vol 1 (Pièce 1)
P29 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	Bâtiment Filiéris - Vol 5 (W.c 1)
P29 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité	Bâtiment Filiéris - Vol 5 (W.c 1)
P30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Bâtiment Filiéris - Vol 1 (Pièce 1)
P31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Bâtiment Filiéris - Vol 5 (W.c 1)
P32	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable	Bâtiment Filiéris - Vol 10 (Pièce 6)
P33 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage	Bâtiment Filiéris - Vol 6 (Pièce 3)
P33 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise	Bâtiment Filiéris - Vol 6 (Pièce 3)
P34	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux beige avec poussières	Chaufferie - Vol 14 (Chaufferie)
P35	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris en vrac hétérogène - Parpaing	Chaufferie - Vol 14 (Chaufferie)
P36	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène - Briques	Chaufferie - Vol 14 (Chaufferie)
P37	Parois verticales intérieures et enduits	Linteau	Matériau compact gris hétérogène	Chaufferie - Vol 14 (Chaufferie)
P38	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	Chaufferie - Vol 14 (Chaufferie)
P39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	Chaufferie - Vol 14 (Chaufferie)
P40	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Bâtiment Filiéris - Vol 16 (Pièce 8)
P41	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 16 (Pièce 8)
P42	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Bâtiment Filiéris - Vol 16 (Pièce 8)

P43	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Bâtiment Filiéris - Vol 21 (Pièce 10)
P44	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 20 (W.c 3)
P45	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 20 (W.c 3)
P46 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	Bâtiment Filiéris - Vol 15 (Pièce 7)
P46 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle grise + joint cassant non séparable	Bâtiment Filiéris - Vol 15 (Pièce 7)
P47 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	Bâtiment Filiéris - Vol 19 (W.c 2)
P47 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise	Bâtiment Filiéris - Vol 19 (W.c 2)
P48 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	Bâtiment Filiéris - Vol 20 (W.c 3)
P48 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	Bâtiment Filiéris - Vol 20 (W.c 3)
P49 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	Bâtiment Filiéris - Vol 18 (Couloir)
P49 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise	Bâtiment Filiéris - Vol 18 (Couloir)
P50 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	Bâtiment Filiéris - Vol 16 (Pièce 8)
P50 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac	Bâtiment Filiéris - Vol 16 (Pièce 8)
P51 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	Bâtiment Filiéris - Vol 15 (Pièce 7)
P51 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Bâtiment Filiéris - Vol 15 (Pièce 7)
P52	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Bâtiment Filiéris - Vol 15 (Pièce 7)
P53 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage	Bâtiment Filiéris - Vol 18 (Couloir)
P53 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène	Bâtiment Filiéris - Vol 18 (Couloir)
P54 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage	Bâtiment Filiéris - Vol 18 (Couloir)
P54 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise	Bâtiment Filiéris - Vol 18 (Couloir)
P55	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Bâtiment Filiéris - Vol 16 (Pièce 8)

P56	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable + matériau compact blanc non séparable	Bâtiment Filiéris - Vol 23 (Hall)
P57 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	Bâtiment Filiéris - Vol 23 (Hall)
P57 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise	Bâtiment Filiéris - Vol 23 (Hall)
P58 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige	Bâtiment Filiéris - Vol 23 (Hall)
P58 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune	Bâtiment Filiéris - Vol 23 (Hall)
P59 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	Bâtiment Filiéris - Vol 27 (W.c 4)
P59 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle blanche	Bâtiment Filiéris - Vol 27 (W.c 4)
P60	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Bâtiment Filiéris - Vol 27 (W.c 4)
P61	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 27 (W.c 4)
P62	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	Bâtiment Filiéris - Vol 27 (W.c 4)
P63 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	Bâtiment Filiéris - Vol 28 (W.c 5)
P63 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise	Bâtiment Filiéris - Vol 28 (W.c 5)
P64	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 28 (W.c 5)
P65	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau compact gris hétérogène	Bâtiment Filiéris - Vol 32 (Local 4)
P66 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	Bâtiment Filiéris - Vol 34 (W.c 6)
P66 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche	Bâtiment Filiéris - Vol 34 (W.c 6)
P67	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 34 (W.c 6)
P68	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 33 (Pièce 12)
P69	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 35 (Pièce 13)

P70	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche en vrac + peinture non séparable	Bâtiment Filiéris - Vol 35 (Pièce 13)
P71	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 33 (Pièce 12)
P72 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	Bâtiment Filiéris - Vol 39 (Cuisine)
P72 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle blanche	Bâtiment Filiéris - Vol 39 (Cuisine)
P73	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture non séparable + matériau souple incolore	Bâtiment Filiéris - Vol 39 (Cuisine)
P74	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau bitumineux noir	Bâtiment Filiéris - Vol 39 (Cuisine)
P75	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 40 (Local 5)
P76	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 41 (Local 6)
P77	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 42 (Local 7)
P78 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	Bâtiment Filiéris - Vol 42 (Local 7)
P78 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle blanche	Bâtiment Filiéris - Vol 42 (Local 7)
P79	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac + peinture non séparable	Bâtiment Filiéris - Vol 29 (Dégagement)
P80	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise	Bâtiment Filiéris - Vol 29 (Dégagement)
P81	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple vert + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable	Bâtiment Filiéris - Vol 30 (Bureau 3)
P82	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable	Bâtiment Filiéris - Vol 31 (Bureau 4)
P83	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	Bâtiment Filiéris - Vol 43 (Dgt 3)
P84	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	Bâtiment Filiéris - Vol 43 (Dgt 3)
P85 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage	Bâtiment Filiéris - Vol 43 (Dgt 3)
P85 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise	Bâtiment Filiéris - Vol 43 (Dgt 3)

P86 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage + peinture	Bâtiment Filiéris - Vol 43 (Dgt 3)
P86 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise	Bâtiment Filiéris - Vol 43 (Dgt 3)
P87	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac	Bâtiment Filiéris - Vol 45 (Entrée 2)
P88	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Bâtiment Filiéris - Vol 46 (Pièce 17)
P89	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	Bâtiment Filiéris - Vol 46 (Pièce 17)
P90 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris	Bâtiment Filiéris - Vol 48 (Pièce 19)
P90 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	Bâtiment Filiéris - Vol 48 (Pièce 19)
P91	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple vert avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable	Bâtiment Filiéris - Vol 47 (Pièce 18)
P92 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	Bâtiment Filiéris - Vol 49 (SDB)
P92 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + matériau gris non séparable	Bâtiment Filiéris - Vol 49 (SDB)
P93 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	Bâtiment Filiéris - Vol 50 (Local 8)
P93 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	Bâtiment Filiéris - Vol 50 (Local 8)
P94	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 46 (Pièce 17)
P95	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 46 (Pièce 17)
P96	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Bâtiment Filiéris - Vol 49 (SDB)
P97	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact blanc + peinture non séparable + matériau gris non séparable	Bâtiment Filiéris - Vol 50 (Local 8)
P98	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 44 (Pièce 16)

P99	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 49 (SDB)
P100	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Bâtiment Filiéris - Vol 48 (Pièce 19)
P101	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Matériau compact gris	Bâtiment Filiéris - Vol 49 (SDB)
P102	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige - Compriband	Façades - Vol 53 (Façade 2)
P103	Façades	Menuiseries	Matériau souple blanc avec poussières	Façades - Vol 55 (Façade 4)
P104	Façades	Menuiseries	Matériau souple gris	Façades - Vol 55 (Façade 4)
P105	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Façades - Vol 55 (Façade 4)
P106	Façades	Menuiseries	Matériau bitumineux noir en vrac - Compriband	Façades - Vol 53 (Façade 2)
P107	Façades	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières	Façades - Vol 53 (Façade 2)
P108	Façades	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières	Façades - Vol 53 (Façade 2)
P109	Façades	Menuiseries	Matériau gris non séparable + matériau souple incolore avec poussières	Façades - Vol 53 (Façade 2)
P110	Façades	Menuiseries	Matériau souple gris avec poussières	Façades - Vol 52 (Façade 1)
P111	Façades	Menuiseries	Matériau souple gris	Façades - Vol 52 (Façade 1)
P112	Façades	Murs	Matériau compact gris en vrac	Façades - Vol 52 (Façade 1)
P113	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Façades - Vol 52 (Façade 1)
P114	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène non séparable + colle grise	Façades - Vol 53 (Façade 2)
P115	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène non séparable + colle grise	Façades - Vol 53 (Façade 2)
P116	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Façades - Vol 53 (Façade 2)

P117	Façades	Appui de fenêtre	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Façades - Vol 53 (Façade 2)
P118	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Façades - Vol 52 (Façade 1)
P119	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	Façades - Vol 54 (Façade 3)
P120	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	Façades - Vol 54 (Façade 3)
P121	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	Façades - Vol 54 (Façade 3)
P122	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Façades - Vol 55 (Façade 4)
P123	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Façades - Vol 56 (Façade 5)
P124	Façades	Appui de fenêtre	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Façades - Vol 57 (Façade 6)
P125	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	Façades - Vol 57 (Façade 6)



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av
de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D' ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



afel
Made in France

Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0225-24414 Réf. Commande Client : 002EW911921
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 03/10/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921001 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 1 (Pièce 1)		Réf échantillon ITGA : IT022510-6887 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JCC (4)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921002 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 10 (Pièce 6)		Réf échantillon ITGA : IT022510-6888 Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux jaune avec poussières	
Peinture non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YYC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921003 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 2 (Local 1)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6889 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières		
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SGR (4)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921004 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Isolant de faux-plafond / Vol 10 (Pièce 6)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6890 Description ITGA : Papier / Matériau fibreux jaune avec poussières		
Papier non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKB (4)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés / Vol 12 (Local 3)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6891 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (4)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 12 (Local 3)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6892 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche en papier		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche en papier	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 1 (Pièce 1)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6893 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
 Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (4)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 8 (Pièce 4)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6894 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
 Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKB (4)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921009 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 8 (Pièce 4)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6895 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
 Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKB (4)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921010 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 10 (Pièce 6)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6896 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
 Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921011 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons / Vol 12 (Local 3)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6897 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKB (4)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921012 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons / Vol 5 (W.c 1)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6898 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKB (4)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 11 (Monte-charge)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6899 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture		
Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (4)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921014 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 8 (Pièce 4)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6900 Description ITGA : Matériau souple blanc / Peinture / Matériau gris		
Matériau souple blanc + Peinture non séparable + Matériau gris non séparable	META (B) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JCC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921015 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Joint de carrelage (faïence) / Vol 8 (Pièce 4)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6901 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige en vrac		
 Peinture non séparable + Matériau compact beige en vrac	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SGR (3)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921016 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 6 (Pièce 3)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6902 Description ITGA : Matériau souple blanc avec poussières		
 Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921017 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Joint de carrelage (faïence) / Vol 6 (Pièce 3)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6903 Description ITGA : Joint cassant blanc		
 Joint cassant blanc	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921018 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 8 (Pièce 4)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6904 Description ITGA : Carrelage / Colle grise		
Carrelage	---	Non analysé	
 Colle grise	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921019 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 2 (Local 1)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6905 Description ITGA : Colle grise		
▶ Colle grise	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921020 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits plâtre / Vol 9 (Pièce 5)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6906 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJO (4)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921021 / Parois verticales intérieures et enduits / Linteau / Enduits plâtre / Vol 9 (Pièce 5)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6907 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJO (4)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921022 / Equipements divers et accessoires / Lavabo / Joint d'étanchéité / Vol 5 (W.c 1)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6908 Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc avec couche cartonnée		
▶ Peinture non séparable + Matériau souple blanc avec couche cartonnée	META (B) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921023 / Equipements divers et accessoires / Lavabo / Joint d'étanchéité / Vol 8 (Pièce 4)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6909 Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc		
▶ Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT (4)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921024 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 3 (Pièce 2)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6910 Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
▶ Revêtement souple vert	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM
Colle polymère jaune + Ragréage gris	---	Non analysé	
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921025 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 3 (Pièce 2)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6911 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose		
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (4)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921026 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 4 (Dgt 1)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6912 Description ITGA : Colle grise hétérogène		
▶ Colle grise hétérogène	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921027 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 4 (Dgt 1)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6913 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KLR

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921028 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1 (Pièce 1)			
		Réf échantillon ITGA : IT022510-6914	
		Description ITGA :	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JCC
Colle polymère jaune + Ragréage gris en faible quantité	---	Non analysé	
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921029 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 5 (W.c 1)			
		Réf échantillon ITGA : IT022510-6915	
		Description ITGA :	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT
Colle polymère jaune + Ragréage gris en faible quantité	---	Non analysé	
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921030 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1 (Pièce 1)			
		Réf échantillon ITGA : IT022510-6916	
		Description ITGA :	Colle polymère jaune / Ragréage gris
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (4)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921031 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 5 (W.c 1)			
		Réf échantillon ITGA : IT022510-6917	
		Description ITGA :	Colle polymère jaune / Ragréage gris
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJO (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921032 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 10 (Pièce 6)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6918 Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune		
▶ Revêtement cassant gris + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT (4)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921033 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 6 (Pièce 3)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6919 Description ITGA : Carrelage / Colle grise		
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJO
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921034 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 14 (Chaufferie)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6920 Description ITGA : Matériau cotonneux beige avec poussières		
▶ Matériau cotonneux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SGR
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921035 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 14 (Chaufferie)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6921 Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène		
▶ Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921036 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 14 (Chaufferie)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6922 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène		
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJO (3)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921037 / Parois verticales intérieures et enduits / Linteau / Ciment / Vol 14 (Chaufferie)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6923 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJO
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921038 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche / Vol 14 (Chaufferie)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6924 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JCC
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921039 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 14 (Chaufferie)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6925 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921040 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 16 (Pièce 8)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6926 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux jaune avec poussières		
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SGR (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921041 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 16 (Pièce 8)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6927 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJO (4)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921042 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons / Vol 16 (Pièce 8)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6928 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJO (4)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921043 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 21 (Pièce 10)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6929 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (4)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921044 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 20 (W.c 3)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6930 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921045 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 20 (W.c 3)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6931 Description ITGA : Peinture (1) / Matériau plâtreux blanc		
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (4)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921046 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 15 (Pièce 7)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6932 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Joint cassant		
Peinture non séparable + Colle grise + Joint cassant non séparable	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YYC (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921047 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 19 (W.c 2)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6933 Description ITGA : Carrelage / Colle grise		
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MJO
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921048 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 20 (W.c 3)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6934 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche		
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MJO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921049 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 18 (Couloir)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6935 Description ITGA : Carrelage / Colle grise		
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921050 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 16 (Pièce 8)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6936 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac		
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (3)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921051 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 15 (Pièce 7)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6937 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (4)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921052 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 15 (Pièce 7)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6938 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris		
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921053 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 18 (Couloir)			
		Réf échantillon ITGA : IT022510-6939	
		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921054 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 18 (Couloir)			
		Réf échantillon ITGA : IT022510-6940	
		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921055 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 16 (Pièce 8)			
		Réf échantillon ITGA : IT022510-6941	
		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène / Peinture	
▸ Matériau compact gris en vrac hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (3)
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921056 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 23 (Hall)			
		Réf échantillon ITGA : IT022510-6942	
		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture / Matériau compact blanc	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable + Matériau compact blanc non séparable	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921057 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 23 (Hall)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6943 Description ITGA : Carrelage / Colle grise		
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : YYC
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921058 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 23 (Hall)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6944 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune		
Revêtement souple beige	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SGR
Colle polymère jaune	---	Non analysé	
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921059 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 27 (W.c 4)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6945 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche		
Peinture non séparable + Colle blanche	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJO (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921060 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons / Vol 27 (W.c 4)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6946 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MJO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921061 / Equipements divers et accessoires / Lavabo / Joint d'étanchéité / Vol 27 (W.c 4)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6947 Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc		
Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : JCC
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921062 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 27 (W.c 4)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6948 Description ITGA : Revêtement souple gris		
Revêtement souple gris	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921063 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 28 (W.c 5)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6949 Description ITGA : Carrelage / Colle grise		
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : YYC
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921064 / Equipements divers et accessoires / Lavabo / Joint d'étanchéité / Vol 28 (W.c 5)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6950 Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc		
Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : JCC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921065 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 32 (Local 4)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6951 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921066 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 34 (W.c 6)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6952 Description ITGA : Carrelage / Colle blanche		
Carrelage	---	Non analysé	
Colle blanche	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921067 / Equipements divers et accessoires / Lavabo / Joint d'étanchéité / Vol 34 (W.c 6)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6953 Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc		
Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921068 / Equipements divers et accessoires / Evier / Mastic étanchéité / Vol 33 (Pièce 12)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6954 Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc		
Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921069 / Equipements divers et accessoires / Evier / Mastic étanchéité / Vol 35 (Pièce 13)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6955 Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc		
Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921070 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 35 (Pièce 13)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6956 Description ITGA : Colle blanche en vrac / Peinture		
Colle blanche en vrac + Peinture non séparable	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921071 / Equipements divers et accessoires / Evier / Mastic étanchéité / Vol 33 (Pièce 12)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6957 Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc		
Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921072 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 39 (Cuisine)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6958 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche		
Peinture non séparable + Colle blanche	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MJO
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921073 / Equipements divers et accessoires / Evier / Mastic étanchéité / Vol 39 (Kitchen) 		Réf échantillon ITGA : IT022510-6959 Description ITGA : Peinture / Matériau souple incolore	
Peinture non séparable + Matériau souple incolore	META (B) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : JCC
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921075 / Equipements divers et accessoires / Lavabo / Joint d'étanchéité / Vol 40 (Local 5) 		Réf échantillon ITGA : IT022510-6961 Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : JCC
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921076 / Equipements divers et accessoires / Lavabo / Joint d'étanchéité / Vol 41 (Local 6) 		Réf échantillon ITGA : IT022510-6962 Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921077 / Equipements divers et accessoires / Lavabo / Joint d'étanchéité / Vol 42 (Local 7) 		Réf échantillon ITGA : IT022510-6963 Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : JCC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921078 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 42 (Local 7)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6964 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche		
▶ Peinture non séparable + Colle blanche	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921079 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 29 (Dégagement)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6965 Description ITGA : Colle grise en vrac / Peinture		
▶ Colle grise en vrac + Peinture non séparable	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MJO
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921080 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 29 (Dégagement)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6966 Description ITGA : Colle grise		
▶ Colle grise	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SGR
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921081 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 30 (Bureau 3)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6967 Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage rose en faible quantité		
▶ Revêtement souple vert + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en faible quantité non séparable	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921082 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 31 (Bureau 4)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6968 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune		
▶ Revêtement souple bleu + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921083 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche / Vol 43 (Dgt 3)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6969 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921084 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 43 (Dgt 3)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6970 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MJO
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921085 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 43 (Dgt 3)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6971 Description ITGA : Carrelage / Colle grise		
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SGR

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921086 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 43 (Dgt 3)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6972 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise		
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921087 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 45 (Entrée 2)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6973 Description ITGA : Colle grise en vrac		
Colle grise en vrac	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MJO
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921088 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 46 (Pièce 17)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6974 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréege gris		
Colle polymère jaune non séparable + Ragréege gris	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921089 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 46 (Pièce 17)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6975 Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Peinture		
Revêtement souple beige avec couche fibreuse + Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SGR

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921090 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 48 (Pièce 19)			
		Réf échantillon ITGA : IT022510-6976	
		Description ITGA :	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : BKB
Colle polymère jaune + Ragréage gris	---	Non analysé	
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921091 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 47 (Pièce 18)			
		Réf échantillon ITGA : IT022510-6977	
		Description ITGA :	Revêtement souple vert avec couche fibreuse / Colle polymère jaune
▸ Revêtement souple vert avec couche fibreuse + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921092 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 49 (SDB)			
		Réf échantillon ITGA : IT022510-6978	
		Description ITGA :	Carrelage / Colle grise / Matériau gris
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Matériau gris non séparable	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921093 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 50 (Local 8)			
		Réf échantillon ITGA : IT022510-6979	
		Description ITGA :	Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste(s) : FCA / DMX

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921094 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 46 (Pièce 17)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6980 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921095 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 46 (Pièce 17)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6981 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MJO
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921096 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 49 (SDB)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6982 Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène / Peinture		
Matériau compact gris en vrac hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921097 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 50 (Local 8)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6983 Description ITGA : Matériau compact blanc / Peinture / Matériau gris		
Matériau compact blanc + Peinture non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921098 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons / Vol 44 (Pièce 16)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6984 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921099 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 49 (SDB)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6985 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SGR
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921100 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 48 (Pièce 19)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6986 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921101 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Joint d'étanchéité / Vol 49 (SDB)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6987 Description ITGA : Matériau compact gris		
▶ Matériau compact gris	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921102 / Façades / Menuiseries / Joint d'étanchéité / Vol 53 (Façade 2)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6988 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SGR
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921103 / Façades / Menuiseries / Joint vitrier / Vol 55 (Façade 4)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6989 Description ITGA : Matériau souple blanc avec poussières		
▶ Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921104 / Façades / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 55 (Façade 4)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6990 Description ITGA : Matériau souple gris		
Matériau souple gris	META (B) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YYC
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921105 / Façades / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 55 (Façade 4)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6991 Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc		
Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FJM
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921106 / Façades / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 53 (Façade 2)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6992 Description ITGA : Matériau bitumineux noir en vrac		
Matériau bitumineux noir en vrac	META (B) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : JCC
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921107 / Façades / Menuiseries / Joint vitrier / Vol 53 (Façade 2)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6993 Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières		
Matériau souple noir avec poussières	META (B) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FJM
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921108 / Façades / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 53 (Façade 2)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6994 Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières		
Matériau souple noir avec poussières	META (B) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YYC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921109 / Façades / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 53 (Façade 2)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6995 Description ITGA : Matériau gris / Matériau souple incolore avec poussières		
Matériau gris non séparable + Matériau souple incolore avec poussières	META (B) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FJM
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921110 / Façades / Menuiseries / Joint vitrier / Vol 52 (Façade 1)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6996 Description ITGA : Matériau souple gris avec poussières		
Matériau souple gris avec poussières	META (B) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : JCC
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921111 / Façades / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 52 (Façade 1)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6997 Description ITGA : Matériau souple gris		
Matériau souple gris	META (B) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921112 / Façades / Murs / Joint de scellement / Vol 52 (Façade 1)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6998 Description ITGA : Matériau compact gris en vrac		
Matériau compact gris en vrac	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921113 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche / Vol 52 (Façade 1)	Réf échantillon ITGA : IT022510-6999 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture		
Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921114 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 53 (Façade 2)	Réf échantillon ITGA : IT022510-7000 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Colle grise		
Matériau compact gris hétérogène non séparable + Colle grise	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921115 / Façades / Murs / Colle de carrelage / Vol 53 (Façade 2)	Réf échantillon ITGA : IT022510-7001 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Colle grise		
Matériau compact gris hétérogène non séparable + Colle grise	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste(s) : KLR / SGR
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921116 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 53 (Façade 2)	Réf échantillon ITGA : IT022510-7002 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture		
Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921117 / Façades / Appui de fenêtre / Élément ciment / Vol 53 (Façade 2)	Réf échantillon ITGA : IT022510-7003 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture		
Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921118 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 52 (Façade 1)	Réf échantillon ITGA : IT022510-7004 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture		
Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921119 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche / Vol 54 (Façade 3)	Réf échantillon ITGA : IT022510-7005 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921120 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 54 (Façade 3)	Réf échantillon ITGA : IT022510-7006 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921121 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche / Vol 54 (Façade 3)	Réf échantillon ITGA : IT022510-7007 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921122 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche / Vol 55 (Façade 4)	Réf échantillon ITGA : IT022510-7008 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture		
Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921123 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 56 (Façade 5)	Réf échantillon ITGA : IT022510-7009 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture		
Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-24414 EN DATE DU 09/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921124 / Façades / Appui de fenêtre / Élément ciment / Vol 57 (Façade 6)	Réf échantillon ITGA : IT022510-7010 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture		
Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : BKB
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921125 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 57 (Façade 6)	Réf échantillon ITGA : IT022510-7011 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 09/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain, 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER - 59124 ESCAUDAIN 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain Réf échantillon client : 002EW911921074 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 39 (Cuisine)	Réf échantillon ITGA : IT022510-8005 Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
Matériau bitumineux noir	META (B) le 08/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MXP

(1) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour analyse.

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER 59124 ESCAUDAIN

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : jeyter, 59124 Escaudain,

N° de lot : Non communiqué

Désignation : 1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain

Date de construction ou permis de construire : Avant 1997

Fonction du bâtiment : Etablissement sanitaire (autre)

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : FONDIS XCd9.06 (23-1160)

Date de chargement de la source : 01/11/2023

Nature radionucléide : Cd 109

Activité initiale : 850 MBq

Date de fin de validité de la source : 03/06/2027

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : WHELAN KELLY

Certification n° : 21-1478

Délivré le : 06/12/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

Accompagnateur : Sans objet

A-4 MISSION

Date de la mission : 29/09/2025

Date du rapport : 29/09/2025

Référence mission : 002EW911921

Circonstance du constat : Travaux



Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Bâtiment complet sauf l'étage.
- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Réhabilitation complète du bâtiment.

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage. Il dresse la liste détaillée :

¼ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¼ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¼ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¼ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces.

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, ...), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X...) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles...) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et réparties de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complètera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.

L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Bâtiment Filiéris : Vol 1 (Pièce 1)	Bâtiment Filiéris : Vol 2 (Local 1)
Bâtiment Filiéris : Vol 3 (Pièce 2)	Bâtiment Filiéris : Vol 4 (Dgt 1)
Bâtiment Filiéris : Vol 5 (W.c 1)	Bâtiment Filiéris : Vol 6 (Pièce 3)
Bâtiment Filiéris : Vol 7 (Local 2)	Bâtiment Filiéris : Vol 8 (Pièce 4)
Bâtiment Filiéris : Vol 9 (Pièce 5)	Bâtiment Filiéris : Vol 10 (Pièce 6)
Bâtiment Filiéris : Vol 11 (Monte-charge)	Bâtiment Filiéris : Vol 12 (Local 3)
Bâtiment Filiéris : Vol 13 (Dgt 2)	Chaufferie : Vol 14 (Chaufferie)
Bâtiment Filiéris : Vol 15 (Pièce 7)	Bâtiment Filiéris : Vol 16 (Pièce 8)
Bâtiment Filiéris : Vol 17 (Pièce 9)	Bâtiment Filiéris : Vol 18 (Couloir)
Bâtiment Filiéris : Vol 19 (W.c 2)	Bâtiment Filiéris : Vol 20 (W.c 3)
Bâtiment Filiéris : Vol 21 (Pièce 10)	Bâtiment Filiéris : Vol 22 (Pièce 11)
Bâtiment Filiéris : Vol 23 (Hall)	Bâtiment Filiéris : Vol 24 (Entrée 1)
Bâtiment Filiéris : Vol 25 (Bureau 1)	Bâtiment Filiéris : Vol 26 (Bureau 2)
Bâtiment Filiéris : Vol 27 (W.c 4)	Bâtiment Filiéris : Vol 28 (W.c 5)
Bâtiment Filiéris : Vol 29 (Dégagement)	Bâtiment Filiéris : Vol 30 (Bureau 3)
Bâtiment Filiéris : Vol 31 (Bureau 4)	Bâtiment Filiéris : Vol 32 (Local 4)
Bâtiment Filiéris : Vol 33 (Pièce 12)	Bâtiment Filiéris : Vol 34 (W.c 6)
Bâtiment Filiéris : Vol 35 (Pièce 13)	Bâtiment Filiéris : Vol 36 (Pièce 14)
Bâtiment Filiéris : Vol 37 (Salle de réunion)	Bâtiment Filiéris : Vol 38 (Pièce 15)
Bâtiment Filiéris : Vol 39 (Cuisine)	Bâtiment Filiéris : Vol 40 (Local 5)
Bâtiment Filiéris : Vol 41 (Local 6)	Bâtiment Filiéris : Vol 42 (Local 7)
Bâtiment Filiéris : Vol 43 (Dgt 3)	Bâtiment Filiéris : Vol 44 (Pièce 16)
Bâtiment Filiéris : Vol 45 (Entrée 2)	Bâtiment Filiéris : Vol 46 (Pièce 17)
Bâtiment Filiéris : Vol 47 (Pièce 18)	Bâtiment Filiéris : Vol 48 (Pièce 19)
Bâtiment Filiéris : Vol 49 (SDB)	Bâtiment Filiéris : Vol 50 (Local 8)
Bâtiment Filiéris : Vol 51 (Dgt 4)	Façades : Vol 52 (Façade 1)
Façades : Vol 53 (Façade 2)	Façades : Vol 54 (Façade 3)
Façades : Vol 55 (Façade 4)	Façades : Vol 56 (Façade 5)
Façades : Vol 57 (Façade 6)	Façades : Vol 58 (Façade 7)

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	2	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	2	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 1 (Pièce 1)								
3	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
143	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
169	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	1,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 1 (Pièce 1)								
179	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
180	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
181	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	2,36 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
182	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,48 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
183	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
184	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
185	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
186	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
187	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	2,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
188	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,7 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
189	C	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
190	C	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
191	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
192	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
303	A	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
304	A	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
305	A	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
306	A	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
307	A	Porte PVC brut (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
308	A	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
309	A	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
310	A	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
327	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment Filiéris - Vol 1 (Pièce 1)

328	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
329	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
330	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
331	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
332	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
333	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
334	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
335	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
336	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment Filiéris - Vol 10 (Pièce 6)

99	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
101	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
107	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
109	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 10 (Pièce 6)								
111	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
113	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
151	H	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	H	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
156	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	H	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	H	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	1,97 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
295	A	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
296	A	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
297	A	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
298	A	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
299	A	Porte PVC brut (Dormant)-Po2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 10 (Pièce 6)								
300	A	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
301	A	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
302	A	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
337	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
338	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
339	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
340	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
341	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
342	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
343	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
344	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
345	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
346	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
347	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
348	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
349	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
350	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
351	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe3	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
352	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
353	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
354	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
355	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
356	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe4	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 11 (Monte-charge)								
115	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
116	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
117	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
118	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
119	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
120	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
121	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
122	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 12 (Local 3)								
123	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
124	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
125	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
126	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
127	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
128	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
129	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
130	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
141	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment Filiéris - Vol 12 (Local 3)

142	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
235	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,7 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
236	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,51 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
237	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
238	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
239	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
240	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
241	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	1,53 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
242	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	1,79 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
243	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
244	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
245	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
246	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment Filiéris - Vol 13 (Dgt 2)

51	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
52	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
53	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
54	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
55	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 13 (Dgt 2)								
56	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
57	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
58	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
136	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
223	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,71 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
224	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,37 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
225	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
226	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
227	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
228	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
229	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	2,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
230	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,39 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
231	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
232	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
233	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
234	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 15 (Pièce 7)								
426	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
427	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 15 (Pièce 7)								
428	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
429	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
430	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
431	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
432	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
433	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
542	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,83 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
543	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,48 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
544	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
545	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
546	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
547	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
548	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,56 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
549	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	2,64 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
550	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
551	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
552	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
553	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
687	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
818	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
829	B	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 16 (Pièce 8)								
410	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
411	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
412	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
413	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
414	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
415	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
416	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
417	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
530	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	2,2 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
531	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,75 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
532	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
533	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
534	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
535	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
536	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,45 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
537	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	2,71 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
538	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
539	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
540	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
541	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 16 (Pièce 8)								
686	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
819	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 8								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 17 (Pièce 9)								
418	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
419	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
420	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
421	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
422	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
423	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
424	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
425	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
554	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,63 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
555	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,27 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
556	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
557	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
558	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
559	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
688	Plancher haut	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 17 (Pièce 9)								
817	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 7								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 18 (Couloir)								
434	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
435	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
436	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
437	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
438	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
439	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
440	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
441	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
442	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
443	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
560	D	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
561	D	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,88 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
562	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
563	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
564	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
565	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
566	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,77 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
567	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	2,42 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 18 (Couloir)								
568	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
569	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
570	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
571	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
572	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,54 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
573	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	1,71 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
574	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
575	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
576	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
577	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
689	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
816	E	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 19 (W.c 2)								
444	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
445	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
446	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
447	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
448	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
449	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 19 (W.c 2)								
450	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
451	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
452	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
453	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
578	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	2,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
579	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
580	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
581	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
582	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
583	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
584	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	2,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
585	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	2,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
586	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
587	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
588	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
589	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
691	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
815	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment Filiéris - Vol 2 (Local 1)


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment Filiéris - Vol 2 (Local 1)

11	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
12	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
13	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
14	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
15	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
16	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
144	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
193	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,53 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
194	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,19 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
195	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
196	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
197	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
198	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment Filiéris - Vol 20 (W.c 3)

454	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
455	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
456	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
457	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
458	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
459	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 20 (W.c 3)								
460	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
461	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
462	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
463	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
590	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
591	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
592	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
593	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
594	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
595	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
596	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	1,98 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
597	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	2,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
598	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
599	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
600	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
601	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
690	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
814	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment Filiéris - Vol 21 (Pièce 10)



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 21 (Pièce 10)								
474	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
475	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
476	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
477	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
482	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
483	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
486	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
487	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
602	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,66 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
603	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,74 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
604	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
605	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
606	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
607	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
608	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	1,66 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
609	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	2,83 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
610	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
611	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
612	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
613	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
692	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
759	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 21 (Pièce 10)								
760	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
761	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
762	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
763	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
764	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
765	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
766	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
767	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
768	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
813	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 22 (Pièce 11)								
464	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
465	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
466	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
467	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
470	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
471	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
512	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
513	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
614	A	Porte bois peint (Embrasement)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 22 (Pièce 11)								
615	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,73 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
616	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
617	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
618	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
619	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
620	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	1,11 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
621	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,18 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
622	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
623	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
624	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
625	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
693	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
749	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
750	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
751	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
752	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
753	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
754	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
755	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
756	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
757	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
758	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment Filiéris - Vol 22 (Pièce 11)

826	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
-----	---	---------------------------------	------------	-----------	------	------------	---	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment Filiéris - Vol 23 (Hall)

719	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
720	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
721	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
722	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
723	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
724	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
725	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
726	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
727	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
728	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
797	A	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
798	A	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
799	A	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
800	A	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
801	A	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
802	A	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
803	A	Porte PVC brut (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
804	A	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 23 (Hall)								
805	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
806	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
807	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
808	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
809	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
810	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
811	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
812	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
820	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 24 (Entrée 1)								
468	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
469	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
472	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
473	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
478	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
479	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
480	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
481	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
484	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
485	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 24 (Entrée 1)								
488	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
489	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
490	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
491	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
492	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
493	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
494	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
495	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
696	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
769	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
770	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
771	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
772	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
773	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
774	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
775	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
776	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
777	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
778	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
779	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
780	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
781	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 24 (Entrée 1)								
782	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
783	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe3	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
784	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
785	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
786	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
787	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
788	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe4	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
789	A	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
790	A	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
791	A	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
792	A	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
793	A	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
794	A	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
795	A	Porte PVC brut (Dormant)-Po2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
796	A	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
821	E	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 25 (Bureau 1)								
514	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
515	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
516	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 25 (Bureau 1)								
517	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
518	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
519	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
520	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
521	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
626	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,34 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
627	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,3 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
628	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
629	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
630	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
631	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
632	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	3 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
633	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,52 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
634	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
635	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
636	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
637	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
694	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
739	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
740	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
741	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
742	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 25 (Bureau 1)								
743	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
744	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
745	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
746	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
747	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
748	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
825	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 26 (Bureau 2)								
522	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
523	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
524	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
525	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
526	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
527	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
528	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
529	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
638	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,86 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
639	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,44 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
640	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
641	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 26 (Bureau 2)								
642	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
643	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
644	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	1,95 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
645	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	1,37 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
646	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
647	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
648	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
649	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
695	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
729	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
730	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
731	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
732	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
733	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
734	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
735	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
736	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
737	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
738	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
824	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 27 (W.c 4)								
496	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
497	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
498	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
499	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
500	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
501	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
502	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
503	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
650	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
651	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
652	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
653	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
654	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
655	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
656	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	1,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
657	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
658	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
659	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
660	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
661	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
697	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
709	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 27 (W.c 4)								
710	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
711	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
712	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
713	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
714	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
715	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
716	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
717	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
718	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
823	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
827	B	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 28 (W.c 5)								
504	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
505	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
506	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
507	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
508	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
509	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
510	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
511	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 28 (W.c 5)								
662	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,18 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
663	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
664	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
665	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
666	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
667	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
668	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	1,29 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
669	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	1,83 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
670	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
671	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
672	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
673	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
698	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
699	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
700	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
701	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
702	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
703	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
704	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
705	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
706	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
707	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 28 (W.c 5)								
708	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
822	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
828	D	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 29 (Dégagement)								
674	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,64 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
675	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,28 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
676	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
677	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
678	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
679	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
680	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	2,39 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
681	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	2,71 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
682	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
683	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
684	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
685	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
836	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
837	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
852	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
853	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 29 (Dégagement)								
854	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
855	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
856	A	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
857	A	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
858	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
859	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
860	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
861	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
862	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
863	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
864	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
865	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
866	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
867	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
868	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
869	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
870	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
871	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
872	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
873	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
874	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
875	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
876	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 29 (Dégagement)								
877	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
878	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
879	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
880	O	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
881	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
882	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
883	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
884	Q	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
885	Q	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
886	R	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
887	R	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1040	P	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,39 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1041	P	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,62 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1042	P	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1043	P	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1044	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1045	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1046	P	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	2,55 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1047	P	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	2,31 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1048	P	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1049	P	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1050	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1051	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 29 (Dégagement)								
1052	N	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,87 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1053	N	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,39 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1054	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1055	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1056	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1057	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1058	N	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,7 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1059	N	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	1,85 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1060	N	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1061	N	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1062	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1063	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1298	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1311	P	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1345	D	Mur plâtre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1346	D	Mur plâtre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 28

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 3 (Pièce 2)								
17	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
18	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 3 (Pièce 2)								
19	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
27	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
145	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
199	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,96 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	1,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
208	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	------------	---------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment Filiéris - Vol 3 (Pièce 2)

209	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
210	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
397	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
398	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
399	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
400	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
401	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
402	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
403	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
404	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
405	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
406	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	------------	---------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment Filiéris - Vol 30 (Bureau 3)

830	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
831	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
832	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
833	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
834	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
835	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1076	A	Porte bois peint (Embrasement)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,31 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 30 (Bureau 3)								
1077	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,92 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1078	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1079	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1080	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1081	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1082	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,13 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1083	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,61 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1084	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1085	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1086	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1087	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1282	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1283	C	Fenêtre PVC (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1284	C	Fenêtre PVC (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1285	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1286	C	Fenêtre PVC (Volet roulant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1287	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1288	C	Fenêtre PVC (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1289	C	Fenêtre PVC (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1290	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1291	C	Fenêtre PVC (Volet roulant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1297	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 31 (Bureau 4)								
838	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
839	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
840	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
841	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
842	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
843	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
844	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
845	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
846	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
847	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
848	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
849	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
850	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
851	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1064	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,74 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1065	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,37 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1066	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1067	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1068	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1069	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1070	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	1,24 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1071	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	2,59 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 31 (Bureau 4)								
1072	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1073	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1074	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1075	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1272	F	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1273	F	Fenêtre PVC (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1274	F	Fenêtre PVC (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1275	F	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1276	F	Fenêtre PVC (Volet roulant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1277	F	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1278	F	Fenêtre PVC (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1279	F	Fenêtre PVC (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1280	F	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1281	F	Fenêtre PVC (Volet roulant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1296	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 32 (Local 4)								
888	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
889	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
890	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 32 (Local 4)								
891	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
892	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
893	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
894	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
895	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1305	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1306	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 33 (Pièce 12)								
896	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
897	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
898	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
899	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
900	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
901	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
902	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
903	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
904	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 33 (Pièce 12)								
905	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
906	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
907	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1184	A	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1185	A	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1186	A	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1187	A	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1188	A	Porte PVC brut (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1189	A	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1190	A	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1191	A	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1212	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1213	C	Fenêtre PVC (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1214	C	Fenêtre PVC (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1215	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1216	C	Fenêtre PVC (Volet roulant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1217	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1218	C	Fenêtre PVC (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1219	C	Fenêtre PVC (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1220	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1221	C	Fenêtre PVC (Volet roulant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1222	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1223	C	Fenêtre PVC (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 33 (Pièce 12)								
1224	C	Fenêtre PVC (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1225	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1226	C	Fenêtre PVC (Volet roulant)-Fe3	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1227	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1228	C	Fenêtre PVC (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1229	C	Fenêtre PVC (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1230	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1231	C	Fenêtre PVC (Volet roulant)-Fe4	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1292	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1308	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1320	B	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 34 (W.c 6)								
996	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
997	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
998	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
999	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1000	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1001	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1002	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 34 (W.c 6)								
1003	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1028	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,98 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1029	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	2,39 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1030	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1031	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1032	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1033	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1034	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,44 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1035	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,77 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1036	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1037	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1038	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1039	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1295	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1310	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1318	B	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 35 (Pièce 13)								
908	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
909	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 35 (Pièce 13)								
910	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
911	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
912	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
913	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
914	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
915	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
916	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
917	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
918	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
919	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1016	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,8 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1017	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,28 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1018	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1019	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1020	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1021	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1022	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,73 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1023	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,3 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1024	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1025	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1026	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1027	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1202	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 35 (Pièce 13)								
1203	C	Fenêtre PVC (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1204	C	Fenêtre PVC (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1205	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1206	C	Fenêtre PVC (Volet roulant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1207	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1208	C	Fenêtre PVC (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1209	C	Fenêtre PVC (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1210	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1211	C	Fenêtre PVC (Volet roulant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1294	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1309	F	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1319	A	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 36 (Pièce 14)								
920	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
921	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
922	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
923	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
924	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
925	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 36 (Pièce 14)								
926	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
927	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1004	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,86 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1005	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1006	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1007	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1008	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1009	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1010	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	2,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1011	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	1,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1012	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1013	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1014	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1015	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1192	D	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1193	D	Fenêtre PVC (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1194	D	Fenêtre PVC (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1195	D	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1196	D	Fenêtre PVC (Volet roulant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1197	D	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1198	D	Fenêtre PVC (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1199	D	Fenêtre PVC (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1200	D	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 36 (Pièce 14)								
1201	D	Fenêtre PVC (Volet roulant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1293	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1307	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 37 (Salle de réunion)								
928	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
929	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
930	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
931	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
932	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
933	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
934	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
935	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1088	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,66 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1089	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,21 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1090	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1091	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1092	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1093	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1094	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	2,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 37 (Salle de réunion)								
1095	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	2,61 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1096	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1097	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1098	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1099	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1160	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,79 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1161	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	2,81 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1162	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1163	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1164	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1165	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1166	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,98 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1167	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,54 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1168	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1169	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1170	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1171	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1172	D	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,55 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1173	D	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,67 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1174	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1175	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1176	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1177	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 37 (Salle de réunion)								
1178	D	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1179	D	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	2,17 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1180	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1181	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1182	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1183	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1232	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1233	C	Fenêtre PVC (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1234	C	Fenêtre PVC (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1235	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1236	C	Fenêtre PVC (Volet roulant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1237	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1238	C	Fenêtre PVC (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1239	C	Fenêtre PVC (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1240	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1241	C	Fenêtre PVC (Volet roulant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1299	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1312	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 14								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

Bâtiment Filiéris - Vol 38 (Pièce 15)


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 38 (Pièce 15)								
944	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
945	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
946	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
947	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
950	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
951	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
952	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
953	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
954	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
955	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
956	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
957	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
958	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
959	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
960	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
961	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
962	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
963	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1100	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,99 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1101	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,53 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1102	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1103	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1104	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 38 (Pièce 15)								
1105	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1106	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	1,15 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1107	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	2,41 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1108	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1109	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1110	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1111	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1112	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	1,58 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1113	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	2,75 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1114	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1115	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1116	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1117	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1118	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	1,56 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1119	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	2,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1120	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1121	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1122	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1123	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1130	F	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,82 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1131	F	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,42 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1132	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1133	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 38 (Pièce 15)								
1134	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1135	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1301	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1313	F	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 39 (Cuisine)								
936	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
937	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
938	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
939	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
940	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
941	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
942	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
943	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1148	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,7 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1149	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,1 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1150	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1151	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1152	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1153	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 39 (Cuisine)								
1154	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,86 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1155	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,99 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1156	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1157	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1158	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1159	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1242	D	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1243	D	Fenêtre PVC (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1244	D	Fenêtre PVC (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1245	D	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1246	D	Fenêtre PVC (Volet roulant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1247	D	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1248	D	Fenêtre PVC (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1249	D	Fenêtre PVC (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1250	D	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1251	D	Fenêtre PVC (Volet roulant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1300	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1314	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1321	D	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11						



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 4 (Dgt 1)								
29	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
30	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
31	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
32	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
33	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
34	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
35	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
36	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
37	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
38	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
39	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
40	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
41	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
42	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
43	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
44	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
132	Plancher haut	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
146	E	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
211	E	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,36 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
212	E	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,26 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
213	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
214	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment Filiéris - Vol 4 (Dgt 1)

215	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
216	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
217	E	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,23 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
218	E	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	2,2 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
219	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
220	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
221	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
222	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
319	A	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
320	A	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
321	A	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
322	A	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
323	A	Porte PVC brut (Dormant)-Po2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
324	A	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
325	A	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
326	A	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment Filiéris - Vol 40 (Local 5)

988	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
989	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
990	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 40 (Local 5)								
991	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
992	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
993	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
994	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
995	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1136	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,9 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1137	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,89 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1138	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1139	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1140	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1141	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1142	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,44 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1143	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	2,18 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1144	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1145	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1146	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1147	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1252	D	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1253	D	Fenêtre PVC (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1254	D	Fenêtre PVC (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1255	D	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1256	D	Fenêtre PVC (Volet roulant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1257	D	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 40 (Local 5)								
1258	D	Fenêtre PVC (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1259	D	Fenêtre PVC (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1260	D	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1261	D	Fenêtre PVC (Volet roulant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1303	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1315	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1322	B	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 41 (Local 6)								
976	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
977	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
978	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
979	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
980	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
981	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
982	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
983	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
984	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
985	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
986	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 41 (Local 6)								
987	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1124	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,88 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1125	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,98 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1126	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1127	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1128	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1129	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1304	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1316	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1323	F	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 42 (Local 7)								
948	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
949	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
964	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
965	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
966	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
967	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
968	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
969	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 42 (Local 7)								
970	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
971	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
972	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
973	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
974	F	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
975	F	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1302	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1317	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1324	B	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 43 (Dgt 3)								
1339	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1340	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1341	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1342	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1343	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1344	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1439	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1440	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1441	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 43 (Dgt 3)								
1442	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1443	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1444	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1445	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	1,56 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1446	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	2,96 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1447	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1448	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1449	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1450	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1451	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,54 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1452	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,53 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1453	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1454	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1455	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1456	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1457	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,77 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1458	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	2,4 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1459	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1460	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1461	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1462	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1677	E	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 44 (Pièce 16)								
1327	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1328	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1329	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1330	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1331	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1332	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1333	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1334	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1335	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1336	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1337	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1338	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1427	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,85 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1428	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,4 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1429	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1430	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1431	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1432	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1433	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	1,27 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1434	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	2,17 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1435	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1436	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1437	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 44 (Pièce 16)								
1438	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1645	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1646	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1647	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1648	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1649	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1650	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1651	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1652	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1653	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1654	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1655	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1656	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1657	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1658	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1659	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1660	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1661	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1662	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1663	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1664	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1679	F	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 45 (Entrée 2)								
1347	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1348	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1349	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1350	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1351	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1352	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1353	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1354	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1463	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1464	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1465	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1466	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1467	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1468	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1469	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	2,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1470	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	1,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1471	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1472	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1473	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1474	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1678	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 46 (Pièce 17)								
1355	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1356	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1357	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1358	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1359	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1360	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1361	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1362	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1363	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1364	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1365	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1366	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1367	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1368	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1369	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1370	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1475	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,92 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1476	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,1 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1477	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1478	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1479	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1480	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1481	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,67 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 46 (Pièce 17)								
1482	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,29 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1483	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1484	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1485	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1486	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1487	E	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,3 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1488	E	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,36 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1489	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1490	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1491	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1492	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1493	E	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	1,34 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1494	E	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	1,11 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1495	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1496	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1497	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1498	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1565	G	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1566	G	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1567	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1568	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1569	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1570	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 46 (Pièce 17)								
1571	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1572	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1573	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1574	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1575	G	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1576	G	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1577	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1578	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1579	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1580	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1581	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1582	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1583	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1584	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1585	F	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1586	F	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1587	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1588	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1589	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1590	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1591	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1592	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1593	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 46 (Pièce 17)								
1594	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1595	F	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1596	F	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1597	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1598	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1599	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1600	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1601	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1602	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1603	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1604	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1605	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1606	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1607	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1608	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1609	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1610	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1611	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1612	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1613	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1614	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1615	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1616	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 46 (Pièce 17)								
1617	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1618	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1619	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1620	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1621	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1622	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1623	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1624	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1665	G	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 47 (Pièce 18)								
1371	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1372	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1373	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1374	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1375	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1376	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1377	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1378	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1379	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1380	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 47 (Pièce 18)								
1381	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1382	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1541	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,11 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1542	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,77 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1543	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1544	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1545	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1546	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1547	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,78 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1548	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,42 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1549	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1550	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1551	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1552	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1625	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1626	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1627	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1628	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1629	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1630	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1631	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1632	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1633	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 47 (Pièce 18)								
1634	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1635	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1636	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1637	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1638	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1639	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1640	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
1641	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1642	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1643	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1644	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 48 (Pièce 19)								
1262	D	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1263	D	Fenêtre PVC (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1264	D	Fenêtre PVC (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1265	D	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1266	D	Fenêtre PVC (Volet roulant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1267	D	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1268	D	Fenêtre PVC (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1269	D	Fenêtre PVC (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 48 (Pièce 19)								
1270	D	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1271	D	Fenêtre PVC (Volet roulant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1383	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1384	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1385	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1386	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1387	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1388	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1389	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1390	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1391	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1392	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1393	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1394	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1529	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1530	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1531	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1532	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1533	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1534	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1535	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	1,53 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1536	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	2,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1537	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 48 (Pièce 19)								
1538	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1539	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1540	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 49 (SDB)								
1325	F	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1407	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1408	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1409	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1410	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1411	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1412	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1413	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1414	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1415	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1416	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1417	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1418	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1419	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1420	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1423	I	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 49 (SDB)								
1424	I	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1425	J	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1426	J	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1517	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,77 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1518	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	2,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1519	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1520	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1521	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1522	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1523	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	2,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1524	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	2,83 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1525	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1526	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1527	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1528	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1666	I	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1680	F	Faïence brut (Faïence)-Faïence2	Bas Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 5 (W.c 1)								
45	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
46	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment Filiéris - Vol 5 (W.c 1)

47	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
48	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
49	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
50	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
150	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
163	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,96 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
167	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
409	D	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment Filiéris - Vol 50 (Local 8)

1326	A	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1421	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1422	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1553	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1554	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,92 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 50 (Local 8)								
1555	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1556	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1557	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1558	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1559	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	1,56 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1560	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	2,68 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1561	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1562	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1563	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1564	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1668	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1669	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1670	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1671	B	Mur ciment peint-Mur2	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1672	B	Mur ciment peint-Mur2	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1673	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1674	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1675	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1676	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1681	D	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 51 (Dgt 4)								
1395	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1396	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1397	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1398	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1399	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1400	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1401	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1402	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1403	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1404	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1405	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1406	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1499	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,95 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1500	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,49 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1501	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1502	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1503	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1504	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1505	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	2,79 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1506	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	2,42 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1507	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1508	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1509	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 51 (Dgt 4)								
1510	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1511	F	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,72 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1512	F	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,94 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1513	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1514	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1515	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1516	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1667	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 6 (Pièce 3)								
59	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
60	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
61	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
62	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
63	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
64	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
65	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
66	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
134	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
147	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 6 (Pièce 3)								
247	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,46 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
248	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,8 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
249	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
250	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
251	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
252	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
253	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	2,65 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
254	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,28 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
255	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
256	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
257	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
258	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
259	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,23 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
260	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,97 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
261	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
262	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
263	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
264	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
265	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,13 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
266	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	2,47 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
267	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
268	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
269	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 6 (Pièce 3)								
270	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
387	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
388	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
389	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
390	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
391	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
392	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
393	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
394	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
395	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
396	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
408	A	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 7 (Local 2)								
67	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
68	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
69	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
70	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
71	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
72	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
73	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 7 (Local 2)								
74	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
138	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 5								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 8 (Pièce 4)								
75	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
76	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
77	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
78	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
79	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
80	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
81	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
82	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
83	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
84	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
85	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
86	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
139	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
148	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 8 (Pièce 4)								
271	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,74 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
272	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,75 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
273	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
274	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
275	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
276	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
277	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	1,8 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
278	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,2 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
279	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
280	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
281	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
282	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
357	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
358	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
359	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
360	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
361	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
362	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
363	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
364	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
365	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
366	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
367	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 8 (Pièce 4)								
368	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
369	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
370	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
371	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe3	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
372	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
373	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
374	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
375	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
376	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe4	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
377	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe5	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
378	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
379	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
380	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe5	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
381	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe5	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
382	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe6	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
383	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
384	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
385	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe6	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
386	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe6	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
407	A	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		17						


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Filiéris - Vol 9 (Pièce 5)								
87	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
88	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
89	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
90	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
91	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
92	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
93	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
94	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
95	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
96	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
97	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
98	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
105	D	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
106	D	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
140	Plancher bas	Dalles faux plafond (Dalles)-Faux plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
149	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
283	D	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,89 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
284	D	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,92 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
285	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
286	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
287	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
288	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment Filiéris - Vol 9 (Pièce 5)

289	D	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	2,8 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
290	D	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	2,26 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
291	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
292	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
293	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
294	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
311	A	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
312	A	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
313	A	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
314	A	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
315	A	Porte PVC brut (Dormant)-Po2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
316	A	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
317	A	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
318	A	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Chauffage - Vol 14 (Chaufferie)

1682	A	Mur parpaing brut (Parpaing)-Mur1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1683	D	Mur parpaing brut (Parpaing)-Mur1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1684	B	Mur brique brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1685	C	Mur brique brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Chaudière - Vol 14 (Chaudière)								
1686	Plancher bas	Flocage (Flocage)-Flocage1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1687	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1688	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1689	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1690	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1691	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1692	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1693	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1694	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1695	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1696	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1697	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1698	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1699	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1700	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1701	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1702	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1703	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1704	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1705	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1706	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1707	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Chaudière - Vol 14 (Chaudière)

1708	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
------	---	---	---------------	-------	----------	-------------	-------------	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Façades - Vol 52 (Façade 1)

1709	A	Mur brique brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
------	---	----------------------	------------	-------	------	------------	---	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Façades - Vol 53 (Façade 2)

1710	A	Mur brique brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1721	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1722	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Façades - Vol 54 (Façade 3)

1711	A	Mur brique brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1719	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1720	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1723	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1724	A	Portail métal peint (Portail)-Portail1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
1725	A	Portail métal peint (Portail)-Portail1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades - Vol 54 (Façade 3)								
1726	A	Portail métal peint (Portail)-Portail2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
1727	A	Portail métal peint (Portail)-Portail2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 5								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades - Vol 55 (Façade 4)								
1712	A	Mur brique brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1716	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 2								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades - Vol 56 (Façade 5)								
1713	A	Mur brique brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1717	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1718	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 2								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades - Vol 57 (Façade 6)								
1714	A	Mur brique brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades - Vol 58 (Façade 7)								



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades - Vol 58 (Façade 7)								
1715	A	Mur brique brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement




Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>

BÂTIMENT FILIÉRIS - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW911921

Légende

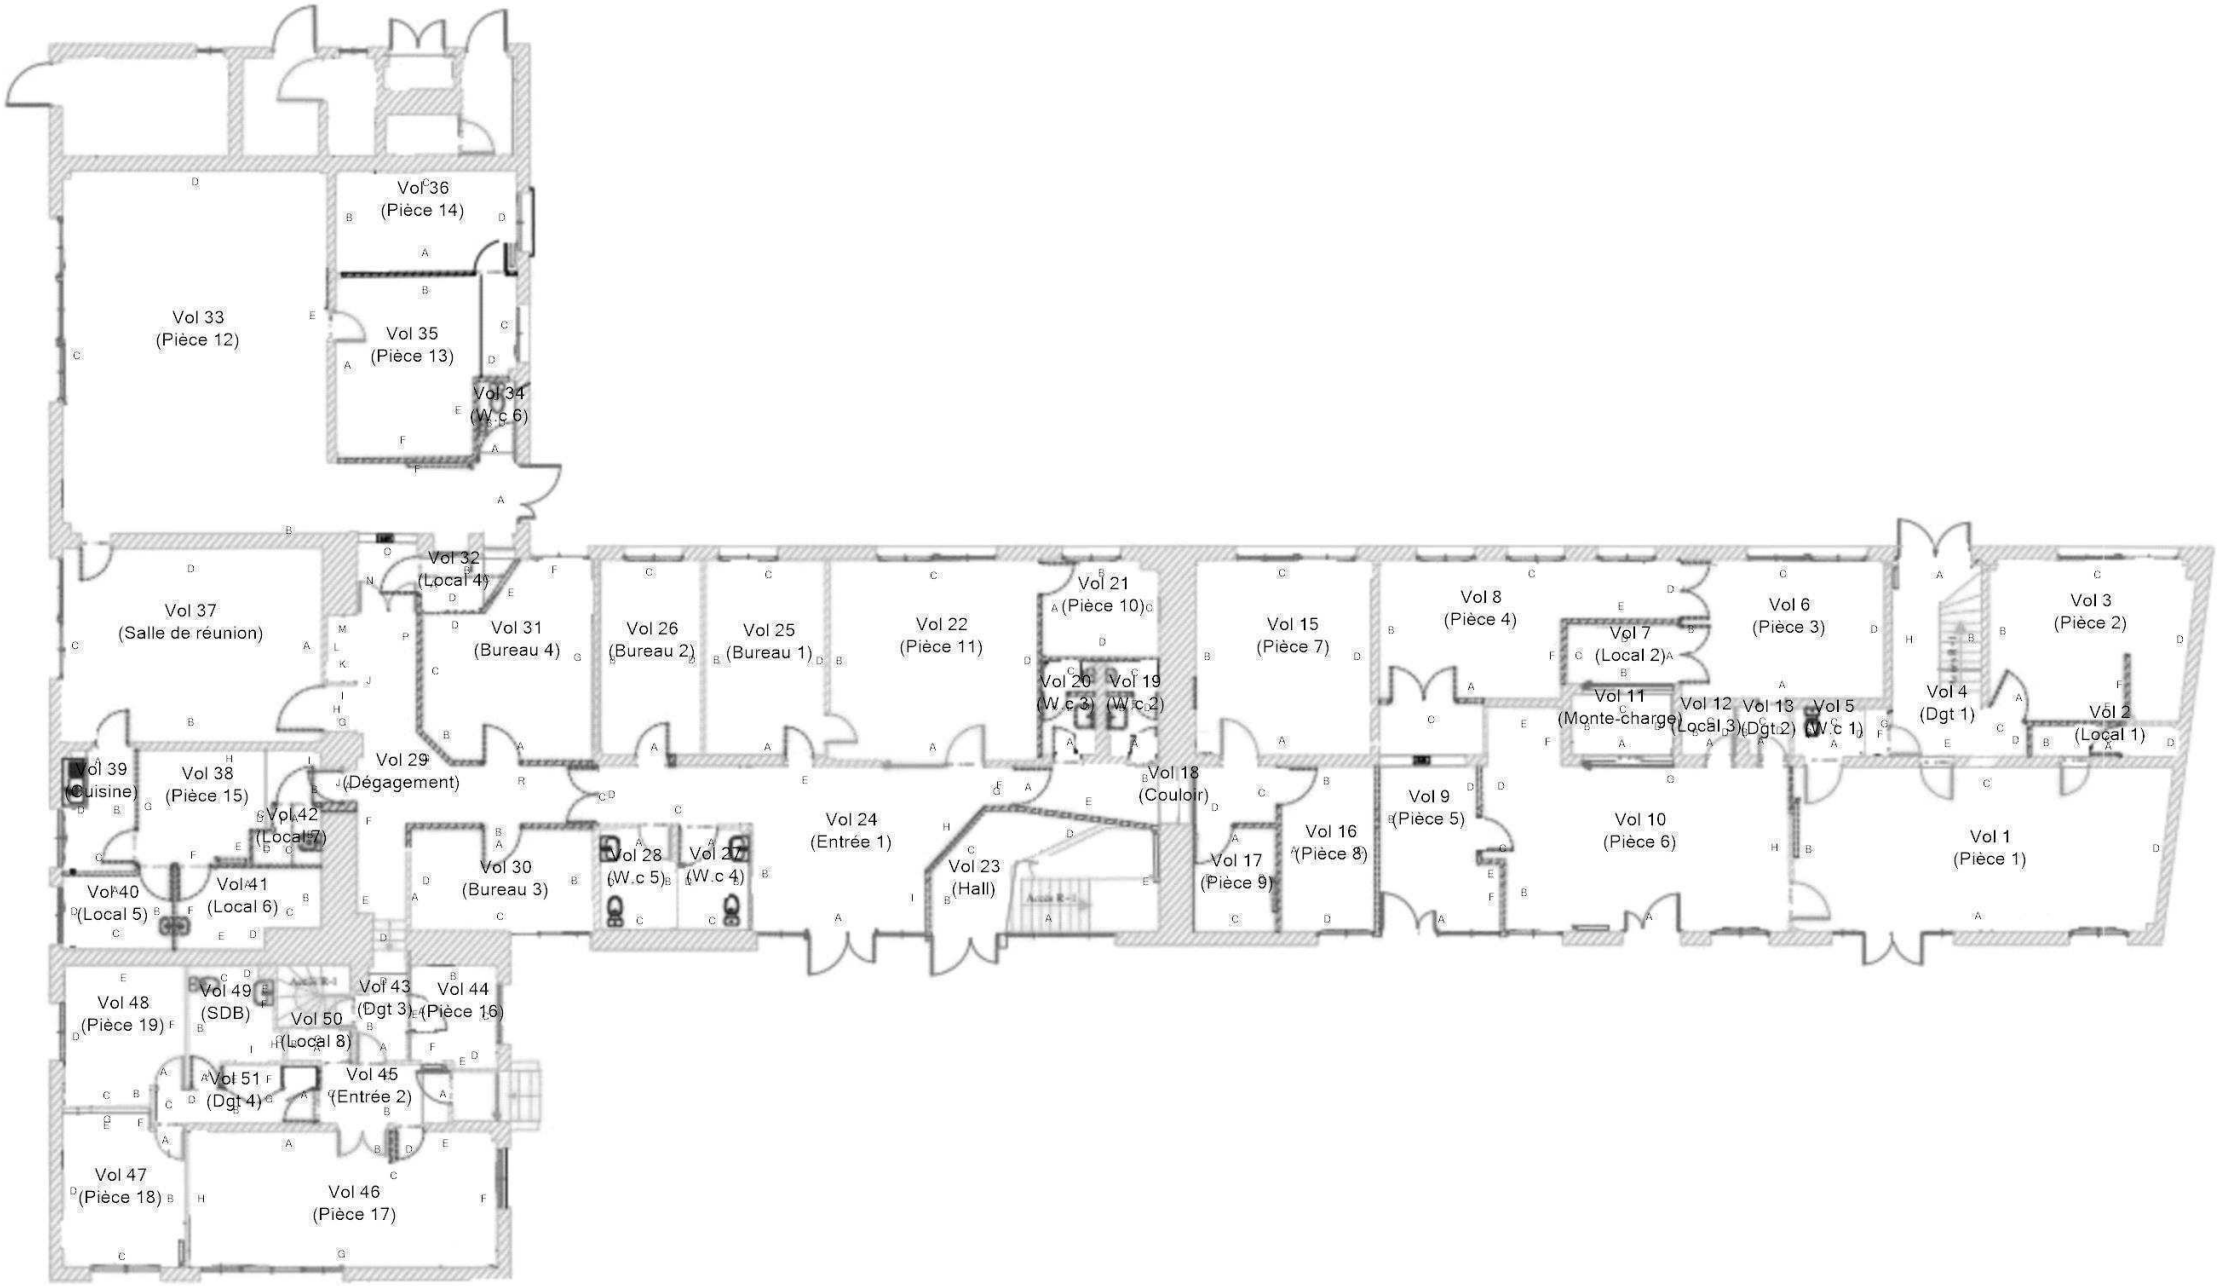

Adresse du bien

1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER
59124 ESCAUDAIN

Désignation

1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain

Date intervention

29/09/2025

Technicien intervenant

WHELAN KELLY

BÂTIMENT FILIÉRIIS - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EW911921
				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER 59124 ESCAUDAIN	1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain	29/09/2025	WHELAN KELLY

CHAUFFERIE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW911921	
Cloisons maçonnées Cloisons préfabriquées Mur avec doublage Mur porteur Vol 14 (Chaufferie) A B C D	Légende				
ac ENVIRONNEMENT	Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER 59124 ESCAUDAIN		1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain	29/09/2025	WHELAN KELLY

CHAUFFERIE - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EW911921

Légende

Légende des Calques

	Cloisons maçonnées
	Cloisons préfabriquées
	Mur avec doublage
	Mur porteur

	Cloisons maçonnées
	Cloisons préfabriquées
	Mur avec doublage
	Mur porteur

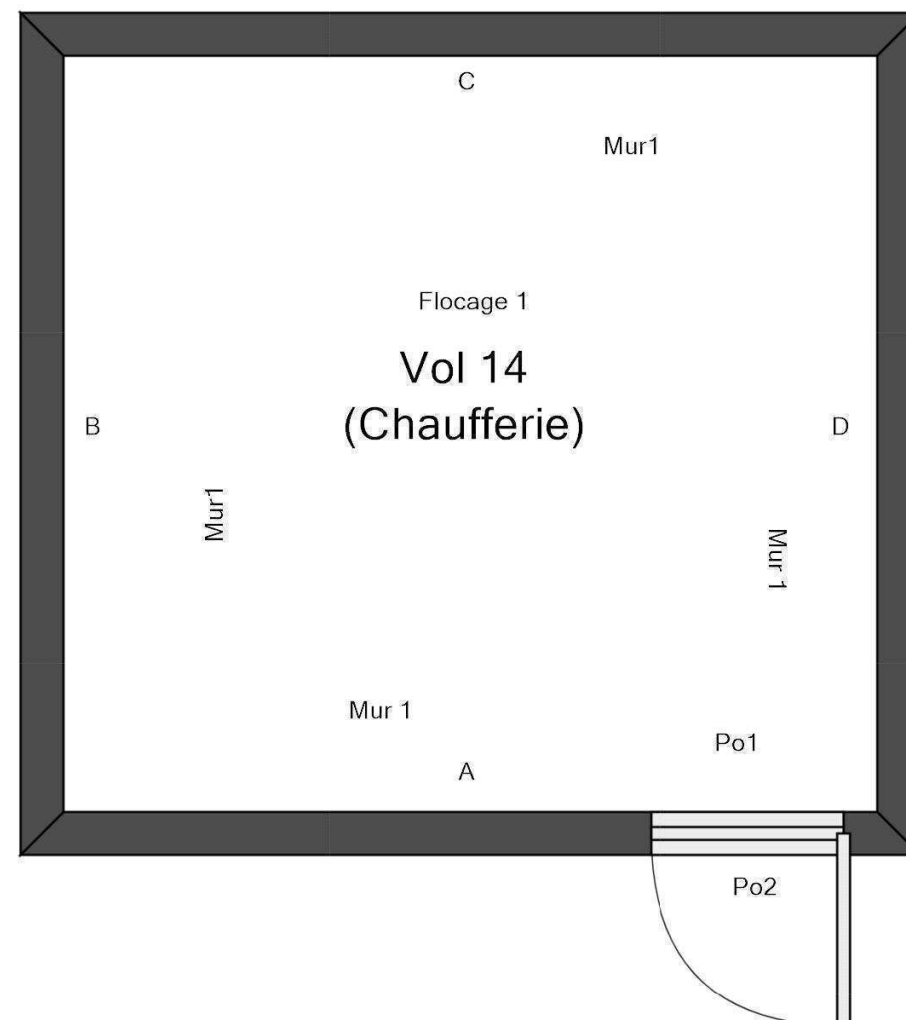

Adresse du bien

1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER
59124 ESCAUDAIN

Désignation


1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain

Date intervention
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

29/09/2025

Techniciens intervenant

WHELAN KELLY

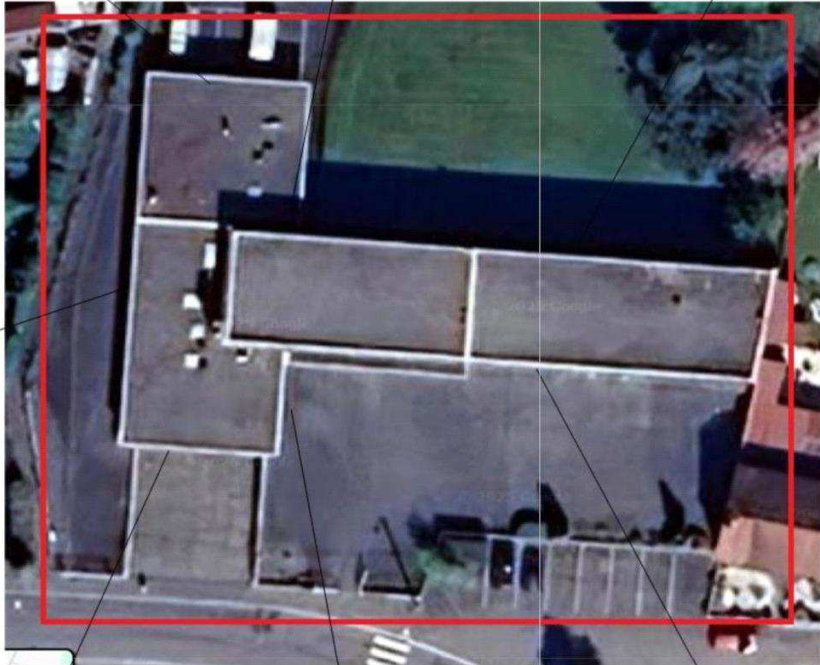FAÇADES - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW911921
Vol 56 (Façade 5)  Vol 57 (Façade 6)  Vol 58 (Façade 7)  Vol 55 (Façade 4)   Vol 54 (Façade 3)  Vol 53 (Façade 2)  Vol 52 (Façade 1) 				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER 59124 ESCAUDAIN	1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain	29/09/2025	WHELAN KELLY

FAÇADES - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW911921

Légende

Volume et élément contenant du plomb



Vol 56
(Façade 5)



Vol 57
(Façade 6)



Vol 58
(Façade 7)



Vol 55
(Façade 4)



Vol 54
(Façade 3)



Vol 53
(Façade 2)



Vol 52
(Façade 1)



Adresse du bien

1 BIS RUE PIERRE DEGEYTER
59124 ESCAUDAIN

Désignation

1 BIS Rue Pierre Degeyter, 59124 Escaudain

Date intervention

29/09/2025

Techniciens intervenant

WHELAN KELLY

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 96 00
F : +33 (0) 1 44 05 96 00



**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

**VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE**

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des érosés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mûre
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, annexe ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traité
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Énergie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global SE
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi-global

Commercial Register: HR Hannover
HR Number: HR 60320
VAT registration ID: DE 219828762

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ragn
Becker,
Dr. Malte H. Enders, Dr. Christian Hemmingmeyer, Dr
Dirk Hering, David Hulin, Dr. Barbara Kinnasiewicz-
Bettner, Dr. Thomas Kuhn

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 96 00
F : +33 (0) 1 44 05 96 00




- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION		MONTANT DES GARANTIES
Tous Dommages Con fondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Con fondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 - RE/CT



HDI Global SE
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi-global

Commercial Register: HR Hannover
HR Number: HR 60320
VAT registration ID: DE 219828762

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ragn
Becker,
Dr. Malte H. Enders, Dr. Christian Hemmingmeyer, Dr
Dirk Hering, David Hulin, Dr. Barbara Kinnasiewicz-
Bettner, Dr. Thomas Kuhn

Attestation AC 2025



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1 de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscritrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrite auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait sans entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente



AC ENVIRONNEMENT
Sageo Invest - 64 rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
SAS au capital 1500000€ - SIRET 44135591400298 - Pénalités de retard : 0,05% par jour - APE 7120B - Assuré par HDI Global SE - N° professionnel : 76208471-30015

01 35 85 25 71
01 35 85 25 71
01 35 85 25 71

ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de
Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES -
21-1478



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

WHELAN Kelly

sous le numéro 21-1478

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☒ DPE sans mention	Prise d'effet : 23/12/2022	Validité : 22/12/2029
[Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]		
☒ DPE avec mention	Prise d'effet : 23/12/2022	Validité : 22/12/2029
[Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]		
☒ Electricité	Prise d'effet : 05/01/2022	Validité : 04/01/2029
[Arrêté du 1 juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]		
☒ Plomb Crep	Prise d'effet : 06/12/2021	Validité : 05/12/2028
[Arrêté du 1 juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]		
☒ Amiante Sans Mention	Prise d'effet : 26/11/2021	Validité : 25/11/2028
[Arrêté du 1 juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]		
☒ Amiante Avec Mention	Prise d'effet : 26/11/2021	Validité : 25/11/2028
[Arrêté du 1 juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]		
☒ Termites Metropole	Prise d'effet : 08/10/2021	Validité : 07/10/2028
[Arrêté du 1 juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]		
☒ GAZ	Prise d'effet : 08/10/2021	Validité : 07/10/2028
[Arrêté du 1 juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]		



Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier
PRO DG



ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint Remy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 - www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021

ANNEXE: DOCUMENTS

ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de
Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES -
21-1478



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

WHELAN Kelly

sous le numéro 21-1478

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☒	DPE sans mention [arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]	Prise d'effet : 23/12/2022	Validité : 22/12/2029
☒	DPE avec mention [arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]	Prise d'effet : 23/12/2022	Validité : 22/12/2029
☒	Electricité [Arrêté du 1 juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 05/01/2022	Validité : 04/01/2029
☒	Plomb Crep [Arrêté du 1 juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 06/12/2021	Validité : 05/12/2028
☒	Amiante Sans Mention [Arrêté du 1 juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 26/11/2021	Validité : 25/11/2028
☒	Amiante Avec Mention [Arrêté du 1 juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 26/11/2021	Validité : 25/11/2028
☒	Termites Metropole [Arrêté du 1 juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 08/10/2021	Validité : 07/10/2028
☒	GAZ [Arrêté du 1 juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 08/10/2021	Validité : 07/10/2028



Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des
opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier
PAC 06



ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 - www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021