

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 dont l'article 1334-29-3 du Code de la Santé Publique. Norme AFNOR NF X 46-021 de septembre 2021 Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	122689 v2 CHU de Poitiers A
Propriétaire	CHU de Poitiers
Donneur d'ordre	CHU de Poitiers
Adresse de l'immeuble	Jean Bernard - Aile H8C et circulations du Noyau - Service Maladies infectieuses 2 rue de la Milétrie 86000 POITIERS
Bâtiment ou installation	Hôpital
Date de la commande	04/06/2025
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	09/09/2025 - 10/09/2025 - 12/09/2025
Date d'émission du rapport de repérage	24/12/2025
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	TX517523

Signataire du rapport

Signature et Visa

 **Philippe TAVEAU**
Diagnostiqueur

Diag Habitat
Siren 493 016 257 - Code NAF : 7120 B

Opérateur de repérage :

TAVEAU Philippe
Diag Habitat
Le 24/12/2025

Des parties de l'immeuble concernées par le repérage n'ayant pu être visitées l'opérateur de repérage n'a pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport. Ce repérage devra être complété.

Le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

122689 CHU de Poitiers A

1/207

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Référence (Sondage)	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
	Dalles de sol + colle	1	JB/08/C/BU/001	8ème étage	Z002
	Dalles de sol + colle	2	JB/08/C/BU/002	8ème étage	Z002
	Dalles de sol + colle	3	JB/08/C/AE/003	8ème étage	Z002
S001	Dalles de sol colle et chappe	4	JB/08/C/CH/004	8ème étage	Z002
S005	PVC type vinyle, colle et trace de colle noire	5	S004	8ème étage	Z005
S011	Dalles de sol colle et chappe	6	JB/08/C/CH/005	8ème étage	Z002
S014	PVC type vinyle, colle et trace de colle noire	7	S005	8ème étage	Z005
S080	Dalles de sol colle et chappe	8	JB/08/C/CH/006	8ème étage	Z002
S084	PVC type vinyle, colle et trace de colle noire	9	S006	8ème étage	Z005
S090	Dalles de sol colle et chappe	10	JB/08/C/CH/007	8ème étage	Z002
S092	PVC type vinyle, colle et trace de colle noire	11	S007	8ème étage	Z005
S043	PVC type vinyle trace de colle noire	12	JB/08/C/DE/008	8ème étage	Z005
S040	Dalles de sol colle et chappe	13	JB/08/C/BU/009	8ème étage	Z002
S102	Dalles de sol colle et chappe	15	JB/08/C/CH/011	8ème étage	Z002
S104	PVC type vinyle, colle et trace de colle noire	16	S011	8ème étage	Z005
S105	Dalles de sol colle et chappe	17	JB/08/C/CH/012	8ème étage	Z002
S109	PVC type vinyle, colle et trace de colle noire	18	S012	8ème étage	Z005

Référence (Sondage)	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
S025	Dalles de sol colle et chappe	19	JB/08/C/CH/013	8ème étage	Z002
S028	PVC type vinyle, colle et trace de colle noire	20	S013	8ème étage	Z005
	Dalle de sol - Non peint	26	JB/08/C/RP/017	8ème étage	Z002
S115	Dalles de sol colle et chappe	31	JB/08/C/CH/020	8ème étage	Z002
S116	PVC type vinyle, colle et trace de colle noire	32	S020	8ème étage	Z005
S130	Dalles de sol colle et chappe	33	JB/08/C/CH/021	8ème étage	Z002
S126	PVC type vinyle, colle et trace de colle noire	34	S021	8ème étage	Z005
S134	Dalles de sol colle et chappe	35	JB/08/C/CH/022	8ème étage	Z002
S137	PVC type vinyle, colle et trace de colle noire	36	S022	8ème étage	Z005
	Panneaux de faux-plafond	42	JB/08/C/OS/027	8ème étage	
S052	Dalles de sol colle et chappe	43	JB/08/C/GK/028	8ème étage	Z002
	Dalles de sol + colle	62	JB/08/C/CI/039	8ème étage	Z002
	Cable pyrolion - Non peint				
	Dalle de sol	63	JB/08/C/CI/040	8ème étage	
	Dalles de sol + colle	65	JB/08/C/CI/042	8ème étage	Z002
	Cable pyrolion bouchonné - Non peint				
	Cable pyrolion - Non peint				
	Cable pyrolion bouchonné - Non peint	66	JB/08/C/CI/043	8ème étage	
	Cable pyrolion bouchonné - Non peint				
	Cable pyrolion bouchonné - Non peint				
	Cable pyrolion bouchonné - Non peint				
	Cable pyrolion - Non peint				

Référence (Sondage)	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
	Dalles de sol + colle				Z002
	Cable pyrolion - Non peint				
	Joint de dilatation				
	Dalles de sol + colle	67	JB/08/C/SS/044	8ème étage	Z002
	Dalles de sol + colle	68	JB/08/C/RI/045	8ème étage	Z002
	Dalles de sol + colle	75	JB/08/C/SS/052	8ème étage	Z002
	Pollution par reste de calorifugeage				
S155	Dalles de sol + colle	76	JB/08/N/CI/021	8ème étage	Z002
S158	Dalles de sol + colle	77	JB/08/N/CI/022	8ème étage	Z002
S159	Dalles de sol + colle	78	JB/08/N/CI/023	8ème étage	Z002
	Joint cartonné	79	JB/08/N/CI/024	8ème étage	
	Cable pyrolion - Non peint				
	Cable pyrolion - Non peint				
	Cable pyrolion - Non peint				
S147	Dalles de sol + colle				Z002
	Joint cartonné	80	JB/08/N/CI/025	8ème étage	
	Cable pyrolion - Non peint				
	Cable pyrolion - Non peint				
S138	Dalles de sol + colle				Z002
	Joint cartonné				
	Cable pyrolion - Non peint	82	JB/08/N/CI/027	8ème étage	
	Cable pyrolion - Non peint				
S151	Dalles de sol + colle				Z002
	Cable pyrolion - Non peint				
S150	Dalles de sol + colle				Z002
	Joint cartonné				
	Joint cartonné				
	Joint de dilatation	83	Aile C complète		



Référence (Sondage)	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
	joint entre vitrage			8ème étage	




Exclusions

Locaux, Parties de locaux ou Parties d'immeuble bâti non accessibles	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux	Moyen à mettre en œuvre par le donneur d'ordre
JB/08/C/CH/006	Impossible de prélever Patient alité	
S006	Impossible de prélever Patient alité	
JB/08/C/CH/007	Impossible de prélever Patient alité	
S007	Impossible de prélever Patient alité	
JB/08/C/CH/014 	Impossible de prélever Patient alité	
S014 	Impossible de prélever Patient alité	
JB/08/C/CH/015 	Impossible de prélever Patient alité	

Locaux, Parties de locaux ou Parties d'immeuble bâti non accessibles	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux	Moyen à mettre en œuvre par le donneur d'ordre
S015 	Impossible de prélever Patient alité	
JB/08/C/ss/016 	Impossible de prélever Patient alité	
JB/08/C/RP/017	zone fortement contagieuse	
JB/08/C/CH/018 	Impossible de prélever Patient alité	

Locaux, Parties de locaux ou Parties d'immeuble bâti non accessibles	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux	Moyen à mettre en œuvre par le donneur d'ordre
S018 	Impossible de prélever Patient alité	
JB/08/C/CH/019	Impossible de prélever Patient alité	
S019	Impossible de prélever Patient alité	
JB/08/C/SO/023	Impossible de prélever (trop destructif en milieux occupé)	
JB/08/C/RV/026	Impossible de prélever (trop destructif en milieux occupé)	
JB/08/C/SB/029	Impossible de prélever (trop destructif en milieux occupé)	
JB/08/C/CH/031	Impossible de prélever Patient alité	
S031	Impossible de prélever Patient alité	
JB/08/C/CH/032	Impossible de prélever Patient alité	
S032	Impossible de prélever Patient alité	
JB/08/C/CH/033	Impossible de prélever Patient alité	
S033	Impossible de prélever Patient alité	
JB/08/C/CH/034	Impossible de prélever Patient alité	
S034	Impossible de prélever Patient alité	

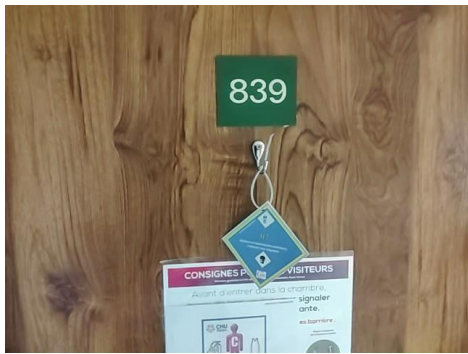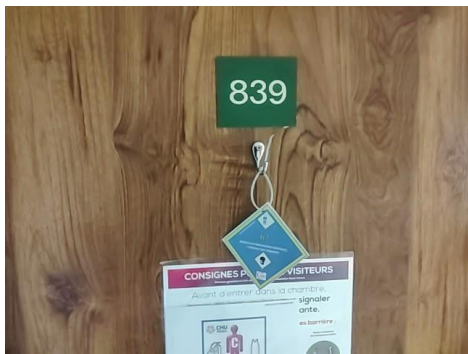Locaux, Parties de locaux ou Parties d'immeuble bâti non accessibles	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux	Moyen à mettre en œuvre par le donneur d'ordre
JB/08/C/CH/035 	Impossible de prélever Patient alité	
S035 	Impossible de prélever Patient alité	
JB/08/C/CH/036	Impossible de prélever Patient alité	
S036	Impossible de prélever Patient alité	
JB/08/C/CH/037	Impossible de prélever Patient alité	
S037	Impossible de prélever Patient alité	
JB/08/C/CH/038 	Impossible de prélever Patient alité	

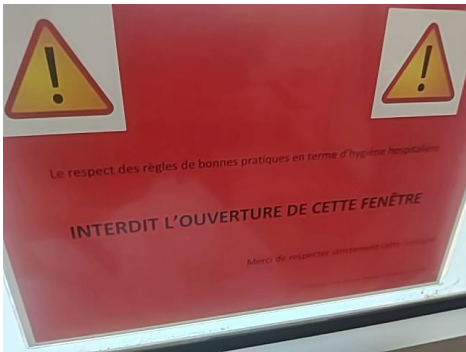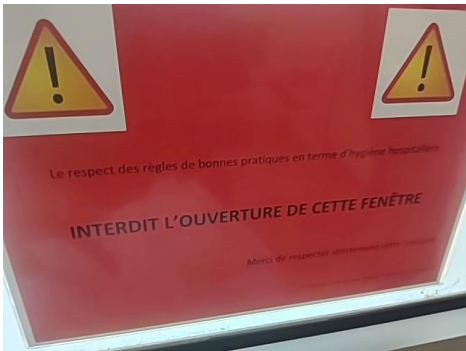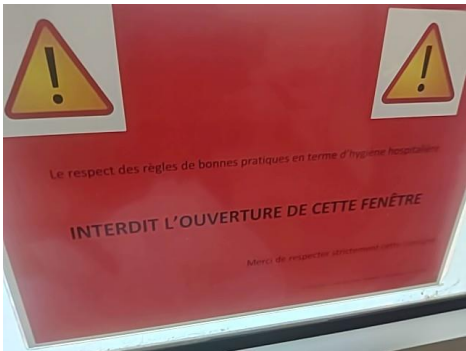Locaux, Parties de locaux ou Parties d'immeuble bâti non accessibles	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux	Moyen à mettre en œuvre par le donneur d'ordre
S038 	Impossible de prélever Patient alité	
JB/08/C/TR/046 	zone condamnée	
JB/08/C/CI/047 	zone condamnée	
JB/08/C/ES/048 	zone condamnée	

Locaux, Parties de locaux ou Parties d'immeuble bâti non accessibles	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux	Moyen à mettre en œuvre par le donneur d'ordre
JB/08/C/TR/049 	zone condamnée	
JB/08/C/TR/050	Il n'y a pas de trappe d'accès.	
JB/08/C/LT/051	zone condamnée	
JB/08/N/CI/026 	Impossible de prélever (trop destructif en milieux occupé)	

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	2
DESCRIPTION DE LA MISSION	16
OBJET DE LA MISSION :	16
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	16
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	16
IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE :	16
PROGRAMME DE TRAVAUX	16
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	17
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	17
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES / LOCAUX A INVESTIGUER	18
PROGRAMME DE REPERAGE	20
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	21
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	21
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	22
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020	22
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	22
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES	29
RESULTATS DU REPERAGE	45
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	45
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	45
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	78
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	79
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	175
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE	187
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	202

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **122689 CHU de Poitiers**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	CHU de Poitiers
Demeurant :	Direction des constructions et du patrimoine Bât. AGORA DIRECTIONS - 2 rue de la Milétrie - CS 90577 86021 POITIERS CEDEX
Représenté par :	M. BOIVIN
Commanditaire du repérage :	CHU de Poitiers
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur TAVEAU Philippe
Nom et adresse de l'entreprise :	Diag Habitat 30 boulevard Solférino 86000 POITIERS
N° de Siret :	49301625700104
RCP-compagnie-n° de police :	AXA FRANCE IARD - 10592956604

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	Jean Bernard - Aile H8C et circulations du Noyau - Service Maladies infectieuses
Adresse complète :	2 rue de la Milétrie 86000 POITIERS
Référence Cadastre :	NC

1.4 Identification du Bâtiment concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : Non communiqué	Construction : Antérieur au 1er janvier 1949
Fonction principale du bâtiment :	Hôpital	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :	Néant	

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Travaux de déconstruction et de réhabilitation de l'ensemble de l'Aile H8C avec une partie du Noyau Y compris Diagnostic des menuiseries extérieures +

pouvez-vous prendre une photo des plénums et murs pour chacun des joints de dilatation, et nous préciser dans quelle position se trouve le joint, selon le document ci-joint « Repérage joints de dilatation ».

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées / Locaux à investiguer

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
JB/08/C/BU/001	8ème étage	1
JB/08/C/BU/002	8ème étage	2
JB/08/C/AE/003	8ème étage	3
JB/08/C/CH/004	8ème étage	4
S004	8ème étage	5
JB/08/C/CH/005	8ème étage	6
S005	8ème étage	7
JB/08/C/DE/008	8ème étage	12
JB/08/C/BU/009	8ème étage	13
JB/08/C/ES/010	8ème étage	14
JB/08/C/CH/011	8ème étage	15
S011	8ème étage	16
JB/08/C/CH/012	8ème étage	17
S012	8ème étage	18
JB/08/C/CH/013	8ème étage	19
S013	8ème étage	20
JB/08/C/CH/020	8ème étage	31
S020	8ème étage	32
JB/08/C/CH/021	8ème étage	33
S021	8ème étage	34
JB/08/C/CH/022	8ème étage	35
S022	8ème étage	36
JB/08/C/OA/024	8ème étage	38
JB/08/C/SA/025	8ème étage	39
JB/08/C/SA/053	8ème étage	40
JB/08/C/OS/027	8ème étage	42
JB/08/C/GK/028	8ème étage	43
JB/08/C/RV/030	8ème étage	45
JB/08/C/CI/039	8ème étage	62
JB/08/C/CI/040	8ème étage	63
JB/08/C/CI/041	8ème étage	64
JB/08/C/CI/042	8ème étage	65

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
JB/08/C/CI/043	8ème étage	66
JB/08/C/SS/044	8ème étage	67
JB/08/C/RI/045	8ème étage	68
JB/08/C/SS/052	8ème étage	75
JB/08/N/CI/021	8ème étage	76
JB/08/N/CI/022	8ème étage	77
JB/08/N/CI/023	8ème étage	78
JB/08/N/CI/024	8ème étage	79
JB/08/N/CI/025	8ème étage	80
JB/08/N/CI/027	8ème étage	82
Aile C complète	8ème étage	83

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :


Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
Gainés et coffres verticaux	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Bandes calicot	M	
4 - Plafonds et faux plafonds			
Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
5 - Planchers et planchers techniques			
Revêtements de sols	Dalles de sol	P	
	Colles bitumineuses	M	
	Colles non bitumineuses	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
6 - Conduits et accessoires intérieurs			
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	M	
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M	
8 - Équipements divers et accessoires			
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants	P	

3.2 Rapports précédemment réalisés

Date	Référence	Conclusions
17/06/2024	106522	Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante
13/06/2024	106521	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
01/05/2023	87648	Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante
30/12/2021	63121	Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante
29/07/2021	56471	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante
16/12/2020	50321	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
10/11/2020	49073V2	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante
21/02/2020	43330	Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante
30/09/2015	10700	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

4 Conditions de réalisation du repérage

Sens du repérage pour évaluer un local

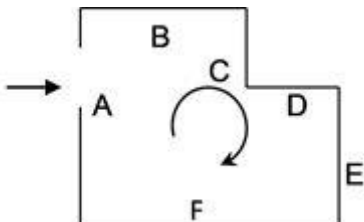

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
09/09/2025	Diagnostic amiante
10/09/2025	Diagnostic amiante
12/09/2025	Diagnostic amiante

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Aucune

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies



Liste des parties d'immeubles, des locaux et parties de locaux non visités	Motif de l'inaccessibilité ou de l'absence de visite
JB/08/C/CH/006	Impossible de prélever Patient alité
S006	Impossible de prélever Patient alité
JB/08/C/CH/007	Impossible de prélever Patient alité
S007	Impossible de prélever Patient alité
JB/08/C/CH/014 	Impossible de prélever Patient alité
S014 	Impossible de prélever Patient alité

JB/08/C/CH/015	Impossible de prélever Patient alité
S015	Impossible de prélever Patient alité
JB/08/C/SS/016	Impossible de prélever Patient alité
JB/08/C/RP/017	zone fortement contagieuse


122689 CHU de Poitiers A

24/207

JB/08/C/CH/018	Impossible de prélever Patient alité
S018	Impossible de prélever Patient alité
JB/08/C/CH/019	Impossible de prélever Patient alité
S019	Impossible de prélever Patient alité
JB/08/C/SO/023	Impossible de prélever (trop destructif en milieux occupé)
JB/08/C/RV/026	Impossible de prélever (trop destructif en milieux occupé)
JB/08/C/SB/029	Impossible de prélever (trop destructif en milieux occupé)
JB/08/C/CH/031	Impossible de prélever Patient alité
S031	Impossible de prélever Patient alité
JB/08/C/CH/032	Impossible de prélever Patient alité

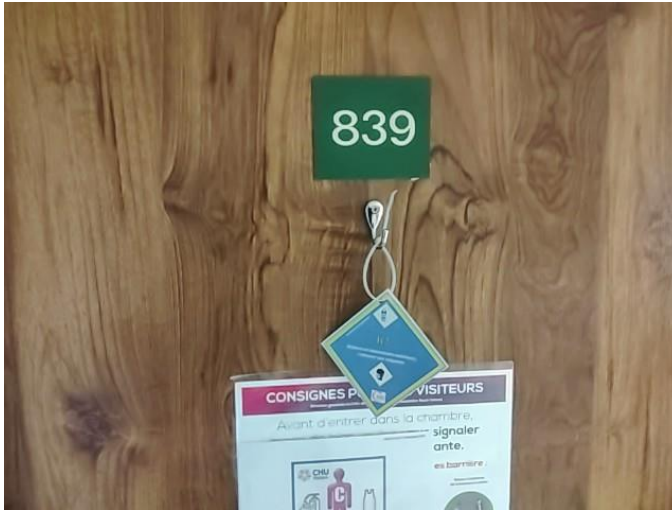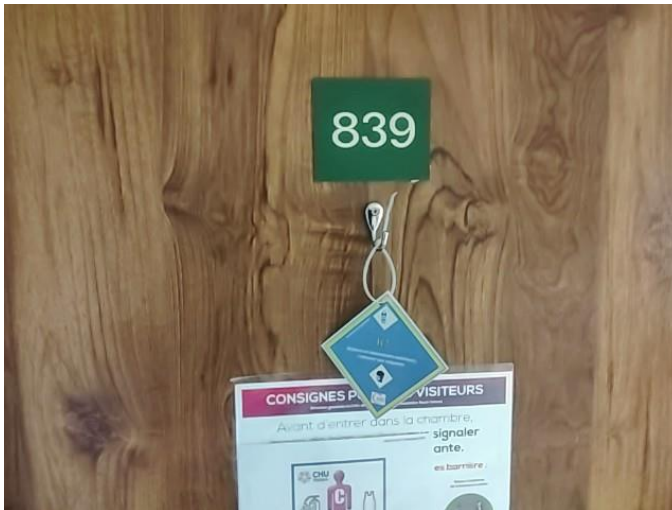S032	Impossible de prélever Patient alité
JB/08/C/CH/033	Impossible de prélever Patient alité
S033	Impossible de prélever Patient alité
JB/08/C/CH/034	Impossible de prélever Patient alité
S034	Impossible de prélever Patient alité
JB/08/C/CH/035 	Impossible de prélever Patient alité
S035 	Impossible de prélever Patient alité
JB/08/C/CH/036	Impossible de prélever Patient alité

S036	Impossible de prélever Patient alité
JB/08/C/CH/037	Impossible de prélever Patient alité
S037	Impossible de prélever Patient alité
JB/08/C/CH/038 	Impossible de prélever Patient alité
S038 	Impossible de prélever Patient alité


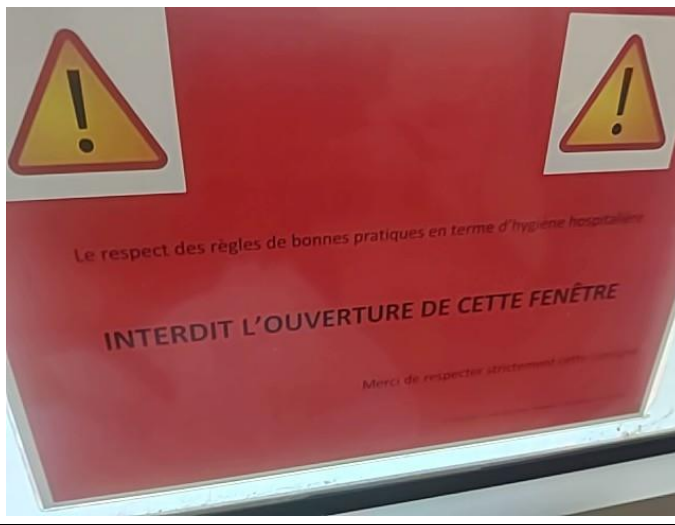
JB/08/C/TR/046 	zone condamnée
JB/08/C/CI/047 	zone condamnée
JB/08/C/ES/048 	zone condamnée

JB/08/C/TR/049	zone condamnée
	
JB/08/C/TR/050	Il n'y a pas de trappe d'accès.
JB/08/C/LT/051	zone condamnée
JB/08/N/CI/026	Impossible de prélever (trop destructif en milieux occupé)
	

4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

Z001 - Plafond Plâtre Peinture - (Zone continue : NON)

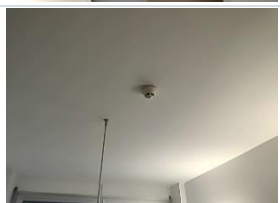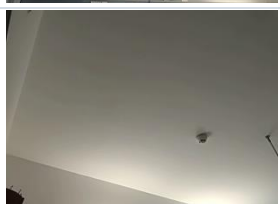N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
1	JB/08/C/BU/001	8ème étage	Plafond - Plénum - Plâtre - Peinture		S076	TP122689 04ZPSO	
2	JB/08/C/BU/002	8ème étage	Plafond - Plénum - Plâtre - Peinture		S078	TP122689 04ZPSO	
3	JB/08/C/AE/003	8ème étage	Plafond - Plénum - Plâtre - Peinture		S057	TP122689 04ZPSO	
4	JB/08/C/CH/004	8ème étage	Plafond - Plâtre - Peinture	X	S004	TP122689 04	
6	JB/08/C/CH/005	8ème étage	Plafond - Plâtre - Peinture		S010	TP122689 19	
8	JB/08/C/CH/006	8ème étage	Plafond - Plâtre - Peinture		S083	TP122689 04ZPSO	
10	JB/08/C/CH/007	8ème étage	Plafond - Plâtre - Peinture		S089	TP122689 04ZPSO	
13	JB/08/C/BU/009	8ème étage	Plafond - Plâtre - Peinture		S039	TP122689 04ZPSO	
15	JB/08/C/CH/011	8ème étage	Plafond - Plâtre - Peinture		S101	TP122689 04ZPSO	
17	JB/08/C/CH/012	8ème étage	Plafond - Plâtre - Peinture		S108	TP122689 04ZPSO	

122689 CHU de Poitiers A

30/207

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29


AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84




AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19


N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
19	JB/08/C/CH/013	8ème étage	Plafond - Plâtre - Peinture		S024	TP122689 10	
26	JB/08/C/RP/017	8ème étage	Plafond - Plâtre - Peinture			TP122689 04ZPSO	
31	JB/08/C/CH/020	8ème étage	Plafond - Plâtre - Peinture		S114	TP122689 04ZPSO	
33	JB/08/C/CH/021	8ème étage	Plafond - Plâtre - Peinture		S129	TP122689 04ZPSO	
35	JB/08/C/CH/022	8ème étage	Plafond - Plâtre - Peinture		S133	TP122689 04ZPSO	
43	JB/08/C/GK/028	8ème étage	Plafond - Plâtre - Peinture		S051	TP122689 28	
63	JB/08/C/CI/040	8ème étage	Plafond - Plâtre - Peinture			TP122689 04ZPSO	
66	JB/08/C/CI/043	8ème étage	Plafond - Plénum - Béton - Non peint		S065	TP122689 04ZPSO	
67	JB/08/C/SS/044	8ème étage	Plafond - Plénum - Béton - Non peint		S093	TP122689 04ZPSO	


2003 - Mur porteur Plâtre Toile de verre et peinture - (Zone continue : NON)

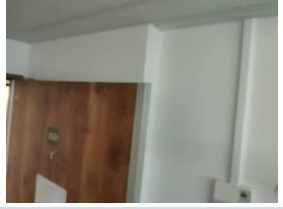N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
4	JB/08/C/CH/004	8ème étage	Mur porteur - B C D - Plâtre - Toile de verre et peinture	X	S002	TP122689 02	
6	JB/08/C/CH/005	8ème étage	Mur porteur - F H I - Plâtre - Toile de verre et peinture		S009	TP122689 17	

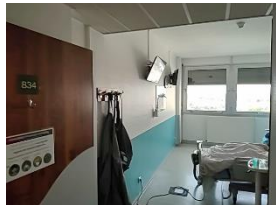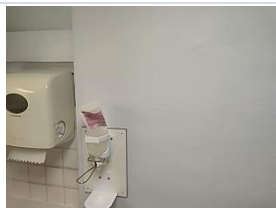
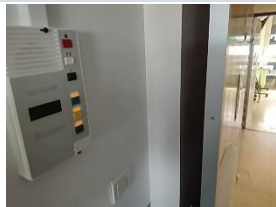
N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
8	JB/08/C/CH/006	8ème étage	Mur porteur - B C D - Plâtre - Toile de verre et peinture		S081	TP122689 02ZPSO	
10	JB/08/C/CH/007	8ème étage	Mur porteur - F H I - Plâtre - Toile de verre et peinture		S088	TP122689 02ZPSO	
12	JB/08/C/DE/008	8ème étage	Mur - E ,F - Plâtre - Toile de verre et peinture		S042	TP122689 02ZPSO	
15	JB/08/C/CH/011	8ème étage	Mur porteur - F H I - Plâtre - Toile de verre et peinture		S100	TP122689 02ZPSO	
16	S011	8ème étage	Mur - D - Plâtre - Toile de verre et peinture		S103	TP122689 02ZPSO	
17	JB/08/C/CH/012	8ème étage	Mur porteur - B C D - Plâtre - Toile de verre et peinture		S106	TP122689 02ZPSO	
18	S012	8ème étage	Mur - C - Plâtre - Toile de verre et peinture		S110	TP122689 02ZPSO	
19	JB/08/C/CH/013	8ème étage	Mur porteur - F H I - Plâtre - Toile de verre et peinture		S023	TP122689 08	
31	JB/08/C/CH/020	8ème étage	Mur porteur - F H I - Plâtre - Toile de verre et peinture		S113	TP122689 02ZPSO	
32	S020	8ème étage	Mur - C - Plâtre - Toile de verre et peinture		S117	TP122689 02ZPSO	
33	JB/08/C/CH/021	8ème étage	Mur porteur - F H I - Plâtre - Toile de verre et peinture		S128	TP122689 02ZPSO	
34	S021	8ème étage	Mur - D - Plâtre - Toile de verre et peinture		S125	TP122689 02ZPSO	
35	JB/08/C/CH/022	8ème étage	Mur porteur - F H I - Plâtre - Toile de verre et peinture		S132	TP122689 02ZPSO	
36	S022	8ème étage	Mur - C - Plâtre - Toile de verre et peinture		S135	TP122689 02ZPSO	
63	JB/08/C/CI/040	8ème étage	Mur - A, B, C, D - Plâtre - Toile de verre et peinture			TP122689 02ZPSO	
64	JB/08/C/CI/041	8ème étage	Mur - A, B, C, D - Plâtre - Toile de verre et peinture			TP122689 02ZPSO	

Z004 - Cloisons ou doublage Plâtre Toile de verre et peinture - (Zone continue : NON)

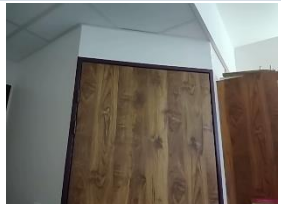N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
4	JB/08/C/CH/004	8ème étage	Cloisons ou doublage - A D F G H I - Plâtre - Toile de verre et peinture	X	S003	TP122689 03	
6	JB/08/C/CH/005	8ème étage	Cloisons ou doublage - A B D E G - Plâtre - Toile de verre et peinture		S008	TP122689 18	
7	S005	8ème étage	Mur - D - Plâtre - Toile de verre et peinture		S013	TP122689 03ZPSO	
			Cloisons - A B E - Plâtre - Toile de verre et peinture			TP122689 03ZPSO	
8	JB/08/C/CH/006	8ème étage	Cloisons ou doublage - A D F G H I - Plâtre - Toile de verre et peinture		S082	TP122689 03ZPSO	
9	S006	8ème étage	Mur - C - Plâtre - Toile de verre et peinture		S085	TP122689 03ZPSO	
			Cloisons - A B DE - Plâtre - Toile de verre et peinture		S086	TP122689 03ZPSO	
10	JB/08/C/CH/007	8ème étage	Cloisons ou doublage - A B D E G - Plâtre - Toile de verre et peinture		S087	TP122689 03ZPSO	
11	S007	8ème étage	Mur - D - Plâtre - Toile de verre et peinture		S091	TP122689 03ZPSO	
			Cloisons - A B E - Plâtre - Toile de verre et peinture			TP122689 03ZPSO	
12	JB/08/C/DE/008	8ème étage	Cloisons - A B E - Plâtre - Colle de faïence		S045	TP122689 22	

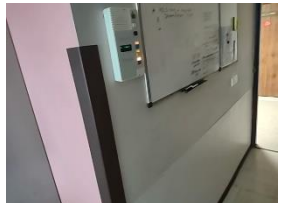N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
13	JB/08/C/BU/009	8ème étage	Cloisons ou doublage - A D F - Plâtre - Toile de verre et peinture		S037	TP122689 03ZPSO	
15	JB/08/C/CH/011	8ème étage	Cloisons ou doublage - A B D E G - Plâtre - Toile de verre et peinture		S099	TP122689 03ZPSO	
16	S011	8ème étage	Cloisons - A B E - Plâtre - Toile de verre et peinture			TP122689 03ZPSO	
17	JB/08/C/CH/012	8ème étage	Cloisons ou doublage - A D F G H I - Plâtre - Toile de verre et peinture		S107	TP122689 03ZPSO	
18	S012	8ème étage	Cloisons - A B DE - Plâtre - Toile de verre et peinture		S111	TP122689 03ZPSO	
19	JB/08/C/CH/013	8ème étage	Cloisons ou doublage - A,B ,C, D,E, G - Plâtre - Toile de verre et peinture		S022	TP122689 09	
31	JB/08/C/CH/020	8ème étage	Cloisons ou doublage - A B D E G - Plâtre - Toile de verre et peinture		S112	TP122689 03ZPSO	
32	S020	8ème étage	Cloisons - A B DE - Plâtre - Toile de verre et peinture		S118	TP122689 03ZPSO	
33	JB/08/C/CH/021	8ème étage	Cloisons ou doublage - A B D E G - Plâtre - Toile de verre et peinture		S127	TP122689 03ZPSO	
34	S021	8ème étage	Cloisons - A B E - Plâtre - Toile de verre et peinture			TP122689 03ZPSO	
35	JB/08/C/CH/022	8ème étage	Cloisons ou doublage - A B D E G - Plâtre - Toile de verre et peinture		S131	TP122689 03ZPSO	
36	S022	8ème étage	Cloisons - A B DE - Plâtre - Toile de verre et peinture		S136	TP122689 03ZPSO	
38	JB/08/C/OA/024	8ème étage	Mur - A, B, C, D, E, F, G, H - Plâtre - Toile de verre et peinture			TP122689 03ZPSO	
43	JB/08/C/GK/028	8ème étage	Cloisons ou doublage - Toutes zones - Plâtre - Toile de verre et peinture		S050	TP122689 27	

Z006 - Plancher Colle de carrelage - (Zone continue : NON)

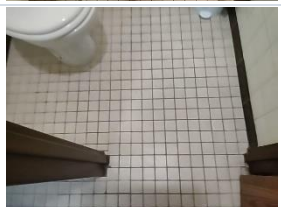
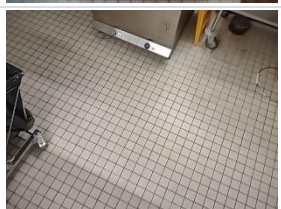
N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
38	JB/08/C/OA/024	8ème étage	Plancher - Sol - Carrelage - Non peint			TP122689 13ZPSO	
39	JB/08/C/SA/025	8ème étage	Plancher - Sol - Colle de carrelage	X	S030	TP122689 13	
40	JB/08/C/SA/053	8ème étage	Plancher - Sol - Colle de carrelage		S033	TP122689 13ZPSO	
42	JB/08/C/OS/027	8ème étage	Plancher - Sol - Colle de carrelage		S046	TP122689 23	
45	JB/08/C/RV/030	8ème étage	Plancher sous ragréage - Sol - Colle de carrelage		S163	TP122689 13ZPSO	

Z007 - Mur Colle de faïence - (Zone continue : NON)


N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
39	JB/08/C/SA/025	8ème étage	Mur - Toutes zones - Colle de faïence	X	S031	TP122689 15	

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
40	JB/08/C/SA/053	8ème étage	Mur - Toutes zones - Colle de faïence		S034	TP122689 15ZPSO	
42	JB/08/C/OS/027	8ème étage	Mur - Toutes zones - Colle de faïence		S047	TP122689 25	


2008 - Mur Plâtre Toile de verre et peinture - (Zone continue : NON)

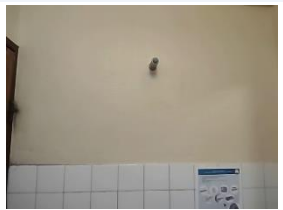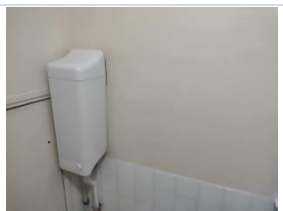N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
39	JB/08/C/SA/025	8ème étage	Mur - Toutes zones - Plâtre - Toile de verre et peinture	X	S032	TP122689 16	
40	JB/08/C/SA/053	8ème étage	Mur - Toutes zones - Plâtre - Toile de verre et peinture		S035	TP122689 16ZPSO	
42	JB/08/C/OS/027	8ème étage	Mur - Toutes zones - Plâtre - Toile de verre et peinture		S048	TP122689 26	



Z009 - Plinthes Colle de plinthes - (Zone continue : NON)

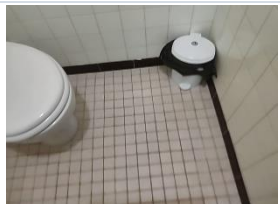N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
39	JB/08/C/SA/025	8ème étage	Plinthes - Toutes zones - Colle de plinthes	X	S029	TP122689 14	
40	JB/08/C/SA/053	8ème étage	Plinthes - Toutes zones - Colle de plinthes		S036	TP122689 14ZPSO	
42	JB/08/C/OS/027	8ème étage	Plinthes - Toutes zones - Colle de plinthes		S049	TP122689 24	




Z010 - Cloison Placoplatre, bandes et plâtre Toile de verre et peinture - (Zone continue : NON)

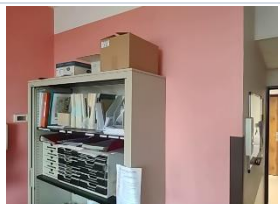N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
12	JB/08/C/DE/008	8ème étage	Cloison - C - Placoplatre, bandes et plâtre - Toile de verre et peinture		S044	TP122689 20ZPSO	
13	JB/08/C/BU/009	8ème étage	Cloison - E - Placoplatre, bandes et plâtre - Toile de verre et peinture	X	S041	TP122689 20	

2011 - Mur Plâtre Toile de verre et peinture - (Zone continue : NON)

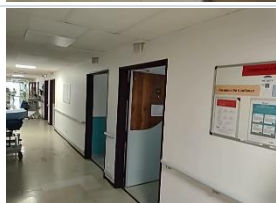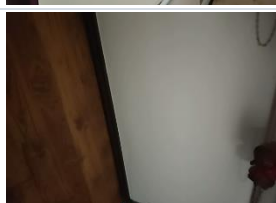N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
1	JB/08/C/BU/001	8ème étage	Mur - Toutes zones - Plâtre - Toile de verre et peinture		S079	TP122689 30ZPSO	
3	JB/08/C/AE/003	8ème étage	Mur - Toutes zones - Plâtre - Toile de verre et peinture	X	S054	TP122689 30	
62	JB/08/C/CI/039	8ème étage	Mur - Toutes zones - Plâtre - Toile de verre et peinture		S070	TP122689 30ZPSO	
65	JB/08/C/CI/042	8ème étage	Mur - Toutes zones - Plâtre - Toile de verre et peinture		S062	TP122689 30ZPSO	
66	JB/08/C/CI/043	8ème étage	Mur - Toutes zones - Plâtre - Toile de verre et peinture		S068	TP122689 30ZPSO	
67	JB/08/C/SS/044	8ème étage	Mur - Toutes zones - Plâtre - Toile de verre et peinture		S096	TP122689 30ZPSO	
68	JB/08/C/RI/045	8ème étage	Mur - Toutes zones - Plâtre - Peinture		S098	TP122689 30ZPSO	

Z014 - Mur Plâtre Toile de verre et peinture - (Zone continue : NON)

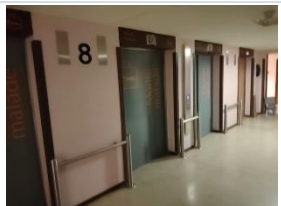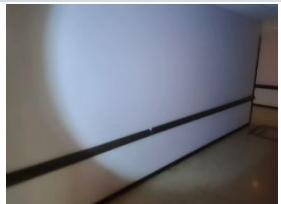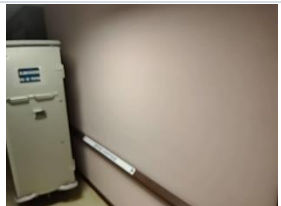N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
26	JB/08/C/RP/017	8ème étage	Mur - A, B, C, D - Plâtre - Peinture			TP122689 36ZPSO	
76	JB/08/N/CI/021	8ème étage	Mur - Toutes zones - Plâtre - Toile de verre et peinture		S153	TP122689 36ZPSO	
77	JB/08/N/CI/022	8ème étage	Mur - Toutes zones - Plâtre - Toile de verre et peinture		S157	TP122689 36ZPSO	
78	JB/08/N/CI/023	8ème étage	Mur - Toutes zones - Plâtre - Toile de verre et peinture		S160	TP122689 36ZPSO	
79	JB/08/N/CI/024	8ème étage	Mur - Toutes zones - Plâtre - Toile de verre et peinture		S146	TP122689 36ZPSO	
80	JB/08/N/CI/025	8ème étage	Mur - Toutes zones - Plâtre - Toile de verre et peinture	X	S140	TP122689 36	
82	JB/08/N/CI/027	8ème étage	Mur - Toutes zones - Plâtre - Toile de verre et peinture		S149	TP122689 36ZPSO	

2015 - Plenum cloisons avec bouchage Plâtre et filasse - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
79	JB/08/N/CI/024	8ème étage	Plenum cloisons avec bouchage - F - Plâtre et filasse		S145	TP122689 37	
80	JB/08/N/CI/025	8ème étage	Plenum cloisons avec bouchage - F - Plâtre et filasse		S139	TP122689 37ZPSO	
82	JB/08/N/CI/027	8ème étage	Plenum cloisons avec bouchage - A - Plâtre et filasse	X	S148	TP122689 37ZPSO	

2016 - Conduit d'aération Adhésif gris - (Zone continue : NON)



N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
62	JB/08/C/CI/039	8ème étage	Conduit d'aération - Plénum F - Adhésif gris		S072	TP122689 34ZPSO	
65	JB/08/C/CI/042	8ème étage	Conduit d'aération - Plénum F - Adhésif gris		S064	TP122689 34ZPSO	
66	JB/08/C/CI/043	8ème étage	Conduit d'aération - Plénum F - Adhésif gris	X	S066	TP122689 34	



Z017 - Joint de dilatation Laine et alu - (Zone continue : NON)


N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
62	JB/08/C/CI/039	8ème étage	Joint de dilatation - Plénum F - Laine et alu		S071	TP122689 33ZPSO	
65	JB/08/C/CI/042	8ème étage	Joint de dilatation n°1 - Plénum F - Laine et alu		S063	TP122689 33ZPSO	
66	JB/08/C/CI/043	8ème étage	Joint de dilatation - Plénum F - Laine et alu	X	S067	TP122689 33	


Z002 - Plancher Dalles de sol colle et chappe - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée : 718,74 m²

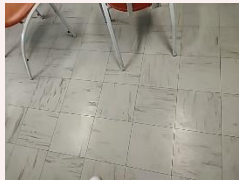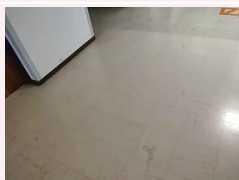N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Quantification	Photo
1	JB/08/C/BU/001	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol + colle			Résultat d'analyse	21,14 m ²	
2	JB/08/C/BU/002	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol + colle			Résultat d'analyse	11,44 m ²	
3	JB/08/C/AE/003	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol + colle			Résultat d'analyse	10,58 m ²	

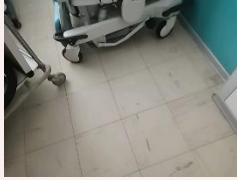
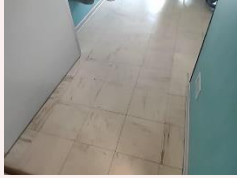
N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Ref. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Quantification	Photo
4	JB/08/C/CH/004	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol colle et chappe	X	S001	Résultat d'analyse	21,88 m²	
6	JB/08/C/CH/005	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol colle et chappe		S011	Résultat d'analyse	22 m²	
8	JB/08/C/CH/006	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol colle et chappe		S080	Résultat d'analyse	22 m²	
10	JB/08/C/CH/007	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol colle et chappe		S090	Résultat d'analyse	22 m²	
13	JB/08/C/BU/009	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol colle et chappe		S040	Résultat d'analyse	22 m²	
15	JB/08/C/CH/011	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol colle et chappe		S102	Résultat d'analyse	22 m²	
17	JB/08/C/CH/012	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol colle et chappe		S105	Résultat d'analyse	22 m²	
19	JB/08/C/CH/013	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol colle et chappe		S025	Résultat d'analyse	22 m²	
26	JB/08/C/RP/017	8ème étage	Plancher - Sol - Dalle de sol - Non peint			Résultat d'analyse	17,27 m²	
31	JB/08/C/CH/020	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol colle et chappe		S115	Résultat d'analyse	14,23 m²	
33	JB/08/C/CH/021	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol colle et chappe		S130	Résultat d'analyse	14,23 m²	
35	JB/08/C/CH/022	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol colle et chappe		S134	Résultat d'analyse	14,39 m²	
43	JB/08/C/GK/028	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol colle et chappe		S052	Résultat d'analyse	3,26 m²	
62	JB/08/C/CI/039	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol + colle			Résultat d'analyse	28,57 m²	

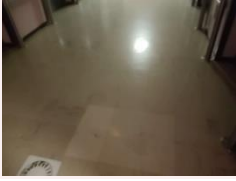N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoign	Ref. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Quantification	Photo
65	JB/08/C/CI/042	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol + colle			Résultat d'analyse	10,14 m²	
66	JB/08/C/CI/043	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol + colle			Résultat d'analyse	107,14 m²	
67	JB/08/C/SS/044	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol + colle			Résultat d'analyse	1,57 m²	
68	JB/08/C/RI/045	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol + colle			Résultat d'analyse	0,94 m²	
75	JB/08/C/SS/052	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol + colle			Résultat d'analyse	7,43 m²	
76	JB/08/N/CI/021	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol + colle		S155	Résultat d'analyse	17,94 m²	
77	JB/08/N/CI/022	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol + colle		S158	Résultat d'analyse	31,88 m²	
78	JB/08/N/CI/023	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol + colle		S159	Résultat d'analyse	31,88 u	
79	JB/08/N/CI/024	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol + colle		S147	Résultat d'analyse	24,66 m²	

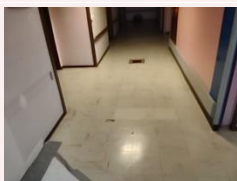N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Quantification	Photo
80	JB/08/N/CI/025	8ème étage	Plancher - Sol - Dalles de sol + colle		S138	Résultat d'analyse	61,51 m²	
82	JB/08/N/CI/027	8ème étage	Plancher sous pvc - Sol - Dalles de sol + colle		S151	Résultat d'analyse	56,33 m²	
			Plancher - Sol - Dalles de sol + colle		S150	Résultat d'analyse	56,33 m²	

2005 - Plancher PVC type vinyle, colle et trace de colle noir - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée : 33 m²

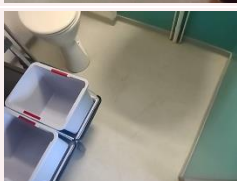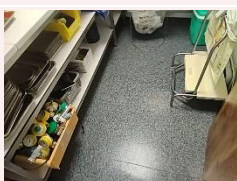N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Quantification	Photo
5	S004	8ème étage	Plancher - Sol - PVC type vinyle, colle et trace de colle noire	X	S005	Résultat d'analyse	3 m²	
7	S005	8ème étage	Plancher - Sol - PVC type vinyle, colle et trace de colle noire		S014	Résultat d'analyse	3 m²	
9	S006	8ème étage	Plancher - Sol - PVC type vinyle, colle et trace de colle noire		S084	Résultat d'analyse	3 m²	
11	S007	8ème étage	Plancher - Sol - PVC type vinyle, colle et trace de colle noire		S092	Résultat d'analyse	3 m²	
12	JB/08/C/DE/008	8ème étage	Plancher - Sol - PVC type vinyle trace de colle noire		S043	Résultat d'analyse	3 m²	
16	S011	8ème étage	Plancher - Sol - PVC type vinyle, colle et trace de colle noire		S104	Résultat d'analyse	3 m²	

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoign	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Quantification	Photo
18	S012	8ème étage	Plancher - Sol - PVC type vinyle, colle et trace de colle noire		S109	Résultat d'analyse	3 m ²	
20	S013	8ème étage	Plancher - Sol - PVC type vinyle, colle et trace de colle noire		S028	Résultat d'analyse	3 m ²	
32	S020	8ème étage	Plancher - Sol - PVC type vinyle, colle et trace de colle noire		S116	Résultat d'analyse	3 m ²	
34	S021	8ème étage	Plancher - Sol - PVC type vinyle, colle et trace de colle noire		S126	Résultat d'analyse	3 m ²	
36	S022	8ème étage	Plancher - Sol - PVC type vinyle, colle et trace de colle noire		S137	Résultat d'analyse	3 m ²	

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre
Programme de travaux

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
JB/08/C/BU/001	8ème étage	Toutes zones	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Dalles de sol + colle	Résultat d'analyse	Oui	21,14 m²
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plénum	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
JB/08/C/BU/002	8ème étage	Toutes zones	Mur	Plâtre - Papier peint	Document consulté	Non	
		Plénum	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Dalles de sol + colle	Résultat d'analyse	Oui	11,44 m²
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
JB/08/C/AE/003	8ème étage	B et C	Mur	Placoplatre, bande et plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plénum	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		B et C	Mur	Plots de colle sous placo	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
			Plafond	Panneaux de faux-plafond - Non peint	Document consulté	Non	
		Sol	Plancher	Dalles de sol + colle	Résultat d'analyse	Oui	10,58 m²
JB/08/C/CH/004	8ème étage	Sol	Plancher	Dalles de sol colle et chappe	Résultat d'analyse	Oui	21,88 m²

		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		B C D	Mur porteur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A D F G H I	Cloisons ou doublage	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Plénum	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur revêtement n°1	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
S004	8ème étage	Sol	Plancher	PVC type vinyle, colle et trace de colle noire	Résultat d'analyse	Oui	3 m²
		Toutes zones	Mur revêtement	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Plénum	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		C	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A B D E	Cloisons	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
JB/08/C/CH /005	8ème étage	A B D E G	Cloisons ou doublage	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		F H I	Mur porteur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	

		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Dalles de sol colle et chappe	Résultat d'analyse	Oui	22 m²
		Toutes zones	Mur revêtement	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plénum	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
S005	8ème étage	D	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Plénum	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Plancher	PVC type vinyle, colle et trace de colle noire	Résultat d'analyse	Oui	3 m²
		Toutes zones	Mur revêtement	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		A B E	Cloisons	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
JB/08/C/CH /006	8ème étage	Sol	Plancher	Dalles de sol colle et chappe	Résultat d'analyse	Oui	22 m²
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		B C D	Mur porteur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	

		A D F G H I	Cloisons ou doublage	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Plénum	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur revêtement	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
S006	8ème étage	Sol	Plancher	PVC type vinyle, colle et trace de colle noire	Résultat d'analyse	Oui	3 m²
		Toutes zones	Mur revêtement	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		C	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A B D E	Cloisons	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Plénum	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
JB/08/C/CH /007	8ème étage	Toutes zones	Mur revêtement	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		A B D E G	Cloisons ou doublage	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		F H I	Mur porteur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	

		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Dalles de sol colle et chappe	Résultat d'analyse	Oui	22 m²
		Plénum	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
S007	8ème étage	D	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Plénum	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Plancher	PVC type vinyle, colle et trace de colle noire	Résultat d'analyse	Oui	3 m²
		Toutes zones	Mur revêtement	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		A B E	Cloisons	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
JB/08/C/DE/008	8ème étage	A B E	Cloisons	Plâtre - Colle de faïence	Résultat d'analyse	Non	
		E ,F	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Plénum	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Plancher	PVC type vinyle trace de colle noire	Résultat d'analyse	Oui	3 m²

		C	Cloison	Placoplatre, bandes et plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
JB/08/C/BU/009	8ème étage	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A D F	Cloisons ou doublage	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		B C	Mur porteur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Document consulté	Non	
		Sol	Plancher	Dalles de sol colle et chappe	Résultat d'analyse	Oui	22 m²
		Toutes zones	Mur revêtement	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plénium	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		E	Cloison	Placoplatre, bandes et plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
JB/08/C/CH/011	8ème étage	A B D E G	Cloisons ou doublage	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		F H I	Mur porteur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Dalles de sol colle et chappe	Résultat d'analyse	Oui	22 m²

		Toutes zones	Mur revêtement	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plénum	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
S011	8ème étage	D	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Plénum	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Plancher	PVC type vinyle, colle et trace de colle noire	Résultat d'analyse	Oui	3 m²
		Toutes zones	Mur revêtement	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		A B E	Cloisons	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
JB/08/C/CH /012	8ème étage	Sol	Plancher	Dalles de sol colle et chappe	Résultat d'analyse	Oui	22 m²
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		B C D	Mur porteur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A D F G H I	Cloisons ou doublage	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	

		Toutes zones	Mur revêtement	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plénium	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
S012	8ème étage	Sol	Plancher	PVC type vinyle, colle et trace de colle noire	Résultat d'analyse	Oui	3 m²
		Toutes zones	Mur revêtement	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		C	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A B DE	Cloisons	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Plénium	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
JB/08/C/CH /013	8ème étage	Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur revêtement	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Plancher	Dalles de sol colle et chappe	Résultat d'analyse	Oui	22 m²
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		F H I	Mur porteur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	

		A,B ,C, D,E, G	Cloisons ou doublage	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plénum	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
S013	8ème étage	D	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Plénum	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Plancher	PVC type vinyle, colle et trace de colle noire	Résultat d'analyse	Oui	3 m²
		Toutes zones	Mur revêtement	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		A B C E	Cloisons	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
JB/08/C/RP/ 017	8ème étage	A, B, C, D	Mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Oui	17,27 m²
		Toutes zones	Plinthes	PVC sans colle	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		D	Mur revêtement bas	PVC - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond - Non peint	Document consulté	Non	
JB/08/C/CH /020	8ème étage	A B D E G	Cloisons ou doublage	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	

		F H I	Mur porteur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Dalles de sol colle et chappe	Résultat d'analyse	Oui	14,23 m²
		Toutes zones	Mur revêtement	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plénum	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
S020	8ème étage	A B DE	Cloisons	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Plénum	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Plancher	PVC type vinyle, colle et trace de colle noir	Résultat d'analyse	Oui	3 m²
		Toutes zones	Mur revêtement	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		C	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
JB/08/C/CH /021	8ème étage	Sol	Plancher	Dalles de sol colle et chappe	Résultat d'analyse	Oui	14,23 m²
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	

		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		F H I	Mur porteur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur revêtement	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		A B D E G	Cloisons ou doublage	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plénum	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
S021	8ème étage	Toutes zones	Mur revêtement	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		D	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		A B E	Cloisons	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Plénum	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Plancher	PVC type vinyle, colle et trace de colle noire	Résultat d'analyse	Oui	3 m²
JB/08/C/CH /022	8ème étage	A B D E G	Cloisons ou doublage	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur revêtement	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		F H I	Mur porteur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	

		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Dalles de sol colle et chappe	Résultat d'analyse	Oui	14,39 m²
		Plénum	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
S022	8ème étage	C	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A B DE	Cloisons	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Plénum	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Plancher	PVC type vinyle, colle et trace de colle noire	Résultat d'analyse	Oui	3 m²
		Toutes zones	Mur revêtement	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
JB/08/C/OA/024	8ème étage	A, B, C, D, E, F, G, H	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Carrelage - Non peint	Résultat d'analyse	Non	
		A A B F G H	Mur	Faïence - Non peint	Document consulté	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond - Non peint	Document consulté	Non	

		Plénum	Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
JB/08/C/SA/ 025	8ème étage	Sol	Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse	Non	
		Plénum	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
JB/08/C/SA/ 053	8ème étage	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Plénum	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
JB/08/C/OS/ 027	8ème étage	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Oui	10,2 m²
		Sol	Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
JB/08/C/GK/ 028	8ème étage	Toutes zones	Cloisons ou doublage	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Non	

		Sol	Plancher	Dalles de sol colle et chappe	Résultat d'analyse	Oui	3,26 m²
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
JB/08/C/RV/030	8ème étage	Toutes zones	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher sous ragréage	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plenum	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Plancher sur carrelage	PVC type vinyle, colle	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond - Non peint	Document consulté	Non	
JB/08/C/CI/039	8ème étage		Plafond	Panneaux de faux-plafond - Non peint	Document consulté	Non	
		Toutes zones	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Dalles de sol + colle	Résultat d'analyse	Oui	28,57 m²
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plénum	Cable pyrolion n°1	Cable pyrolion - Non peint	Document consulté	Oui	1 u
		Plénum F	Joint de dilatation	Laine et alu	Résultat d'analyse	Non	
		Plénum F	Conduit d'aération	Adhésif gris	Résultat d'analyse	Non	
		Plénum	Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur revêtement	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	

JB/08/C/CI/ 040	8ème étage	A, B, C, D	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Dalle de sol	Document consulté	Oui	31,17 m²
		Toutes zones	Plinthes sans colle	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		A,B et C	Mur revêtement	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond - Non peint	Document consulté	Non	
		Plénum	Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
JB/08/C/CI/ 041	8ème étage	A, B, C, D	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Dalle de sol	Document consulté	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond - Non peint	Document consulté	Non	
		Plénum	Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		B et D	Mur revêtement	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes sans colle	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
JB/08/C/CI/ 042	8ème étage		Plafond	Panneaux de faux-plafond - Non peint	Document consulté	Non	
		Sol	Plancher	Dalles de sol + colle	Résultat d'analyse	Oui	10,14 m²
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	

		Plénum	Cable pyrolion n°2	Cable pyrolion bouchonné - Non peint	Document consulté	Oui	1 u
		Plénum	Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plénum	Cable pyrolion n°1	Cable pyrolion - Non peint	Document consulté	Oui	1 u
		Plénum F	Joint de dilatation n°1	Laine et alu	Résultat d'analyse	Non	
		Plénum F	Conduit d'aération	Adhésif gris	Résultat d'analyse	Non	
JB/08/C/CI/043	8ème étage		Plafond	Panneaux de faux-plafond - Non peint	Document consulté	Non	
		Plénum	Cable pyrolion n°1	Cable pyrolion bouchonné - Non peint	Document consulté	Oui	1 u
		Plénum	Cable pyrolion n°2	Cable pyrolion bouchonné - Non peint	Document consulté	Oui	1 u
		Plénum	Cable pyrolion n°3	Cable pyrolion bouchonné - Non peint	Document consulté	Oui	1 u
		Plénum	Cable pyrolion n°4	Cable pyrolion bouchonné - Non peint	Document consulté	Oui	1 u
		Plénum	Cable pyrolion n°5	Cable pyrolion - Non peint	Document consulté	Oui	1 u
		Plénum F	Conduit d'aération	Adhésif gris	Résultat d'analyse	Non	
		Plénum F	Joint de dilatation	Laine et alu	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Dalles de sol + colle	Résultat d'analyse	Oui	107,14 m²
		Toutes zones	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	

		Plénum	Cable pyrolion n°6	Cable pyrolion - Non peint	Document consulté	Oui	1 u
		Plénum	Plafond	Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Non	
		Plénum F	Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol mur plafond	Sol mur plafond	Joint de dilatation	Document consulté	Oui	1 u
JB/08/C/ss/044	8ème étage		Plafond	Panneaux de faux-plafond - Non peint	Document consulté	Non	
		Sol	Plancher	Dalles de sol + colle	Résultat d'analyse	Oui	1,57 m²
		Toutes zones	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plénum	Plafond	Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Non	
		Plénum F	Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
JB/08/C/RI/045	8ème étage	Sol	Plancher	Dalles de sol + colle	Résultat d'analyse	Oui	0,94 m²
		Toutes zones	Mur	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plénum F	Plafond	Plâtre - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
JB/08/C/ss/052	8ème étage	A, B, C, D, Toutes zones	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	

		Sol	Plancher	Dalles de sol + colle	Résultat d'analyse	Oui	7,43 m²
		Plénium	Plenum	Pollution par reste de calorifugeage	Document consulté	Oui	7,43 m²
JB/08/N/CI/021	8ème étage	Toutes zones	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
			Plafond	Béton - Non peint	Document consulté	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Sol	Plancher	Dalles de sol + colle	Résultat d'analyse	Oui	17,94 m²
JB/08/N/CI/022	8ème étage	Toutes zones	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
			Plafond	Béton - Non peint	Document consulté	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Sol	Plancher	Dalles de sol + colle	Résultat d'analyse	Oui	31,88 m²
JB/08/N/CI/023	8ème étage		Plafond	Béton - Non peint	Document consulté	Non	
		Toutes zones	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Sol	Plancher	Dalles de sol + colle	Résultat d'analyse	Oui	31,88 u
JB/08/N/CI/024	8ème étage	D	Porte coupe-feu (dormant fond de gorge)	Joint cartonné	Document consulté	Oui	1 u
		F	Plenum cloisons avec bouchage	Plâtre et filasse	Résultat d'analyse	Non	
		Plénium	Cable pyrolion n°1	Cable pyrolion - Non peint	Document consulté	Oui	1 u
		Plénium	Cable pyrolion n°2	Cable pyrolion - Non peint	Document consulté	Oui	1 u
		Plénium	Cable pyrolion n°3 boucle	Cable pyrolion - Non peint	Document consulté	Oui	1 u
		Toutes zones	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
			Plafond	Béton - Non peint	Document consulté	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	

		Sol	Plancher	Dalles de sol + colle	Résultat d'analyse	Oui	24,66 m²
JB/08/N/CI/025	8ème étage	Toutes zones	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
		E	Porte coupe-feu (dormant fond de gorge et imposte) n°2	Joint cartonné	Document consulté	Oui	1 u
		Plénum	Cable pyrolion n°1	Cable pyrolion - Non peint	Document consulté	Oui	1 u
		Plénum	Cable pyrolion n°2	Cable pyrolion - Non peint	Document consulté	Oui	1 u
			Plafond	Béton - Non peint	Document consulté	Non	
		Sol	Plancher	Dalles de sol + colle	Résultat d'analyse	Oui	61,51 m²
		E	Porte coupe-feu (dormant fond de gorge et imposte) n°1	Joint cartonné	Document consulté	Oui	1 u
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Non	
		F	Plenum cloisons avec bouchage	Plâtre et filasse	Résultat d'analyse	Non	
JB/08/N/CI/027	8ème étage	A	Plenum cloisons avec bouchage	Plâtre et filasse	Résultat d'analyse	Non	
		Plénum	Cable pyrolion n°1	Cable pyrolion - Non peint	Document consulté	Oui	1 u
		Plénum	Cable pyrolion n°2	Cable pyrolion - Non peint	Document consulté	Oui	1 u
		Sol	Plancher sous pvc	Dalles de sol + colle	Résultat d'analyse	Oui	56,33 m²
		Plénum	Cable pyrolion n°3	Cable pyrolion - Non peint	Document consulté	Oui	1 u
		Toutes zones	Mur	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse	Non	
			Plafond	Béton - Non peint	Document consulté	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
		Sol	Plancher	Dalles de sol + colle	Résultat d'analyse	Oui	56,33 m²

		A	Porte coupe-feu (dormant fond de gorge et imposte) n°2	Joint cartonné	Document consulté	Oui	1 u
		A	Porte coupe-feu (dormant fond de gorge et imposte) n°3	Joint cartonné	Document consulté	Oui	1 u
Aile C complète	8ème étage	Toutes zones	Fenêtre - Dormant et ouvrant	Joint de dilatation	Document consulté	Oui	56 u
		Toutes zones	Fenêtre - ouvrant	joint entre vitrage	Document consulté	Oui	56 u

Liste des éléments ne contenant pas d'amiante :

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode
1	JB/08/c/BU/001	8ème étage	Mur	Toutes zones	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plafond	Plénium	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse
2	JB/08/c/BU/002	8ème étage	Mur	Toutes zones	Plâtre - Papier peint	Document consulté
			Plafond	Plénium	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
3	JB/08/c/AE/003	8ème étage	Mur	B et C	Placoplatre, bande et plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plafond	Plénium	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse
			Mur	B et C	Plots de colle sous placo	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Plafond		Panneaux de faux-plafond - Non peint	Document consulté
4	JB/08/c/CH/004	8ème étage	Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur porteur	B C D	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Cloisons ou doublage	A D F G H I	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
			Plafond	Plénium	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse
			Mur revêtement n°1	Toutes zones	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
5	S004	8ème étage	Mur revêtement	Toutes zones	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
			Plafond	Plénium	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur	C	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Cloisons	A B D E	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
6	JB/08/c/CH/005	8ème étage	Cloisons ou doublage	A B D E G	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Mur porteur	F H I	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse
			Mur revêtement	Toutes zones	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

N° Local	Local	Etage	Élément	Zone	Matériau / Produit	Méthode
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plafond	Plénium	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
7	S005	8ème étage	Mur	D	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
			Plafond	Plénium	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur revêtement	Toutes zones	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Cloisons	A B E	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
8	JB/08/c/CH/006	8ème étage	Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur porteur	B C D	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Cloisons ou doublage	A D F G H I	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
			Plafond	Plénium	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur revêtement	Toutes zones	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse
9	S006	8ème étage	Mur revêtement	Toutes zones	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur	C	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Cloisons	A B D E	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
			Plafond	Plénium	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
10	JB/08/c/CH/007	8ème étage	Mur revêtement	Toutes zones	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Cloisons ou doublage	A B D E G	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Mur porteur	F H I	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse
			Plafond	Plénium	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
11	S007	8ème étage	Mur	D	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté

N° Local	Local	Etage	Élément	Zone	Matériau / Produit	Méthode
			Plafond	Plénium	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur revêtement	Toutes zones	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Cloisons	A B E	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
12	JB/08/C/DE/008	8ème étage	Cloisons	A B E	Plâtre - Colle de faïence	Résultat d'analyse
			Mur	E, F	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
			Plafond	Plénium	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Cloison	C	Placoplatre, bandes et plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
13	JB/08/C/BU/009	8ème étage	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse
			Cloisons ou doublage	A D F	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Mur porteur	B C	Plâtre - Toile de verre et peinture	Document consulté
			Mur revêtement	Toutes zones	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plafond	Plénium	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
15	JB/08/C/CH/011	8ème étage	Cloison	E	Placoplatre, bandes et plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Cloisons ou doublage	A B D E G	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Mur porteur	F H I	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse
			Mur revêtement	Toutes zones	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
16	S011	8ème étage	Plafond	Plénium	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur	D	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
			Mur revêtement	Toutes zones	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Cloisons	A B E	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
17	JB/08/C/CH/012	8ème étage	Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur porteur	B C D	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Cloisons ou doublage	A D F G H I	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
			Mur revêtement	Toutes zones	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plafond	Plénium	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse
18	S012	8ème étage	Mur revêtement	Toutes zones	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur	C	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Cloisons	A B D E	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
			Plafond	Plénium	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
19	JB/08/C/CH/013	8ème étage	Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur revêtement	Toutes zones	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
			Mur porteur	F H I	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Cloisons ou doublage	A,B ,C, D,E, G	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Plafond	Plénium	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
20	S013	8ème étage	Mur	D	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
			Plafond	Plénium	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur revêtement	Toutes zones	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Cloisons	A B C E	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
26	JB/08/C/RP/017	8ème étage	Mur	A, B, C, D	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse

N° Local	Local	Etage	Élément	Zone	Matériau / Produit	Méthode
			Plinthes	Toutes zones	PVC sans colle	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur revêtement bas	D	PVC - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond - Non peint	Document consulté
31	JB/08/C/CH/020	8ème étage	Cloisons ou doublage	A B D E G	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Mur porteur	F H I	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse
			Mur revêtement	Toutes zones	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plafond	Plénium	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
32	S020	8ème étage	Cloisons	A B D E	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
			Plafond	Plénium	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur revêtement	Toutes zones	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur	C	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
33	JB/08/C/CH/021	8ème étage	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur porteur	F H I	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Mur revêtement	Toutes zones	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Cloisons ou doublage	A B D E G	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Plafond	Plénium	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
34	S021	8ème étage	Mur revêtement	Toutes zones	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur	D	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Cloisons	A B E	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
			Plafond	Plénium	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
35	JB/08/C/CH/022		Cloisons ou doublage	A B D E G	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse

N° Local	Local	Etage	Élément	Zone	Matériau / Produit	Méthode
		8ème étage	Mur revêtement	Toutes zones	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur porteur	F H I	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse
			Plafond	Plénium	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
36	S022	8ème étage	Mur	C	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Cloisons	A B DE	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
			Plafond	Plénium	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur revêtement	Toutes zones	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
38	JB/08/C/OA/024	8ème étage	Mur	A, B, C, D, E, F, G, H	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Carrelage - Non peint	Résultat d'analyse
			Mur	A A B F G H	Faïence - Non peint	Document consulté
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond - Non peint	Document consulté
			Plafond	Plénium	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
39	JB/08/C/SA/025	8ème étage	Plancher	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes	Résultat d'analyse
			Plafond	Plénium	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur	Toutes zones	Colle de faïence	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
40	JB/08/C/SA/053	8ème étage	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
			Plafond	Plénium	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plancher	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Colle de faïence	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode
42	JB/08/c/os/027	8ème étage	Plancher	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Colle de faïence	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
43	JB/08/c/GK/028	8ème étage	Cloisons ou doublage	Toutes zones	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
45	JB/08/c/RV/030	8ème étage	Mur	Toutes zones	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Plancher sous ragréage	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse
			Plenum	Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plancher sur carrelage	Sol	PVC type vinyle, colle	Résultat d'analyse
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond - Non peint	Document consulté
62	JB/08/c/ci/039	8ème étage	Plafond		Panneaux de faux-plafond - Non peint	Document consulté
			Mur	Toutes zones	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Joint de dilatation	Plénum F	Laine et alu	Résultat d'analyse
			Conduit d'aération	Plénum F	Adhésif gris	Résultat d'analyse
			Plafond	Plénum	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur revêtement	Toutes zones	PVC collé type vinyle récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
63	JB/08/c/ci/040	8ème étage	Mur	A, B, C, D	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse
			Plinthes sans colle	Toutes zones	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur revêtement	A,B et C	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond - Non peint	Document consulté
			Plafond	Plénum	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
64	JB/08/c/ci/041	8ème étage	Mur	A, B, C, D	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Dalle de sol	Document consulté
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond - Non peint	Document consulté

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode
			Plafond	Plénum	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur revêtement	B et D	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plinthes sans colle	Toutes zones	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
65	JB/08/c/c1/042	8ème étage	Plafond		Panneaux de faux-plafond - Non peint	Document consulté
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plafond	Plénum	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur	Toutes zones	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Joint de dilatation n°1	Plénum F	Laine et alu	Résultat d'analyse
			Conduit d'aération	Plénum F	Adhésif gris	Résultat d'analyse
66	JB/08/c/c1/043	8ème étage	Plafond		Panneaux de faux-plafond - Non peint	Document consulté
			Conduit d'aération	Plénum F	Adhésif gris	Résultat d'analyse
			Joint de dilatation	Plénum F	Laine et alu	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plafond	Plénum	Béton - Non peint	Résultat d'analyse
			Plafond	Plénum F	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
67	JB/08/c/ss/044	8ème étage	Plafond		Panneaux de faux-plafond - Non peint	Document consulté
			Mur	Toutes zones	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plafond	Plénum	Béton - Non peint	Résultat d'analyse
			Plafond	Plénum F	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
68	JB/08/c/ri/045	8ème étage	Mur	Toutes zones	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plafond	Plénum F	Plâtre - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
75	JB/08/c/ss/052	8ème étage	Mur	A, B, C, D, Toutes zones	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	PVC (sans colle)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
76	JB/08/n/c1/021	8ème étage	Mur	Toutes zones	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse

N° Local	Local	Etage	Élément	Zone	Matériau / Produit	Méthode
			Plafond		Béton - Non peint	Document consulté
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
77	JB/08/N/C1/022	8ème étage	Mur	Toutes zones	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Plafond		Béton - Non peint	Document consulté
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
78	JB/08/N/C1/023	8ème étage	Plafond		Béton - Non peint	Document consulté
			Mur	Toutes zones	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
79	JB/08/N/C1/024	8ème étage	Plenum cloisons avec bouchage	F	Plâtre et filasse	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Plafond		Béton - Non peint	Document consulté
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté
80	JB/08/N/C1/025	8ème étage	Mur	Toutes zones	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Plafond		Béton - Non peint	Document consulté
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse
			Plenum cloisons avec bouchage	F	Plâtre et filasse	Résultat d'analyse
82	JB/08/N/C1/027	8ème étage	Plenum cloisons avec bouchage	A	Plâtre et filasse	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Plâtre - Toile de verre et peinture	Résultat d'analyse
			Plafond		Béton - Non peint	Document consulté
			Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté

Liste des prélèvements :

Réf.	Date	Objet	A	PV amiante
TP12268901	09/09/2025	Dalles de sol colle et chappe	Positif	AR-25-NS-090091-01
TP12268902	09/09/2025	Plâtre / Toile de verre et peinture	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268903	09/09/2025	Plâtre / Toile de verre et peinture	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268904	09/09/2025	Plâtre / Peinture	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268905	09/09/2025	PVC type vinyle, colle et trace de colle noire	Positif	AR-25-NS-090091-01
TP12268906	09/09/2025	Plâtre / Toile de verre et peinture	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268907	09/09/2025	Plâtre / Toile de verre et peinture	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268908	09/09/2025	Plâtre / Toile de verre et peinture	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268909	09/09/2025	Plâtre / Toile de verre et peinture	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268910	09/09/2025	Plâtre / Peinture	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268911	09/09/2025	Plâtre / Toile de verre et peinture	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268912	09/09/2025	Plâtre / Toile de verre et peinture	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268913	09/09/2025	Colle de carrelage et chappe	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268914	09/09/2025	Colle de plinthes	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268915	09/09/2025	Colle de faïence	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268916	09/09/2025	Plâtre / Toile de verre et peinture	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268917	09/09/2025	Plâtre / Toile de verre et peinture	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268918	09/09/2025	Plâtre / Toile de verre et peinture	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268919	09/09/2025	Plâtre / Peinture	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268920	09/09/2025	Placoplatre, bandes et plâtre / Toile de verre et peinture	Négatif	AR-25-NS-090091-01

Réf.	Date	Objet	A	PV amiante
TP12268922	09/09/2025	Colle de faïence et plâtre	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268923	09/09/2025	Colle de carrelage	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268924	09/09/2025	Colle de plinthes	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268925	09/09/2025	Colle de faïence	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268926	09/09/2025	Plâtre / Toile de verre et peinture	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268927	09/09/2025	Plâtre / Toile de verre et peinture	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268928	09/09/2025	Plâtre / Peinture	Négatif	AR-25-NS-090091-01
TP12268929	09/09/2025	Plâtre / Toile de verre et peinture	Négatif	AR-25-NS-091854-01
TP12268930	09/09/2025	Plâtre / Toile de verre et peinture	Négatif	AR-25-NS-091854-01
TP12268931	09/09/2025	Placoplatre, bande et plâtre / Toile de verre et peinture	Négatif	AR-25-NS-091854-01
TP12268932	09/09/2025	Plot de colle sous placo	Négatif	AR-25-NS-091854-01
TP12268933	09/09/2025	Laine et alu	Négatif	AR-25-NS-091854-01
TP12268934	09/09/2025	Adhésif gris	Négatif	AR-25-NS-091854-01
TP12268936	09/09/2025	Plâtre / Toile de verre et peinture	Négatif	AR-25-NS-091854-01
TP12268937	09/09/2025	Plâtre et filasse	Négatif	AR-25-NS-091854-01
TP12268938	09/09/2025	PVC type vinyle, colle	Négatif	AR-25-NS-091854-01
TP12268939	09/09/2025	Plâtre / Toile de verre et peinture	Négatif	AR-25-NS-091854-01

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation



ELEMENT : Mur porteur

Emplacement

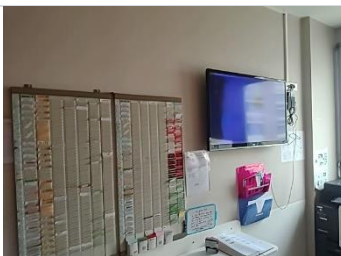

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/BU/009	Référence du sondage	S038
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur porteur - B C
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Joint de dilatation n°1

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/042	Référence du sondage	S063
Matériau	Laine et alu	Localisation	Joint de dilatation n°1 - Plénum F
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Cable pyroliion n°1

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/042	Référence du sondage	
Matériau	Cable pyroliion - Non peint	Localisation	Cable pyroliion n°1 - Plénum
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plafond

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/042	Référence du sondage	
Matériau	Panneaux de faux-plafond - Non peint	Localisation	Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plafond

Emplacement

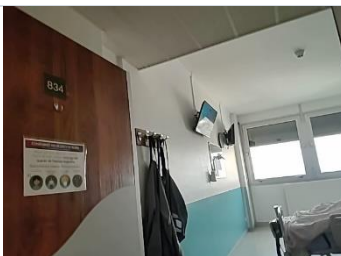

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CH/006	Référence du sondage	S083
Matériau	Plâtre - Peinture	Localisation	Plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Faux-plafond

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CH/006	Référence du sondage	
Matériau	Panneaux de faux-plafond	Localisation	Faux-plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Cloisons ou doublage

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CH/006	Référence du sondage	S082
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Cloisons ou doublage - A D F G H I
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur porteur

Emplacement

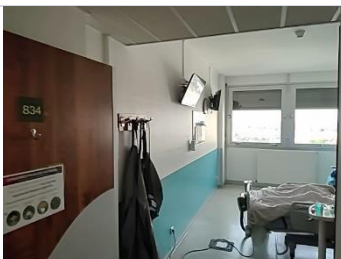

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CH/006	Référence du sondage	S081
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur porteur - B C D
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plinthes

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CH/006	Référence du sondage	
Matériau	PVC (sans colle)	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plancher

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CH/006	Référence du sondage	S080
Matériau	Dalles de sol colle et chappe	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plinthes

Emplacement

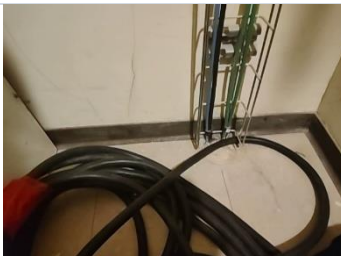

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/GK/028	Référence du sondage	
Matériau	PVC (sans colle)	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plancher

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/GK/028	Référence du sondage	S052
Matériau	Dalles de sol colle et chappe	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plenum

Emplacement

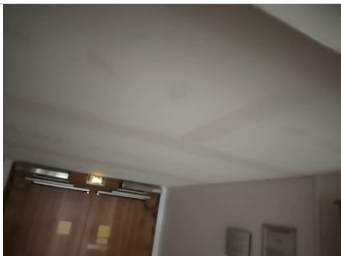

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/SS/052	Référence du sondage	
Matériau	Pollution par reste de calorifugeage	Localisation	Plenum - Plénum
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Fenêtre

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - Aile C complète	Référence du sondage	
Matériau	Joint de dilatation	Localisation	Fenêtre - Toutes zones Dormant et ouvrant
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Fenêtre

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - Aile C complète	Référence du sondage	
Matériau	joint entre vitrage	Localisation	Fenêtre - Toutes zones ouvrant
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur

Emplacement

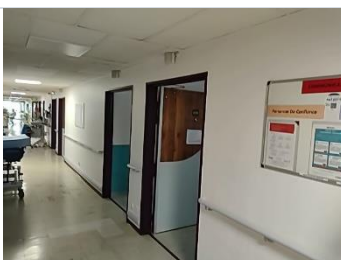

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/042	Référence du sondage	S062
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plinthes

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/BU/001	Référence du sondage	
Matériau	PVC (sans colle)	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plafond

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/BU/001	Référence du sondage	S076
Matériau	Plâtre - Peinture	Localisation	Plafond - Plénum
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur

Emplacement

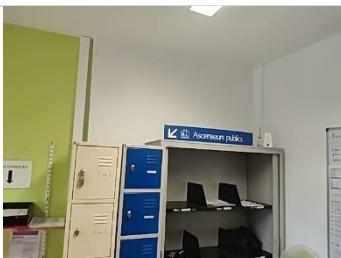

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/BU/001	Référence du sondage	S079
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Cable pyrolion n°2

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/025	Référence du sondage	
Matériau	Cable pyrolion - Non peint	Localisation	Cable pyrolion n°2 - Plénum
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Cable pyroliion n°1

Emplacement

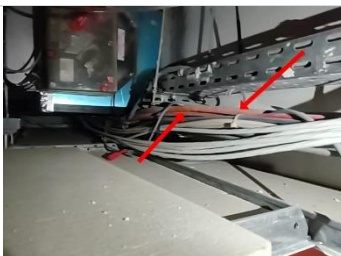

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/025	Référence du sondage	
Matériau	Cable pyroliion - Non peint	Localisation	Cable pyroliion n°1 - Plénum
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plenum cloisons avec bouchage

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/025	Référence du sondage	S139
Matériau	Plâtre et filasse	Localisation	Plenum cloisons avec bouchage - F
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plafond

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/025	Référence du sondage	
Matériau	Béton - Non peint	Localisation	Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Faux-plafond

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/025	Référence du sondage	
Matériau	Panneaux de faux-plafond	Localisation	Faux-plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Porte coupe-feu(dormant fond de gorge et imposte n°2

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/025	Référence du sondage	
Matériau	Joint cartonné	Localisation	Porte coupe-feu (dormant fond de gorge et imposte) n°2 - E
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Porte coupe-feu(dormant fond de gorge et imposte n°1

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/025	Référence du sondage	
Matériau	Joint cartonné	Localisation	Porte coupe-feu (dormant fond de gorge et imposte) n°1 - E
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Cloisons ou doublage

Emplacement

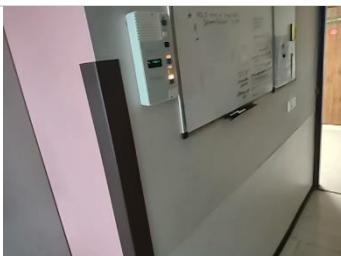


Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/BU/009	Référence du sondage	S037
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Cloisons ou doublage - A D F
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Sol mur plafond

Emplacement

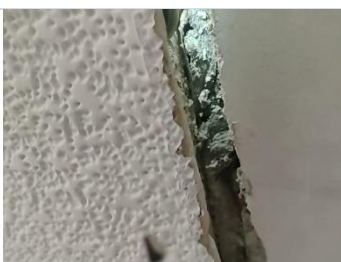

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/043	Référence du sondage	
Matériau	Joint de dilatation	Localisation	Sol mur plafond - Sol mur plafond
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Cable pyrolion n°6

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/043	Référence du sondage	
Matériau	Cable pyrolion - Non peint	Localisation	Cable pyrolion n°6 - Plénum
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plinthes

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/043	Référence du sondage	
Matériau	PVC (sans colle)	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur

Emplacement

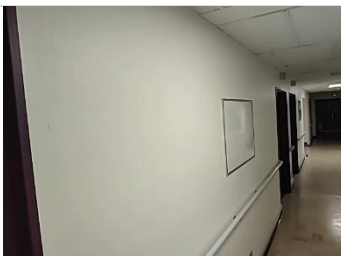


Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/043	Référence du sondage	S068
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plancher

Emplacement

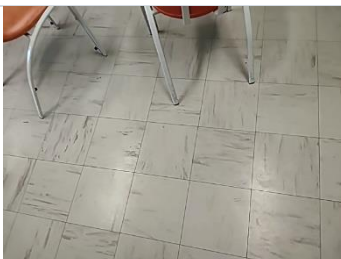

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/BU/001	Référence du sondage	
Matériau	Dalles de sol + colle	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plancher

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/043	Référence du sondage	
Matériau	Dalles de sol + colle	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plancher

Emplacement

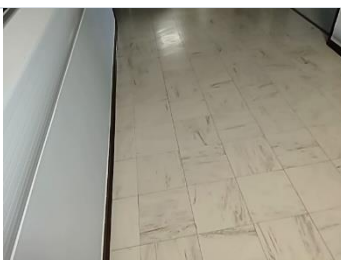

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/042	Référence du sondage	
Matériau	Dalles de sol + colle	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Conduit d'aération

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/042	Référence du sondage	S064
Matériau	Adhésif gris	Localisation	Conduit d'aération - Plénum F
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plinthes

Emplacement

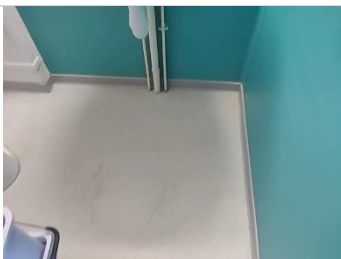

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - S005	Référence du sondage	
Matériau	PVC (sans colle)	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur revêtement

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - S005	Référence du sondage	
Matériau	PVC collé type vinyle récent	Localisation	Mur revêtement - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plancher

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - S005	Référence du sondage	S014
Matériau	PVC type vinyle, colle et trace de colle noire	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Faux-plafond

Emplacement

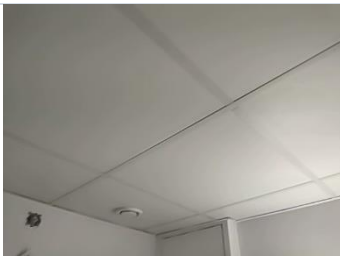


Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - S005	Référence du sondage	
Matériau	Panneaux de faux-plafond	Localisation	Faux-plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur

Emplacement

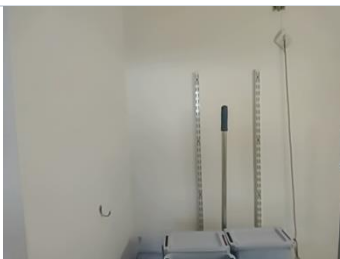

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - S005	Référence du sondage	S013
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur - D
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plinthes

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/SS/044	Référence du sondage	
Matériau	PVC (sans colle)	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur

Emplacement

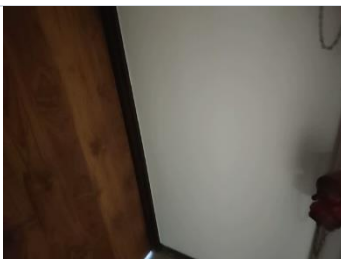

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/SS/044	Référence du sondage	S096
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plancher

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/SS/044	Référence du sondage	
Matériau	Dalles de sol + colle	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plafond

Emplacement

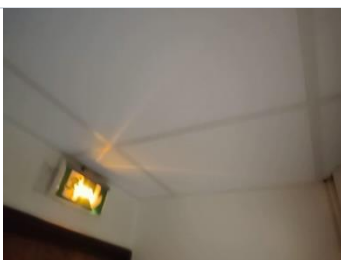

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/SS/044	Référence du sondage	
Matériau	Panneaux de faux-plafond - Non peint	Localisation	Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plancher

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/AE/003	Référence du sondage	
Matériau	Dalles de sol + colle	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plafond

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/AE/003	Référence du sondage	
Matériau	Panneaux de faux-plafond - Non peint	Localisation	Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plafond

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/AE/003	Référence du sondage	S057
Matériau	Plâtre - Peinture	Localisation	Plafond - Plénum
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plinthes

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/AE/003	Référence du sondage	
Matériau	PVC (sans colle)	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plancher

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/022	Référence du sondage	S158
Matériau	Dalles de sol + colle	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plinthes

Emplacement

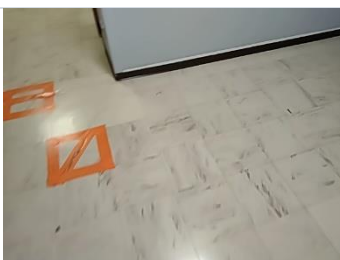


Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/042	Référence du sondage	
Matériau	PVC (sans colle)	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Faux-plafond

Emplacement

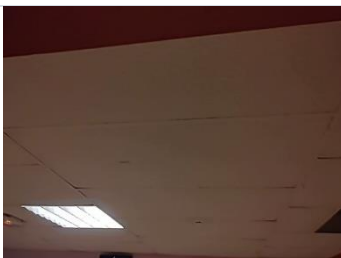


Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/022	Référence du sondage	
Matériau	Panneaux de faux-plafond	Localisation	Faux-plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plinthes

Emplacement

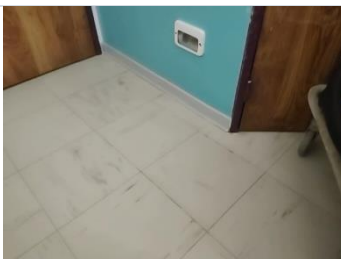

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CH/005	Référence du sondage	
Matériau	PVC (sans colle)	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur revêtement

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CH/005	Référence du sondage	
Matériau	PVC collé type vinyle récent	Localisation	Mur revêtement - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plancher

Emplacement

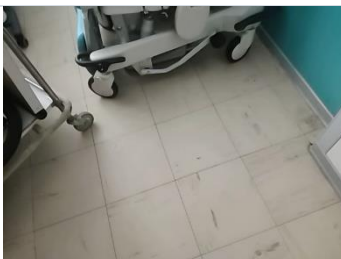

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CH/005	Référence du sondage	S011
Matériau	Dalles de sol colle et chappe	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	PRÉSENCE D'AMIANTE		





ELEMENT : Faux-plafond

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CH/005	Référence du sondage	
Matériau	Panneaux de faux-plafond	Localisation	Faux-plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plancher

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/021	Référence du sondage	S155
Matériau	Dalles de sol + colle	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Faux-plafond

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/021	Référence du sondage	
Matériau	Panneaux de faux-plafond	Localisation	Faux-plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/021	Référence du sondage	S153
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur revêtement

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/039	Référence du sondage	
Matériau	PVC collé type vinyle récent	Localisation	Mur revêtement - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Cable pyrolion n°1

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/039	Référence du sondage	
Matériau	Cable pyrolion - Non peint	Localisation	Cable pyrolion n°1 - Plénum
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plinthes

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/039	Référence du sondage	
Matériau	PVC (sans colle)	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante		ABSENCE D'AMIANTE	



ELEMENT : Plancher

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/039	Référence du sondage	
Matériau	Dalles de sol + colle	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante		 PRÉSENCE D'AMIANTE	



ELEMENT : Mur

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/Ci/039	Référence du sondage	S070
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plafond

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/Ci/039	Référence du sondage	
Matériau	Panneaux de faux-plafond - Non peint	Localisation	Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Cable pyrolion n°2

Emplacement

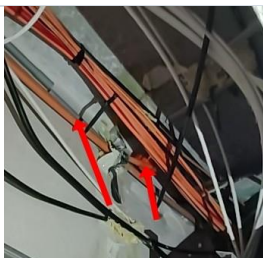

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/042	Référence du sondage	
Matériau	Cable pyrolion bouchonné - Non peint	Localisation	Cable pyrolion n°2 - Plénum
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/022	Référence du sondage	S157
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Cable pyrolion n°5

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/043	Référence du sondage	
Matériau	Cable pyrolion - Non peint	Localisation	Cable pyrolion n°5 - Plénum
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Faux-plafond

Emplacement

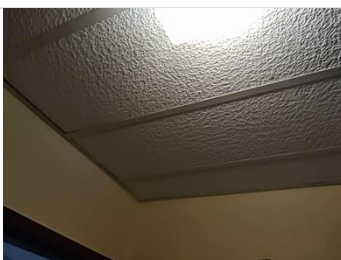

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/SA/025	Référence du sondage	
Matériau	Panneaux de faux-plafond	Localisation	Faux-plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Cable pyrolion n°3

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/043	Référence du sondage	
Matériau	Cable pyrolion bouchonné - Non peint	Localisation	Cable pyrolion n°3 - Plénum
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur revêtement

Emplacement

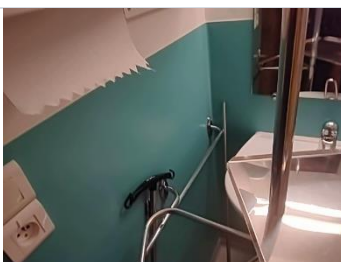

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - S004	Référence du sondage	
Matériau	PVC collé type vinyle récent	Localisation	Mur revêtement - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plancher

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/023	Référence du sondage	S159
Matériau	Dalles de sol + colle	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Faux-plafond

Emplacement

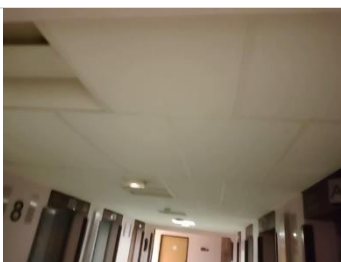

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/023	Référence du sondage	
Matériau	Panneaux de faux-plafond	Localisation	Faux-plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/023	Référence du sondage	S160
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Cable pyrolion n°4

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/043	Référence du sondage	
Matériau	Cable pyrolion bouchonné - Non peint	Localisation	Cable pyrolion n°4 - Plénum
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Faux-plafond

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/RV/030	Référence du sondage	
Matériau	Panneaux de faux-plafond - Non peint	Localisation	Faux-plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Porte coupe-feu(dormant fond de gorge et imposte) n°3

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/027	Référence du sondage	
Matériau	Joint cartonné	Localisation	Porte coupe-feu (dormant fond de gorge et imposte) n°3 - A
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Porte coupe-feu(dormant fond de gorge et imposte) n°2

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/027	Référence du sondage	
Matériau	Joint cartonné	Localisation	Porte coupe-feu (dormant fond de gorge et imposte) n°2 - A
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plancher

Emplacement

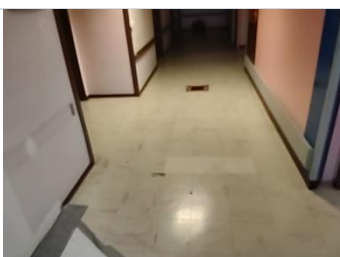

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/027	Référence du sondage	S150
Matériau	Dalles de sol + colle	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Faux-plafond

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/027	Référence du sondage	
Matériau	Panneaux de faux-plafond	Localisation	Faux-plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plafond

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/027	Référence du sondage	
Matériau	Béton - Non peint	Localisation	Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/027	Référence du sondage	S149
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Cable pyrolion n°3

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/027	Référence du sondage	
Matériau	Cable pyrolion - Non peint	Localisation	Cable pyrolion n°3 - Plénum
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plancher sous pvc

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/027	Référence du sondage	S151
Matériau	Dalles de sol + colle	Localisation	Plancher sous pvc - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Cable pyrolion n°2

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/027	Référence du sondage	
Matériau	Cable pyrolion - Non peint	Localisation	Cable pyrolion n°2 - Plénum
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Cable pyrolion n°1

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/027	Référence du sondage	
Matériau	Cable pyrolion - Non peint	Localisation	Cable pyrolion n°1 - Plénum
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plafond

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CH/004	Référence du sondage	
Matériau	Béton	Localisation	Plafond - Plénum
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur revêtement n°1

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CH/004	Référence du sondage	
Matériau	PVC collé type vinyle récent	Localisation	Mur revêtement n°1 - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Faux-plafond

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CH/004	Référence du sondage	
Matériau	Panneaux de faux-plafond	Localisation	Faux-plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plinthes

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CH/004	Référence du sondage	
Matériau	PVC (sans colle)	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plinthes

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/SA/053	Référence du sondage	S036
Matériau	Colle de plinthes	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/SA/053	Référence du sondage	S035
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/SA/053	Référence du sondage	S034
Matériau	Colle de faïence	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plancher

Emplacement

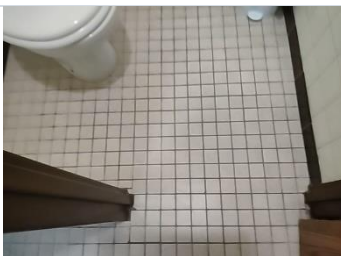

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/SA/053	Référence du sondage	S033
Matériau	Colle de carrelage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Faux-plafond

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/SA/053	Référence du sondage	
Matériau	Panneaux de faux-plafond	Localisation	Faux-plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plinthes

Emplacement

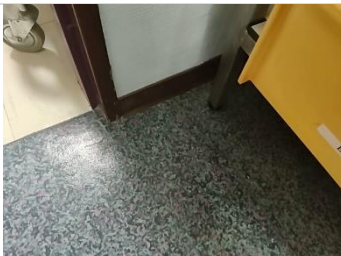


Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/DE/008	Référence du sondage	
Matériau	PVC (sans colle)	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plancher

Emplacement

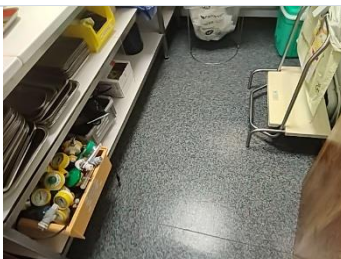

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/DE/008	Référence du sondage	S043
Matériau	PVC type vinyle trace de colle noire	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		
Commentaires	trave de colle noir amianté		



ELEMENT : Faux-plafond

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/DE/008	Référence du sondage	
Matériau	Panneaux de faux-plafond	Localisation	Faux-plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/DE/008	Référence du sondage	S042
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur - E ,F
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Faux-plafond

Emplacement

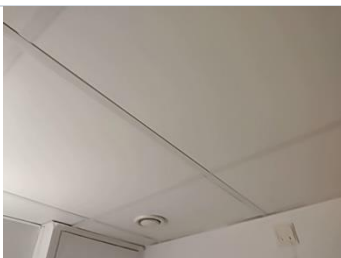

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - S004	Référence du sondage	
Matériau	Panneaux de faux-plafond	Localisation	Faux-plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plinthes

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - S004	Référence du sondage	
Matériau	PVC (sans colle)	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plancher sous ragréage

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/RV/030	Référence du sondage	S163
Matériau	Colle de carrelage	Localisation	Plancher sous ragréage - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plancher

Emplacement

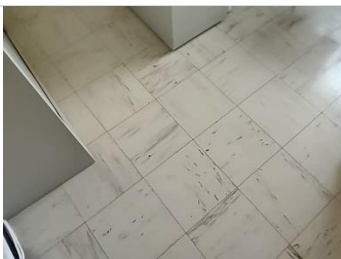


Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/BU/002	Référence du sondage	
Matériau	Dalles de sol + colle	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Cable pyrolion n°3 boucle

Emplacement

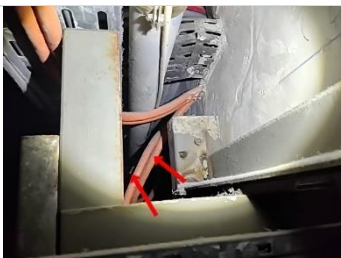

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/024	Référence du sondage	
Matériau	Cable pyrolion - Non peint	Localisation	Cable pyrolion n°3 boucle - Plénum
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Cable pyrolion n°2

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/024	Référence du sondage	
Matériau	Cable pyrolion - Non peint	Localisation	Cable pyrolion n°2 - Plénum
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Faux-plafond

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/OS/027	Référence du sondage	
Matériau	Panneaux de faux-plafond	Localisation	Faux-plafond - Plafond
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		
Commentaires	Plenum non visité		



ELEMENT : Cable pyrolion n°1

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/024	Référence du sondage	
Matériau	Cable pyrolion - Non peint	Localisation	Cable pyrolion n°1 - Plénum
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur

Emplacement

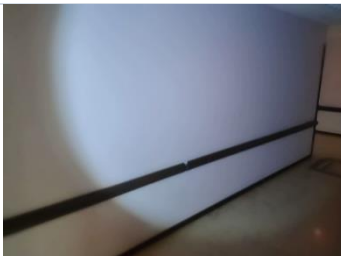

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/024	Référence du sondage	S146
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Porte coupe-feu(dormant fond de gorge

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/024	Référence du sondage	
Matériau	Joint cartonné	Localisation	Porte coupe-feu (dormant fond de gorge) - D
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plinthes

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/BU/002	Référence du sondage	
Matériau	PVC (sans colle)	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur

Emplacement

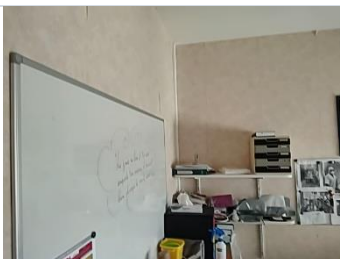


Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/BU/002	Référence du sondage	S077
Matériau	Plâtre - Papier peint	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plinthes

Emplacement

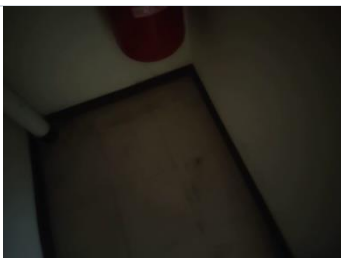


Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/RI/045	Référence du sondage	
Matériau	PVC (sans colle)	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plancher

Emplacement

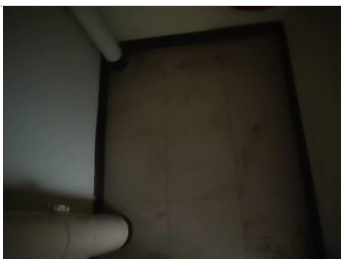

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/RI/045	Référence du sondage	
Matériau	Dalles de sol + colle	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Faux-plafond

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/024	Référence du sondage	
Matériau	Panneaux de faux-plafond	Localisation	Faux-plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plafond

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/BU/002	Référence du sondage	S078
Matériau	Plâtre - Peinture	Localisation	Plafond - Plénum
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plancher

Emplacement



Nom du client CHU de Poitiers

Numéro de dossier 122689 CHU de Poitiers

Pièce ou local 8ème étage - JB/08/N/CI/024

Matériau Dalles de sol + colle

Nom de l'opérateur TAVEAU Philippe

Date de prélèvement

Référence du sondage S147

Localisation Plancher - Sol

Résultat amiante



PRÉSENCE D'AMIANTE



ELEMENT : Plafond

Emplacement



Nom du client CHU de Poitiers

Numéro de dossier 122689 CHU de Poitiers

Pièce ou local 8ème étage - JB/08/C/CI/043

Matériau Panneaux de faux-plafond - Non peint

Nom de l'opérateur TAVEAU Philippe

Date de prélèvement

Référence du sondage

Localisation Plafond

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE



ELEMENT : Cable pyrolion n°1

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/043	Référence du sondage	
Matériau	Cable pyrolion bouchonné - Non peint	Localisation	Cable pyrolion n°1 - Plénum
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Cable pyrolion n°2

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/043	Référence du sondage	
Matériau	Cable pyrolion bouchonné - Non peint	Localisation	Cable pyrolion n°2 - Plénum
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



PRELEVEMENT : TP12268901

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CH/004	Référence du sondage	S001
Matériau	Dalles de sol colle et chappe	Localisation	Plancher - Sol

Résultat amiante



PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Dalles de sol colle et chappe
Support
Taille
0 cm




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)



PRELEVEMENT : TP12268902

Emplacement

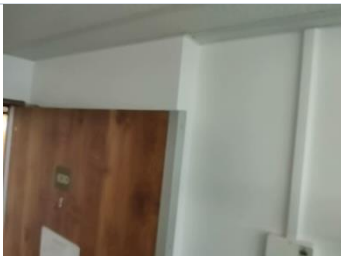


Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CH/004	Référence du sondage	S002
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur porteur - B C D

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Plâtre / Toile de verre et peinture
Support
Taille
0 cm

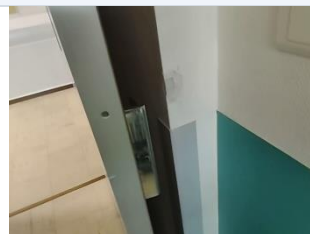

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268903

Emplacement



Nom du client CHU de Poitiers

Numéro de dossier 122689 CHU de Poitiers

Pièce ou local 8ème étage - JB/08/C/CH/004

Matériau Plâtre - Toile de verre et peinture

Nom de l'opérateur TAVEAU Philippe

Date de prélèvement 09/09/2025

Référence du sondage S003

Localisation Cloisons ou doublage - A D F G H I

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT


Objet

Plâtre / Toile de verre et peinture

Support

Taille

0 cm

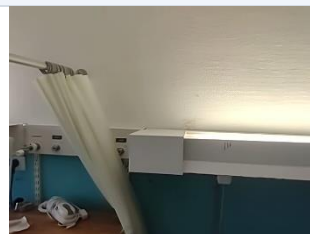


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268904

Emplacement

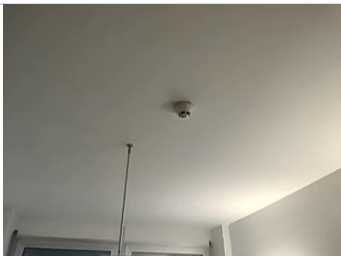

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CH/004	Référence du sondage	S004
Matériau	Plâtre - Peinture	Localisation	Plafond - Plafond

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Plâtre / Peinture
Support
Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268905

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - S004	Référence du sondage	S005
Matériau	PVC type vinyle, colle et trace de colle noir	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
PVC type vinyle, colle et trace de colle noir
Support
Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268906

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - S004	Référence du sondage	S006
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur - C

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Plâtre / Toile de verre et peinture
Support
Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268907

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - S004	Référence du sondage	S007
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Cloisons - A B DE

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Plâtre / Toile de verre et peinture
Support
Taille
0 cm

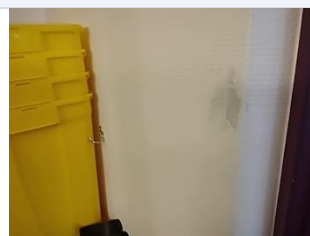

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)

122689 CHU de Poitiers A


144/207

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : TP12268908

Emplacement

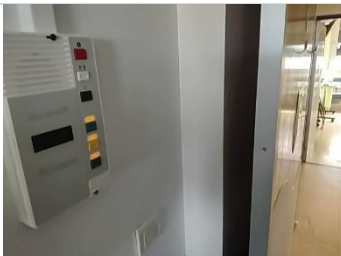


Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CH/013	Référence du sondage	S023
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur porteur - F H I

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Plâtre / Toile de verre et peinture
Support
Taille
0 cm

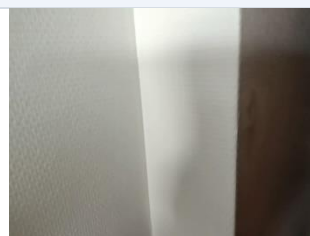

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268909

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CH/013	Référence du sondage	S022
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Cloisons ou doublage - A,B ,C, D,E, G
Résultat amiante		ABSENCE D'AMIANTE	

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Plâtre / Toile de verre et peinture
Support
Taille
0 cm




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268910

Emplacement

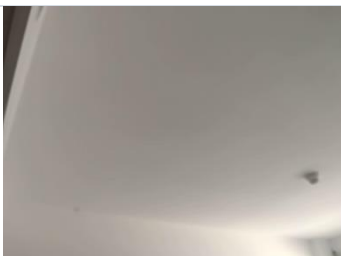

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CH/013	Référence du sondage	S024
Matériau	Plâtre - Peinture	Localisation	Plafond - Plafond

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Plâtre / Peinture
Support
Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268911

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - S013	Référence du sondage	S027
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur - D

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Plâtre / Toile de verre et peinture
Support
Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268912

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - S013	Référence du sondage	S026
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Cloisons - A B C E

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Plâtre / Toile de verre et peinture
Support
Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268913

Emplacement




Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/SA/025	Référence du sondage	S030
Matériau	Colle de carrelage	Localisation	Plancher - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Colle de carrelage et chappe
Support
Taille
0 cm

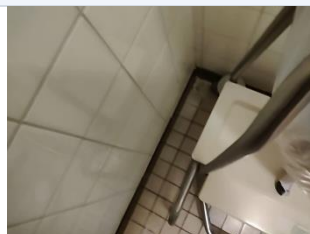

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268914

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/SA/025	Référence du sondage	S029
Matériau	Colle de plinthes	Localisation	Plinthes - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Colle de plinthes
Support
Taille
0 cm




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268915

Emplacement

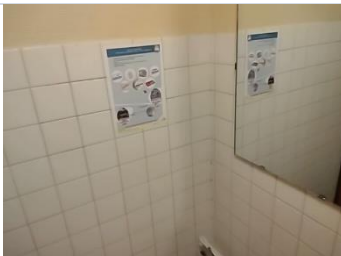


Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/SA/025	Référence du sondage	S031
Matériau	Colle de faïence	Localisation	Mur - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Colle de faïence
Support
Taille
0 cm

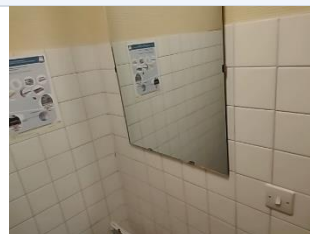


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268916

Emplacement

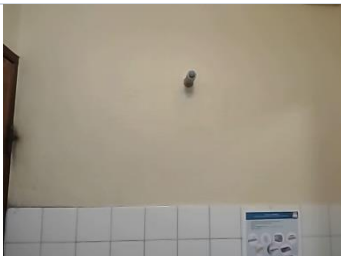

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/SA/025	Référence du sondage	S032
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Plâtre / Toile de verre et peinture
Support
Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

122689 CHU de Poitiers A

153/207

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : TP12268917

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CH/005	Référence du sondage	S009
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur porteur - F H I

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Plâtre / Toile de verre et peinture
Support
Taille
0 cm




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268918

Emplacement

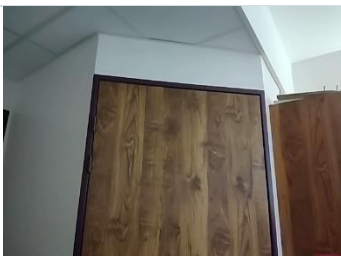


Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CH/005	Référence du sondage	S008
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Cloisons ou doublage - A B D E G

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Plâtre / Toile de verre et peinture
Support
Taille
0 cm

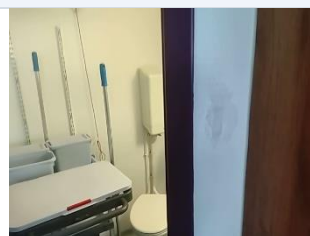

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

122689 CHU de Poitiers A

155/207

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84


AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19



PRELEVEMENT : TP12268919

Emplacement

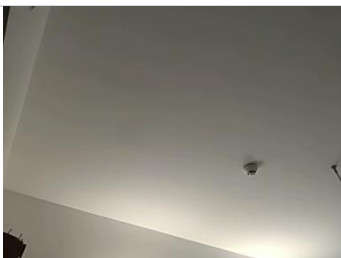

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CH/005	Référence du sondage	S010
Matériau	Plâtre - Peinture	Localisation	Plafond - Plafond

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Plâtre / Peinture
Support
Taille
0 cm




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268920

Emplacement

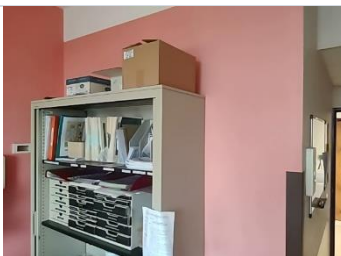

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/BU/009	Référence du sondage	S041
Matériau	Placoplatre, bandes et plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Cloison - E
Résultat amiante		ABSENCE D'AMIANTE	

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Placoplatre, bandes et plâtre / Toile de verre et peinture
Support
Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
002-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)

122689 CHU de Poitiers A

157/207

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : TP12268922

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/DE/008	Référence du sondage	S045
Matériau	Plâtre - Colle de faïence	Localisation	Cloisons - A B E

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Colle de faïence et plâtre

Support

Taille

0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268923

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/OS/027	Référence du sondage	S046
Matériau	Colle de carrelage	Localisation	Plancher - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Colle de carrelage
Support
Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268924

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/OS/027	Référence du sondage	S049
Matériau	Colle de plinthes	Localisation	Plinthes - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Colle de plinthes
Support
Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268925

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/OS/027	Référence du sondage	S047
Matériau	Colle de faïence	Localisation	Mur - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Colle de faïence
Support
Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau de type peinture (orange) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268926

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/OS/027	Référence du sondage	S048
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Plâtre / Toile de verre et peinture
Support
Taille
0 cm




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau de type peinture (orange) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268927

Emplacement

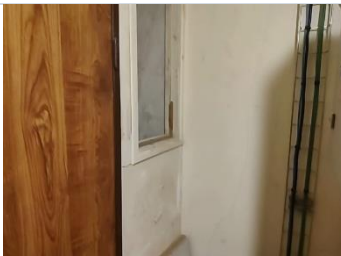

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/GK/028	Référence du sondage	S050
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Cloisons ou doublage - Toutes zones
Résultat amiante		ABSENCE D'AMIANTE	

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Plâtre / Toile de verre et peinture
Support
Taille
0 cm




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268928

Emplacement

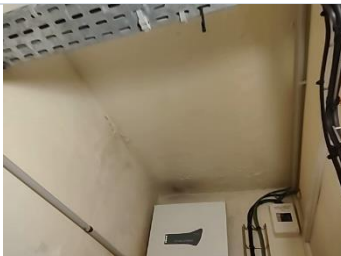

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/GK/028	Référence du sondage	S051
Matériau	Plâtre - Peinture	Localisation	Plafond - Plafond

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Plâtre / Peinture
Support
Taille
0 cm




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-090091-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268929

Emplacement

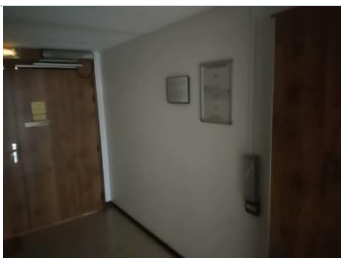

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/SS/052	Référence du sondage	S053
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur - A, B, C, D, Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre / Toile de verre et peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-091854-01	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-NS-091854-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268930

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/AE/003	Référence du sondage	S054
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Plâtre / Toile de verre et peinture
Support
Taille
0 cm




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-091854-01	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (cémenteux)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268931

Emplacement

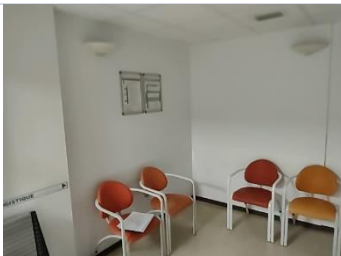


Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/AE/003	Référence du sondage	S055
Matériau	Placoplatre, bande et plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur - B et C

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Placoplatre, bande et plâtre / Toile de verre et peinture
Support
Taille
0 cm

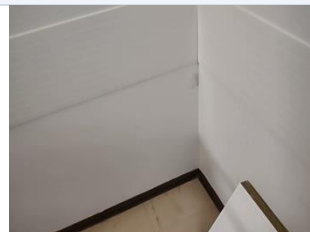

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-091854-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-NS-091854-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)



PRELEVEMENT : TP12268932

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/AE/003	Référence du sondage	S058
Matériau	Plots de colle sous placo	Localisation	Mur - B et C

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Plot de colle sous placo
Support
Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-091854-01	Matériau de type peinture (rose) + (bleu) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268933

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/043	Référence du sondage	S067
Matériau	Laine et alu	Localisation	Joint de dilatation - Plénum F

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Laine et alu
Support
Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-091854-01	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-NS-091854-01	Matériau fibreux de type isolant (jaune) (pulvérulent) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268934

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/CI/043	Référence du sondage	S066
Matériau	Adhésif gris	Localisation	Conduit d'aération - Plénum F

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Adhésif gris
Support
Taille
0 cm




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-091854-01	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268936

Emplacement

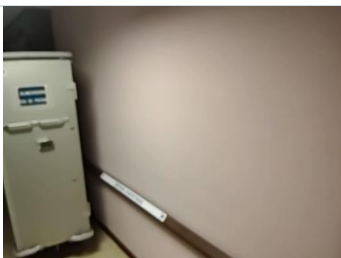

Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/025	Référence du sondage	S140
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Plâtre / Toile de verre et peinture
Support
Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-091854-01	Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

122689 CHU de Poitiers A

171/207

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : TP12268937

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/N/CI/024	Référence du sondage	S145
Matériau	Plâtre et filasse	Localisation	Plenum cloisons avec bouchage - F
Résultat amiante		ABSENCE D'AMIANTE	

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Plâtre et filasse
Support
Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-091854-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (cimenteux) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268938

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/RV/030	Référence du sondage	S162
Matériau	PVC type vinyle, colle	Localisation	Plancher sur carrelage - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
PVC type vinyle, colle
Support
Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-091854-01	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-NS-091854-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : TP12268939

Emplacement



Nom du client	CHU de Poitiers	Nom de l'opérateur	TAVEAU Philippe
Numéro de dossier	122689 CHU de Poitiers	Date de prélèvement	09/09/2025
Pièce ou local	8ème étage - JB/08/C/RV/030	Référence du sondage	S161
Matériau	Plâtre - Toile de verre et peinture	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante		ABSENCE D'AMIANTE	

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Plâtre / Toile de verre et peinture

Support

Taille

0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-NS-091854-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

ANNEXE : Plans et/ou Croquis



PLANCHE DE REPERAGE

Client	CHU de Poitiers	Titre Croquis N°1 Jean Bernard - Aile H8C et circulations du Noyau - Service Maladies Adresse infectieuses 2 rue de la Milétrie 86000 POITIERS
N° dossier	122689 CHU de Poitiers	
N° planche	1/11	
	Version 0	
Type	Croquis	
Date	29/09/2025	Localisation / Bâtiment Aile C + circulation Noyau
Intervenant	TAVEAU Philippe	Niveau H8
Origine du plan	Cabinet de diagnostics	Commentaire /

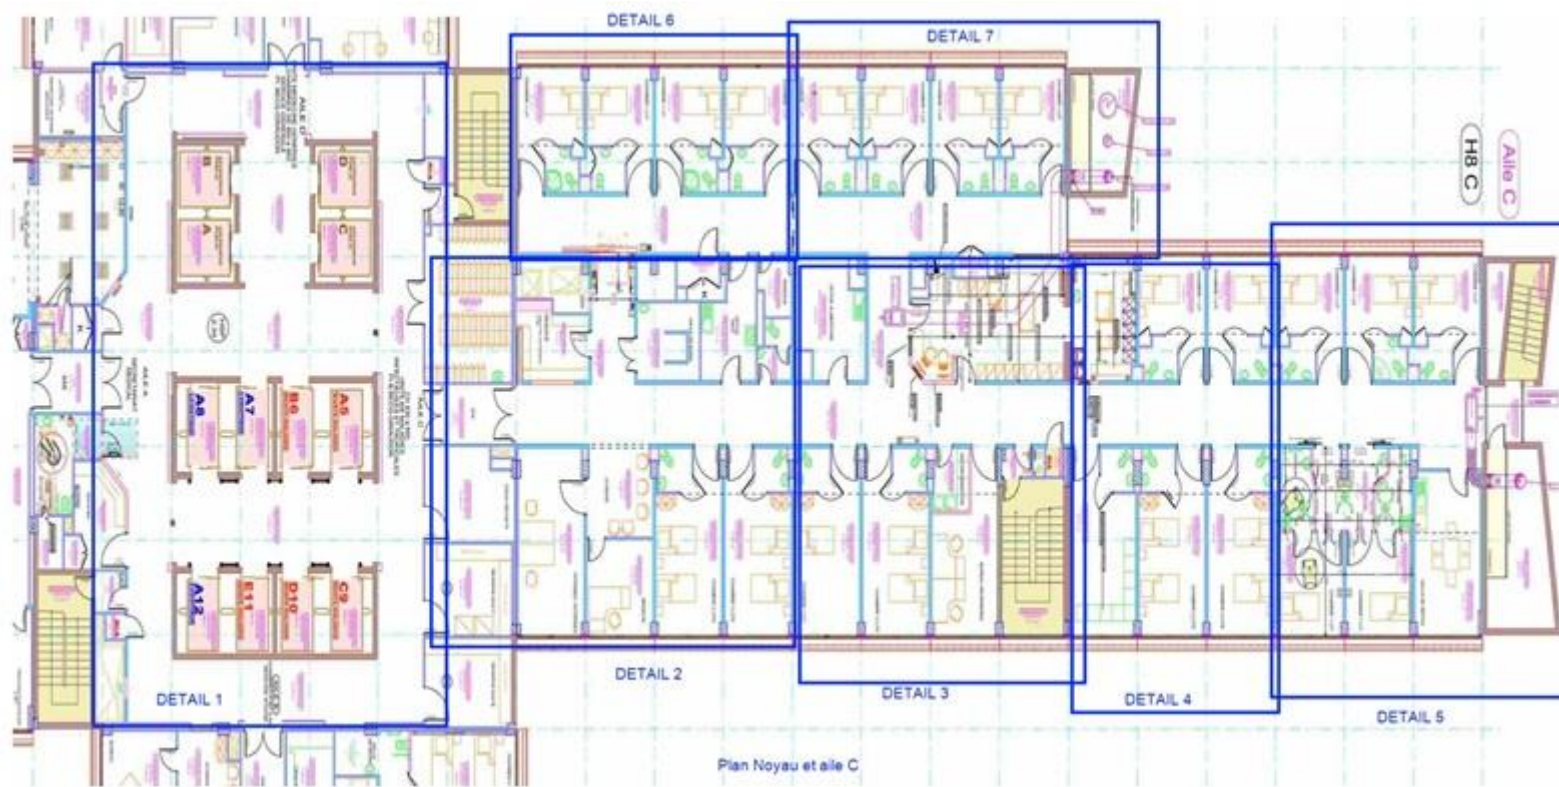



1^{er} FLOOR

LEGEND: zone de travail non accessible

Rooms and areas labeled on the floor plan include:

- JB/08/N/Ci/026
- JB/08/N/Ci/021
- JB/08/N/Ci/022
- JB/08/N/Ci/023
- JB/08/N/Ci/025
- JB/08/N/Ci/027
- JB/08/N/Ci/024
- TP12268936
- TP12268935
- TP12268937
- ALLE A
- ALLE B
- ALLE C
- ALLE D
- ALLE E
- ALLE F
- ALLE G
- ALLE H
- ALLE I
- ALLE J
- ALLE K
- ALLE L
- ALLE M
- ALLE N
- ALLE O
- ALLE P
- ALLE Q
- ALLE R
- ALLE S
- ALLE T
- ALLE U
- ALLE V
- ALLE W
- ALLE X
- ALLE Y
- ALLE Z
- ALLE AA
- ALLE AB
- ALLE AC
- ALLE AD
- ALLE AE
- ALLE AF
- ALLE AG
- ALLE AH
- ALLE AI
- ALLE AJ
- ALLE AK
- ALLE AL
- ALLE AM
- ALLE AN
- ALLE AO
- ALLE AP
- ALLE AQ
- ALLE AR
- ALLE AS
- ALLE AT
- ALLE AU
- ALLE AV
- ALLE AW
- ALLE AX
- ALLE AY
- ALLE AZ
- ALLE BA
- ALLE BB
- ALLE BC
- ALLE BD
- ALLE BE
- ALLE BF
- ALLE BG
- ALLE BH
- ALLE BI
- ALLE BJ
- ALLE BK
- ALLE BL
- ALLE BM
- ALLE BN
- ALLE BO
- ALLE BP
- ALLE BQ
- ALLE BR
- ALLE BS
- ALLE BT
- ALLE BU
- ALLE BV
- ALLE BW
- ALLE BX
- ALLE BY
- ALLE BZ
- ALLE CA
- ALLE CB
- ALLE CC
- ALLE CD
- ALLE CE
- ALLE CF
- ALLE CG
- ALLE CH
- ALLE CI
- ALLE CJ
- ALLE CK
- ALLE CL
- ALLE CM
- ALLE CN
- ALLE CO
- ALLE CP
- ALLE CQ
- ALLE CR
- ALLE CS
- ALLE CT
- ALLE CU
- ALLE CV
- ALLE CW
- ALLE CX
- ALLE CY
- ALLE CZ
- ALLE DA
- ALLE DB
- ALLE DC
- ALLE DD
- ALLE DE
- ALLE DF
- ALLE DG
- ALLE DH
- ALLE DI
- ALLE DJ
- ALLE DK
- ALLE DL
- ALLE DM
- ALLE DN
- ALLE DO
- ALLE DP
- ALLE DQ
- ALLE DR
- ALLE DS
- ALLE DT
- ALLE DU
- ALLE DV
- ALLE DW
- ALLE DX
- ALLE DY
- ALLE DZ
- ALLE EA
- ALLE EB
- ALLE EC
- ALLE ED
- ALLE EF
- ALLE EG
- ALLE EH
- ALLE EI
- ALLE EJ
- ALLE EK
- ALLE EL
- ALLE EM
- ALLE EN
- ALLE EO
- ALLE EP
- ALLE EQ
- ALLE ER
- ALLE ES
- ALLE ET
- ALLE EU
- ALLE EV
- ALLE EW
- ALLE EX
- ALLE EY
- ALLE EZ
- ALLE FA
- ALLE FB
- ALLE FC
- ALLE FD
- ALLE FE
- ALLE FF
- ALLE FG
- ALLE FH
- ALLE FI
- ALLE FJ
- ALLE FK
- ALLE FL
- ALLE FM
- ALLE FN
- ALLE FO
- ALLE FP
- ALLE FQ
- ALLE FR
- ALLE FS
- ALLE FT
- ALLE FU
- ALLE FV
- ALLE FW
- ALLE FX
- ALLE FY
- ALLE FZ
- ALLE GA
- ALLE GB
- ALLE GC
- ALLE GD
- ALLE GE
- ALLE GF
- ALLE GG
- ALLE GH
- ALLE GI
- ALLE GJ
- ALLE GK
- ALLE GL
- ALLE GM
- ALLE GN
- ALLE GO
- ALLE GP
- ALLE GQ
- ALLE GR
- ALLE GS
- ALLE GT
- ALLE GU
- ALLE GV
- ALLE GW
- ALLE GX
- ALLE GY
- ALLE GZ
- ALLE HA
- ALLE HB
- ALLE HC
- ALLE HD
- ALLE HE
- ALLE HF
- ALLE HG
- ALLE HH
- ALLE HI
- ALLE HJ
- ALLE HK
- ALLE HL
- ALLE HM
- ALLE HN
- ALLE HO
- ALLE HP
- ALLE HQ
- ALLE HR
- ALLE HS
- ALLE HT
- ALLE HU
- ALLE HV
- ALLE HW
- ALLE HX
- ALLE HY
- ALLE HZ
- ALLE IA
- ALLE IB
- ALLE IC
- ALLE ID
- ALLE IE
- ALLE IF
- ALLE IG
- ALLE IH
- ALLE II
- ALLE IJ
- ALLE IK
- ALLE IL
- ALLE IM
- ALLE IN
- ALLE IO
- ALLE IP
- ALLE IQ
- ALLE IR
- ALLE IS
- ALLE IT
- ALLE IU
- ALLE IV
- ALLE IW
- ALLE IX
- ALLE IY
- ALLE IZ
- ALLE JA
- ALLE JB
- ALLE JC
- ALLE JD
- ALLE JE
- ALLE JF
- ALLE JG
- ALLE JH
- ALLE JI
- ALLE JJ
- ALLE JK
- ALLE JL
- ALLE JM
- ALLE JN
- ALLE JO
- ALLE JP
- ALLE JQ
- ALLE JR
- ALLE JS
- ALLE JT
- ALLE JU
- ALLE JV
- ALLE JW
- ALLE JX
- ALLE JY
- ALLE JZ
- ALLE KA
- ALLE KB
- ALLE KC
- ALLE KD
- ALLE KE
- ALLE KF
- ALLE KG
- ALLE KH
- ALLE KI
- ALLE KJ
- ALLE KK
- ALLE KL
- ALLE KM
- ALLE KN
- ALLE KO
- ALLE KP
- ALLE KQ
- ALLE KR
- ALLE KS
- ALLE KT
- ALLE KU
- ALLE KV
- ALLE KW
- ALLE KX
- ALLE KY
- ALLE KZ
- ALLE LA
- ALLE LB
- ALLE LC
- ALLE LD
- ALLE LE
- ALLE LF
- ALLE LG
- ALLE LH
- ALLE LI
- ALLE LJ
- ALLE LK
- ALLE LL
- ALLE LM
- ALLE LN
- ALLE LO
- ALLE LP
- ALLE LQ
- ALLE LR
- ALLE LS
- ALLE LT
- ALLE LU
- ALLE LV
- ALLE LW
- ALLE LX
- ALLE LY
- ALLE LZ
- ALLE MA
- ALLE MB
- ALLE MC
- ALLE MD
- ALLE ME
- ALLE MF
- ALLE MG
- ALLE MH
- ALLE MI
- ALLE MJ
- ALLE MK
- ALLE ML
- ALLE MM
- ALLE MN
- ALLE MO
- ALLE MP
- ALLE MQ
- ALLE MR
- ALLE MS
- ALLE MT
- ALLE MU
- ALLE MV
- ALLE MW
- ALLE MX
- ALLE MY
- ALLE MZ
- ALLE NA
- ALLE NB
- ALLE NC
- ALLE ND
- ALLE NE
- ALLE NF
- ALLE NG
- ALLE NH
- ALLE NI
- ALLE NJ
- ALLE NK
- ALLE NL
- ALLE NM
- ALLE NN
- ALLE NO
- ALLE NP
- ALLE NQ
- ALLE NR
- ALLE NS
- ALLE NT
- ALLE NU
- ALLE NV
- ALLE NW
- ALLE NX
- ALLE NY
- ALLE NZ
- ALLE OA
- ALLE OB
- ALLE OC
- ALLE OD
- ALLE OE
- ALLE OF
- ALLE OG
- ALLE OH
- ALLE OI
- ALLE OJ
- ALLE OK
- ALLE OL
- ALLE OM
- ALLE ON
- ALLE OO
- ALLE OP
- ALLE OQ
- ALLE OR
- ALLE OS
- ALLE OT
- ALLE OU
- ALLE OV
- ALLE OW
- ALLE OX
- ALLE OY
- ALLE OZ
- ALLE PA
- ALLE PB
- ALLE PC
- ALLE PD
- ALLE PE
- ALLE PF
- ALLE PG
- ALLE PH
- ALLE PI
- ALLE PJ
- ALLE PK
- ALLE PL
- ALLE PM
- ALLE PN
- ALLE PO
- ALLE PP
- ALLE PQ
- ALLE PR
- ALLE PS
- ALLE PT
- ALLE PU
- ALLE PV
- ALLE PW
- ALLE PX
- ALLE PY
- ALLE PZ
- ALLE QA
- ALLE QB
- ALLE QC
- ALLE QD
- ALLE QE
- ALLE QF
- ALLE QG
- ALLE QH
- ALLE QI
- ALLE QJ
- ALLE QK
- ALLE QL
- ALLE QM
- ALLE QN
- ALLE QO
- ALLE QP
- ALLE QQ
- ALLE QR
- ALLE QS
- ALLE QT
- ALLE QU
- ALLE QV
- ALLE QW



PLANCHE DE REPERAGE

Client	CHU de Poitiers	Titre Détail 2 Jean Bernard - Aile H8C et circulations du Noyau - Service Maladies infectieuses 2 rue de la Milétrie 86000 POITIERS
N° dossier	122689 CHU de Poitiers	
N° planche	3/11	
Type	Croquis	
Date	29/09/2025	
Intervenant	TAVEAU Philippe	Localisation / Bâtiment
Origine du plan	Cabinet de diagnostics	Niveau H8
		Commentaire /


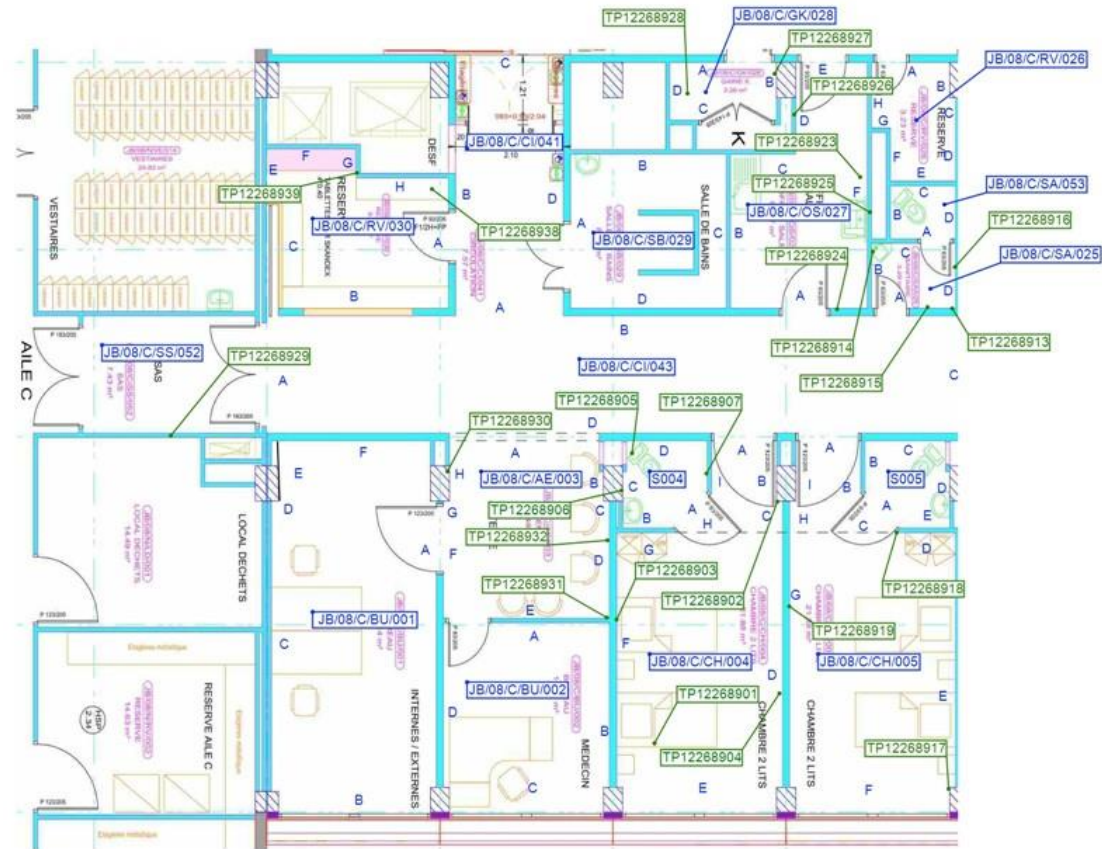




PLANCHE DE REPERAGE

Client	CHU de Poitiers	Titre detail 3
N° dossier	122689 CHU de Poitiers	
N° planche	4/11	Version 0
Type	Croquis	Adresse infectieuses
Date	29/09/2025	2 rue de la Milétrie
Intervenant	TAVEAU Philippe	86000 POITIERS
Origine du plan	Cabinet de diagnostics	Localisation / Bâtiment Aile C + circulation Noyau
		Niveau H8
		Commentaire /



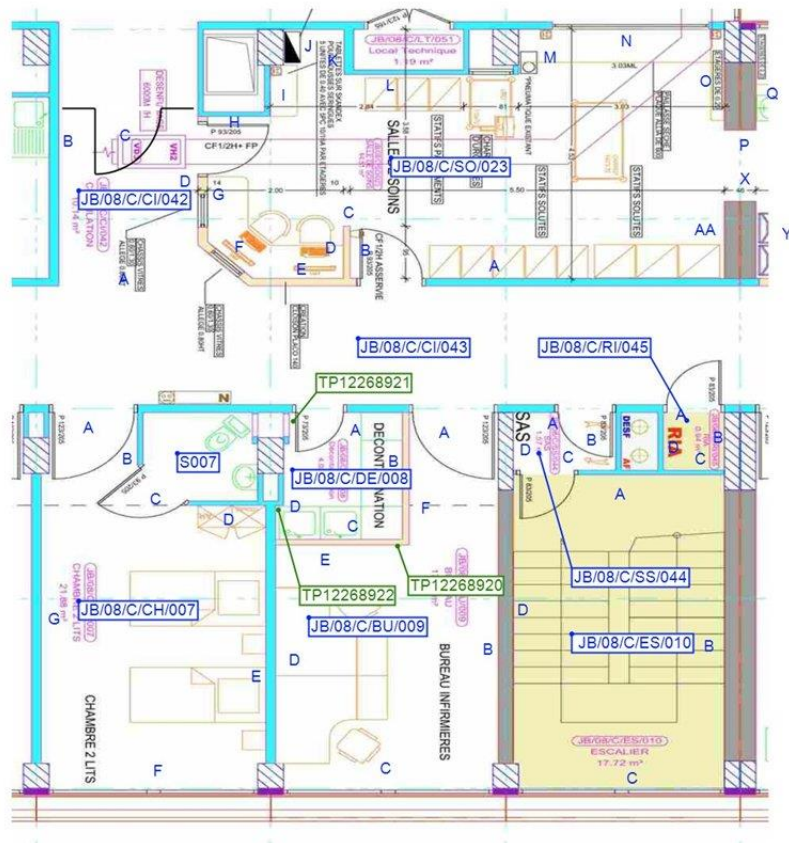





	Client	CHU de Poitiers	Titre		Détail 6
	N° dossier	122689 CHU de Poitiers			Jean Bernard - Aile H8C et circulations
	N° planche	7/11	Version 0		du Noyau - Service Maladies
	Type	Croquis		Adresse	infectieuses
					2 rue de la Milétrie
					86000 POITIERS
	Date	29/09/2025		Localisation / Bâtiment	Aile C + circulation Noyau
	Intervenant	TAVEAU Philippe		Niveau	H8
	Origine du plan	Cabinet de diagnostics		Commentaire /	

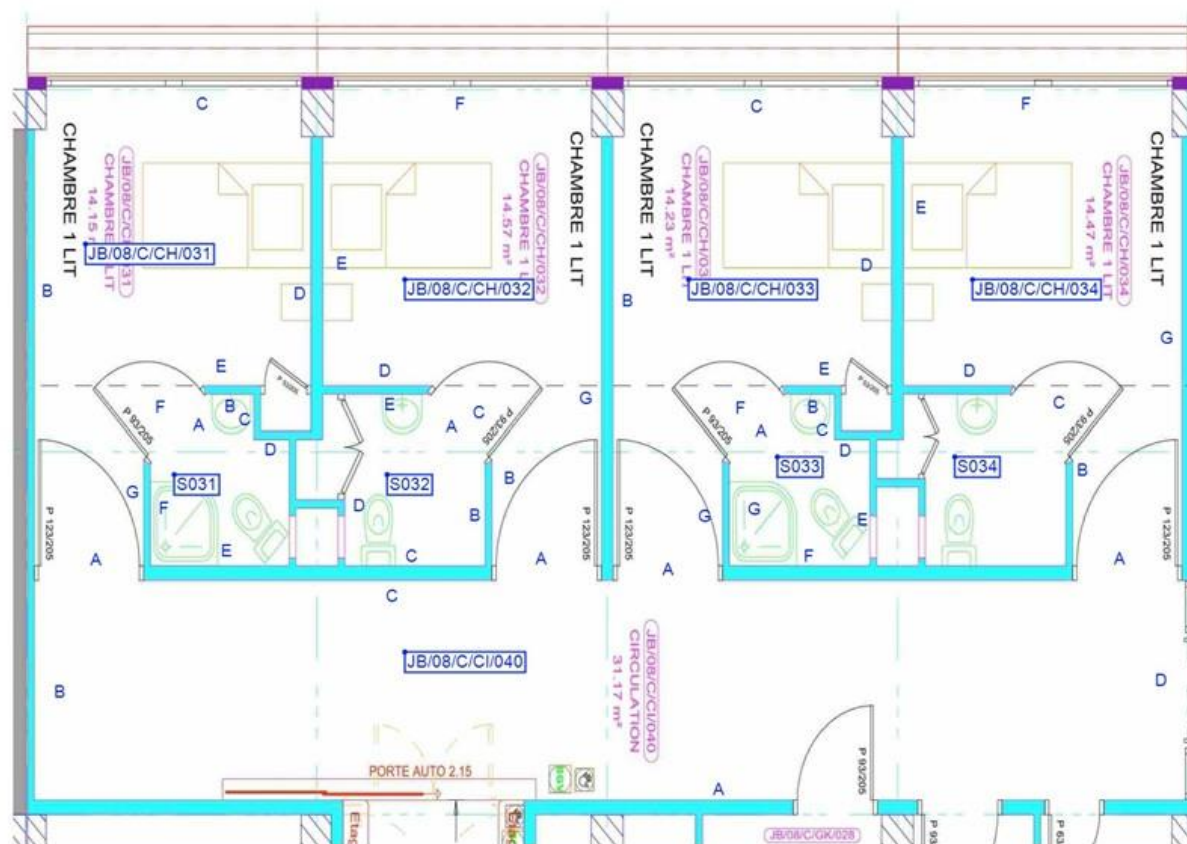




PLANCHE DE REPERAGE

Client	CHU de Poitiers	Titre Détail 7
N° dossier	122689 CHU de Poitiers	
N° planche	8/11	Version 0
Type	Croquis	Adresse infectieuses
Date	29/09/2025	2 rue de la Milétrie
Intervenant	TAVEAU Philippe	86000 POITIERS
Origine du plan	Cabinet de diagnostics	Localisation / Bâtiment Aile C + circulation Noyau
		Niveau H8
		Commentaire /

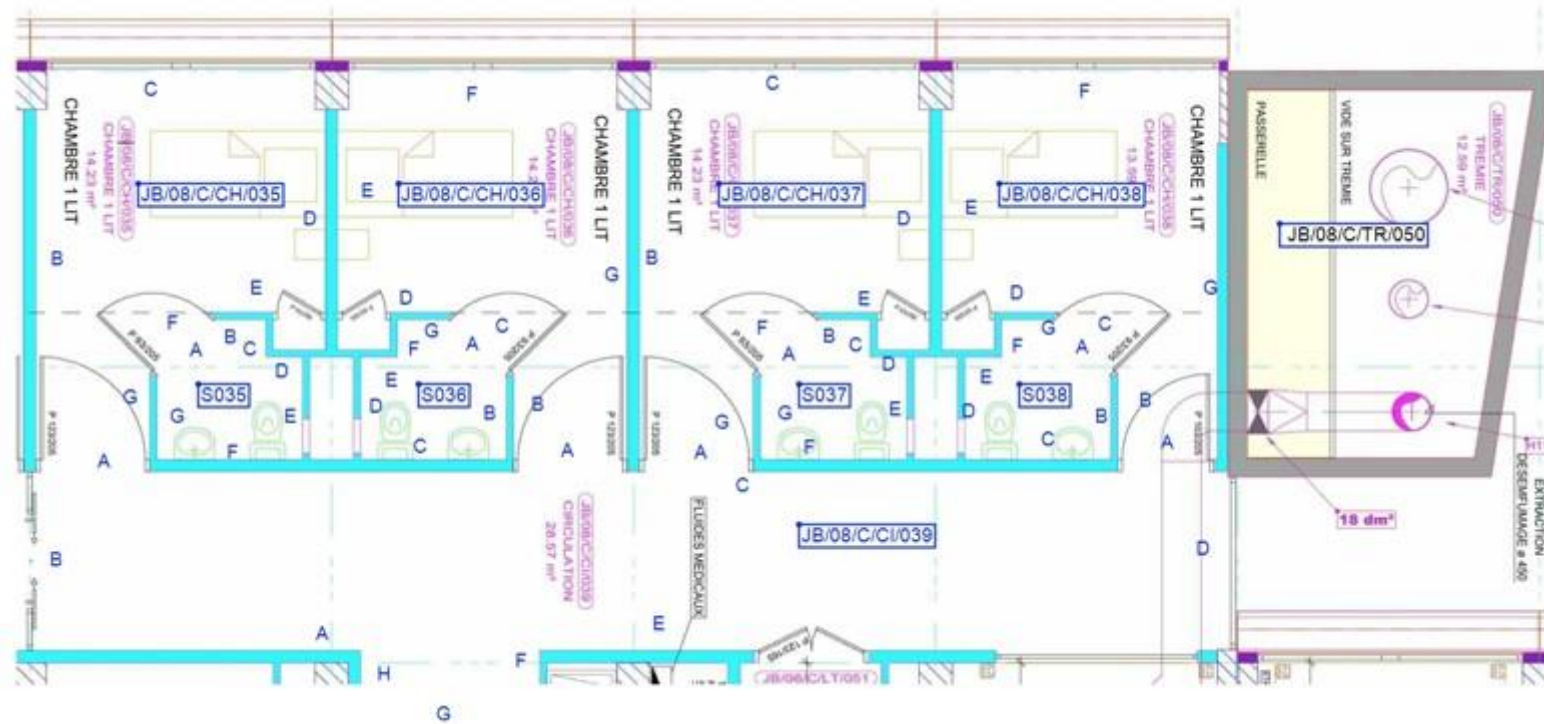




PLANCHE DE REPERAGE

	Client	CHU de Poitiers		Titre reperege sol	
	N° dossier	122689 CHU de Poitiers			Jean Bernard - Aile H8C et circulations
	N° planche	9/11	Version 0		du Noyau - Service Maladies
	Type	Croquis		Adresse	infectieuses
					2 rue de la Milétrie
					86000 POITIERS
	Date	29/09/2025		Localisation / Bâtiment	Aile C + circulation Noyau
	Intervenant	TAVEAU Philippe		Niveau	H8
	Origine du plan	Cabinet de diagnostics		Commentaire /	

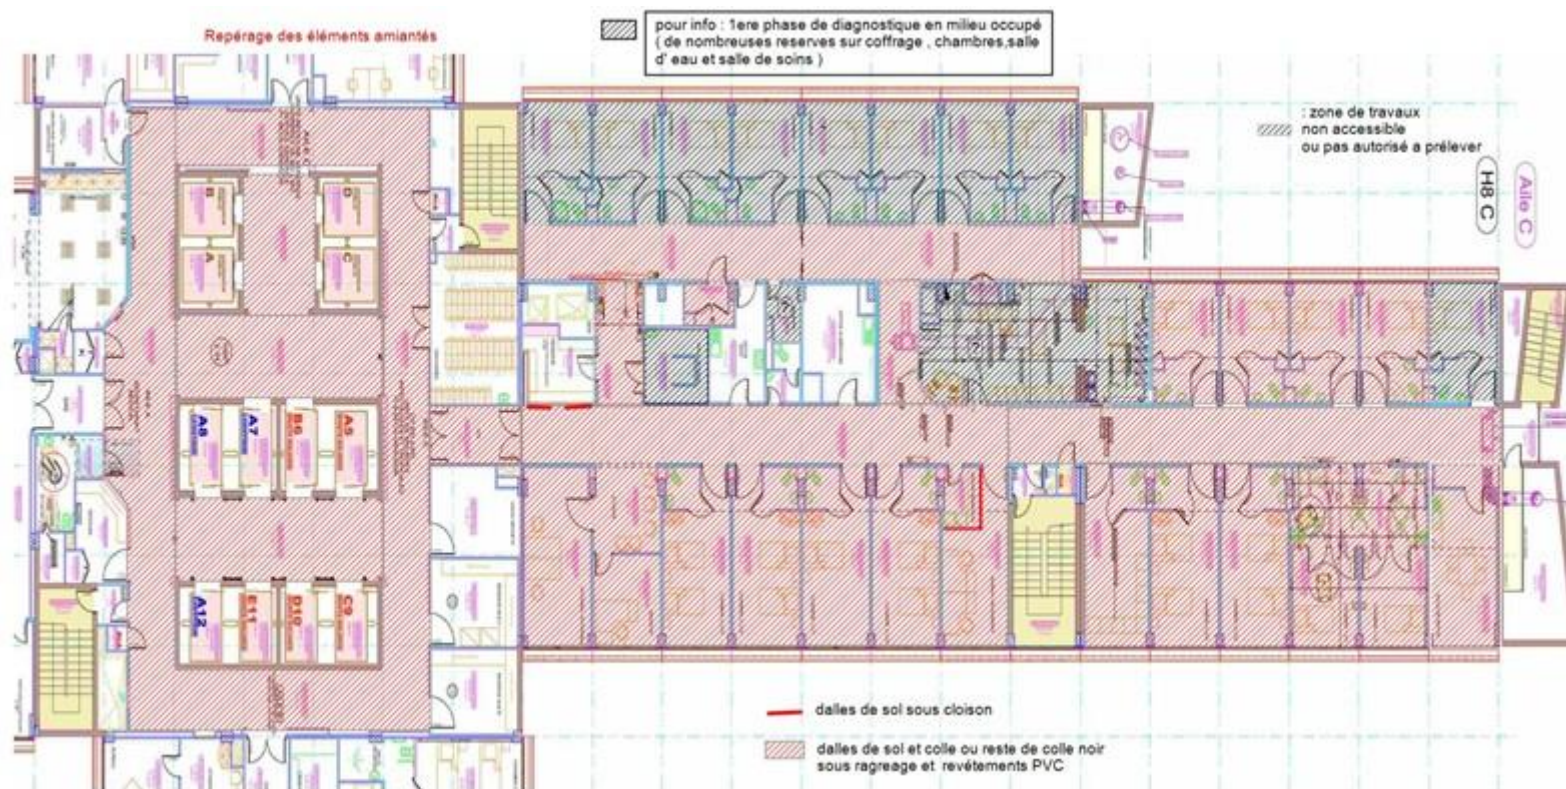




PLANCHE DE REPERAGE

Client	CHU de Poitiers	Titre cable pyralion et faux plafond amianté Jean Bernard - Aile H8C et circulations du Noyau - Service Maladies Adresse infectieuses 2 rue de la Milétrie 86000 POITIERS
N° dossier	122689 CHU de Poitiers	
N° planche	10/11	
	Version 0	
Type	Croquis	
Date	29/09/2025	Localisation / Bâtiment Aile C + circulation Noyau
Intervenant	TAVEAU Philippe	Niveau H8
Origine du plan	Cabinet de diagnostics	Commentaire /


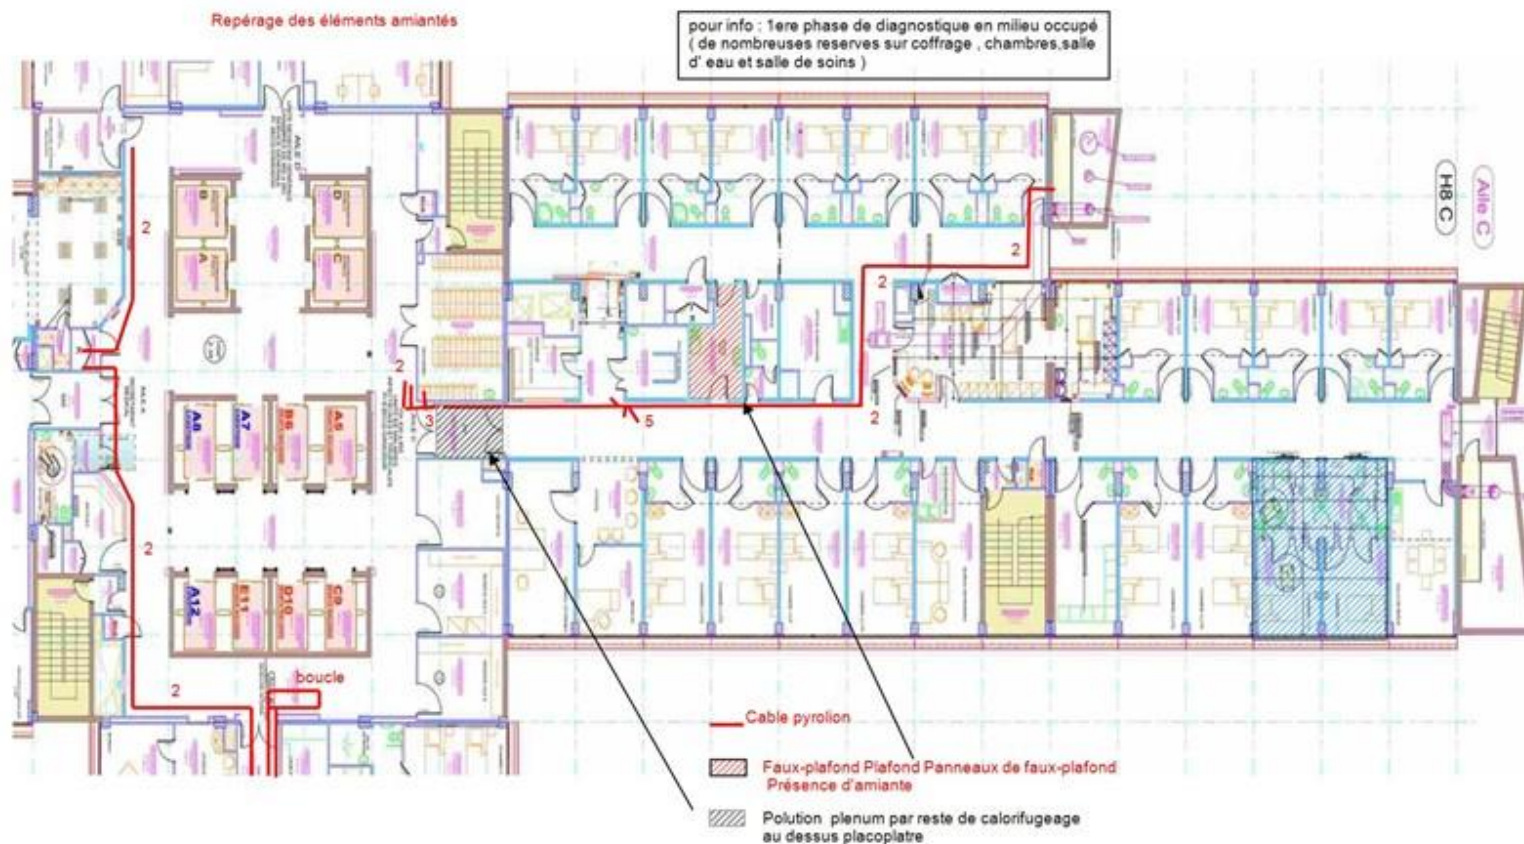




PLANCHE DE REPERAGE

Client	CHU de Poitiers	Titre	joint de fenêtre, joint de dilatation , et joint de porte coupe feux
N° dossier	122689 CHU de Poitiers		Jean Bernard - Aile H8C et circulations du Noyau - Service Maladies infectieuses
N° planche	11/11	Version 0	
Type	Croquis	Adresse	2 rue de la Milétrie 86000 POITIERS
Date	29/09/2025	Localisation / Bâtiment	Aile C + circulation Noyau
Intervenant	TAVEAU Philippe	Niveau	H8
Origine du plan	Cabinet de diagnostics	Commentaire /	

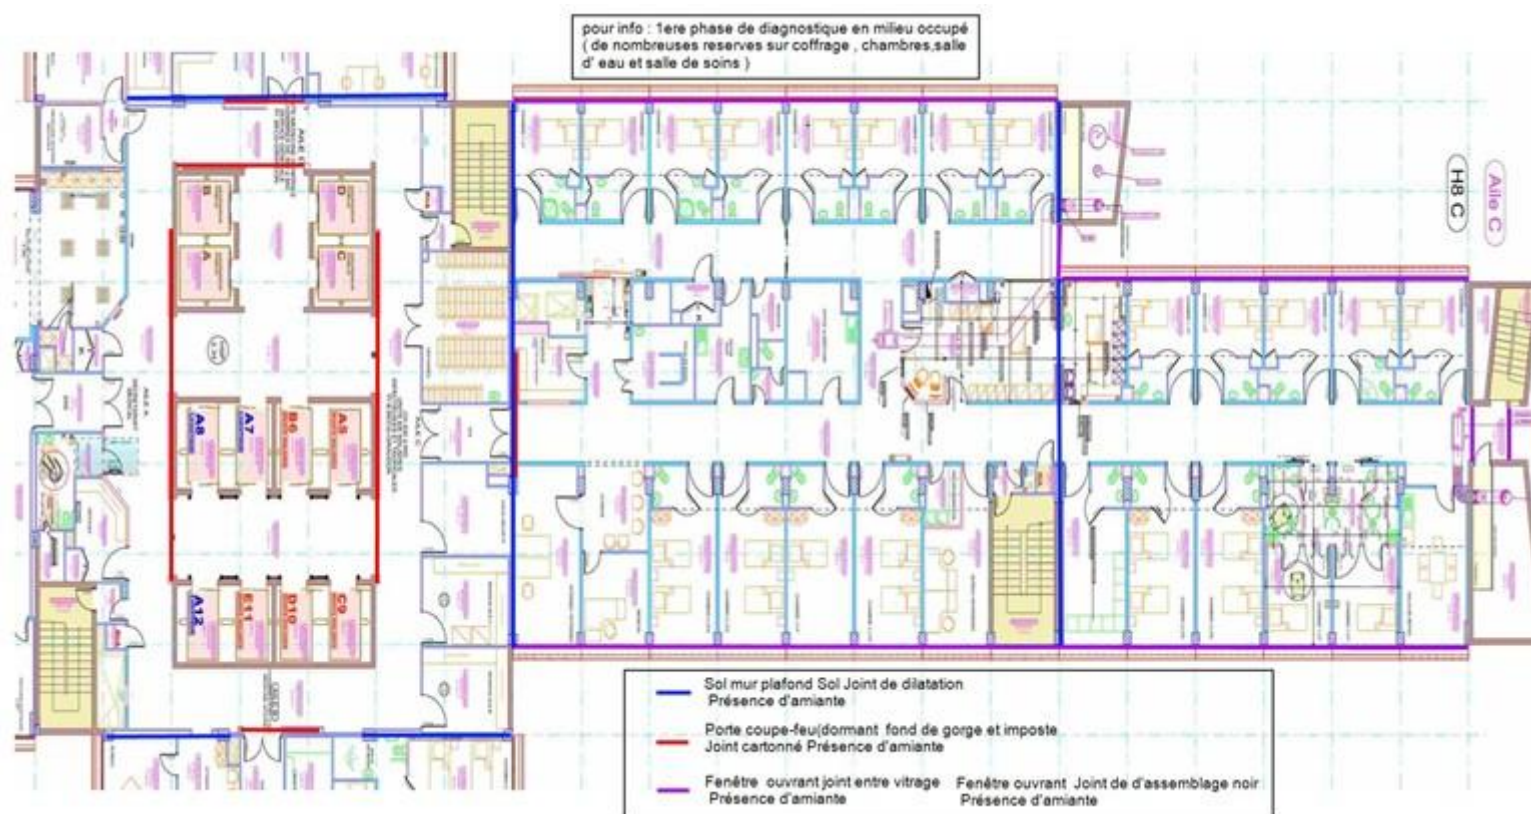

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse



PV_00720250901648830

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

DIAG HABITAT
Monsieur Philippe TAVEAU
30 Boulevard Solferino
86000 POITIERS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-090091-01 Date d'émission de rapport : 17/09/2025 18:09 Page 1/9
Dossier N° : 25W028881 Date de réception : 12/09/2025 Date d'analyse : 16/09/2025
Référence dossier Client: 122689
122689 CHU de Poitiers A - Jean Bernard - Aile H8C et circulations du Noyau - Service Maladies infectieuses 2 rue de la
Milétrie 86000 POITIERS - CHU de Poitiers

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	TP12268901-8ème étage - JB/08/C/CH/004 - Sol - Plancher - Dalles de sol colle et chappe	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / X5AR	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / S2MS	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002	TP12268902-8ème étage - JB/08/C/CH/004 - B C D - Mur porteur - Plâtre - Toile de verre et peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	TP12268903-8ème étage - JB/08/C/CH/004 - A D F G H I - Cloisons ou doublage - Plâtre - Toile de verre et peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	TP12268904-8ème étage - JB/08/C/CH/004 - Plafond - Plafond - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)(i)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre .CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00016 TVA FR46 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-090091-01 Date d'émission de rapport : 17/09/2025 18:09 Page 2/9
Dossier N° : 25W028881 Date de réception : 12/09/2025 Date d'analyse : 16/09/2025
Référence dossier Client: 122689
122689 CHU de Poitiers A - Jean Bernard - Aile H8C et circulations du Noyau - Service Maladies infectieuses 2 rue de la
Milétrie 86000 POITIERS - CHU de Poitiers

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	TP12268905-8ème étage - S004 - Sol - Plancher - PVC type vinyle , colle et trace de colle noir	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (blanc)(ii)	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
006	TP12268906-8ème étage - S004 - C - Mur - Plâtre - Toile de verre et peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	TP12268907-8ème étage - S004 - A B D E - Cloisons - Plâtre - Toile de verre et peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / SZMS	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre .CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00016 TVA FR46 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-090091-01 Date d'émission de rapport : 17/09/2025 18:09 Page 3/9
Dossier N° : 25W028881 Date de réception : 12/09/2025 Date d'analyse : 16/09/2025
Référence dossier Client: 122689
122689 CHU de Poitiers A - Jean Bernard - Aile H8C et circulations du Noyau - Service Maladies infectieuses 2 rue de la
Milétrie 86000 POITIERS - CHU de Poitiers

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	TP12268908-8ème étage - JB/08/C/CH/013 - F H I - Mur porteur - Plâtre - Toile de verre et peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET /VGR8	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	TP12268909-8ème étage - JB/08/C/CH/013 - A,B ,C, D,E, G - Cloisons ou doublage - Plâtre - Toile de verre et peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET /VGR8	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	TP12268910-8ème étage - JB/08/C/CH/013 - Plafond - Plafond - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET /J2DE	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	TP12268911-8ème étage - S013 - D - Mur - Plâtre - Toile de verre et peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET /VGR8	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /VGR8	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre .CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00016 TVA FR46 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-090091-01 Date d'émission de rapport : 17/09/2025 18:09 Page 4/9
Dossier N° : 25W028881 Date de réception : 12/09/2025 Date d'analyse : 16/09/2025
Référence dossier Client: 122689
122689 CHU de Poitiers A - Jean Bernard - Aile H8C et circulations du Noyau - Service Maladies infectieuses 2 rue de la
Milétrie 86000 POITIERS - CHU de Poitiers

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	TP12268912-8ème étage - S013 - A B C E - Cloisons - Plâtre - Toile de verre et peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET /VGR8	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /VGR8	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	TP12268913-8ème étage - JB/08/C/SA/025 - Sol - Plancher - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET /X5AR	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	TP12268914-8ème étage - JB/08/C/SA/025 - Toutes zones - Plinthes - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET /VGR8	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	TP12268915-8ème étage - JB/08/C/SA/025 - Toutes zones - Mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET /PSN3	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00016 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-090091-01 Date d'émission de rapport : 17/09/2025 18:09 Page 5/9
Dossier N° : 25W028881 Date de réception : 12/09/2025 Date d'analyse : 16/09/2025
Référence dossier Client: 122689
122689 CHU de Poitiers A - Jean Bernard - Aile H8C et circulations du Noyau - Service Maladies infectieuses 2 rue de la
Milétrie 86000 POITIERS - CHU de Poitiers

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	TP12268916-8ème étage - JB/08/C/SA/025 - Toutes zones - Mur - Plâtre - Toile de verre et peinture	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET /VGR8	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /VGR8	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	TP12268917-8ème étage - JB/08/C/CH/005 - F H I - Mur porteur - Plâtre - Toile de verre et peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET /VGR8	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	TP12268918-8ème étage - JB/08/C/CH/005 - A B D E G - Cloisons ou doublage - Plâtre - Toile de verre et peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET /VGR8	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /VGR8	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00016 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-090091-01 Date d'émission de rapport : 17/09/2025 18:09 Page 6/9
Dossier N° : 25W028881 Date de réception : 12/09/2025 Date d'analyse : 16/09/2025
Référence dossier Client: 122689
122689 CHU de Poitiers A - Jean Bernard - Aile H8C et circulations du Noyau - Service Maladies infectieuses 2 rue de la
Milétrie 86000 POITIERS - CHU de Poitiers

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	TP12268919-8ème étage - JB/08/C/CH/005 - Plafond - Plafond - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / VGR8	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	TP12268920-8ème étage - JB/08/C/BU/009 - E - Cloison - Placoplatre, bandes et plâtre - Toile de verre et peinture	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / J2DE	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / J2DE	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / S2MS	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées *
021	TP12268921-8ème étage - JB/08/C/DE/008 - Sol - Plancher - PVC type vinyle , colle et trace de colle noir	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (de différentes couleurs)	MET / J2DE	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre .CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00016 TVA FR46 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-090091-01 Date d'émission de rapport : 17/09/2025 18:09 Page 7/9
Dossier N° : 25W028881 Date de réception : 12/09/2025 Date d'analyse : 16/09/2025
Référence dossier Client: 122689
122689 CHU de Poitiers A - Jean Bernard - Aile H8C et circulations du Noyau - Service Maladies infectieuses 2 rue de la
Milétrie 86000 POITIERS - CHU de Poitiers

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau semi-dur (jaune)	MET / J2DE	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	TP12268922-8ème étage - JB/08/C/DE/008 - A B E - Cloisons - Plâtre - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / J2DE	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	TP12268923-8ème étage - JB/08/C/OS/027 - Sol - Plancher - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / J2DE	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	TP12268924-8ème étage - JB/08/C/OS/027 - Toutes zones - Plinthes - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)(ii)	MET / PSN3	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	TP12268925-8ème étage - JB/08/C/OS/027 - Toutes zones - Mur - Colle de faïence	Matériau de type peinture (orange) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / VGR8	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre .CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00016 TVA FR46 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-090091-01 Date d'émission de rapport : 17/09/2025 18:09 Page 8/9
Dossier N° : 25W028881 Date de réception : 12/09/2025 Date d'analyse : 16/09/2025
Référence dossier Client: 122689
122689 CHU de Poitiers A - Jean Bernard - Aile H8C et circulations du Noyau - Service Maladies infectieuses 2 rue de la
Milétrie 86000 POITIERS - CHU de Poitiers

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	TP12268926-8ème étage - JB/08/C/OS/027 - Toutes zones - Mur - Plâtre - Toile de verre et peinture	Matériau de type peinture (orange) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / J2DE	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	TP12268927-8ème étage - JB/08/C/GK/028 - Toutes zones - Cloisons ou doublage - Plâtre - Toile de verre et peinture	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / J2DE	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	TP12268928-8ème étage - JB/08/C/GK/028 - Plafond - Plafond - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	MET / J2DE	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
Observation(s) couche(s) (i) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible. (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.						

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00016 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-090091-01 Date d'émission de rapport : 17/09/2025 18:09 Page 9/9
Dossier N° : 25W028881 Date de réception : 12/09/2025 Date d'analyse : 16/09/2025

Référence dossier Client: 122689

122689 CHU de Poitiers A - Jean Bernard - Aile H8C et circulations du Noyau - Service Maladies infectieuses 2 rue de la
Milétrie 86000 POITIERS - CHU de Poitiers

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Charles Touchard
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre CS 90827

F-44308 Nantes, FRANCE

Tél : +33388916531 ; +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00016 TVA FR46 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





PV_00720250901650887

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-091854-01 Date d'émission de rapport : 26/09/2025 5:09 Page 1/4
Dossier N° : 25W030058 Date de réception : 24/09/2025 Date d'analyse : 25/09/2025
Référence dossier Client: 122689
122689 CHU de Poitiers A - Jean Bernard - Aile H8C et circulations du Noyau - Service Maladies infectieuses 2 rue de la
Milétrie 86000 POITIERS - CHU de Poitiers

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	TP12268929-8ème étage - JB/08/C/SS/052 - A, B, C, D, Toutes zones - Mur - Plâtre - Toile de verre et peinture	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET /VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	TP12268930-8ème étage - JB/08/C/AE/003 - Toutes zones - Mur - Plâtre - Toile de verre et peinture	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (cimenteux)	MET /VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	TP12268931-8ème étage - JB/08/C/AE/003 - B et C - Mur - Placoplatre, bande et plâtre - Toile de verre et peinture	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP /U8JA	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre .CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-091854-01 Date d'émission de rapport : 26/09/2025 5:09 Page 2/4
Dossier N° : 25W030058 Date de réception : 24/09/2025 Date d'analyse : 25/09/2025
Référence dossier Client: 122689
122689 CHU de Poitiers A - Jean Bernard - Aile H8C et circulations du Noyau - Service Maladies infectieuses 2 rue de la
Milétrie 86000 POITIERS - CHU de Poitiers

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	TP12268932-8ème étage - JB/08/C/AE/003 - B et C - Mur - Plots de colle sous placo	Matériau de type peinture (rose) + (bleu) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /VGR8	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	TP12268933-8ème étage - JB/08/C/C/043 - Plénum F - Joint de dilatation - Laine et alu	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET /VGR8	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune) (pulvérulent) (noir)	MET /VGR8	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	TP12268934-8ème étage - JB/08/C/C/043 - Plénum F - Conduit d'aération - Adhésif gris	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (beige)	MET /VGR8	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	TP12268936-8ème étage - JB/08/N/C/025 - Toutes zones - Mur - Plâtre - Toile de verre et peinture	Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimentueux)	MET /VGR8	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre .CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00016 TVA FR46 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-091854-01 Date d'émission de rapport : 26/09/2025 5:09 Page 3/4
Dossier N° : 25W030058 Date de réception : 24/09/2025 Date d'analyse : 25/09/2025
Référence dossier Client: 122689
122689 CHU de Poitiers A - Jean Bernard - Aile H8C et circulations du Noyau - Service Maladies infectieuses 2 rue de la
Milétrie 86000 POITIERS - CHU de Poitiers

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	TP12268937-8ème étage - JB/08/N/C/024 - F - Plenum cloisons avec bouchage - Plâtre et filasse	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (cémenteux) en traces	MET * /VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	TP12268938-8ème étage - JB/08/C/RV/030 - Sol - Plancher sur carrelage - PVC type vinyle, colle	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * /VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * /VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	TP12268939-8ème étage - JB/08/C/RV/030 - Toutes zones - Mur - Plâtre - Toile de verre et peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * /VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre .CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-091854-01 Date d'émission de rapport : 26/09/2025 5:09 Page 4/4
Dossier N° : 25W030058 Date de réception : 24/09/2025 Date d'analyse : 25/09/2025
Référence dossier Client: 122689
122689 CHU de Poitiers A - Jean Bernard - Aile H8C et circulations du Noyau - Service Maladies infectieuses 2 rue de la
Milétrie 86000 POITIERS - CHU de Poitiers

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Zoé Darchen
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre .CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE : Attestation d'assurance

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. TAVEAU Philippe, exerçant la profession d'opérateur en diagnostic immobilier, conformément à l'application de l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, atteste sur l'honneur que :

- La présente attestation est réalisée en totale indépendance et impartialité.
- La société DIAG HABITAT satisfait aux conditions d'aptitude, de garantie financière et d'indépendance pour l'exercice de notre activité.
- La société DIAG HABITAT dispose des moyens en matériel et personnel nécessaires pour l'établissement des diagnostics.
- Je dispose des compétences requises pour effectuer les diagnostics convenus ainsi qu'en atteste ma certification de compétences :

DOMAINES TECHNIQUES :

DOMAINE :	DATE D'EFFET :	DATE D'EXPIRATION :	ORGANISME DE CERTIFICATION :	NUMERO DE CERTIFICATION :
Plomb	09/06/2022	08/06/2029	ABCIDIA	12-209
Amiante	09/06/2022	08/06/2029	ABCIDIA	12-209
Termites	09/06/2022	08/06/2029	ABCIDIA	12-209
DPE	09/06/2022	08/06/2029	ABCIDIA	12-209
Gaz	09/06/2022	08/06/2029	ABCIDIA	12-209
Electricité	31/07/2023	30/07/2030	ABCIDIA	12-209

- La société DIAG HABITAT est titulaire d'un contrat d'assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité liée à ses interventions (RC Professionnel souscrite auprès de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD sous le contrat N° 10592956604)

Fait à POITIERS,



Philippe TAVEAU
Diagnostiqueur



Diag Habitat
Siren 493 016 257 - Code NAF : 7120 B

Saint Rémy les chevreuse, le 01/09/2024



**La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à**

TAVEAU Philippe

sous le numéro 12-209

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☒	Electricité	Prise d'effet : 31/07/2023	Validité : 30/07/2030
	[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]		
☒	Termites Metropole	Prise d'effet : 09/06/2022	Validité : 08/06/2029
	[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]		
☒	Plomb Crep	Prise d'effet : 09/06/2022	Validité : 08/06/2029
	[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]		
☒	GAZ	Prise d'effet : 09/06/2022	Validité : 08/06/2029
	[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]		
☒	DPE sans mention	Prise d'effet : 09/06/2022	Validité : 08/06/2029
	[arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]		
☒	Amiante Sans Mention	Prise d'effet : 09/06/2022	Validité : 08/06/2029
	[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]		
☒	Amiante Avec Mention	Prise d'effet : 09/06/2022	Validité : 08/06/2029
	[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]		



Accréditation
N° 4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier
PRO 06



Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021

122689 CHU de Poitiers A

203/207

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19



ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n: 10592956604

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostic technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que :

DIAG HABITAT (ROYAN - POITIERS - TOURS - BORDEAUX - NANTES - LIMOGES)
dont le siège est situé **1 BOULEVARD BAILLET 17200 ROYAN**
Adhérent n°123

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10592956604,

Garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :
300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025 INCLUS
SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE
D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET
DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à NANTERRE le 12/12/2024
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :

LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75815 PARIS
RCS Paris 386 123 868 - N°ORIAS 07 000 473

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 1

Liste des activités garanties

Sous réserve de disposer des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel. (C = certification de compétence / F = attestation de formation / AC = accréditation / A = Agrément).

CATEGORIE 1 couvrant les activités couramment exercées par les diagnostiqueurs immobiliers.

- Diagnostic de performance énergétique (DPE) (DPE sans mention), C
- Diagnostic de performance énergétique des maisons individuelles (DPE sans mention), C
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) (plomb sans mention), C
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante (amiante sans mention), C
- Contrôle périodique de l'amiante (amiante sans mention), C
- Dossier technique amiante (amiante sans mention), C
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment, C
- Etat parasitaire, insectes xylophages et champignons lignivores dont Mérule, C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites.
- Diagnostic Mérule F (car non pris en compte dans la certification Termites)
- L'état de l'installation intérieure de gaz, C
- L'état de l'installation intérieure d'électricité, C
- L'état d'installation d'assainissement non collectif, F
- Assainissement collectif, F
- L'état des risques et des pollutions (ERP),
- L'Etat des risques réglementés pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL),
- L'information sur la présence d'un risque de mérule,
- Certificats de surface – Bien à la vente (Loi Carrez), F
- Certificats de surface – Bien à la location (Loi Boutin), F
- Vérifications de conformité de la sécurité des piscines,
- Document Unique d'évaluation des risques pour syndics de copropriété,
- Diagnostic humidité,
- Etats des lieux locatifs (des parties privatives),
- Assistance à la livraison de biens neufs,
- Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) sans travaux d'électricité et sans maintenance,
- Certificat de logements décent, Normes d'habitabilité [notamment dans le cadre des dispositifs spéciaux de type de Robien, Scellier, Prêts conventionnés – prêts à taux zéro –, F
- Délivrance de l'attestation de prise en compte de la RT 2012. C (DPE sans mention)
- DPE en vue de l'obtention d'un Prêt à taux zéro (DPE sans mention), C
- Vérification de l'installation électrique du logement dans le cadre du télétravail, C
- Le carnet d'information du logement (CIL),
- Les Plans et Croquis de l'Avant-Projet Sommaire (APS), à l'exception de toute activité de conception et de réalisation de travaux
- L'état des arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations (titre Ier du livre V du CCH),
- Certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'Etat dans le département.
- Mesurage de la surface au sol des locaux tertiaires, F
- Audit énergétique, C

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 2

CATEGORIE 2 couvrant les activités suivantes EN SUS des activités de la catégorie 1

- Audit énergétique pour copropriété, F
 - Diagnostic de performance énergétique (DPE) (DPE avec mention), C
 - DPE projeté pour les Maisons individuelles (sans mention)
 - DPE projeté pour les immeubles collectifs (avec mention)
 - Diagnostic de risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) (plomb avec mention), C
 - Constat après travaux Plomb, C (sans mention)
 - Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb, C (sans mention)
 - Recherche de plomb avant travaux, avant démolition (CREP avec ou sans mention), C
 - Diagnostic du plomb dans l'eau,
 - Contrôle périodique de l'amiante (amiante avec mention), C
 - Constat visuel amiante de première et seconde restitution après travaux, C (amiante avec mention),
 - Dossier technique amiante (amiante avec mention), C
 - Diagnostic amiante avant démolition, C (avec mention)
 - Diagnostic amiante avant travaux (RAAT), F SS4 et quantification du volume de matériaux et produits contenant de l'amiante, F
 - Bilans thermiques : par infiltrométrie et ou thermographie infrarouge,
 - Réalisation de tests d'infiltrométrie et ou thermographie infrarouge selon le cahier des charges RT 2012, F
 - Légionellose sauf exclusions ci-après,
 - Diagnostic accessibilité handicapé dans les établissements recevant du public, (ERP, IOP, Y), F
 - Diagnostic radon, F
 - Dépistage radon, A (Autorité de Sécurité Nucléaire)
 - Calcul des millièmes de copropriété et état descriptif de division. F
 - Diagnostic Technique Global (DTG), F BAC+3 dans le domaine Technique du Bâtiment ou VAE équivalente, sous les réserves suivantes :
 - L'adhérent exerce le diagnostic technique global tel que prévu par l'article L 731-1 du code de la construction et de l'habitation,
 - L'adhérent dispose des compétences prévues par le décret 2016-1965 du 28 décembre 2016,
 - Dont l'activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre.
 - Projet de Plan Pluriannuel des Travaux du bâtiment, F BAC+3 dans le domaine Technique du Bâtiment ou VAE équivalente.
- Cette activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre.
Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée.

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 3

CATEGORIE 3 couvrant les activités suivantes EN SUS des activités des catégories 1 et 2

- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public :
 - Voie 1: AC (COFFRAC)
 - Voie 2: F
- Diagnostic amiante sur enrobés, Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP), C avec mention ou F SS4 pour les certifiés sans mention,
- Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- Diagnostic déchets de chantier (article R111-43 à R111-49 du CCH), F
- Diagnostic Technique SRU, F BAC+3 dans le domaine Technique du Bâtiment ou VAE équivalente
- Diagnostic Eco prêt, F
- Evaluation immobilière en valeur vénale et en valeur locative, F
- Diagnostic acoustique, F
- Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aéroports dit PEB,
- Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA),
- Formation, Auditeur dans le cadre des activités garanties dans le présent contrat,
- Prélèvement d'air pour mesure d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis et prélèvement d'air pour mesure des niveaux d'empoussièrement de fibre d'amiante au poste de travail : AC+F
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage et prélèvements),
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage et prélèvements).
- Radon hors réglementation, F
- Diagnostic de mise en sécurité des ascenseurs hors préconisation de travaux,
- Coordonnateur SPS, F
- Diagnostic de repérage amiante sur navires battant pavillons français, AC
- Etude thermique RT 2012 et RE 2020, F
- Etats des installations intérieures d'électricité dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques (sécurité au travail), AC
- Expertise technique en matière d'assurance pour le compte des assurés et des assureurs.
- Diagnostic en contrôle technique immobilier.
- Missions de vérifications et de mesures des systèmes de ventilation mécanique dans les bâtiments résidentiels dans le cadre de la RE 2020 et ses labels Associés, certificat de qualification délivré par QUALIBAT dans le cadre de la Norme 8741

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 4